

(شکل ۷-۳۰)

#### ۷-۴- معرفی یک قطعه صنعتی

یک قطعه‌ی صنعتی، (به عنوان مثال مطابق شکل ۷-۳۰)

می‌بایست دارای مشخصات زیر باشد:

← داشتن نماهای کافی جهت معرفی تغییرات خارجی و داخلی.


← اندازه‌گذاری کامل و مشخص از تغییرات خارجی و داخلی.

← استفاده از علائم کیفیت سطوح جهت تعیین نوع زبری سطوح.


← مشخص بودن تolerانس‌های ابعادی و موقعیت قطعه.

← جدول کامل

و ...

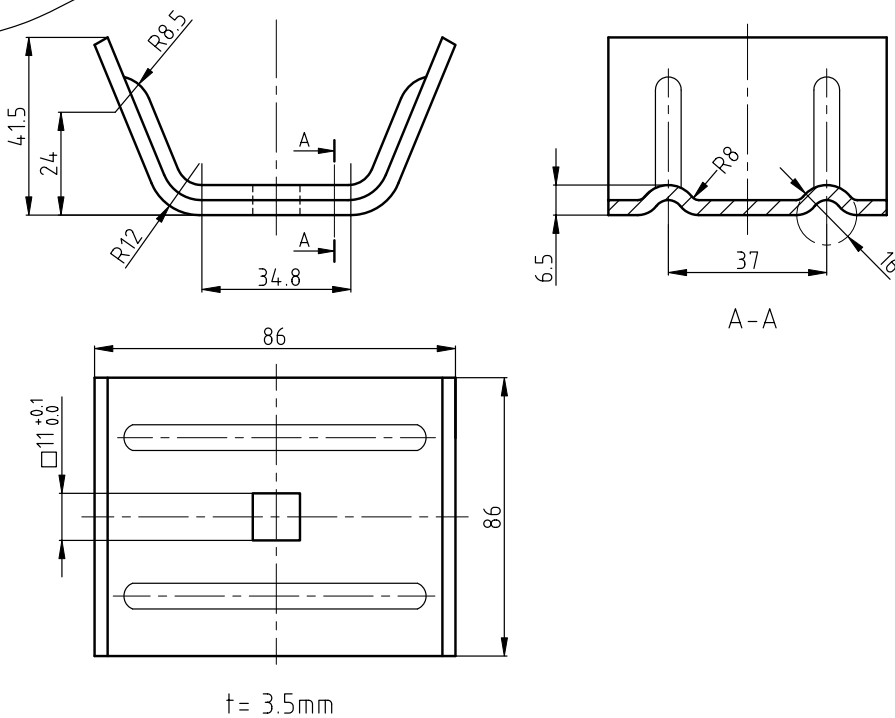

						نام قطعه: فریم جانبی دسته موتور	مقیاس	جنس: BS.1449 HRP تولرانس -M DIN 7168 Class	
			طراح						شماره نقشه
			رسام						
			کنترل‌کننده						
			تاریخ						

 


## ۷-۵- شناسایی نقشه‌های مرکب


شکل a ۷-۳۱ مربوط به درب یک محفظه است. اگر تصویری از این درب تهیه کنیم، می‌توان آن را یک «نقشه‌ی ساده» نامید زیرا این تصویر، یک جسم واحد را نشان می‌دهد (شکل b ۷-۳۱).




شکل a ۷-۳۱

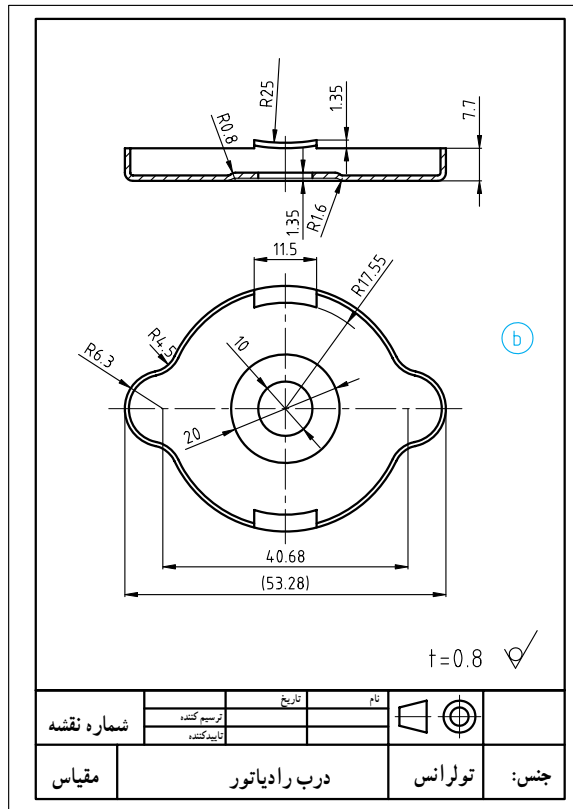

اگر تصویری از یک گونیا (شکل c ۷-۳۱) که مجموعه‌ای از چند قطعه است تهیه کنیم، می‌گوییم که «نقشه‌ی ترکیبی» ترسیم کرده‌ایم (شکل d ۷-۳۱). زیرا این تصویر مربوط به چند قطعه است که البته به نحوی با یکدیگر هماهنگ شده‌اند تا مجموعه‌ی موردنظر بتواند کار معینی را انجام دهد.

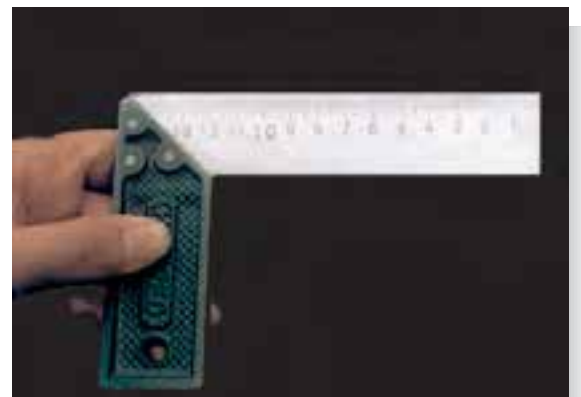

شکل b ۷-۳۱

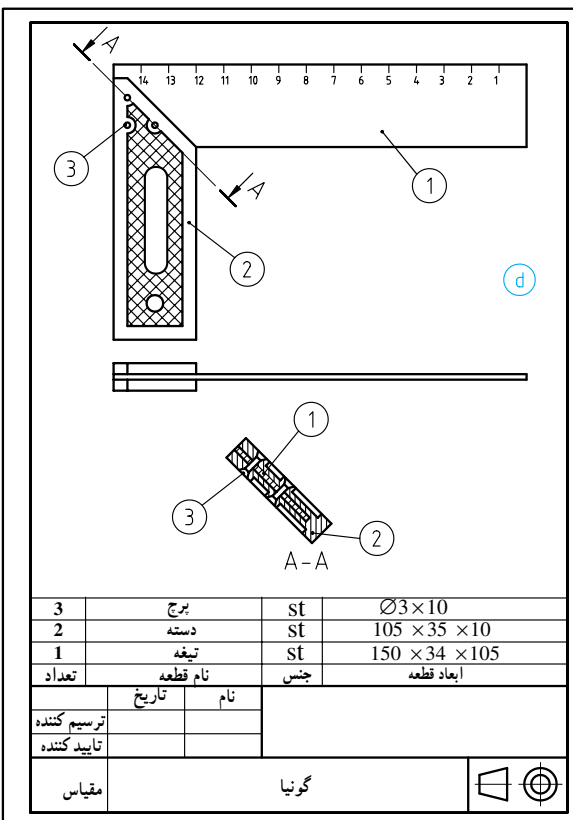

شکل ۷-۳۱


❁ نقشه ترکیبی را «نقشه‌ی مرکب» نیز می‌نامند.



همان طور که می دانید برای ساخت هر محصول نیازمند به تهیه نقشه هستیم.

شکل مقابل قسمتی از مراحل مونتاژ پمپ را نشان می دهد. این مجموعه از تعدادی قطعه (مثل بدنه، چرخ دندانه، محور و...) تشکیل شده است که برای ساخت هر کدام از آنها می بایست نقشه های اجرایی مختلفی تهیه شود.

همچنین تهیه یک «نقشه ی مرکب» برای این پمپ می تواند به درک ارتباط قطعات با همدیگر و موقعیت آنها کمک کند و در حین مونتاژ قطعات نیز مفید واقع گردد.

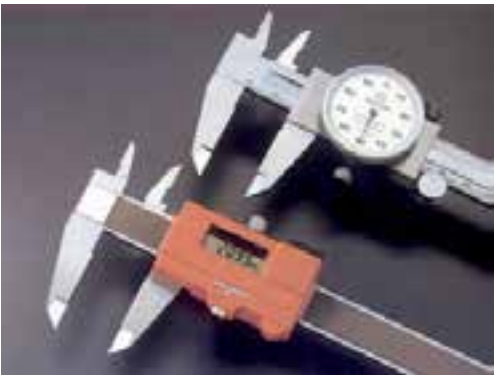

محصولات و دستگاه های زیادی وجود دارند که برای تولید آنها نقشه های فراوانی باید ترسیم شود.

«نقشه های مرکب» این محصولات از ده ها، صدها و بعضاً هزاران قطعه تشکیل شده است. شکل های ارائه شده، تعدادی از آنها را نشان می دهد.



### ۱-۵-۷- ویژگی های یک نقشه ی مرکب

#### یک نقشه ی مرکب:

○ از نظر اجزا بایستی شامل کلیه ی قطعات مرتبط با همدیگر و شماره ی قطعات باشد.

○ از نظر جنس بایستی اطلاعات لازم در مورد جنس قطعات را، چه به صورت استفاده از حالت های مختلف برش و چه به صورت درج مشخصات در جدول به سازنده بدهد.

○ از نظر تعداد قطعات، وظیفه ی نهایی، تعیین تعداد هر قطعه ی موجود در هر ترکیب، در جدول آورده شود. (شکل ۷-۳۲).

نقشه ی ترکیبی دو وظیفه بسیار مهم دیگر نیز به عهده دارد:

○ یکی آنکه سازندگان پس از تکمیل بدانند چگونه آن ها را سوار یا مونتاژ کنند.

○ دوم آنکه خود طراح با ترسیم نقشه ی سوار شده بتواند ارتباط قطعات را در طرح خود بررسی کند و اشکالات احتمالی را چه از نظر ساخت، چه از نظر مونتاژ و چه از نظر طرز کار برطرف سازد.

سایر عوامل مؤثری که باعث وضوح نقشه های مرکب می شوند، عبارتند از:

✓ - انتخاب بهترین حالت های تصویر

✓ - استفاده از برش های مناسب

✓ - شماره گذاری صحیح و مشخص



✓ - استفاده نکردن از خطوط نامرئی و ...

شکل ۷-۳۲ a نقشه ی مرکب یک گردوشکن را نشان

می دهد. (نقشه مونتاژ)

شکل ۷-۳۲ b نقشه ی اجزای یک گردوشکن را نشان

می دهد. (نقشه دمونتاز)

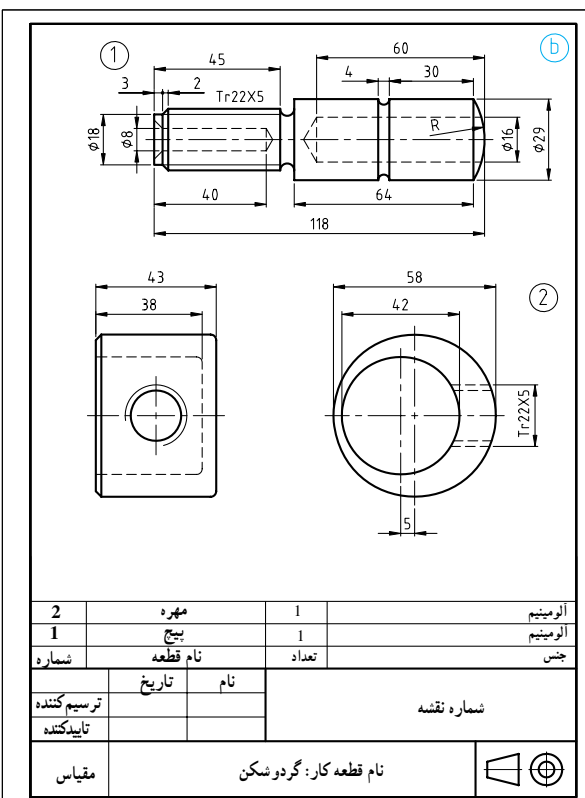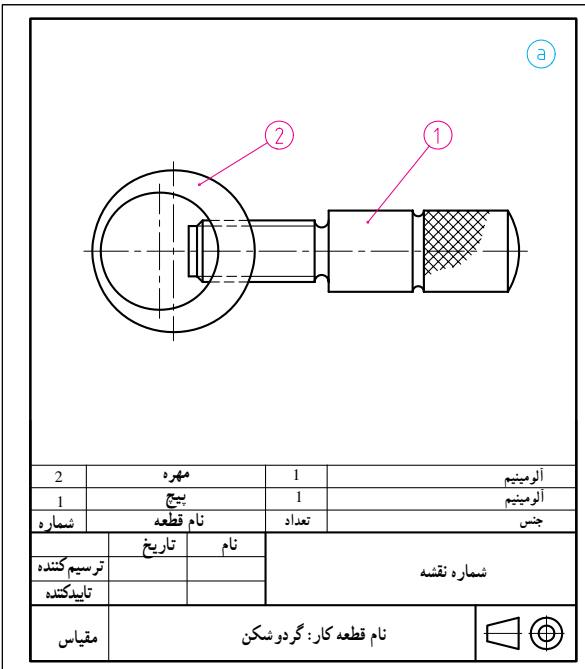

شکل ۷-۳۲

## ۲-۵-۷- شناسایی اصول ترسیم نمایش دهنده‌های

نقشه‌های مرکب (شکل ۳۲-۷)

\* اجزای اتصال دهنده

اجزا و قطعات در یک مجموعه ترکیبی با وسایلی به یکدیگر

متصل می‌شوند.

رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از:

a- پیچ و مهره

b- جوش

c- خار و هزار خار

d- پین

e- پرچ



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)

\* اجزای انتقال دهنده‌ی حرکت و نیرو

در مقابل اجزای اتصال دهنده، اجزا و قطعاتی نیز وجود

دارند که در یک مجموعه‌ی ترکیبی باعث انتقال نیرو یا حرکت

می‌شوند. این وسایل نیز که یک سری از آن‌ها استاندارد می‌باشند

متنوع هستند، ولی رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از:

f- چرخ دندانه و چرخ زنجیر

g- فنر

h- یاتاقان


در صفحات بعد راجع به نحوه‌ی نمایش آن‌ها در نقشه‌ها

به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.

شکل ۳۲-۷



❁ پیچ و مهره: رزوه‌ها برای عمل بستن یا تبدیل حرکت چرخشی به حرکت طولی به کار می‌روند. رزوه‌های خارجی برای «پیچ‌ها» و رزوه‌های داخلی برای «مهره‌ها» به کار می‌رود. پیچ، عبارت از شیاری است به فرم‌ها و زوایای معینی که به صورت مارپیچ حول محور میله ایجاد می‌شود. (شکل ۷-۳۳). اگر این شیار مارپیچ داخل سوراخ ایجاد شود آن را مهره می‌نامند. (شکل ۷-۳۴ b)

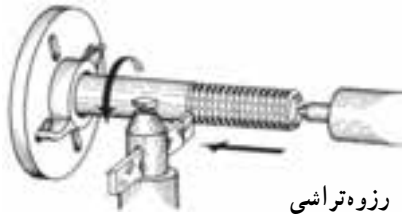


رزوه تراشی

شکل ۷-۳۳

– اجزای اصلی پیچ و مهره (شکل ۷-۳۴)

- گام: فاصله‌ی دو دنده‌ی متوالی را گویند.
- قطر بزرگ: بزرگ‌ترین قطر پیچ یا مهره را گویند.
- قطر کوچک: کوچک‌ترین قطر پیچ یا مهره را گویند.
- قطر متوسط: حد متوسط قطر بزرگ و قطر کوچک را گویند.

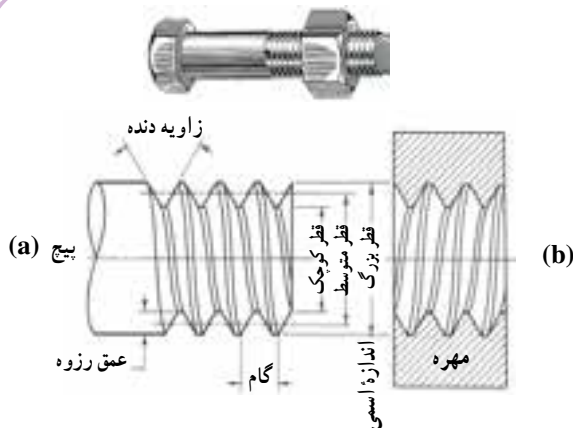

شکل ۷-۳۴

پروفیل (مقطع رزوه): (شکل ۷-۳۵)

پروفیل رزوه‌ها بستگی به کاربرد آن‌ها دارد. رزوه‌هایی که برای بستن و اتصال مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع دندانه تیز (مثلی شکل) هستند که بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. از انواع دیگر دندانه‌ها می‌توان به دندانه‌های مربعی، دوزنقه‌ای، اره‌ای و ... اشاره کرد.

پیچ‌های دنده مثلی در دو نوع متریک و اینچی (وتیورث) وجود دارند.

نمایش پیچ‌های متریک با حرف M مخفف Metric انجام می‌شود.

در پیچ‌های متریک اندازه‌ها برحسب میلی‌متر می‌باشد. مثال: M16


در نوع دنده ظریف، بعد از مشخصات قطر، اندازه‌ی گام نیز نوشته می‌شود (مثال: M16×0.5)

در پیچ‌های اینچی کلیه‌ی اندازه‌ها (قطر خارجی، داخلی و گام) به اینچ می‌باشد. هر اینچ برابر با 25.4 mm است پیچ‌های اینچی در دو نوع دنده درشت و دنده ظریف ساخته می‌شوند.

قطر پیچ‌های دنده درشت را به اینچ می‌نویسند مثلاً 3". اما در نوع دنده ظریف قطر خارجی برحسب میلی‌متر و

گام پیچ را به اینچ و به همراه حرف W نشان می‌دهند.


مثال:  $W52 \times \frac{1}{8}$

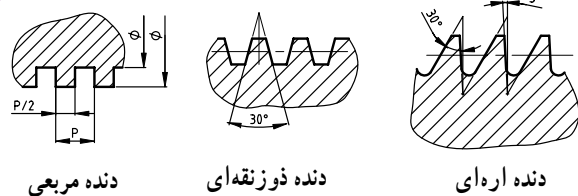

دنده مربعی


دنده دوزنقه‌ای

دنده اره‌ای

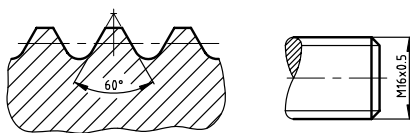

پیچ دنده مثلی ظریف


با قطر خارجی 16 mm و گام 0.5mm

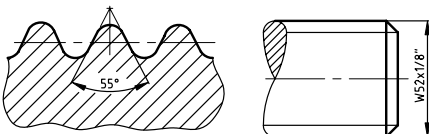

پیچ اینچی دنده ظریف

با قطر خارجی 52mm و گام  $\frac{1}{8}$  اینچ

شکل ۷-۳۵

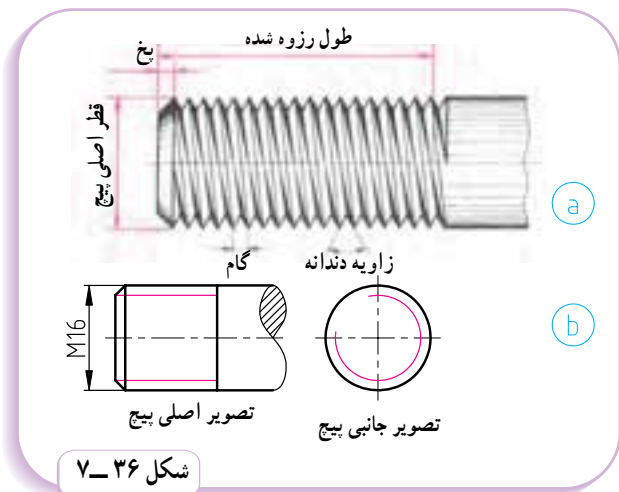


شکل ۳۶- ۷

◀ نمایش پیچ: اگر میله‌ای توسط حدیده، رزوه شود، پیچ تولید می‌شود. (شکل a-۳۶-۷)  
 a- تصویر حقیقی یک پیچ  
 b- تصویر قراردادی پیچ در نقشه‌کشی

\* خط نازک طولی، معرف عمق رزوه (در تصویر اصلی) است.

\* دایره با خط نازک (دایره  $\frac{3}{4}$ ) معرف عمق رزوه (در تصویر جانبی) است. (شکل b-۳۶-۷)

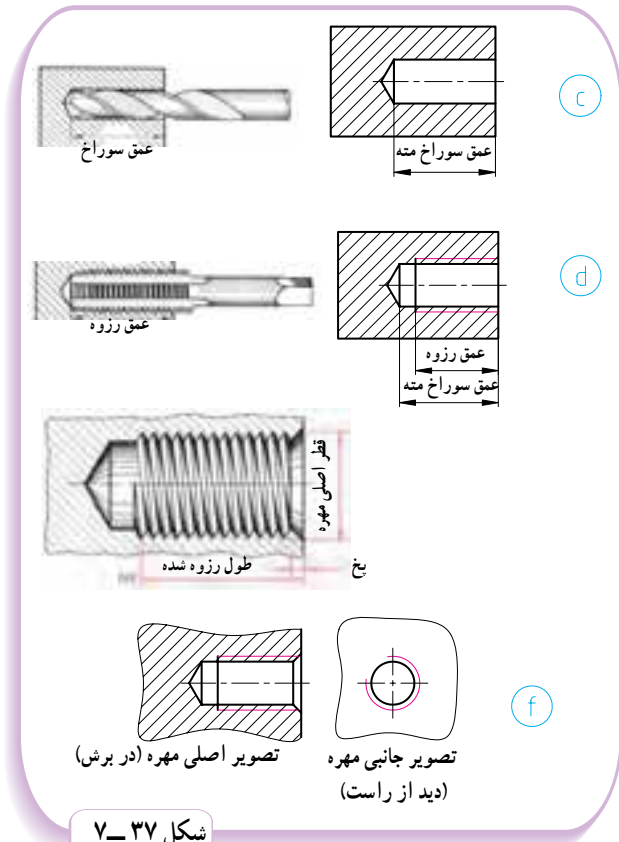

شکل ۳۷- ۷

◀ نمایش مهره: اگر قسمت داخلی یک میله یا قطعه‌ای توسط قلاویز رزوه شود، مهره تولید می‌شود. (شکل c-f-۳۷-۷).

شکل c-۳۷-۷ ایجاد سوراخ روی قطعه توسط مته

شکل d-۳۷-۷ ایجاد قلاویز در سوراخ ایجاد شده

شکل e-۳۷-۷ تصویر حقیقی یک مهره


شکل f-۳۷-۷ تصویر قراردادی مهره در نقشه‌کشی

◀ نمایش اتصال پیچ و مهره (شکل ۳۸-۷).

a- ترسیم پیچ و مهره قبل از سوار شدن آن‌ها روی همدیگر:

$L_1$  عمق رزوه کمتر از  $L_2$  عمق سوراخ است. هاشور به قطر داخلی منتهی می‌شود (به فلش در تصویر چپ توجه کنید).  
 b- ترسیم سرهم: مشاهده می‌شود که به ترتیب عمق سوراخ مته بیشتر از طول رزوه بوده و طول قسمت قلاویز شده بیش از طول پیچ می‌باشد.

توجه: میله‌ی پیچ برش نمی‌خورد (استثنائات برش) و در نتیجه هاشور به قطر خارجی پیچ منتهی می‌شود.

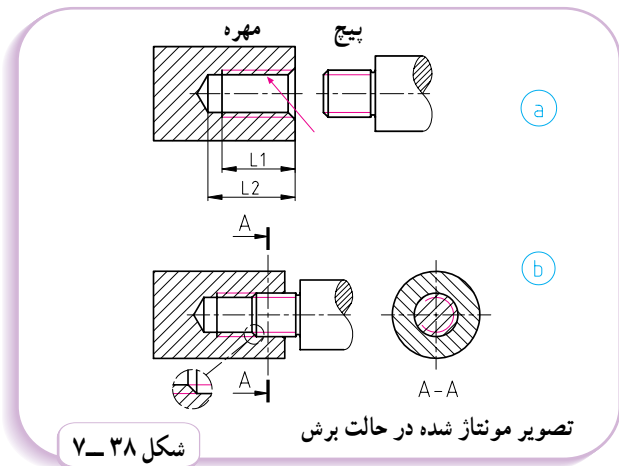

شکل ۳۸- ۷

### قفل پیچ و مهره (شکل ۷-۳۹):

برای جلوگیری از باز یا شل شدن اتصالات پیچی - که در اثر ضربه و ارتعاشات ضمن کار پیش می‌آید - با وسایل مختلف، پیچ و مهره‌ها را ثابت می‌کنند.


از جمله این وسایل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

a و b - واشرهای برگردان

c - واشرهای فنری

d - پین (اشپیلنت)

\* این قطعات تماماً استاندارد می‌باشند.

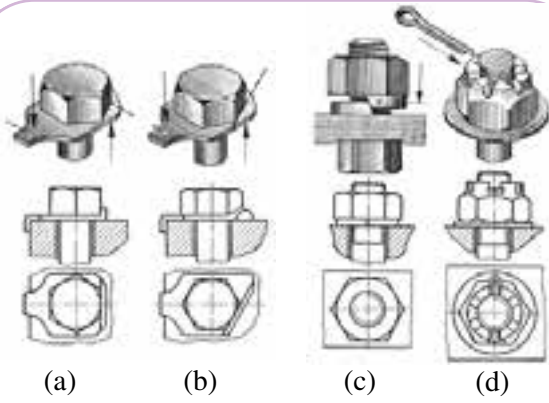

شکل ۷-۳۹

### ● معرفی برخی پیچ‌های اتصال (شکل ۷-۴۰)


a. برخی از وسایل (آچار) برای بستن پیچ و مهره‌ها

b. برخی از پیچ‌های اتصال

c. قطعاتی که باید به هم متصل شوند (قطعه فوقانی و قطعه

تحتانی)

d. نقشه‌ی سوار شده‌ی دو قطعه با استفاده از پیچ و مهره

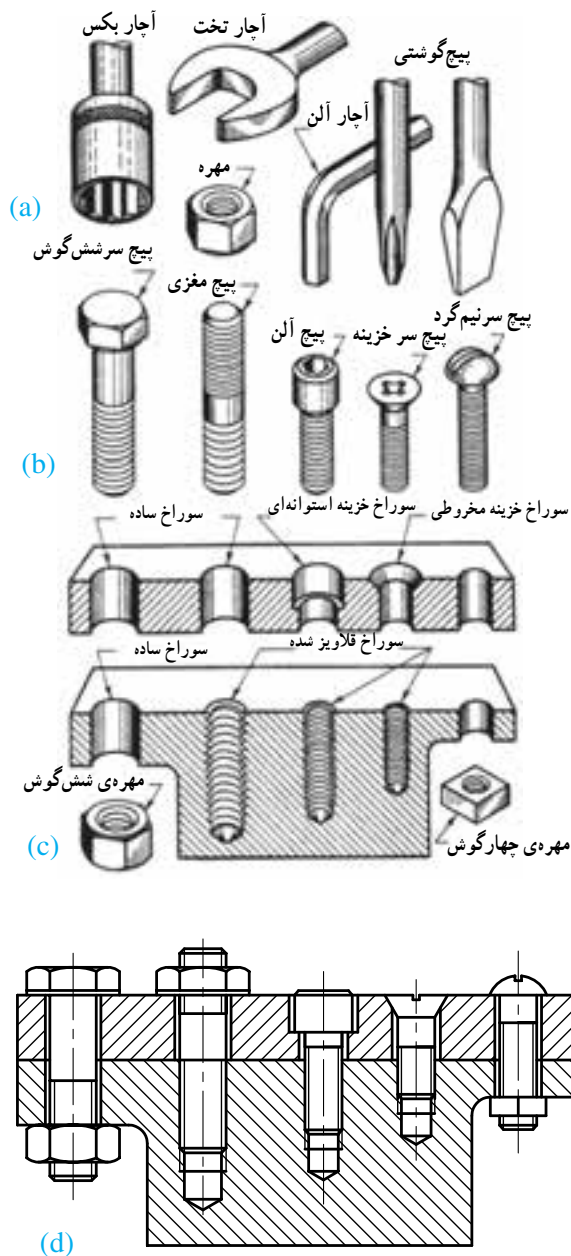

شکل ۷-۴۰






شناخت ظاهری برخی از پیچ و مهره‌ها و نمایش  
آن‌ها (شکل ۴۱-۷)

- ۶- پیچ دوسر رزوه انطباقی
- ۷- مهره شش گوش
- ۸- مهره تاجی
- ۹- مهره کلاهکی (کلاهدار)
- ۱۰- مهره چاگنت
- ۱۱- مهره خروسکی
- ۱۲- مهره آجدار

- ۱- پیچ سرشش گوش
- ۲- پیچ سراسطوانه‌ای (با شیار تخت)
- ۳- پیچ سراسطوانه‌ای آلنی
- ۴- پیچ سرخزینه
- ۵- پیچ مغزی (آلنی)

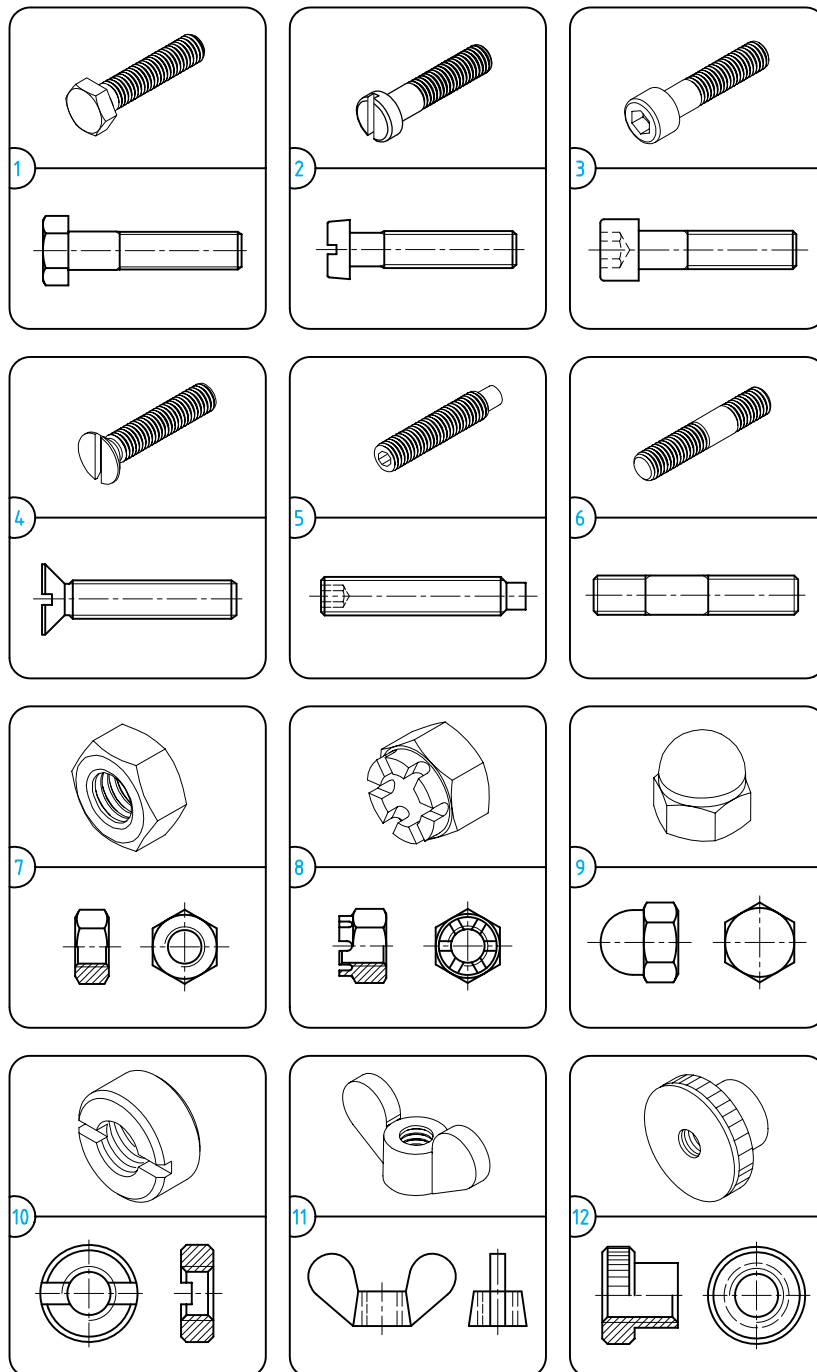

شکل ۴۱-۷

### ❁ شناخت علائم جوش روی نقشه: در نقشه‌های فنی

جوشکاری، علامت‌های اختصاری ویژه‌ای به کار برده می‌شود. گروهی از آن‌ها در جدول ۷-۷ ارائه شده است. وضعیت قطعات در اتصالات جوشکاری متفاوت است. پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:

a - وضعیت لب به لب

b - وضعیت گوشه‌ای

c - وضعیت T شکل و (شکل ۷-۴۲)


برای جوشکاری قطعات به یکدیگر لبه‌های قطعات، حالت‌های مختلفی می‌توانند داشته باشند. شکل ۷-۴۳ نمونه‌هایی را نشان می‌دهد:

a - لبه جناغی ✓


b - لبه لاله‌ای ∪

جدول ۷-۷ اطلاعات نسبتاً کاملی را در مورد لبه‌های

قطعات برای اتصال ارائه می‌دهد.

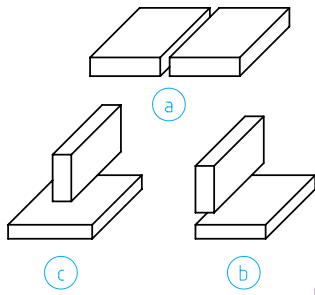

شکل ۷-۴۲

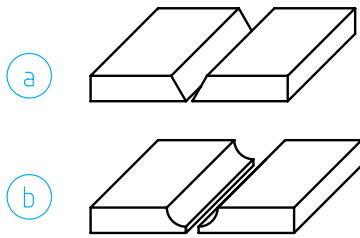

شکل ۷-۴۳

جدول ۷-۷

نام اتصال	گرده ماهی	لب به لب	جناغی تیز	جناغی کند	نیم جناغی تیز	نیم جناغی کند	لاله‌ای	لاله‌ای	نیم لاله‌ای گوشه	نقطه جوش	خطی	سطحی
نماد	⌋		∇	∪	∩	∪	∪	∪	∪	○	⊕	=

### ◀ نحوه‌ی نمایش نمادها روی نقشه:

a. پیکان: جای جوش را نشان می‌دهد.

b. سر پیکان: «سوی جوشکاری» را معلوم می‌کند. قسمتی

دیگر از سر پیکان که دورتر است «سوی دیگر» نامیده می‌شود.

نمادهایی که در جدول بالا ارائه شده با استفاده از خط

اشاره (مطابق شکل ۱) روی نقشه مشخص می‌شوند. به عنوان

مثال برای نشان دادن «اتصال گوشه» مطابق شکل عمل می‌شود.

عدد قبل از نماد، ضخامت درز جوش را نشان می‌دهد.

مثلاً: اندازه 5mm

اگر قرار باشد دورتا دور قطعه جوش داده شود، بر

روی خط اشاره یک دایره قرار می‌گیرد. (شکل ۲ اتصال از نوع


گوشه است.)

اگر اتصال هنگام مونتاژ انجام شود (درز در محل نصب تکمیل

شود)، یک مثلث توپر به بالای خط اشاره اضافه می‌شود (شکل ۳).

اگر سوی دیگر نیز جوشکاری شود، نوع اتصال دوبل خوانده

می‌شود (علامت آن برای اتصال از نوع گوشه است) (شکل ۴).

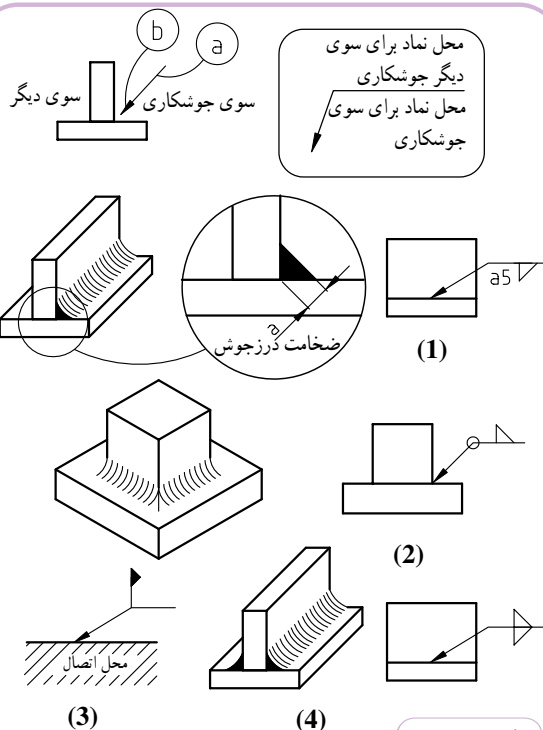

شکل ۷-۴۴

شکل a,b ۷-۴۵ دوازده نوع از اتصالات را به همراه علائم، خط اشاره و موقعیت قرار گرفتن آن‌ها نشان می‌دهد.

c علامت‌های تصویری (نمایش ساده)	b فرم اتصال بعد از جوش	a مقطع اتصال قبل از جوش
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

<p>1 J</p>	<p>2   </p>
<p>3 Y</p>	<p>4 Y</p>
<p>5 Δ</p>	<p>6 ○</p>

شکل a ۷-۴۵

۱- اتصال گرده ماهی

۲- اتصال لب به لب


۳- اتصال جناغی کُند

۴- اتصال نیم جناغی کُند

۵- اتصال گوشه

۶- اتصال نقطه جوش



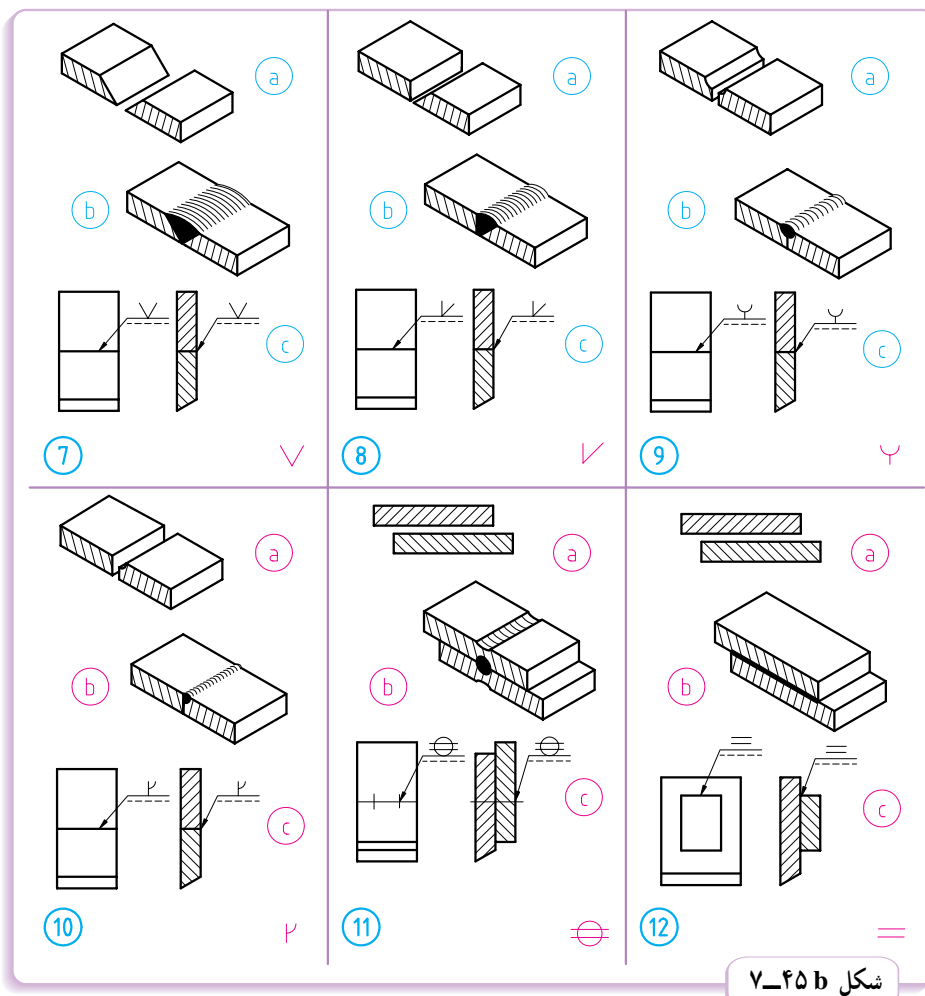

۷- اتصال جناغی تیز

۸- اتصال نیم جناغی

۹- اتصال لاله‌ای

۱۰- اتصال نیم لاله‌ای

۱۱- اتصال خطی

۱۲- اتصال سطحی

شکل ۷-۴۵ b

مثال: شکل (۷-۴۶) اتصال سه قطعه‌ای را نشان می‌دهد


نوع اتصالات به کار رفته:

a گوشه - حلقه‌ای (دور تا دور)


b گوشه

c نیم لاله‌ای

ضخامت جوش ۴ mm

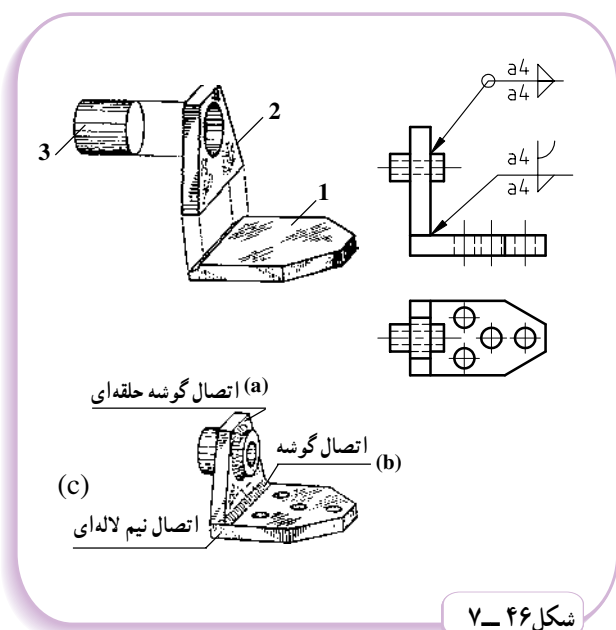

شکل ۷-۴۶

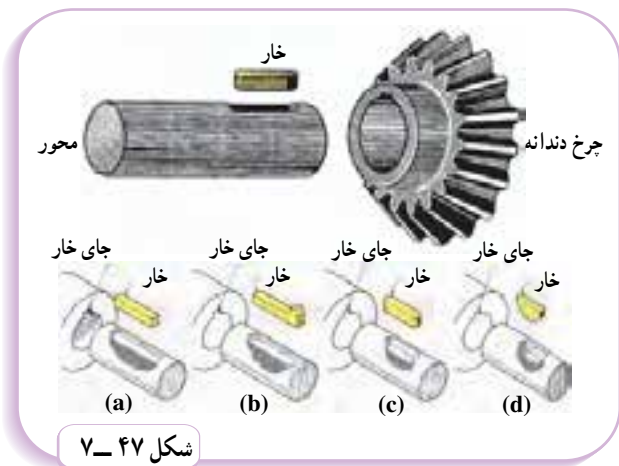

❁ خار و هزار خار: خارها از وسایل اتصال موقت هستند که در شکل‌های متنوع تولید می‌شوند. معمولاً از آنها برای ثابت کردن دو قطعه نسبت به یکدیگر استفاده می‌شود. مانند تثبیت چرخ دندانه روی محور. (شکل ۴۷-۷).


رایج‌ترین خارها مطابق (شکل ۴۸-۷) عبارتند از:

a - خار منشوری (دوسر تخت)

b - خار گوه‌ای (شیب‌دار)

c - خار منشوری (دوسر گرد)

d - خار حلالی (ناخنی)

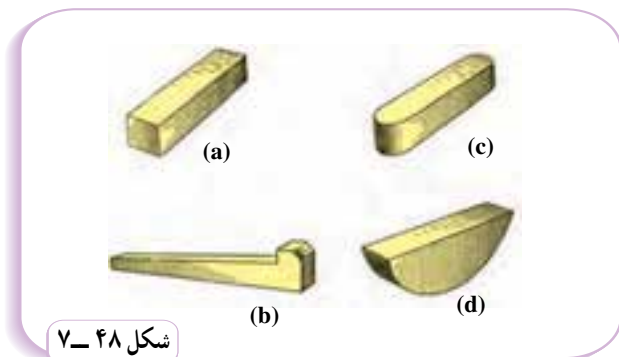

◀ خار منشوری: خارهای منشوری نسبت به بقیه خارها کاربرد بیشتری دارد. هر دو انتهای این نوع خارها هم‌ضخامت است.


(d) قطر محور

(bxh) سطح مقطع خار


( $t_1$ ) عمق شیار محور

( $t_2$ ) عمق شیار تویی

(c) لقی

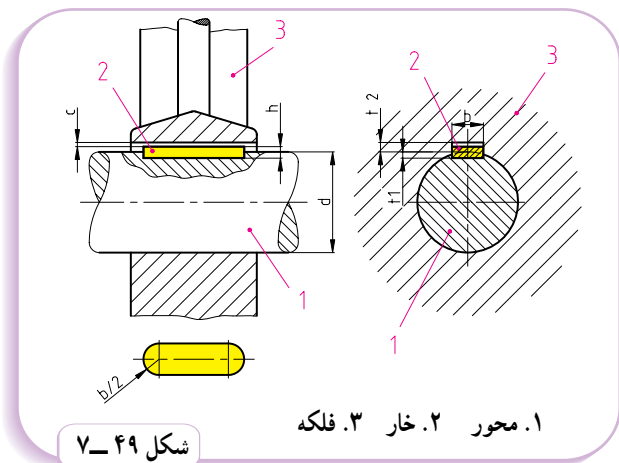

شکل ۴۹-۷ اتصال توسط خار منشوری دوسر گرد را نشان می‌دهد.

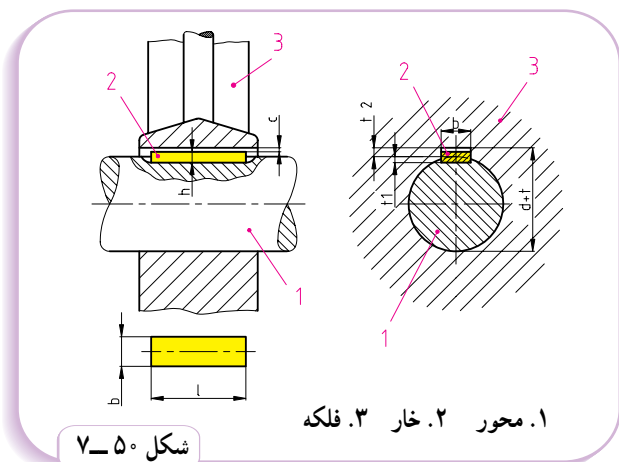


شکل ۵۰-۷ اتصال توسط خار منشوری دوسر تخت را نشان می‌دهد.

❁ نکته: خارها جزء استثنائات برش بوده و در برش‌های طولی هانسور نمی‌خورند.




◀ **خار گوه‌ای (شیب دار):** خارهای گوه‌ای دارای شیبی برابر با  $1:100$  می‌باشند. همچنین سطح فوقانی شکاف که با سطح بالایی خار در تماس می‌باشد، نیز باید دارای همان شیب باشد، در حالی که جای خار واقع بر روی میله هیچگونه شیبی ندارد. (شکل ۵۱-۷)

جهت شیب با نماد  $\Delta$  یا  $\nabla$  مشخص می‌شود.

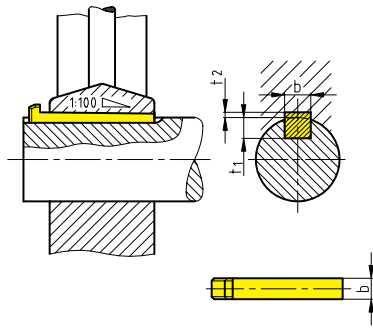


شکل ۵۱-۷

◀ **خار حلالی (ناخنی):** مورد استفاده خارهای ناخنی در روی محورهای مخروطی بوده و از آن‌ها می‌توان فقط در انتقال نیروهای کم استفاده نمود. حُسن این خارها در این است که در اثر تماس با شیار داخل قطعه‌ی سوار شونده، خودبه‌خود می‌لغزند و بر آن منطبق می‌شوند (شکل ۵۲-۷)

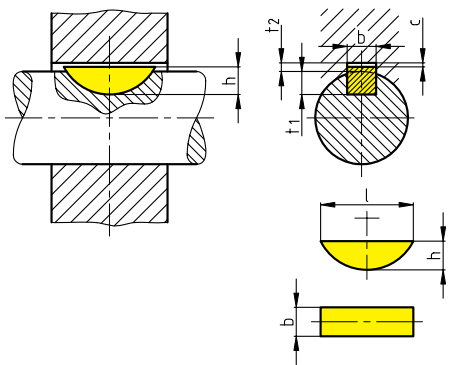


شکل ۵۲-۷

◀ **خار فنری:** خارهای فنری را در دو نوع داخلی و خارجی می‌سازند و به دلیل سطح تماس زیادی که این خارهای فنری با شیار مربوط به خود دارند می‌توانند نیروهای محوری نسبتاً زیادی را تحمل کنند. در دوسر خارهای فنری سوراخی تعبیه شده است که به کمک آن‌ها و به وسیله انبرهای مخصوص (دم‌باریک) می‌توان خار را در داخل شیار مربوط، جا انداخت و یا از آن خارج نمود. (شکل ۵۳-۷)

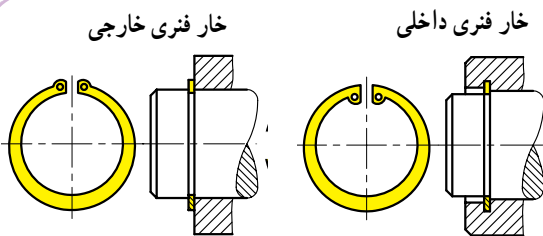


شکل ۵۳-۷

در بعضی موارد نیز از حلقه‌های فنری مفتولی استفاده می‌کنند که به اندازه نصف قطرشان در داخل شیار محور یا سوراخ قرار می‌گیرند. از انواع دیگر خارهای فنری می‌توان پولک فنری را نام برد که به راحتی در شیار مربوط جا می‌افتد. این پولک‌ها نیروی محوری کمتری را تحمل می‌کنند. (شکل ۵۴-۷)

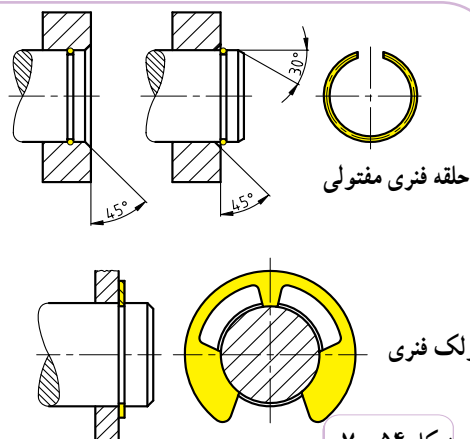

شکل ۵۴-۷

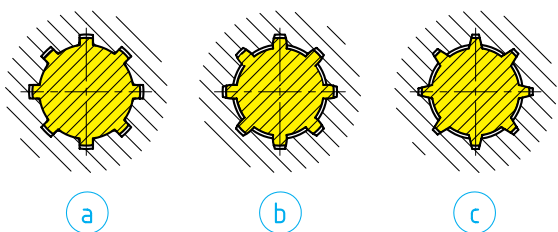


شکل ۷-۵۵

\* اتصال با هزار خار: اتصال به وسیله هزار خار به این ترتیب بوجود می‌آید که خارهای منظم و متحدالشکلی بر روی میله تعبیه می‌کنند و سپس شیارهایی عین آن خارها و با همان مقطع و همان ترتیب بر روی سوراخ قطعه درمی‌آورند. (شکل ۷-۵۵)

◀ مزیت هزار خار


- انتقال بارهای سنگین
  - میله و چرخ بهتر و سریع‌تر هم مرکز می‌شوند. (مرکز به مرکز قرار می‌گیرند.)
  - به استحکام اتصال افزوده می‌شود.
- مقطع‌های رایج در هزار خارها عبارتند از
- a - وجوه موازی b - چرخ دندانه‌ای c - دنده اره‌ای
- ◀ نمایش هزار خارها (شکل ۷-۵۶): در ترسیم محور و توپی هزار خار، دایره‌ها و وجوه خارها با خط اصلی نشان داده می‌شود.

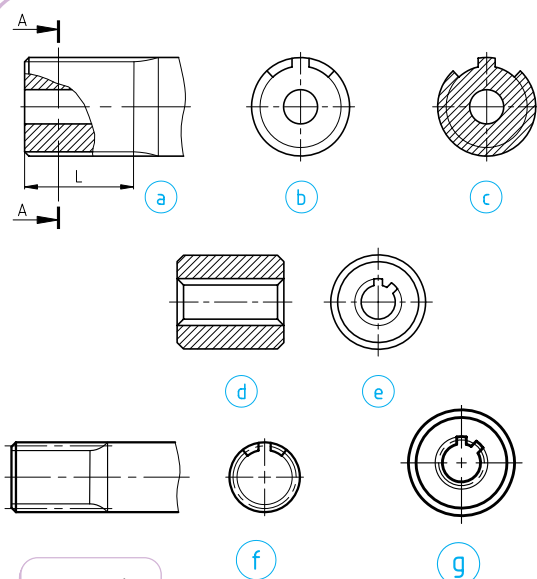

شکل ۷-۵۶

- کف شیارها با خط پُر نازک و دربرش طولی با خط اصلی نشان داده می‌شود.
  - طول مفید هزار خار (L) بدون احتساب شعاع چرخ فرز با خط نازک نشان داده می‌شود.
- نمایش محور هزار خار (شکل a و b) و در حالت برش (شکل c)

- نمایش توپی هزار خار (شکل d و e)
- نمایش محور هزار خار با دنده‌هایی به صورت لفاف دایره‌ای (شکل f)
- نمایش توپی هزار خار با دنده‌هایی به صورت لفاف دایره‌ای (شکل g)

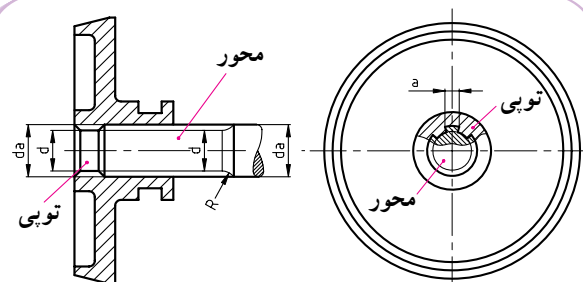

شکل ۷-۵۷

شکل ۷-۵۷ نقشه‌ی مونتاژی اتصال توسط هزار خار را نشان می‌دهد.

قطر بزرگ (قطر خارجی)  $d_a$


قطر کوچک (قطر داخلی)  $d$

پهنای خار  $a$

مثال: مشخصه‌ی پروفیل محور توپی هزار خار با تعداد خار  $N=6$  قطر داخلی  $d=23\text{mm}$  و قطر خارجی  $d_a=26\text{mm}$  عبارت است از:

$6 \times 23 \times 26$  (توپی) محور

❁ **اتصال توسط پین:** از پین در اتصال‌های جداشدنی استفاده می‌شود. هنگامی از پین استفاده می‌شود که قطعات قابل جداشدن باشند و به هم متصل شوند و قطعات متصل شده به هم، دارای حرکت یا چرخش نباشند. (شکل ۷-۵۸)

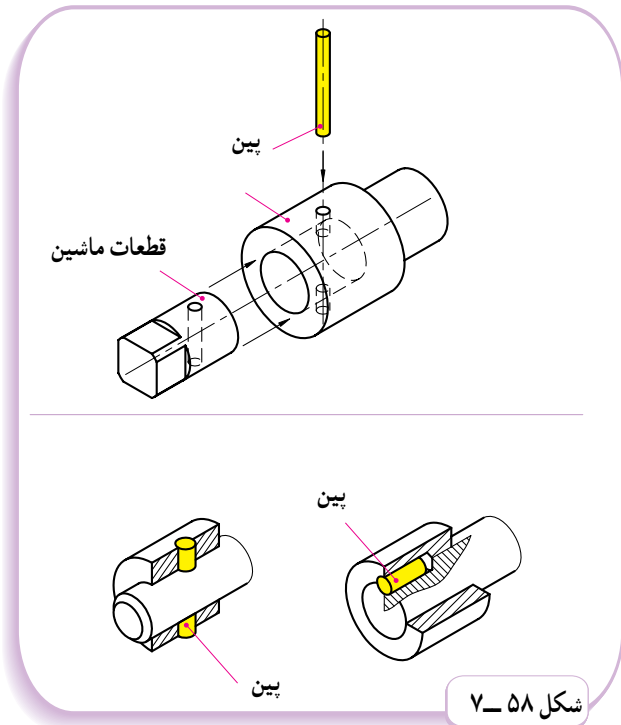


پین‌ها در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- \* اتصال دادن
- \* محکم کردن
- \* نگاه داشتن
- \* جفت کردن و ...

شکل ۷-۵۸

❁ **فرم پین‌ها:** پین‌ها قطعات استاندارد شده‌ای هستند که در اندازه‌ها و انواع مختلفی ساخته می‌شوند. پین‌ها را از روی اندازه و فرم آن‌ها تشخیص می‌دهند.

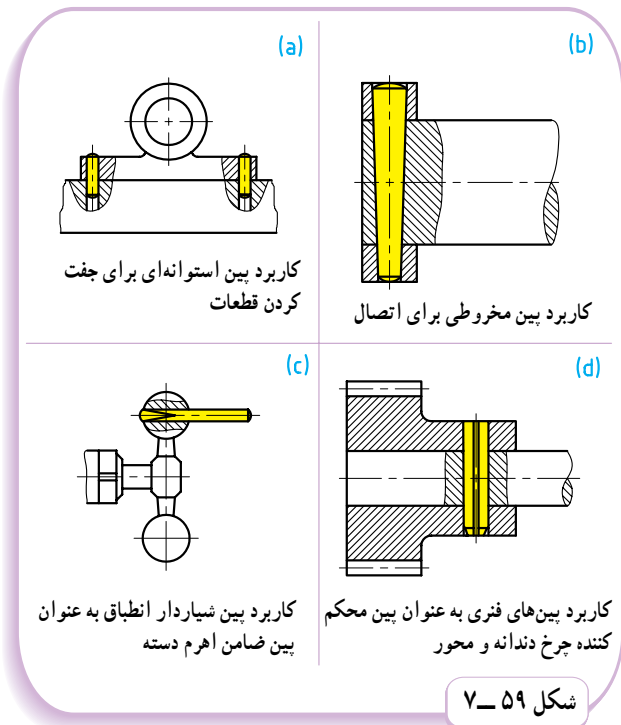

رایج‌ترین آن‌ها طبق (شکل ۷-۵۹) عبارتند از:


- a- پین استوانه‌ای
- b- پین مخروطی
- c- پین شیاردار
- d- پین فتری (شکل ۷-۵۹)

شکل ۷-۵۹

### ◀ پین استوانه ای (شکل ۷-۶۰)

پین‌های استوانه‌ای غالباً برای جفت کردن و انطباق قطعات تکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پین‌های استوانه‌ای با قطر و محدوده‌ی تolerانس مختلف (h8,m6) ساخته می‌شوند. علامت اختصاری استاندارد یک پین استوانه‌ی به طول 30mm با قطر 10mm و محدوده‌ی تolerانس m6 عبارتست از : DIN7-10 m6×30-St

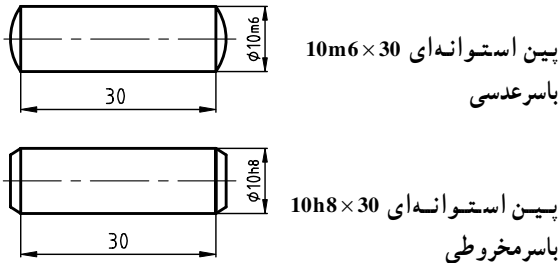

شکل ۷-۶۰

### ◀ پین مخروطی (شکل ۷-۶۱)

پین‌های مخروطی نسبت به پین‌های استوانه‌ای تنوع و کاربرد بیشتری دارد و بیشترین استفاده‌ی آن در ابزارسازی و جیگ و فیکسچر سازی است.

پین‌های مخروطی دارای نسبت مخروطی استاندارد 1:50 می‌باشند. پین‌های مخروطی بر دو نوع است :


نوع A : سطح پین مخروطی، سنگ زده شده

نوع B : سطح پین مخروطی، تراشکاری شده

علامت اختصاری استاندارد یک پین مخروطی سنگ زده

با طول 60mm و قطر کوچک 8mm عبارت است از :

DIN1- A8×60-St

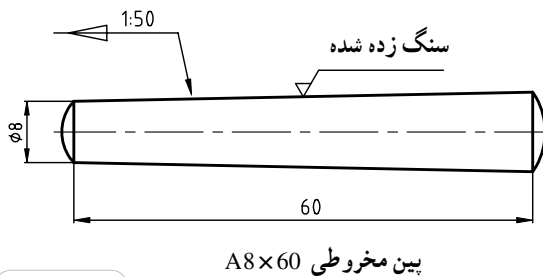


شکل ۷-۶۱

### ◀ پین شیاردار انطباق (شکل ۷-۶۲)

پین‌های شیاردار برای اتصالاتی استفاده می‌شود که معمولاً باز نمی‌شوند.


از این نوع پین‌ها به عنوان پین‌های ضامن و یا دسته‌ی اهرم یا برای اتصال محورهای مفصلی استفاده می‌شود. شکل ظاهری این پین‌ها همانند پین‌های استوانه‌ای است با این تفاوت که شیار در وسط آن‌ها وجود دارد. علامت اختصاری استاندارد برای یک پین شیاردار انطباق با قطر 10mm و طول 40mm عبارت است از : DIN 1472-10×40St (شکل ۷-۶۲)

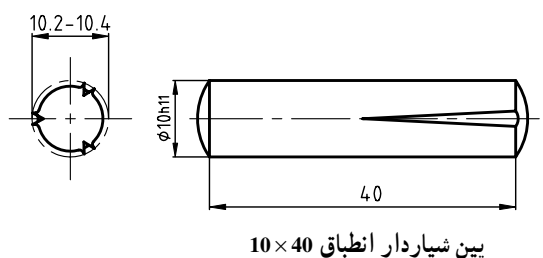

شکل ۷-۶۲

### ◀ پین فنری (شکل ۶۳-۷)


پین‌های فنری اکثراً به عنوان پین اتصال یا محکم‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل ظاهری این نوع پین‌ها همانند قطعه‌ای لوله‌ای است که در جهت طولی شیار دارد. علامت اختصاری استاندارد برای پین فنری با طول 40mm برای سوراخی به قطر 10mm عبارت است از: DIN1481-10×40

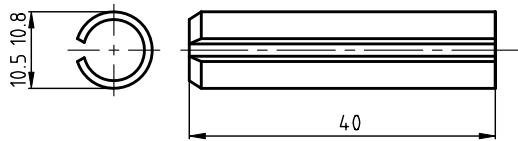

شکل ۶۳-۷

### ◀ انگشتی (پین محوری با سر) (شکل ۶۴-۷)

از این نوع پین‌ها به عنوان اتصالات مفصلی یا برای نگهداشتن قرقره‌های غلتکی و چرخ زنجیرها استفاده می‌شود. سوراخ روی انتهای این پین‌ها برای جازدن اشپیل می‌باشد.

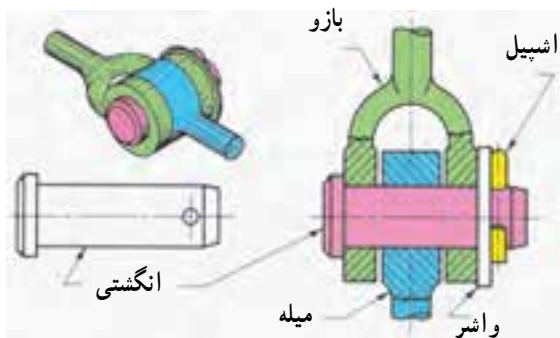


شکل ۶۴-۷

### ◀ اشپیل (اشپیلنت) (شکل ۶۵-۷)

وظیفه‌ی اشپیل جلوگیری از بیرون آمدن محور می‌باشد. مشخصه یک اشپیل با قطر نامی  $d=5\text{mm}$  و طول  $L=50\text{mm}$  و از جنس St عبارت است از:

DIN94-5×50-St

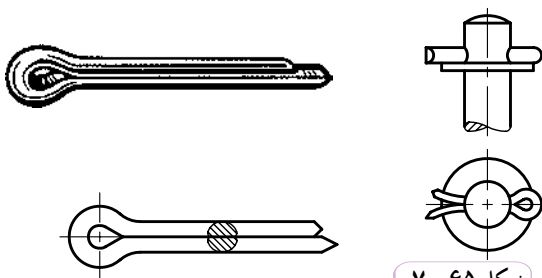


شکل ۶۵-۷




کاربرد برخی از پین‌ها در ترمز دوچرخه



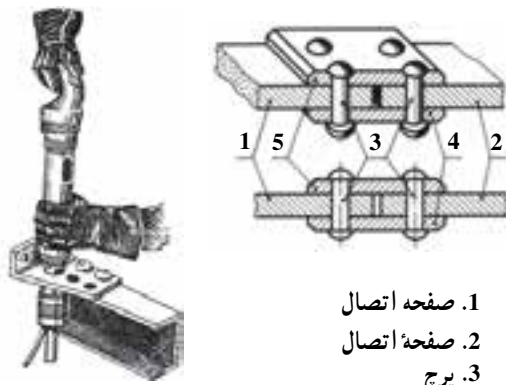

1. صفحه اتصال
2. صفحه اتصال
3. پرچ
4. وصله
5. وصله

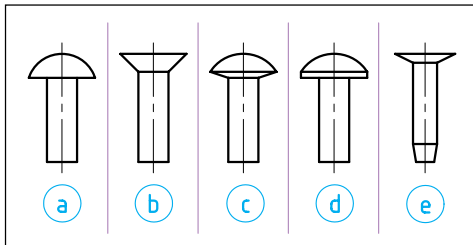

شکل ۶۶-۷

❁ پرچ: میخ پرچ‌ها برای اتصال نیمه دائمی ورق‌ها یا قطعات به یکدیگر به کار می‌روند و به جهت سبکی و استقامت پرچ، غالباً در صنایع هواپیما، کشتی و خودروسازی، جرثقیل‌ها و پل‌های فلزی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. (شکل ۶۶-۷)

### انواع میخ پرچ‌ها:

میخ پرچ‌ها متناسب با خصوصیات قطعات اتصالی و محل کاربرد، به فرم‌های مختلفی ساخته می‌شوند. متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از:

- a - سر نیم گرد
- b - سر خزینه
- c - سر عدسی خزینه دار
- d - سر عدسی تخت
- e - میخ پرچ تسمه

### ❁ نمایش میخ پرچ‌ها

f - میخ پرچ قبل از پرچ (شکل f ۶۷-۷)

g - میخ پرچ بعد از پرچ کاری (شکل g ۶۷-۷)

طبق قوانین برش، میخ پرچ‌های توپُر را در برش هاشور نمی‌زنند و سطح مقطع صفحات پرچ شده در جهات مخالف یکدیگر هاشور زده می‌شود.

h - در نمای سطحی فقط سطح مقطع میخ پرچ هاشور

می‌خورد.


i - در بعضی نقشه‌ها محل میخ پرچ را با دایره‌ای به قطر

خارجی میخ پرچ نشان می‌دهند.

j - همچنین برای سادگی و سهولت در ترسیم، به اختصار


محل میخ پرچ‌های هم قطر را با دو خط محور عمود برهم مشخص می‌کنند. (این حالت معمولاً در مواردی است که نقشه در مقیاس

کوچکتری رسم شود.)

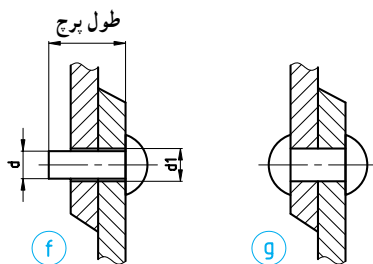


f

g

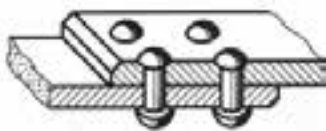


اتصال دوردیفه موازی

 

h

 i



j

شکل ۶۷-۷

روابط	نوع اتصال	شکل
$d$ قطر میخ پرچ $e \approx 1.5d$ $t = 2d + 8 \text{ mm}$ $u = 2e \approx 3d$		یک ردیفه
$e \approx 1.5d$ $t = 2.6d + 10 \text{ mm}$ $e_1 = 0.8t$ $u = 2(e + e_1)$		دور ردیفه موازی
$e \approx 1.5d$ $t = 2.6d + 15 \text{ mm}$ $e_1 = 0.6t$ $u = 2(e + e_1)$		دور ردیفه زیگزاگ
$e \approx 1.5d$ $t = 2.6d + 10 \text{ mm}$ $e_1 = 0.9e$ $u = 2(e + e_1)$		دور ردیفه یک و صلدای
$e \approx 1.5d$ $t = 2d + 8 \text{ mm}$ $e_1 = 0.9e$ $u = 2(e + e_1)$		دور ردیفه دو و صلدای

شکل ۶۸-۷

اگر لازم باشد که در اتصالات پرچکاری، پرچ‌ها در امتداد یک خط قرار گیرند، آن را پرچ کاری یک ردیفه و اگر در امتداد دو خط موازی قرار گرفته باشند دو ردیفه می‌نامند. در پرچکاری دور ردیفه اگر پرچ‌ها مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند آن را پرچ کاری دور ردیفه‌ی موازی و در غیر این صورت آن را پرچ کاری دور ردیفه‌ی زیگزاگ می‌نامند (شکل ۶۸-۷).

شکل‌های ۶۸-۷ نمونه‌هایی از نحوه‌ی قرار گرفتن میخ پرچ‌ها را نشان می‌دهد.

☞ (به جهت هاشورها و موقعیت صفحه برش دقت کنید.) هنگامی که صفحه‌ی تصویر بر محور میخ پرچ عمود است می‌توان از علائم ساده‌ای مطابق جدول زیر استفاده کرد.

جدول (۷-۸) نمایش سوراخکاری برای ایجاد پرچ در دو حالت:

☐ سوراخکاری در کارگاه ☐ سوراخکاری در سایت (محل نصب/ هنگام مونتاز)

علائم یا مشخصات سوراخ‌ها				سوراخ
خزینه کاری هر دو طرف	خزینه کاری سطح روبرو	خزینه کاری سطح عقبی	بدون خزینه کاری	
				سوراخ کاری در کارگاه
				سوراخ کاری در سایت (موقع مونتازکاری)

جدول ۹-۷- نمایش ساده‌ی میخ پرچ (یا پیچ) در سه حالت:

☐ اتصال پرچ (یا پیچ) در کارگاه ☐ اتصال پرچ (یا پیچ) در سایت ☐ سوراخکاری و اتصال پرچ (یا پیچ) در سایت

علائم پرچ کاری جذبی در سوراخ خزینه کاری از هر دو طرف	علائم یا مشخصات پیچ یا میخ پرچ جذب در سوراخ			پیچ یا پرچ
	خزینه کاری در سطح روبرو	خزینه کاری در سطح عقبی	بدون خزینه کاری	
				اتصال در کارگاه
				اتصال در سایت
				سوراخ کاری و اتصال در سایت

(a)



(b)



شکل ۶۹-۷

❁ چرخ دندانه‌ها: برای انتقال حرکت از یک محور گردنده به محور دیگر، در صورتی که فاصله محورها کم باشد از چرخ دندانه استفاده می‌شود.

چرخ دندانه‌ها می‌توانند حرکت دورانی و گشتاور گردشی را بدون لغزش و بدون افت دور با نسبت دقیق منتقل نمایند.  
چرخ دندانه‌ها ممکن است دارای دندانه‌های خارجی یا داخلی باشند. بیشترین کاربرد چرخ دندانه‌ها در جعبه دنده (گیربکس‌ها) می‌باشد (شکل ۶۹-۷ a,b).

### ◀ انواع چرخ دندانه‌ها

برحسب نوع قرار گرفتن محوره‌های دو چرخ دندانه و زاویه‌ای که این محورها با همدیگر می‌سازند، ممکن است از چرخ دندانه‌های مختلفی استفاده شود. این چرخ دندانه‌ها را می‌توان به گروه‌های اصلی:

- a - چرخ دنده‌های پیشانی (ساده، مایل، جناغی)
  - b - چرخ دندانه‌های مخروطی
  - c - چرخ دندانه‌های مارپیچی با محوره‌های متنافر
  - d - پیچ حلزون و چرخ حلزون
- تقسیم کرد (شکل ۷۰-۷).

دندانه‌های جناغی      دندانه‌های مایل      دندانه‌های راست



(a)

مجموعه چرخ دندانه حلزونی      زوج چرخ دندانه مارپیچی      زوج چرخ دندانه‌های مخروطی



(b)

(c)


(d)

شکل ۷۰-۷

### \* اصطلاحات پایه: در مورد هر چرخ دندانه، داشتن یک

سری اطلاعات ضروری است. اطلاعاتی نظیر:


- قطر بزرگ چرخ دندانه (قطر دایره سر)  $d_a$
- ارتفاع دندانه  $h$  (ارتفاع سر دندانه  $h_a$ ، ارتفاع پای دندانه  $h_f$ )
- قطر دایره‌ی گام  $d_o$  (قطر دایره متوسط)،
- قطر دایره‌ی پا  $d_f$ ،
- تعداد دندانه  $z$ ،
- پهنای دندانه  $b$ ،
- گام  $p$ ،
- مدول  $m$ ، (شکل ۷۱-۷)

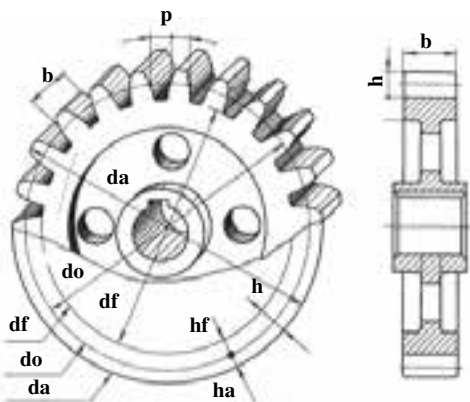

شکل ۷۱-۷

## تعاریف


— اگر دو چرخ دندانه ساده‌ی A و B روی دو محور موازی محکم شده باشند، چنانچه یکی از این چرخ دندانه‌ها حول محور یا شافت خود حرکت نماید، چرخ دندانه دیگر را به حرکت درمی‌آورد (شکل ۷۲-۷).

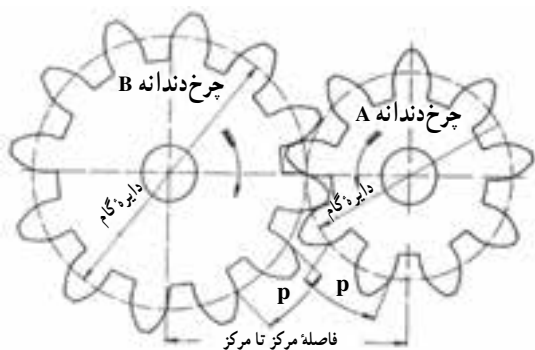

شکل ۷۲-۷

برای اینکه چرخ دندانه‌ها در یکدیگر درگیر شوند و به طور روان و بدون صدا حرکت نمایند، لازم است دایره‌ی متوسط (قطر متوسط) هر دو چرخ دندانه در هر لحظه‌ی درگیری بر یکدیگر مماس باشند (شکل ۷۳-۷).


قطر دایره‌ی متوسط، قطر دایره‌ی گام ( $d_o$ ) نیز خوانده می‌شود. برحسب قرارداد، همیشه دایره‌های متوسط را با خط نقطه نازک مشخص می‌کنند.

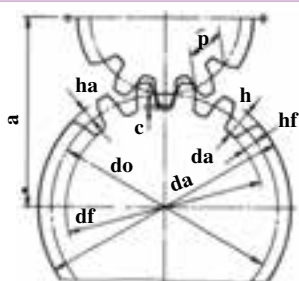

شکل ۷۳-۷

— «عمق دنده» را با  $h$  نشان می‌دهند. قسمت فوقانی دندانه (قسمتی که از دایره گام بالاتر است) را  $h_a$  «ارتفاع سردندانه» و قسمت پایینی آن را  $h_f$  «ارتفاع پای دندانه» می‌نامند.

— دایره‌ای را که از سر دنده‌ها می‌گذرد، دایره‌ی سر یا دایره‌ی خارجی می‌نامند و قطر آن را با  $d_a$  نشان می‌دهند. دایره‌ای را که از کف فضای بازبین دو دنده عبور می‌کند را دایره‌ی کف یا دایره‌ی پای دندانه می‌نامند و با  $d_f$  نشان می‌دهند.

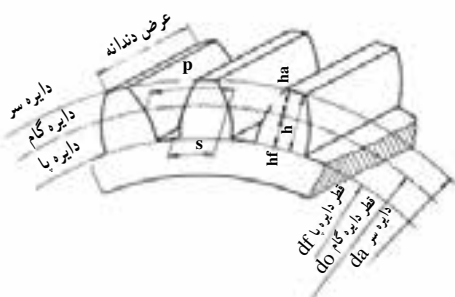


شکل ۷۴-۷

«ضخامت دندانه» ( $s$ ) و پهناى فضای بین دو دنده را همیشه در امتداد دایره‌ی گام اندازه‌گیری می‌کنند. فاصله‌ی بین وسط‌های دو دنده مجاور واقع بر روی دایره‌ی گام را گام دایره‌ای می‌نامند و با  $P$  نشان می‌دهند (شکل ۷۴-۷).

محیط دایره‌ی گام برابر است با حاصل ضرب تعداد دندانه‌ها ( $z$ ) در گام دایره‌ای ( $P$ )، یعنی  $\pi \cdot D = p \cdot Z$

چرخ دندانه‌هایی که باهم درگیر می‌شوند از لحاظ اندازه و فرم دندانه مشابه یکدیگر بوده و دارای یک مدول می‌باشند.

نسبت  $\frac{P}{m}$  را مدول  $m$  چرخدندانه می‌نامند. مدول برابر است با قطر دایره‌ی گام تقسیم بر تعداد دندانه‌ها ( $m = \frac{d_o}{z}$ ) (شکل ۷۵-۷).

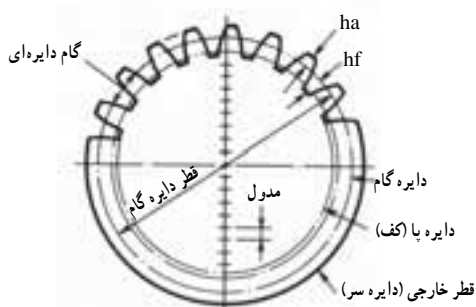

شکل ۷۵-۷

سایر نمادها

$c$  : لقی سر دندانه

$s$  : ضخامت دندانه

$b$  : پهناى دندانه

$a$  : فاصله مرکز تا مرکز دو چرخ دندانه

$z$  : تعداد دندانه

نمایش چرخ دندانه‌ها در نقشه (شکل ۷-۷۶): با توجه به اینکه چرخ دندانه‌ها اکثراً استاندارد بوده و برای ترسیم آن وقت زیادی صرف می‌شود، جهت صرفه‌جویی در وقت و سهولت در ترسیم، آن‌ها را به روش‌های زیر نمایش می‌دهند:

– قطر سردندانه (قطر خارجی) را با خط پُرکلفت (خط اصلی) نشان می‌دهند.

– قطر پای دندانه (قطر کوچک) معمولاً در نمای روبرو ترسیم نمی‌شود، اما اگر به دلایل خاصی در یک نقشه لازم باشد، آن را با خط پرنازک نشان می‌دهند.

– دایره‌ی گام با خط نقطه‌ی نازک (خط محور) نشان داده می‌شود.

– برای ترسیم چرخ دندانه‌ها معمولاً دو تصویر، یا برش یک تصویر و تصویر دوم که قطر جای شافت و محل خار را نشان می‌دهد ضروری می‌باشد تا بتوان چرخ دندانه را به صورت کامل اندازه‌گذاری کرد.

– دندانه‌های چرخ دندانه جزء استثنائات برش محسوب شده و در موقع ترسیم (در حالت برش) هاشورزده نمی‌شود. (استفاده از برش موضعی در نشان دادن مقطع دندانه‌ها متداول است)

نمایش چرخ دندانه ساده (شکل ۷-۷۷): شکل مقابل درگیری دو چرخ دندانه‌ی ساده را نشان می‌دهد.

a – تصویر مجسم

b – تصویر قائم (در برش)

c – تصویر جانبی

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، دایره‌های گام هر دو چرخ دندانه هنگام درگیری بر یکدیگر مماس می‌باشند.

داده‌های ابعادی مطابق (شکل ۷-۷۷) عبارتند از:

قطر دایره‌ی سر (da)، قطر دایره‌ی گام (do)، عرض دندانه (b)، تعداد دندانه (z)، مدول m و بقیه‌ی اندازه‌های ساخت.

(قطر دایره‌ی پا فقط در موارد ویژه داده می‌شود).

در شکل ۷-۷۷:

۱- چرخ دندانه محرک


۲- خار

۳- محور محرک


۴- چرخ دندانه متحرک

۵- خار

۶- محور متحرک

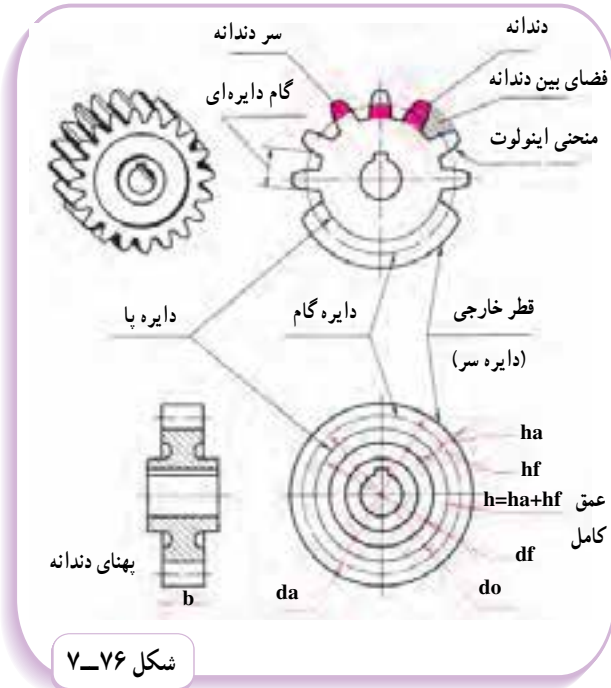

شکل ۷-۷۶

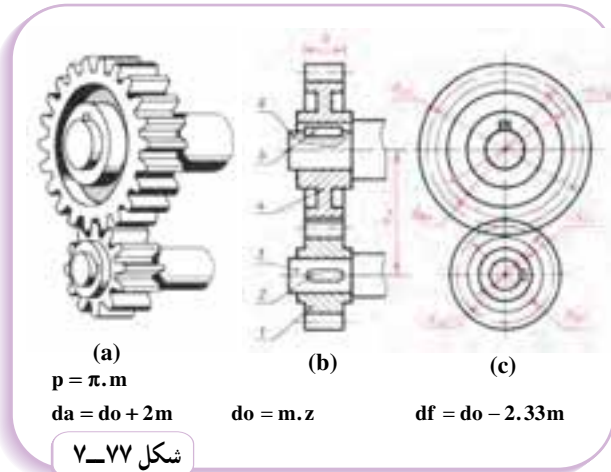


شکل ۷-۷۷



یکی از کاربردهای چرخ دندانه‌های ساده در جعبه دنده کشتی



\* درگیری دو چرخ دندانه ساده: (شکل ۷-۷۸)

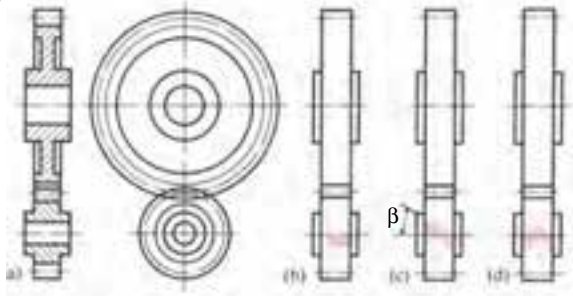

زاویه‌ی ماریجی دندانه  $\beta$  در (چرخدانه‌های با دنده مایل)

$$\text{مدول نرمال } m_s = \frac{m_n}{\cos\beta}$$

شکل ۷-۷۸

a - در حالت برش

b - با دندانه‌های مستقیم (تصویر شماتیک)

c - با دندانه‌های مایل (تصویر شماتیک)


d - با دندانه‌های جناغی (تصویر شماتیک)

در چرخ‌دنده‌های ساده با دنده مایل، سه خط موازی (نازک)


با زاویه‌ی تقریباً  $30^\circ$  درجه ترسیم می‌شود.

در چرخ‌دنده‌های ساده با دندانه جناغی، سه خط شکسته

(نازک) تحت زاویه ترسیم می‌شود.

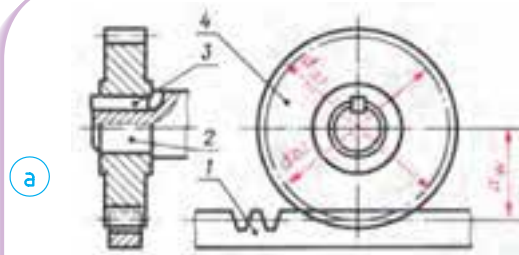

a

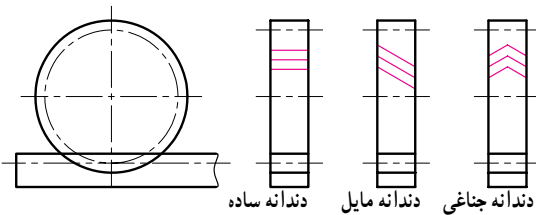

b

دندانه ساده      دندانه مایل      دندانه جناغی

شکل ۷-۷۹

◀ نمایش چرخ دندانه‌ی شانهای (شکل ۷-۷۹):

با استفاده از مکانیزم چرخ دندانه شانهای حرکت دورانی

چرخ دندانه ساده به حرکت مستقیم الخط شان تبدیل می‌شود.

شکل a درگیری یک چرخ دندانه ساده با قسمتی از یک

چرخ دندانه شانهای را در حالت برش نشان می‌دهد.

طول چرخ دندانه شانهای زیاد بوده که به دلیل صرفه‌جویی

و سهولت در ترسیم دوطرف آن کوچک ترسیم شده است.

شکل b تصویر شماتیک یک چرخ دندانه شانهای را نشان

می‌دهد.



یکی از کاربردهای چرخ دندانه شانهای در سیستم تعلیق اتومبیل

— نمایش چرخ دندانه مخروطی: چرخ دندانه‌های مخروطی زمانی به کار می‌روند که امتداد محورها با هم متقاطع باشد و ممکن است نسبت به هم دارای زوایای مختلفی باشند. ولی معمولاً زاویه‌ی محوری  $90^\circ$  درجه بیشترین کاربرد را دارد. شکل (a) ۷-۸۰.

دندانه‌ی این چرخ دندانه‌ها ممکن است مستقیم و یا مارپیچی باشند.

شکل (b) ۷-۸۰ تصویر یک چرخ دندانه مخروطی با دندانه مستقیم (۱) و با دندانه‌ی مارپیج (۲) را نشان می‌دهد.

شکل (c) ۷-۸۰ ترسیم فنی یک چرخ دندانه مخروطی را نشان می‌دهد. تصویر قائم در نیم‌برش ارائه شده است. تصویر افقی آن مشابه تصویر افقی چرخ دندانه ساده است.

شکل (d) ۷-۸۰ درگیری دو چرخ دندانه مخروطی را نشان می‌دهد. مقدار مدول  $m_a$  و فرم دندانه‌های هر دو چرخ دندانه با یکدیگر برابر و دایره‌ی گام هر دو چرخ دندانه در حین درگیری همواره بر هم مماس می‌باشند.

شکل (e) ۷-۸۰ درگیری دو چرخ دندانه مخروطی در حالت برش

۱- چرخ دندانه‌ی مخروطی محرک

۲- خار

۳- محور محرک

۴- چرخ دندانه مخروطی متحرک


۵- خار

۶- محور متحرک

شکل (f) ۷-۸۰ تصویر شماتیک دو چرخ دندانه مخروطی را نشان می‌دهد.



(a)

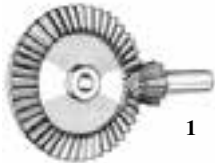


(دندانه مستقیم)



(دندانه مارپیچی)


(b)

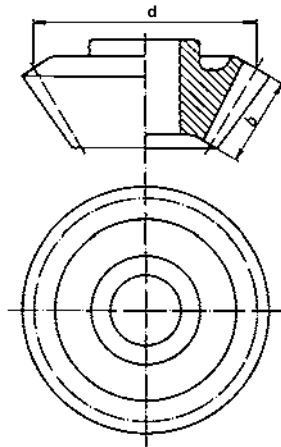


(c)



(d)

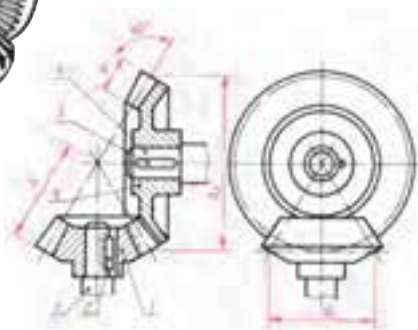

(e)

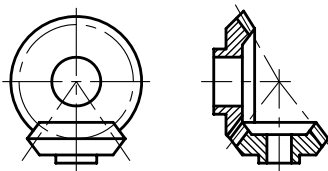

(f)

شکل ۷-۸۰