



◀ نمایش چرخ دندانه مارپیچی: اگر محورها تحت زاویه‌ی معین و محدودی یکدیگر را قطع کنند، از چرخ دندانه‌های مارپیچی استفاده می‌شود (شکل ۸۱-۷).

در بیشتر مواقع اندازه‌ی زاویه‌ی تقاطع (زاویه محورها) 90° درجه است.

(هرچه زاویه محور بزرگ‌تر باشد، به همان مقدار تعداد زیادتری از دنده‌ها به صورت مارپیچ روی هم می‌لغزند.)

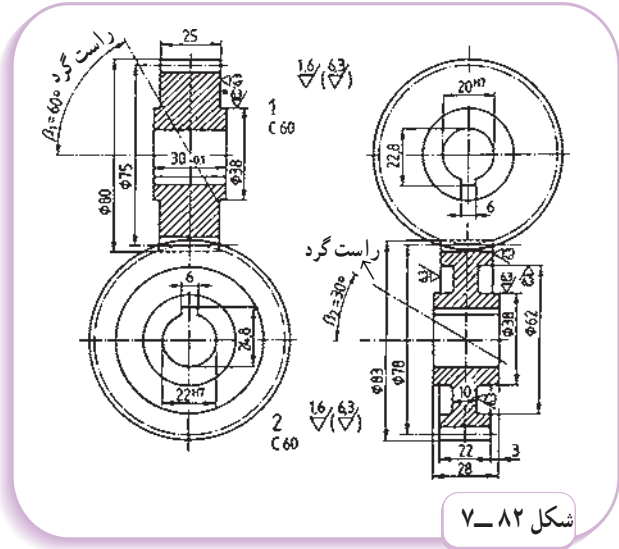

شکل ۸۲-۷ درگیری دو چرخ دندانه مارپیچی را نشان می‌دهد. محورهای دو چرخ دندانه بر هم عمود و دایره‌های گام هر دو چرخ دندانه در لحظه‌ی درگیری با یکدیگر مماس می‌باشند.

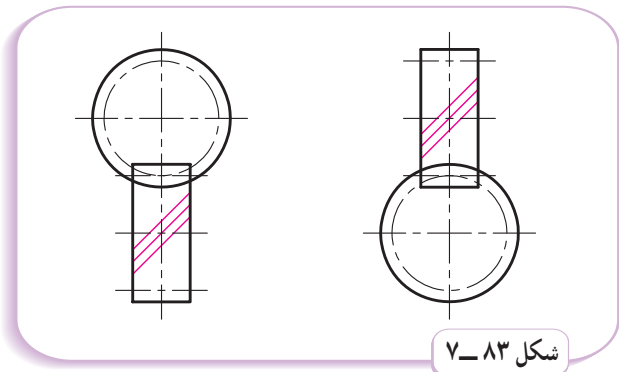

شکل ۸۳-۷ تصویر شماتیک دو چرخ دندانه‌ی مارپیچی را در حالت درگیری نشان می‌دهد.

◀ نمایش چرخ دندانه حلزونی (پیچ حلزون و چرخ حلزون): جهت کاهش تعداد دوران می توان از پیچ و چرخ حلزون استفاده کرد. محورهای پیچ حلزون و چرخ حلزون با هم متناظر بوده و زاویه ی 90° درجه دارند (شکل ۷-۸۴).

معمولاً پیچ حلزون، محرک و چرخ حلزون متحرک است. پیچ حلزون شبیه به یک پیچ دوزنقه ای است با این تفاوت که:

زاویه شیار دوزنقه 30° یا 40° می باشد. عمق دندانه بیشتر است.

گام آن مضربی از π می باشد. $(P = m \cdot \pi)$

شکل ۷-۸۵ یک پیچ حلزون و چرخ حلزون را در حالت درگیری نشان می دهد. دایره ی گام پیچ حلزون d_1 و چرخ حلزون d_2 در لحظه درگیری با یکدیگر مماس می باشد (شکل ۷-۸۵c,b).

شکل (a) مراحل ترسیم پیچ حلزون و چرخ حلزون.

شکل (b) پیچ حلزون و چرخ حلزون در حالت برش.

شکل (c) پیچ حلزون و چرخ حلزون در حالت تصویری

(نما).




شکل ۷-۸۴

چرخ حلزون




پیچ حلزون

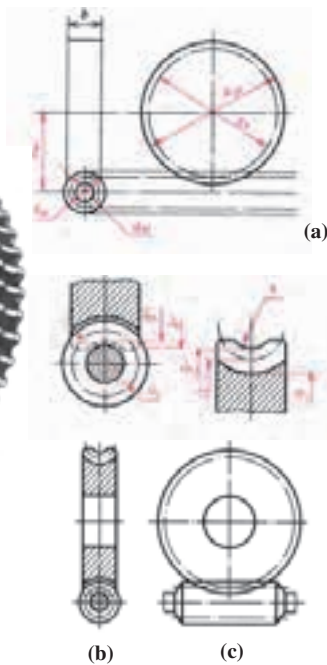

شکل ۷-۸۵

شکل ۷-۸۶ تصویر شماتیک پیچ حلزون و چرخ حلزون را در حالت درگیری نشان می دهد.

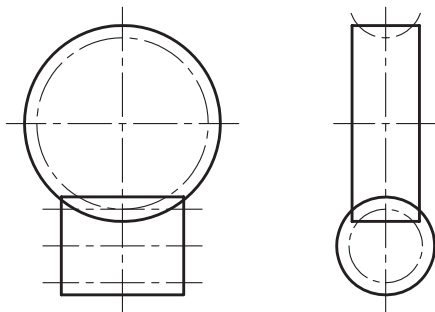

شکل ۷-۸۶

◀ چرخ زنجیر و نمایش آن در نقشه:

در صورتی که هدف انتقال نیرو از محوری به محور دیگر به کمک زنجیر باشد، از زنجیرهای غلتکی در اشکال متنوع به همراه چرخ زنجیر استفاده می‌شود. (شکل ۷-۸۷a) در استفاده از چرخ زنجیرها معمولاً فاصله محورها زیاد است. از چرخ‌دنده‌های زنجیری برای انتقال حرکت محوره‌ای موازی استفاده می‌شود. (شکل ۷-۸۷b)



a




b

شکل ۷-۸۷




چرخ زنجیر ماشین حفاری

شکل ۷-۸۸c نمایش ساده‌ی چرخ‌دنده‌های زنجیری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود خط محوری که بیانگر چرخ زنجیر است بر دایره‌ی گام چرخ زنجیرها مماس می‌باشد. در نمایش چرخ زنجیرها به صورت شماتیک، شکل (۷-۸۸d) مرسوم‌تر است.

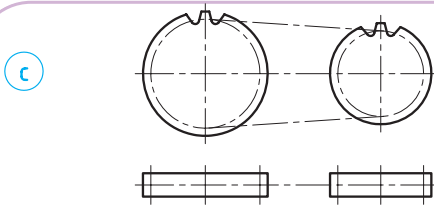

c

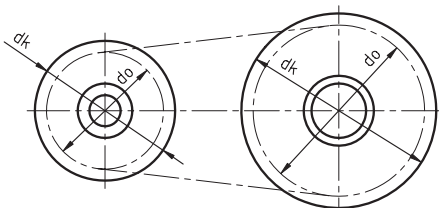

d

شکل ۷-۸۸

❁ فنر: فنرها، به مقدار زیاد در اکثر مکانیزم‌های صنعتی به کار می‌روند. یکی از خواص مهم فنرها خاصیت ارتجاعی آنهاست. به این ترتیب که اگر فنری به وسیله نیرویی کشیده یا فشرده شود، تغییر طولی در آن ایجاد شده و پس از برداشته شدن نیروی مذکور، مجدداً به حالت اولیه خود بازمی‌گردد.

در نقشه‌های صنعتی از ترسیم کامل فنر صرف نظر شده و مقداری از ابتدا و انتهای آن را ترسیم می‌کنند. فنرها برحسب نوع نیرویی که به آنها وارد می‌شود به فنرهای فشاری (a)، کششی (b)، و پیچشی (c) تقسیم می‌شوند (شکل ۷-۸۹).

فنرها از نظر فرم به فنرهای مارپیچی، حلزونی، تخت، بشقابی و... تقسیم می‌شوند.


پُرکاربردترین و رایج‌ترین فنرها از نوع مارپیچی می‌باشند که در جدول (۷-۱۰) به آنها اشاره شده است.

جدول ۷-۱۰

شرح	رسم اختصاری و شماتیک	نمایش کامل		
		برش	تصویر (نمای خارجی)	
فنر مارپیچی استوانه‌ای نوع فشاری با مقطع گرد				فشاری
فنر مارپیچی مخروطی نوع فشاری با مقطع گرد				
فنر مارپیچی مخروطی نوع فشاری با مقطع چهارگوش				
فنر مارپیچی استوانه‌ای نوع کششی با مقطع گرد				کششی
فنر مارپیچی استوانه‌ای نوع پیچشی با مقطع گرد				پیچشی

📌 توجه: در نقشه‌های اجرایی برای اندازه‌گذاری یک فنر اندازه‌های قطر خارجی، قطر مفتول، گام (فاصله مرکزهای مقطع دو حلقه مجاور)، طول و تعداد حلقه‌های فنر باید مشخص شوند (شکل ۷-۹۰).

شکل ۷-۹۰

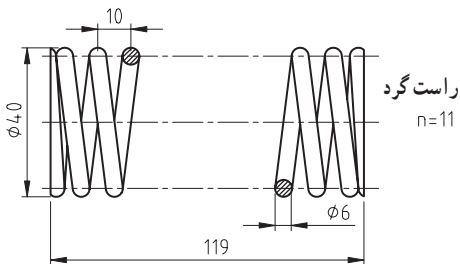

❁ یاتاقان: محورها (شافت‌ها) خصوصاً محورهای انتقال

قدرت و حرکت که دارای حرکت چرخشی می‌باشند، نیاز به تکیه‌گاهی به نام یاتاقان دارند (شکل ۷-۹۱a).

از آنجایی که اصطکاک محور و یاتاقان از نوع اصطکاک لغزشی می‌باشد و این اصطکاک باعث بالا رفتن درجه حرارت و سایش می‌شود لذا برای یاتاقان‌بندی محورهایی که با دور زیاد می‌چرخند یا بار زیاد را تحمل می‌کنند از یاتاقان‌های غلتشی استفاده می‌شود (شکل ۷-۹۱b).

اصطکاک یاتاقان غلتشی کم‌تر بوده و محور در داخل آن‌ها راحت‌تر و روان‌تر می‌چرخد. معمول‌ترین یاتاقان‌های غلتشی، انواع بلب‌رینگ‌ها و رول‌ب‌رینگ‌ها می‌باشد.




(a)



(b)

شکل ۷-۹۱

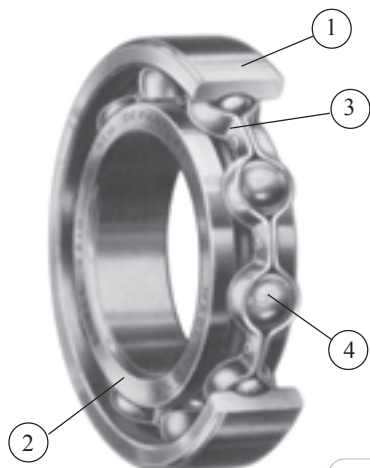

شکل ۷-۹۲

هر بلب‌رینگ یا رول‌ب‌رینگ از چهار قسمت تشکیل شده است (شکل ۷-۹۲):

۱- رینگ خارجی (کُنس خارجی)

۲- رینگ داخلی (کُنس داخلی)

۳- قفسه نگهدارنده‌ی ساچمه‌ها

۴- ساچمه‌های کروی (میله‌ای، استوانه‌ای، مخروطی و...)



یکی از کاربردهای یاتاقان‌های اصطکاکی در دستگاه‌های نساجی

◀ بلبرینگ و رولبرینگ

تفاوت بین بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌ها در فرم ساچمه‌های آن‌هاست. در صورتی که ساچمه‌های مورد استفاده به صورت کروی باشند آن را بلبرینگ (شکل ۷-۹۳d,a) و چنانچه ساچمه‌ها به شکل استوانه‌ای، مخروطی و... باشند آن را رولبرینگ می‌نامند (شکل ۷-۹۳b,c).

a - بلبرینگ با ساچمه‌های کروی (نمای ظاهری و کاربرد در نقشه)

● محل استفاده: نیروهای قائم محوری در محورهای جعبه دنده و...

b - رولبرینگ با ساچمه‌های استوانه‌ای (نمای ظاهری و کاربرد در نقشه)

● محل استفاده: نیروهای قائم محوری در محورهای جعبه دنده، بدون نوسان و...

c - رولبرینگ با ساچمه‌های مخروطی (نمای ظاهری و کاربرد در نقشه)

● محل استفاده: نیروهای قائم محوری و جانبی سمت چپ در محورهای چرخ‌های جلو و دیفرانسیل و...

d - بلبرینگ کف گرد (نمای ظاهری و کاربرد در نقشه)

● محل استفاده: نیروهای عمودی در بلبرینگ کلاچ و...

شکل ۷-۹۴ سه نوع تصویر شماتیک را برای ۴ نوع یاتاقان غلتشی نشان می‌دهند.

a - تصویر واقعی یاتاقان غلتشی


b - تصویر شماتیک (بدون نشان دادن نوع ساچمه‌ها)

c - تصویر شماتیک (با نشان دادن نوع ساچمه‌ها به طور


اختصاری)

d - تصویر شماتیک (هم در برش و هم به طور اختصاری

برای نمایش بهتر نوع ساچمه‌ها)

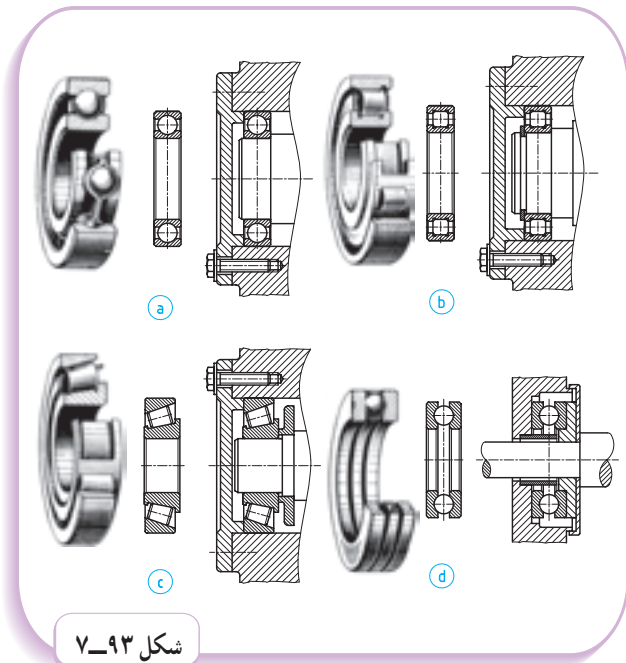

شکل ۷-۹۳

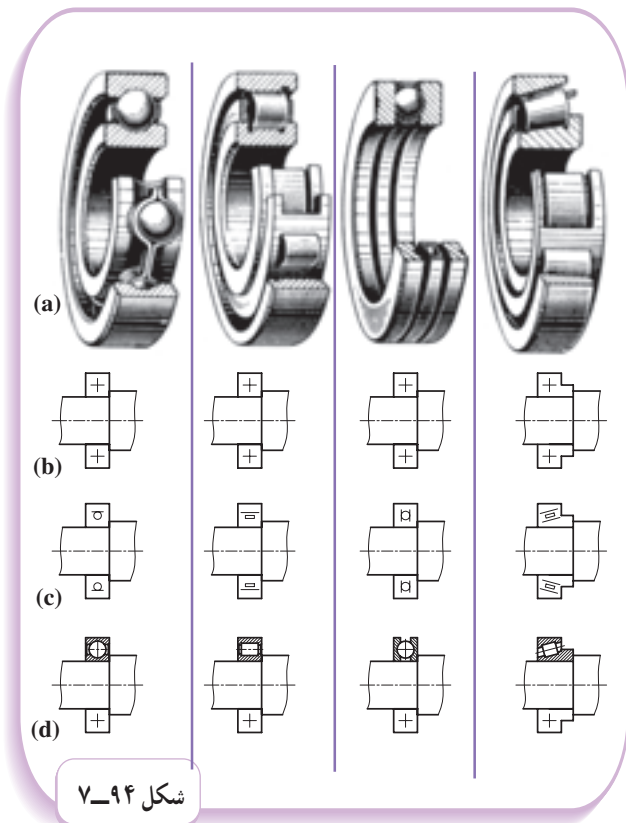


شکل ۷-۹۴

تمرین (۷-۵)


(زمان: ۶۰ دقیقه)

۱- سه قطعه مطابق شکل روی یکدیگر سوار شده‌اند. اتصال این سه قطعه توسط یک پیچ سرخزینه انجام گرفته است. اگر قرار باشد این مجموعه در حالت برش نمایش داده شود، قسمت‌های لازم را با ترسیم هاشور کامل کنید.

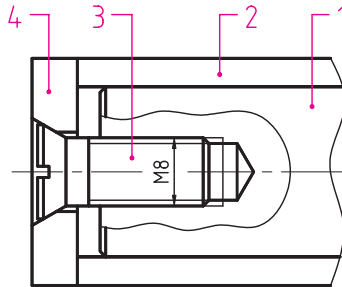

۲- با توجه به نقشه ارائه شده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:


- الف - ارتفاع کل قطعه چند میلی‌متر است؟
- ب - قطر بزرگ‌ترین گاه (شیار داخلی) چند میلی‌متر است؟
- ج - زاویه‌ی بین سوراخ‌هایی به قطر $\varnothing 10$ نسبت به یکدیگر چقدر است؟
- د - ارتفاع رزوه M20 چند میلی‌متر است؟
- ه - گام رزوه M42 چند میلی‌متر است؟
- و - قطعه ارائه شده، چند رزوه‌ی خارجی و چند رزوه‌ی داخلی دارد؟
- ز - ۶ سوراخ به قطر $\varnothing 10$ روی قطعه ایجاد شده است. مرکز این ۶ سوراخ روی چه قطری قرار دارد؟
- ح - بزرگ‌ترین قطر قطعه چند میلی‌متر است؟

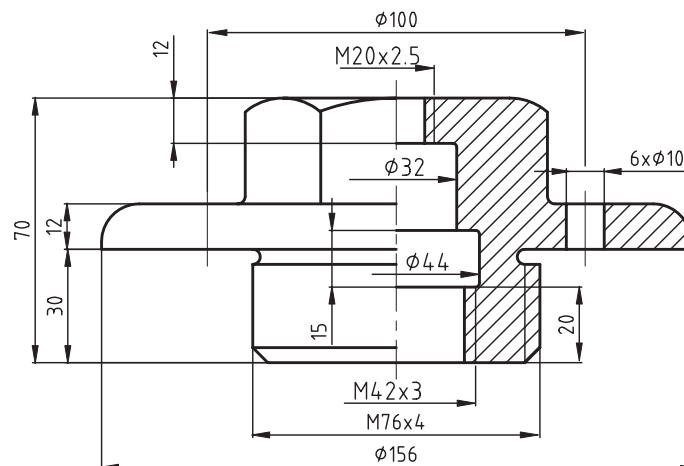


۳- برای تصاویری که به صورت نمایش ساده ارائه شده اند (مطابق مثال) نمادهای جوش را نشان دهید.

نمایش ساده	تصویر سه بعدی	نماد
		✓
		✓
		✗
		✗


۴- در اتصال مطابق شکل از چه نوع خاری استفاده شده است؟

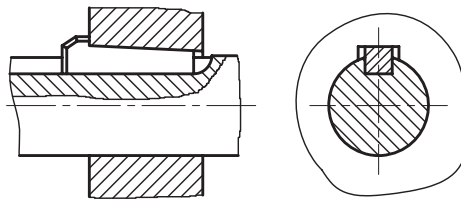

۵- دو شکل زیر اتصال چرخ دندانه (2) را روی محور (1) توسط خار (3) نشان می دهد. با ترسیم هاشور در قسمت های لازم، نقشه را کامل کنید.

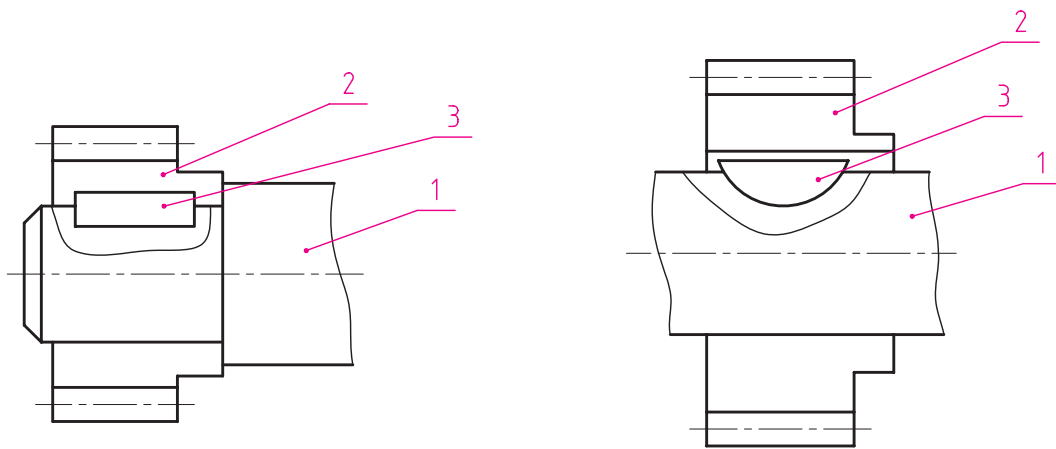


۶- برای مجموعه‌ی داده شده (مطابق شکل زیر) نام هر یک از قطعات (6,7,8,9,10,11) را مشخص کنید و در جدول زیر بنویسید.

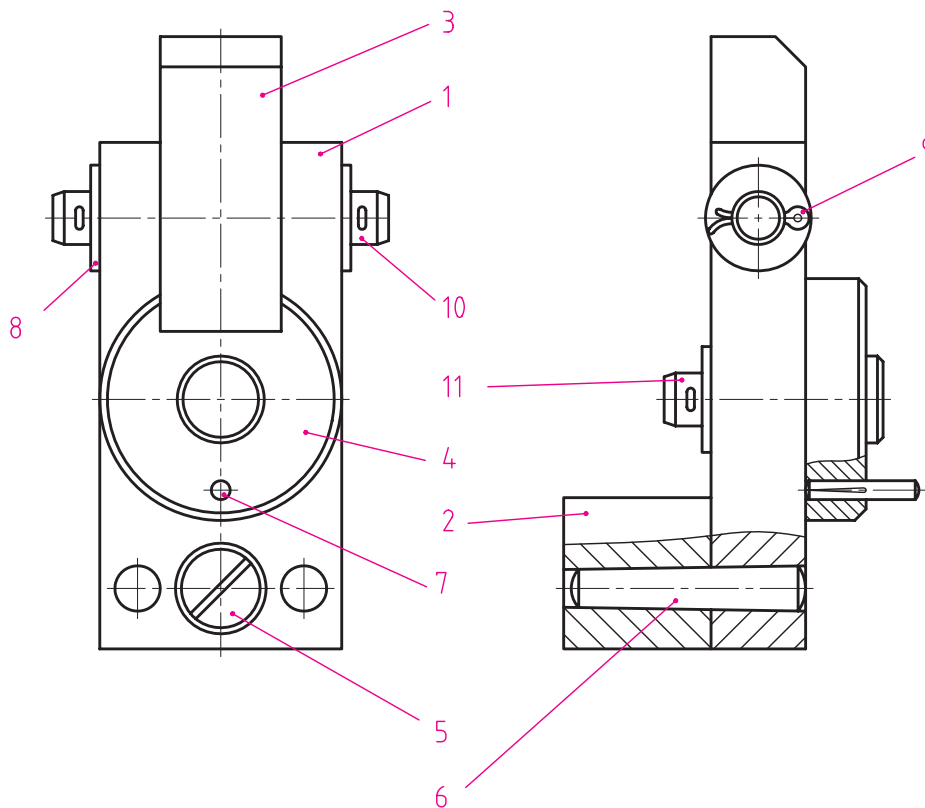


شماره قطعه	تعداد	نام	علامت اختصاری استاندارد	ملاحظات
1	1	قطعه دوشاخه		
2	1	تسمه نگهدارنده		
3	1	قطعه مفصلی		
4	1	صفحه لنگ		
5	1	پیچ استوانه‌ای	DIN 84-M8×25-St	
6	2		DIN 7978-A6×40-St	
7	1		DIN 1474-3×20-St	
8	3		DIN 125-8/4-St	
9	3		DIN 94-2×12-St	
10	1		DIN 1443-B9h 11×55×29-St	
11	1		DIN 1444-B8h 11×35×29-St	
اتصال توسط محور - بین مخروطی و بین شیاردار فشاری				

۷- نام هر یک از اتصالات زیر را بنویسید.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

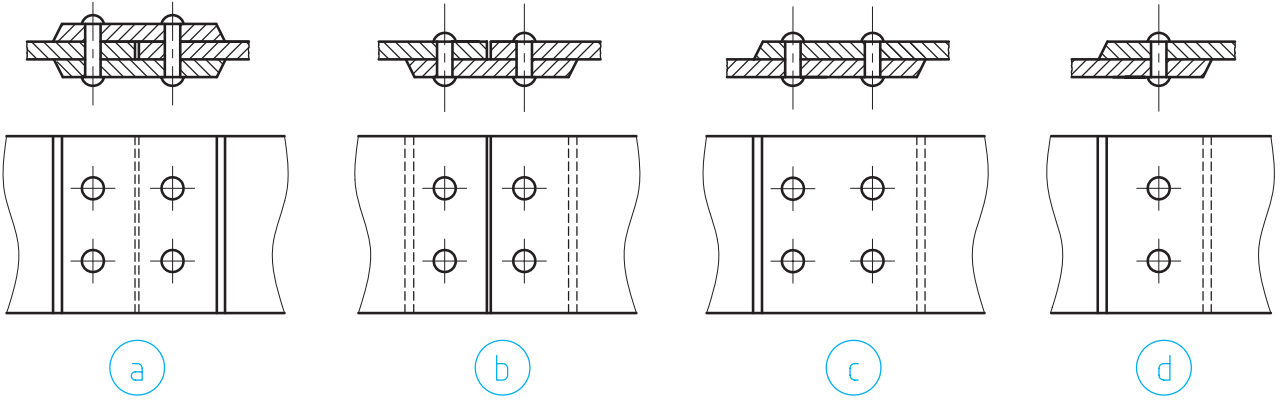


۸- اتصال توسط پرچ در کدام یک از شکل های زیر به طور صحیح نشان داده شده است؟

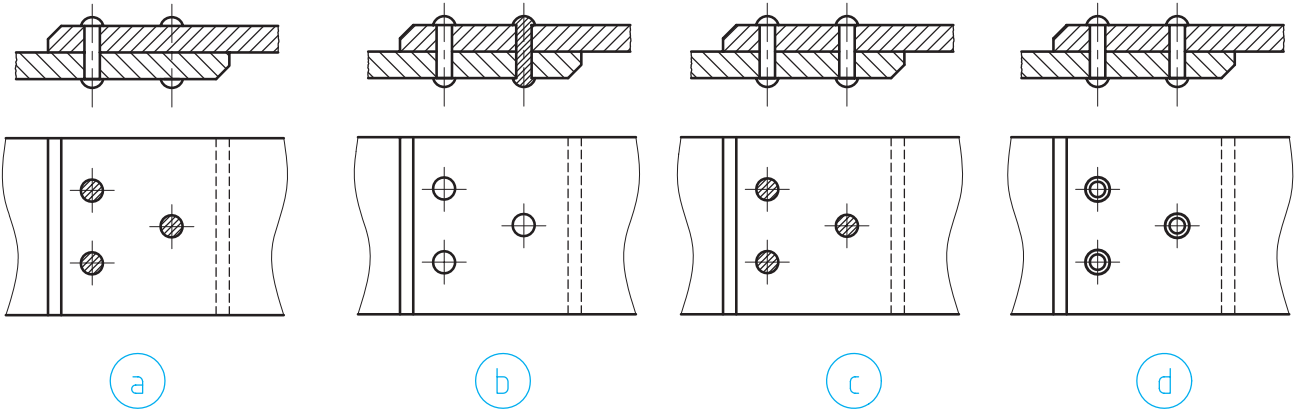


۹- تصاویر زیر مکانیزم هایی را نشان می دهد که در آنها فنر به کار رفته است. نام هر یک از فنرها را در زیر


شکل مربوطه بنویسید.

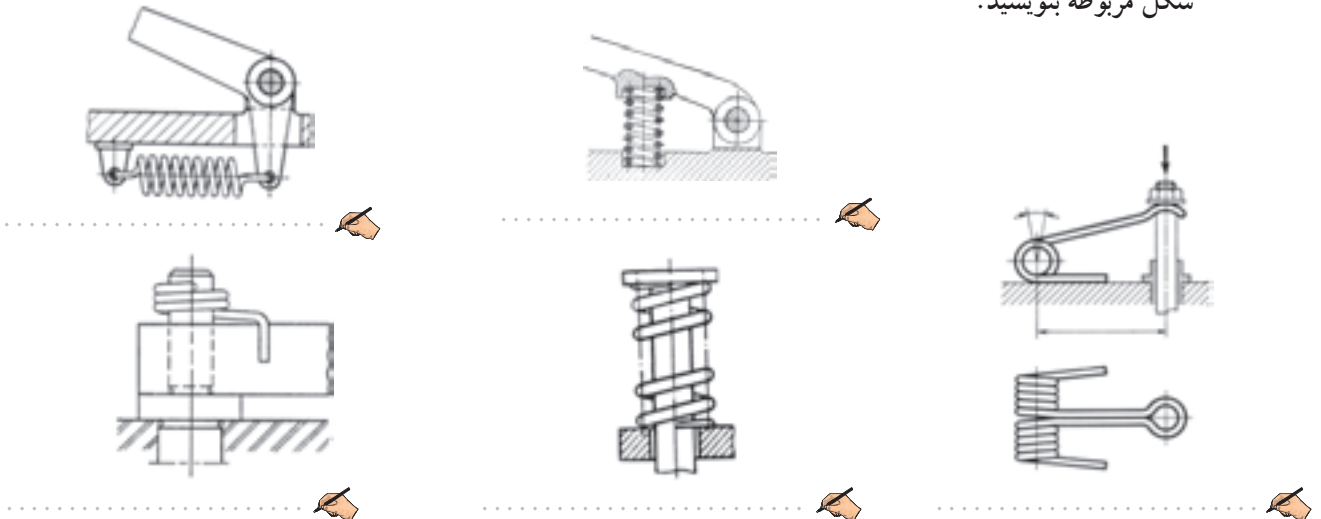


۱۰- نام هر یک از زوج چرخ دندانه‌ها را در زیر آن بنویسید.

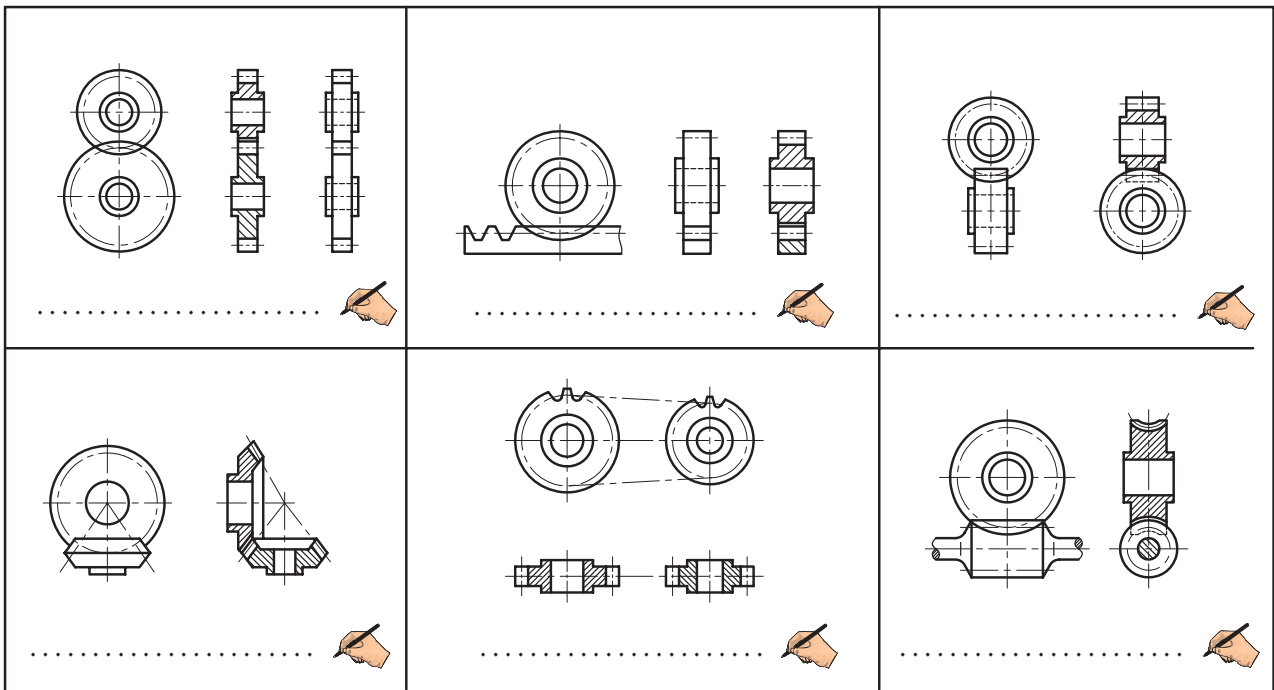


۱۱- چرخ دندانه‌ی ساده‌ای مطابق شکل مفروض است. تصویر اصلی آن را در برش تکمیل کنید

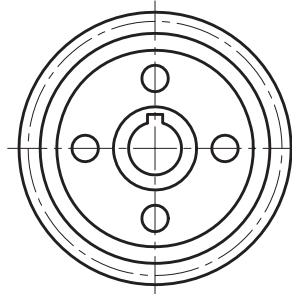

 
۱۲- نام هر یک از یاتاقان‌ها را در زیر شکل مربوطه بنویسید.




(a)

 

(b)

 

(c)

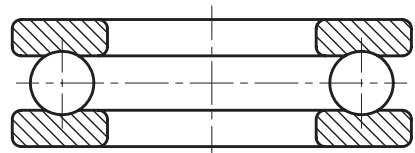

(d)



۳-۵-۷- شناسایی اصول خواندن و ترسیم نقشه

از روی نقشه‌ی مرکب

برای شناسایی و تفکیک قطعات تشکیل دهنده یک مجموعه از روی نقشه‌ی مرکب، می‌توان از موارد زیر در جهت درک، خواندن و ترسیم نقشه بهره گرفت:

* استفاده از شماره‌های روی قطعات

* استفاده از نوع برش و جهت هاشورها در قطعات

* استفاده از اندازه‌های کلی و جزئی، همچنین علائم

انطباقی روی نقشه

* استفاده از تصویر مجسم

* استفاده از علائم، نمادها و شکل‌های اختصاری و

ساده

* استفاده از جدول نقشه‌ی مرکب

* شماره‌گذاری نقشه‌های مرکب: هر یک از قطعات

یک نقشه‌ی ترکیبی با شماره‌ی موقعیت علامت‌گذاری می‌شوند. شماره‌های موقعیت به بزرگی تقریباً دو برابر اعداد اندازه نوشته شده و کنار شکل قطعه یا داخل آن نوشته می‌شوند.

جهت ارتباط شماره با قطعه‌ی موردنظر از خط مبنا (خط

پُر نازک) استفاده می‌شود.

در آن جایی که خط مبنا به قطعه‌ی موردنظر مربوط است،

یک دایره‌ی کوچک توخالی به قطر حداکثر 1mm و با خط پُر

نازک ترسیم می‌شود.

اگر به شماره‌ی نوشته شده برای قطعات توجه کنید خیلی


سریع متوجه خواهید شد که در نقشه چند قطعه وجود دارد.

به‌عنوان مثال در مجموعه‌ی شکل مقابل چون تعداد شماره‌ها 5


می‌باشد، قطعات آن هم 5 عدد خواهد بود.

نکته: توجه داشته باشید که برای قطعات تکراری (یکسان)


فقط یک شماره در نظر گرفته شود (شکل ۷-۹۵).

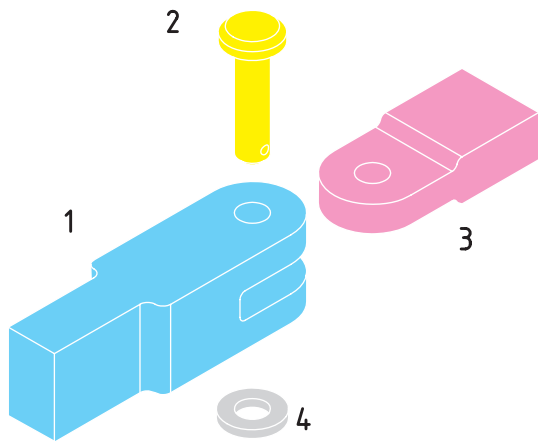

تصویر سه‌بعدی قبل از مونتاژ

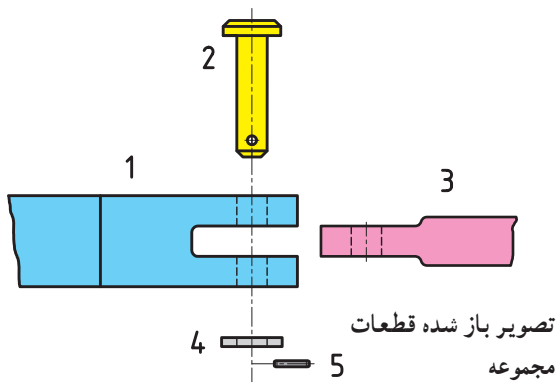

تصویر باز شده قطعات مجموعه

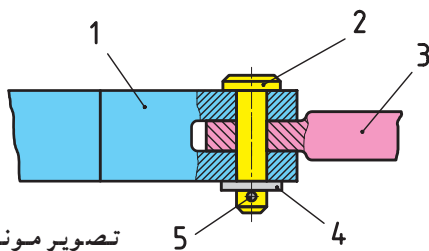

تصویر مونتاژ شده قطعات مجموعه

شکل ۷-۹۵

* نوع برش و جهت هاشور:

استفاده از انواع برش در نقشه‌های ترکیبی کمک مؤثری است به خواندن آن‌ها؛ خصوصاً تغییر جهت هاشور برای قطعات مجاور هم به خوبی مرزها را معین می‌کند. (عمدتاً نقشه‌های ترکیبی شامل برش در انواع آن هستند.) مثلاً تغییر جهت هاشور سریعاً بیننده را متوجه اطلاعات زیادی می‌کند.



در شکل ۷-۹۶a ترکیبی از دو قطعه‌ی ۱ و ۲ می‌باشد. خطوط $a'b'$, ab مرز مشترک دو قطعه‌ی ۱ و ۲ می‌باشند. بر طبق اصول و قواعد برش، خط هاشور از روی خط اصلی (مرئی) نمی‌تواند عبور کند.

در شکل ۷-۹۶b اگر قواعد و اصول برش را مراعات کنید و خط اصلی (مرئی) را پاک کنید مرز مشترک را از بین برده‌اید و شکل چنان نشان می‌دهد که یک قطعه بیشتر نیست. در شکل ۷-۹۶c هر دو جنبه مراعات شده است و هر قطعه برای خود جهت هاشور جداگانه دارد و خطوط هاشور به خط مرزی مشترک منتهی می‌شوند.

در مورد نقشه‌هایی که ترکیبی بیشتر از دو قطعه دارند و دارای مرز مشترک با همدیگر هستند از خطوط هاشور با فاصله کم‌تر نیز استفاده می‌شود. (شکل ۷-۹۶d). در صورتی که قطعات ترکیبی در یک نما داده شده باشند، به علائم اندازه‌گذاری دقت کنید. ممکن است مقاطع کاملاً دایره یا مربع باشند. (توجه به نماد ϕ یا \square قبل از عدد اندازه) (شکل ۷-۹۶d).

با توجه به نماد ϕ در اندازه‌گذاری قطعه‌ی (۳) متوجه می‌شوید که قطعه کاملاً گرد است و احتیاجی به نشان دادن در نمای سطحی ندارد و ترسیم آن به صورت دایره‌ی ندید باعث شلوغ شدن نقشه می‌شود. قطعه‌ی شماره‌ی ۱ در نمای سطحی کاملاً مشخص است، زیرا برجسته بودن آن نسبت به قطعه‌ی شماره ۲ موجب شده که کادر نمای سطحی با خط مرئی ترسیم شود (شکل ۷-۹۶e).

باقی مانده از نمای سطحی که ابعاد بزرگ‌تری دارد مربوط می‌شود به نمای سطحی از قطعه‌ی شماره‌ی (۲).

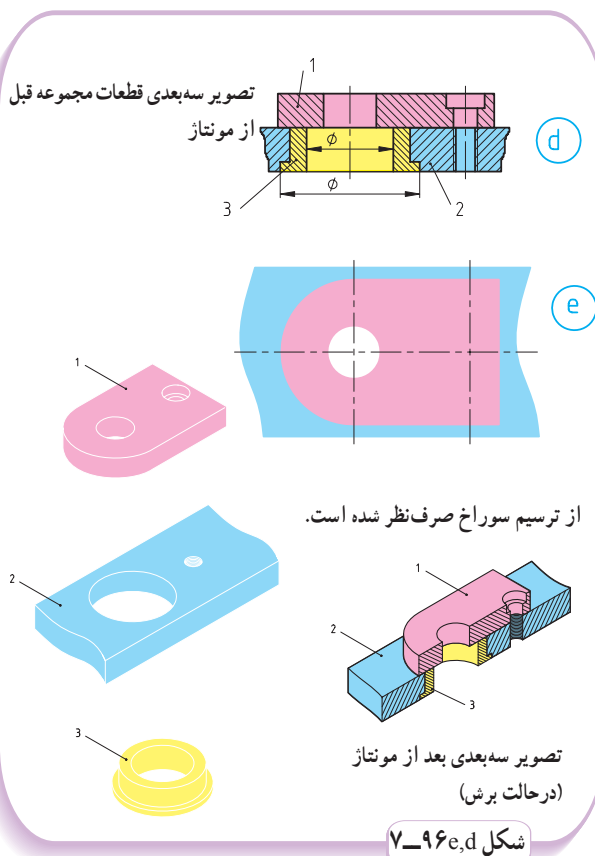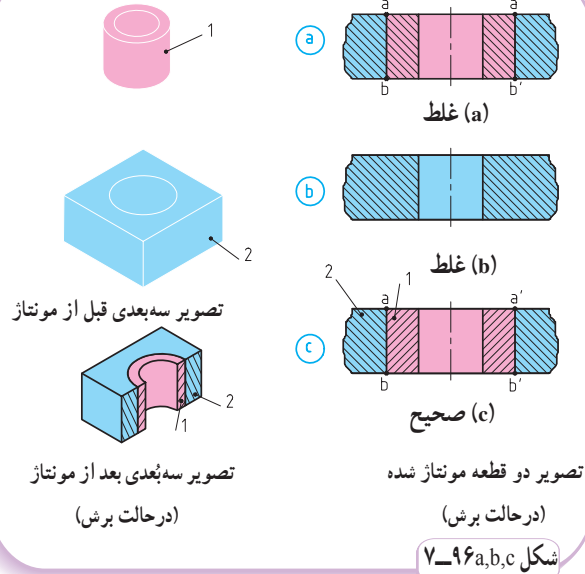

* شناسایی اصول اندازه‌گذاری نقشه‌های مرکب:

معمولاً در نقشه‌های ترکیبی اندازه‌های کلی و مؤثر داده می‌شوند. مثلاً بزرگ‌ترین طول، بزرگ‌ترین عرض یا بزرگ‌ترین ارتفاع، طول درگیری، اندازه آچارخور و... یا موقعیت قطعات نسبت به یکدیگر یا نسبت به یک سطح مبنا.

شکل ۷-۹۷ نقشه یک درپوش گریس‌خور را نشان می‌دهد. این مجموعه که از دو قطعه تشکیل شده است، دارای بزرگ‌ترین قطر $\varnothing 46$ ، بزرگ‌ترین طول 72mm، آچارخور 22mm و سایر اندازه‌های ضروری دیگر است.

به هر حال چون مجبوریم روی نقشه‌های جزئی (نقشه‌های اجزاء) دقیقاً اندازه‌گذاری کنیم، گذاشتن اندازه‌ها به‌طور کامل روی نقشه‌ی مجموعه (ترکیبی) لزومی ندارد.

شکل ۷-۹۸ یک مجموعه‌ی متشکل از سه قطعه را نشان

می‌دهد:

قطعه‌ی آبی رنگ: بدنه (۱)

قطعه‌ی قرمز رنگ: پایه چپ و راست (۲)

قطعه‌ی زرد رنگ: محور (۳)


شکل ۷-۹۹: اندازه‌های مهم و مؤثر را نشان می‌دهد.

اندازه‌های H, K, L_0, M


هنگام مونتاژ موقعیت اندازه‌های L_0, M نسبت به سطح

مبنای B، اندازه‌ی K نسبت به محور C و اندازه‌ی H نسبت به


سطح مبنای A مورد توجه و اهمیت می‌باشند.

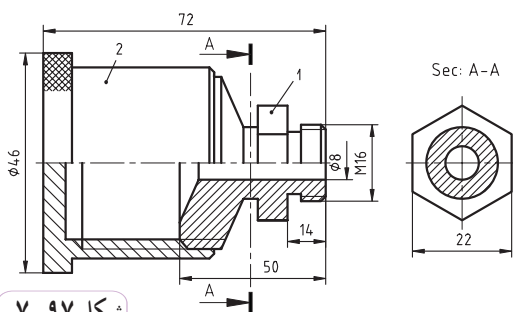


شکل ۷-۹۷

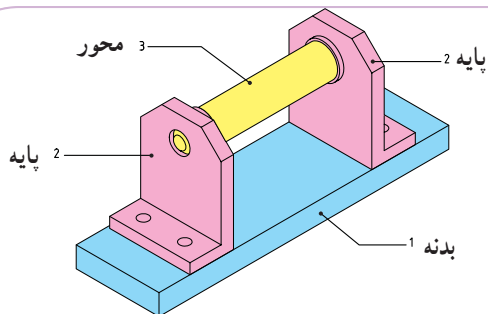

شکل ۷-۹۸

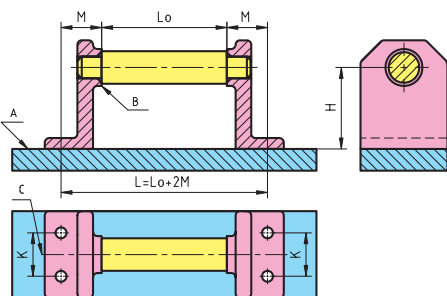

شکل ۷-۹۹

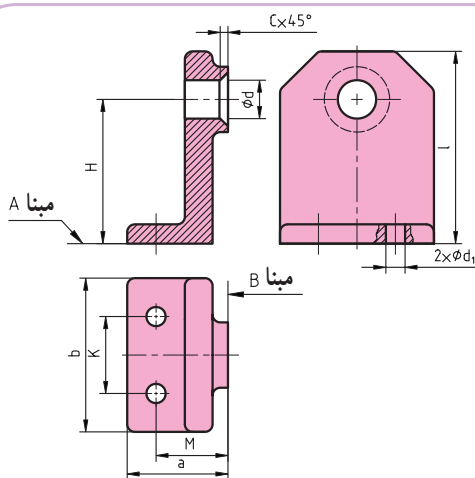

شکل ۷-۱۰۰

به شکل ۷-۱۰۰ که موقعیت H, K, M را روی قطعه‌ی

(2) نشان می‌دهد توجه کنید. اندازه‌های کلی و مؤثر (علاوه بر

اندازه‌های جزئی) می‌توانند به درک نقشه‌ی ترکیبی در جهت

تفکیک و شناسایی قطعات آن کمک کنند.

* اندازه‌ها و علائم انطباقی در روی نقشه‌های

مرکب: اندازه‌های موجود در روی قطعات تا حدودی می‌تواند راهنمای مفیدی در خواندن و درک نقشه‌ی ترکیبی باشد. این قضیه در مورد علائم انطباقی نیز صادق است.



این علائم مربوط به میزان دقت در یک انطباق (جفت‌کاری) بین «میله و سوراخ» یا «زبانه و شکاف» است که اگر این علائم روی میله و سوراخ وجود داشته باشند، در صورت مساوی بودن اندازه‌های اسمی قضاوت خواهیم کرد که مربوط به هم هستند. آنچه مسلم است در حالات مختلف درگیری (روان، عبوری و پرسی) همیشه اندازه‌ی اسمی برای میله و سوراخ (شکاف و زبانه) یکسان است.

مثال ۱: اگر $\varnothing 25H7$ قطر سوراخ و $\varnothing 25g6$ قطر میله باشد (صرف نظر از اختلاف اندازه‌های مجاز) اندازه‌ی اسمی هر دو قطعه $\varnothing 25mm$ است (شکل a,b ۷-۱۰۱).


در شکل c ۷-۱۰۱ خطوط جداره‌ی خارجی میله و جداره‌ی داخلی یاتاقان در حد فاصل نقطه a تا b بر همدیگر منطبق هستند زیرا اندازه‌ی قطر هر دو 25mm است. این خط، مرز مشترک بین دو قطعه است.

مثال ۲: اگر $\varnothing 20h6$ قطر محور و $\varnothing 20H7$ قطر داخلی بوش یاتاقان (مطابق شکل) باشد، صرف نظر از اختلاف اندازه‌های مجاز، اندازه‌ی اسمی هر دو قطر، $\varnothing 20$ میلی‌متر است (شکل ۷-۱۰۲).


قطعات موقع پیاده‌شدن، «اندازه‌ها» و «علائم سطوح» را همراه خود می‌برند

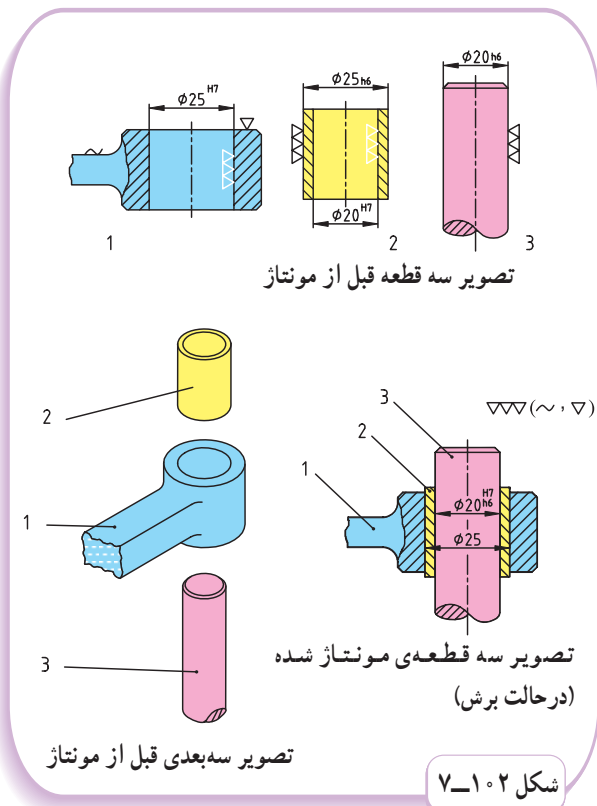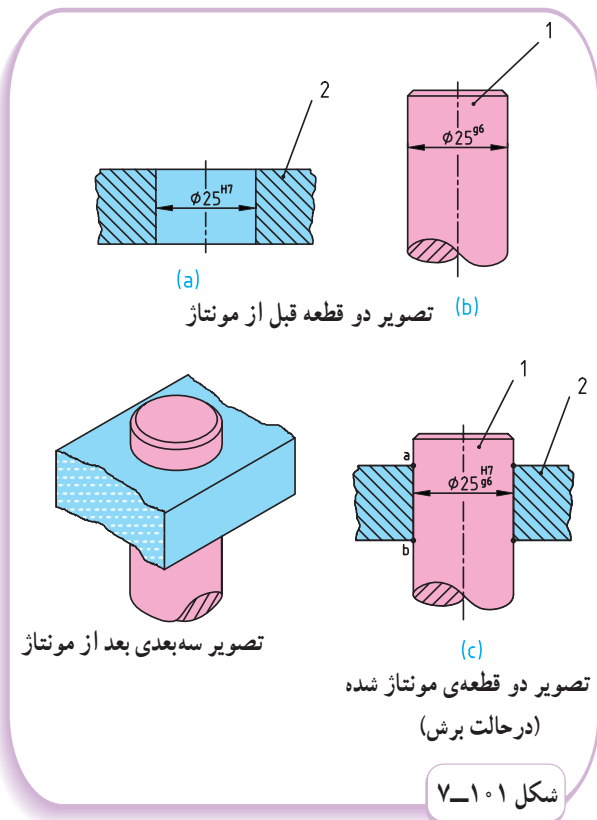

* استفاده از تصویر مجسم (تصویر سه بعدی) در خواندن نقشه‌های ترکیبی:
گاهی برای درک بهتر سازنده از نقشه‌ی ترکیبی (شکل ۷-۱۰۳a) به همراه نقشه یک تصویر مجسم از نحوه‌ی سوار شدن قطعات بدون ذکر جزئیات تهیه می‌شود. با استفاده از تصویر مجسم، می‌توان نقشه را به راحتی درک کرد.

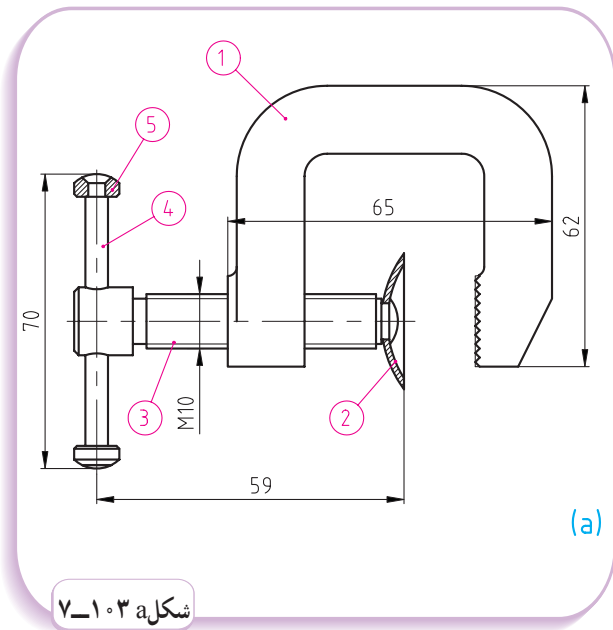

معمولاً تصویر مجسم به صورت قطعه قطعه و جدا از یکدیگر ارائه می‌شود که به آن تصویر مجسم انفجاری می‌گویند (شکل ۷-۱۰۳b).

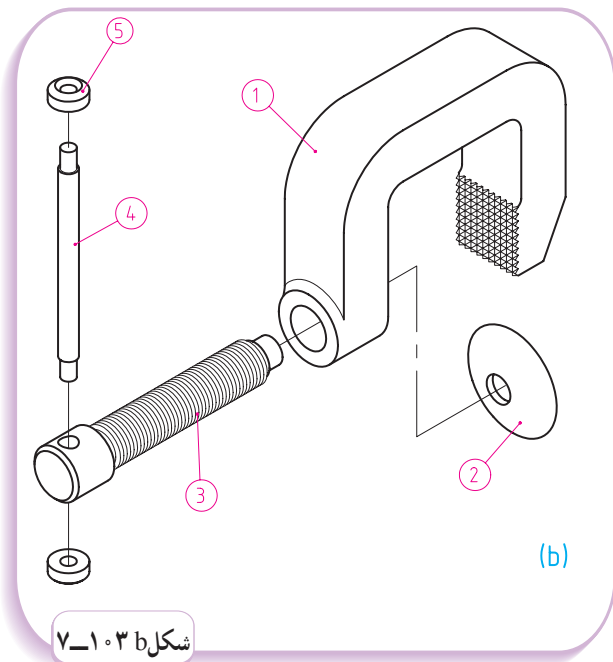

از نقشه‌های انفجاری، می‌توان برای تعمیر، نصب و نگهداری و مونتاژ مجموعه‌ها نیز استفاده کرد. (شکل ۷-۱۰۳c)



* ساده‌سازی و قراردادهای در نمایش‌دهنده‌های

نقشه‌های مرکب:

با توجه به شکل برخی از قطعات که استاندارد هستند می‌توان نقشه را ساده‌تر کرد.

به‌عنوان مثال قطعاتی مانند پیچ و مهره، واشر، بلبرینگ و... دارای شکل‌های آشنا هستند و اندازه‌های استاندارد دارند. استفاده از تصاویر ساده و شماتیک در نقشه‌های مرکب به دو دلیل قابل توجه و اهمیت است:

- ساده کردن درک نقشه و خواندن آن به راحتی
- تسهیل و تسریع در شناسایی، تفکیک و ترسیم سایر قطعات

در شکل ۷-۱۰۴a,b به تغییرات:

پنج انتهایی محور، پیچ (منحنی سر، لقی، سوراخ پیچ) و تصویر شماتیک بلبرینگ توجه کنید.

در ترسیم و نمایش نقشه‌های مرکب، تنها به کشیدن قسمت‌هایی که نشان دادن آن‌ها الزامی است اکتفا می‌شود. مثلاً در نقشه مطابق شکل نیازی به نشان دادن موارد زیر نیست:

- پخ‌ها، شعاع‌های کوچک، شعاع سریچ و مهره‌ها... (شکل ۷-۱۰۵f,c).


- فاصله‌ی لقی بین پیچ و سوراخ (شکل ۷-۱۰۵ b).

- ترسیم کلیه‌ی پیچ و مهره‌ها.


(تنها یکی از آن‌ها ترسیم می‌شود و بقیه را با خط محور نمایش می‌دهند) (شکل ۷-۱۰۵d).

- قسمت مخروطی انتهایی سوراخ‌های بن‌بست (شکل ۷-۱۰۵e).

توجه: قطعات هم‌جنسی که به یکدیگر جوش داده

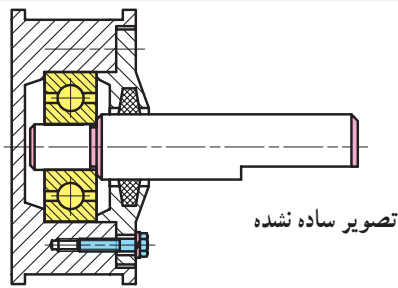


(a)

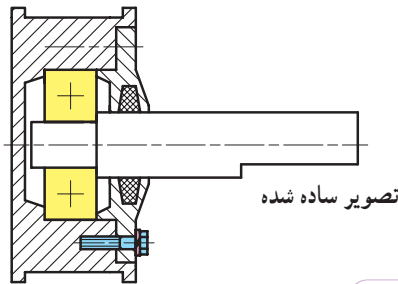

(b)

شکل ۷-۱۰۴

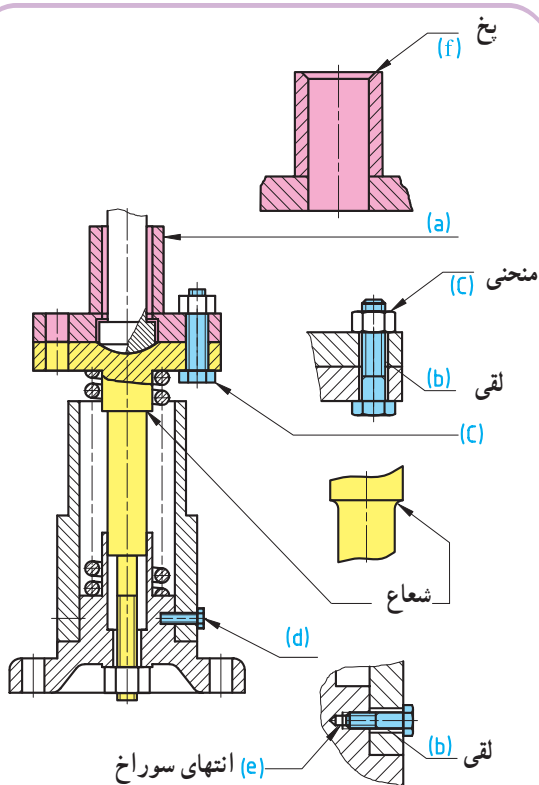

شکل ۷-۱۰۵

می‌نمایند، در نقشه‌ی ترکیبی همانند یک قطعه واحد تلقی شده و جهت هاشور آن‌ها یکسان است (شکل ۷-۱۰۵ a).

* شناسایی اصول خواندن و نوشتن جدول نقشه‌های مرکب:

با استفاده از اطلاعات مندرج در جدول نقشه‌ی ترکیبی تا حد بسیار بالایی می‌توان به شناخت و درک قطعات از روی نقشه‌ی مرکب پی برد (شکل ۱۰۶-۷).

اطلاعات موجود در یک نقشه را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

- ۱- اطلاعاتی که مستقیماً روی نقشه ارائه می‌شود، مثل:
 - a - اندازه‌ها
 - b - علائم انطباقی
 - c - تولرانس‌ها
 - d - علائم پرداخت سطح و...

۲- اطلاعاتی که به هر دلیل روی نقشه داده نمی‌شود:

- a - امکان نوشتن آن روی نقشه نیست (مثل نام کارخانه، نام سازنده، نام طراح و...).

b - نوشتن آن‌ها باعث شلوغی نقشه می‌شود: مثل (تعداد قطعات، وزن قطعه، جنس قطعه، مقیاس نقشه و...)

بنابراین در نقشه‌های ترکیبی، وظیفه‌ی ثبت و معرفی اطلاعات و توضیحات گروه دوم (قسمت b) به عهده جدول نقشه است. جدول نقشه‌های ترکیبی همانند جدول نقشه‌های قطعات تکی است با این تفاوت که یک لیست قطعات نیز به آن اضافه می‌شود.


- ۱- ردیف
- ۲- نام و مشخصات اجزا
- ۳- تعداد مورد استفاده
- ۴- جنس قطعات
- ۵- ابعاد یا مشخصات استاندارد قطعات (شکل ۱۰۷-۷).

هر قطعه یک شماره‌ی موقعیت دارد که نام‌گذاری قطعات بدون توجه به تعداد، به صورت مفرد (واحد) نوشته می‌شود.


شکل ۱۰۸-۷ یک نمونه جدول نقشه ترکیبی را نشان می‌دهد. جدول نقشه‌های ترکیبی یک حالت استاندارد و کاملاً مشخص ندارد و هر کارخانه با توجه به نوع و تنوع محصولات تولیدی، جدول خاص خود را مورد استفاده قرار می‌دهد.

جدول نقشه‌های ترکیبی همانند جدول نقشه‌های معمولی در گوشه‌ی سمت راست و پایین نقشه قرار می‌گیرد.

۴-۵-۷- شناسایی اصول ترسیم نقشه «اجزاء» از روی نقشه‌ی مرکب

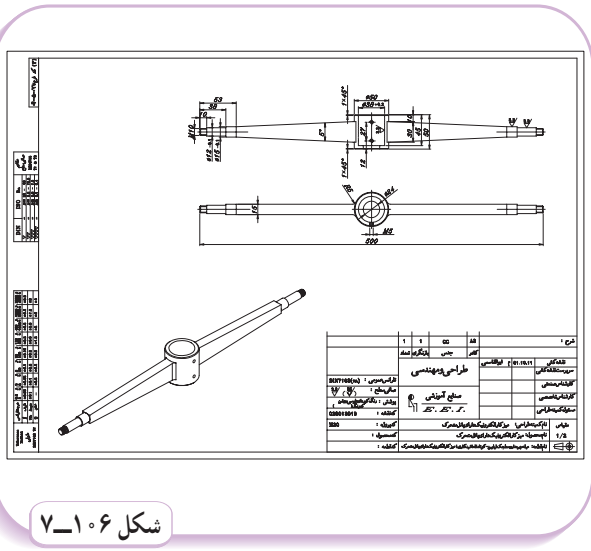

شکل ۱۰۶-۷

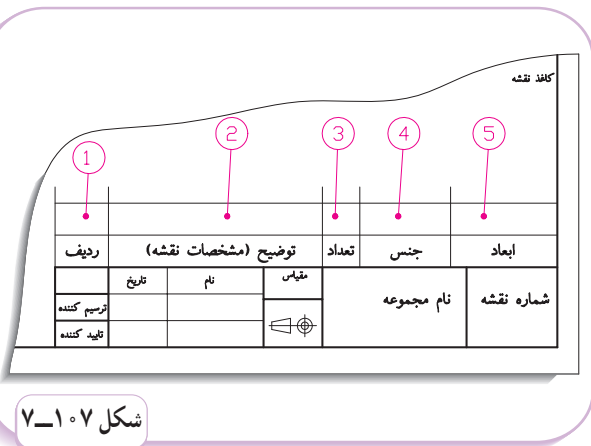

شکل ۱۰۷-۷


ردیف	تعداد	جنس	کادر	شرح
۱	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	نقشه کش
۲	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	سرپرست نقشه کشی
۳	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	کارشناس صنعتی
۴	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	کارشناس تخصصی
۵	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	مسئول کمیته طراحی
۶	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	مقیاس
۷	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	نام محصول
۸	۱	فلز	۱۰۰x۱۰x۱۰	نام قطعه

شکل ۱۰۸-۷

پس از درک و خواندن قطعات از روی نقشه‌ی مرکب می‌توانید قطعات مورد نظر را از سایر قطعات تفکیک و مبادرت به ترسیم آن‌ها کنید.

پیاده کردن قطعات: منظور از پیاده کردن قطعات، جدا کردن قطعات موجود در یک نقشه‌ی ترکیبی و نمایش هر یک از اجزای آن با تصاویر کافی است به نحوی که بتوانیم از روی این نقشه قطعات مربوط به مجموعه را دقیقاً بسازیم.

شکل ۷-۱۰۹ نقشه‌ی ترکیبی «یک گیره دستی*» را نشان می‌دهد.

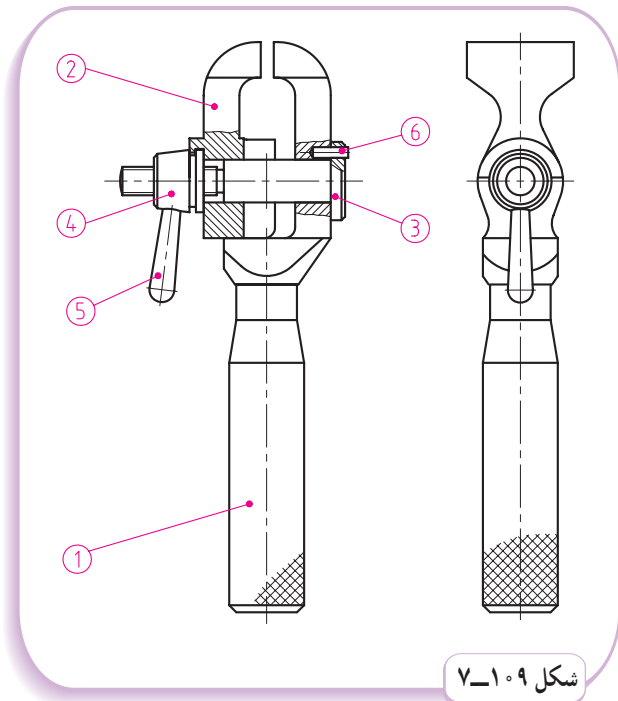


شکل ۷-۱۰۹

شکل ۷-۱۱۰ یکی از قطعات پیاده شده‌ی نقشه‌ی ترکیبی (قطعه‌ی شماره‌ی ۳) را نشان می‌دهد.

خصوصیات نقشه‌های اجزا (نقشه‌های پیاده شده):

- هر یک از اجزاء بایستی شامل موارد زیر باشد:
- ← با تصاویر کافی و در بهترین حالت تصویری معرفی شوند.
- اندازه‌گذاری دقیق، کامل و کافی داشته باشد.
- دارای علائم انطباقی، کیفیت سطح و... بر روی نقشه باشد.

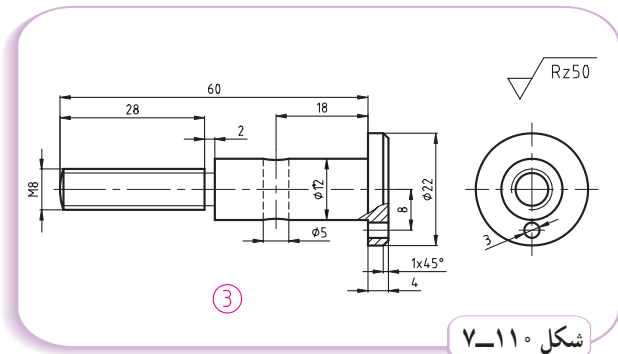


شکل ۷-۱۱۰

* تصویر سه بعدی این گیره در صفحه‌ی ۱۹۱ ارائه شده است.

مثال: نقشه مطابق شکل (۷-۱۱۱ a) یک «فلاویز گردان» را نشان می‌دهد. برای رسم نقشه‌های اجزاء آن به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:


- عوامل مهمی که ما را در تجزیه (تفکیک) صحیح یک مجموعه کمک می‌نمایند عبارتند از:
- * دانستن طرز کار مجموعه
- * شماره گذاری
- * برش‌ها و ...

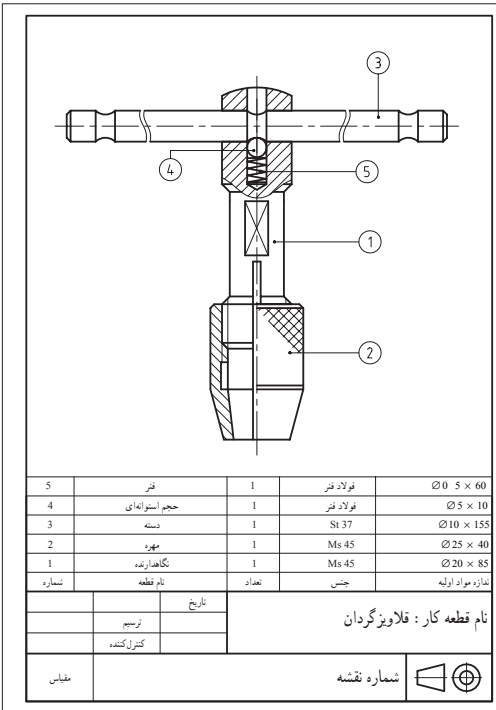

شکل a ۷-۱۱۱

برای ترسیم تصاویر جزئی از هر قطعه (تصاویر قطعه تفکیک شده)، در نظر داشته باشید که تصویر اصلی همیشه شامل حداکثر اطلاعات ممکن درباره‌ی شکل و اندازه‌های جسم باشد. برای کشیدن تصاویر، پیروی از ترتیب زیر توصیه می‌شود:

- اجزای مورد نظر با مقیاس مناسب ترسیم شوند.
- (اگر بزرگ هستند کوچک ترسیم شوند و بالعکس)
- رسم محورهای تقارن تصاویر
- رسم خطوط اصلی
- رسم برش‌ها و هاشورزدن
- رسم خطوط اندازه و حامل‌های آن
- نوشتن اعداد اندازه و کنترل دقیق اندازه‌های مربوط به قطعات جفت شدنی

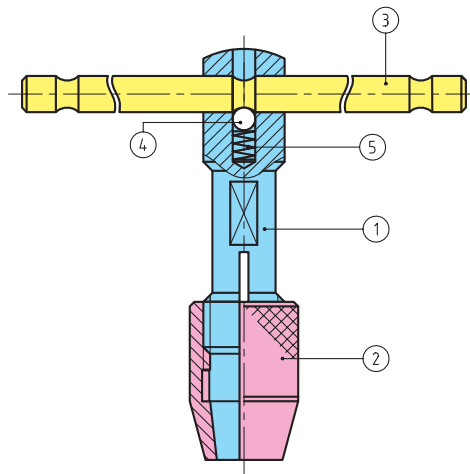

شکل b ۷-۱۱۱

توجه: رنگ داخل نقشه‌ی ترکیبی شکل (۷-۱۱۱ b) فقط جنبه‌ی آموزشی دارد و برای درک بهتر نقشه و تفکیک آن انجام گرفته است.

اگر یافتن شکل صحیح یک قطعه یا جزییاتی از آن مشکل باشد، سعی کنید با شناسایی دقیق قطعات مجاور آن و حذف تک تک آن‌ها و نیز رابط‌های قسمت مشکل آن‌ها، شکل صحیح را تعیین کنید.

ابتدا قطعات استاندارد را شناسایی کنید (به عنوان مثال ساچمه‌ی 4 و فنر شماره‌ی 5 در شکل ۷-۱۱۲).

معمولاً قطعات استاندارد شده ترسیم نمی‌شوند و به جای آن شماره‌ی استاندارد و جنس آن در جدول نقشه‌ی ترکیبی قید می‌شود.

سپس قطعات ساده (غیراستاندارد) را در نظر گرفته، ترسیم کنید (به عنوان مثال دسته‌ی شماره 3 در شکل ۷-۱۱۳).

هم‌چنان که در شکل دیده می‌شود، قطعات بلند را می‌توان به صورت بریده و کوتاه شده (آنچنان که در ماشین تراش تراشیده می‌شوند) نشان داد.

در مرحله‌ی بعدی، یکی دیگر از قطعات اصلی را انتخاب کنید. در این مرحله مهره (قطعه شماره 2) را در نظر بگیرید. در عمل به کمک قدرت تجسم سایر قطعات را به طور فرضی حذف و قطعه‌ی مورد نظر را در بهترین حالت نشان دهید.


در این جا قطعه‌ی شماره 2 در حالت نیم‌برش نشان داده شده است. چون قطعه‌ی شماره 2 دارای شیار و رزوه‌ی داخلی است و از طرفی اندازه‌ی آن کوچک است با مقیاس بزرگ‌تر ترسیم شده است (شکل ۷-۱۱۴).

قطعه‌ی شماره 1 (نگهدارنده) که نسبت به سایر قطعات دشوارتر است را در مرحله آخر ترسیم کنید (شکل ۷-۱۱۵).

✓ قطعات استوانه‌ای و مدور را می‌توان هم به صورت قائم و هم افقی نشان داد.




شکل ۷-۱۱۲

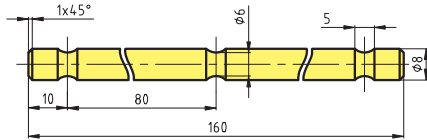


3

شکل ۷-۱۱۳

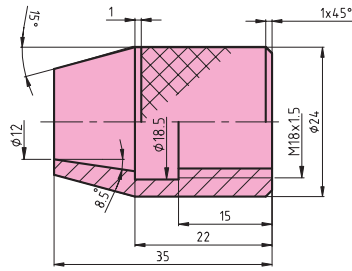

2

شکل ۷-۱۱۴

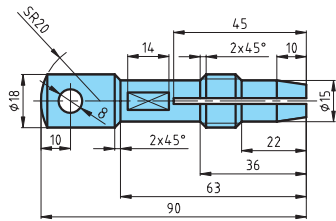

1


شکل ۷-۱۱۵

قطعات 1 تا 5 را مجدداً با دست آزاد از روی شکل ۷-۱۱۱ a ترسیم کنید و با نقشه‌های ارائه شده در این صفحه تطبیق دهید.

تمرین

(زمان: ۱۲۰ دقیقه)


۱- شکل زیر تصویر مجسم انفجاری یک گیره را نشان می‌دهد. با توجه به نام و مشخصات اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، جدول نقشه را کامل کنید.

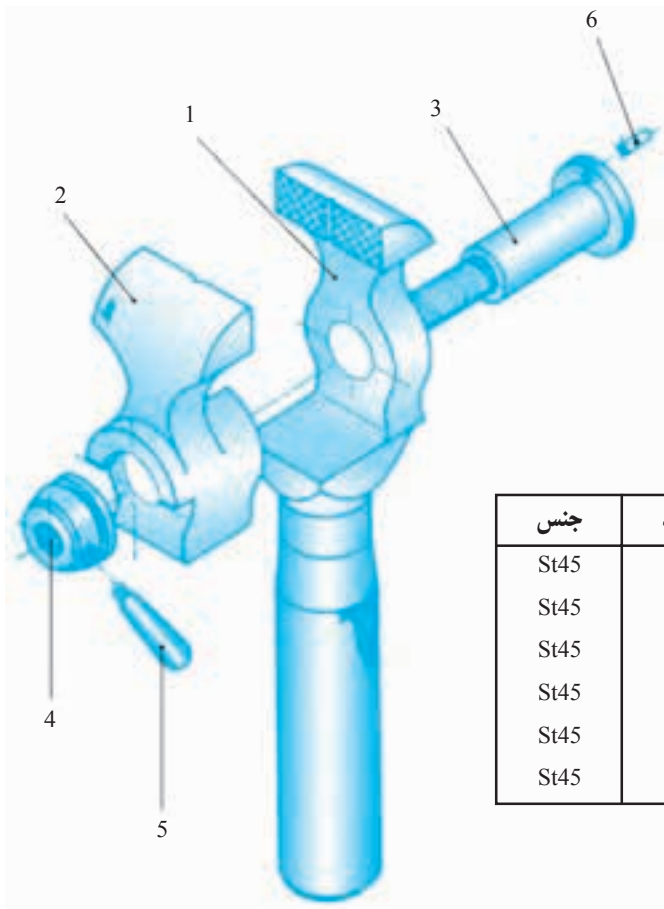

شماره	نام قطعه	تعداد	جنس
1	فک ثابت	1	St45
2	فک متحرک	1	St45
3	پیچ اصلی	1	St45
4	مهره	1	St45
5	دسته	1	St45
6	پین	1	St45


شماره	نام قطعه	تعداد	جنس
			نام مجموعه: گیره
			مقیاس
			شماره نقشه

۲- شماره‌ی هر یک از قطعات را با توجه به نام آن‌ها بر روی نقشه‌ی ترکیبی مشخص کنید.

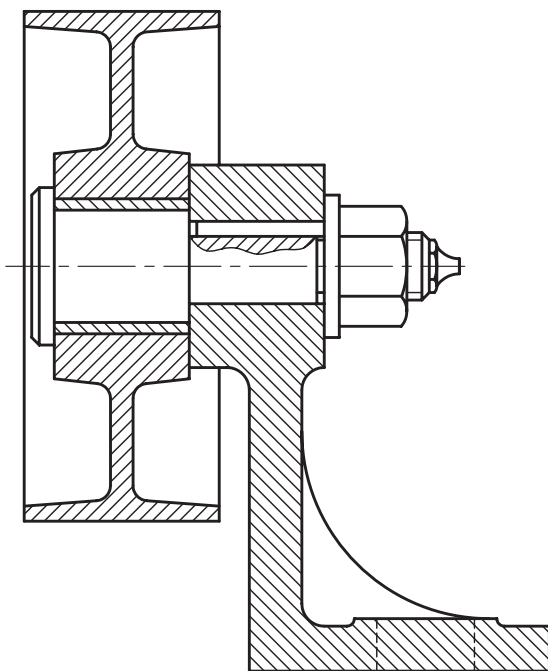


شماره	نام قطعه	تعداد
1	براکت (پایه)	1
2	بولی	1
3	پین	1
4	پوش	1
5	خارتخت	1
6	واشر	1
7	مهره	1
8	گریس‌خور	1

۳- نقشه‌ی مقابل مربوط به گیره، جهت قلاویز کردن و سوراخ کردن لوله‌های استوانه‌ای شکل است. قطعه‌ی شماره‌ی 1 را با دست آزاد در نماهای لازم ترسیم و آن را اندازه‌گذاری کنید.

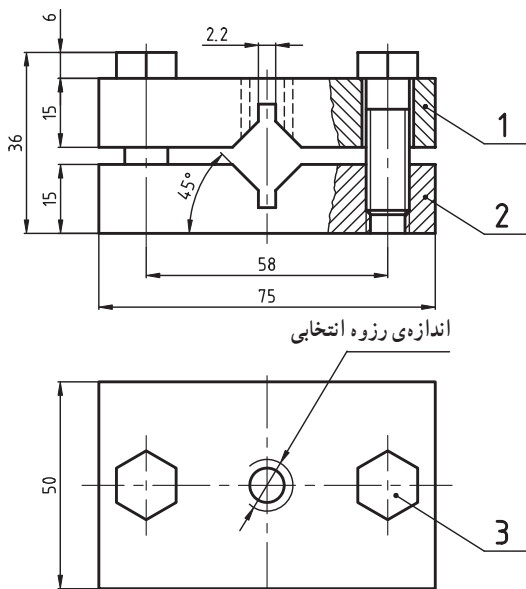


اندازه‌ی رزوه انتخابی

شماره	نام قطعه	تعداد
1	صفحه جناغی (فوقانی)	1
2	صفحه جناغی (تحتانی)	1
3	پیچ $M10 \times 30$	2

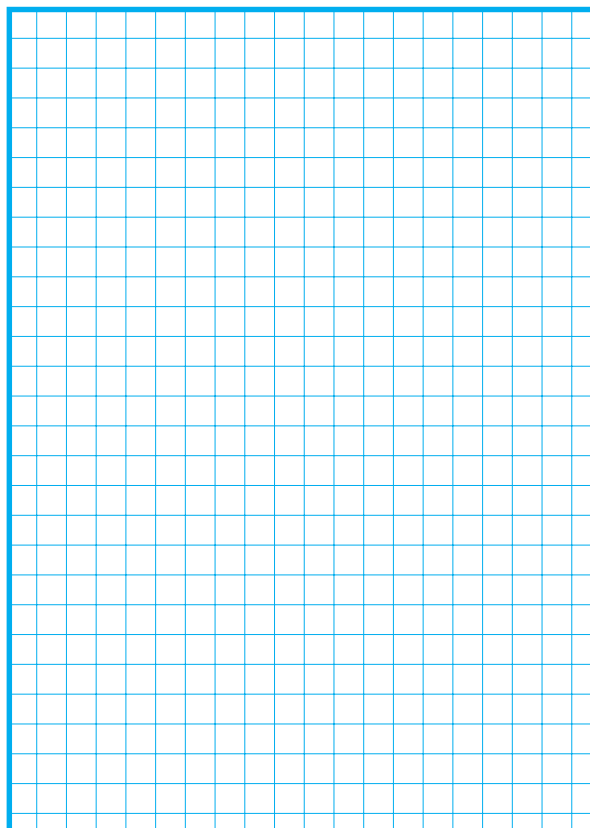


۴- برای گیره‌ی داده شده (مطابق شکل) مطلوبست :
 الف - درج اطلاعات در جدول ترکیبی.
 ب - ترسیم قطعات 1، 2، 3 با دست آزاد و اندازه‌گذاری کامل آن‌ها.

جنس	شماره	نام و ملاحظات	تعداد	
ترسیم کننده				
کنترل کننده				
مقیاس	گیره			

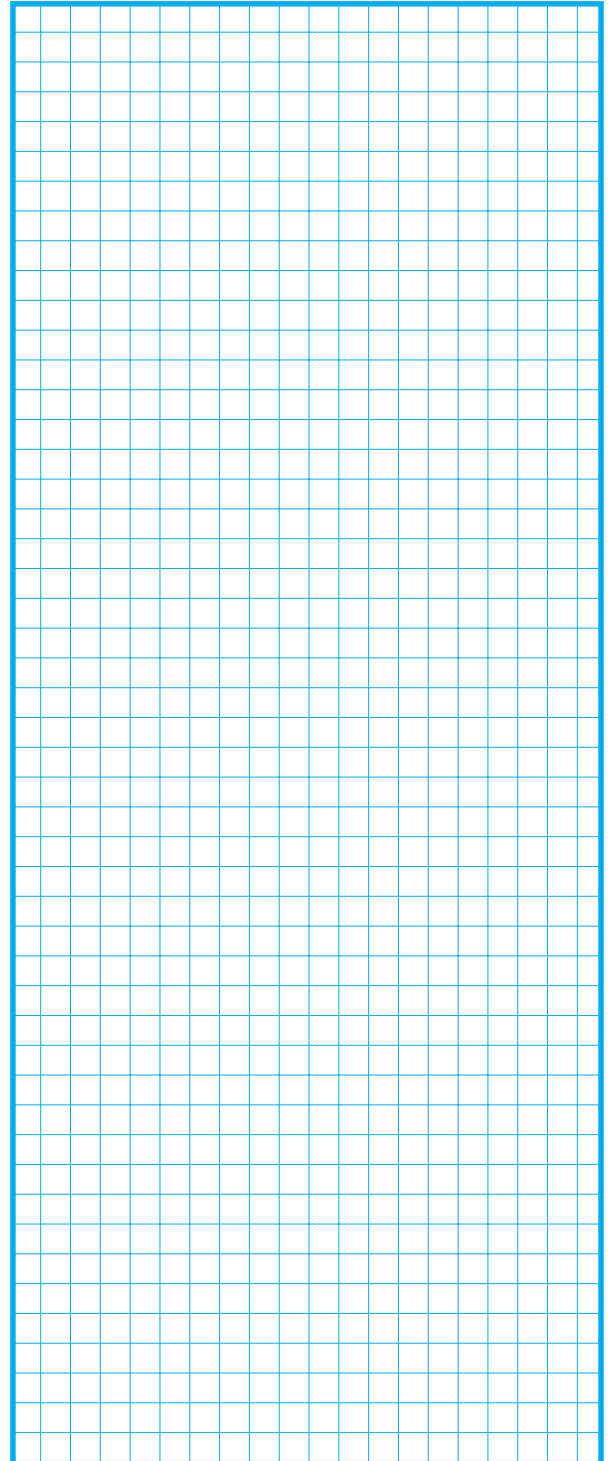


شماره	جنس	تعداد	نام قطعه
۳	فولاد	۱	پیچ
۲	دورآلومین	۱	براکت (پایه)
۱	فولاد	۱	صفحه

۵- نقشه‌ی زیر مربوط به «قفل دو پیچ» است.
 قطعات 1, 2 را با دست آزاد در بهترین حالت ترسیم کنید.
 نقشه طبق مقیاس ترسیم نشده است.

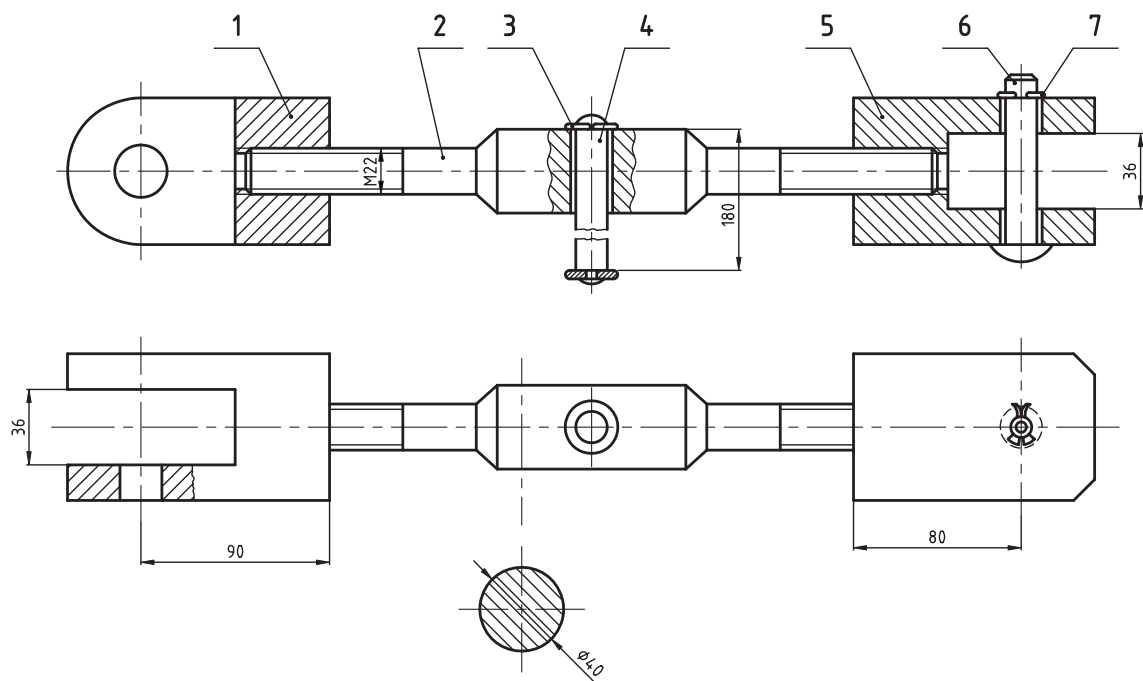

1	اشیپیل	7	
1	انگشتی محور	6	
1	قلاب	5	
1	میله	4	
2	حلقه و اشر	3	
1	میله مهار	2	
1	قلاب	1	
تعداد		نام و ملاحظات	سمازه
نام			جنس و ابعاد قطعه خام
ترسیم کننده			
کنترل کننده			
تاریخ			
			مقیاس
			قفل دو پیچ (رابط)

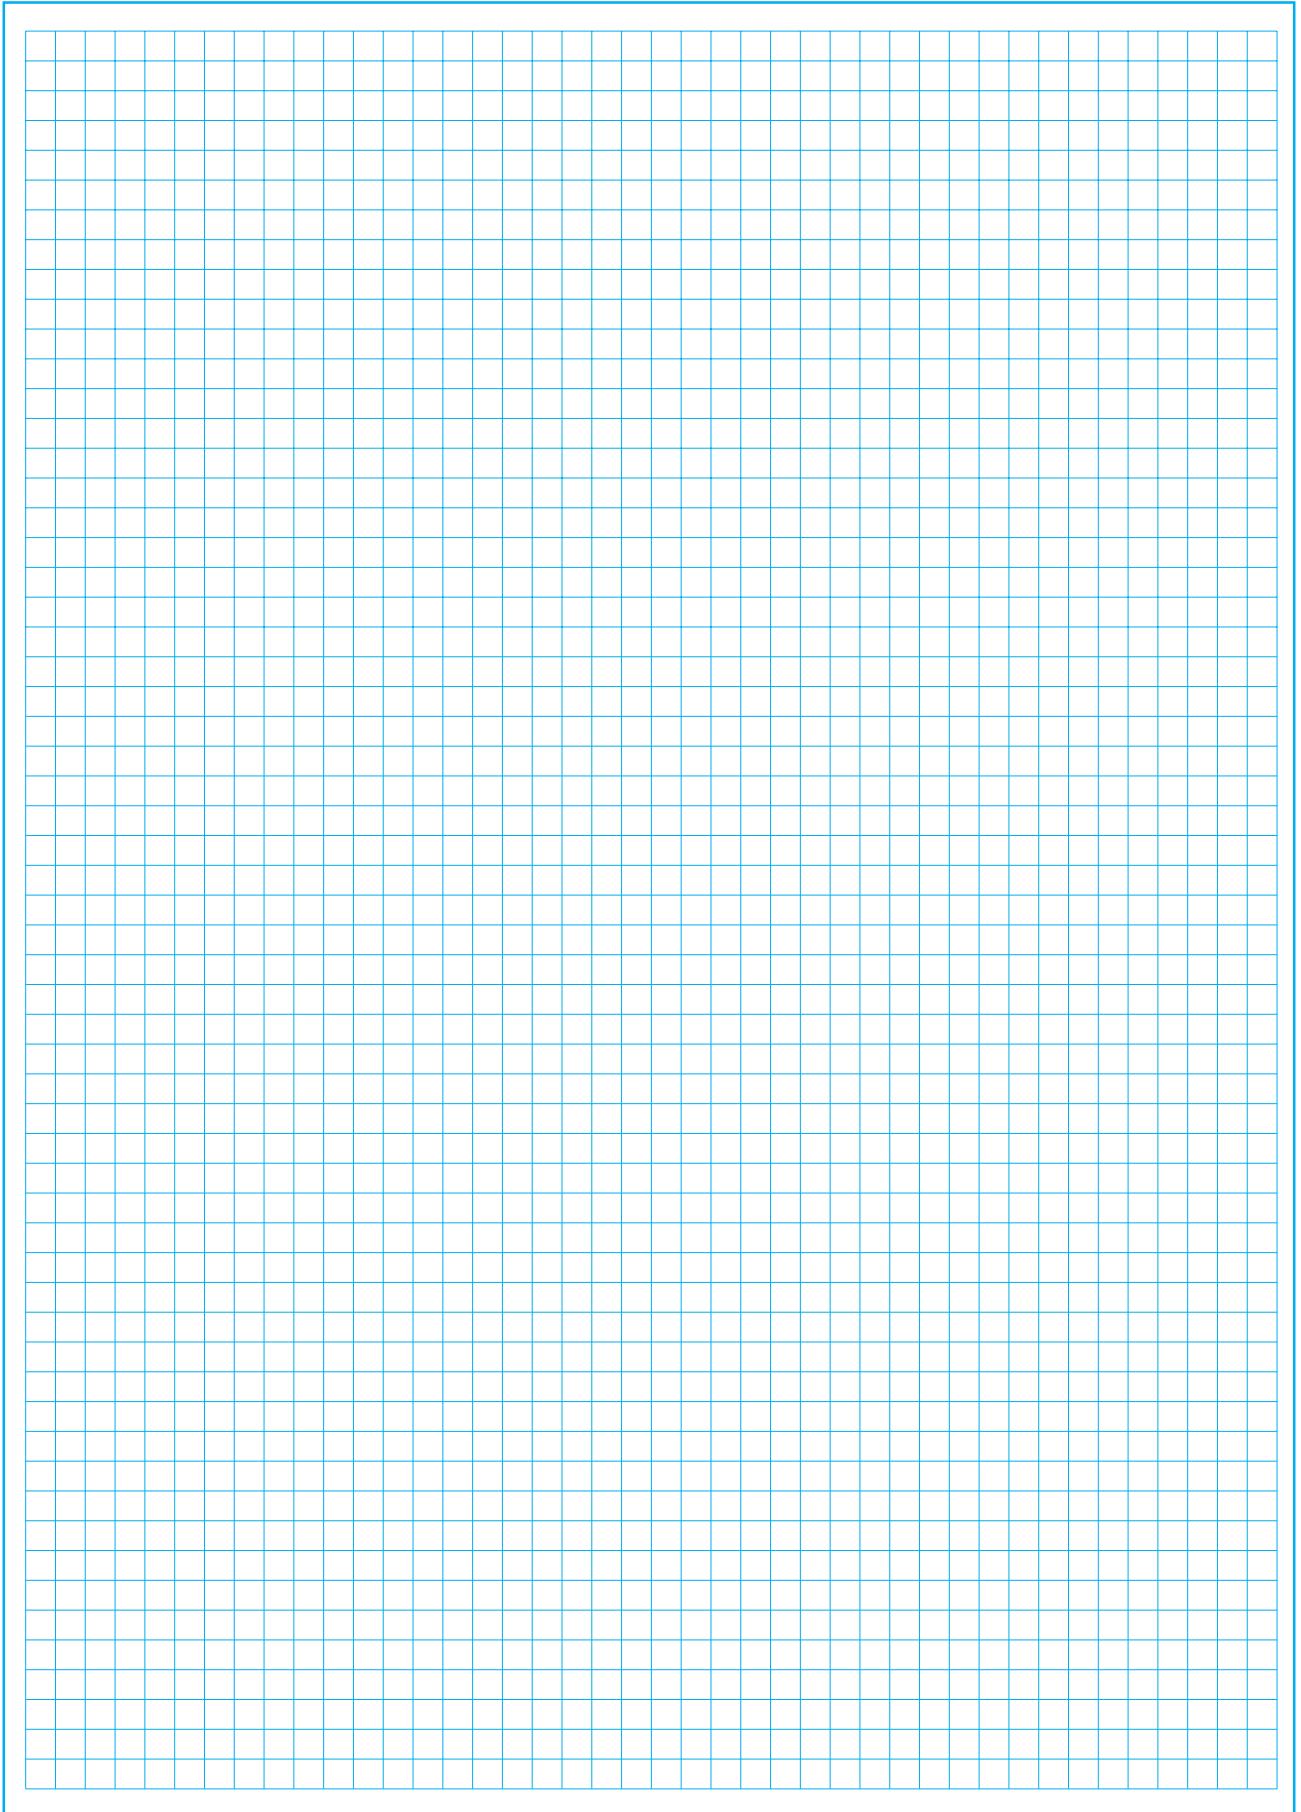



آزمون پایانی (۷)


مدت زمان: ۱۰ دقیقه


با توجه به نقشه‌ی مونتاژی کوپلینگ الاستیکی و اجزای نشان داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:


در مورد قطعه‌ی 1:


۱- تصویر جانبی در چه حالتی ترسیم شده است؟ 

۲- ابعاد جای خار و میدان تولرانس آن را مشخص کنید. 


۳- کیفیت سطح سوراخ‌های با قطر 30mm چه مقدار می‌باشد؟ 


۴- شیب جای خار چه مقدار می‌باشد؟ 


۵- قطر قطعه 1 چه مقدار می‌باشد؟ 


۶- در مجموعه‌ی کوپلینگ چه تعداد از قطعه‌ی 1 مورد نیاز است؟ 

در مورد قطعه‌ی 2:


۷- کیفیت سطح کل قطعه چه مقدار می‌باشد؟ 


۸- طول رزوه‌ی M10 چه مقدار می‌باشد؟ 

۹- مقدار تولرانس قسمت برجستگی قطعه با قطر 24mm میلی‌متر چه مقدار می‌باشد؟ 


۱۰- طول قطعه چند میلی‌متر می‌باشد؟ 

در مورد قطعه‌ی 3:




۱۱- جنس قطعه‌ی 3 چیست؟ 

۱۲- چه قطعه‌ای از داخل قطعه‌ی 4 عبور می‌کند؟ 


در مجموعه‌ی کوپلینگ:

۱۳- چند خار گوه‌ای به کار رفته است؟ 

۱۴- چند مهره‌ی شش گوش M16 مورد نیاز است؟ 

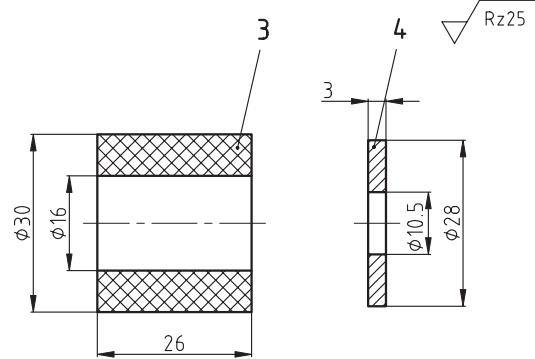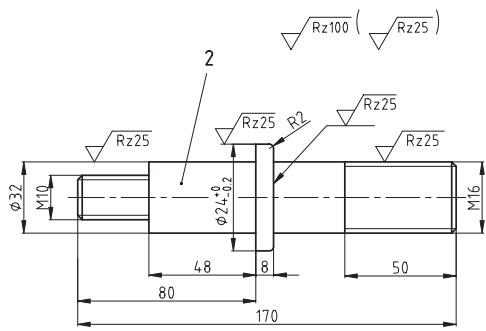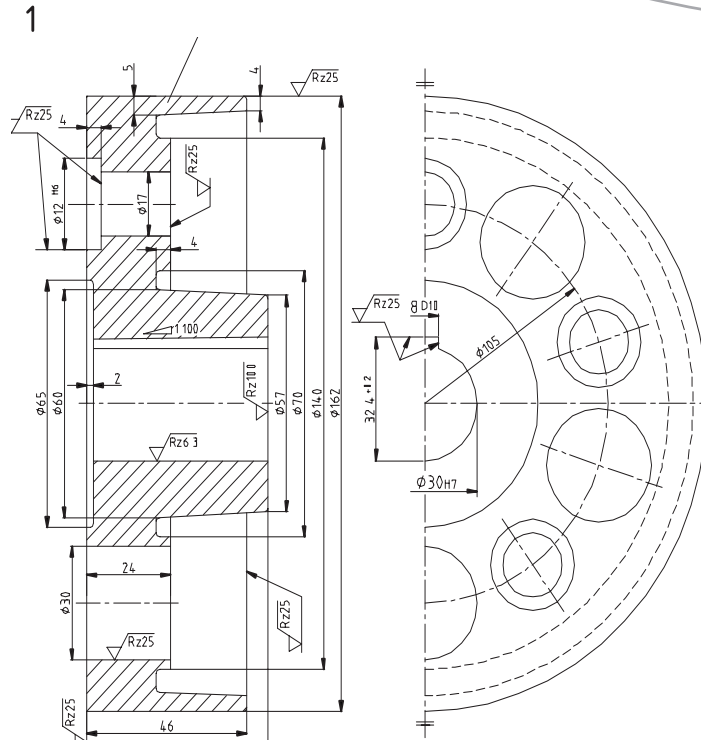



شکل شماتیک برای مونتاژ

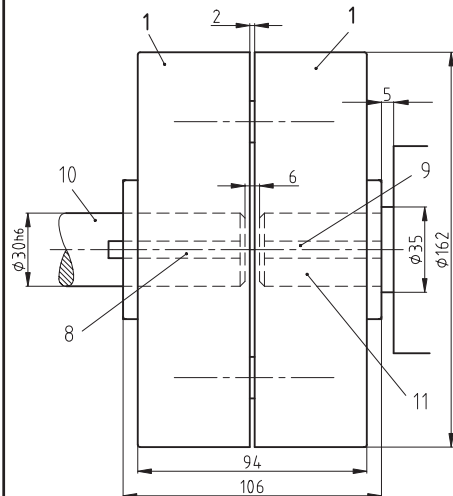



1	DIN 6886-A8 × 7 × 45	خار گودای	9
1	DIN 6886-B8 × 7 × 50	خار گودای	8
10	DIN 934-M16	مهره نشن گوش	7
10	DIN 125-17	واشر	6
10	DIN 934-M10	مهره نشن گوش	5
10		واشر زیر سری	4
10		بوش	3
10		بین کوبلینگ	2
2		صفحه کوبلینگ	1
تعداد	نام و ملاحظات	شماره	جنس و اندازه خام


تاریخ		کوبلینگ دیسکی الاستیکی	شماره
طراح			
تفصیح کننده			
کنترل			
نام			

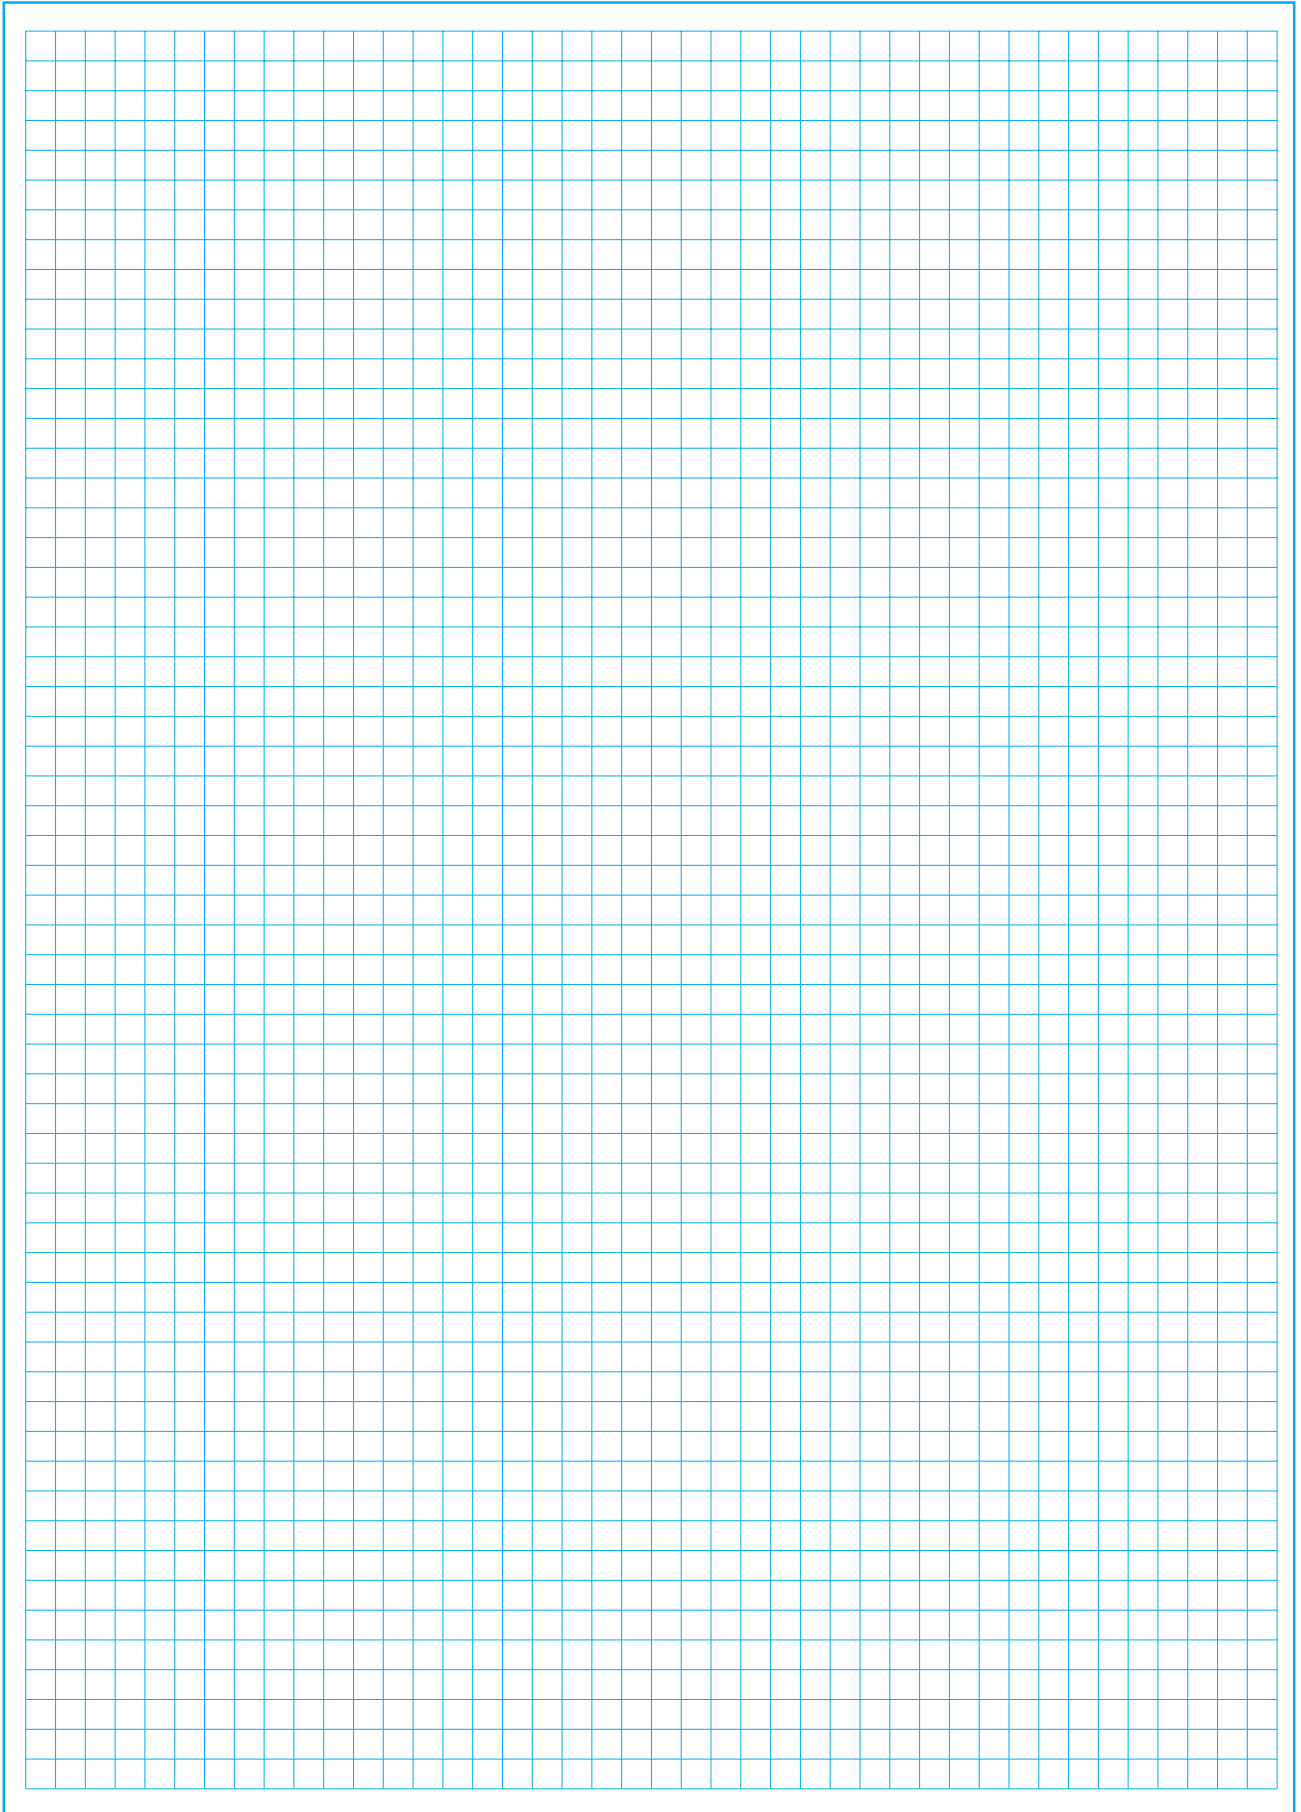


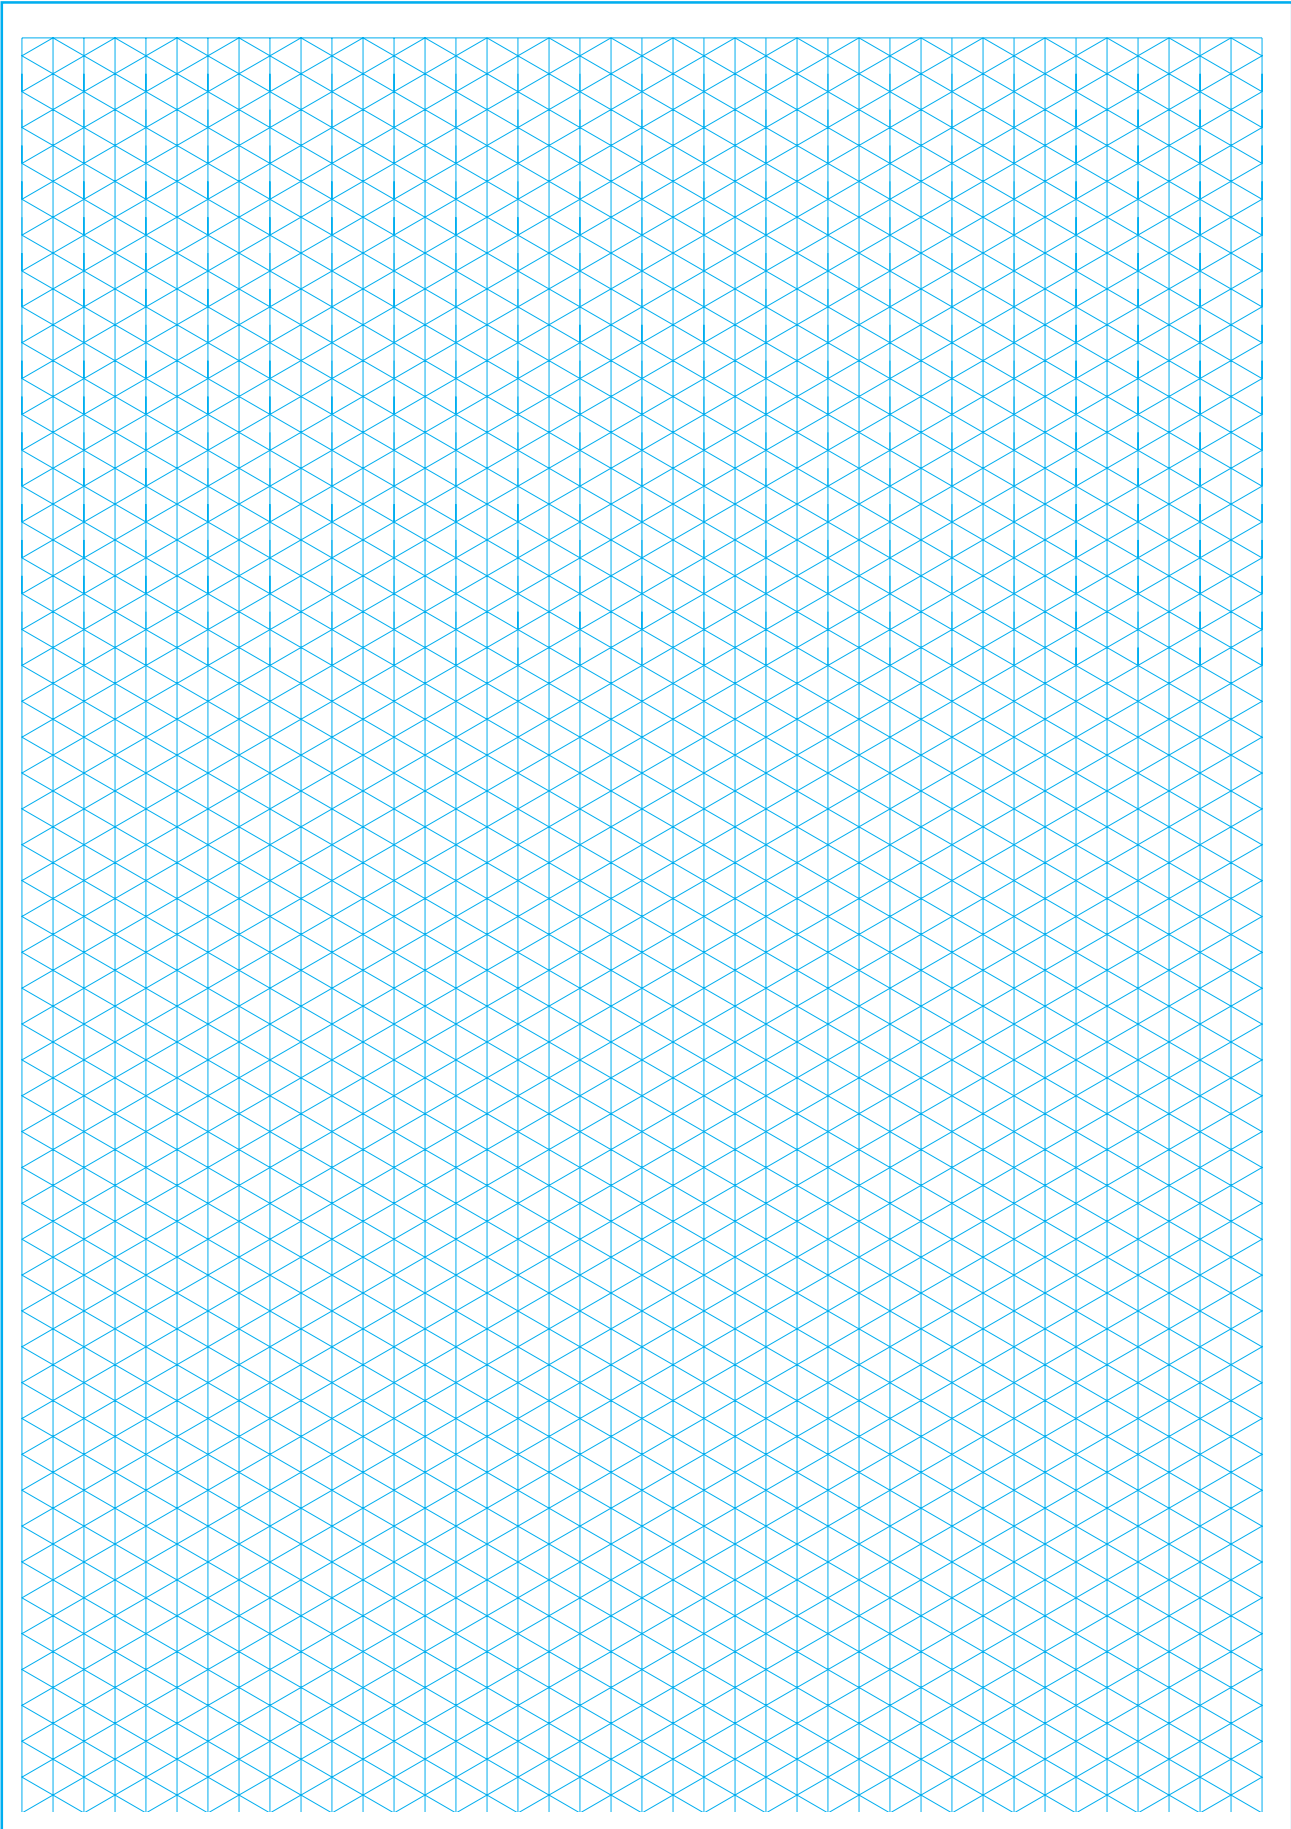


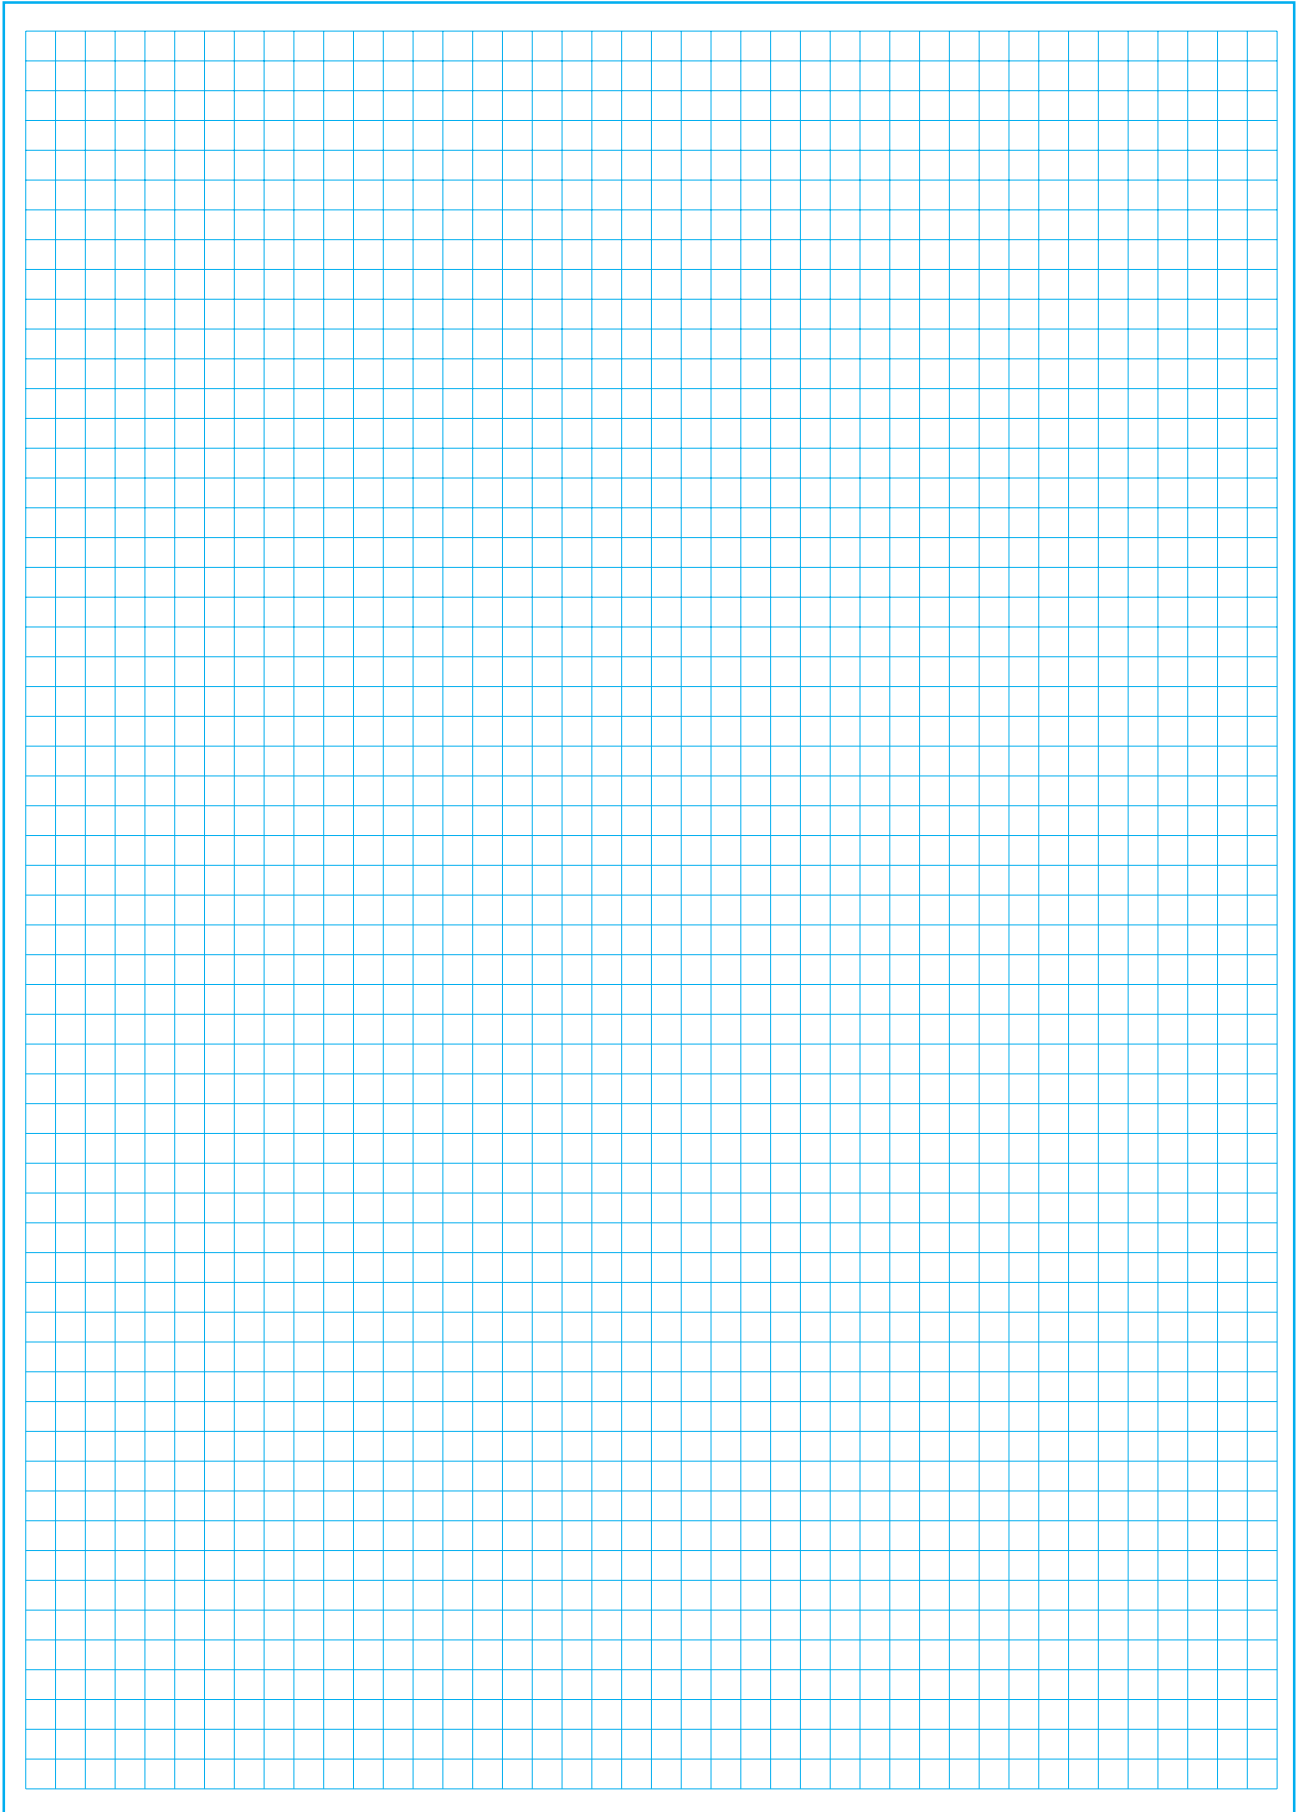


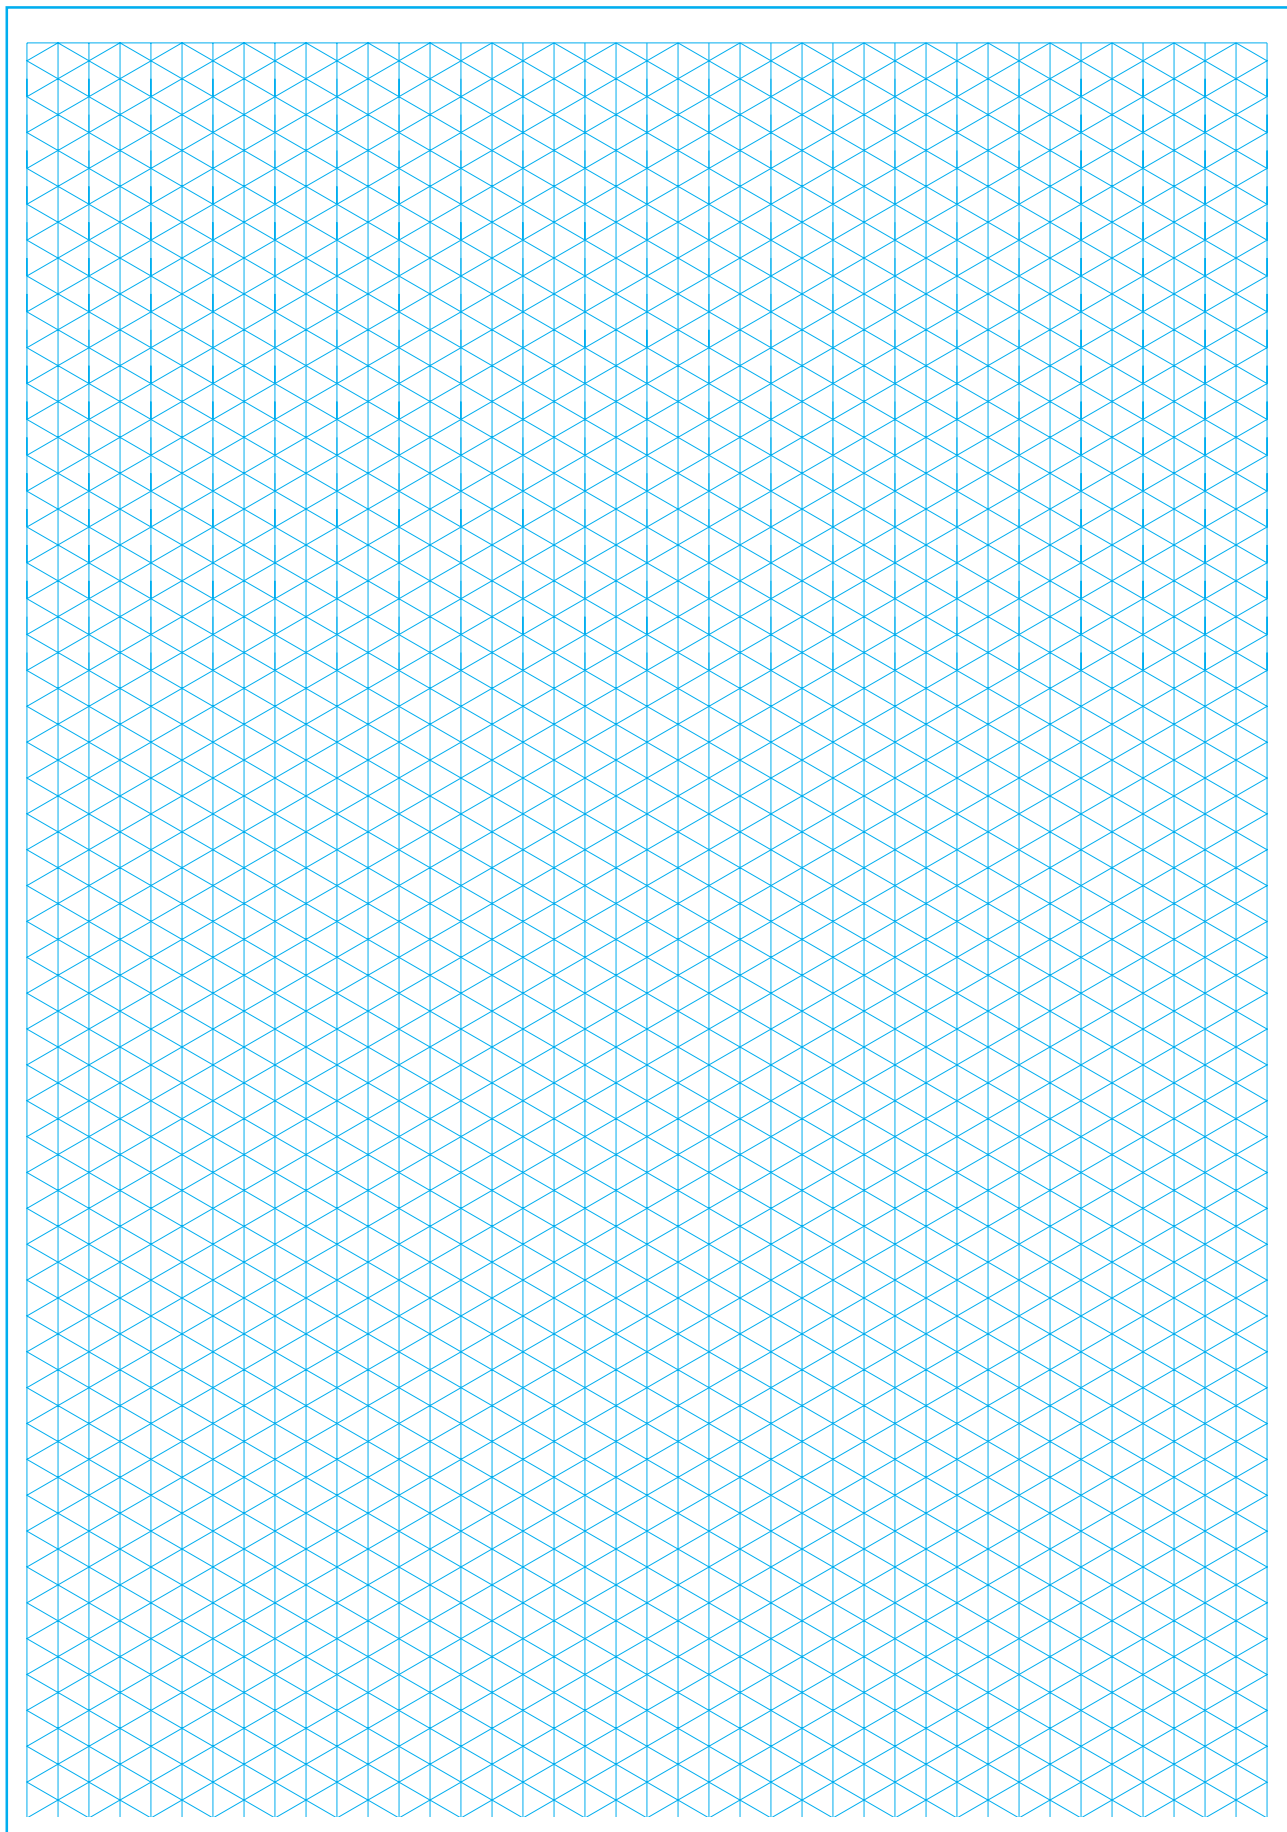

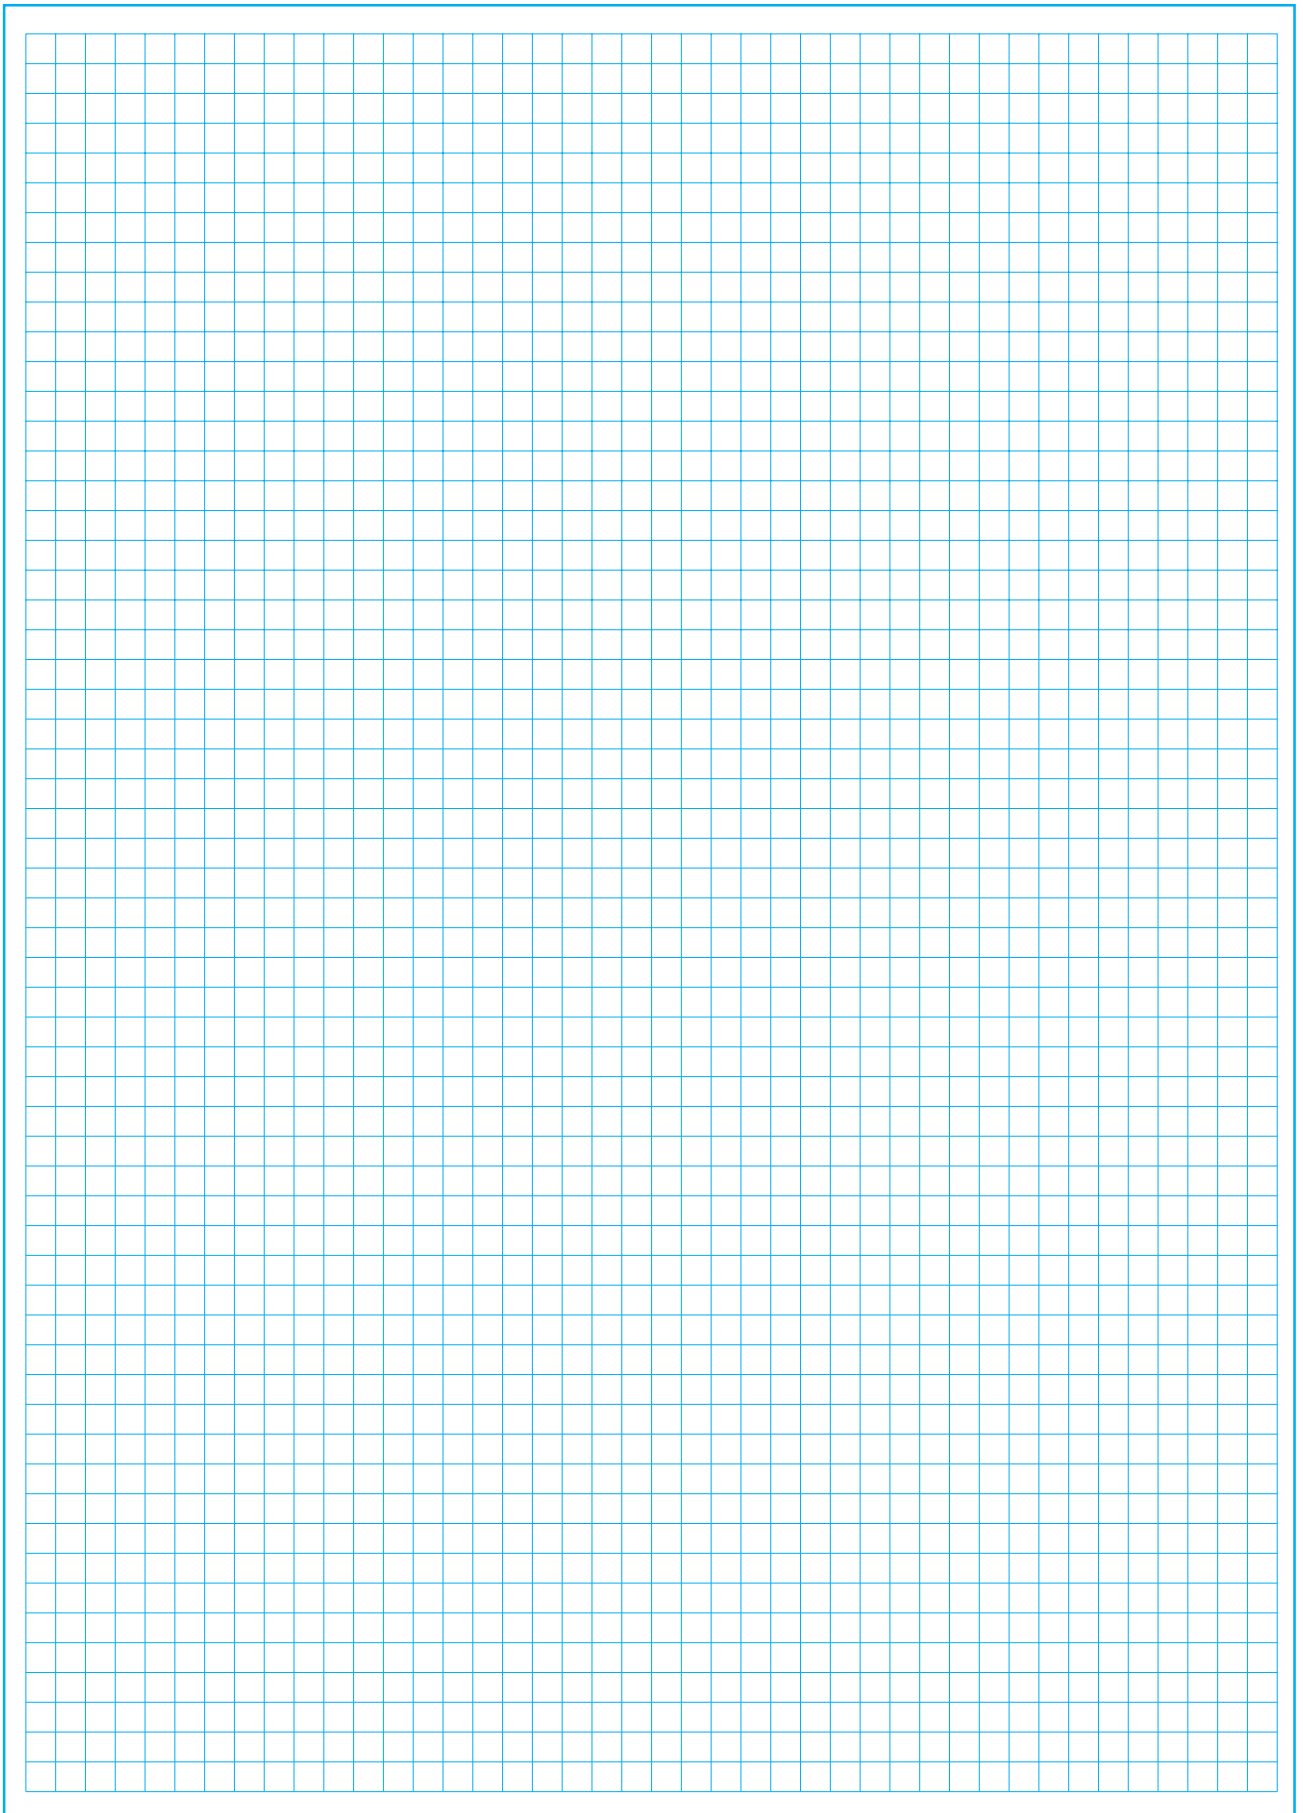

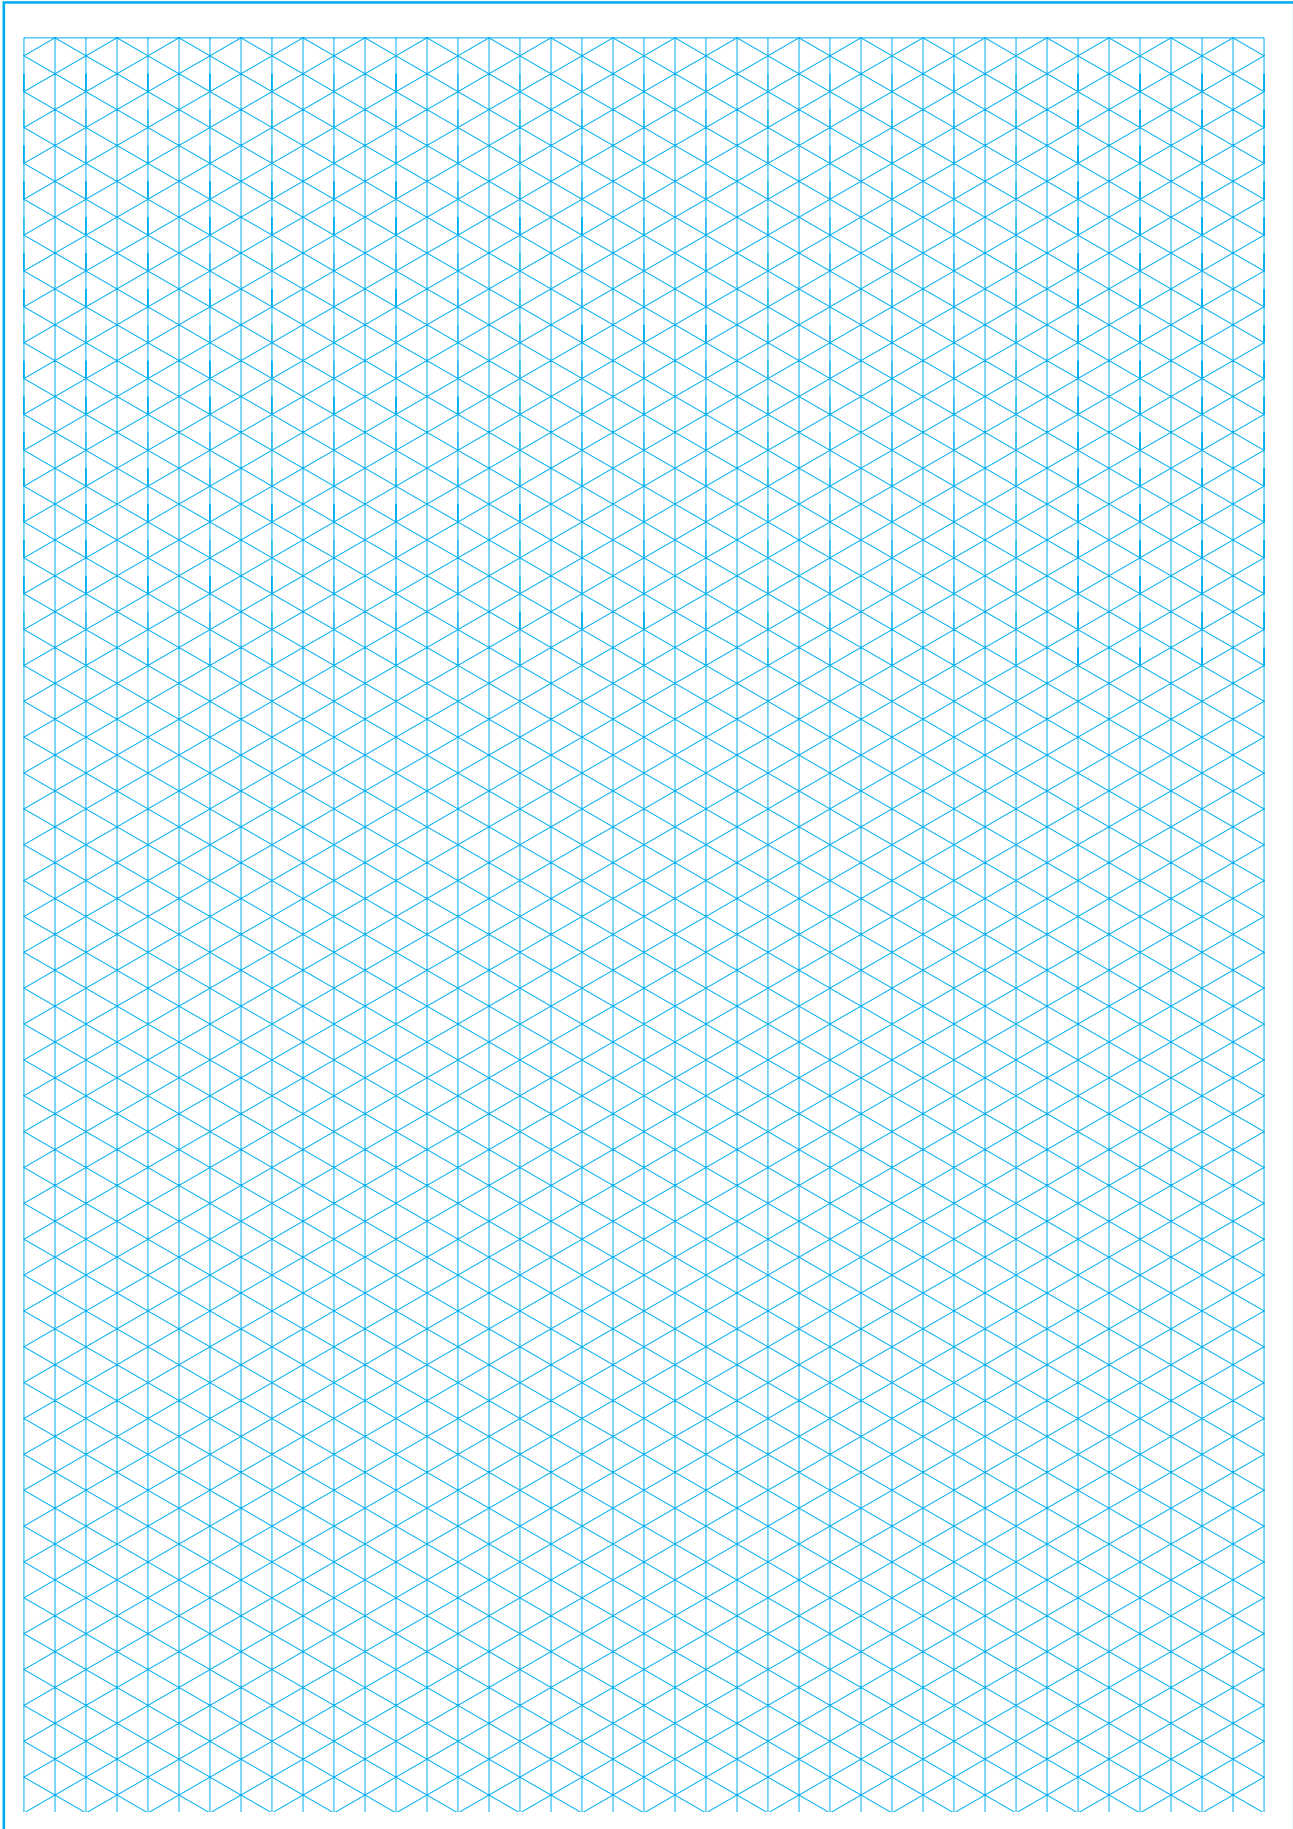

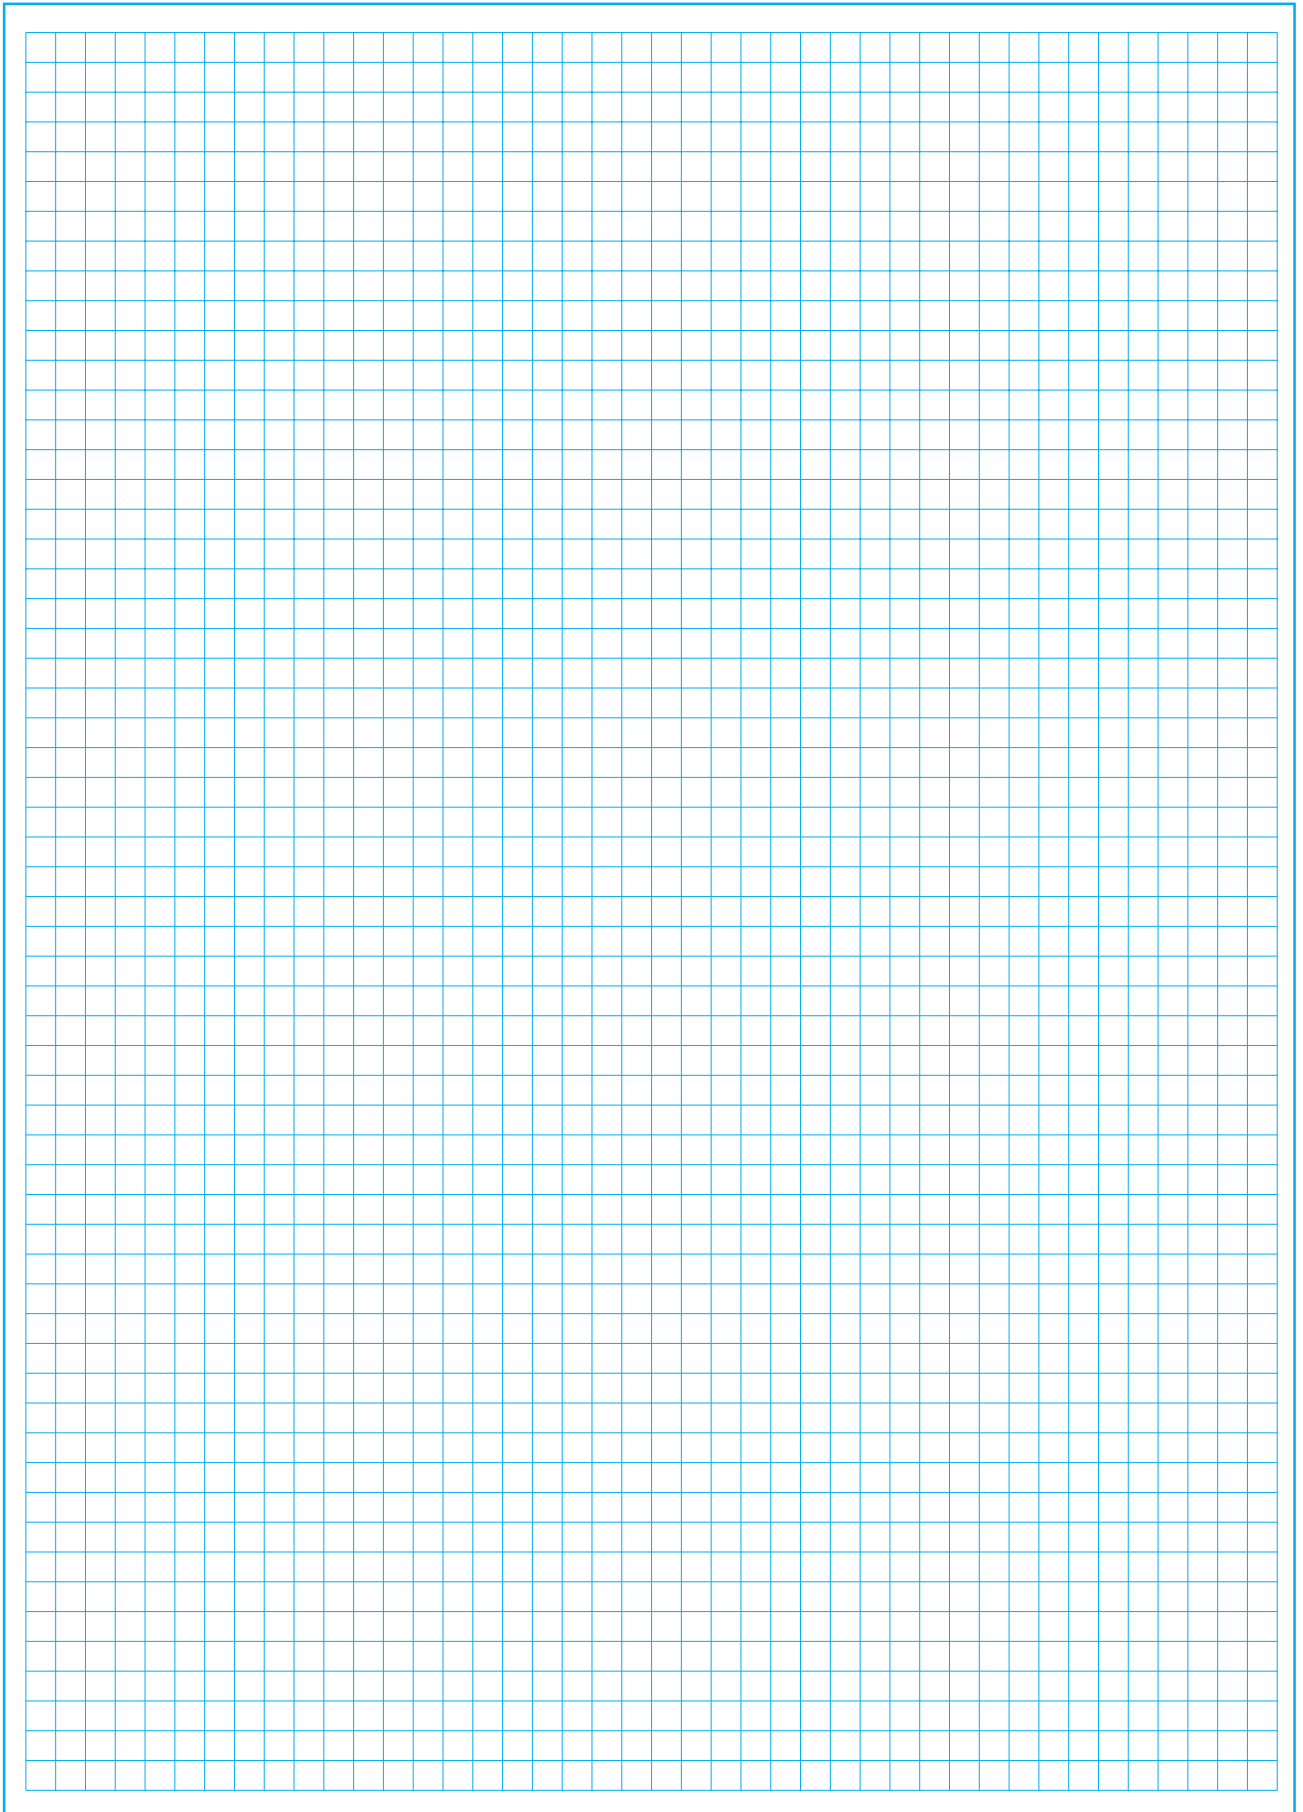

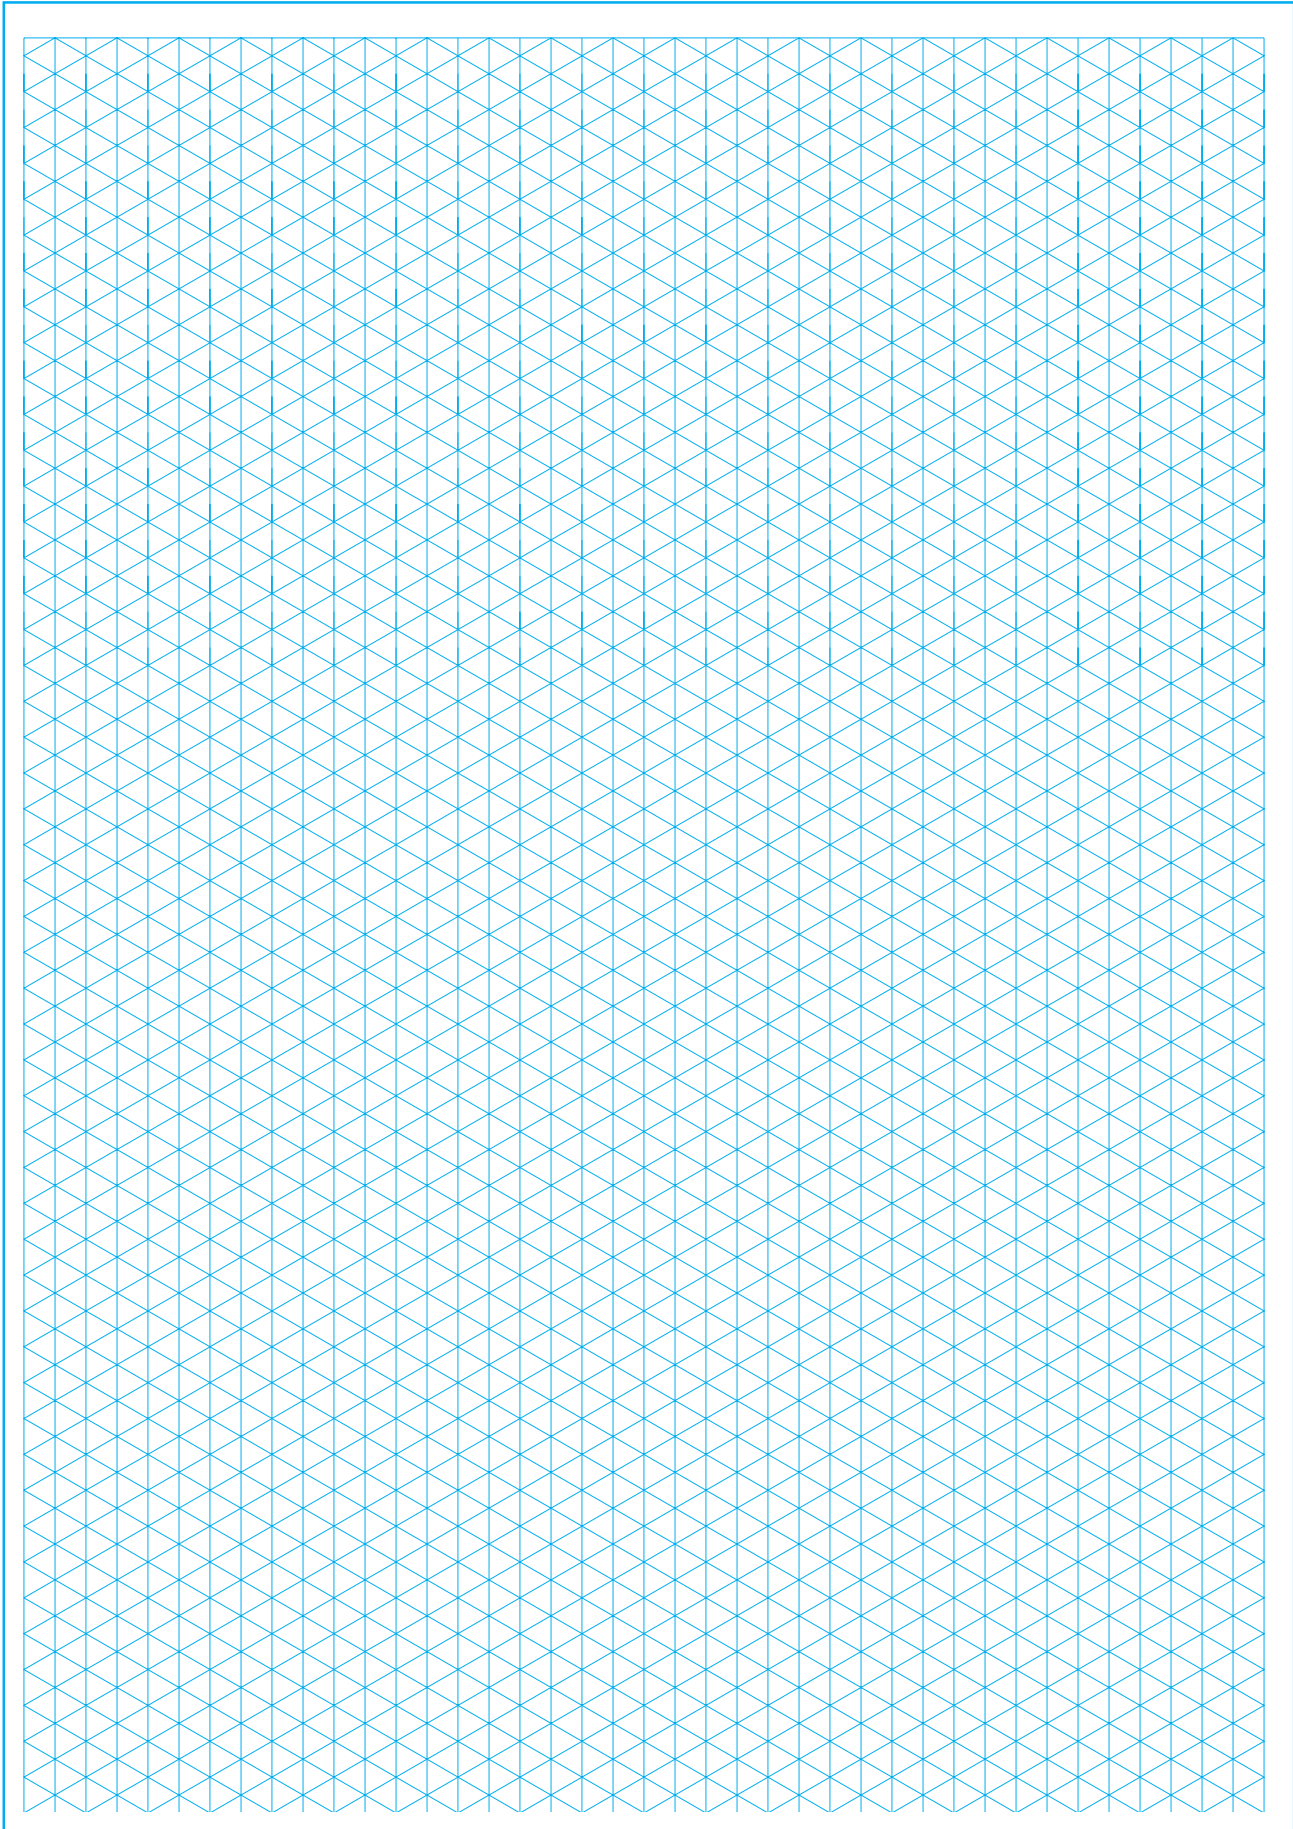

منابع و مآخذ

سال نشر	ناشر	مؤلف / ترجم	نام کتاب
۱۳۷۳	سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور	مدیریت پژوهش	اتصالات توسط پین
۱۳۷۰	مؤلف	مراد سلیمی	اصول طراحی مدل‌ها و قالب‌های ریخته‌گری
۱۳۷۸	انتشارات مارلیک	فرهاد گشایش	اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو
۱۳۷۳	دفتر تألیف و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش	حسین رشیدزاد، محمدحسین هاشم‌سرشت	تراشکاری ۲ کد ۴۶۸/۵
۱۳۷۲	انتشارات حرف اول	مهندس عبدالله ولی‌زاد	جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی
۱۳۶۵	وزارت آموزش و پرورش	مهندس اکبری - مهندس خادمی اقدام - مهندس زونزی	درس فنی سال اول هنرستان (نظام قدیم - کد ۴۰۴)
۱۳۶۸	وزارت آموزش و پرورش	مهندس اکبری - مهندس خادمی اقدام - مهندس زونزی	درس فنی سال دوم هنرستان (نظام قدیم - کد ۵۰۲)
۱۳۶۸	وزارت آموزش و پرورش	مهندس خادمی اقدام - مهندس زونزی	درس فنی سال سوم هنرستان (نظام قدیم - کد ۶۰۳)
۱۳۷۳	وزارت آموزش و پرورش	مهندس وحیدی - مهندس فریدی آذر	رسم فنی سال دوم هنرستان (کد ۵۰۵)
۱۳۷۱	وزارت آموزش و پرورش	مهندس خواجه‌حسینی	رسم فنی سال سوم هنرستان (عملی - کد ۶۳۸/۱)
۱۳۷۰	وزارت آموزش و پرورش	مهندس خواجه‌حسینی	رسم فنی سال چهارم هنرستان (تئوری و عملی - کد ۸۲۲/۱ و ۸۲۲/۸)
۱۳۶۷	انتشارات خوارزمی	مهندس باقر رجال	رسم فنی
۱۳۷۷	دفتر تألیف و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش	مهندس موسوی، مهندس خواجه‌حسینی، مهندس موحد دانش، مهندس خوشینی	رسم فنی (۳) کد ۴۶۸/۳
۱۳۷۶	دفتر تألیف و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش	مهندس عزیز خوشینی	رسم فنی
۱۳۷۰	مرکز نشر دانشگاهی	مهندس منقی‌پور	رسم فنی عمومی (کد ۳۵۷/۷)
۱۳۷۷	مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف	مهندس منقی‌پور	رسم فنی و نقشه‌های صنعتی (۱)
۱۳۸۰	مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران	حمیدرضا غلامرضایی	ساخت اجزای ماشین
۱۳۷۹	انتشارات مدرسه	حمیدرضا غلامرضایی، مهرانوش ریاحی اصل	مروری بر رسم فنی
۱۳۷۷	انتشارات طراح	مهندس ولی‌زاد، مهندس نصیری‌نیا	نقشه‌کشی صنعتی
۱۳۷۸	مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران	مهندس خواجه‌حسینی	نقشه‌کشی صنعتی
۱۳۷۳	انتشارات دانشگاه علم و صنعت	مهندس مرجانی	نقشه‌کشی صنعتی ۲ (جلد دوم)
۱۳۷۴	معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش	مهندس وحیدی	نقشه‌کشی صنعتی ۱ و ۲ کار دانش

نام كتاب	مؤلف	ناشر	سال نشر
Engineering Design Graphics (Autocad. 11)	H.EARLE	Addison wesley pub	1992
Engineering Design Graphics (Autocad. 12)	H.EARLE	Addison wesley pub	1994
Engineering Drawing (book 1,2)	A.W. LEWIS & R.W. MILLARD	Evans brother limited London	1966
Engineering Drawing	S. Bogolyubov, A. Voinov	MIR publisher	1986
Engineering Drawing for metal worker	I.S. Vyshnepolsky, V.I. Vyshnepolsky	MIR publishers	1986
Engineering Drawing (A primer for mechanical student)	I.S. Vyshnepolsky	MIR publisher	1986
Engineering Drawing & construction	L.C Mott	Oxford university press	1976
Engineering Drawing with CAD Application	A. Astrousky	Edward Arnold. pub (London)	1991
Engineering Graphics	Croft. Meyers. Boyer. Miler. Demel	John wiley & sons. Inc	1989
Fundamentals of Engineering Drawing	Luzadder Duff	Prentice - Hall International Editions	1989
Fundamental of graphics communication	Bertoling. Wiebe. Miller	Mc Graw Hill Co	1998
Fundamentals of machine Design - 5	Orlov	MIR publication	1980
Introduction to graphical analysis & design	B. Leighton Wellman	Mc Graw Hill. Co.	1966
Problems in structural drawing	A. Yakubovich	MIR Publishers	1988
Technical Drawing metalworke. 1	(GTZ)	German Agency for technical cooperation	

فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب نقشه‌کشی مقدماتی استفاده نمایند.

ردیف	نام رشته مهارتی	نام استاندارد مهارتی	کد استاندارد مهارتی
۱	صفحه تراشی	صفحه تراشی	۷۵ و ۸-۳۴/۴۲
۲	تراشکاری	تراشکاری درجه ۲	۷۵ و ۸-۳۴/۲۳
۳	فرزکاری	فرزکاری درجه ۲	۷۵ و ۸-۳۴/۳۳
۴	تراشکاری و فرزکاری	تراشکاری درجه ۲	۷۵ و ۸-۳۴/۲۳
۵	تعمیر ماشین ابزار	تعمیر ماشین ابزار	۷۸ و ۸-۵۲/۵۸
۶	دروگری	دروگری درجه ۲	۷۴ و ۸-۱۲/۰۶
۷	تزیینات داخلی چوب	دکورسازی	۷۵ و ۸-۶۲/۳۶
۸	تأسیسات برودتی	تعمیر دستگاه‌های سردکننده خانگی و تجاری	۷۵ و ۸-۴۱/۸۳
۹	تعمیر موتور و برق خودرو	تعمیر اتومبیل سواری درجه ۲	۶۷ و ۸-۴۳/۲۳
۱۰	تعمیر برق خودرو درجه ۱	برق خودرو درجه ۲	۷۳ و ۸-۵۵/۴۲
۱۱	تعمیر موتور خودرو	تعمیر اتومبیل سواری درجه ۲	۶۷ و ۸-۴۳/۲۳
۱۲	تعمیر موتورهای دیزل	تعمیر موتورهای دیزلی درجه ۲	۷۷ و ۸-۴۳/۳۹
۱۳	تعمیر موتور دیزل دریایی	تعمیر موتورهای دیزل دریایی	۷۲ و ۸-۴۹/۲۹
۱۴	مکانیک تراکتور و تیلر	تعمیر تراکتور و تیلر درجه ۲	۶۶ و ۸-۴۴/۵۷
۱۵	تعمیر کمباین	تعمیر کمباین	۷۹ و ۸-۴۹/۵۹
۱۶	تعمیر ماشین‌های راهسازی	تعمیر ماشین‌آلات سنگین راهسازی عملیات	۶۶ و ۸-۴۹/۶۳
۱۷	مدل‌سازی	مدل‌سازی درجه ۲	۷۵ و ۸-۴۹/۳۸
۱۸	ریخته‌گری	ریخته‌گری درجه ۲	۷۶ و ۱-۲۴/۱۳
۱۹	برق ساختمان درجه ۱	برق ساختمان درجه ۲	۷۵ و ۸-۵۵/۲۸
۲۰	برق صنعتی درجه ۱	برق صنعتی درجه ۲	۷۵ و ۸-۵۵/۱۴
۲۱	برق صنعتی	برق صنعتی درجه ۲	۷۵ و ۸-۵۵/۱۴
۲۲	تعمیر لوازم خانگی برقی	تعمیر وسایل خانگی گردنده و حرارتی برقی	۷۷ و ۸-۵۵/۷۷
۲۳	ماشین‌های الکتریکی درجه ۱	تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه ۲	۷۵ و ۸-۵۳/۴۸
۲۴	ماشین‌های الکتریکی	تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه ۲	۷۵ و ۸-۵۳/۴۸
۲۵	جوشکاری برق	جوشکاری برق درجه ۲	۷۵ و ۸-۷۲/۲۳
۲۶	جوشکاری برق و گاز	جوشکاری برق درجه ۲	۷۵ و ۸-۷۲/۲۳
۲۷	جوشکاری گاز محافظ CO ₂	جوشکاری برق درجه ۲	۷۵ و ۸-۷۲/۲۳
۲۸	ورق‌کاری	ورق‌کاری (نازک) درجه ۲	۷۵ و ۸-۷۳/۱۴
۲۹	در و پنجره‌سازی آهنی	در و پنجره‌سازی آهنی درجه ۲	۷۵ و ۸-۷۴/۹۳
۳۰	ساخت شناورهای چوبی صیادی	ساخت شناور چوبی جهاد کشاورزی	جهادسازندگی ۷۹
۳۱	استخراج معدن	معدن‌کاری عمومی	۷۵ و ۷-۱۱/۸

