

واحد کار چهارم

- الف - توانایی عایق کاری سیم ها با وارنیش و نوار
روغنی
- ب - توانایی مهار کردن کلاف ها
- ج - توانایی شار لاک زدن و خشک کردن کلاف ها

هدف کلی

نخ بندی و شار لاک زنی سیم پیچ های موتور

هدف های رفتاری : فراگیر، پس از پایان این واحد کار می تواند :



- ۱- لاک سر سیم ها را پاک کند.
- ۲- محلول های لاک ها را نام بیرد و کاربرد آن ها را شرح دهد.
- ۳- علت استفاده از وارنیش ها را توضیح دهد.
- ۴- وارنیش مناسب برای سیم ها انتخاب کند.
- ۵- محل لحیم کاری را با وارنیش عایق بندی کند.
- ۶- موارد کاربرد نوار عایق (نوار زرد) را شرح دهد.
- ۷- ویژگی های نوارهای عایق کاری را بیان کند.
- ۸- محل اتصال سیم ها را با نوار عایق بندی کند.
- ۹- موارد ایمنی در مورد کار با حللاهای لاک را بیان کند و به کار بیرد.
- ۱۰- محل اتصال سیم های لاکی و افشار را با وارنیش مهار کند.
- ۱۱- سیم های افشار را پس از خوابانیدن آن ها روی کلاف ها، از مسیرهای کوتاه، به تخته کلم هدایت کند.
- ۱۲- علت نوار پیچی کلاف ها را شرح دهد.

- ۱۳- مواد اولیه‌ی نوارپیچی را نام ببرد و ویژگی‌های آن‌ها را بیان کند.
- ۱۴- با رعایت اصول نوارپیچی هر دو طرف استاتور را نوارپیچی کند.
- ۱۵- شارلاک را شرح دهد.
- ۱۶- اثر دو سیم جریان‌دار را بر یک دیگر شرح دهد.
- ۱۷- علت شارلاک زدن سیم‌پیچ‌ها را توضیح دهد.
- ۱۸- استاتور را قبل از شارلاک زدن در کوره گرم کند.
- ۱۹- شارلاک با غلظت مناسب تهیه کند.
- ۲۰- استاتور را شارلاک بزند.
- ۲۱- شارلاک استاتور را خشک کند.



ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۷	۱۱

پیش آزمون (۴)

۱- وارنیش در اصطلاح موتور پیچ‌ها چه نامیده می‌شود؟

د) نوار سیم‌بیجی

ب) ماکارونی

ج) شارلاک

۲- ماده‌ی حلال تمام لاک‌ها کدام است؟

الف) سودسوزآور (OHNa)

ج) الكل

ب) استن

د) اسید فرمیک

۳- پس از سوزاندن لاک سرسیم‌ها لازم است آن‌ها را در محلول فرو کرد تا شوند.

ب) آب خالص - نرم

الف) الكل خالص - سخت

ج) محلول آب و الكل به نسبت مساوی - سخت

د) محلول آب و الكل به نسبت مساوی - نرم

۴- نوارهای عایق‌کاری معروف به نوار زرد دارای کدام ویژگی هاست؟

الف) آغشته به روغن نسوز و مقاومت عایقی بالا

ب) آغشته به روغن معمولی و مقاومت عایقی بالا

ج) آغشته به روغن نسوز و مقاومت عایقی کم


د) آغشته به روغن معمولی و مقاومت عایقی کم

۵- روش صحیح عایق‌کاری سیم‌ها کدام است؟

(الف)



(ب)

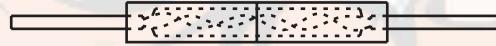

(ج)



(د)



۶- شارلاک در موتور بیجی به چه منظور به کار می‌رود؟

الف - توانایی عایق‌کاری سیم‌ها با وارنیش و نوار روغنی

۱-۴- مقدمه

در اتصال گروه کلاف‌های یک فاز به یک دیگر و هدایت سرسیم‌ها توسط سیم‌های افشار به جعبه‌ی اتصالات موتور، لازم است در محل اتصال، لاک سیم‌ها (عایق سیم‌ها) برداشته شود تا ارتباط کامل الکتریکی بین سیم‌ها برقرار گردد. پس از اتصال الکتریکی باید محل اتصال کاملاً عایق‌بندی شود تا اتصال بدنه‌ی اتصال بین سیم‌ها اتفاق نیفتد. اتصال بین سیم‌ها از طریق لحیم یا جوش برقرار می‌شود، بدین طریق محل اتصال محکم شده و در موقع نخ‌بندی سیم پیچ‌ها، اتصال‌ها باز نمی‌شوند.

در سیم‌پیچی ماشین‌های قدرت پایین از سیم‌های لاکی با مقطع گرد استفاده می‌شود، اما در ماشین‌های پرقدرت، سطح مقطع سیم‌ها بالا بوده و به صورت سیم‌های چهارگوش یا تسممه‌های مسی ساخته می‌شوند. در عایق‌کاری سیم‌ها بیش‌تر از لاک‌های روغنی یا پلی‌آمیدی استفاده می‌شود و بر اساس تحمل ولتاژ، به صورت سیم‌های به ضخامت یک لاک یا دو لاک عایق‌بندی می‌شوند.



۲-۴- پاک کردن لاک سیم‌ها

روش‌های مختلفی برای ازبین بردن لاک سرسیم‌ها وجود دارد. به چند روش متداول اشاره می‌کنیم :


- ۱- روش شیمیایی
- ۲- روش سوزاندن
- ۳- روش تراشیدن

۱- روش شیمیایی پاک کردن لاک‌ها: در این روش از حلال‌های لاک استفاده می‌شود. از آنجایی که حلال‌های لاک منشأ اسیدی یا بازی دارند لازم است کاربران در این موارد احتیاط نمایند تا آسیبی متوجه آنان نشود. برای ازبین بردن لاک‌های روغنی اغلب از حلال استن، بنزول، الکل و یا محلول‌های از آن‌ها استفاده می‌شود.


برای پاک کردن لاک‌های پلی‌آمیدی، از اسیدفرمیک با غلظت 6% در دمای 60°C ، به مدت 30 ثانیه استفاده می‌شود و در بعضی مواقع به جای اسیدفرمیک از اسیدسولفوریک یا

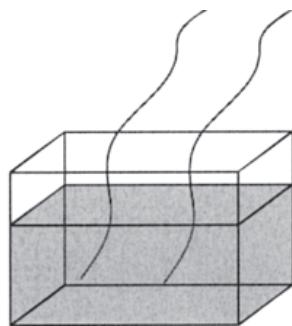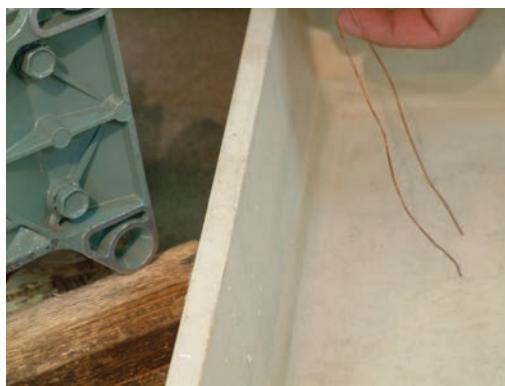

شکل ۱-۴-الف - پاک کردن به روش شیمیایی

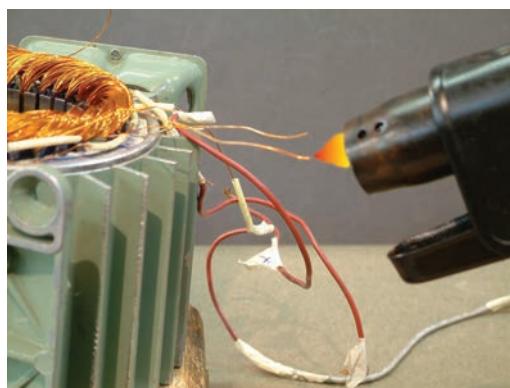

شکل ۱-۴-ب - پاک کردن لاک به روش سوزاندن

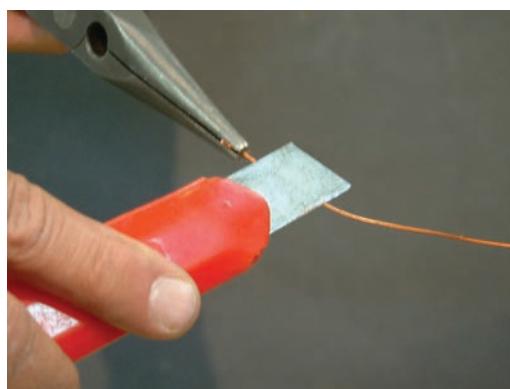

شکل ۱-۴-ج - پاک کردن لاک به روش تراشیدن


اسید فسفریک یا فلله استفاده می‌گردد. اثرات این اسیدها از اسیدفرمیک پایین‌تر است.

قوی‌ترین حلال لاک‌ها، سودسوزآور مذاب NaOH است که می‌تواند هرنوع لاک را حل کند و ازبین ببرد. این حلال به هنگام حل لاک‌ها بخارات سمی متصاعد می‌کند و باید از تنفس آن‌ها دوری جست و بهتر است از ماسک استفاده شود (شکل ۱-۴-الف).

۱-۴-۲-روش سوزاندن: در این روش سر سیم‌ها را برای زمانی کوتاه در مجاورت شعله‌ی آتش قرار می‌دهند تا عایق آن بسوزد و ازبین برود. چون سیم‌ها در مجاورت آتش قرار می‌گیرند نرم می‌شوند و لازم است پس از عایق‌برداری، بلا فاصله سر سیم‌ها را در محلول آب و الکل به نسبت مساوی فرو کرد تا سیم‌ها سخت شوند (شکل ۱-۴-ب).



۱-۴-۳-روش تراشیدن: از چاقو اغلب روی سیم‌هایی که قطر بیش از $4/6$ میلی‌متر دارند استفاده می‌شود. در این روش، یک سر سیم را با دمباریک یا انبردست می‌گیرند و هنگام تراشیدن سیم را در طرفین 18° درجه می‌چرخانند تا به طور یک‌نواخت لاک‌برداری شود. این روش به مهارت بیشتر نیاز دارد و در موقع لاک‌برداری نباید قطر مؤثر سیم کم شود تا خاصیت الکتریکی خود را حفظ کند و نیز نباید سیم زخمی شود چون ممکن است موقع تا کردن بشکند (شکل ۱-۴-ج).

۴-۳- وارنیش (ماکارونی)

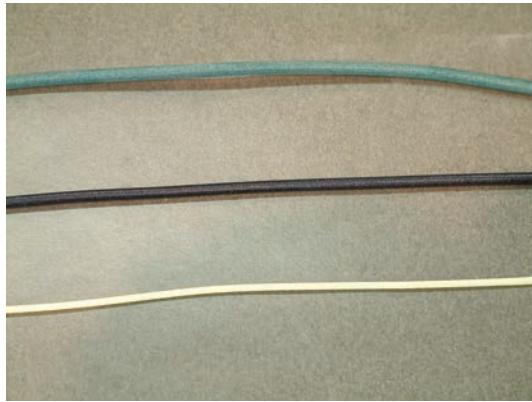

شکل ۴-۲-الف - وارنیش (ماکارونی)

وارنیش‌ها عایق‌هایی الکتریکی هستند که به شکل لوله با مقاطع مختلف ساخته می‌شوند و با نمره‌های ۱، ۰/۵، ۲، ۱/۵ و ... نام‌گذاری می‌شوند (شکل ۴-۲-الف). این لوله‌های عایق روی سیم‌هایی که عایق الکتریکی آن‌ها از بین رفته کشیده می‌شوند تا از اتصال الکتریکی آن‌ها با دیگر قسمت‌های هادی جلوگیری شود (نمره‌ی وارنیش‌ها بر حسب قطر داخلی آن‌ها به میلی متر می‌باشد).

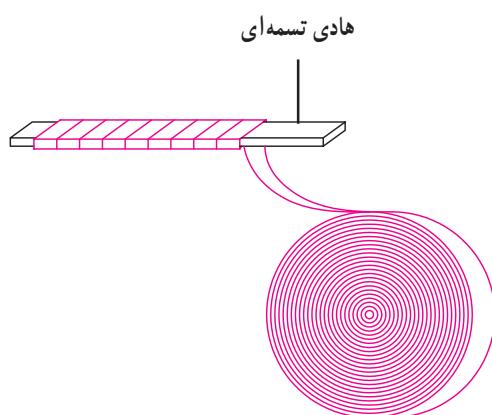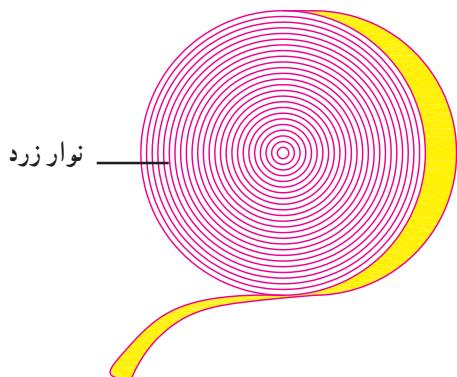

شکل ۴-۴-ب - عایق‌کاری با نوار

۴-۴- نوارهای عایق‌کاری

در ماشین‌هایی که قدرت بالا دارند، به جای سیم‌های هادی، از تسمه‌های مسی استفاده می‌شود.

این تسمه‌ها با نوارهای عایق که به نوار زرد نیز معروف است عایق‌بندی می‌شوند (شکل ۴-۴-ب). نوارهای عایق آغشته به روغن نسوز هستند و بدین علت دماهای بالا را تحمل می‌کنند. از طرف دیگر مقاومت عایقی آن‌ها زیاد است.

۴-۵- کار عملی (زمان: ۳ ساعت)


هدف: اتصال سر سیم‌ها به یک دیگر
نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش
محافظه پوشید. ماسک تنفس بگذارد و اصول ایمنی و احتیاط
لازم با مواد شیمیایی را به کار بندید.

۴-۵-۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- وارنیش در اندازه‌های موردنیاز
- استاتور با سیم پیچ بدون کلاف بندی
- هویه‌ی برقی



شکل ۳-۴- برش وارنیش‌ها

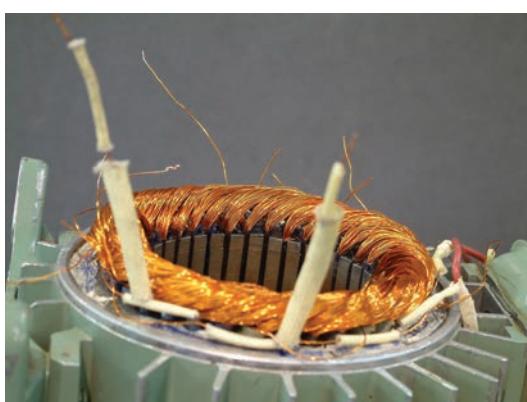

شکل ۴-۴- هدایت سیم‌ها از داخل وارنیش‌ها



شکل ۵-۴- لاکبرداری با چاقو



شکل ۶-۴- تابانیدن سیم‌ها روی هم

- روغن لحیم به اندازه‌ی کافی
- سیم لحیم به اندازه‌ی کافی
- چاقو (یا سمباده به حد کافی)
- انبردست یا دمباریک
- سیم‌چین

۴-۵- مراحل کار

- ۲ عدد وارنیش مناسب قطر سیم، به اندازه‌ی ۲ الی ۲/۵ سانتی‌متر تهیه کنید (شکل ۴-۳).
- یک عدد وارنیش یک نمره بالاتر از وارنیش‌های قبلی به اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر تهیه کنید.

- سیم‌ها را مطابق شکل (۴-۴) از درون وارنیش‌ها عبور دهید.


- با سمباده یا چاقو به اندازه‌ی 3° برابر قطر سیم (حدود ۲/۵ سانتی‌متر) از هر سیم لاکبرداری کنید. در حین تراش سیم را با انبردست در طرفین 18° درجه بچرخانید (شکل ۴-۵).

- قسمت‌های لاکبرداشته‌ی دو سیم را روی هم قرار دهید و هر کدام را یک سانتی‌متر (حدود 1° دور) روی یک دیگر بتابانید (شکل ۴-۶).




شکل ۷-۴—لحیم کاری محل اتصال سیم ها

— قسمت های بهم تابیده شده را لحیم کاری کنید (شکل ۷-۴). ضمن کار از تنفس دود ناشی از لحیم کاری اجتناب کنید.
(از ماسک استفاده کنید.)

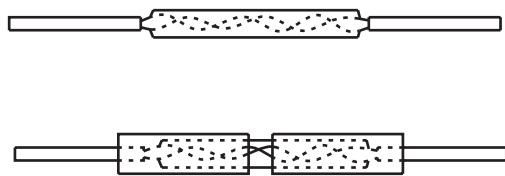

شکل ۷-۵—کشیدن وارنیش ها روی قسمت لحیم کاری شده

— دو وارنیش کم قطر را روی قسمت لحیم شده بکشید
(شکل ۷-۵).

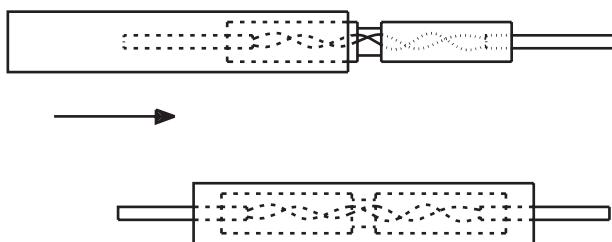

شکل ۷-۶—قرار گرفتن وارنیش مقطع بالا روی قسمت لحیم کاری شده

— وارنیش قطر بالا را روی دو وارنیش کم قطر بکشید
(شکل ۷-۶).



شکل ۷-۷—قرار گرفتن قسمت اتصال یافته (لحیم کاری شده) روی سیم ها

— مجموعه‌ی عایق کاری شده را روی سیم ها (کلاف ها) بخوابانید (شکل ۷-۸).

آزمون پایانی (۱۴- الف)

- ۱- انواع روش‌های پاک کردن لاک سیم‌ها را نام ببرید.
- ۲- حلال لاک‌های معمولی و پلی‌آمیدها را نام ببرید.
- ۳- خطرات کاربرد حلال سود مذاب را شرح دهید.
- ۴- دلیل قرار دادن سیم‌ها در محلول آب و الکل پس از سوزاندن لاک آن‌ها چیست؟
- ۵- وارنیش چیست؟ کاربرد آن را بیان کنید.
- ۶- ویژگی‌های عایق‌های نواری را بیان کنید و کاربرد آن‌ها را شرح دهید.
- ۷- علت لحیم‌کاری محل اتصال سیم‌ها را بیان کنید.
- ۸- چگونگی قرار دادن وارنیش را در محل اتصال سیم‌ها بیان کنید.
- ۹- احتیاط‌های لازم در مورد کار با مواد شیمیایی، در پاک کردن لاک سیم‌ها، را ذکر کنید.
- ۱۰- در سوزاندن سیم‌ها به منظور لاک برداری سیم می‌شود.
- ۱۱- از عایق‌های نواری بیشتر در سیم پیچی با استفاده می‌شود.
- ۱۲- در لحیم‌کاری سیم‌ها باستی از لحیم‌کاری اجتناب شود.

ب - توانایی مهار کردن کلافها

۶-۴- کلیات

عبور جریان الکتریکی از درون سیم‌ها و وجود میدان مغناطیسی دوّار در سطح استاتور، سبب می‌شود به سیم‌ها در پیشانی کلاف‌ها نیرو وارد شود که سبب لرزش آن‌ها می‌گردد. این عمل در درون موتور صدای ناهنجار تولید می‌کند. علاوه بر تولید صدا، امکان دارد به علت رانش یا ریایش‌های زیاد، سیم‌های پیشانی کلاف‌ها با قسمت‌های متحرک موتور برخورد کند و بر اثر اصطکاک سیم‌ها به یکدیگر و با بدنه‌ی اتصال پیدا کرده، یا به‌طور کلی قطع شوند.

برای جلوگیری از تولید صدا و لرزش سیم‌ها و احتمال قطع شدن آن‌ها، پیشانی کلاف‌ها را یک پارچه می‌کنند، این عمل را مهار کردن کلاف‌ها می‌گویند. مهار کردن کلاف‌ها با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. استفاده از مواد سفت‌کننده، پلی‌استر، شارلاک و نوار پیچی از جمله روش‌هایی هستند که پیشانی کلاف‌ها را یک پارچه می‌کنند.

قبل از هر اقدام برای یک پارچه کردن کلاف‌ها، ابتدا سر سیم‌های لاقی را به سیم‌های افشار اتصال می‌دهند (شکل ۴-۱۱). علت این کار جلوگیری از بریده شدن سیم‌های لاقی است، زیرا سیم‌های افشار از انعطاف پیشتری برخوردار و پوشش عایقی مناسب‌تری دارند. پس از آن که محل اتصال را با وارنیش مهار کردن سیم‌ها را از کوتاه‌ترین مسیر دور کلاف خوابانده و به ورودی تخته کلم هدایت می‌کنند (شکل ۴-۱۲).

پس از مرتب کردن سیم‌ها و هدایت سیم‌های افشار به جعبه‌ی اتصالات، بانخ ابریشمی یا نوار کتانی پیشانی کلاف‌ها را نوار پیچی کرده و آن‌ها را یک پارچه می‌کنند. نخ ابریشمی یا نوار کتانی باید به اندازه‌ی کافی استحکام داشته باشد تا در موقع کشیدن و گره زدن پاره نشود. برای نخ‌بندی یک سرنخ را در قسمتی از استاتور محکم می‌کنند و سر دیگر را به کمک سوزن یا سیم‌های لاقی دولا از بین کلاف‌های تک‌شیارها عبور می‌دهند (شکل ۴-۱۳) سپس نخ را محکم کشیده و گره می‌زنند و ضربه‌ای ملایم به محل عبور نخ می‌زنند تا در محل خود محکم شده و شل



شکل ۴-۱۱- اتصال سیم‌های افشار به سیم‌های لاقی



شکل ۴-۱۲- هدایت سیم‌های افشار به تخته کلم



شکل ۴-۱۳- آماده کردن نخ و سوزن

نشود(شکل ۴-۱۴).

۷-۴- کار عملی (زمان: ۲ ساعت)

۷-۴- هدف: نوار پیچی پیشانی کلافها (مهار کردن کلافها)

۷-۴- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظت پوشید.

۳-۴- وسایل و ابزار مورد نیاز

- استاتور با کلافهای آماده

- یک عدد سوزن

- نخ یا نوار کتانی به اندازه‌ی کافی

- سیم‌چین

- سیم لاکی نمره ۷/۰ به اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متر

- سیم نمره ۱ را از وسط تا کرده، بازوهای آن را به هم بتابانید و یک سوزن از آن بسازید و نخ را از آن عبور دهید.

- یک سر نخ را گره بزنید.

۴-۷- مرحله کار

- سیم‌ها را مرتب کرده و از روی کلافها عبور دهید.

- نخ را به وسیله‌ی سوزنی که ساخته‌اید از شیارهای استاتور عبور دهید و خروجی آن را از دو بازوی مورب طرف اول بگذرانید

تا نخ شل نشود (شکل ۴-۱۵).



شکل ۴-۱۶- کشیدن نخ و زدن ضربه‌ی ملايم روی آن

- نخ را محکم بکشید تا کاملاً سفت شود، سپس با چکش پلاستیکی ضربه‌ای ملايم روی آن بزنید (شکل ۴-۱۶).

– نخ‌بندی را در هر دوستاتور ادامه دهید تا کامل شود
شکل (۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷- نمایش استاتور نخ‌بندی شده از دو سمت

– به جای نخ نوار هم برای محکم کردن سیم‌ها استفاده
می‌شود (شکل (۴-۱۸)).




شکل ۴-۱۹- نواریندی سیم‌های استاتور

آزمون پایانی (۱۴-ب)


- ۱- چه لزومی دارد که پیشانی کلاف‌ها نوار پیچی یا یک پارچه شود؟
- ۲- چرا سر سیم‌های سیم‌پیچ‌ها را مستقیماً به تخته کلم هدایت نمی‌کنند و آن‌ها را از طریق سیم‌های افshan به تخته کلم اتصال می‌دهند؟
- ۳- گره زدن نخ یا نوار به هنگام عبور از یک شیار به شیار دیگر چه فایده‌ای دارد؟
- ۴- اثر زدن ضربات ملایم بر پیشانی کلاف‌ها به هنگام عبور نوار از شیارها را شرح دهید.
- ۵- کارهایی را که لازم است در سیم‌پیچ استاتور قبل از شروع نوار پیچی انجام گیرد شرح دهید.
- ۶- برای جلوگیری از و ایجاد پیشانی کلاف‌ها را نخ‌بندی می‌کنند.
- ۷- در کلاف‌بندی پیشانی کلاف‌ها نوار کلاف باید عبور کند.
- (الف) یک در میان از شیارها
- (ب) چند در میان از شیارها
- (ج) از همه‌ی شیارها

ج- توانایی شارلاک زدن و خشک کردن کلافها

۴-۸ مقدمه

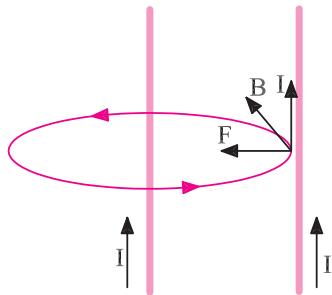

دو سیم با جهت‌های جریان یکسان هم دیگر را می‌ربایند.

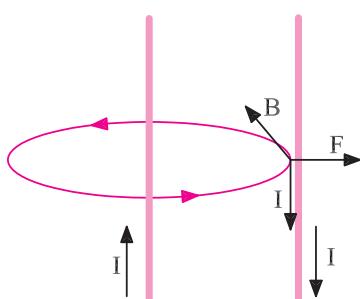

دو سیم با جهت‌های جریان مخالف، هم دیگر را می‌رانند.

شکل ۴-۱۹- اثر دو سیم جریان دار بر هم دیگر

سیم‌های حامل جریان الکتریکی که در کنار هم در داخل یک موتور قرار گرفته‌اند براساس جهت و مقدار جریانی که از آن‌ها عبور می‌کند در صدد جذب یا دفع یک دیگر برآمده و احتمال برخورد آن‌ها با یکدیگر یا با بدنه‌ی موتور به وجود می‌آید (شکل ۴-۱۹). از طرف دیگر ممکن است در موقع جازدن سیم‌ها، لامپ‌ها ازین رفته یا ساییده شده و مقاومت عایقی آن‌ها کاهش یابد. برای تقویت مقاومت عایقی و هم‌چنین یک پارچه کردن سیم‌ها، پس از نوار پیچی و آزمایش نهایی موتور، استاتور را شارلاک می‌زنند.

شارلاک از نوع لامپ‌های معمولی یا پلی‌آمیدی (لامپ هوای خشک) است که در محلول تیز به راحتی حل می‌شود و می‌توان با افزودن محلول تیز به آن، غلظت آن را کاهش داد. غلظت شارلاک را باید آن چنان تهیه کرد که: اولاً به راحتی در داخل سیم‌ها و شیارهای استاتور نفوذ کند.

ثانیاً پس از خشک شدن، یک لایه‌ی عایقی روی سیم‌ها تشکیل دهد.




شکل ۴-۲۰- گرم کردن استاتور





شکل ۴-۲۱- قرار دادن استاتور در درون وان شارلاک

۴-۹ روش شارلاک زنی

برای شارلاک زنی، ابتدا دمای استاتور را در کوره‌های حرارتی به 140°C می‌رسانند (شکل ۴-۲۰). سپس آن را در داخل وان شارلاک آماده قرار می‌دهند و استاتور را مدتی در درون شارلاک نگه می‌دارند تا شارلاک در بین سیم‌ها و شیارهای استاتور نفوذ کند (شکل ۴-۲۱). اگر وان شارلاک موجود نباشد استاتور را به طور عمودی بالای ظرفی نگه می‌دارند، سپس شارلاک را در همه‌ی قسمت‌ها، پیشانی کلافها و شیارهای استاتور می‌ریزند. کمی صبر نموده استاتور را وارونه کرده و در طرف دوم نیز شارلاک می‌ریزند.

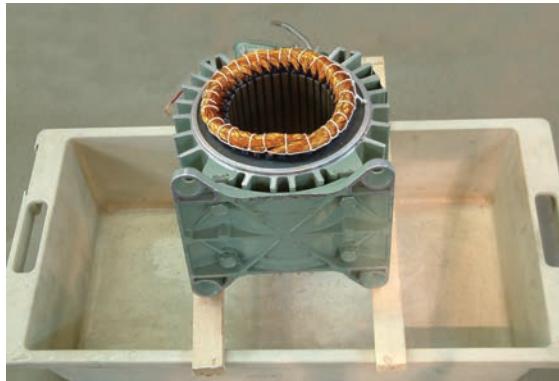

شکل ۴-۲۲- خارج کردن اضافات شارلاک از استاتور

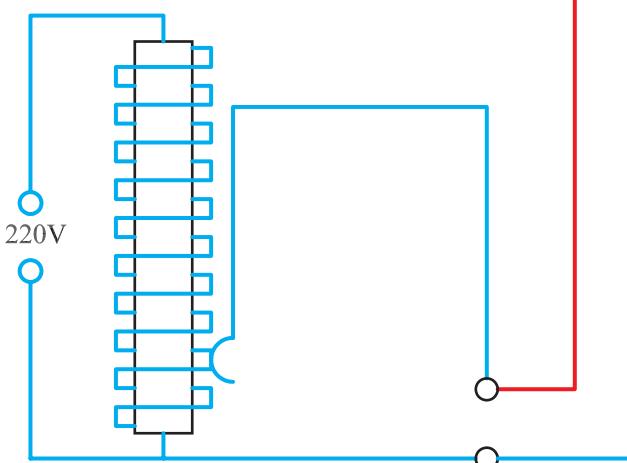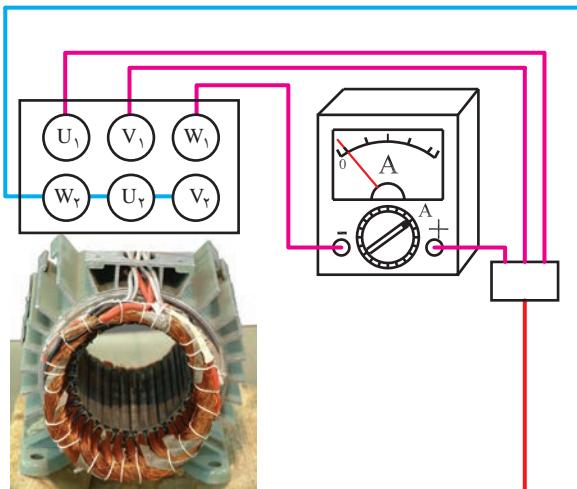

شکل ۴-۲۴- گرم کردن سیم های استاتور به طریقه عبور جریان از سیم ها به کمک اتوترانسفورماتور

۱۰-۴- خشک کردن لاق استاتور

پس از آن که تمام قسمت های استاتور شارلاک زده شد، استاتور را از داخل وان خارج کرده و روی ظرفی به طور عمودی قرار می دهیم تا اضافات شارلاک به درون ظرف چکه کند (شکل ۴-۲۲). پس از این مرحله، قسمت های داخل استاتور و همین طور لبه های پوسته و قسمت های خارجی را با یک تکه پارچه ای آغشته به تینر پاک می کنیم تا روتور و درپوش های موتور به راحتی در جای خود قرار بگیرند.

پس از آن که استاتور را پاک کردیم آن را به طور عمودی در داخل کوره قرار می دهیم و چند ساعت در داخل کوره نگه می داریم تا لاق آن پخته شود. پس از آن که رنگ لاق کمی تغییر کرد و سیم ها خاصیت چسبندگی خود را از دست دادند استاتور را از داخل کوره بیرون می آوریم (دمای کوره 6°C الی 8°C باشد).

اگر کوره بخست در اختیار نباشد عمل گرم کردن سیم ها با عبور دادن جریان برق از درون سیم ها، توسط ترانسفورماتور یا اتوترانسفورهای قابل تنظیم، انجام می گیرد. در این صورت باید دقیق نمود که سیم ها بیش از اندازه گرم نشوند (شکل ۴-۲۳).

۱۱-۴- کار عملی (زمان: ۲ ساعت)

۱۱-۴-۱- هدف: خشک کردن کلاف های استاتور

۱۱-۴-۲- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش

ایمنی و دستکش محافظت بیوشید. از روشن کردن شعله و ایجاد حرقه در محیط کار بپرهیزید و محیط کار را از وسایل غیر ضروری خلوت کنید و از ورود گرد و خاک به محیط کار نیز جلوگیری نمایید.

۱۱-۴-۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- استاتور سه فاز نوار پیچی شده آماده

- شارلاک آماده چهار لیتری

- آمپر متر

- وان

- دو عدد تسمه نگهدارنده موتور روی وان

- سیم چین و انبر دست

- سیم افشار نمره ۱/۵ به حد کافی

– اتوترانسفورماتور ۷° – ۲۲° یک دستگاه

– قیف متوسط

۴-۱۱-۴- مراحل کار

– آمپر متر را در مسیر یکی از فازها قرار دهید.

– سیم های فازهاست استاتور را اتصال موازی دهید.

– اتوترانسفورماتور را روی ولتاژ صفر تنظیم کنید.

– سیم های موازی شده ای فازهاست استاتور را به ترمینال های اتوترانسفورماتور اتصال دهید.

– ولتاژ اتوترانسفورماتور را چنان تنظیم کنید که تقریباً نصف جریان نامی موتوور از آمپر متر عبور کند (شکل ۴-۲۳).

– کمی صبر کنید که سیم های استاتور به اندازه کافی گرم شوند.

– پس از گرم شدن سیم پیچ ها، استاتور را از مدار ترانسفورماتور قطع کنید و آن را توسط تسمه ها، به طور عمودی روی وان قرار دهید (شکل ۴-۲۴).


– شارلاک آماده را در قیف بریزید و به پیشانی کلاف ها و شیار های استاتور هدایت کنید (شکل ۴-۲۵).

– استاتور را وارونه کنید و از طرف دوم شارلاک را به پیشانی کلاف ها و شیار های استاتور هدایت کنید.

– کمی صبر کنید تا اضافات شارلاک به وان بریزد.

– با دستمال یا الیاف نخی آغشته به تینر لبه های استاتور و سطح داخلی هسته را پاک کنید.


– استاتور را مجدداً به مدار ترانسفورماتور بیندید تا خشک شود (شکل ۴-۲۶).

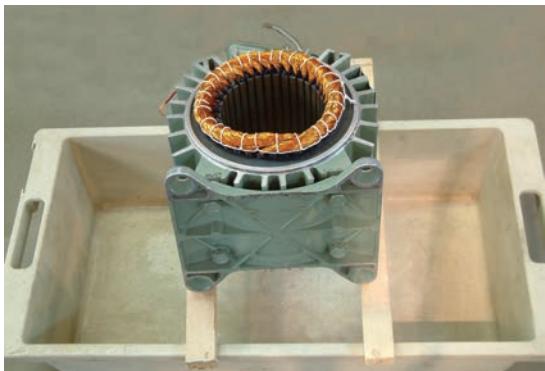

شکل ۴-۲۴- قرار دادن استاتور روی وان



شکل ۴-۲۵- ریختن شارلاک روی سیم ها

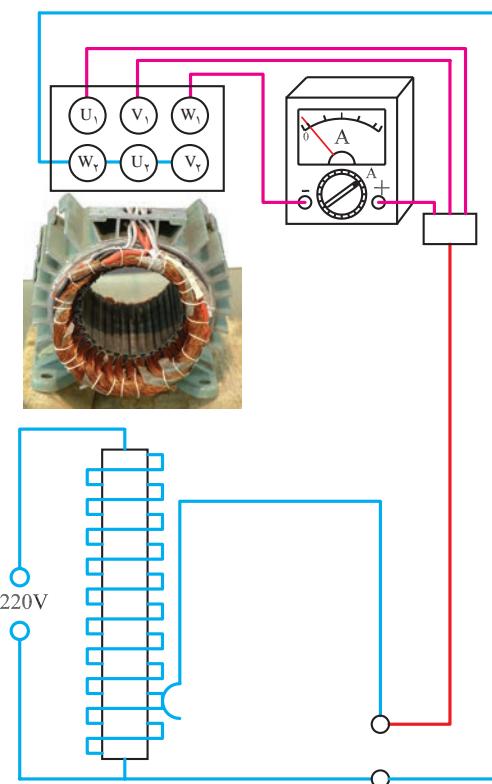

شکل ۴-۲۶- خشک کردن کلاف ها

آزمون پایانی (۴-ج)

- ۱- دو سیم جریان دار بر هم دیگر چه اثری دارند؟
- ۲- در شارلاک زدن کلاف‌های استاتور، چه اهدافی مورد نظر است؟
- ۳- ماده‌ی شارلاک باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
- ۴- چرا استاتور را قبل از شارلاک زدن در کوره گرم می‌کنند؟
- ۵- دمای لازم برای شارلاک زدن سیم پیچ‌ها حدود چند درجه‌ی سلسیوس است؟
- ۶- چرا قبل از پختن شارلاک، استاتور را باید تمیز کرد؟
- ۷- عدم رعایت نکات اینمی در کارگاه شارلاک‌زنی چه عواقب نامطلوبی دارد؟
- ۸- روش خشک کردن شارلاک را به طریق ترانسفورماتور شرح دهید.
- ۹- به نظر شما پخت شارلاک از طریق کوره نسبت به ترانسفورماتورها چه مزایایی دارد؟
- ۱۰- مراحل شارلاک‌زنی سیم پیچی استاتورها را شرح دهید.
- ۱۱- ماده‌ی شارلاک باید
الف) ضمن یک پارچه کردن، یک لایه عایق روی سیم‌ها ایجاد کند.
ب) سیم‌ها را یک پارچه کند.
ج) یک لایه عایقی روی سیم‌ها تشکیل دهد.
- ۱۲- در خشک کردن سیم‌ها به روش ترانسفورماتور جریان تعذیبی سیم‌ها باید جریان نامی موتور باشد.