

فصل ۱۲

کنترل کیفیت در جوشکاری ساختمان



هدفهای رفتاری:

در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند:

۱. اهمیت اجرای جوش خوب و راه حل دستیابی به جوش خوب را شرح دهد.
۲. عواملی که در کیفیت اتصالات جوشی موثرند را به خوبی شرح دهد.
۳. اطلاعات مربوط به دستورالعمل جوشکاری را فهرستوار نام ببرد.
۴. انواع عیوب احتمالی جوش را بیان نماید.
۵. علل عدمدهی ایجاد ترک در جوش را شرح دهد.
۶. اصول بکارگیری بازرگانی چشمی جوش را شرح دهد.
۷. وسائل مورد استفاده در بازرگانی چشمی را نام ببرد.
۸. انواع روش‌های بازرگانی جوش را نام ببرد و هر کدام را شرح دهد.

۱-۱۲- مقدمه

در عمل موارد متعددی وجود دارد که به علت عدم برآورده شدن مشخصات فنی، مقطع جوشکاری شده دچار گسیختگی شده و خسارات زیادی را به بار آورده است.

اگر جوش مطابق مشخصات فنی و طبق دستورالعمل‌های کیفی اجرا شود، فقط در حالتی که نیروی واردہ بزرگتر از مقاومت جوش است، می‌تواند گسیخته شود. اما اگر اجرای جوش همراه با عیب باشد، گسیختگی می‌تواند تحت نیروی کمتری نیز به وقوع بپیوندد. (شکل ۱-۱۲)



شکل ۱-۱۲- گسیختگی جوش در زلزله به

برای هر عیب جوش، علتی منطقی و برای اصلاح و تعمیر آن نیز روشی منطقی وجود دارد. بطور کلی می‌توان گفت، اغلب عیوب جوش مربوط به روش جوشکاری، صلاحیت جوشکاری، آماده‌سازی درز و دستورالعمل جوشکاری می‌باشد که در حین کار می‌تواند مورد بازررسی و ارزیابی قرار گیرد.

۲-۱۲- عواملی که در کیفیت اتصالات جوشی موثرند

دستیابی به اتصال جوشی رضایت‌بخش، احتیاج به روند سازمان یافته دارد که از طراحی اتصال و انتخاب روش جوشکاری شروع شده و با انجام عملیات جوشکاری و بازررسی آن پایان می‌یابد. طراح سازه باید از عوامل موثر در کیفیت جوشکاری مطلع بوده و آن‌ها را در طرح اتصالات خود به کار گیرد.

برای حصول جوش خوب باید پنج عامل زیر برآورده شود:

۱- روش جوشکاری (Process selection)

۲- آماده‌سازی درز (Preparation)

۳- دستورالعمل جوشکاری (Procedure)

۴- پرسنل (Personnel)

۵- بازررسی و تایید جوش (Prove)


به مجموعه دستورالعمل‌های فوق، قانون پنج P گویند.

۱۲-۲-۱- روش جوشکاری

برای جوشکاری اولین گام انتخاب روش مناسب است. در این گام مسئولین اجرایی تصمیم می‌گیرند که از کدام یک از روش‌های جوش دستی، نیمه‌اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک برای کار استفاده نمایند. این تصمیم‌گیری از نقطه‌نظر زمان و اقتصاد بسیار مهم و تاثیرگذار است. امروزه استفاده از جوشکاری نیمه و یا تمام اتوماتیک باعث افزایش قابل توجه در سرعت و کاهش هزینه‌ها می‌گردد، که البته مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر نیز می‌باشد. در فصل هفتم درخصوص روش‌های جوشکاری توضیحات لازم داده شده است.

۱۲-۲-۲- آماده کردن لبه‌های درز:

بحرانی‌ترین قسمت فلز پایه، درز جوش است یعنی ناحیه‌ای است که برای پذیرش فلز جوش به شکل اتصال، آماده‌سازی می‌شود. مواردی که قبل از جوشکاری در مرحله‌ی آماده‌سازی باید کترول شود، عبارتند از:

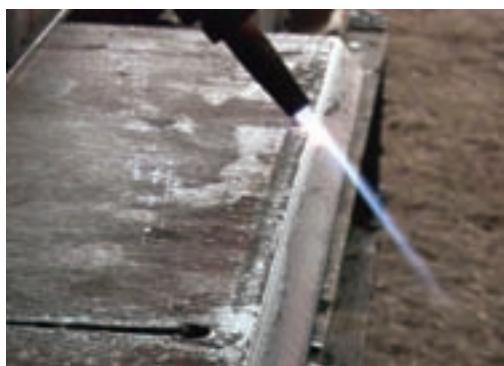

آماده‌سازی مناسب پنج موهش شیاری

۱. زاویه‌ی شیار

۲. دهانه‌ی ریشه

۳. پیشانی ریشه

۴. هم محوری درز

۵. پشت‌بند

۶. تمیز بودن درز اتصال

زاویه‌ی شیار


زاویه‌ی شیار باید برای دسترسی به ریشه‌ی اتصال و ذوب دیواره‌های جانبی اتصال در جوشکاری چند پاسی کافی باشد. بطور کلی هرچه زاویه شیار بزرگ‌تر باشد ورود الکترود آسان‌تر است ولی برای پر کردن آن فلز جوش بیشتری نیاز است. (شکل ۲-۱۲).



شکل ۱۲-۱- زاویه شیار


دهانه‌ی ریشه

حد فاصل دو لبه‌ی شیار را دهانه ریشه گویند، که این فاصله بین ۲ تا ۴ میلیمتر بسته به نوع جوش، زاویه‌ی شیار و استفاده از پشت‌بند متغیر است. (شکل ۳-۱۲)

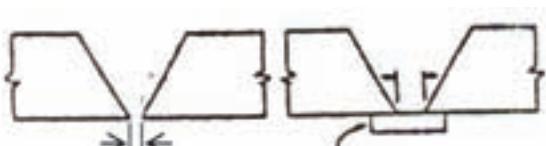

دهانه ریشه

تسمه پشت بند

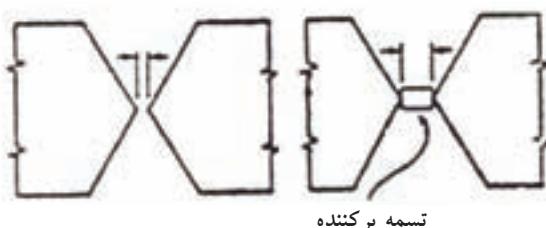

تسمه پر کننده


شکل ۱۲-۲- دهانه ریشه




آماده‌سازی نامناسب درز موهش شیاری

در صورت عدم استفاده از تسمه‌ی پشت‌بند، عدم ذوب ریشه خیلی مهم نیست، چون می‌توان ریشه جوش را از پشت سنگ زده و جوش پشت را انجام داد (شکل ۴-۱۲). در این حالت دهانه‌ی ریشه کوچک در نظر گرفته می‌شود.

در جوشکاری با تسمه‌ی پشت‌بند، دهانه ریشه بازتر گرفته می‌شود تا قطعه‌ی پشت‌بند نیز خوب ذوب شود، چون در این حالت نمی‌توان پشت جوش را سنگ زد و همچنین سوختن لبه‌های تیز مطرح نیست. اگر برای جوشکاری و پر کردن فاصله از قطعه‌ی پرکننده (فیلر) کمک گرفته شود، این قطعه بصورت پشت‌بند عمل می‌کند، ولی قبل از جوشکاری طرف پشت آن را باید سنگ زد تا از سالم و کافی بودن ذوب اطمینان حاصل شود.

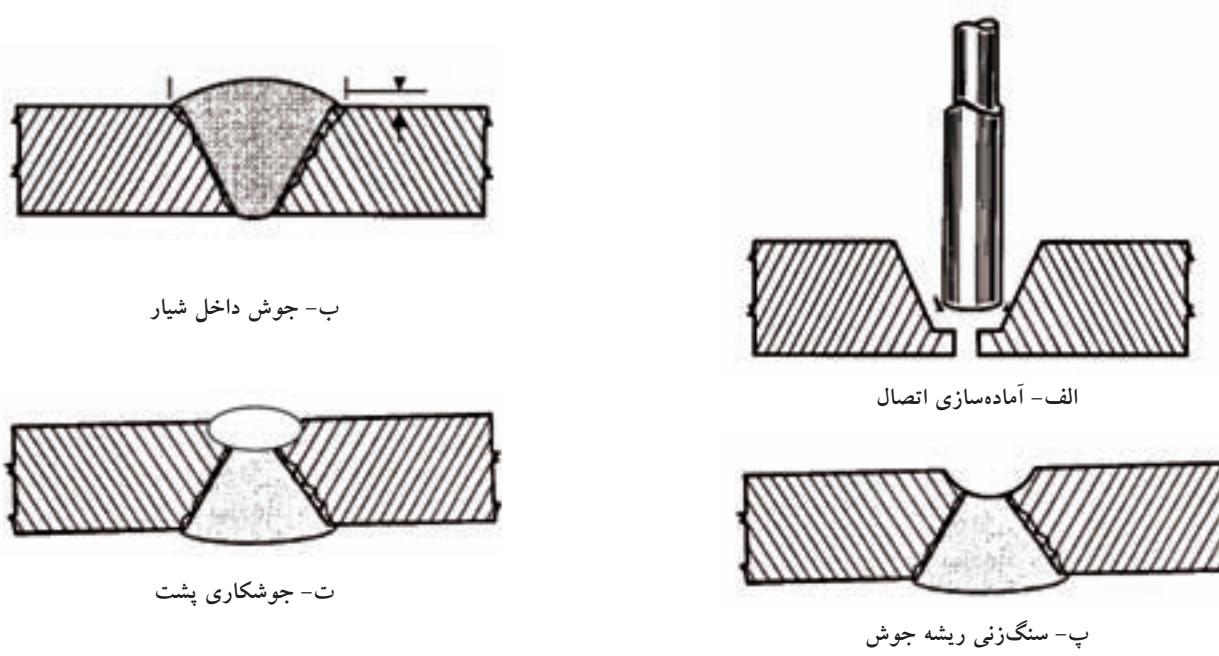

شکل ۴-۱۲- مرحله‌های جوش پشت

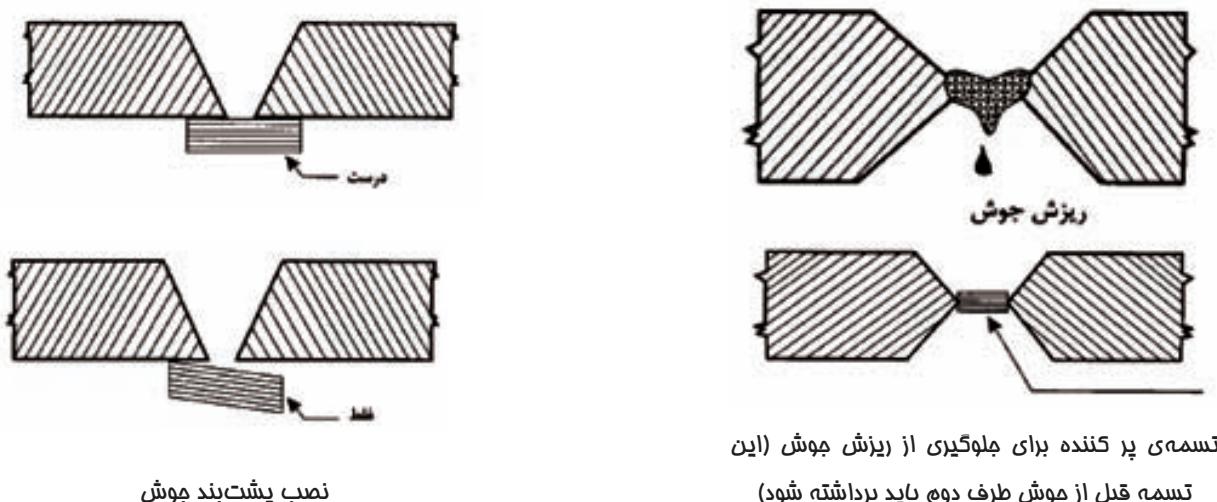



تسمه‌ی پرکننده برای جلوگیری از ریش جوش (این تسمه قبل از جوش طرف دوم باید برداشته شود)

دو عامل زاویه شیار و باز بودن ریشه طوری به هم مربوط هستند که هم باید فضای برای ورود الکترود به داخل اتصال و ذوب صحیح ریشه کافی باشد و هم نیاز به فلز جوش اضافی نباشد.

پیشانی ریشه

با ایجاد یک سطح صاف به ارتفاع حدود ۳ میلیمتر در ریشه جوش که پیشانی ریشه نامیده می‌شود، از سوختن لبه‌ی تیز در ریشه‌ی جوش جلوگیری می‌شود (شکل ۵-۱۲).


همچنان میزان حداکثری برای پیشانی ریشه وجود دارد تا در هنگام جوشکاری طرف دیگر، جوش طرف پشت با جوش اولین پاس در هم آمیزد و اتصال سالمی را تأمین نماید.

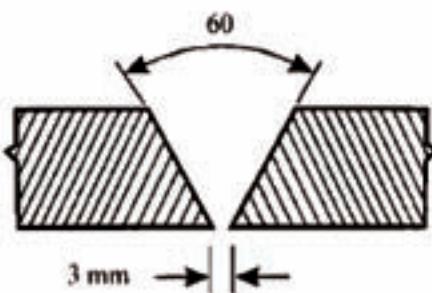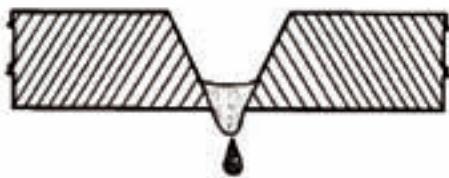

ب- ریزش مذاب در ریشه‌ی جوش درز فوق

پ- درز شیاری با پیشانی ریشه و عدم ریزش پاس ریشه

الف- درز شیاری بدون پیشانی ریشه

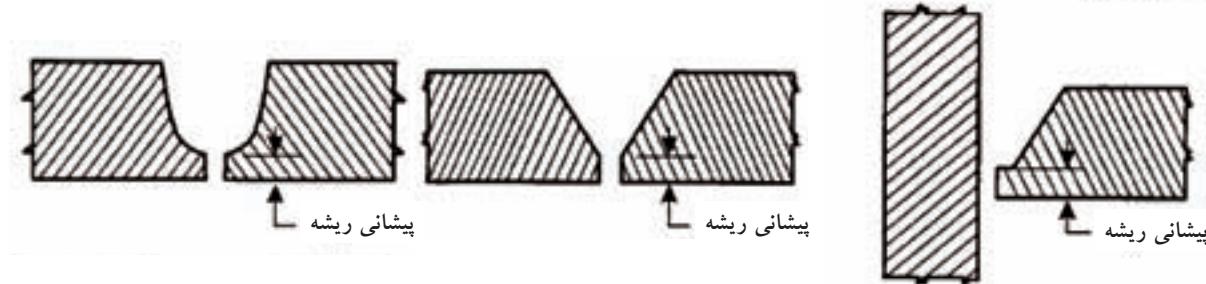

تفاوت پیشانی ریشه جوش در اتصالات مختلف

شکل ۵-۱۲- پیشانی ریشه

وقتی که از تسممه‌های پشت‌بند استفاده می‌شود، دیگر نباید ضخامتی برای پیشانی ریشه در نظر گرفت.

هم محوری درز

لبه‌های درز باید قبل از جوشکاری از نظر هم راستایی و رعایت رواداری‌های مونتاژ درز کنترل شوند.

تمیزی درز

سطح درز باید از گرد و غبار، چربی و رطوبت پاک شود. این موضوع خصوصاً روی آن سطوحی اهمیت دارد که باید ذوب شده و با فلز جوش الکترود در هم آمیزند. سطح هر پاس جوش قبل از جوشکاری پاس بعدی باید کاملاً تمیز شود.

۱۲-۳- دستورالعمل جوشکاری

اتصالات مهم هر سازه نیاز به یک دستورالعمل جوشکاری دارد که جزئیات آن به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته و طرح ریزی شده باشد. دستورالعمل جوشکاری را می‌توان با استفاده از تجربه تنظیم نمود، ولی بهترین روش، استفاده از نمونه‌های آزمایشی، است.

دستورالعمل جوشکاری کامل باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- ١ - جزئیات اتصال

۲- هندسه و رواداری‌های درز

۳- روش جوشکاری

٤- نوع و اندازه‌ی الکترود

-۵- نوع پودر و یا

محافظ

۶- شدت جریان و ولتاژ (و تغییرات آنها در پاس‌های مختلف)

- پیشگرمايش و درجه حرارت عبورهای میانی
- توالی عبورها (همراه با یک طرح)

-۹- نوع بازرسی مورد نیاز
-۱۰- هر اطلاعات دیگر
از قبیل زاویه الکترود،
قرار گیری نوار جوش و
یا تکنیک های خاصی که
کمکی برای حصول جوش
خوب توسط جوشکار
باشد.

شکل ۱۲-۶- فره استاندارد دستورالعمل موسکاری

پیش گرم کردن درز اتصال

نیاز به پیش گرمایش و میزان دمای لازم به ضخامت ورق، نوع فولاد، روش جوشکاری و دمای محیط بستگی دارد که در جدول ۱-۱۲ آمده است.

نوع فولاد	فرایند جوشکاری	ضخامت قطعه (mm)	حداقل دمای پیشگرم یا بین پاسی* (°C)
St 37	SMAW - الکترود کم هیدروژن	۱۹ تا ۳	۱۰
		۳۷ تا ۲۰	۲۰
	GMAW -	۶۲ تا ۳۸	۶۵
بیش از ۶۳			۱۱۰

جدول ۱-۱۲- حداقل دمای پیشگرم یا بین پاسی

۴-۲-۱۲- پرسنل



شکل ۱-۱۲-۷-عملیات جوشکاری

افزایش کیفیت ساخت و ساز و بالا بردن سطح فنی طرح های ارائه شده توسط دست اندرکاران ساختمان امکان پذیر نمی باشد، مگر با افزایش دانش فنی و سطح آگاهی آنان که این مهم به کمک آموزش ایشان تحقق می یابد.

مفهوم دانش فنی شامل ابعاد گوناگونی است؛ در واقع این موضوع از هنرستان های فنی و آموزشگاه ها شروع می شود که مفاهیم عمومی و مهارتی را آموزش می دهند. در مرحله بعد دانش فنی به معنی دقیق تر در دانشگاه ها آموزش داده می شود. در ادامه این چرخه فعالیت های شرکت ها و موسسات تحقیقاتی قرار دارد که از طرق مختلف مانند تحقیق و پژوهش یا مشارکت با متخصصان و یا همکاری های خارجی، دانش فنی جدیدتر و کامل تری را به دست می آورند. نهایتاً آخرین مرحله به کارگیری این دانش ها و آموخته ها در عرصه ی عمل است که توسط تکنسین ها، مهندسان و طراحان به کار گرفته می شود.

این یک واقعیت است که در جوشکاری با دست، کیفیت جوش نمی تواند بهتر از مهارت جوشکار باشد. بنابراین قبل از شروع کار، مهارت جوشکار باید مورد ارزیابی قرار گیرد. روش عملی برای ارزیابی صلاحیت جوشکاران، انجام آزمایش تشخیص صلاحیت



شکل ۱-۱۲-۸-آموزش عملیات جوشکاری

جوشکار می باشد.

انجام این آزمایش برای تشخیص صلاحیت کافی است. لیکن اغلب، این سوال پیش می آید که آیا این آزمایش قابلیت جوشکار را برای انجام جوش واقعی در کارگاه نشان می دهد یا نه. غالباً با انجام یک آزمایش در کارگاه، فرآیند تشخیص صلاحیت تمام می شود. همچنین اگر در مشخصات فنی انجام آزمایش پرتونگاری لازم باشد، بهتر است این آزمایش نیز در تشخیص صلاحیت جوشکار گنجانده شود. در ضمن ممکن است مهندس کارگاه برحسب نیاز، انجام آزمایش‌های خاصی را نیز در برنامه‌ی تشخیص صلاحیت و ارزیابی جوشکار بگنجاند.

۱۲-۵- بازررسی و تأیید جوش:



آخرین گام در قانون پنج P، بازررسی و تأیید جوش است. استفاده از بازرسان جوش کارآمد در کارگاه، عموماً باعث می شود که جوشکاران بهترین کار خود را ارائه نمایند؛ زیرا احساس می نمایند که بازرس می تواند کیفیت جوش انجام شده توسط آنها را ارزیابی کند. بازرس جوش، خود باید جوشکاری کار آزموده و قادر به یافتن معایب احتمالی باشد. در حین بازررسی، هرجوش ضعیف یا مشکوک باید برداشته و اصلاح گردد.

شکل ۹-۱۲- بازررس جوش

۱۲-۳- عیوب جوش

در صورتی که روش‌ها و فنون صحیح جوشکاری رعایت نشود، ممکن است معایبی در سطح یا داخل فلز جوش به وجود آید. بعضی از این معایب رایج عبارتند از:

- ذوب ناقص
- نفوذ ناقص
- تخلخل
- بریدگی کناره جوش
- تداخل گل جوشکاری
- سرفتن جوش روی فلز پایه (لوچه)
- گردهی اضافی در جوش
- لکه‌ی قوس
- انواع ترک‌ها
- عدم پرشدگی شیار
- جرقه و پاشش

ذوب ناقص:



شکل ۱۰-۱۲- ذوب ناقص در پاس (وی جوش

ذوب ناقص عبارت است از عدم امتزاج (مخلوط شدن) کامل فلز جوش و فلز پایه‌ی مجاور آن. این عیب ممکن است در اثر تمیز نبودن سطوحی که باید به یکدیگر متصل گردند و پوشیده بودن آنها از گرد و خاک، گل جوش، زنگزدگی یا هر عامل خارجی دیگری اتفاق بیفتد. علت دیگر وقوع این عیب نرسیدن فلز مینا به نقطه ذوب آن در اثر استفاده از وسایل جوشکاری با شدت جریان کم می‌باشد. سرعت زیاد جوشکاری نیز همین اثر را دارد. (شکل ۱۰-۱۲)

نفوذ ناقص:



شکل ۱۱-۱۲- نمونه درز جوش شده شیاری

نفوذ ناکافی بدین معنی است که فلز جوش تا عمق کمتر از آنچه مشخص گردیده در داخل درز یا شیار نفوذ نماید. نفوذ ناقص تنها هنگامی که با دستورالعمل‌ها مغایرت نداشته باشد، مورد قبول است.

این عیب که عمدتاً به جوش‌های شیاری نفوذی مربوط می‌گردد، در صورت طرح نامناسب درزها در رابطه با روش جوشکاری انتخابی، الکترودهای بزرگتر از اندازه، جریان الکتریکی ناکافی، یا سرعت زیاد جوشکاری اتفاق می‌افتد.

تخلخل



الف- تخلخل ردیف شده



ب- حفرات گازی خطی شده که از طریق ترک به هم متصل شده‌اند

شکل ۱۲-۱۲- تخلخل در جوش

تخلخل در صورت ایجاد حفره‌های خالی یا محبوس شدن گازها در فلز جوش هنگام سرد شدن آن اتفاق می‌افتد. این عیب در صورت استفاده از شدت جریان‌های خیلی زیاد یا طول قوس خیلی بلند ایجاد می‌شود. تخلخل ممکن است به طور یکنواخت در طول جوش پراکنده گردد یا ممکن است به صورت یک حفره‌ی بزرگ در ریشه‌ی جوش گوشه یا ریشه‌ی جوش شیاری در مجاورت تسمه‌ی پشت‌بند مرکز گردد. حالت اخیر به دلیل روش جوشکاری نامناسب و استفاده‌ی غیرصحیح از تسمه‌های پشت‌بند اتفاق می‌افتد. وجود رطوبت، وزش باد در سطح جوش و کاربرد الکترود نامرغوب از دیگر دلایل ایجاد تخلخل در جوش می‌باشد.

بریدگی کناره جوش

بریدگی به معنای شیار ذوب شده‌ای در فلز مینا می‌باشد که در انتهای ساق جوش قرار گرفته و به وسیله‌ی فلز جوش پر نشده است. استفاده از جریان قوی یا طول قوس زیاد ممکن است فلز مینا را بسوزاند یا قسمتی از آن را از جای خود جدا کرده و شیاری به جای بگذارد. این عیب به راحتی با چشم قابل تشخیص است و می‌توان آن را با جوشکاری مجدد ناحیه بریدگی، با الکترودهای نمره‌ی پایین‌تر از فلز جوش پر نمود.



شکل ۱۳-۱۲- سوختگی کنار جوش

بیشتر بدانیم

کیفیت نامناسب جوش
و گسیختگی اتصال در
زلزله بم



تداخل گل جوشکاری

گل جوش در حین عملیات جوشکاری در نتیجه ذوب روکش الکترود تشکیل می‌گردد و مخلوطی از اکسید فلزات و ترکیبات دیگر می‌باشد. به دلیل وزن مخصوص کمتر، گل جوشکاری اغلب به سطح حوضچه‌ی مذاب می‌آید و وقتی جوش سرد شد به راحتی توسط چکش جوش کنده می‌شود. سرد شدن سریع جوش ممکن است گل جوش را قبل از رسیدن به سطح، به دام بیندازد. جوش‌های سقفی بیشتر در معرض تداخل گل جوش قرار دارند و باید به دقت بازرگانی شوند. وقتی که برای تامین اندازه‌ی جوشی مشخص احتیاج به چند بار عبور (pass) الکترود می‌باشد، باید بین هر دو عبور، جوشکار گل جوش مرحله‌ی قبل را بردارد. عدم دقت در انجام صحیح این عمل یکی از دلایل عمدی تداخل گل جوشکاری است.



شکل ۱۴-۱۲- گل جوش (سرپاره) مبس شده



بیشتر بدانیم

گسیختگی جوش‌ها در زلزله بم به علت
کیفیت نامناسب اجرای آن‌ها

سررفتن جوش روی فلز پایه (لوچه)

یکی دیگر از ناپیوستگی‌های سطحی که مربوط به بکارگیری تکنیک نامناسب جوشکاری است، سرفتن مذاب یا لوچه نام دارد. لوقه، عبارت است از جاری شدن فلز جوش روی فلز پایه، بدون ذوب نمودن کامل آن.


سررفتگی به عنوان یک ناپیوستگی خطروناک محسوب می‌شود. زیرا باعث ایجاد یک شیار تیز روی سطح قطعه می‌گردد. این شیار به عنوان محل تمرکز تنش می‌تواند

باعث ایجاد و رشد ترک شود.


علت اصلی سرفتگی، تکنیک نامناسب جوشکاری می‌باشد. زمانی که سرعت جوشکاری خیلی آهسته باشد، مقدار فلز پرکننده ذوب شده، فراتر از حد نیاز جهت پرکردن اتصال بوده و اضافی آن روی فلز پایه جاری می‌گردد؛ به دلیل سرد بودن فلز پایه، ذوب کافی در محل جاری شدن ایجاد نمی‌گردد. در بعضی از الکترودها به دلیل سیال بودن مذاب، حساسیت به این ناپیوستگی بیشتر می‌باشد. و از این الکترودها فقط در وضعیت تخت استفاده می‌گردد. سرفتگی مذاب، به دلیل تأثیر نیروی ثقل، اغلب در وضعیت افقی رخ می‌دهد.

گرده اضافی در جوش

گرده اضافی، عبارت است از فلز جوش اضافه بر مقدار مورد نیاز جهت پر کردن اتصال. مشکل اصلی گرده جوش، احتمال ایجاد گوشه‌های تیز در نواحی پنجه‌ی جوش می‌باشد. با افزایش ارتفاع گرده جوش، حساسیت بیشتری در این نواحی ایجاد می‌شود.

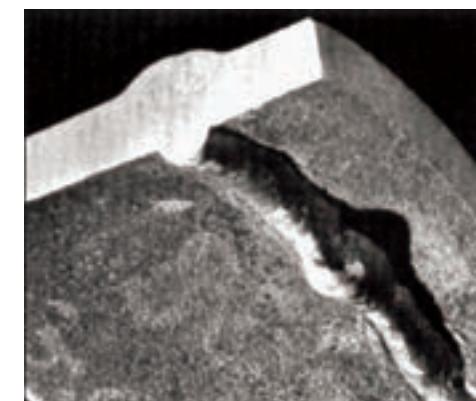


نفوذ اضافی جوش در جوش شیاری

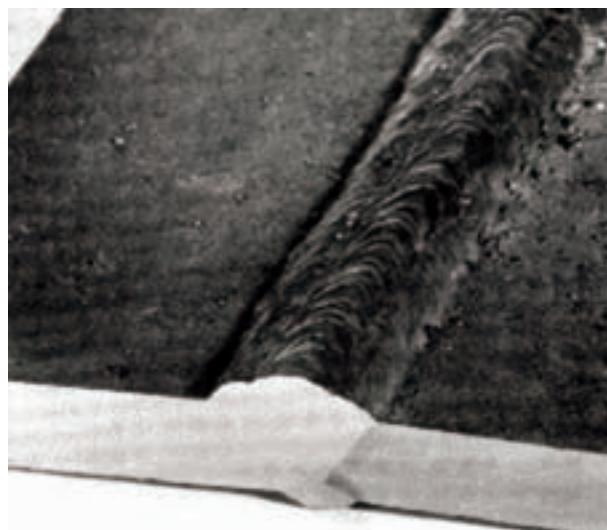

شکل ۱۶-۱۲- گرده اضافی

لکه‌ی قوس:

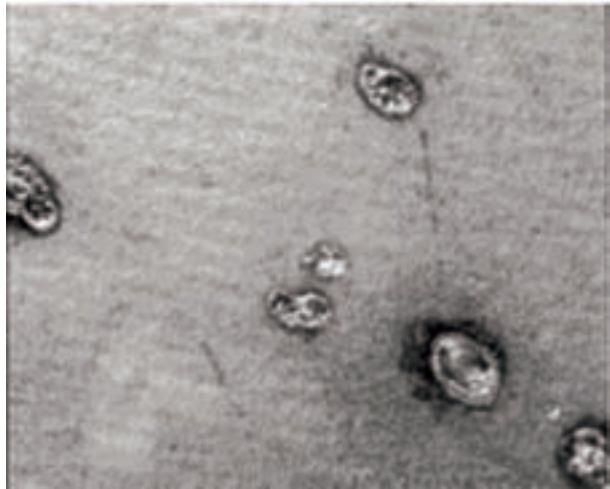

شکل ۱۷-۱۲ - لکه قوس

لکه‌ی قوس در اثر روشن کردن قوس روی سطح فلز پایه، خارج از درز اتصال بوجود می‌آید که در اثر آن، مناطق کوچکی روی سطح فلز پایه بطور سطحی ذوب شده و سریعاً سرد می‌گردد. لکه‌ی قوس قابل پذیرش نیست و وجود آن باعث ترک در فلز پایه می‌گردد.

انواع ترک‌ها:

ترک‌ها، شکستگی‌های فلز جوش می‌باشند که در اثر تنש‌های داخلی در امتداد خط جوش و یا عمود بر آن به وجود می‌آیند. ترک‌ها همچنین ممکن است از فلز جوش به فلز مبنا امتداد پیدا کنند و یا کاملاً در فلز مبنا و در مجاورت خط جوش باشند. ترک‌ها زیان‌بارترین معایب جوش هستند. بعضی ترک‌ها با شروع سخت شدن جوش شکل می‌گیرند. گرمایش یکنواخت و سردشدن آرام، از ایجاد ترک‌های داغ جلوگیری به عمل می‌آورد. همچنین ممکن است در دمای عادی محیط سربسته، ترک‌هایی به موازات جوش و در زیر آن در فلز مبنا به وجود آید. این ترک‌ها در فولادهای ساختمانی می‌توانند تحت اثر نفوذ هیدروژن و جلوگیری از انقباض جوش و تاب خوردگی قطعه ایجاد شود.

استفاده از الکترودهای کم هیدروژن همراه با پیش‌گرمایش مناسب، از ایجاد این ترک‌های «سرد» پیشگیری می‌کند.

بطور کلی علل عمدی ایجاد ترک در جوش و نواحی اطراف آن عبارتند از:

۱. نفوذ هیدروژن
۲. نسبت عمق به عرض زیاد
۳. تقرع سطح جوش
۴. عدم پیش‌گرمایش مناسب درز جوش
۵. وجود چاله‌ی انتهای جوش پرنشده
۶. وجود رطوبت در الکترود یا درز جوش
۷. طرح نامناسب درز جوش





گسترش ترک چاله جوش در قطعه چوشکاری شده آلمینیومی



ترک طولی در جوش منقطع




ترک طولی در خط
مرکزی یک جوش
شیاری

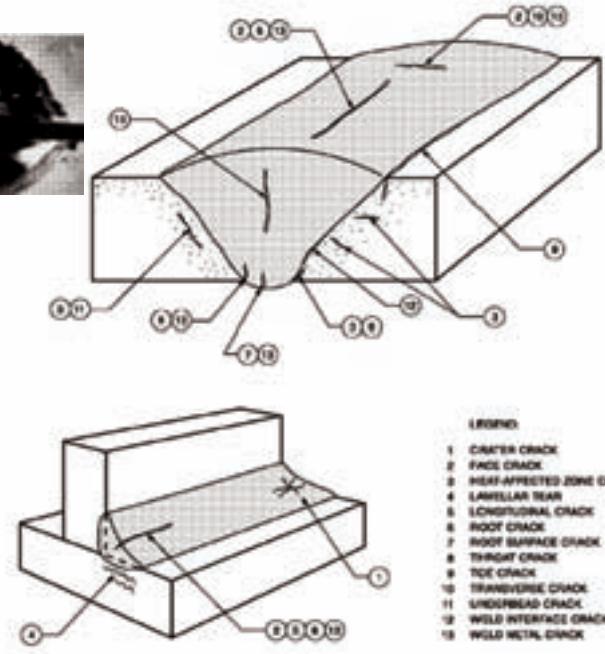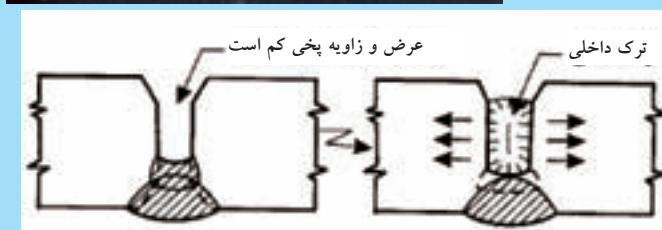


LEADING:

- 1 CRATER CRACK
- 2 FAULT CRACK
- 3 HEAT-APPEARED-ZONE CRACK
- 4 LAMELLAR TEAR
- 5 LONGITUDINAL CRACK
- 6 ROOT CRACK
- 7 ROOT BARRIER CRACK
- 8 THINNING CRACK
- 9 TIE CRACK
- 10 TRANSVERSE CRACK
- 11 UNDERHEAD CRACK
- 12 WELD INTERFACE CRACK
- 13 WELD METAL CRACK

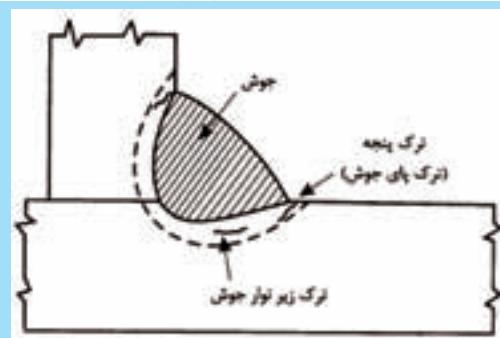

وقوع ترک در پای جوش

شکل ۱۲-۱۸- انواع ترک در هوش

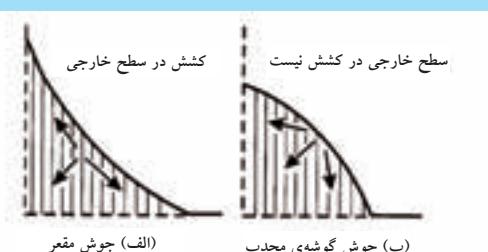


نادرست	درست
(جوش، رسشهی مغزی)	(جوش رسشهی محدب یا تخت)

شکل ۱۹-۱۲- علل ایجاد تری

عدم پرشدگی شیار

این عیب سطحی در اثر کمبود رسوب فلز جوش در مقطع جوش شیاری رخ می‌دهد؛ به عبارتی عدم پرشدگی شیار، زمانی ایجاد می‌شود که فلز پرکننده‌ی رسوب داده شده، جهت پرکردن شیار، کافی نباشد.

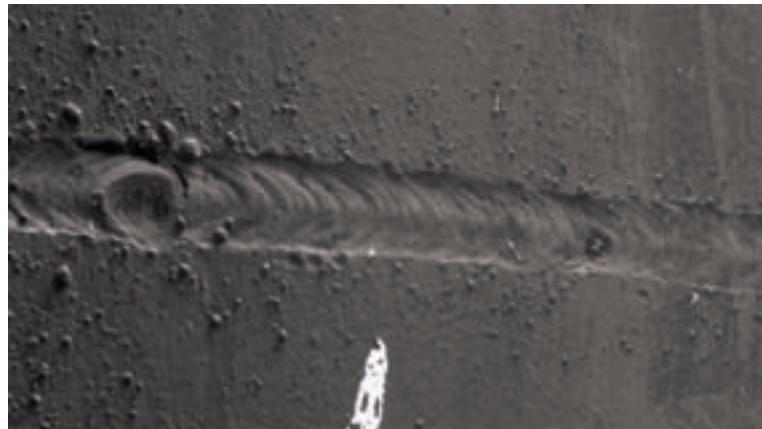

شکل ۱۲-۲۰- عدم پرشدگی شیار

جرقه و پاشش

جرقه و پاشش عبارت است از ذرات فلزی که در حین جوشکاری ذوبی به اطراف پرتاپ شده و به عنوان بخشی از فلز جوش محسوب نمی‌شوند.

جرقه و پاشش، اغلب از اهمیت و حساسیت کمی در بین معایب جوشکاری برخوردار است، ولی به هر حال در صورتی که پاشش به صورت یک قطره‌ی بزرگ باشد، گرمای کافی جهت ایجاد حساسیت به ترک را ایجاد خواهد کرد.



شکل ۱۲-۲۱- نمونه‌ای از پاشش جوش

۴-۱۲- بازرسی جوش

منشأ بعضی عیوب که در جوش و فلز پایه ممکن است دیده شود، عبارتند از :

- عیوبی که ممکن است طی ساخت مواد خام به وجود آیند (ناخالصی های سرباره، حفره های گازی، حفره های انقباضی، ترک های تنشی و ...)

- عیوبی که ممکن است طی ساخت قطعات به وجود آیند (عیوب جوشکاری، عیوب عملیات حرارتی، ترک های ناشی از تنش های پسماند و ...)

- عیوبی که ممکن است طی مونتاژ قطعات به وجود آیند (مونتاژ نادرست، ترک های ناشی از تنش اضافی و ...)

- عیوبی که در مدت کاربری و حمل و نقل به وجود می آیند (خستگی، خوردگی، سایش، خروش، ناپایداری حرارتی و ...)

بکارگیری هر یک از سیستم های بازرسی متحمل هزینه است، اما اغلب استفاده موثر از روش های بازرسی مناسب، موجب صرفه جویی های مالی قابل ملاحظه ای خواهد شد. نه فقط نوع بازرسی، بلکه مراحل بکارگیری آن نیز مهم است. وقتی آزمایش های غیر مخرب، علاوه بر بازرسی عینی مورد نیاز باشد، باید اطلاعاتی از قبیل نوع جوش هایی که باید آزمایش شوند، درصدی از جوش ها که باید تحت آزمایش قرار گیرند و روش های آزمایش در مشخصات فنی ذکر شوند.

۴-۱۲-۱- بازرسی چشمی (عینی) جوش

بازرسی چشمی روشنی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی جوش می باشد. شناسایی و تعمیر این عیوب، کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت. تاثیر بازرسی چشمی هنگامی بهینه می شود که دوره‌ی زمانی قبل، حین و بعد از جوشکاری و تمام مراحل فرآیند جوشکاری را پوشش دهد.

۴-۱۲-۱-۱- وسایل بازرسی چشمی

وسایل گوناگونی برای بازرسی جوش وجود دارد. در این قسمت بعضی از وسایل که بیشتر در بازرسی چشمی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح زیر معرفی می شوند:

- ۱- وسایل اندازه گیری خطی

- ۲- آمپر متر

- ۳- دما سنج رنگی (گچ حرارتی)

- ۴- دما سنج سطحی

- ۵- گیج های جوش (گرده سنج جوش)

- ۶- چراغ ها و آینه های بازرسی


- ۷- متر نواری

- ۸- کولیس

- ۹- ذره بین با قدرت بزرگ نمایی ۲ تا ۵ برابر

۱۰- ماده‌ای برای نشانه‌گذاری جوش

۱۱- برای بازرسی چشمی جوش‌های با امکان دسترسی محدود، آینه‌ها، اندوسکوپ‌ها، برواسکوپ‌ها، فیبرهای نوری و دوربین‌های تلویزیونی ممکن است استفاده شود.

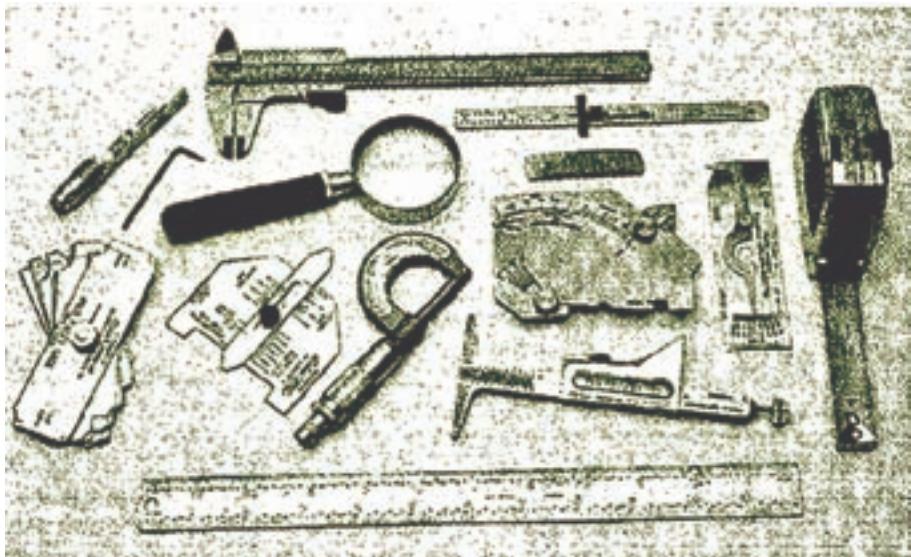

شکل ۱۲-۲۲-۱۲- وسایل بازرسی چشمی جوش

۱۲-۱-۴-۲- بازرسی چشمی در آماده سازی اتصال قبل از جوشکاری

اگر بازرس توجه بسیار دقیقی به موارد مقدماتی داشته باشد، می‌تواند از بسیاری مسائل که بعدها ممکن است اتفاق بیافتد، جلوگیری نماید. لازم به ذکر است که این موارد در بخش ۲-۲-۱۲ مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۱۲-۱-۴-۳- بازرسی چشمی در حین جوشکاری

در حین جوشکاری، چندین مورد وجود دارد که نیاز به کنترل دارد تا در نتیجه رعایت آن‌ها، جوش رضایت‌بخشی حاصل شود. آزمون چشمی اولین روش برای کنترل در حین ساخت می‌باشد. بعضی از جنبه‌های ساخت که باید در حین جوشکاری کنترل شوند شامل موارد زیر می‌باشند:



شکل ۱۲-۲۳-۱۲- وسایل بازرسی چشمی جوش

۱- کیفیت پاس ریشه‌ی جوش

۲- پیش گرمایش و دماهای بین پاسی

۳- توالی پاس‌های جوش

۴- اجرای لایه‌های بعدی با کیفیت جوش معلوم

۵- تمیزکاری بین پاسی

۶- پیروی از دستورالعمل‌های جوشکاری

اگر هر کدام از موارد فوق الذکر نادیده گرفته شود، سبب به وجود آمدن معایبی می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش جدی کیفیت جوش گردد.

۱۲-۴-۱-۴- بازرسی چشمی پس از جوشکاری


بسیاری از افراد فکر می‌کنند که بازرسی چشمی درست بعد از تکمیل جوشکاری شروع می‌شود، که این طرز تفکر صحیح نمی‌باشد. به هر حال اگر همه‌ی مرحله‌ی که قبل از شرح داده شد، قبل و حین جوشکاری رعایت شده باشد، آخرین مرحله‌ی بازرسی چشمی، بازرسی پس از جوشکاری می‌باشد. در این مرحله از بازرسی، نسبت به مرحله‌ی که قبل از شده و جوش رضایت بخشی را بوجود آورده، اطمینان حاصل خواهد شد. بعضی از مواردی که نیاز به بازرسی پس از جوشکاری دارند عبارتند از:

- ۱- ظاهر جوش
- ۲- طول جوش
- ۳- بعد جوش
- ۴- میزان تغییر شکل

۱۲-۴-۲- آزمایش رنگ نافذ (PT)

ترک‌های سطحی و منافذی که با چشم عادی قابل رویت نمی‌باشند، به وسیله‌ی آزمون رنگ نافذ شناسایی می‌شوند. این روش در شناسایی منافذ جوش کاربرد فراوانی دارد. قابل ذکر است که فولادهای آستینیتی (زنگ نزن) و فلزات غیر آهنی که از روش ذرات مغناطیسی نمی‌توان آن‌ها را آزمایش نمود، به روش مایع نافذ ارزیابی می‌شوند.

در این روش، ابتدا سطح قطعه‌ی مورد نظر را تمیز و خشک نموده (سطح باید عاری از هرگونه شیء خارجی مثل برآدها باشد تا مایع نافذ بخوبی داخل عیوب نفوذ نماید). سپس بوسیله‌ی مایع نافذ (Penetrant)، سطح مورد نظر را می‌پوشانیم که می‌توان این عمل را با پاشیدن رنگ نافذ انجام داد. بر اثر خاصیت موئینگی، مایع نافذ به درون عیوب نفوذ می‌کند و برای اینکه از نفوذ آن اطمینان حاصل شود، مدتی صبر کرده (حدود ۳۰ دقیقه) و سپس ماده‌ی نافذ اضافی از روی سطح پاک می‌شود.

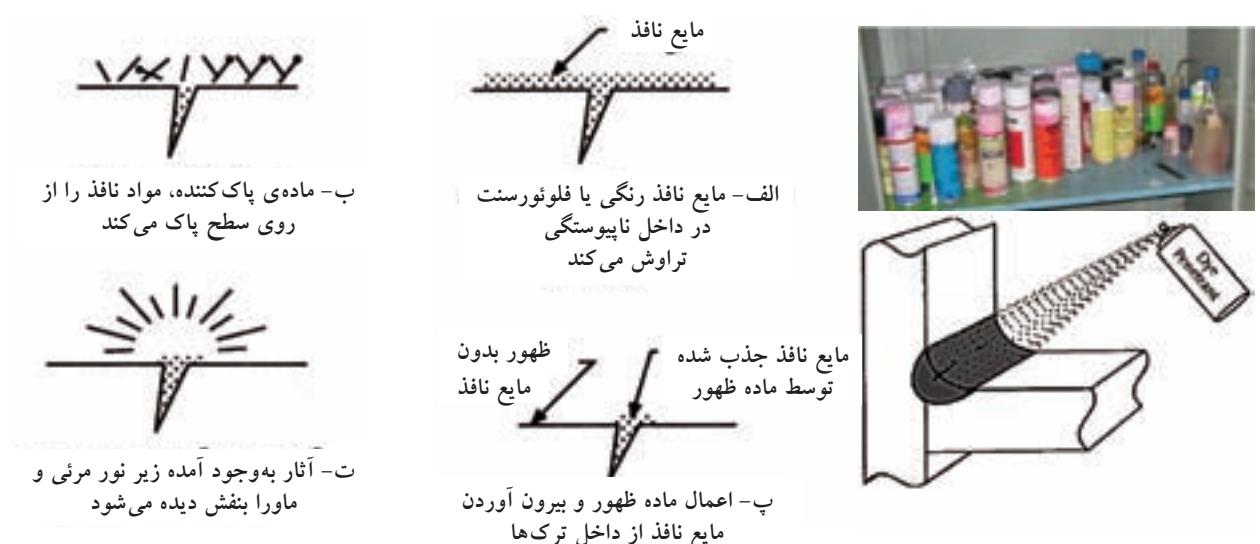

شکل ۱۲-۴-۲- مرامل انجام آزمایش مایع نافذ PT

روش مایع نافذ

در مرحله‌ی بعدی ظاهرکننده (Developer) که پودر سفید رنگی می‌باشد، روی سطح موردنظر پاشیده می‌شود. ظاهرکننده باعث می‌شود مایع نافذ از داخل عیوب و ترک‌ها بیرون کشیده شود و در نتیجه رنگ بر روی سطح آشکار می‌شود. مراحل کاری این آزمایش در شکل ۲۴-۱۲ نشان داده است. سپس بوسیله بازررسی چشمی نشانه‌های رنگی ایجاد شده را مشاهده نموده و محل عیوب و ترک‌ها مشخص می‌گردد.


۳-۴-۱۲- روش ذرات مغناطیسی (MT)

روش ذرات مغناطیسی جهت بازررسی و شناسایی عیوب سطحی و زیر سطحی تا عمق حدود ۵ میلیمتر در فلزات مغناطیسی شونده مانند فولاد کاربرد دارد.



بازرس آزمایش ذرات مغناطیسی در حال انجام آزمایش

روش ذرات مغناطیسی به این صورت است که براده‌های آهن را در اطراف جوش ریخته و در اثر عبور جریان الکتریکی یک میدان مغناطیسی در اطراف جوش ایجاد کرده تا براده‌های آهن در امتداد این میدان قرار گیرند. در محل عیوب، پیوستگی و نظم براده‌های آهن بهم خورده که توسط بازرس مربوطه قابل تفسیر می‌باشد.

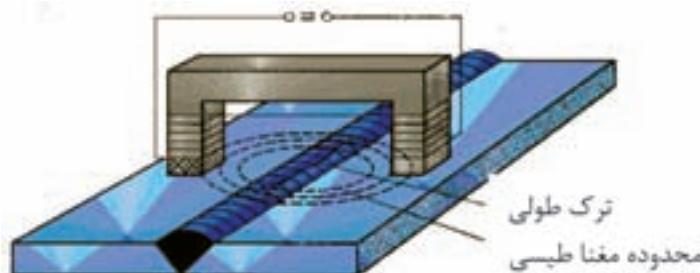

شکل ۲۴-۱۲- آزمایش ذرات مغناطیسی MT




نمونه آموزشی
جوش گوشه در
وضعیت سر بالا
در ابعاد مختلف



گسیختگی جوش اعضای مهاربند در
زلزله‌ی بم

۱۲-۴-۴- روشن امواج فراصوت (UT)

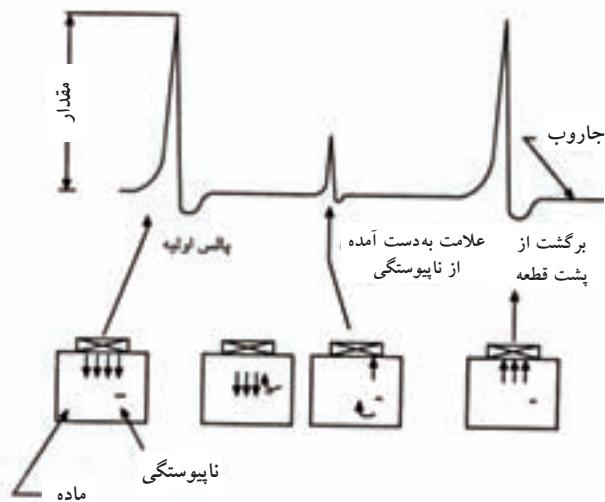


شکل ۱۶-۱۲- صفحه نمایش دستگاه امواج فراصوت (التراسونیک)

در آزمایش امواج فراصوت (UT)، امواج صوتی با فرکانس بالا (در محدوده‌ی چند مگاهرتز) به داخل ماده‌ی مورد آزمایش وارد می‌شوند و عیوب داخلی را ردیابی می‌کنند.

امواج صوتی با مقداری کاهش انرژی در داخل مواد حرکت می‌کند و از مرزها منعکس می‌شود. موج منعکس شده برای تشخیص وجود و محل عیوب و ارزیابی‌های کمی، ردیابی و تحلیل می‌شود.

مجموعه‌ی تجهیزات آزمایش شامل موارد زیر می‌باشد:

- (۱) ردیاب عیوب که دارای یک مدار جارو کننده، تولید کننده‌ی پالس، سرعت و یک لوله‌ی اشعه‌ی کاتدی می‌باشد.
- (۲) فرستنده (پروب) شامل یک کریستال پیزوالکتریک که در اثر اعمال ولتاژ متناوب به آن، امواج فراصوت منتشر می‌کند.
- (۳) یک کوپلنت (مایع برای اتصال) برای انتقال انرژی امواج فراصوت به داخل ماده‌ی تحت آزمایش.

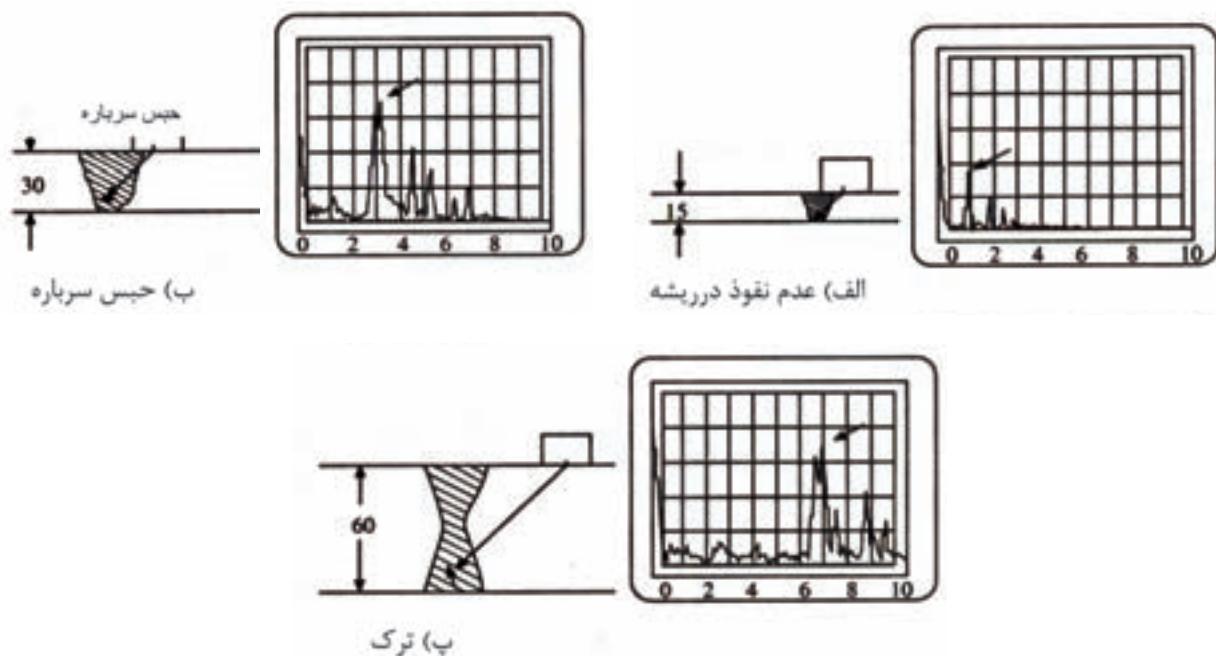

شکل ۱۶-۲۷- الگوهای به دست آمده از عیوب جوش در (روشن فراصوت) UT



شکل ۱۲-۲۹- بازس آزمایش فراصوتی در حال انجام آزمایش




شکل ۱۲-۳۰- دستگاه تست فراصوت



شکل ۱۲-۳۱- اتاق X-ray

۱۲-۴-۵- روش پرتونگاری (RT)

روش پرتونگاری با استفاده از اشعه ایکس و گاما صورت می‌گیرد و با عکس‌برداری عیب جوش مشخص می‌شود. در روش‌های معمول رادیوگرافی، جسم مورد نظر توسط اشعه X یا اشعه گاما، پرتو دهی می‌شود. قسمتی از تشعشع که از نقاط معیوب عبور کرده و به وسیله‌ی جسم جذب نشده است، روی یک برگه فیلم برخورد می‌کند و اثری شبیه به اثر نور در فیلم عکاسی روی فیلم می‌گذارد. این فیلم مبنای تفسیر عیوب داخلی جوش خواهد بود.

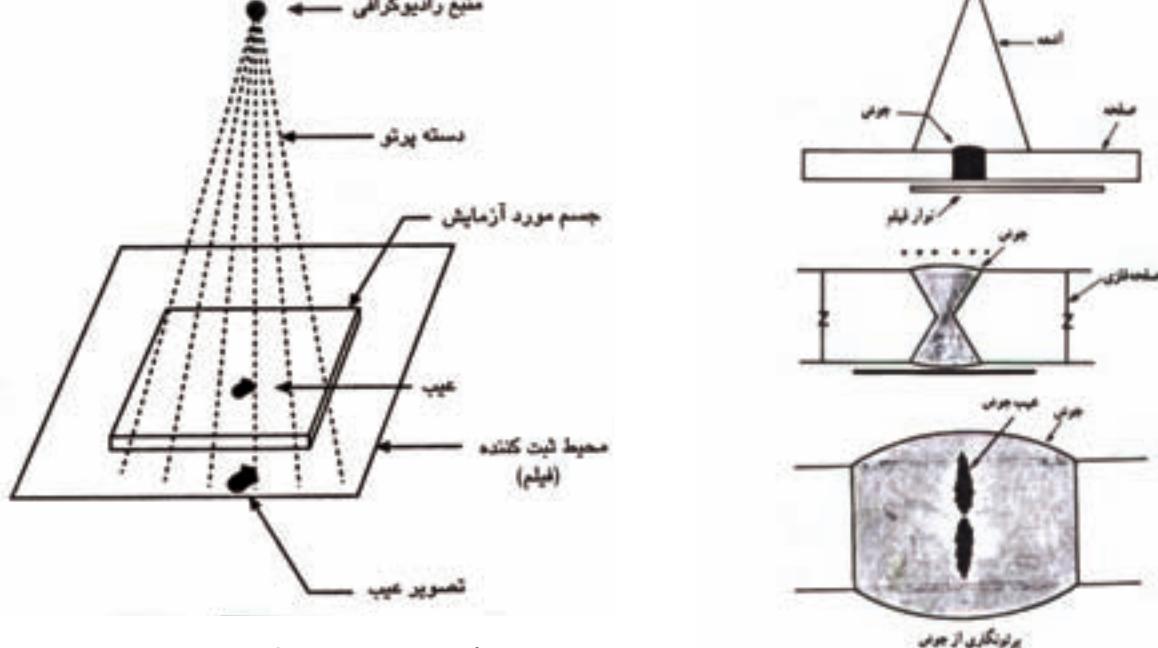

شکل ۱۲-۳۲- اصول روش رادیوگرافی



شکل ۱۲-۳۳- دستگاه تست فراصوت

به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

- ۱ - عوامل موثر در کیفیت جوشکاری را نام ببرید.
- ۲ - زاویه‌ی شیار به چه منظوری و در چه نوع جوش‌هایی وجود دارد؟
- ۳ - دلیل استفاده از پشت‌بند در جوش شیاری چیست؟
- ۴ - دستورالعمل جوشکاری چیست؟ و شامل چه اطلاعاتی می‌باشد؟ نام ببرید.
- ۵ - اهمیت مهارت گروه جوشکاری در چیست؟ شرح دهید.
- ۶ - عیوب جوش را نام ببرید و انواع ترک در جوش را بطور ترسیمی نمایش دهید.
- ۷ - عیب نفوذ ناکافی در اثر کدام یک از عوامل زیر ممکن است بوجود آید؟ چرا؟
الف - طرح نامناسب درز جوش ب - استفاده از الکترود با قطر بزرگتر از اندازه
پ - آمپر پایین ت - سرعت زیاد جوشکاری ث - همه موارد
- ۸ - علل ایجاد تخلخل در جوش چیست؟ روش‌های جلوگیری از آن را شرح دهید.
- ۹ - روش اصلاح بریدگی کناره‌ی جوش را بیان کنید.
- ۱۰ - لکه‌ی قوس باعث چه نوع عیبی در قطعه می‌شود؟
- ۱۱ - علل وقوع ترک در جوش را بیان کنید.
- ۱۲ - مراحل بازرسی چشمی جوش را شرح دهید.
- ۱۳ - برای تشخیص عیوب سطحی بسیار ریز، از چه روشی استفاده می‌کنید؟ چرا؟
- ۱۴ - روش بازرسی فراصوتی به چه منظوری انجام می‌شود؟
- ۱۵ - آمپر بالا باعث ایجاد چه نوع عیوبی در جوش می‌شود؟ شرح دهید.

منابع:

۱. شناخت و خواص مواد، محسن اکبری... {و دیگران}، وزارت آموزش و پرورش، شاخه آموزشی فنی و حرفه‌ای، ۱۳۸۳.
۲. طرح سازه‌های فولادی بر مبنای آین نامه فولاد ایران، شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب، ۱۳۸۵
۳. راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی، شاپور طاحونی، وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت امور مسکن و ساختمان، ۱۳۸۶
۴. مصالح ساختمان، حامی ا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، تهران، ۱۳۸۰
۵. بروشور صنایع فولاد اهواز.
۶. جداول و استانداردهای فولاد - کلید فولاد، ولی نژاد ع، نشر طراح، چاپ ششم، ۱۳۸۵
۷. آین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۴
۸. بم وزمین لرزه‌اش می آموزد، نشریه‌ی شماره یک - ۴۰۷، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۲
۹. تاریخ مهندسی در ایران، مهدی فرشاد، نشریلخ، ۱۳۷۶
۱۰. طرح و محاسبه‌ی سازه‌های فولادی، جلد اول و دوم، فریدون ایرانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۵
۱۱. طرح و محاسبه ایستایی، مجلدات ۱، ۲، ۳، آرک مگر دیچیان، ۱۳۶۲
۱۲. طرح و محاسبه قاب‌های شبی‌دار، آرک مگر دیچیان.
۱۳. فناوری ساختمان‌های فلزی، محمد حق نگر... {و دیگران}، وزارت آموزش و پرورش، شاخه آموزشی فنی و حرفه‌ای، ۱۳۸۳
۱۴. فرهنگ مهندسی راه و ساختمان، علی گلصورت پهلویانی، انتشارات معین، ۱۳۷۷
۱۵. مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۱۰: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، انتشارات مدیریت، ۱۳۸۴
۱۶. مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۱۲: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، انتشارات مدیریت، ۱۳۷۹

17-Design of steel structure, E.H. cay lord C.N cay lord, J.E. stallemyer, Mc-.Graw Hill Inc, 1992

18-Structure steelwork design to limit state Theory, D.Lam, T.C.Ang, S.P.chiev .Elsevier Butterworth – Heinemam, 2004

