
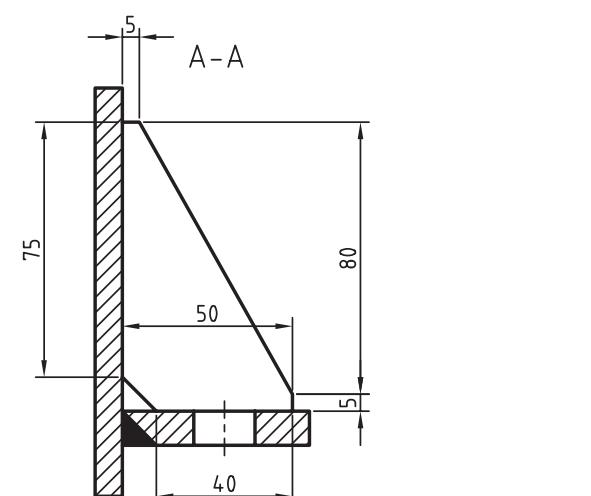


## نمایش اتصالات جوشکاری در نقشه

از این دستور برای نمایش نمادهای اتصالات لب به لب جوشکاری در نما و برش استفاده می‌کنیم.

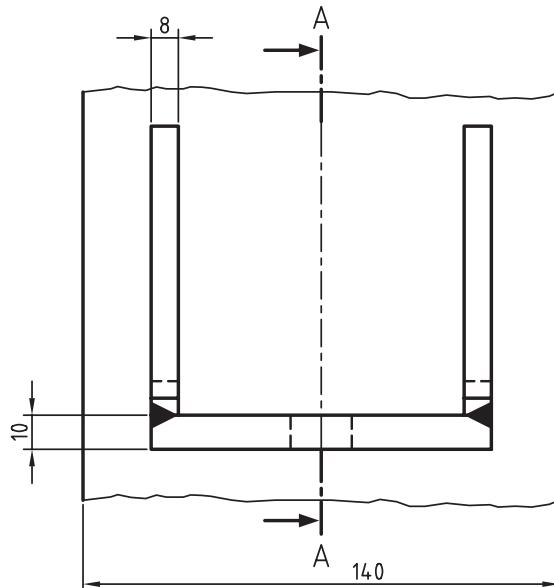

نمایش اتصالات جوشکاری در نقشه

### Simple Weld

Menu: Annotate  $\Rightarrow$  Symbols  $\Rightarrow$  Simple Weld


Tool bar: Drawing Layout  $\Rightarrow$  Simple Weld

Right: Annotate Menu  $\Rightarrow$  Symbols  $\Rightarrow$  Simple Weld

Command: AMSIMPLEWELD

Leg width <3>:  
Insertion point for weld seam:  
Angle:

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبادلی Select Weld Symbol ظاهر می‌شود که می‌توانیم در آن نوع اتصال را انتخاب کنیم.

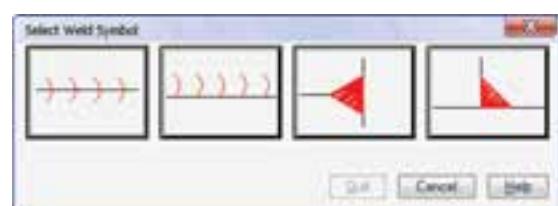


برای نمایش مقطع اتصال باید ابتدا ضخامت جوش را تعیین کنیم، سپس نقطه‌ای را که می‌خواهیم نماد در آنجا درج شود مشخص سازیم و در انتهای راستای قرار گرفتن نماد را به صورت ترسیمی یا وارد کردن عدد تعیین کنیم.

برای نمایش نمای اتصال نیز باید ابتدا ضخامت جوش را تعیین کنیم، سپس نما و خط اتصال را مشخص سازیم و در انتهای نقطه‌ی شروع و نقطه‌ی انتهای جوش را روی خط اتصال تعیین کنیم.


## علامت تولرانس هندسی

از این دستور برای نمایش علامت تولرانس هندسی در نقشه استفاده می‌کنیم.

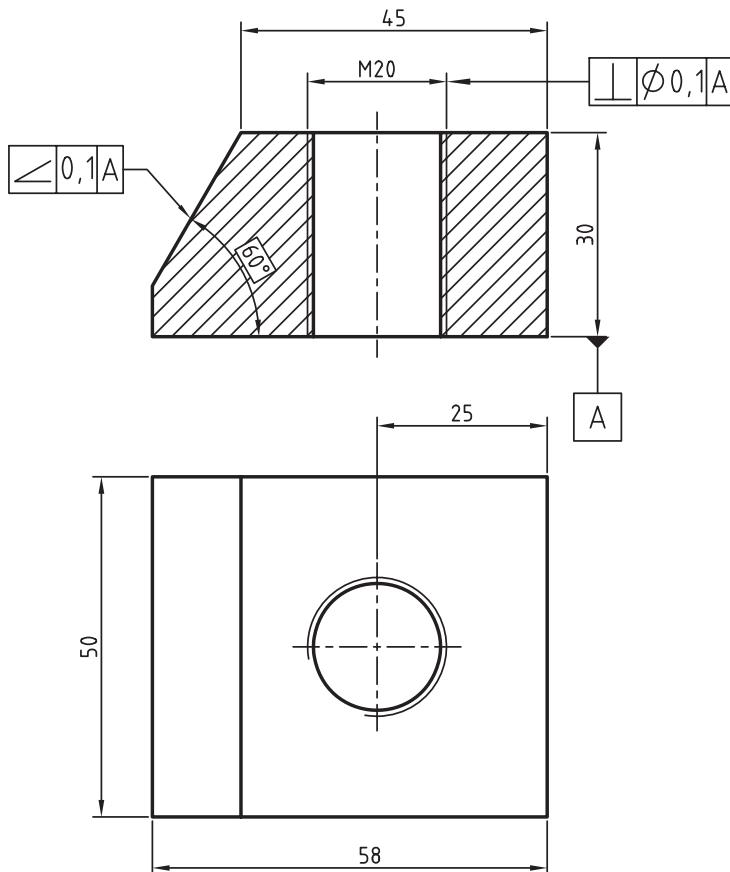

نیز می‌توانیم Annotate >> Symbols >> Datum Identifier

علامت سطح مبنای را روی سطوح مورد نظر درج کنیم.

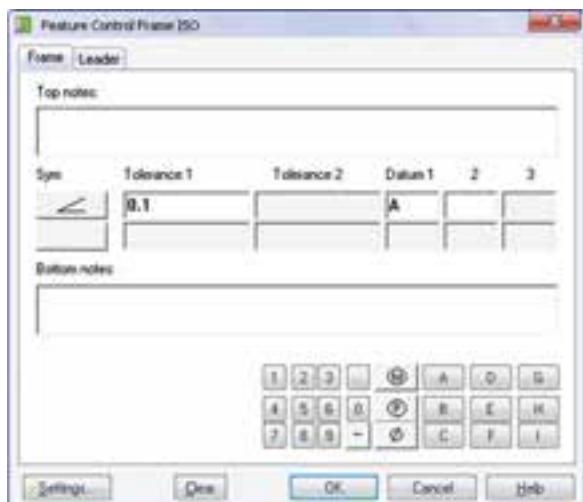

### ایجاد علامت تولرانس هندسی

#### Feature Control Frame

Menu: Annotate  $\Rightarrow$  Symbols  $\Rightarrow$  Feature Control Frame

Tool bar: Drawing Layout  $\Rightarrow$  Feature Control Frame

Right: Annotate Menu  $\Rightarrow$  Symbols  $\Rightarrow$  Feature Control Frame

Command: AMFCFRAME

Select object to attach:  
Start Point:

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبادلی Feature Control Frame مطابق با استاندارد انتخاب شده ظاهر می‌شود که می‌توانیم در آن بخش‌های مختلف علامت تولرانس هندسی را تعیین کنیم.

در فیلد‌های Top notes و Bottom notes یادداشت‌های بالا و پایین علامت را وارد می‌کنیم. با کلیک کردن روی دکمه‌ی Sym می‌توانیم نوع تولرانس را به صورت گرافیکی انتخاب کنیم. با استفاده از صفحه کلید کوچک پایین این پنجره نیز می‌توانیم اعداد، حروف و علائم مورد نظر را در فیلد‌های مربوط وارد کنیم.


با استفاده از دستور Datum Identifier در منوی

## درج اطلاعات سوراخ

از این دستور برای ایجاد اطلاعات سوراخ (مخصوصاً سوراخ هایی که با استفاده از دستور Hole ایجاد شده باشد) در نقشه استفاده می کنیم.

### درج اطلاعات سوراخ

#### Hole Note

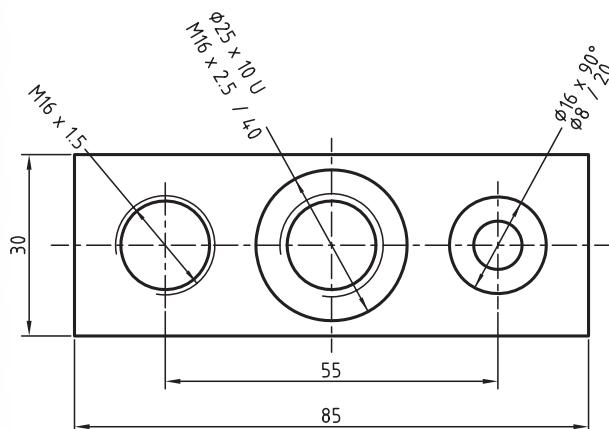

ظاهر می شود. برای درج اطلاعات سوراخ نیازی به تغییر گرینه ها نیست. اطلاعاتی که در نقشه درج می شود در قادر نمایش این پنجره نمایش داده می شود و در صورت نیاز می توانیم آن را ویرایش کنیم.

Menu: Annotate ⇒ Annotation ⇒ Hole Note

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Hole Note




Right: Annotate Menu ⇒ Annotation ⇒ Hole

Note

Command: AMNOTE

Select object to attach [rEorganize]:


این دستور به صورت یک خط راهنمای عمل می کند و پس از انتخاب سوراخ و نقطه‌ی درج اطلاعات سوراخ پنجره‌ی Note Symbol مطابق با استاندارد انتخاب شده

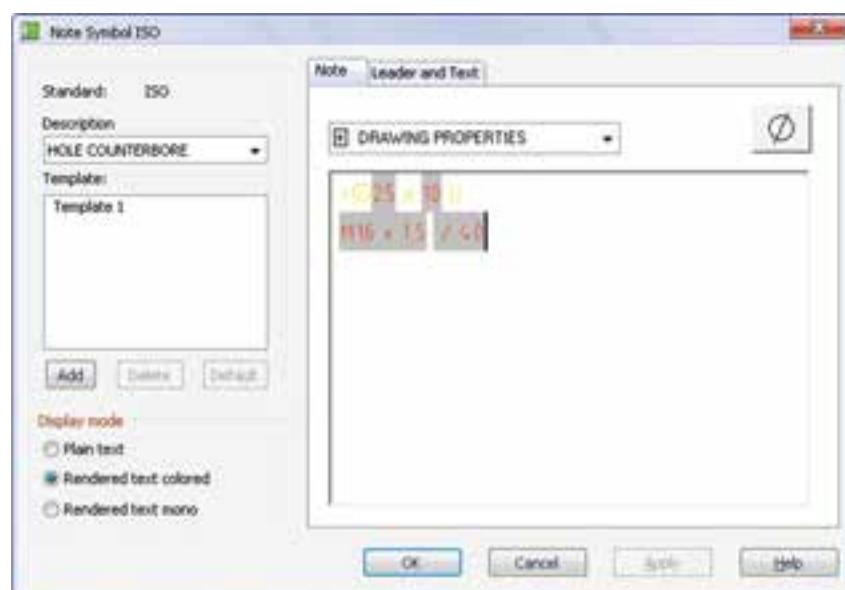

## ایجاد جدول سوراخ

از این دستور برای ایجاد جدول سوراخ به دو صورت دکارتی و قطبی در نقشه استفاده می‌کنیم.

1,8	66	12	Ø10		
1,7	64	37	Ø8		
1,6	48	28	Ø5		
1,5	48	16	Ø6		
1,4	28	28	Ø8		
1,3	28	10	Ø3		
1,2	10	33	Ø4		
1,1	10	10	Ø10		
Hole	X	Y	Ø	Description	Standard
List of Coordinates					

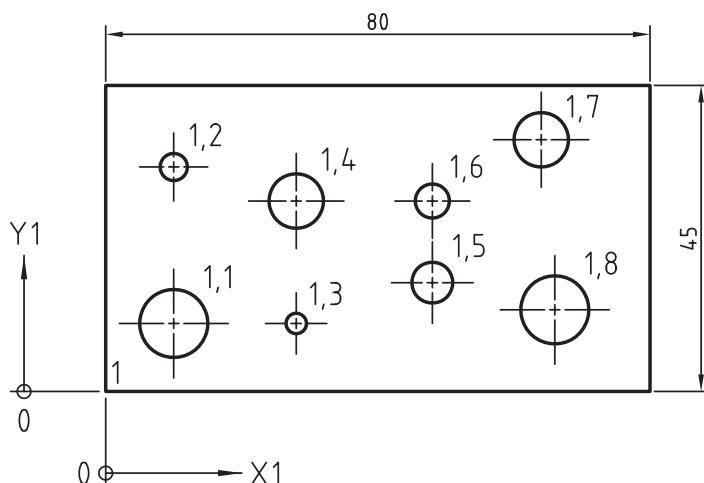

## ایجاد جدول سوراخ

### Hole Charts

Menu: Annotate  $\Rightarrow$  Hole Charts

Tool bar: Drawing Layout  $\Rightarrow$  Hole Charts



Right: Annotate Menu  $\Rightarrow$  Hole Charts

Specify insertion point for origin [Polar]:

Specify rotation angle <0>:

Name of origin <1>:


Select holes [Block/POint]:

Command: AMHOLECHART

پس از اجرای دستور باید نقطه‌ی مبدأ، زاویه‌ی راستای محور و شماره‌ی مبدأ را تعیین کنیم. سپس سوراخ‌هایی را که می‌خواهیم مشخصات آن‌ها در جدول آورده شود انتخاب کنیم.

از گزینه‌ی Polar برای ایجاد جدول سوراخ به صورت قطبی استفاده می‌کنیم. در این حالت نیز باید نقطه‌ی مبدأ، زاویه‌ی راستای محور و شماره‌ی مبدأ را تعیین و سپس سوراخ‌هایی را که می‌خواهیم مشخصات آن‌ها در جدول آورده شود انتخاب کنیم.

1,4	25	$120^\circ$	$\phi 8$		
1,3	25	$90^\circ$	$\phi 5$		
1,2	25	$60^\circ$	$\phi 8$		
1,1	0	$0^\circ$	$\phi 30$		
Hole	$r$	$\varphi$	$\phi$	Description	Standard
List of Coordinates					

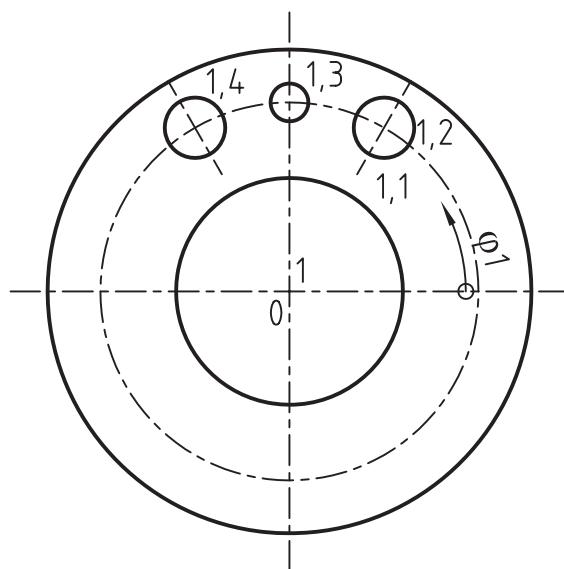


# دستورکار شماره ۱



(۹۰ دقیقه)

حاشیه‌نویسی نقشه

قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی نمایید و سپس مطابق شکل  
تولرانس‌گذاری کنید.

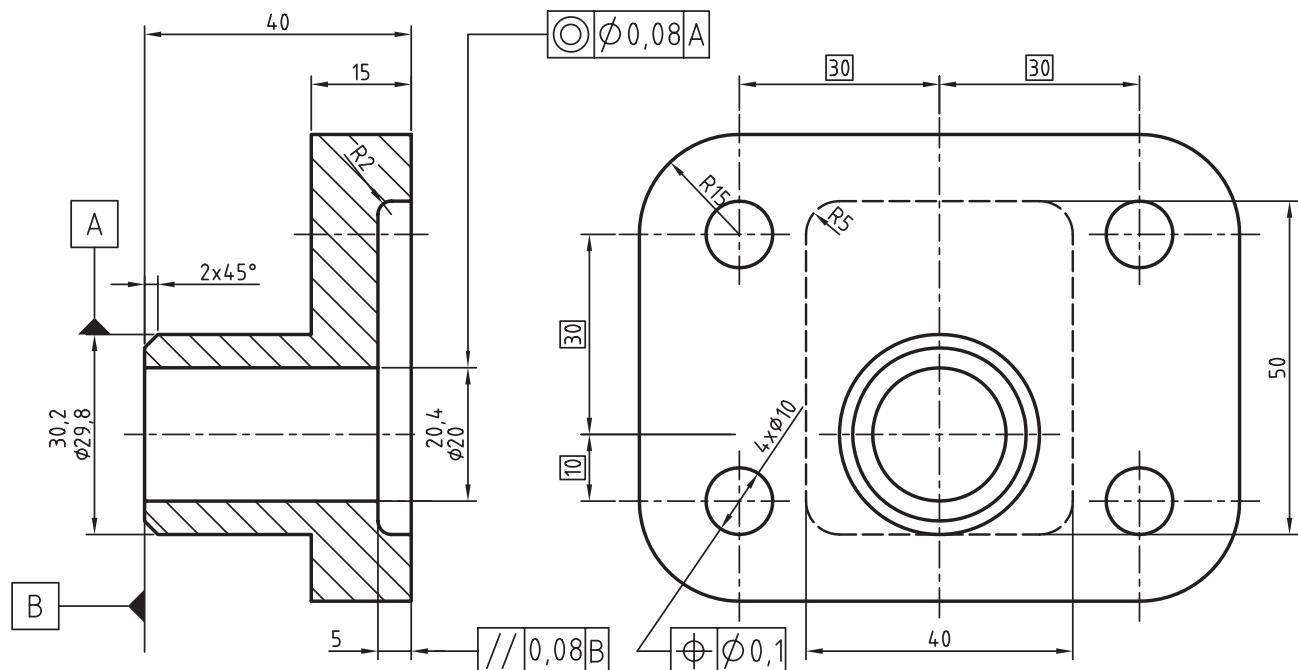

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



## مراحل ترسیم

- و مقدار انحراف فوقانی را در فیلد Upper و مقدار انحرافی تحتانی را در فیلد Lower وارد کنید.
- در کادر نمایش تولرانس در پایین این بخش کلیک کنید و نحوه‌ی نمایش تولرانس را به صورت گرافیکی انتخاب کنید.
- با استفاده از دستور Datum Identifier علامت سطح مبنا را مطابق تصویر درج کنید.
- برای درج علامت تولرانس هندسی توازی دستور Feature Control Frame کلیک کنید و نوع تولرانس توازی را انتخاب کنید. در فیلد 1 Tolerance عدد 0.08 و در فیلد 0.08 در فیلد 1 Datum 1 حرف A را تایپ کنید.
- رنگ اندازه‌های رفرنس که به صورت پیش‌فرض سیلان است تغییر دهید.
- فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

- قطعه را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
- در فضای کاغذ یک نما و برش کامل از قطعه مطابق تصویر ایجاد کنید.
- اندازه‌های پارامتریک را در نما و برش نمایش دهید. و اندازه‌های اضافی را حذف کنید.
- در صورتی که نیاز به درج اندازه‌ی جدیدی دارد آن را با استفاده از دستور Power Dimension ایجاد کنید.
- روی اندازه‌های دقیق تصوری مانند اندازه‌های موقعیت استوانه نسبت به سوراخ‌ها دوبار کلیک کنید تا پنجره‌ی Power Dimension نمایش داده شود. سپس روی دکمه‌ی  کلیک کنید تا اندازه در یک کادر نمایش داده شود.
- روی اندازه‌هایی که با تولرانس ابعادی نمایش داده شده‌اند، مانند اندازه‌های سوراخ و استوانه دوبار کلیک کنید و در پنجره‌ی Power Dimension ابتدا روی دکمه‌ی  کلیک و فی را انتخاب کنید.
- روی دکمه‌ی  Add Tolerance کلیک کنید

## برش نمای مونتاژ

برای برش مونتاژ باید گزینه‌ی Scene را از منوی کرکره‌ای Create Drawing View در پنجره‌ی تبادلی Data Set انتخاب کنیم.

برای این کار یا باید یک صحنه با ضریب انفجار کلی صفر ایجاد کرده باشیم، یا هیچ صحنه‌ای نداشته باشیم. سپس نوع برش را در زبانه‌ی Section انتخاب کنیم.

## تعريف هاشور برای قطعات مختلف یک مجموعه

به صورت پیش‌فرض همه قطعات یک مجموعه با یک نوع هاشور برش زده می‌شوند. لازم است برای قطعات مختلف هاشوری منحصر به فرد تعریف کنیم. برای این کار از دستور Hatch Patterns استفاده می‌کنیم.

### تعريف هاشور برای قطعات مختلف یک مجموعه Hatch Patterns

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  Hatch Patterns

Tool bar: Assembly Modeling  $\Rightarrow$  Hatch Patterns




Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  Assembly  $\Rightarrow$  Hatch Patterns

Command: AMPATTERNDEF


Select object to attach [rEorganize]:

## ایجاد نمای مونتاژ و انفجاری

منوی کرکره‌ای Data Set در پنجره‌ی تبادلی Active Part دارای سه گزینه است: Drawing View یعنی قطعه‌ی فعال؛ Scene یعنی نمای مونتاژ و انفجاری و Select برای انتخاب قطعات مورد نظر در یک مجموعه.

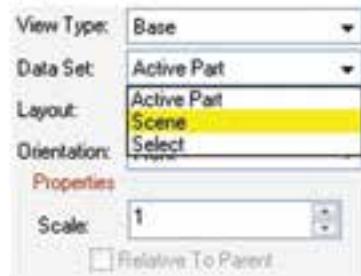

چنانچه یک صحنه ایجاد کرده باشیم در اینجا می‌توانیم آن را انتخاب و نمای انفجاری قطعات را ایجاد کنیم. اما حتی اگر هیچ صحنه‌ای نداشته باشیم باز هم می‌توانیم با انتخاب Scene یک نمای مونتاژ از کل مجموعه ایجاد کنیم. در این حالت یک صحنه با ضریب انفجار صفر به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

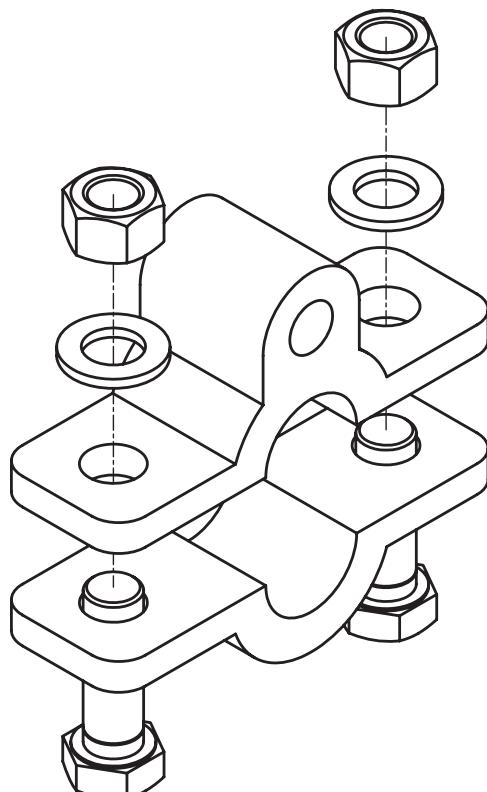


## مستثنی کردن برخی قطعات در برش مونتاژ

در برش مونتاژ ممکن است بخواهیم برخی قطعات را از جمله قطعات استاندارد در برش مستثنی کنیم و آن‌ها را به صورت استاندارد نمایش دهیم. برای این کار باید به زبانه‌ی Scene برویم و روی قطعاتی که می‌خواهیم مستثنی شوند راست‌کلیک کنیم و گزینه‌ی Suppress را انتخاب می‌کنیم.




با این کار در نمای برشی که از این صحنه ایجاد می‌کنیم این قطعات به صورت برش‌نخورده نشان داده می‌شود.

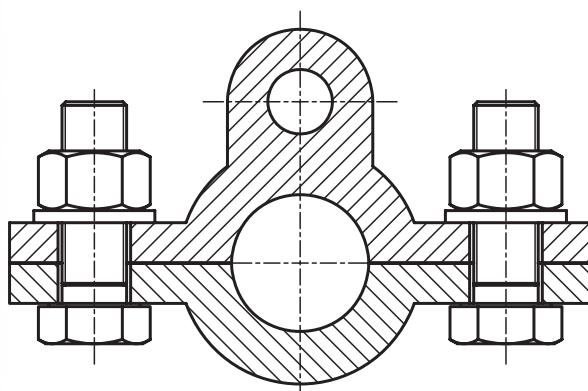


با اجرای این دستور پنجره‌ی تبادلی Hatch Pattern

ظاهر می‌شود.

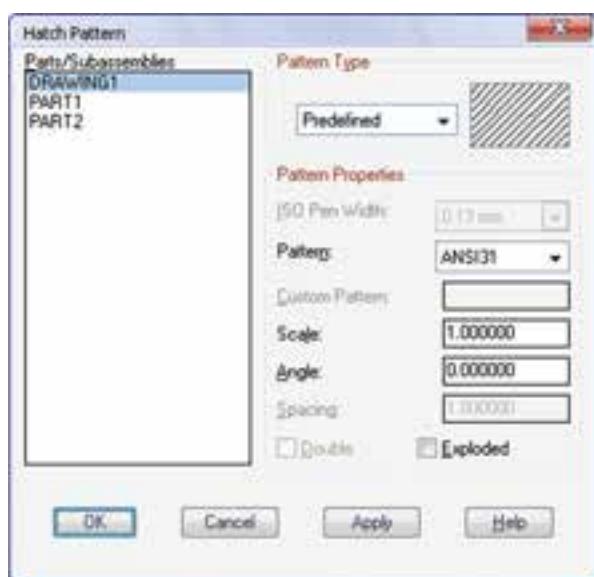

در بخش سمت چپ فهرست همه‌ی قطعات و زیرمجموعه‌ها آمده است که با انتخاب هر کدام می‌توانیم در بخش سمت راست نوی هاشور، الگو، مقیاس و زاویه‌ی آن را تعیین کنیم. بعد از تعریف هاشور برای هر قطعه روی دکمه‌ی Apply کلیک می‌کنیم. نوع تعریف هاشور مانند تعریف هاشور در اتوکد است که هم می‌توانیم از هاشورهای از پیش تعریف شده استفاده کنیم و هم می‌توانیم هاشورهای جدید تعریف نماییم.

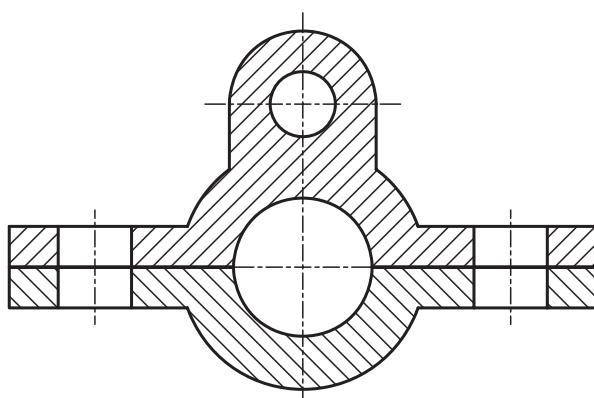



آیا می‌دانید

## ارتباط و تبادل قطعات و نقشه‌ها بین مکانیکال دسکتاپ و اتوکد


### استفاده از ترسیمات دو بعدی اتوکد در مکانیکال دسکتاپ

همان‌طور که در بخش ترسیم اسکچ توضیح دادیم برای استفاده از ترسیمات دو بعدی اتوکد در مکانیکال و تبدیل آن‌ها به پروفایل کافی است از دستورهای Cut, Copy و Paste در منوی Edit استفاده کنیم. یعنی موضوع‌های مورد نظر را در اتوکد انتخاب و از یکی از دستورها Cut یا Copy در منوی Edit انتخاب و آن را در کلیپ‌برد ویندوز ذخیره می‌کنیم. سپس در مکانیکال دسکتاپ آن را با استفاده از دستور Paste در منوی Edit در صفحه‌ی طراحی درج می‌کنیم.

### استفاده از قطعات Solid اتوکد در مکانیکال دسکتاپ


قطعات صلبی را که در اتوکد مدل‌سازی کرده‌ایم نیز می‌توانیم به روش شرح داده شده در بخش قبل به مکانیکال دسکتاپ وارد کنیم.

این قطعات به صورت یک نمایه‌ی Base در مرورگر دسکتاپ ظاهر می‌شود و تنها می‌توانیم با افزودن نمایه‌های ترسیمی و موضعی دیگر آن را ویرایش کنیم.

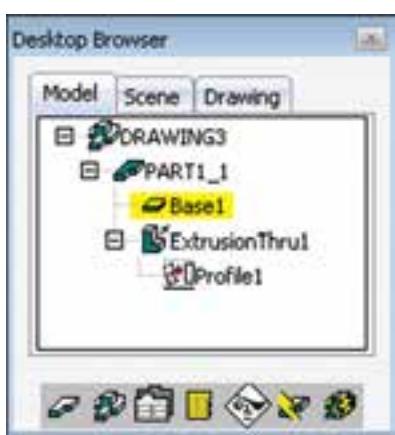


### نمایش قطعات استاندارد در نمای مونتاژ

می‌توانیم نمایش قطعات استاندارد را در یک مجموعه به سه صورت ساده (Simplified), Standard (Standard Part) و واقعی (True) تعیین کنیم. برای این کار در زبانه‌ی Standard Part از منوی کرکره‌ای 2D Representation یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌کنیم.

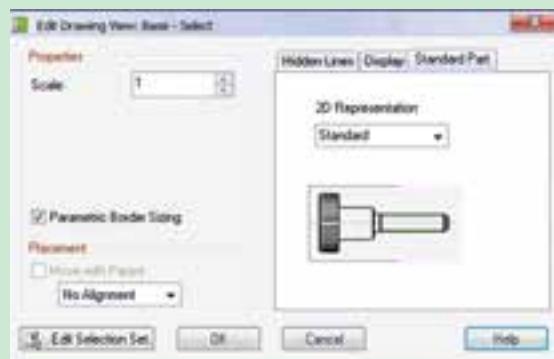

در شکل زیر که نمای مونتاژ یک پیچ و مهره‌ی استاندارد است به ترتیب از چپ به راست به صورت ساده، استاندارد و واقعی نمایش داده شده است.

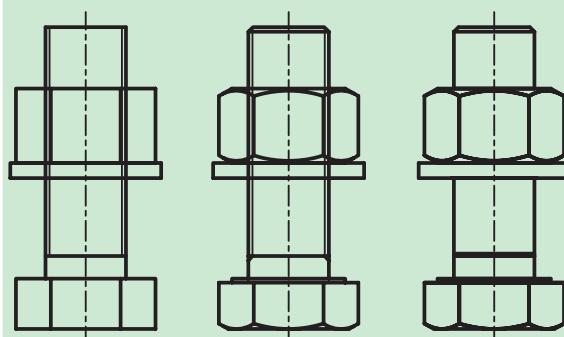

انتخاب گزینه‌ی Current Layout از منوی کرکره‌ای Source می‌توانیم کل لی آت جاری را انتخاب کنیم.

در بخش File Name نیز باید نام و مسیر فایل خروجی تعیین شود.


نیازی به تغییر دیگر گزینه‌های پیش‌فرض این پنجره نیست.

## استفاده از قطعات ایجاد شده در مکانیکال دسکتاپ به صورت قطعات Solid در اتوکد

قطعاتی را که در مکانیکال دسکتاپ با استفاده از دستورهای مدل‌سازی ایجاد شده‌اند و به آن‌ها Part می‌گوییم نیز می‌توانیم به اتوکد ببریم و در آنجا مانند قطعات صلب ویرایش کنیم.

### نکته

برای این کار باید ابتدا Part مورد نظر را اکسپلود نماییم. هنگام اکسپلود کردن باید به اخطار و درخواست سیستم جواب مثبت بدهیم.

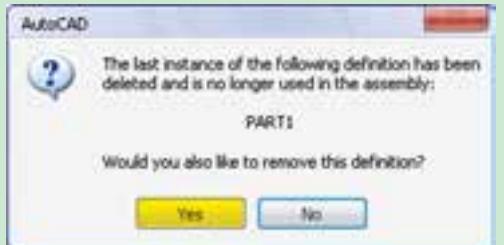

این اخطار به ما می‌گوید که اطلاعات قطعه‌ی مورد حذف می‌شود و دیگر نمی‌توانیم از آن در موتور اسخانه کنیم. البته ظاهر قطعه تغییری نمی‌کند.

بعد از اکسپلود کردن قطعه می‌توانیم با استفاده از دستورهای Cut، Copy و Paste در منوی Edit، در منوی Paste می‌توانیم اتوکد ببریم و ویرایش‌های مورد نیاز را روی آن انجام دهیم.

## استفاده از نقشه‌ها و نماهای ایجاد شده در مکانیکال دسکتاپ در اتوکد

گاهی لازم است از نماهای ایجاد شده در مکانیکال دسکتاپ خروجی اتوکد تهیه کنیم و در اتوکد به صورت ترسیمات دو بعدی معمولی ویرایش کنیم. در این حالت باید از دستور Export View در منوی Drawing View یا در منوی راست کلیک نماهای ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ استفاده کنیم. با اجرای این دستور پنجره‌ی Export Drawing Views ظاهر می‌شود.



در بخش Source موضوع‌های انتخابی برای خروجی گرفتن انتخاب می‌کنیم. کافی است روی دکمه‌ی Select کلیک کنیم و نماها و موضوع‌های دو بعدی مورد نظر را در لی آت انتخاب کنیم (انتخاب نماها مخصوص انتخاب موضوع‌های دو بعدی همراه آن‌ها مانند خطوط محور و اندازه‌های پارامتریک نیست، بلکه باید همه‌ی موضوع‌های مورد نظر انتخاب شوند). با

## شماره‌گذاری قطعات

در نمای انفجاری یا مونتاژ لازم است تا قطعات را شماره‌گذاری کنیم. در مکانیکال دسکتاب پ برای شماره‌گذاری قطعات از دستور Balloon استفاده می‌کنیم.

شماره‌گذاری قطعات یک مجموعه

### Balloons

Menu: Annotate  $\Rightarrow$  Parts List  $\Rightarrow$  Balloons

Tool bar: Drawing Layout  $\Rightarrow$  Place Balloon




Right: Annotate Menu  $\Rightarrow$  Parts List  $\Rightarrow$  Balloons

Select part/assembly or [auTo/autoAll/set Bom/Collect/arrow Inset/Manual/  
One/Renumber/rEorganize/annotation View]

Command: AMBALLOON


## شماره‌گذاری دستی

برای شماره‌گذاری دستی بعد از اجرای دستور روی قطعه یا زیرمجموعه‌ی مورد نظر در نقشه کلیک می‌کنیم و در جای مناسب شماره‌ی قطعه را درج می‌نماییم.

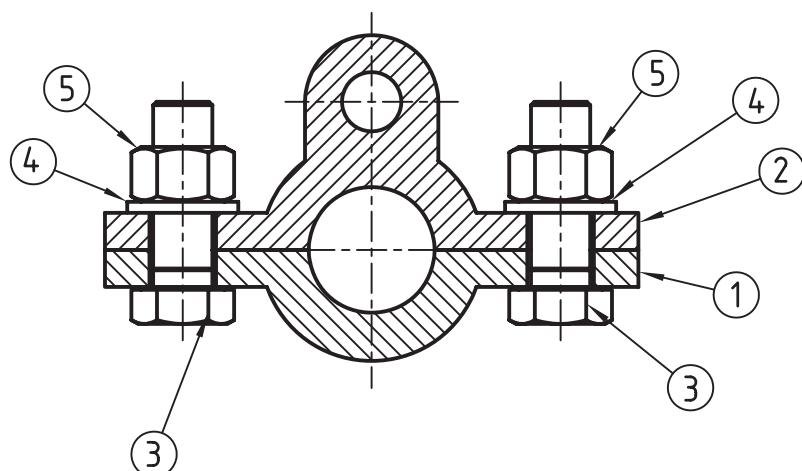

## شماره‌گذاری خودکار

بعد از شماره‌گذاری دستی و حذف و اضافه کردن شماره‌ها با استفاده از گزینه‌ی **Organize** می‌توانیم آن‌ها را به صورت افقی، عمودی یا تحت زاویه‌ای مشخص مرتب کنیم. در این حالت پس از انتخاب شماره‌ها تراز آن‌ها را تعیین می‌کنیم.

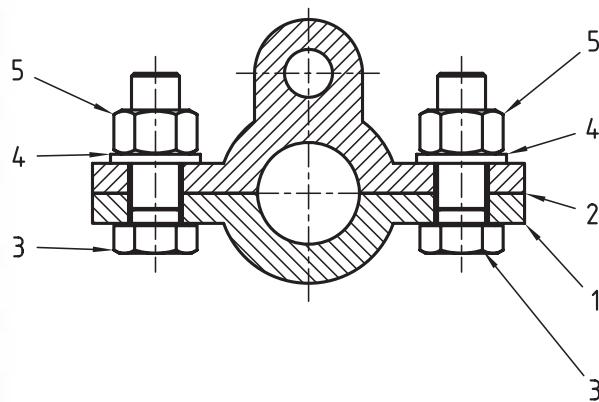

## تغییر شماره‌ها

شماره‌ی قطعات بر اساس ترتیب وارد شدن آن‌ها به محیط مونتاژ تعیین می‌شود. اما، در صورتی که بخواهیم شماره‌ی قطعات را بر اساس منطقی دیگر تعیین کنیم، کافی است از گزینه‌ی **Renumber** استفاده کنیم. در این حالت ابتدا شماره‌ی اولین گزینه تعیین می‌شود و سپس ضربی افزایش را مشخص می‌کنیم و در نهایت روی شماره‌ها به ترتیبی که می‌خواهیم مرتب شوند کلیک می‌کنیم.

```
Enter starting item number: <1>:  
Enter increment: <1>:  
Select balloon:
```


برای شماره‌گذاری خودکار قطعات و زیرمجموعه‌ها از گزینه‌های **Auto** و **autoAll** استفاده می‌کنیم. در این حالت بعد از انتخاب موضوع‌ها باید تراز شماره‌ها را مشخص کنیم.

Select pick object:

Align [Angle/Standalone/Horizontal/Vertical]<Vertical>:


نکته

تراز شماره‌ها به صورت پیش‌فرض افقی است اما از گزینه‌های **Angle** و **Vertical** برای تراز عمودی یا زاویه‌دار نیز می‌توانیم استفاده کنیم. از گزینه‌ی **Standalone** نیز زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم شماره‌ها بدون خط راهنمای روی قطعات درج شوند.

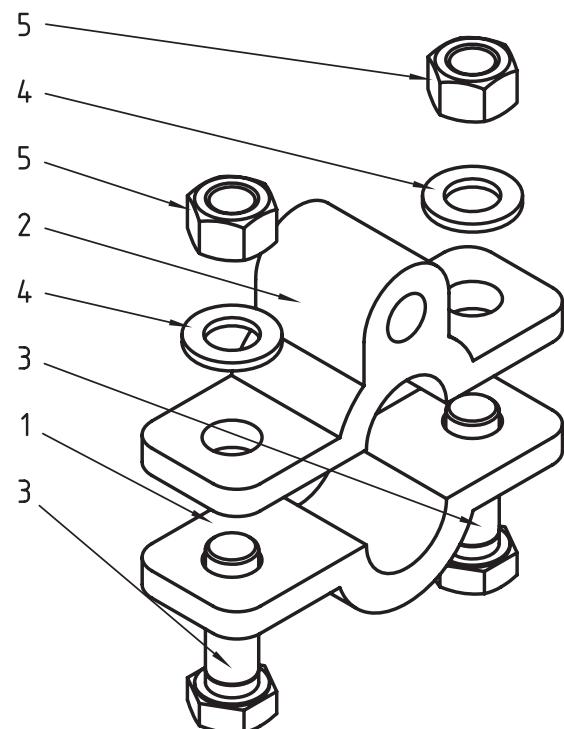


## ویرایش شماره‌گذاری

با دوبارکلیک کردن روی شماره‌ها می‌توانیم به گزینه‌های مختلفی برای ویرایش آنها دست یابیم. با این کار پنجره‌ی Balloon بر اساس استاندارد انتخاب شده ظاهر می‌شود.

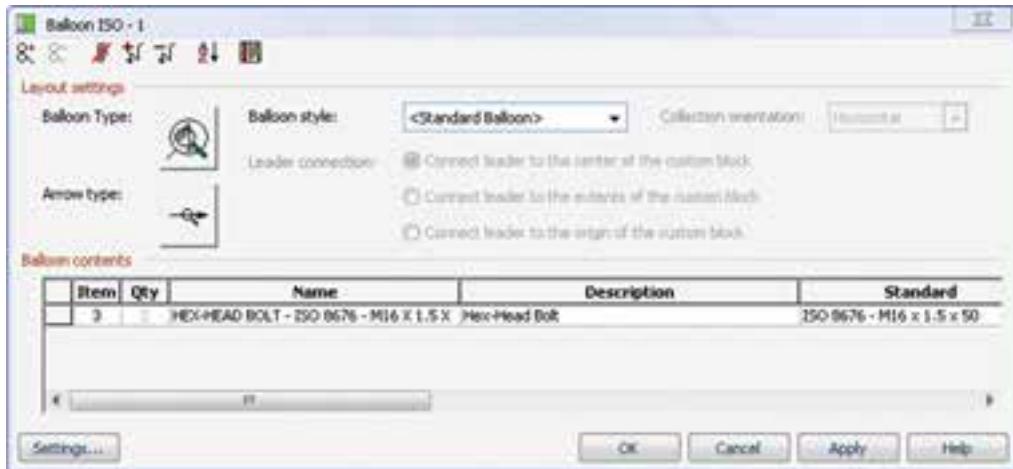


با کلیک کردن روی دکمه‌ی settings می‌توانیم به بخش تنظیمات شماره‌ها در استاندارد انتخاب شده دست یابیم.

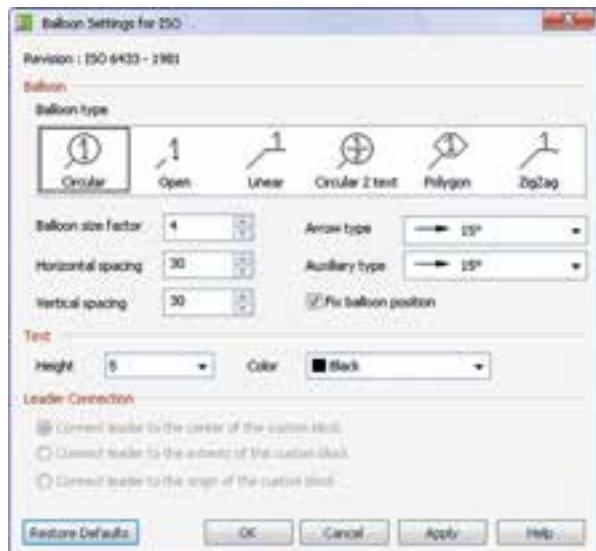

در این پنجره نوع شماره، ضریب اندازه‌ی شماره، فاصله‌های افقی و عمودی شماره‌های تراز شده، نوع فلش‌ها و همچنین ارتفاع و رنگ آنها قابل تنظیم است.

با استفاده از گزینه‌های تصویری در بالای این پنجره می‌توانیم شماره‌ها را با یکدیگر دسته‌بندی کنیم یا برای یک شماره چند خط راهنمای ترسیم کنیم. با گزینه‌ی Sort نیز می‌توانیم شماره‌های دسته‌بندی شده را بر اساس شماره‌ی قطعات آنها مرتب کنیم.

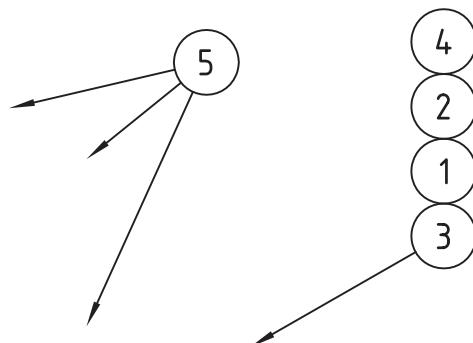

نوع شماره، نوع فلش خط راهنمای سبک شماره و نیز تراز شماره‌های دسته‌بندی شده را می‌توانیم در بخش Balloon Contents Layout Settings تعیین کنیم. در بخش مشخصات قطعه‌ی شماره‌گذاری شده نمایش داده می‌شود که می‌توانیم آنها را نیز برای استفاده در فهرست قطعات ویرایش کنیم.

Annotate>>Part List Tools>>BOM Database

استفاده می کنیم. با اجرای این دستور اگر هیچ بانک اطلاعاتی قبل ایجاد نکرده باشیم به صورت خودکار یک بانک اطلاعاتی ایجاد می شود و جدول Bom ظاهر می شود. چنانچه قبل ایجاد بانک اطلاعاتی ایجاد کرد و باشیم پیغام زیر ظاهر می شود که می توانیم بانک موجود را ویرایش یا حذف کنیم.

BOM table [Delete/Edit] <Edit>:

## جدول مواد

جدول مواد، بانک اطلاعاتی قطعات است. یعنی همه اطلاعات مربوط به قطعات از قبیل نام، مشخصات، متریال و بسیاری دیگر از ویژگی های قطعات در این بانک اطلاعاتی ذخیره می شود. یکی از کاربردهای جدول مواد ایجاد فهرست قطعات است.

برای ایجاد و ویرایش جدول مواد از منوی

The screenshot shows the 'BOM' dialog box with a toolbar at the top containing various icons for file operations like Open, Save, Print, and Undo/Redo. Below the toolbar is a search bar. The main area contains a table with columns: X, Item, Qty, Name, and Description. The table data is as follows:

X	Item	Qty	Name	Description
1	Base	1	Base	
2	WASHER - ISO 7089 - 20 - 140 HV	1	Washer	ISO 708
3	HEX NUT - ISO 4032 - M20	1	Hex Nut	ISO 403
4	HEX-HEAD BOLT - ISO 4014 - M20 X 80	1	Hex-Head Bolt	ISO 401

At the bottom of the dialog box, there are checkboxes for 'Show formula Bar' and 'Show results bar'. Below these are buttons for 'Settings...', 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.

با افزودن ستون های بیشتر می توانیم اطلاعات دیگری درباره قطعات وارد کنیم.

### ایجاد فهرست قطعات

#### Parts List

Menu: Annotate ⇒ Parts List ⇒ Parts List

Tool bar: Drawing Layout⇒ Place Parts List




Right: Annotate Menu⇒ Parts List ⇒ Parts List

Command: AMPARTLIST

### فهرست قطعات

در نقشه های ترکیبی باید فهرست قطعات در یک جدول آورده شود. در مکانیکال دسکتاب می توانیم چنین فهرستی را به صورت خودکار ایجاد کنیم. بدین منظور از دستور Parts List استفاده می کنیم.

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبادلی Parts List بر اساس استاندارد انتخاب شده ظاهر می‌شود.

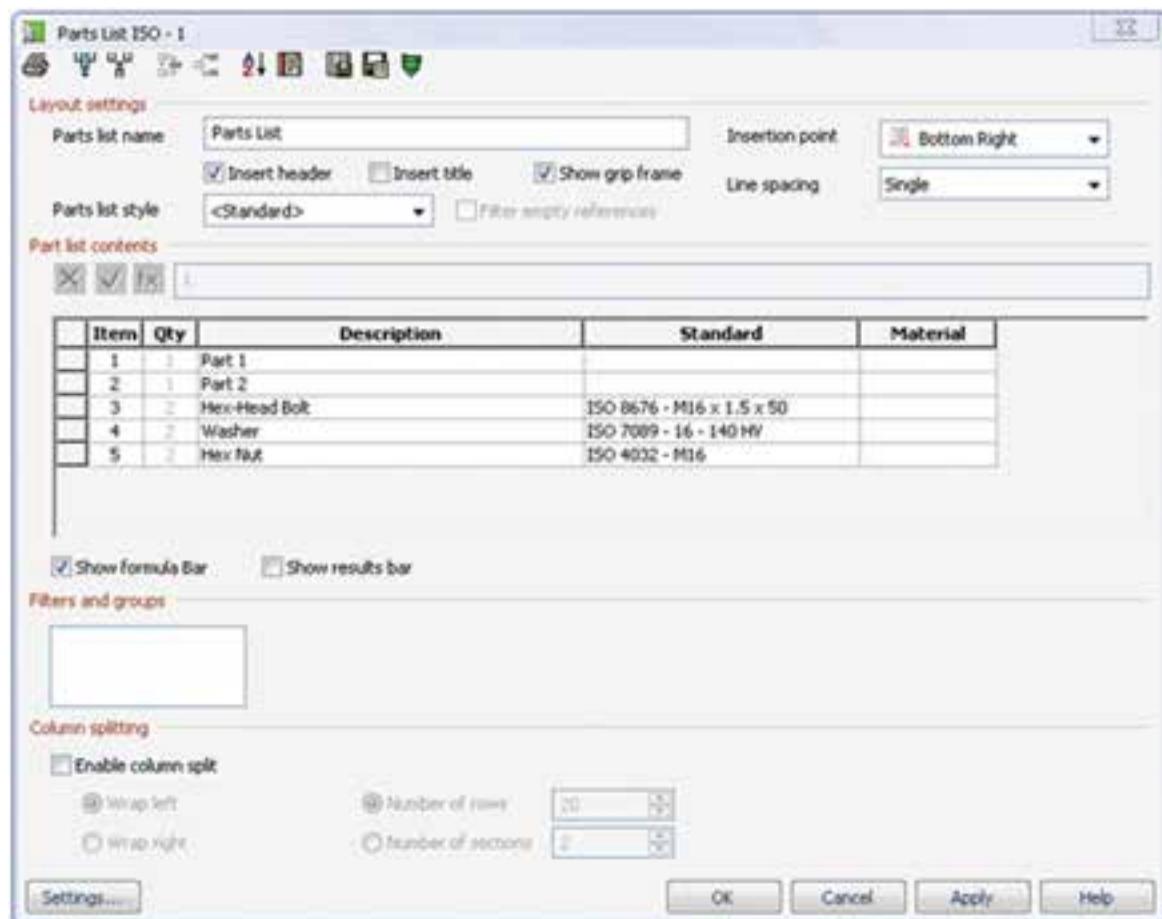

با این که به نظر می‌رسد این پنجره دارای گزینه‌های زیادی باشد اما برای درج فهرست قطعات لزومی به تغییر تنظیمات جدول نیست. کافی است نام و شماره‌ی قطعات را در جدول وارد کنید. البته نام و مشخصات قطعات استاندارد به صورت خودکار وارد جدول می‌شود.

Item	Qty	Description	Standard	Material
5	2	Hex Nut	ISO 4032 - M16	
4	2	Washer	ISO 7089 - 16 - 140 HV	
3	2	Hex-Head Bolt	ISO 8676 - M16 x 1.5 x 50	
2	1	Part 2		
1	1	Part 1		

## دستور کار شماره ۲




(دقیقه) ۹۰

### جدول مواد و فهرست قطعات

قطعات اتصال دمچله‌ای کاذب زیر را مدل‌سازی کنید.

سپس مطابق شکل شماره‌گذاری و برای آن‌ها فهرست

قطعات تهیه نمایید.

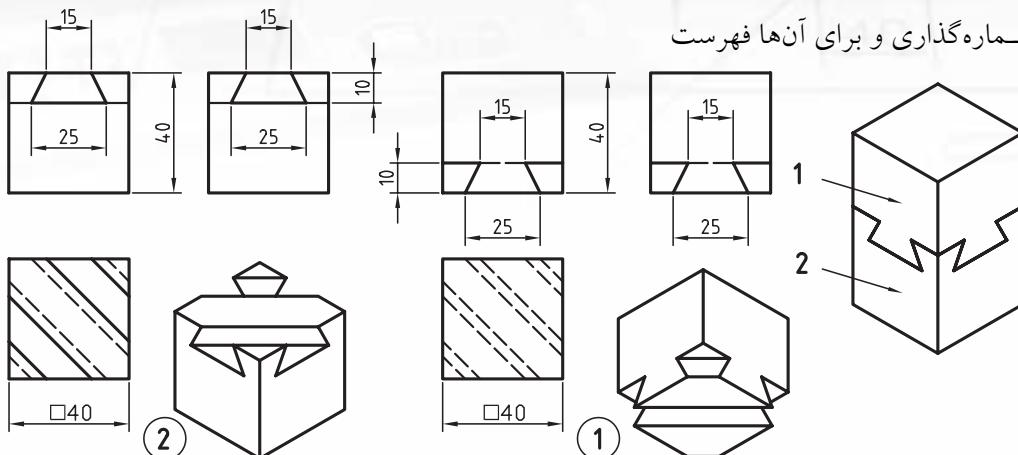

Item	Qty	Description	Standard	Material
2	1	Lower Set		Wood
1	1	Upper Set		Wood

### مراحل ترسیم

- قطعات را وارد کنید.
- با استفاده از دکمه‌ی در پنجره‌ی BOM قطعات را شماره‌گذاری کنید.
- با استفاده از دکمه‌ی در پنجره‌ی InsertPartsList فهرست قطعات را در جای مناسب درج کنید.
- از پنجره‌ی BOM خارج شوید.
- فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

- قطعات را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
- با استفاده از دستور Move قطعات را در موقعیت صحیح نسبت به هم قرار دهید.
- در فضای کاغذ سه نما و ایزو‌متريک از قطعات و از مجموعه ايجاد کنيد (برای ايجاد نمای مجموعه از منوی کرکره‌اي Data Set گرینه‌ي Scene را انتخاب کنيد).
- دستور BOM را اجرا کنید.
- در ستون Description و Material شرح و جنس


### فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید



## تنظیمات Options در بخش نقشه‌کشی

با استفاده از دستور Drawing Options می‌توانیم به زبانه AM: Drawing دسترسی داشته باشیم تا تنظیمات محیط نقشه‌کشی را در آن اعمال کنیم.

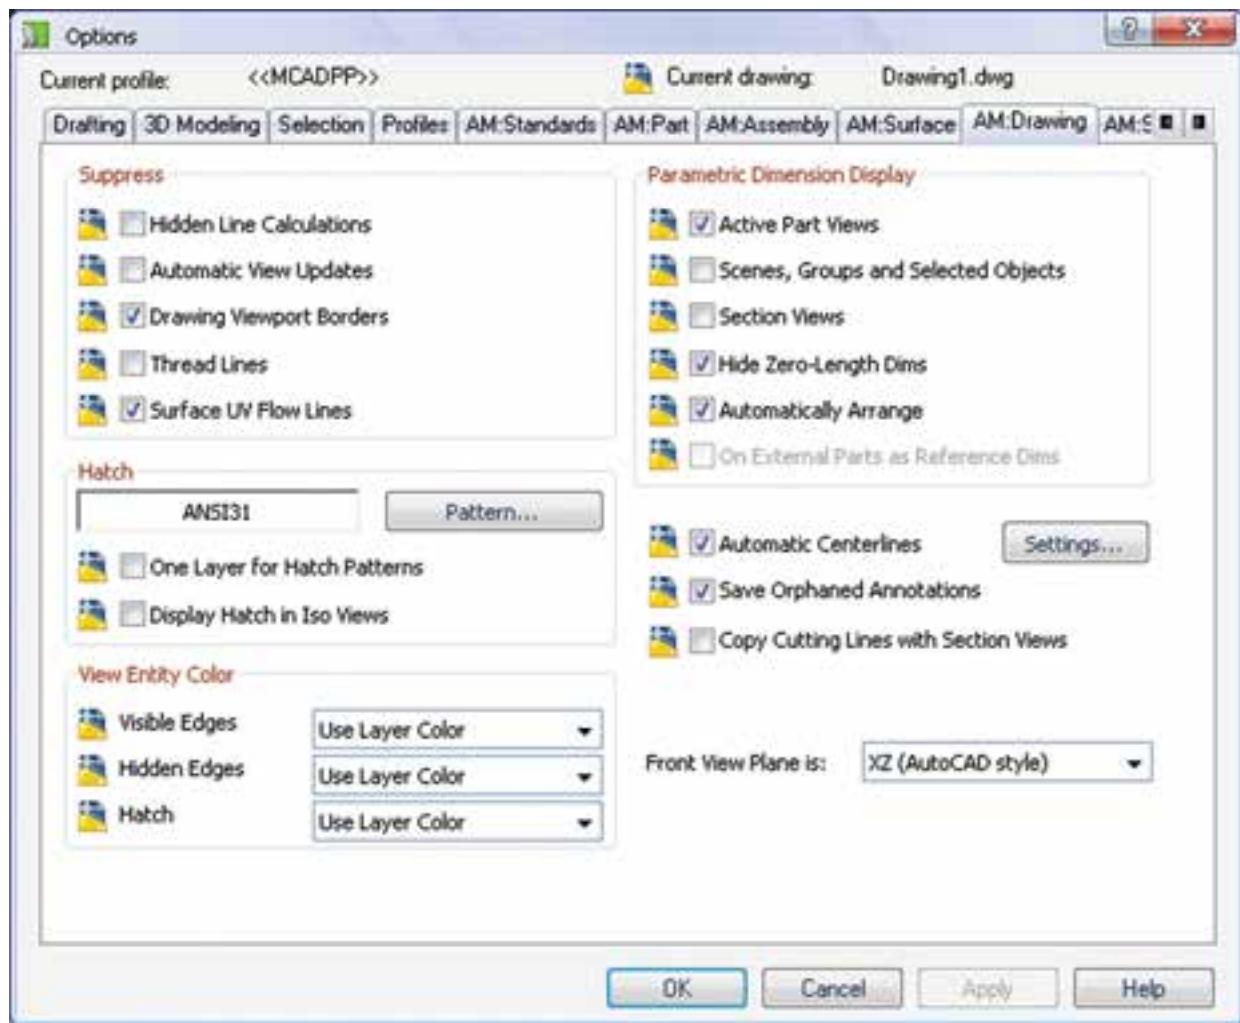

برخی از مهم‌ترین تنظیمات این زبانه عبارت‌اند از:

در بخش Hatch می‌توانیم نوع هاشور و ویژگی‌های آن را تعیین کنیم.

در بخش View Entity Color می‌توانیم رنگ خطوط اصلی، خطوط ندید و هاشورها را تعیین کنیم.


در بخش Parametric Dimension Display

در بخش Suppress می‌توانیم گزینه‌های مختلفی را برای بالا بردن سرعت سیستم متوقف کنیم. البته در بخش آموزش که با نقشه‌های خیلی سنگین سروکار نداریم لزومی به متوقف کردن این گزینه‌ها نیست.

می توانیم خطوط محور را به صورت خودکار ایجاد کنیم. با استفاده از دکمه Settings نیز می توانیم تعیین کنیم که در چه بخش هایی خطوط محور به صورت خودکار ترسیم شود؛ خطوط محور به صورت ساعی ترسیم شود یا محوری یا هر دو.

می توانیم نمایش اندازه های پارامتریک را در نمای قطعه هی فعال، نماهای مونتاژ و انفجاری و همچنین نماهای برش تعیین کنیم. اندازه های با طول صفر را می توانیم در این بخش پنهان کنیم و اندازه ها را به صورت خودکار مرتب کنیم.

با تیک زدن گزینه Automatic Centerlines ◀

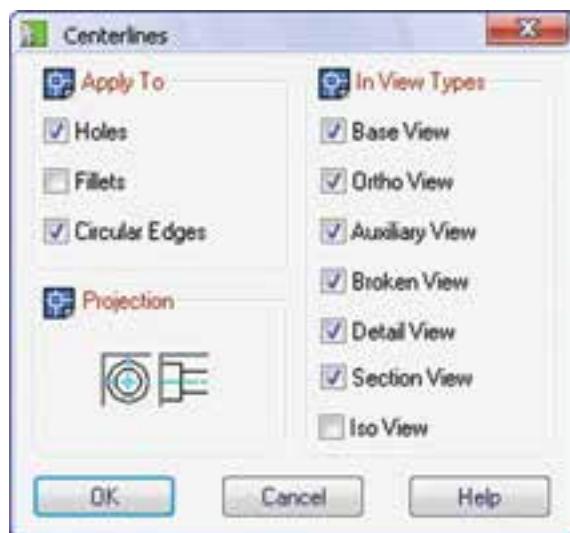

با تیک زدن گزینه Copy Cutting Lines with Section Views می توانیم خطوط بسته هی بر شی را که برای ایجاد برش های موضعی ایجاد کرده ایم در نمای برش کپی کنیم. ◀

# ارزشیابی پایانی

## نظری

۱. با تغییر کدام اندازه‌ها در محیط نقشه می‌توانیم خطاهای مدل‌سازی را اصلاح کنیم؟

الف) اندازه‌های پارامتریک      ب) اندازه‌های رفرنس

ج) اندازه‌های مشارکتی      د) همه‌ی موارد

۲. عدد اندازه را به چه صورتی نمی‌توان نمایش داد؟

الف) به صورت اینچ و میلی‌متر      ب) به صورت زیرخطدار

ج) داخل یک کادر مستطیلی      د) به صورت باینری

۳. برای درج کلاس انطباقی همراه عدد اندازه از چه گزینه‌ای استفاده کنیم؟

الف) Add Fit      ب) Symbol

ج) Power Dimension      د) Add Tolerance

۴. برای درج تولرانس ابعادی همراه عدد اندازه از چه گزینه‌ای استفاده کنیم؟

الف) Add Fit      ب) Symbol

ج) Power Dimension      د) Add Tolerance

۵. از گزینه‌ی Align Dimensions برای چه کاری استفاده می‌کنیم؟

الف) مرتب کردن اندازه‌ها

ب) هم‌راستا کردن اندازه‌ها

ج) درج یک اندازه با استفاده از یک اندازه‌ی دیگر

د) تلفیق دو یا چند اندازه و تبدیل آن‌ها به یک اندازه

۶. از گزینه‌ی Arrange برای چه کاری استفاده می‌کنیم؟

الف) مرتب کردن اندازه‌ها

ب) هم‌راستا کردن اندازه‌ها

ج) درج یک اندازه با استفاده از یک اندازه‌ی دیگر

د) تلفیق دو یا چند اندازه و تبدیل آن‌ها به یک اندازه

۷. برای درج علامت صافی سطح چگونه عمل می‌کنیم؟

۸. برای درج علامت شیب و باریک شدن روی یک سطح از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟

۹. علامت جوشکاری را چگونه می‌توانیم روی نقشه درج کنیم؟

۱۰. تولرنس هندسی را تعریف کنید.

۱۱. مراحل ایجاد یک علامت تولرنس هندسی را به ترتیب توضیح دهید.

۱۲. در دستور درج اطلاعات سوراخ چه اطلاعاتی درج می‌شود؟

۱۳. از آیکن  برای درج چه علامتی در نقشه استفاده می‌شود؟

الف) علامت تولرنس هندسی      ب) علامت شیب و باریک شدن

د) نمایش اتصالات جوشکاری      ج) علامت جوشکاری

۱۴. کاربرد جدول سوراخ چیست؟

۱۵. جدول سوراخ را به چند صورت می‌توان ایجاد کرد؟

الف) ماتریسی، قطبی و محوری      ب) دکارتی و قطبی

ج) دکارتی و محوری      د) همه‌ی موارد

۱۶. برای ایجاد یک نمای مونتاژ از کدام گزینه در پنجره‌ی تبادلی Create Drawing View استفاده کنیم؟

الف) Scene      Active Part

ج) Explode      Assembly

۱۷. برای ایجاد یک نمای انفجاری از کدام گزینه در پنجره‌ی تبادلی Create Drawing View استفاده کنیم؟

الف) Scene      Active Part

ج) Explode      Assembly

۱۸. هاشور قطعات مختلف یک مجموعه را چگونه تغییر می‌دهیم؟

۱۹. گزینه‌ی Suppress Sectioning در منوی راست‌کلیک قطعات در زبانه‌ی Scene چه کاربردی دارد؟

۲۰. قطعات استاندارد در نمای مونتاژ به چه صورت‌هایی نمایش داده می‌شود؟

۲۱. مبادله‌ی موضوع‌های دو بعدی بین اتوکد و مکانیکال چگونه انجام می‌شود؟

۲۲. مبادله‌ی موضوع‌های سه بعدی بین اتوکد و مکانیکال چگونه انجام می‌شود؟

۲۳. برای شماره‌گذاری قطعات از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟

۲۴. برای تغییر شماره‌ها در شماره‌گذاری قطعات از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنیم؟

۲۵. جدول مواد یا BOM چیست؟


۲۶. برای ایجاد فهرست قطعات چگونه عمل کنیم؟

۲۷. برای تغییر مشخصات یک قطعه در جدول مواد و فهرست قطعات چگونه عمل کنیم؟


۲۸. با استفاده از تنظیمات Options چگونه می‌توانیم ایجاد خودکار خطوط محور را کنترل کنیم؟

## عملی ◀




1. قطعات شماره ۱ تا ۴ را مدل سازی نمایید و بعد از نماگیری، اندازه گذاری و تولرانس گذاری کنید. (۱۸۰ دقیقه)  
هر کدام از قطعات را در یک لی آت مجرا همراه با کادر و جدول به اتوکد صادر کنید.

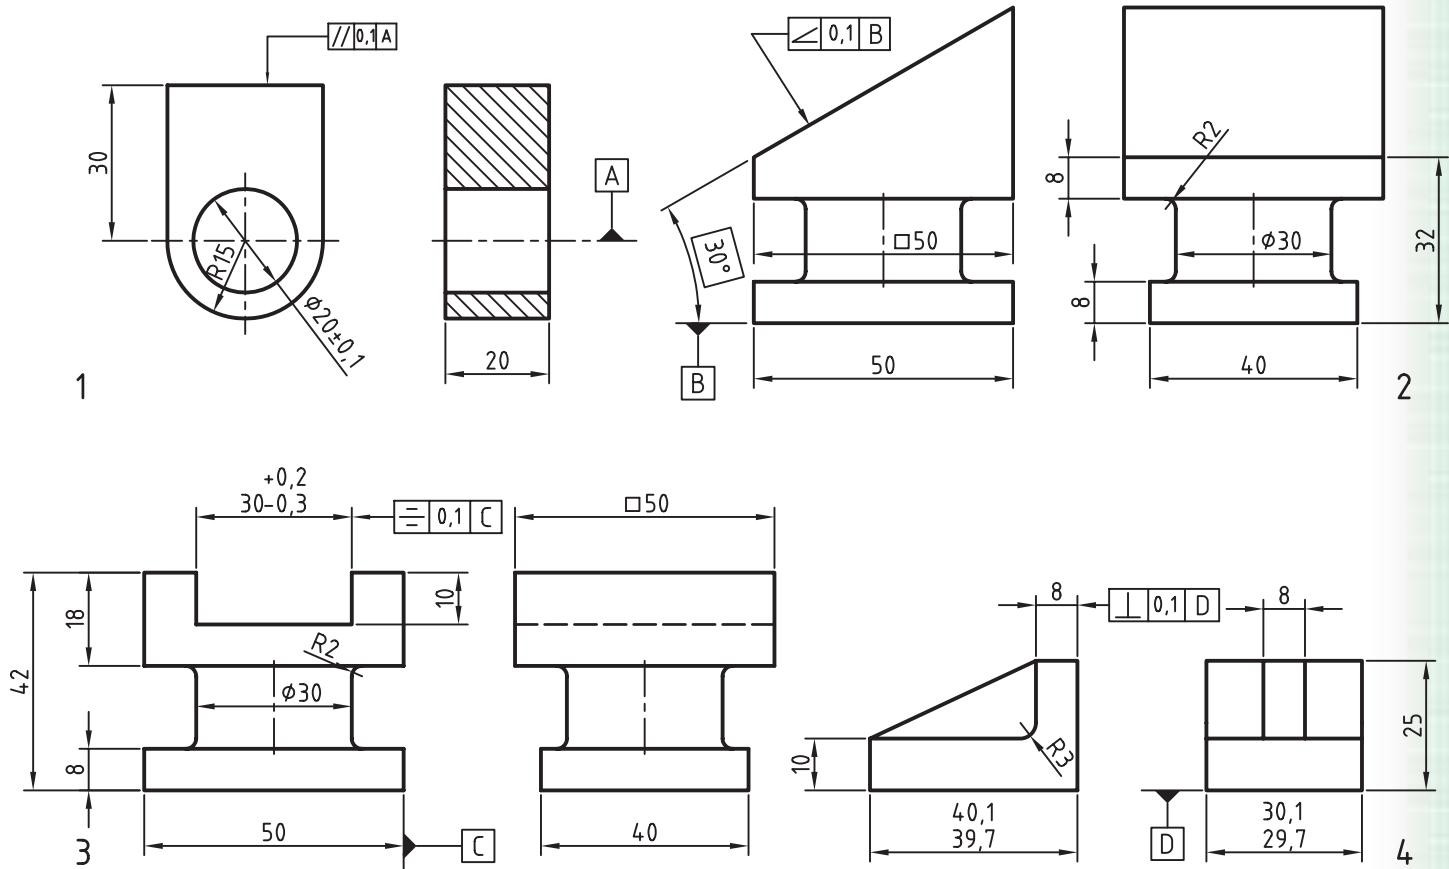

۲. قطعات زیر را مدل‌سازی کنید و بعد از نمایگیری، اندازه‌گذاری و علائم مورد نیاز را درج نمایید. (۱۸۰ دقیقه)  
هر کدام از قطعات را در یک لی آت مجزا همراه با کادر و جدول به اتوکد ارسال کنید.

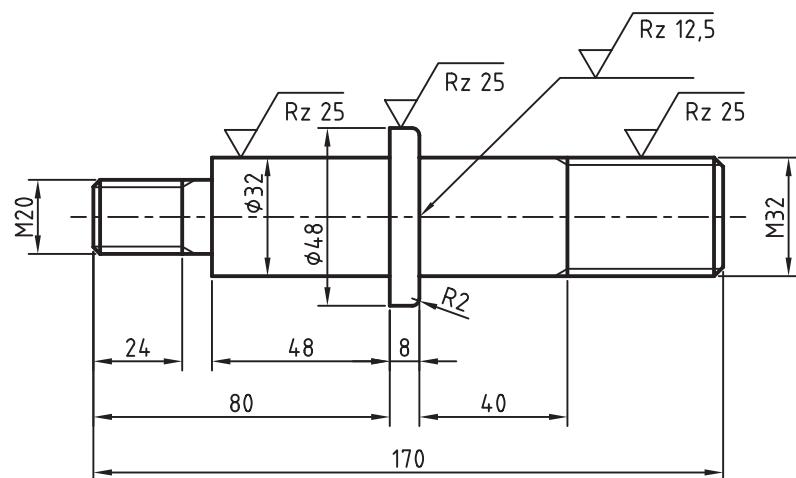





Rz 50 (Rz 25 Rz 12.5)

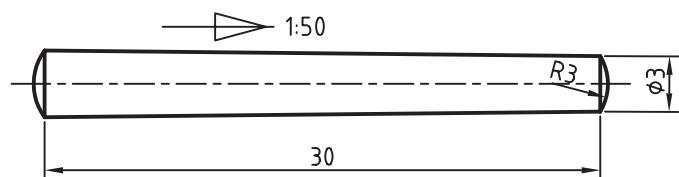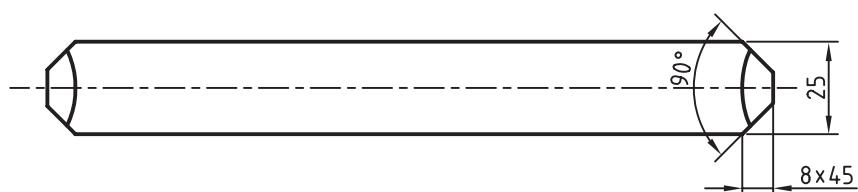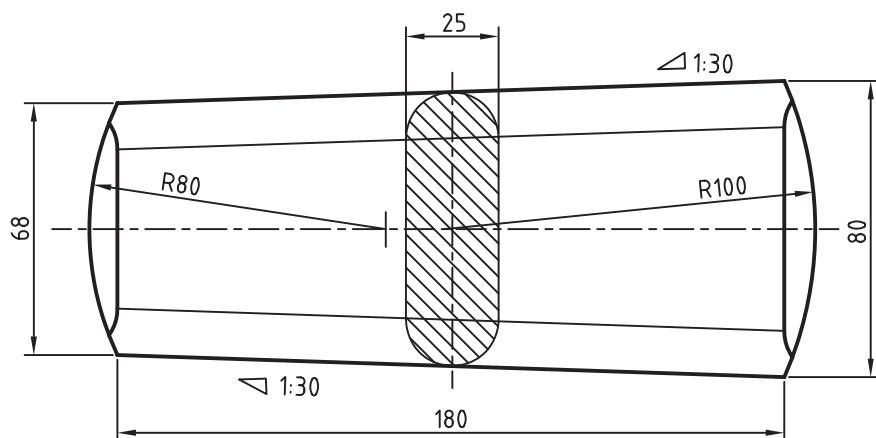

۳. قطعات زیر را مدل‌سازی کنید و بعد از نمایگیری، اندازه‌گذاری و علائم جوشکاری را در آن درج نمایید. (۲۴۰ دقیقه)

هر کدام از قطعات سمت راست را در یک لی آت مجزا همراه با کادر و جدول به اتوکد ارسال کنید.

قطعات مجموعه‌ی سمت چپ را هم به صورت ترکیبی و هم به صورت مجزا ارائه و در لی آت‌های مجزا به اتوکد ارسال کنید.

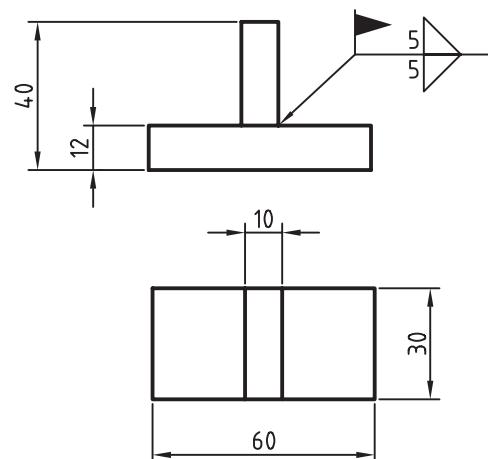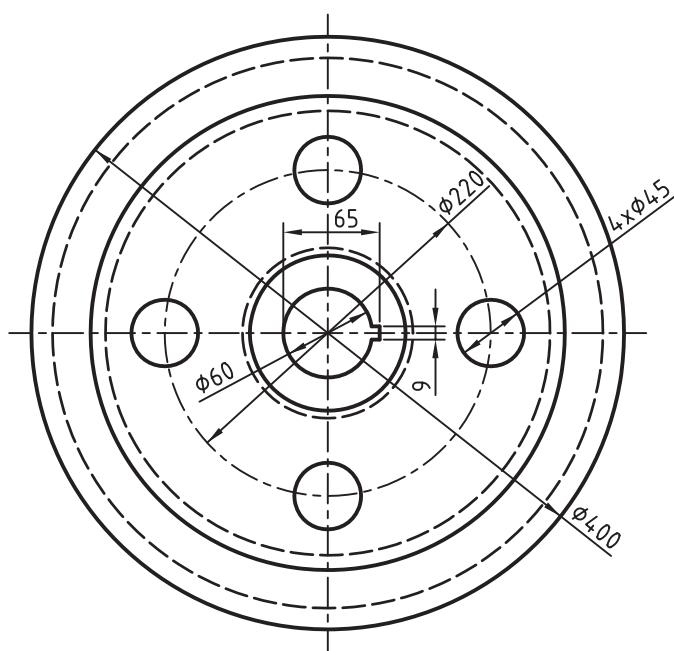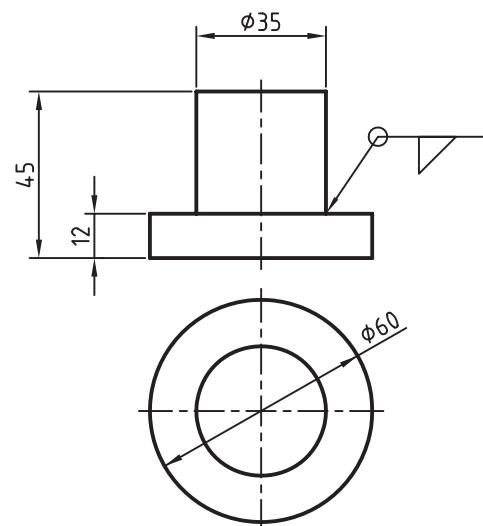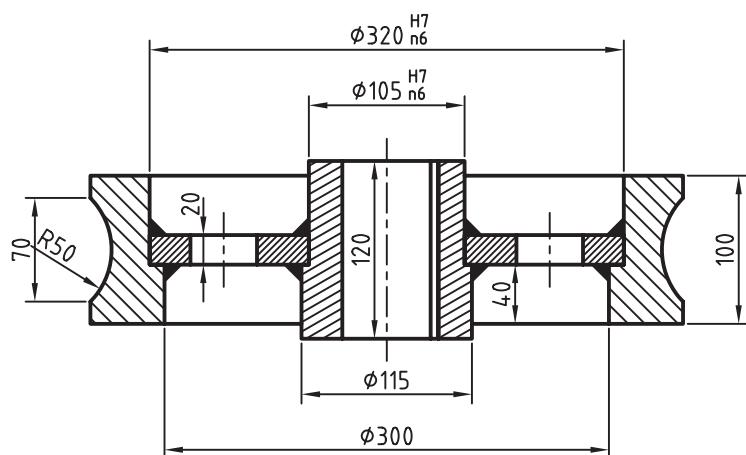

## واحد کار سوم:

◀ هدف کلی: سوار کردن قطعات و استفاده از قطعات استاندارد و ایجاد نقشه‌های انفجاری

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۲۴	۱۵	۹	مونتاژ کردن قطعات
۴۵	۲۶	۱۹	ایجاد قطعات استاندارد


# توانایی مونتاژ کردن قطعات

- ◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:
- دو سطح از قطعات را با یک فاصله‌ی معین موازی کند.
  - بین دو سطح مختلف یک زاویه‌ی خاص برقرار کند.
  - یک زیرمجموعه‌ی در یک مجموعه‌ی مونتاژی ایجاد کند.
  - تداخل بین دو یا چند قطعه را نشان دهد.
  - حداقل فاصله‌ی بین دو قطعه را تعیین کند.
  - یک نقشه‌ی انفجاری جدید ایجاد کند.
  - ضربی انفجار را تعریف کند.
  - ضربی انفجار را تغییر دهد.
  - تفاوت ضربی انفجار کلی با ناحیه‌ای را بیان کند.
  - موقعیت یک قطعه را در یک نمای انفجاری تغییر دهد.
  - مسیر مونتاژ را تعریف کند.
  - یک مسیر مونتاژ جدید ایجاد کند.
  - مهم‌ترین گزینه‌های موجود در تنظیمات Options در بخش مونتاژ و صحنه را نام ببرد.
  - یک فایل مونتاژ ایجاد کند.
  - تفاوت‌های یک فایل مونتاژ را با یک فایل مدل‌سازی بیان کند.
  - قطعات مختلفی را به یک مجموعه وارد کند.
  - تفاوت فایل‌های خارجی را با فایل‌های دیگر توضیح دهد.
  - درجات آزادی را توضیح دهد.
  - نماد درجات آزادی را روی قطعات نمایش دهد.
  - قطعات را در مونتاژ جابه‌جا کرده یا بچرخاند.
  - قیدگذاری در مونتاژ را تعریف کند.
  - قیدهای مونتاژ را نام ببرد.
  - دو گوشه از قطعات را با هم جفت کند.
  - دو لبه از قطعات را با هم جفت کند.
  - دو سطح از قطعات را با هم جفت کند.
  - دو محور سوراخ را با هم، هم‌راستا کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۴	۱۵	۹

## پیش آزمون

۱. تفاوت یک فایل قطعه با یک فایل مونتاژ چیست؟
۲. نقشه‌ی مرکب یا ترکیبی را تعریف کنید.
۳. در کدام فایل می‌توانیم چندین قطعه ایجاد کنیم؟
۴. در یک نقشه نام و مشخصات قطعات در کجا نمایش داده می‌شود؟
۵. جدول قطعات در نقشه‌های مرکب شامل چه موضوع‌هایی است؟
۶. کاربردهای نقشه‌ی انفجاری را نام ببرید.
۷. سوار کردن و پیاده کردن قطعات یک مجموعه را در نقشه چگونه نشان می‌دهیم؟
۸. چنانچه لازم باشد از یک قطعه‌ی خاصی - که ممکن است تغییر کند - در چندین مجموعه‌ی مونتاژی استفاده کنیم چگونه عمل می‌کنیم؟
۹. با استفاده از چه دستوری می‌توانیم فاصله‌ی بین دو نقطه را اندازه بگیریم؟
۱۰. یک قطعه در فضا چند نوع حرکت یا چرخش دارد؟
۱۱. محدود کردن یک حرکت یا چرخش را چه می‌گویند؟
۱۲. در نقشه‌ی زیر چند قطعه قابل تشخیص است کروکی آنها را با دست ترسیم کنید.

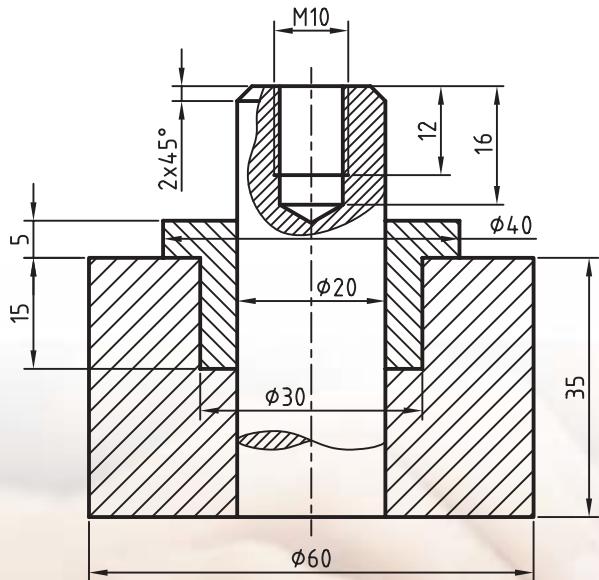

## مقدمه

برای وارد کردن قطعات به مجموعه از دستور Catalog (آیکن زردرنگ در پایین مرورگر دسکتاپ) استفاده می‌کنیم.

### وارد کردن قطعات به مجموعه

Menu: Assembly ⇄ Catalog

Tool bar: Assembly Modeling ⇄ Catalog

Right: Assembly Menu ⇄ Catalog



Command: AMCATALOG

بعد از اجرای این دستور پنجره‌ی تبادلی Catalog ظاهر می‌شود. این پنجره دارای دو زبانه است. فایل‌های خارجی در زبانه‌ی External فهرست می‌شوند و در زبانه‌ی All همه‌ی قطعات خارجی و قطعات موجود در فایل جاری نمایش داده می‌شود. از آنجا که هنوز پوششی پردازه یا پوششی را که در برگیرنده‌ی قطعات مدل‌سازی ما است معرفی نکردہ‌ایم این پنجره اکنون خالی است.

یک مجموعه یا فایل مونتاژی از دو یا چند قطعه یا زیرمجموعه تشکیل یافته است. در مجموعه‌های ساده که از تعداد کمی قطعه تشکیل یافته است می‌توانیم تمام قطعات را در یک فایل مونتاژی مدل‌سازی و ذخیره کنیم. اما برای مجموعه‌های پیچیده بهتر است یک پوششی جدید برای مجموعه ایجاد کنیم و قطعات را به صورت تکی در فایل‌های مجزا ذخیره کنیم. در یک مجموعه یا زیرمجموعه یک قطعه به عنوان قطعه‌ی اصلی یا پایه عمل می‌کند و بقیه‌ی قطعات روی آن سوار می‌شوند. بنابراین اولین قطعه‌ای که وارد مجموعه می‌شود و ثابت است باید همان قطعه‌ی اصلی یا پایه باشد.

## ایجاد یک فایل مونتاژ

برای ایجاد یک فایل مونتاژ و وارد شدن به محیط مونتاژ از دستور New در منوی File استفاده می‌کنیم. مرورگر دسکتاپ در محیط مونتاژ دارای سه زبانه‌ی Model و Scene و Drawing است. در زبانه‌ی Model آیکن یک مجموعه به نام فایل به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

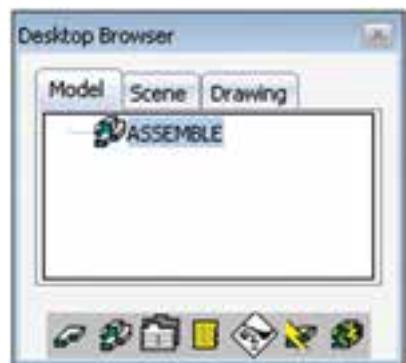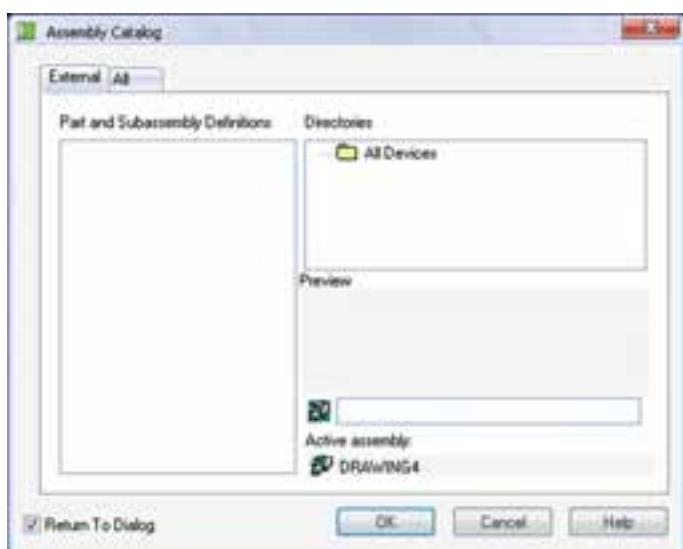

برای وارد کردن قطعات دیگر به مجموعه نیز روی آنها راست کلیک می کنیم و گزینه Attach را بر می گزینیم.




نکته

بعد از درج یک قطعه در صفحه طراحی چنانچه مجدداً کلیک کنیم یک نسخه دیگر از قطعه درج می شود. برای خارج شدن از دستور باید دکمه ایتر را بزنیم.

## نمایش درجات آزادی قطعات

اولین قطعه‌ای که به مجموعه آورده می شود ثابت است، اما قطعات بعدی شش درجه آزادی دارند: سه درجه حرکت روی محورهای X، Y و Z و سه درجه دوران حول همین سه محور. با هر قیدی که به قطعات افزوده می شود از درجات آزادی آنها کاسته می شود. برای نمایش نماد DOF و مشاهده درجات آزادی یک قطعه کافی است روی نام آن در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنیم و گزینه DOF Symbol را تیک بزنیم.

شکل زیر نماد DOF برای قطعه‌ای که شش درجه آزادی دارد نمایش داده می شود.

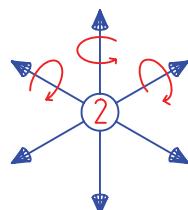


این علامت شامل یک دایره است که شماره‌ی قطعه داخل آن نمایش داده می شود. هر محوری که در این علامت نمایش داده شود نشانه‌ی آن است که قطعه روی آن محور می تواند حرکت کند.

هر محوری که روی آن کمان دوران وجود داشته باشد بیانگر آن است که قطعه حول آن محور می تواند بچرخد. اگر

با راست کلیک کردن در بخش Directories و انتخاب گزینه Add Directory می توانیم پوشه‌ی حاوی قطعات را به سیستم معرفی کنیم.



بعد از معرفی پوشه‌ی حاوی قطعات، همه قطعات و زیرمجموعه‌های موجود در فایل در بخش Part and Subassembly Definitions فهرست می شوند. با کلیک کردن روی هر قطعه پیش‌نمایش آن در بخش Preview نمایش داده می شود.

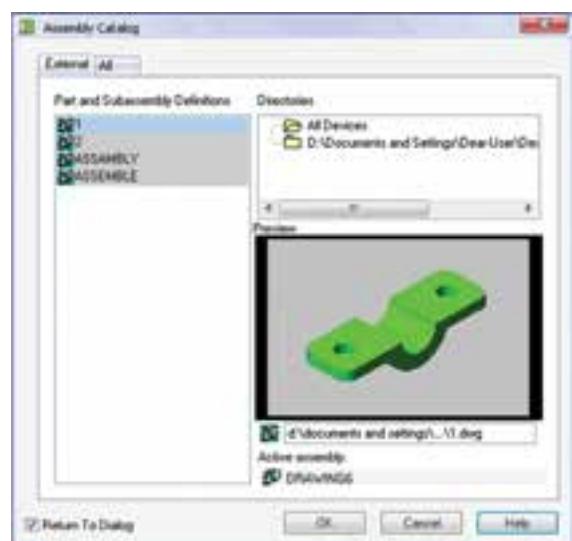


روی قطعه‌ی اصلی یا پایه راست کلیک می کنیم و گزینه Attach را بر می گزینیم. سپس در صفحه طراحی محلی را که می خواهیم قطعه در آنجا درج شود مشخص می کنیم.



نکته

پس زمینه‌ی قطعاتی که از آنها در مجموعه جاری استفاده می کنیم از رنگ خاکستری به رنگ سفید تبدیل می شود.

بعد از اجرای دستور باید قطعه‌ی مورد نظر را انتخاب کنیم. نماد دستور روی قطعه نمایش داده می‌شود و پنجره‌ی تبادلی Power Manipulator ظاهر می‌گردد. چنانچه پنجره‌ی تبادلی Power Manipulator ظاهر نشد از گزینه‌ی Options استفاده می‌کنیم.

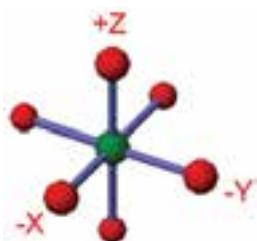


این پنجره شامل پنج زبانه است:



**زبانه‌ی General:** در این زبانه سه دکمه‌ی رادیویی است که باید یکی از آنها را انتخاب کنیم: برای جابه‌جایی و چرخش قطعات از دکمه‌ی بالا (Place Objects) استفاده می‌کنیم؛ چنانچه نیاز به جابه‌جایی یا دوران نماد بازوی مکانیکی باشد، مثلاً برای تغییر دادن محور دوران از دکمه‌ی وسط (Place Manipulator) استفاده می‌کنیم؛ و بالاخره برای کپی کردن قطعات از دکمه‌ی پایین (Copy Objects) استفاده می‌کنیم. گرفتن یکی از دکمه‌های Alt یا Ctrl Shift یا Shift در حین عملیات، عملکرد این دکمه‌ها را انجام می‌دهد.

 قطعه‌ای هیچ درجه‌ی آزادی نداشته باشد، یعنی ثابت باشد و هیچ حرکتی نکند، تنها دایره با شماره‌ی قطعه در داخل آن نمایش داده می‌شود. مثلاً علامت زیر نشان‌دهنده‌ی آن است که قطعه تنها می‌تواند در راستای محور Y حرکت کند.



## جابه‌جایی و تغییر قطعات در مونتاژ

برای جابه‌جایی، چرخش و کپی قطعات در راستای یکی از محورها یا به صورت آزاد از ابزاری به نام بازوی مکانیکی هوشمند استفاده می‌کنیم. برای استفاده از این بازوی مکانیکی باید دستور Power Manipulator را اجرا کنیم.

جابه‌جایی، چرخش و کپی قطعات در راستای یکی از محورها و یا به صورت آزاد

### Power Manipulator

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  Power Manipulator

Tool bar: Assembly Modeling  $\Rightarrow$  Power



Manipulator

Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  Power Manipulator

Command: AMMANIPULATE

Select objects:

Select handle or Geometry [Undo/  
UCS/WCS>Select/  
Options/PanCenter/  
X/Y/Z] <Accept>:

## جابه‌جا کردن قطعه

چنانچه بخواهیم قطعه‌ی انتخاب شده در راستای یک محور جابه‌جا شود، باید روی گوی مربوط به آن محور کلیک کنیم و در راستای آن محور درگ نماییم. با استفاده از زبانه‌ی Move می‌توانیم اندازه‌ی دقیق جابه‌جایی را وارد کنیم، یا به صورت دستی در جای مناسب کلیک کنیم.



برای جابه‌جایی آزاد قطعه می‌توانیم گوی وسط نماد را درگ کنیم.


## چرخاندن قطعه

برای چرخاندن قطعه حول یک محور مثلاً محور X باید روی گوی محور Y دوبار کلیک کنیم و آن را به سمت محور Z درگ نماییم (کلیک کردن روی گوی محور Z و درگ کردن آن به سمت محور Y نیز همین نتیجه را می‌دهد). زاویه‌ی دقیق چرخش را می‌توانیم در زبانه‌ی Rotate وارد کنیم.

پنج دکمه‌ی تصویری زیر این پنجره نیز به ترتیب از

راست به چپ عبارت‌اند از:

۱. انتخاب قطعات جدید برای عملیات
۲. ختنی کردن آخرین عملیات
۳. هم‌تراز شدن نماد بازوی مکانیکی با مرکز صفحه‌ی طراحی
۴. هم‌راستا شدن بازوی مکانیکی با سیستم مختصات کاربر (UCS)
۵. هم‌راستا شدن بازوی مکانیکی با سیستم مختصات جهانی (WCS).

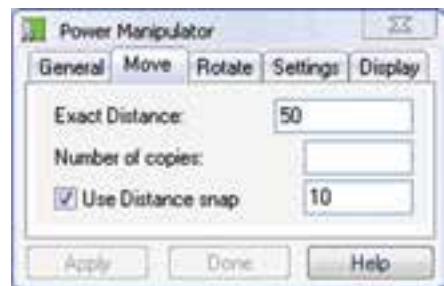



◀ **زبانه‌ی Move و Rotate**: در این زبانه سه فیلد وجود دارد که برای جابه‌جایی یا چرخش دقیق قطعات از آنها استفاده می‌کنیم: فیلد اول برای مقدار دقیق جابه‌جایی یا زاویه‌ی دقیق چرخش؛ فیلد دوم برای تعیین تعداد قطعاتی که با آن فاصله یا زاویه کپی شود؛ و با تیک‌زنن گزینه‌ی Use Angle snap یا Use Distance snap می‌توانیم عددی در فیلد آخر وارد کنیم تا تغییرات فیلد اول مضربی از آن باشد.

از زبانه‌های Settings و Display نیز برای تنظیم ابعاد و رنگ بخش‌های نماد بازوی مکانیکی استفاده می‌کنیم.

## قیدگذاری قطعات در مونتاژ

### جفت کردن دو گوشه یا دو نقطه از قطعات

۱. تقریباً روی سطح لبهٔ مورد نظر کلیک می‌کنیم. سپس با کلیک‌های متوالی نقطهٔ وسط آن را برمی‌گزینیم.
۲. مرحلهٔ ۱ را برای لبهٔ قطعهٔ دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست Enter offset <0> دکمهٔ ایتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش فرض آن است پذیرفته شود. با این قید سه درجهٔ آزادی از قطعهٔ شمارهٔ ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محورهای مختصات دوران یابد.

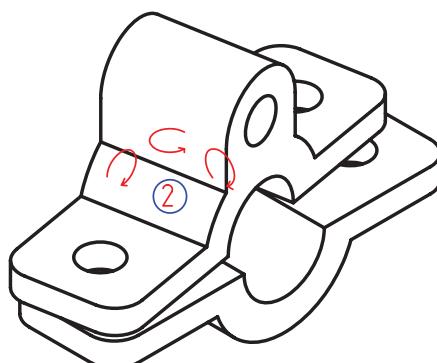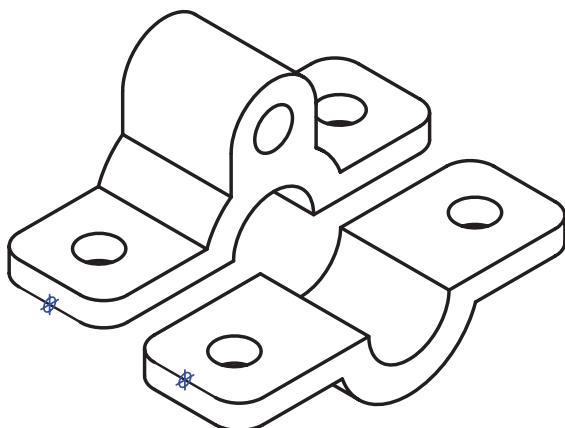

قیدگذاری در مونتاژ به معنی کاستن از درجات آزادی قطعات است.

هر قیدی یک یا چند درجهٔ آزادی قطعات را کم و حرکت یا دوران آن‌ها را محدود می‌کند. قیدگذاری باید بر اساس عملکرد قطعه در یک مجموعه انجام شود.

### قید Mate

دستور اصلی و پرکاربرد قیدگذاری در مونتاژ دستور Mate است که از آن برای جفت کردن دو گوشه، دو لبه یا دو سطح قطعات با یکدیگر استفاده می‌کنیم.



نکته

هم با استفاده از گزینه‌های خط فرمان و هم با استفاده از کلیک چپ می‌توانیم دقیقاً آن بخشی از قطعه را که مدنظر ما است انتخاب کنیم.

ایجاد قید جفت کردن دو گوشه، دو لبه یا دو سطح

### Mate

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Mate

Tool bar: 3D Constraints  $\Rightarrow$  Mate

Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Mate


Command: AMMATE

```
Select second set or [Clear/fAcE/  
Point/cYcle] <accEpt>:  
Enter offset <0>:
```



## جفت کردن دو لبه قطعات

۱. ابتدا روی لبه مورد نظر کلیک می‌کنیم سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را برمی‌گزینیم (در صورت نیاز با استفاده از گزینه‌ی Flip می‌توانیم راستای انطباق را تغییر دهیم).
۲. مرحله‌ی ۱ را برای لبه قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.

۳. در پاسخ به درخواست Enter offset <0> دکمه‌ی ایتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود. با این قید چهار درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Z بچرخد و در راستای محورهای X و Y حرکت کند.

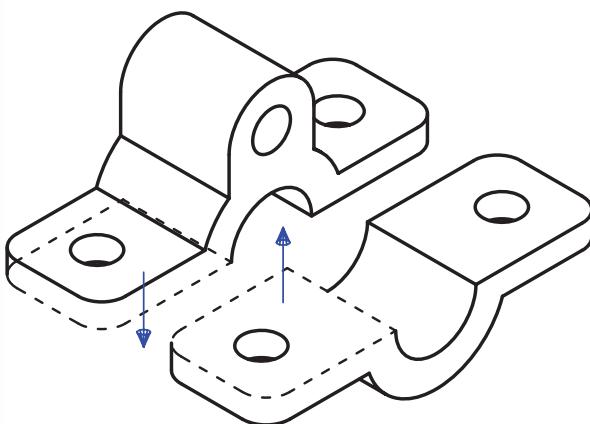

۳. در پاسخ به درخواست Enter offset <0> دکمه‌ی ایتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود. با این قید چهار درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Y بچرخد و در راستای همین محور حرکت کند.

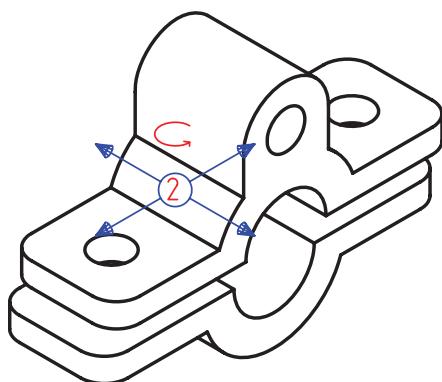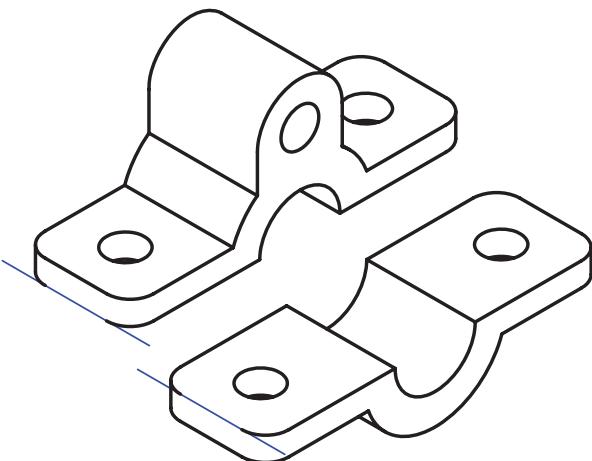

## قید **Flush**

دستور دیگری که از آن برای همتراز کردن و توازی سطوح در مونتاژ استفاده می‌کنیم دستور **Flush** است. از این قید برای ایجاد فاصله‌ی پارامتریک بین دو سطح نیز استفاده می‌شود.

### ایجاد قید توازی بین سطوح قطعات در مونتاژ **Flush**

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Flush

Tool bar: 3D Constraints  $\Rightarrow$  Flush 

Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Flush

Command: AMFLUSH


Select second set or [Clear/fAcE/  
Point/cYcle] <accEpt>:  
Enter offset <0>:

## جفت کردن دو محور سوراخها و بخش‌های دور قطعات

۱. ابتدا روی لبهٔ سوراخ یا سطح جانبی آن کلیک می‌کنیم.
۲. سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را برمی‌گزینیم.
۳. مرحلهٔ ۱ را برای سوراخ یا استوانهٔ قطعهٔ دوم نیز تکرار می‌کنیم.


۴. در پاسخ به درخواست Enter offset <0>: دکمهٔ Enter را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود.

با این قید چهار درجه آزادی از قطعهٔ شمارهٔ ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Y بچرخد و در راستای همین محور حرکت کند.

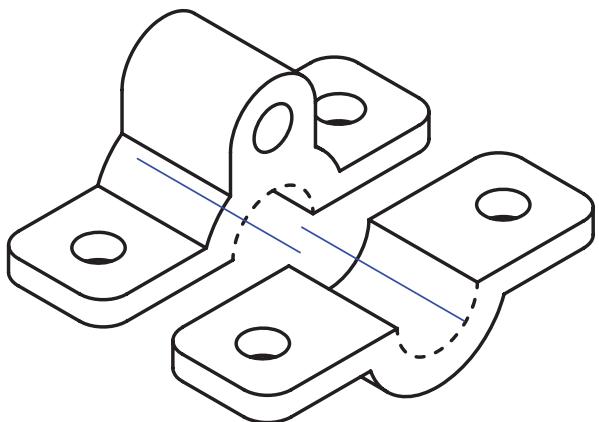


## موازی کردن دو سطح قطعات

۱. روی سطح مورد نظر کلیک می‌کنیم. سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را انتخاب می‌کنیم (در صورت نیاز با استفاده از گزینهٔ Flip می‌توانیم راستای انطباق را تغییر دهیم).
۲. مرحلهٔ ۱ را برای سطح قطعهٔ دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست Enter offset <0>: دکمهٔ Enter را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود.

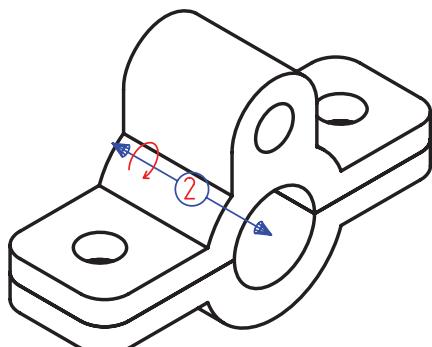

شود. در صورتی که بخواهیم دو سطح با فاصله‌ی مشخصی نسبت به هم قرار گیرند در اینجا عددی وارد می‌کنیم. با این قید سه درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Z بچرخد و در راستای محورهای X و Y حرکت کند.

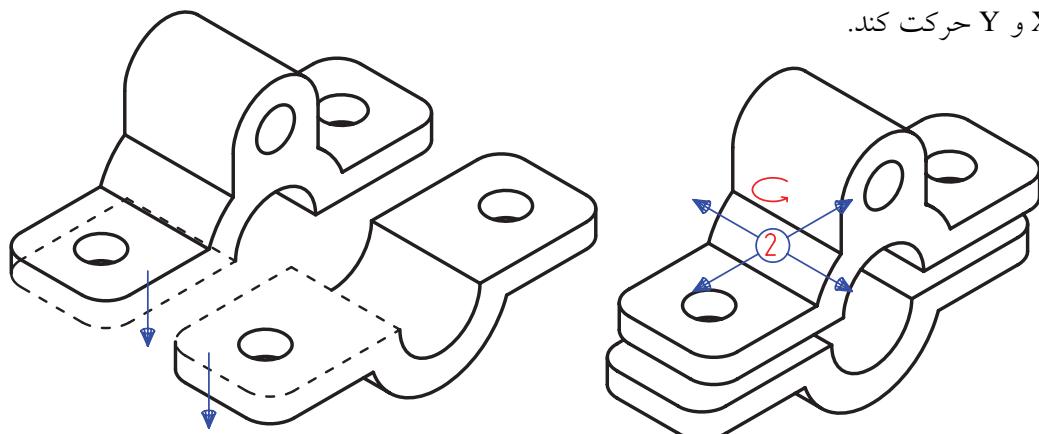

### ایجاد قید زاویه بین دو سطح قطعات

۱. ابتدا روی سطح یا لبه‌ی مورد نظر کلیک می‌کنیم تا انتخاب شود (در صورت نیاز با استفاده از گزینه‌ی Flip می‌توانیم راستای قید را تغییر دهیم).
۲. مرحله‌ی ابرای سطح یا لبه‌ی قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست Enter Angle <0>: مورد نظر را وارد می‌کنیم.

### قید Angle

از این قید برای ایجاد زاویه بین دو سطح، دو محور یا بین یک سطح و یک محور استفاده می‌کنیم. زاویه‌ی مورد نظر کاملاً پارامتریک است و می‌توانیم آن را تغییر دهیم.

### ایجاد قید زاویه بین سطوح قطعات در مونتاژ Angle


Menu: Assembly  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Angle

Tool bar: 3D Constraints  $\Rightarrow$  Angle

Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Angle

Command: AMANGLE



Select second set or [Clear/fAcE/  
Point/Flip/cYcle] <accEpt>:  
Enter Angle <0>:

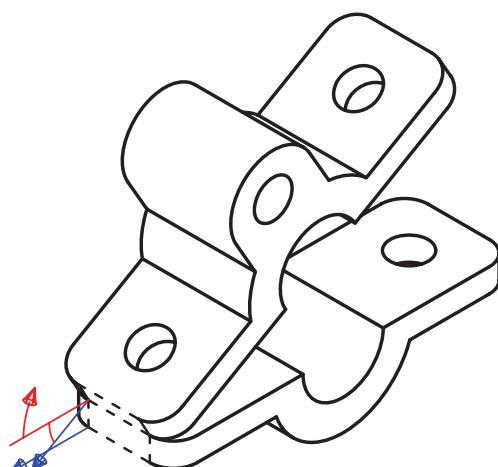

## قید Insert

با استفاده از این قید می‌توانیم محور سوراخ‌ها و استوانه‌ها را هم‌راستا و لبه‌های آن‌ها را جفت کنیم.

با این قید پنج درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Z بچرخد.

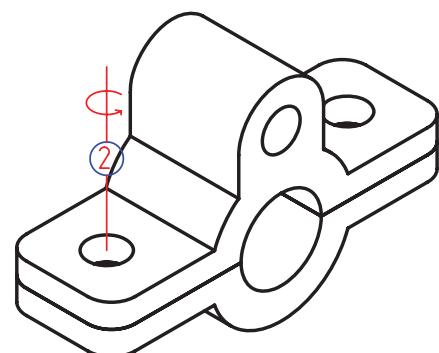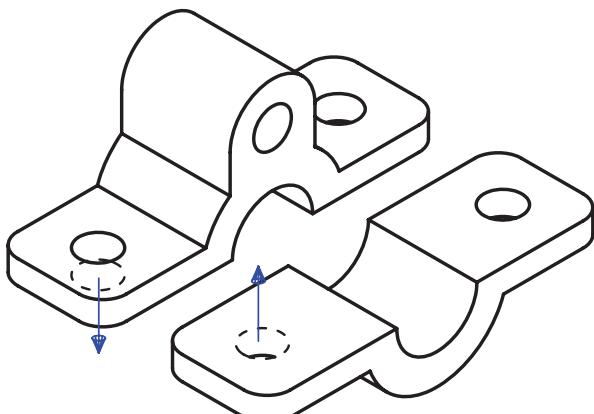

ایجاد قید هم‌راستا کردن محور سوراخ‌ها و استوانه‌ها و

### جفت کردن لبه‌های آن‌ها در مونتاژ Insert

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$  Insert

Tool bar: 3D Constraints  $\Rightarrow$  Insert



Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  3D Constraints  $\Rightarrow$

Insert

Command: AMINSERT


Select first circular edge:  
Enter an option [Clear/Flip] <ac-cEpt>:

Select second circular edge:  
Enter an option [Clear/Flip] <ac-cEpt>:


Enter Offset <0>:

## ویرایش قیدهای مونتاژ

بعد از این که یک قید بین دو قطعه ایجاد کردیم، نام این قید در زیرمجموعه‌ی هر دو قطعه در مرورگر دسکتاپ ظاهر می‌شود. با دوبارکلیک کردن روی یکی از این قیدها (تفاوتبندی نمی‌کند) قدام قطعه را انتخاب کنیم) پنجره‌ی تبادلی Edit 3D Constraint ظاهر می‌شود که در آن می‌توانیم قید را ویرایش کنیم. البته نمی‌توانیم ماهیت یک قید را تغییر دهیم. یعنی قید Mate را نمی‌توانیم به قید Insert تبدیل کنیم.

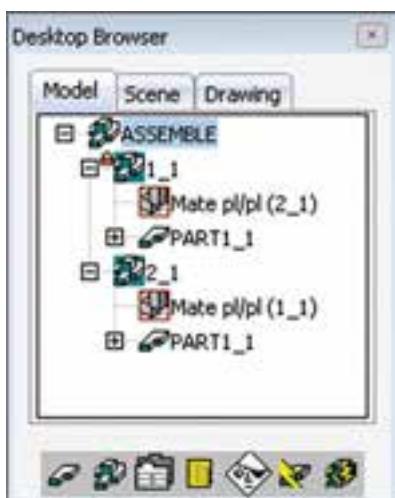

این عمل معادل اجرای دستور Assembly >>3D Constraints >>Edit Constraints از منوی Edit Constraints است. مثلاً تصویر زیر ویرایش قید Mate بین دو سطح با فاصله‌ی صفر را نشان می‌دهد. با وارد کردن عددی در فیلد Expression می‌توانیم فاصله‌ی این دو سطح را تغییر دهیم.

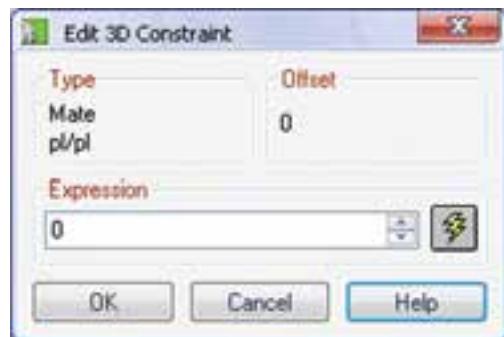





دستور کار شماره‌ی ۱

۱۲۰) دقيقه)

قیدگذاری مونتاژ

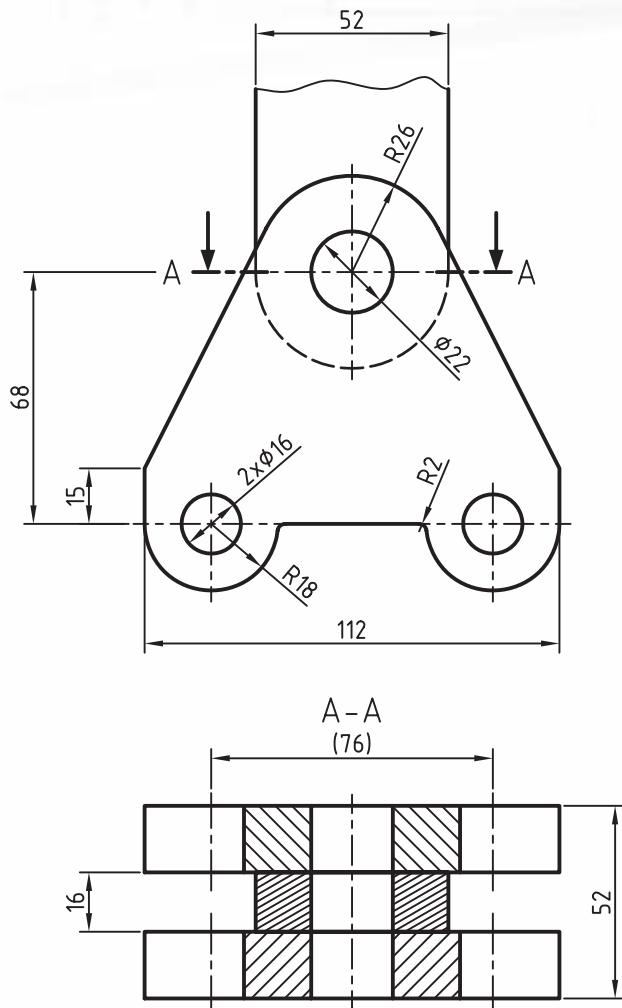

قطعات زیر را مدل‌سازی کنید و مطابق نمونه مونتاز  
نمایید.

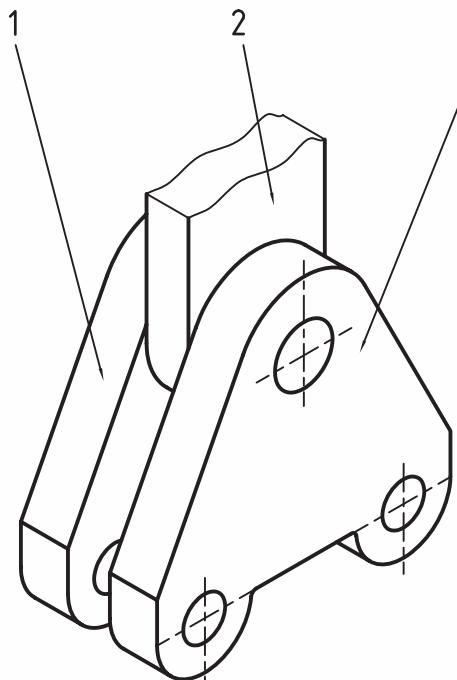


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

## مراحل ترسیم


- قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را انتخاب کنید.
۹. سطح پشت قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را نیز انتخاب کنید و دکمه‌ی ایتر را بزنید تا این دو سطح بر هم منطبق شوند.

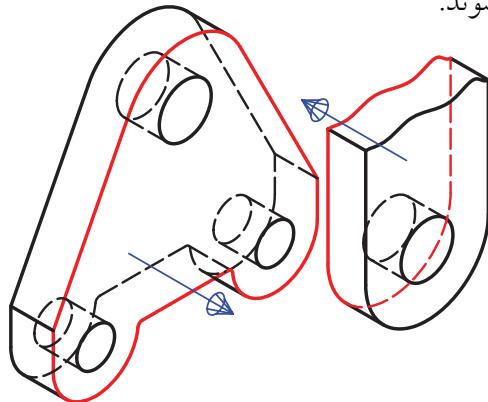

۱۰. روی قطعه‌ی شماره‌ی ۱ در مرورگر دسکتاب راست کلیک کنید و دستور Copy را انتخاب کنید.
۱۱. در صفحه کلیک کنید تا یک نسخه از این قطعه کپی شود.
۱۲. با استفاده از دستور Mate محور سوراخ قطعه‌ی کپی را با محور سوراخ قطعه‌ی شماره‌ی ۲ هم راستا کنید.
۱۳. دستور Mate را مجدداً اجرا کنید و سطح پشت این قطعه را با سطح مقابل قطعه‌ی شماره‌ی ۲ منطبق سازید.
۱۴. روی قطعه‌ی جدید در مرورگر دسکتاب راست کلیک کنید و DOF Symbol را انتخاب کنید.
۱۵. مشاهده خواهید کرد که این قطعه تنها یک درجه آزادی دارد و آن هم گردش حول محور X است. برای محدود کردن این حرکت با استفاده از دستور Mate محور یکی از سوراخ‌های این قطعه را با محور سوراخ نظیر در قطعه‌ی شماره‌ی ۱ هم راستا کنید.
۱۶. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. با استفاده از گرینه‌ی Z در دستور New Sketch نمای رو به رو را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.
۲. قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را مدل‌سازی کنید.
۳. دستور New Part را اجرا و قطعه‌ی جدیدی ایجاد کنید.
۴. قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را مدل‌سازی کنید. در قسمت شکستگی این قطعه از دستور Spline استفاده کنید.
۵. روی قطعه‌ی شماره‌ی ۲ در مرورگر دسکتاب راست کلیک کنید و DOF Symbol را انتخاب کنید.
۶. قید Mate را از منوی Assembly>>3Dconstraints اجرا و روی لبه‌ی گرد قطعه‌ی شماره‌ی ۱ کلیک کنید تا محور آن انتخاب شود.

۷. روی لبه‌ی گرد قطعه‌ی شماره‌ی ۲ نیز کلیک کنید تا محور آن انتخاب شود. سپس دکمه‌ی ایتر را بزنید تا این دو قطعه با هم، هم راستا شوند.

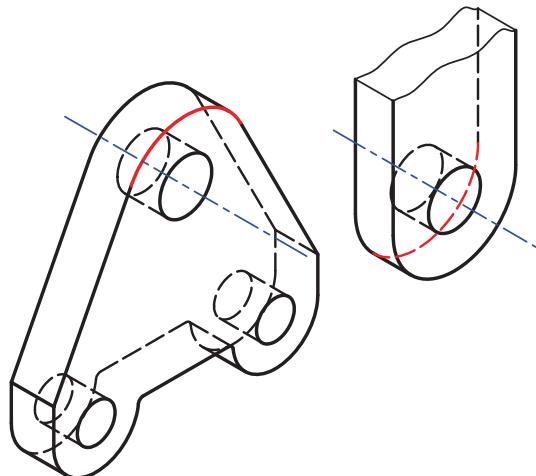

۸. اکنون مشاهده خواهید کرد که قطعه‌ی شماره‌ی ۲ دو درجه آزادی دارد: حرکت در مسیر محور X و گردش حول محور X برای محدود کردن حرکت در راستای محور X دستور Mate را اجرا و سطح مقابل

## ایجاد یک زیرمجموعه

مجموعه‌هایی را که از قطعات زیادی تشکیل یافته است باید به صورت ترکیبی از قطعات و زیرمجموعه‌ها مدیریت کرد. در یک زیرمجموعه می‌توانیم قیدهای مونتاژ را اضافه کنیم و آن‌ها را مانند یک قطعه در یک مجموعه بزرگ‌تر کنترل کنیم. برای کار کردن روی یک زیرمجموعه باید آن را فعال کنیم. برای فعال کردن یک زیرمجموعه کافی است روی آن دوبار کلیک کنیم.

برای ایجاد یک زیرمجموعه از دستور Amnew استفاده می‌کنیم. این دستور پرکاربرد را می‌توانیم با استفاده از راست‌کلیک در مرورگر دسکتاپ و انتخاب گزینه New Subassembly اجرا کنیم.

Enter an option [Convert/Instance/Part/Scene/subAssembly]  
<Instance>:  
Enter new subassembly name  
<SUB1>:

با این کار یکی از گزینه‌های دستور (گزینه‌ی subAssembly) اجرا می‌شود و از ما می‌خواهد که نامی برای زیرمجموعه‌ی ایجادشده وارد کنیم یا نام پیشنهادی آن را تأیید کنیم.

یک مجموعه می‌تواند چندین زیرمجموعه داشته باشد.

## بررسی تداخل دو قطعه

در مونتاژ، یکی از ابزارهایی که به ما کمک می‌کند تا اشکالات طراحی قطعات را بهتر متوجه شویم، بررسی تداخل قطعات است که با این ابزار می‌توانیم در انطباقات مقدار لقی را مشاهده کنیم و در صورت لزوم ابعاد قطعات را اصلاح کنیم.

بررسی و مشاهده تداخل بین قطعات در مونتاژ

### Check Interference

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  Analysis  $\Rightarrow$  Check Interference

Tool bar: Assembly Modeling  $\Rightarrow$  Check 3D Interference 

Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  Analysis  $\Rightarrow$  Check Interference

Command: AMINTERFERE

```
Nested part or subassembly selection? [Yes/No] < No >:  
Select first set of parts or subassemblies:  
Select second set of parts or subassemblies:  
Create interference solids? [Yes/No] < No >:  
Highlight pairs of interfering parts/subassemblies? [Yes/No] < No >:
```

## تعیین حداقل فاصله‌ی بین قطعات

با استفاده از این دستور قادر هستیم حداقل فاصله‌ی بین قطعات یا بین موضوع‌های دو بعدی را تعیین و در صورت نیاز با ترسیم یک خط آن را مشاهده کنیم.

تعیین حداقل فاصله‌ی بین قطعات و موضوع‌های

### Minimum 3D Distance دو بعدی

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  Analysis  $\Rightarrow$  Minimum 3D

Distance

Tool bar: Assembly Modeling  $\Rightarrow$  Minimum 3D



Right: Assembly Menu  $\Rightarrow$  Analysis  $\Rightarrow$  Minimum  
3D Distance


Command: AMDIST

Select first set or [Objects]:  
Select second set or [Objects]:  
Output: [Display/Line] < Display >:

بعد از اجرای دستور باید اولین مجموعه‌ی قطعات را انتخاب و بعد از زدن دکمه‌ی ایتر دومین مجموعه را انتخاب کنیم. سپس حداقل فاصله‌ی فاصله در قالب پیغامی در خط فرمان نمایش داده می‌شود و از ما می‌خواهد که این فاصله را به صورت یک خط نمایشی (Display) یا به

بعد از اجرای دستور از ما می‌خواهد که تعیین کنیم آیا قطعات یا زیرمجموعه‌های مجموعه‌ی انتخابی نیز در بررسی تداخل شرکت کنند یا خیر.

آن‌گاه اولین مجموعه‌ی قطعات یا زیرمجموعه‌ها و دومین مجموعه‌ی قطعات یا زیرمجموعه‌ها را انتخاب می‌کنیم. پس از آن سیستم در خط فرمان تعداد تداخل‌های احتمالی یا عدم تداخل را اعلام می‌کند.

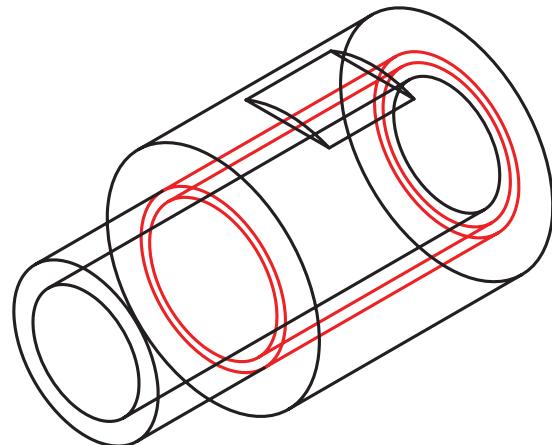

در صورتی که بخواهیم بخش تداخل بین قطعات به صورت یک حجم توپر ایجاد شود در پاسخ به درخواست سیستم گزینه‌ی Yes را انتخاب می‌کنیم و در صورتی که تعداد تداخل‌ها زیاد باشد و بخواهیم متوجه شویم که یک تداخل بین کدام قطعات یا زیرمجموعه‌ها ایجاد شده است می‌توانیم برای درخواست آخر گزینه‌ی Yes را انتخاب کنیم تا قطعاتی که دارای تداخل هستند هایلایت شوند.

می توانیم در فضای خالی این زبانه راست کلیک کنیم و گزینه‌ی New Scene را انتخاب کنیم.



### ایجاد یک صحنه یا نمای انفجاری New Scene

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ New Scene

Tool bar: Scenes ⇒


Right: Assembly Menu ⇒ New Scene

Command: AMNEW

```
Enter an option [Instance/Part/  
Convert/Scene/subAssembly] <In-  
stance>: Scene  
Specify target assembly name or  
[?] <ASSEMBLY>:
```

بعد از اجرای دستور باید نام مجموعه‌ای که می خواهیم از آن نمای انفجاری ایجاد کنیم انتخاب نماییم. با زدن دکمه‌ی ایتر مجموعه‌ی مونتاژی جاری انتخاب می شود. سپس پنجه‌ی تبادلی Create Scene ظاهر می شود.

صورت یک خط واقعی (Line) در صفحه مشاهده کنیم.

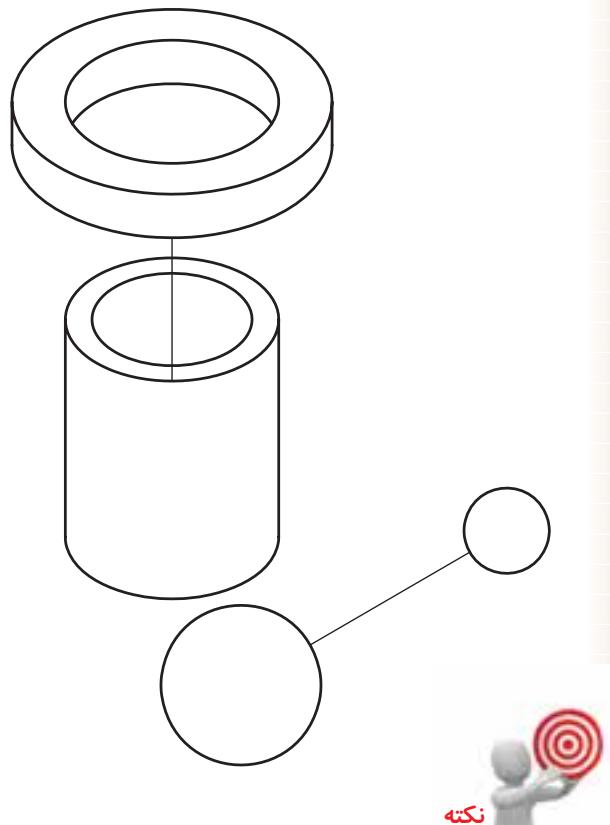

نکته

در مرحله‌ی انتخاب مجموعه قطعات می توانیم از گزینه‌ی Objects برای انتخاب موضوعات دو بعدی نیز استفاده کنیم.

### ایجاد نقشه‌ی انفجاری


صحنه یا سن یک نمای انفجاری از قطعات و زیرمجموعه‌های یک مجموعه است که چگونگی چفت و بست قطعات را نشان می دهد. از یک مجموعه‌ی مونتاژی می توانیم نماهای مختلف انفجاری (صحنه‌ها) ایجاد کنیم. برای ایجاد نماهای انفجاری و کار کردن روی آن از زبانه‌ی Scene در مرورگر دسکتاپ استفاده می کنیم. وقتی که اولین بار وارد این زبانه می شویم هیچ صحنه‌ای وجود ندارد. برای ایجاد یک صحنه‌ی جدید

مونتاژ شده باشند به صورت خودکار از Insert Mate یا Insert مونتاژ شده باشند. هم جدا می‌شوند اما روی قیدهای Angle و Flush یا Rotate و Move باشد. قطعاتی که به صورت دستی و با Auto Explode مونتاژ شده باشند تأثیری نمی‌گذارد. البته می‌توانیم ضریب انفجار را صفر در نظر بگیریم و قطعات را به صورت دستی در مونتاژ جابه‌جا کنیم یا دوران دهیم.


چنانچه قطعات یا زیرمجموعه‌هایی را در مونتاژ مخفی کرده باشیم و بخواهیم در نمای انفجاری نیز مخفی باشد Synchronize Visibility with Target Assembly گرینه‌ی زنیم. اگر این گزینه تیک نداشته باشد همه قطعات و زیرمجموعه‌ها در نمای انفجاری نمایش داده می‌شوند.



نام مجموعه‌ی مونتاژی مورد نظر را از منوی کرکره‌ای انتخاب و نام صحنه‌ی جدید یا نمای انفجاری را در فیلد Scene Name وارد می‌کنیم. برای ایجاد نمای انفجاری به صورت خودکار می‌توانیم ضریب انفجار را در فیلد Scene Explosion Factor وارد کنیم. این ضریب فاصله‌ی بین قطعات و زیرمجموعه‌ها را تعیین می‌کند. قطعات و زیرمجموعه‌هایی که با قیدهای

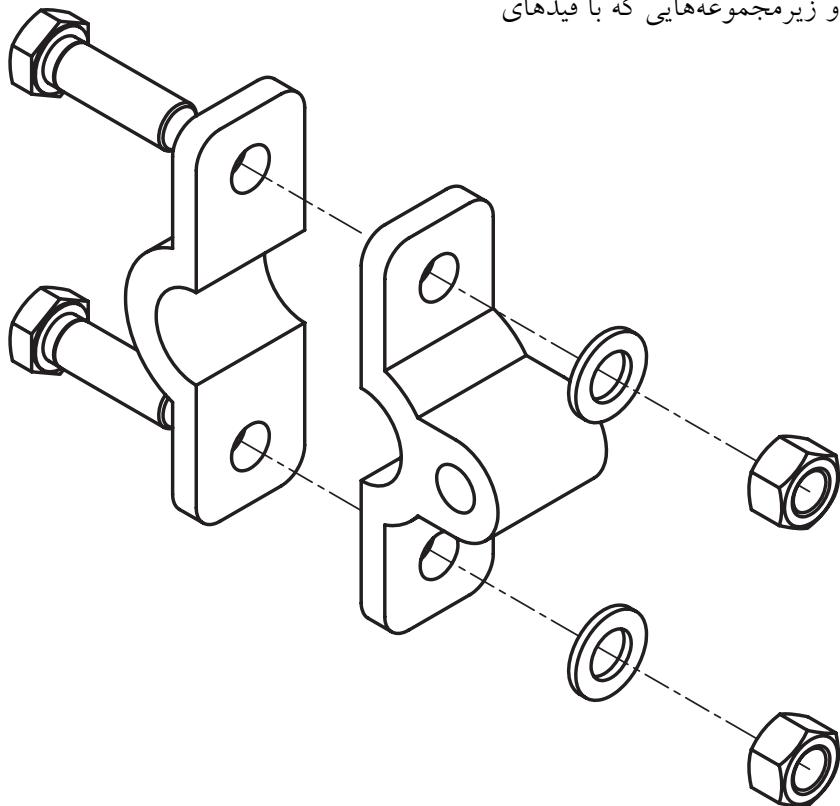

پنجره‌ی تبادلی Explosion Factor ضریب انفجار جدید را وارد کنیم.

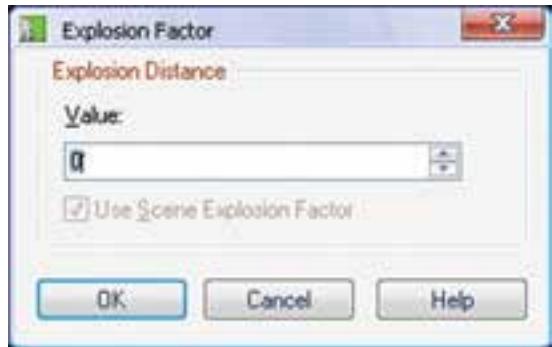

این دستور در واقع گزینه‌ی Scene در دستور Amxfactor را اجرا می‌کند.

### تغییر ضریب انفجار ناحیه‌ای

برای تغییر ضریب انفجار ناحیه‌ای برای قطعات نیز از همان دستور Amxfactor استفاده می‌کنیم.

#### تعیین ضریب انفجار ناحیه‌ای Part Explosion Factor

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  Scene  $\Rightarrow$  Part Explosion Factor

Tool bar: Scenes  $\Rightarrow$  Part Explosion Factor

Right: Part Explosion Factor

Command: AMXFACTOR

Select part or subassembly or [sCene]:

بعد از اجرای دستور باید قطعه‌ای که می‌خواهیم ضریب انفجار آن را تغییر دهیم مشخص کنیم یا با استفاده از گزینه‌ی sCene ضریب انفجار کلی صحنه را تغییر دهیم. سپس در پنجره‌ی تبادلی Explosion Factor

### تغییر ضریب انفجار

بعد از ایجاد صحنه می‌توانیم ضریب انفجار را تغییر دهیم. برای این کار از دستور Amxfactor استفاده می‌کنیم. می‌توانیم یک ضریب انفجار کلی برای تمام قطعات و زیرمجموعه‌ها در یک صحنه داشته باشیم که فاصله‌ی همه‌ی قطعات را به صورت یکسان تعیین کند؛ یا برای هر قطعه یک ضریب انفجار ناحیه‌ای تعیین کنیم که تنها روی فاصله‌ی آن قطعه تأثیر گذارد.

### تغییر ضریب انفجار کلی

تعیین ضریب انفجار کلی

#### Scene Explosion Factor

Menu: Assembly  $\Rightarrow$  Scene  $\Rightarrow$  Scene Explosion Factor

Tool bar: Scene Explosion Factor

Right: Scene Explosion Factor


Command: AMXFACTOR

Enter scene name to change or [?] <SCENE1>:

بعد از اجرای دستور باید نام صحنه‌ای که می‌خواهیم ضریب انفجار آن را تغییر دهیم مشخص کنیم یا با زدن دکمه‌ی ایتر صحنه‌ی جاری را برمی‌گزینیم. سپس در

بعد از اجرای دستور باید قطعات یا زیرمجموعه‌هایی که می‌خواهیم موقعیت یا زاویه‌ی آن‌ها را تغییر دهیم انتخاب کنیم. سپس نماد بازوی مکانیکی (Power Manipulator) نمایش داده می‌شود که می‌توانیم با انتخاب یک محور قطعات را در راستای آن محور تغییر موقعیت یا دوران دهیم.

(برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با بازوی مکانیکی به بخش «جایه‌جایی و تغییر قطعات در مونتاژ» در همین فصل مراجعه کنید.)

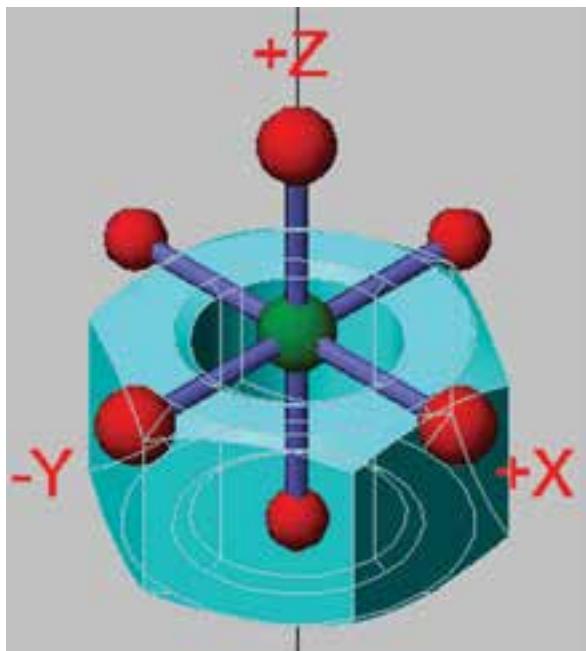

با دوبار کلیک کردن روی ردیف هر Tweak در مرورگر دسکتاب سه نوع Tweak می‌توانیم آن را ویرایش کنیم. با استفاده از منوی راست‌کلیک نیز می‌توانیم آن‌ها را حذف یا ویرایش نماییم.

ضریب انفجار ناحیه‌ای جدید را وارد کنیم. برای فعال شدن Use Scene Explosion Factor فیلد Value باید گزینه‌ی Use Scene Explosion Factor را غیرفعال کنیم. فعال بودن این گزینه به معنی استفاده از ضریب انفجار کلی برای قطعه‌ی انتخاب شده است.

## تغییر موقعیت و زاویه‌ی قطعات در نمای انفجاری

در مجموعه‌های بزرگ و پیچیده گاهی لازم است برای تنظیم دقیق موقعیت یک قطعه در نمای انفجاری به صورت دستی آن قطعه را تغییر دهیم. از طرفی از دستور Move و Rotate نیز نمی‌توانیم استفاده کنیم. بنابراین، باید از دستور Tweak استفاده کنیم.

**نکته**

در مکانیکال دسکتاب سه نوع Tweak (تغییر) وجود دارد که برای هر کدام ردیفی در مرورگر دسکتاب و در زیرمجموعه‌ی قطعه ایجاد می‌شود: تغییری که با استفاده از ضریب انفجار کلی یا مرحله‌ای ایجاد شده باشد؛ تغییری که موجب جایه‌جایی یک قطعه در نمای انفجاری شود؛ و تغییری که منجر به چرخش قطعه می‌شود.

## تغییر موقعیت و زاویه‌ی قطعات در نمای انفجاری New Tweak

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ New Tweak

Tool bar: Scenes ⇒ New Tweak

Right: New Tweak

Command: AMTWEAK

Select part/subassembly to tweak:

## ایجاد مسیر مونتاژ در نمای انفجاری

در مجموعه‌های بزرگ و پیچیده گاهی بهتر است از مسیر مونتاژ یا دمونتاژ برای تعیین نحوه باز و بسته شدن قطعات استفاده کنیم.



تغییراتی که با استفاده از دستور Tweak ایجاد می‌کنیم به صورت پیش‌فرض موجب ایجاد مسیر مونتاژ نیز می‌شوند، اما برای ایجاد دستی یک مسیر مونتاژ از دستور New Trail استفاده می‌کنیم.

### ایجاد مسیر مونتاژ در نمای انفجاری

#### New Trail

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ New Trail

Tool bar: Scenes ⇒ New Trail

Right: New Trail

Select reference point on part or subassembly:

Command: AMTRAIL




بعد از اجرای دستور باید نقطه‌ی مرجعی را روی قطعه‌ای که می‌خواهیم برای آن مسیر مونتاژ ترسیم کنیم انتخاب کنیم. البته نیازی به استفاده از گیره‌های شیئی نیست و نزدیک‌ترین نقطه‌ی مرجع به محل کلیک به صورت خودکار انتخاب می‌شود. سپس پنجره‌ی تبادلی Trail Offsets ظاهر می‌شود.

در حالت پیش‌فرض از نقطه‌ی مرجع به اندازه‌ی فاصله‌ای که قطعه در مجموعه نسبت به نقطه‌ی قبلی جایه‌جا شده است خطی ترسیم می‌شود.

موقعیت قطعه در مونتاژ تعیین کنیم. مثلاً در تصویر زیر شکل سمت چپ حالت پیش‌فرض ایجاد Trail برای نقطه‌ی مرجع نشان داده شده را نشان می‌دهد. در شکل سمت راست نیز مقدار کاهش یا افزایش طول مسیر را در حالت‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.

در بخش Offset at Current Position می‌توانیم مسیر را نسبت به نقطه‌ی مرجع در موقعیت فعلی قطعه بلندتر (Over Shoot) یا کوتاه‌تر (Under Shoot) کنیم. در بخش Offset at Assembled Position نیز می‌توانیم مقدار افزایش طول یا کاهش طول مسیر را نسبت به

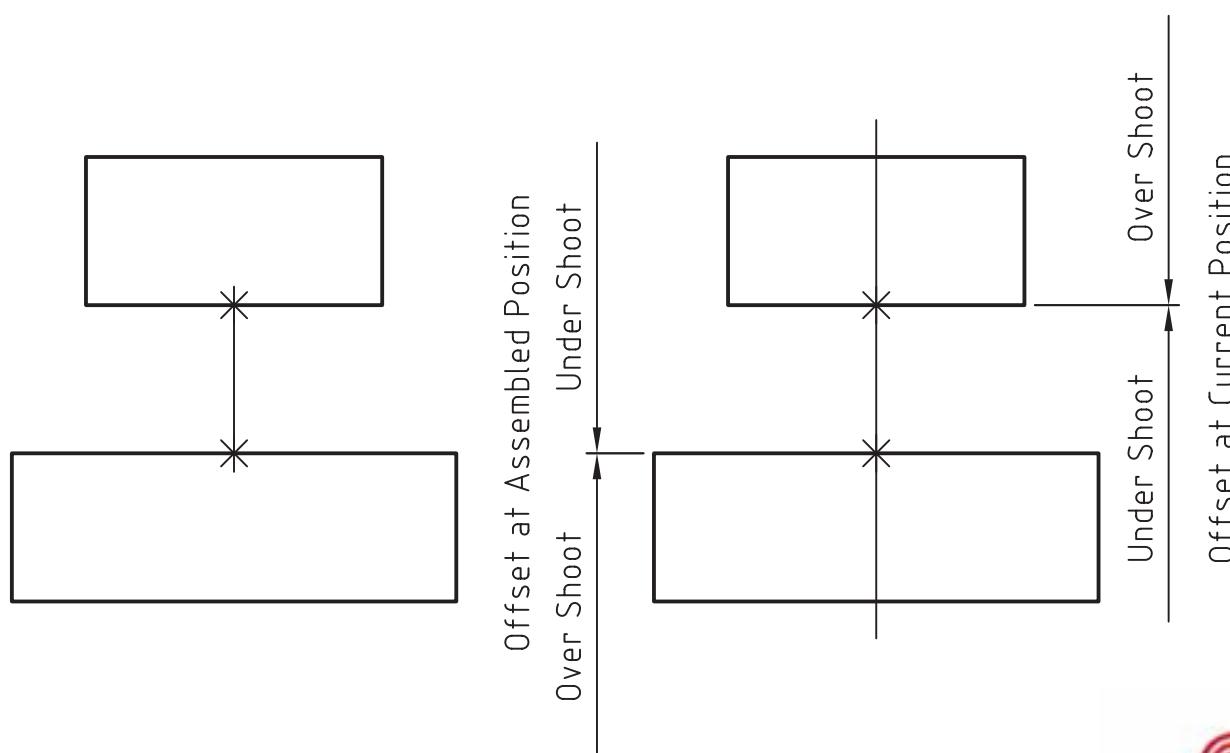

مسیرهای مونتاژ دارای ردیفی در مرورگر دسکتاپ نیستند اما می‌توانیم با استفاده از دستورهای Edit Trail و Delete Trail آنها را ویرایش یا حذف کنیم.






## دستورکار شماره ۲

(۱۲۰ دقیقه)

### ایجاد نمای انفجاری

قطعات مجموعه‌ی زیر را مدل‌سازی و مونتاژ نمایید و سپس مطابق تصویر از آن یک نمای انفجاری ایجاد کنید.

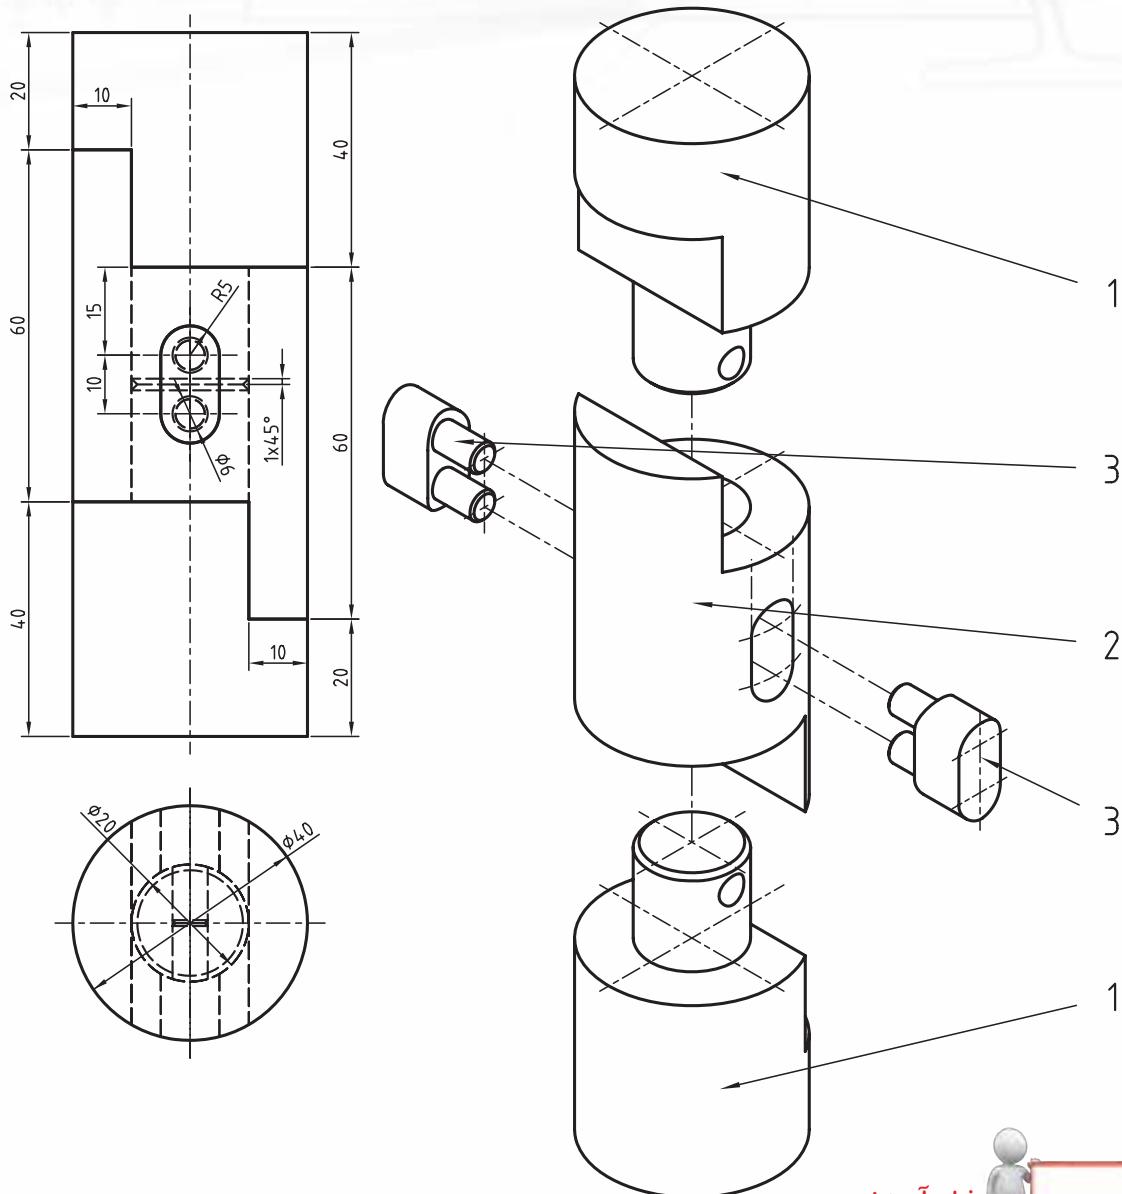


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




## مراحل ترسیم


۷. دستور New Tweak را مجدداً اجرا و قطعه‌ی شماره‌ی ۱ بالا را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر به صورت عمودی بالا ببرید.

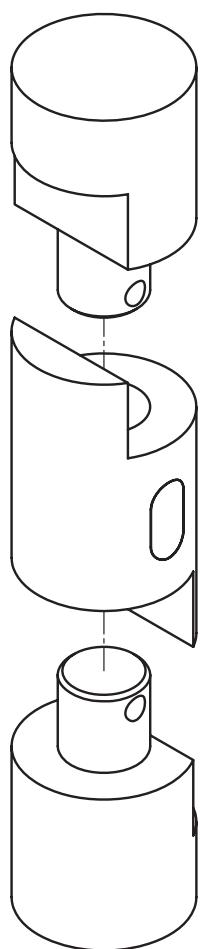

۱. قطعات را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
۲. قطعات را مونتاژ و قیدگذاری کنید.
۳. در یک فضای خالی در زبانه‌ی Scene از مرورگر New Scene راست‌کلیک کنید و دستور Create Scene ضریب انفجار را اجرا نمایید.
۴. دکمه‌ی ایتر را بزنید تا مجموعه‌ی جاری انتخاب شود و در پنجره‌ی Create Scene ضریب انفجار را صفر در نظر بگیرید.
۵. دستور New Tweak را از نوار ابزار Scene اجرا کنید.
۶. قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر به صورت عمودی بالا ببرید. در صورتی که قطعات به درستی قیدگذاری شده باشند، قطعات شماره‌ی ۳ و قطعه‌ی شماره‌ی ۱ بالا نیز همراه قطعه‌ی شماره‌ی ۲ جابه‌جا می‌شوند.

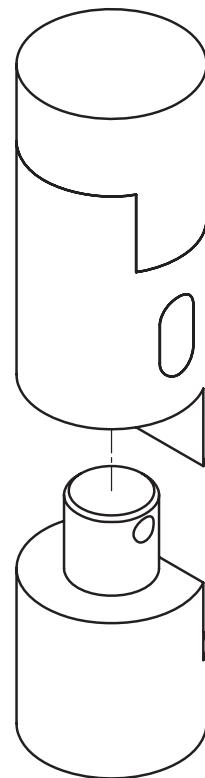

۸. با زدن دکمه‌ی ایتر دستور New Tweak را اجرا و قطعه‌ی شماره‌ی ۳ جلو را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر در راستای Y جلو بیاورید.

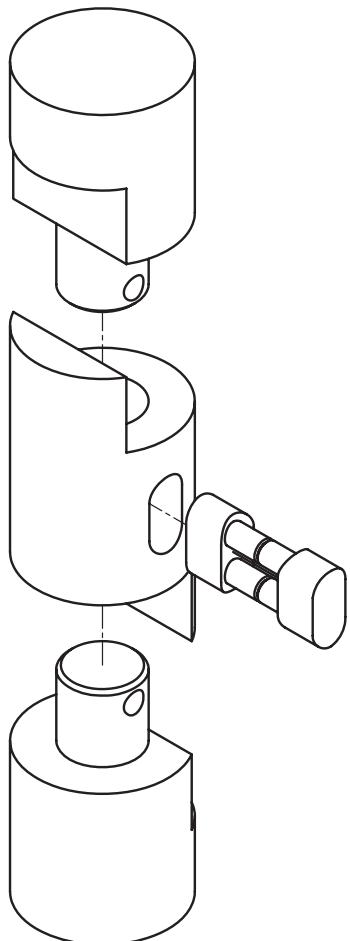

۱۰. از آنجا که خط مسیر افقی مونتاژ در راستای محور میله‌ها نیست دستور Delete Trail را اجرا و آن‌ها را حذف کنید.

۱۱. دستور Trail را اجرا و روی لبه‌ی دایره‌ای میله‌ی قطعه‌ی شماره‌ی ۳ عقب کلیک کنید. دقت کنید هر دو فیلد Distance در پنجره‌ی Trail Offsets صفر باشد.

۱۲. برای میله‌ی دیگر این قطعه نیز چنین مسیری ایجاد کنید.

۱۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

در صورتی که بین کف میله‌ها قید انطباق وجود داشته باشد، قطعات شماره‌ی ۳ هر دو با هم جابه‌جا می‌شوند.

۹. دستور New Tweak را مجدداً اجرا کرده و قطعه‌ی شماره‌ی ۳ عقب را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۱۰۰ میلی‌متر در راستای Y به عقب ببرید.

