

### ۱۱- راندمان یا بازده ترانسفورماتور

بازده ترانسفورماتور نیز مانند هر ماشین دیگری با رابطه (۱-۶۰) بر حسب درصد بیان می شود.


$$\% \eta = \frac{P_r}{P_1} \times 100 \quad (1-60)$$

$\% \eta$  بازده یا راندمان بر حسب درصد

$P_r$  توان مصرفی (حقیقی) خروجی

$P_1$  توان مصرفی (حقیقی) ورودی

دیگرام توازن توان در ترانسفورماتور مطابق شکل (۵۳) می باشد.

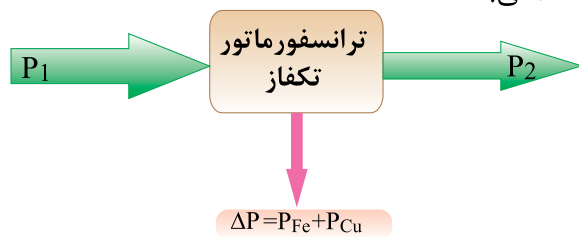

شکل ۵۳- دیگرام توازن توان در یک ترانسفورماتور

با توجه به دیگرام توازن توان در صورتیکه مقدار توان حقیقی  $P_1$  مستقیماً در دسترس نبود، بطور غیر مستقیم برای محاسبه مقدار راندمان می توان مطابق روابط زیر عمل کرد.

$$\eta = \frac{P_r}{P_1} \quad (1-61)$$

$$P_1 = P_r + \Delta P \quad (1-62)$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + \Delta P} \quad (1-63)$$

$$\Delta P = P_{Fe} + P_{Cu} \quad (1-64)$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_{Fe} + P_{Cu}} \quad (1-65)$$

$$P_r = U_r I_r \cos \phi \quad (1-66)$$

سیم تشکیل می شوند هرچه تعداد دور این سیمها بیشتر باشد، طول موثر آن بیشتر و بنابراین مقاومت الکتریکی آن بیشتر خواهد بود بعلاوه سطح مقطع این سیمها نیز تاثیر عکس در مقدار مقاومت الکتریکی آن دارد.

وقتی ترانسفورماتور زیر بار قرار می گیرد، در سیم پیچ های آن جریان جاری شده و توانی متناسب با  $(RI^2)$  در هر یک از سیم پیچ های اولیه و ثانویه به گرما تبدیل می شود.

به مقدار انرژی الکتریکی که در سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور و بر اثر مقاومت اهمی سیم پیچها به گرما تبدیل می شود، تلفات اهمی سیم پیچهای ترانسفورماتور می گویند. و از آنجا که غالباً جنس سیم پیچها مسی است، به این تلفات، تلفات مسی نیز گفته می شود.

تلفات مسی وابستگی شدیدی به جریان بار دارد و از آنجا که جریان عبوری از ترانسفورماتور در اختیار مصرف کننده است لذا می تواند تغییر کند پس تلفات مسی جزو تلفات متغیر ترانسفورماتور به حساب می آید.

برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتورها، بارگذاری مناسب بر روی آن ها توصیه می شود تا بدین ترتیب با عبور جریان مناسب تلفات مسی را بتوان کنترل نمود. افزایش بار مخصوصاً تجاوز آن از مقدار نامی باعث افزایش شدید تلفات مسی در ترانسفورماتور خواهد شد.

### خود را بیازمایید



۱) هر چه تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور بیشتر باشد مقاومت الکتریکی آن..... و تلفات مسی آن..... است. (بیشتر-کمتر)

۲) اگر جریان بار یک ترانسفورماتور سه برابر شود تلفات مسی آن..... برابر می شود.

۳) مناسب ترین روش برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتور چیست؟

و راحت تر آنکه رابطه فوق به شکل رابطه (۱-۶۷) نوشته شود:

$$\eta = \frac{U_p I_p \cos\phi}{U_p I_p \cos\phi + P_{Fe} + P_{Cu}} \quad (1-67)$$

در رابطه (۱-۶۷)

$U_p$  ولتاژ نامی مصرف کننده بر حسب  $V$

$I_p$  جریان نامی ثانویه بر حسب  $A$

$\cos\phi$  ضریب قدرت بار

$P_{Fe}$  تلفات آهنی ترانسفورماتور یا همان تلفات

ثابت

$P_{Cu}$  تلفات مسی ترانسفورماتور یا همان تلفات

متغیر

البته چون تلفات مسی با تغییر جریان بار تغییر می کند، ابتدا باید تلفات مسی به ازای آن مقدار عبور جریان با کمک روابط (۱-۵۱)، (۱-۵۲) و (۱-۵۳) محاسبه شود.

به یاد داشته باشید که توان ظاهری نامی ترانسفورماتورها، تلفات مسی بازای عبور جریان نامی که از آزمایش اتصال کوتاه استخراج گردیده و تلفات آهنی بدست آمده از آزمایش بی باری همگی از مشخصات اصلی ترانسفورماتور به حساب می آید که روی پلاک آنها غالباً نوشته شده است. بنابراین با توجه به رابطه (۱-۵۳)، (۱-۶۷) و (۱-۶۸) می توان راندمان را از رابطه (۱-۶۹) نیز محاسبه کرد.

$$S = P_p \cos\phi \quad (1-68)$$

$$\eta = \frac{AS_n \cos\phi}{AS_n \cos\phi + P_{Fe} + A^2 P_{Cu_n}} \quad (1-69)$$

در رابطه (۱-۶۹):

$S_n$  قدرت ظاهری نامی بر حسب  $VA$

$A$  ضریب بار

$\cos\phi$  ضریب قدرت بار مصرفی

$P_{Fe}$  تلفات بی باری (آهنی) خروجی آزمایش بی باری

بر حسب  $W$

$P_{Cu_n}$  تلفات بار داری (مسی) خروجی آزمایش

اتصال کوتاه بر حسب  $W$

همانطور که در رابطه (۱-۶۹) دیده می شود راندمان تابعی از ضریب بار و ضریب قدرت است. زیرا مقادیر توان ظاهری نامی، تلفات آهنی و تلفات مسی در بار کامل به ساختمان ترانسفورماتور بستگی داشته و در ترانسفورماتور قابل تغییر نیستند.

ثابت می شود راندمان ترانسفورماتور زمانی ماکزیمم است که مقدار ضریب بار مطابق رابطه (۱-۷۰) باشد.

$$A = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_n}}} \quad (1-70)$$

اصولاً در ساخت ترانسفورماتورهایی که قرار است به طور دائم زیر بار کار کنند، سیم پیچ آن ها را طوری طراحی می کنند که در جریان بار کامل یا نامی تلفات آهنی و مسی آن ها باهم برابر شوند تا راندمان ترانسفورماتور در موقع کار و در بار کامل ماکزیمم باشد.

ولی همواره در بار نامی تلفات مسی از تلفات آهنی بیشتر می شود و همین موضوع سبب می گردد که راندمان در بار کامل از اندازه راندمان ماکزیمم قدری پایین تر بیاید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت هرگاه مقدار ضریب بار از رابطه (۱-۷۰) تبعیت کرد و یا با بارگذاری روی ترانسفورماتور مجموع تلفات مسی و تلفات آهنی برابر

## خود را بیازمایید



- (۱) از ثانویه یک ترانسفورماتور ۱۰۰ A جریان عبور می‌کند، اگر جریان نامی این ترانسفورماتور ۱۲۰ A باشد ضریب بار چقدر است؟
- (۲) یک ترانسفورماتور ۱۵۰ KVA باری را با توان ۸۰ KVA تغذیه می‌کند ضریب بار چقدر است؟
- (۳) در بار نامی یک ترانسفورماتور تلفات..... از تلفات ..... بیشتر است. (آهنی-مسی)
- (۴) ترانسفورماتوری که در راندمان ماکزیمم کار می‌کند ضریب بار آن حتماً ..... از واحد است. (بیشتر-کمتر)
- (۵) یک ترانسفورماتور ۴۰ KVA با تلفات مسی نامی ۱۲۰۰ وات و تلفات آهنی نامی ۸۰۰ وات، بار نامی با ضریب قدرت ۰/۷ پس فاز را تغذیه می‌کند. راندمان ترانسفورماتور چقدر است؟
- (۶) حداکثر راندمانی را که ترانسفورماتور مسئله (۵) می‌تواند با همان ضریب قدرت تامین نماید را بدست آورید.

شد، راندمان ترانسفورماتور حد اکثر خواهد شد.  
یعنی اگر

$$P_{Cu} = P_{Fe} \Rightarrow \eta = \eta_{max}$$

## تحقیق کنید




درستی عبارت زیر را ثابت کنید.

$$P_{Cu} = P_{Fe} \Rightarrow \eta = \eta_{max}$$

بنابراین اگر در انتخاب ترانسفورماتور دقت لازم به عمل آید می‌توان از حداکثر توان آن بهره گرفت. هرچند بارگیری ترانسفورماتور وابستگی کامل به میزان مصرف داشته و چون مصرف کننده انرژی ممکن است بطور مداوم بار خروجی ترانسفورماتور را تغییر دهد پس راندمان ترانسفورماتور هم کاملاً متغیر می‌باشد و وابسته به بار تغییر خواهد کرد.

با توجه به رابطه (۶۹-۱)، راندمان ترانسفورماتور به ضریب قدرت نیز وابسته است و از آنجا که دامنه تغییرات ضریب قدرت از صفر تا یک می‌باشد، لذا بطور جدی می‌تواند باعث کاهش یا افزایش راندمان ترانسفورماتور می‌شود. مقدار ضریب قدرت نیز به نوع بار مصرفی متصل شده به ترانسفورماتور وابسته است.

شکل (۵۴) تغییرات همزمان ضریب بار و ضریب توان را نشان می‌دهد.

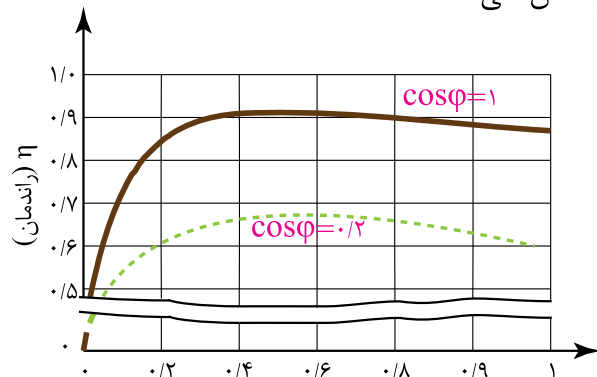

$$A = \frac{S}{S_N} = \left( \frac{\text{قدرت ظاهری خروجی}}{\text{قدرت ظاهری نامی}} \right)$$

شکل ۵۴- منحنی تغییرات راندمان بر حسب تغییرات بار و ضریب قدرت

## ۱۲- انواع ترانسفورماتورهای تکفاز خاص

### ۱۲-۱- ترانسفورماتور ایزوله

در مصرف کننده‌های تکفاز اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو سیم فاز و نول وجود دارد که غالباً از طریق ترانسفورماتور توزیع سه فاز با اتصال خروجی ستاره یا زیگزاگ<sup>۱</sup> تامین می‌شوند.

ماهیت سیم فاز برای ما روشن است یعنی سیمی که دارای پتانسیل نسبت به زمین می‌باشد.

ولی ماهیت سیم نول چیست؟

واقعیت این است که نقطه مرکزی اتصال ستاره یا

سمت ثانویه منتقل شده و ارتباط الکتریکی سیم نول با زمین قطع خواهد شد. در واقع با اینکار در خروجی ترانسفورماتور سیم نول وجود ندارد بلکه ولتاژ بین دو سر سیم پیچ موجود است و با اتصال یک سر سیم پیچ به زمین جریان برقرار نمی‌گردد. در این مدار تنها با اتصالی دو طرف سیم پیچ جریان در آن برقرار می‌شود.

به همین خاطر مطابق استاندارد، پریزهای برق نصب شده در حمام و مکان‌های مرطوب باید مجهز به این ترانسفورماتور باشند زیرا اتصال ثانویه را از نول یا زمین جدا می‌کند که به آن ترانسفورماتور ایزوله می‌گویند.


### خود را بیازمایید



- ۱) نسبت تعداد دور اولیه به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله چقدر است؟
- ۲) اتصال شخص به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله در چه صورتی باعث برق‌گرفتگی می‌شود؟

### ۱۲-۲- ترانسفورماتور جریان

جریان‌های عبوری از یک سیم در شبکه‌های برق به منظور کاربردهای کنترلی و حفاظتی باید اندازه‌گیری شود. در شبکه‌های برق با ولتاژ بالا و جریان‌های زیاد

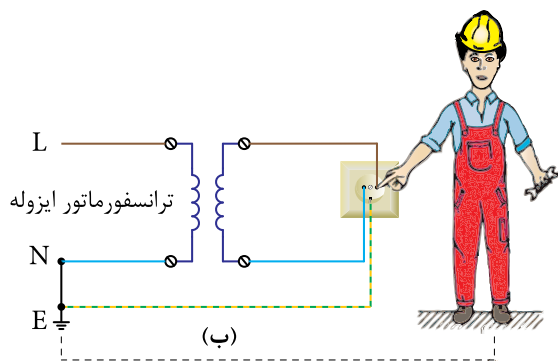

زیگزاگ را جهت ثبات ولتاژ خروجی به پتانسیل زمین متصل می‌کنند. همچنین برای تامین مسیر برگشت جریان مصرف‌کننده‌های تکفاز این سیم را به همراه سیم‌های فاز به مصرف‌کننده‌های برق می‌رسانند که به آن سیم نول گفته می‌شود. یعنی سیم نول انشعاب گرفته از سیم زمین می‌باشد.


### تحقیق کنید



گاهی اوقات در صنعت برق ترانسفورماتورها را با نسبت تبدیل یک می‌سازند یعنی تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه آن‌ها برابر بوده و ولتاژ دو سمت ترانسفورماتور باهم برابر است. آیا بنظر شما ساخت چنین ترانسفورماتوری منطقی است؟

حال اگر بدن یک شخص مطابق شکل (۵۵-الف) بطور مستقیم یا غیر مستقیم با سیم فاز برخورد کند جریان از طریق بدن فرد و زمین بسته شده و موجبات برق‌گرفتگی شخص را فراهم می‌کند.

اما اگر سر راه فاز و نول یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل یک گذاشته شود بدون آنکه ولتاژ تغییری کرده باشد انرژی الکتریکی از طریق القا الکترومغناطیسی به

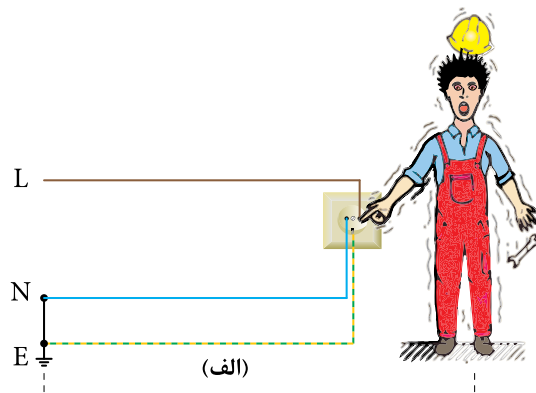

شکل ۵۵ - نقش ترانسفورماتور ایزوله در زمان اتصال بدن شخص با قسمت برقدار

اندازه‌گیری با همین نسبت کوچک نماید. ضریب تبدیل ترانسفورماتورهای جریان، شاخصی موثر در انتخاب آن محسوب می‌شود و همواره روی پلاک مشخصات CT درج می‌گردد. البته لازم بذکر است جریان ثانویه اینگونه ترانسفورماتورها را معمولاً برای ۱A یا ۵A طراحی می‌نمایند.

بطور کلی می‌توان گفت ترانسفورماتور جریان ترانسفورماتوری است که اولیه آن سیم حامل جریان و ثانویه آن به یک وسیله اندازه‌گیری مثلاً آمپر متر متصل می‌باشد در شکل (۵۶) نمای ظاهری چند نمونه CT آورده شده است.

وسایل اندازه‌گیری کننده جریان همگی دارای امپدانس خیلی کم می‌باشند زیرا نباید تاثیری در مقدار جریان عبوری از مدار داشته باشند. بنابراین ثانویه ترانسفورماتورهای جریان همگی اتصال کوتاه است.

در شکل (۵۶)، تمام جریان اولیه (شبکه) به مدار ثانویه منتقل شده است با این تفاوت که حالا مقدار آن خیلی کمتر است.

چگونگی قرار گرفتن CT و آمپر متر در شبکه برق در شکل (۵۷) نشان داده شده است. چون CT قرار است نمونه‌ی جریان را به وسیله‌ی اندازه‌گیری انتقال دهد، لذا به طور سری در مسیر جریان قرار می‌گیرد.

امکان اندازه‌گیری جریان بصورت مستقیم وجود ندارد. از طرفی می‌دانیم که اطراف سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و در صورت عبور جریان متناوب، این میدان نیز متناوباً تغییر خواهد کرد بطوریکه اندازه این میدان متناسب با مقدار جریان عبوری از سیم می‌باشد.

از همین اثر برای اندازه‌گیری غیر مستقیم جریان در شبکه‌های با ولتاژ و جریان زیاد استفاده می‌شود.

بدین ترتیب با قرار دادن یک هسته مغناطیسی پیرامون سیم حامل جریان، میدان‌های متغیر حاصل از آن در هسته، تولید شار مغناطیسی کرده و اگر روی همین هسته سیم پیچ دیگری با سطح مقطع کم و تعداد دور زیاد داشته باشیم می‌تواند در سمت ثانویه ولتاژ القا نماید. در صورت بسته شدن مدار ثانویه نیز جریانی از آن عبور می‌کند که طبق روابط اساسی ترانسفورماتور مقدار جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه متناسب با جریان سیم حامل جریان شبکه خواهد بود. این ترانسفورماتور را ترانسفورماتور جریان یا CT<sup>۱</sup> می‌گویند.

ضریب تبدیل این ترانسفورماتور را به صورت کسری و نسبت جریان اولیه به ثانویه  $\frac{I_1}{I_2}$  تعریف می‌کنند مثلاً ترانسفورماتور جریان  $\frac{100A}{5A}$  می‌تواند جریان عبوری ۱۰۰A مدار را به ۵A در دستگاه اندازه‌گیری تبدیل کند و دیگر جریان‌های عبوری تا ۱۰۰A را بصورت خطی در دستگاه



شکل ۵۶ - نمای ظاهری چند ترانسفورماتور جریان CT

همچنین در هنگام باز کردن دستگاه‌های اندازه‌گیری از ثانویه CT مطابق شکل (۵۷) باید ابتدا مدار ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه و سپس دستگاه اندازه‌گیری را جدا نمود. بعلاوه جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه CT ها باید به شبکه زمین متصل شود. گاهی اوقات برای اندازه‌گیری جریان در یک کابل بدون آنکه آن را قطع کنند از آمپرمترهای انبری مطابق شکل (۵۸) استفاده می‌شود.



شکل ۵۸- نمای ظاهری یک آمپرمتر انبری



هسته این ترانسفورماتور بطور دو تکه و به شکل انبر ساخته می‌شود چنانکه با باز کردن دهانه انبر کابل حامل جریان در داخل هسته قرار می‌گیرد و سپس دهانه انبر بسته می‌شود و آمپرمتری که مدار آن از داخل متصل شده و روی انبر نصب گردیده است جریان عبوری از کابل را نشان می‌دهد.

### ۱۲-۳- ترانسفورماتور ولتاژ

به منظور جداسازی مدارهای حفاظتی و اندازه‌گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر ولتاژ شبکه به مقدار مورد نیاز دستگاه‌های اندازه‌گیری و حفاظتی لازم است از ترانسفورماتورهایی موسوم به ترانسفورماتورهای ولتاژ یا PT استفاده شود. شکل (۵۹) دو نمونه PT را نشان می‌دهد.



شکل ۵۹- نمای ظاهری ترانسفورماتور ولتاژ PT

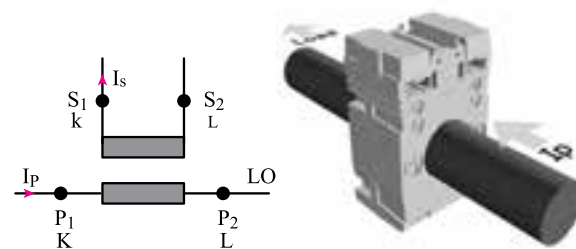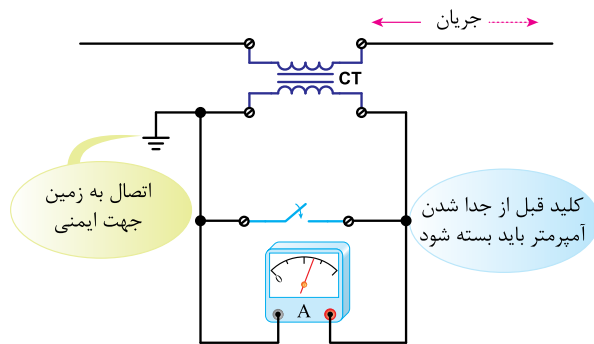

شکل ۵۷- چگونگی اتصال ترانسفورماتور جریان CT در مدار

از طرفی امپدانس داخلی آمپرمتر بسیار ناچیز است پس می‌توان گفت مدار ثانویه CT در حالت معمول اتصال کوتاه می‌باشد به همین خاطر ترانسفورماتور جریان را برای حالت کار اتصال کوتاه در سمت ثانویه محاسبه می‌کنند. یعنی همواره باید شار مخالف حاصل از نیروی محرکه مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ ثانویه شار میدان اولیه را در هسته خنثی کند.

البته در صورت باز شدن مدار ثانویه شار مخالف در هسته دیگر وجود نخواهد داشت و در نتیجه موارد زیر اتفاق می‌افتد:

- همهی شار مربوط به میدان اولیه در هسته به صورت تلفات آهنی ظاهر می‌شود و باعث افزایش گرما در هسته می‌گردد.
- از آنجا که CT یک ترانسفورماتور افزایشنده است، تعداد دور ثانویه نسبت به اولیه بیشتر است) ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به قدری بالا می‌رود که باعث از بین رفتن عایق بندی ترانسفورماتور گردیده و برای اپراتور نیز خطر شوک الکتریکی در پی دارد.

طرف ثانویه ترانسفورماتور جریان را نباید باز گذاشت یا آن را توسط فیوز محافظت کرد.

## خود را بیازمایید




- ۱) ترانسفورماتور جریان در صنعت برق چه کاربردی دارد؟
- ۲) ساختمان ترانسفورماتور جریان را شرح داده طریقه نصب آن را در مدار ترسیم نمایید.
- ۳) آیا میتوان آمپر متر متصل به ثانویه ترانسفورماتور جریان را هنگام کار باز نمود؟ چرا؟
- ۴) تفاوت PT (ترانسفورماتور ولتاژ اندازه گیری) با ترانسفورماتورهای دیگر چیست؟
- ۵) از اولیه یک ترانسفورماتور جریان ۱/۱۰۰۰ آمپر، جریان ۷۵۰ آمپر عبور می کند. چه جریانی از مدار آمپر متر عبور می کند
- ۶) ولتاژ اندازه گیری شده در ثانویه یک  $PT$   $100V/2KV$  ۶۵ ولت اندازه گیری شده است، ولتاژ شبکه چقدر می باشد؟

PT یک نوع ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و در واقع تفاوت زیادی بین ساختمان آن و دیگر ترانسفورماتورهای معمولی وجود ندارد ولی چون از دسته ترانسفورماتورهای اندازه گیری است باید دارای دقت بالاتر و تلفات کمتر باشد بعلاوه چون اختلاف ولتاژ بین سیم پیچ اولیه و ثانویه آن غالباً زیاد است، نوع عایق بندی در آن اهمیت ویژه ای دارد حتی برای اتصال ثانویه PT ها به دستگاه های اندازه گیری یا حفاظتی از سیم هایی با پوشش عایقی ضخیم باید استفاده شود.

ثانویه این ترانسفورماتورها معمولاً با ولتاژهای ۱۰۰۷، ۱۲۰۷، یا ۲۲۰۷ ساخته می شود. اولیه و ثانویه PT ها بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان CT باید در برابر جریان اتصال کوتاه محافظت شوند. به همین منظور در اولیه و ثانویه این نوع ترانسفورماتور باید از فیوز استفاده شود.

همچنین جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه PT ها باید به شبکه زمین متصل شود.

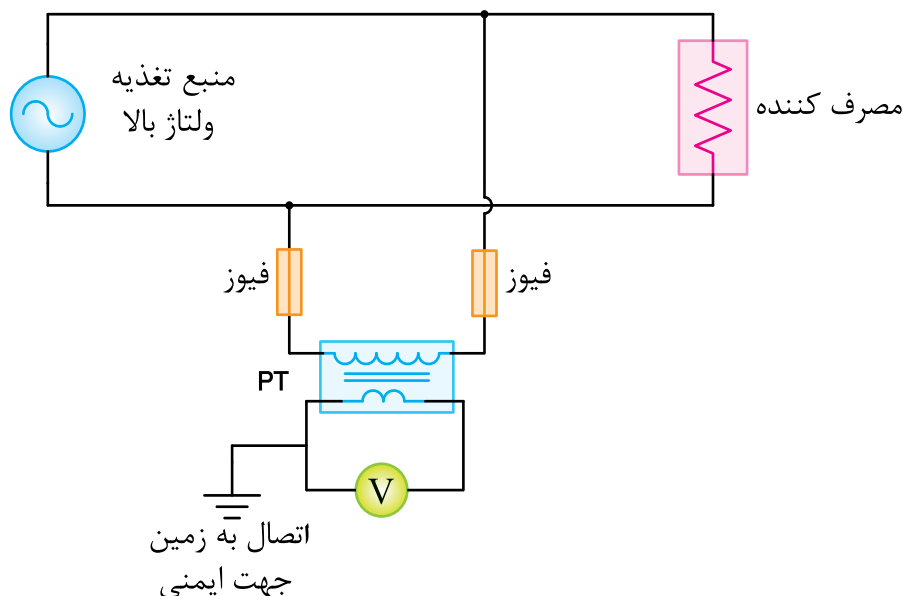

شکل ۶۰- چگونگی اتصال ترانسفورماتور ولتاژ PT در مدار

## ۱۲-۴- ترانسفورماتور جوشکاری


ترانسفورماتورهای جوشکاری بر حسب نوع و ساختمانشان متنوع هستند. در اینجا ترانسفورماتورهای جوشکاری از نوع قوس الکتریکی مد نظر می‌باشد.



شکل ۶۱- نمای ظاهری دستگاه جوش و عملیات جوشکاری

بنابراین این نوع ترانسفورماتور باید طوری طراحی شود که اتصال کوتاه‌های پی در پی باعث آسیب دیدن آن نشود لذا در این ترانسفورماتورها باید امپدانس داخلی در حد قابل توجهی بالا باشد. پس باید ولتاژ اتصال کوتاه نسبی اینگونه ترانسفورماتورها بسیار زیاد و نزدیک به صد درصد باشد. برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتورها یا باید از سیم‌هایی با مقاومت زیاد جهت سیم پیچی استفاده کرد که اینکار با وجود جریان بالای جوشکاری باعث افزایش تلفات حرارتی در ترانسفورماتور شده و امکان پذیر نیست و راه دیگر ایجاد پراکندگی بیشتر میدان است که برای ترانسفورماتور جوشکاری از این راه استفاده می‌شود. افزایش پراکندگی با در نظر گرفتن یک کوپلینگ ضعیف بین سیم پیچ اولیه و ثانویه محقق می‌گردد.

ترانسفورماتور جوشکاری باید مشخصه جریان و ولتاژ خروجی مطابق شکل (۶۲) را دارا باشد. بدین ترتیب که در حالت بی‌باری دارای ولتاژی حدود ۶۰ تا ۷۰ ولت بوده تا بتواند قوس الکتریکی ایجاد شود همچنین پس از برقراری قوس (چون امپدانس قوس بسیار کم می‌باشد)، خروجی ترانسفورماتور تقریباً اتصال کوتاه است و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوش در حدی است که قوس را در حالت پایدار نگاه دارد.

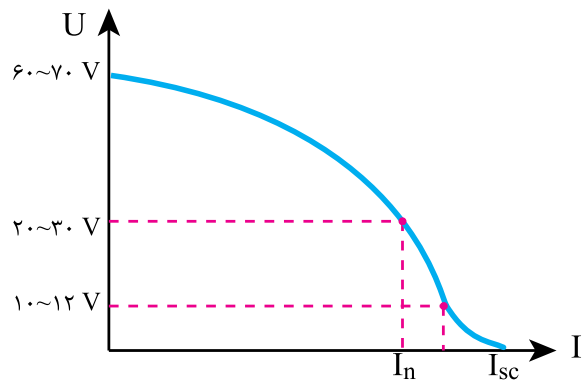

شکل ۶۲- مشخصه جریان و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوشکاری

### خود را بیازمایید



۱) چرا برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتور، از سیم‌های با مقاومت الکتریکی بالا استفاده نمی‌شود؟

### تحقیق کنید



چه راه‌هایی برای ایجاد کوپلینگ ضعیف در ترانسفورماتورهای جوش وجود دارد؟



۱۲-۵- اتوترانسفورمر

۱۲-۵-۱- کلیات

همه ترانسفورماتورهایی که تا به حال بحث شد دارای دو سیم پیچ جدا از هم بودند. نوع دیگری از ترانسفورماتور وجود دارد که فقط شامل یک سیم پیچ است. این نوع ترانسفورماتور را اتوترانسفورمر می‌گویند. شکل‌های (۶۳-الف و ب) مدار ساده‌ای از یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزایشی ولتاژ را نمایش می‌دهند.

مطابق شکل (۶۳) سیم پیچ بخش BC بین ورودی و خروجی مشترک است به همین خاطر آن را **سیم پیچ مشترک** می‌نامند.

توان الکتریکی ورودی در بخش مشترک سیم پیچ، بطور مستقیم از منبع تغذیه به بار منتقل می‌شود. این توان را توان الکتریکی هدایت شده توسط سیم پیچ به بار می‌گویند.

اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به منبع ولتاژ ورودی متصل شود اتوترانسفورمر باعث افزایش ولتاژ

خروجی خواهد شد یعنی اتوترانسفورمر افزایشی ولتاژ می‌شود و بالعکس اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به بار خروجی متصل شود اتوترانسفورمر نقش کاهندگی ولتاژ خروجی را خواهد داشت.


آن بخش از سیم پیچ که مطابق شکل (۶۳) بین نقاط A و B قرار گرفته است، **سیم پیچ سری** نام گذاری می‌گردد. توان الکتریکی منتقل شده از این بخش سیم پیچ به بار مصرفی را **توان تیپ** یا توان انتقالی از طریق هسته می‌نامند. مقدار توان این بخش با توجه به مدار شکل (۶۳-الف)، مطابق رابطه (۱-۷۱) می‌باشد.

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 \quad (1-71)$$

همچنین توان تیپ اتوترانسفورمر شکل (۶۳-ب) از رابطه (۱-۷۲) محاسبه می‌شود.

$$S_B = (U_2 - U_1) \times I_2 \quad (1-72)$$

توان تیپ را با  $S_B$  نمایش می‌دهند.

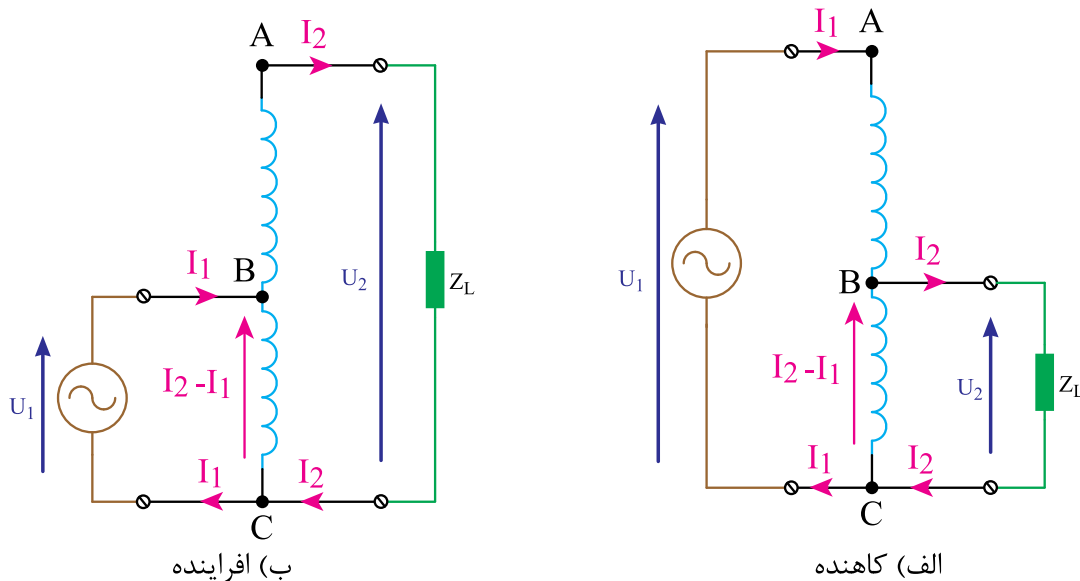

شکل ۶۳- مدار یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزایشی ولتاژ

### نکته ۳



بدلیل تفاضل جریان ورودی و خروجی در بخش سیم پیچ مشترک، جریان این بخش از سیم پیچ کم بوده و در نتیجه تلفات مسی در آن کاهش قابل توجهی دارد.

بطور کلی می توان گفت که در اتوترانسفورمر به خاطر تلفات بسیار کم تقریباً راندمان به واحد نزدیک است. بنابراین استفاده از روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده آل با تقریب خوبی برای اتوترانسفورمرها جایز است.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{K} = a \quad (1-73)$$

### بیشتر بدانید



بیشتر بدانید: آیا می توانید نشان دهید چرا هر چه نسبت  $\frac{\text{تعداد دور سیم پیچ بخش مشترک}}{\text{تعداد دور کل سیم پیچ}}$  به واحد نزدیکتر باشد صرفه جویی مصرف سیم در اتوترانسفورمر بیشتر است؟ این نسبت را ضریب صرفه ای بودن اتوترانسفورمر می گویند.

به همین خاطر در قدرت مشابه و مقادیر ولتاژهای ورودی و خروجی نزدیک به هم، وزن سیم پیچ و حجم هسته اتوترانسفورمرها کمتر از ترانسفورماتور معمولی بوده و قیمت آن ارزانتر خواهد شد.

### تحقیق کنید



صحت رابطه ی ذیل را تحقیق کنید.

$$S_B = \frac{U_H - U_L}{U_H} S$$

ولتاژ طرف فشار قوی  $U_H$   
ولتاژ طرف فشار ضعیف  $U_L$   
توان ظاهری اتوترانسفورمر  $S$   
توان تیپ  $S_B$

### ۱۲-۵-۲- مقایسه بین ترانسفورماتور معمولی و اتوترانسفورمر

در اتوترانسفورمر جریان عبوری از سیم پیچ نیروی محرکه الکتریکی تولید کرده و در سراسر سیم پیچ ولتاژ القا می نماید. مصرف کننده انرژی (بار مصرفی) نیز سهم ولتاژ خود را طبق روابط اساسی ترانسفورماتور از منبع دریافت میکند.

### نکته ۱




چون بخشی از توان اتوترانسفورمر از طریق هسته و بخش دیگر از طریق هدایت الکتریکی به خروجی منتقل می شود، لذا در شرایط و مشخصات یکسان و در مقایسه با ترانسفورماتور معمولی، تلفات هسته در اتوترانسفورمر کمتر می باشد.


### نکته ۲




به خاطر استفاده از یک سیم پیچ، کوپل مغناطیسی در اتوترانسفورمر خیلی بیشتر از زمانی است که دو سیم پیچ بطور مجزا از یکدیگر باشند. در نتیجه تلفات پراکندگی نیز در اتوترانسفورمر کاهش می یابد.

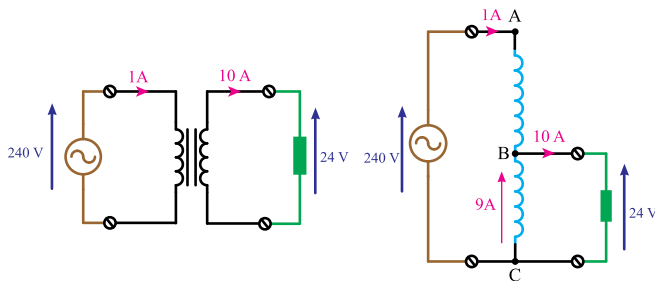

الف) مقدار صرفه‌جویی در هادی مصرفی ۱۰ درصد

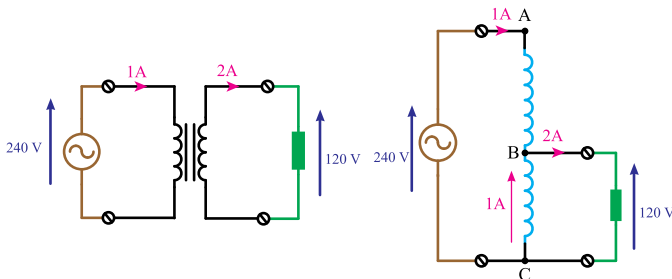

ب) مقدار صرفه‌جویی در هادی مصرفی ۵۰ درصد

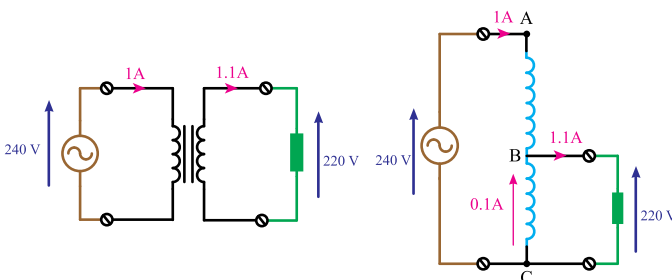


ج) مقدار صرفه‌جویی در هادی مصرفی ۹۰ درصد

شکل ۶۵- مقایسه اقتصادی بودن ترانسفورمر نسبت به ترانسفورماتور معمولی

در اتو ترانسفورمر بین مدار سیم پیچ اولیه و ثانویه علاوه بر کوپلینگ مغناطیسی اتصال الکتریکی نیز وجود دارد این موضوع سبب می‌شود که ایجاد عیب (مانند قطعی یا اتصال کوتاه) در هر سمت اتو ترانسفورماتور طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

بعنوان مثال به مدار شکل (۶۴) دقت کنید. اگر قطعی یا پارگی در سیم پیچ مشترک رخ دهد ولتاژ زیاد منبع تغذیه روی بار ظاهر می‌شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

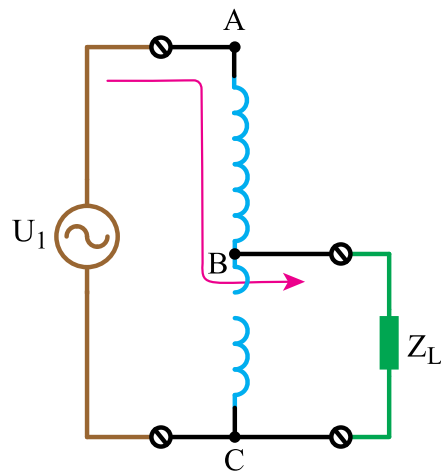

شکل ۶۴- پارگی سیم پیچ بخش مشترک

همچنین بدلیل ارتباط الکتریکی دو طرف اتو ترانسفورمر، از این ترانسفورماتور بعنوان ترانسفورماتور ایزوله نمی‌توان استفاده نمود.

در شکل (۶۵) مقایسه صرفه‌ای بودن اتو ترانسفورمر نسبت به ترانسفورماتور معمولی، با تصویر مداری آنها آمده است.

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 = (220 - 160) \times 14 / 5 = 870 \text{ VA}$$

### ۱۲-۵-۳- موارد کاربرد


یکی از مهمترین کاربردهای اتوترانسفورمر استفاده از آن برای راه اندازی موتورهای سه فازه القایی است که در فصل ۳ به تفصیل تشریح خواهد شد. همچنین در شبکه های انتقال برق و برای جبران افت ولتاژ خطوط انتقال از اتوترانسفورماتور استفاده می شود. در آزمایشگاه های برق نیز برای ایجاد یک منبع AC با ولتاژ خروجی متغیر از اتوترانسفورمر متغیر استفاده می شود. نام تجاری این نوع اتوترانسفورمرها واریاک می باشد.

رفتار این نوع اتوترانسفورمر بسیار شبیه پتانسیومتر در مدار است. یعنی می توان با آن ولتاژ متغیری در خروجی داشت. البته پتانسیومتر با عمل تقسیم ولتاژ، ولتاژ مورد نظر را برای مصرف کننده مهیا می کند. اما تفاوت های اساسی بین اتوترانسفورمر و پتانسیومتر وجود دارد که آنها را از هم متمایز می سازد که موارد زیر از آن جمله می باشند:

- در پتانسیومتر قدرت الکتریکی تنها از راه هدایت الکتریکی به بار انتقال می یابد در صورتی که در اتوترانسفورمر علاوه بر انتقال قدرت از طریق هدایت الکتریکی بخش دیگر از طریق کوپلینگ مغناطیسی و نیروی محرکه الکتریکی تولیدی در سیم پیچ منتقل می شود.

- در اتوترانسفورمر قدرت گرفته شده از شبکه باعث تولید نیروی محرکه الکتریکی و ولتاژ القایی در سیم پیچ می شود در صورتیکه در پتانسیومتر این انرژی به گرما تبدیل می گردد.

مثال) یک اتوترانسفورماتور مطابق شکل زیر با ولتاژ ورودی ۲۲۰V، ولتاژ ۱۶۰V را برای یک مقاومت ۸Ω در سمت دیگر مهیا می کند. اگر تعداد دور کل حلقه ها ۳۰۰ باشد. مطلوب است :

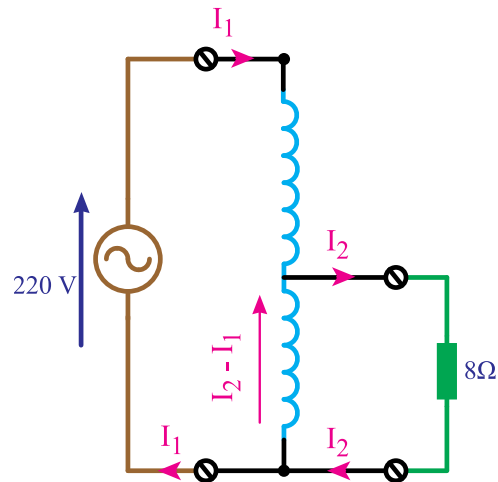

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{160} = \frac{300}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{160 \times 300}{220} \approx 218$$

ب) جریان بار

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{160}{8} = 20 \text{ A}$$


ج) جریان بخش سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{220}{160} = \frac{20}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{160 \times 20}{220} \approx 14.5 \text{ A}$$

د) توان الکتریکی منتقل شده توسط هسته (توان تیپ)

$$P = I_2 U_2 - I_1 U_1 = 20 \times 160 - 14.5 \times 220 = 550 \text{ W}$$

- پتانسیومتر هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب عمل می‌کند ولی اتوترانسفورمر فقط در جریان متناوب قابل استفاده است.
- شکل (۶۶) شمای مداری یک اتوترانسفورمر متغیر (واریاک) را که دارای یک هسته مشترک چنبره ای می‌باشد نشان می‌دهد. با لغزش جاروبک زغالی روی محیط هسته و اتصال آن با سیم پیچ توسط یک دسته متحرک ولتاژ خروجی اتوترانسفورمر تغییر می‌کند.
- با اتوترانسفورمر می‌توان ولتاژی بالاتر از ولتاژ منبع تولید کرد در صورتیکه پتانسیومتر حداکثر می‌تواند ولتاژ اعمال شده به ورودی را به خروجی تحویل دهد.
- در پتانسیومتر جریان ورودی همواره بیش از جریان خروجی است در حالی که در اتوترانسفورمر کاهنده مقدار جریان سمت خروجی از ورودی بیشتر است.

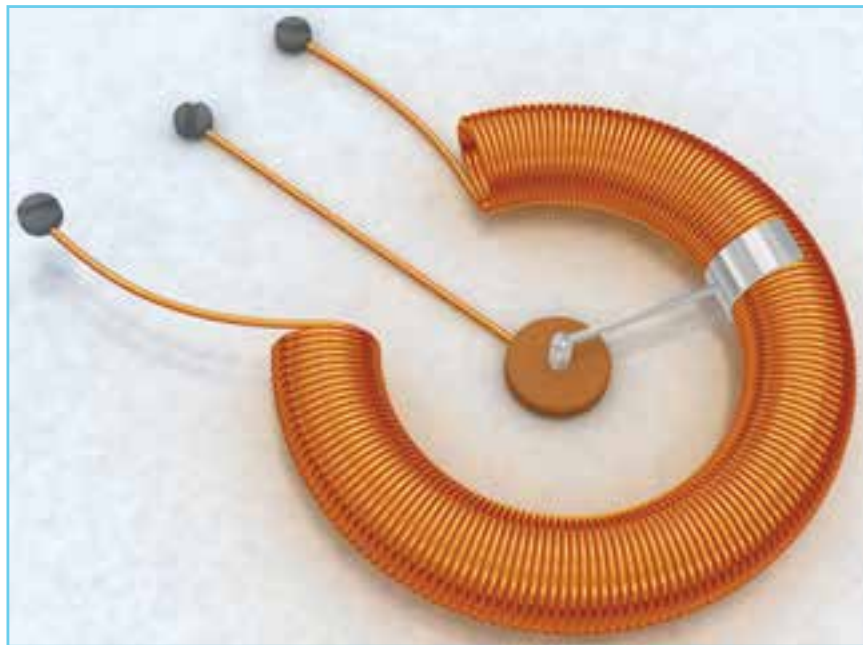

شکل ۶۶- نمای ظاهری و شماتیک اتوترانسفورمر متغیر (واریاک)

## پرسشهای پایان فصل (۱)


- ۱) اجزای اصلی یک ترانسفورماتور را نام برده و وظیفه هر یک را بنویسید.
- ۲) ورودی یک ترانسفورماتور به منبع ولتاژ مستقیم متصل شده است، خروجی آن چند ولت است؟ چرا؟
- ۳) عوامل موثر در مقدار ولتاژ القایی ثانویه ترانسفورماتور را بیان کنید.
- ۴) ویژگی های یک ترانسفورماتور ایده آل را نام ببرید.
- ۵) محل نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه گیری روی منحنی اشباع نشان دهید و آن را تحلیل کنید.
- ۶) چگونه جریان اولیه با افزایش بار ترانسفورماتور بیشتر می شود؟
- ۷) در چه شرایطی از جریان بی باری در برابر جریان واقعی ترانسفورماتور صرف نظر می شود؟
- ۸) هر چه تلفات هسته بیشتر باشد مقدار مقاومت الکتریکی مدل شده برای آن ..... (کمتر-بیشتر) است.
- ۹) مدار معادل ترانسفورماتوری را ترسیم کنید که از تلفات هسته آن صرف نظر شده باشد.
- ۱۰) منظور از شار پراکنندگی چیست؟
- ۱۱) چرا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از حد نامی مجاز نیست؟
- ۱۲) دیاگرام برداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی را از دیدگاه اولیه رسم کنید.
- ۱۳) آیا امکان دارد در ترانسفورماتور زیر بار،  $U_1 = U_2'$  گردد؟ (کدام نوع بار؟)
- ۱۴) تلفات هیستریزیس یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۵) ایجاد امپدانس داخلی مناسب در ترانسفورماتور جوشکاری چگونه انجام می شود؟
- ۱۶) تفاوت های عمده اتو ترانسفورماتور و پتانسیومتر را بنویسید.

- ۱۷) دو عیب مهم اتوترانسفورماتور را نسبت به ترانسفورماتور معمولی، بنویسید.
- ۱۸) کاربرد های اتوترانسفورماتور را بیان کنید.

مسائل پایان فصل (۱)

(۱) نیروی محرکه مغناطیسی بوبینی با ۵۰۰ دور سیم پیچ که از آن جریان ۲ آمپر عبور می کند چقدر است؟

(۲) ترانسفورماتوری طبق شکل زیر در شبکه ۵۰ HZ دارای هسته ای با چگالی شار  $T = 1/25$  می باشد. ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه را بدست آورید.

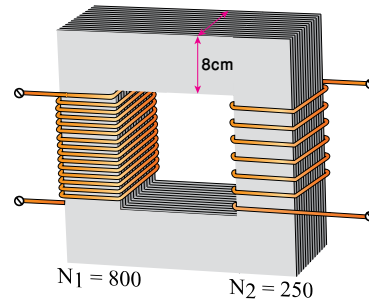


(۳) یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  $a = 8$  دارای ۲۰۰۰ دور سیم پیچ در اولیه می باشد. تعداد دور ثانویه چقدر است؟

(۴) مقاومت بار  $4\% / 0$  اهم در ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  $a = 10$  در سمت اولیه چقدر دیده میشود؟

(۵) نسبت تبدیل و عکس نسبت تبدیل یک ترانسفورماتور ی که دارای ۱۰۰۰ دور سیم پیچ اولیه و ۲۰۰ دور سیم پیچ ثانویه می باشد را محاسبه کنید.

(۶) ترانسفورماتور ایده آل مطابق شکل زیر موجود است:

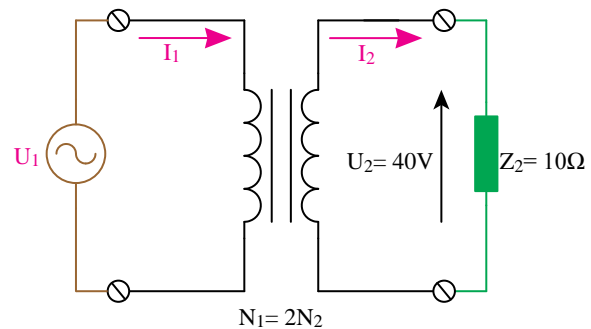

الف) ولتاژ  $U_1$

ب) جریان  $I_1$

ج) امپدانس انتقالی به اولیه

(۷) نتایج بدست آمده از آزمایش بی باری و اتصال کوتاه مطابق ذیل می باشد:

در آزمایش بی باری مقادیر وات متر =  $80W$

ولت متر =  $40V$

آمپر متر =  $20A$

و در آزمایش اتصال کوتاه مقادیر وات متر =  $80W$

ولت متر =  $400V$

آمپر متر =  $2A$  مطلوب است:

الف) مقادیر تلفات آهنی - تلفات مسی نامی - جریان

بی باری - جریان نامی - درصد ولتاژ اتصال کوتاه - جریان

اتصال کوتاه دائم

ب) مدار معادل و مقادیر المانهای موازی

ترانسفورماتور

ج) مدار معادل و مقادیر المانهای سری به شرطی

$$X_1 = 3X'_1, R_1 = R'_1 \text{ که}$$

د) مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با ذکر مقادیر

ه) مدار معادل ترانسفورماتور با احتساب تقریب

اول، دوم و سوم

۸) در یک ترانسفورماتور واقعی  $100V/1000V$  ،

مقاومت معادل تلفات هسته  $2K\Omega$  و راکتانس میدان

اصلی  $1000\Omega$  می باشد. جریان بی باری و تلفات هسته

را با احتساب تقریب اول بدست آورید.

۹) یک ترانسفورماتور در بار نامی دارای افت ولتاژ

اهمی  $25$  ولت و افت ولتاژ القایی  $40$  ولت و ولتاژ نامی

$200$  ولت می باشد. ولتاژ دو سر بار را از دیدگاه اول در

حالات خواسته شده بدست آورید:

الف) بار اهمی خالص

ب) بار پیش فاز با ضریب قدرت ۰/۸

پ) بار سلفی خالص

ب) جریان بار

ج) جریان عبوری از سیم پیچ مشترک د) توان تیپ

۱۵) اتوترانسفورماتوری که ۴۰۰ دور سیم پیچ مشترک آن به شبکه ۴۰۰ ولتی متصل است، جریان ۵ آمپر را به بار الکتریکی تحت ولتاژ ۸۰ ولت می دهد. جریان سیم پیچ مشترک و توان تیپ را حساب کنید.

۱۰) جریان اتصال کوتاه دائم یک ترانسفورماتور با جریان نامی ۵ آمپر و ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ۲۵ درصد را بدست آورید.

۱۱) تلفات مسی یک ترانسفورماتور با توان نامی ۱۰ KVA برابر با ۸۰۰ وات است. تلفات مسی آن را در ۰/۷۵ بار نامی بدست آورید.

۱۲) یک ترانسفورماتور ۵ KVA در آزمایش بی باری ۲۵۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۴۰۰ وات، توان از شبکه دریافت می کند راندمان این ترانسفورماتور را در بارهای زیر محاسبه کنید.

الف) بار نامی اهمی خالص

ب) ۵۰٪ بار نامی با ضریب قدرت ۰,۷

ج) راندمان ماکزیمم در باری با ضریب قدرت ۰,۸

۱۳) یک ترانسفورماتور ۸ KVA در آزمایش بی باری ۳۰۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۵۰۰ وات توان از شبکه دریافت می کند. بدست آورید:

الف) ضریب بار و ضریب قدرتی که در آن راندمان

ماکزیمم می شود

ب) راندمان ماکزیمم

۱۴) ورودی یک اتوترانسفورمر به ولتاژ ۴۰۰ ولت و خروجی آن با ولتاژ ۷۵۰ ولت به باری با امپدانس  $75 \Omega$  وصل است به شرطی که تعداد حلقه های سیم پیچی کل آن ۱۵۰۰ دور باشد. مطلوب است:

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک



