

فصل چهارم

موتورهای جریان مستقیم

هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که:

- موتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و آن‌ها را طبقه‌بندی نماید.
- مشخصه‌های اصلی موتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و آن‌ها را از یک‌دیگر تمیز دهد.
- توان، راندمان و تلفات در موتورهای جریان مستقیم را تعریف کند و روابط آن‌ها را توضیح دهد.
- بلوک دیاگرام توازن قدرت در موتورهای جریان مستقیم را رسم کند و تجزیه و تحلیل نماید.
- موتور تحریک مستقل را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور تحریک مستقل را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور تحریک مستقل را توضیح دهد.
- موتور تحریک شنت را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور شنت را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور شنت را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور شنت را توضیح دهد.
- موتور تحریک سری را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور سری را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور سری را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور سری را توضیح دهد.
- موتور تحریک کمپوند را تعریف کند و ساختمان داخلی آن را از روی شکل توضیح دهد.
- مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند را رسم کند و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
- منحنی مشخصه‌های موتور کمپوند را از هم تمیز دهد.
- کاربرد موتور کمپوند را توضیح دهد.

- روش‌های راه‌اندازی موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- ضرورت کنترل سرعت در موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- عوامل موثر در کنترل سرعت را توضیح دهد.
- روش‌های کنترل سرعت در موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- مدارهای ساده کنترل سرعت به صورت بلوک دیاگرام را شرح دهد.
- چگونگی تغییر جهت گردش موتورهای جریان مستقیم را شرح دهد و مدارهای آن را رسم کند.
- ضرورت ترمز در موتورهای جریان مستقیم را توضیح دهد.
- انواع روش‌های ترمز را نام ببرد و آن‌ها را توضیح دهد.
- به پرسش‌های این فصل پاسخ دهد.
- تمرین‌های این فصل را حل نماید.


مقدمه

امروزه این موتورها در توان‌های کم در حد میلی‌وات تا توان‌های زیاد در حد ده مگاوات ساخته می‌شوند. موتورهای جریان مستقیم با توان‌های کم که با ولتاژ تا ۲۴ ولت کار می‌کنند در اسباب‌بازی‌ها و روبات‌ها استفاده و با توان‌هایی تا چند صد وات که با ولتاژ تا ۲۳۰ ولت کار می‌کنند در لوازم خانگی و ابزارهای صنعتی استفاده می‌شوند. از موتورهای جریان مستقیم با توان‌های زیاد تا ۱۰ MW که از ولتاژ ۱۱۰ تا ۸۰۰ ولت تا ۲۰ Nm با گشتاور بین ۲۰ Nm تا ۲۰۰۰۰ Nm ساخته می‌شوند در قطارها و کارخانجات نورد فولاد استفاده می‌شود.

علاوه بر مواردی چون گشتاور زیاد، امکان کنترل سرعت خوب، موتورهای جریان مستقیم ساختمان محکم دارند و در مقابل لرزش مقاوم هستند.

در ماشین‌های جریان مستقیم فرآیند تبدیل انرژی برگشت‌پذیر^۲ است. یعنی یک ماشین الکتریکی جریان مستقیم می‌تواند به صورت موتور یا ژنراتور مورد

موتورهای جریان مستقیم^۱ به ماشین‌هایی گفته می‌شود که سیستم الکتریکی آن‌ها جریان مستقیم است و انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. در فرآیند این تبدیل، بخشی از انرژی به گرما تبدیل خواهد شد که از آن به عنوان «تلفات» نام برده می‌شود. شکل (۱ - ۴)

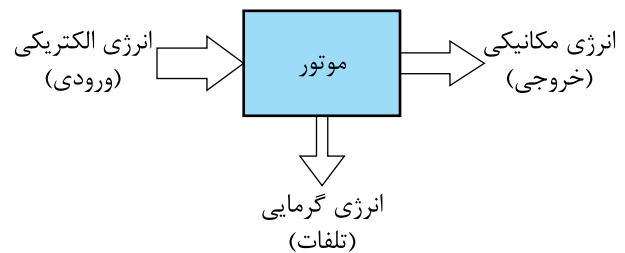

شکل ۱-۴

ویژگی موتورهای جریان مستقیم تنوع آن‌ها است که با ترکیب‌های متنوع در مدار تحریک آن‌ها می‌توان مشخصه‌های گشتاور - دور گوناگونی به دست آورد.


موتورهای جریان مستقیم به خاطر سادگی کنترل‌شان در سیستم‌هایی به کار می‌روند که نیاز به کنترل سرعت در محدوده وسیع و گشتاور زیاد دارند.

بهره‌برداری قرار گیرد. لذا ساختمان داخلی و شکل ظاهری موتورهای جریان مستقیم با ژنراتورهای جریان مستقیم تفاوت نخواهد داشت.

۱-۴- پخش توان و تلفات در موتورهای

جریان مستقیم

طرح ساختمانی موتور جریان مستقیم در شکل (۲-۴) نشان داده شده است.

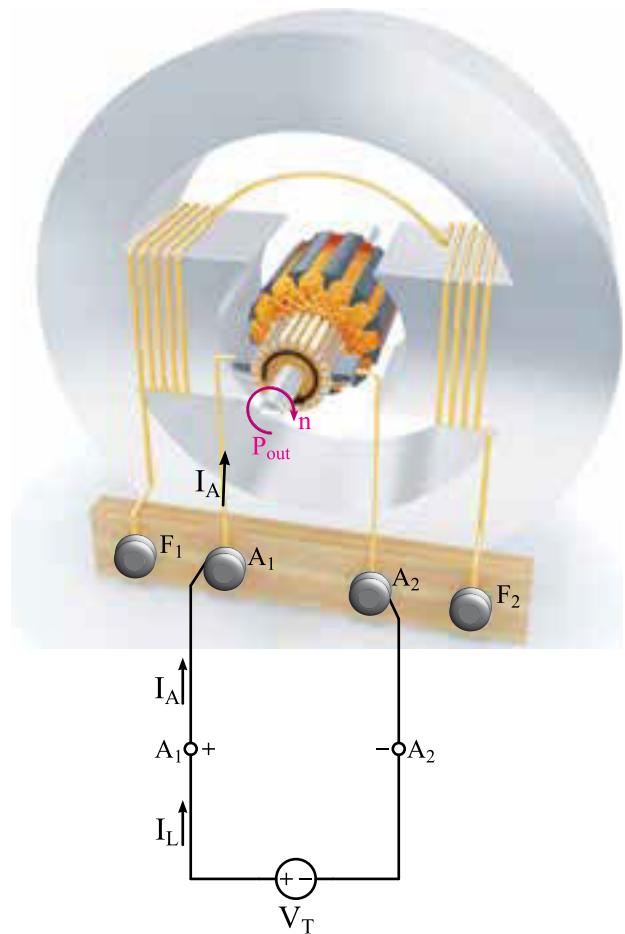

شکل ۲-۴ طرح ساختمانی موتور جریان مستقیم


استاتور قطب‌های برجسته دارد. در صورتی که سیم‌پیچی قطب‌ها توسط جریان I_F تحریک شوند فوران ناشی از آن در فاصله هوایی توزیع خواهد شد. سیم‌پیچی آرمیچر دورن میدان قطب‌ها قرار دارد و با

اتصال پایانه‌های A_1 و A_2 آن به منبع ولتاژ جریان مستقیم به ولتاژ V_T ، جریان I_A در سیم‌پیچی آرمیچر جاری شده و در آن گشتاور ایجاد می‌کند و رتور را می‌گرداند. لذا ماشین جریان مستقیم حالت موتوری به خود می‌گیرد.

توان الکتریکی مورد نیاز توسط منبع DC تحت ولتاژ V_T و جریان I_L تامین خواهد شد که در موتورها به عنوان «توان ورودی» محسوب می‌شود و آن را با P_{in} نشان داده و از رابطه (۱-۴) به دست می‌آید.


$$P_{in} = V_T \cdot I_L \quad (۴-۱)$$

با جاری شدن جریان در سیم‌پیچی‌های آرمیچر و تحریک، این سیم‌پیچی‌ها گرم می‌شوند. مقداری از توان ورودی P_{in} که در سیم‌پیچی‌های آرمیچر و تحریک به گرما تبدیل می‌شود را «تلفات مسی» گویند و با P_{cu} نشان می‌دهند. بخشی از تلفات مسی که در سیم‌پیچی آرمیچر می‌باشد را «تلفات آرمیچر» گویند و با P_A نشان می‌دهند. بخش دیگر تلفات مسی در سیم‌پیچی تحریک است و آن را «تلفات تحریک» نامیده و با P_F نشان می‌دهند. تلفات مسی $(P_A + P_F)$ از توان ورودی P_{in} می‌کاهد و بعد از کم شدن، توان باقی‌مانده را «توان تبدیل شده» نامیده و با P_{conv} نشان می‌دهند. این فرآیند در شکل (۳-۴) نشان داده شده است.

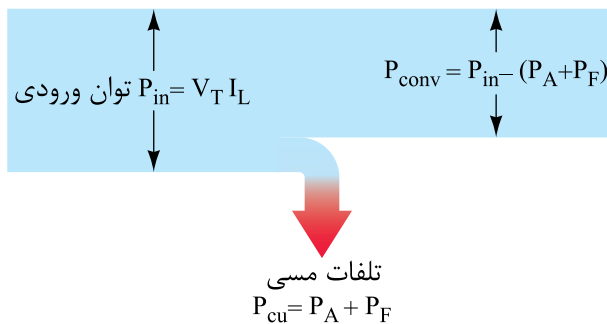

شکل ۳-۴

از توان مکانیکی ورودی P_{in} که در اثر اصطکاک به گرما تبدیل می‌شود را «تلفات مکانیکی» گویند و با P_{mec} نشان می‌دهند. تلفات مکانیکی P_{mec} همراه با تلفات هسته P_{core} از توان تبدیل شده P_{conv} می‌کاهد و بعد از کم شدن، توان باقی‌مانده را «توان خروجی» گویند و با P_{out} نشان می‌دهند. این فرآیند در شکل (۵ - ۴) نشان داده شده است. به این شکل «نمودار پخش توان» موتورهای جریان مستقیم گویند.

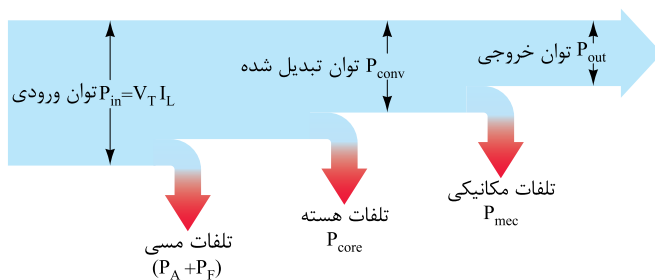

شکل ۵ - ۴ نمودار پخش توان در موتورهای جریان مستقیم

مثال ۱ - ۴ - موتور جریان مستقیم $V = 200$ ،
 با 10 A تلفات مسی 50 W و هسته 40 W و مکانیکی 60 W مفروض است.
 مطلوب است:
 الف - توان ورودی
 ب - توان تبدیل شده
 ج - توان خروجی
 حل:

- با توجه به نمودار پخش توان شکل (۴ - ۴) داریم:

$$P_{in} = V_T I_L = 200 \times 10 = 2000 \text{ [W]}$$

$$P_{conv} = P_{in} - (P_A + P_F)$$

$$P_{conv} = 2000 - 50 = 1950 \text{ [W]}$$

توان تبدیل شده P_{conv} ، توان الکتریکی است که به توان مکانیکی تبدیل شده است. توان تبدیل شده P_{conv} از رابطه (۱ - ۳) نیز قابل محاسبه است.

$$P_{conv} = E_A \cdot I_A$$

در این رابطه:


P_{conv} توان تبدیل شده. [W]

E_A نیروی محرکه القایی آرمیچر [V]

I_A جریان آرمیچر [A]

با جاری شدن فوران در هسته استاتور و آرمیچر و در اثر گردش آرمیچر، تلفات فوکو و هیستریزیس به وجود می‌آید. مقداری از توان الکتریکی ورودی P_{in} که در اثر تلفات فوکو و هیستریزیس به گرما تبدیل می‌شود را «تلفات هسته» گویند و با P_{core} نشان می‌دهند.

تلفات هسته P_{core} از توان تبدیل شده P_{conv} می‌کاهد. این فرآیند در شکل (۴ - ۴) نشان داده شده است.

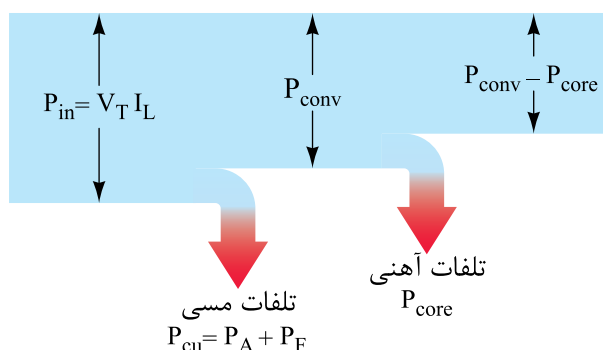

شکل ۴ - ۴

با گردش رتور، اصطکاک میان قسمت‌های ساکن و متحرک ایجاد می‌شود. بخشی از این اصطکاک در یاتاقان‌ها و بخش دیگر آن در اثر اصطکاک قسمت متحرک و هوای درون ماشین به وجود می‌آید. مقداری

ج) توان خروجی
حل:

$$P_{\text{تلفات متغیر}} = P_A + P_F = 30 + 20 = 50 \text{ W}$$

$$P_{\text{تلفات ثابت}} = P_{\text{core}} + P_{\text{mec}} = 60 + 40 = 100 \text{ W}$$

- توان ورودی از رابطه (۱ - ۴) به دست می آید.

$$P_{\text{in}} = V_T I_L = 220 \times 16 / 5 = 3630 \text{ [W]}$$

- تلفات کل از رابطه (۳ - ۳) به دست می آید.

$$\Delta P = P_A + P_F + P_{\text{core}} + P_{\text{mec}}$$

$$\Delta P = 30 + 20 + 60 + 40 = 150 \text{ [W]}$$

- توان نیز خروجی از رابطه (۴ - ۳) به دست می آید.

$$\Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} - \Delta P$$

$$P_{\text{out}} = 3630 - 150 = 3480 \text{ [W]}$$

۳ - ۴ - بازده موتورهای جریان مستقیم

در موتورهای جریان مستقیم توان ورودی P_{in} الکتریکی است و توان خروجی P_{out} مکانیکی می باشد. نسبت توان خروجی به توان ورودی را «بازده» یا راندمان نامیده و آن را با η نشان می دهند که از رابطه (۵ - ۳) به دست می آید.

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

$$P_{\text{out}} = P_{\text{conv}} - P_{\text{mec}} - P_{\text{core}}$$

$$P_{\text{out}} = 1950 - 40 - 60 = 1850 \text{ [W]}$$

۲ - ۴ - تلفات کل موتورهای جریان مستقیم

حاصل جمع تلفات موتورهای جریان مستقیم را «تلفات کل» گویند و آن را با ΔP نشان می دهند. با توجه به نمودار پخش توان شکل (۴ - ۴) تلفات کل برابر است با:

تلفات مکانیکی + تلفات هسته + تلفات مسی = تلفات کل

که در فصل قبل آن را با رابطه (۳ - ۳) نشان دادیم:

$$\Delta P = (P_A + P_F) + P_{\text{core}} + P_{\text{mec}}$$

تفاوت بین توان ورودی P_{in} و توان خروجی P_{out} ، تلفات کل ΔP است و آن را با رابطه (۴ - ۳) نشان دادیم.

$$\Delta P = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

تلفات مکانیکی P_{mec} و تلفات هسته P_{core} مطابق آنچه که در بخش ۲ - ۳ توضیح داده شد را «تلفات ثابت» نامیده و تلفات مسی که شامل تلفات آرمیچر P_A و تلفات تحریک P_F است را «تلفات متغیر» گویند.

مثال ۲-۱ - موتور جریان مستقیم $V = 220$ ، $A = 16/5$ مفروض است. تلفات آرمیچر $W = 30$ و تلفات تحریک $W = 20$ می باشد. اگر تلفات هسته $W = 60$ و تلفات مکانیکی $W = 40$ باشد مطلوب است:

الف) تلفات متغیر

ب) تلفات ثابت

۴ - ۴ - گشتاور موتورهای جریان مستقیم

گشتاور آرمیچر موتورهای جریان مستقیم ناشی از جاری شدن جریان در سیم‌پیچی آرمیچر واقع در میدان مغناطیسی قطب‌های استاتور است. با عبور جریان از سیم‌پیچی آرمیچر I_A ، از طرف فوران مغناطیسی میدان قطب‌های استاتور ϕ به هادی‌های حامل جریان سیم‌پیچی آرمیچر نیروی مغناطیسی وارد می‌شود. این نیرو حول محور رتور گشتاور آرمیچر T_A ایجاد می‌نماید و از رابطه (۲۵ - ۲) به دست می‌آید.

$$T_A = K \phi I_A$$

با ایجاد گشتاور، سیم‌پیچی آرمیچر شروع به گردش در فوران مغناطیسی قطب‌های استاتور می‌کند و در آن $\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$ پدید آمده و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه E_A در سیم‌پیچی آرمیچر القا می‌شود. نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر E_A از رابطه (۲۰ - ۲) به دست می‌آید.

$$E_A = K \cdot \phi \cdot \omega$$

مشاهده می‌شود در ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم پدیده‌های ژنراتوری و موتوری به طور هم‌زمان در سیم‌پیچی آرمیچر شکل می‌گیرند.

مقدار ضریب K از رابطه‌های (۲۵ - ۲) و (۲۰ - ۲) به دست می‌آید. رابطه (۲ - ۴)

$$K = \frac{T_A}{\phi I_A} = \frac{E_A}{\phi \omega} \quad (۴-۲)$$

گشتاور آرمیچر T_A از تناسب رابطه (۲ - ۴) قابل

بازده را بر حسب درصد بیان می‌کنند و از رابطه (۶ - ۳) محاسبه می‌شود.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

مثال ۳ - ۴ - یک موتور جریان مستقیم ۴ KW، ۲۵۰ V، ۲۰ A مفروض است. مطلوب است محاسبه:

الف - بازده بر حسب درصد

ب - تلفات

حل:

- توان ورودی از رابطه (۱ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_{in} = V_T \cdot I_L = 250 \times 20 = 5000 \text{ [W]}$$

- توان خروجی بر حسب KW است که آن را به W تبدیل می‌کنیم.

$$P_{out} = 4_{kw} \times 1000 = 4000 \text{ [W]}$$

- بازده بر حسب درصد از رابطه (۶ - ۳) به دست

می‌آید.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{4000}{5000} \times 100 = \% 80$$

- تلفات از رابطه (۴ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$\Delta P = 5000 - 4000 = 1000 \text{ [W]}$$

محاسبه است. رابطه (۳ - ۴)

حل:

- سرعت زاویه موتور از رابطه (۱۹ - ۲) به دست می آید.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 1500}{60} = 157 \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

- از رابطه (۳ - ۴) گشتاور آرمیچر به دست می آید.

$$T_A = \frac{E_A I_A}{\omega} = \frac{750 \times 125}{157} = 597/1 \text{ [N.m]}$$

- از رابطه (۵ - ۴) گشتاور بار به دست می آید.

$$T_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega} = \frac{80 \times 10^3}{157} = 509/5 \text{ [N.m]}$$

پرسش ۱ - ۴

پرسش های کامل کردنی

- ۱ - فرآیند تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی توسط صورت می گیرد.
- ۲ - مقداری از توان که در اثر در تبدیل به می شود را تلفات مکانیکی گویند.
- ۳ - نسبت توان به سرعت را گشتاور آرمیچر نامند.
- ۴ - نسبت توان به سرعت را گشتاور بار نامند.

$$T_A = \frac{E_A I_A}{\omega} \quad (۳-۴)$$

در رابطه (۳ - ۴) مقدار $E_A I_A$ بیانگر توان تبدیل شده P_{conv} است. با جایگزینی آن، رابطه (۴ - ۴) به دست خواهد آمد.

$$T_A = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega} \quad (۴-۴)$$

رابطه (۴ - ۴) تعریف جدیدی برای گشتاور آرمیچر ارائه می دهد. طبق این تعریف «نسبت توان تبدیل شده P_{conv} به سرعت زاویه ای رتور ω گشتاور آرمیچر T_A نامیده می شود.» بر اساس همین تعریف «نسبت توان خروجی P_{out} به سرعت زاویه ای رتور ω ، گشتاور بار T_{load} می نامند» و از رابطه (۵ - ۴) به دست می آید.

$$T_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega} \quad (۴-۵)$$

بدیهی است توان تبدیل شده P_{conv} بزرگ تر از توان خروجی P_{out} است در نتیجه گشتاور آرمیچر نیز بیش تر از گشتاور بار خواهد شد.

مثال ۴-۴ - موتور جریان مستقیم ۸۰ KW، ۸۰۰ V و سرعت ۱۵۰۰ RPM مفروض است. اگر در این سرعت نیروی محرکه القایی آرمیچر ۷۵۰ V و جریان آرمیچر ۱۲۵ A باشد مطلوب است:

الف - گشتاور آرمیچر T_A

ب - گشتاور بار T_{load}

۶- تلفات در موتورهای جریان مستقیم را تعریف کنید.

۷- به چه دلیل به تلفات مسی، تلفات متغیر گویند؟

تمرین ۱-۴

۱- موتور جریان مستقیم 1 KW ، 200 V با توان تبدیل شده 1100 W و تلفات مسی 50 W مفروض است. مطلوب است:

الف - تلفات مکانیکی و هسته روی هم

ب - توان ورودی موتور

ج - جریان موتور

۲- موتور جریان مستقیم 10 KW ، 500 V با تلفات ثابت 700 W و متغیر 800 W مفروض است. مطلوب است:

الف - تلفات کل

ب - توان ورودی

ج - توان تبدیل شده

۳- یک موتور جریان مستقیم 10 HP ، 250 V با بازده $74/5\%$ مفروض است. مطلوب است:


الف - توان ورودی

ب - جریان موتور

۴- یک موتور جریان مستقیم 45 KW باری را با گشتاور 430 Nm به گردش درآورده است. سرعت رتور را برحسب RPM به دست آورید.

۵- یک موتور جریان مستقیم 90 KW با تلفات ثابت $2/5\text{ KW}$ باری را با سرعت 1200 RPM می گرداند. مطلوب است:

۵- نمودار پخش توان موتور جریان مستقیم شکل زیر را تکمیل کنید.

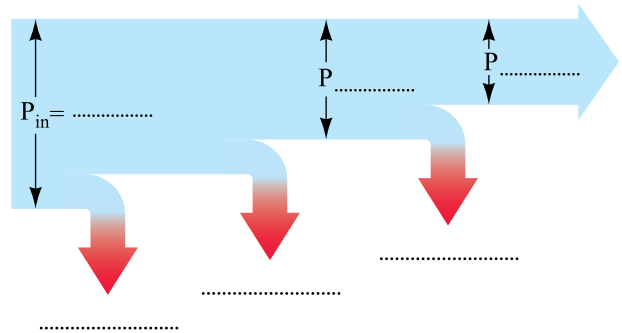

پرسش های صحیح غلط

۱- حاصل جمع تلفات مکانیکی و تلفات تحریک و تلفات آرمیچر را تلفات کل گویند.

صحیح غلط

۲- تلفات مکانیکی و تلفات هسته را تلفات متغیر گویند.

صحیح غلط

پرسش های تشریحی

۱- مفهوم توان تبدیل شده در موتورهای جریان مستقیم را شرح دهید.

۲- تلفات آرمیچر را شرح دهید.

۳- ویژگی های موتورهای جریان مستقیم را بنویسید.

۴- تلفات متغیر در موتورهای جریان مستقیم کدامند؟

۵- علت پیدایش حالت موتوری و ژنراتوری در ماشین های جریان مستقیم را شرح دهید؟


الف - گشتاور بار

ب - گشتاور آرمیچر

۴-۶ - علامت اختصاری و مدار الکتریکی

معادل موتورهای جریان مستقیم

طرح ساختمانی موتور جریان مستقیم شکل (۲-۴) دو قسمت مجزا از یکدیگر را نشان می‌دهد. یکی سیم‌پیچی تحریک بر روی استاتور و دیگری سیم‌پیچی آرمیچر بر روی رتور می‌باشد. علامت اختصاری این دو قسمت در شکل (۶-۴) نشان داده شده است. به کمک علامت‌های اختصاری می‌توان نمایش ساده‌ای از موتورهای جریان مستقیم ارائه کرد.

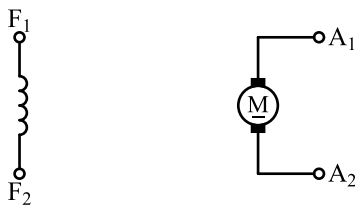

ب

الف

شکل ۴-۶ الف - علامت اختصاری آرمیچر
ب - علامت اختصاری تحریک

از علامت اختصاری برای نشان دادن اتصالات الکتریکی در موتورهای جریان مستقیم استفاده می‌شود.

تحلیل الکتریکی موتورهای جریان مستقیم به منظور محاسبه کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و توان با استفاده از مدار الکتریکی معادل امکان‌پذیر است. مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی تحریک، یک مدار R_L سری می‌باشد که در شکل (۷-۴) نشان داده شده است.

۴-۵ - پدیده مهار گسستگی در موتورهای

جریان مستقیم

افزایش سرعت موتورهای جریان مستقیم در اثر کاهش فوران مغناطیسی قطب‌ها را «مهار گسستگی»^۱ گویند.

نیروی محرکه القایی آرمیچر از رابطه به‌دست می‌آید. بر اساس این رابطه سرعت از رابطه (۶-۴) تعیین می‌شود.

$$\omega = \frac{E_A}{K \cdot \phi} \quad (۶-۴)$$

گشتاور آرمیچر موتورهای جریان مستقیم از رابطه (۲۵-۲) به‌دست می‌آید.

$$T_A = K \cdot \phi \cdot I_A$$

اگر در اثر افزایش مقاومت مدار تحریک، جریان سیم‌پیچی تحریک I_F کاهش یابد فوران مغناطیسی قطب‌ها ϕ کم می‌شود و طبق رابطه (۲۵-۲) گشتاور آرمیچر کاهش می‌یابد. در این صورت اگر موتور بار داشته باشد، از حرکت می‌ایستد و جریان سیم‌پیچی آرمیچر افزایش می‌یابد و به آن آسیب خواهد رسید. در صورتی که موتور بدون بار باشد کاهش فوران طبق رابطه (۶-۴) منجر به افزایش سرعت می‌شود و مهار گسستگی خواهد شد و به یاتاقان‌ها آسیب می‌رسد؛ هم‌چنین در اثر افزایش جریان به سیم‌پیچی آرمیچر آسیب می‌رسد.

۷-۴ - مشخصات موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم توسط کارخانه سازنده مورد آزمایش‌های متعددی قرار خواهند گرفت. نتایجی که از این آزمایش‌ها به دست می‌آید به عنوان «مشخصات موتور جریان مستقیم» ارایه خواهند شد. این مشخصات به سه گروه تقسیم می‌شوند.

۱ - گروه اول شامل مشخصاتی است که بر روی پلاک ماشین ثبت می‌شود. این مشخصات را «مقادیر نامی» می‌نامند. به هنگام استفاده از موتور تجاوز از مقادیر نامی باعث بروز مشکلات جدی و آسیب به سیم‌پیچی‌های ماشین و قسمت‌های مکانیکی آن خواهد شد.

۲ - گروه دوم شامل مشخصاتی است که پس از تنظیم، ترسیم می‌شوند و به عنوان «منحنی مشخصه» به صورت سند در می‌آیند. این منحنی مشخصات عبارتند از:

- منحنی مشخصه الکترومکانیکی
- منحنی مشخصه الکترومکانیکی تاثیر تغییرات سرعت گردش رتور n بر جریان سیم‌پیچی آرمیچر I_A را در ولتاژ ثابت V_T نشان می‌دهد.

- منحنی مشخصه الکترومغناطیسی
- منحنی مشخصه الکترومغناطیسی تاثیر تغییرات گشتاور بار T_{load} بر جریان سیم‌پیچی آرمیچر I_A را در ولتاژ ثابت V_T نشان می‌دهد.

- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت
- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت تاثیر تغییرات گشتاور بار T_{load} بر سرعت گردش رتور n را در ولتاژ ثابت V_T نشان می‌دهد.



شکل ۷-۴ مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی تحریک

در این شکل:


R_F معادل مقاومت اهمی سیم‌پیچی تحریک

L_F ضریب خود القایی سیم‌پیچی تحریک

I_F جریان سیم‌پیچی تحریک

مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر در شکل

(۸-۴) نشان داده شده است.

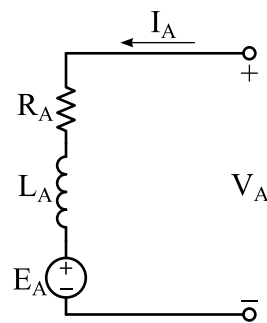

شکل ۸-۴ مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر

در این شکل:

E_A معادل نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی

آرمیچر [V]

R_A معادل مقاومت اهمی سیم‌پیچی آرمیچر [Ω]

I_A جریان سیم‌پیچی آرمیچر [A]

V_A ولتاژ دو سر آرمیچر [V]

L_A ضریب خود القایی سیم‌پیچی آرمیچر

۳ - گروه سوم شامل مشخصاتی است که از تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخصات گروه اول و دوم به دست آمده و محاسبه می‌شوند. یکی از این مشخصات کمیت «تنظیم سرعت^۱ SR» است که تغییرات سرعت نسبت به سرعت بارداری را نشان می‌دهد و از رابطه (۷-۴) به دست می‌آید.

$$SR = \frac{n_o - n}{n} \quad (۷-۴)$$

تنظیم سرعت را به صورت درصد بیان می‌کنند و از رابطه (۸-۴) محاسبه می‌شود.

$$\%SR = \frac{n_o - n}{n} \times 100 \quad (۸-۴)$$

که در این رابطه:

SR تنظیم سرعت

n_o سرعت بی‌باری رتور

n سرعت بارداری رتور

هرچه درصد تنظیم سرعت کم‌تر باشد، در اثر افزایش گشتاور بار سرعت رتور کم‌تر کاهش می‌یابد. بنابراین سرعت رتور از پایداری بیش‌تری برخوردار است.

مثال ۴-۵ - یک موتور جریان مستقیم ۲ KW در بی‌باری با سرعت ۱۵۰۰ RPM و در بار کامل با سرعت ۱۴۴۰ RPM می‌گردد. مطلوب است:

الف - درصد تنظیم سرعت

ب - گشتاور بار

حل:

- درصد تنظیم سرعت از رابطه (۸-۴) به دست

می‌آید.

$$\%SR = \frac{n_o - n}{n} \times 100$$

$$\%SR = \frac{1500 - 1440}{1440} \times 100 = 4.1\%$$

- از رابطه (۱۹-۲) سرعت زاویه‌ای به دست می‌آید.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2 \times 3.14 \times 1440}{60} = 150.72 \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

- از رابطه (۵-۴) گشتاور بار به دست می‌آید.

$$T_{\text{load}} = \frac{P_{\text{out}}}{\omega} = \frac{2 \times 10^3}{150.72} = 13.26 \text{ [N.m]}$$

پرسش ۲-۴

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - منحنی مشخصه الکترومکانیکی تاثیر تغییرات بر را نشان می‌دهد.

۲ - هرچه درصد تنظیم سرعت باشد، سرعت رتور از پایداری برخوردار است.

پرسش‌های صحیح غلط

۱ - منحنی مشخصه گشتاور - سرعت تاثیر گشتاور بار بر سرعت گردش رتور را نشان می‌دهد.

غلط صحیح

۲ - هرچه درصد تنظیم سرعت بیش‌تر باشد سرعت