

رتور از پایداری بیش‌تری برخوردار است.

صحيح غلط

۳ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک شنت^۳

۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک سری^۴

۵ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند^۵

پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری سیم‌پیچی تحریک و آرمیچر موتور جریان مستقیم را رسم کنید. کاربرد آن را بنویسید.

۲ - مدار الکتریکی معادل موتور جریان مستقیم را رسم کنید هر یک از عناصر آن را شرح دهید.

۳ - مقادیر نامی موتورهای جریان مستقیم را تعریف نمایید.

۴ - منحنی مشخصه الکترومغناطیسی را تعریف کنید.

۵ - درصد تنظیم سرعت را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.

تمرین ۲ - ۴

۱ - گشتاور خروجی یک موتور جریان مستقیم ۳۰ KW در بار کامل ۱۲۰ Nm است. اگر درصد تنظیم سرعت ۴٪ باشد سرعت آن در بی‌باری چقدر است؟

۸ - ۴ - طبقه‌بندی موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم با توجه به نوع تحریک و نحوه تامین تغذیه تحریک به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱ - موتورهای جریان مستقیم با آهن‌ربای دائم^۱ PMDC

۲ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل^۲

۹ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با آهن‌ربای

دائم

موتورهای جریان مستقیم با آهن‌ربای دائم PMDC یک موتور DC است که قطب‌های آن از آهن‌ربای دائم ساخته شده است. این موتورها با حجم کوچک و توان کم دارای گشتاور مناسبی هستند و بسیار استفاده می‌شوند. در شکل (۹ - ۴) موتور جریان مستقیم با آهن‌ربای دائم نشان داده شده است.



شکل ۹ - ۴ موتور جریان مستقیم با آهن‌ربای دائم

موتورهای جریان مستقیم با آهن‌ربای دائم دارای قطب‌های صاف هستند. شکل (۱۰ - ۴) طرح ساختمانی موتور DC با آهن‌ربای دائم را نشان می‌دهد.

و پایین و بالا بر شیشه و هم چنین در مسواکها به کار می روند. به طور کلی در جاهایی که نیاز به موتور کوچک و ارزان قیمت باشد این موتورها پیشنهاد خواهند شد. سالانه میلیون ها موتور جریان مستقیم با آهنربای دایم در دنیا تولید و استفاده می شوند.

پرسش ۳ - ۴

پرسش های کامل کردنی

- ۱ - موتورهای PMDC با حجم کم و توان دارای گشتاور هستند.
- ۲ - موتورهای PMDC با آهنربای دارای قطب های هستند.


پرسش های صحیح غلط

- ۱ - در موتورهای PMDC پوسته بیرونی از جنس آهنربای دایم است.

صحيح غلط

پرسش های تشریحی

- ۱ - موتورهای جریان مستقیم چگونه طبقه بندی می شوند؟
- ۲ - انواع موتورهای جریان مستقیم را نام ببرید.
- ۳ - ساختمان موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دایم را شرح دهید.
- ۴ - وظیفه پوسته در موتورهای PMDC را بنویسید.
- ۵ - مزایا و معایب موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دایم را بنویسید.
- ۶ - کاربرد موتورهای PMDC را بنویسید.

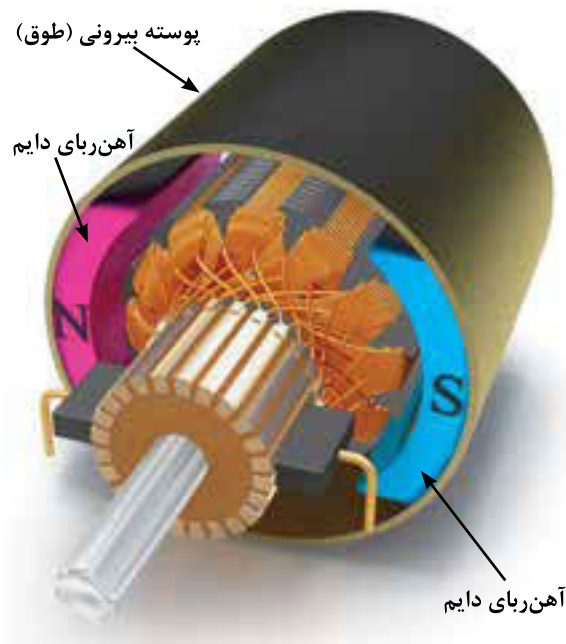

شکل ۱۰ - ۴ طرح ساختمانی موتور DC با آهنربای دایم

پوسته بیرونی یا طوقه از جنس آلیاژ آلومینیمی یا فلزاتی دیگر است و آهنرباهای دایم که همان قطبها هستند را نگه می دارد. رتور نیز مانند دیگر ماشین های DC، شیارهایی برای سیم پیچی دارد و شامل یک کموتاتور و چند جاروبک است.

موتورهای DC با آهنربای دایم PMDC به جای سیم پیچی تحریک دارای آهنربای دایم هستند و ساختمان ساده تری دارند. عدم نیاز به تحریک خارجی برای تولید میدان مغناطیسی و نبود تلفات تحریک نیز از مزایای آنها به شمار می آید. از طرف دیگر تضعیف میدان مغناطیس آهنرباهای دایم در اثر عکس العمل آرمیچر و عدم کنترل بر میدان مغناطیسی قطبها از معایب موتورهای DC با آهنربای دایم است.


۱ - ۹ - ۴ - کاربرد

موتورهای DC با آهنربای دایم در اسباب بازی ها و در خودروها به عنوان موتور برف پاکن و پمپ شیشه شوی


۱۰-۴- موتورهای جریان مستقیم با تحریک

مستقل

موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل را «موتور تحریک جداگانه» نیز می‌گویند. در موتور تحریک مستقل ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر با مدار تحریک وجود ندارد. علامت اختصاری موتور تحریک مستقل در شکل (۱۱-۴) نشان داده شده است.

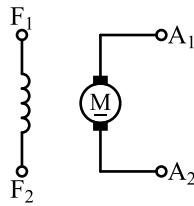

شکل ۱۱-۴ علامت اختصاری موتور تحریک مستقل
طرح ساختمانی موتور تحریک مستقل در شکل
(۱۲-۴) نشان داده شده است.

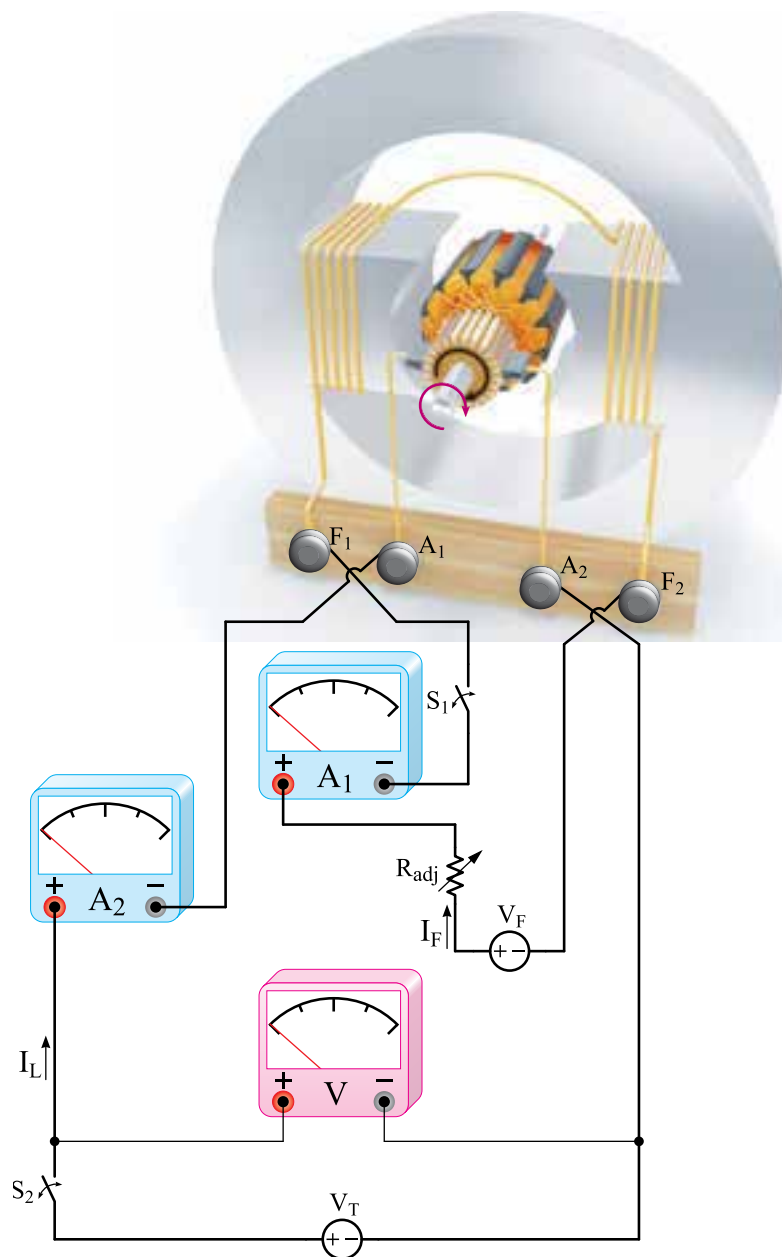

شکل ۱۲-۴ طرح ساختمانی موتور تحریک مستقل

آرمیچر و کموتاسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی‌شوند. روش متداول اندازه‌گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه‌های موتور است.

در حالت پایدار جریان مدار تحریک I_F و مدار آرمیچر I_A از نوع DC است و فرکانس ندارند. لذا برای نوشتن معادلات جریان و ولتاژ از اثرات خود القایی L_A و L_F صرف‌نظر خواهد شد.

برای مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی تحریک حلقه I_1 در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و برای مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر حلقه I_2 در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب شده است.

با نوشتن KVL برای حلقه‌های I_1 و I_2 معادلات (۹-۴) و (۱۰-۴) به دست می‌آید.

$$\text{KVL1)} \quad -V_F + R_{adj}I_1 + R_F I_1 = 0 \quad (4-9)$$

$$\text{KVL2)} \quad -V_T + R_A I_2 + E_A = 0 \quad (4-10)$$

جریان حلقه I_1 از محل I_F و جریان حلقه I_2 از محل جریان‌های I_A و I_L می‌گذرد. بنابراین روابط (۱۱-۴) و (۱۲-۴) را می‌توان نوشت.

$$I_F = I_1 \quad (4-11)$$

$$I_A = I_L = I_2 \quad (4-12)$$


تلفات تحریک از رابطه (۱۳-۴) و تلفات آرمیچر از رابطه (۱۴-۴) به دست می‌آید.

$$P_F = (R_F + R_{adj})I_F^2 \quad (4-13)$$

سیم‌پیچی تحریک با تعداد دور زیاد برای جریان کم به دور قطب‌ها پیچیده شده است. سیم‌پیچی تحریک توسط منبع ولتاژ V_F تغذیه می‌شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیر سری با سیم‌پیچی تحریک استفاده شده است. این مقاومت را «مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک» می‌نامند و با R_{adj} نشان می‌دهند. برای قطع و وصل کردن مدار تحریک از کلید S_1 و برای اندازه‌گیری جریان آن از آمپر متر A_1 استفاده شده است. مدار آرمیچر توسط منبع ولتاژ V_T تغذیه می‌شود و برای قطع و وصل آن از کلید S_2 و برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان آن از ولت‌متر V و آمپر متر A_2 استفاده شده است.

۱- ۱۰- ۴- مدار الکتریکی معادل

مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل در شکل (۱۳-۴) نشان داده شده است.

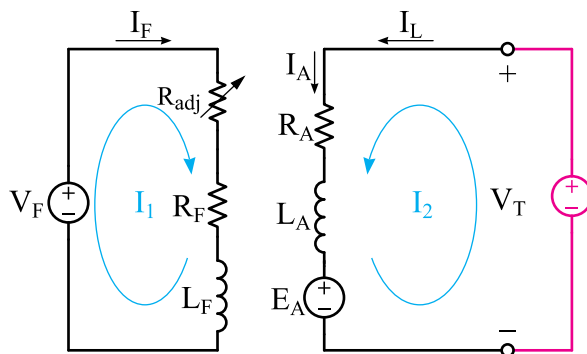

شکل ۱۳-۴ مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل

این مدار با توجه به توضیحات بخش ۴-۳ و طرح ساختمانی شکل (۱۲-۴) به دست آمده است. مدار الکتریکی تحریک و آرمیچر را با روش حلقه یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. معمولاً در تحلیل مدار الکتریکی معادل اثرات مغناطیسی عکس‌العمل

$$P_A = R_A I_A^2 \quad (4-14)$$

- برای مدار آرمیچر حلقه I_F را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب می‌کنیم و KVL می‌نویسیم.

$$KVL_2) -V_T + R_A I_F + E_A = 0$$

- حلقه I_F از محل I_A و در جهت آن می‌گذرد؛ بنابراین خواهیم داشت:

$$I_A = I_L = I_F = 10 \text{ [A]}$$

- با جایگزینی I_F در رابطه KVL_2 خواهیم داشت:

$$KVL_2) -200 + 0.1(10) + E_A = 0$$

$$E_A = 199 \text{ [V]}$$

- پس از محاسبه I_A و I_F تلفات تحریک و آرمیچر به دست می‌آید.

$$P_F = (R_A + R_{adj}) I_F^2$$

$$P_F = (280 + 120) \times 0.1^2 = 100 \text{ [W]}$$

$$P_A = R_A I_A^2$$

$$P_A = 0.1 \times 10^2 = 10 \text{ [W]}$$

تمرین ۳ - ۴

۱ - یک موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل ۴ KW، ۲۵۰ V با بازده ۸۰٪ و مقاومت سیم‌پیچی آرمیچر 0.5Ω مفروض است. مطلوب است:

الف - جریان موتور

ب - توان الکترو مغناطیسی


۲ - یک موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل با

مثال ۶-۴ - موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل ۲۰۰ ولتی، ۱۰ آمپری با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴-۱۴) در نظر است. مطلوب است:

الف) جریان مدار تحریک I_F

ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A

پ) تلفات تحریک و آرمیچر

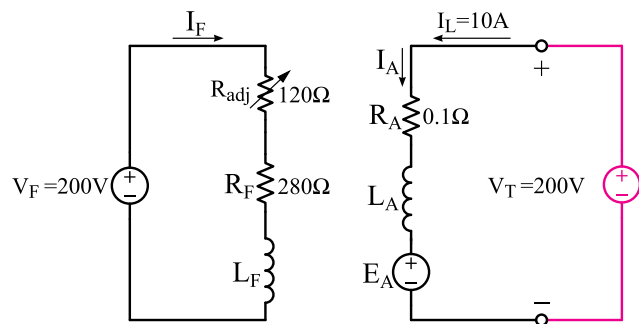

شکل ۴-۱۴

حل:

- برای مدار تحریک حلقه I_1 را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب می‌کنیم و KVL می‌نویسیم تا جریان تحریک به دست آید.

$$KVL_1) -V_F + R_{adj} I_1 + R_F I_1 = 0$$

$$-200 + 120 I_1 + 280 I_1 = 0$$

$$-200 + 400 I_1 = 0$$

$$400 I_1 = 200$$

$$I_1 = \frac{200}{400} = 0.5 \text{ [A]}$$

- حلقه I_1 از محل I_F می‌گذرد.

$$I_F = I_1 = 0.5 \text{ [A]}$$

مشخصات زیر مفروض است:

$$V_F = 200V, I_F = 0.5A, V_T = 200V$$

$$E_A = 190V, R_A = 0.5\Omega$$

مطلوب است:

الف - مقاومت مدار تحریک

ب - جریان موتور

ج - اگر تلفات ثابت $200W$ باشد بازده موتور چند

درصد است؟

۳ - ۱۰ - ۴ - آزمایش بارداری


منحنی مشخصه‌های الکترومکانیکی، الکترومغناطیسی و گشتاور - سرعت از آزمایش بارداری به دست می‌آید.

برای انجام آزمایش بارداری پس از راه‌اندازی موتور ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور V_T گشتاور بار را طی چند مرحله افزایش دهید و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جریان آرمیچر را توسط آمپر متر و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج اندازه‌گیری و نتایج را در جدولی یادداشت نمایید. مراحل آزمایش را تا رسیدن جریان آرمیچر به مقدار نامی ادامه دهید.

سپس روی یک دستگاه مختصات که محور افقی آن جریان آرمیچر I_A و محور عمودی آن سرعت رتور n است، نقاط نشان دهنده n به ازای جریان آرمیچر I_A معینی را مشخص کنید تا «منحنی مشخصه الکترومکانیکی» به دست آید. اکنون بر روی دستگاه مختصات دیگری که محور افقی آن جریان آرمیچر و محور عمودی آن گشتاور بار T_{load} است، نقاط نشان دهنده T_{load} به ازای جریان آرمیچر I_A معینی را مشخص کنید تا «منحنی مشخصه الکترومغناطیسی» به دست آید. اگر نقاط

۲ - ۱۰ - ۴ - راه‌اندازی

برای راه‌اندازی موتور تحریک مستقل قبل از هر کاری ابتدا مقادیر نامی شامل ولتاژ، جریان، جریان تحریک و سرعت را از پلاک مشخصات موتور یادداشت کنید. مطابق شکل (۱۵ - ۴) مدار آرمیچر را از طریق آمپر متر A_p و ولت متر V به منبع ولتاژ متغیر و مدار تحریک را از طریق مقاومت متغیر R_{adj} و آمپر متر A_1 به منبع ولتاژ V_F وصل کنید.

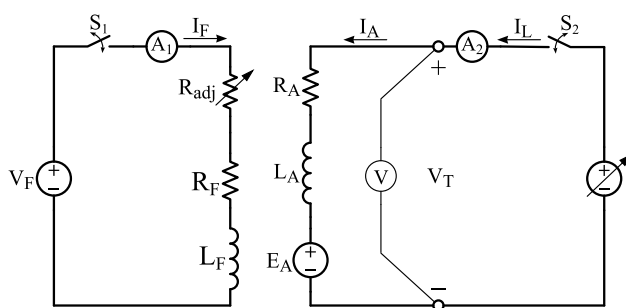

شکل ۱۵ - ۴ مدار الکتریکی راه‌اندازی موتور تحریک مستقل مقاومت متغیر R_{adj} را در حداقل خود قرار دهید تا با بستن کلید S_1 مدار تحریک با حداکثر جریان، بیش‌ترین فوران را تولید کند. اکنون با بستن کلید S_2 ولتاژ منبع

نشان‌دهنده سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معینی را بر روی دستگاه مختصاتی که محور افقی آن گشتاور T_{load} و محور عمودی آن سرعت n باشد نشان دهیم. «منحنی مشخصه گشتاور - سرعت» به دست می‌آید.


جدول (۱ - ۴) نتایج آزمایش بارداري موتور تحريك مستقل 220 V ، 1 KW ، 5 A را نشان می‌دهد.

V_T	۲۲۰V				
$n[\text{RPM}]$	۱۵۰۰	۱۴۹۶	۱۴۹۰	۱۴۸۹	۱۴۸۰
$I_A[\text{A}]$	۰/۲	۲	۳	۴	۵
$T_{load}[\text{Nm}]$	۰	۳	۴/۵	۶	۷/۵

جدول ۱-۴ نتایج آزمایش بارداري موتور تحريك مستقل

مشخصه الکترومکانیکی مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت رتور شده است، جریان آرمیچر افزایش یافته است.


نقاط نشان‌دهنده مقدار هر سرعت n به ازای جریان I_A معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۱۶ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومکانیکی نشان داده شده است. در

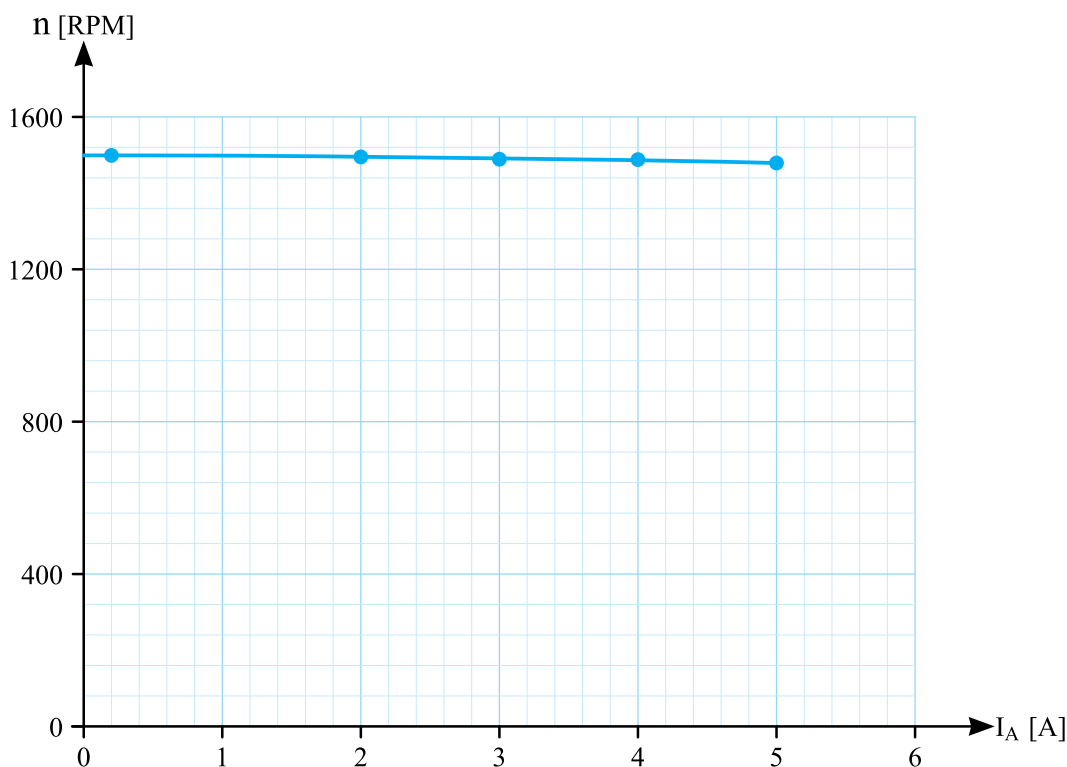

شکل ۱۶-۴ منحنی مشخصه الکترومکانیکی موتور تحريك مستقل


افزایش گشتاور بار T_{load} ، موتور تحريك مستقل سعی می‌کند سرعت خود را ثابت نگه دارد اما جریان آرمیچر I_A را افزایش می‌دهد.

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر گشتاور T_{load} به ازای I_A معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۱۷ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومغناطیسی نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطیسی مشاهده می‌شود در اثر

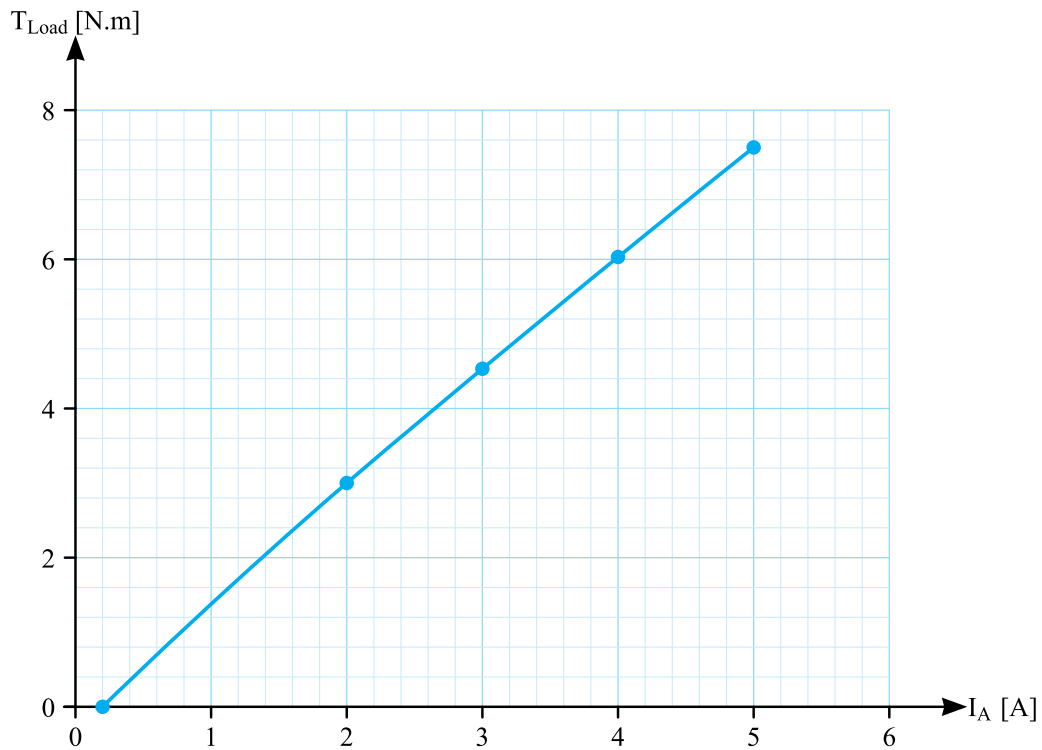

شکل ۴-۱۷ منحنی مشخصه الکترومکانیکی موتور تحریک مستقل

نقاط نشان دهنده‌ی مقدار هر سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معین جدول (۴-۱) در شکل (۴-۱۸) است. در مشخصه گشتاور - سرعت مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار T_{load} سرعت رتور اندکی کاهش می‌یابد. تحت عنوان مشخصه گشتاور - سرعت نشان داده شده

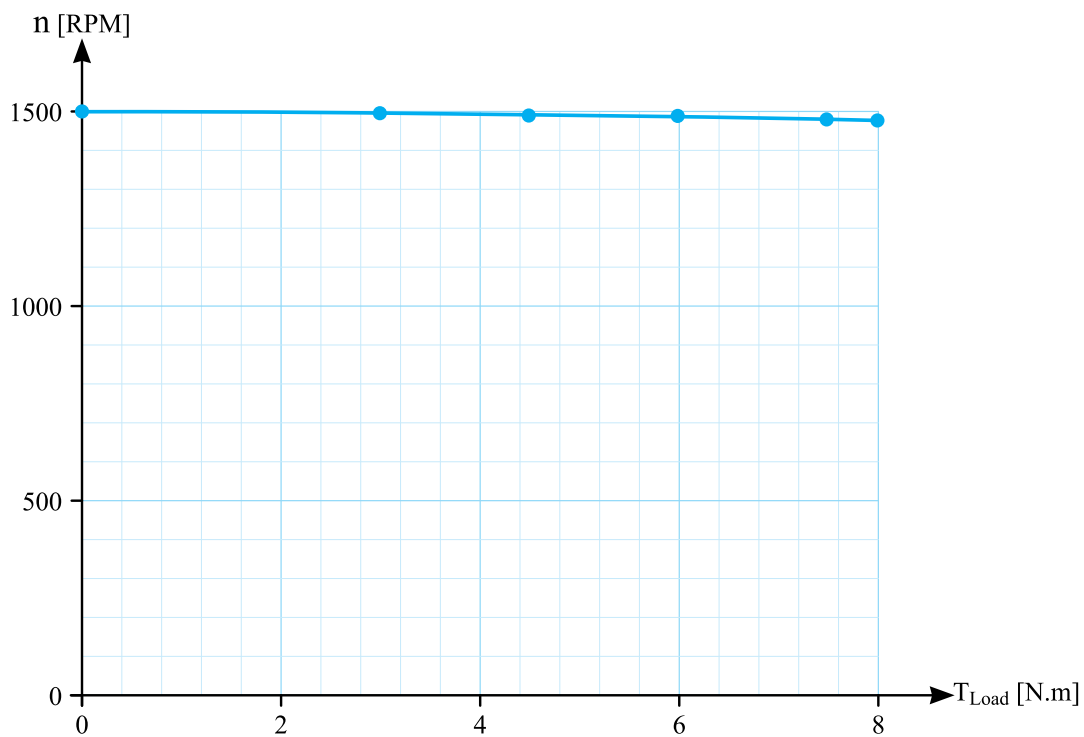

شکل ۴-۱۸ منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور تحریک مستقل

فعالیت ۱-۴ - با استفاده از برنامه صفحه گسترده *Excel* از برنامه‌های مجموعه *Microsoft Office* منحنی مشخصه‌های مربوط به جدول (۴-۱) را رسم نمایید.

۴-۱۰-۴ - کاربرد

موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل دارای سرعت تقریباً ثابت از بی‌باری تا بار کامل می‌باشند و گشتاور آن کم می‌باشد. این موتورها با افزایش گشتاور بار در محدوده بار نامی سرعت خود را تقریباً ثابت نگه می‌دارند و جریان خود را افزایش می‌دهند. موتورهای جریان مستقیم با تحریک مستقل دارای بازه وسیع کنترل سرعت از صفر تا سرعت نامی می‌باشند و به خوبی می‌توان سرعت آن‌ها را تحت کنترل داشت. بنابراین موتورهای تحریک مستقل در جاهایی به کار گرفته می‌شوند که نیاز به سرعت ثابت و کنترل سرعت در بازه وسیعی باشد.

پرسش ۴-۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱- هدف از انجام آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل تاثیر افزایش بر و است.
- ۲- با افزایش گشتاور بار موتور تحریک مستقل جریان آرمیچر می‌یابد.

پرسش‌های صحیح غلط

- ۱ - آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل در ولتاژ ثابت انجام خواهد شد.

صحیح غلط

- ۲ - با افزایش گشتاور بار موتور تحریک مستقل جریان آرمیچر کاهش می‌یابد.


صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - علامت اختصاری موتور تحریک مستقل را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.
- ۲ - کاربرد مدار الکتریکی معادل را بنویسید.
- ۳ - مدار الکتریکی معادل موتور تحریک مستقل را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.
- ۴ - قبل از راه‌اندازی موتور تحریک مستقل چه باید کرد؟
- ۵ - نحوه راه‌اندازی موتور تحریک مستقل را شرح دهید.
- ۶ - نحوه انجام آزمایش بارداری موتور تحریک مستقل را بنویسید.
- ۷ - کاربرد موتورهای تحریک مستقل را بنویسید.
- ۸ - ویژگی‌های موتور تحریک مستقل را شرح دهید.
- ۹ - افزایش بیش از حد مقاومت متغیر R_{adj} چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

۱۱-۴- موتورهای جریان مستقیم با تحریک


شنت

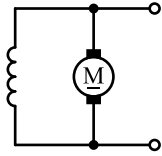

شکل ۱۹-۴ علامت اختصاری موتور شنت

طرح ساختمانی موتور شنت در شکل (۲۰-۴) نشان داده شده است.

موتورهای جریان مستقیم با تحریک شنت را به اختصار «موتور شنت» گویند. در موتور شنت مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت موازی ارتباط پیدا می‌کند. علامت اختصاری موتور شنت در شکل (۱۹-۴) نشان داده شده است.

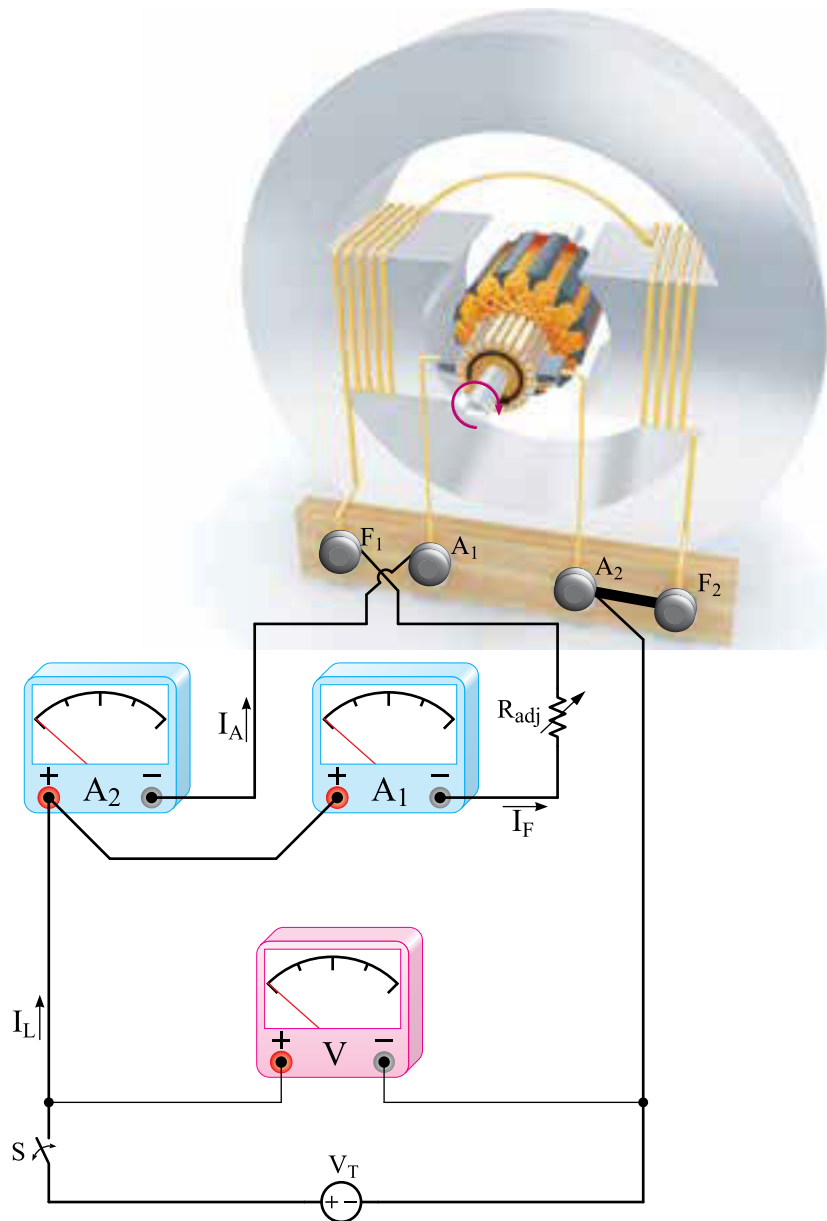

شکل ۲۰-۴ طرح ساختمانی موتور شنت

از اثرات خودالقایی L_A و L_F صرف نظر خواهد شد. با نوشتن KCL برای گره مدار تحریک و آرمیچر معادله (۴-۱۵) به دست می آید.

$$\text{KCL) } -I_L + I_A + I_F = 0 \quad (4-15)$$

با به کار بردن قانون اهم مقادیر جریان های I_A و I_F به دست خواهد آمد.

$$I_F = \frac{V_T}{P_F + R_{adj}} \quad (4-16)$$

جریان آرمیچر I_A از سمت V_T به سوی E_A جاری است. پس $V_T > E_A$ می باشد و خواهیم داشت:

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A} \quad (4-17)$$

از رابطه $P_{in} = V_T \cdot I_L$ به دست می آید.

$$I_L = \frac{P_{in}}{V_T} \quad (4-18)$$

تلفات تحریک از رابطه (۴-۱۳) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴-۱۴) هم چنان قابل محاسبه است.

$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F^2$$

$$P_A = R_A I_A^2$$


مثال ۴-۷ - موتور شنت $V = 200$ ، 10 آمپری با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴-۲۲) در نظر است. مطلوب است:

الف) جریان مدار تحریک I_F

سیم پیچی تحریک با تعداد دور زیاد برای جریان کم به دور قطبها پیچیده شده است. سیم پیچی تحریک با سیم پیچی آرمیچر به صورت موازی ارتباط داده شده است. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک، مقاومت تنظیم کننده جریان تحریک R_{adj} در مدار تحریک قرار داده شده است و برای اندازه گیری جریان های تحریک و آرمیچر از آمپرمترهای A_p و A_a و برای اندازه گیری ولتاژ V_T از ولت متر V استفاده شده است.

۱-۱۱-۴ مدار الکتریکی معادل

مدار الکتریکی معادل موتور شنت با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴-۲۰) در شکل (۴-۲۱) نشان داده شده است.

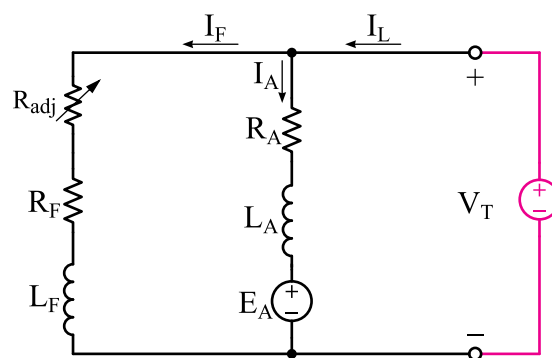

شکل ۴-۲۱ مدار الکتریکی معادل موتور شنت

مدار الکتریکی معادل موتور شنت را با روش پتانسیل گره یا روش های دیگر می توان تحلیل کرد. معمولاً در تحلیل مدار الکتریکی معادل اثرات مغناطیسی عکس العمل آرمیچر و کموتاسیون به دلیل پیچیدگی محاسبات در نظر گرفته نمی شود. روش متداول اندازه گیری اثرات مغناطیسی استفاده از منحنی مشخصه های موتور است. جریان موتور DC است و فرکانس ندارد؛ لذا برای نوشتن معادلات جریان و ولتاژ

(ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر E_A
 (پ) تلفات تحریک و آرمیچر

- اکنون تلفات تحریک و آرمیچر به دست می آید.

$$P_F = (R_F + R_{adj}) I_F^2$$

$$P_F = (280 + 120) 1^2 = 400 \text{ [W]}$$

$$P_A = R_A I_A^2$$

$$P_A = 0.1 \times 9^2 = 8.1 \text{ [W]}$$

تمرین ۴ - ۴

۱ - یک موتور شنت 4 KW ، 250 V با بازده 80% و مقاومت آرمیچر 0.1Ω و تحریک $R_A + R_{adj} = 250 \Omega$ مفروض است. مطلوب است:

الف) جریان موتور

ب) توان الکترومغناطیسی

پ) تلفات ثابت

۲ - یک موتور شنت در اتصال به شبکه 220 V ولتی جریان 10 A دریافت می کند و با سرعت 1200 RPM می گردد. در صورتی که مقاومت مدار آرمیچر 0.2Ω و مدار تحریک 440Ω باشد، مطلوب است:


الف) جریان مدار آرمیچر

ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر

پ) بازده در صورتی که تلفات ثابت 150 W باشد.

۴ - ۱۱ - ۲ - راه اندازی

برای راه اندازی موتور شنت پس از یادداشت مقادیر نامی ولتاژ، جریان و سرعت از پلاک مشخصات موتور، مدار الکتریکی آرمیچر و تحریک را مطابق شکل (۴ - ۲۳) ببینید.

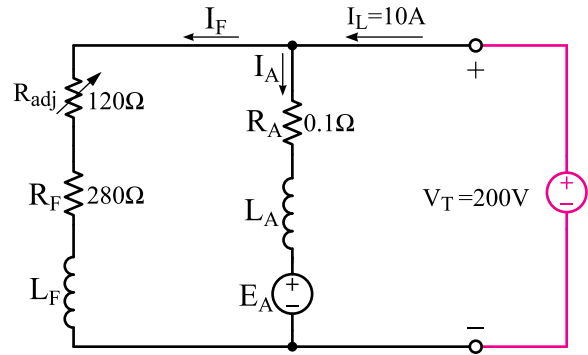

شکل ۴ - ۲۲

حل:

- با قانون اهم جریان تحریک به دست می آید.

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} = \frac{200}{280 + 120} = 0.5 \text{ [A]}$$

- با نوشتن KCL برای گره مدار تحریک و آرمیچر، جریان آرمیچر به دست خواهد آمد.

$$\text{KCL) } -I_L + I_A + I_F = 0$$

$$-10 + I_A + 0.5 = 0$$

$$I_A = 9.5 \text{ [A]}$$

- با نوشتن جریان آرمیچر، نیروی محرکه القایی آرمیچر به دست می آید.

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A}$$

$$9.5 = \frac{200 - E_A}{0.1}$$

$$9.5 \times 0.1 = 200 - E_A$$

$$E_A = 200 - 9.5 \times 0.1 = 199.05 \text{ [V]}$$

باعث می‌شود موتور شنت رفتاری شبیه به رفتار موتور مستقل از خود داشته باشد و منحنی مشخصه‌های آن‌ها یکسان باشد.

۴ - ۱۱ - ۴ - کاربرد

منحنی مشخصه‌های موتور شنت مشابه موتورهای تحریک مستقل می‌باشد. لذا کاربرد و ویژگی‌هایی که در بخش ۴ - ۱۰ - ۴ برای موتور تحریک مستقل ارائه شد برای موتور شنت نیز صدق می‌کند.

پرسش ۵ - ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - در موتور مدار با مدار به صورت موازی ارتباط پیدا می‌کند.
- ۲ - به هنگام راه‌اندازی موتور شنت مقاومت R_{adj} را در قرار می‌دهند.
- ۳ - افزایش بیش از حد مقاومت مدار یا قطع مدار باعث مهار گسستگی می‌شود.

پرسش‌های صحیح غلط


- ۱ - برای تحلیل مدار الکتریکی معادل شنت در حالت پایدار اثرات خود القایی L_A و L_F را در نظر می‌گیرند.

صحیح غلط

- ۲ - پس از راه‌اندازی برای تنظیم سرعت مقاومت R_{adj} را تغییر می‌دهند.

صحیح غلط

- ۳ - افزایش بیش از حد مقاومت R_{adj} در موتور شنت

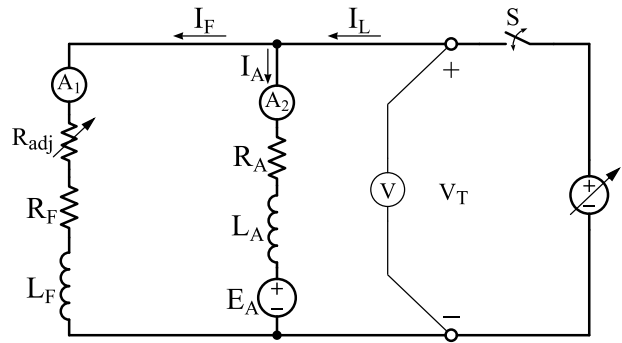

شکل ۲۳ - ۴ مدار الکتریکی راه‌اندازی موتور شنت

مقاومت متغیر R_{adj} را در حداقل خود قرار دهید و پس از بستن کلید S ولتاژ منبع متغیر را به آرامی زیاد نمایید تا ولت‌متر V ولتاژ نامی موتور را نشان دهد. در صورتی که سرعت موتور به سرعت بی‌باری n_0 نرسیده بود با افزایش مقاومت R_{adj} ، جریان تحریک را کاهش دهید تا سرعت افزایش یابد و به سرعت مورد نظر برسد. بدیهی است افزایش بیش از حد مقاومت مدار تحریک یا قطع مدار تحریک مطابق آنچه که در بخش ۵ - ۴ توضیح داده شد باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.


۳ - ۱۱ - ۴ - آزمایش بارداری

نحوه انجام آزمایش بارداری و نتایج حاصل از آن در موتورهای شنت دقیقاً شبیه به موتور تحریک مستقل می‌باشد. بنابراین مشخصه‌های الکترومکانیکی شکل (۱۵ - ۴)، الکترومغناطیسی شکل (۱۶ - ۴) و گشتاور - سرعت شکل (۱۷ - ۴) موتور تحریک مستقل برای موتور تحریک موازی نیز صادق است. در واقع در موتور تحریک مستقل از دو منبع برای تغذیه مدار آرمیچر و تحریک استفاده می‌شود در حالی که در موتور شنت از یک منبع برای تغذیه مدار آرمیچر و تحریک استفاده شده است. از آنجایی که در هر دو موتور جریان آرمیچر I_A و جریان تحریک I_F ارتباطی با یکدیگر پیدا نمی‌کنند

مجاز است.

(۲۴ - ۴) نشان داده شده است.

غلط صحیح

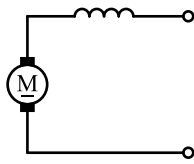

پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری موتور شنت را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.

۲ - مدار الکتریکی معادل موتور شنت را رسم کنید. اجزای آن را شرح دهید.

۳ - قبل از راه‌اندازی موتور شنت چه باید کرد؟

۴ - نحوه راه‌اندازی موتور شنت را شرح دهید.

۵ - اگر پس از راه‌اندازی بخواهیم سرعت موتور

شنت را افزایش دهیم چه باید کرد؟

۶ - چرا رفتار موتورهای شنت و مستقل مشابه

یکدیگر است؟

۷ - کاربرد موتورهای شنت را بنویسید.

۸ - قطع مدار تحریک چه مشکلاتی برای موتور

شنت ایجاد می‌کند؟

۹ - چرا نمی‌توان مقاومت مدار تحریک موتور شنت

را بیش از حد زیاد کرد؟

۱۰ - نحوه‌ی انجام آزمایش بارداری موتور شنت را

شرح دهید.

۱۲ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک

سری

موتورهای جریان مستقیم با تحریک سری را به

اختصار «موتور سری» گویند. در موتور سری مدار


تحریک با مدار آرمیچر به صورت سری ارتباط پیدا

می‌کند. علامت اختصاری موتور سری در شکل

شکل ۲۴ - ۴ علامت اختصاری موتور سری

طرح ساختمانی موتور سری در شکل (۲۵ - ۴)

نشان داده شده است.

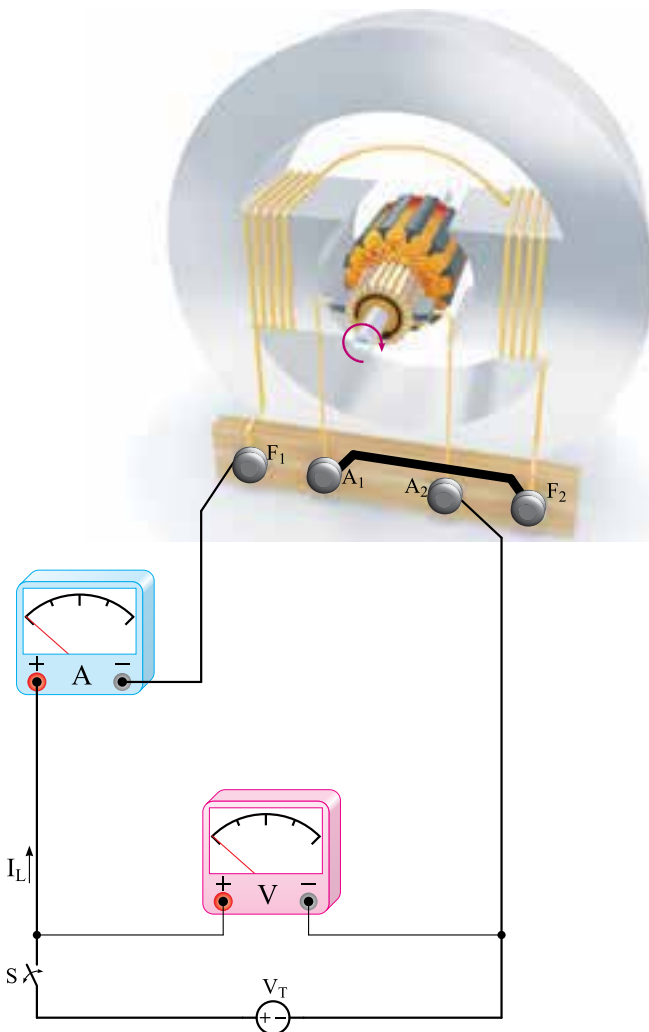

شکل ۲۵ - ۴ طرح ساختمانی موتور سری

سیم‌پیچی تحریک با تعداد دور کم برای جریان زیاد

به دور قطب‌ها پیچیده شده است. سیم‌پیچی تحریک

با سیم‌پیچی آرمیچر به صورت سری ارتباط داده شده

$$I_A = I_F = I_L = I_1 \quad (4-20)$$

با توجه به رابطه (۴ - ۲۰) جریان I_L جایگزین I_1 در رابطه (۴ - ۱۹) می‌شود.

$$-V_T + R_F I_L + R_A I_L + E_A = 0$$

از I_L فاکتور گرفته می‌شود و رابطه (۴ - ۲۱) به دست می‌آید.

$$-V_T + (R_F + R_A) I_L + E_A = 0 \quad (4-21)$$


تلفات تحریک از رابطه (۴ - ۲۲) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴ - ۲۳) به دست می‌آید.

$$P_F = R_F I_F^2 \quad (4-22)$$

$$P_A = R_A I_A^2 \quad (4-23)$$

مثال ۴-۸ - موتور جریان مستقیم سری $V = 200$ ، با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴ - ۲۷) در نظر است. مطلوب است:

- الف) جریان مدار آرمیچر تحریک
- ب) نیروی محرکه القایی آرمیچر
- پ) تلفات تحریک و آرمیچر

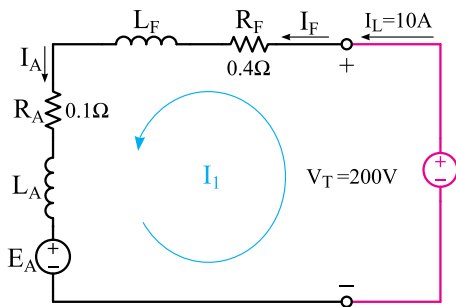


شکل ۴ - ۲۷

است. برای اندازه‌گیری جریان مدار تحریک و آرمیچر از آمپر متر A و برای اندازه‌گیری ولتاژ منبع V_T از ولت متر V استفاده شده است.

۱ - ۱۲ - ۴ - مدار الکتریکی معادل

مدار الکتریکی معادل موتور سری با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴ - ۲۵) در شکل (۴ - ۲۶) نشان داده شده است.

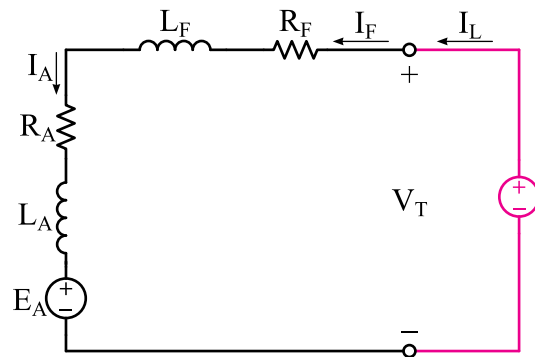

شکل ۴ - ۲۶ مدار الکتریکی معادل موتور سری

مدار الکتریکی معادل موتور سری را با روش حلقه یا روش‌های دیگر می‌توان تحلیل کرد. در حالت پایدار جریان موتور DC است و فرکانس ندارد؛ لذا برای نوشتن معادلات جریان و ولتاژ از اثرات خودالقایی L_A و L_F صرف‌نظر خواهد شد.

برای مدار الکتریکی معادل تحریک و آرمیچر حلقه I_1 در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انتخاب شده است. با نوشتن KVL برای حلقه I_1 معادله (۴ - ۱۹) به دست می‌آید.

$$KVL) \quad -V_T + R_F I_1 + R_A I_1 + E_A = 0 \quad (4-19)$$

جریان حلقه I_1 از محل جریان‌های I_A ، I_F و I_L می‌گذرد و رابطه (۴ - ۲۰) به دست می‌آید.

حل:

- منبع ولتاژ با تحریک و آرمیچر مدار سری تشکیل داده است. پس:

$$I_A = I_F = I_L = 10 \text{ [A]}$$

- برای حلقه مدار الکتریکی معادل KVL می‌نویسم و از آن V_T به دست می‌آید.

$$-V_T + (R_F + R_A)I_L + E_A = 0$$

$$-200 + (0/1 + 0/4) \times 10 + E_A = 0$$

$$E_A = 200 - (0/5) \times 10 = 195 \text{ [V]}$$

- تلفات تحریک از رابطه (۴ - ۲۲) به دست می‌آید.

$$P_F = R_F I_F^2$$

$$P_F = 0/4 \times 10^2 = 40 \text{ [W]}$$

- تلفات آرمیچر از رابطه (۴ - ۲۳) به دست می‌آید.

$$P_A = R_A I_A^2$$

$$P_A = 0/1 \times 10^2 = 10 \text{ [W]}$$

تمرین ۵ - ۴

۱ - یک موتور سری در اتصال به شبکه 110 V جریان 10 A دریافت و با سرعت 600 RPM می‌گردد. اگر مقاومت مدار آرمیچر $0/4 \Omega$ و مقاومت مدار تحریک $0/6 \Omega$ باشد مطلوب است:

الف) نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب) بازده در صورتی که تلفات ثابت 50 W باشد.

۲ - یک موتور سری 1 KW ، 250 V با بازده 80% و مقاومت مدار تحریک و آرمیچر روی هم $0/5 \Omega$


مفروض است. مطلوب است:

الف) جریان موتور

ب) تلفات ثابت

۲ - ۱۲ - ۴ - راه‌اندازی

برای راه‌اندازی موتورهای سری پس از یادداشت مقادیر نامی شامل ولتاژ، جریان و سرعت از پلاک مشخصات موتور، مدار الکتریکی آرمیچر و تحریک را مطابق شکل (۲۸ - ۴) ببینید.

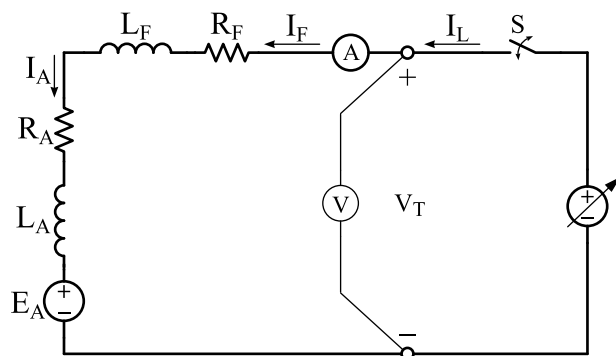

شکل ۲۸ - ۴ مدار الکتریکی راه‌اندازی موتور سری

بارنامی را به موتور اعمال کنید. پس از بستن کلید S ولتاژ منبع متغیر را به تدریج زیاد کنید تا ولت‌متر V ولتاژ نامی و آمپر متر A جریان نامی موتور را نشان دهند. در این شرایط موتور به سرعت نامی خود رسیده است.

به منظور جلوگیری از بروز پدیده فرار، موتورهای تحریک سری را با بار راه‌اندازی می‌کنند و برای جلوگیری از بی‌بار شدن، آن‌ها را به صورت مستقیم یا با چرخ دنده به بار متصل می‌کنند.

در صورتی که موتور سری بدون بار راه‌اندازی شود جریان موتور کاهش خواهد یافت. از آنجایی که $I_A = I_F = I_L$ می‌باشد جریان مدار تحریک کم


چند مرحله کاهش دهید و در هر مرحله سرعت رتور را توسط دورسنج و جریان آرمیچر را توسط آمپر متر و گشتاور بار را توسط گشتاورسنج اندازه گیری و نتایج را در جدولی یادداشت کنید. این کار را تا جایی ادامه دهید که موتور بدون بار نشود.

جدول (۲ - ۴) نتایج آزمایش بارداری موتور تحریک سری $V = 220$ ، $KW = 1$ ، $A = 5$ را نشان می دهد.

V_T	۲۲۰V ثابت				
n [RPM]	۱۵۰۰	۶۴۰	۴۲۵	۳۱۸	۲۵۵
I_A [A]	۱	۲	۳	۴	۵
T_{load} [Nm]	۱/۳	۶	۱۳/۵	۲۴	۳۷/۵

جدول ۲ - ۴ نتایج آزمایش بارداری موتور تحریک سری

در اثر افزایش گشتاور بار، موتور سری سرعت خود را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد ولی جریان آرمیچر افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است.

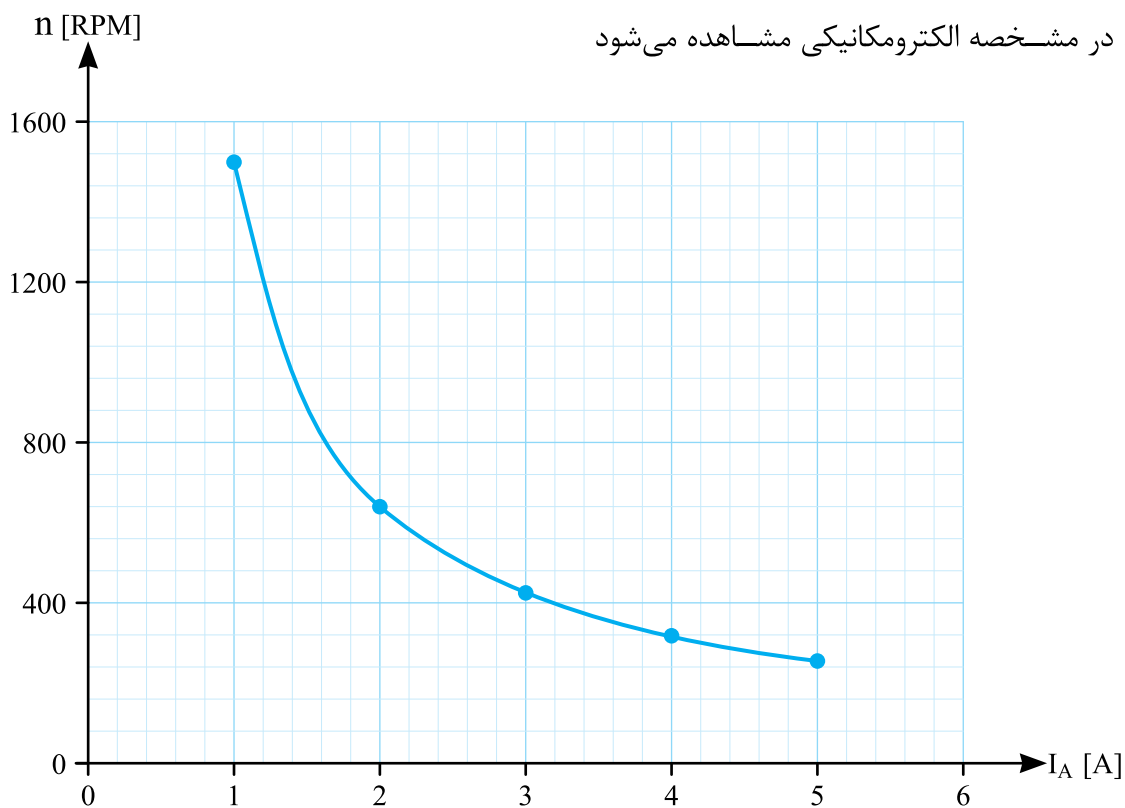

شکل ۲۹ - ۴ منحنی مشخصه الکترومکانیکی موتور سری

می شود و فوران قطبها کاهش می یابد و مطابق آن چه که در بخش ۵ - ۴ توضیح داده شد سرعت موتور بیش از حد افزایش می یابد و پدیده فرار روی می دهد.


۳ - ۱۲ - ۴ - آزمایش بارداری

برای انجام آزمایش بارداری پس از راه اندازی موتور ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور V_T گشتاور بار را طی

نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت n به ازای جریان آرمیچر I_A معین جدول (۲ - ۴) در شکل (۲۹ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومکانیکی نشان داده شده است. در مشخصه الکترومکانیکی مشاهده می شود

نقاط نشان دهنده مقدار هر گشتاور T_{load} به ازای جریان I_A معین جدول (۲ - ۴) در شکل (۳۰ - ۴) تحت عنوان مشخصه الکترومغناطیسی نشان داده شده است. در مشخصه الکترومغناطیسی مشاهده می شود به ازای افزایش گشتاور بار T_{load} جریان آرمیچر I_A افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است.


نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۳۱ - ۴) تحت عنوان منحنی مشخصه گشتاور سرعت مشاهده می شود در اثر گشتاور بار T_{load} سرعت رتور به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.

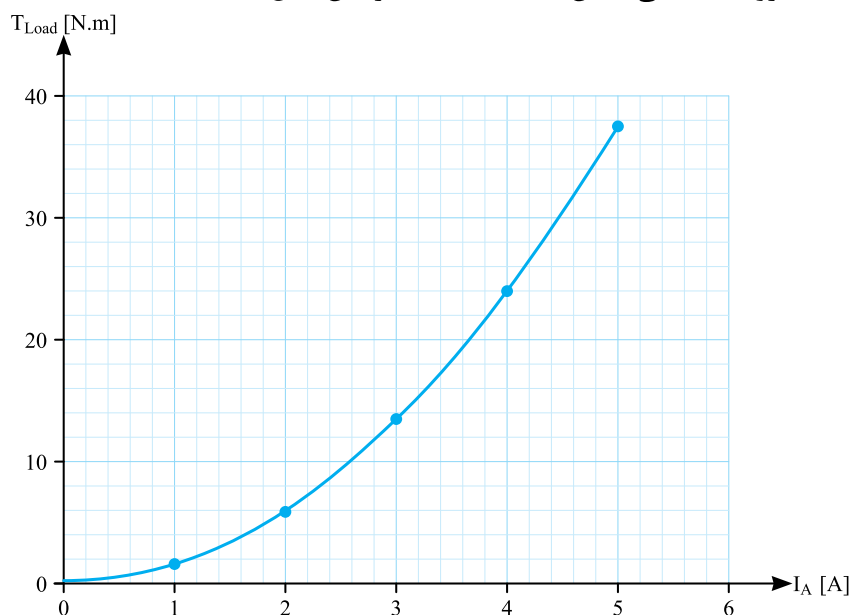

شکل ۳۰ - ۴ منحنی مشخصه الکترومغناطیسی موتور سری

نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۳۱ - ۴) تحت عنوان منحنی مشخصه گشتاور سرعت مشاهده می شود در اثر گشتاور بار T_{load} سرعت رتور به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.

نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت n به ازای گشتاور T_{load} معین جدول (۱ - ۴) در شکل (۳۱ - ۴) تحت عنوان منحنی مشخصه گشتاور سرعت مشاهده می شود در اثر گشتاور بار T_{load} سرعت رتور به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.

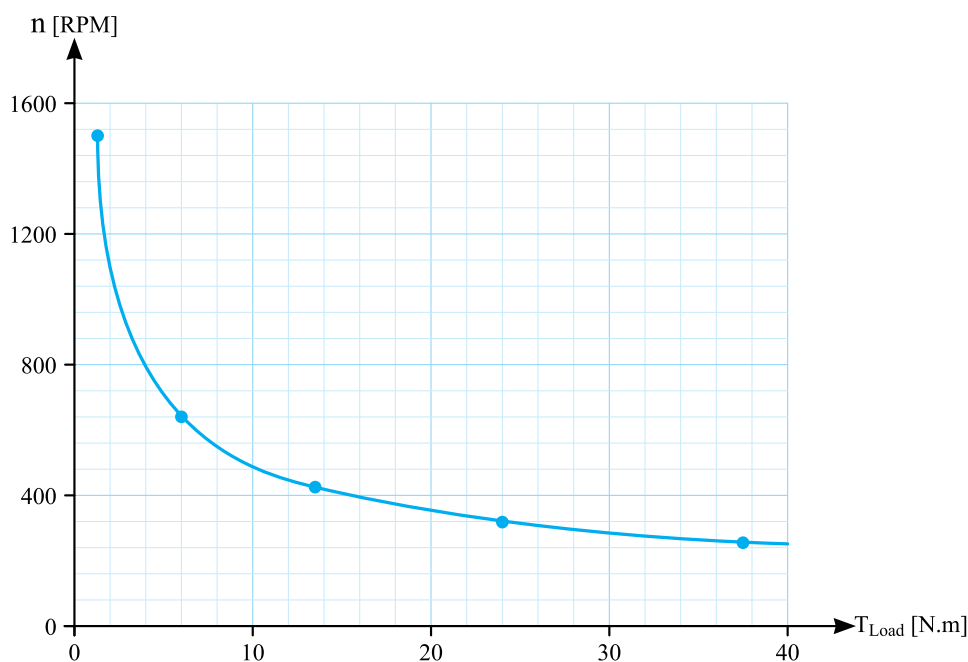

شکل ۳۱ - ۴ منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور تحریک سری

فعالیت ۲-۴- با استفاده از برنامه صفحه گسترده *Excel* از برنامه‌های مجموعه *Microsoft Office* منحنی مشخصه‌های مربوط به جدول (۲-۴) را رسم نمایید.

۴-۱۲-۴- کاربرد

موتورهای سری دارای تغییرات سرعت زیادی از بی‌باری تا بار کامل می‌باشند و گشتاور راه‌اندازی آن‌ها بسیار زیاد است. این موتورها با افزایش گشتاور بار در محدوده بارنامی سرعت خود را کاهش داده و جریان خود را افزایش می‌دهند. موتورهای سری در جاهایی به کار گرفته می‌شوند که نیاز به گشتاور راه‌اندازی زیاد باشد و تغییرات سرعت مهم نباشد. یک نمونه از کاربرد موتور سری، راه‌انداز موتور خودروهای سواری است که بسیار بعید است جایگزینی داشته باشد.

پرسش ۶-۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱- در موتور سری مدار با مدار آرمیچر ارتباط می‌یابد.
- ۲- به منظور جلوگیری از بروز پدیده فرار، موتور تحریک را راه‌اندازی می‌کنند.
- ۳- برای جلوگیری از بی‌بار شدن، موتور سری را به صورت یا با به بار متصل می‌کنند.
- ۴- در موتور سری با افزایش گشتاور بار سرعت و جریان آرمیچر می‌یابد.

پرسش‌های صحیح غلط

- ۱- در موتورهای سری مدار آرمیچر با مدار تحریک،

سری می‌شود.

صحیح غلط

۲- رابطه $V_T + (R_A + R_F)I_A - E_A = 0$ در موتور تحریک سری صادق است.

صحیح غلط

۳- تلفات مسی در موتور تحریک سری از رابطه $(R_A + R_F)I_A^2$ به دست می‌آید.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱- علامت اختصاری سری را رسم کنید و اجزای آن را شرح دهید.
- ۲- مدار الکتریکی معادل موتور سری را رسم کنید اجزای آن را شرح دهید.
- ۳- قبل از راه‌اندازی موتور سری چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟
- ۴- نحوه راه‌اندازی موتور سری را شرح دهید.
- ۵- چرا موتورهای سری را زیر بار راه‌اندازی می‌کنند؟
- ۶- آیا اتصال موتور سری توسط تسمه به بار صحیح است؟ چرا؟
- ۷- نحوه انجام آزمایش بارداری موتور سری را شرح دهید.
- ۸- از مقایسه منحنی مشخصه‌های موتور سری با موتور تحریک نشن (یا مستقل) چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

۹- کاربرد موتور سری را بنویسید؟

۱۰- ویژگی‌های موتور سری را بنویسید؟