


فصل پنجم

انطباق در

صنعت

گذشتن یک میله از یک سوراخ، موجود
مبهم بزرگی به نام انطباقات است.

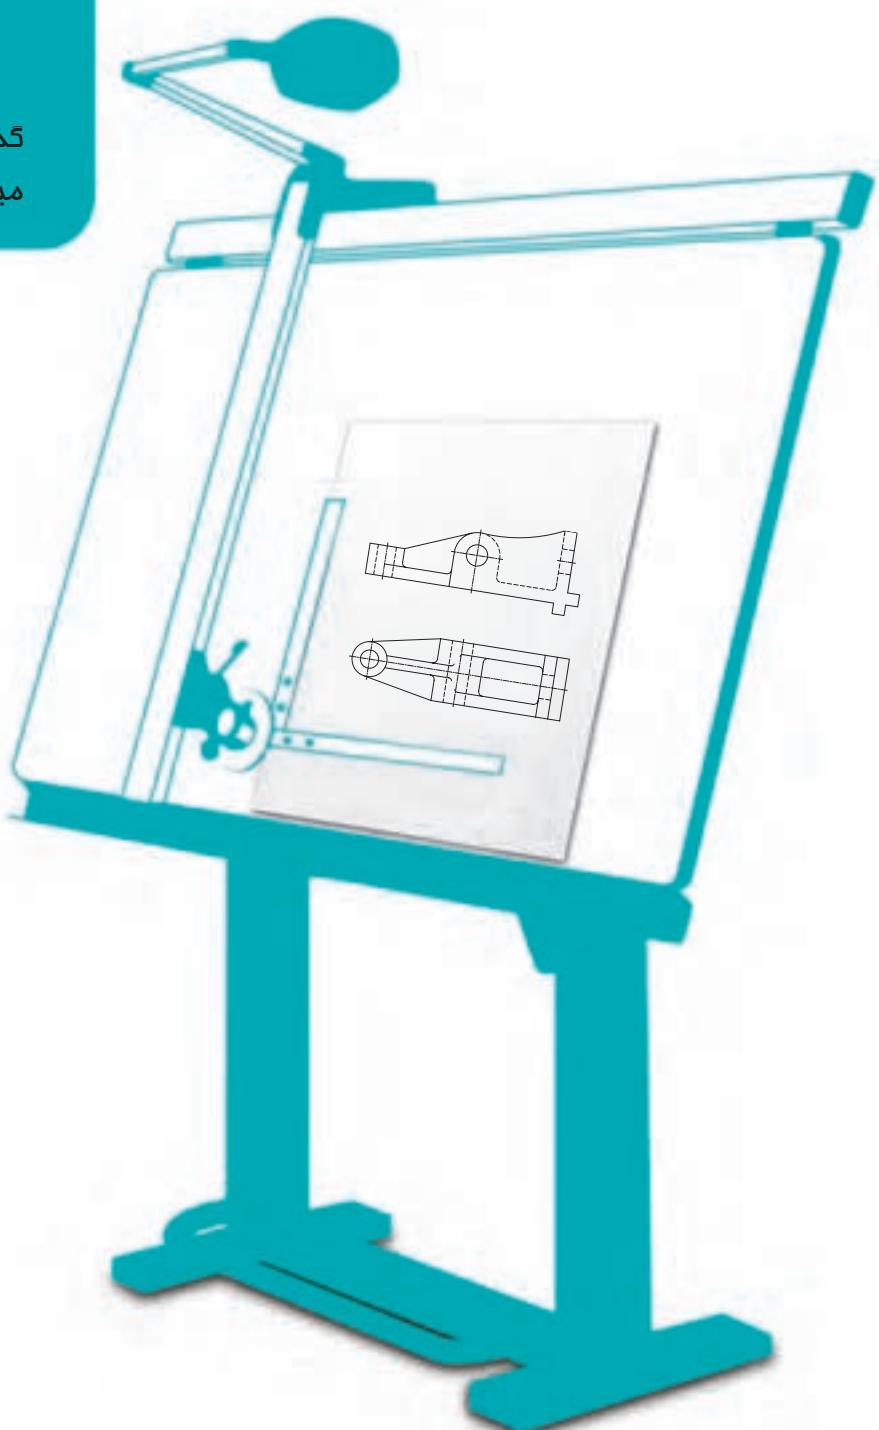

فصل پنجم

انطباق در صنعت

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده در پایان این درس می‌تواند :


- ۱- مفهوم فنی یک انطباق را توضیح دهد.
- ۲- مراحل انطباق استاندارد را نام ببرد.
- ۳- مفهوم دستگاه سوراخ مبنا را توضیح دهد.
- ۴- مفهوم دستگاه میله مبنا را توضیح دهد.
- ۵- کاربرد دستگاه‌های مبنا را توضیح دهد.
- ۶- اطلاعات لازم را از جدول انطباق استخراج کند.
- ۷- نشانه‌های انطباقی را در نقشه بنویسد.
- ۸- نقشه اجرایی را رسم کند.

۱-۵- مقدمه


به شکل ۱-۵ نگاه کنید. این شکل یکی از مهم‌ترین مفاهیم صنعتی را به زبانی ساده بیان می‌کند. کامیونی هنگام حرکت باید از زیر گذری عبور کند. در حالت a به علت آن که سقف به اندازه کافی بلند است، یا با بلندی کامیون تناسب دارد، کامیون به راحتی و بدون هیچ گونه اشکالی رد می‌شود. در این صورت عبور روان و آزاد انجام می‌پذیرد. در حالت b به علت آن که بلندی سقف تقریباً برابر با ارتفاع کامیون موجود است، عبور به راحتی انجام نمی‌شود و در برابر حرکت کم و بیش مقاومتی صورت می‌گیرد، اما به هر حال عبور انجام می‌شود. در حالت c بلندی کامیون و سقف تناسب لازم را ندارند، پس اختلاف بلندی باعث برخورد و اصطکاک شدید می‌شود، به گونه‌ای که عبور به این سادگی‌ها امکان ندارد. در این جا عامل مهم، اختلاف اندازه‌ایست که می‌توان برای بلندی سقف یا کامیون قائل شد. برای انجام رویدادهای بالا سه حالت ممکن است :

- ۱- ارتفاع سقف ثابت باشد و ارتفاع کامیون‌ها تغییر کند. یعنی حالت‌های بالا را تنها با تغییر دادن ارتفاع کامیون‌ها به دست آورد.
 - ۲- ارتفاع کامیون ثابت باشد، اما بخواهد از زیر سقف‌هایی با ارتفاع‌های مختلف بگذرد.
 - ۳- تغییر بلندی مربوط به هر دو باشد.
- اگر بلندی کامیون یا سقف را به طور مستقل و جدا از هم در نظر بگیریم یک مطلب است، ولی اگر آن‌ها در ارتباط با یکدیگر سنجش کنیم، مطلبی دیگر است.


در ساخت قطعه‌های صنعتی، چنین تغییراتی در اندازه‌ها بسیار مهم است، به گونه‌ای که طراحان صنعتی همیشه ملزم به تعیین

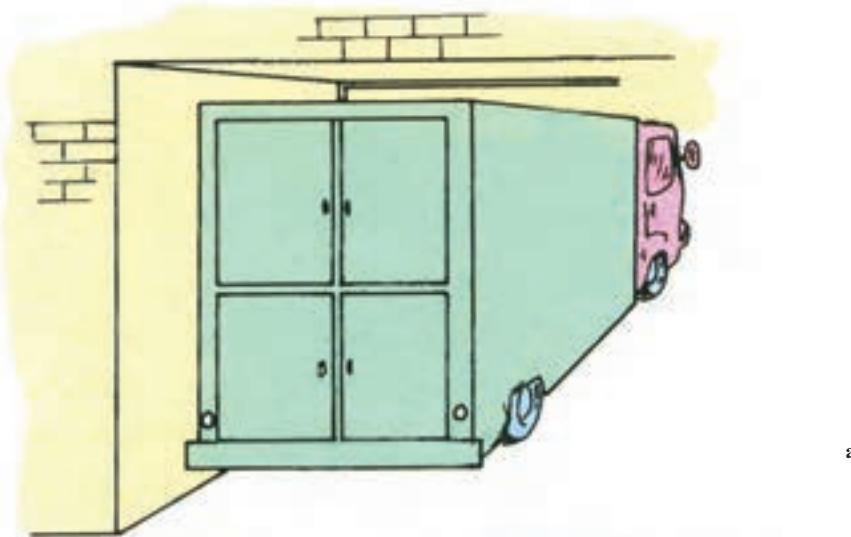

a

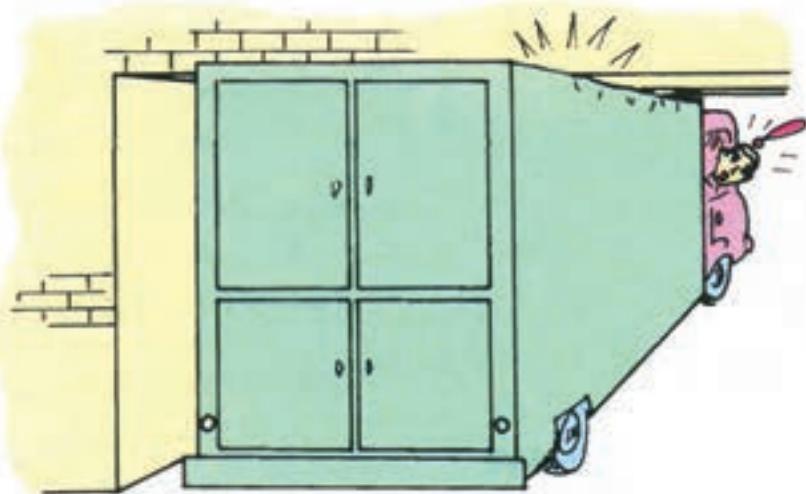

b

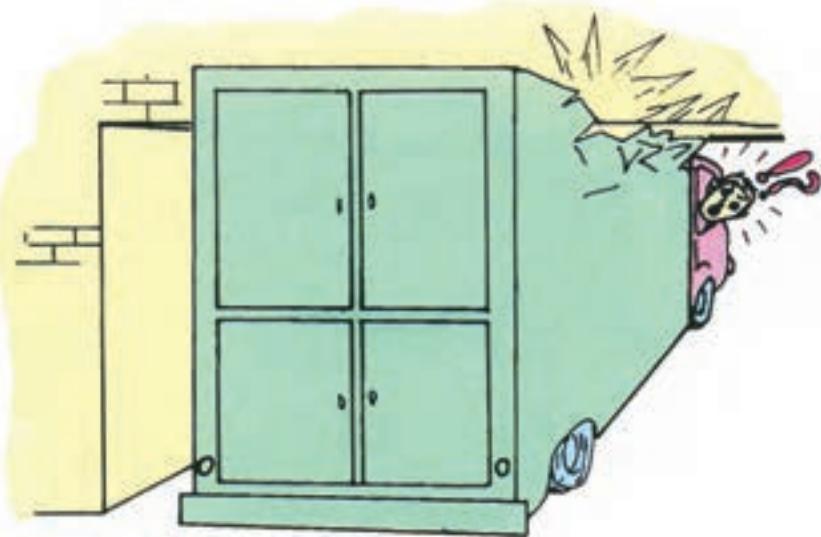


c

شكل ١

دقیق اختلاف اندازه‌های مجاز در طراحی‌های خود هستند. برای نمونه کسی که یک گیره را طراحی می‌کند باید ضمن دادن اندازه‌های اصلی (برای قسمت‌های مختلف یک قطعه)، تغییرات مجاز برای هر اندازه را نیز بدهد. این موضوع تا آنجا که به یک اندازه آزاد مانند طول اهرم گیره مربوط است، نوعی تغییر را تحمل می‌کند و آن جا که مربوط به دو قطعه در هم رفتند و منطبق شونده است، نوعی دیگر را، که تازه بستگی به نوع تداخل هم دارد.


۱-۵-۱ مفهوم فنی انطباق: اگر یک قطعه، به هر صورت، در قطعه‌ای دیگر داخل شود، می‌گویند یک انطباق انجام گرفته است. به شکل ۵-۲ نگاه کنید.

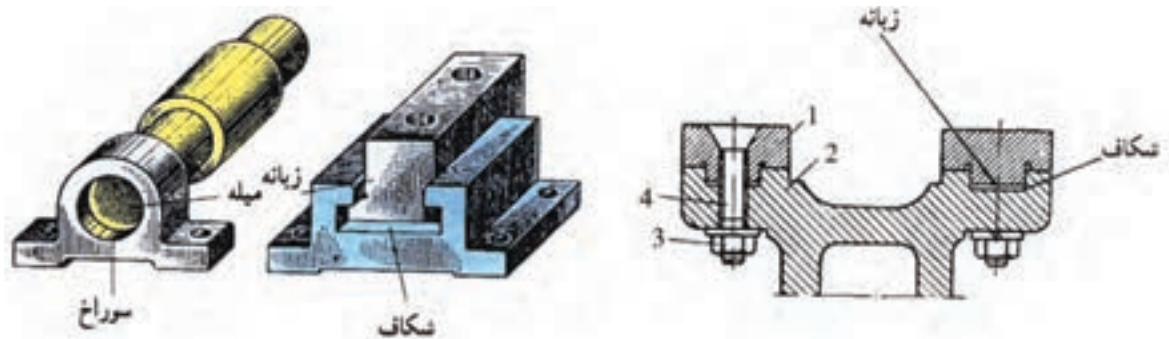

شکل ۵-۲- چندگونه انطباق


در این شکل‌ها انواعی از انطباق دیده می‌شود. داخل شدن میله در سوراخ یا زبانه در شکاف، هر دو انطباق هستند. به شکل ۵-۳ نگاه کنید.

در یک انطباق، سطوحی با یکدیگر مجاور خواهند شد که لازمه این مجاورت نوعی تداخل، به هر شکلی، است. آن سطح‌ها را، سطوح انطباقی می‌گویند.

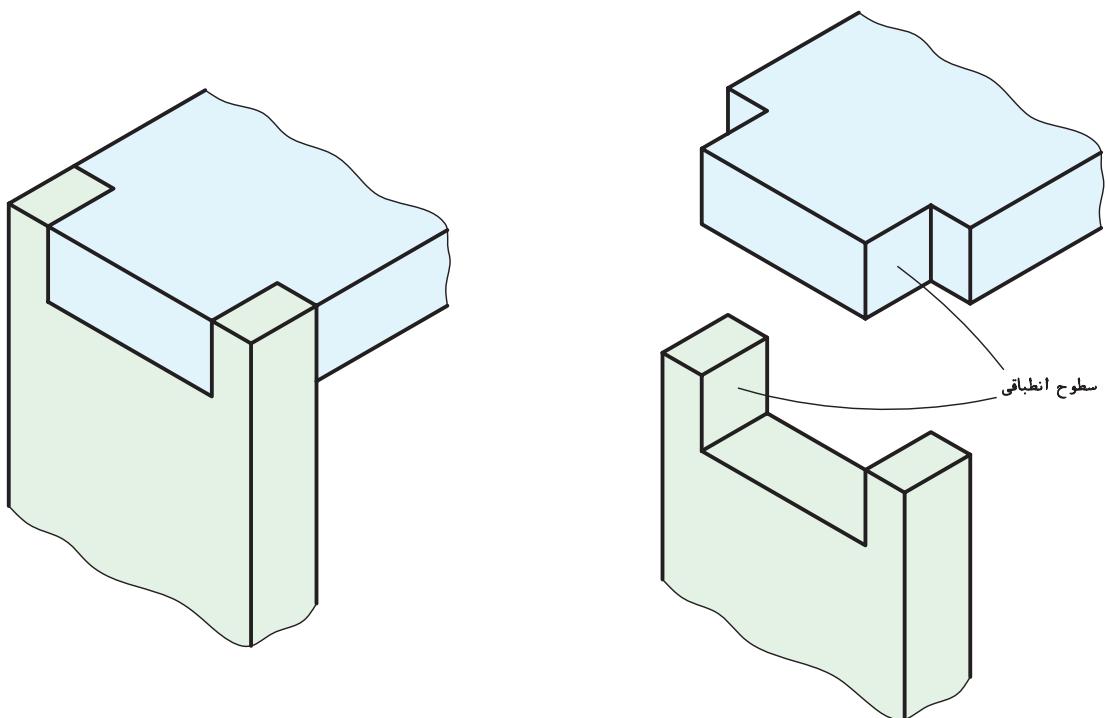


شکل ۵-۳- سطوح انطباقی

۱-۵-۲- میله : منظور از میله در یک انطباق، علاوه بر معنی عمومی آن که قطعه‌ای استوانه‌ای است، هر فرم و شکل دیگر از قطعه است که در یک انطباق، وارد قطعه‌ای دیگر می‌شود. مانند میله‌ای که داخل سوراخ می‌شود و مانند زبانه‌ای که داخل شکاف قرار می‌گیرد. شکل ۴-۵ انواعی از میله را نشان می‌دهد.

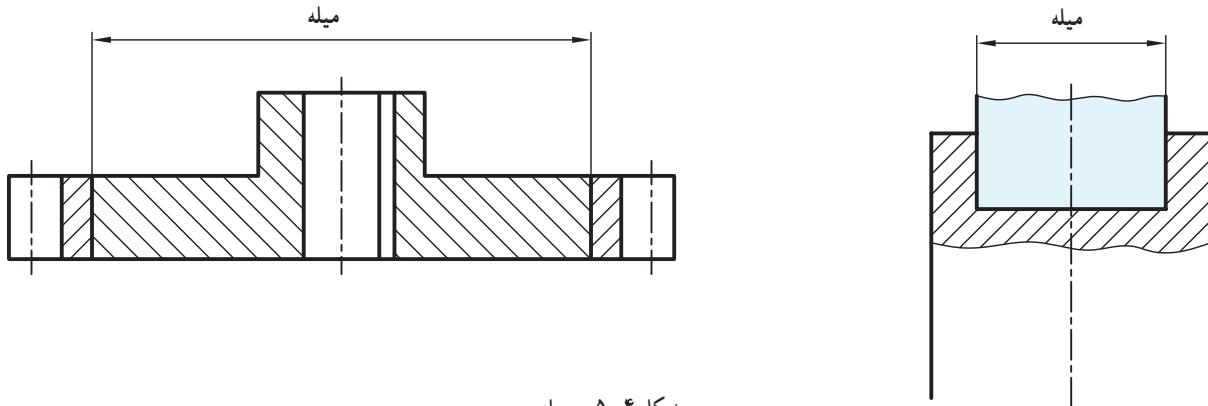

شکل ۴-۵- میله

۱-۵-۳- سوراخ : منظور از سوراخ در یک انطباق، علاوه بر معنی عمومی آن یعنی سوراخ به شکل استوانه‌ای، هر فرم و شکلی است که قطعه در آن داخل می‌شود. شکل ۵-۵ نمونه‌هایی را معرفی می‌کند. پس به طور کلی یک اندازه خارجی را میله و یک اندازه داخلی را سوراخ گویند.

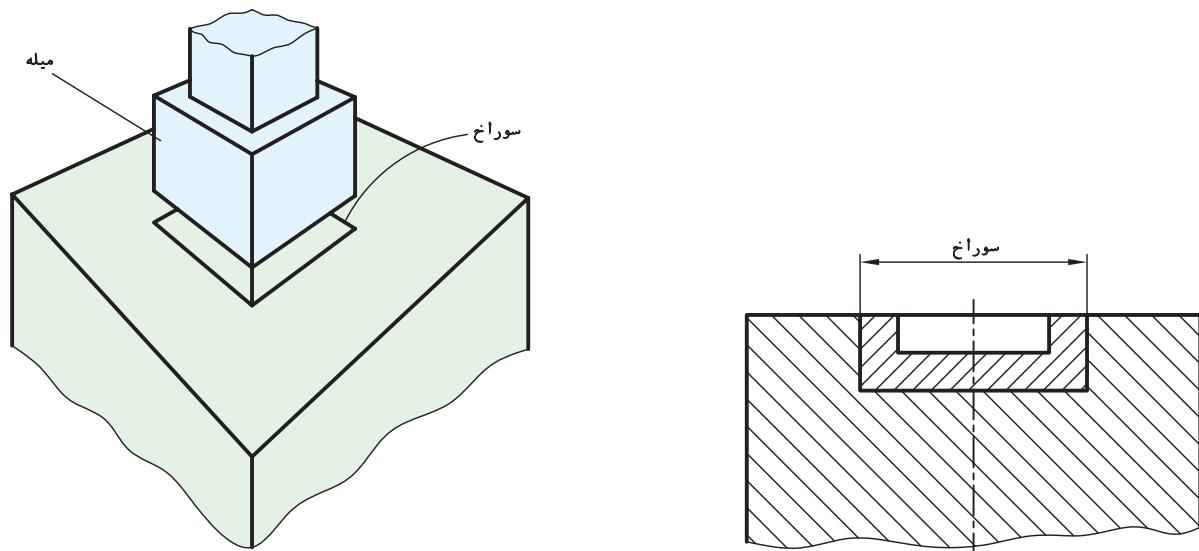

شکل ۵-۵- سوراخ

۲- انواع انطباق^۱

روشن است که گوناگونی تولیدات صنعتی درجه‌های مختلفی از انطباق را طلب می‌کند. از نظر کلی سه مرحله برای انطباق وجود دارد.

۱- چون دمای استاندارد صنعتی 20°C می‌باشد، تمام مواردی که گفته شده یا می‌شود در این دما اعتبار دارد.

۱-۲-۵- انطباق بازی دار : انطباق بازی دار یا آزاد، زمانی پیش می آید که دو قطعه منطبق شوند، نسبت به هم دارای لقی باشند. به طور کلی :


$$(اندازه فعلی میله) - (اندازه فعلی سوراخ) = لقی$$

شکل ۵-۶ طبق اندازه فعلی میله و سوراخ رسم شده است.

لقی یا میزان بازی میان میله و سوراخ هم می تواند دارای دو حد بالا و پایین باشد.

$$(کوچکترین اندازه میله) - (بزرگترین اندازه سوراخ) = بیشترین لقی$$

$$(بزرگترین اندازه میله) - (کوچکترین اندازه سوراخ) = کمترین لقی$$

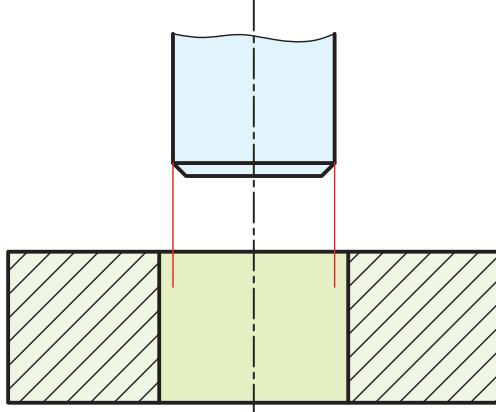


شکل ۵-۵- انطباق بازی دار

۱-۲-۵-۲- انطباق روان : انطباق عبوری یا روان یا انتقالی، حالتی است که دو قطعه ضمن نداشتن لقی در یکدیگر قابل حرکت و لغزیدن با نیروی کم هستند.

این نتیجه گیری با اندازه های فعلی تقریباً مساوی حاصل می شود.

شکل ۵-۷ میله و سوراخ را با اندازه های فعلی نشان می دهد.

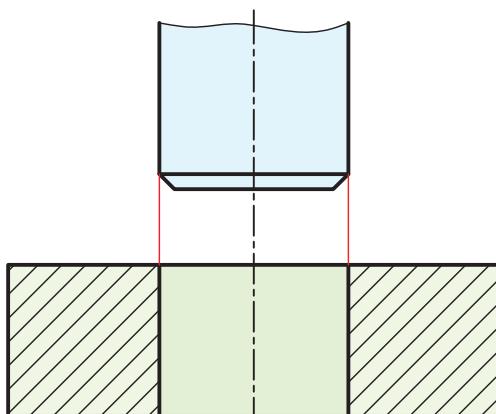


شکل ۵-۷- انطباق عبوری، روان

۱-۲-۵-۳- انطباق فشاری : اگر اندازه فعلی میله از اندازه فعلی سوراخ زیادتر باشد، برای انجام انطباق نیاز به نیروی فشاری با درجات مختلف هست.

روشن است که هر چه اندازه میله نسبت به سوراخ بیشتر

شود، نیروی فشاری بیشتری لازم خواهد بود (شکل ۵-۸).

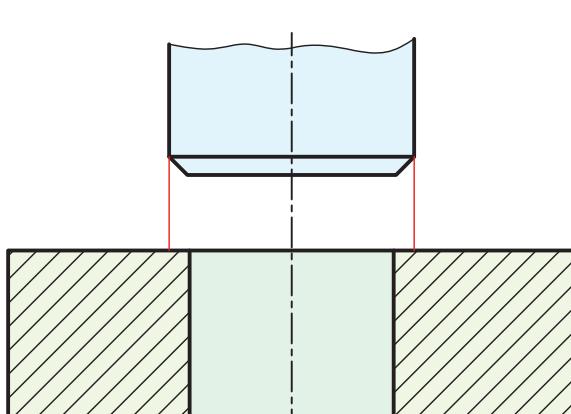




شکل ۵-۸- انطباق فشاری

آیا تقسیم انطباق به سه درجه کافی است؟ پاسخ منفی است. بنابراین هر یک از موارد باید خود دارای مرحله هایی باشند. شاید بررسی دو جدول ۱-۵ و ۲-۵ تا اندازه ای مطلب را روشن کند.


جدول ۱-۵—مربوط به انطباقات سبک

نوع انطباق	وضعیت
آزاد یا بازی دار	<ul style="list-style-type: none"> — لقّی زیاد — جازدن آزاد — متحرک نسبت به هم با بازی خیلی زیاد — برای جازدن نیاز به نیرو نیست.
با بازی کم	<ul style="list-style-type: none"> — با لقّی متوسط با لقّی کم — جازدن شُل، جازدن راحت — متحرک نسبت به هم با بازی کم و در نهایت، برای جازدن فشار کم دست کافی است.
فیت لغشی یا سُرِشی	<ul style="list-style-type: none"> — با لقّی خیلی کم — جازدن با فشار زیاد دست — در هر صورت با فشار دست امکان حرکت انتقالی هست.
نسبتاً سفت سفت	<ul style="list-style-type: none"> — بدون هیچ گونه لقّی — امکان جازدن و انتقال با دست نیست. — جازدن با ضربات چکش سبک میسر است.
خیلی سفت فشاری سبک	<ul style="list-style-type: none"> — تداخلی کم — اتصال بدون چرخش به کمک ضامن — جازدن به کمک پرس سبک صورت می‌گیرد

جدول ۲-۵—مربوط به انطباقات سنگین

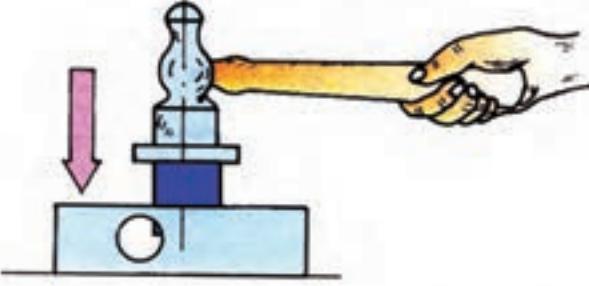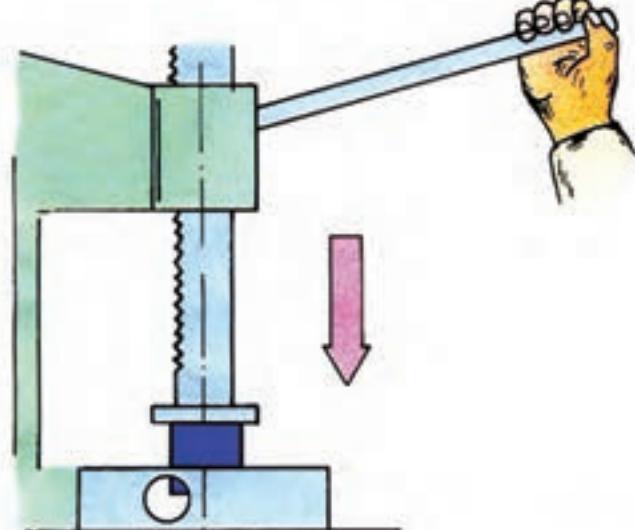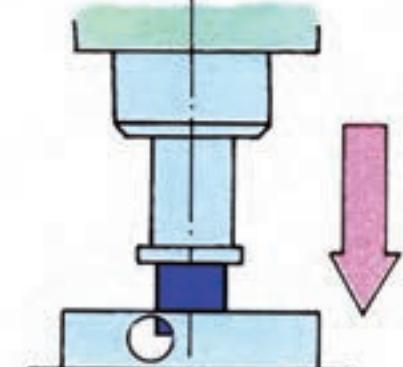وضعیت	نوع انطباق
 <ul style="list-style-type: none"> — تداخلی متوسط — نوع اتصال دائم — تداخل با ضربات چکش سنگین — امکان چرخش وجود ندارد، نیاز به ضامن نیست. 	فشاری
 <ul style="list-style-type: none"> — تداخلی — نوع اتصال دائم — تداخل با نیروی زیاد — نیاز به اختلاف دما وجود دارد؛ یعنی باید دمای سوراخ زیاد و دمای میله کم باشد. 	فشاری محکم
 <ul style="list-style-type: none"> — تداخلی سخت — نوع اتصال دائم — تداخل با نیروی خیلی زیاد — نیاز به اختلاف دما هست. — از نظر استحکام با جوشکاری قابل مقایسه است. 	فشاری سنگین

یک مسئله اساسی! در کارگاه سوهان کاری می‌خواهیم قطعات ۱ و ۲ را مطابق شکل ۵-۹ بسازیم.

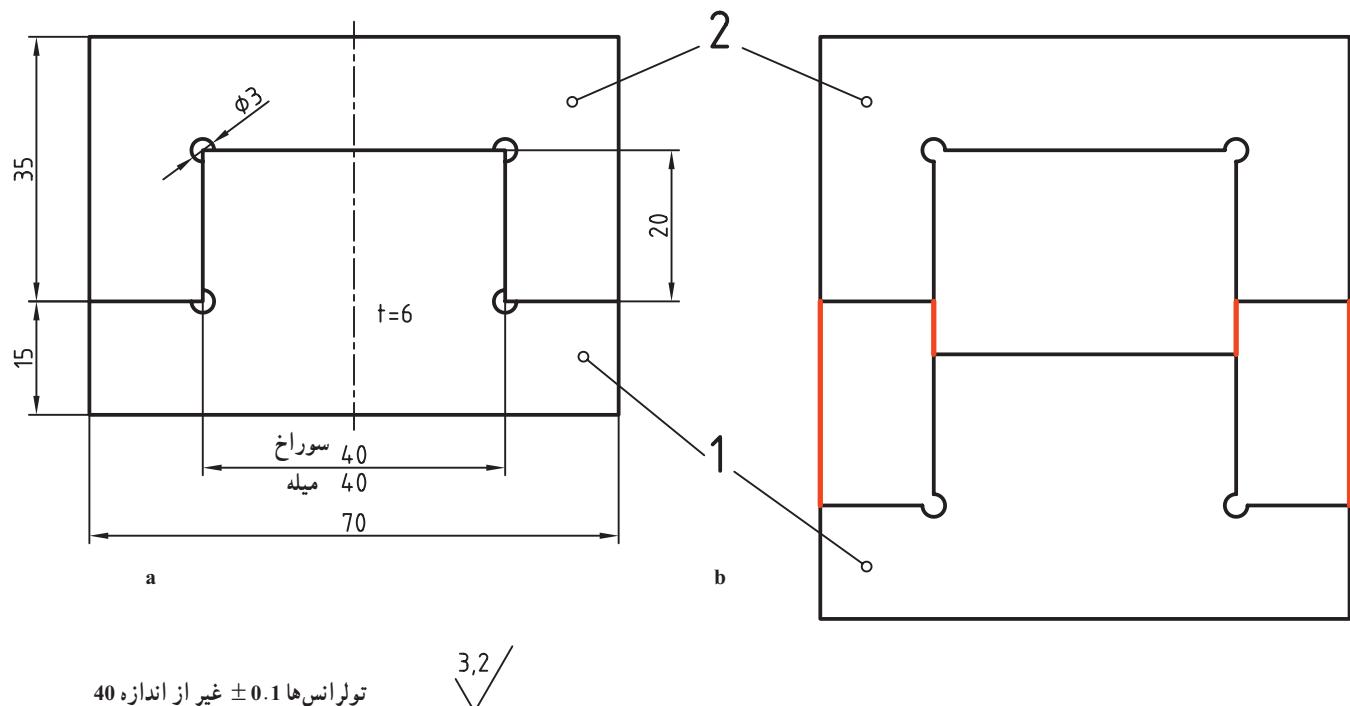

شکل ۵-۹— انطباق روان

این دو قطعه از ورق ۶ ساخته می‌شوند و باید بدون لقی یعنی در حالت عبوری و بدون داشتن درز نوری، با هم جفت شوند.
روش کار چیست؟

چون شما می‌خواهید تنها یک نمونه را با این شرایط بسازید، می‌توانید با یکی از سه روش زیر کار کنید. پس از خط کشی دقیق طبق اندازه اسمی :

روش اول : ابتدا سوراخ را تمام کنید. یعنی قطعه ۲ مطابق اندازه‌ها آماده شود. سپس کار روی میله را آغاز کنید، تا به نتیجه برسید. اینجا شما سوراخ را مبنا و اساس کار خود قراردادید. اینک برای رسیدن به هدف باید میله را با سوراخ هماهنگ کنید.
روش دوم : ابتدا میله یا قطعه شماره ۱ را تمام کنید. اینجا شما میله را اساس کار قرار می‌دهید. پس برای رسیدن به هدف، باید سوراخ را با میله هماهنگ کنید.

حالت اول را می‌توان «سوراخ مبنا» و حالت دوم را «میله مبنا» نامید.

روش سوم : آنکه، قطعه ۲ یعنی سوراخ را تا تزدیک اندازه اسمی آن سوهان بزنید و آن را ناتمام بگذارد. قطعه ۱ را هم تا تزدیک اندازه اسمی برسانید. آن‌گاه به تناب، هم روی میله و هم روی سوراخ، کار کنید، تا هر دو هماهنگ شوند.
شما کدام روش را می‌پسندید؟


اما کار ساخت انبوه را نمی‌توان به طور دلخواه انجام داد. سپس تولید انبوه یکی از روش‌های اول یا دوم خواهد بود.^۱ و روش سوم جز در تعمیرات، جای دیگری ندارد.

نکته‌ای هست که باید به آن توجه شود. ساخت سوراخ‌های کوچک و میله‌های بزرگ مشکل است و در مقابل ساخت سوراخ‌های بزرگ و میله‌های کوچک آسان.
پس تکلیف صنعت و تولید انبوه آن روشن است!

۳-۵-۳ دستگاه‌های مبنا

امروزه صنعت بر پایه یکی از دستگاه‌های سوراخ مبنا یا میله مبنا استوار، درغیراین صورت، ارتباط صنعتی و مسئله ساخت یدکی و قطعات تعویضی منتفی خواهد بود.^۱

۱-۳-۵-۳-۱ دستگاه سوراخ مبنا : گفته شد که در این روش یا دستگاه، ابتدا قطر یا اندازه سوراخ آماده و سپس میله با آن هماهنگ می‌شود شکل ۱-۵-۱ برای هر سه حالت انطباقی گویاست.

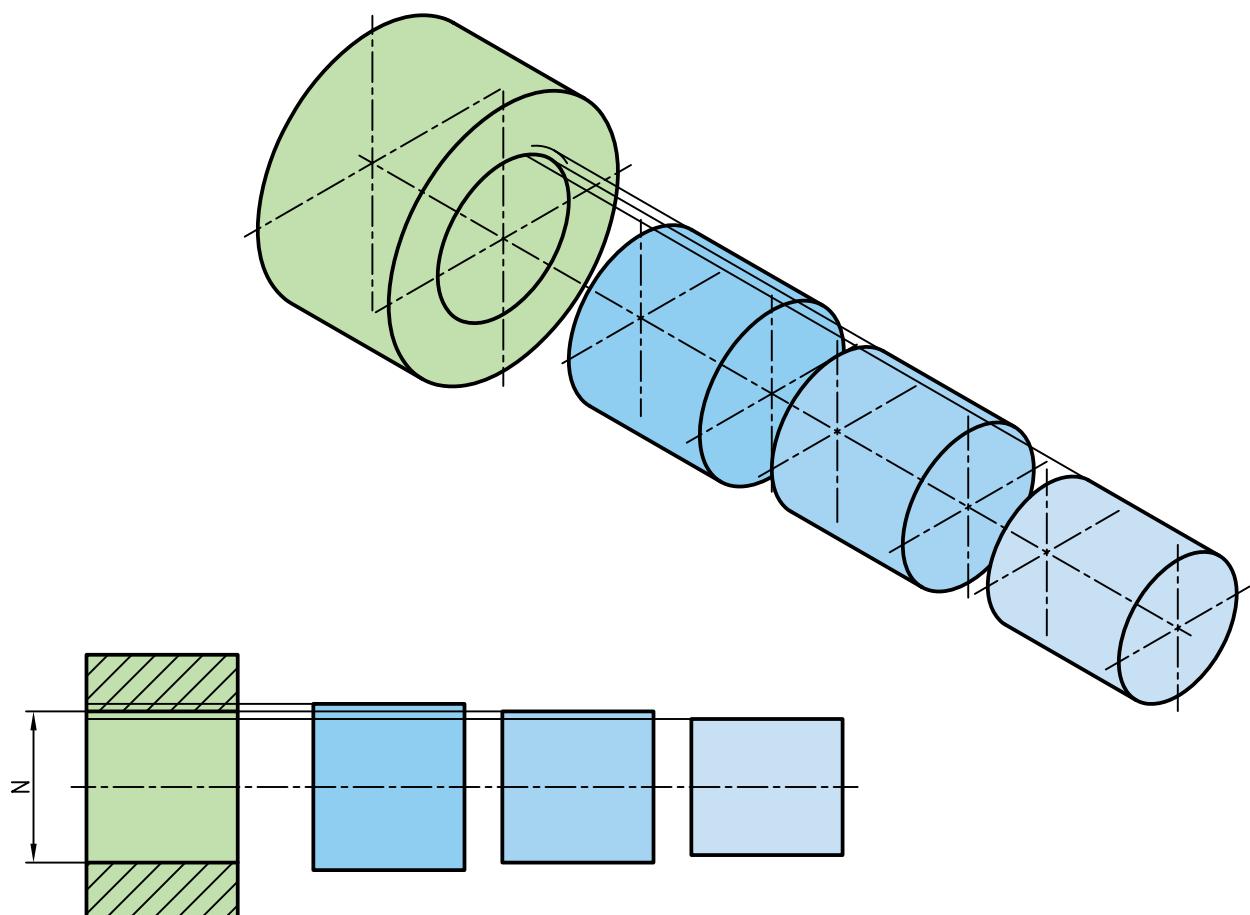


شکل ۱-۵-۱ سه حالت انطباق در سوراخ مبنا

N اندازه اسمی است و می‌دانید که در هر مورد میدان تولرانس هم اثر قطعی خواهد داشت.
۲-۳-۵-۳-۲ دستگاه میله مبنا : در این دستگاه یا روش، ابتدا قطر یا اندازه میله‌ها آماده و سپس سوراخ با آن هماهنگ

۱- چنان که در قدیم وجود نداشت که البته یکی از عوامل آن هم بی توجهی با نبود اختلاف اندازه‌های معین و تعریف شده بود.

می شود. شکل ۱۱-۵ هرسه حالت را معرفی می کند.

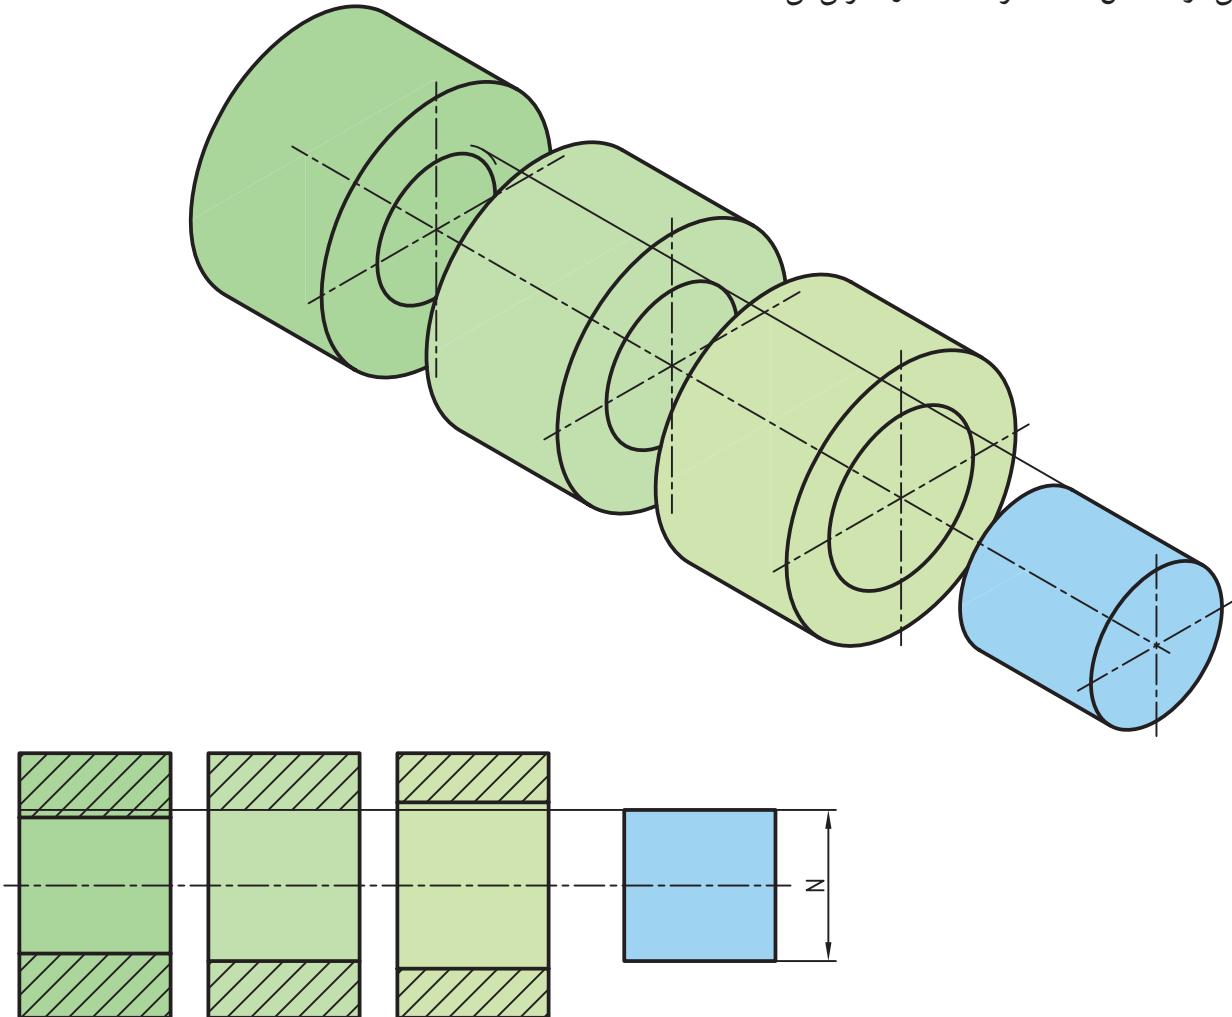

شکل ۱۱-۵- سه حالت انطباق در میله مینا

۳-۳-۵- کاربرد دستگاه مینا : روش سوراخ ثبوت سوراخ هم می گویند که در صنایع سبک به کار می رود

و روش «میله مینا» یا «ثبت میله» هم در صنایع سنگین^۱ کاربرد دارد.

۴-۳-۵- مراحل انطباق : اگر منظور جفت شدن دو قطعه برای مقصدی معین باشد، پرسشی که مطرح می شود این است

که این انطباق باید چگونه باشد؟

- اگر بازی داراست، درجه مرحله ای و با چه میزانی از لقی؟

- اگر عبوری وروان است، با چه درجه ای از روانی؟

- اگر فشاری است، با چه میزان از فشار؟

پس سه مرحله انطباقی یعنی بازی دار (آزاد)، عبوری و فشاری (پرسی) باید با دقت بررسی شود.

گرچه جدول های ۱-۵ و ۵-۲ تا حدی موضوع را روشن می کنند ولی اصلاً کافی نیستند.

۱- البته نه به این مفهوم که صنایع سبک اصلاً از میله مینا استفاده نمی کند، بلکه معمولاً خیلی کم و در موارد خاص استفاده می شود.

به همین دلیل امروزه استاندارد، این مراحل اصلی سه گانه را به ۲۸ مرحله با تغییرات کاملاً مناسب تقسیم کرده است. در این ۲۸ مرحله، آن چه به سوراخ مربوط است با حرف بزرگ و آنچه به میله مربوط است با حرف کوچک معرفی می‌شود. مراحل ۲۸ گانه، برای سوراخ در جدول ۳-۵ دیده می‌شود.^۱

جدول ۳-۵- مراحل موقعیت تولرانس برای سوراخ


سوراخ (اندازه درونی)											
بازی‌دار	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	
مبنا	H										
عبوری	JS	J	K	M	N	P					
فشاری	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC

با توجه به این جدول دیده می‌شود که :

یک سوراخ را در ۱۰ مرحله می‌توان بزرگتر از اندازه اسمی ساخت، به گونه‌ای که از حالت G، این بزرگتر بودن شروع شود و هرچه به سمت A می‌رود، بزرگتر هم بشود. همچنین در ۱۷ مرحله سوراخ کوچکتر از اندازه اسمی ساخته می‌شود، از JS به بعد، و مرتبأً کوچکتر هم می‌شود.

نمودار ۵-۱۲ برای قطر سوراخ در حدود (۸۰° تا ۵۰°)، رسم شده است.

۱- بیشتر به دلیل کم احتمال بودن می‌توان (P) و گاهی (N) و (n) را نیز جزء فشاری (تداخلی) محسوب کرد. یعنی انتهای عبوری را (m) در نظر گرفت. به ویژه که اغلب میله را یک درجه مرغوب‌تر از سوراخ می‌سازند.

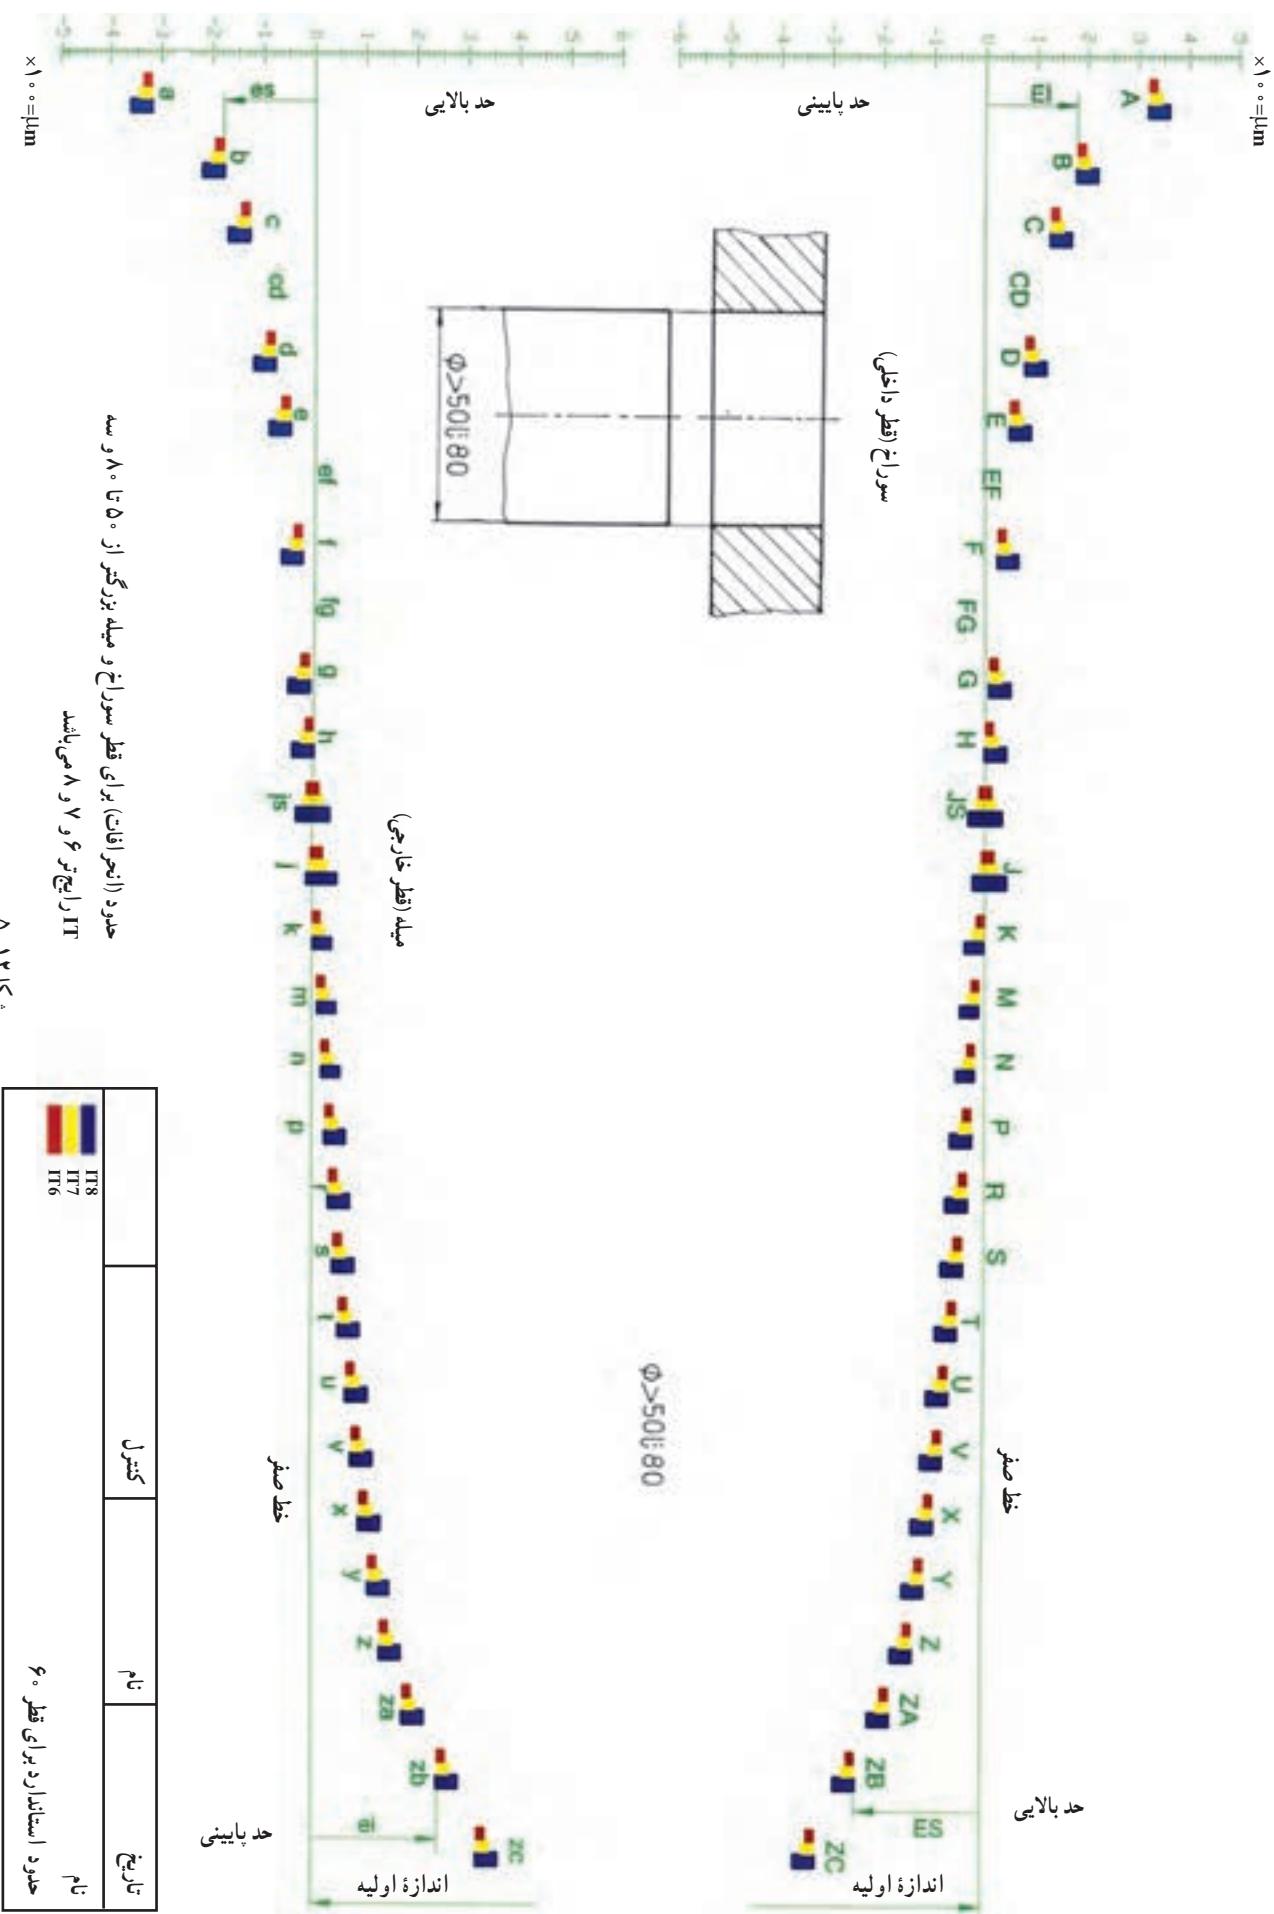

دیده می شود که با درنظرگرفتن خط صفر، در مرحله A، سوراخ بیشتر از $30\text{ }\mu\text{m}$ بیش از اندازه اسمی است. در مرحله D چه قدر؟

در مرحله H کوچکترین اندازه سوراخ برابر اندازه اسمی است^۱ و در مرحله Z، بزرگترین اندازه سوراخ بیش از $100\text{ }\mu\text{m}$ کمتر از اندازه اسمی است. یادآوری می شود که این نمودار برای اندازه اسمی بزرگتر از $50\text{ }\mu\text{m}$ رسم شده است که می تواند برای هر محدوده دیگری هم رسم شود.

آیا مقدار تولرانس، با توجه به 20° کیفیت تولرانسی هم در این امر مؤثر است؟ مرحله H، مبنا است. به این ترتیب می توان ابزارهایی مثل متله و برقو^۲ را به گونه ای ساخت که انحراف پایینی سوراخ از اندازه اسمی، صفر باشد.

پرسشن نمونه: اندازه اسمی یک سوراخ که در مرحله H ساخته می شود $24\text{ }\mu\text{m}$ باشد. اگر برای آن IT7 در نظر گرفته شود، بزرگترین و کوچکترین اندازه آن چیست؟

حل: چون در IT7 برای اندازه $24\text{ }\mu\text{m}$ مقدار تولرانس $21\text{ }\mu\text{m}$ باشد داریم:

$$= 24/\text{---} = \text{کوچکترین اندازه و } 21 = \text{بزرگترین اندازه}$$

پس می توان نوشت $\phi 24H7 = \phi 24\ 0^{+0.021}$

دقت شود که همه اندازه ها بر حسب میلی متر خواهند بود. اگر IT16 باشد، خواهیم داشت:

$$+1.300$$

$$\phi 24H16 = \phi 24\ 0$$

همین ۲۸ مرحله را برای میله هم می توان درنظر گرفت. جدول ۴-۵ مراحل را با حروف کوچک بیان می کند.

جدول ۴-۵- مراحل موقعیت تولرانس برای میله

میله (اندازه بیرونی)											
بازی دار	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	
مبنا	h										
عبوری	j	js	k	m	n	p					
فشاری	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc

باز هم به نمودار شکل ۱۲-۵ برای اندازه های 50 ° تا 80 ° ، برای میله نگاه کنید.

۱- پس انحراف پایینی آن صفر است.

۲- معمولاً برای رساندن سوراخ به قطر درست، از برقو استفاده می شود.

می‌توانید نمودار را برای قطر 60 در نظر بگیرید. دیده می‌شود که برای نمونه بزرگترین قطر میله در مرحله a ، بیشتر از $300 \mu\text{m}$ زیر اندازه اسمی است و میله‌ای که در مرحله انطباقی h ساخته می‌شود، بزرگترین اندازه‌ای برابر اندازه اسمی دارد. پرسش نمونه: اندازه اسمی یک میله که در مرحله h ساخته می‌شود، 32 است. اگر برای آن $IT6$ در نظر گرفته شود، بزرگترین و کوچکترین اندازه آن چیست؟

گفته شد که بزرگترین اندازه میله در مرحله انطباقی h ، برابر اندازه اسمی است. پس داریم:

$$31/0.84 = \text{کوچکترین اندازه} + 32 = \text{بزرگترین اندازه}$$


$$\phi 32h6 = \phi 32 - 0.016$$

پس می‌توان نوشت: $\phi 32h7$ چگونه نوشته می‌شود؟

اگر $IT7$ باشد، $\phi 32h7$ ساخت و آنگاه با تغییرات اندازه روی سوراخ، به انطباق مورد نظر رسید. لازم به یادآوری است که در صنایع سنگین که سوراخ‌ها تراشیده می‌شوند، می‌توان میله‌ها را قبلًا با اندازه لازم و در ردیف h

۴-۵- جدول بزرگ انطباقات

پیش از اشاره به جدول، یک انطباق بین میله و سوراخ را در نظر بگیرید.

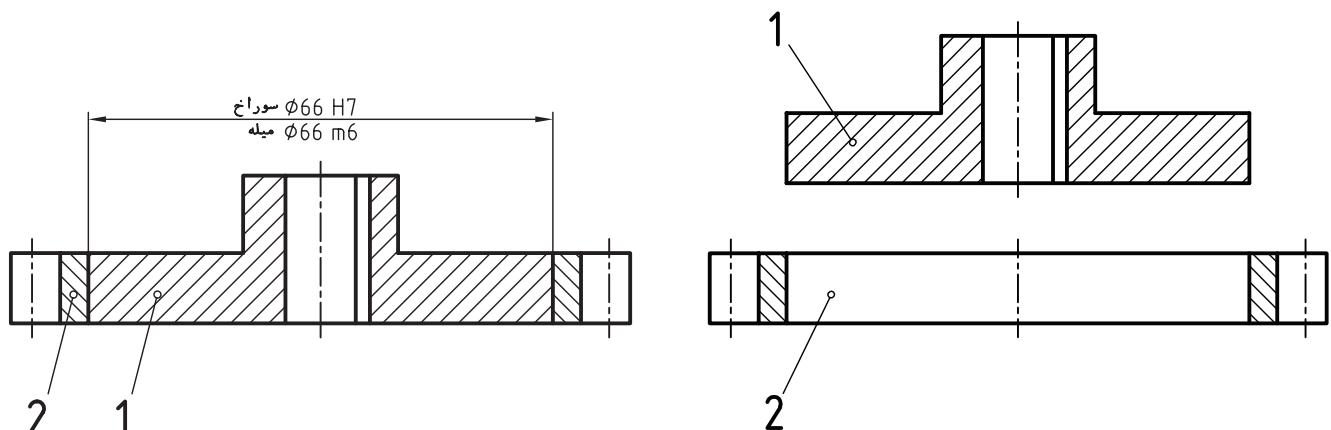

شکل ۱۳-۵- میله و سوراخ در یک انطباق فشاری سبک

قطعه ۱ «میله» و قطعه ۲ «سوراخ» است. دستگاه مبنا برای ساخت، سوراخ مبنا می‌باشد و چون میله در مرحله انطباقی m ساخته شده، نوع انطباق عبوری می‌باشد. مفهوم عددی اندازه سوراخ عبارت است از: $+0.030$

$$\phi 66H7 = \phi 66 \ 0$$

زیرا می‌دانیم که حد پایینی صفر است و $IT7$ برای 66 هم $30 \mu\text{m}$ می‌باشد.

اما برای $\phi 66m6$ چگونه؟ نظر به این که حد های بالایی یا پایینی برای ما معلوم نیست نمی‌توانیم مقدار عددی $\phi 66m6$ را بنویسیم.

وظیفه جدول، بزرگ انطباقات مشخص کردن حدود بالایی یا پایینی در مراحل ۲۸ گانه هم برای سوراخ و هم برای میله است.

۱-۴-۵- جدول انطباق برای سوراخ : به جدول ۵-۵ نگاه کنید. این جدول انطباقات برای سوراخ‌ها است.

جدول ۵ — نماینده حدود (انحرافات) اصلی برای سوراخها

به چند نکته در مورد آن دقت کنید :

- ستون اول سمت چپ، همان گروه های عددی جدول تولرانس ها است.
- در ستون بزرگ مجاور آن از A تا H، حد های پایینی سوراخ در مراحل انطباقی بازی دار داده شده است.^۱.
- در ستون بزرگ سمت راست آن و از Zc تا Js حد های بالایی در مراحل انطباقی عبوری و فشاری داده شده است. برای نمونه اگر اندازه سوراخ به صورت $\phi 40F6$ یا $\phi 40P7$ بیان شده باشد، مفهوم عددی آن ها به شرح زیر است :

+0.041

$$\phi 40F6 = \phi 40 + 0.025$$

زیرا IT6 برای قطر $40 \mu m$ برابر $16 \mu m$ و حد پایینی $25 \mu m$ می باشد.

-0.026

$$\phi 40P7 = \phi 40 - 0.051$$

زیرا IT7 برای قطر $40 \mu m$ برابر $25 \mu m$ و حد بالایی طبق جدول $26 \mu m$ بود.

۲-۴-۵- جدول انطباق برای میله : به جدول ۶-۵ نگاه کنید. این جدول انطباقات برای میله ها است.

۱- که البته حد بالایی هم با توجه به تولرانس اندازه مشخص خواهد شد.

به چند نکته در مورد آن دقت کنید:

– در ستون بزرگ سمت چپ از a_{hl} ، حدایی بالای میله در انطباق بازی دار داده شده است.

– در ستون بعد از h یعنی از J_{Sc} تا Zc ، حدایی پایینی در مراحل عبوری و فشاری داده شده است. برای نمونه اگر اندازه میله

به صورت ϕ_{44f6} یا ϕ_{44p7} بیان شده باشد، مفهوم عددی آن‌ها به شرح زیر خواهد بود.

-0.025

$\phi_{44f6} = \phi_{44} - 0.041$

+0.051

$\phi_{44p7} = \phi_{44} + 0.026$

برای ساده‌تر شدن کاربرد جداول و استخراج اندازه‌ها و مقادیر، استاندارد جدول‌های تفسیر شده را در اختیار قرار می‌دهد که

آن‌ها دو کار مهم را انجام می‌دهند:

۱- حدایی بالا و پایین را برای هر مرحله انطباقی و هر گروه عددی می‌دهند.

۲- مراحل انطباقی متداول در صنعت را معرفی می‌کنند.^۱

به سه جدول تشریحی نمونه نگاه کنید. یکی برای سوراخ‌ها، یکی برای میله‌ها و یکی هم برای تعیین میزان لقی بین میله و سوراخ در

انطباقات انتخابی پرکاربرد (جدول‌های ۵-۷ تا ۹-۵).

۱- زیرا در صنعت از تمام مراحل انطباقی ممکن و برای گروه‌های عددی استفاده نمی‌شود و فقط برخی از محدوده‌ها کاربرد زیادی دارند. می‌توانید به کتاب‌های تخصصی

مراجعه کنید.

جدول ۷-۵_ حد بالا و حد پایین برای سوراخهای در میانگله‌های انطباقی G و FG

النهاية المطلوبة mm		FG										G									
>	≤	T	T	O	P	V	A	S	L+	T	T	O	P	V	A	S	L+				
-	T	+P	+V	+A	+L+	+T+	+A+	+S+	+L+	+T	+O	+P	+A	+V+	+P+	+V+	+L+	+T+	+T+	+T+	
	-	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	
T	T	+A/O	+L+	+T+	+T+	+A+	+T+	+T+	+T+	+T+	+O	+P/O	+A	+S	+L+	+P+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	
P	L+	+T+D	+T+	+T+	+V+	+T+	+T+	+T+	+T+	+V/D	+S	+L+	+L+	+T+	+T+	+V+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-	+A	+A	+A	+A	+A	+A	+A	+A	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	
V	T+									+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	
	-									+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	+P	
A	T+									+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-									+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	
T+	D+									+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-									+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	
D+	A+											+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+
	-											+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T
A+	TT+											+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V
	-											+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+
TT+	TA+											+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+
	-											+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V
TA+	TD+											+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O
	-											+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+
TD+	T10											+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O	+O
	-											+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V
T10	T++											+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+
	-											+A	+A	+A	+A	+A	+A	+A	+A	+A	+A
T++	D++											+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V
	-											+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	+T+
D++	PT+															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
PT+	A++															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
A++	L+++															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
L+++	T10+															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
T10+	T++															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
T++	T---															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
T---	T0++															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
T0++	T---															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
T---	T0++															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
T0++	T10+															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	
	-															+T+	+T+	+T+	+T+	+T+	

جدول ۸-۵ - حد بالا و حد پایین برای میله ها در مرحله انطباقی g

اندازه اصلی mm		g								
>	≤	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
-	۳	-۲ -۴	-۲ -۵	-۲ -۶	-۲ -۸	-۲ -۱۲	-۲ -۱۶	-۲ -۲۷	-۲ -۴۲	
۳	۶	-۴ -۶/۵	-۴ -۸	-۴ -۹	-۴ -۱۲	-۴ -۱۶	-۴ -۲۲	-۴ -۲۴	-۴ -۵۲	
۶	۱۰	-۵ -۷/۵	-۵ -۹	-۵ -۱۱	-۵ -۱۴	-۵ -۲۰	-۵ -۲۷	-۵ -۴۱	-۵ -۶۳	
۱۰	۱۸	-۶ -۹	-۶ -۱۱	-۶ -۱۴	-۶ -۱۷	-۶ -۲۴	-۶ -۳۳	-۶ -۴۹	-۶ -۷۶	
۱۸	۳۰	-۷ -۱۱	-۷ -۱۳	-۷ -۱۶	-۷ -۲۰	-۷ -۲۸	-۷ -۴۰	-۷ -۵۹	-۷ -۹۱	
۳۰	۵۰	-۹ -۱۳	-۹ -۱۶	-۹ -۲۰	-۹ -۲۵	-۹ -۳۴	-۹ -۴۸	-۹ -۷۱	-۹ -۱۰۹	
۵۰	۸۰		-۱۰ -۱۸	-۱۰ -۲۳	-۱۰ -۲۹	-۱۰ -۴۰	-۱۰ -۵۶			
۸۰	۱۲۰		-۱۲ -۲۲	-۱۲ -۲۷	-۱۲ -۳۴	-۱۲ -۴۷	-۱۲ -۶۶			
۱۲۰	۱۸۰		-۱۴ -۲۶	-۱۴ -۳۲	-۱۴ -۳۹	-۱۴ -۵۴	-۱۴ -۷۷			
۱۸۰	۲۵۰		-۱۵ -۲۹	-۱۵ -۳۵	-۱۵ -۴۴	-۱۵ -۶۱	-۱۵ -۸۷			
۲۵۰	۳۱۵		-۱۷ -۳۳	-۱۷ -۴۰	-۱۷ -۴۹	-۱۷ -۶۹	-۱۷ -۹۸			
۳۱۵	۴۰۰		-۱۸ -۳۶	-۱۸ -۴۳	-۱۸ -۵۴	-۱۸ -۷۵	-۱۸ -۱۰۷			
۴۰۰	۵۰۰		-۲۰ -۴۰	-۲۰ -۴۷	-۲۰ -۶۰	-۲۰ -۸۳	-۲۰ -۱۱۷			
۵۰۰	۶۳۰				-۲۲ -۶۶	-۲۲ -۹۲	-۲۲ -۱۳۲			
۶۳۰	۸۰۰				-۲۴ -۷۴	-۲۴ -۱۰۴	-۲۴ -۱۴۹			
۸۰۰	۱۰۰۰				-۲۶ -۸۲	-۲۶ -۱۱۶	-۲۶ -۱۶۶			
۱۰۰۰	۱۲۵۰				-۲۸ -۹۴	-۲۸ -۱۲۳	-۲۸ -۱۹۳			
۱۲۵۰	۱۶۰۰				-۳۰ -۱۰۸	-۳۰ -۱۰۵	-۳۰ -۲۲۵			
۱۶۰۰	۲۰۰۰				-۳۲ -۱۲۴	-۳۲ -۱۸۲	-۳۲ -۲۶۲			
۲۰۰۰	۲۵۰۰				-۳۴ -۱۴۴	-۳۴ -۲۰۹	-۳۴ -۳۱۴			
۲۵۰۰	۳۱۵۰				-۳۸ -۱۷۳	-۳۸ -۲۴۸	-۳۸ -۳۶۸			

جدول ۹-۵- تفسیر شده برای انطباق‌های نمونه. دستگاه سوراخ مبنا است و انطباق‌ها از مرحله بازی دار^۱

اندازه‌های اسمی		H11-e11			H9-d10			H9-e9			H8-f8			H7-g6			
>	≤	۲۳۰	۲۴۰	۲۵۰	۲۶۰	۲۷۰	۲۸۰	۲۹۰	۳۰۰	۳۱۰	۳۲۰	۳۳۰	۳۴۰	۳۵۰	۳۶۰		
min	mm	۶۰	۱۲۰	۱۸۰	۲۰	۵۲/۵	۸۵	۱۴	۳۹	۶۴	۶	۱۸	۳۰	۲	۱۰	۱۸	
۳	۶	۷۰	۱۴۰	۲۲۰	۳۰	۶۹	۱۰۸	۲۰	۵۰	۸۰	۱۰	۲۵	۴۰	۴	۱۴	۲۴	
۶	۱۰	۸۰	۱۷۰	۲۶۰	۴۰	۸۷	۱۳۴	۲۵	۶۲	۹۷	۱۳	۲۱/۵	۵۰	۵	۱۷	۲۹	
۱۰	۱۸	۹۵	۲۰۵	۳۱۵	۵۰	۱۰۶/۵	۱۶۳	۲۲	۷۵	۱۱۸	۱۶	۲۸/۵	۶۱	۶	۲۰/۵	۳۵	
۱۸	۳۰	۱۱۰	۲۴۰	۳۷۰	۶۵	۱۲۳	۲۰۱	۴۰	۹۲	۱۴۴	۲۰	۴۷	۷۴	۷	۲۴	۴۱	
۳۰	۴۰	۱۲۰	۲۸۰	۴۴۰		۸۰	۱۶۱	۲۴۲	۵۰	۱۱۲	۱۷۴	۲۵	۵۷	۸۹	۹	۲۹/۵	۵۰
۴۰	۵۰	۱۳۰	۲۹۰	۴۵۰													
۵۰	۶۵	۱۴۰	۳۳۰	۵۲۰		۱۰۰	۱۹۷	۲۹۴	۶۰	۱۳۴	۲۰۸	۳۰	۶۸	۱۰۶	۱۰	۳۴/۵	۵۹
۶۵	۸۰	۱۵۰	۳۴۰	۵۳۰													
۸۰	۱۰۰	۱۷۰	۳۹۰	۶۱۰		۱۲۰	۲۲۳/۵	۲۴۷	۷۲	۱۵۹	۲۴۶	۲۶	۸۰/۵	۱۲۵	۱۲	۴۰/۵	۶۹
۱۰۰	۱۲۰	۱۸۰	۴۰۰	۶۲۰													
۱۲۰	۱۴۰	۲۰۰	۴۵۰	۷۰۰													
۱۴۰	۱۶۰	۲۱۰	۴۶۰	۷۱۰		۱۴۵	۲۷۵	۴۰۵	۸۵	۱۸۵	۲۸۵	۴۳	۹۹/۵	۱۴۶	۱۴	۴۶/۵	۷۹
۱۶۰	۱۸۰	۲۳۰	۴۸۰	۷۳۰													
۱۸۰	۲۰۰	۲۴۰	۵۳۰	۸۲۰													
۲۰۰	۲۲۵	۲۶۰	۵۵۰	۸۴۰		۱۷۰	۳۲۰	۴۷۰	۱۰۰	۲۱۵	۳۳۰	۵۰	۱۰۹	۱۶۸	۱۰	۵۲/۵	۹۰
۲۲۵	۲۵۰	۲۸۰	۵۷۰	۸۶۰													
۲۵۰	۲۸۰	۳۰۰	۶۲۰	۹۴۰		۱۹۰	۳۶۰	۵۳۰	۱۱۰	۲۴۰	۳۷۰	۵۶	۱۲۲/۵	۱۸۹	۱۷	۵۹	۱۰۱
۲۸۰	۳۱۵	۳۳۰	۶۵۰	۹۷۰													
۳۱۵	۳۵۵	۳۶۰	۷۲۰	۱۰۸۰		۲۱۰	۳۹۵	۵۸۰	۱۲۵	۲۶۵	۴۰۵	۶۲	۱۳۵	۲۰۸	۱۸	۶۴/۵	۱۱۱
۳۵۵	۴۰۰	۴۰۰	۷۶۰	۱۱۲۰													
۴۰۰	۴۵۰	۴۴۰	۸۴۰	۱۲۴۰		۲۲۰	۴۳۲/۵	۶۳۵	۱۳۵	۲۹۰	۴۴۵	۶۸	۱۴۸	۲۲۸	۲۰	۷۱/۵	۱۲۳
۴۵۰	۵۰۰	۴۸۰	۸۸۰	۱۲۸۰													

۱- جدول بالا نماینده میزان لقی است و در هر مورد، کمترین لقی، میانگین لقی و بیشترین لقی را معرفی می‌کند.

۴-۳-۵- تعیین نوع انطباق : انتخاب نوع انطباق در یک تداخل به عهده طراح است. در این راستا اطلاعات زیادی براساس تجربه‌های صنعتی جمع‌آوری شده است که به کمک طراحان می‌آید. برای نمونه، سه جدول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ داده شده است.

جدول ۱۰-۵- مربوط به ماشین‌سازی عمومی با دقت معمولی

برخی از کاربردها	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا	دستگاه سوراخ مبنا
حلقه‌های مکانی - دسته‌های لنگ - چرخ دنده‌ها - چرخ تسممه‌های محکم	قسمت‌هایی که به آسانی متصل می‌شوند با امکان حرکت انتقالی	H8	h8 و h9
میله سوپاپ‌ها - پیستون‌های اتومبیل - یاتاقان دینام - یاتاقان تلمبه	قسمت‌هایی متحرک بازی دار	E9 و F8	e9 و f8
بوش محور جرثقیل‌ها - یاتاقان ماشین‌های کشاورزی		D10	d10


جدول ۱۱-۵- مواردی که تولرانس زیاد مجاز است «در صورت زنگ زدن اشکالی پیش نمی‌آید»

برخی از کاربردها	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا	دستگاه سوراخ مبنا
قطعاتی که برای جوشکاری روی هم سوار می‌شوند - قطعاتی که با پین متصل شوند - لولاهای ماشین‌های تحریر	جایی که با وجود تولرانس زیاد در ساختن دو قسمت، بازی میان آن‌ها کم باشد	H11	h11
اهرم‌هایی که بتوان از روی قطعات دیگر برداشت - میخ پرچ‌ها - پین مفصل‌ها	حرکت تحت هر شرایطی امکان دارد	D11	d11
یاتاقان کلیدهای گردندۀ برق - پین‌های متحرک	حداقل بازی با ۱۱ IT ۱۱	C11 و B11	c11 و b11
میله رگولاتور بخار در لوکوموتیو - یاتاقان میله ترمز - بوش چرخ‌ها در درهای کشوبی	قسمت‌های خیلی لو نسبت به هم حداقل بازی با IT ۱۳	A11	a11


جدول ۱۲-۵- مربوط به ماشین‌سازی دقیق

مثال‌هایی از کاربرد	نوع انطباق	دستگاه میله مبنای	دستگاه سوراخ مبنای
بوش یاتاقان‌ها - صفحات روتور ماشین‌های برق	با فشار زیاد	R7 S7	r6 s6
بوش یاتاقان‌ها - اهرم و لنگ روی میله‌ها	نشیمن محکم بدون ضامن	N7	n6
چرخ دنده‌ها - چرخ تسممه‌ها، حلقه داخلی بلبرینگ روی میله	سوار شدن به وسیله چکش با ضامن	M7	m6
فلکه‌ها - اهرم‌ها	با نیروی کمتر و با ضامن (جلوگیری کننده از چرخش)	K7	k6
چرخ دنده‌های عوض شونده در جعبه دنده، حلقه‌های خارجی بلبرینگ‌ها در موقع سوار شدن در جای خود	اتصال به آسانی	J7	j6
قسمت‌های با حرکت انتقالی - پین دسته‌ها - فلانش‌های متعدد المركز کننده	قابل حرکت انتقالی با دست	H7	h6
چرخ دنده‌های آزاد - میله دستگاه تقسیم ماشین فرز - پیستون‌ها	متحرک با بازی کم	G6	g6
یاتاقان‌ها - غلاف‌ها - میله‌ها با دور زیاد	متحرک	F7	f7
میله پیچ‌های حرکتی - میله‌های گذرنده از داخل چند یاتاقان - میله‌ها با دور متوسط	قسمت‌های متحرک با بازی نسبیّاً زیاد	E8	e8
میله‌های ترانسمیسیون و چرخ‌های آزاد روی آن‌ها	متحرک با بازی خیلی زیاد	D9	d9

۵-۵- کاربرد نشانه‌های انطباقی در نقشه
 می‌توان یک اندازه را با استفاده از ردیف‌های انطباقی و عدد کیفیت تولرانس یعنی IT معرفی کرد (شکل ۱۴-۵).

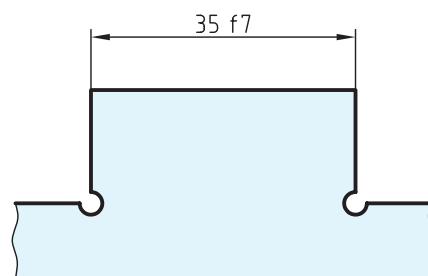


شکل ۱۴-۵

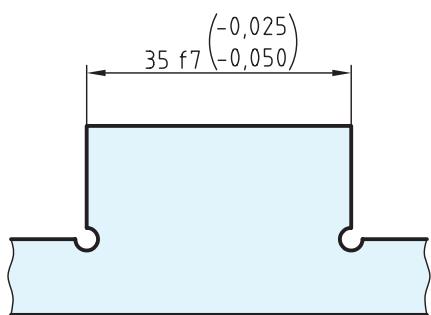


شکل ۵-۱۵

اگر به دلیلی لازم باشد که انحراف بالای و پایینی هم نوشته شود، می‌توان آن‌ها را داخل پرانتز نوشت (شکل ۵-۱۵).

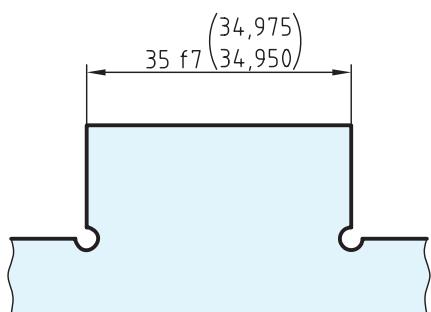


شکل ۵-۱۶


ممکن است ضمن به کاربردن علامت انطباقی، بخواهیم کوچکترین و بزرگترین اندازه‌ها را بدھیم (شکل ۵-۱۶).

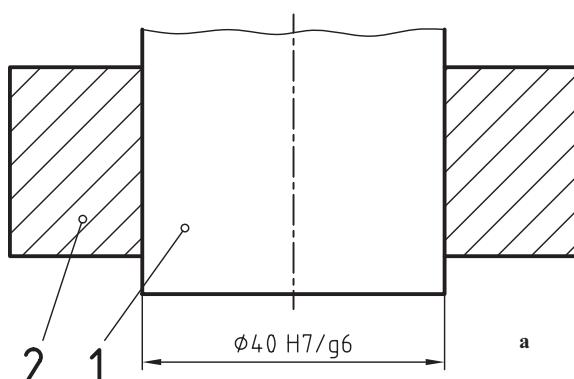

در یک اندازه‌گذاری که میله و سوراخ هر دو وجود دارند، ابتدا علامت انطباقی سوراخ و سپس میله نوشته می‌شود. طبق شکل ۵-۱۷-a و b ممکن است اندازه‌ها را به صورت خطی و یا ستونی (در صورت کم بود جا) نوشت.

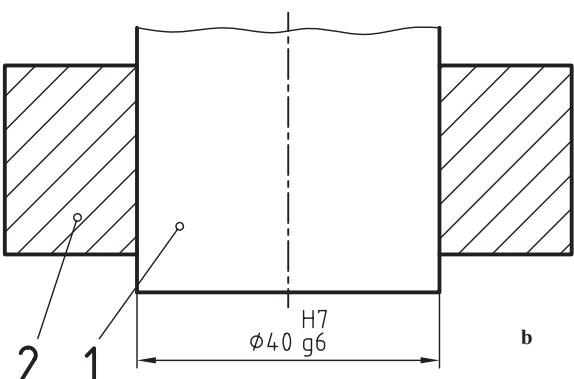


شکل ۵-۱۷

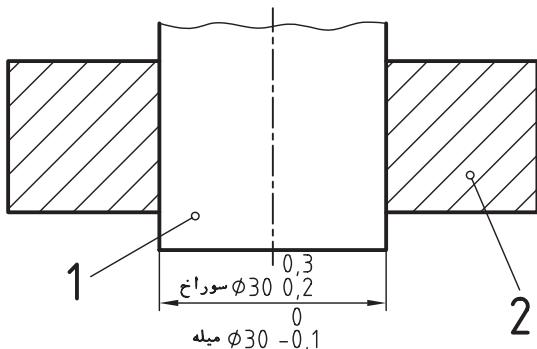


شکل ۵-۱۸

در موردی که از تولرانس‌های آزاد، یعنی آنچه که در جدول اصلی تولرانس‌ها نیست، استفاده می‌شود، باید سوراخ و میله را به طور جداگانه اندازه‌گذاری کرد (شکل ۵-۱۸).

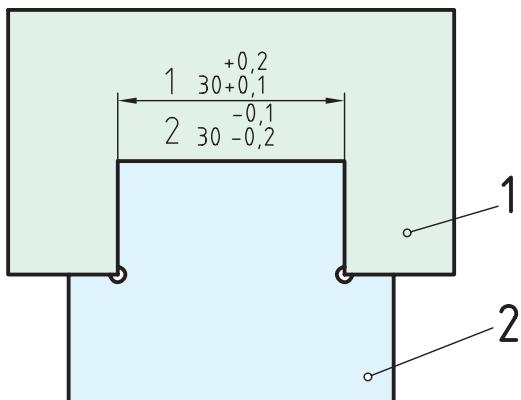

شکل ۵-۱۹

در این مورد از واژه‌های سوراخ و میله استفاده خواهد شد. می‌توان به جای واژه‌ها، شماره قطعات را نوشت (شکل ۵-۱۹).

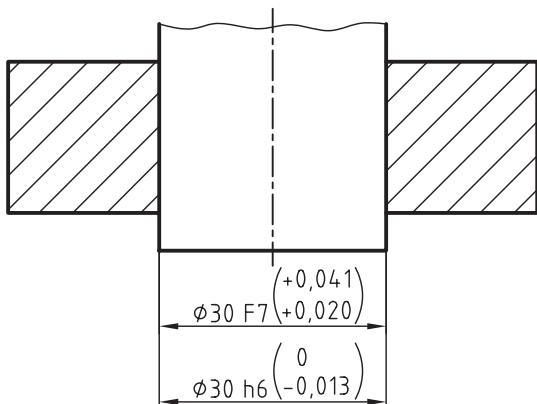


شکل ۵-۲۰

می‌توان ضمن به کار بردن نشانه‌های انطباقی، مقادیر انحراف را هم نوشت (شکل ۵-۲۰).

۶-۵ نقشه اجرایی

زمانی به یک نقشه ساده، نقشه اجرایی می‌گوییم که شامل تمام نیازهای ساخت یعنی اندازه‌ها، پرداخت‌ها، تولرانس‌ها و انطباقات باشد. شکل ۵-۲۱ نمونه‌ای از نقشه اجرایی می‌باشد. پس از بررسی دقیق، در صورت نیاز با استاد مشورت کنید.

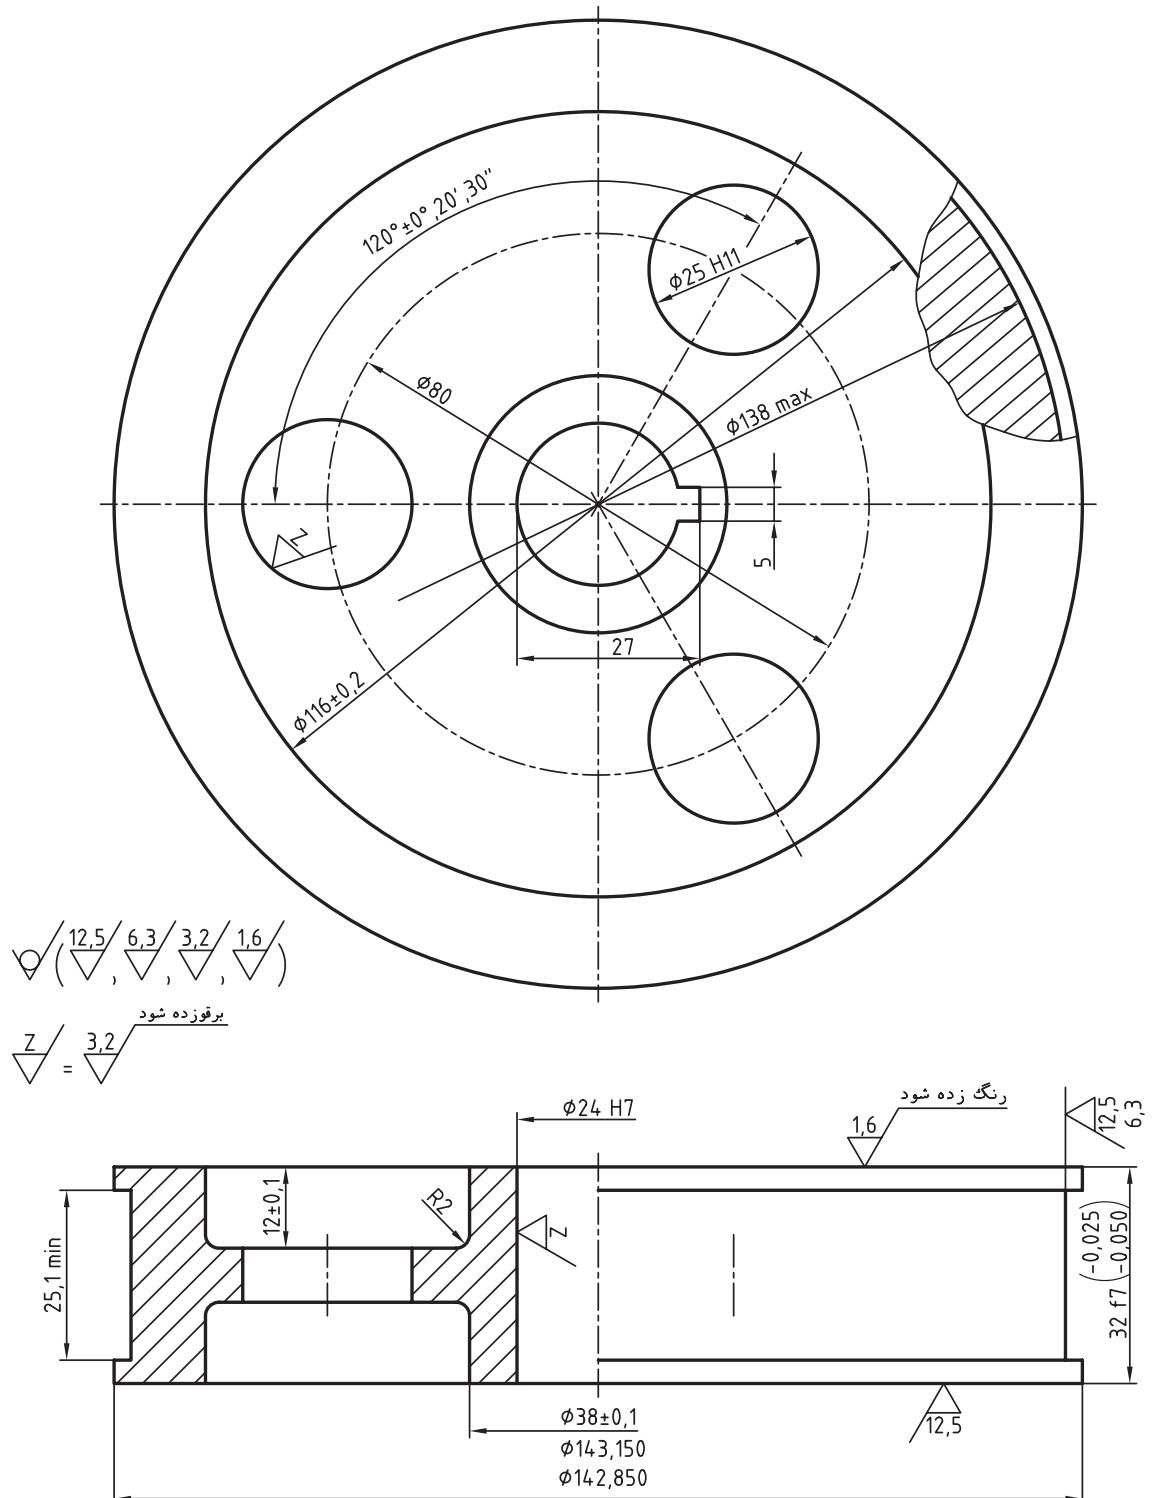

طراح	ح. عبداله زاده	نام :	چدن مالیبل	تولارنس ها ISO 2768-m
رسم	۸۸/۹/۶	نام :	میر مجیدی	۸۹/۳/۱۰
بازبین				
تصویب				

شکل ۲۱-۵

خلاصه مطالعه



- ۱- اگر یک قطعه به هر صورتی در قطعه دیگری وارد شود، گویند یک انطباق انجام شده است.
- ۲- یک اندازه خارجی را میله و یک اندازه داخلی را سوراخ گویند.
- ۳- انطباق از نظر کلی سه مرحله بازی دار، عبوری و فشاری دارد.
- ۴- در یک انطباق، تفاضل اندازه فعلی میله از سوراخ را لقی گویند.
- ۵- اگر لقی مثبت باشد، انطباق بازی دار است. اگر لقی تقریباً صفر باشد، انطباق عبوری و اگر منفی باشد، انطباق فشاری است.
- ۶- یک انطباق باید با توجه به دستگاه سوراخ مینا یا میله مینا ساخته شود.
- ۷- تولید انبوه و ساخت قطعات تعویضی، تنها با استفاده از دستگاه‌های مینا ممکن است.
- ۸- در دستگاه سوراخ مینا، ابتدا سوراخ با دقت لازم ساخته می‌شود.
- ۹- در دستگاه میله مینا، ابتدا میله با اندازه لازم ساخته می‌شود.
- ۱۰- دستگاه سوراخ مینا به طور معمول در صنایع سبک و میله مینا در صنایع سنگین به کار می‌رود.
- ۱۱- استاندارد ۲۸ مرحله انطباقی برای سوراخ و ۲۸ مرحله برای میله در نظر گرفته است.
- ۱۲- ۱۰ مرحله انطباقی بازی دار، حدود ۱۱ مرحله فشاری و یک محدوده عبوری وجود دارد.
- ۱۳- در مرحله H، کوچکترین اندازه سوراخ، برابر اندازه اسمی است.
- ۱۴- در مرحله h، بزرگترین اندازه میله، برابر اندازه اسمی است.
- ۱۵- از جدول انطباقی می‌توان یکی از حدّهای بالایی یا پایینی را دریافت کرد.
- ۱۶- در یک پروژه، تعیین نوع هر انطباق به عهده طراح است.

خود را بیازمایید



- ۱- انطباق چیست؟
- ۲- مفهوم میله و سوراخ چیست؟
- ۳- تقسیم بندی کلی انطباقات چیست؟ ۲۸ مرحله انطباقی چگونه است؟
- ۴- لقی چیست و چگونه به دست می‌آید؟
- ۵- بیشترین و کمترین لقی بین میله و سوراخ با مشخصات $\phi 16f6$ و $\phi 16H7$ چقدر است؟
- ۶- بیشترین و کمترین لقی در انطباق $\phi 27m6$ و $\phi 27H7$ چقدر است؟
- ۷- بیشترین و کمترین لقی در انطباق $\phi 30js6$ و $\phi 30H7$ چقدر است؟ شما در ارتباط با این دو حالت چه نظری دارید؟
- ۸- در مورد دستگاه سوراخ مینا هرچه می‌دانید بنویسید.
- ۹- در مورد دستگاه مینا هرچه می‌دانید بنویسید.
- ۱۰- تولید انبوه و ساخت قطعات یدکی و تعویضی چگونه ممکن است؟
- ۱۱- کاربرد دستگاه‌های مینا در کجا است؟

۱۲- تعداد مراحل آزاد، عبوری و فشاری برای میله یا سوراخ چیست؟

۱۳- آیا می توانید نوع هر انطباق را بگویید؟

. $\phi 180M12/h11$ ، $\phi 4G8/h7$ ، $\phi 40H7/m6$

۱۴- جدول های تفسیر شده چه هستند و چه فایده ای دارند؟

۱۵- جداول انطباقی تجربی برای ساخت چه هستند و چه ویژگی هایی دارند؟

۱۶- نظر خود را در مورد انطباق های $\phi 80P9/f9$ و $\phi 44D11/P9$ بگویید.

ازشیابی عملی



۱- شکل ۱۴، ۵-۲۰ تا ۵-۲۵ مربوط به متن درس را با دقت رسم کنید.



۲- با توجه به دو نمای بدنه معرفی شده در شکل ۵-۲۲، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) در این نقشه چند اندازه مربوط به میله و چند اندازه مربوط به سوراخ است.

ب) مشخصات پای نقشه در ارتباط با پرداخت ها چیست؟ (با دستور تولید خوب).

پ) اگر تولرانس های داده نشده از مرحله متوسط جدول تولرنس های آزاد باشد، در جدول چه باید نوشته شود؟



ت) شعاع قوس های کوچک یا راکوردها ۲ می باشد. یادداشت شما چیست؟

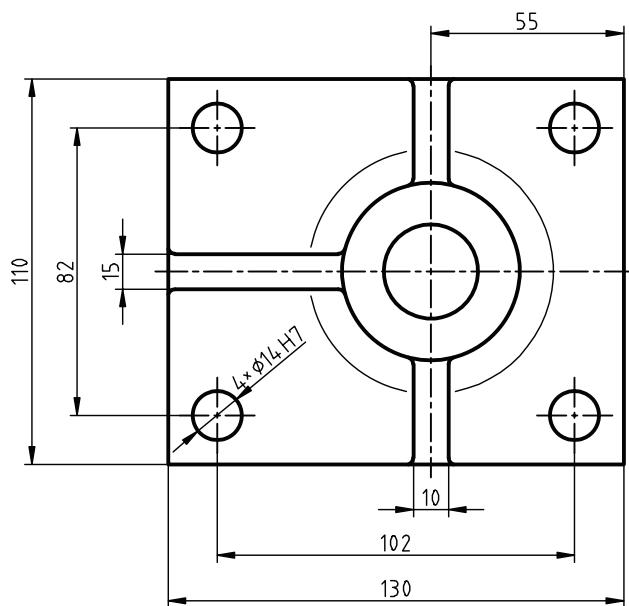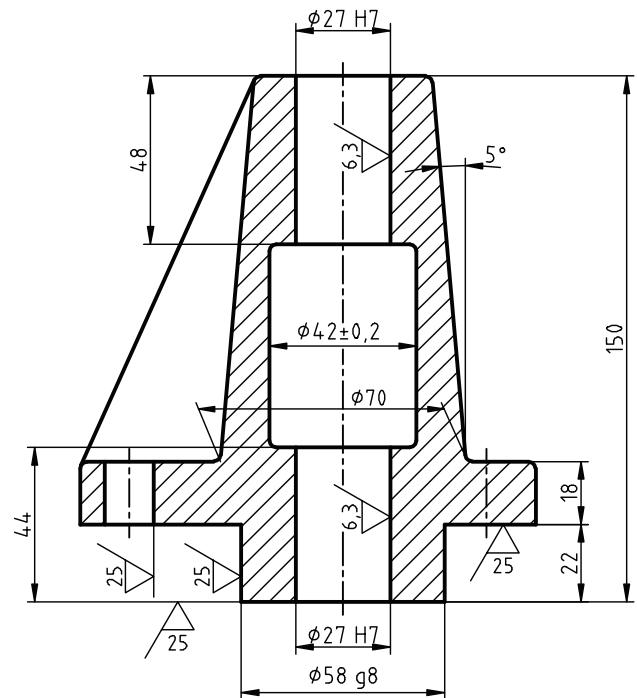



شکل ۲۲— بدنه از ۱۵ GG ، مقیاس ۲ : ۱

۳- در شکل ۵-۲۳-a، تصاویری از پوسته و تیلاتور داده شده است. پس از تهیه کپی از شکل ۵-۲۳-b، کارهای زیر را انجام دهید:

- الف) نمای از جلو را با نیم برش در سمت چپ کامل کنید.
 - ب) نمای افقی را به صورت نیم برش در سمت پایین کامل کنید.
 - پ) همه مشخصات موجود روی نقشه a را به شکل b منتقل کنید.
- ت) تولرانس‌های داده نشده از مرحله متوسط جدول تولرانس‌های آزاد، فیلت‌ها ۲ و دستور تولید خوب، برای سطوح بدون پرداخت (جنس CuSn - تکمیل جدول).

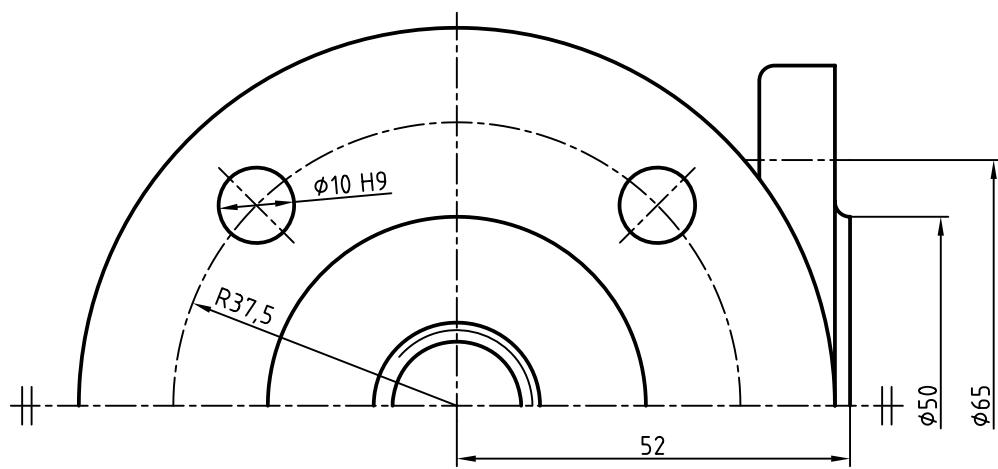
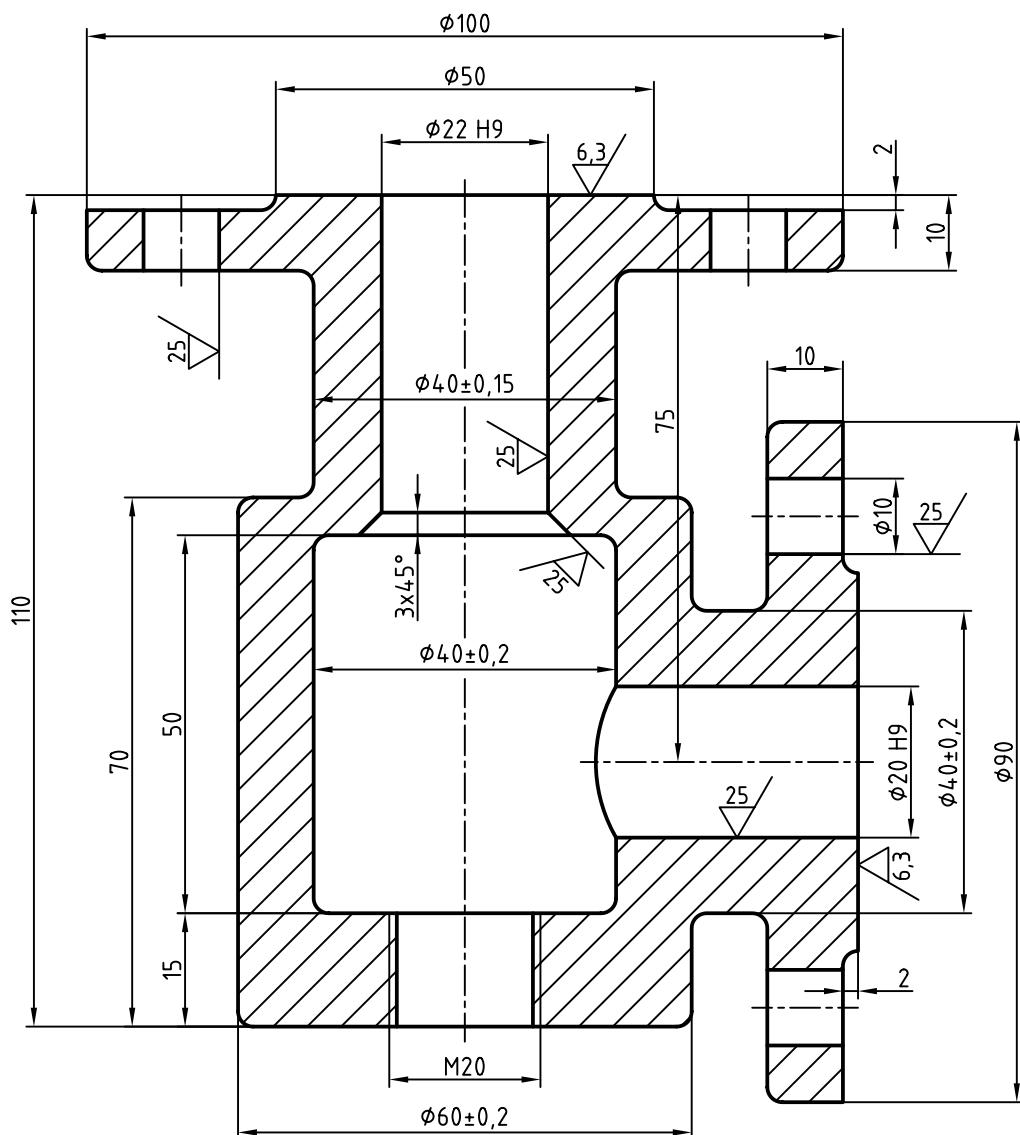


شكل ٢٣-٥-a

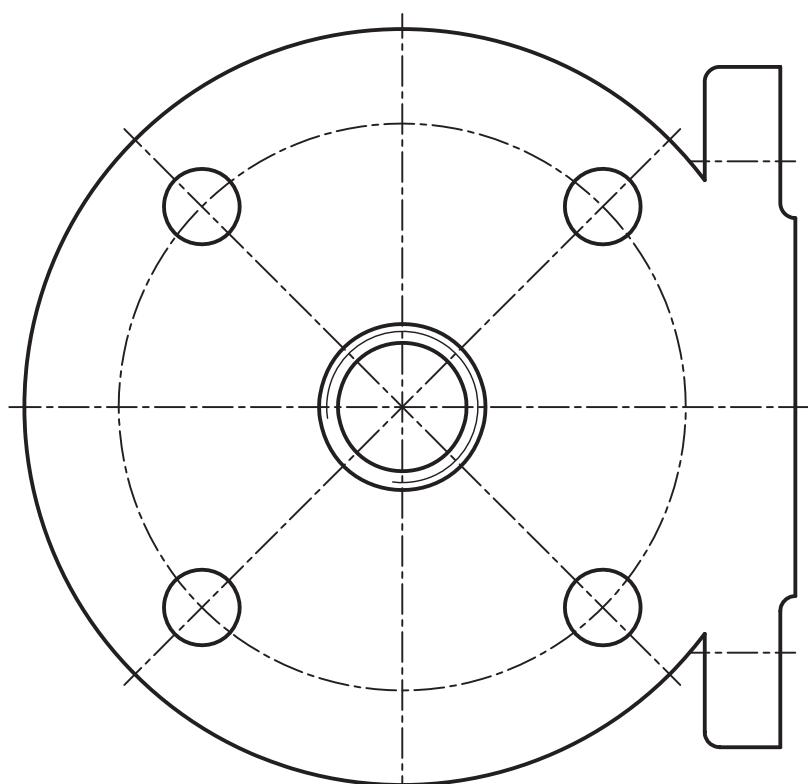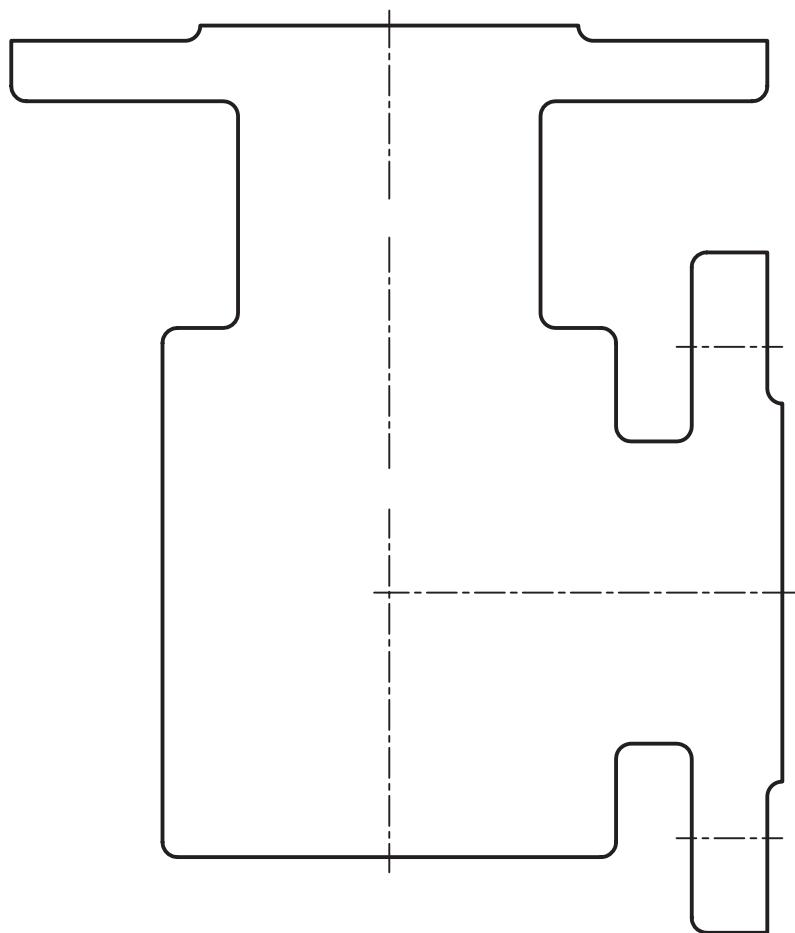



شکل ۲۳-۵-ب - پوسته و نتیلاتور از CuSn

۴- یک اهرم در نماهای شکل ۵-۲۴ داده شده است. پس از تهیه کپی از شکل b، کارهای زیر را روی آن انجام دهد.

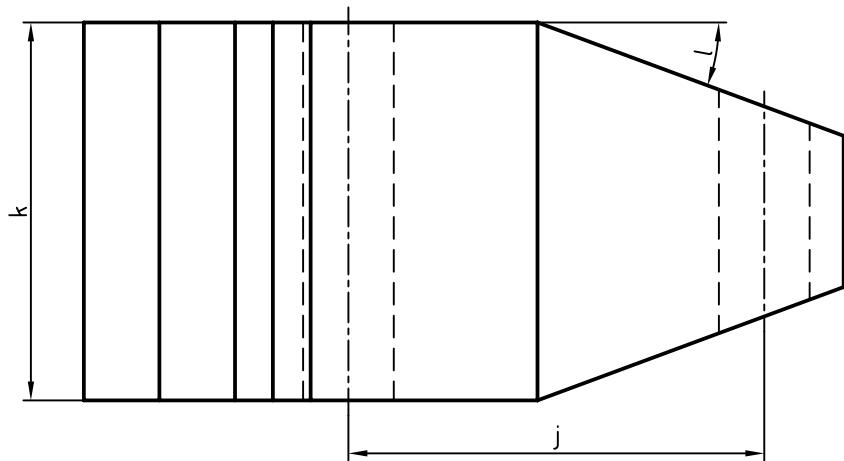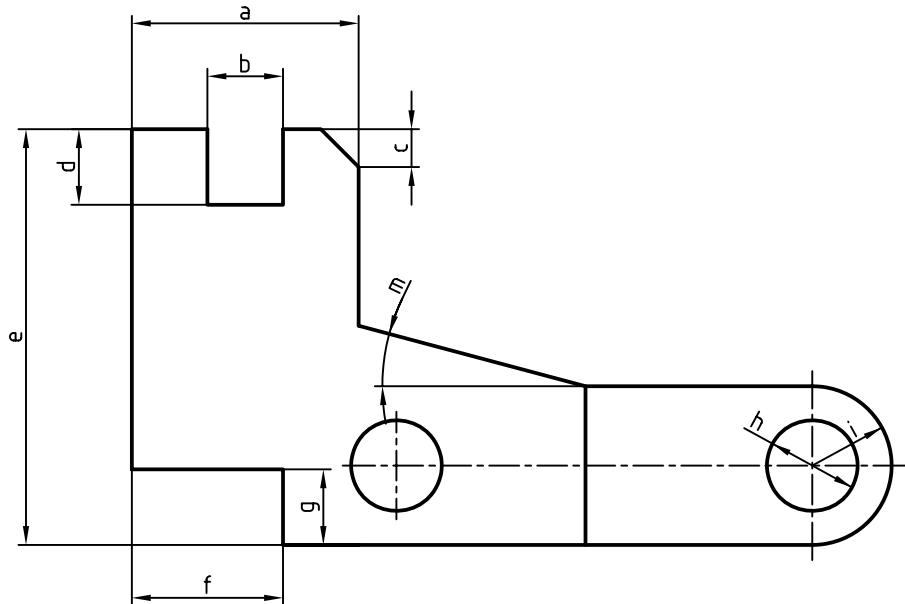

شکل ۵-۲۴

a

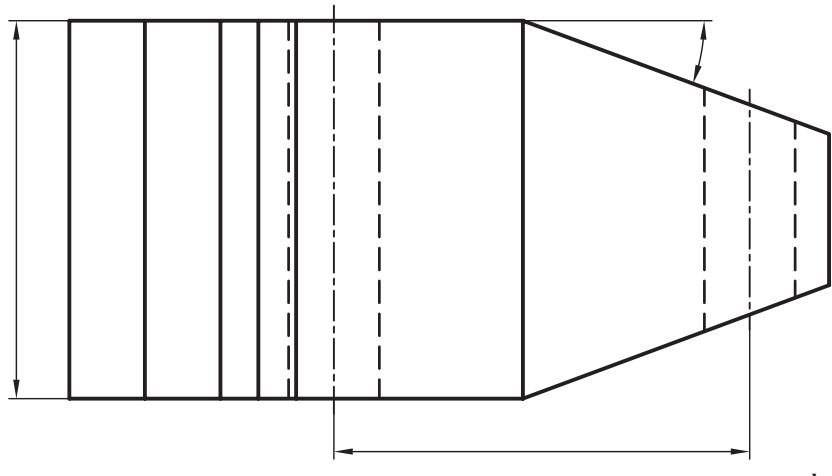
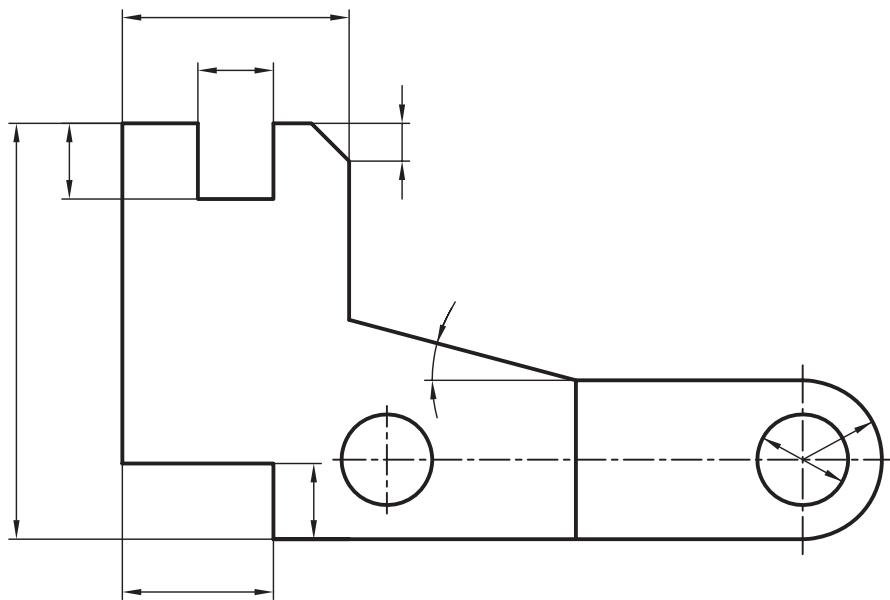


شکل ۵-۴۴

- a- برابر 3° با f_7 و نمایش حد های بالا و پایین.
- b- برابر 1° در حالت مبنا و IT_7 .
- c- برابر $45^\circ \times 5$ و با تولرانس زاویه $\pm 1^\circ$.
- d- برابر 1° با تولرانس $2^\circ \pm 0^\circ$ و e- برابر 55° با تولرانس 3° و حد بالای 2° .
- f- برابر 2° با تولرانس 25° و حد پایینی 1° .
- g- برابر 1° و با اختلاف اندازه مجاز 2° و حد بالای 15° .
- h- برابر 12° با علامت مبنا IT_7 ، i- با اندازه حد اکثر 11° .
- زیرابر 56° با 13° اضافه و 7° کم، تولرانس چیست؟
- k- با حداقل 1° ، 5° برابر 2° با 1° ، 2° اضافه و 18° کم.

- طول کلی جسم 10^3 ، تولرانس های عمومی مرحله متوسط، پرداخت برای شکاف b و سوراخ ها $3/2$ ، برای شبی ها $6/3$ و برای سایر سطوح $12/5$ (تمکیل جدول).

- برای بدنه آلومینیمی شکل ۵-۲۵، کلیه مشخصات سطح و موارد انطباقی را خود با استفاده از جداول تعیین کنید و پس از مشورت با استاد و اطمینان از درستی کار، موارد را به همراه اندازه گذاری روی نقشه درج کنید (کارها را روی کپی تهیه شده انجام دهید).

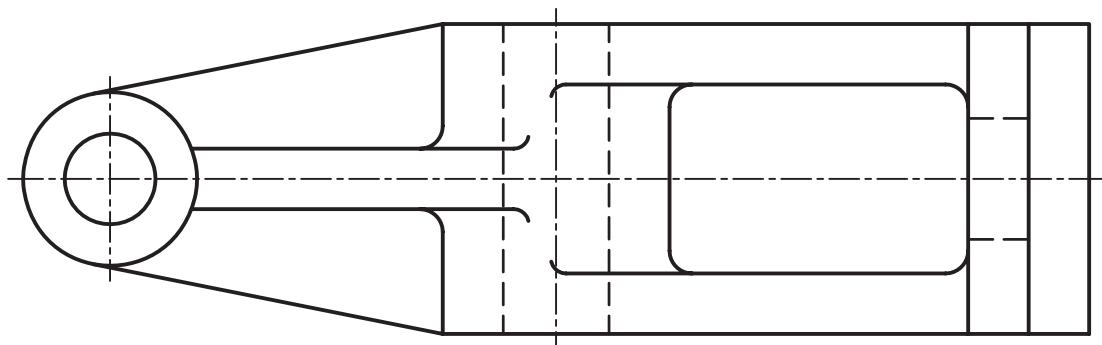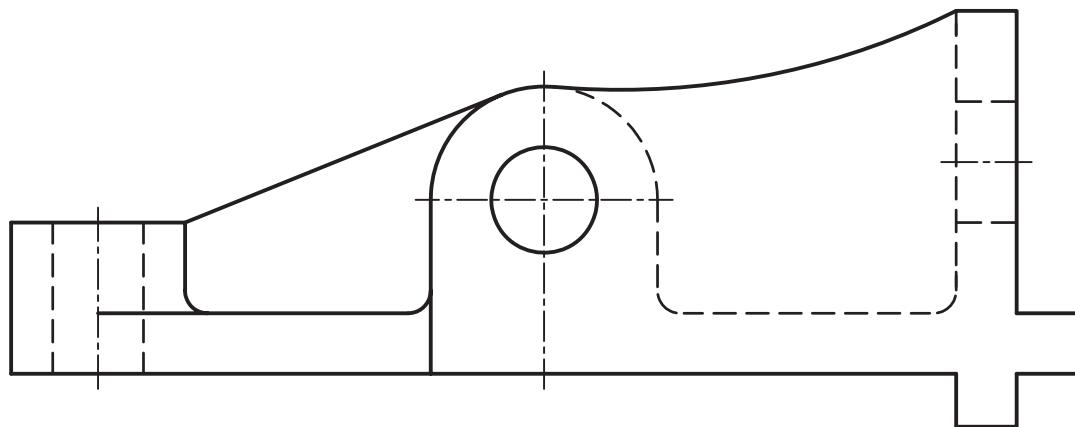

شکل ۵-۲۵- بدنه آلومینیمی

تحقیق کنید



- ۱- آیا برای تعیین اعداد جداول بزرگ انطباقات روابطی ریاضی وجود دارد؟
- ۲- آیا می توانید چند نمونه از انطباق های مشخص بیاورید؟
- ۳- آیا می توانید یک وسیله را با انواع انطباق آن شرح دهید؟
- ۴- آیا می توانید در مورد مرحله عبوری توضیح بیشتری بدهید؟
- ۵- آیا می توانید مجموعه انطباقات موجود در یک خودکار معمولی را تشریح کنید؟