


ساخت مدل بلوفومی به روش تکمیلی با خمیر

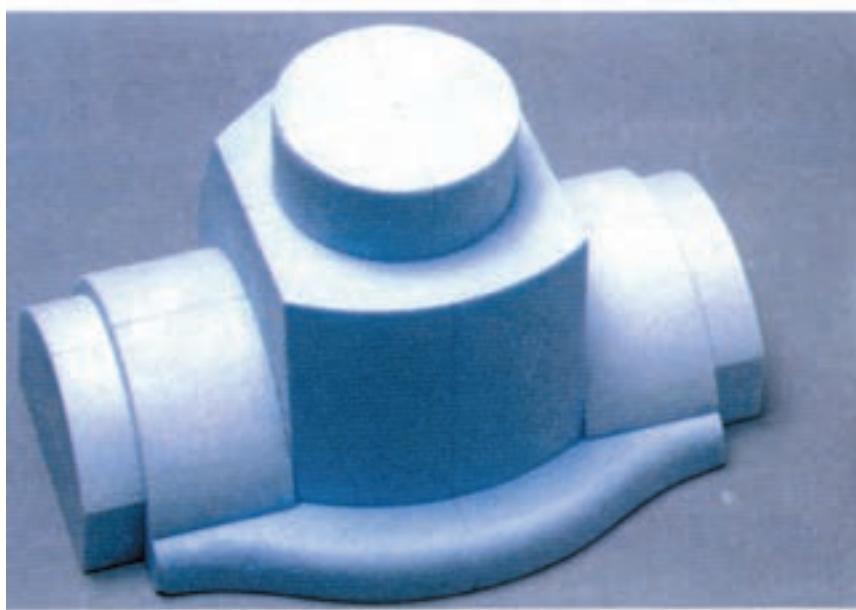

۳— تکمیل مدل ساخته شده از قطعات بلوفوم — مونتاژ نهایی



۱— برش قطعات از پیش طراحی شده از بلوفوم



۲— مونتاژ قطعات فرمی ساخته شده



۶— خمیر روغنی (خمیر مجسمه سازی) را با دست به سطح قطعه بفشارید.



۴— از چسب چوب برای آستر و استحکام رویه استفاده کنید.



۵— هسته بلوفومی را روی یک صفحه پلاستیکی ثابت کنید.



۹— از صابون مایع برای لغزنده کردن سطح مدل تکمیل شده استفاده کنید.



۸— با یک کاردک پلاستیکی دارای انحنای، سطح مدل را صاف کنید.



۷— از یک تیغه پلاستیکی به ضخامت یک میلیمتر به عنوان شابلون^۱ لبه گیری مدل استفاده کنید.

^۱— شابلون : وسیله‌ای ساخته شده از مقوا یا پلاستیک، چوب، فلز و امثال‌هم که برای بررسی، مقایسه و فرم‌دادن تهیه و به کار گرفته می‌شود.



۱۱—با استفاده از کاردک گچ ریخته شده در قالب را یک دست کنید.

۰—گچ را که از قبل آماده کرده اید روی سطح مدل قالب شده بربزید.



۱۲—پس از خشک شدن قالب گچی، آن را با اندکی حرکت دادن از روی مدل بردارید.

۱۳—زبریهای سطح قالب گچی را پس از خشک شدن گچ با سنباده برطرف کنید.



۱۵—درون قالب آماده شده که ماده جدا کننده خورده، گچ بریزید.



۱۴—مرحله ایجاد لایه جداکننده سطح داخلی قالب را برای جدا شدن به صابون مایع آغشته کنید.



۱۶- گچ را درون قالب یک دست کنید.



۱۷- با یک تیغه فلزی مناسب سطوح اضافی را بتراسید.



۱۹- پس از گرفتن گچ، با جکش به آرامی و با دقت قالب را شکسته و قطعه را خارج سازید.



۱۸- قبل از آن که گچ به طور کامل سفت شود با تیغه‌ای کمانی شکل و دندانه‌دار، سطوح ناخواسته را بتراسید.



۲۱- سطوح داخلی لازم کاربردی را صاف کنید.



۲۰- سطح خارجی قطعه را پس از خشک شدن به آرامی با یک تکه سنبله بسایید.



۲۲—لبه قطعه را بررسی کنید و مطمئن شوید بقیه اجزای مدل به خوبی با آن جفت می‌شوند.



۲۳—قطعه تکمیل شده

شکل ۲۵—در این شکلها می‌بینیم که هسته یک ماکت از بلوفوم و روکش خمیر برای قالبگیری با گج و سپس ساخت قطعه‌گچی چه مراحلی را طی می‌نماید.

بالکلی (Boleclay)

دارد. انواع دیگر آن با نامهای، Alfaclay، Deltaclay و معمولاً در رنگهای قهوه‌ای مایل به قرمز یا گل ماشی و به شکل استوانه یا مکعب مستطیلهای نیم کیلویی یا بزرگ‌تر، به فروش می‌رسد.

خمیری غیرچرب است که با سختیهای مختلف در دسترس می‌باشد و برای ساخت ماکت و مدل، کاربرد وسیعی دارد.

مراحل ساخت یک مدل با بالکلی



۱— فرم اولیه مدل با حجمی از بالکلی
با استفاده از راهنمایی خطوط، مدل برای رسیدن به طرح نهایی تراشیده می‌شود.



۲— مشخص نمودن تقریبی خطوط اصلی مدل



۳— با استفاده از راهنمایی خطوط، مدل برای رسیدن به طرح نهایی تراشیده می‌شود.



۴— برای اطمینان از تراز بودن خطوط روی مدل از وسیله‌ای شبیه آنچه در شکل آمده است استفاده می‌شود. (کولیس پایه‌دار)



۵— به طور متناوب تقارن سطوح مدل بررسی و تراشیده می‌شود.

۶— در این تصویر، رخ مدل بوسیله ابزار پرداخت تراشیده می‌شود.



۷— با استفاده از زهوار خطوط اصلی روی مدل اجرا می‌گردد.

۸— با قرار دادن یک صفحه رنگی، پنجره‌های مدل ساخته شده است.



۹— مدل تکمیل شده

شکل ۲۶— مراحل ساخت یک ماکت از جنس خمیر بالکلی نرم و مشمع‌های رنگی کشی

و تراشندۀ‌ها و نوع سخت آن را با ابزار و دستگاه‌های بزرگ ماشینی، تراشیده و شکل می‌دهند. از حرارت هم برای نرم کردن و سهولت شکل پذیری استفاده می‌شود منابع حرارتی یا به صورت فرهای ثابت هستند و یا به صورت سشووارهای صنعتی و دستی. فرهای ثابت دمایی بین 40° – 80° درجه سانتیگراد دارند و در ابعاد مختلفی طراحی و ساخته شده‌اند.

ابزار مدل‌سازی (Modeling Tools)

ابزار مختلفی برای باربرداری از گل و خمیر به کار می‌رود که سفتی مواد و شکل مدل‌ها، ابزار باربرداری آنها متفاوت است. در کار مدل‌سازی استفاده از انواع خط‌کشها، سوهانها، منحنی‌یابها، شابلونها و... رایج است. لیکن این نوع خمیرها را بسته به وسعت سطح و سختی‌شان با ابزار و آلات دستی مثل تیغها



- ۱- ابزار سیمی برنده گل و خمیر
- ۲- ابزار تسمه‌ای تراشندۀ گچ و بالکلی (یک روی آن تیز و روی دیگر آن، اره‌ای شکل است).
- ۳- کارد مدل‌سازی (برای گذاشتن گچ، گل و خمیر)
- ۴- لیسه
- ۵- لیسه لاستیکی برای ایجاد قوسهای مختلف
- ۶- گونیای فلزی

شکل ۲۷- برخی از ابزارهای مدل‌سازی کار بر روی خمیرهای نرم و سفت

ممکن است تغییر کند. اگر مقدار آب کمتر باشد استحکام گچ افزایش پیدا می‌کند. اگر قرار است که سطح کار سنباده زده شود تا سطح نهایی صافی به دست آید، گچ نرم مطلوب‌تر است. در این صورت، مخلوطی که در نهایت به کار می‌رود دارای آب بیش‌تری است. هر نوع افزایش لایه به سطوح قبلی را باید با ترکیب مخلوط گچ و آب به همان نسبتی که برای آخرین لایه پوشش سطح به کار رفته، تهیه نمود. لایه‌کشی با مخلوطی که آب کمتری دارد باعث ایجاد نقطه‌هایی خواهد شد که غالباً با سنباده صاف نمی‌شود و صافی سطح نهایی در پایان به صورت صاف و یکنواخت در نمی‌آید و مهم‌تر آن که، اگر میزان آب در دفعات مختلف تغییر یابد، هنگام تراشیدن، باربرداری از لایه‌های مختلف به یک اندازه انجام نمی‌شود و در نتیجه سطح مورد نظر پله‌ای یا دارای پستی و بلندی خواهد شد.

گچ

ماکت‌های گچی نسبت به سایر ماکت‌ها سابقهٔ بیش‌تری دارند. ولی ماکت‌سازان فعلی، با این تکنیک، کمتر آشنا هستند. در گذشته، ابتدا طرح را با گل می‌ساختند و سپس از ماکت گلی، قالب گچی می‌گرفتند. معمولاً زمانی از ماکت گچی استفاده می‌شود که ساختن آن با مصالح دیگر، مشکل و یا غیر عملی باشد.

گچ، برای ساختن احجام بزرگ و ساده مناسب است. این ماده، یکی از شکل‌پذیرترین و ارزان‌ترین مواد است و برای ماکتی که در فضای بسته نگهداری می‌شود بسیار مناسب می‌باشد. این امتیازات، به علاوهٔ کاربرد آسان و نیاز به وسایل اندک، آن را به ماده‌ای مطلوب بدل کرده است. در کارهای بزرگ، گچ ساخته شده را با دست به کار می‌مالند و نسبت گچ و آب



۱—مدل مورد نظر، روی چرخ ساخته می شود.

۲—در این مرحله، حد بالای مدل مشخص می شود.



۴—قطعه به صورتی که می بینید برای بریدن کامل آماده می شود.

۳—بالای مدل تا زمانی که به فرم مطلوب برسد به این طریق تراشیده می شود.



۶—اندازه ها در هر لحظه کنترل می شوند. مرحله دوم ساخت آغاز می شود.



۸—تراش داخلی با استفاده از تکیه‌گاه



۷—قسمت دیگری از مدل با استفاده از یک تکیه‌گاه ساخته می‌شود.



۱۰—مرحلهٔ جدا شدن قطعه و پایان مرحلهٔ دوم



۹—مشخص کردن ارتفاع دقیق



۱۲—مرحلهٔ زدن مایع جدا کننده برای گذاردن گچ روی پایه ساخته شده



۱۱—ساخت یک پایه برای ایجاد یک مدل روی آن و آغاز مرحلهٔ سوم



۱۴—تراش گچ گذارده شده روی پایه مایع جدا کننده خورده



۱۳—گچ گذاری روی پایه — تراشیدن و اندازه‌گیری برای تراشهای بعدی



۱۶—سنپاده زدن انحنا و نهایی کردن



۱۵—ایجاد انحنا—میزان انحنای لبه کار با شابلون بررسی می‌شود.



۱۷—قطعه از روی چرخ جدا می‌شود.



۱۹—قسمتی که مورد نیاز است به دقت بریده می‌شود.

(پایان مرحله سوم)




۱۸—اندازه خواسته شده روی رینگ گچی مشخص می‌گردد.



۲۱—نصب قطعات مختلف به وسیله چوب یا لاتکس انجام می‌گیرد.



۲۰—ایجاد سوراخ و پینگزداری برای اتصال قطعهٔ الحاقی (مرحلهٔ چهارم—مونتاز)

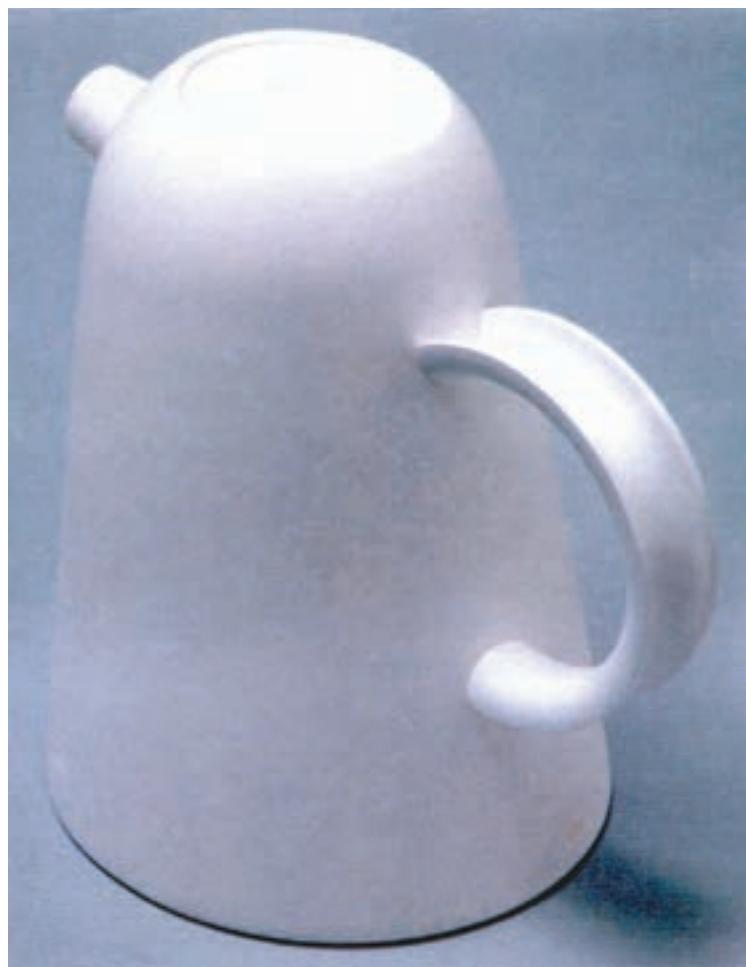

۲۲—مدل تکمیل شده (مرحلهٔ ارائه)

شکل ۲۸—مراحل مختلف ساخت یک مدل گچی

که هر قدر آب به آن اضافه کنیم و به هم بزنیم، کُشته نمی‌شود.
مقاآم کردن ماکت‌های ساخته شده با گچ: به منظور مقاوم شدن ماکت‌های گچی می‌توانیم روی آن را یک لایه رزین اسپری نماییم. در قدیم روش‌های دیگری برای محکم کردن به کار می‌رفت که هر چند مشکل بود ولی نتیجه خوبی را عاید می‌کرد. در زیر، دو نوع آن برای آشنایی ذکر می‌شود:
روش اول: ماکت گچی را داخل فر اجاق گاز قرار داده، حرارت آن را به 10° تا 15° درجه سانتیگراد می‌رسانیم تا آبهای موجود در درون ماکت خارج گردد. سپس آن را بیرون آورده، در محلول گرم هیدرات باریم غوطه‌ور می‌کنیم.

هرچه مدت غوطه‌ور شدن بیشتر باشد به همان اندازه درجه استحکام آن زیادتر می‌گردد. پس از مدتی، حجم را بیرون آورده با پارچه نرم مالش می‌دهیم و بعد آن را در محلول اسید اگزالیک (آب اکسیژنه) 10° درصد 10° قسمت اسید و 9° قسمت آب) فرو می‌بریم. پس از مدتی، آن را بیرون آورده، خشک می‌کنیم و بعد با پارچه نرمی آن را پولیش می‌دهیم. در این مرحله، سطح آن استحکام سطح سنگ مرمر را پیدا می‌کند و در مقابل آب و رطوبت مقاوم می‌گردد. برای رنگ کردن با سولفات‌ها باید آن را پس از این که از فر بیرون آورده‌یم در محلول سولفات‌آهن (زاد سبز) و یا محلول سولفات‌مس (کاد کبود) و یا در محلول سولفات‌کروم فرو ببریم سپس به ترتیب در محلول هیدرات باریم و اسید اگزالیک غوطه‌ور کنیم.

روش دوم: ابتدا، مقداری اسیدبوریک که به صورت پودر سفید رنگ موجود است از فروشنده‌گان مواد شیمیایی یا لوازم طلاسازی تهیه نموده، آن را در آب گرم حل می‌کنیم. اسیدبوریک در آب حل نمی‌شود مگر این که مقداری آمونیاک به آب اضافه کنیم. پس از این کار، ماکت را در محلول غوطه‌ور می‌سازیم و یا با ظرفی به شکل ملاقه، محلول را روی آن می‌ریزیم و پس از خشک شدن با پارچه نرمی مالش می‌دهیم تا صیقلی شود. محلول بالا را می‌توانید در موقع ساختن گچ به آن اضافه کنید. در این

روش، اگر مقدار آمونیاک زیاد باشد گچ نمی‌بندد.

گچ، دارای خواص مختلفی است که از آن جمله می‌توان به ازدیاد حجم آن در موقع بستن، به میزان یک درصد و کاهش حجم آن پس از سفت شدن اشاره کرد. همچنین گچ پس از

در کاربرد گچ، لایه‌های گچ باید یکنواخت باشند تا شکل، به آهستگی کامل شود. برای دست یافتن به نتیجه مطلوب، قبل از ریختن یا کشیدن لایه بعد، می‌باید لایه قبلی را کمی زیر سازیم و فقط لایه آخر را صاف درمی‌آوریم. در موقع اضافه کردن هر لایه، اگر لایه زیر خشک شده است، باید آن را مرطوب کرد. نکته: برخی مواد مثل کربنات‌ها و سیلیکات‌ها باعث تأخیر در گیرش قالب یا قطعه گچی می‌شوند (در قدیم از چسبهای سیلیکات سدیم یا چسبهای محلول در آب و یا ریشه گل ختمی، برای تأخیر گیرش گچ استفاده می‌کرده‌اند و اگر قرار بود گچ زود بسته شود از محلول آب گرم و نمک طعام، بوراکس یا زاج استفاده می‌شده است).

طرز کار با گچ: بهتر است برای ساخت گچ از ظروف لاستیکی یا پلاستیکی استفاده شود. ابتدا ظرف را تا نیمه آب بریزید. گچ را کم کم در یک نقطه به آب اضافه کنید. به قدری گچ به آب اضافه کنید که کمی از آب بالا بزند. پس از چند لحظه آن را با دست به هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود. به خاطر داشته باشید که اگر گچ را زیاد به هم بزنید اصطلاحاً «کشته» شده و دیگر سفت نخواهد شد. کمی صبر کنید تا گچ، آرام آرام سفت شده و به اصطلاح بیند. وقتی گچ به شکل خمیری نرم درآمد آن را روی کار بکشید.

انواع مهم گچ مورد استفاده در ماکت‌سازی گچ دندانپزشکی یا زیپسیت: این گچ را می‌توان با هم زدن رقیق کرد و با یک قلم مو به کار گرفت. قلم مو باید تمیز باشد و به طور مکرر آب کشیده شود تا گچ در آن، خود را بیندد. پاشیدن گچ را هم می‌توان با یک اسپری انجام داد. سنگ مخصوص این گچ را از معدن به کارخانه می‌آورند؛ خرد می‌کنند و در کوره با حرارت 18° درجه سانتیگراد می‌بزنند و سپس آسیاب کرده، بسته‌بندی می‌نمایند. این گچ با نام «گچ زیپس» در بازار عرضه می‌گردد.

گچ مولدانو: از انواع گچ دندانپزشکی است که بسیار بادوام و محکم و به رنگ کرم نخودی می‌باشد. این گچ، پس از 2° دقیقه می‌بندد و پس از نیم ساعت کاملاً محکم می‌شود و نسبت مخلوط شدن آن با آب، یک به سه حجمی یعنی یک قسمت گچ به سه قسمت آب مخلوط می‌باشد. یکی از خصوصیات این گچ آن است

یافت می‌شود. چوبها در برابر رطوبت و دمای مختلف تغییر حجم می‌دهند. چوبهای مقاوم معمولاً سنگین هستند از این‌رو، وزن ماکت زیاد و غیرقابل حمل می‌شود و یا این‌که ماکت، پیچیدگی

خشک شدن کامل هر نوع رنگی را روی خود می‌پذیرد.

پیدا می‌کند.

چوب

چوب، ماده‌ای است که قدمت آن با سابقه زندگی بشر برروی کره خاکی برابر می‌کند. این ماده اولیه در اکثر نقاط دنیا



شکل ۲۹—ماکت میز کار—ساخته شده با مقوا



شکل ۳۰—ماکت کنسو—ساخته شده با استایروフォام—بلوفوم و روکش پشت چسبدار چوب

امتیازات عمدۀ چوب

۱- فرم پذیری چوب

۲- برش خوردن راحت

فورمیکا: فیبریست که روی آنرا لایه‌ای از رزینهای فنولیک یا ملامین کشیده‌اند و یا کلاً از این جنس با پرکننده چوبی در لایه زیرین می‌باشد و در بافتها و رنگ‌های متفاوتی دیده می‌شود و بیشتر برای ماکت‌هایی با سطح نهایی پرداز که سطح صاف و صیقلی دارند به کار برده می‌شود.

چوب باروکش پلی استر: اگر به سطح شفاف و یک‌دست نیاز داشته باشیم و کل سطح ما نیز مسطح باشد می‌توان از لایه قابل پاشش رزین پلی استر استفاده کرد که با ضخامت تا چهار میلیمتر نیز وجود دارد و سطح کار را شیشه‌ای و غیرقابل نفوذ می‌کند. پلی استر با پاششی می‌تواند شفاف و بی‌رنگ و یا رنگی باشد. قابلیت سنباده و پولیش خوردن بعدی را داشته و سطحی مناسب را برای ساخت صفحه شاسیهای خوب و ماندگار به ما می‌دهد.

صفحات فلزی

استفاده از هر ماده‌ای که ما را در رسیدن به فرم مورد نظر برای بهتر و واقعی‌تر نشان دادن ماکت یاری دهد کاملاً صحیح و بجاست. مواردی پیش می‌آید که اگر از صفحات، میله‌ها و قطعات فلزی در کار استفاده شود، هم جلوه نمایشی بهتری دارد و هم این که نوع اتصال، تا کردن و پرس کردن روی هم می‌تواند راحت‌تر و سریع‌تر و بهتر انجام پذیرد. قطعات فلزی را می‌توان با چسب، لحیم، اتصالات موقت و حتی با جوش‌های مقاومتی (نقطه جوش)، جوش الکتریکی و جوش هوگاز به هم متصل کرد و نتیجهً مناسبی را از این کار به دست آورده. این تجربه و سلیقهً ماکت‌ساز است که می‌تواند به یاری او شتافته، او را در انتخاب اتصالات مناسب یاری دهد.

در ماکت‌سازی با چوب، معمولاً از تخته‌های خیلی نازک (روکشها) استفاده می‌شود که آنها را مانند مقوا، باتیغ و چاقو و حتی قیچی می‌توان برد. مانند چوب بالسا که از نمونه‌های پُرکاربرد در ماکت‌سازی است، این چوب از درختی به نام Ochroma به دست می‌آید و در ضمن، سبک‌ترین چوب تجاری است؛ دارای استحکام، سفتی و فرم پذیری با ابزار دستی است و به رنگ‌های سفید تا زرد روشن و قهوه‌ای ملایم دیده می‌شود و معمولاً در قطعات بسیار ظرفی صنعتی مثل دیواره‌سازی داخل هواپیما و انواع ماکتها به کار می‌رود. استفاده از این چوب ماکت را سبک نموده و سبب تابیدگی هم نمی‌شود.

چوب ماهون، چوبی نرم و یک‌دست است و برای تراشیدن بسیار مناسب می‌باشد. در صورت دسترسی نداشتن به چوب ماهون، از چوب گلابی استفاده می‌شود که البته چوبی سفت است. در ساخت ماکت، از به کار بردن چوب کاج و سرو آزاد و صنوبر و یا هر درختی که صمغ دارد احتراز کنید و در نظر داشته باشید چوبی را که تهیه می‌کنید کاملاً خشک شده باشد.


ابزار کار با چوب: تقریباً ابزارهایی که برای کار با مقوا از آنها نام برده شد، جواب‌گوی کار با چوب نیز هستند. فقط چند ابزار دیگر نیز باید به آنها اضافه کرد مثل: مغار، اسکنه، رنده و....

نارساییهای چوب


۱- ترک خوردن: این نارسایی در موقع خشک شدن چوب به وجود می‌آید.

۲- آسیب‌پذیری چوب در مقابل موریانه: سبب پوکی چوب به مرور زمان می‌شود.


۳- تغییر فرم‌های ناخواسته چوب: ابساط و انقباض ابعاد چوب در برابر هواهای با رطوبت متفاوت سبب تغییر شکل ظاهری آن می‌گردد.

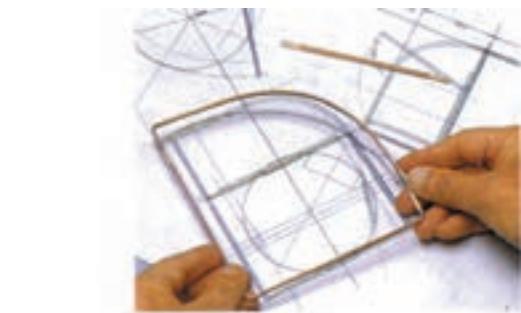


۲—خمها با نقشه تطبیق داده می شود و در صورت لزوم اصلاح می گردد.

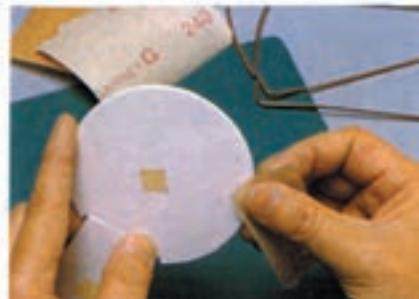


۳—اطراف مقوای بریده شده با سنباده به طور کامل صاف می شود.

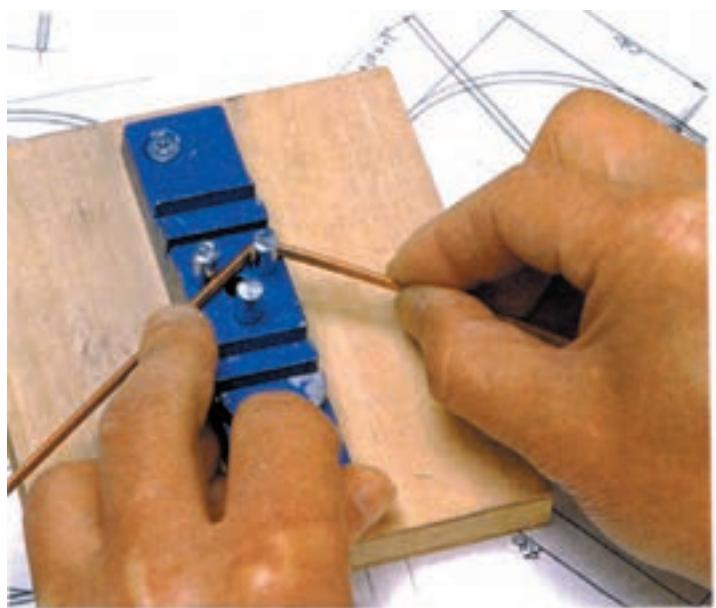

۱—از یک «قید کوچک» یا انبردست، برای خم کدن مفتول استفاده می شود.

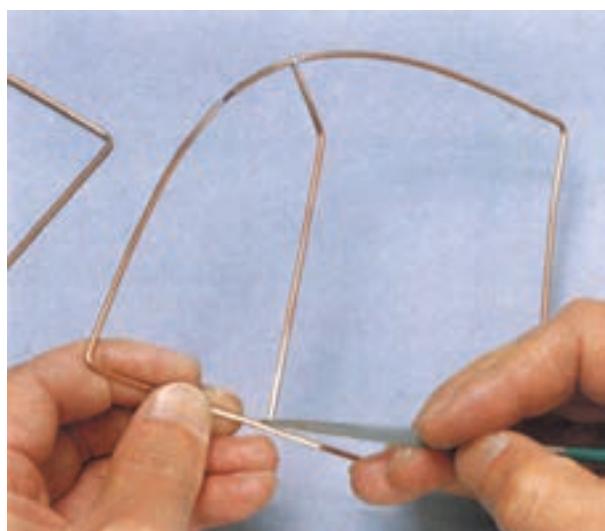


۵—اضافه های لحیم با سوهان زده می شود.

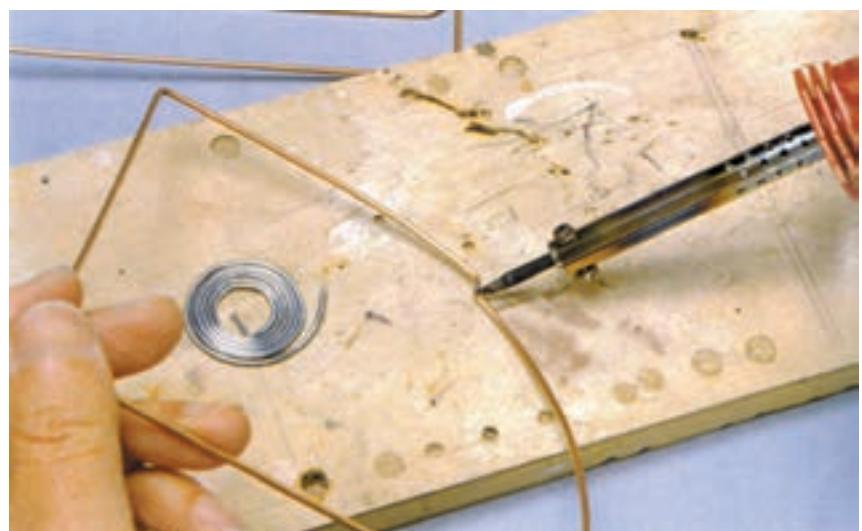

۴—در جاهایی که نیاز است از لحیم کاری استفاده می شود.



۷—مدل تکمیل شده

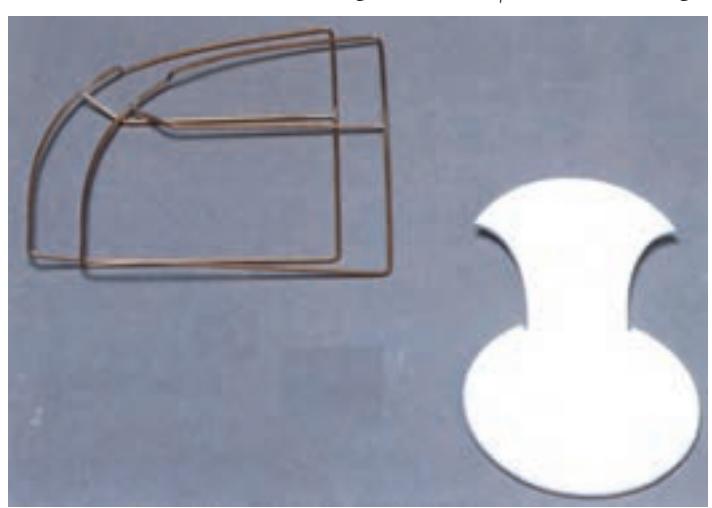

۶—قطعات، برای نصب نهایی آماده هستند.

شکل ۳۱—مراحل ساخت یک مدل با مفتول فلزی و مقوا

۳- آلومینیوم با سطح نقره‌ای مات: قابلیت چسبانیدن (پس از زیر کردن سطح اتصال)

تمامی فلزات، به غیر از فلزات با سطوح استاینلس استیل و گالوانیزه، پس از مدتی کدر می‌شوند. از این‌رو، بهتر است پس از پولیش کاری، یک پوشش محافظ لakkی مثل کیلر، پلی‌اورتان، اپوکسی یا پلی‌استر روی آنها پاشیده شود تا از اکسید شدن‌شان جلوگیری نماید.

فایبر‌گلاس^۳

اگر ساخت ماکتهای با دوام بالا مطلوب باشد که در عین حال، ضدآب، مقاوم و سبک هم باشند، (مثل برجی از ماکتهای توپوگرافی) بهترین راه، استفاده از فایبر‌گلاس است. روش کار به این شکل است که ابتدا ماکت را با جنسی مثل خمیر می‌سازند. سپس از آن یک قالب گچی، پایه‌ماشه یا فایبر‌گلاس می‌گیرند و پس از اتمام کار، داخل قالب را چند لایه فایبر‌گلاس می‌زنند. با این کار، یک ماکت فایبر‌گلاسی به دست می‌آید.

انواع مختلفی از فلزات به شکل ورق، میله، لوله و اشکال دیگر وجود دارد که به مهم‌ترین آنها از نظر جنس، اشاره می‌نماییم:

۱- آهنی یا فولادی

الف - با سطح سیاه: قابلیت لحیم کاری، جوشکاری و چسبانیدن

ب - با سطح نقره‌ای گالوانیزه: قابلیت جوشکاری (نقشه‌جوش، هواگاز) و چسبانیدن (پس از سنباده خوردن سطح)

ج - با سطح نقره‌ای برآق استاینلس استیل^۱: قابلیت چسبانیدن (پس از زیر شدن سطح محل اتصال با سنباده و استفاده از چسب اپوکسی^۲ مخصوص)

گفتنی است که اتصالات موقت مثل پیچ و پرج و پین و یا اتصالات فیزیکی دیگر مثل تاکردن و برس کردن لبه‌ها روی هم و نظایر آن در روی تمامی فلزات قبل اجراست.

۲- آلیاز با پایه مس

الف - برنج (مس و روی) با سطح طلایی نقره‌ای: قابلیت لحیم کاری، جوش هواگاز و چسبانیدن

ب - برنز (مس و قلع) با سطح طلایی زرد: قابلیت لحیم کاری، جوش هواگاز و چسبانیدن



شکل ۳۲- مدل پوسته‌ای با فایبر‌گلاس

گچ، پایه‌ماشه، خمیر، لاستیک یا پلاستیک باشد به ماده‌ جدا کننده آغشته نموده، رزین^۴ را که با کبالت و پرکننده‌ای مثل مل یا کربنات کلسیم، پودرهای رنگی و نظایر آن به همراه پراکسید ترکیب شده

پلی‌استر ریختگی: ممکن است بخواهیم قطعه را از جنس پلی‌استر به روش ریختگی به دست آوریم. انجام چنین کاری ساده است. ابتدا قالب را که می‌تواند از جنس گل خشک شده،

۱- Stainless Steel

۲- Epoxy

۳- فایبر‌گلاس: رزین پلی‌استر + نفتالات کالت (خشک کن) + هنگام استفاده برآکسید متیل اتیل کتون (فعال کننده) + لايه‌های پشم شبیشه (به عنوان اسکلت و محکم کننده الیافی). [البته فایبر‌گلاس با رزین و الیاف دیگر هم قابل اجرا می‌باشد].

۴- رزین: صفحه یا چسبی که امروزه بیشتر به صورت مصنوعی به دست می‌آید. Resin

آکریلیکها^۳ (پلکسی گلس)

نکته: فرنگ لغت «پلاستیک» را به عنوان ماده‌ای که قابلیت شکل‌بندی و قالب‌بزی دارد تعریف می‌کند و آکریلیک، پلاستیک قابل ارجاع در برابر حرارت است.

ویژگیهای خاص آکریلیک: آکریلیک جامد، دارای خصوصیاتی است که معمولاً آن را برای کار هنری و صنعتی مناسب می‌سازد. آکریلیک، ماده‌ای سفت و سبک است (یکی از سبک‌ترین پلاستیکها) به طوری که حدوداً تنها $\frac{1}{3}$ سنگینی الومینیوم را دارد (الومینیوم ۲/۷، پلاستیک ۱/۱). این ماده، دارای قدرت کششی بالاست و از نظر قابلیت خم شدن، با چوب قابل مقایسه است. هر چند که تنها حدود $\frac{1}{3}$ سفتی الوار ساختمانی را دارد. آکریلیک به اندازه دیگر پلاستیکهای قابل ارجاع، در برابر حرارت مقاوم و سخت است. آکریلیک به اندازه شیشه سخت نیست اما قدرت ضربه‌بندی آن، ده تا هفده برابر بیشتر از شیشه است و به رغم ظاهر شکستنی و شیشه‌مانندش، در برابر ترک مقاوم است و به راحتی نمی‌شکند، مگر آن که مورد اصابت ضربه‌های محکم مستقیم قرار بگیرد. انتقال حرارت از این ماده تقریباً ۲۰٪ کمتر از شیشه‌ای با ضخامت مساوی است. آکریلیک جامد، بی‌بو و در هنگام لمس کردن گرم است و در مقابل فلزات قلیایی، روغنها، گرسها، اسیدهای غیراسیدکننده، الكل رقیق و اکثر مواد شیمیایی خانگی مقاوم است.

آکریلیک در مقابل فرسایندگی هوا و گذشت زمان، مقاومت بالایی دارد و هنگامی که تحت تغییرات وسیع رطوبت و درجه حرارت قرار می‌گیرد تغییر ابعادی نشان نمی‌دهد. هر چند که پلاستیک شفاف ممکن است با حضور طولانی مدت در معرض نور خورشید، کمی زرد شود.

آکریلیک، حتی در شعله آتش به سختی مشتعل می‌شود و هنگامی که شعله‌ور گردد به آهستگی می‌سوزد. دو نوع ورقه

است درون آن می‌ریزیم. در این حالت، قالب پر شده و قطعه‌ای توپر به دست می‌آید.

البته می‌توان با قرار دادن قطعات فوم در داخل قالب و با ثابت نگهداشت آنها، قطعه سبکی به دست آورد. پس از گذشت چند ساعت، قطعه کاملاً سخت می‌شود و آماده خروج از قالب است.

خصوصیات فایبرگلاس

- ۱- انواع رنگها را به خود می‌گیرد.
- ۲- عایق حرارت و الکتریسیته است.
- ۳- در مقابل رطوبت مقاوم است.
- ۴- در اثر ضربه‌های شدید شکننده است و در عین حال، تعییرپذیر است.

۵- روی فایبرگلاس می‌توان لایه‌های دیگری افزود.

لاتکس^۱: ماده‌ای شیرابه مانند است که در دو نوع طبیعی و صنعتی وجود دارد. آب و آمونیاک این ماده، در اثر مجاورت با هوا، تبخیر و خشک می‌شود (هوخشک) و پس از خشک شدن، حالتی ارجاع‌بندی و لاستیکی به خود می‌گیرد. از آن، برای چسباندن قطعات مختلف مثل پلاستوفومها و یا برای قالب‌گیری (قالبهای ارجاع‌بندی) استفاده می‌شود.

سیلیکون^۲ رابر: ماده‌ای سفید و مایع است به سفتی عسل و از دو جزء تشکیل شده است؛ یعنی این ماده با یک خشک کن (Hardner) به میزان ۲ تا ۵٪ ترکیب و پس از گذشت ۴ ساعت خشک می‌شود. پس از خشک شدن، حالتی لاستیکی و ارجاع‌بندی باد. به همین دلیل، از آن برای قالب‌گیری از قطعاتی که به خاطر شکل پیچیده‌شان از قالب بیرون نمی‌آیند، استفاده می‌شود. بدین شکل که قالب را کشیده، از قطعه جدا می‌نمایند.

۱- لاتکس: ماده‌ای شیرابه‌ای رنگ است که در دو نوع گیاهی و مصنوعی وجود دارد و در اثر مجاورت با هوا سفت می‌شود و حالتی لاستیکی و کشسان به خود می‌گیرد. از این ماده به عنوان چسب و ماده قالب‌گیری استفاده می‌شود. Latex

۲- سیلیکون: نوع عالی این ماده به نام «سیلیکون رابر» معروف است که نوعی ماده شیمیایی بوده و عموماً به رنگ شیری و به غلظت عسل می‌باشد. این ماده دارای یک خشک کن (هاردنز) است و در شماره‌های مختلف برای کاربردهای متفاوت وجود دارد. Silicone Rubber

۳- آکریلیک: از انواع پلاستیکهای گرم‌نماینده در برابر حرارت) است که در انواع ورق و مفتوح با ضخامت و رنگهای مختلف، با چند نوع درجه سختی و شفافیت عرضه می‌گردد. Acrylic Resin



ب



الف

شکل ۳۳—ماکتهای ساخته شده با آکریلیک (پلکسی‌گلس)

تابلوها، مجسمه‌های هنری و... به کار می‌رود. آکریلیک‌ها به صورت انواع بلوكها، ورقه‌های نازک و ضخیم، میله و لوله به شکل شفاف خالص و یا مات و کدر عرضه می‌گردند.

هنگامی که ورق آکریلیک از کارخانه خارج می‌شود در دو روزی آن کاغذ پوششی چسبانیده شده است تا در طول عملیات ماشین کاری از ایجاد هرگونه خراش بر سطح ورق آکریلیک و کنده شدن هرگونه تراشه از لبه آن، جلوگیری به عمل آید. ابزار کار: انواع مته، بهوژه نوع کاربید تنگستنی آن، تیزبر شکل داده شده، اره با دندانه ریزتر از چوب بر و درشت‌تر از فلزبر، اره نواری دندانه ریز، اره عمود بر (چکشی) دندانه ریز، اره مویی، سنگ‌سای بر قی رومیزی و دستی — گیلانس^۱ و نمدهای پرداخت‌کننده محله‌ای برش.

مونتاژ کردن پلاستیکها (آکریلیک): چسب‌کاری
آکریلیک‌ها و چسب‌کاری سیال‌ساز
هنگامی که دو قطعه آکریلیک را به هم متصل می‌کنیم به یک

آکریلیک در دسترس است: آکریلیک انقباضی و غیرانقباضی. آکریلیک‌های غیرانقباضی ارزان‌تر از نوع انقباضی آن هستند و به همین دلیل، در جایی که حرارت نقشی ندارد یا در آن دسته عملیات دمای شکل دادن حرارتی که در آنها انقباض اهمیت چندانی ندارد، کاربرد مناسب‌تری دارد.

آکریلیک جامد، ماده‌ای سفت و بادوام است و قابلیت ماشین کاری آن عالی است. این ماده را می‌توان اره، دریل و پرداخت کرد. به طور کلی، کار کردن بر روی آکریلیک، همانند کار کردن بر روی چوب یا فلزات نرم است. علاوه بر این، آکریلیک را می‌توان با حرارت به شکل دلخواه درآورد. این ماده دارای قابلیتهاي چسبندگی ویژه است، به طوری که، قطعات آن را می‌توان به صورت محکم، بدون آن که نقطه اتصال آن مشخص باشد، چسباند. آکریلیک، رنگ را به خود می‌گیرد و در مقابل رطوبت شدیداً نفوذناپذیر است.

یکی از امتیازات مهم آن، شفاف بودن فوق العاده آن است. از این‌رو، برای ساختن ورقه‌ای شفاف صنعتی، ساختمانی،

۱— گیلانس: صفحات پارچه‌ای پنهانی مدور که روی هم دوخته شده و قطری حدود ۳ سانتیمتر را با دایره‌ای بین ۲۰—۲۵ سانتیمتر را تشکیل داده‌اند. این وسیله که در مرکز آن سوراخی تعییه شده و روی شافت سنگ رومیزی بسته می‌شود، به وسیله واکس مخصوص، هنگام چرخش، قطعات پلاستیکی، فلزی و شیشه‌ای را پرداخت می‌نماید. Glance

است به کار رود کلروفرم و استن است. قطعاتی که قرار است چسبانده شوند باید سطوحی پرداخت نشده و اندکی ساییده داشته باشند و در ردیف هم قرار گیرند. برای چسبانیدن با کلروفرم، می‌باید کلروفرم را داخل یک سرنگ تزریق تمام پلاستیکی ریخته، در محل مورد نیاز تزریق کرد. با این کار ماده چسبنده در تمامی سطح اتصال جاری شده، قطعات را به هم می‌چسباند (اتصال با واکنش موینگ).




۳—برای بدست آوردن انحنایها، یک کاغذ ترسیم (کالک) روی قسمتهای منحنی شابلون بلوفومنی گذارد و می‌شود و خطوط انحنای برای رسم گسترهای مدل پلاستیکی ترسیم می‌گردد.



۲—شابلون فرم دهنده ورق پلاستیکی را با بلوفوم می‌سازیم.



۱—خطوط محیطی الگو روی ورق پلاستیکی رسم می‌شود.

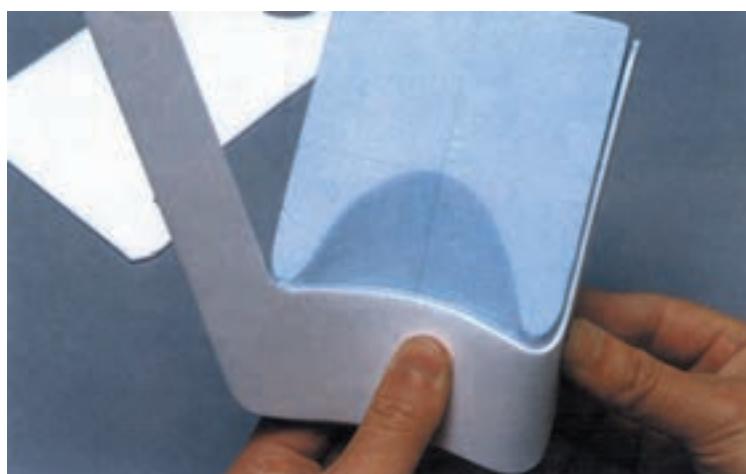

۴—قسمتهای بریده شده از ورقهای پلاستیکی پس از حرارت دهی، برای فرم گیری و کنترل، روی شابلون فومی قرار می‌گیرد.



۷—مدل رنگ آمیزی و مونتاژ می‌شود.



۶—در این مرحله لبه‌های مدل پرداخت می‌شود و کار، نهایی می‌گردد.



۵—پس از فرم دهی کل یک سطح، قسمتهای مورد نظر بریده می‌شود.

شکل ۳۴—مراحل ساخت یک مدل با ورق پلاستیکی

چسب حلال سیال ساز نیاز داریم. در این روش، در حین نفوذ و تبخیر حلال دو قسمت نرم شده به طور واقعی به طرف هم جریان می‌یابند و به هم متصل می‌شوند. این نوع اتصال، شبیه فلز جوش خورده است. عوامل چسبی عبارت‌اند از: چسبهای حلال و مونومرهای قابل پلیمریزه شدن مثل دی‌کلرید متیلن، مونومر متالیک متیل با چسبهای اپوکسی. عامل دیگری که ممکن

است و برای قطعات نرم مثل چرم مناسب نیست.
چسب چوب: برای قطعات چوبی و کاغذی که سلولزی هستند مناسب است.

چسبهای حلال در آب: برای کاغذ خوب است ولی باعث تاب برداشتن آن می‌شود.

چسبهای الکلی: برای کاغذ، چرم و مقوا مناسبند.
چسبهای اسپری^۱: برای مقوا و کاغذ بسیار مناسب‌اند و اتصالات تمیزی ارائه می‌دهند.

چسبهای اپوکسی: برای چسبانیدن اکثر قطعات مثل سنگ، بتن و غیره و حتی قطعات نامشابه کاربرد دارد و انواع مختلفی هم دارد و در دو نوع رنگی و بی‌رنگ موجود است.

چسبهای فنلی: در حرارت سفت می‌شوند و در ماکت‌سازی، زیاد کاربرد ندارند.

چسب حرارتی: نوعی دیگر از چسبهای است که با استفاده از تفنگ حرارتی و میله‌های پلاستیکی ذوب‌شونده که مانند فشنگ داخل آن جا می‌خورند عمل می‌کنند و دو قطعه را به هم اتصال می‌دهند.

جوش حرارتی با ابزار گرم: مثل هویه که دو سطح را ذوب کرده، به هم می‌چسباند.

جوش با حرارت شعله‌گاز: که دو سطح را گرم کرده، مادهٔ پلاستیکی دیگر به عنوان پرکننده ذوب می‌شود و دو سطح گرم شده را به هم جوش می‌دهد.

جوش با اشعهٔ مادون‌قرمز: که با اشعه، قطعهٔ فلزی ابزار را گرم کرده، آن قطعهٔ ابزاری دو سطح معمولاً پلاستیکی را داغ می‌کند و به هم جوش می‌دهد.

جوش اولتراسونیک^۲ یا مافوق صوت: در این روش، به‌وسیلهٔ موجهای ریز، قطعات پلاستیکی که در معرض این موج قرار دارند را ذوب کرده، به هم جوش می‌دهند.

چسبهای متال‌پلاست^۳: این چسب، رنگی شبیه آلومینیوم دارد و قدرت و سختی آن با فلز برابری می‌کند و تقریباً همه چیز را می‌چسباند؛ ولی بیشتر برای پر کردن قطعات فلزی که باید مثل فلز عمل کند به کار می‌رود. در بسته‌های نیم‌کیلویی فراهم

نحوهٔ شکل دادن به آکریلیکها: آکریلیکها را می‌توان با ماشین‌ترasherهای برقی تراش داد و همچنین می‌توان با فرآیندهای حرارتی، شکل لازم را ایجاد نمود. آکریلیکها در حرارت‌های مابین ۱۲۱ تا ۱۷۱ درجهٔ سانتیگراد نرم می‌شوند و در این مرحله نرمی و انعطاف‌پذیری یک ورق لاستیک را پیدا می‌کنند. در این موقع می‌توان آکریلیک را با فشار وارد قالب کرد یا روی کار کشید و یا با خلاً یا دمیدن یا با دست، آن را شکل داد.

أنواع اتصالات و چسبها

مواد و مصالح گوناگون ماکت، نیاز به مواد مختلفی برای اتصال به یکدیگر دارند که در زیر برخی را گذرا و بعضی دیگر را مفصل تر بررسی خواهیم کرد. همان‌گونه که مستحضرید با اتصال قطعات ماکت به یکدیگر است که کل مجموعه شکل گرفته و پیکرهٔ واحد به وجود می‌آید.

هرچه این اتصالات، صحیح، ظریف، قوی و زیباتر باشند، کار نهایی مطلوب‌تر خواهد بود و کار دلچسب‌تر به نظر رسیده و از دوام بهتری نیز برخوردار خواهد شد. برای نیل به این منظور باید انواع اتصالات (اعم از چسب، میخ، دوخت، جوش، پیچ، پین، قفل فاق و زبانه و غیره) را شناخت و آنها را در محل خود به‌خوبی به کار گرفت. این حسن انتخاب و ظرافت در به کارگیری، همان هنر ماکت‌ساز است که این کار را در رستهٔ کارهای هنری جای می‌دهد.

چسبها: چسبها، انواع و اقسام مختلفی دارند ولی باید نوعی از آن را انتخاب نمود که مناسب جنس مورد نظر باشد. در زیر، تعدادی از چسبهای مهم معرفی می‌شوند:

چسبهای تینری: این نوع چسب، قطعات مختلف کاغذی، چرمی و پلاستیکی را به‌خوبی به هم می‌چسباند ولی برای چسبانیدن قطعات پلاستوفومی و بلوفومی کاربرد ندارد زیرا آنها را می‌خورد.

چسب لاتکس: مخصوص چسبانیدن بلوفوم و پلاستوفوم است.

چسب قطره‌ای: تقریباً همه چیز را می‌چسباند؛ فقط ترد

۱- اسپری کردن: پاشش محلولی به روی یک سطح Spray