

واحد کار اول

توانایی آماده‌سازی درز جوشکاری

هدف کلی

آماده‌سازی و خال زدن قطعات برای جوشکاری

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- مشخصات انواع فولادها و کاربرد فولاد ساختمانی را بیان کند ؛

۲- درز جوش و انواع درز جوش را معرفی کند ؛

۳- اصول آماده‌سازی درز جوش را توضیح دهد ؛

۴- ابزارهای آماده‌سازی را معرفی کند ؛

۵- انواع جوش (شیاری و ماهیچه‌ای) را معرفی کند ؛

۶- انواع جوش شیاری در اتصال سربه‌سر را نام بیرد ؛

۷- علائم جوش شیاری و ماهیچه‌ای در وضعیت تخت را معرفی کند ؛

۸- قطعات تخت فولادی را برای جوشکاری آماده‌سازی کند ؛

۹- قطعات لوله‌ی فولادی را برای جوشکاری آماده‌سازی کند ؛

۱۰- اتصال فلانچ به لوله‌ی فولادی را آماده‌سازی کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۶	۱۰

پیش آزمون (۱)

۱- برای اینکه ورق های ضخیم فولادی را به هم جوش دهیم باید از استفاده کنیم.

- (الف) گرده جوش پهن
- (ب) سرمشعل مخصوص
- (د) قطعات پخ زده
- (ج) فاصله‌ی بین قطعات

۲- جوشکاران معمولاً از سنگ سنباده‌ی دستی برای استفاده می‌کنند.

- (الف) سنگ زنی جوش‌ها
- (ب) پخ زنی قطعات
- (ج) تمیز کردن درز جوش از اکسید و زنگ
- (د) تمام موارد کاربرد دارد

۳- اتصالاتی که بدون سیم جوش بهم جوش می‌خورند باید

- (الف) نازک و بدون درز باشند
- (ب) جنس فلز آن‌ها زود ذوب باشد
- (ج) لبه‌ی اضافی برای پرکردن درز داشته باشند
- (د) گزینه‌ی الف و ج هر دو ممکن است

۴- جوشکاری گاز در کدام وضعیت‌ها می‌تواند انجام شود؟

- (الف) سطحی و سقفی
- (ب) سطحی و افقی
- (ج) سطحی و عمودی
- (د) تمام وضعیت‌ها

۵- برای آماده کردن درز اتصال برای جوشکاری از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

- (الف) سوهان و سنگ سنباده
- (ب) نگهدارنده و گیره
- (د) تمام وسایل لازم می‌شود
- (ج) سوهان و گونیا و نقاله

۶- آیا حال جوش‌زن یکی از مراحل آماده‌سازی است؟

- بلی
- خیر

۷- آیا در جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی‌استیلن) از سرمشعل‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر استفاده می‌شود؟


- بلی
- خیر

۸- در جوشکاری قطعات نازک از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

- (الف) سرمشعل بزرگ، شعله‌ی احیاء
- (ب) سرمشعل کوچک، شعله‌ی اکسید
- (ج) شعله‌ی خنثی، سرمشعل مناسب
- (د) شعله‌ی احیاء، سرمشعل مناسب

۹- قطعات را پخ‌سازی می‌کنیم تا

- (الف) کل سطوح مشترک را ذوب کنیم
- (ب) کل سطوح پخ موقع جوشکاری رویت شود
- (د) جفت کردن قطعات آسان باشد
- (ج) مشعل در فاصله‌ی بین دو قطعه جا بگیرد

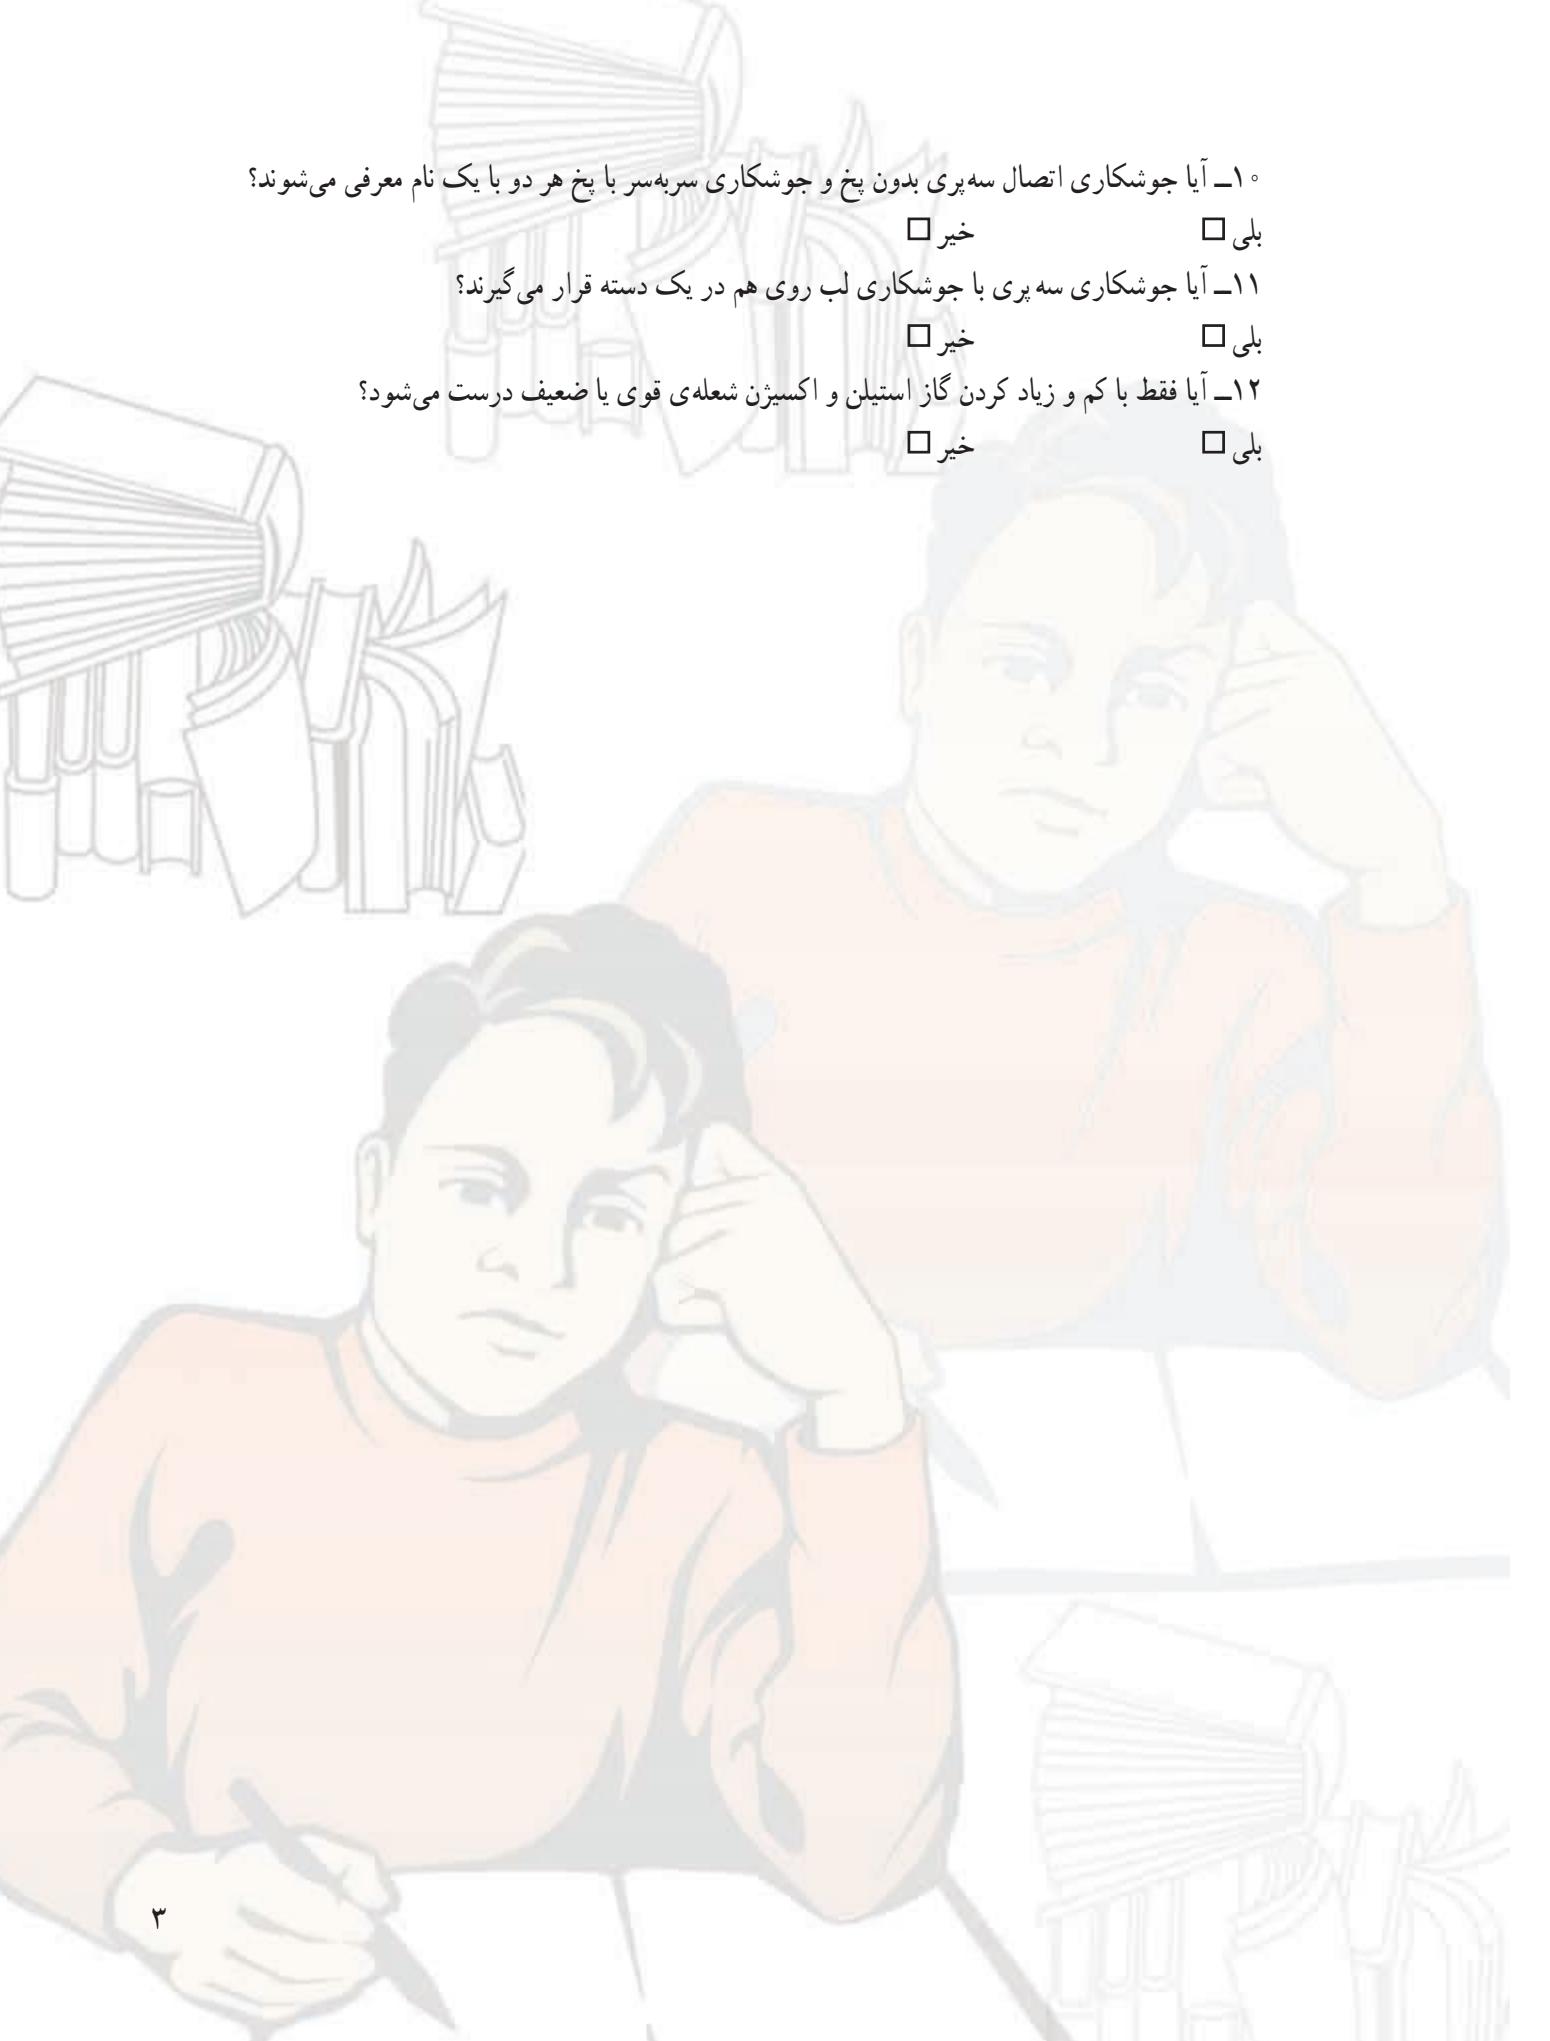- 
- ۱۰- آیا جوشکاری اتصال سه پری بدون پخ و جوشکاری سربه سر با پخ هر دو با یک نام معرفی می شوند؟
بلی خیر
- ۱۱- آیا جوشکاری سه پری با جوشکاری لب روی هم در یک دسته قرار می گیرند؟
بلی خیر
- ۱۲- آیا فقط با کم و زیاد کردن گاز استیلن و اکسیژن شعله‌ی قوی یا ضعیف درست می شود؟
بلی خیر


۱- آشنایی با فولاد؛ انواع و کاربرد آن‌ها (فولاد ساختمانی)

جدول ۱-۱- خصوصیات چند نوع اصلی فولاد کربن‌دار


مقاومت کششی بر حسب N/mm ²		مقدار درصد کربن	درجهٔ سختی
N/mm ²	kg/mm ²		
۴۵۰ تا ۳۵۰	۴۵ تا ۳۵	۰/۵ تا ۰/۲ درصد	خیلی نرم
۵۵۰ تا ۴۵۰	۵۵ تا ۴۵	۰/۲ تا ۰/۳ درصد	نرم
۶۵۰ تا ۵۵۰	۶۵ تا ۵۵	۰/۳ تا ۰/۴ درصد	نیم‌سخت
۷۵۰ تا ۶۵۰	۷۵ تا ۶۵	۰/۴ تا ۰/۵ درصد	سخت
۱۰۰۰ تا ۷۵۰	۱۰۰ تا ۷۵	۰/۵ تا ۰/۸۵ درصد	خیلی سخت

آن دسته از فلزات و آلیاژهای آهنی که به نام چدن و فولاد معروفند آلیاژهایی هستند از آهن و کربن و مقدار کمتری عنصر دیگر که در صنعت بیشترین مصرف فلزی را تشکیل می‌دهند. فولاد ساختمانی: این نوع از فولاد علاوه بر عنصر کربن، که به عنوان عنصر آلیاژی در فولاد وجود دارد، درصدی فلز منگنز نیز دارد که باعث استحکام فولاد شده و از خاصیت جوش‌پذیری آن نمی‌کاهد. جدول شماره (۱-۱) فولادها را براساس درصد کربن و خواص مکانیکی و کاربرد آن‌ها به چند دسته تقسیم کرده است. فولاد ساختمانی در ردیف فولادهای نرم است و درصد منگنز آن در حدود ۴٪ تا ۷٪ درصد می‌باشد. دارای استحکام کششی ۵۱ نیوتون بر میلی‌مترمربع است و در کشتی‌سازی، اتوبیل‌سازی و کارهای ساختمانی و شاخه‌های دیگر صنعت کاربرد دارد.

فولاد ساختمانی در صنعت به صورت نیم‌ساخته سنگین به شکل ورق، نبشی، سپری، تسمه، تیرآهن، ناوданی، لوله و غیره به بازار عرضه می‌شود (شکل ۱-۱).

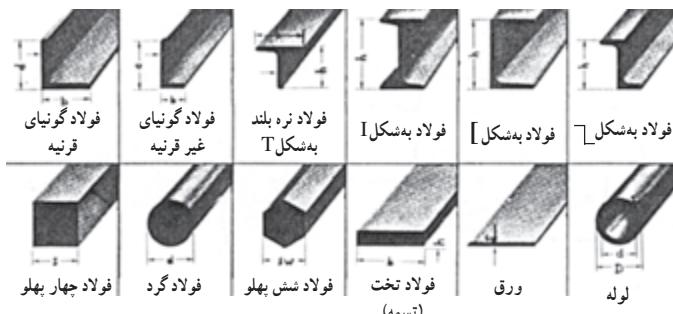


شکل ۱-۱

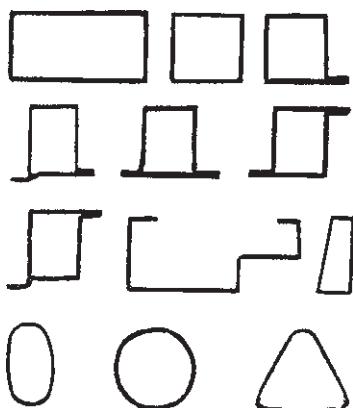

شکل ۱-۲- نمونه‌ای از پروفیل‌های سبک


دسته‌ای دیگر از نیم‌ساخته‌ها به نام پروفیل‌های سبک معروف هستند و برای ساختن در و پنجره و نرده و وسایل خانگی و اداری و بیمارستانی به کار می‌روند (شکل ۱-۲).

۱-۱- انواع اتصالات در جوشکاری با شعله‌ی گاز
پنج نوع اتصال در جوشکاری کاربرد دارد که عبارتند
از :

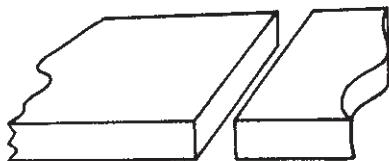


شکل ۱-۳

- اتصال سربه‌سر یا Butt Joint (شکل ۱-۳)

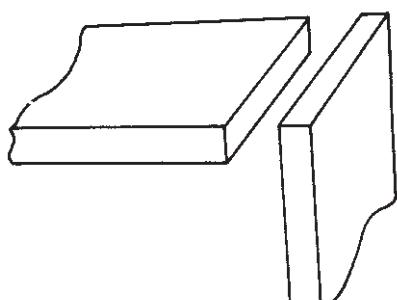


شکل ۱-۴

- اتصال گوشه‌ای یا Corner Joint (شکل ۱-۴)

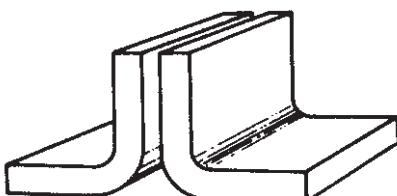


شکل ۱-۵

- اتصال پیشانی یا Edge Joint (شکل ۱-۵)

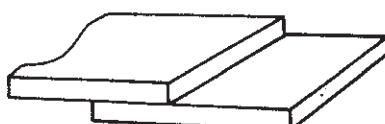

شکل ۱-۶

- اتصال لب روی هم یا Lap Joint (شکل ۱-۶)

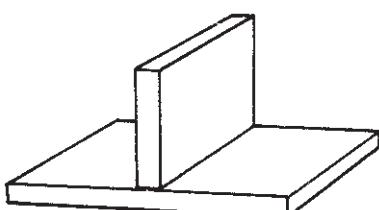


شکل ۱-۷

- اتصال سه‌سپری یا Tree Joint (شکل ۱-۷)


۱-۲- آماده‌سازی درز جوش

در کتاب جوشکاری و لحیم کاری سخت با شعله‌ی گاز، هنرجویان قطعات فولادی بدون آماده‌سازی جوشکاری را فراگرفته‌اند. برای جوشکاری قطعات ضخیم برای ایجاد نفوذ، کافی باید و تمام سطوح مشترک ذوب شده و مذاب درهم ادغام شود. بنابراین لازم است که پخش‌سازی و یا آماده‌سازی انجام پذیرد.

۱-۲-۱- اصول آماده‌سازی درز جوش: پخش‌سازی و آماده‌سازی در جوشکاری اکسی استیلین با توجه به ضخامت قطعات جوش‌دادنی انجام می‌شود که در شکل‌های ۱-۸ نشان داده شده است. ضخامت‌های $\frac{1}{8}$ و کمتر از آن نیاز به آماده‌سازی ندارد (شکل ۱-۹). قطعات با ضخامت‌های کمتر از $\frac{1}{32}$ را می‌توان بدون استفاده از سیم‌جوش جوشکاری کرد (شکل ۱-۱۰).

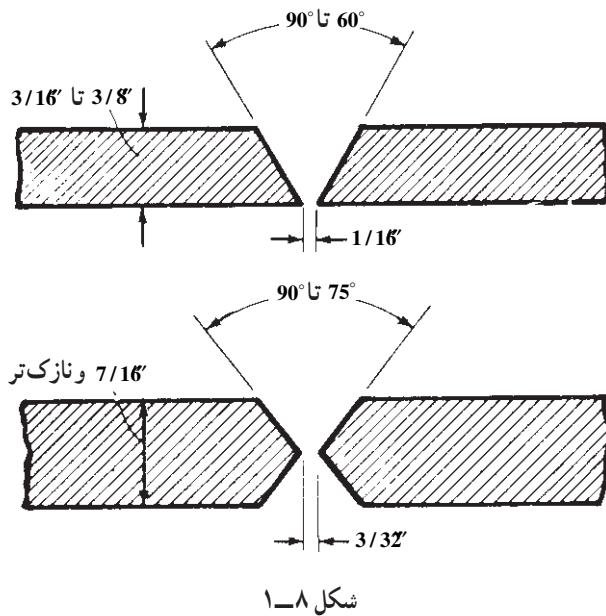

شکل ۱-۸

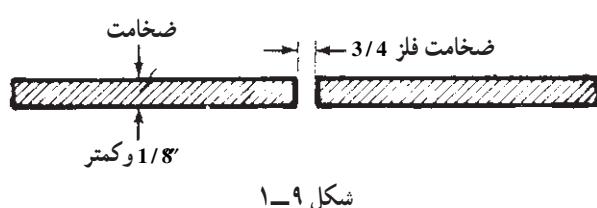

شکل ۱-۹



شکل ۱-۱۰

برای این منظور لبه‌های قطعات را به اندازه‌ی ۱ یا $\frac{1}{2}$ ضخامت ورق به صورت عمودی خم نموده و کنار هم قرار می‌دهیم و با ذوب لبه‌های برگشته گرده جوش ایجاد می‌کنیم.

نکته


در صنعت به قطعات با ضخامت حداقل ۳ میلی‌متر (صفحه) می‌گویند.



شکل ۱-۱۱- وسایل آماده‌سازی

در جوشکاری، قطعات با ضخامت $\frac{3}{16}$ باید پخش‌سازی شود که در اصطلاح به آن آماده‌سازی گویند. در آماده‌سازی قطعات از وسایل پخش‌سازی مطابق شکل ۱-۱۱ استفاده می‌شود.

۱-۲-۲ آشنایی با ابزارهای آماده‌سازی: از سنگ فیبری^۱ و سوهان برای پخ زنی و پرداخت سطوح پخ زده شده، و از گونیا و نقاله برای تعیین و کنترل زاویه‌ی پخ استفاده می‌شود.

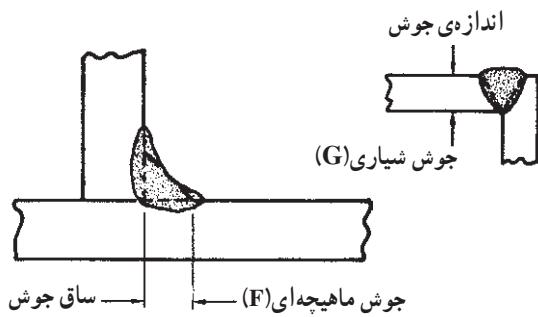

شکل ۱-۱۲


۳-۱-۱ انواع درز جوش
اصلًا دو نوع اصلی جوش وجود دارد که در طراحی اتصالات به کار می‌رود:

الف - جوش شیاری The Groove weld

ب - جوش ماهیچه‌ای The Fillet weld (شکل ۱-۱۲)




جوش ماهیچه‌ای در اتصال سه پری

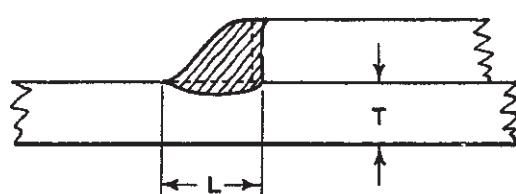

جوش ماهیچه‌ای در اتصال لب روی هم

شکل ۱-۱۳

۱-۳-۱-۱ جوش ماهیچه‌ای یا جوش F: این جوش در سطوح خارجی اتصال اجرا می‌شود و در اتصالات سه پری یا T شکل اتصالات لب روی هم Lap Joint کاربرد دارد (شکل ۱-۱۳).

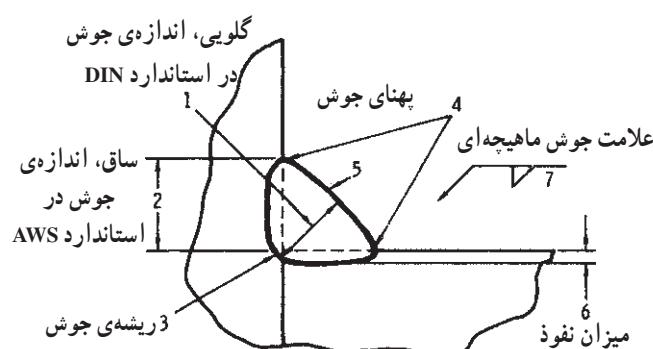

شکل ۱-۱۴

اندازه‌ی جوش در استاندارد امریکایی ASME و ساق است و در استاندارد آلمانی DIN. اندازه‌ی گلویی جوش را اندازه‌ی جوش گویند.

۱-۱۴ مثلاً جوش ماهیچه‌ای $Z = \sqrt{m/m}$ یا $a = 5$ که در شکل ۱-۱۴ نشان داده شده است. رابطه‌ی بین گلویی جوش (a) با ساق جوش (Z) به صورت $Z = a \times \frac{\sqrt{V}}{1^\circ}$ یا $a = Z \times \frac{1^\circ}{\sqrt{V}}$ یا L است.


۱- معرفی و طرز کار با سنگ سنباده‌ی فیبری در کتاب جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش در وضعیت غیر تخت آمده است.

جدول ۱-۲- انواع جوش شیاری

ردیف	نام	علامت اختصاری
۱	جوش سربه سر بدون پخ	
۲	جوش با پخ یک طرفه	V
۳	جوش با پخ یک طرفه دوبل	K
۴	جوش با پخ V	V
۵	جوش با پخ V دوبل	X
۶	جوش با پخ U یک طرفه	U
۷	جوش با پخ U دوبل	U
۸	جوش با پخ J یک طرفه	J
۹	جوش با پخ J دوبل	J

۱-۳-۱- آماده سازی جوش شیاری یا جوش G :

این نوع جوش بین قطعات اتصال دادنی انجام می شود. در اتصالات لب به لب باید لبه های قطعات آماده شود و سطوح پخ خورده کثارت هم قرار گیرند و شیار حاصل با فلز جوش پر شود. جوش های شیاری، از نظر استاندارد به ۹ گروه دسته بندی می شوند که در جدول ۱-۲ نام و علامت اختصاری آن ها مشاهده می شود. برای آماده سازی قطعات لازم است اندازه های پخی که در شکل ۱-۱۵ مشاهده می شود در اختیار باشد. این اندازه ها عبارتند از :

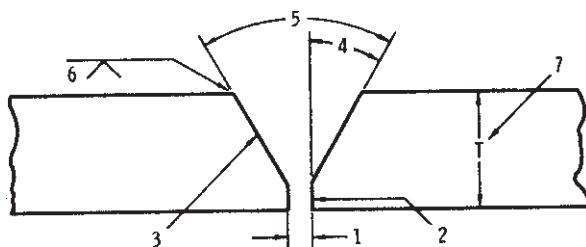

شکل ۱-۱۵

- ۱- فاصله ای ریشه
- ۲- پاشنه ای جوش
- ۳- سطح پخ
- ۴- زاویه ای نیم پخ
- ۵- زاویه ای پخ
- ۶- ضخامت قطعه



شکل ۱-۱۶


۴-۱- انواع جوش شیاری در اتصال سربه سر

۴-۱- جوش سربه سر بدون پخ: در این نوع اتصال فقط بین قطعات فاصله ای ریشه حداقل $\frac{3}{4}$ ضخامت ورق لازم است و نیاز به پخ سازی ندارد (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۷

 ۴-۲- پخ نیم جناغی یک طرفه: در این اتصال فقط یکی از قطعات در یک طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۱۷).




شکل ۱-۱۸

۱-۴-۳ پخ نیم جناغی دو طرفه: در این اتصال فقط یکی از قطعات از دو طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۱۸).




شکل ۱-۱۹

۱-۴-۴ پخ جناغی یک طرفه: در این اتصال هردو قطعه فقط در یک طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۱۹).

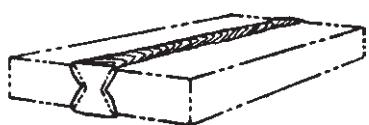


شکل ۱-۲۰

۱-۴-۵ پخ جناغی دو طرفه: در این اتصال هردو قطعه در دو طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۲۰).

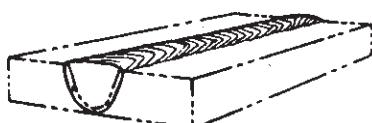


شکل ۱-۲۱

۱-۴-۶ پخ U یک طرفه: در این اتصال هردو قطعه در یک طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۲۱).

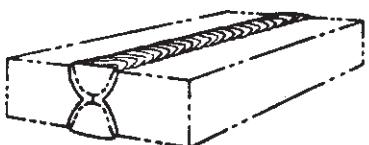


شکل ۱-۲۲

۱-۴-۷ پخ U دو طرفه: در این اتصال هردو قطعه در هر دو طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۲۲).

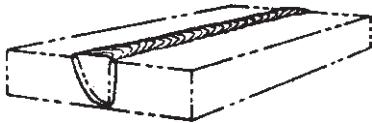

شکل ۱-۲۳

۱-۴-۸ پخ J یک طرفه: در این اتصال یکی از قطعات از یک طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۲۳).

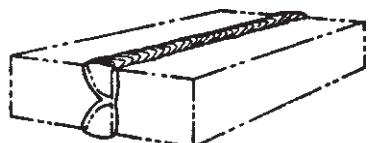

شکل ۱-۲۴


۱-۴-۹ پخ J دو طرفه: در این اتصال یکی از قطعات هر دو طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۲۴).

۱-۵- وضعیت‌های مختلف جوشکاری


در عملیات جوشکاری همیشه سعی بر این است که جوشکاری در حالت سطحی انجام گیرد، یعنی دست جوشکار بالای قطعه قرار داشته باشد؛ ولی اتصالاتی که در صنعت باید جوشکاری شوند در هنگام نصب در محل نصب با در موقع ساخت سازه‌های بزرگ و لوله‌کشی‌ها در وضعیت‌های مختلفی واقع می‌شوند که آنها را به طور کلی در چهار وضعیت زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

۱-۵-۱- حالت سطحی Flat :

۱-۲۵ مشاهده می‌شود در این حالت کار در وضعیت تخت قرار دارد و محور جوش حالت سطحی دارد. در استاندارد DIN این وضعیت را PA می‌نامند.

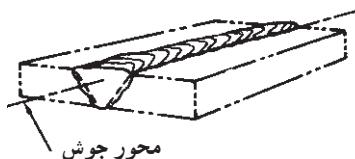


جوش شیاری در وضعیت سطحی = 1G

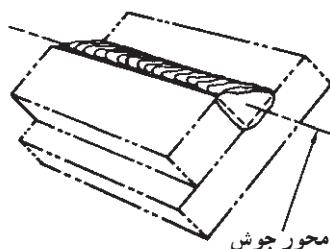


جوش ماهیچه‌ای در وضعیت سطحی = 1F

شکل ۱-۲۵

مطابق با استاندارد AWS همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود 1G برای جوش شیاری و 1F برای جوش ماهیچه‌ای آمده است.

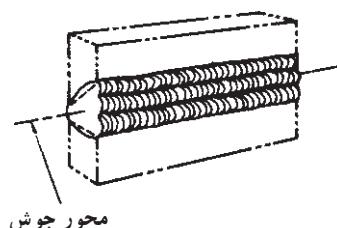

جوش شیاری در وضعیت افقی = 2G

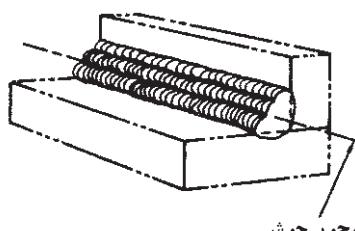

جوش ماهیچه‌ای در وضعیت افقی = 2F


شکل ۱-۲۶

۱-۵-۲- حالت افقی Horizontal :

۱-۲۶ جوش در صفحه‌ی قائم به صورت افقی انجام می‌شود و به آن وضعیت افقی می‌گویند. به محور جوش در این وضعیت توجه نمایید.

در استاندارد DIN، جوش ماهیچه‌ای در شکل ۱-۲۶


وضعیت PB و جوش شیاری در این وضعیت PC می‌نامند. و در استاندارد AWS برای جوش شیاری 2G و جوش ماهیچه‌ای 2F به کار می‌رود (شکل ۱-۲۶).

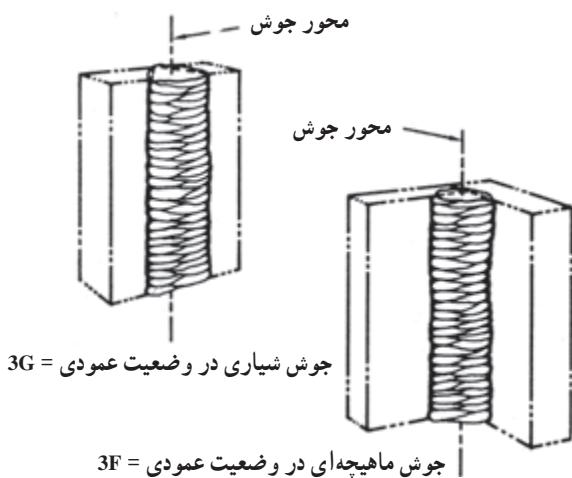

شکل ۱-۲۷

۳-۵-۱-۱- حالت عمودی Vertical : همان طور که در شکل ۱-۲۷ مشاهده می‌شود، در این حالت محور جوش به صورت قائم است و می‌تواند از بالا به پایین (سرازیر) یا از پایین به بالا (سرپالا) اجرا شود که در استاندارد AWS با شماره ۳ مشخص می‌شود.

در استاندارد DIN ، این حالت، اگر سرپالا باشد PF و اگر سرازیر باشد PG نام‌گذاری شده است. در استاندارد AWS جوش شیاری را 3G و جوش ماهیچه‌ای را 3F می‌نامند مطابق (شکل ۱-۲۷).

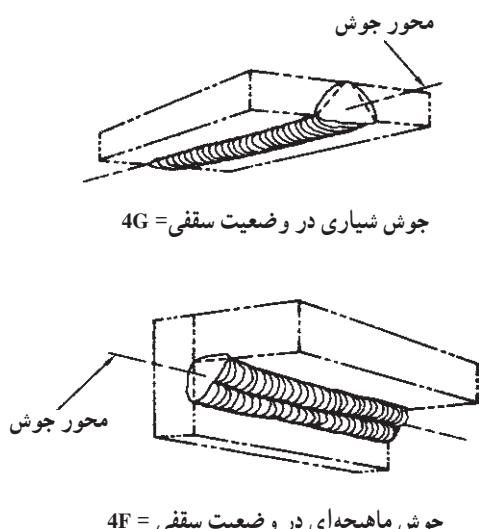

شکل ۱-۲۸

۴-۱-۵-۱- حالت سقفی Overhead : با مشاهده شکل ۱-۲۸ او با توجه به محور جوش و قرار گرفتن آن در زیر سقف، به این حالت جوش در حالت سقفی می‌گویند که با شماره ۴ مشخص می‌شود.

در استاندارد DIN این وضعیت در جوش شیاری با PE و در جوش ماهیچه‌ای با PD مشخص می‌شود و در استاندارد AWS برای جوش شیاری 4G و برای جوش ماهیچه‌ای 4F به کار می‌رود.

زمان: ۲ ساعت

۶-۱- دستورالعمل آماده‌سازی قطعات تخت با ضخامت بیش از $4/5$ میلی‌متر

وسایل و ابزار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- قطعه کار را به گیره‌ی رومیزی بسته و مطابق شکل ۱-۲۹ و با استفاده از سنگ سنباده‌ی فیری تخت زاویه 45° تا 30° ، پخ مناسب ایجاد کنید. هر بار که مقداری سنگ‌زنی انجام می‌دهید به سطح پخ نگاه کنید که طول پخ بکسان سنگ بخورد.



شکل ۱-۲۹

- ۲- پخ ایجاد شده را با سوهان پرداخت و یکنواخت نماید (شکل ۱-۳۰). سعی کنید سوهان در سرتاسر پخ به صورت یکسان کشیده شود و سطح صافی را به وجود آورد.



شکل ۱-۳۰

- ۳- به وسیله‌ی لبه‌ی گونیا یکنواختی سطح پخ را کنترل کنید (شکل ۱-۳۱) و در صورتی که ناصافی مشاهده شد با سوهان بر جستگی را برآورده برداری کنید و دوباره صاف بودن سطح را کنترل کنید.



شکل ۱-۳۱




شکل ۱-۳۲

۴- پهناهی پخ را با گونیا یا متر فلزی کنترل کنید (شکل ۱-۳۲) در صورت لزوم براده برداری کنید تا به اندازه‌ی لازم برسد.




شکل ۱-۳۳

۵- پس از کنترل سطح پخ، اندازه‌ی پاشنه جوش را نیز کنترل نمایید (شکل ۱-۳۳). در صورت ضرورت با سوهان به اندازه‌ی لازم برسانید.

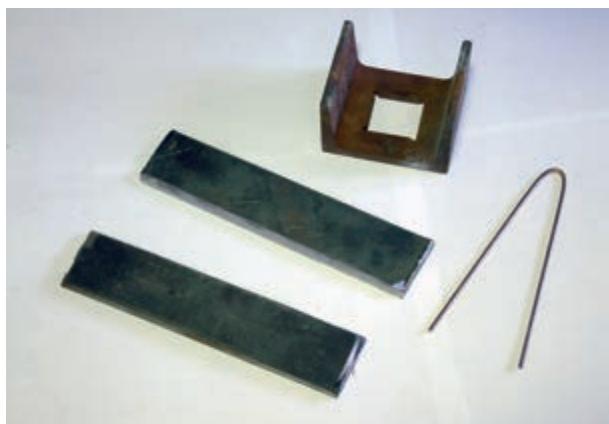

شکل ۱-۳۴

۶- پس از پخ‌سازی، با استفاده از سیم جوش خمیده که قطر آن مساوی اندازه‌ی فاصله‌ی ریشه‌ی قطعات است، به اضافه‌ی یک قطعه، زیرکاری مناسب (مطابق شکل ۱-۳۴) آماده کنید.

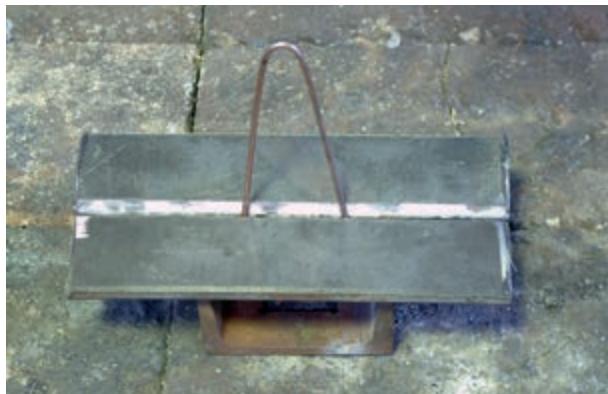


شکل ۱-۳۵

۷- قطعات را مطابق شکل ۱-۳۵ روی میز کار قرار دهید، سپس سیم جوش خمیده را بین دو قطعه بگذارید و قطعات را کاملاً بهم فشار دهید تا سیم جوش کاملاً در بین دو قطعه قرار گیرد.




شکل ۱-۳۶

۸- با استفاده از دو قطعه (لقمه) ورق فولادی، مطابق شکل ۱-۳۶، در دو طرف قطعه کار، آنها را آماده‌ی خال جوش زدن نمایید.

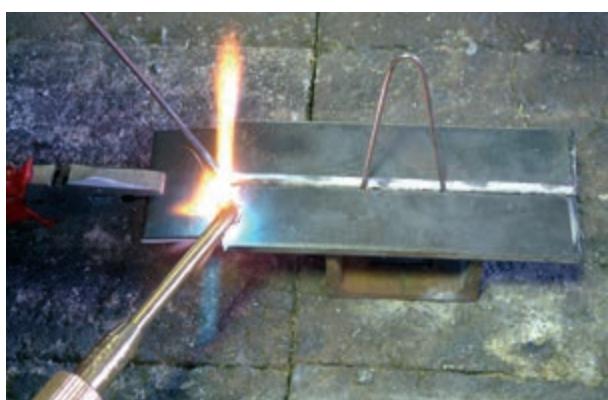

شکل ۱-۳۷

۹- با سرمشعل مناسب (با توجه به جدول شماره ۲-۱) شعله‌ی مناسب خنثی را ایجاد و لقمه‌ها را در دو طرف کار خال جوش کنید(شکل ۱-۳۷).

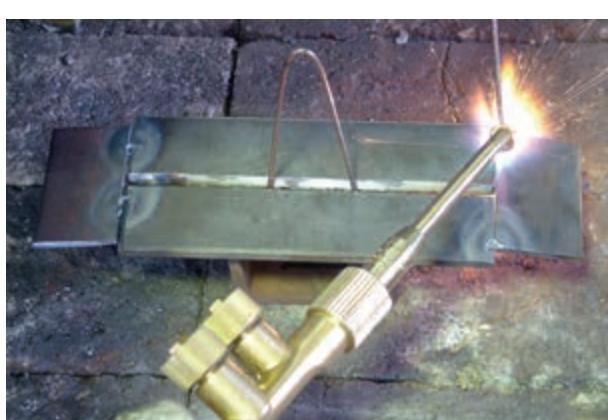

شکل ۱-۳۸

۱۰- پس از خال جوش زدن لقمه‌ی اول فاصله‌ی قطعات و هم سطح بودن آنها را کنترل کنید و سپس لقمه‌ی دوم را مطابق شکل ۱-۳۸ خال جوش بزنید.



شکل ۱-۳۹

۱۱- سیم جوش خمیده را از درز بین دو قطعه خارج و
حال جوش‌ها از نظر درستی و استحکام کنترل کنید و کار را
برای انجام جوشکاری روی یک زیر کاری قرار دهید (شکل
۱-۳۹).

۱۲- ابزار و وسایل را جمع آوری و مرتب کنید و در
صورت لزوم به انبار تحویل دهید.

زمان: ۲ ساعت

۷-۱- دستورالعمل آماده‌سازی اتصال لوله‌ی

سر به سر



۱-۴۰ شکل

ابزار و وسائل ایمنی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت دستورات ایمنی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید :

- ۱- قطعات را به گیره بیندید و آنها را با سنگ سنباده‌ی فیبری تحت زاویه‌ی 30° پخته سازی کنید (شکل ۱-۴۰).

قبل از استفاده از سنگ سنباده نکات ایمنی در خصوص کار با سنگ سنباده که در کتاب جوشکاری با قوس الکتریک و الکترود روپوش‌دار در وضعیت‌های غیرسطحی آمده است را مطالعه کنید.



۱-۴۱ شکل

نکته‌ی مهم

لوله‌هایی که دارای جداره‌ی نازک‌تر و قطر کم‌تر هستند چنانچه با لوله‌بر بریده شوند بر روی آنها پخ مناسب با لوله‌بر ایجاد می‌شود و یا می‌توانید این گونه لوله‌ها را با سوھان پخته سازی کنید (شکل ۱-۴۱).



۲- قطعات لوله را درون یک نبشی بزرگ طوری قرار دهید که لوله‌ها هم محور باشند، یعنی در یک راستا با هم قرار گیرند، سپس به وسیله‌ی لبه‌ی گونیا هم سطح بودن سطوح جانبی را کنترل کنید و با قراردادن سیم‌جوش در درز لوله فاصله‌ی ریشه را لحاظ کنید (شکل ۱-۴۲).

شکل ۱-۴۲



۳- اولین خال‌جوش را در این حالت انجام دهید (شکل ۱-۴۳).

شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۴

۴- پس از خال جوش اول فاصله‌ی درز و همچنین در یک راستا بودن قطعات را کنترل کنید (شکل ۱-۴۴).



شکل ۱-۴۵

۵- با اطمینان از درست بودن فاصله و در یک راستا بودن قطعات، خال جوش طرف دوم را اجرا کنید (شکل ۱-۴۵).

۶- پس از کنترل مجدد، قطعات برای جوشکاری آماده است.

۷- بعد از اتمام کار وسایل را جمع‌آوری و منظم کرده محل و میزکار را تمیز کنید و وسایل را به انبار تحویل دهید.

۱-۸- دستور العمل آماده سازی جوش یک عدد فلنج به لوله

ابزار و وسایل ایمنی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- با استفاده از سنگ سنباده‌ی فیبری و گیره‌ی مناسب لب لوله را تحت زاویه‌ی $45^{\circ} - 30^{\circ}$ پخ بزنید (شکل ۱-۴۶) توجه داشته باشید که سنگ پخ یکسان ایجاد کند؛ به عبارت دیگر عرض پخ یک اندازه باشد.



شکل ۱-۴۶



شکل ۱-۴۷



شکل ۱-۴۸

نکته‌ی مهم

برای این که قطعات یک سیستم لوله‌کشی که با فلنج به هم متصل می‌شوند با هم جفت شوند باید لوله و فلنج نسبت به هم عمود باشند و همه‌ی سوراخ‌های فلنج‌های مختلف در یک راستا باشند تا لوله‌کشی دچار انحراف نشود.

- ۳- لوله را در امتداد خط افقی به گیره بیندید. برای این منظور از تراز استفاده کنید (شکل ۱-۴۸).



شکل ۱-۴۹

۴- دو سوراخ از فلانچ را با استفاده از تراز در امتداد افق قرار دهید (شکل ۱-۴۹).



شکل ۱-۵۰

۵- وقتی که سوراخ هر دو فلانچ در یک راستا قرار گرفت فلانچ را به سر لوله تماس دهید (شکل ۱-۵۰) این موضوع برای تمام فلانچ ها رعایت شود.



شکل ۱-۵۱

نکته‌ی مهم
معمولًاً فلانچ‌ها دارای پخ مناسب برای اتصال هستند و نیاز به فاصله‌ی ریشه نمی‌باشد.

۶- در این حالت یک خال جوش در محل تماس انتهای فلانچ و سر لوله ایجاد کنید(شکل ۱-۵۱).

نکته‌ی مهم
موقع خال جوش زدن مواطِب دست‌های خود باشید که دچار سوختگی نشود.



شکل ۱-۵۲

۷- عمود بودن فلانچ را با قسمت دیگر تراز کنترل کنید و در صورت لزوم، با ضربه، فلانچ را نسبت به امتداد لوله عمود کنید (شکل ۱-۵۲).



شکل ۱-۵۳

۸- خال جوش را در طرف دیگر امتداد فلانچ و خط لوله (یک قطعه لوله) اجرا کنید (شکل ۱-۵۳) پس از کنترل نهایی اتصال برای جوشکاری آماده است.


۹- ابزار و وسایل را مرتب و محل کار و میز کار را تمیز کنید و ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

آزمون پایانی (۱)

- ۱- چرا پخش‌سازی لازم است؟
- الف) زیرا متدالو شده است
ج) برای این که جوشکاری ساده شود
- ب) به منظور ادغام شدن مذاب لبه‌ها با سیم جوش د) به منظور جفت و جور شدن و خال زدن
- ۲- قطعات را با چه ضخامتی می‌توان بدون پخ، به صورت سربه‌سر، به هم جوش داد؟
- الف) با ضخامت ۳ میلی‌متر و کمتر
ج) با ضخامت ۲ میلی‌متر و یا کمتر
- ب) با ضخامت $1/5$ میلی‌متر و کمتر د) با ضخامت یک میلی‌متر و یا کمتر
- ۳- قطعات پنج میلی‌متری در اتصال سربه سر معمولاً چگونه پخ زده می‌شوند؟
- الف) با فاصله‌ای ریشه
ج) پخ جناغی دوطرفه
ب) پخ شکل دوطرفه د) پخ U شکل دوطرفه
- ۴- به کدام دسته از قطعات فولادی صفحه می‌گویند؟
- الف) ورق‌های فولادی
ج) ورق‌های نازک حلبي
ب) ورق‌های ۳ میلی‌متری و کمتر د) ورق‌های نازک گالوانیزه
- ۵- جوش شیاری یعنی چه؟
- الف) جوشکاری در یک شیار سنگ زده شده
ب) جوشکاری دو قطعه به صورت لب روی هم
ج) جوشکاری که فلز جوش ما بین دو قطعه را پر کند
د) اتصال دو قطعه به صورت زاویه‌ی داخلی
- ۶- معمولاً برای اتصال سه پری از چه جوشی استفاده می‌شود؟
- الف) جوش ماهیچه‌ای
ج) گرده جوش ساده
ب) جوش شیاری د) گرده جوش زنجیری
- ۷- زاویه‌ی بین دو قطعه که برای جوشکاری آماده شده است 60° درجه است. زاویه‌ی نیم پخ چقدر خواهد بود؟
- الف) 60° ب) 30°
ج) 15° د) بستگی به فاصله‌ی ریشه دارد.
- ۸- اگر یکی از قطعات را تحت زاویه‌ی 45° پخ بزنیم و قطعه‌ی دیگری بدون پخ کنار آن قرار دهیم پخ به وجود آمده چه نام دارد؟
- الف) پخ نیم جناغی
ج) پخ ۷ شکل یک‌طرفه
ب) پخ نیم جناغی یک‌طرفه د) پخ ۷ شکل ساده

۹- دو قطعه را مانند شکل مقابل آماده‌سازی کرده و به همین صورت که عمودی قرار

گرفته آن را جوشکاری می‌کنیم.

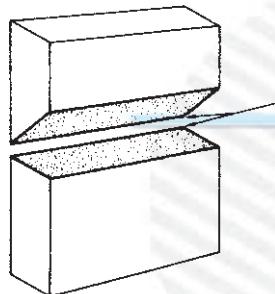

الف) جوش در چه وضعیتی انجام می‌شود؟

ب) جوش شیاری است یا ماهیچه‌ای؟


ج) در استاندارد AWS با چه عدد و حروفی مشخص شده است؟

۱۰- در شکل زیر، قسمت‌هایی که با فاش مشخص شده است چه نام دارد؟

الف) شکل سمت چپ چه نام دارد؟


ب) جوش شیاری در کدام طرف شکل است؟

ج) اندازه‌ی کدام جوش با ضخامت قطعات یکی است؟

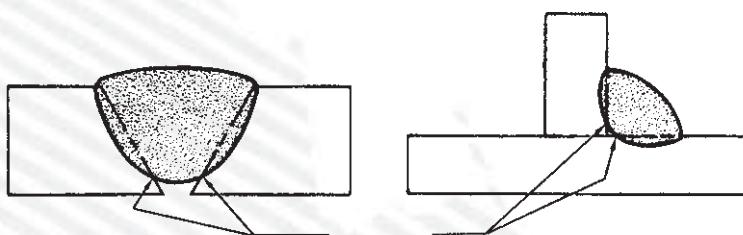

۱۱- مطابق استاندارد DIN، چنان‌چه اتصال در شکل در حالت سطحی انجام شده باشد چه نام دارد؟

الف) PA

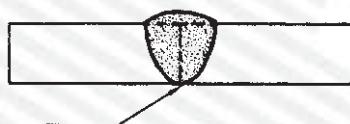

ب) PB

ج) PC

د) PE

۱۲- مطابق استاندارد DIN، PF یعنی چه؟

ج) جوشکاری عمودی سر بالا

الف) جوشکاری عمودی

د) جوشکاری افقی

ب) جوشکاری سقفی

ج) جوش شیاری عمودی

الف) جوش شیاری افقی

د) جوش شیاری سطحی

ب) جوش شیاری سطحی

۱۳- مطابق استاندارد AWS جوشکاری G ۴ یعنی چه؟

ج) جوش شیاری افقی

الف) جوش شیاری افقی

د) جوش شیاری سطحی

ب) جوش شیاری سطحی

۱۴- در استاندارد DIN، اندازه‌ی جوش ماهیچه‌ای کدام اندازه است؟


ج) اندازه‌ی پهنای گرده جوش

الف) اندازه‌ی ساق جوش

د) اندازه‌ی برجستگی گرده جوش

ب) اندازه‌ی گلوئی جوش

۱۵- در شکل زیر شکل شماتیک یک جوش را می‌بینید. این جوش با کدام گزینه معروفی می‌شود؟

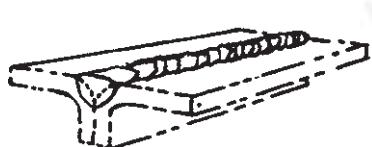

ج) ۳G

الف) ۱G

د) ۴G

ب) ۲G

۱۶- وقتی دو لوله‌ی جداره ضخیم به صورت سر به سر باید جوشکاری شود کدام گزینه ضرورت دارد؟

الف) باید لوله‌ها هم محور باشند (در یک راستا) ب) باید درز اتصال دارای پخ باشد

ج) باید درز اتصال بدون پخ باشد د) گزینه‌ی الف و ب با هم

۱۷- در آماده‌سازی قطعات یک سیستم لوله‌کشی فلانچ دار:

الف) باید لوله و فلانچ نسبت به هم عمود باشند

ب) سوراخ کلیه‌ی فلانچ‌ها در یک راستا نسبت به لوله جوش بخورند

ج) لوله باید همیشه افقی باشد یا خال جوش شود

د) گزینه‌ی الف و ب باید رعایت شود

۱۸- کدام گزینه دارای پخ مناسب برای حال جوش زدن است؟

الف) لوله‌ای که با آره بریده شده باشد

ب) لوله‌ای که با لوله بر بریده شده باشد

ج) دنباله‌ی فلانچ‌های موجود در بازار

د) گزینه‌ی ب و ج با هم