

پودمان ۴

گرده سازی



تولید یک اتصال مستحکم و قوی بین دو جزء از یک سازه یا محصول فلزی، وابسته به شکل، ابعاد و سلامت گرده جوش تشکیل شده است. در این پودمان عوامل موثر بر ذوب الکتروود، تکنیکهای رسوب فلز مذاب در محل اتصال و امتزاج با فلز پایه و نیز شرایط ایجاد گرده سالم و مناسب معرفی و بررسی شده است.

شایستگی گرده سازی با الکتروود دستی


جوشکاری یکی از روش های تولید می باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی به یکدیگر است؛ به گونه ای که خواص اتصال نزدیک به خواص ماده پایه باشد. همانطور که آموخته اید، دو نوع اتصال وجود دارد - اتصال دائم و موقت - که جوشکاری جزء اتصالات دائم به شمار می رود. یکی از شایستگی های بسیار مهم در جوشکاری، ایجاد خط جوش یا عبارت دیگر گرده سازی است. در ابتدای این واحد یادگیری، اصول و مفاهیم جوشکاری الکتروود دستی، انواع جریان های جوشکاری، منابع تأمین انرژی، تجهیزات و دستگاه های جوشکاری الکتروود دستی ارائه می شود، سپس در ادامه تکنیک های جوشکاری و روش گرده سازی و نیز اتصال دو پلیت به صورت اتصال مربعی بیان می گردد.

استاندارد عملکرد

تنظیم و راه اندازی دستگاه جوشکاری و گرده سازی بر روی پلیت های فولادی با فرایند الکتروود دستی براساس نقشه و استاندارد.

جوشکاری با الکترو دستی (SMAW) یک فرایند ذوبی است

فرایندی است که در آن جریان الکتریکی توسط یک الکترو فلزی روکش دار حمل می‌شود، این جریان قوس الکتریکی تشکیل می‌دهد که از فاصله هوایی بین الکترو و قطعه کار عبور می‌کند. این جریان، قوس الکتریکی در این ناحیه ایجاد می‌کند، که به موجب آن گرما تولید شده و این گرما باعث ذوب الکترو و قطعه کار می‌شود. الکترو ذوب شده از میان قوس الکتریکی به حوضچه مذاب روی فلز پایه انتقال می‌یابد. نوک الکترو و حوضچه فلز با یک ابر گازی که در نتیجه سوختن روکش الکترو ایجاد می‌شود، محافظت می‌گردد.

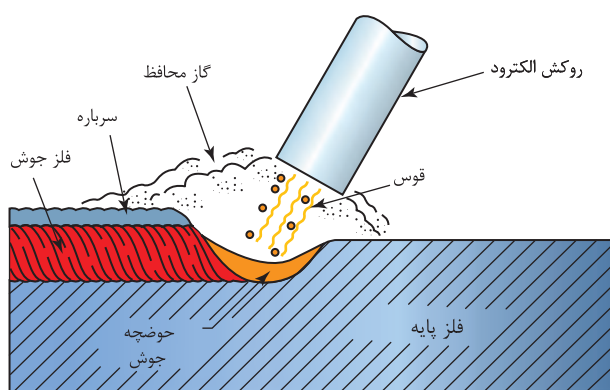

شکل ۴-۱: شماتیک فرایند الکترو دستی


زمانی که قوس الکتریکی قطع می‌شود، مخلوط فلز پایه و الکترو مذاب به‌طور آهسته سرد شده و انجماد صورت می‌گیرد، و به یک جزء یکپارچه تبدیل می‌شود. به‌طور همزمان مذاب فلاکس به شکل یک سرباره روی فلزی جوش منجمد می‌شود.

به فرایند SMAW به دلیل هزینه پایین، قابلیت حمل و نقل آسان و انعطاف پذیری به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این فرایند از لحاظ ضخامت قطعات مورد اتصال نیز بسیار انعطاف پذیر می‌باشد، و در حالت‌های مختلف جوش کاری می‌توان از آن بهره برد.

جریان جوشکاری (WELDING CURRENT) چیست؟

منبع گرما برای جوشکاری قوسی، جریان الکتریکی است. جریان الکتریکی، حاصل حرکت الکترون هاست. همانطور که در شکل ۴-۲ نشان داده شده است، در یک رسانا الکترون‌ها از قطب منفی (-) به سمت قطب مثبت (+) حرکت می‌کنند که با مقاومت در برابر حرکت الکترون‌ها، گرما تولید می‌شود. هر چقدر مقاومت بیشتر باشد، گرما تولیدی بیشتر خواهد شد.

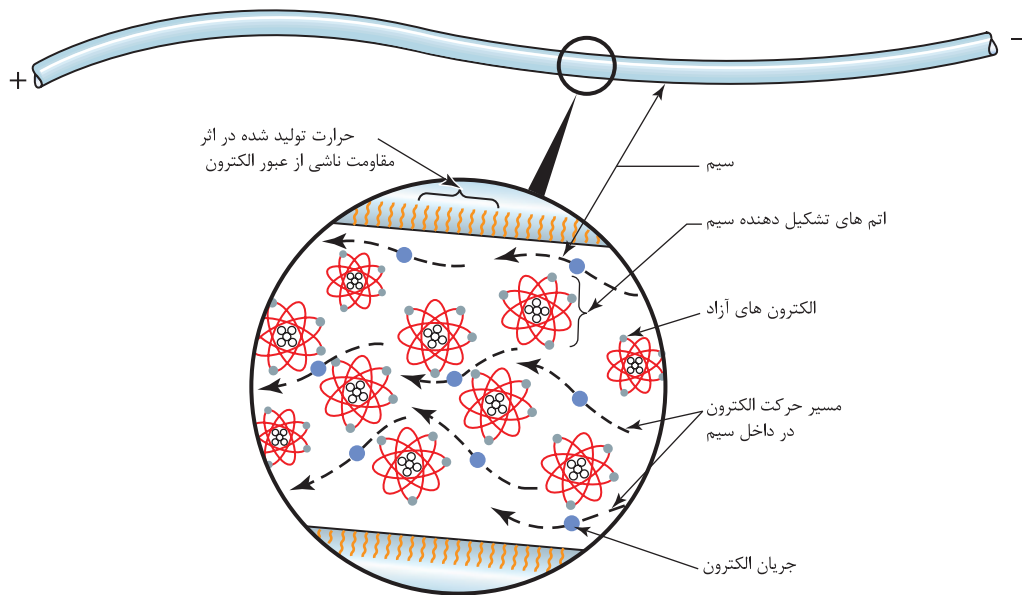

شکل ۴-۲: حرکت الکترون در یک رسانا


از شکاف بین الکتروود و قطعه کار الکترون ها باید پرش کنند، به دلیل مقاومت هوا این مسئله باعث تولید گرما می شود. همچنین جریان پیوسته الکترون ها از این شکاف باعث ایجاد قوس الکتریکی می شود.

اندازه گیری جریان (Measurement)

از سه واحد ولتاژ (V)، آمپر (A) و وات (W) برای اندازه گیری جریان جوشکاری استفاده می شود. ولتاژ یا ولت برای اندازه گیری فشار الکتریکی استفاده می شود.

نکته: هرچه ولتاژ بالاتر باشد مقدار پرش از شکاف بالاتر خواهد بود. به عبارت دیگر ولتاژ کنترل کننده تعداد الکترون هایی است که از این فاصله هوایی پرش می کنند.

آمپر، یکای اندازه گیری شدت جریان براساس تعداد کل الکترون های در حال حرکت در واحد زمان را اندازه گیری می کند.

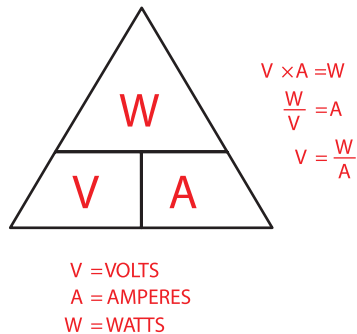

شکل ۴-۳: رابطه بین توان، ولتاژ و جریان

وات یکای اندازه گیری توان قوس الکتریکی است. مقدار توان تعیین کننده پهنا و عمق جوش هستند.




شکل ۴-۴: وابستگی اندازه حوضچه جوش به مقدار انرژی (W)

دما (Temperature)

دمای قوس الکتریکی بیش از 6000°C می باشد. در حقیقت دما به مقاومت در برابر حرکت جریان الکتریکی وابسته است. عواملی که باعث مقاومت الکتریکی می شود شامل طول قوس و ترکیب شیمیایی گازهایی است که در حین سوختن روکش الکترودها ایجاد می شود، می باشند. به طور مثال زمانی که طول قوس بیشتر می شود، مقاومت افزایش می یابد، در نتیجه ولتاژ قوس و دما افزایش می یابد - طول قوس کوچکتر گرمای قوس کمتری ایجاد می کند. - در اکثر الکترودها موادی وجود دارد که باعث پایداری قوس الکتریکی می شود. نقش این پایدار کننده ها، کاهش مقاومت الکتریکی است که به موجب آن پایداری قوس افزایش می یابد.

کل گرمای تولید شده در ایجاد اتصال نقش ندارد به خاطر اینکه مقداری از گرما به صورت تابشی با گازهایی تشکیل شده توسط روکش الکترودها هدر می رود.

نکته

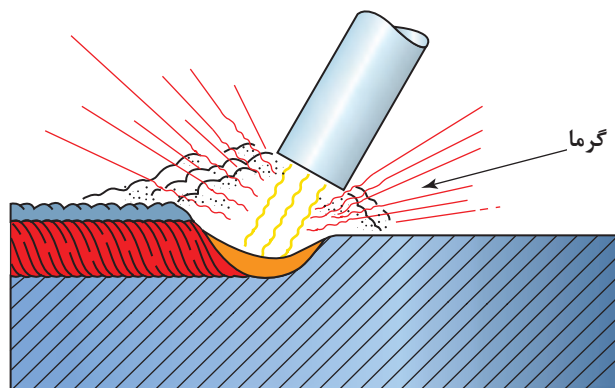

شکل ۴-۵: هدر رفتن انرژی در جوش با تشکیل تابش و هدایت

همچنین بخشی از گرما به روش رسانش (هدایت) به قطعه کار هدر می‌رود. به‌طور کلی تقریباً نیمی از کل گرما در تولید یک اتصال هدر می‌رود. باقی‌مانده گرما قوس، به‌صورت برابر بین الکتروود و قطعه کار توزیع می‌شود. این توزیع به نوع جریان جوشکاری، پلاریزاسیون و (قطبیت) روکش الکتروود بستگی دارد.

تحقیق



پلاریزاسیون چیست؟ تحقیق کنید، اثر پلاریزاسیون بر هدر رفت گرما چگونه است؟


سه نوع جریان‌ها (Currents) جوشکاری وجود دارد

سه نوع جریان برای جوشکاری استفاده می‌شود که شامل:

- جریان متناوب (AC)
- جریان مستقیم الکتروود منفی (DCEN)
- جریان مستقیم الکتروود مثبت (DCEP)

جریان^۱ DCEN

همانطور که در شکل ۴-۶ نشان داده شده است در این جریان DCEN الکتروود به قطب منفی و قطعه کار به قطب مثبت متصل می‌شود، این جریان نرخ ذوب الکتروود بالایی تولید می‌کند.

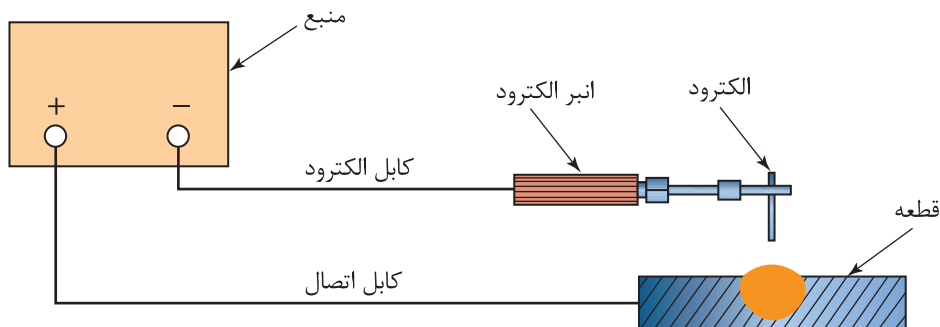


شکل ۴-۶: جریان الکتروود منفی (DCEN)، پلاریزاسیون مستقیم^۲ (DCSP)

1. direct current electrode negative
2. direct current straight polarity

جریان DCEP^۱

در این جریان الکتروود به قطب مثبت و قطعه کار به قطب منفی متصل می شود (شکل ۴-۷). جریان DECP قوسی با قدرت نفوذ عمیق تری تولید می کند.

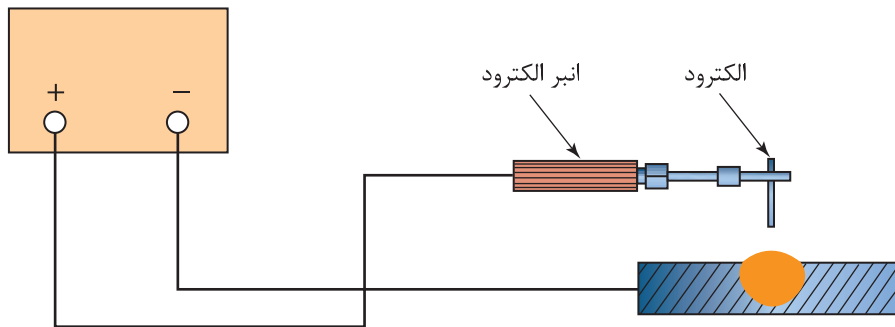

شکل ۴-۷: جریان الکتروود مثبت (DCEP)، پلاریزاسیون معکوس (DCRP^۲)

جریان AC^۳

در این جریان الکترون ها در هر ۱/۱۰۰ ثانیه جهت خود را تغییر می دهند. به عبارت دیگر الکتروود و قطعه کار به صورت متناوب از آند به کاتد تغییر می یابند. به قطب مثبت الکتروود آند و قطب منفی الکتروود کاتد می گویند.

تغییر سریع جهت جریان باعث توزیع برابر گرما بین الکتروود و قطعه کار می شود (۱/۲ الکتروود و ۱/۲ قطعه کار).

نکته



سیستم های تأمین توان در جوشکاری (TYPES OF WELDING POWER)

انواع تأمین کننده توان و انرژی مورد نیاز برای جوشکاری در سه دسته اند:

ولتاژ ثابت (CV)

ولتاژ قوس تنظیم شده، ثابت می ماند و با تغییر طول قوس و شدت جریان تغییر نخواهد کرد.

ولتاژ افزایشی (RAV)

ولتاژ قوس با افزایش شدت جریان افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش آمپر ولتاژ هم به آرامی افزایش می یابد.

جریان ثابت (CC)

جریان نهایی جوشکاری ثابت می ماند. این سیستم ولتاژ کاهش می یابد زیرا با افزایش شدت جریان ولتاژ قوس کاهش می یابد.

1. direct current electrode positive


2. direct current reverse polarity

3. alternating current

نکته



در فرایند الکتروود دستی از نوع جریان ثابت استفاده می شود که در شکل ۴-۹ مشخص شده است.

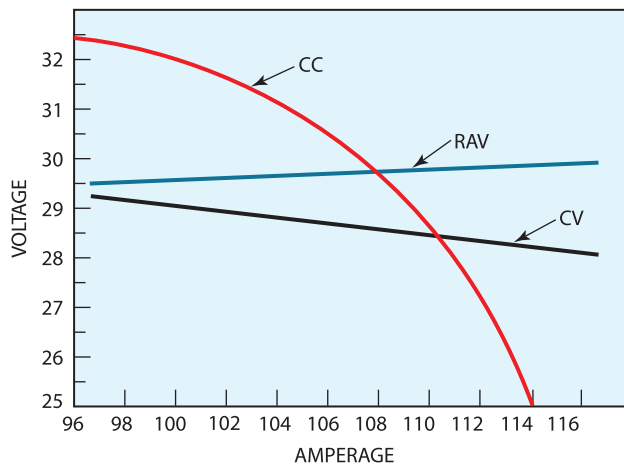

شکل ۴-۹: نمودار ولت-آمپر برای سیستم‌های تأمین توان

ولتاژ مدار باز بین الکتروود و قطعه کار

ولتاژ مدار باز به ولتاژ الکتروود قبل از برقراری قوس می گویند. این ولتاژ معمولاً بین ۵۰ تا ۸۰ ولت می باشد. هر چه ولتاژ مدار باز بالاتر باشد، تشکیل قوس الکتریکی آسانتر خواهد بود.

نکته



با افزایش ولتاژ مدار باز، خطر شوک الکتریکی نیز افزایش می یابد.

نکته



ماکزیمم ولتاژ ایمن برای ولتاژ مدار باز ۸۰ ولت می باشد.

ولتاژ کاری

ولتاژ کاری یا ولتاژ مدار بسته، به ولتاژ قوس در حین جوشکاری گفته می شود. این ولتاژ با تغییر طول قوس، نوع الکتروود، نوع جریان و مقدار پلاریزاسیون تغییر می کند.


نکته



ولتاژ کاری بین ۱۷ تا ۴۰ ولت می باشد.


وزش قوس (ARC BLOW)

فقط در جریان DC وجود دارد. هنگامی که الکترون‌ها در داخل سیم رسانا جریان می‌یابند، یک میدان مغناطیسی دایره‌ای شکل در طول مسیر حرکت الکترون ایجاد می‌شود. خطوط میدان مغناطیسی را شار مغناطیسی می‌نامند.

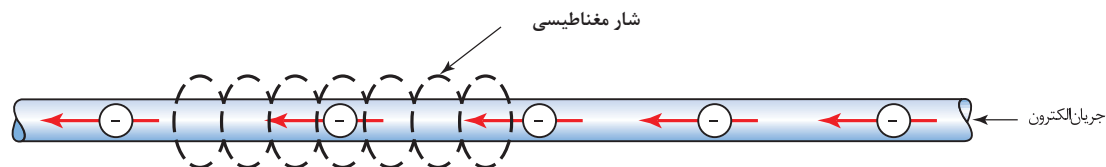


شکل ۴-۱۰: میدان مغناطیسی اطراف سیم رسانا

در یک سیم خم شده، شکل ۴-۱۱ خطوط غیر یکنواخت شار مغناطیسی تلاش می‌کنند تا سیم را مستقیم کنند به طوری که خطوط می‌توانند دوباره یکنواخت شوند، با این حال، هنگامی که جوشکاری با آمپر خیلی بالا (۶۰۰- آمپر یا بیشتر) انجام می‌شود. این نیرو مغناطیسی ممکن است موجب حرکت سیم شود. جریان جوشکاری از طریق یک پلیت یا میدان مغناطیسی باقی مانده در پلیت که نتیجه آن خطوط شار غیر یکنواخت است جریان می‌یابد. در عوض این خطوط شار غیر یکنواخت باعث می‌شود تا قوس در طول جوشکاری حرکت کند. به این جابه جایی قوس، وزش قوس می‌گویند. وزش قوس را همانند یک نخ فرض کنید که در مسیر باد قرار دارد به این طرف و آن طرف می‌کشانند. وزش قوس در گوشه‌ها بسیار قابل توجه است، همانطور که در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است، در انتهای قطعه کار، و زمانیکه انبر اتصال در یک طرف پلیت متصل شده است.

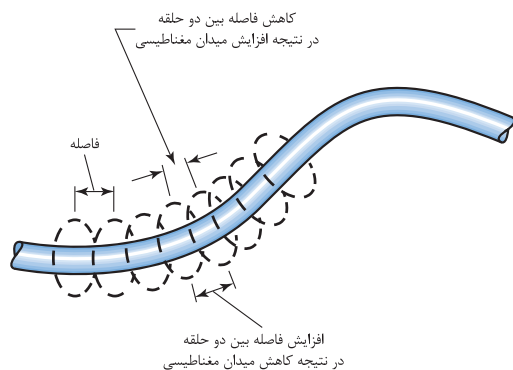


شکل ۴-۱۱: تمرکز میدان مغناطیسی در ناحیه خم

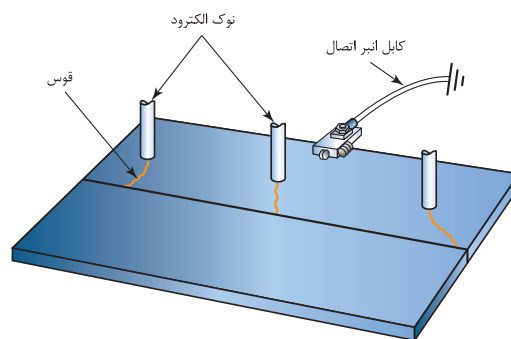

شکل ۴-۱۲: وزش قوس

چگونه وزش قوس را حین جوشکاری کنترل کنیم؟

- برای حل مشکل وزش قوس، می‌توان انبر اتصال را در انتهای پلیت قرار داد، از انتهای دیگر جوشکاری کرد. به شکل ۴-۱۳ نگاه کنید.

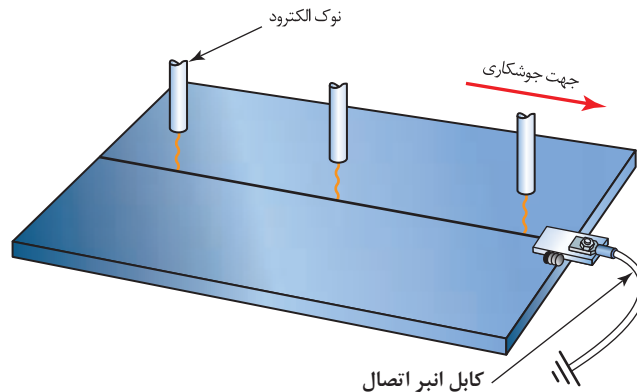

شکل ۴-۱۳: میدان مغناطیسی اطراف سیم رسانا

- کنترل وزش قوس استفاده از دو انبر اتصال قطعه است.
- در جریان AC به دلیل تغییر سیکل، فرصت ایجاد میدان مغناطیسی مورد نیاز برای انحراف قوس پدید نمی آید.
- در صورتی که هیچکدام از روش ها در حذف طول قوس موثر نبود، جوشکاری با طول قوس کوتاه راه مناسبی می باشد.

انواع منابع قدرت


در فرایندهای قوس الکتریکی دو نوع دستگاه داریم که می توانند آمپر بالا و ولتاژ پایین برای جوشکاری قوسی تولید کنند.

- ۱- موتورهای الکتریکی یا موتورهای احتراق داخلی (generators)
- ۲- ترانسفورماتور کاهنده (step-down transformers)

ترانسفورماتور راندمان انرژی بالا، نیاز به نگهداری کمتر و قیمت پایین تری دارند، به همین علت در حال حاضر در صنعت کاربرد فراوانی دارد. ولی، ژنراتورها نیز به طور گسترده در جوشکاری برای مکان هایی که امکان استفاده از برق شهری نباشد، مثلا در بیابان ها برای جوشکاری خطوط لوله استفاده می شوند.

ترانسفورماتور (transformer)

ترانسفورماتور جوشکاری از جریان AC با ولتاژ برای تأمین ولتاژ مورد نیاز برای جوشکاری استفاده می کند. به دلیل اینکه جریان استفاده شده در ترانسفورماتورها متناوب می باشد، در نتیجه میدان مغناطیسی به طور دائمی ایجاد می شود و از بین می رود. در ترانسفورماتورها بواسطه قرار دادن یک سیم ثانویه در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ اولیه، جریان در سیم پیچ ثانویه القاء خواهد شد. همان طور که در شکل ۴-۱۴ نشان داده شده است، با قرار دادن یک هسته آهنی در مرکز دو کویل، تمرکز میدان مغناطیسی افزایش خواهد یافت.

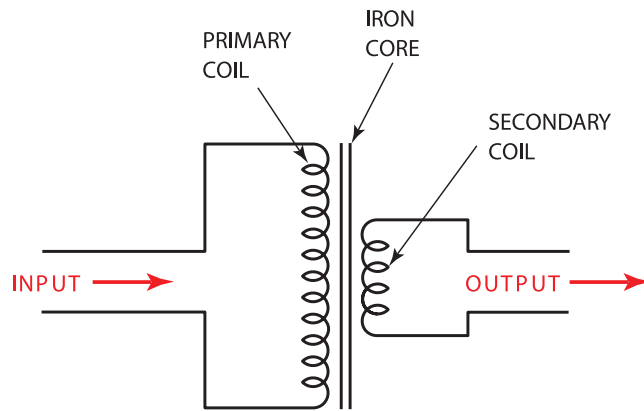

شکل ۴-۱۴: دیاگرام ترانسفورماتور کاهنده

به ترانسفورماتی که در آن تعداد دور سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه باشد، ترانسفورماتور نوع کاهنده می‌نامند. این ترانسفورماتور، ولتاژ بالا و جریان آمپر پایین را دریافت می‌کند و آن را به ولتاژ پایین و جریان آمپر بالا تبدیل می‌کند. به علت افزایش گرما در ترانسفورماتور کمی افت توان داریم و در غیر این صورت توان ورودی و خروجی ثابت هستند.

ترانسفورماتور جوشکاری کاهنده، برق با ولتاژ بالا (۲۲۰ ولت یا ۳۸۰ ولت) و آمپر پایین را دریافت می‌کند و به ولتاژ ۱۷ تا ۴۵ ولت با جریان ۶۰۰ آمپر تبدیل می‌کند.

نکته



شکل ۴-۱۵: ترانسفورماتور نوع سیم پیچ چند هسته ای

دستگاه‌های جوشکاری را می‌توان به واسطه روش کنترل و تنظیم جریان جوشکاری دسته بندی نمود، دسته بندی اصلی شامل دستگاه سیم پیچ چند تایی، سیم پیچ متحرک و اینورتر جوشکاری می‌باشد.


دستگاه سیم پیچ چند هسته ای (Multiple-coil Machines)
این دستگاه که با تغییر سیم پیچ ثانویه در مقادیر مختلف، می‌توان جریان‌های مختلفی را انتخاب نمود (شکل ۴-۱۵). بزرگ‌ترین شماره چرخش، بالاترین آمپر را ایجاد می‌کند. این دستگاه‌ها ممکن است یک تعداد زیادی از آمپر یا دو یا چند آمپر مشخص می‌باشند، که برای تنظیمات بیشتر می‌توان از درجه‌های تنظیم آمپر کوچکتر استفاده نمود.

دستگاه جوشکاری با سیم پیچ متحرک (Movable-coil or Movable-core Machines)

تنظیمات در این نوع دستگاه بواسطه چرخاندن فلکه ای که هسته متحرک داخلی وصل است دور و نزدیک می شود. تنظیمات همچنین ممکن است بواسطه حرکت دادن دسته ای که در شکل ۴-۱۶ می بینید، انجام شود. این دستگاه دارای رنج آمپر بالا و پایین است، بر خلاف دستگاه سیم پیچ چند تایی این دستگاه عقربه تنظیمات درجه های آمپر کوچکتر را ندارد. هنگامی که سیم پیچ اولیه و ثانویه در فاصله نزدیک از هم قرار گیرند، بزرگترین آمپر، و هنگامی که در دورترین فاصله از هم قرار گیرند، کوچکترین آمپر را ایجاد خواهد کرد (۴-۱۷ و ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۶: دستگاه جوشکاری با سیم پیچ متحرک

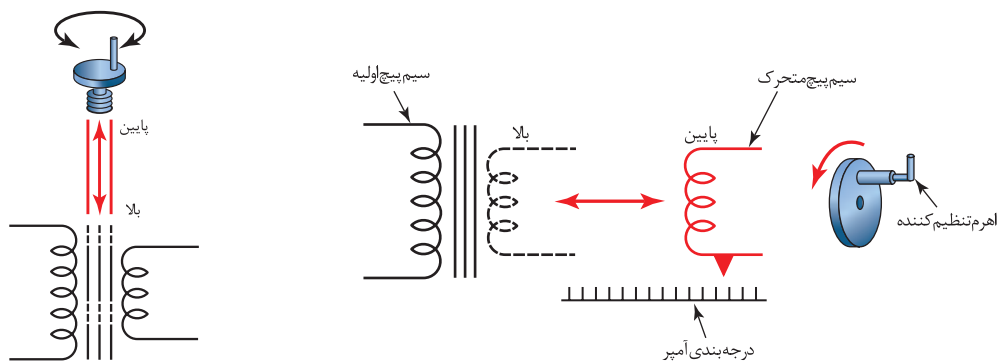

شکل ۴-۱۸: جایه جایی سیم پیچ

شکل ۴-۱۷: جایه جایی سیم پیچ

دستگاه اینورتر (Inverter Machines)


این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاههای جوشکاری دارای یک رنج آمپر کمتر و سبکتر است، وزن کم آن باعث جابه جایی راحت تر شده است، و همچنین راندمان کار را بسیار بالا برده است. در یک ترانسفورماتور استاندارد، از هسته آهنی برای تمرکز میدان الکتریکی استفاده می شود، این هسته دارای یک اندازه مشخص است، و این اندازه بر اساس مقدار زمان صرف شده برای تشکیل و حذف میدان مغناطیسی تعیین می شود. در اینورترها بجای استفاده از سیم پیچ و هسته با وزن بالا از بردهای الکترونیکی با فرکانس بالا استفاده می شود. این دستگاه ها فرکانس برق شهر ۵۰ هرتز را به چند کیلو هرتز تبدیل می کنند. این قابلیت باعث می شود که جرم ۵۰ کیلوگی دستگاه به کمتر از ۵ کیلوگرم کاهش یابد (۴-۱۹).




شکل ۴-۱۹: درجه بندی آمپر در عقربه قابل تنظیم

ژنراتور و دینام (GENERATORS AND ALTERNATORS)

این دستگاهها انرژی الکتریکی را از منبع قدرت مکانیکی تولید می کنند. دارای یک روتور و استاتور هستند، در نتیجه حرکت، الکتریسیته تولید می شود. در دینام، نیروی خطوط مغناطیسی در داخل سیم پیچ به چرخش در می آید (شکل ۴-۲۱) و جریان AC را تولید می کنند. در ژنراتور، سیم پیچ در داخل میدان مغناطیسی چرخش می کند و جریان DC تولید می کنند (۴-۲۲). در دینام ها این امکان هم وجود دارد که با استفاده از دیود جریان AC را به جریان DC برای جوشکاری تبدیل کند.

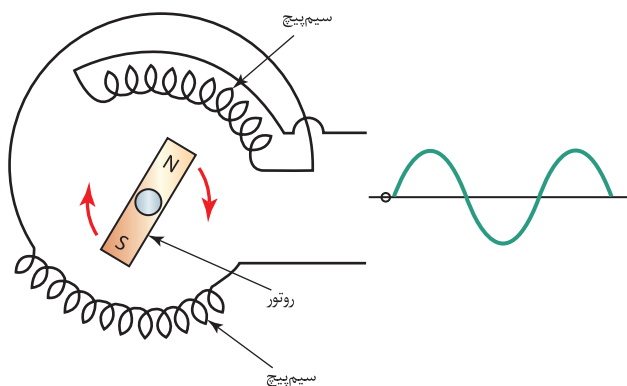

شکل ۴-۲۰: دینام

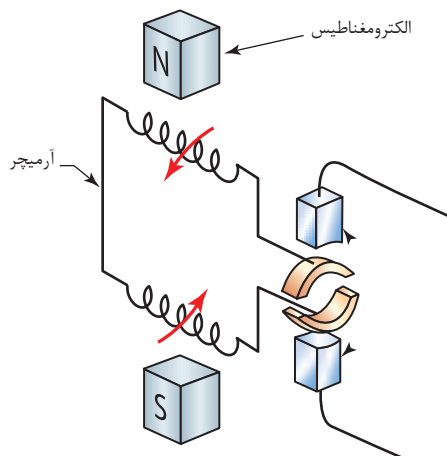


شکل ۴-۲۱: ژنراتور



شکل ۴-۲۲: ژنراتور


یکسوکنده‌ها یا رکتی فایر (RECTIFIERS)

جریان جوشکاری متناوب را می‌توان با استفاده از یک سری رکتی فایر ها (یکسوسازها) به جریان مستقیم تبدیل کرد. همانطور که در شکل ۴-۲۳ رکتی فایر تنها اجازه می‌دهد که جریان در یک جهت حرکت کند.

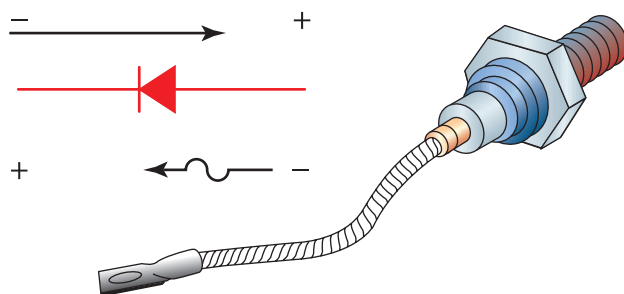


شکل ۴-۲۳: رکتی فایر

اگر یک رکتی فایر اضافه شود، توان جوشکاری همانند شکل ۴-۲۴ ظاهر می‌شود. البته جوشکاری با منبع پالسی شبیه این دستگاه، بسیار دشوار است.

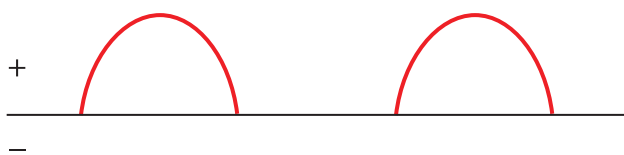


شکل ۴-۲۴: یک رکتی فایر در منبع قدرت جوشکاری در نتیجه تولید جریان پالسی

بنابراین برای تبدیل جریان متناوب AC به جریان مستقیم DC از یک سری رکتی فایر که با نام پل رکتی فایر نیز معروف هستند، استفاده می شود (شکل ۲-۲۵).

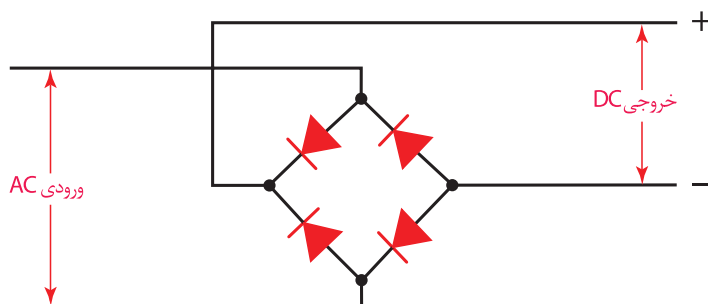

شکل ۴-۲۵: پل رکتی فایر

رکتی فایرها هنگامی که جریان AC را به DC تبدیل می کنند، داغ می شوند. از اینرو، باید یک فن خنک کننده (heat sink) - وسیله ای برای خنک کاری با هوا- بر روی رکتی فایر ها نصب شود تا عمل خنک کاری را انجام دهد. در غیر این صورت، گرمای تولید شده باعث کاهش راندمان دستگاه جوشکاری می شود. شکل ۴-۲۶ درجه بندی آمپر در یک دستگاه متداول را نشان می دهد.

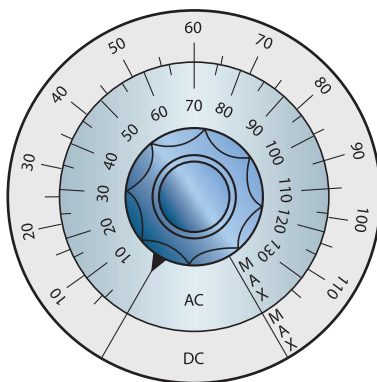

شکل ۴-۲۶: تغییر آمپر در رکتی فایر ها


دوره ی کاری (DUTY CYCLE)

در هنگام جوشکاری در داخل دستگاه گرما تولید می شود، در هنگام جوشکاری دستی هنگام تعویض الکترود و تغییر وضعیت جوشکاری و قطعه کار، فرصت برای خنک شدن دستگاه وجود دارد، ولی در دستگاه های اتوماتیک این امکان وجود ندارد.

دوره ی کاری درصدی از زمان می باشد که یک ماشین جوشکاری می تواند به طور پیوسته کار کند. به عنوان مثال دوره ی کاری ۶۰ درصد به این معنی است که از هر ۱۰ دقیقه، دستگاه جوشکاری حداکثری می تواند ۶ دقیقه کار کند. بعد از تامین توان مورد نیاز در این سطح (۶ دقیقه جوشکاری)، باید ۴ دقیقه در هر ۱۰ دقیقه برای خنک شدن دستگاه صرف شود.



شکل ۴-۲۷ نمودار ارتباط بین آمپر و دوره کاری را نشان می دهد، به نظر شما با تغییر آمپر، duty cycle چه تغییری می کند؟

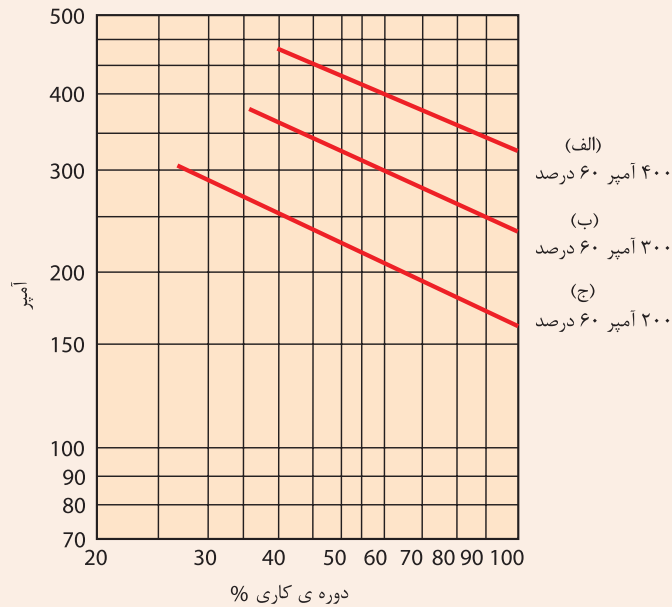

شکل ۴-۲۷: دوره کاری فرایند الکتروود دستی



خواندن نمودار دوره کاری

با استفاده از یک مداد و کاغذ و نمودار دوره کاری که در شکل ۴-۲۷ نشان داده شده، به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف: درصد ماکزیمم دوره کاری در ماکزیمم آمپر را تعیین کنید؟

ب: ماکزیمم آمپر جوشکاری در ۱۰۰ درصد دوره کاری را محاسبه کنید؟

کابل های جوشکاری

کابل هایی که برای جوشکاری به کار می روند باید انعطاف پذیر، عایق خوب و اندازه مناسب برای کار مورد نظر باشند. در اکثر کابل های جوشکاری از سیم های مسی استاندارد استفاده می شود. برخی از کابل های تولیدی جدید، از جنس سیم های آلومینیوم می باشند، سیم های آلومینیومی نسبت به مسی سبک تر و ارزان تر هستند. به دلیل اینکه هدایت الکتریکی آلومینیوم در یک اندازه مشابه به خوبی مس نمی باشد، به عنوان یک نتیجه، سیم های آلومینیومی باید یک سایز بزرگتر از سیم های مسی در نظر گرفته شود. از آنجایی که کابل های جوشکاری در معرض جرقه های داغ، گریس، روغن، لبه های تیز و ضربه قرار می گیرند، باید از مقاومت خوبی برخوردار باشد. هنگامی که جریان الکتریسیته در کابل جریان می یابد، مقاومت در برابر عبور جریان، باعث گرم شدن کابل شده و افت ولتاژ افزایش می یابد. برای به حداقل رساندن هدر رفت انرژی (توان) و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، کابل های الکتروود باید سایز صحیح و دقیقی داشته باشند. جدول زیر حداقل سایز کابل مورد نیاز که برای هر آمپر را نشان می دهد.

جدول ۴-۱: سایز کابل های مسی و آلومینیومی

| Amperes | | Copper Welding Lead Sizes | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ft | m | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Length of Cable | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |
| | 75 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 |
| | 100 | 30 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | | |
| | 125 | 38 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | | | | |
| | 150 | 46 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | | | | | |
| | 175 | 53 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | | | | | | |
| | 200 | 61 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | | | | | | |
| | 250 | 75 | 2/0 | 4/0 | | | | | | | |
| | 300 | 91 | 3/0 | | | | | | | | |
| | 350 | 107 | 3/0 | | | | | | | | |
| 400 | 122 | 4/0 | | | | | | | | | |

| Amperes | | Aluminum Welding Lead Sizes | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ft | m | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Length of Cable | 50 | 15 | 2 | 2 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | | |
| | 75 | 23 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | | | | |
| | 100 | 30 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | | | | | | |
| | 125 | 38 | 2/0 | 3/0 | | | | | | | |
| | 150 | 46 | 2/0 | 3/0 | | | | | | | |
| | 175 | 53 | 3/0 | | | | | | | | |
| | 200 | 61 | 4/0 | | | | | | | | |
| | 225 | 69 | 4/0 | | | | | | | | |

تمرین

تعیین سایز کابل جوشکاری

با استفاده از یک مداد و کاغذ و جدول سایز کابل که در شکل ۴-۱ نشان داده شده، به سؤالات زیر پاسخ دهید؟

- حداقل سایز کابل جوشکاری مسی برای ۲۰۰ آمپر و یک کابل با طول ۳۰ متر را محاسبه کنید؟
- حداقل سایز کابل جوشکاری مسی برای ۱۲۵ آمپر و یک کابل با طول ۶۹ متر را محاسبه کنید؟
- حداکثر طول کابل آلومینیومی جوشکاری که می تواند ۳۰۰ آمپر را حمل کند، تعیین کنید؟


انبر الکتروود (ELECTRODE HOLDERS)

انبر های الکتروود (نگهدارنده الکتروود) جوشکاری باید در نرخ آمپر مناسب طراحی شوند و دارای عایق خوب برای جوشکاری ایمن باشند. اینها طوری طراحی می شوند که در بیشترین و کمترین نرخ آمپر، استفاده شوند. آمپر بسیار بالا باعث داغ شدن و سوختن نگهدارنده می شود. اگر نگهدارنده در رنج های آمپری که استفاده می شود، بسیار بزرگ باشد، جابه جایی سخت می شود و باعث خستگی اپراتور می شود. معمولاً بر روی انبر الکتروود مقدار ظرفیت آمپر را درج می کنند (شکل ۴-۲۸).



شکل ۴-۲۸: انبر الکتروود

همانطور که در شکل ۴-۲۹ نشان داده شده است، فنرها، فک ها، عایق ها دسته ها و پیچ ها بخش هایی از انبر الکتروود هستند که قابل تعویض می باشند.

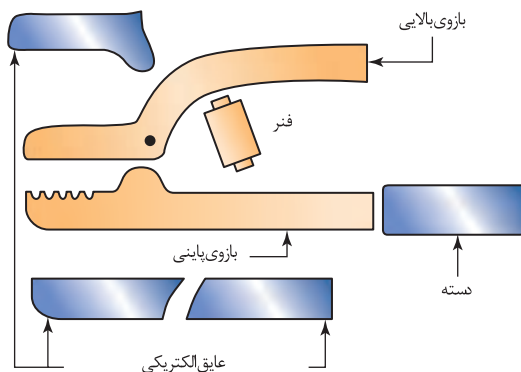

شکل ۴-۲۹: قسمت قابل تعویض انبر الکتروود

هرگز انبر الکتروودی که در اثر آمپر زیاد بیش از حد داغ شده است را در داخل آب برای سرد شدن نگذارید.

نکته





تعمیر انبر الکترو

با استفاده از دستورالعمل های شرکت های تولید کننده انبر، بر اساس نوع انبر الکترو، ابزارهای دستی و قسمت های قابل جایگزین در انبر الکترو به صورت زیر عمل کنید:

توجه: قبل از شروع هر کاری اطمینان حاصل کنید که دستگاه جوشکاری خاموش است و کابل اتصال به دستگاه قطع شده باشد.

۱. انبر الکترو را از کابل جوشکاری جدا کنید

۲. روکش عایق را فک انبر الکترو خارج کنید

۳. روکش عایق را بر روی انبر الکترو جایگزین کنید

 

۴. انبر الکترو را به کابل جوشکاری متصل کنید

۵. دستگاه جوشکاری را روشن کنید

۶. جوشکاری کنید و ببینید تعمیر انبر الکترو بدرستی انجام شده است

انبر اتصال (WORK CLAMPS)

اندازه انبر اتصال باید به درستی بر اساس آمپر انتخاب شود، و همچنین باید هنگام جوشکاری بر روی قطعات مورد اتصال سفت و محکم باشد. تاثیر گرما بر روی انبر اتصال مانند انبر الکترو است و موجب هدر رفت انرژی می شود، قابل توجه است که این هدر رفت اغلب توسط اپراتورها نادیده گرفته می شود. اتصال باید به دقت گاهی اوقات بررسی شود تا از در تماس بودن انبر با قطعه کار اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، هدر رفت انرژی به دلیل اتصال ضعیف انبر به بدنه قطعه، باعث تشکیل قوس نامناسب در حین جوشکاری می شود. همچنین قرار دادن انبر اتصال در مکان نامناسب باعث وزش قوس می شود.

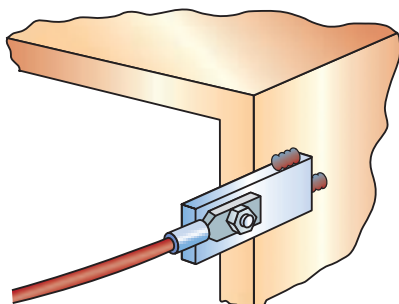

شکل ۴-۳۰: انبر اتصال

برای جلوگیری از وزش قوس چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟

سؤال

در مواقعی که قطعه کار حین جوشکاری جابه جا می شود، از انبر اتصال آج دار استفاده کنید.

نکته





بر قراری قوس الکتریکی

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکتروود E۶۰۱۰ یا E۶۰۱۳ با قطر ۳ میلیمتر - پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر
- ۳- نوع کار عملی: بر قرار قوس الکتریکی و گرده سازی بر اساس نقشه ۴-۱ (شکل ۴-۳۱)

نکات فنی


الکتروود را نزدیک پلیت قرار دهید، سپس الکتروود را بر روی پلیت آرام بکشید، به عبارتی دیگر بر روی آن خراش ایجاد کنید (شکل ۴-۳۲). زمانی که قوس ایجاد شد، به آرامی الکتروود را بلند کنید تا یک طول قوس مطلوب برسید، الکتروود را در یک نقطه نگه دارید تا اندازه جوش مورد نظر برسید، سپس به آرامی الکتروود را به سمت جلو حرکت دهید تا مهره جوش و یا گرده جوش ایجاد شده طویل تر شود. توجه داشته باشید در برخی مواقع به دلیل نزدیک کردن زیاد الکتروود به سطح قطعه، الکتروود به آن می چسبد، در این شرایط، سریعاً انبر الکتروود را فشار دهید تا الکتروود از آن خارج شود و سپس الکتروود را از سطح قطعه جدا کنید. به الکتروود بدون دستکش دست نزنید چون هنوز داغ است. اگر فلاکس (پوشش) در قسمت انتهایی الکتروود جدا شده، الکتروود را تعویض کنید چون با الکتروود ی که روکش آن جدا شده نمی توان قوس بر قرار کرد بعداً قسمت بدون روکش را بریده و مجدداً از آن استفاده کنید. پس از پایان کار، دستگاه جوش را خاموش کنید و محدوده ای که مشغول به کار بودید را تمیز کنید. فلزات دور ریز را در محفظه‌ای که مخصوص جمع آوری آن‌ها ست قرار دهید.



شکل ۴-۳۲: برقراری قوس با الکتروودی که روکش آن کنده شده (عدم برقرار قوس پایدار)

شکل ۴-۳۱: برقراری قوس


نقشه شماره ۱-۴

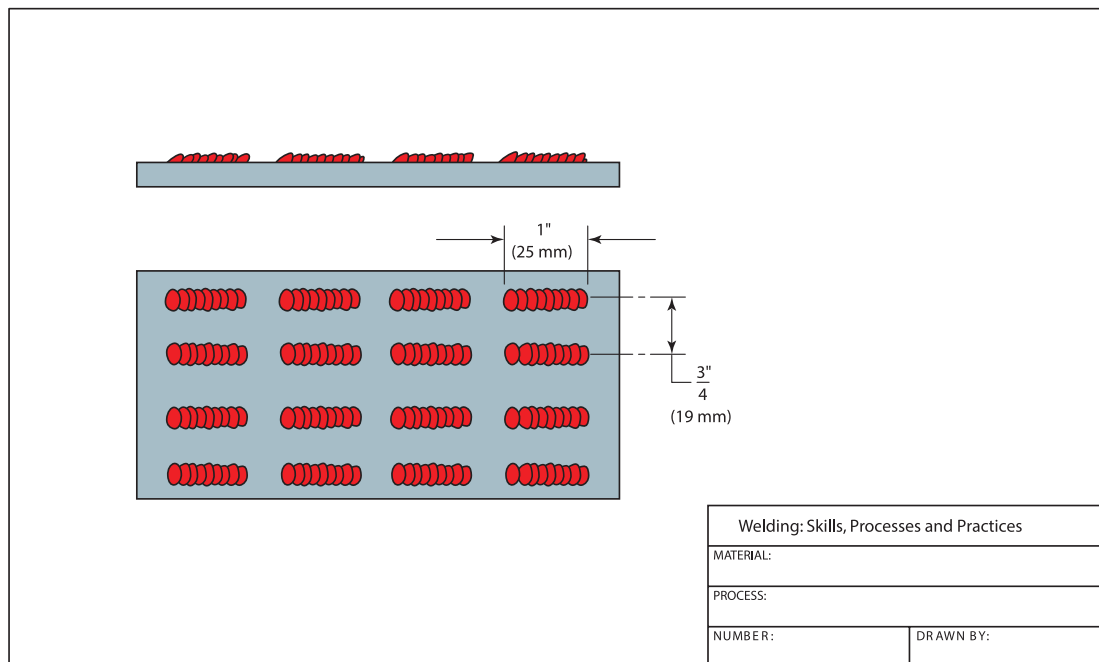

خال جوش زدن دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکتروود E۶۰۱۱ یا E۶۰۱۳ با قطر ۳٫۲۵ میلیمتر- پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر
- ۳- نوع کار عملی: برقراری قوس الکتریکی و خال جوش زدن (به جهت حرکت الکتروود در شکل ۴-۳۳ توجه کنید)

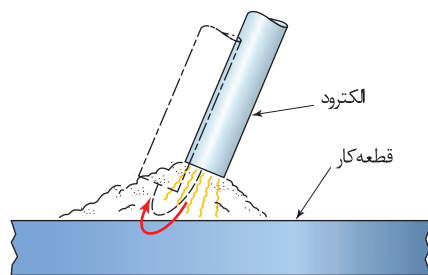

شکل ۴-۳۳: نحوه الکتروود در حین خال جوش زدن



آمپر بسیار کم و زیاد در کیفیت جوش تأثیر دارد

با توجه به جدول ۲-۴ هر الکتروود باید در یک آمپر (شدت جریان) مشخص به کار روند. به عنوان مثال، جوشکاری با جریان بسیار پایین نتیجه آن ذوب ناقص و نا پایداری قوس می باشد (شکل ۴-۳۴). جوش ممکن است دارای ناخالصی سرباره یا گاز شود به دلیل اینکه حوضچه مذاب جوش به اندازه کافی جریان پیدا نکرد و در نتیجه فلاکس هم واکنش خوبی نداشته است. همچنین این جریان بسیار پایین ممکن است موجب عدم نفوذ در پایین پلیت شود.

جدول ۲-۴: رنج آمپر برای الکتروودهای جوشکاری متداول در فرایند الکتروود دستی

| Electrode Size | Classification | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | E 6010 | E 6011 | E 6012 | E 6013 | E 7016 | E 7018 |
| 32/3 in. (2.4 mm) | 110-70 | 105-75 | 85-40 | 90-40 | 70-50 | 80-40 |
| 8/1 in. (3.2 mm) | 165-90 | 150-100 | 120-70 | 130-75 | 125-85 | 130-70 |
| 32/5 in. (4 mm) | 220-125 | 190-140 | 160-130 | 200-120 | 160-130 | 165-110 |

باجریان بسیار پایین ، ولتاژ قوس بسیار پایین است. طول قوس پایین نتیجه آن اتصال کوتاه و چسبیدن الکتروود بر روی سطح پلیت می باشد.

مغز الکتروود در حمل مقدار جریان الکتریکی محدودیت دارد. زمانیکه جریان افزایش می یابد، سیم (مغز الکتروود) به دلیل مقاومت الکتریکی داغ می شود این پیش گرمایی سیم موجب می شود که برخی از مواد شیمیایی داخل پوشش الکتروود زودتر بسوزند (شکل ۴-۳۵) در نتیجه از دست دادن بالانس عناصر شیمیایی از ترکیب الکتروود موجب ناپایداری قوس می شود.



شکل ۴-۳۵: جوشکاری با آمپر بسیار بالا



شکل ۴-۳۴: جوشکاری با آمپر بسیار پایین

افزایش طول قوس باعث پاشش جرقه بیش از حد می شود. جوشی که در نتیجه آمپر بالا ایجاد شود یک سطح صاف و پهنی خواهد داشت، و همچنین نفوذ آن عمیق تر خواهد بود. به دلیل بالا بودن دمای جرقه‌ها، هنگام برخورد با سطح قطعه به آن می چسبند و پس از سرد شدن، به راحتی نمی توان آن ها را از سطح فلز جدا کرد (شکل ۴-۳۶).



شکل ۴-۳۶: پاشش سخت شده بر روی فلز پایه



تأثیر تغییرات شدت جریان بر روی جوش

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب

۲- مواد مورد نیاز: الکتروود E۶۰۱۰ و E۶۰۱۳ با قطر ۳,۲۵ میلیمتر- دو پلیت فولادی یکی با ضخامت ۶ میلیمتر و دیگری با ضخامت ۱۳ میلیمتر (ضخیم)

۳- نوع تمرین عملی: بررسی تأثیر افزایش و کاهش شدت جریان بر روی جوش (مهیره جوش، گرده جوش، کیفیت جوش)

۴- حالت اول: دستگاه جوشکاری را روی آمپر ۹۰ با جریان AC یا DCRP تنظیم کنید، سپس قوس را برقرار کنید و در حدود ۲۵ میلیمتر جوشکاری کنید سپس شدت جریان را به اندازه ۱۰ آمپر افزایش دهید، قوس را برقرار کنید و در حدود ۲۵ میلیمتر دیگر جوشکاری کنید، و همین فرآیند را بالاترین آمپر دستگاه جوشکاری خود ادامه دهید.

۵- حالت دوم: الکتروود را عوض کنید و دستگاه جوشکاری را دوباره بر روی ۹۰ آمپر تنظیم کنید و در حدود ۲۵ میلیمتر بر روی پلیت جوش کاری کنید، شدت جریان را به مقدار ۱۰ آمپر کاهش دهید، این فرآیند را تا کمترین آمپر تکرار کنید، سپس دو حالت (دو پلیت) را باهم مقایسه کنید، از لحاظ عرض جوش، اندازه حوضچه، پاشش، سهولت در برداشتن سرباره و نفوذ بررسی کنید. همچنین مقدار الکتروود باقی مانده را در دو حالت مقایسه کنید، و در قالب یک گزارش ارائه دهید.




توجه: تنظیم شدت جریان در حین جوشکاری، باعث خراب شدن دستگاه می شود، در نتیجه برای تنظیم دستگاه ابتدا جوشکاری را قطع کنید و سپس دستگاه را تنظیم نمایید و مجدد جوشکاری کنید.

اندازه الکتروود و مقدار گرما وارد شده به قطعه رابطه مستقیمی دارند

انتخاب اندازه صحیح الکتروود جوش کاری برای یک جوش توسط برخی از عوامل زیر تعیین می شود.

- مهارت جوشکاری،
- ضخامت فلز مورد جوش کاری،
- اندازه فلز،
- کدها و استانداردهای جوش کاری

استفاده از الکتروودهایی با قطر کمتر نیاز بر مهارت کمتری نسبت به الکتروودهای با قطر بزرگ دارد. همچنین الکتروود قطر کمتر نرخ رسوب کمتری نسبت به الکتروود بزرگتر دارد. اگر برای اتصال قطعات کوچک و نازک از الکتروود با قطر بزرگ استفاده شود، باعث گرم شدن بیش از حد آن می شود و ممکن است به قطعه آسیب وارد شود. به طور کلی برای تعیین اینکه آیا دما گرده جوش یا گرما وارده شده به قطعه زیاد است یا نه به شکل انتهایی جوش ها در شکل ۴-۳۷ نگاه کنید.

| مقدار حرارت وارد شده به قطعه | شکل حوضچه جوش |
|------------------------------|--|
| خیلی پایین |  |
| صحیح |  |
| خیلی بالا |  |

شکل ۴-۳۷: تاثیر گرما وارد شده به قطعه بر روی شکل حوضچه جوش

موجهای گرد و یکنواخت همانند شکل ۴-۳۷ نشان می دهد که جوش به صورت یکنواخت سرد شده است و گرما بیش از حد نبوده است اگر موج به صورت نقطه ای ایجاد شود، بیانگر این است که فرآیند سرد شدن جوش بسیار آهسته بوده و زیر گرما وارد شده به قطعه بسیار زیاد بوده است. گرما بیش از حد باعث سوختگی جوش می شود. و هنگامی که سوختگی جوش اتفاق می افتد تعمیر آن سخت است.

برای رفع مشکلات ناشی از گرمای بیش از حد، جوشکاری می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

- ۱- کاهش آمپر
- ۲- استفاده از طول قوس کوتاه
- ۳- به کار گیری قطعه بزرگتر
- ۴- به کارگیری الکتروود با قطر کمتر



تأثیر گرما بیش از حد بر جوش

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکتروود E6010 یا E6013 با قطر ۳,۲۵ میلیمتر - سه پلیت فولادی با ضخامت‌های متفاوت: پلیت اول: ۳ میلیمتر - پلیت دوم: ۵ میلیمتر - پلیت سوم: ۶ میلیمتر
- ۳- نوع تمرین عملی: حالت اول - ابتدا بر روی پلیت‌ها به صورت زنجیره ای جوشکاری کنید. جوشکاری در شرایط آمپر، سرعت پیشروی و طول قوس ثابت در هر سه پلیت انجام شود. در انتها این ۳ پلیت را از لحاظ ظاهر، پهنای مهره جوش تقویتی مقایسه کنید.
- ۴- حالت دوم - در این مرحله جوشکاری در شرایطی متفاوت از مرحله اول انجام شود، به طوری که آمپر مشابه به حالت قبلی، سرعت پیشروی و طول قوس را تغییر دهید و یک جوش اضافی به روی پلیت اول و پلیت دوم ایجاد کنید، سپس ظاهر جوش، پهنای مهره جوش و را با هم مقایسه کنید.
- ۵- حالت سوم - در این مرحله، یک جوش اضافی روی پلیت اول و دوم در شرایط برابر با ابتدای آزمایش، طول قوس و سرعت پیشروی برابر، اما آمپر را تغییر دهید (آمپر را کاهش دهید)، سپس پهنای مهره جوش (گرده جوش) را از لحاظ ظاهری مقایسه کنید.

طول قوس (ARC LENGTH)

طول قوس به فاصله که قوس باید پرش کند از نوک الکتروود روی سطح پلیت یا جوش گفته می‌شود. همانگونه که جوش پیشرفت می‌کند و ادامه می‌یابد الکتروود کوتاه تر می‌شود یا به عبارتی دیگر مصرف می‌شود. برای ثابت نگهداشتن طول قوس به الکتروود باید به طور پیوسته کاهش یابد یعنی به سمت پلیت پایین آورده شود. پایدار نگهداشتن طول قوس بسیار مهم است، و تغییر بزرگ در طول قوس تاثیر منفی بر روی جوش خواهد داشت. زمانی که طول قوس کم می‌شود فاصله انتقال قطره مذاب کاهش یافته در نتیجه الکتروود به قطعه کار می‌چسبد (شکل ۴-۳۸). جوشهایی که در نتیجه طول قوس کوتاه ایجاد می‌شوند، بسیار باریک، محدب و برجسته می‌باشند (شکل ۴-۳۹).

فاکتورهایی موثر بر طول قوس؛ نوع الکتروود، طرح اتصال ضخامت فلز و جریان جوشکاری می‌باشند.




شکل ۴-۳۹: جوشکاری با طول قوس بسیار زیاد



شکل ۴-۳۸: جوشکاری با طول قوس بسیار کم

اتصالاتی که عمیق و باریک هستند، قوس به یک سمت کشیده می‌شود و به ریشه نمی‌رسد (شکل ۴-۴۰) به عنوان نتیجه، ذوب ریشه جوش کاهش می‌یابد یا ممکن است معیوب شود بنابراین موجب ایجاد یک جوش ضعیف خواهد شد، اگر یک طول قوس بسیار کوتاه استفاده شود، قوس به ریشه جوش خواهد رسید و ذوب بهتری اتفاق می‌افتد.

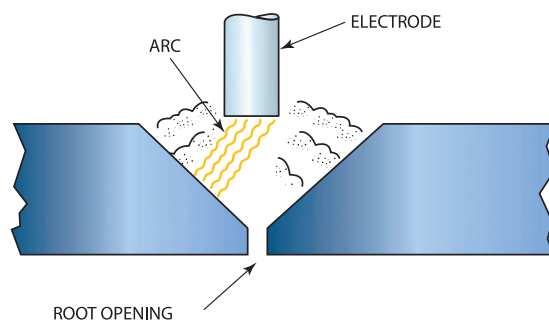


شکل ۴-۴۰: پرش قوس به سمت نزدیکترین جزء، در نتیجه عدم نفوذ در ریشه

به دلیل اینکه قوس‌های کوتاه، گرما و نفوذ کمتری ایجاد می‌کنند، آن‌ها برای جوش کاری فلزات نازک تر و یا اتصال نازک به ضخیم بسیار مناسب هستند. آمپر بالا برای پایدار کردن قوس کوتاه نیاز است تا یک ذوب خوب با حداقل ناخالصی سرباره ای ایجاد کند. بهترین طول قوس مورد نیاز در جوشکاری ۳ میلیمتر است چنانچه وقتی که از الکتروود با قطر ۳ میلیمتر استفاده می‌شود. اما این فاصله متغیر است. هنگامی شرایط جوش کاری تغییر می‌کند طول قوس نیز باید تغییر کند.

زاویه الکتروود (ELECTRODE ANGLE)

به زاویه بین الکتروود و سطح فلز مورد اتصال، زاویه الکتروود گفته می‌شود. البته این زاویه متأثر از جهت پیشروی الکتروود (جهت جوشکاری) می‌باشد. بر این اساس زاویه الکتروود به دو صورت زاویه پیشران و زاویه پشتران تقسیم می‌کند (شکل ۴-۴۱).

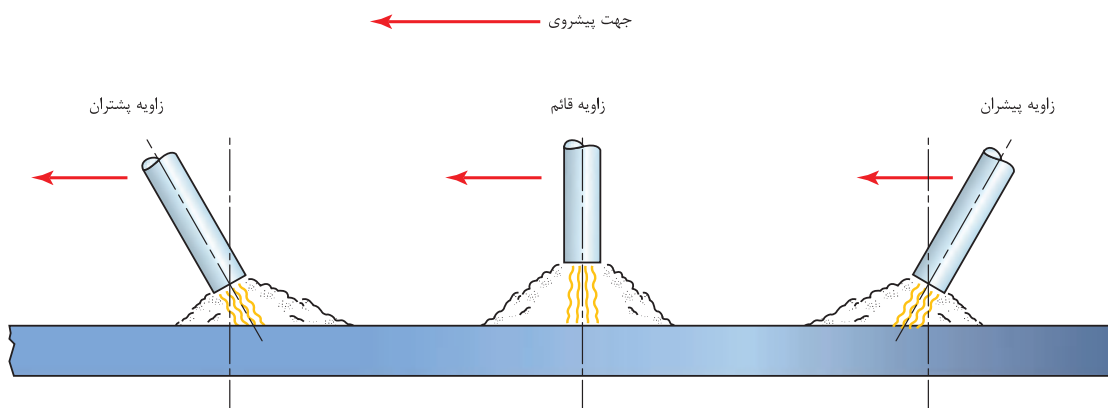


شکل ۴-۴۱: جهت پیشروی و زاویه الکتروود

زاویه نسبی مهم است به دلیل اینکه نیروی جت، فلز و سرباره ای را که از انتهای الکتروود خارج می شود را به سمت پلایت هدایت می کند.


زاویه پیشروی پیشران (leading angle)

همانطور که در شکل ۴-۴۲ می بینید، این زاویه، فلز مذاب و سرباره را به سمت جلو گرده جوش هدایت می کند. اگر جوشکاری در حالت افقی انجام می شود، باید توجه داشت تا عیب روی هم رفتگی و یا ناخالصی سرباره در جوش ایجاد نشود. همانطور که در شکل ۴-۴۳ می بینید فلز جامدی که به جلو جوش هدایت شده، قبل از اینکه سطح فلز پایه ذوب شود، فلز پُرکننده و سرباره را سرد و منجمد می کند. این سرد شدن سریع، از ذوب شدن فلزات با یکدیگر (فلز پایه و فلز پُرکننده) جلوگیری می کند (شکل ۴-۴۳). در نتیجه مقدار ناخالصی سرباره ای و روی هم رفتگی جوش باقی می ماند. به طور کلی برای جلوگیری از باقی ماندن سرباره و بوجود آمدن عیب روی هم رفتگی جوش می توان مانند زیر عمل کنید.

- استفاده از زاویه پیشران کوچک تا حد ممکن،
 - مطمئن شوید که قوس فلزات را کاملاً ذوب می کنند (شکل ۴-۴۴)،
 - از الکتروود نفوذی برای تشکیل گرده های کوچک استفاده کنید،
 - قوس را به سمت جلو و عقب حرکت دهید برای ایجاد حوضچه مذاب کامل در دو لبه اتصال،
- به طور کلی از زاویه پیشران در جایی که می خواهیم نفوذ را کاهش دهیم یا از ریزش فلز مذاب حین جوشکاری عمودی جلوگیری کنیم، استفاده می کنیم (شکل ۴-۴۵)

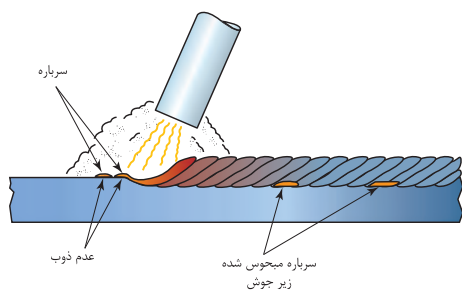


شکل ۴-۴۳: ناخالصی سرباره در جوش

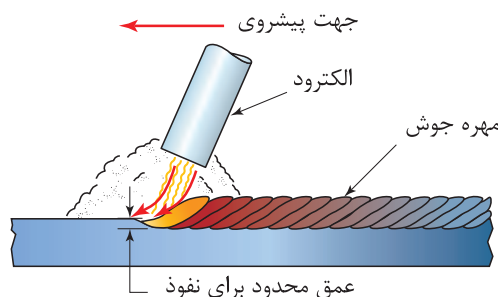

شکل ۴-۴۲: زاویه پیشران




شکل ۴-۴۴: ذوب کامل

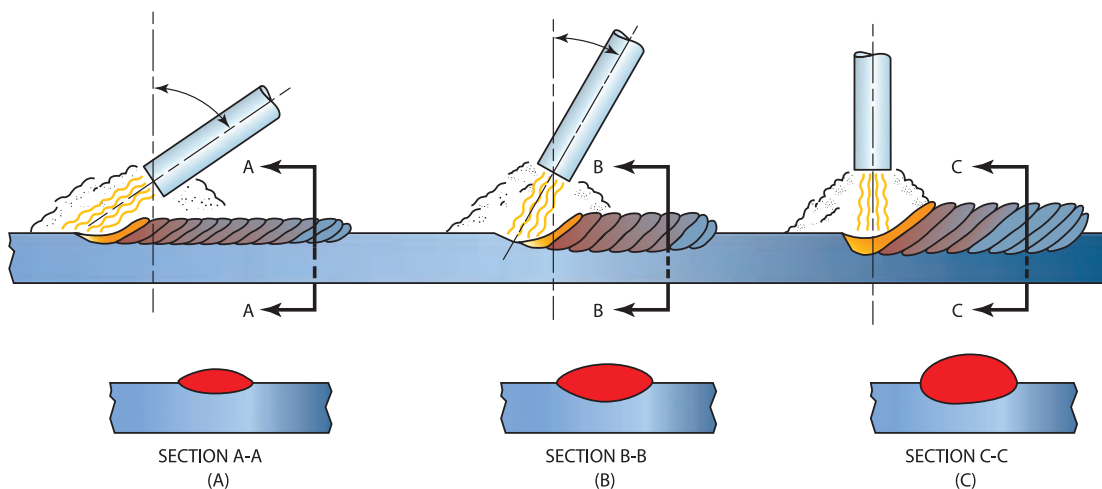


شکل ۴-۴۵: تاثیر زاویه پیشران روی تشکیل مهره جوش (گرده جوش)، پهنا و نفوذ جوش - با افزایش زاویه به سمت زاویه ۹۰ درجه نفوذ افزایش می یابد

زاویه پشتران (Trailing Angle)

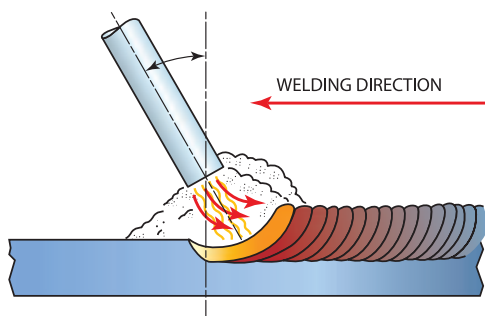

شکل ۴-۴۵: زاویه پشتران

همانطور که در شکل ۴-۴۵ می بینید، جوشکاری با این زاویه موجب می شود که فلز مذاب به سمت عقب (پشت حوضچه مذاب) هدایت می کند، جایی که سرد و منجمد می شود. در حالیکه فلز ذوب شده به پشت حوضچه هدایت می شود، قوس الکتریکی مقدار بیشتری از فلز مذاب را ذوب می کند، که موجب نفوذ عمیقتر می باشد. فلز مذاب، به سمت پشتی جوش سرد و منجمد شده هدایت می شود، که این امر موجب تقویت جوش می شود (شکل ۴-۴۶).

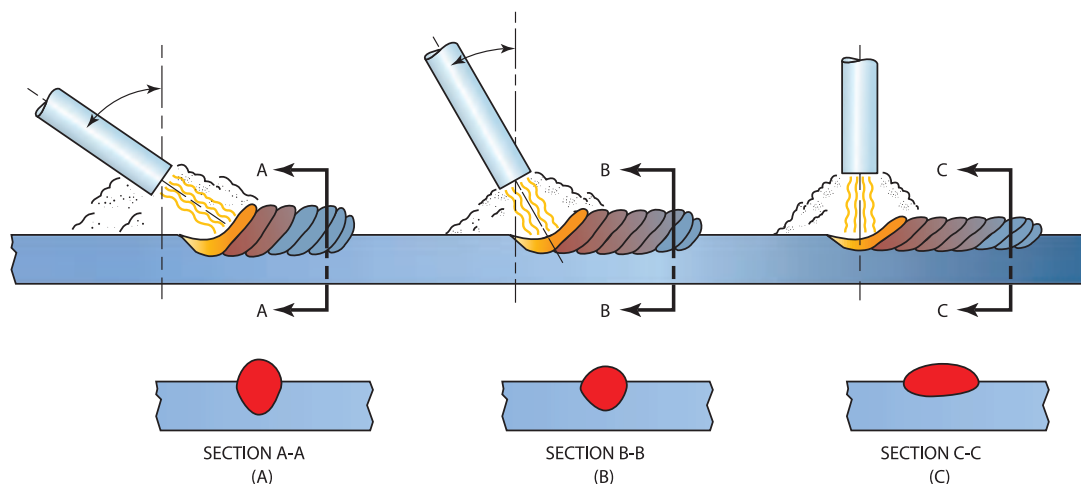

شکل ۴-۴۶: تاثیر زاویه پشتران روی مقدار گرده جوش تشکیل شده، پهنا، نفوذ، سطح A-A به دلیل زاویه پیشران بزرگتر الکتروود، گرده جوش بیشتر ایجاد شده است

بررسی تاثیر زاویه

دستور کار:


قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکتروود E ۶۰۱۳ با قطر ۳,۲۵ میلیمتر - پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر
- ۳- نوع تمرین عملی: بررسی تاثیر تغییرات زاویه الکتروود بر روی جوش
- ۴- جوشکاری را با زاویه پشتران زیاد شروع کنید، در حدود ۲۵ میلیمتر جوشکاری کنید. طوری جوشکاری کنید که حوضچه جوش را با چشم ببینید، به آرامی زاویه الکتروود افزایش دهید، و تغییرات را بروی جوش مشاهده کنید (شکل ۴-۴۷).
- ۵- هنگامی که زاویه به ۹۰ درجه رسید، یک جوش در حدود ۲۵ میلیمتر ایجاد کنید جوشکاری را با تغییر زاویه الکتروود به پیشران ادامه دهید. به حوضچه جوش در نقاطی که در شکل (شکل ۴-۴۸) آمده است نگاه کنید. در طول جوشکاری، شما باید قوس و سرعت پیشروی را ثابت نگهدارید. در پایان نتایج را تحلیل کنید و به صورت یک گزارش ارائه دهید.






شکل ۴-۴۸: جوشکاری با زاویه پیشران

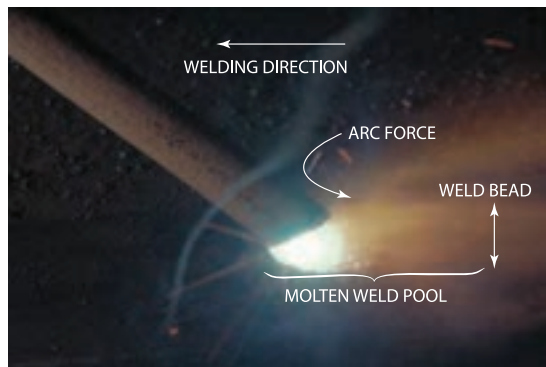

شکل ۴-۴۷: جوشکاری با زاویه پشتران


تکنیک‌های جوشکاری (ELECTRODE MANIPULATION)

جابه جایی و حرکت موجی شکل الکتروود می تواند مشخصه هایی مانند نفوذ، پاشنه جوش، عرض جوش، تخلخل، سوختگی کناره جوش، روی هم افتادگی و ناخالصی سرباره را کنترل کند. نوع الگوی حرکتی برای هر جوش به جوشکار بستگی دارد و بر اساس تجربه فرد انتخاب می شود. به هر حال، برخی از الگوها برای بعضی از وضعیت های جوشکاری مناسب و مفید می باشد. الگوهای بسیاری برای جوشکاری وجود دارد که جوشکاران می توانند از آن استفاده کنند (شکل ۴-۴۹).

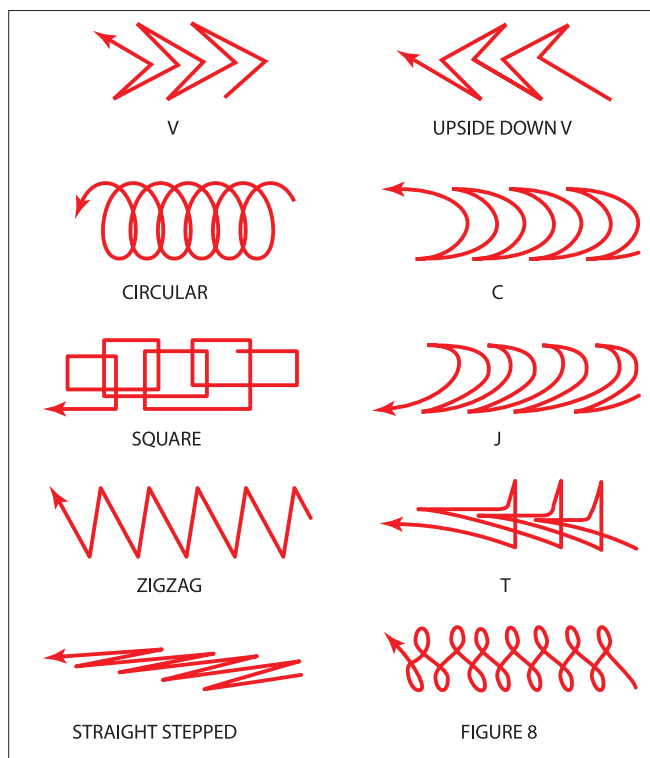


شکل ۴-۴۹: الگوهای حرکتی موجی شکل

ده نوع الگوی جوش کاری که برای اکثر شرایط های جوشکاری می تواند استفاده شود، در شکل ۴-۵۰ آمده است به عنوان مثال ، تکنیک دایره ای اغلب برای جوش کاری در حالت تخت برای اتصال لب به لب و سپری مورد استفاده قرار می گیرد. از این الگو برای گرده سازی و پوشش دهی استفاده می کنند.

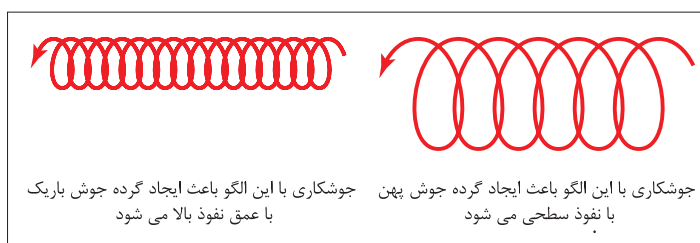

شکل ۴-۵۰: الگوی دایره ای شکل


با افزایش پهنای دایره ها می توان گرده ای پهن تر و نیز با نفوذ بالاتر ایجاد کرد (شکل ۴-۵۱). تکنیک دایره ای و تخت برای جوشکاری وضعیت تخت مناسب است. همچنین از این الگوها می توان در وضعیت عمودی هم استفاده کرد. قابل توجه است که از این تکنیک برای پر کردن اتصالاتی که دارای فاصله بزرگ (گپ بین دو قطعه) هستند، استفاده می شود. تکنیک J برای اتصالات لب روی هم (۱F) و همه اتصالات عمودی (۳G) و افقی (۲F) لب روی هم بسیار خوب جواب می دهد مانند شکل ۴-۵۱ این تکنیک باعث می شود که گرما روی پلیت های ضخیم متمرکز می شود.

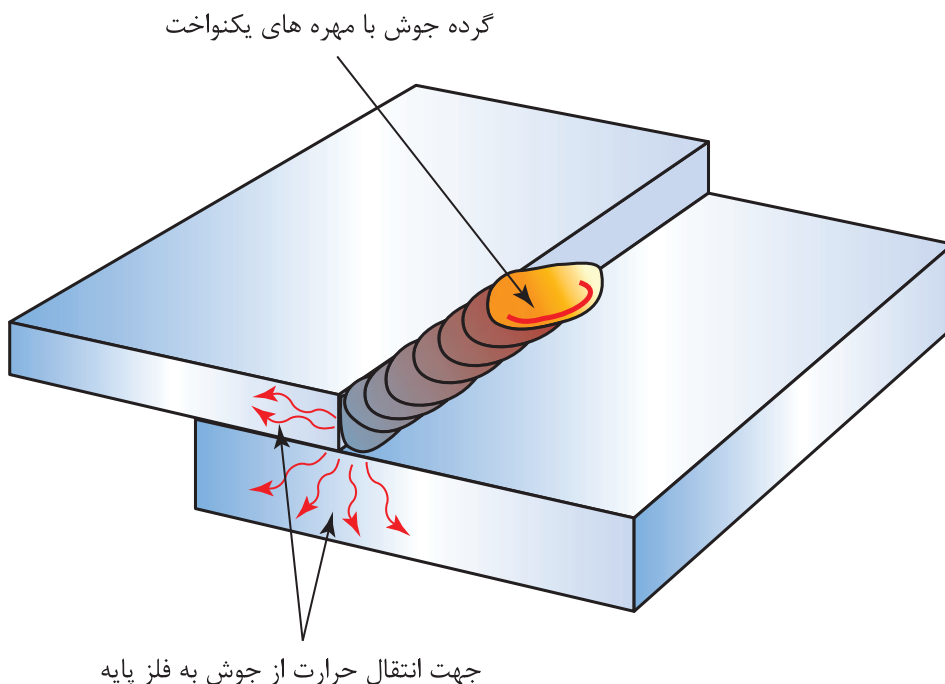

شکل ۴-۵۱: الگو J شکل اجازه می دهد تا گرما بروی قطعه ضخیم تر متمرکز شود

تکنیک (T) در جوش‌های گوشه در حالت های (۳F) عمودی و (۴F) بالای سر کاربرد دارد (شکل ۴-۵۲). همچنین برای جوش‌های شیاری با نفوذ عمیق کاربرد دارد. قسمت بالای تکنیک T برای پرکردن گلوبی جوش به کار می‌رود برای جلوگیری از سوختگی کناره جوش به کار می‌رود. تکنیک مستقیم مرحله ای می‌تواند برای جوش‌های محکم، پاس ریشه و چند پاسه برای همه وضعیت‌ها استفاده شود. برای این تکنیک کمترین مقدار فلز در یک زمان در مقایسه با سایر تکنیک‌ها، ذوب می‌شود. در یک زمان مشابه که الکتروده به سمت جلو مرحله به مرحله حرکت می‌کند، طول قوس افزایش می‌یابد. به طوری که هیچ فلزی در جلوی حوضچه جوش رسوب نمی‌کند شکل (شکل ۴-۵۳، شکل ۴-۵۴) این عمل اجازه می‌دهد که حوضچه مذاب جوش در یک اندازه قابل کنترل سرد و منجمد شود. علاوه بر این، قوس در حالت هر نقطه، روغن، رنگ را از روی سطح فلز می‌سوزاند و از بین می‌برد قبل از اینکه جوش آلوده شود.

الگو (تکنیک) جوشکاری

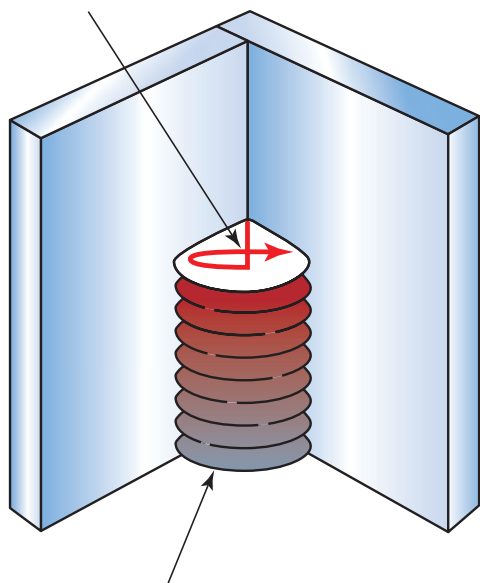

جوش پر شده در حالت عمودی

شکل ۴-۵۲: الگو T معکوس




شکل ۴-۵۴: الکتروده نمی‌تواند فلز پایه را ذوب کند و در جوش رسوب نماید



شکل ۴-۵۳: الکتروده به آرامی به سمت جلو می‌رود و دوباره به حوضچه جوش بر می‌گردد

الگوهای ۸ شکل و زیگزاگ در وضعیت‌های تخت و عمودی، برای پاس‌های پوششی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها دارای نرخ رسوب بالایی می‌باشند و در حین استفاده از آنها نباید تعداد دفعات موج بیشتر از $1/2-2$ برابر قطر الکتروده شود (شکل ۴-۵۵).

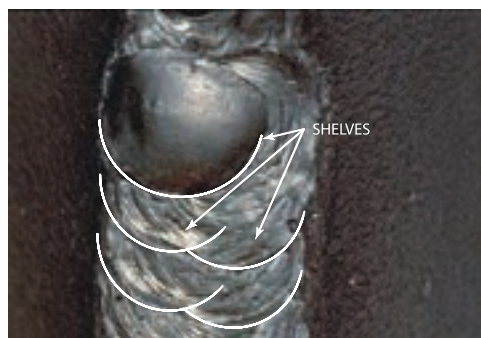

شکل ۴-۵۵- استفاده از شلف (مهره‌های بزرگ) برای محافظ از حوضچه جوش

گرده سازی و ایجاد خط جوش در وضعیت افقی با الکترودهای E۷۰۱۸, E۶۰۱۳, E۶۰۱۰ دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکترودهایی با قطر ۳,۲۵ میلی‌متر- پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلی‌متر و طول ۱۵۲ میلی‌متر
- ۳- شروع جوشکاری از انتهای پلیت و ایجاد یک خط جوش مستقیم در طول کل پلیت
- ۴- در حین جوشکاری به حوضچه جوش نگاه کنید (از ماسک و کلاه جوشکاری استفاده کنید)
- ۵- این کار را برای هر یک از الکترودهای بالا تکرار کنید (گرده سازی و ایجاد خط جوش)
- ۶- پلیت را سرد کنید، سپس به آن نگاه کنید آیا عیبی در آن مشاهده می‌کنید؟
- ۷- در انتهای کار، محدوده‌ای که در آن کار بوده‌اید را تمیز کنید و ته مانده‌های الکتروود و پلیت‌های جوشکاری شده را در محفظه‌ای که برای بازیابی در نظر گرفته شده، قرار دهید.

فعالیت کارگاهی



گرده سازی و ایجاد خط جوش در وضعیت عمودی با الکترودهای E۷۰۱۸, E۶۰۱۳, E۶۰۱۰ دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکترودهایی با قطر ۳,۲۵ میلی‌متر- پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلی‌متر و طول ۱۵۲ میلی‌متر
- ۳- گرده سازی و ایجاد خط جوش در وضعیت عمودی- برای شروع زاویه الکتروود را در حالت ۴۵ درجه

فعالیت کارگاهی




قرار دهید و جوشکاری کنید.

این تکنیک شبیه همان جوشکاری در وضعیت عمودی است، با این حال مهارت کمتری نسبت به وضعیت عمودی نیاز دارد، و این روش کمک می کند که مهارتتان را افزایش دهید. پس از کسب مهارت در این حالت، زاویه را به آرامی در چند مرحله افزایش دهید تا به وضعیت عمودی برسید (شکل ۴-۵۶).

۴- پلیت را سرد کنید، سپس به آن نگاه کنید آیا عیبی در آن مشاهده می کنید؟ این کار را برای هر یک از الکترودهای بالا تکرار کنید (گرده سازی و ایجاد خط جوش) تا مهارت در ایجاد خط جوش در وضعیت عمودی را کسب کنید.

۵- در انتهای کار، محدوده ای که در آن در حال کار بوده اید را تمیز کنید و ته مانده های الکتروود و پلیت های جوشکاری شده را در محفظه ای که برای بازیابی در نظر گرفته شده، قرار دهید.

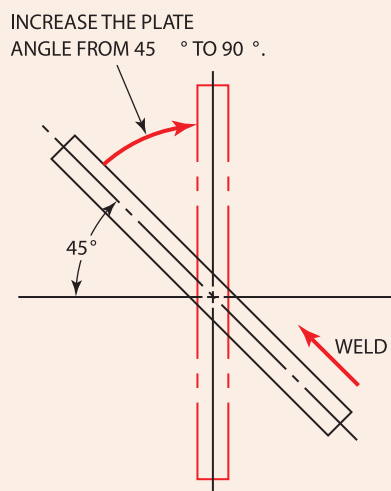

شکل ۴-۵۶: افزایش زاویه تمرین ایجاد خط جوش از ۴۵ به ۹۰ درجه

گرده سازی و ایجاد خط جوش در وضعیت افقی با الکترودهای E۶۰۱۰, E۶۰۱۳, E۷۰۱۸ دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:


- ۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
- ۲- مواد مورد نیاز: الکترودهایی با قطر ۳,۲۵ میلیمتر - پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر و طول ۱۵۲ میلیمتر




۳- گرده سازی و ایجاد خط جوش در وضعیت افقی - همانطور که در شکل ۴-۵۷ نشان داده شده، قطعه ابتدا باید در زاویه ۴۵ درجه قرار گیرد و سپس به آرامی به زاویه درجه برسد، سعی می‌کند حداقل سه زاویه متفاوت را تست کنید تا به وضعیت افقی برسید، این تکنیک به شما کمک می‌کند تا به مهارت مورد نیاز برای جوشکاری در حالت افقی برسید. الگو J برای جوشکاری در این حالت بسیار مناسب می‌باشد (شکل ۴-۵۸).

۴- پلیت را سرد کنید، سپس به آن نگاه کنید آیا عیبی در آن مشاهده می‌کنید؟ این کار را برای هر یک از الکترودهای بالا تکرار کنید (گرده سازی و ایجاد خط جوش) تا مهارت در ایجاد خط جوش در وضعیت افقی را کسب کنید.

۵- در انتهای کار، محدوده‌ای که در آن در حال کار بوده‌اید را تمیز کنید و ته مانده‌های الکترودها و پلیت‌های جوشکاری شده را در محفظه‌ای که برای بازیابی در نظر گرفته شده، قرار دهید.

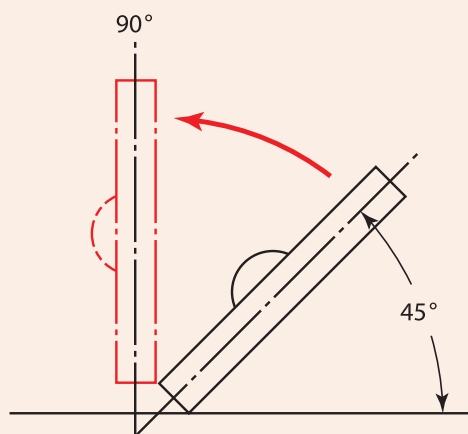

شکل ۴-۵۷: تغییر زاویه الکترودها همزمان با افزایش مهارت

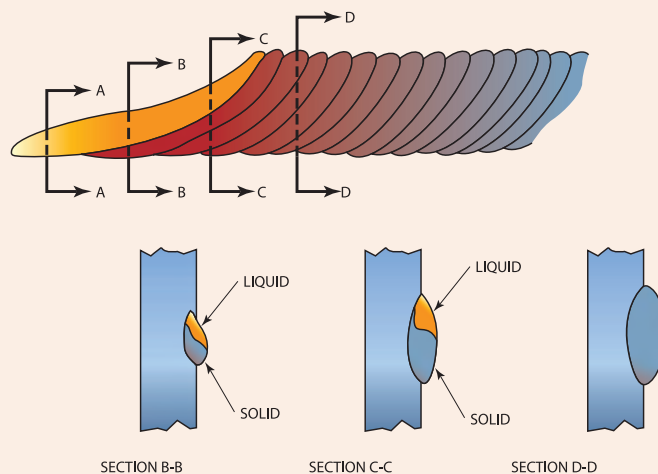


شکل ۴-۵۸: پیشرفت جوشکاری در حالت افقی

اتصال لب به لب مربعی (SQUARE BUTT JOINT)



شکل ۴-۵۹: مقطعی باید کوچک و یکنواخت باشد تا تاثیر به جوش نهایی نداشته باشد

همانطور که در شکل ۴-۵۹ می‌بینید، دو پلیت بوسیله جوش مقطعی (Tack Weld) به یکدیگر متصل می‌شوند. به فاصله بین دو پلیت ریشه باز یا شکاف ریشه گفته می‌شود. تغییر در اندازه ریشه باز تاثیر بر نفوذ جوش می‌گذارد. با افزایش فاصله بین دو قطعه، مقدار نفوذ نیز افزایش می‌یابد. مقدار ریشه باز برای اکثر اتصالات بین ۰ تا ۳ میلیمتر می‌باشد. ریشه باز بسیار بزرگ باعث سوختگی در ریشه جوش می‌شود (شکل ۴-۶۰).

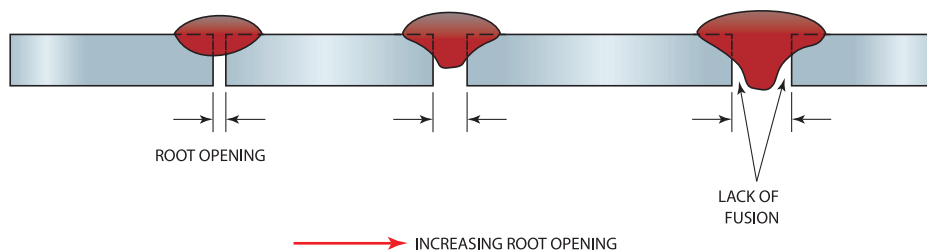

شکل ۴-۶۰: اثر ریشه باز بر روی نفوذ جوش

جوشکاری اتصال لب به لب مربعی در وضعیت تخت با الکترودهای E۷۰۱۸, E۶۰۱۳, E۶۰۱۰

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب

۲- مواد مورد نیاز: الکترودهایی با قطر ۳,۲۵ میلیمتر - پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر و طول ۱۵۲ میلیمتر


۳- ایجاد اتصال لب به لب در حالت تخت (نقشه ۴-۲)

ابتدا دو پلیت را با جوش مقطعی یا خال جوش بر روی میز جوشکاری به یکدیگر به صورت جزئی متصل کنید. قوس را در دو انتهای پلیت قوس را بر قرار کنید و یک حوضچه جوش بین دو پلیت تشکیل دهید، الکتروده را در حوضچه نگه دارید تا اتصال بر قرار شود. بعد از ایجاد یک پل ارتباطی بین دو پلیت به واسطه خال جوش زدن، الکتروده را به صورت موجی شکل در طول اتصال حرکت دهید.

توجه داشته باشید که حین جوشکاری نباید با صورت الکتروده را در عرض اتصال حرکت دهید، در این صورت سرباره در داخل جوش محبوس خواهد شد و عیب ناخالصی ایجاد خواهد شد (شکل ۴-۶۱)



نقشه شماره ۲-۴

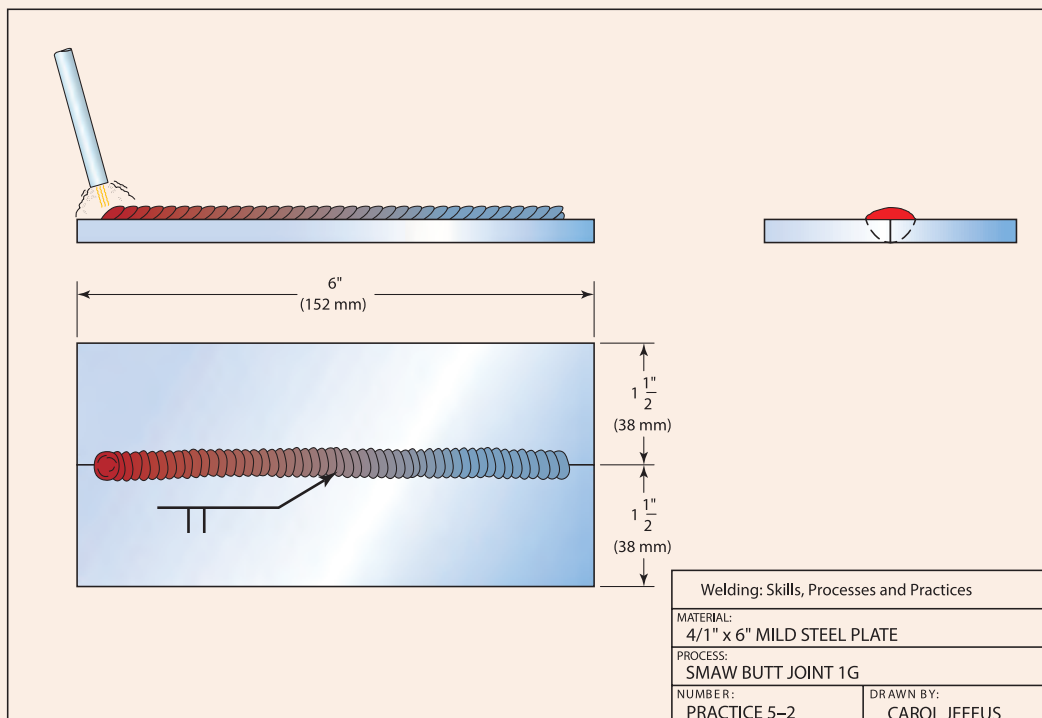

کل طول ۱۵۲ میلی‌متر پلیت را جوشکاری کنید، معمولاً در این نوع اتصالات نیازی به نفوذ کامل نمی‌باشد. توجه داشته باشید که اگر نیاز به نفوذ عمیق بود، دو راه وجود دارد، ۱- افزایش فاصله بین پلیت ۲- آماده‌سازی لبه‌ها که اصطلاحاً پخ‌سازی می‌نامند، یعنی لبه پلیت را زاویه بدهیم.

۴- پلیت را سرد کنید، سپس به آن نگاه کنید آیا عیبی در آن مشاهده می‌کنید؟ این کار را برای هر یک از الکترودهای بالا تکرار کنید (گرده‌سازی و ایجاد خط جوش) تا مهارت در جوشکاری دو پلیت به صورت لب به لب مربعی در وضعیت تخت را کسب کنید.

۵- در انتهای کار، محدوده‌ای که در آن کار بوده‌اید را تمیز کنید و ته مانده‌های الکتروود و پلیت‌های جوشکاری شده را در محفظه‌ای که برای بازیابی در نظر گرفته شده، قرار دهید.



شکل ۴-۶: عیب ایجاد شده در اثر حرکت سریع الکتروود در عرض جوش



جوشکاری اتصال لب به لب مربعی در وضعیت عمودی با الکترودهای E۷۰۱۸, E۶۰۱۳, E۶۰۱۰ دستور کار:


قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

۱- تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب
۲- مواد مورد نیاز: الکترودهایی با قطر ۳,۲۵ میلیمتر- پلیت فولادی با ضخامت ۶ میلیمتر و طول ۱۵۲ میلیمتر
۳- ایجاد اتصال لب به لب در حالت در زاویه ۴۵ درجه، جوشکاری را از انتهای لبه پایینی پلیت شروع کنید، قبل از آن انتهای دو پلیت را در ناحیه اتصال خال جوش بزنید تا بهم متصل شوند. در این حالت از الگوهای C و J برای جوشکاری در این حالت استفاده کنید (نقشه شماره ۴-۳).

همانطور که در شکل ۴-۶۲ نشان داده شده، هنگامی که الکتروده به سمت بالای جوش حرکت می کند، طول قوس به آرامی افزایش می یابد که نتیجه آن نرخ رسوب که فلز مذاب در ناحیه اتصال می باشد، بنابراین هنگامی که الکتروده را مجدد به سمت جوش بر می گردانید، باید طول قوس را کاهش دهید تا فلز مذاب رسوب کند. توجه داشته باشید که جوشکاری در حالت عمودی کمی دشوار است، از اینرو برای افزایش مهارتتان باید پلیت ها در زاویه ۴۵ درجه قرار دهید، و در صورت کسب مهارت در این وضعیت زاویه قرار گیری پلیت را افزایش دهید تا به وضعیت عمودی برسید، و در نهایت تمرین را در وضعیت عمودی را ادامه دهید.


۴- پلیت را سرد کنید، سپس به آن نگاه کنید آیا عیبی در آن مشاهده می کنید؟ این کار را برای هر یک از الکترودهای بالا تکرار کنید (گرده سازی و ایجاد خط جوش) تا مهارت در جوشکاری دو پلیت به صورت لب به لب مربعی در وضعیت عمودی را کسب کنید.

۵- در انتهای کار، محدوده ای که در آن در حال کار بوده اید را تمیز کنید و ته مانده های الکتروده و پلیت های جوشکاری شده را در محفظه ای که برای بازیابی در نظر گرفته شده، قرار دهید.

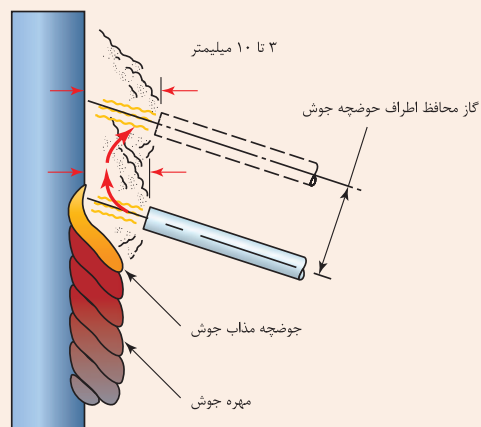

شکل ۴-۶۲: تکنیک حرکت دست در حالت عمودی

نقشه شماره ۳-۴

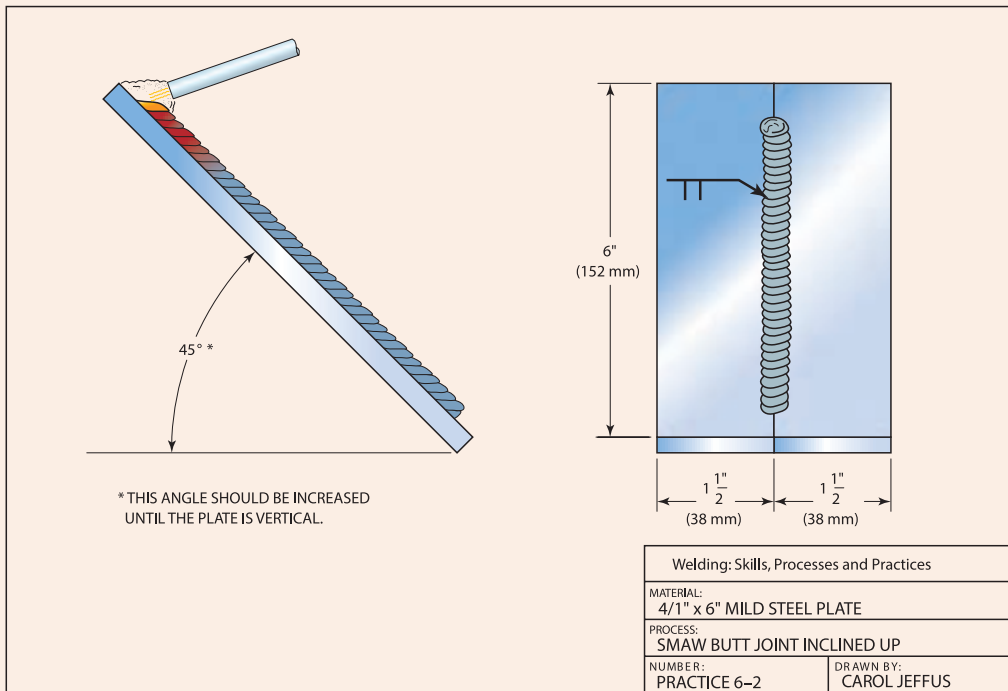

ارزشیابی پایانی

| <p>شرح کار: ۱. ایجاد دو گرده جوش خطی موازی با فاصله محوری ۲ میلی متر و پر کردن میان آن دو با تکنیک جوش نوسانی</p> | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|---|
| <p>استاندارد عملکرد: جوشکاری خطی و یا اتصال دو صفحه با طرح اتصال مربعی با تکنیک خطی یا نوسانی را با کارگیری دستگاه جوش الکتروود دستی برابر WPS</p> <p>شاخص‌ها: تنظیم شدن جریان برابر جدول - جوشکاری و کنترل آن برابر نقشه انتخاب الکتروود برابر WPS - کنترل ابعاد اندازه ها برابر نقشه</p> | | | | |
| <p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کارگاه جوشکاری الکتروود دستی استاندارد با تهویه و نور کافی مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی</p> <p>شرایط: زمان: ۱ ساعت</p> <p>ابزار و تجهیزات: دستگاه جوشکاری، پلیت، الکتروود E۶۰۱۳ و لوازم جانبی ایمنی فردی</p> | | | | |
| <p>معیار شایستگی:</p> | | | | |
| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو | |
| ۱ | آماده سازی | ۱ | | |
| ۲ | گرده سازی | ۲ | | |
| ۳ | کنترل نهایی | ۱ | | |
| ۴ | | | | |
| ۵ | | | | |
| | <p>شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: استفاده از لوازم ایمنی کار فردی-رعایت ایمنی در هنگام کار با دستگاه جوشکاری- توجه به نکات زیست محیطی</p> | | ۲ | |
| | <p>میانگین نمرات</p> | | | * |
| <p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است .</p> | | | | |