

## پودمان ۴

### پیچبری



ساخت پیچ و مهره و ایجاد دندانه روی میله و درون سوراخ برای برقراری اتصال و یا انتقال حرکت به کمک ابزاری به نام حدیده و قلاویز، تواناتر شدن در ماشین سازی و بالا بردن دقت فرد فنی را به همراه دارد.

## واحد یادگیری ۴

### شاپستگی پیج بری

#### مقدمه

در اتصالات موقت، استفاده از پیج و مهره یکی از رایج‌ترین روش‌ها است. معمولاً در ساخت اجزاء اتصال مانند پیج و مهره از ابزاری مانند حدیده و قلاویز استفاده می‌شود. روش‌های تولید پیج و مهره که در این پودمان توضیح داده می‌شود روش دستی یعنی استفاده از قلاویز و حدیده دستی است.

#### استاندارد عملکرد

ساخت مهره فولادی به وسیله قلاویز دستی مطابق نقشه


ساخت پیج فولادی به وسیله حدیده دستی مطابق نقشه

#### پیش نیاز و یادآوری


برای درک بهتر این واحد یادگیری هنرجو باید توانایی اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، خط‌کشی و علامت‌گذاری، سنبه‌نشان کاری، سوهان کاری و نقشه‌خوانی را داشته و همچنین شاپستگی‌های غیرفنی مانند انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری، استفاده درست از مواد و تجهیزات، رعایت مسائل زیست‌محیطی و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را کسب کرده باشد.

## قلاویز کاری

به شکل های زیر دقیق کنید، روش هایی برای اتصال جداسدنی دو قطعه دیده می شود.

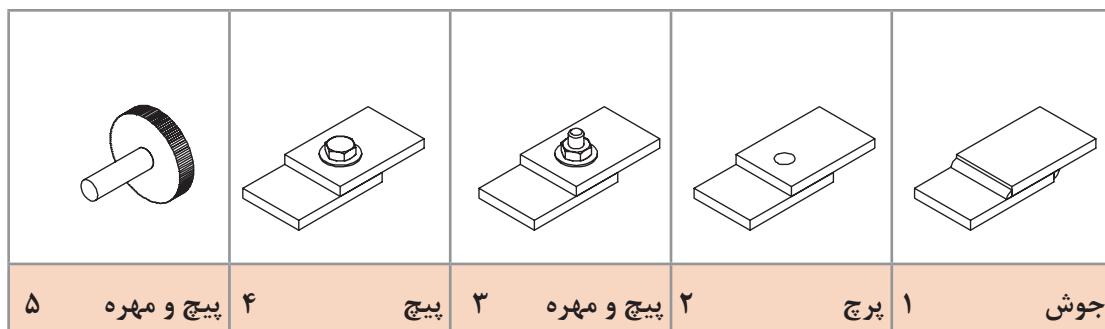


شماره های ۳، ۴ و ۵ را با دقیق بیشتری بررسی می کنیم.

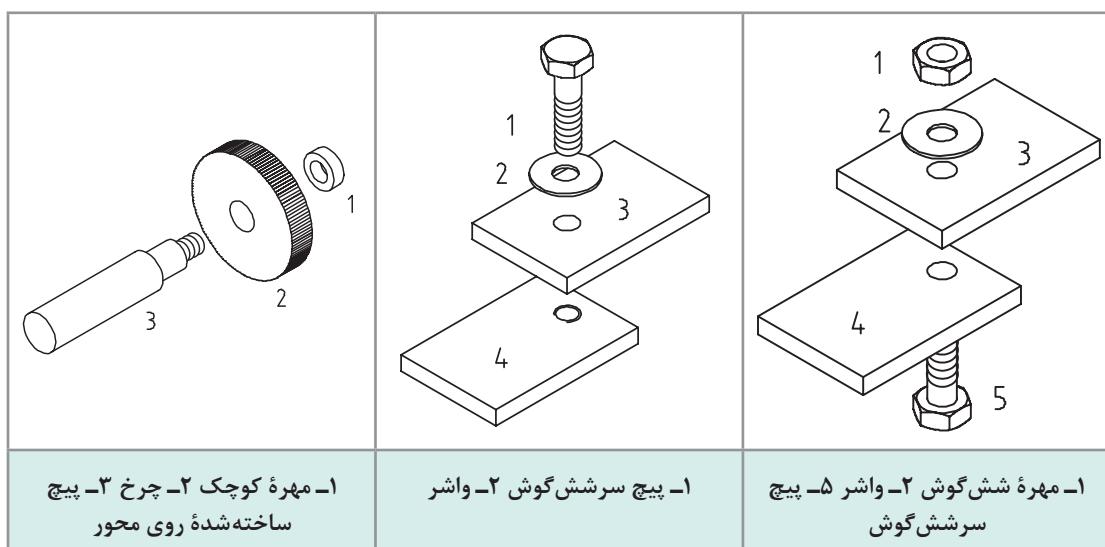

همان گونه که در شکل های بالا دیده می شود، در هر مورد سوراخ دندانه شده ای وجود دارد که به آن مهره می گویند.

## مهره

مهره سوراخی استوانه ای است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (مانند مهره شش گوش) یا در بدنه دستگاه ساخته شود.

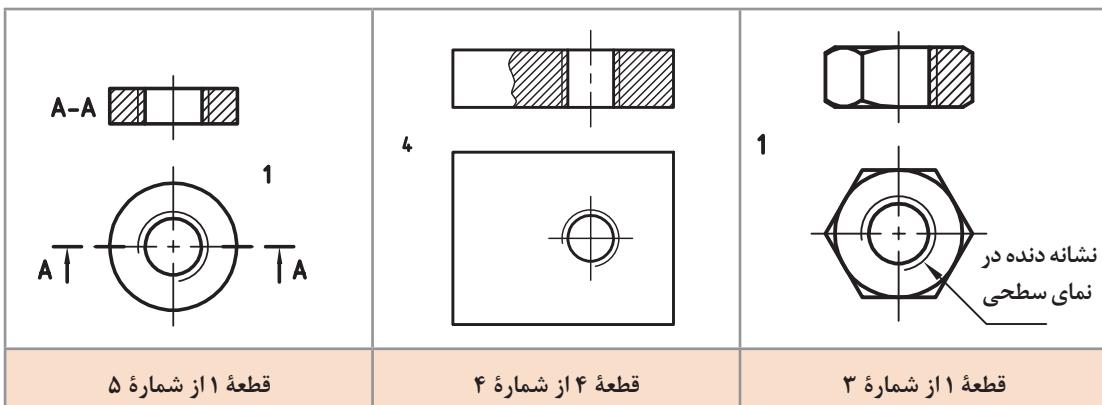


در نقشه برش مهره را با خط ضخیم (دیواره سوراخی که با متنه ایجاد می‌شود) و یک خط نازک، که نشانه دندانه است، نمایش می‌دهیم. در نمای سطحی (افقی) نیز طبق استاندارد، علامت دندانه به صورت  $\frac{3}{4}$  رسم می‌شود.

اگر مهره را بدون علامت برش در نظر بگیریم، هم سوراخ متنه (قطر داخلی مهره) و هم علامت دندنه با خطچین، به طور معمول نمایش داده می‌شود.

#### دندانه در مهره

بنا بر کاربردهایی که مهره‌ها دارند، فرم دندانه آنها متفاوت است. مهره‌هایی که برای اتصال به کار می‌روند، دارای دندانه مثلثی هستند و زاویه آنها  $60^\circ$  درجه است.

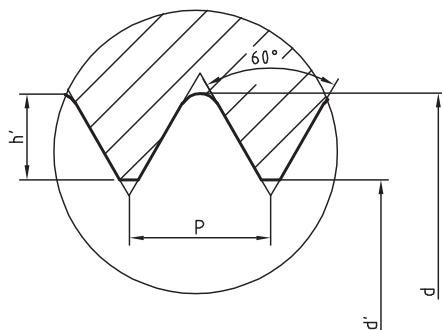


#### گام

گام همان پیشروی مهره در هر دور گردش یا فاصله  $P/5413$  را می‌توان از رابطه  $h = P \cdot 5413 / 50$  بدست آورد.

مehrه‌ها برای اتصال در استاندارد ایزو (ISO) با حرف M مشخص می‌شوند. در کنار این حرف اندازه نامی  $M$  نوشته می‌شود. برای نمونه،  $M8$  به معنی «پیچ خواهد بود. گام را می‌توان با  $P$  نشان داد.

**گودی دندانه:** بلندی دندانه یا گودی آن با توجه به متریک خشن با اندازه نامی ۸ میلی‌متر، دندانه مثلثی و با زاویه  $60^\circ$  درجه است. استاندارد برای یک پیچ

یا مهره با هر اندازه نامی، گامهای گوناگونی در نظر گرفته است. در هر مورد بزرگترین گام استاندارد را گام خشن یا دندۀ خشن و از آن کمتر را دندانه ژریف می‌گویند. عموماً گام خشن نوشته نمی‌شود اما گام طریف نوشته می‌شود.

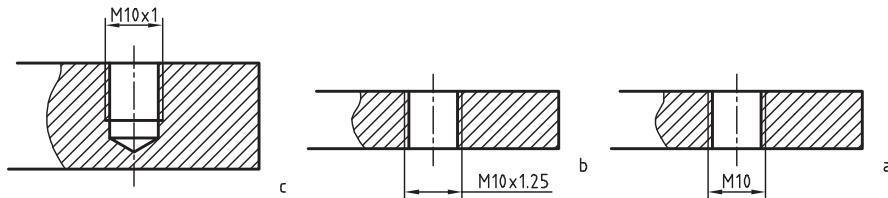


در شکل a، مهره با دندانه خشن یعنی گام ۱/۵ است. در شکل های b و c مهره با دندانه های ظریف یعنی گام ۱/۲۵ و ۱ است. برای نمونه مهره های M1۰ استاندارد متربیک در گام های ۱ و ۱/۲۵ به عنوان ظریف و در گام ۱/۵ به عنوان خشن ساخته می شود.

## فعالیت ۱

با بررسی و جستجو در محیط خود (کارگاه یا بیرون از آن) نمونه‌هایی از اتصال به کمک پیج و مهره را شناسایی کنید و با تهیه گزارشی آن را به هنرآموز تحویل دهید (حداقل ۱۰ مورد).

٢ فعالیت

نقشه کامل شاسی به صورت زیر است.

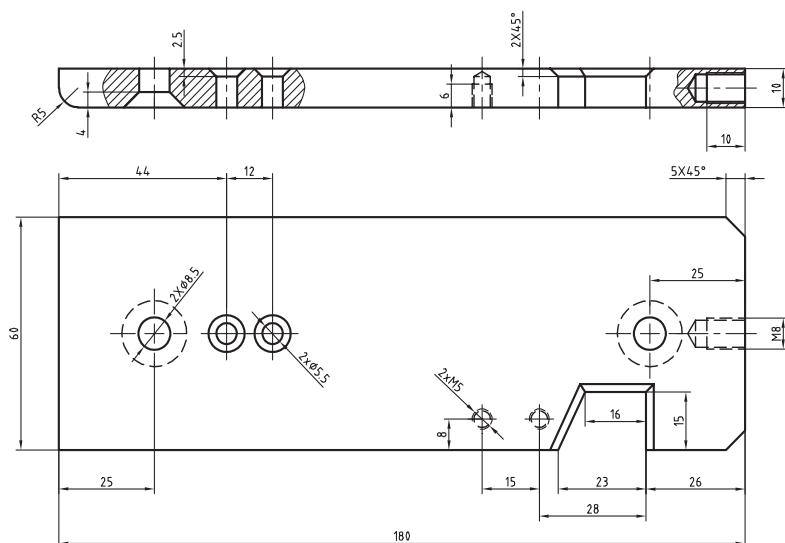

پس از بررسی دقیق آن، معین کنید که چه تعداد سوراخ رزوه شده در آن موجود است و اندازه های نامی آنها چیست. آیا می توانید بگویید اندازه نامی پیچی که در آنها بسته می شود چیست؟ این مهره ها خشن هستند یا ظریف؟ چگونه به این نتیجه هم رسید؟ مهره های موجود را بیدر هستند یا بین بست؟

## ساخت مهره

شاید از خود سؤال کنید که در کشتی چه نیازی به حدیده کاری و قلاویز کردن است. اما در تعمیر کشتی، موتور و تجهیزات دیده شده است که پیچ یا مهره‌ای به دلیل‌های مختلف، از بین رفته و مشابه آن در دسترس نمی‌باشد. لذا تعمیر کار به وسیلهٔ حدیده کاری و قلاویز، مشابه آن پیچ یا مهره را می‌سازد و استفاده می‌کند. برای ساخت مهره باید ابتدا سوراخی در کار ایجاد کرد. آن گاه با ابزاری به نام قلاویز، این سوراخ را دندانه‌دار نمود.

قطر متنه را با  $d'$  و قطر نامی مهره را با  $d$  نمایش می‌دهیم.

طبق استاندارد، قطر متنه را می‌توان دقیقاً  $d = d' - 1/10 \times 0.826p$  به دست آورد (زیرا  $d' = d - 2 \times 0.5413p$ ). مسئله: قطر متنه برای مهره‌های M<sub>5</sub>, M<sub>6</sub>, M<sub>10</sub>, M<sub>12</sub> و M<sub>20</sub> را محاسبه کنید. در صورتی که گام‌ها به ترتیب ۱/۵، ۰/۸، ۲/۵، ۱/۲۵، ۰/۱ و ۲/۵ باشد.

$$d = d' - 1/10 \times 0.826 \times 0.8 = 4/13392 - 5 = 4/13392$$

نتایج برای همه موارد در جدول زیر مرتب شده است.

M <sub>20</sub>	M <sub>10</sub>	M <sub>8</sub>	M <sub>6</sub>	M <sub>5</sub>	مهره
۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	۱	۰/۸	گام
۱۷/۲۹۳۵	۸/۳۷۶۱	۶/۶۴۶۷	۴/۹۱۷۴	۴/۱۳۳۹	قطر دقیق
۱۷/۵	۸/۵	۶/۷	۵	۴/۲	قطر متنه پیشنهادی



## قلاویز

ساده‌ترین و عمده‌ترین راه ساخت مهره‌های کوچک، به کاربردن ابزاری به نام "قلاویز" است. با این روش می‌توان هم با دست و هم با ماشین، مهره ساخت.

قلاویز در حقیقت پیچی است شامل شیارهای براده و لبه‌های برنده. قلاویزهای دستی را بیشتر در گروه‌های سه‌تایی و گاهی دو‌تایی یا تکی می‌سازند. گروه سه‌تایی معمولاً عمومی هستند. از گروه دو‌تایی برای مهره‌های

راه به در کوتاه و از تکی برای ورق‌ها استفاده می‌شود. در گروه سه‌تایی، قلاویز پیشرو وظیفه ساخت مقدماتی مهره را تا حدود ۵۵ درصد و قلاویز میان‌رو حدود ۳۰ درصد را انجام می‌دهد. باقی مانده قلاویز (حدود ۱۵ درصد) نیز توسط قلاویز پسرو انجام می‌شود. این قلاویز که مهره را تکمیل می‌کند وظایف دیگری از قبیل به اندازه دقیق رساندن و پرداخت کاری را نیز بر عهده دارد.

برای شناسایی قلاویزها، علاوه بر شکل دندانه، روی دنباله، خطوطی دوار یا مستقیم موجود است. برای استفاده از قلاویز، باید از دسته قلاویز استفاده کرد. این دسته متناسب با اندازه قلاویز طراحی شده است.

c	b (راجح تر)	a	
			پیشرو
			میان‌رو
			پسرو

### فعالیت ۳

- پسرو مشخص کنید.
- ۱ قلاویز پیشرو، میان‌رو و پسرو در سری موجود یک سری سه‌تایی قلاویز M8 - یک مهره شش گوش M8 - شابلون دندنه شمار
- چگونه مشخص شده است؟
- ۲ قلاویزها را به ترتیب در مهره (با دست) بچرخانید اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید:
- ۳ روی قلاویز شما نوشته شده است M8. گام آن از ۱ روی نظر لقی، آنها را مقایسه کنید.
- ۴ کلیه دریافت‌های خود را به صورت گزارش، تحويل چه نوعی (ظریف یا خشن) است؟
- ۵ به کمک دندنه، گام دندانه قلاویز را روی قلاویز هنرآموز دهید.

### فنون قلاویزکاری

عمل ساخت مهره را به کمک قلاویز، قلاویزکاری می‌گویند. برای قلاویزکاری قطعات کوچک:

- آن را به صورت کاملاً افقی به گیره می‌بندیم.
- قلاویز پیشرو را داخل آن می‌گذاریم. ابتدا با دست و سپس با دسته قلاویز، از جا افتادن قلاویز مطمئن می‌شویم (اکنون با وارد کردن نیروی عمودی متعادل، قلاویز را در گیر می‌کنیم اما بعد از آن به هیچ عنوان نیروی عمودی وارد نمی‌کنیم. چه در این مرحله و چه در حین کار اصلی).
- به کمک گونیا و کنترل از هر طرف، از جا افتادن عمودی قلاویز مطمئن می‌شویم.
- قلاویز را به آرامی و در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم تا کار تمام شود.
- قلاویز را بیرون می‌آوریم و قلاویز میان‌رو را بدون فشار عمودی در کار می‌چرخانیم.
- با قلاویز پسرو کار را تمام می‌کنیم.




- در تمام مراحل کار از مواد خنک‌کننده، مانند آب‌صابون (برای فولاد) و روغن استفاده می‌کنیم.
- قلاویز را فقط در جهت عقربه ساعت می‌چرخانیم.
- بهتر است برای شروع، کار را روی سوراخ راهبهدر و با قلاویز مثلًا M8 و عمق مهره ۶ تا ۱۰ میلی‌متر انجام دهیم.
- بهتر است پیش از قلاویزکاری با متنه خزینه، لبه‌های تیز سوراخ را از بین ببریم.
- دسته قلاویز باید متناسب با اندازه قلاویز باشد.
- قلاویز را فقط در جهت عقربه ساعت می‌چرخانیم، یعنی به هیچ وجه روی آن فشار عمودی وارد نمی‌کنیم.
- فشار آوردن روی یک طرف، دسته قلاویز، موجب شکستن قلاویز می‌شود.

#### فعالیت ۴


با توجه به دریافت‌هایتان از سخنان هنرآموز و بررسی همه‌جانبه فیلم، چگونگی قلاویزکاری را شرح دهید. در این گزارش باید تمامی شکل‌ها توسط خودتان ترسیم شود. گزارش، شامل انتخاب قلاویز M10، اجرای محاسبات لازم برای رسیدن به قطر متنه و آن‌گاه متنه پیشنهادی خواهد بود.

#### فعالیت ۵

- یک قطعه  $50 \times 50$  به ضخامت ۱۰ را انتخاب و مطابق M5 کنترل کنید.
- در چهار مورد سنبه‌نشان بزنید.
- هنگام استفاده از قلاویز پیشرو به محض آنکه بزنید (در تمام مراحل کار، استفاده از خنک‌کننده و روان‌ساز، الزاماً است).
- به ترتیب سوراخ‌هایی به قطر  $8/5$ ،  $6/7$ ،  $5$  و  $4/2$  با قلاویزهای M10، M8، M6 و M5 مهره بسازید.
- دقت شود که در شروع کار با قلاویز، فشار دست بر دسته قلاویز بسیار کم و کاملاً متعادل (در هر دو طرف یکسان) باشد. فشار با انگشتان خواهد بود. برای قلاویز M5 و M6 طول دسته قلاویز حداکثر شش اینچ و برای قلاویزهای M8 و M10 حداکثر ده اینچ انتخاب شود.
- مهره‌های ساخته شده را با پیچ‌های M6، M8، M10 باشد.

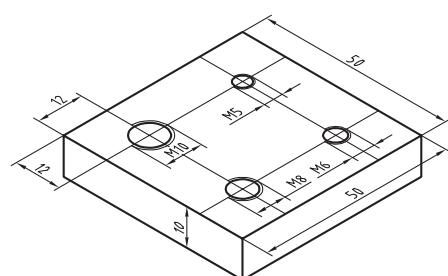

## پودمان چهارم: پیچ بری

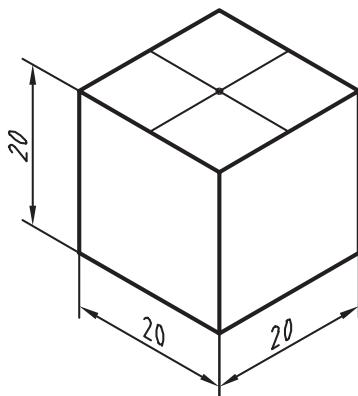

### فعالیت ۶

یک قطعه مانند شکل آماده کنید و آن را سنبه‌نشان بزنید.

سوراخی به عمق ۱۶ و با مته ۶/۷ در وسط آن ایجاد کنید. سپس مهره M8 و با گودی ۱۲ میلی‌متر بسازید. دقت مهره ساخته شده را با یک پیچ M8 کنترل کنید. نکتهٔ یاد شده در فعالیت قبل را دقیقاً در نظر داشته باشید.

قلاؤیز ممکن است به دلیل رعایت نکردن اصول، (فسار زیاد، کج بودن در داخل سوراخ، کوچکی سوراخ و ...) بشکند. در صورت بروز چنین اتفاقی، موضوع را بی‌درنگ به هنرآموز اطلاع دهید.


هشدار



### فعالیت ۷

میل‌گردی به قطر ۲۰ را آماده کنید. در یک پیشانی آن، پس از خط‌کشی و تعیین مرکز، سنبه‌نشان بزنید. آن را به کمک دو قطعه V شکل در گیره ببندید و سوراخ ۸/۵ به عمق ۲۰ بزنید. سپس آن را به عمق ۱۵ میلی‌متر با قلاؤیز M10 دندانه‌دار کنید.

کار، به دلیل بسته شدن در گیره، نباید صدمه ببیند. به همین جهت، چه در هنگام سوراخ‌کاری و چه در هنگام قلاؤیز کاری، باید آن را در میان دو قطعه V شکل، در گیره بست.

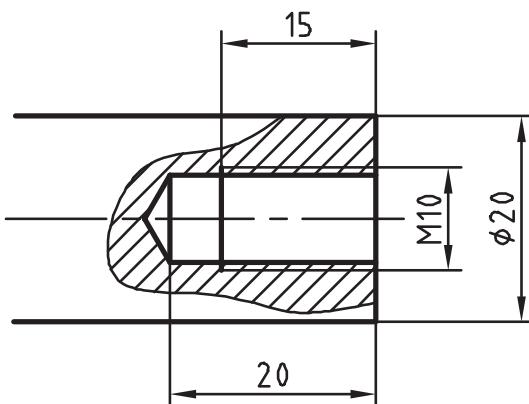


### فعالیت ۸

قطعه کار شاسی را (که پیش از این سوراخ‌کاری شده) قلاؤیز کاری کنید. در پایان با پیچ‌های آماده، دقت مهره‌ها و میزان لازم پیچیدن پیچ را بررسی کنید.


## کار روی مواد دیگر

ساخت مهره در موارد دیگر مانند برنز، آلومینیوم، چدن، مواد مصنوعی نرم یا سخت و ... نیز انجام می‌شود؛ اما همان‌گونه که همه مواد با یک نوع مته قابل سوراخ کاری نیستند، قلاویزها نیز، می‌توانند متنوع باشند. در شکل، زاویه‌های گوه  $\beta$ ، آزاد  $\alpha$  و براده  $\gamma$  برای دو نوع قلاویز دیده می‌شود. در شکل  $\alpha$ ، زاویه آزاد برابر است با صفر. در نتیجه این قلاویز برای مواد نسبتاً سخت مناسب‌تر است (مثلاً برای فولاد ساختمانی). در قلاویز  $b$  زاویه آزاد وجود دارد. این قلاویز برای مواد نرم مناسب‌تر است. وجود زاویه آزاد به دلیل اصطکاک کمتر به حرکت سریع‌تر قلاویز کمک می‌کند.

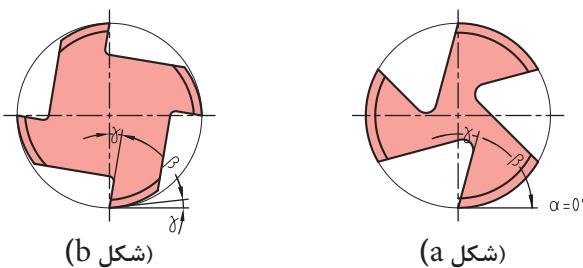

## قلاویزهای ماشینی

قلاویزهای ماشینی نیز وجود دارد که اغلب مارپیچ و یک عددی هستند. جنس قلاویزها از فولاد تندری یا HSS است.

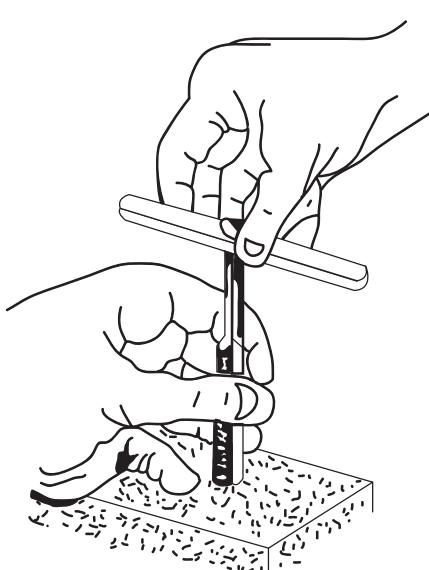

### پیچ‌های دیگر

به کمک قلاویز می‌توان انواع دیگر دندانه را برای اتصال ساخت. از آن جمله است مهره‌های چپ‌گرد و مهره‌های اینچی (که با قلاویز چپ‌گرد و قلاویزهای اینچی ساخته می‌شوند).

برای استفاده از قلاویزهای کوچک، مانند  $M^3$  و  $M^4$ ، از دسته قلاویز کوچک که با یک دست می‌گردد استفاده کنید.

قلاویزهای مربوط به پیچ‌های اتصال در تمام موارد متريک یا اينچي، هم برای گام‌های خشن و هم برای گام‌های ظريف در بازار موجود است.


### فعالیت ۹

ساخت مهره‌های باقی‌مانده مورد نیاز برای قطعات تانکر را انجام دهید.


## حدیده کاری

حدیده کاری یکی از فنون فلزکاری مقدماتی است که در آن میله‌های استوانه‌ای یا مخروطی را با ابزاری به نام حدیده، به صورت پیچ در می‌آورند.

**پیچ:** پیچ میله‌ای است استوانه‌ای یا مخروطی که روی آن شیارهایی به نام دندانه، به صورت مارپیچ و با فاصله مساوی ایجاد شده است. تعریف دیگری نیز برای پیچ وجود دارد: متحرک M با سرعت یکنواخت در خط مستقیم حرکت می‌کند و استوانه D با سرعت یکنواخت می‌چرخد. اثر M روی D یک پیچ است.

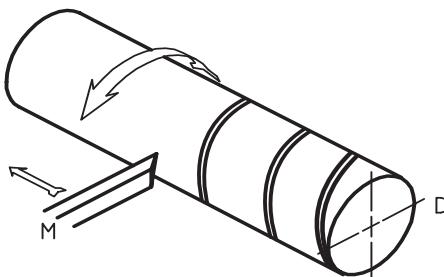


پیچ در حقیقت شیاری است که به شکل‌های متفاوت و هدف‌های گوناگونی از قبیل ایجاد اتصال یا انتقال حرکت ساخته می‌شود. در شکل زیر یک پیچ اتصال را می‌بینید که برای چرخاندن آن از پیچ‌گوشی استفاده می‌شود. جزئیات دندانه را در شکل A می‌بینید.

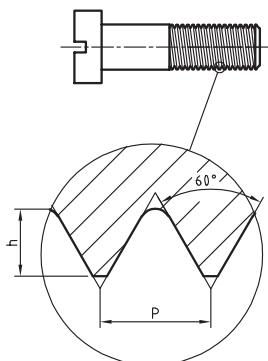

**گام (P):** گام، میزان پیشروی در هر دور است. نظر به اینکه پیچ، قطعه‌ای آشناست، در نمایش نقشه‌ای آن از خط نازک ممتد برای معرفی دندانه استفاده می‌شود. پس می‌توان پیچ را به صورت روبرو و بسیار ساده نمایش داد. مطابق شکل، d اندازه نامی پیچ، طول دندانه شده و b طول نامی پیچ است.


**گودی دندانه:** برای پیچ اتصال، گودی (عمق) دندانه را از رابطه  $h = 0.6134p$  به دست می‌آوریم.

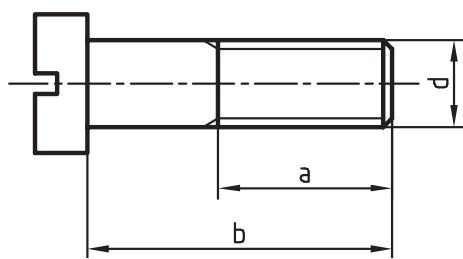

بادداشت




اگر پیچ در جهت عقربه‌های ساعت بسته شود به آن راست‌گرد و اگر در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بسته شود به آن چپ‌گرد می‌گویند. پیچ چپ‌گرد را با علامت L مشخص می‌کنند؛ مانند M10-LH برای نموده پیچ داده شده در شکل را می‌توان با ۳۵ M10-۳۵ معرفی کرد که به مفهوم پیچ متريک با زاویه ۶۰ درجه و دندانه خشن با اندازه نامی ۱۰ و طول ۳۵ می‌باشد.

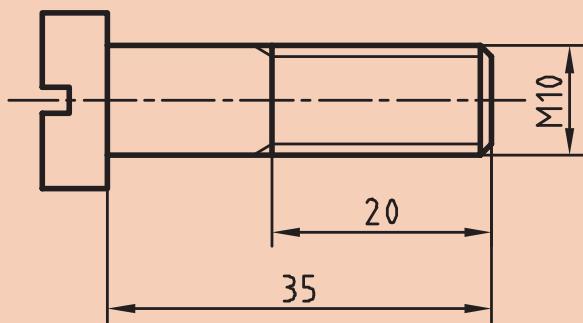


بادداشت



می‌توان با نگاه کردن به دندانه‌ها، چپ‌گرد و راست‌گرد بودن آنها را تشخیص داد. به این ترتیب که اگر دندانه به سمت راست و بالا برود، راست‌گرد و اگر به سمت چپ و بالا برود، چپ‌گرد است. در شکل، انواع پیچ و کاربرد آن را می‌بینید.

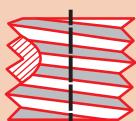

دندۀ مثلثی  
اتصال

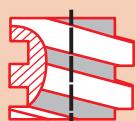

دندۀ مربعی  
انتقال حرکت



دندۀ ذوزنقه‌ای  
انتقال حرکت




دندۀ اره‌ای  
انتقال حرکت




دندۀ گرد  
آب‌بندي

## پیچ در نقشه

در اینجا به نمونه‌هایی از نقشهٔ پیچ نگاه کنید:

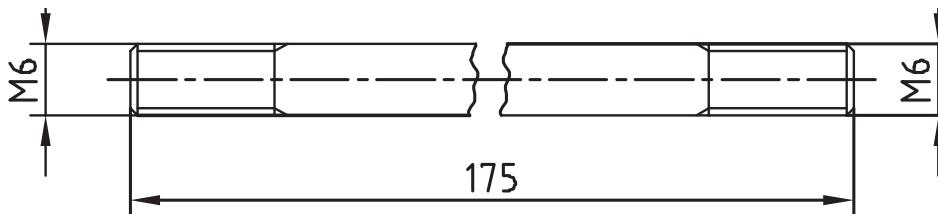

این قطعه معرف میله‌ای است با قطر ۶، که در دو سر دندانه شده است. پیچ ساخته شده در هر دو سر راست‌گرد است. شکستگی در وسط میله، به منظور کوتاه‌تر کردن طول تصویر برای قطعه بلند با طول یک‌واخت رایج است.

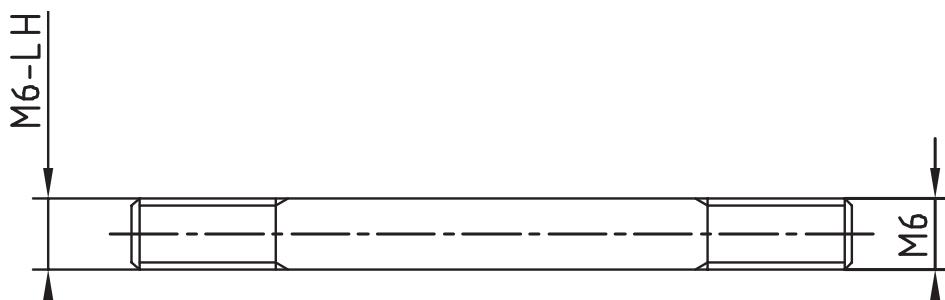


این قطعه معرف محوری با دندانه راست‌گرد در سمت راست و چپ‌گرد در سمت چپ (مانند محور سنگ دیواری) است.

در جدول صفحهٔ بعد چند نوع پیچ معروف را با نشانه‌های اختصاری آنها می‌بینید (یکسان برای پیچ و مهره). گفتنی است سه مورد ذوزنقه‌ای، مربعی و اره‌ای، پیچ‌های حرکتی هستند که باید علاوه بر قطر نامی، گام آنها در همهٔ شرایط (چه راست‌گرد و چه چپ‌گرد) داده شود.


از پیچ‌های حرکتی که برای ایجاد حرکت و فشار استفاده می‌شود (مانند پیچ محکم کنندهٔ گیره)، مورد ذوزنقه‌ای کاربرد روزافزون دارد و دو نوع دیگر تنها در موارد ویژه به کار خواهد رفت. (گام پیچ اتصال در چه موقعی گفته خواهد شد؟)

اگر از سر به پیچ نگاه کنید، معمولاً یک سر شروع دنده را خواهید دید اما اگر دو سر دنده مشاهده شود، پیچ دوراهه و اگر بیشتر باشد، پیچ چندراهه نامیده می‌شود. چندراهه کردن پیچ باعث سرعت بیشتر در باز و بسته کردن خواهد شد.

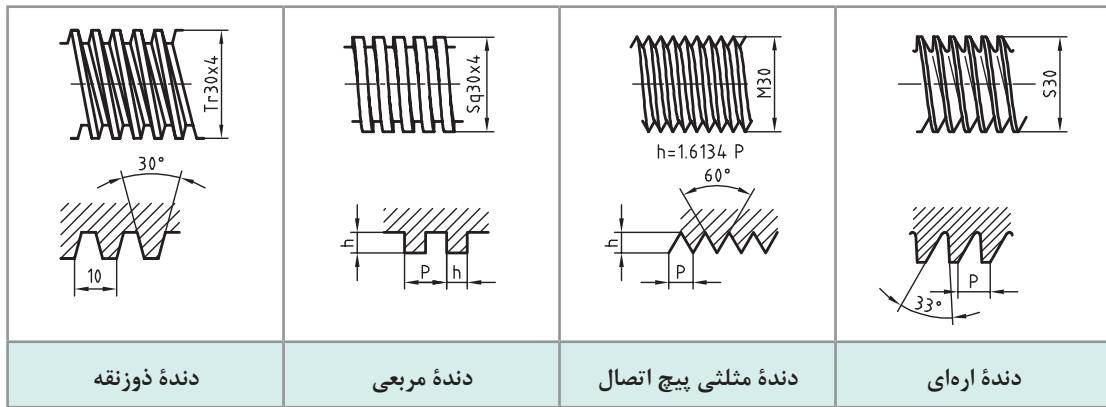


## تطابق پیچ و مهره

مهره و پیچ شکل a را در نظر بگیرید. شکل b آنها را در حال انطباق نشان می‌دهد، در شکل c در گیری آنها کامل شده است.

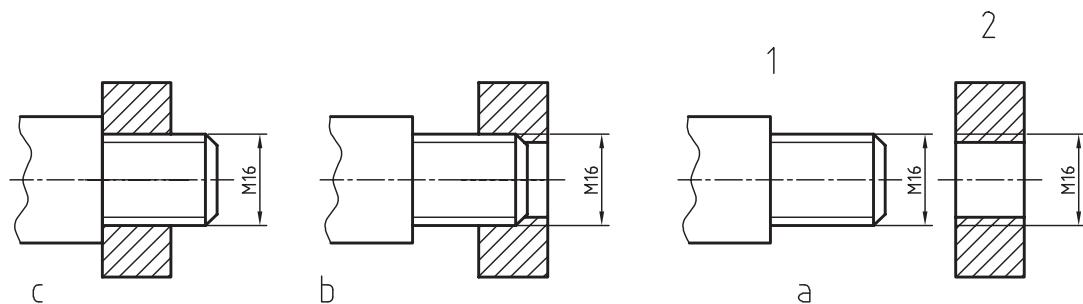

دیده می‌شود که اگر پیچ، درون مهره را پر کند، دیگر اثری از تصویر مهره باقی نمی‌ماند و نمایش پیچ در اولویت است.

در شکل صفحه بعد دو قطعه به وسیله پیچ و مهره بسته شده است. مهره بن‌بست است و پیچ تمام دندانه‌های آن را پر نمی‌کند.

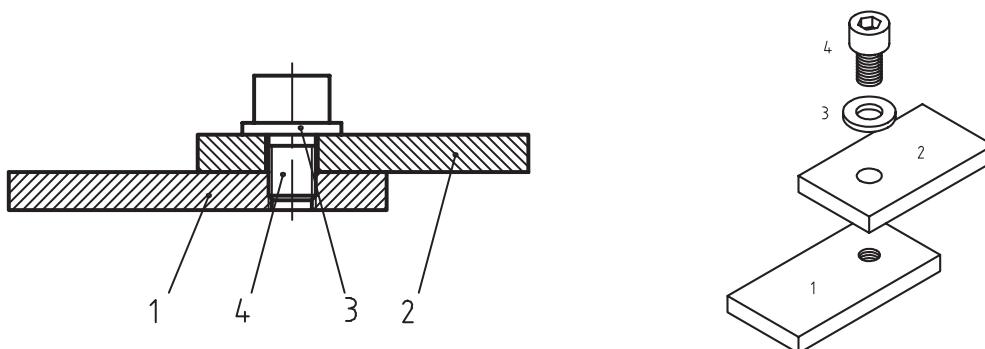


بادداشت



پیج داده شده در این شکل به پیج آلن معروف است که با آچارِ شش‌گوشِ مخصوص خود بسته می‌شود.


### فعالیت ۱۰

با بررسی و جستجو در محیط خود (در کارگاه یا بیرون از کارگاه) نمونه‌هایی از اتصال با پیج و مهره را شناسایی کنید. در هر مورد تعیین کنید که مشخصات پیج چیست و شکل آچارخور آنها چگونه است. از نتیجه، گزارش تهیه کنید و آن را به هنرآموز خشن در نظر گرفته شود. سپس جدول زیر را کامل کنید. گام پیج‌ها همه تحويل دهید.

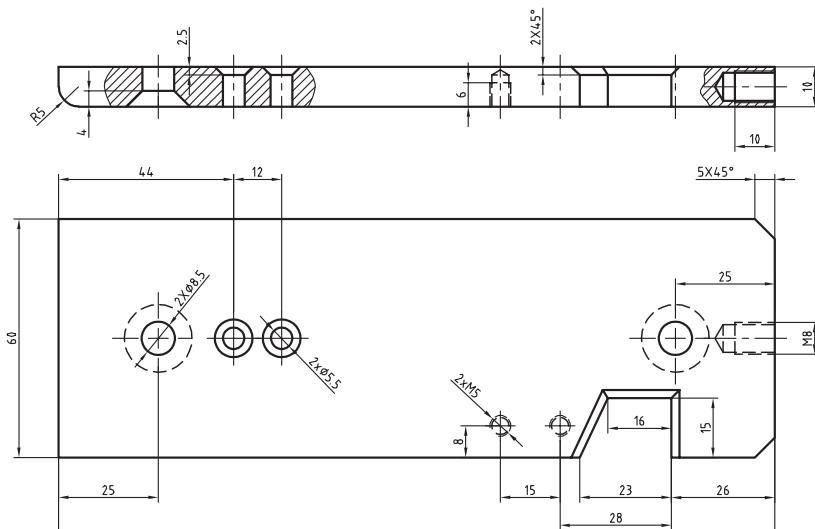

					اندازه نامی
					تعداد
					طول
					ساخته می‌شود
					پیش‌ساخته
					آچارخور
					گام

## ساخت پیچ

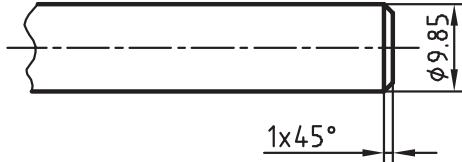

به  $\frac{9}{9}$  رسید، پخی در نوک آن باید ایجاد نمود و به کمک ابزاری به نام حدیده روی آن پیچ بری کرد. روی پیچ، عمق دندانه کمی بیشتر از گودی دندانه در مهره است (گفته شد  $p=0/6134$ ). ابزار ساخت پیچ، حدیده است که در انواع گوناگونی وجود دارد.

روش‌های ساخت پیچ بر خلاف مهره، بسیار گوناگون و همه موارد مقرن به صرفه است. برای ساخت یک پیچ باید ابتدا قطر میله با دقت تنظیم شود. همان‌گونه که در قلاویزکاری و در اثر فشار دندانه‌های آن، فلز کمی تغییر اندازه می‌دهد و به‌اصطلاح باد می‌کند، در پیچ بری نیز باید این مسئله را در نظر گرفت. برای نمونه اگر هدف ساخت پیچ  $M10$  باشد، در نظر گرفتن قطر تقریباً  $\frac{9}{85}$  میلی‌متر برای میله منطقی خواهد بود. پس همواره این مسئله را در نظر می‌گیریم. می‌توان میله‌ای به قطر  $10$  را که مستقیم بودن آن مورد تائید است، به کمک کاغذ سنباده یا از طریق براده‌برداری کاملاً پرداخت کرد. وقتی که قطر آن





برای فلزات نرم و فولاد ساختمنی بهتر است با توجه به اندازه نامی، قطر میله را طبق رابطه  $P \times 10 = \text{اندازه نامی پیچ} - \text{قطر میله کار}$  تعیین کنیم.

یادداشت



### ۱۲ فعالیت

برای چهار قطعه زیر اندازه میله را برای ساخت پیچ معین کنید و در جدول بنویسید (پیچ‌ها همگی خشن هستند).

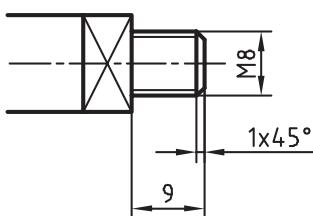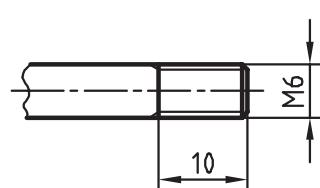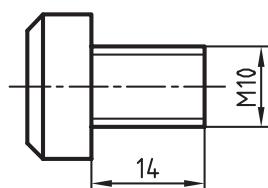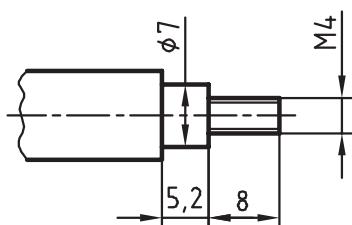

طول	قطر	گام	پیچ
			M5
			M6
			M8
			M10

### استفاده از حدیده

حدیده ابزاری است که به کمک آن می‌توان پیچ ساخت. حدیده در حقیقت مهره‌ای است که در آن لبه‌های برنده ایجاد شده است.

اکنون کافی است این مهره دارای لبه برش را، روی یک میله بگردانید. تعداد لبه‌های برش، به طراحی آن بستگی دارد. به شکل‌های مختلفی از حدیده نگاه کنید.



(الف) حدیده چاکدار: به کمک آن می‌توان پیچ را ابتدا خشن‌تراشی و سپس پرداخت کرد. اندازه نهایی خیلی دقیق نخواهد بود.


(ب) حدیده بدون چاک: به کمک آن می‌توان در یک چرخش کامل، پیچ را ساخت. فشار بر حدیده زیاد است و باید کار با دقت بیشتری انجام شود. اندازه نهایی پیچ دقیق خواهد بود.

(ج) حدیده شش‌گوش: اغلب برای ترمیم پیچ‌های صدمه دیده به کار می‌رود.

(د) حدیده دوپارچه: در حین کار، فشار بر پیچ و مهره کمتر است. نتیجه قابل قبول است ولی خیلی دقیق نیست.

(ه) حدیده ساخت لوله: این حدیده، پیچ مخروطی (با علامت R) را که پیچ آب‌بندی است می‌سازد و در دسته حدیده، از ۲ یا ۴ مورد آن استفاده می‌شود.

برای چرخاندن حدیده از ابزاری به نام دستهٔ حدیده استفاده می‌شود. در شکل صفحه بعد نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود.

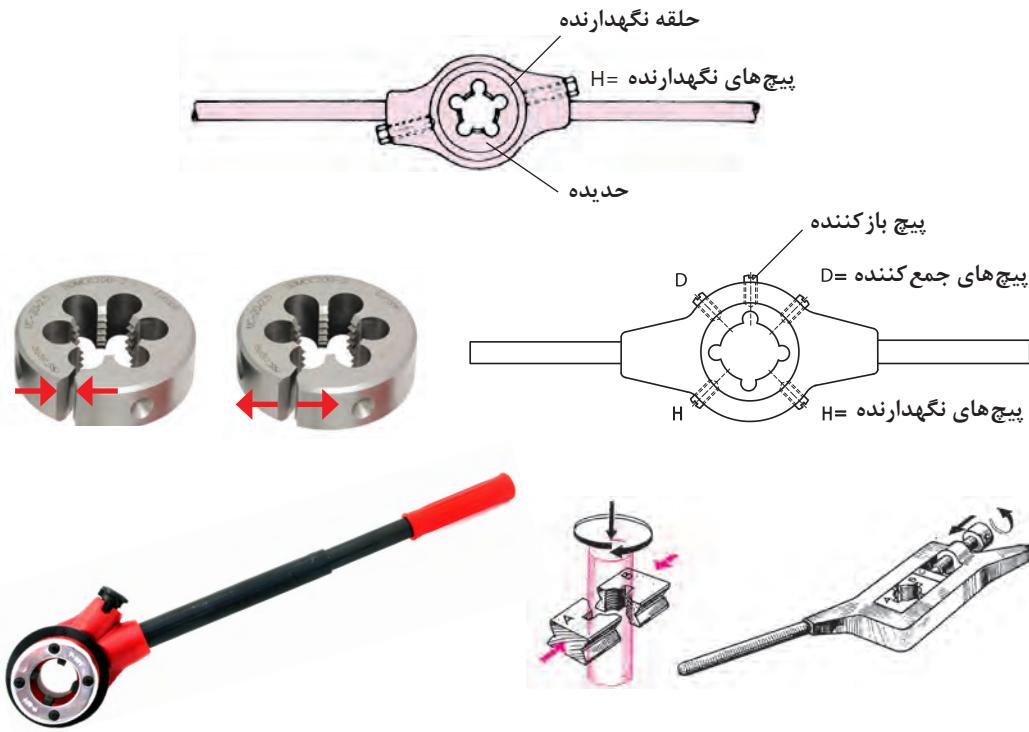

### فعالیت ۱۳

یک حدیده  $M10$  بدون چاک، یک حدیده  $M10$  چاکدار، یک حدیده دوپارچه  $M10$  و یک حدیده  $M10$  شش گوش را با دسته‌های مربوط، دقیقاً بررسی کنید. حدیده‌ها را در دسته‌های مربوط به خودشان قرار دهید. به نظر شما مزايا و معایب هر یک از آنها هم چیست؟ و هدایت کدامیک از آنها روی میله ساده‌تر در گزارش کار بنویسید و برای نظرخواهی در اختیار هنرآموز قرار دهید.

## عملیات حدیده‌کاری

گفته شد که قطر میله را برای درگیری بهتر و راحت‌تر، با حدیده کمی کوچک‌تر (حدود  $10/1$  گام) آماده می‌کنیم و نوک میله را کمی پخ می‌زنیم.



میله را در میان دو قطعه V شکل به گیره می‌بندیم یا از لب‌گیره نرم استفاده می‌کنیم تا میله صدمه نبیند.

■ میله باید کاملاً قائم قرار گیرد و ارتفاع گیره درست تنظیم شده باشد تا کار کردن با آن راحت باشد.

■ در اینجا حديده یک‌پارچه بدون چاک را به‌آرامی روی میله قرار می‌دهیم و دقت خواهیم داشت که امتداد میله کاملاً بر سطح حديده عمود باشد.

■ اکنون با کمی فشار به سمت پایین، حديده را می‌چرخانیم تا درگیری کامل شود.

■ دقت کنید که دسته حديده را به گونه‌ای بگیرید که فشار بر حديده موجب خارج شدن آن نشود و مشخصات حديده را نیز ببینید.

■ پس از درگیری کامل حديده، بدون اعمال فشار عمودی فقط حديده را در جهت حرکت عقربه ساعت کنترل کنید.



c-مهره کنترل



b-رزوه‌سنجد



a-کولیس

#### فعالیت ۱۴


با توجه به سخنان هنرآموز، دیدن فیلم، کتاب درسی و مراجعه به کتاب همراه، روش ساخت یک پیچ را بادقت بنویسید و به هنرآموز تحويل دهید. از مشورت با هنرجویان نیز می‌توانید استفاده کنید.

#### فعالیت ۱۵

یک میله از جنس St37 با قطر ۱۰ و به طول ۱۰۰ میلی‌متر را پلیسه‌گیری کنید.

آن را از نظر قطر، مستقیمی و دقیق بودن طول بازرسی کنید.

پیشنهاد می‌شود که میله به طول ۱۰۰ و قطر ۹/۸۵ قبلاً توسط استادکار آماده شود و سپس در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

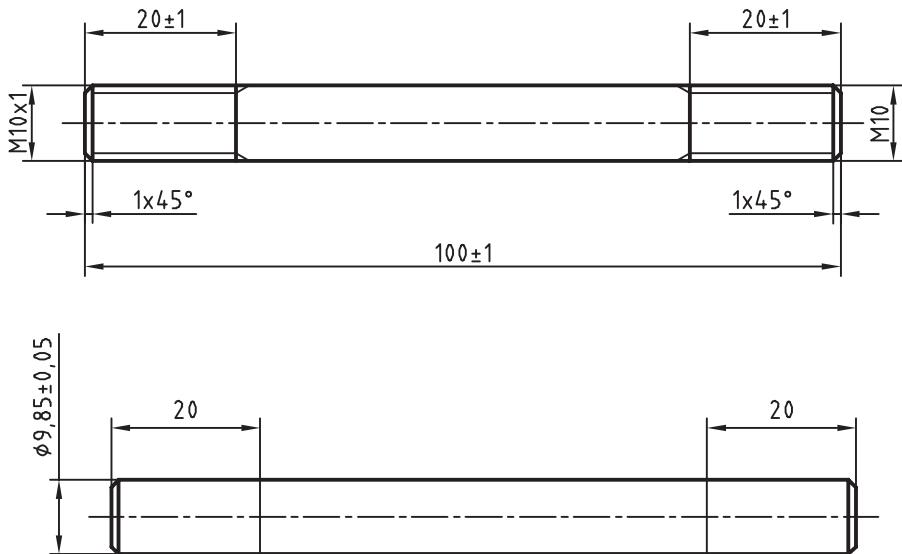

میله را با کاغذ سنباده کاملاً پرداخت کنید.

با مشورت هنرآموز دو سر آن را پخ بزنید.

اکنون روی میله دو خط مُدور به فاصله ۲۰ از دو سر میله بکشید و سنبه‌نشان علامت‌گذاری بزنید.

میله را میان دو لب‌گیره نرم یا V شکل و کاملاً عمودی و تا حد ممکن کوتاه ببندید.

یک سر میله را با حدیده M1۰ و سر دیگر آن را با حدیده دندانه ظرفیف ۱×M1۰ حدیده کاری کنید.

میله پیچ حاضر را پیچ دوسر دندانه نیز می‌گویند.

کارها را با حدیده بدون درز انجام دهید. پیچ‌ها را با مهره‌های M1۰×۱ و M1۰×۱۰ کنترل کنید. مستقیمی کار را با لبه گونیا بررسی کنید و قطر هر دو سر را با کولیس ۰/۰۵ اندازه‌گیری کنید و به هنرآموز تحويل دهید.

بادداشت



در اینجا موظفید هرگونه خطای موجود در کار را، در گزارش کار بنویسید.

## فعالیت ۱۶



فعالیت قبل را دوباره انجام دهید. اما این بار از حدیده‌های چاکدار استفاده کنید. دوباره کار را از کردید؟ در آن صورت آنها را یادداشت کنید و همراه قطعه کار به هنرآموز تحويل دهید.

## فعالیت ۱۷

لازم است تمام طول میله‌ای به قطر ۸ و به طول ۱۰۰ میلی‌متر دنده شود و به صورت پیچ M8 درآید. میله را از نظر طول، قطر و مستقیمی بررسی کنید. با توجه به اینکه میله بلند است، در ساخت آن دقت کنید تا بر اثر فشار حدیده دچار موج و انحراف نشود.


## پودمان چهارم: پیچ بری

یک روش جلوگیری از انحراف از مستقیمی، بستن کوتاه آن است، با پیشرفت دندانه در چند مرحله، کار را باز و بسته کنید. به حال در این مورد با هنرآموز مشورت کنید. بازرسی کار انجام شده و بهویژه مستقیمی آن، با نهایت دقیقت صورت گیرد.

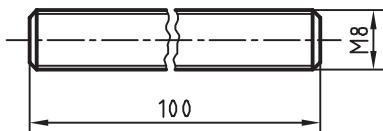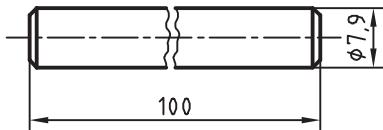

## فعالیت ۱۸

یک میله از جنس St37 با قطر ۲۰ و به طول ۵۰ میلیمتر را پلیسه گیری و پرداخت کنید (بهتر است میله‌ای به قطر ۱۹/۷۵ قبلًاً طبق نقشه آماده شود و سپس در اختیار هنرجو قرار گیرد). طول ۲۵ را به کمک حدیده دوپارچه دنده کنید. این کار را می‌توانید در چندین مرحله به پایان برسانید.

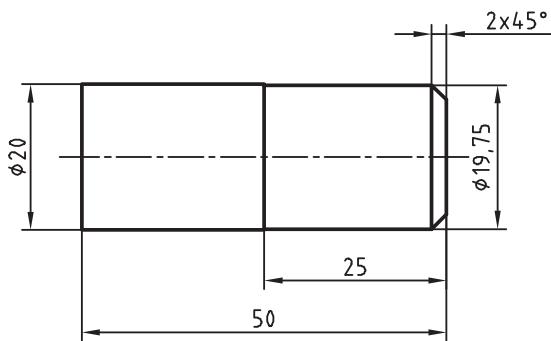

پیشنهاد می‌شود پس از باز کردن پارچه‌ها، آنها را روی میله با کمی فشار تنظیم کنید و به دو سمت بالا و پایین بگردانید. از آن به بعد، مرتبًا با پیچاندن پیچ (فشار و حرکت)، عمق دندانه را کامل کنید. با مهره آماده، کار را بازرسی کنید و از درستی آن مطمئن شوید. بهتر است که همواره از بالای میله کار مجدد برآهه برداری را شروع کنید. در اینجا نیز میله را از نظر مستقیمی و دندانه‌ها، با مهره، کنترل کنید و پس از یادداشت به هنرآموز محترم تحويل دهید.

## فعالیت ۱۹

عملکردهای خود را با حدیده‌های یک پارچه بدون چاک، یک پارچه چاکدار و دوپارچه ارزیابی کنید و نظرات خود را در هر سه مورد، همچنین در خصوص مشکلاتی که در حین کار داشته‌اید و یا نکته‌های مشتبی که در کار با حدیده‌ها مشاهده کرده‌اید یادداشت کنید و سپس آن را به هنرآموز تحويل دهید.


## فعالیت ۲۰

پیچ‌های مورد نیاز برای قطعات تانکر را بسازید.

## ارزشیابی هنرجو در پودمان حدیده کاری

شرح کار:

کلیه پیچ‌ها  $1 \times 45^\circ$

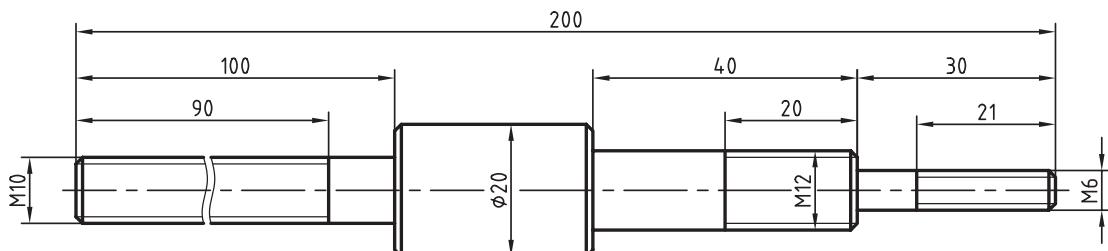

### استاندارد عملکرد:

ساخت پیچ فولادی به وسیلهٔ حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول پیچ‌ها با تولرانس ISO ۲۷۶۸-m ۲- قطر و گام پیچ براساس نقشه

### شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای  $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$  ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل اینمی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

### ابزار و تجهیزات:


کولیس (۱۵۰-۰۵) میلی‌متر، حدیده یک‌پارچه چاکدار، دستهٔ حدیده، گیره موازی، آچار، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، فرمان پیچ، روغن‌دان، لب‌گیره ۷-شکل، سوهان تخت ۲۵ خشن و متوسط و نرم، وسایل تنظیف، میز کار، آچار تنظیم گیره

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات حدیده کاری	۳	۲	
شاخص‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمی ۳- تمیزکردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲	۲	*
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				

### ارزشیابی هنرجو در پودمان قلاویز کاری

شرح کار:

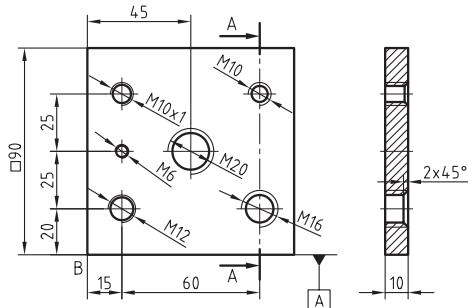

استاندارد عملکرد:

ساخت پیچ فولادی به وسیلهٔ حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول و گام مهره ۲- موقعیت مرکز مهره با تولرانس ISO2768-m

#### شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$  ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل ایمنی استاندارد آماده به کار ۶- زمان ۱۸۰ دقیقه

#### ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس (۰/۰۵-۱۵۰ میلی‌متر)، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحهٔ صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه‌نشان ۶۰°، سوزن خطکش پایه‌دار، لب گیره، تراز ۰/۰۵ میلی‌متر با طول ۱۰ cm، سری قلاویز، قلاویزگردان، فرمان برو و نروی مهره، روغندان، وسایل تنظیف، کات کبود، دستگاه دریل رومیزی با متعلقات، انواع مته N، مته خزینه مخروطی ۹۰°

#### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات قلاویز کاری	۳	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- اسنفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم				
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				