



## پودمان ۵

### تراشکاری



عمده‌ترین روش برای ساخت قطعات دوار، تراشکاری است. تراشکار خوب، مجوز ورود به دنیای ماشین سازی را دریافت می‌نماید

## واحد یادگیری ۵

### شاپیستگی تراشکاری

#### مقدمه

یکی از روش‌های بنیادین تولید، چه در گذشته و چه در حال حاضر، براده‌برداری از قطعات نیمساخته تحت عنوان تراشکاری است. به کمک براده‌برداری روی ماشین‌های تراش، بسیاری از عملیات ساخت (گاه ناممکن با روش‌های دیگر) انجام می‌شود. همواره این روش کار، از نظر قدرت بالای براده‌برداری و سرعت تولید زیاد موردنظر بوده و هست. با این روش می‌توان قطعات دوّار، اعم از استوانه‌ای یا مخروطی، را تولید کرد. به کمک تجهیزات اضافی می‌توان عملیات دیگر براده‌برداری مانند کُره‌تراشی را نیز به وسیله این دستگاه انجام داد.

#### استاندارد عملکرد


- پیشانی تراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه
- روتراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه

#### پیش نیاز و یادآوری

- برای این واحد یادگیری لازم است هنرجو شایستگی‌های فنی و غیرفنی زیر را به خوبی کسب کرده باشد:
- ۱ با توجه به اینکه کارگاه ماشین ابزار بسیار خطرآفرین است لذا هنرجو باید به درک و فهم هوشمندانه‌ای نسبت به نکات ایمنی و حفاظتی رسیده باشد.
  - ۲ فراغیر باید انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری، کارگروهی، مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات را به خوبی آموخته باشد.
  - ۳ با توجه به اینکه دوربین مواد در کارگاه ماشین ابزار نسبت به بقیه کارگاه‌ها بیشتر است لذا باید مسائل زیست محیطی را به خوبی درک کرده باشد.
  - ۴ اصول و فنون و نحوه استفاده از وسایل براده‌برداری دستی را به خوبی یاد گرفته باشد تا قبل از ورود به کارگاه تراشکاری یک فرد فنی و با انضباط برای کارگاه ساخته باشد.

## تراشکاری

به شکل قطعات زیر دقت کنید. به نظر شما این قطعات با چه روشی ساخته شده‌اند؟

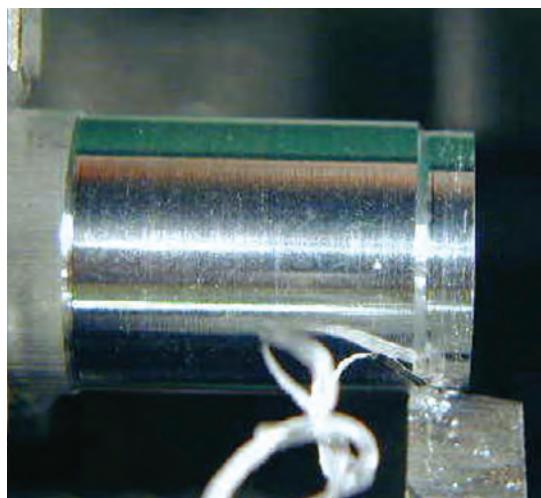

همان‌طوری که مشاهده می‌کنید، تمامی این قطعات را می‌توان به شیوه تراشکاری تولید کرد. تراشکاری عبارت است از براده‌برداری از سطوح قطعه کار در حال دَوان به وسیله ابزاری بُرنده به نام رنده تراشکاری.

این روش براده‌برداری یکی از روش‌هایی است که از قدمت بالایی برخوردار است. امروزه در زمینه ساخت و تولید، ساخت قطعات با استفاده از شیوه تراشکاری بسیار رایج است. این روش هم، مانند بسیاری از روش‌های تولید، با ظهور فناوری‌های نوین دستخوش تغییر شده، به‌طوری که امروزه استفاده از دستگاه‌های تراش CNC<sup>1</sup> متداول است.

در صنعت کشتی‌سازی از تراشکاری برای تولید شفت پروانه و قطعات طراحی شده استفاده می‌گردد.



### قسمت‌های مختلف دستگاه تراش:

اغلب دستگاه‌های تراشی که در هنرستان‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ساخت کارخانجات ماشین‌سازی تبریز است. این دستگاه‌ها که طول کارگیر آنها  $1/5$  و  $2$  متر است در دو مدل  $TN50$  و  $TN40$  تولید می‌شود. دستگاه تراش از قسمت‌های مختلف ساخته شده و شامل پنج قسمت اصلی زیر است:

۱) قسمت سر دستگاه  $2$  بستر یا میز دستگاه  $3$  سوپرت‌ها  $4$  دستگاه مرغک  $5$  تجهیزات خنک‌کننده

### سر دستگاه

در قسمت سر دستگاه، جعبه‌دنده اصلی که کار آن تبدیل عده دوران الکتروموتور به دورهای متعدد و قدرت‌های متفاوت است، قرار دارد. در این قسمت، محور اصلی قرار دارد و سه‌نظام یا چهار نظام به عنوان کارگیر دستگاه تراش در سر این محور قرار می‌گیرد. همچنین در این قسمت موتور محرک دستگاه، تابلوی برق و کلیدهای راه‌اندازی قرار دارد. از قسمت‌های مهم قابل ذکر در این بخش اهرم‌های تعویض دورهای سه‌نظام است و در قسمت پایین‌تر از این اهرم‌ها جعبه‌دنده پیشروی قرار گرفته است.



بستر یا میز دستگاه: قسمتی است که سوپرت‌ها و دستگاه مرغک روی آن قرار گرفته است. وظیفه میز دستگاه، هدایت و تحمل نیروهای دستگاه مرغک و دستگاه سوپرت است.

### سوپرت‌ها


دستگاه سوپرت شامل سه نوع سوپرت است. همه آنها روی قسمت اصلی جعبه‌دنده سوپرت قرار دارند. وظیفه جعبه‌دنده سوپرت تأمین حرکت طولی و عرضی ابزار است. این سوپرت‌ها عبارت‌اند از:

سوپرت طولی: این سوپرت به سوپرت اصلی معروف است و حرکت طولی ابزار را امکان‌پذیر می‌سازد و دقت حرکت آن  $0/1$  میلی‌متر است.

سوپرت عرضی: حرکت عرضی ابزار را تأمین می‌کند که دقت حرکت آن  $0/05$  میلی‌متر است.

سوپرت بالایی: حرکت طولی ابزار را در مخروط‌تراشی و حرکت‌های دقیق تأمین می‌کند و دقت حرکت آن  $0/05$  میلی‌متر است.

ابزارگیر (قلم‌گیر): وسیله‌ای است برای نگهداری و تنظیم رنده که روی سوپرت بالایی قرار دارد.

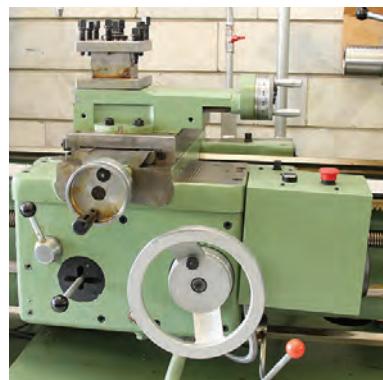

### تجهیزات خنک کننده

این قسمت شامل مخزن، پمپ، لوله‌های آب صابون و سینی است. وظیفه سینی جمع آوری براده‌ها و هدایت آب صابون به مخزن دستگاه است.

### دستگاه مرغک

دستگاه مرغک روی ریل یا بستر دستگاه قرار دارد و محل استقرار مرغک است. از دستگاه مرغک معمولاً برای تکیه‌گاه قطعات بلند استفاده می‌شود. از سه نظام برای متنه مرغک زدن و سوراخ کاری پیشانی قطعه کار نیز استفاده می‌شود.

### راه اندازی دستگاه

قبل از اینکه دستگاه تراش را راه اندازی نمایید باید مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای دستگاه چشمی‌های روغن را بررسی کنید و محل‌های مشخص شده برای روغن کاری روزانه را به وسیله پمپ دستی روغن کاری نمایید. سپس بررسی کنید که اهرم کلاچ در حالت درگیر نباشد. کلید اصلی برق دستگاه را در حالت روشن قرار دهید و در مرحله بعدی کلید استارت را فشار دهید. پس از راه اندازی الکتروموتور با حرکت دادن اهرم کلاچ به سمت پایین، سه نظام در جهت راست می‌چرخد و اگر اهرم کلاچ را به سمت بالا حرکت دهیم سه نظام در جهت چپ خواهد چرخید.



هیچ‌گاه، برای اطمینان از سالم بودن سیستم خنک کننده، در حالت روشن بودن کلید پمپ آب صابون، به الکتروموتور آن دست نزنید.

هشدار



## فعالیت



مراحل زیر را تمام هنرجویان، زیر نظر هنرآموز، انجام دهند:

- ۱ پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی پشت دستگاه مستقر شوید.
- ۲ چشمی‌های روغن جعبه‌دنده اصلی و جعبه‌دنده سوپرت را کنترل کنید که روغن در حد مطلوب باشد.
- ۳ با یک تکه پارچه تنظیف، روی بستر دستگاه را تمیز نمایید.
- ۴ بهوسیله روغندان فشاری، محل‌های روغن‌کاری روزانه را روغن‌کاری نمایید.
- ۵ اهرم کلاچ را بررسی کنید که در حالت درگیر نباشد.
- ۶ سوپرت را در فاصله‌ای ایمن از سه‌نظام قرار دهید.
- ۷ کلید استارت را فشار دهید.
- ۸ اهرم کلاچ را به سمت پایین حرکت دهید.

## نکات ایمنی

- قبل از روشن نمودن دستگاه، از درگیر نبودن قلمبند با سه‌نظام اطمینان حاصل کنید.
- مسیر حرکت سوپرت‌ها را قبل از درگیر شدن کلاچ، از وسایل اضافی پاک‌سازی کنید و از نبودن آچار سه‌نظام روی سه‌نظام مطمئن شوید.





## اخلاق حرفه‌ای

هنرجویی در هنگام روشن کردن دستگاه تراش، بدون توجه به رعایت نکات ایمنی، دستگاه را روشن می‌کند. با برخورد سه‌نظام به قلمبند، علاوه بر آسیب رسیدن به قلمبند، رنده تراشکاری نیز شکسته می‌شود. وی چون می‌خواهد کسی از موضوع مطلع نشود رنده را به سرعت باز می‌کند و با تیز کردن مجدد آن آثار شکستن رنده را از بین می‌برد! هنگامی که هنرآموز از او می‌پرسد که چه اتفاقی افتاد؟ هنرجو در پاسخ می‌گوید که چیز خاصی نبود.

بعد از انجام کار، رنده کوتاه شده را به انباردار تحویل می‌دهد و انباردار از او رنده اصلی را طلب می‌کند ولی او اصرار دارد که رنده همین اندازه بوده است، در صورتی که می‌توانست به گونه‌ای دیگر برخورد کند. شما در یک گروه چهارنفره موضوع را بررسی و راهکار مناسبی برای برخورد هنرجو با این اتفاق را بیان کنید و نیز به سوالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ آیا شما شیوه اتخاذ شده توسط این هنرجو را تأیید می‌کنید؟ چرا؟
- ۲ به نظر شما این هنرجو از منظر اخلاق چه خطاهایی مرتكب شده است؟
- ۳ چه عواملی باعث می‌شود این هنرجو با هنرآموز خود صادق نباشد؟
- ۴ پیشنهاد شما در مورد این حادثه چیست؟

**پوڈمان پنجم: تراشکاری**

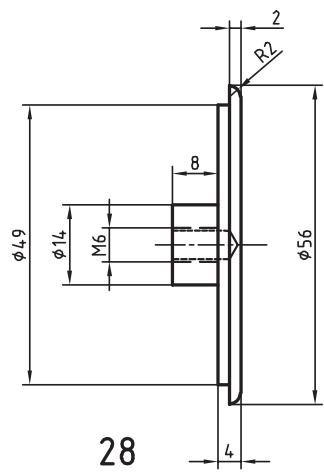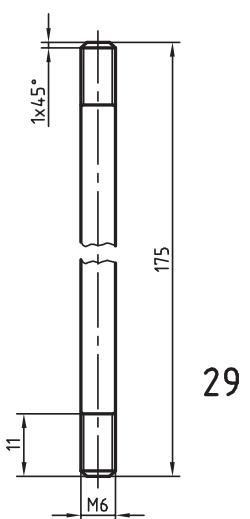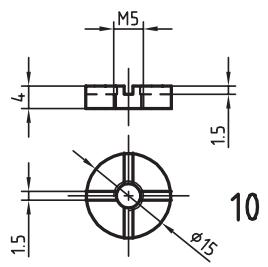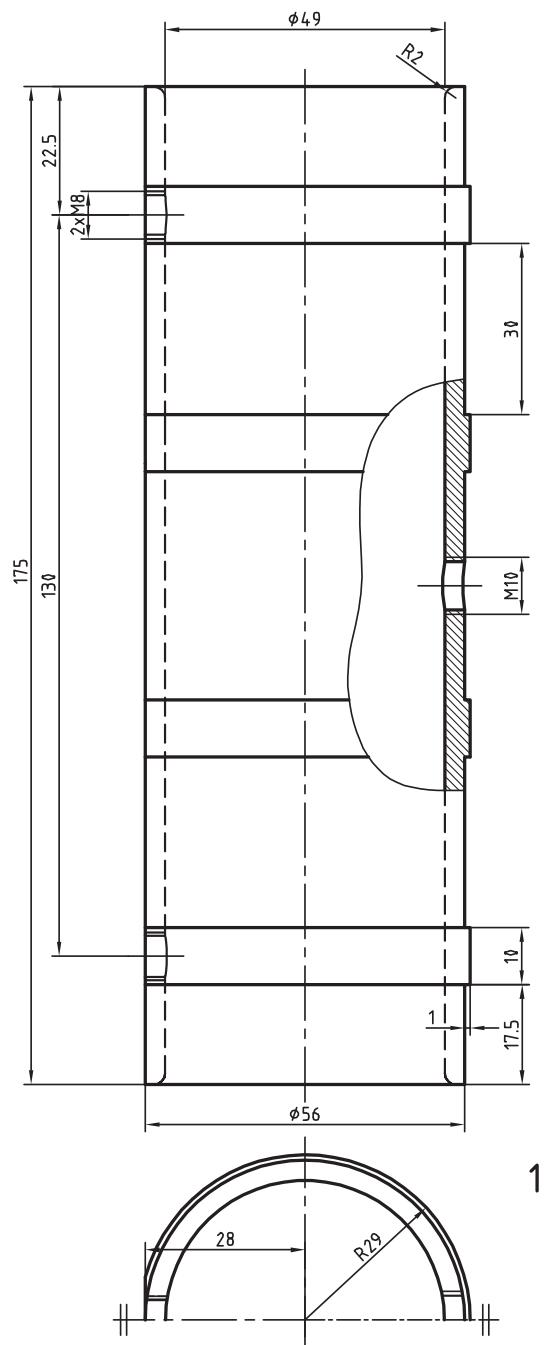

## تعداد دوران دستگاه


تعداد دوران دستگاه تراش از ۲۲/۴ تا ۲۰۰۰ دور بر دقیقه می‌تواند تغییر کند. برای تغییر تعداد دوران از دو اهرم ترکیبی و یک اهرم مستقل استفاده می‌شود. با توجه به جدول تنظیم دور که روی دستگاه در کنار اهرم‌ها قرار دارد، دور موردنظر انتخاب و مطابق با وضعیت قرار گرفتن اهرم‌ها در جدول دور تنظیم می‌شود.

TN 50	$z_1$	$z_2$	$z_2$	$z_1$
	22 / 4	180	45	355
	31 / 5	250	63	500
	45	355	90	710
	63	500	125	1000
	90	710	180	1400
	125	1000	250	2000

/ min

## فعالیت کارگاهی ۱

**موضوع:** تنظیم عده دوران و راه اندازی دستگاه  
**وسایل مورد نیاز:**  
 دستگاه تراش

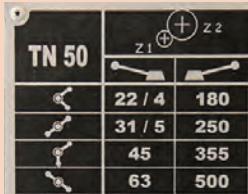	دکمه های لباس بسته باشد. استفاده از زینت آلات مانند انگشت، گردن آویز و ... ممنوع است. آچار سه نظام و یا هر وسیله دیگری روی سه نظام قرار نداشته باشد. سر و دستان شما نسبت به سه نظام فاصله داشته باشد.
	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>

**مراحل انجام کار**  
**الف) تنظیم اهرمها و راه اندازی دستگاه برای ۳۵۵ دور در هر دقیقه**




**ب) خاموش و روشن کردن دستگاه**  
 با استفاده از کلیدهای مربوطه، دستگاه را چهار بار خاموش و روشن کنید و هر بار مدت زمانی که طول می کشد تا سه نظام کاملاً متوقف شود، یادداشت کنید.

۱	۲	۳	۴	مراحل کار
				مدت زمان متوقف شدن دستگاه (دقیقه)

**پرسش**

- ۱ در خصوص مساوی بودن و یا مساوی نبودن زمان های متوقف شدن دستگاه توضیح دهید.
- ۲ کلیدهای خاموش و روشن کردن دستگاه چه رنگی است؟ چرا؟

## فعالیت کارگاهی ۲

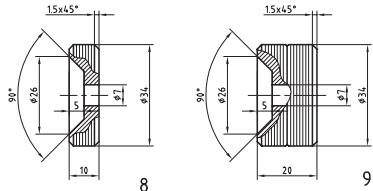

موضوع: محاسبه و تنظیم عده دوران برای تراشکاری چرخها  
تجهیزات مورد نیاز  
دستگاه تراش



- ۱ دکمه‌های لباس بسته باشد.
- ۲ استفاده از زینت‌آلات مانند انگشتتر، گردن‌آویز و ... ممنوع است.
- ۳ هیچ نوع وسیله‌ای روی دستگاه تراش قرار نداشته باشد.
- ۴ سر و دستان شما نسبت به سه‌نظام فاصله داشته باشد.

نکات  
ایمنی و  
حافظتی



### مراحل انجام کار (الف) محاسبه تعداد دور

ب) انتخاب دامنه دوران و دور مناسب

دامنه ۴۵-۲۰۰۰ دور در هر دقیقه	دامنه ۲۲/۴-۱۰۰۰ دور در هر دقیقه
تعداد دور انتخابی مناسب:	


ج) تنظیم اهرم‌ها روی دستگاه

ترسیم شکل قرارگیری اهرم‌های سرعت روی دستگاه		
اهرم شماره ۳	اهرم شماره ۲	اهرم شماره ۱

### پرسش

- ۱ علت انتخاب دامنه دور را توضیح دهید.
- ۲ چگونگی استفاده از سایر دورها را شرح دهید.

## فعالیت کارگاهی ۳

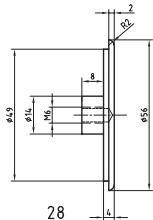

**موضوع:** محاسبه و تنظیم عده دوران برای تراشکاری درب مخزن تانکر  
**تجهیزات مورد نیاز**  
**دستگاه تراش**



- نکات ایمنی و حفاظتی
- ۱ دکمه‌های لباس بسته باشد.
  - ۲ استفاده از زینت‌آلات مانند انگشت‌تر، گردن‌آویز و ... ممنوع است.
  - ۳ هیچ نوع وسیله‌ای روی دستگاه تراش قرار نداشته باشد.
  - ۴ سر و دستان شما نسبت به سه‌نظام فاصله داشته باشد.



### مراحل انجام کار

(الف) محاسبه تعداد دور

ب) انتخاب دامنه دوران و دور مناسب

دامنه ۴۵-۲۰۰۰ دور در هر دقیقه	دامنه ۲۲/۴-۱۰۰۰ دور در هر دقیقه
تعداد دور انتخابی مناسب:	

ج) تنظیم اهرم‌ها روی دستگاه :

ترسیم شکل قرارگیری اهرم‌های سرعت روی دستگاه		
اهرم شماره ۳	اهرم شماره ۲	اهرم شماره ۱

چنانچه اهرمی به طور کامل جا نرفت، به وسیله دست سه‌نظام را کمی بچرخانید، سپس اهرم را جا بزنید.


نکته



تحقیق



با نگاه به جدول تعداد دَوران دستگاه، مشاهده می‌کنید دو دامنه وجود دارد یکی از ۲۲/۴ تا ۱۰۰۰ و دیگری از ۴۵ تا ۲۰۰۰.

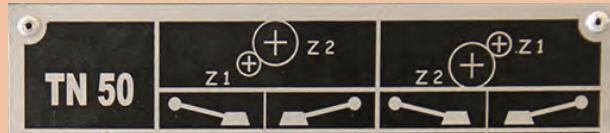

در تنظیم دَوران از یکی از این دو دامنه استفاده می‌شود. شما تحقیق کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ چگونه می‌توان فهمید که برای هر دستگاه باید از کدام دامنه استفاده کرد؟
- ۲ راه استفاده از تعداد دَوران‌های دیگر چیست؟

هشدار




هیچ‌گاه در حال روشن بودن دستگاه، اهرم‌های تعویض دور را جابه‌جا نکنید.  
از جابه‌جا نمودن اهرم‌های تغییر دور، در هنگام روشن بودن دستگاه خودداری کنید.

### نکات ایمنی

- بدون لباس کار پشت دستگاه قرار نگیرید.
- قبل از حرکت دادن اهرم کلاچ از وضعیت صحیح اهرم‌های تعویض دور مطمئن شوید.
- بدون آگاهی و آموزش هنرآموز، از تغییر وضعیت سایر اهرم‌ها خودداری کنید.

### بستن رنده

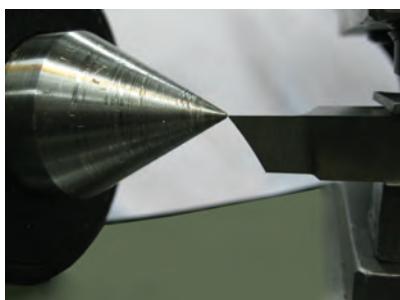

قرار گرفتن صحیح رنده در هنگام براده‌برداری یکی از اصول اولیه تراشکاری است. برای بستن رنده باید دقیقاً نوک رنده با نوک مرغک در یک راستا باشد.

### فعالیت

- ۱ ابتدا داخل غلاف دستگاه مرغک را به وسیله نخ پنبه، تمیز کنید و سپس مرغک را در دستگاه مرغک قرار دهید.
- ۲ دستگاه مرغک را به سمت قلم‌بند حرکت دهید.
- ۳ پیچ قلم‌بند را باز کنید و قلم‌بند را بچرخانید تا با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه نسبت به محور عرضی قرار گیرد.
- ۴ محل قرار گرفتن رنده را به وسیله نخ پنبه، کاملاً تمیز کنید.
- ۵ زیررندهای مناسب را انتخاب کنید و رنده را روی آن قرار دهید.
- ۶ یک ورق روی رنده بگذارید.



- ۷ ابتدا پیچ وسط را کمی سفت کنید.
  - ۸ باید نوک رنده با نوک مرغک همارتفاع باشد به همین منظور مرغک را به رنده نزدیک کنید.
  - ۹ سپس پیچ‌های جلو و عقب را کمی سفت کنید این عمل را به ترتیب برای پیچ‌ها انجام دهید تا به طور یکسان سفت شوند.
  - ۱۰ در انتهای از همارتفاع بودن رنده و مرغک اطمینان حاصل نمایید.
  - ۱۱ قلمبند را به جای اصلی برگردانید.
- تمام مراحل را می‌توانید در فیلم همراه کتاب مشاهده کنید.

نکات  
ایمنی



هیچ‌گاه نباید آچار روی قلمبند باقی بماند.

## بستن قطعه کار

وسایل بستن قطعه کار روی دستگاه تراش عبارت‌اند از سه‌نظام و چهار نظام، که هر کدام برای بستن قطعات با شکل‌های خاص به کار می‌رود. سه‌نظام بیشترین کاربرد را برای قطعات گرد و شش‌پهلو دارد. علاوه بر این، فک‌های سه‌نظام نیز می‌توانند تغییر کند.



چهارنظام



سه‌نظام

قطعه دارای لنگی باشد با استفاده از چکش مسی یا سربی لنگی قطعه کار را بگیرید. توجه داشته باشید که ضربات وارد نباید سنجین باشد، زیرا قطعه بیشتر دچار لنگی خواهد شد.

جهت بستن قطعه کار، فک‌های سه‌نظام را بیشتر از قطر قطعه کار باز کنید و سپس قطعه کار را درون سه‌نظام قرار دهید و پس از آن فک‌های سه‌نظام را سفت کنید و آچار سه‌نظام را بردارید. بعد از آن کلاچ را درگیر کنید تا سه‌نظام شروع به چرخش نماید. اگر



لنگی گرفتن



بستن قطعه


هشدار

هرگز آچار سه‌نظام را حتی برای یک لحظه، روی سه‌نظام باقی نگذارید.




## پیشانی‌تراشی

پیشانی‌تراشی عبارت است از براده‌برداری از سطح پیشانی قطعه کار در حال دوران روی دستگاه. این عمل به منظور عمود بودن سطح پیشانی بر سطح جانبی قطعه کار و کاهش طول آن انجام می‌شود.

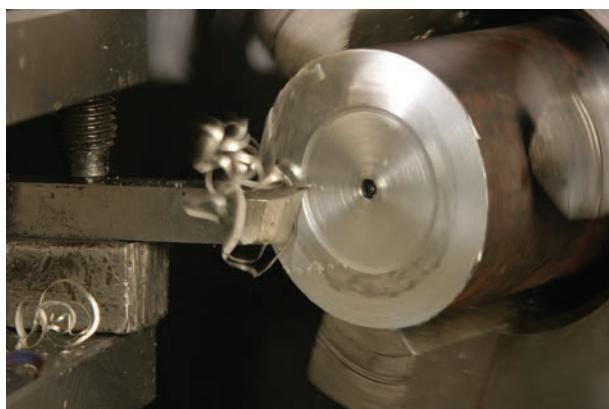

فعالیت

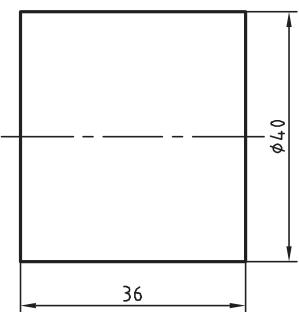

قطعه‌ای به قطر  $40$  و طول  $36$  میلی‌متر را مطابق نقشه پیشانی‌تراشی نمایید.

**۱** قطعه را در سه‌نظام بیندید و آچار را از روی سه‌نظام بردارید. حدود  $20$  میلی‌متر از کار داخل سه‌نظام باشد.

**۲** رنده را  $30$  تا  $45$  درجه بچرخانید تا راستای رنده با سطح پیشانی قطعه کار زاویه‌ای حدود  $30$  درجه بسازد.

**۳** رنده را به وسیله سوپیرت طولی حرکت دهید و با

اتومات را به حالت اول برگردانید و دستگاه را خاموش کنید. اگر سطح پیشانی به طور کامل براده برداری شده بود دیگر نیازی به ادامه کار نیست، ولی در غیر این صورت باید براده برداری با همان حالت قبل به اندازه  $5/0$  میلی‌متر تکرار شود.

**۱** قطعه را باز کنید و آن را حدود  $17$  میلی‌متر از طرف دیگر آن، در سه‌نظام بیندید. ابتدا اندازه بگیرید که چقدر اضافه طول دارد. مقدار اضافه طول را در چند مرحله به عمق براده  $1$  میلی‌متر براده برداری کنید. این عمل را تا رسیدن به اندازه  $20$  ادامه دهید.

**۲** قطعه را از سه‌نظام باز کنید.

سطح پیشانی قطعه کار مماس کنید (این کار را می‌توان در حالت خاموش بودن هم انجام داد). سپس ورنیه سوپرت طولی را روی صفر تنظیم کنید.

**۳** به وسیله سوپرت عرضی، رنده را به سمت خودتان هدایت کنید تا از قطعه کار جدا شود. سپس سوپرت طولی را روی  $5/0$  میلی‌متر قرار دهید پیش روی دستگاه را روی  $2/0$  میلی‌متر تنظیم کنید.

**۴** کلاچ را به سمت پایین حرکت دهید تا سه‌نظام شروع به چرخش نماید.

**۵** اهرم اتومات عرضی را در گیر کنید تا براده برداری آغاز شود.

**۶** هنگامی که رنده به مرکز قطعه کار رسید، اهرم

نکته



هیچ‌گاه دستگاه را در حالت روشن و روی اتومات رها نکنید.

فیلم



معمولًاً پس از هر بار کار با دستگاه، باید براده‌ها و آب‌صابون به جامانده از روی دستگاه زدوده شود. برای این منظور باید از تکه‌های پارچه یا نخ پنبه استفاده شود. برای تمیز کردن، ابتدا به وسیله قلم موی مخصوص براده‌های درشت را از بالاترین سطح دستگاه که سطح قلم‌بند است به سمت سینی دستگاه هدایت کنید. سپس هر یک از سوپرت‌ها را جابه‌جا و فضای بین آنها را تمیز کنید.



اکنون باید سوپرت عرضی را چند بار جلو و عقب ببرید و با نخ پنبه روی سطح دمچلچله را تمیز کنید. سپس سایر قسمت‌ها، از جمله ریل‌های دستگاه را تمیز کنید. توجه داشته باشید که اگر براده‌های ریز یا آبصابون به فضای بین سطح ریل و سوپرت وارد شود موجب آسیب زدن به دستگاه خواهد شد.

پس از تمیز کردن بهخوبی وارسی کنید تا در هیچ‌یک از قسمت‌های دستگاه حتی یک قطره آبصابون به جا نمانده باشد چون آبصابون به جامانده در دستگاه موجب زنگزدگی خواهد شد.

پس از تمیز کردن قسمت‌های بالایی باید براده‌ها و آبصابون را که در سینی جمع شده‌اند از هم جدا و براده‌ها را در ظرف مخصوص انبار کنید تا دوباره از آنها استفاده شود. توجه داشته باشید که نباید براده‌های جنس‌های مختلف، مانند برنج، آلومینیوم و فولاد و ... را با هم در یک ظرف بریزید.

نکته

هیچ‌گاه از هوای فشرده برای تمیز کردن استفاده نکنید زیرا براده‌های ریز به قسمت‌های زیرین سوپرت وارد می‌شوند.



پس از اتمام تمیزکاری، بهوسیله یک روغن‌دان براده‌های موجود در اطراف دستگاه را جمع‌آوری معمولی سطوح ریل را روغنی کنید تا برای جلوگیری نمایید و اگر روغنی روی سطح کارگاه ریخته شده است به سرعت اقدام به تمیزکاری نمایید زیرا موجب از زنگزدگی لایه محافظتی در آن به وجود آید. تمیز کردن فضای کارگاه: پس از تمیز کردن دستگاه، آسیب رساندن به شما و دیگران خواهد شد.

#### نکته زیست محیطی

نباید ضایعات احتمالی و روغن نشست شده از دستگاه را به دریا ریخت.

## روتوراشی


#### مقدمه

همان‌گونه که در واحد یادگیری پیشانی تراشی آموختید، روش تراشکاری برای تولید بسیاری از قطعات، از روش‌های متداول است. در روش تراشکاری، عملیات مختلفی وجود دارد که هر کدام شیوه و فنون خود را می‌طلبند.

هر قطعه پس از پیشانی تراشی باید بدون بازکردن از روی سه‌نظام دستگاه روتراشی شود. چرا که یکی از اهداف براده‌برداری از سطح جانبی و پیشانی قطعه عمود شدن این دو سطح بر یکدیگر است. در بسیاری از موارد این دو عملیات مکمل یکدیگرند و نمی‌توان آنها را جداگانه انجام داد.

لذا مراحل اجرای کار در خیلی از موارد دقیقاً شبیه به همانند، به‌طور مثال قطعه و رنده یک بار بسته می‌شود و نیازی به باز نمودن آن نیست. در این واحد یادگیری از تکرار مطالب صرف‌نظر می‌کنیم و فقط به مواردی که نیاز به یادگیری دانش و مهارت جدید دارد خواهیم پرداخت.

پودمان پنجم: تراشکاری

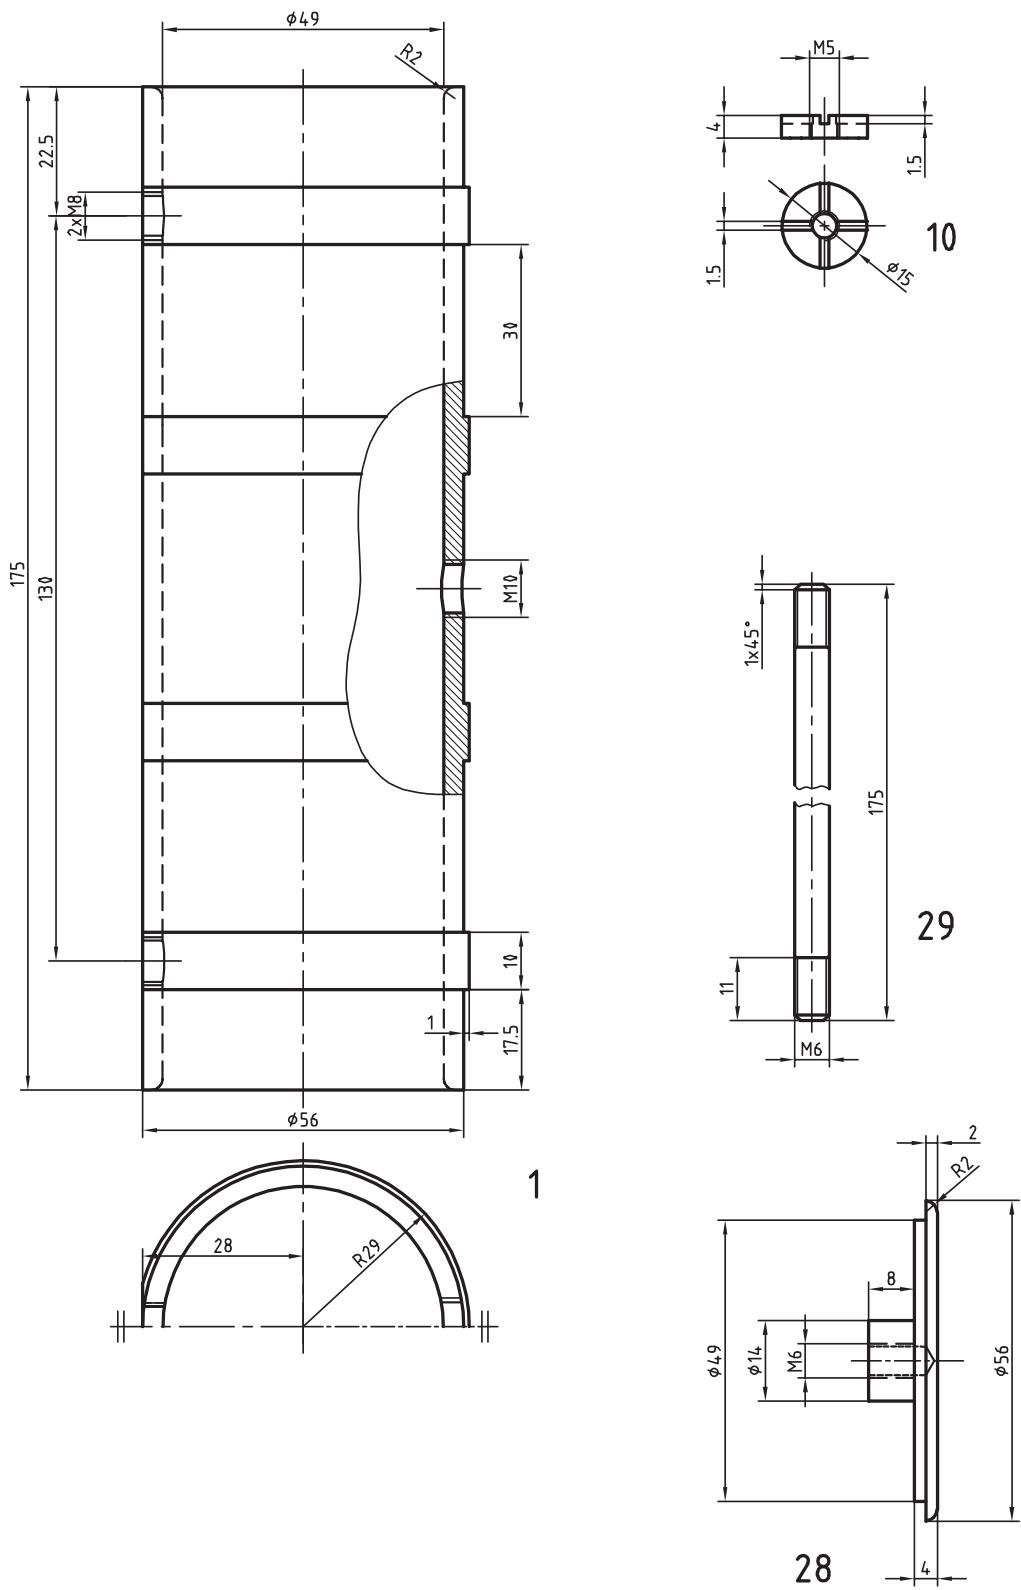

نوع کار: براده برداری در دو مرحله خشن تراشی و پرداخت کاری انجام می شود و برای مرحله خشن تراشی پیشروی بیشتر انتخاب می شود.

استحکام قطعه: هر چه استحکام قطعه بالاتر باشد

مقدار پیشروی کمتر انتخاب می شود.  
برای تنظیم مقدار پیشروی انتخاب شده، وضعیت اهرم ها، مطابق جدولی که روی جعبه دندۀ پیشروی موجود است، تنظیم می شود.

پیشروی عبارت است از طول مستقیمی که رنده در یک دور قطعه کار جایه جا می شود.  
مقدار آن با توجه به کیفیت سطح، نوع کار و استحکام قطعه موردنظر انتخاب می شود.

کیفیت سطح: حرکت رنده روی سطح قطعه هرچه کندر باشد میزان زبری سطح نیز کمتر خواهد بود.  
برای دست یابی به سطحی صاف تر از مقدار پیشروی کمتر استفاده می شود.

### فعالیت

	/=1/2 ←	1	2	3	4	5	6	0.07	0.05
W	1:1	B	C	A					
	8:1	B	C	A					
	8:1	B	C	A					
M	1:1	B 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.20	C 0.16 0.18 0.22 0.24 0.28 0.40	A 0.32 0.36 0.44 0.48 0.56 0.80					
	8:1	B 0.64 0.72 0.88 0.96 1.12 1.60	C 1.28 1.44 1.76 1.92 2.24 3.20	A 2.56 2.88 3.52 3.84 4.48 6.40					
	8:1	a	b	c	↖↖↖ 6m	d			
b,c	a	b	c	d	d				

برای روتراشی یک قطعه، با توجه به تمام عوامل، مقدار پیشروی  $0/09$  میلی متر بر دور انتخاب شده است. با طی مراحل زیر این مقدار را روی دستگاه تنظیم کنید.

۱ ابتدا مقدار  $0/09$  را در جدول پیشروی دستگاه مشخص کنید.

M	()	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
			C	0.16	0.18	0.22	0.24
	()	8:1	A	0.32	0.36	0.44	0.48
			B	0.64	0.72	0.88	0.96
	()	8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92
			A	2.56	2.88	3.52	3.84

۲ وضعیت قرار گرفتن اهرم اینچی / میلی متری را با توجه به جدول روی حالت M قرار دهید.

M	()	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
		8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24
			A	0.32	0.36	0.44	0.48
			B	0.64	0.72	0.88	0.96
			C	1.28	1.44	1.76	1.92
			A	2.56	2.88	3.52	3.84



**پودمان پنجم: تراشکاری**

۳ اهرم دو وضعیتی ۱:۱ و ۸:۱ را در حالت ۱:۱ قرار دهید.

M	↶	↖ ↗	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
	↷	↙ ↘	8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24
	↷	↙ ↘	8:1	A	0.32	0.36	0.44	0.48
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.64	0.72	0.88	0.96
	↷	↙ ↘	8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92
	↷	↙ ↘	8:1	A	2.56	2.88	3.52	3.84



۴ اهرم سه وضعیتی A,B,C را در حالت B قرار دهید.

M	↶	↖ ↗	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
	↷	↙ ↘	8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24
	↷	↙ ↘	8:1	A	0.32	0.36	0.44	0.48
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.64	0.72	0.88	0.96
	↷	↙ ↘	8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92
	↷	↙ ↘	8:1	A	2.56	2.88	3.52	3.84



۵ اهرم شش وضعیتی را روی ۲ قرار دهید. چنانچه اهرم جابه‌جا نشد با دست دیگر کمی میله کشش را پچرانید تا اهرم روی عدد ۲ قرار گیرد.

	/=1/2 ← →	1	2	3	4
W	↶	↖ ↗	1:1	B	
	↷	↙ ↘	8:1	C	
	↷	↙ ↘	8:1	A	
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.08
	↷	↙ ↘	8:1	C	0.09
	↷	↙ ↘	8:1	A	0.11
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.12



۶ اهرم سه وضعیتی را روی حالت روتراشی قرار دهید.



هشدار




هیچ‌گاه در حال روشن بودن دستگاه، اهرم‌های پیشروی را جابه‌جا نکنید.

نکات  
ایمنی



- ۱ از شوخي کردن در محیط کارگاه جداً خودداری کنید.
- ۲ قبل از شروع به کار، از سالم بودن تخته زیرپایی مطمئن شوید.

## تیز کردن رنده

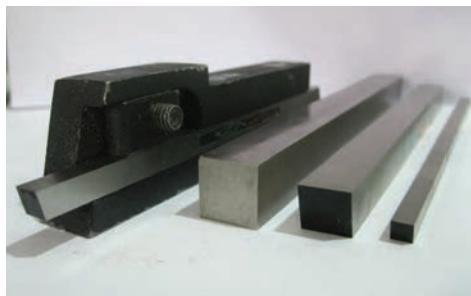

تراشکاری با رنده کند باعث ایجاد اصطکاک در لبه بُرنده می‌شود. این عمل، علاوه بر کاهش راندمان، موجب افزایش سریع درجه حرارت ابزار می‌شود و باعث از دست رفتن سختی ابزار و درنتیجه از بین رفتن آن خواهد شد. لذا تیز کردن رنده در براده‌برداری بهمنظور جلوگیری از هدر رفتن انرژی و اتلاف زمان به افزایش بهره‌وری کمک شایانی خواهد نمود.

### رنده‌های تراشکاری

رنده‌های تراشکاری، با توجه به نوع براده‌برداری، در شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند. نوع متداول آن به شکل شمشهایی در طول استاندارد ساخته می‌شود. رنده‌های تراشکاری معمولاً از جنس‌های سخت ساخته می‌شوند. به جدول زیر دقت کنید.

حداکثر دمای کاری	جنس
۲۵۰ درجه سانتی‌گراد	فولاد ابزارسازی غیرآلیاژی (WS)
۶۰۰ درجه سانتی‌گراد	فولاد ابزارسازی غیرآلیاژی (HSS یا SS)
۹۰۰ درجه سانتی‌گراد	فلزات سخت (کاربیدها)

### زوایای رنده تراشکاری

هر ابزار براده‌برداری برای نفوذ در قطعه باید دارای یک لبه گوهای باشد که رنده‌های تراشکاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.


برای ایجاد فرم گوهای در نوک رنده‌های تراشکاری، باید با استفاده از سنگ ابزار تیزکنی دو سطح آزاد و براده، ایجاد نمود.

**سطح آزاد:** نقش این سطح جلوگیری از تماس پیشانی رنده با قطعه کار در هنگام نفوذ رنده در قطعه کار است.

**سطح براده:** نقش این سطح هدایت براده جدا شده از قطعه کار به سمت بیرون است. فضای ایجاد شده بین این دو سطح را «گوه» می‌نامند.



زواياي اصلی در رندههای تراشکاري، سه زاویه گوه ( $\beta$ )، زاویه براده ( $\gamma$ ) و زاویه آزاد ( $\alpha$ ) است.

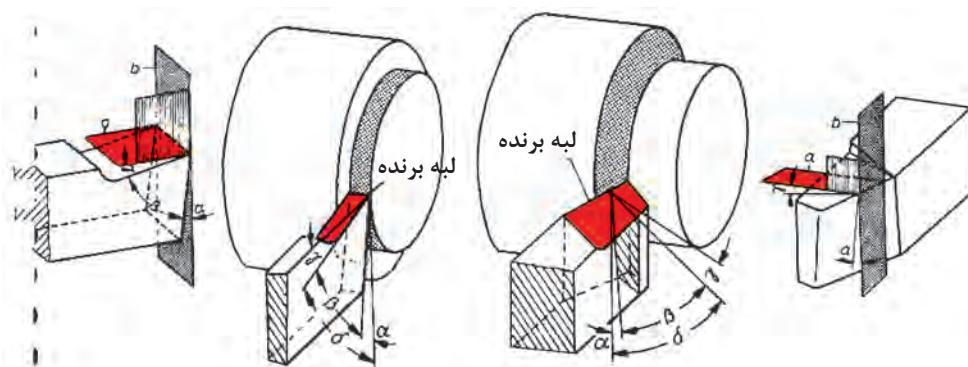



برای تیز کردن رنده می‌توان از دستگاه سنگ پایه‌دار استفاده نمود. این دستگاه‌ها در دو نوع با قدرت کم (تک‌فاز) و قدرت بالا (سه فاز) عرضه می‌شوند. روی محورهای خروجی این دستگاه‌ها دو نوع سنگ سنباشه بسته می‌شود. یکی از این سنگ سنباشه‌ها جهت تیز کردن رنده‌های الماسه و سنگ سنباشه دیگر برای تیز کردن رنده‌های فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



## فعالیت

برای سنگ زدن این قسمت، رنده را تحت زاویه با سنگ تماس دهید و هر از چند گاهی برای خنک کردن رنده، آن را داخل آب صابون فرو برد. این کار را آنقدر ادامه دهید تا سطحی یکنواخت با زاویه آزاد رنده شکل گیرد.

مراحل زیر را با نظارت هنرآموز انجام دهید.  
قبل از قرار گرفتن پشت دستگاه سنگ از وسایل حفاظتی مانند عینک و دستکش استفاده کنید.  
۱ ابتدا سطح آزاد که زاویه آزاد را ایجاد می‌کند سنگ زده می‌شود.

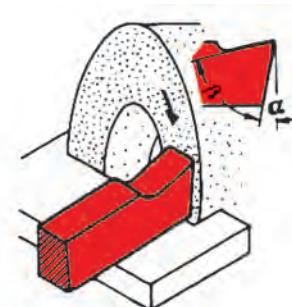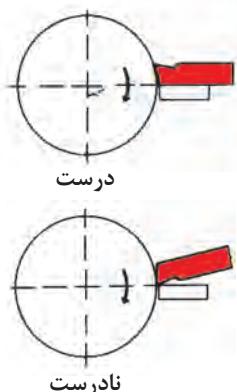


سطح آزاد کاس و نامناسب

توجه داشته باشید رنده کاملاً روی سطح تکیه‌گاه دستگاه سنگ قرار گیرد.

نکته



- ۲ سپس برای ایجاد زاویه براده سطح جانبی رنده را با رعایت نکات ایمنی سنگ بزنید.  
۳ مرحله بعدی، سنگ زدن زاویه آزاد جانبی است، که همانند زاویه براده سنگ زده می‌شود.  
در تمام مراحل سنگزنی رنده، توجه داشته باشید که سطحی کاملاً یکنواخت به دست آید و در اصطلاح چند سطحی نباشد.

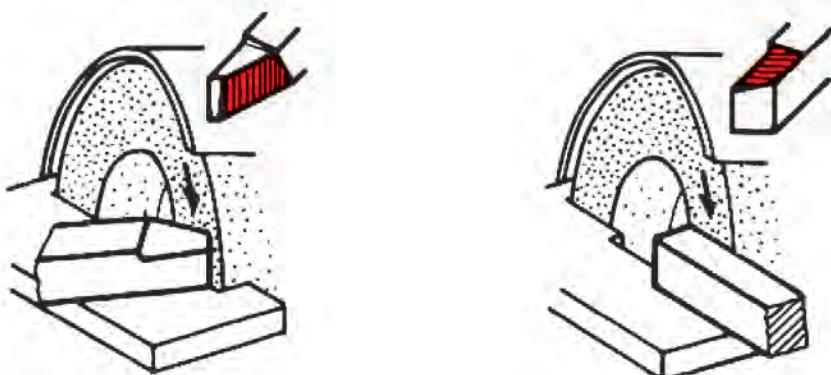

تیز کردن رنده تراشکاری با زوایای صحیح، موجب دوام ابزار می‌شود.


نکته



نکات  
ایمنی



- ۱ قبلاً از شروع تیزکاری از سالم بودن صفحه سنگ و نداشتن ترک خورده‌گی مطمئن شوید.
- ۲ هرگز بدون عینک با دستگاه سنگ ابزار تیزکنی کار نکنید.
- ۳ در هنگام تیز کردن رنده، به فاصله تکیه‌گاه تا پیشانی صفحه سنگ سنباده، دقت نمایید.

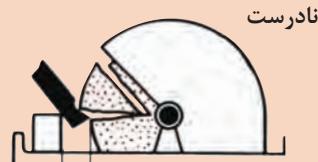

- ۴ در هنگام تیز کردن رنده به طور مرتب از مایع خنک کننده استفاده کنید.

## بستن قطعه کار در روتوراشی

بستن قطعه کار در روتوراشی همانند پیشانی تراشی است و تمام اقدامات انجام گرفته در مرحله قبل را در این مرحله نیز می‌توان انجام داد.

قطعات در تراشکاری همیشه یکسان نیستند و آشکال گوناگون دارند. به همین دلیل برای قطعات استوانه‌ای و قطعاتی که مقطع آنها سه‌گوش و شش‌گوش است از سه‌نظام و برای قطعات با مقطع مربعی از چهارنظام و برای قطعات نامنظم از صفحه نظام و چهار نظام تکرو استفاده می‌شود.



چهار نظام تکرو یا نامنظم



صفحه نظام

## تعویض فک‌های سه‌نظام

به علت محدودیت حرکت فک‌ها برای بستن قطعات با قطر زیاد در سه‌نظام، نمی‌توان از فک‌های معمولی (رو) استفاده نمود. لذا در این‌گونه موارد می‌توان از فک‌های وارو استفاده نمود.



برای تعویض فک‌های سه‌نظام، ابتدا به وسیله آچار سه‌نظام، پیچ سه‌نظام را آن قدر بچرخانید که فک‌ها از محل خود خارج شوند و فک‌های وارو را در شیارها جا بزنید.

#### فعالیت ۱



۱ ابتدا به وسیله آچار سه‌نظام، فک‌ها را باز کنید و به ترتیب از فک شماره ۳ آنها را از داخل شیار خارج سازید.

۲ پس از خارج نمودن فک‌ها به وسیله پارچه تنظیف شیارها را کاملاً تمیز کنید.

۳ شماره روی فک‌های وارو را با شماره سه‌نظام کنترل کنید که یکسان باشند.

۴ اکنون شیار شماره ۱ را با چرخاندن سه‌نظام در قسمت بالا قرار دهید و با آچار سه‌نظام ابتدای دندانه پیچ ارشمیدس را در ابتدای شیار شماره ۱ تنظیم کنید. فک شماره ۱ را داخل شیار قرار دهید و به وسیله آچار سه‌نظام، پیچ ارشمیدس را بچرخانید تا فک شروع به حرکت کند.

۵ مطابق مرحله ۴ فک‌های شماره ۲ و ۳ را نیز جا بزنید.



غلط



صحیح

برای اطمینان از صحیح بستن فک‌ها، اگر در انتهای فک‌ها باهم به مرکز رسیدند صحیح بسته شده‌اند.

نکته



## تعویض سه‌نظام

در برخی موارد با سه‌نظام یا چهارنظام موجود روی دستگاه نمی‌توان قطعه را بست. در این‌گونه موارد باید برای تعویض آنها اقدام نمود. تعویض در دو مرحله صورت می‌گیرد. ابتدا باید سه‌نظام یا چهارنظام از روی دستگاه پیاده، و در مرحله بعدی کارگیر مورد نظر سوار می‌شود.

توجه داشته باشید برای تعویض تمام کارگیرها (سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام و صفحه مرغک) مراحل عمل یکسان است.

### فعالیت ۲

سه‌نظام موجود روی دستگاه را مطابق مراحل زیر تعویض کنید.

#### پیاده کردن سه‌نظام

۱ برای تعویض سه‌نظام، ابتدا در قسمت زیر سه‌نظام یک تخته مخصوص روی ریل قرار دهید.

۲ یک میل‌گرد را داخل سه‌نظام ببند و فک‌ها را محکم کنید.

۳ وضعیت اهرم تغییر دور سه‌نظام را روی سنگین‌ترین دور قرار دهید.

۴ مهره‌های پشتی سه‌نظام را باز کنید. توجه داشته باشید که مهره‌ها را آن‌قدر بچرخانید که به صفحه پشتی گیر نکنند.

۵ صفحه پشت‌بند سه‌نظام را کمی بچرخانید تا سوراخ آن روبه‌روی مهره‌ها قرار گیرد، بعد به‌آرامی سه‌نظام را به طرفین حرکت دهید تا از جای خود رها شود.

۶ با کمک گرفتن از هم‌کلاسی خود سه‌نظام را از جای خود خارج کرده و روی تخته چوبی قرار دهید و به آهستگی آن را به محل مناسب منتقل کنید.

#### سوار کردن سه‌نظام

برای بستن سه‌نظام یا چهارنظام، عکس عمل پیاده کردن را انجام دهید.

۱ ابتدا به‌وسیله پارچه، محل استقرار سه‌نظام را تمیز کرده و سپس پشت‌بند سه‌نظام را بچرخانید تا سوراخ‌های صفحه و محل نشست مقابله هم قرار گیرند.

۲ سپس سه‌نظام را به آهستگی بلند کنید و روی تخته روی بستر قرار دهید. طوری سه‌نظام را بچرخانید که برآمدگی سه‌نظام با فرورفتگی روی نشیمنگاه روبه‌رو قرار گیرد.



**۳** سه‌نظام را با کمک یک نفر دیگر از روی تخته بلند کنید و پیچ‌های سه‌نظام را در محل خود روی نشیمنگاه سه‌نظام قرار دهید.



**۴** صفحه پُشت‌بند سه‌نظام را کمی بچرخانید تا **۵** مهره‌های سه‌نظام را سفت کنید. این عمل را به صورت ضربدری انجام دهید. مهره‌ها پشت شیار قرار گیرند.



استفاده از آچار فرانسه اکیداً ممنوع است.

نکته



از قرار دادن لوله روی دسته آچار برای ایجاد نیروی بیشتر خودداری کنید زیرا موجب بریدن یا هرز شدن مهره‌ها خواهد شد.

هشدار



#### نکات ایمنی

هرگز بدون کفش ایمنی کار نکنید.  
با وسایل زینتی مانند ساعت و انگشتر هرگز کار نکنید.  
در هنگام تعویض سه‌نظام، کلید اصلی برق را در حالت خاموش قرار دهید.  
بعد از پیاده کردن سه‌نظام، از قرار دادن آن روی میز یا بستر دستگاه خودداری کنید.

## تلنگر

کارگاه متعلق به خودش است. با لبخندی گفت تمام این ابزار و وسایل نزد من امانت هستند و در کار روزمره حفظ امانت برای من از هر کار دیگری مهمتر است. در ضمن این کارگاه محلی است که من از آن ارتزاق می‌کنم و اگر نباشد زندگی من هم دچار مشکل خواهد شد. این شیوه تفکر مرا به تحسین از وی واداشت و پرسیدم بعد از این همه سال، از زندگی و کار در این کارگاه و موقعیت خود راضی هستی؟ گفت تا به امروز هیچ مشکل بزرگی که عرصه زندگی را برای من تنگ کند نداشته‌ام و خدا را شکر می‌کنم و از این وضعیت بسیار راضی هستم. حال با توجه به این خاطره واقعی که بیان شد، به نظر شما دلیل رضایت شغلی این تراشکار چیست؟ پاسخ خود را در پنج سطر توضیح دهید.

دوستی صحبت می‌کرد که وارد یک کارگاه تولید قطعات شدم. مردی با محاسنی نسبتاً سفید در حال کار با دستگاه تراش بود. او در حین کار هر بار که نیاز بود از کولیس استفاده کند آن را از جعبه خارج می‌کرد و پس از تمیز کردن سطح قطعه و اندازه‌گیری، مجدداً آن را در جعبه قرار می‌داد و جعبه را روی میز مخصوص می‌گذاشت. این کار او توجه مرا به خود جلب کرد. دقیقی که برای حفاظت از وسایل اندازه‌گیری از خود نشان می‌داد در نوع خود بی‌نظیر بود.

از او سؤال کردم که این کارگاه متعلق به خودتان است. گفت نه ولی ۲۷ سال است که از پایین ترین سطح کارگری تا به امروز در این کارگاه مشغول به کار هستم. پرسیدم، چرا این را پرسیدید؟ گفتم دقت شما برای حفظ و نگهداری ابزار مانند کسی است که

## روتراسی

روتراسی عبارت است از برآده‌برداری از سطح رویی قطعه کار. در هر حال این عمل به منظور ایجاد فرم مطلوب در قطعه کار یا کاهش قطر آن انجام می‌شود. بسیاری از قطعات در صنعت دارای مقطع دایره‌ای هستند، ولی سطوح خود فرم‌های مختلفی دارند که با استفاده از دستگاه تراش، برآده‌برداری می‌شوند. روتراشی یکی از پرکاربردترین عملیات برآده‌برداری در دستگاه تراش است. معمولاً روتراشی در دو مرحله خشن‌تراشی و پرداخت‌کاری انجام می‌شود. در خشن‌تراشی سرعت برش کم و عمق براده و پیشروی زیادتر انتخاب می‌شود ولی در پرداخت‌کاری سرعت برش زیاد ولی عمق براده و مقدار پیشروی کمتر انتخاب می‌شود.


یکی از مهم‌ترین اصول در اجرای عملیات تراشکاری رعایت نکات ایمنی است. رعایت نکردن نکات ایمنی در کارگاه باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود، تا آنجا که جبران عوارض ناشی از آن گاهی غیرممکن می‌گردد.

در روند نمای مقابله، روند اجرای کارهای تراشکاری به خوبی نمایش داده شده است. این روند در تمام کارهای تراشکاری مصدق دارد و رعایت آن موجب جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه خواهد شد.



### فعالیت

قطعه‌ای را که در مرحله قبلي پيشاني تراشي نموده‌اید، مطابق نقشه روتراشی نمایيد.

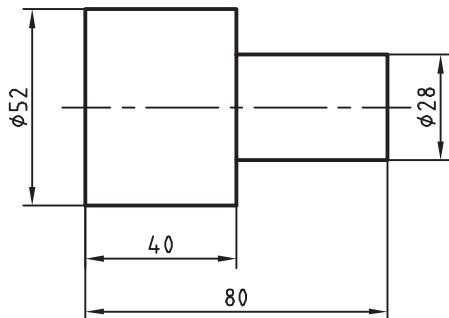

- ۱ با توجه به جنس و کیفیت سطح مورد نیاز مقدار سرعت برش را از جدولی که در کتاب هنرجوست، انتخاب نمایید و سپس عده دوران مناسب را از طریق محاسبه تعیین کنید.
- ۲ قطعه کار را طوری داخل سه‌نظام قرار دهید که بتوانید عملیات روتراشی را طبق نقشه انجام دهید. توجه داشته باشید که حداکثر طولی که بیرون از سه‌نظام قرار می‌گیرد، نباید بیش از پنج برابر قطر قطعه باشد.
- ۳ عینک حفاظتی مخصوص تراشکاری را روی چشمان خود قرار دهید.
- ۴ پس از سفت کردن فک‌های سه‌نظام، دستگاه را روشن کنید. سپس رنده را به وسیله سوپرت عرضی حرکت دهید و با سطح قطعه کار مماس کنید.
- ۵ ورنیه سوپرت عرضی را روی صفر تنظیم کنید. سپس مقداری رنده را به عقب بکشید و به وسیله سوپرت طولی رنده را قبل از قطعه کار قرار دهید.

- ۶ به وسیله سوپرت عرضی به اندازه ۵/۰ میلی متر عمق بار را تنظیم کنید.
- ۷ اهرم اتومات حرکت طولی را در گیر کنید تا براده برداری آغاز شود. به محض اینکه رنده به پایان براده برداری نزدیک شد حرکت اتومات را قطع کنید و به وسیله دست، سوپرت را به محل اولیه خود برگردانید. این عمل را تا آنجا انجام دهید که سطح قطعه کار و اندازه آن به اندازه موردنظر در نقشه برسد.
- ۸ با استفاده از کولیس، قطر و طول قطعه را اندازه گیری نمایید. اگر به اندازه های که در نقشه مشخص شده، رسیده است قطعه را از سه نظام باز کنید و دستگاه را خاموش نمایید.

نکته



هیچ گاه بدون روغن کاری دستگاه، با آن کار نکنید.


هشدار




هرگز دستگاه را بدون بستن قطعه کار در سه نظام با دور بالا روشن نکنید (چرا؟)

## فعالیت تکمیلی


قطعات تانکر را مطابق نقشه پیشانی تراشی و رو تراشی نمایید.  
(راهنمایی: مراحل اجرای کار را مطابق روند نما انجام دهید.)

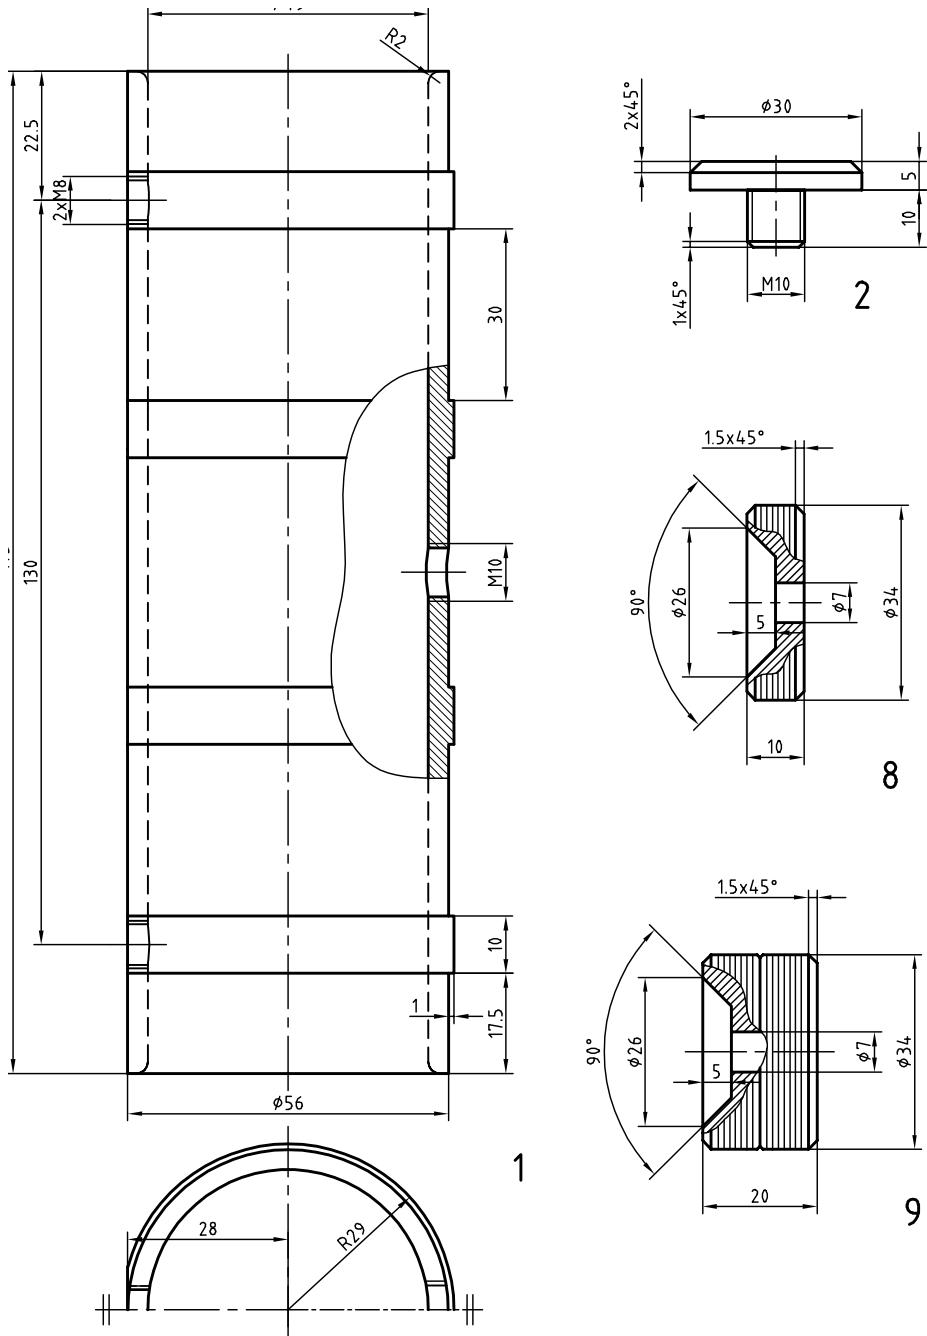


پومن پنجم؛ تراشکاری

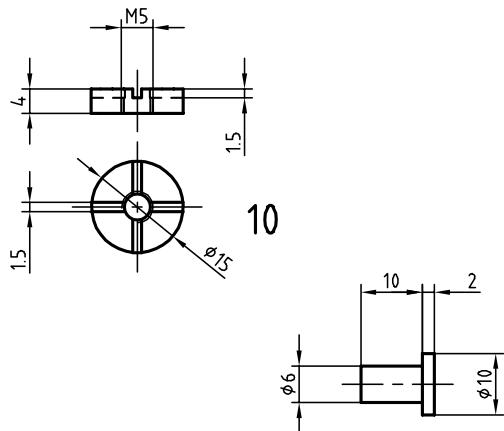


12

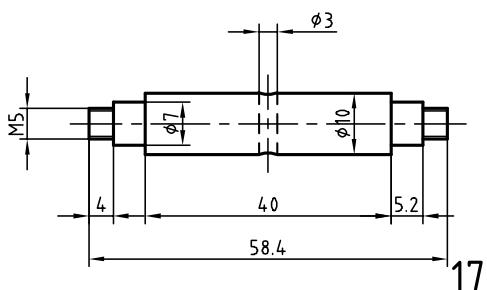


17

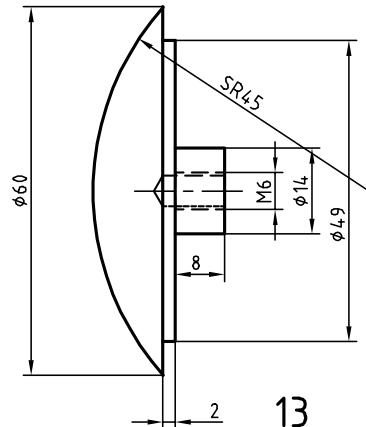


13

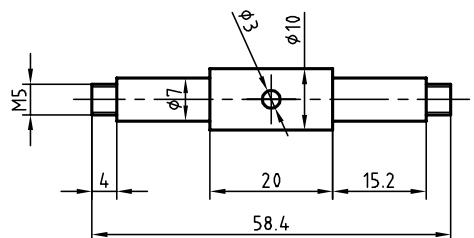


18

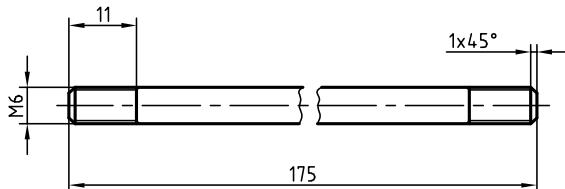

29

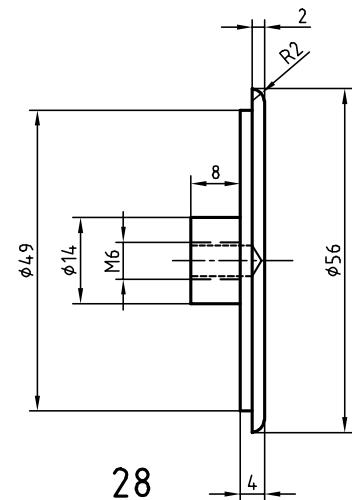

28

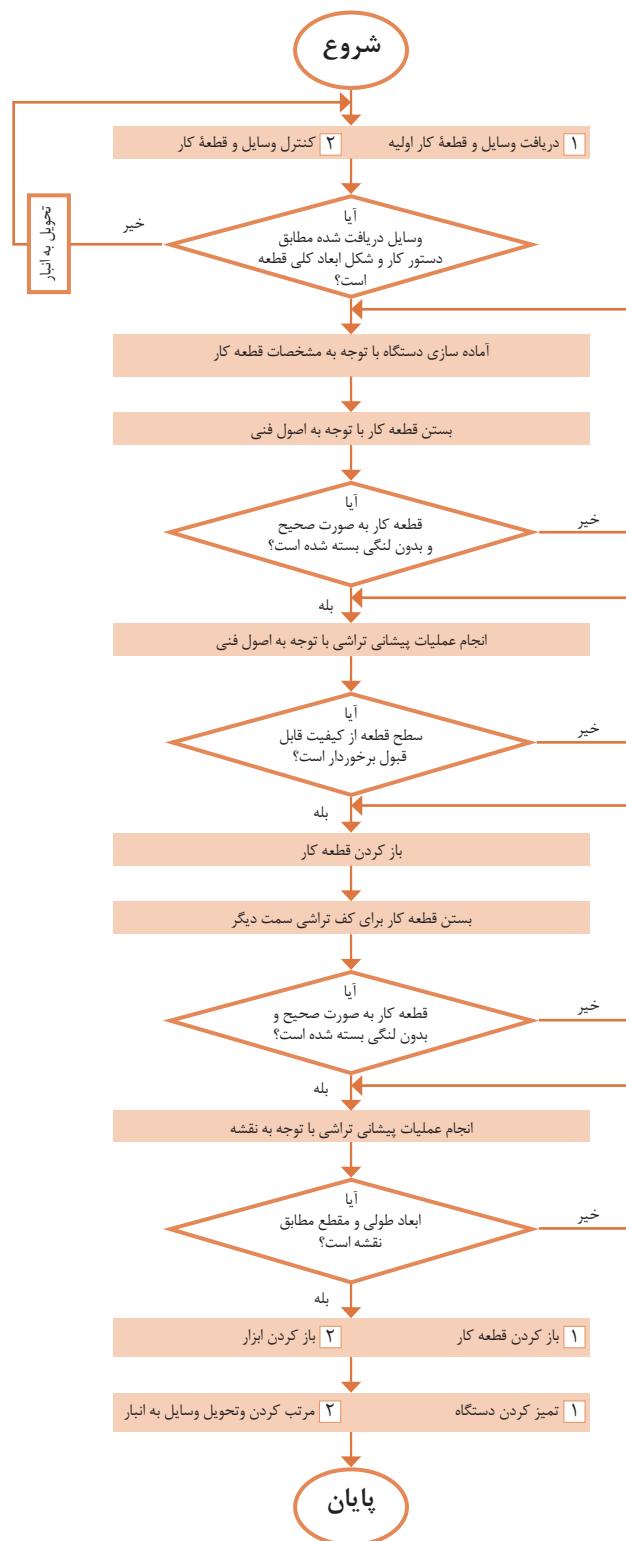


## دستورالعمل مونتاژ اجزای خودروی حمل سوخت

برای مونتاژ خودرو باید دستورالعمل مشخص شده، برای هریک از مجموعه‌ها دقیقاً عمل شود. این خودرو دارای سه مجموعه اصلی است و هریک از آنها دارای قطعاتی هستند که در چند مرحله روی یکدیگر مونتاژ می‌گردند. در مرحله نهایی، این مجموعه‌ها با قرار گرفتن کنار یکدیگر خودروی حمل سوخت را تشکیل خواهند داد. این مجموعه‌ها عبارت‌اند از:

- ۱ مجموعه شاسی
- ۲ مجموعه اتاق
- ۳ مجموعه تانکر


### مونتاژ مجموعه شاسی

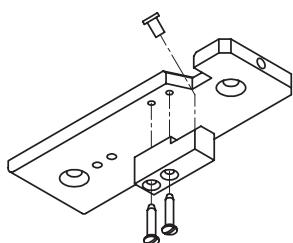


۱ ابتدا شاسی را آماده کنید و به دقت بررسی نمایید که داخل سوراخ‌های زده شده کاملاً تمیز باشد و آن را با نقشه اصلی مطابقت دهید با کنترل دقیق اندازه‌ها.

۲ قطعه باک را مطابق نقشه مقابل در قسمت زیرین شاسی قرار دهید و به وسیله پیچ‌های مربوطه متصل نمایید. درپوش باک را سوار کنید.


۳ نصب قفل رابط اتاق با شاسی: طبق نقشه زیر قفل رابط را در محل تعیین شده قرار دهید و با چرخاندن آن کاملاً سفت کنید.

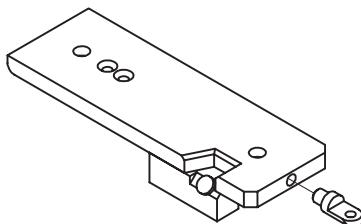

۴ نصب مونتاژ زیرمجموعه چرخ‌های عقب: محور عقب را مطابق نقشه، داخل نگهدارنده محور عقب قرار دهید و با پین محکم کنید. سپس به وسیله مهره‌های مربوطه چرخ‌های عقب را در دو سر محور سفت کنید.

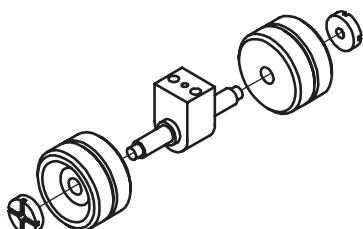


**۵ نصب گلگیر و چرخ‌های عقب روی شاسی:** ابتدا گلگیر را در قسمت زیرین شاسی در محل تعیین شده قرار دهید. مجموعه چرخ‌های عقب را نیز، مطابق نقشه در محل خود قرار دهید و بوسیله پیچ‌های مربوطه سفت کنید.

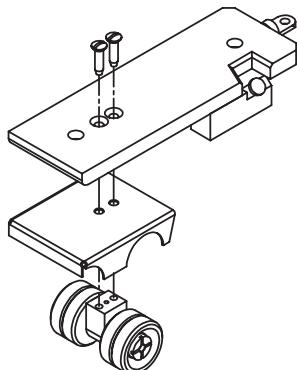


#### مونتاژ مجموعه اتاق



**۱ سقف اتاق را روی بدنه اتاق قرار دهید و به وسیله پیچ‌های مربوطه سفت کنید.**

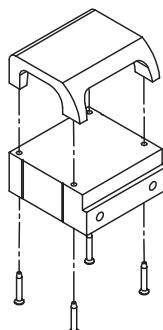

**۲ مونتاژ مجموعه چرخ‌های جلو: محور جلو را مطابق نقشه، داخل نگهدارنده محور جلو قرار دهید و با پین محکم کنید. سپس به وسیله مهره‌های مربوطه چرخ‌های جلو را در دو سر محور سفت کنید.**

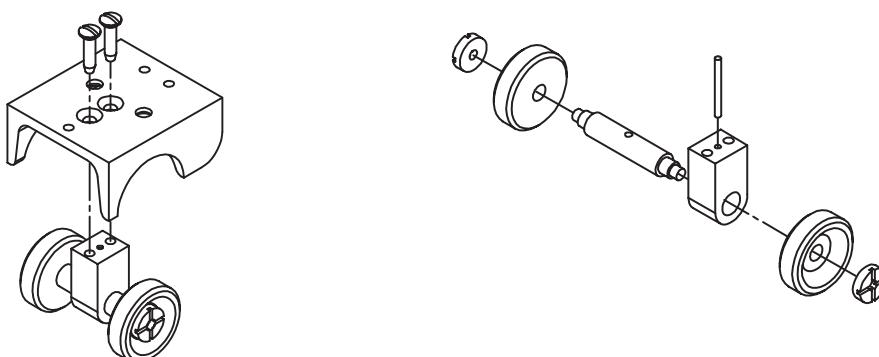



**۴ اتصال مجموعه شاسی به گلگیر جلو:** مجموعه شاسی را که قبلاً مونتاژ کرده‌اید مطابق نقشه، بوسیلهٔ یک پیچ به گلگیر جلو متصل کنید.

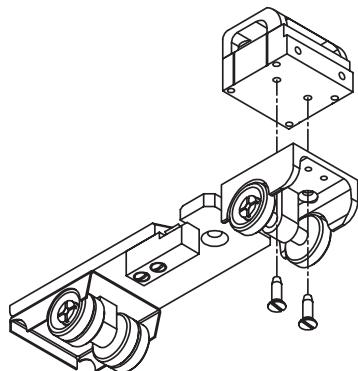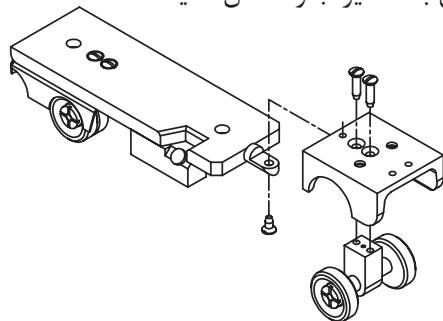

**۵ نصب بدنهٔ اتاق روی گلگیر جلو:** این بخش را طوری روی گلگیر جلو قرار دهید که سوراخ‌های دو قطعه با هم، هم محور شوند و به‌وسیلهٔ دو عدد پیچ آنها را به یکدیگر متصل نمایید. در این مرحله سپر را نیز روی گلگیر نصب کنید.

#### مونتاژ مجموعهٔ تانکر

**۱ نصب میل‌پیچ روی درپوش جلو:** مطابق نقشه، میل‌پیچ را در محل معین شده درپوش جلو قرار دهید و آن را با چرخاندن سفت نمایید.

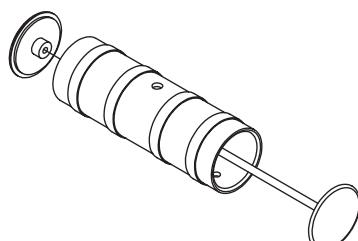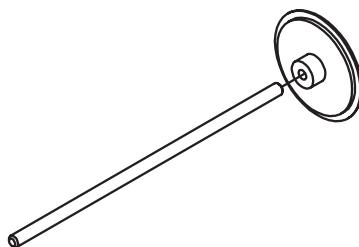


**۲ نصب درپوش جلو و عقب روی مخزن:** ابتدا درپوش جلو را در محل مشخص شده قرار دهید سپس درپوش عقب (قوس‌دار) را با چرخاندن روی میل‌پیچ سفت کنید.  
راهنمایی: این سفت کردن به‌وسیلهٔ نیروی دست و بدون ابزار صورت گیرد.

**۳ نصب درپوش بالایی تانکر:** مطابق نقشه، درپوش بالای تانکر را نصب نمایید.

### مرحلهٔ نهایی مونتاژ

در این مرحله، تانکر را به دو مجموعه دیگر خودرو، به وسیلهٔ دو عدد پیچ سرخزینه (مطابق نقشه) متصل کنید.

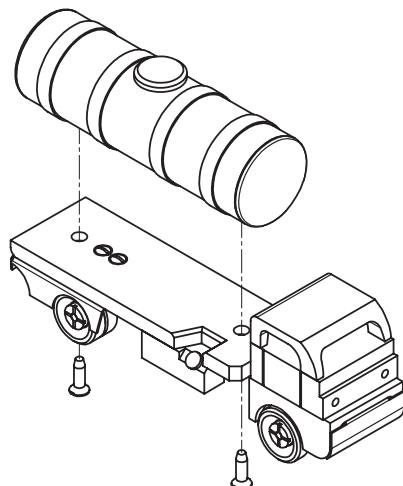

نکته

چنانچه بخواهید خودروی حمل سوخت زیباتر به نظر آید، می‌توانید قطعات را، قبل از مونتاژ، با نظارت هنرآموز به وسیلهٔ مواد مخصوص شست و شو دهید و سپس با اسپری به رنگ دلخواه، آن را رنگ‌آمیزی نمایید.



## ارزشیابی نهایی


ملاحظات	نمره دریافتی	بارم پیشنهادی	شاخص
		۱۵	میانگین نمره کسب از هر واحد یادگیری
		۱	مونتاژ صحیح
		۴	کارایی محصول تولید شده
		۲۰	جمع


نکته






رعایت نکات ایمنی شرط اصلی کسب صلاحیت در این درس است.






نقشه های ضمیمه

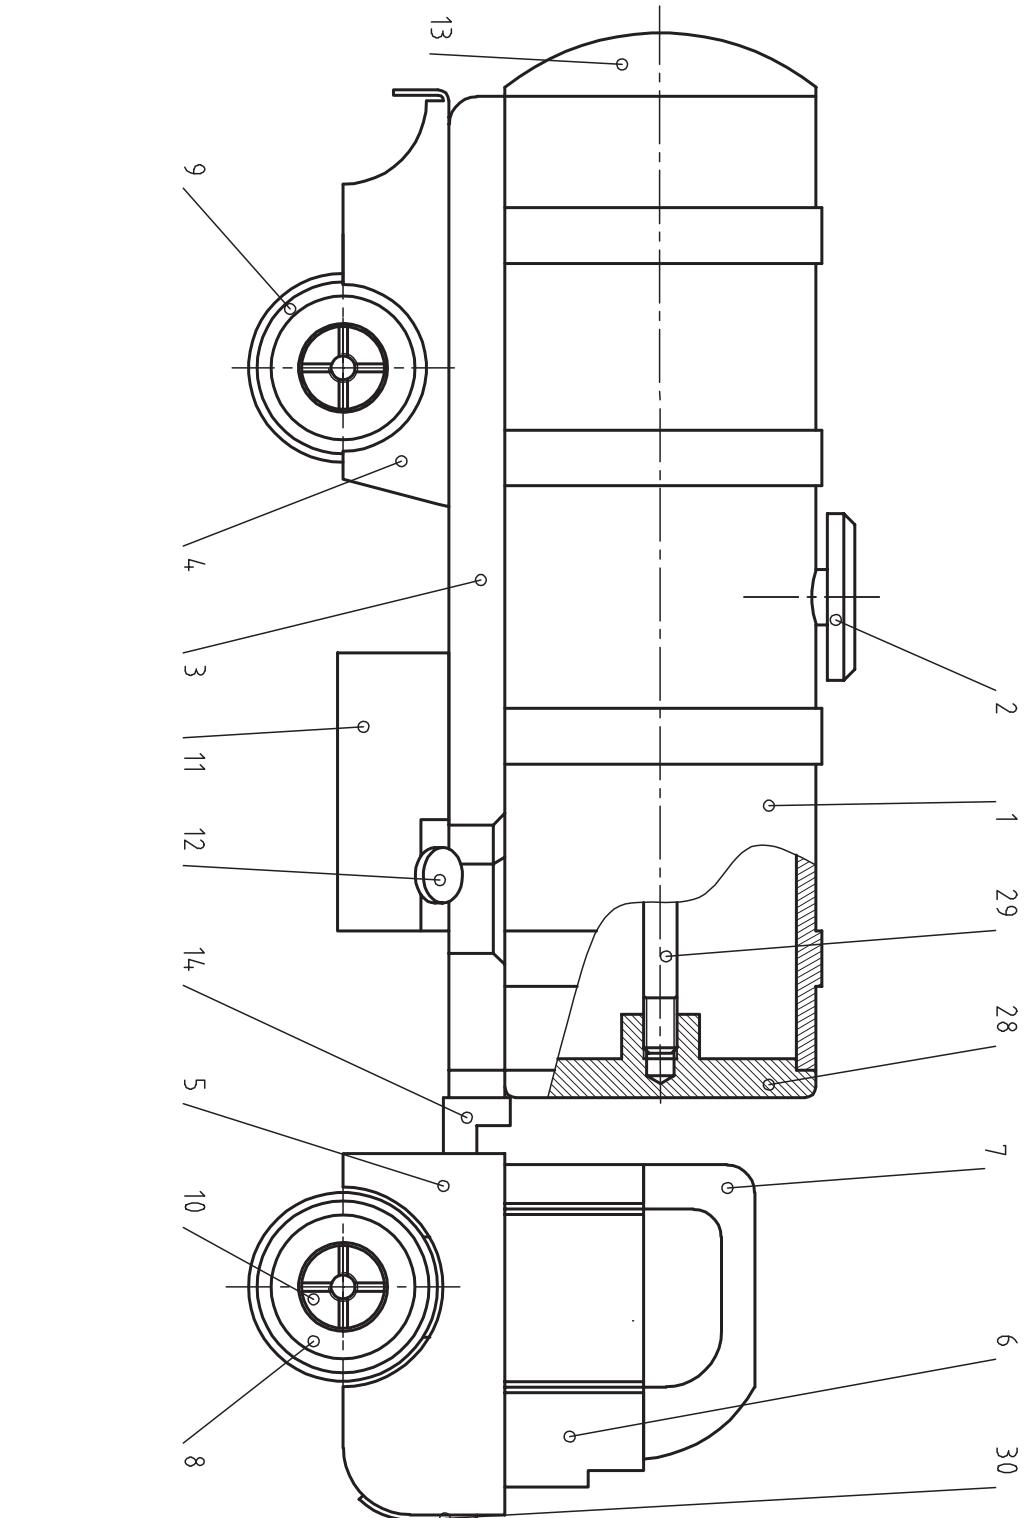

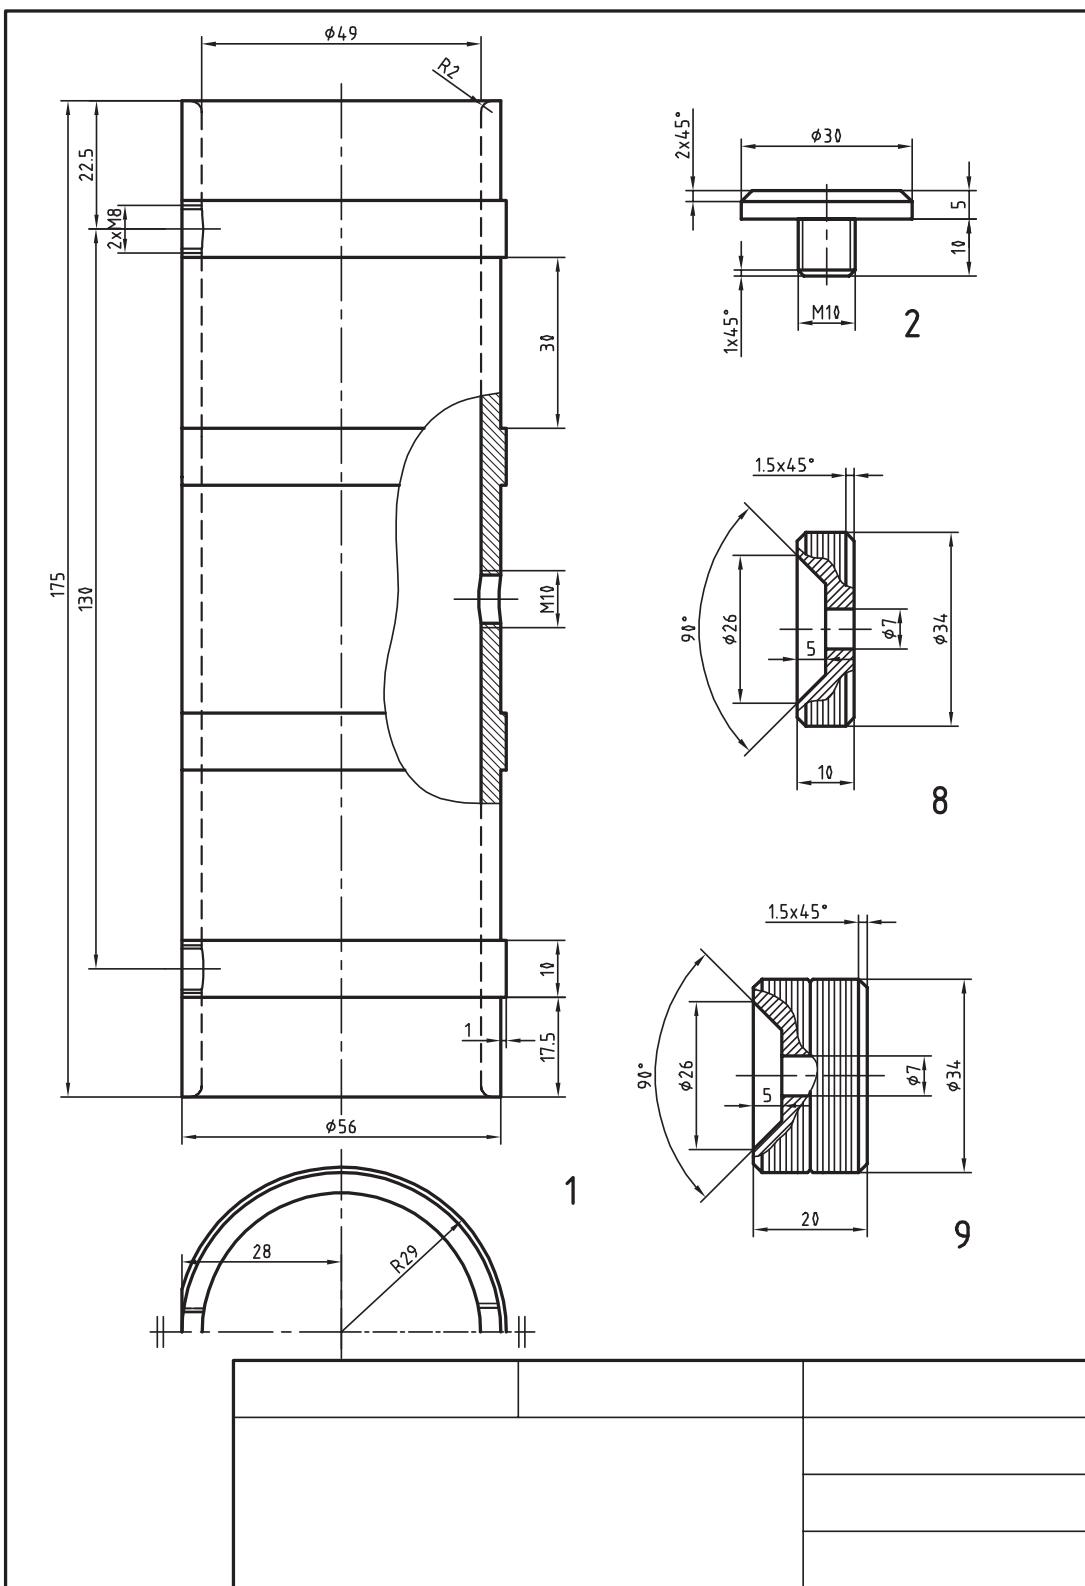


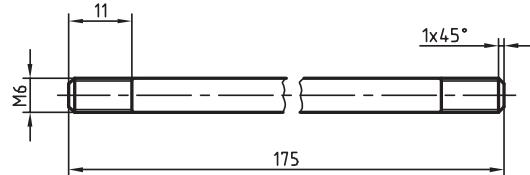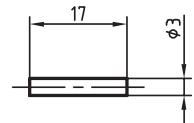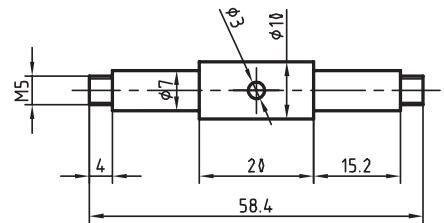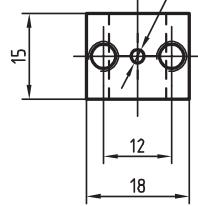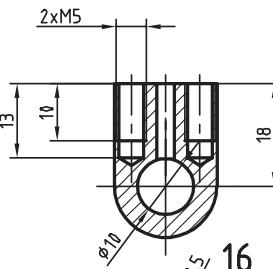


29

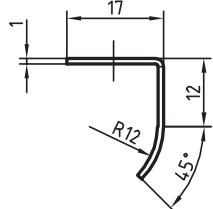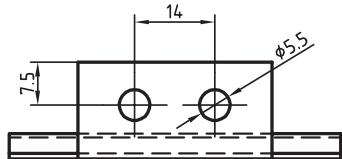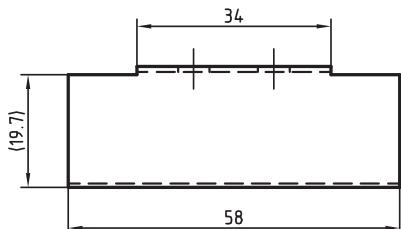


30

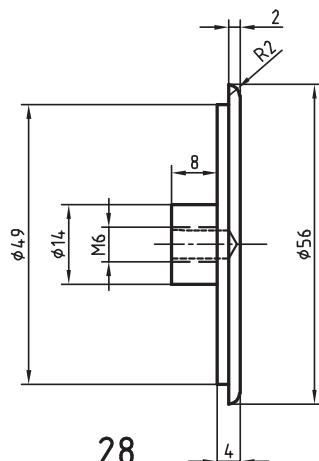



28

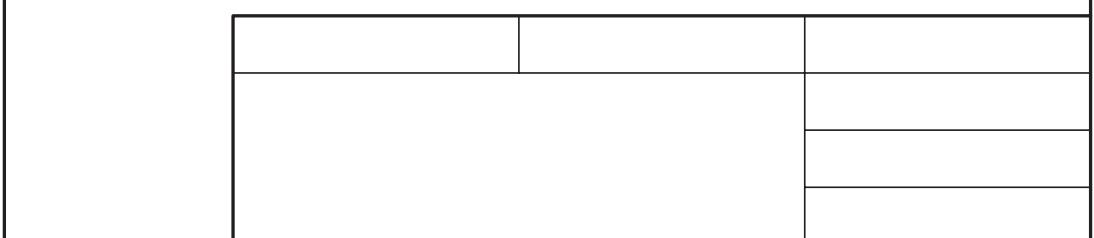




پویمان پنجم؛ تراشکاری

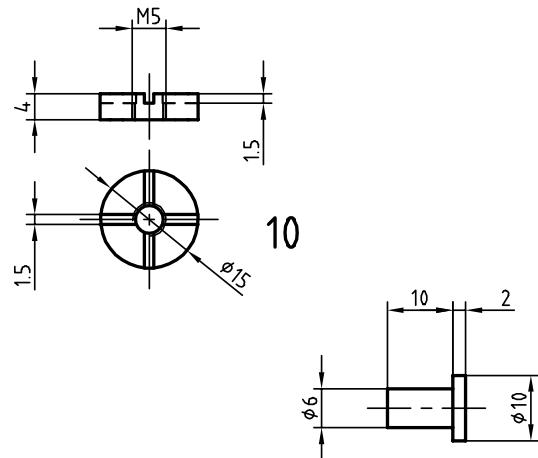


12

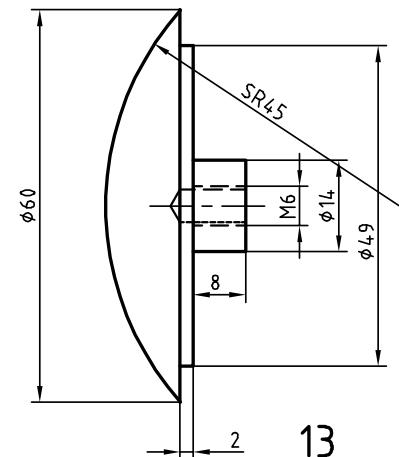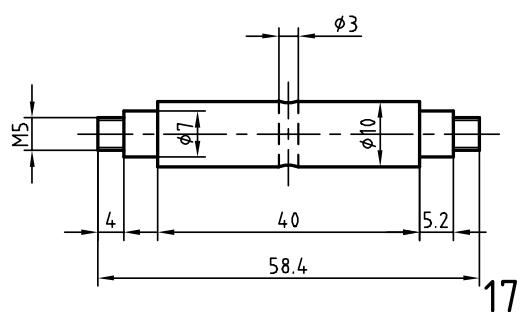





18

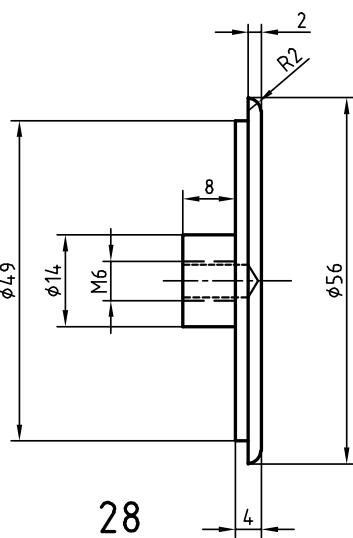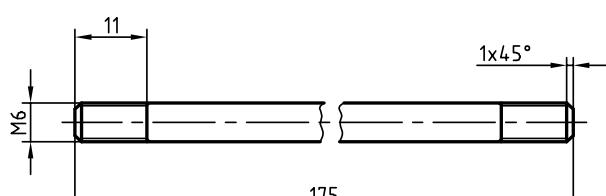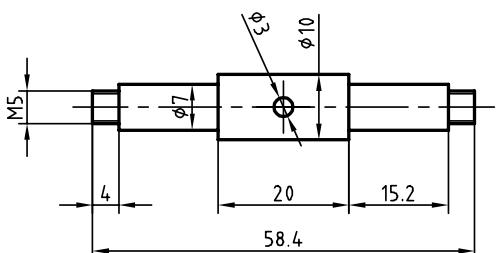

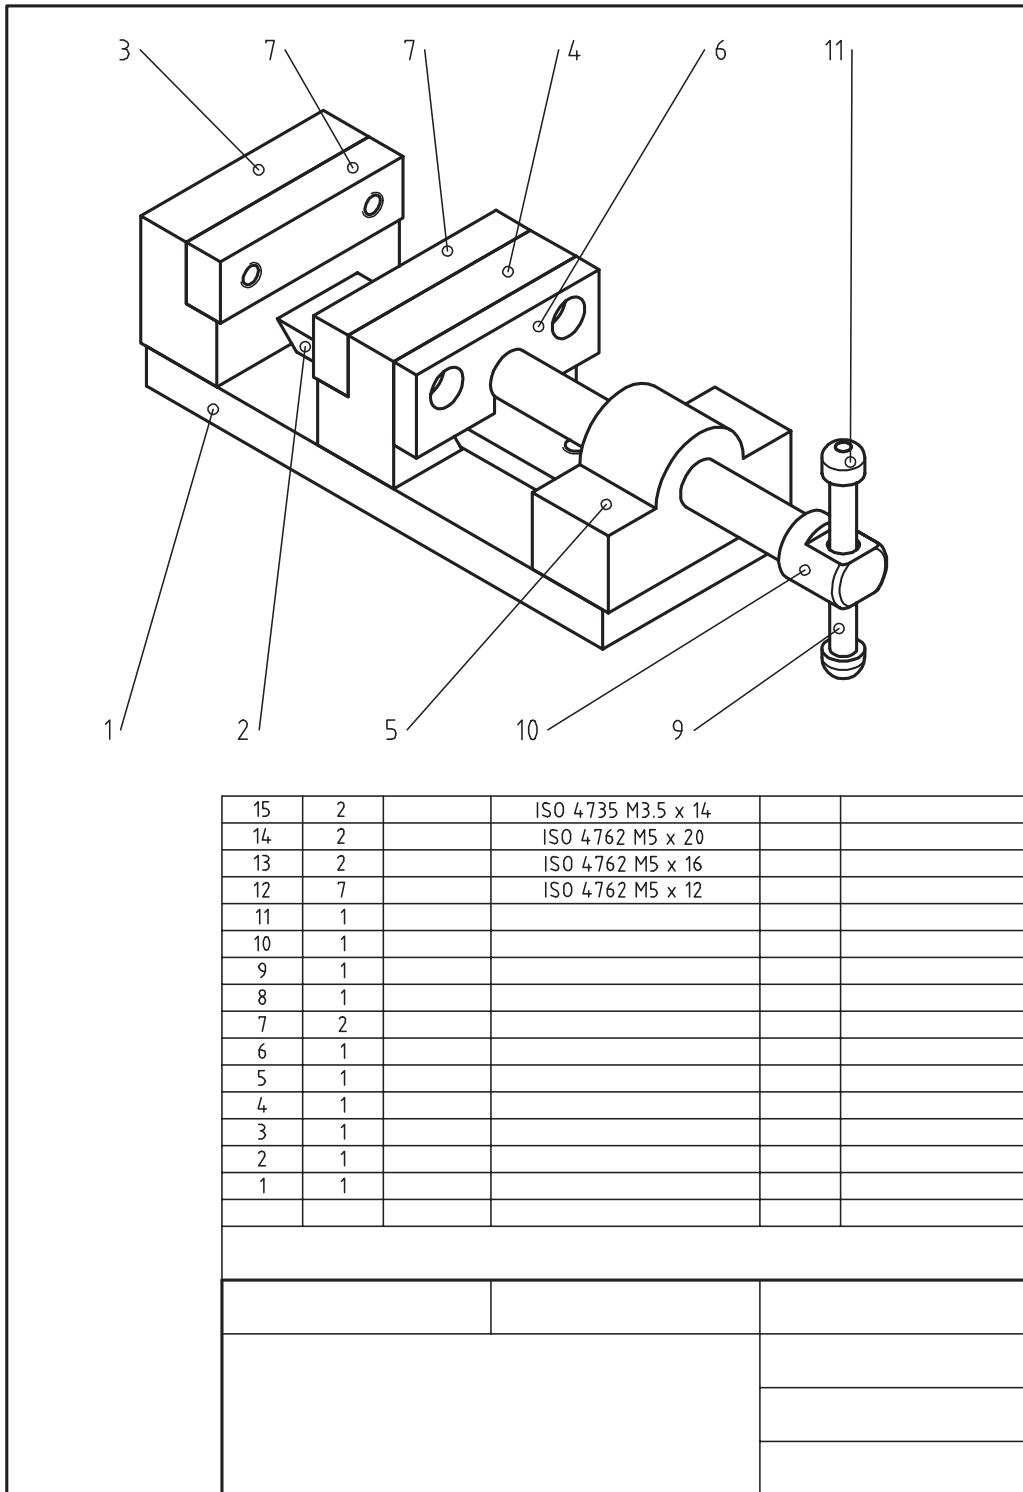


پودمان پنجم؛ تراشکاری

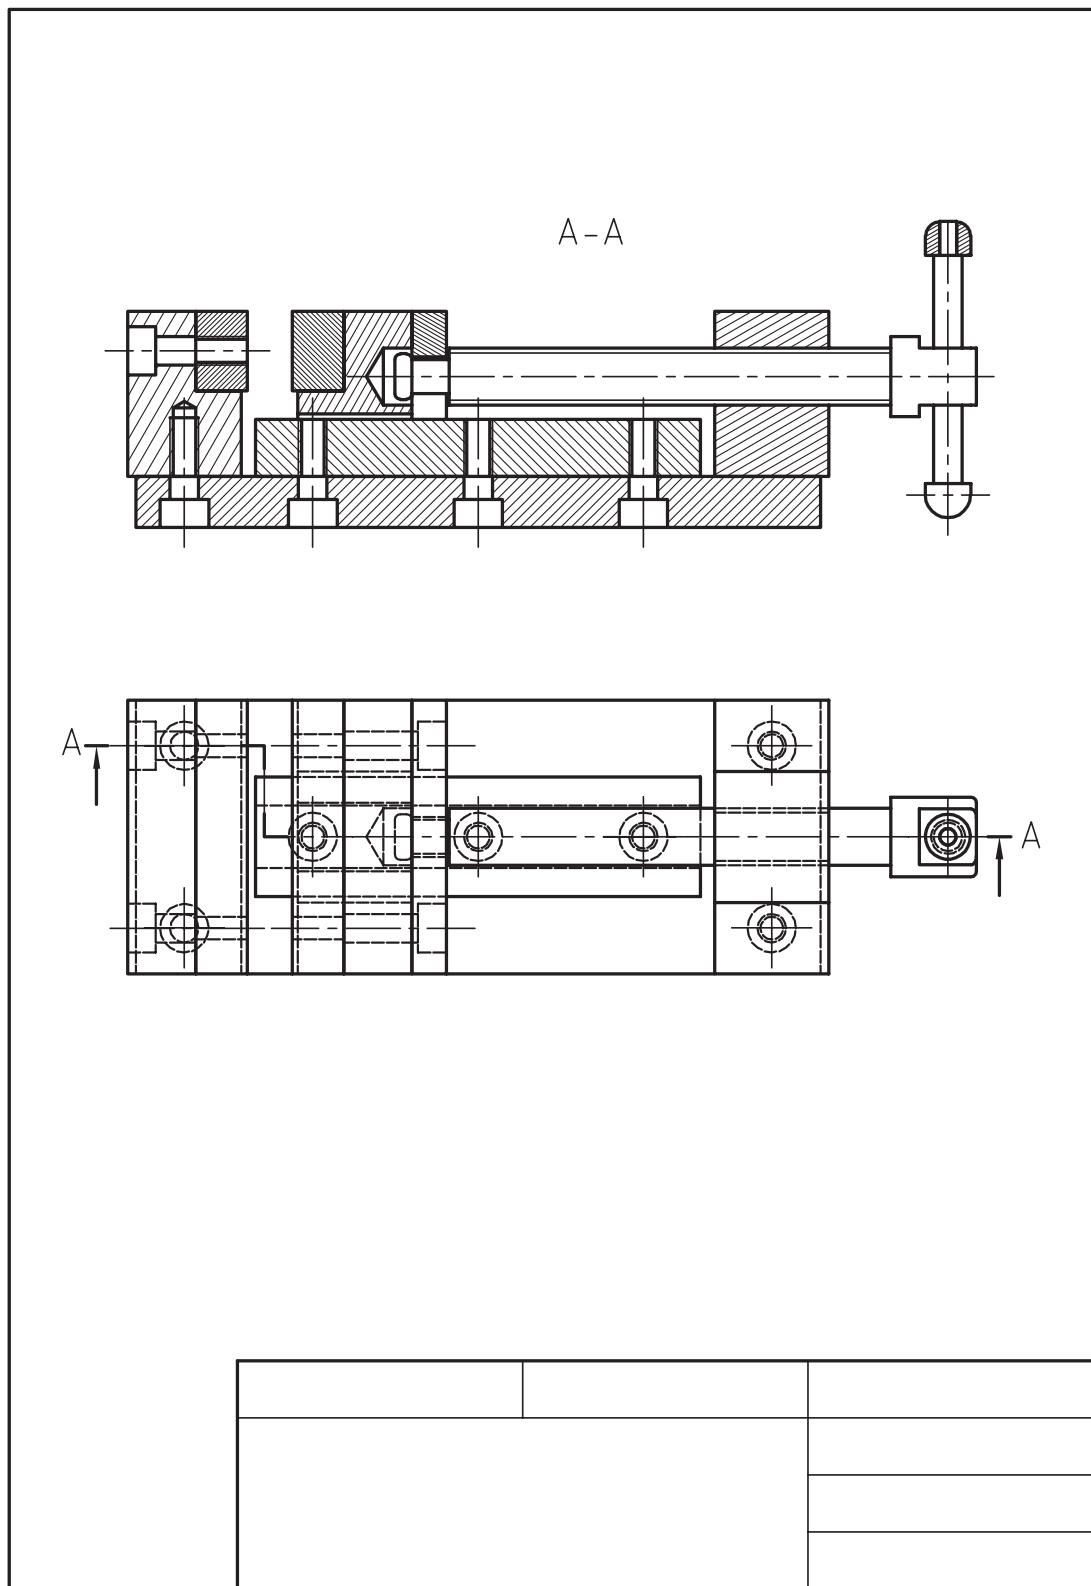






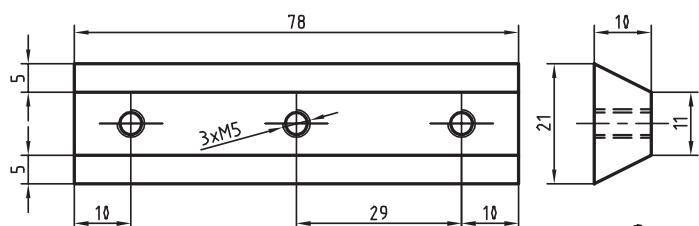
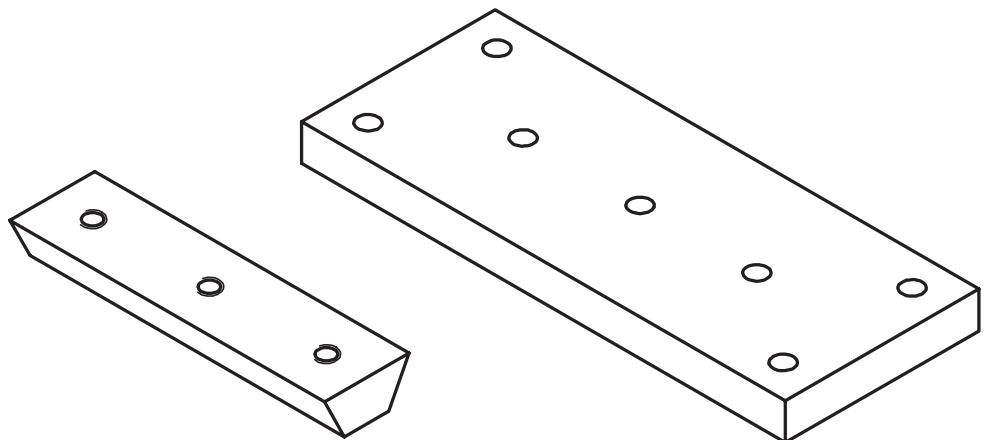
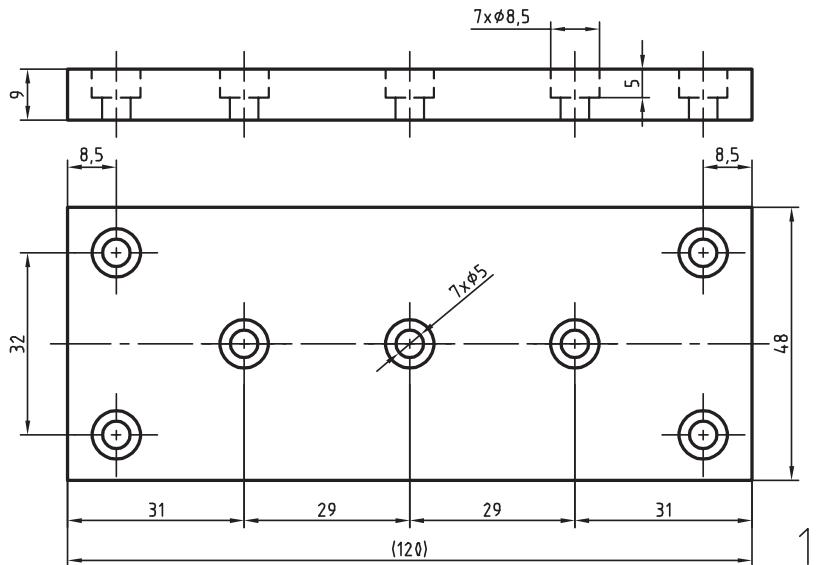


2

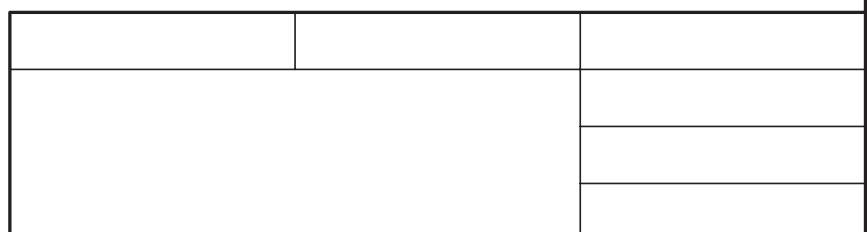


پودمان پنجم؛ تراشکاری

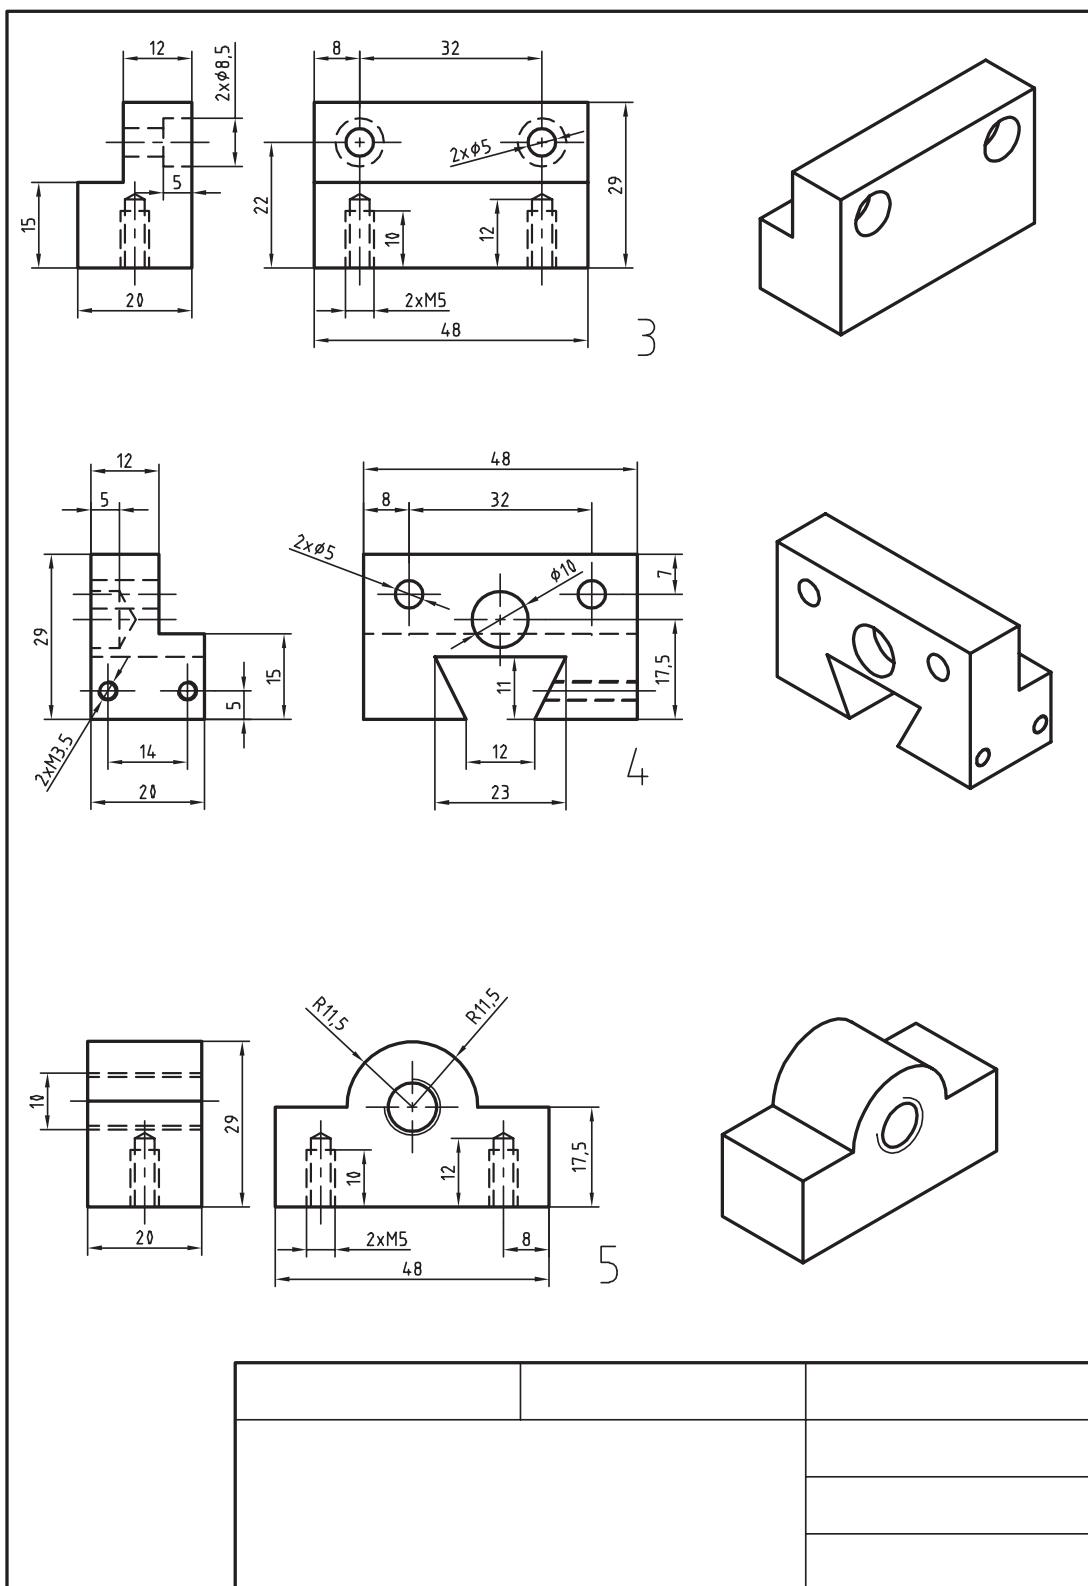

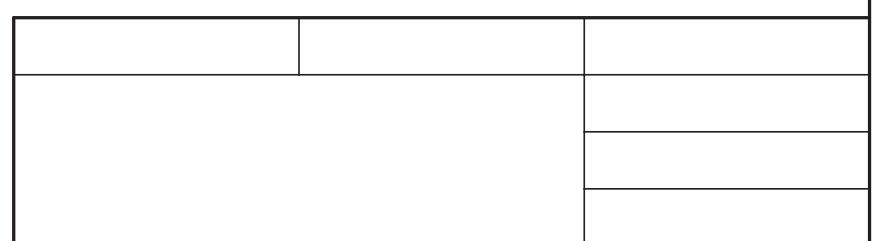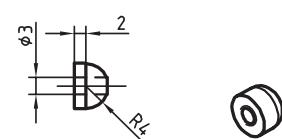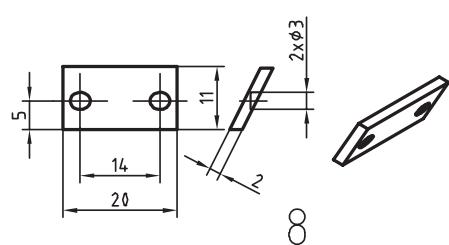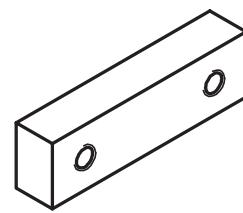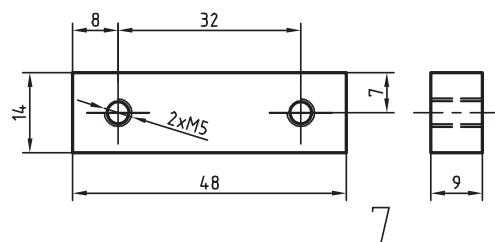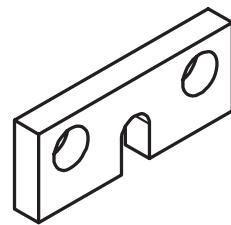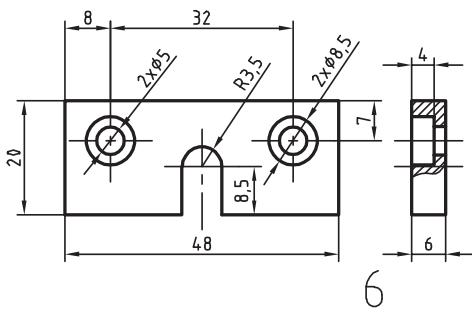

پودمان پنجم؛ تراشکاری

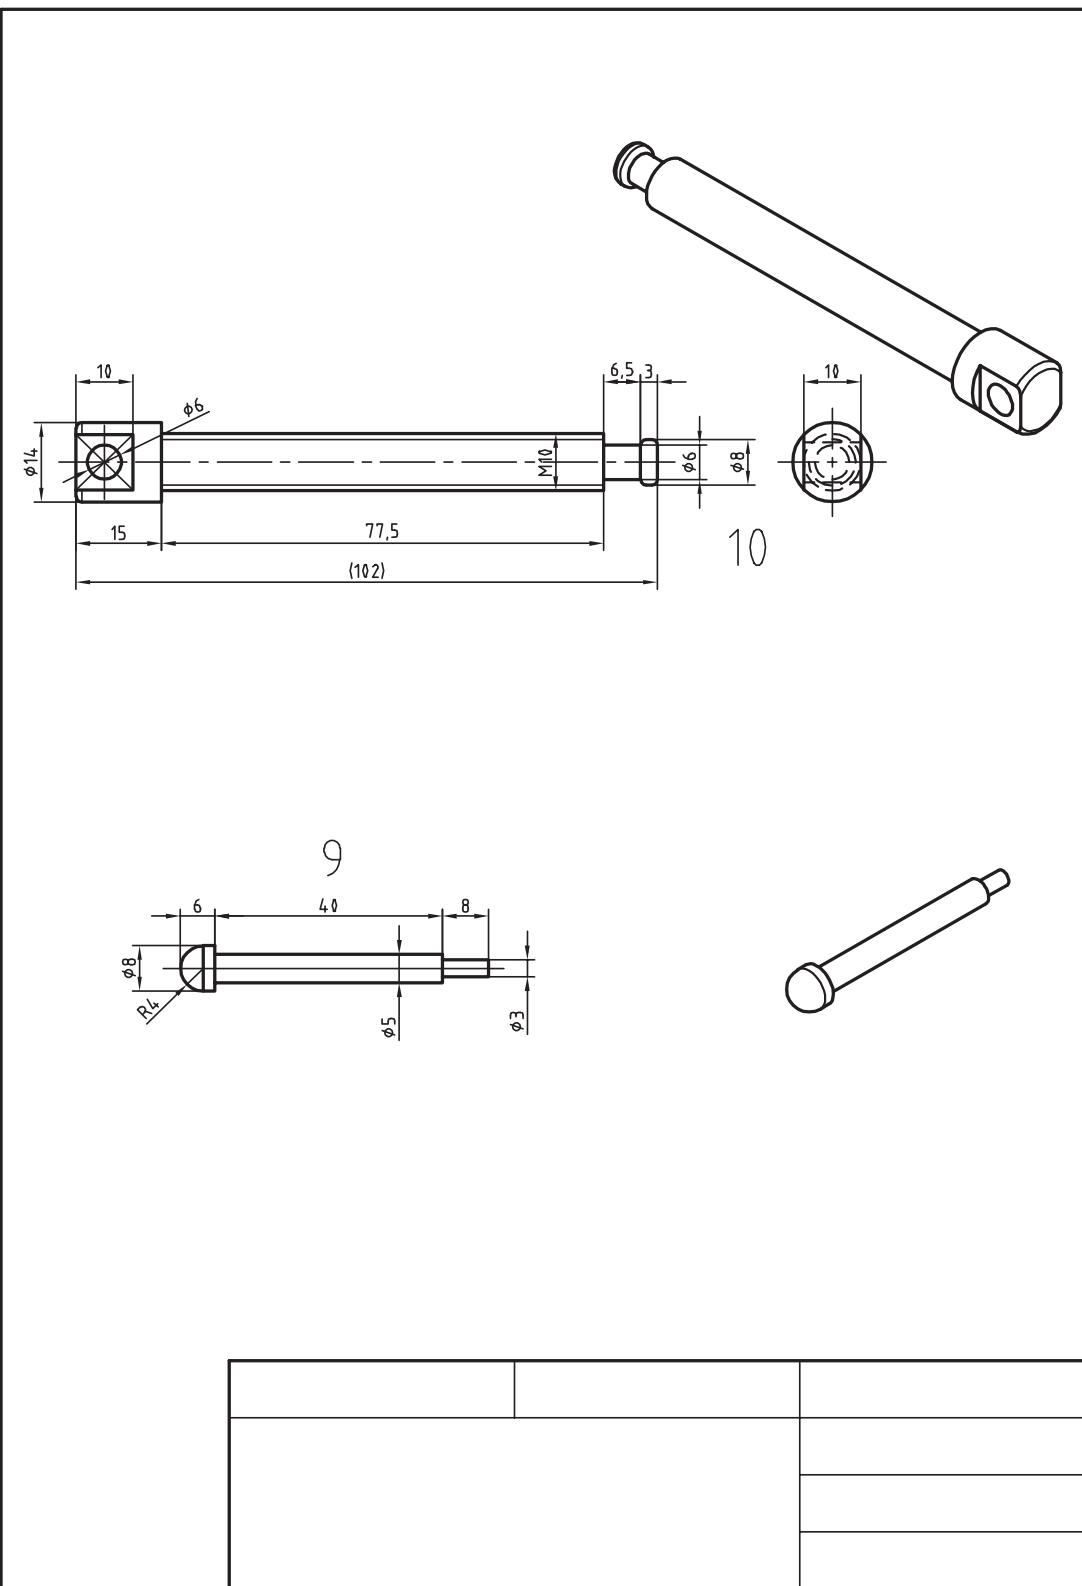


## ارزشیابی هنر جو در پودمان تراشکاری

شرح کار:

مواد اولیه شش گوش SW28 به طول ۱۰۰ میلی متر قطعه کار ابتدا براساس شکل اول تکمیل و ارزشیابی گردد سپس براساس شکل دوم ساخته شود.

ISO2768-m

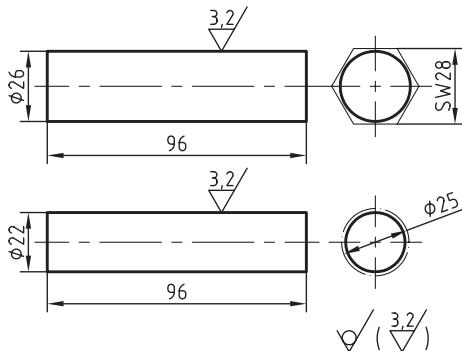

استاندارد عملکرد:

پیشانی تراشی و روتراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- تولرنس ابعادی طبق استاندارد ISO2768-m ۲- کیفیت سطوح  $Ra = 3$

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت به شدت ۴۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$  ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد عزمن ۳/۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

دستگاه تراش یکمتری با متعلقات، رنده تراشکاری، نقشه کار، قطعه کار، کولیس ۱۵۰ میلی متر، وسایل تمیز کردن و روغن کاری، عینک محافظ و کفش ایمنی، زیرپایی، دستگاه سنگ رومیزی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات تراشکاری	۳	۲	
شاخص‌گاهی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم				
میانگین نمرات				
*	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

## منابع و مأخذ

### فارسی

- ۱ مهرزادگان، محمد، ۱۳۹۴، اندازه‌گیری دقیق، ۴۷۳/۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۲ مهرزادگان، محمد، ۱۳۹۴، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، ۴۷۳/۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۳ مهرزادگان، محمد و دیگران، ۱۳۹۴، کارگاه مکانیک عمومی، ۳۵۶/۷، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۴ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۸۹، شناخت و خواص مواد، ۳۵۹/۵۵، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۵ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال اول، ۵۰۳، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۶ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال دوم، ۵۰۳، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۷ رکس میلر، ترجمه احمد حجتی، ۱۳۷۷، دانشنامه ماشینکاری، ۵۰۳، شرکت انتشارات فنی ایران
- ۸ اریش ویتسبورگ، ترجمه ربیع زاده، ۱۳۵۴، درس فنی اساسی، ۵۰۳، ارنستکلت، اشتوتکارت



هر آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه دری مربوط و یا پیام نکار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وب کاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

دفتر تایپ کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش