

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی

رشته مکانیک موتورهای دریایی
گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات
شاخه فنی و حرفه ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:	تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی - ۲۱۰۲۴
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:	غلامحسن پاچگان، سعید آقایی، حسن امینی، سید کمال میرزنده دل، رضا مرادی، سید حسن میر عسگری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، حسن عبدالله زاده، مصطفی زنگنه (اعضای گروه تألیف) - حسین داودی، عبدالمجید خاکی صدیق (ویراستار)
شناسه افزوده آماده‌سازی:	آذربایجان شرقی، البرز، خراسان رضوی، سمنان (استان‌های مشارکت کننده در فرایند اعتبارسنجی)
نשانی سازمان:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی جواد صفری (مدیر هنری) - الله یعقوبی‌نیا (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طرح جلد) - ابوالفضل بهرامی (عکاس) - سعید آقایی، سید مرتضی میرمجدی، مریم دهقان‌زاده (رسام)
ناشر:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۳۱، دورنگار: ۰۹۲۶-۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
چاپخانه:	وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
سال انتشار و نوبت چاپ:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

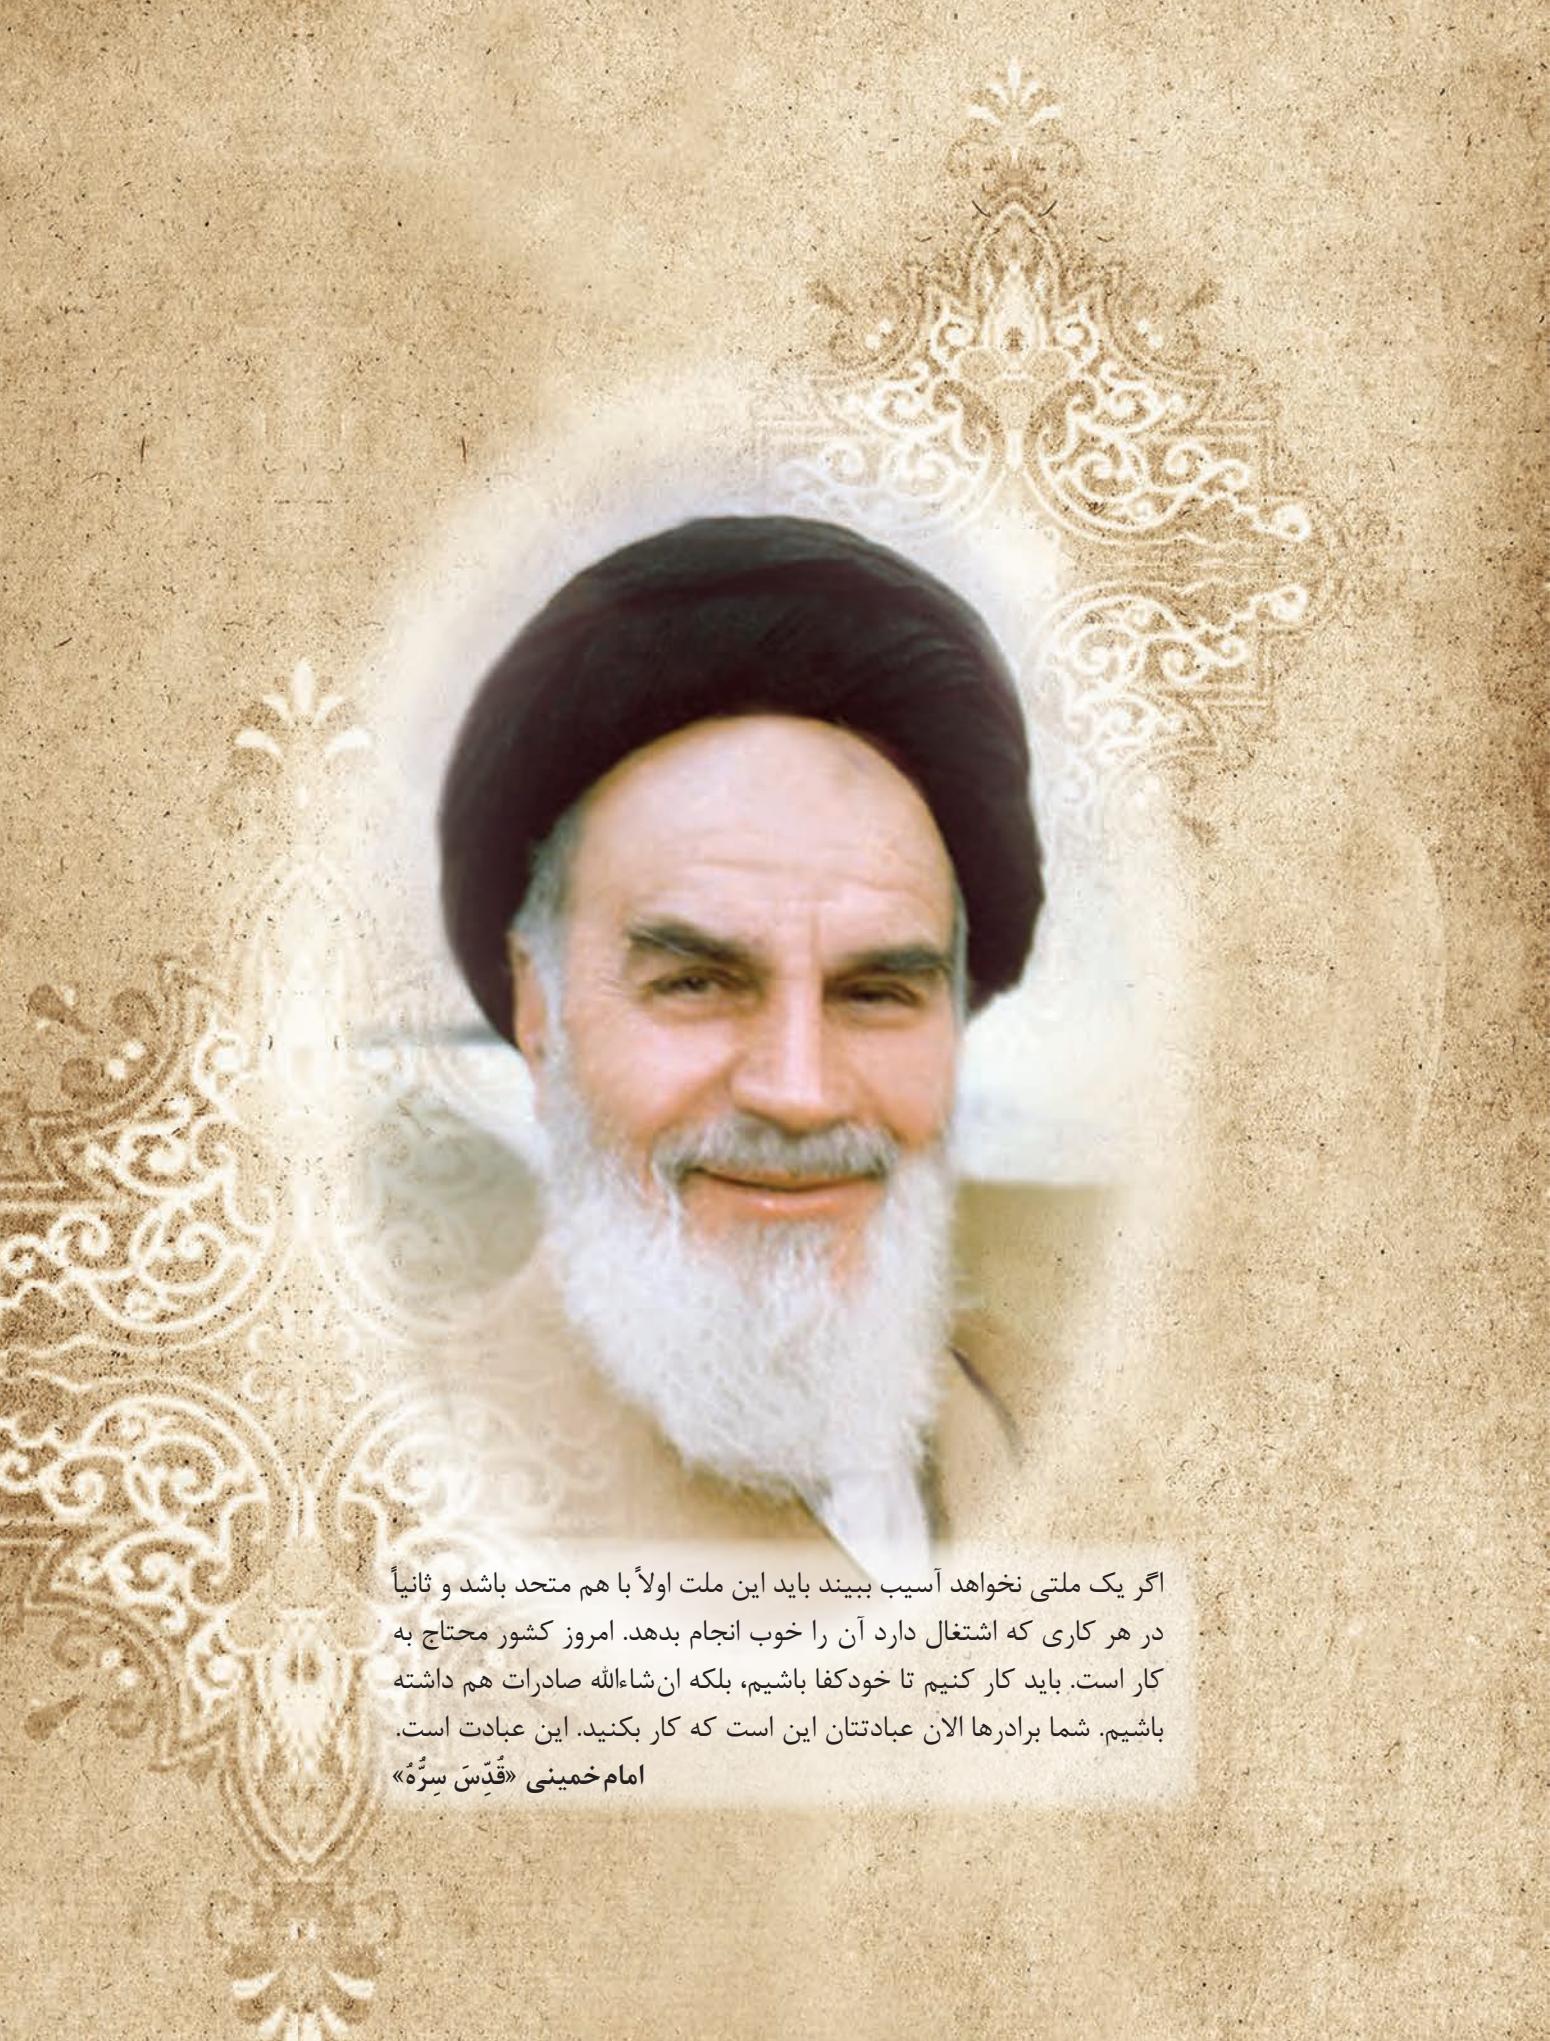

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفا باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی «قدس سرّه»

فهرست

۱	پودمان اول: اره کاری
۲	■ واحد یادگیری ۱: شایستگی اره کاری
۳	■ ایمنی در کارگاه
۹	■ یکاها و تاریخچه اندازه گیری
۳۱	■ خط کشی
۴۷	■ مراحل انجام اره کاری
۶۱	پودمان دوم: سوهان کاری
۶۲	■ واحد یادگیری ۲: شایستگی سوهان کاری
۶۳	■ اندازه گیری
۷۲	■ سوهان کاری
۹۳	پودمان سوم: سوراخ کاری
۹۴	■ واحد یادگیری ۳: شایستگی سوراخ کاری
۹۸	■ انواع متنه
۱۰۳	■ عملیات سوراخ کاری

۱۰۷	پودمان چهارم: پیج بری
۱۰۸	■ واحد یادگیری ۴: شایستگی پیج بری
۱۰۹	■ قلاویز کاری
۱۱۷	■ حدیده کاری
۱۳۱	پودمان پنجم: تراشکاری
۱۳۲	■ واحد یادگیری ۵: شایستگی تراشکاری
۱۳۳	■ تراشکاری
۱۴۴	■ پیشانی تراشی
۱۴۶	■ روتراشی
۱۷۹	منابع و مأخذ

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل داشت، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی – حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار

۲ شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه

۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته مکانیک موتورهای دریایی تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی شامل پنج پوдمان است و هر پوдمان دارای

یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعة به وبگاه رشته خود به نشانی WWW.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌ال عمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات اینمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترم‌تان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.


امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند می‌هن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش



پودمان ۱

اره کاری

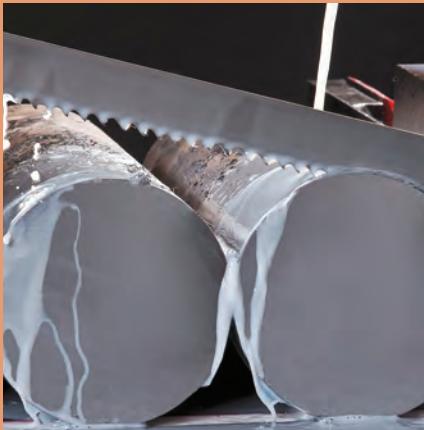

اره کاری اولین گام در ورود به انجام کار فنی موفق است. بنابراین کوشش در فرآگیری درست آن، ما را آماده وارد شدن به دنیای شکوهمند صنعت می نماید.

واحد یادگیری ۱

شاپیستگی اره کاری

مقدمه

اره کاری یکی از عملیات برآده برداری است که در تولید اکثر قطعات کاربرد دارد. به عبارت دیگر اولین گام در آغاز فرایند برآده برداری عملیات اره کاری است.

استاندارد عملکرد

اره کاری قطعه کار به وسیله کمان اره دستی و اره لنگ مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-С

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی

ایمنی در کارگاه

وجود انواع ماشین و ابزار در کارگاه، زمینه‌ساز برخی حوادث و خطراتی است که می‌تواند خسارات ناگوار و جبران ناپذیری را به بار بیاورد.

کارفرما باید شرایط ایمنی کارگاه را فراهم کند و برای پیش‌بینی پیشامد تلاش کند، با آموزش و آگاهی‌رسانی زمینه بروز آن را کاهش دهد و اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد روش‌های مناسبی برای کاهش اثرات آن به کار ببرد. در اینجا کلیات حفاظت و ایمنی آورده شده است و نکات ایمنی هر دستگاه هنگام آموزش آن آورده خواهد شد. کارگاه باید به گونه‌ای باشد که کارکنان آن با آرامش لازم بتوانند کارهایی را که به عهده آنها گذاشته شده است انجام دهند. برخی از عوامل مؤثر در ایجاد محیط مناسب برای کار عبارت‌اند از:

- ۱ نور و روشنایی
- ۲ صدا
- ۳ هوا
- ۴ دما

نور و روشنایی: محیط کار باید از نور کافی برخوردار باشد، اگر نور به اندازه کافی باشد فرد می‌تواند درست‌تر و با ایمنی بیشتر کار کند. کمبود نور افزون بر ایجاد خستگی به بینایی آسیب می‌زند و با کم‌شدن دقیقت حوادث را افزایش می‌دهد. شدت زیاد نور نیز می‌تواند به چشم آسیب بزند. برای نمونه نور جوشکاری و ذوب فلزات با ایجاد نور شدید و خیره‌کننده می‌تواند به چشم آسیب برساند.



نور مناسب در کارگاه

صدا: بیشتر کارها در کارگاه همراه با ایجاد صدا است. صدای ناخواسته و ناخوشایند اثرات مستقیم (آسیب بر سیستم شنوایی) و غیرمستقیم (کاهش راندمان کار، اثر روانی، اثر جسمی، پوششی بر شنوایی) دارد. بنابراین باید از ایجاد صدا در محیط کارگاه تا حد ممکن جلوگیری کرد یا شدت صدای ایجاد شده را کاهش داد و اگر کاهش صدا امکان پذیر نباشد افراد باید از گوشی مناسبی استفاده نمایند.



استفاده از گوشی محافظ در کارگاه‌های پر صدا

هو: چنانچه در محیط کار آلودگی‌هایی مانند گرد و غبار و گازهای سمی باشد تندرستی کارگران به خطر می‌افتد. برای نمونه هنگام جوشکاری برخی مواد گازهای سمی ایجاد شده در فضای کارگاه پخش می‌شود که باید با بهره‌گیری از سیستم‌های تهویه عمومی و بخشی برای تهویه مناسب اقدام شود.



نمونه‌ای از تهویه

پودمان اول: اره کاری



کارگاه ذوب فلز

دما: گرما و سرمای بیش از اندازه کارگاه موجب کاهش انرژی کارگر شده و بر روند کار نیز اثر منفی دارد و خستگی زود هنگام و کاهش را موجب می‌شود. در کارگاه‌هایی که منابع شدید گرما مانند کوره‌های ذوب فلزات وجود دارد یا در کارگاه‌ها و سردخانه‌ها که کارگران باید در محیط سرد کار کنند باید برای پوشش مناسب کارگران اقدام کرد.

کار در کلاس

سرد است.	۵	تهویه مناسب دارد.	۴	عایق صدا	۲	شدید	۶ زور و غشناختی
مناسب است.		تهویه دارد ولی مناسب نیست		عایق صدا نیست ولی جهت کار مناسب است.		مناسب	
گرم است.		تهویه ندارد		جهت کار مناسب نیست		ضعیف	

هر جویان کارگاه تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی را از جهت دارا بودن موارد لازم محیط مناسب کار بررسی نمایند و جدول زیر را تکمیل نمایند.

مشخصات و ویژگی‌های کارگاه



موتورخانه کشتی

اندازه کارگاه باید چنان باشد تا کارکنان بدون مزاحمت بتوانند وظایف خود را انجام دهند، وسعت کمگاه می‌تواند باعث بروز حادثه شود. چیدمان و سایل کارگاهی باید به گونه‌ای باشد که مانع رفت و آمد ایمن کارگران نشود. وجود موانع در کف کارگاه قرار گرفتن ناپایدار اجسام یا آویزان بودن آنها در وضعیت نامناسب خطرآفرین است. مواد لغزنده در کف کارگاه: جنس و شبکه کف کارگاه باید متناسب با نوع کاری که در آن انجام می‌شود باشد. آلوده شدن کف کارگاه به برخی مواد لزج خطر لیز خوردن و افتادن و آسیب دیدن افراد را افزایش می‌دهد.



تابلو خروج اضطراری



دروها و مسیر خروجی: درهای کارگاه باید از نظر فاصله و اندازه برای خروج کارگران مناسب باشد تا کارگران بتوانند در هنگام خطر در کوتاه‌ترین زمان از محیط خطر دور شوند.

رعایت نکات زیر در کارگاه ضروری است:

۱ تابلوهایی در کارگاه برای نشان دادن راههای خروجی نصب شده باشد.

۲ هنگام کار، درهای کارگاه نباید قفل شوند تا کارگران در هنگام حادثه بتوانند به آسانی و سرعت از کارگاه خارج شوند.

۳ مسیر خروج اضطراری همواره برای خروج به موقع کارگران آماده باشد و از گذاشتن مانع در این مسیرها خودداری شود.

آتش‌سوزی در کارگاه

عامل آتش‌سوزی

چهار عامل اساسی ایجاد آتش عبارت‌اند از:

۱ سوخت (FUEL)

۲ اکسیژن (OXYGEN)

۳ حرارت (HEAT)

۴ واکنش زنجیره‌ای (CHAIN REACTION)

وجود با هم این چهار عامل موجب آتش‌سوزی و خسارات مالی و جانی فراوانی می‌شود. برای پیشگیری از آتش‌سوزی در محیط کار باید زمینه بروز آن را از بین برد و همچنین با آمادگی برای مهار آتش‌سوزی می‌توان آتش را در آغاز مهار کرد و خسارات آن را کاهش داد.

پیشگیری از آتش‌سوزی

برای پیشگیری از آتش‌سوزی باید به نکات زیر توجه کرد:

الف) همه مواد آتش‌گیر را از محیط کار دور نگه دارید و در محل‌های ایمن نگهداری کنید.

ب) در جایگاه نگهداری مواد آتش‌گیر، از ایجاد شعله جلوگیری کنید.

اقدامات کاهش خسارت در هنگام آتش‌سوزی:

الف) هنگام آتش‌سوزی همه وسایل آتش‌گیر را از محیط دور کنید.

ب) شیر اصلی سوخت را به جز موقعاً لزوم همیشه بسته نگه دارید.

ج) درها و سامانه‌هایی که با برق باز و بسته می‌شوند را در حالت دستی قرار دهید تا اگر برق قطع شود، بتوان

دروها را با دست باز کرد.

پومن اول: اره کاری

و) قفل در و پنجره‌ها را باز کنید تا ورود سریع مأموران آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش، آسان باشد.
۵) هنگام آتش‌سوزی بهترین سرپناه موقت، فضای باز و قرار گرفتن در یک منطقه دور از مواد آتش‌گیر است.



حادثه در کشتی

تحقیق

هنرجویان درباره انواع آتش‌سوزی تحقیق کنند و بررسی نمایند اغلب آتش‌سوزی‌هایی که در موتورخانه کشتی صورت می‌گیرد از کدام نوع است.



ایمنی در برابر برق گرفتگی

کاربرد برق نیز مانند سایر انرژی‌ها همواره با خطراتی مانند برق گرفتگی و آتش‌سوزی همراه است. علائم برق گرفتگی عبارت‌اند از انقباض ماهیچه‌ها، قطع تنفس، افزایش ضربان قلب و سوختگی.



نکات ایمنی که در هنگام کار با وسایل برقی باید به آن توجه کنید عبارت اند از:

الف) قطع و وصل تجهیزات برقی مانند روشن کردن لامپ بیشتر با ایجاد جرقه همراه است و این جرقه در جاهایی که گاز قابل اشتعال وجود دارد می‌تواند باعث انفجار یا آتش‌سوزی شود.

ب) تمام دستگاه‌های برقی که بدنه فلزی دارند باید به اتصال زمین وصل باشند.

ج) کاربرد وسایل برقی بدون آگاهی از چگونگی کار آنها می‌تواند برای کار کاربر یا دیگر افراد کارگاه خطرساز باشد.

د) روشن و خاموش کردن تجهیزات برقی با دست خیس ممکن است موجب برق گرفتگی شود.

ر) کاربرد وسایلی که فیوز مناسب ندارند خطرناک است.

ک) وصل کردن فیوز و کلید اصلی جریان برق بدون هماهنگی با افرادی که با تجهیزات برقی در حال کار باشند خطرات زیادی به بار می‌آورد.

و) کاربرد یک پریز برای چند وسیله برقی مجاز نیست و می‌تواند باعث آتش‌سوزی یا خرابی وسایل برقی شود.

ه) عبور سیم یا کابل از کف کارگاه بدون حفاظ یا از لابه‌لای ماشین‌ها و مواد فلزی خطرساز است.



فعالیت

هر جویان تحقیق نمایند در شهر محل سکونت خود به چه دلایلی کارگاه، انبار یا فروشگاهی دچار آتش‌سوزی شده است. (حداقل دو مورد را بررسی نمایید.)

یکاهای تاریخچه اندازه‌گیری

می‌دانیم به هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشد، کمیت فیزیکی می‌گویند. بنابراین برای اندازه‌گیری هر کمیت نیاز به یکای خاصی است که به ویژگی‌های آن کمیت بستگی دارد.

سنگینی ما چه نوع کمیتی است؟

قد شما چه نوع کمیتی محسوب می‌شود؟

به گرمی یا سردی کلاس چه کمیتی اختصاص دارد؟

بنابراین کمیت‌های مختلفی وجود دارد و هر کدام مشخصه خاصی از جسم را بیان می‌کنند.

سؤال



چه نوع کمیت‌هایی را می‌شناسید؟ شش نوع آن را نام ببرید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

حال با در نظر گرفتن کمیت‌های بالا وسایل اندازه‌گیری آنها را بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

پس برای تعیین مقدار هر نوع کمیت وسیله مخصوص به آن احتیاج است، مانند ترازو برای اندازه‌گیری جرم، نیروسنج برای اندازه‌گیری وزن، متر برای اندازه‌گیری طول.

سؤال



مقدار کمیت‌های بالا بر حسب چه واحدهایی بیان می‌شوند:


۶	۵	۴	۳	۲	۱

با توجه به پاسخ‌های بالا:

یکای اندازه‌گیری (واحد اندازه‌گیری): یکای اندازه‌گیری مقیاسی برای سنجش کمیتها از همان جنس است.

برای هر یک از یکاهای اندازه‌گیری نمادی (علامتی) به صورت قراردادی مطابق زیر در نظر گرفته شده است: در مبحث اندازه‌گیری با کمیت‌های طول و زاویه، که یکاهای اصلی آنها به ترتیب متر و درجه است، سروکار داریم.

طول	جرم	زمان	دما	وزن	سرعت
(متر) m	(کیلوگرم) Kg	(ثانیه) s	(کلوین) K	(نیوتن) N	(متر بر ثانیه) $\frac{m}{s}$

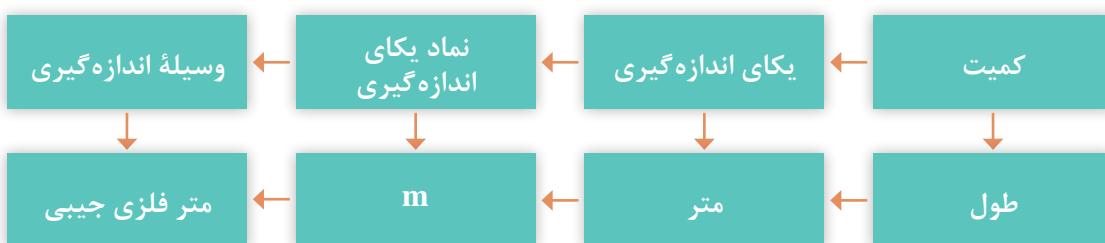

تاریخچه متر: یکی از ابتدایی‌ترین و قدیمی‌ترین کمیت‌هایی که مورد توجه بشر بوده کمیت طول است. شواهد آن را می‌توان در ساخت اهرام ثلثه در مصر، تخت جمشید در ایران باستان و نیز آثار و بناهای دوران اسلامی در ایران مشاهده نمود.



نمونه‌هایی از بناهای تاریخی




اندازه‌گیری طول با قدم



استفاده از پهنای چهار انگشت



استفاده از طول پا

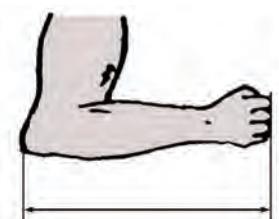

استفاده از آرنج برای طول

نمونه‌هایی از شاخص‌های اندازه‌گیری

در تمام این بناها می‌توان آثار اندازه‌گیری و کنترل دقیق طول‌ها و کمان‌ها را ملاحظه نمود و می‌توان دریافت که ساخت این بناها مستلزم داشتن سیستم اندازه‌گیری با ابزارها و تجهیزات لازم بوده است.

گفتنی است انسان‌ها برای اندازه‌گیری طول، از ابزارهای شناخته‌شده و قابل دسترس مانند اعضای بدن از جمله طول پا، وجب، طول قدم، نوک انگشت وسط تا آرنج، فاصله نوک بینی تا سر انگشت شست و ... استفاده می‌کردند. همچنین برای یکنواخت کردن مقدار، از شاخص‌هایی مانند طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان استفاده می‌شد. امروزه در صنعت کشتی‌سازی اندازه‌گیری و دقت آن نقش مهمی در ساخت شناورها دارد.



کشتی در حال ساخت

آخرین تعریف متر استاندارد، که در سال ۱۹۸۳ میلادی بیان شده، بر مبنای سرعت نور در خالٰ بوده است.

تحقیق



از آنجا که قدیمی‌ترین یکای اندازه‌گیری طول، متر است، با جستجو در منابع اطلاعاتی حداقل دو تعریف دیگر برای متر استاندارد بیابید و آنها را با ذکر منبع، زمان و مبنای اندازه‌گیری، برای هم‌کلاسی‌های خود در کلاس شرح دهید.


دستگاه یکاهای اندازه‌گیری: به مجموعه‌ای از کمیت‌ها به مفهوم عام، که میان آنها رابطه تعریف شده‌ای وجود دارد، دستگاه یکاهای اندازه‌گیری یا دستگاه کمیت‌ها و به طور اختصار دستگاه اندازه‌گیری گویند.
دستگاه بین‌المللی یکاهای امروزه: این دستگاه، رایج‌ترین دستگاه اندازه‌گیری است زیرا ضرایب تبدیل آن

دهدی و احتمال اشتباه در تبدیل یکاها به یکدیگر، کمتر است و هیچ مقداری از بین نمی‌رود. همچنین وسایل اندازه‌گیری طول در این دستگاه، نسبت به دستگاه انگلیسی (دستگاه اینچی) دارای دقت بالاتری (International System of Units) است این دستگاه به اسم دستگاه بین‌المللی یکاها یا دستگاه، (Système International d'unités) معروف شده و مورد تایید استاندارد است و SI یا به فرانسه (Système International d'unités) می‌باشد.

بیشتر کشورهای دنیا از آن استفاده می‌کنند.

یادآوری می‌شود که یکای اصلی طول در این دستگاه متر است و برای آن یکاهای کوچک‌تر و بزرگ‌تری نیز تعریف شده است. کوچک‌ترین آن پیکومتر برابر 10^{-12} متر و بزرگ‌ترین آن تراهمتر معادل 10^{12} متر است. **یکاهای اندازه‌گیری زاویه:** در صنعت برای اندازه‌گیری زاویه‌ها از یکاهای درجه، رادیان و گراد استفاده می‌شود. محیط دایره برابر 360° درجه معادل 2π رادیان (2π) و 400° گراد می‌باشد.

$$\frac{D}{360^\circ} = \frac{R}{2\pi} = \frac{G}{400^\circ}$$

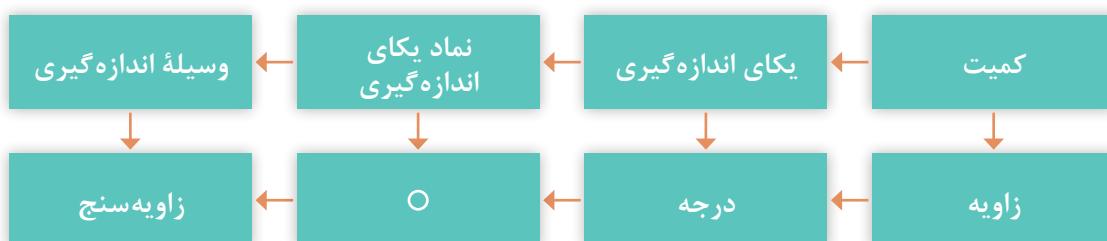

مفاهیم و اصول پایه

به تصاویر داده شده نگاه کنید و مفهوم هر یک را زیر آن بنویسید.

۵	۴	۳	۲	۱

بنابراین و با توجه به مطالب قبلی می‌توان نتیجه گرفت:

- ۱ به هر چیزی که قابل افزایش، یا کاهش باشد کمیت گفته می‌شود.
- ۲ برای اندازه‌گیری هر نوع کمیتی به یکای (واحد) خاص آن نیاز است.
- ۳ برای اندازه‌گیری هر نوع یکایی وسیله‌ای مخصوص احتیاج است.
- ۴ هر یکایی با علامتی مخصوص نشان داده می‌شود.

اندازه‌شناختی: دانش اندازه‌گیری ابعادی را «اندازه‌شناختی» یا اندازه‌شناختی (متروЛОژی) گویند. این دانش

تمام جنبه‌های عملی و نظری راجع به اندازه‌گیری را شامل می‌شود.

اندازه‌گیری: تعیین اندازه یک قطعه بر پایه یکی از یکاهای استاندارد و با استفاده از وسایل مربوطه را «اندازه‌گیری» گویند، مانند اندازه‌گیری ابعاد کلاس و تخته به‌وسیله متر.


وسیله اندازه‌گیری: وسیله‌ای را که به‌نهایی یا همراه با وسایل کمکی برای اندازه گرفتن یا اندازه‌گیری‌های مشخص به کار می‌رود «وسیله اندازه‌گیری» گویند، مانند متر، خط‌کش، کولیس، میکرومتر و ...



وسیله کنترل: به وسیله‌ای که برای بازبینی و بررسی

ابعادی قطعات به کار می‌رود، «وسیله کنترل» گویند، مانند انواع فرمان‌های اندازه‌گیری و ...

کنترل: عملیاتی را که به منظور بازبینی، بررسی و مقایسه کمی و کیفی ابعادی یک قطعه با وسیله مربوطه انجام می‌شود «کنترل» گویند.

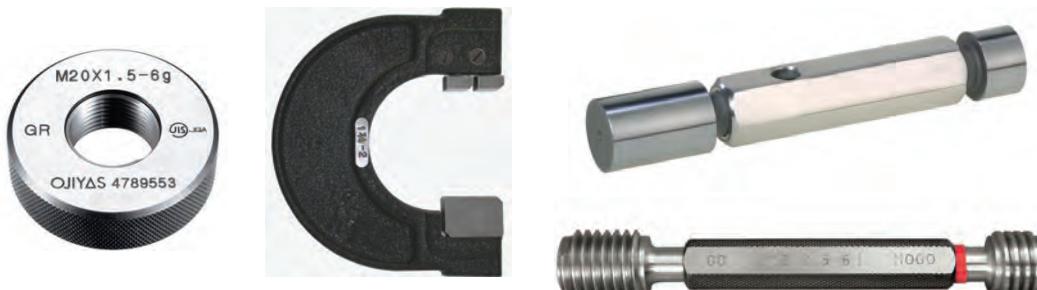

توجه: فرمان‌ها، اندازه‌گیرهای ثابت می‌باشند و با یک فرمان فقط می‌توان یک اندازه را کنترل نمود، به عنوان مثال برای کنترل سوراخی با اندازه 20 ± 0.1 ، فرمان برو با اندازه $19/9$ و فرمان نرو، با اندازه $20/1$ نیاز است.


کالیبراسیون: این اصطلاح مخصوص وسایل اندازه‌گیری و کنترل است و با واژه‌های واسنجی و برسنجی نیز بیان می‌شود.

«مجموعه عملیاتی که به منظور حصول اطمینان از دقیق و درستی عملکرد وسایل اندازه‌گیری و کنترل انجام می‌شود را کالیبراسیون می‌گویند».

وسیله‌ای کالیبره است (دقیق و درست)، که اندازه‌ها را درست نشان داده و بتوان به آن اطمینان کرد.



با توجه به تصاویر زیر، به پرسش‌های مربوطه پاسخ دهید.

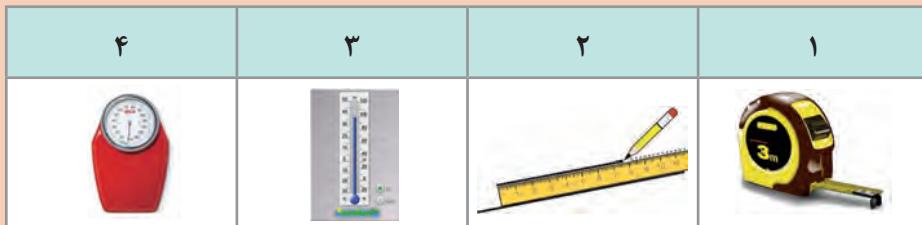

- عدد اعلام شده روی متر در تصویر بالا چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟
- مفهوم تقسیمات مختلف روی دماسنج چیست؟
- خطوط و فواصل روی ترازو، چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟
- فواصل ایجاد شده روی خطکش چه مفهومی را بیان می‌کنند؟

گستره اندازه‌گیری (گستره نامی): حد فاصل بین حداقل اندازه تا حد اکثر اندازه‌ای که وسیله اندازه‌گیری یا دستگاه اندازه‌گیری می‌تواند کند «گستره نامی یا گستره اندازه‌گیری» گویند.
تفکیک پذیری: کمترین اندازه‌ای را که وسیله اندازه‌گیری می‌تواند نشان بدهد و یا کوچک‌ترین تقسیم‌بندی وسیله اندازه‌گیری را تفکیک‌پذیری گویند. اصطلاح تفکیک‌پذیری با واژه‌های ریزنگری، ریزnamایی، قابلیت تفکیک، وضوح، قابلیت تشخیص، قدرت تشخیص و دقیق نیز بیان می‌شود.
در خصوص مفهوم تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری به جدول زیر توجه کنید:

وسایل اندازه‌گیری	متر (۱-۳۰۰۰)	خطکش (۰/۵-۳۰۰)	دماسنچ (۰-۳۰ تا +۵۰)	میکرومتر (۰-۵۰ میلی‌متر)
تفکیک‌پذیری	۱ میلی‌متر	۰/۵ میلی‌متر	-	-
گستره اندازه‌گیری	۱-۳۰۰۰	۰/۵-۳۰۰	+۵۰ تا -۳۰	۰-۵۰

درستی اصحات: نزدیکی خروجی‌های یک اندازه‌گیری نسبت به مقدار واقعی را درستی یا صحت گویند.
دققت: نزدیکی خروجی‌های یک اندازه‌گیری نسبت به یکدیگر را دقت گویند.
به عنوان مثال چنانچه یک تیرانداز به وسیله چهار اسلحه A,B,C,D تیراندازی کرده و نتایجی مطابق شکل به دست آمده باشد، وضعیت دقت و درستی این چهار اسلحه مطابق صفحه بعد است.

پودمان اول: اره کاری

دقت دارد درستی ندارد	دقت دارد درستی ندارد	دقت دارد درستی دارد	دقت دارد درستی دارد

مثال: در وسایل اندازه‌گیری A, B, C, D, E, F با گستره اندازه‌گیری mm ۵۰-۲۵ و تفکیک‌پذیری $\pm ۰/۰۱$ به وسیله یک قطعه مرجع با اندازه ۲۰ mm نتایجی مطابق جدول زیر به دست آمده است در صورتی که خطای معجاز وسایل $۱\text{ mm} \pm ۰/۰۱$ باشد. وضعیت آنها به لحاظ دقت و درستی، مطابق جدول زیر است.

نتایج کنترل دقت و درستی					
میکرومتر A	میکرومتر B	میکرومتر C	میکرومتر D	میکرومتر E	میکرومتر F
۱۹,۹۹	۱۹,۹۰	۱۹,۹۸	۱۹,۹۰	۲۰,۰۱	۱۹,۹۹
۱۹,۹۹	۱۹,۹۰	۲۰,۰۳	۱۹,۹۱	۲۰,۰۱	۲۰,۰۱
۱۹,۹۹	۱۹,۹۰	۱۹,۹۸	۱۹,۸۹	۲۰,۰۱	۱۹,۹۹
۱۹,۹۹	۱۹,۹۰	۱۹,۸۹	۱۹,۸۸	۲۰,۰۱	۲۰,۰۰
۱۹,۹۹	۱۹,۹۰	۲۰,۰۲	۱۹,۸۸	۲۰,۰۱	۲۰,۰۰
۱۹,۹۹	۱۹,۹۰	۱۹,۹۹	۱۹,۹۲	۲۰,۰۱	۲۰,۰۰
دقت دارد درستی دارد	دقت دارد درستی دارد	دقت ندارد درستی ندارد	دقت ندارد درستی ندارد	دقت دارد درستی دارد	دقت دارد درستی دارد



با جستجو در اینترنت و با استفاده از کاتالوگ‌های ابزار و به کمک یکی از هم‌کلاسی‌هایتان تصاویری از وسایل اندازه‌گیری طول با چگونگی عملکرد مختلف تهیه کنید و آنها را به صورت اسلاید در کلاس نشان دهید (حداقل ۵ مورد).



خطا:

- روی یک قالب کره عدد 1 ± 50 گرم نوشته شده است، مفهوم آن چیست؟
- روی یک بطری آب‌معدنی مقدار 5 ± 2 لیتر نوشته شده است، منظور چیست؟
- دمای بدن ما را دما‌سنج پزشکی $37/5$ درجه نشان می‌دهد. آیا واقعاً $37/5$ درجه است؟
- طول قد خود را که با متر اندازه گرفته‌اید، 170 سانتی‌متر شده است، آیا واقعاً 170 سانتی‌متر است؟
- یک ورق فلزی به ابعاد $10 \times 20 \times 0.5$ میلی‌متر با ارده آهن بر برشده شده است. آیا ابعاد برشده شده واقعاً $10 \times 20 \times 0.5$ میلی‌متر است؟

این خطاهای مربوط به شخص اندازه‌گیر بوده و تا حدود زیادی قابل حذف و پیشگیری می‌باشد، مانند خطاهای محاسباتی، خواندن اشتباه، انتخاب روش اندازه‌گیری نادرست، خطای زاویه دید، خطای مثلثاتی (کسینوسی) و ...

ب) خطای شرایط محیطی: این خطاهای در اثر استاندارد نبودن شرایط محیط اندازه‌گیری ایجاد می‌شوند، مانند آلودگی، دما، رطوبت و دود.

پ) خطای وسایل اندازه‌گیری: از جمله خطاهای تجهیزات اندازه‌گیری رامی‌توان کالیبره نبودن، اشتباه بودن درجه‌بندی، خطای شاخص، علامت گذاری و ... را نام برد.

خطاهای اتفاقی: هر نوع خطایی که به صورت ناگهانی رخ بدهد را خطای اتفاقی گویند. به عبارت دیگر خطاهایی که قابل پیش‌بینی هستند ولی قابل پیشگیری نیستند را خطاهای اتفاقی گویند. مانند: جریان هوای ناگهانی، ارتعاش ناگهانی و ...

هیچ نوع اندازه‌گیری و ساختی نمی‌تواند مطلق و بدون خطا باشد. بنابراین تمام اندازه‌گیری‌ها و همچنین تمام وسایل اندازه‌گیری مصنوع از خطا نیستند. چنانچه ساخت و اندازه‌گیری قطعه‌ای مطرح باشد مقدار خطا، مطابق قواعد مربوطه، روی نقشه نوشته می‌شود و اگر مربوط به وسایل اندازه‌گیری باشد معمولاً در استاندارد یا در کتابچه راهنمای آنها (کاتالوگ) نوشته می‌شود.

خطاهای به صورت‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند: خطاهای روشمند: این خطاهای که به آنها خطاهای دائمی نیز گفته می‌شود، قابل پیش‌بینی بوده و امکان پیش‌گیری و به حداقل رسانیدن آنها نیز وجود داشته و حتی با تمهیداتی که اندیشیده می‌شود می‌توان آنها را حذف نمود.

خطاهای را با توجه به عوامل ایجاد‌کننده آن نیز می‌توان، به سه گروه مطابق زیر دسته‌بندی نمود: الف) خطای شخص اندازه‌گیر / خطاهای اپراتوری:

اصول کلی استفاده و نگهداری وسایل اندازه‌گیری:

۱) قبل از استفاده از وسایل اندازه‌گیری باید با تفکیک‌پذیری گستره اندازه‌گیری و روش کار آنها کاملاً آشنا شده

و خواندن آن را چند بار تمرین کنید.

۱ وسایل اندازه‌گیری باید همیشه تمیز نگهداری شوند.

۲ از دست‌کاری و تعمیر وسایل اندازه‌گیری چنانچه از آن اطلاع دقیق ندارید و فاقد مهارت لازم هستید خودداری کنید.

۳ جعبه و محافظ مخصوص بایگانی و نگهداری شوند.

۴ وسایل اندازه‌گیری باید در شرایط محیطی استاندارد نگهداری شوند.

۵ متعلقات هر وسیله اندازه‌گیری باید همیشه همراه آنها بوده و نباید جایه‌جا شوند.

۶ پیچ قفل وسایل اندازه‌گیری کمتر از نیم دور باز شوند، تا اولاً لقی زیاد باعث خطا در اندازه‌گیری نشده و ثانیاً از جدا شدن و گم شدن احتمالی آنها جلوگیری شود.

۷ در هنگام بایگانی وسایل، آنها را کاملاً بسته و روی صفر تنظیم کرده و پیچ قفل آنها کمی سفت باشد (مماس و بدون هیچ‌گونه فشار).

۸ وسایل اندازه‌گیری با قطعات کار مخلوط نشوند.

۹ وسایل اندازه‌گیری بر حسب نوع کاربرد و دقت دسته‌بندی و نگهداری شوند.

۱۰ اندازه نامی (اندازه اسمی): اندازه‌ای را که قطعه با آن خوانده می‌شود، «اندازه نامی» گویند. این اندازه ممکن است عدد صحیح، عدد اعشاری یا ترکیبی از هر دو باشد.

۱۱ تولرانس (رواداری): به خطایی که در مورد ساخت یک قطعه، یک کمیت، یک اندازه‌گیری یا یک وسیله اندازه‌گیری می‌توانیم مجاز بدانیم (روابداریم) «رواداری یا تولرانس» گویند. در عملیات ساخت، مقدار این خطاب توسط طراح مشخص و تعیین می‌شود، که البته باید دارای دانش و تجربه بالایی باشد.

گفتنی است:

۱ هر اندازه ممکن است نسبت به اندازه اسمی انحراف‌هایی داشته باشد.


۲ ممکن است مقدار هر دو انحراف مثبت، منفی، مساوی یا مختلف باشد.

۳ مقدار تولرانس از تفاضل مقدار دو انحراف به دست می‌آید.

۴ مقدار تولرانس ممکن است به صورت درصد بیان شود.

مثال ۱- برای اندازه اسمی 10 ± 0.5 میلی‌متر موارد خواسته شده در جدول زیر را بنویسید.

اندازه اسمی	انحراف بالا	انحراف پایین	بزرگ‌ترین اندازه	کوچک‌ترین اندازه	مقدار تولرانس

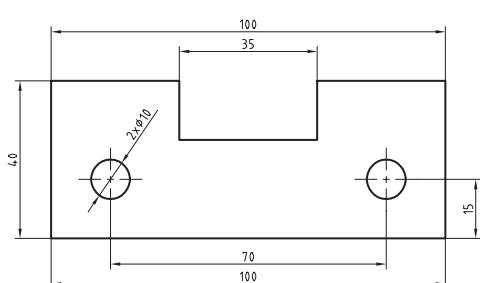

مقدار تولرانس را می‌توان بر اساس استاندارد تعیین کرد. استاندارد ISO ۲۷۶۸، مقدار تولرانس را با توجه به نوع ابعاد مشخص می‌کند.

مثال ۲- برای قطعه‌ای مطابق شکل و بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸ با درجه متوسط و با استفاده از کتاب همراه جدول صفحه بعد را تکمیل کنید.

مقدار اندازه‌های قطعه بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-m				
طول	مقدار انحراف	مقدار اندازه	بزرگ‌ترین اندازه	کوچک‌ترین اندازه
۱۰۰	±۰/۳		۹۹/۷	
۷۰		۷۰/۳		۰/۶
۴۰	±۰/۳		۳۹/۷	
۳۵		۳۵/۳		۰/۶
۱۵	±۰/۲		۱۴/۸	
۱۰		۱۰/۲		۰/۴

تحقیق



یک گروه سه‌نفری تشکیل دهید و با استفاده از منابع مختلف (اینترنت، هنرآموز، وسایل آزمایشگاه اندازه‌گیری، کتابخانه هنرستان و...) پیرامون انواع خطاهای در اندازه‌گیری، یک فیلم پنج دقیقه‌ای تهیه کنید و آن را در کلاس نمایش دهید.

پرسش‌ها

- ۱ مقدار ۱۲۶۵ میلی‌متر را به صورت ترکیبی از (متر، سانتی‌متر، میلی‌متر) حساب کنید.
- ۲ مقدار $\frac{5}{4}۱۱$ متر را به یکاهایی مطابق زیر تبدیل کنید.

میکرومتر	میلی‌متر	سانتی‌متر	دکامتر	کیلومتر

- ۳ یکای اندازه‌گیری مناسب برای موارد مشخص شده در جدول را بنویسید.

ابعاد میز اندازه‌گیری	ابعاد صفحه صفافی	قطر نوک اتود	قطر موی سر	طول قد	ابعاد در و پنجره کلاس

پومن اول: اره کاری

۴ تعداد تقسیمات یک خط کش با تفکیک پذیری $5/0$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری 300 میلی‌متر را حساب کنید.

۵ مقدار $163/697$ میلی‌متر توسط وسائل اندازه‌گیری با تفکیک پذیری‌هایی مطابق جدول، چقدر نشان داده می‌شود؟ ضمناً مقدار اندازه‌ای را که در هر مرحله نادیده گرفته می‌شود، حساب کنید.

مقدار تفکیک پذیری وسائل به میلی‌متر							
۱	$0/5$	$0/1$	$0/05$	$0/02$	$0/01$	$0/005$	$0/001$
مقداری که هر یک از وسائل نشان می‌دهند							
مقدار اندازه‌ای که در هر مرحله نادیده گرفته می‌شود (بر حسب میلی‌متر)							
مقدار اندازه‌ای که در هر مرحله نادیده گرفته می‌شود (بر حسب میکرومتر)							

۶ خطاهای ناشی از عوامل زیر را مطابق جدول بنویسید.

خطاهای شرایط محیطی	خطاهای وسیله اندازه‌گیری	خطاهای انسانی

فعالیت عملی ۱

تعیین اندازه‌های تخته کلاس به روش دیداری

وسایل مورد نیاز

روند نمای انجام کار

۱ تخته کلاس




نتایج تخمین

تخمین اندازه‌ها			
ضخامت	عرض	طول	
			میلی‌متر
			سانسی‌متر
			متر
مقدار انحراف‌های احتمالی			
			میلی‌متر

پرسش

۱ برای اندازه‌برداری این تخته کلاس، چه نوع وسیله اندازه‌گیری و چه نوع یکای اندازه‌گیری مناسب است؟

۲ اگر در حین اجرای کار، پیچی از یک وسیله اندازه‌گیری شما مفقود شود، چکار می‌کنید؟

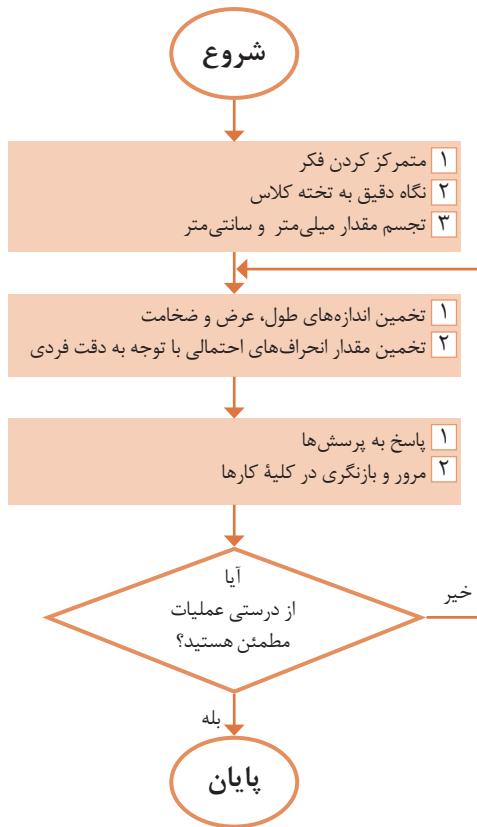

فعالیت عملی ۲

تعیین مشخصات وسایل اندازه‌گیری

وسایل مورد نیاز

روند نمای انجام کار


مشخصات		
۱ متر	۲ خطکش	
یکای اندازه‌گیری	گستره اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

نتایج مشخصات خطکش

مشخصات		
۱ متر	۲ خطکش	
یکای اندازه‌گیری	گستره اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

پرسش

- ۱ یک وسیله اندازه‌گیری موجود در منزل را انتخاب کنید و مشخصات آن را بنویسید.

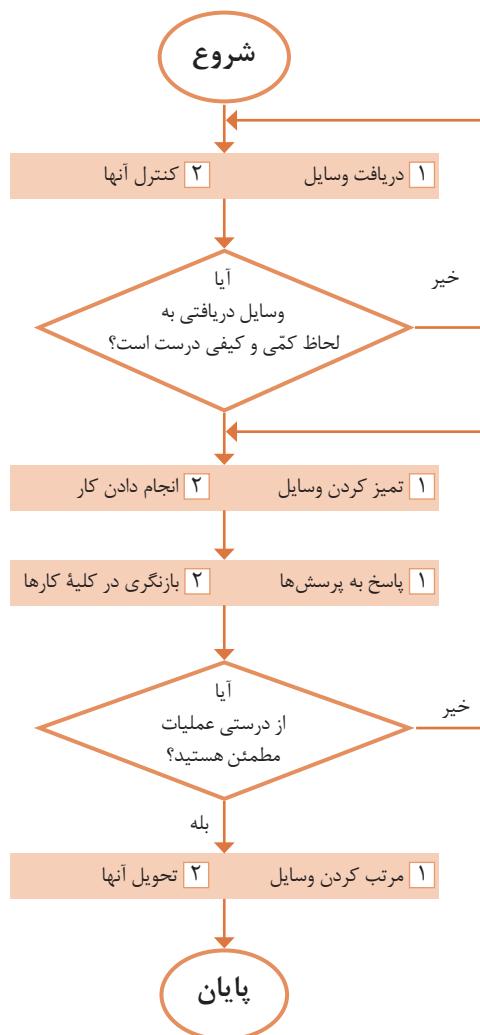


- ۲ برای اندازه $2^{+0.05}_{-0.02}$ مقدار بزرگ‌ترین اندازه، کوچک‌ترین اندازه و همچنین مقدار تولرانس را حساب کنید.

وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری


صفحه صافی

صفحه صافی جزء تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه‌گیری و کارگاه است که در آزمایشگاه اندازه‌گیری به عنوان سطح مبنا، در کارگاه مکانیک عمومی و ماشین‌ابزار برای انجام خطکشی روی قطعات کار و کنترل تختی سطوح و همچنین به عنوان میز اندازه‌گیری برای دستگاه‌های اندازه‌گیری کاربرد دارد.

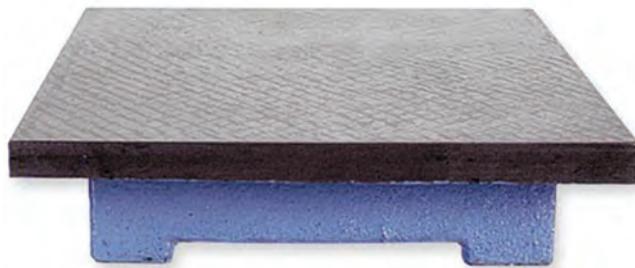

صفحه صافی

شکل و ساختمان: صفحه صافی‌ها با مقطع مربع و می‌کنند تا استحکام آنها بالا رفته و تغییر شکل با مستطیل ساخته می‌شوند که در نوع فلزی پشت آنها را توخالی ساخته برای آنکه سبک شده و از نظر آنها را ندهند.

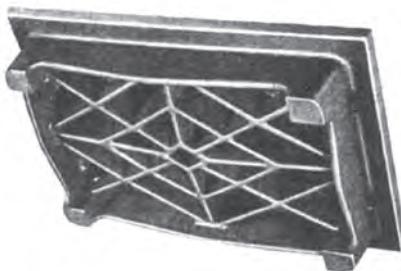

وجود دارد. صفحه صافی‌های چدنی در کارگاه‌های ساخت و عملیات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع غیرفلزی آن، یعنی صفحه صافی‌های گرانیتی از کیفیت سطح و دقت بالایی برخوردار است و در برابر سرما و گرما و رطوبت مقاومت بالایی دارد. عیب این نوع صفحه صافی که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، شکننده بودن آن است.

جنس: صفحه صافی‌های فلزی را از جنس چدن و غیرفلزی را از گرانیت تولید می‌کنند. نوع فلزی آنها از چدن خاکستری به حالت متراکم ریخته‌گری می‌شوند و با عملیات برآردباری و پرداخت کاری و شابرزنی سطح آنها را صاف می‌نمایند. این صفحه صافی‌ها در مقایسه با صفحه صافی‌های گرانیتی، ارزان‌تر و مقاوم‌تر در برابر ضربه هستند اما در کیفیت سطح پایین‌تری دارند. همچنین احتمال زنگ زدن آنها در برابر رطوبت




متر

مترها جزء وسایل اندازه‌گیری طول محسوب می‌شوند و در زندگی روزمره، در صنایع، کارهای تجاری، ساختمانی، معماری، خیاطی، مکانیکی، جوشکاری و ... بسیار کاربرد دارند. مترها بر پایه دستگاه بین‌المللی یک‌ها، عموماً دارای تقسیمات یک میلی‌مترند. گستره اندازه‌گیری آنها نیز با توجه به انواع مختلف تغییر می‌کند.

جنس آن فلزی یا پلاستیکی است، جاسازی شده و مشخصات متر روی آن نوشته شده است. چرخ اندازه‌گیر: چرخ اندازه‌گیری نیز نوعی متر است که برای اندازه‌گیری سطوح منحنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه این وسیله مجهز به دستگاه دورسنج باشد مقدار طول از حاصل ضرب محیط چرخ در تعداد دور پیموده شده به دست می‌آید و اگر مجهز به نمایشگر باشد مقدار اندازه مستقیماً از روی آن خوانده می‌شود.

متر فنری جیبی: این نوع متر در طول‌های مختلف، و تا پنج متر و از جنس فولاد ساخته می‌شود و یکی از عمومی‌ترین و پرمصرف‌ترین وسایل اندازه‌گیری طول است. در سر این نوع مترها قلابی جهت اتصال به لبه قطعه کار پیش‌بینی شده که به متر پرچ شده است. گفتنی است، لقی قلاب به میزانی است که برای اندازه‌گیری‌های خارجی لازم است لبه آن به لبه کار متصل گردد و برای اندازه‌گیری‌های داخلی به لبه کار تکیه داده شود. همچنین جهت تثبیت اندازه به قفل مجهز است. این مترها در داخل یک قوطی، که

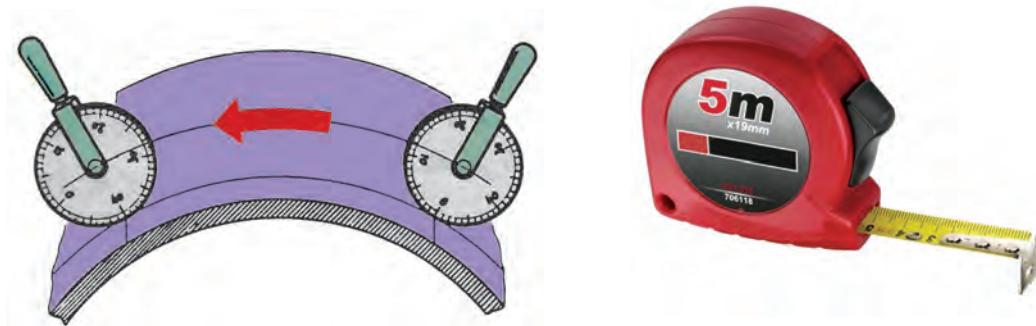

اصول فنی، نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ قبلاً از اندازه‌گیری، از سالم بودن قلاب سر متر رها کردن یکباره آن خودداری نمایید. اطمینان حاصل کنید.
- ۲ درجه‌بندی‌های متر خوانا و پررنگ باشد.
- ۳ پس از باز کردن و اجرای اندازه‌گیری، متر را با با توجه به مقدار اندازه موردنظر، متر را با حرکت آرام به داخل محفظه خود هدایت کنید و از باز کردن بیش از اندازه آن خودداری شود.



خط کش

از خط کش‌ها برای اندازه‌گیری طول‌های کمتر (نسبت به مترها) استفاده می‌شود. همچنین آنها، علاوه بر اندازه‌گیری، برای عملیات خط کشی روی قطعات خام و مواد اولیه نیز کاربرد دارند. جنس آنها چوبی، پلاستیکی یا فلزی است. البته آنها براي عملیات کارگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع فلزی هستند.

خط کش‌ها در طول‌های مختلفی بر اساس استاندارد ساخته می‌شوند. متداول‌ترین آنها، خط کش‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ سانتی‌متر است.

اصلًاً خط کش‌ها در یک طرف تقسیمات میلی‌متری و در طرف دیگر تقسیمات اینچی دارند. تفکیک‌پذیری خط کش‌های میلی‌متری معمولاً $1/5$ میلی‌متر است. خط کش‌ها نیز در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

جدول زیر نمونه‌هایی از خط کش و کاربرد آنها را نشان می‌دهد.

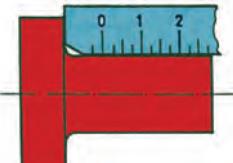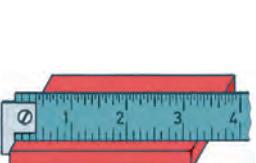
		
خط کش لب‌بریده	خط کش قلاب‌دار	خط کش تخت فلزی

اصول فنی، نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ تقسیمات خط کش باید عاری از زنگ‌زدگی، پاک‌شدنگی و کوبیدگی بوده و کاملاً خوانا باشد.
- ۲ لبه‌های خط کش کاملاً صاف و بدون بریدگی باشد.
- ۳ در اندازه‌گیری تدبیری اندیشیده شود تا لب صفر خط کش حتی المقدور منطبق بر لب کار قرار گیرد.
- ۴ در خواندن اندازه‌ها چنانچه لب قطعه کار بر خطوط درجه‌بندی منطبق شد بهترین موقعیت برای خواندن اندازه است.
- ۵ در مواردی که لب قطعه کار مابین دو خط درجه‌بندی قرار می‌گیرد از قاعده گرد کردن اعداد استفاده شود.
- ۶ نشانه یک فرد فنی خوب، انضباط کاری و مرتب بودن ابزارها و تجهیزات اندازه‌گیری اوست. لذا ضروری است پس از اندازه‌گیری، وسایل استفاده شده مرتب گردد و در محل مربوطه قرار داده شود.

زاویه سنج ساده

این زاویه سنج ها معمولاً با تفکیک پذیری یک درجه و گستره اندازه گیری 180° درجه ساخته شده و دارای نقاله، تیغه، پیچ و پرج اتصال است. برای خواندن زاویه، قطعه کار بین تیغه و نقاله قرار داده می شود. با توجه به موقعیت قرار گیری نوک تیغه

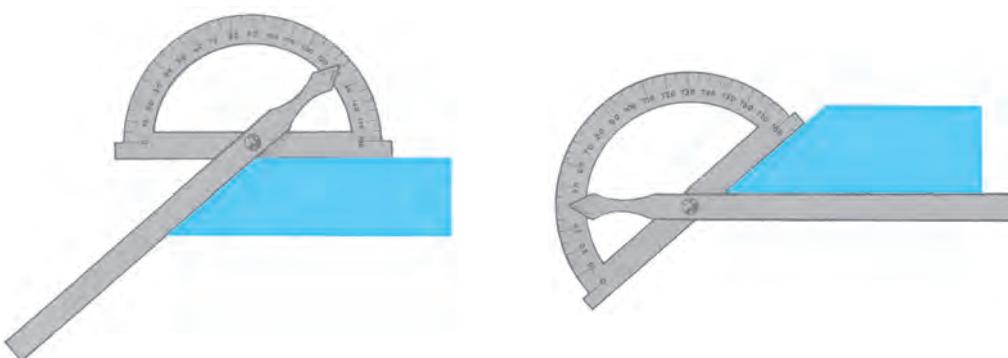


مثال - در اندازه گیری زاویه θ_1 نوک تیغه زاویه سنج روی عدد 70° قرار دارد، مقدار زاویه های θ_2 و θ_3 چند درجه است؟

$$\theta_1 = 70^\circ$$

$$\theta_2 = \frac{360^\circ - (2 \times 70^\circ)}{2} = 110^\circ$$

$$\theta_3 = 360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$$

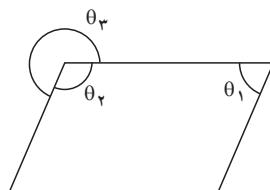

اصول فنی، نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ پیچ قفل زاویه سنج کمتر از نیم دور باز شود.
- ۲ حتی امکان زاویه را به روش مستقیم اندازه گیری کنید.
- ۳ تقسیمات نقاله باید عاری از زنگ زدگی، پاک شدگی و کوبیدگی بوده و کاملاً خوانا باشد.

پرسش‌ها


- ۱ ویژگی های صفحه صافی ها را مطابق جدول زیر بنویسید.

صفحه صافی های گرانیتی	صفحه صافی های چدنی

۲ برای اندازه‌گیری ابعاد کدام یک از موارد زیر می‌توان از متر استفاده کرد؟ آنها را با علامت ضربدر مشخص کنید.


ضخامت کاغذ	دکمه پیراهن	طول کفش	اجزای مداد نوکی (اتود)	تخته کلاس	طول و عرض کلاس

۳ کاربرد هر یک از وسائل مندرج در جدول زیر را بنویسید.

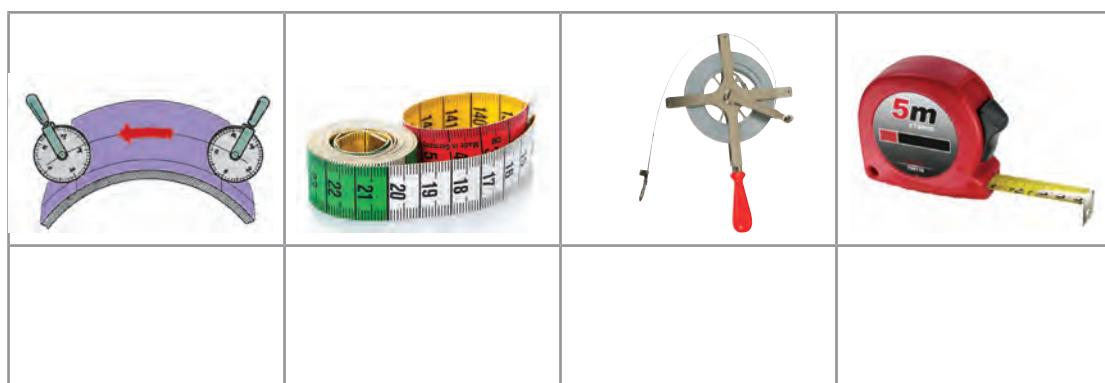

۴ از آنجاکه قسمت کوچکی از خطکش فلزی تخت دارای تقسیمات $0/5$ میلی‌متر است، ابعاد یک مداد معمولی را با خطکش با تفکیک‌پذیری $0/5$ و 1 میلی‌متر اندازه بگیرید و آن را با رسم شکل نشان دهید.

۵ اندازه زاویه‌های θ_1 ، θ_2 و θ_3 را در شش ضلعی زیر محاسبه کنید.

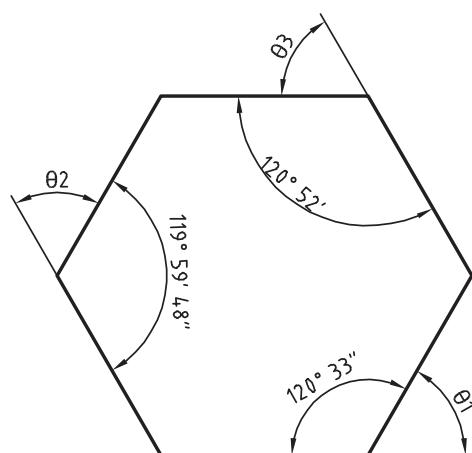







جهت اندازه‌گیری سطح مخازن آب یا مایعاتی مانند نفت و روغن از وسیله اندازه‌گیری به نام Sounding tape استفاده می‌شود.

آیا می‌دانید



پومنان اول: اره کاری

۴ مفهوم هر یک از تصاویر زیر را بنویسید.

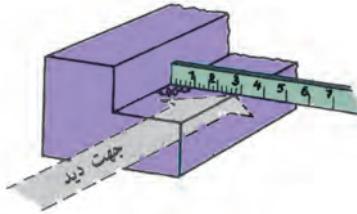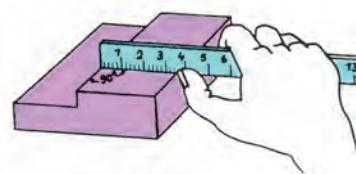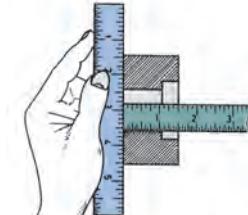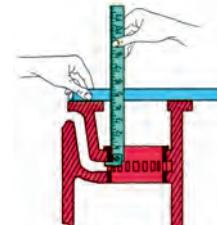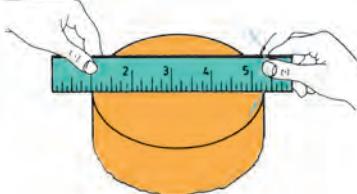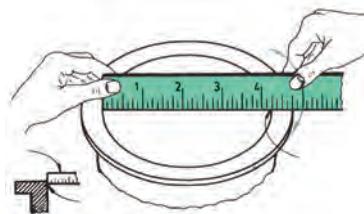ردیف	شکل	شرح
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

فعالیت عملی ۱

اندازه‌گیری ابعاد میز کار به وسیله متر

وسایل اندازه‌گیری



- ۱ متر فلزی فنری
- ۲ میز اندازه‌گیری

یکای اندازه‌گیری	گستره اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)


مراحل اندازه‌گیری	ارتفاع	عرض	طول	طول
۱				
۲				
اختلاف اندازه				

پرسش

- ۱ برای اجرای دقیق‌تر کار و کم‌کردن خطا در اندازه‌گیری با متر چه کاری انجام دادید؟

- ۲ چنانچه در حین کار خبر خوشحال کننده یا ناگواری به شما داده شود، واکنش شما در ادامه کار چگونه خواهد بود؟

روند نمای انجام کار

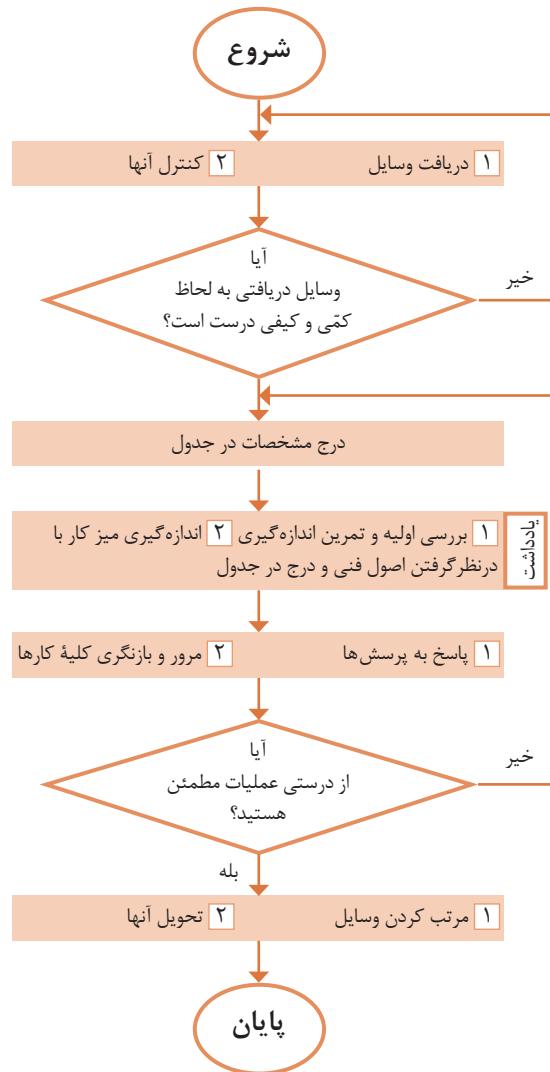

یادداشت:

- ۱ برای خواندن دقیق اندازه، سر ناخن انگشت شست را روی خط درجه‌بندی متر قرار دهید.
۲ هر اندازه‌گیری دو بار انجام شود.


فعالیت عملی ۲

اندازه‌گیری ابعاد صفحهٔ صافی به وسیلهٔ خطکش فلزی تخت

از یک خطکش کمکی استفاده کنید.

- ۱ برای خواندن دقیق اندازه، سر ناخن انگشت شست
۲ را روی خط درجه‌بندی خطکش قرار دهید.

وسایل مورد نیاز

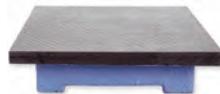

- ۱ خطکش فلزی تخت
۲ صفحه‌صافی

گستردهٔ اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)


مرحلهٔ اندازه‌گیری	طول	عرض	ارتفاع
۱			
۲			
مقدار میانگین			

پرسش

- ۱ اگر ۵ سانتی‌متر اول خطکش دارای تقسیمات نیم میلی‌متری باشد، تعداد این تقسیمات چند عدد است؟

- ۲ آیا خطکش برای تعیین ابعاد صفحهٔ صافی وسیلهٔ مناسبی است؟ چرا؟ وسیلهٔ پیشنهادی شما چیست؟

روند نمای انجام کار

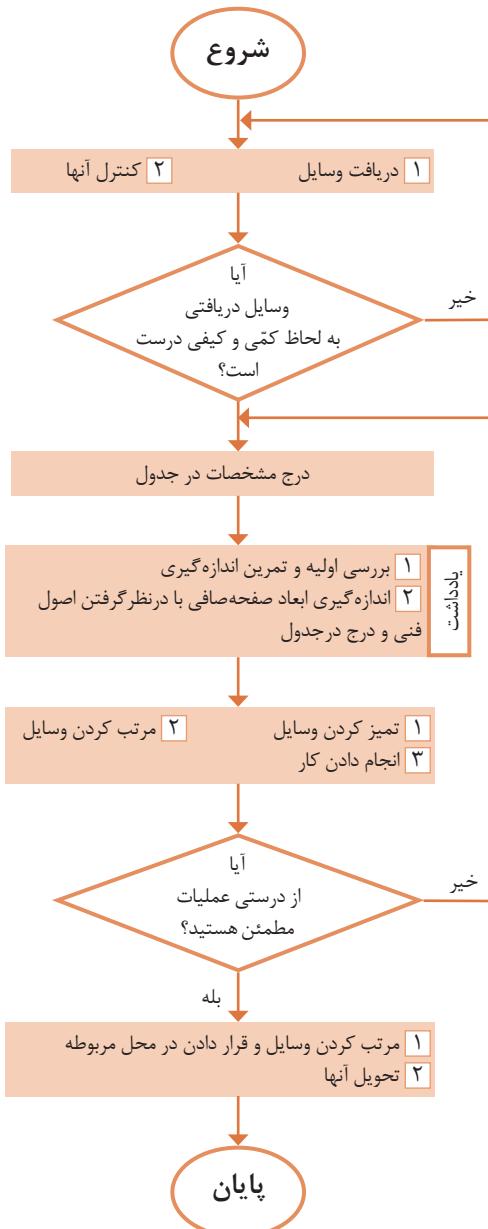


یادداشت:

- ۱ برای استقرار لبهٔ خطکش بر لبهٔ صفحهٔ صافی

فعالیت عملی ۳

اندازه‌گیری زاویه به وسیله زاویه‌سنجد ساده

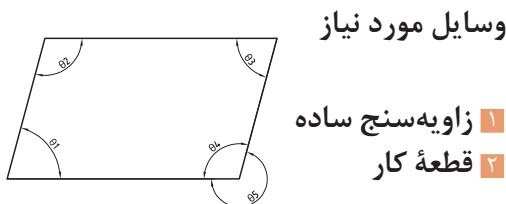

یکای اندازه‌گیری	گستره اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

نتایج اندازه‌گیری (درجه)


مراحل اندازه‌گیری					
θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	
					۱
					۲
					اختلاف اندازه‌ها

پرسش

۱ روش تعیین زاویه‌های θ_4 و θ_5 را بنویسید.

۲ چنانچه در حین کار خبر خوشحال کننده‌ای به شما داده شود، واکنش شما چیست؟

روند نمای انجام کار

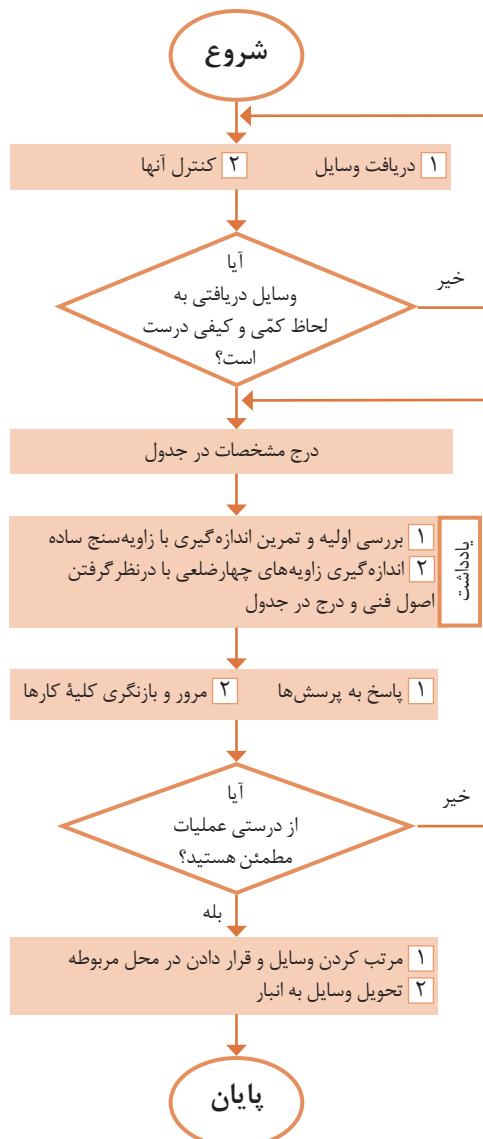


یادداشت:


۱ در هنگام اندازه‌گیری، لب نقاله و تیغه زاویه‌سنجد کاملاً بر اصلاح زاویه مماس باشند.

خطکشی

تصاویر زیر چه نوع عملیاتی را نشان می‌دهند؟

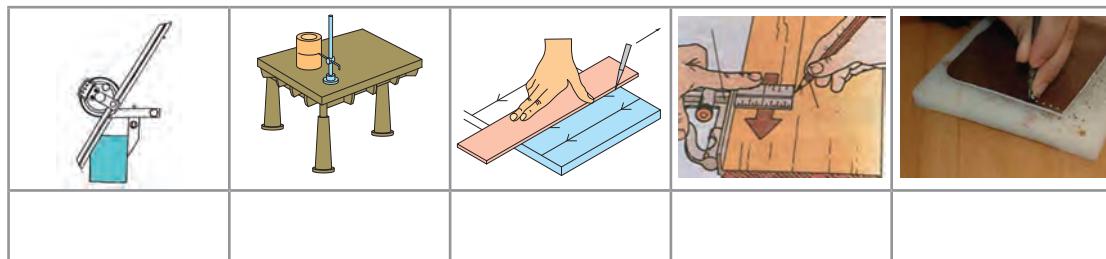

چرا خطکشی؟

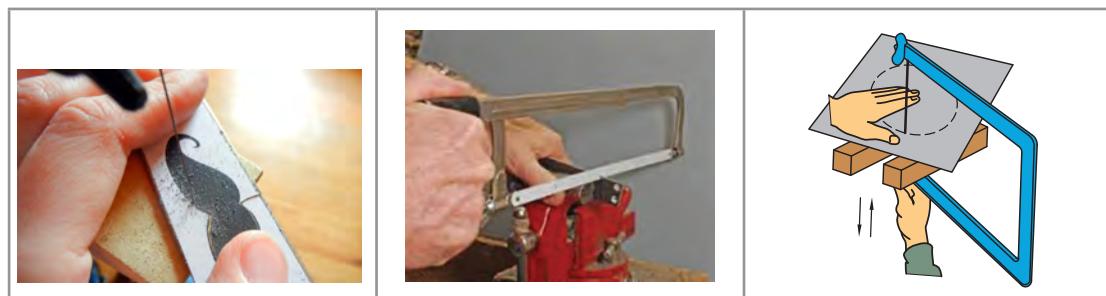

همان‌طوری که تصاویر بالا نشان می‌دهند، برای اجرای درست اره کاری، داشتن مسیر مشخص و تعیین شده لازم است. لذا در یک کار مهندسی، قبل از اقدام به عملیات اره کاری، سوهان کاری، سوراخ کاری و...، موقعیت عملیات را باید مشخص نمود تا اهداف زیر تحقق یابد:

۱) برخوردار شدن قطعه تولیدی از دقت و کیفیت بالاتر؛

۲) حاصل شدن اطمینان بیشتر، از درستی عملیات؛

۳) ایجاد سهولت و سرعت در اجرای عملیات؛

۴) کاهش دوربیز و جلوگیری از دوباره کاری‌ها و اقتصادی بودن تولید.

با تحقق اهداف بالا شایستگی‌های غیرفنی زیر نیز حاصل می‌شود:

الف) حفظ محیط‌زیست (آلودگی کمتر در اثر ضایعات)؛

ب) مدیریت منابع؛

ج) مدیریت زمان؛

د) آرامش روحی (حفظ و ایمنی بیشتر در انجام کار).



ارتباط بین اهداف خطکشی (بند ۱ تا ۴) و شایستگی‌های غیرفنی کسب شده (بند الف تا د) را در جدول زیر تکمیل کنید.

۴	۳	۲	۱	اهداف اجرای خطکشی
				شایستگی‌های غیرفنی



عملیاتی که مسیر برش روی سطح قطعه کار با ابزارهای مربوطه مشخص می‌کند را «خطکشی» می‌گویند. این عملیات بر پایه داده‌های نقشه فنی و اطلاعات به دست آمده از روی نمونه کار انجام می‌شود. به تصاویر زیر نگاه کنید نام و کاربرد هریک را بنویسید.

						نام
						کاربرد



وسایل و ابزارهای خطکشی

صفحه صافی: همان‌طوری که قبلاً شرح داده شد در عملیات خطکشی از صفحه صافی به عنوان سطح مبنای استفاده می‌شود.

میز خطکشی: یک صفحه بزرگ فولادی است که روی چهارپایه فلزی نصب می‌شود و برای اجرای عملیات خطکشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

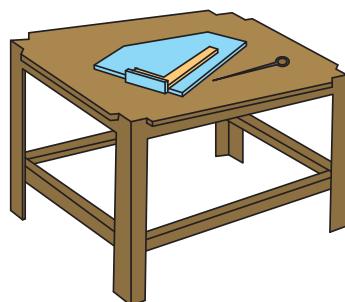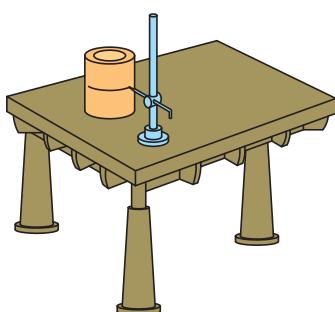

سوزن خطکش: ابزاری است برای خط کشی روی فلزات، جنس آن از فولاد آبکاری شده یا از برنج است. سوزن خطکش‌های فولادی برای خطکشی فلزات سخت و خشن و نوع برنجی آن برای فلزات پرداخت شده و نرم است. گفتنی است برای خطکشی سطوح آلومینیمی از مداد استفاده می‌شود. سوزن خطکش‌ها از دو قسمت تشکیل می‌شود: «سر» برای انجام دادن خطکشی (با زاویه ۱۰ تا ۱۵ درجه) و «بدنه» که ممکن است صاف یا آچ دار باشد.

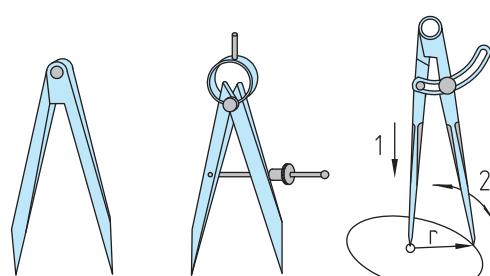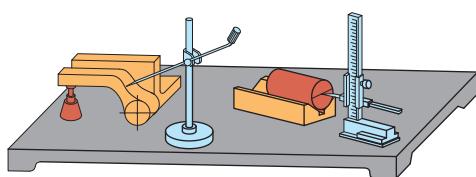


پرگار ساده پرگار فنری با
پیچ تنظیم پرگار ساده با
پیچ ثابت کننده


در رسم دایره باید اولاً طول بازوها با هم مساوی بوده و ثانیاً لبه‌های داخلی آنها بر هم مماس باشد.

سوزن خطکش پایه‌دار: از این ابزار برای ترسیم خطوط موازی با یک خط یا با سطح مبنا استفاده می‌شود. ستون این سوزن خطکش‌ها ممکن است ساده یا مدرج باشد. در نوع مدرج آن فاصله خطوط ترسیمی قابل تنظیم است و به وسیله اندازه‌گیری دیگری نیاز ندارد.


پرگار: از پرگارها در عملیات کارگاهی برای رسم دایره، خطوط موازی و علامت‌گذاری استفاده می‌شود. پرگارهای خطکشی از دو بازوی نوک‌تیز سخت کاری شده تشکیل شده‌اند و در انواع ساده، فرنری با پیچ قفل کننده، موازی‌کش و ... ساخته می‌شوند.

سننه‌نشان: از این ابزار برای مشخص کردن مرکز سوراخ‌ها، محل استقرار نوک پرگار (به منظور رسم دایره و نشانه‌گذاری مسیرهای برش و خطوطی که ممکن است در حین اجرای کار محو شوند) استفاده می‌شود. جنس آنها از فولاد آبکاری شده است و باید از قطعه کار سخت‌تر باشد. زاویه سر آنها برای عملیات تثبیت خطوط، ۳۰ درجه، برای مراکز دایره‌ها و سوراخ‌ها معمولاً ۶۰ درجه، برای نشانه‌گذاری مسیرهای اره کاری یا برش با شعله گاز ۶۰ یا ۷۵ درجه و برای عملیات سوراخ‌کاری ۹۰ درجه گرفته می‌شود. از انواع سننه‌نشان می‌توان سننه‌نشان دوقلو و مرکزیاب را نام برد.

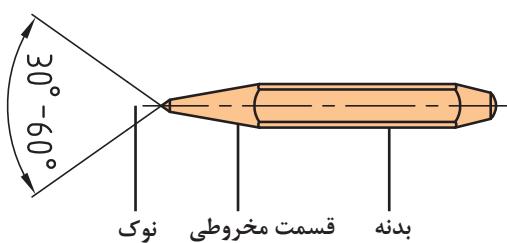


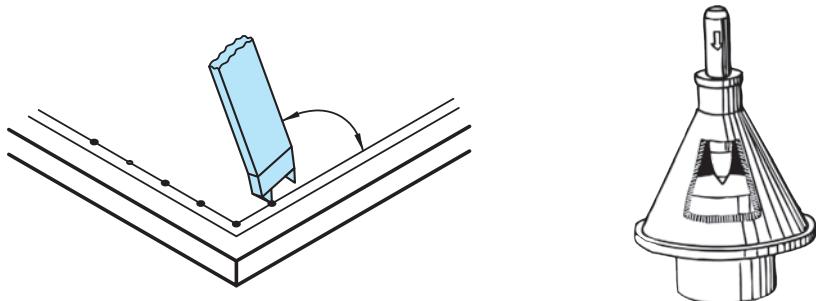


برای ایجاد محل نشست سر پرگار باید نوک سنبه‌نشان کاملاً تیز باشد.

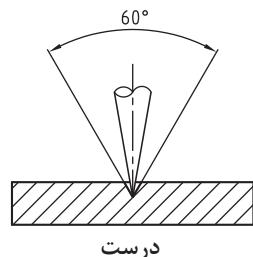


سببه‌نشان را باید از محل صحیح به دست گرفت و در محل مربوطه به صورت عمودی قرار داد.

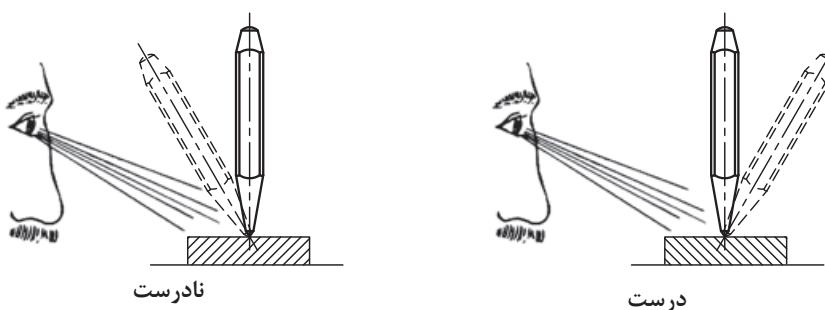

گفتنی است در صورت کج قرار دادن سنبه‌نشان، در در نشانه زدن مسیرهای منحنی، فاصله نشانه‌ها را کمتر از خطوط مستقیم در نظر بگیرید. محل موردنظر انحراف ایجاد می‌شود.

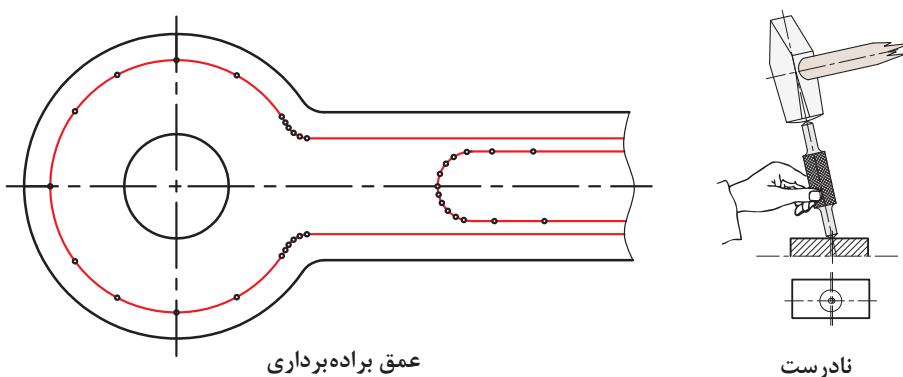

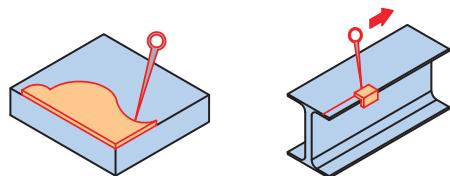

شابلون: یکی دیگر از وسایلی که در خط کشی کاربرد دارد شابلون‌های فرم است. این ابزار ممکن است در کارگاه موجود باشد یا برای کاربرد در یک قطعه خاص ساخته شود.




مواد رنگ آمیزی: برای اینکه خطوط رسم شده بر روی قطعه کار، خوب دیده شود مخصوصاً موقعی که تعداد نقاط و خطوط روی سطح کار زیاد باشد، باید سطح قطعه، رنگ آمیزی شود. برای رنگ آمیزی می‌توان از مازیک صنعتی یا از محلول کات کبود استفاده نمود.


وسایل کمکی در خط کشی: برای تسهیل در خط کشی، علاوه بر وسایلی که شرح داده شد، از ابزارهای کمکی دیگری مانند منشورهای موازی، زیرکاری‌های ثابت و قابل تنظیم، انواع بلوک‌ها و صفحات گونیایی و... نیز استفاده می‌شود.




منشور

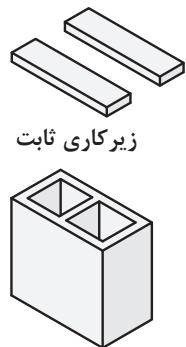

بلوک گونیایی

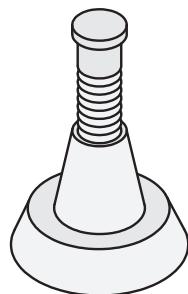

زیرکاری قابل تنظیم

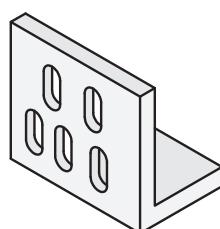


صفحه گونیا

مراحل اجرای خط کشی


- ۱ قرار دادن قطعه بر روی صفحه صافی؛
- ۲ انتخاب یکی از لبه‌های آن به عنوان مبنای خط کشی؛

- ۱ تمیز کردن سطح مورد خط کشی؛
- ۲ رنگ آمیزی آن با مازیک صنعتی؛

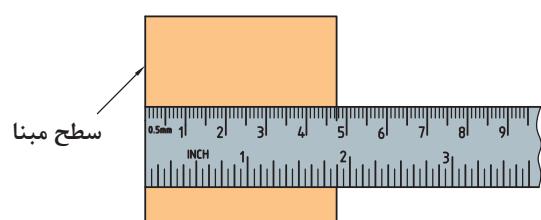


۴ اتصال محل تقاطع علامت‌گذاری شده. با استفاده از خط‌کش فلزی تخت، محل تقاطع علامت‌گذاری شده را به هم وصل کنید.

۵ انتقال اندازه و علامت‌گذاری: با توجه به نقشه کار، بهوسیله خط‌کش فلزی تخت، فاصله محل اره‌کاری را تا لبه مینا، علامت‌گذاری و سپس آن را با دو خط متقطع مشخص کنید.

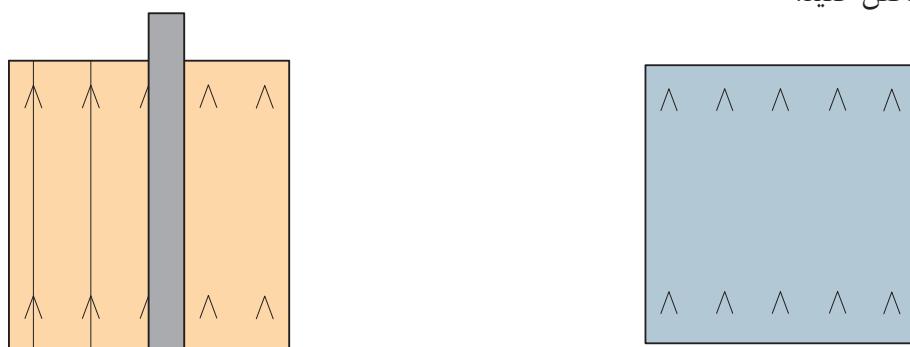

اصول و نکات فنی در خط‌کشی و سنبه‌نشان کاری


- ۱ فشار دادن خط‌کش بهوسیله دست چپ بر روی قطعه کار؛
- ۲ قرار دادن نوک سوزن خط‌کش بر روی قطعه و چسباندن آن به لبه خط‌کش؛
- ۳ حرکت دادن سوزن خط‌کش از بالا به سمت پایین؛

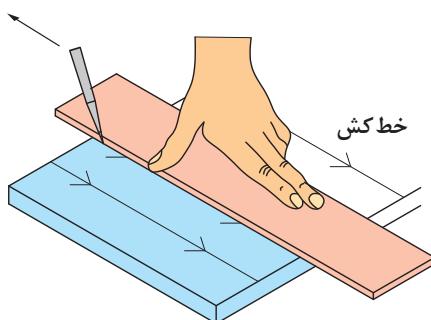

۴ زاویه سوزن خط‌کش نسبت به خط قائم حدود ۱۵ درجه باشد.
برای سنبه‌نشان کاری، باید نوک سنبه در محل مربوطه به صورت عمودی قرار گیرد و سپس نیروی مناسب اعمال شود.



- ۶ برای ترسیم دایره، پس از تنظیم شعاع در سن به نشان مشخص شده است) قرار می دهیم و دایره برگار، یکی از نوک های آن را در مرکز (محلی که با رسم می کنیم.

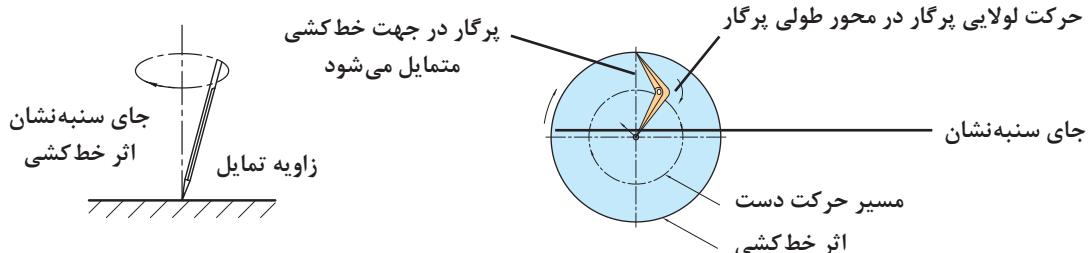

- ۷ نیروی وارد به وسیله سوزن خط کش باید با جنس قطعه کار متناسب باشد. برای فلزات نرم، نیروی کمتری نسبت به فلزات سخت، در نظر گرفته شود.
۸ برای تعیین مرکز قطعات استوانه ای از مرکزیاب یا از گونیای مرکزیاب استفاده شود.

اصول
فنی، نکات
ایمنی و
حافظتی



- ۱ اگر برای رنگ آمیزی سطح، از محلول کات کبود استفاده می کنید، پس از استفاده از آن، دست های خود را بشویید.
- ۲ چنانچه برای رنگ آمیزی سطح قطعه کار از مازیک صنعتی استفاده می کنید صورت خود را به سطح قطعه کار نزدیک نکنید تا گاز و بوی آن باعث مسمومیت شما نشود.
- ۳ برای محافظت از سر سوزن خط کش و جلوگیری از حادثه احتمالی، بهتر است نوک تیز آن در چوب پنبه یا در موادی مشابه قرار داده شود.
- ۴ در هنگام سنبه نشان زدن، دقت شود تا ضربات چکش به ته سنبه نشان وارد شود و از بروز سوانح احتمالی جلوگیری شود.
- ۵ در هنگام استفاده از پرگار، دقت شود تا نوک تیز آن به شما آسیبی نرساند.
- ۶ از قرار دادن وسایل نوک تیز (مانند سوزن خط کش، پرگار، ...) در جیب لباس، خودداری شود.


شايسٽگی‌های غيرفنی

نکات زیست محیطی

- ۱ پس از پایان عملیات خط کشی، محیط کار را دقت کنید تا خط کشی به صورت دقیق و درست انجام شود.
- ۲ ضایعات احتمالی ناشی از کار را از یکدیگر تفکیک کنید و آنها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.
- ۳ از مواد و تجهیزات درست استفاده شود.

پرسش‌ها

۱ نام و کاربرد هریک از وسایل زیر را بنویسید.

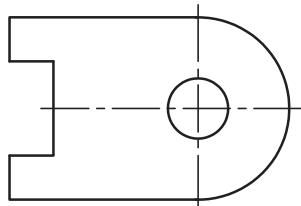

۲ مراحل خطکشی و سنبهنشان کاری برای برش کاری قطعه‌ای مطابق شکل از ورق و به روش اره کاری را به ترتیب بنویسید و سپس روی نقشه قطعه، مسیر خطکشی و سنبهنشان کاری را نشان دهید (ضخامت قطعه حدود ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود).

۳ آیا برای خطکشی می‌توان از سنبهنشان یا از پرگار نقشه‌کشی استفاده کرد؟ چرا؟

۴ اگر یکی از وسایل در اختیار، در اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظتی خدشه‌دار شود، چه واکنشی خواهد داشت؟

۵ یک شبه‌حادثه از آسیب‌دیدگی در عملیات خطکشی را تدوین کنید و آن را در کلاس برای هم‌کلاسی‌های خود به نمایش بگذارید.


مسئولیت‌پذیری	خلاقیت	دقت	درست‌کاری	حفظ محیط‌زیست	مدیریت مواد و تجهیزات

۶ عناوین نوشته‌شده در جدول بالا را به صورت زیر دسته‌بندی کنید.

نکات زیست‌محیطی	شاپیستگی‌های غیرفنی

۱۰ اگر نوک سنبه نشان کاملاً تیز نباشد ممکن است چه اشکالی در کار ایجاد شود؟

۱۱ مفهوم تصاویر زیر را توضیح دهید.

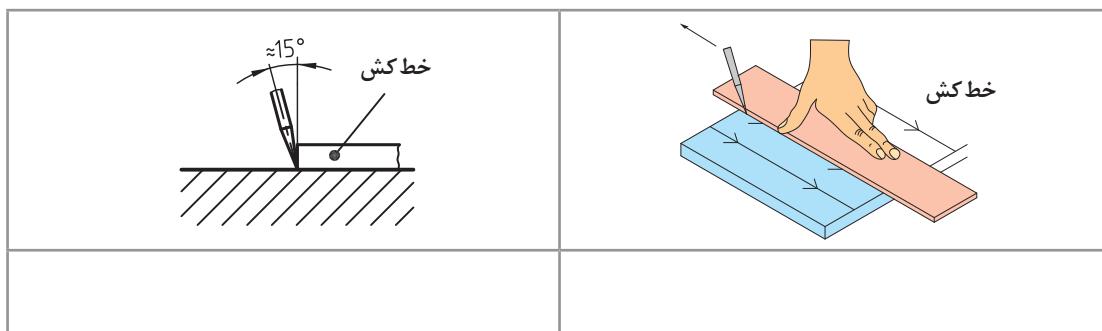

۱۲ برای محافظت از سر سوزن خط کش و جلوگیری از حادثه احتمالی بهتر است، نوک تیز آن در
یا مدادی مشابه قرار داده شود.


فعالیت کارگاهی ۱

دستور کار خطکشی صفحه اصلی (شاسی) خودروی حمل سوخت


مشخصات قطعه کار

نام: صفحه اصلی (شاسی) خودرو حمل سوخت
جنس: St_{۲۷}
تولرانس: مطابق ISO ۲۷۶۸-۵
مواد اولیه: تسمه

روند نمای انجام کار

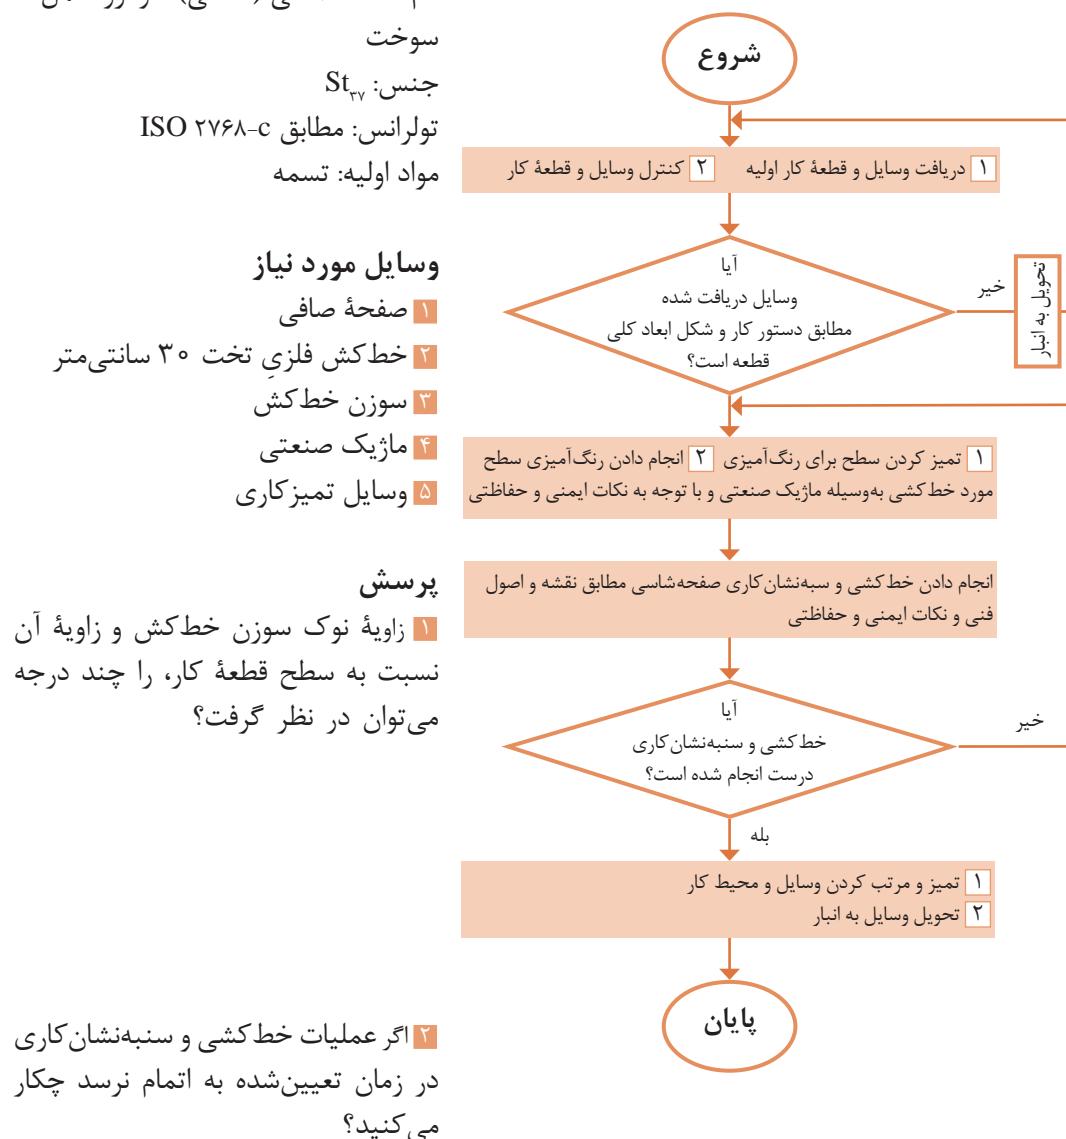

پومن اول: اره کاری

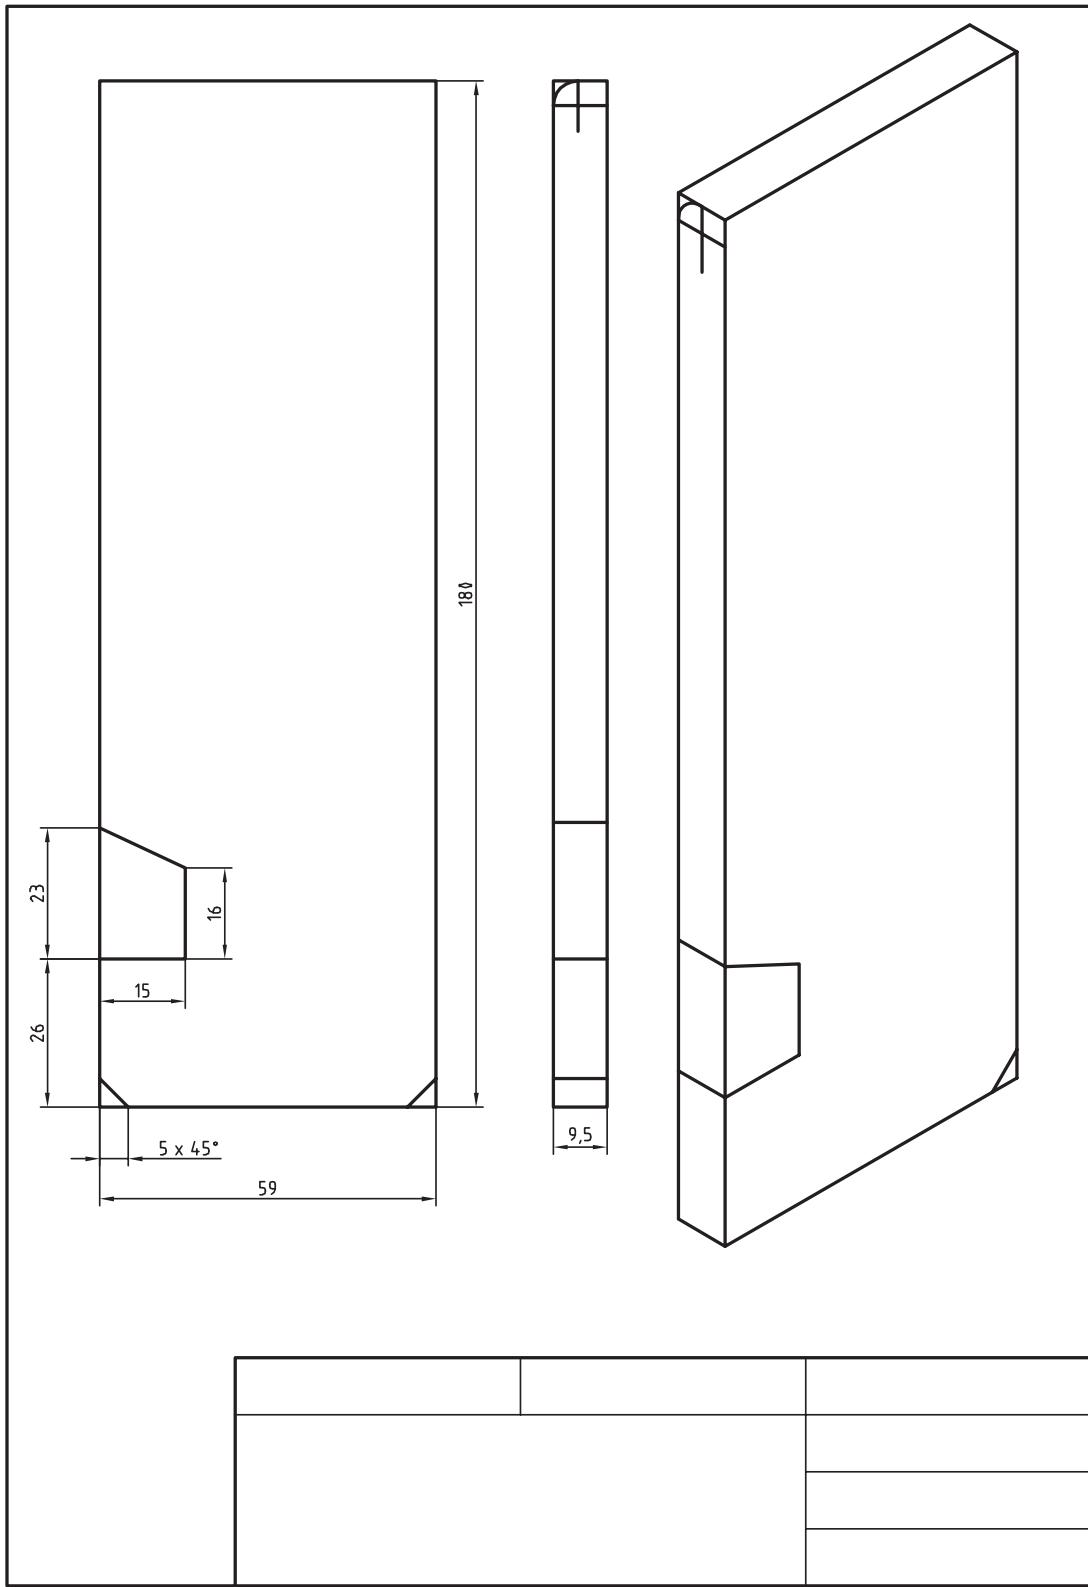

فعالیت کارگاهی ۲

دستور کار خطکشی گلگیر جلوی خودروی حمل سوخت


مشخصات قطعه کار
 نام قطعه: گلگیر جلوی خودرو حمل سوخت
 جنس: St_{۳۷}
 تولرانس: مطابق ISO ۲۷۶۸-۵
 مواد اولیه: ناودانی

وسایل مورد نیاز
 ۱ صفحه صافی
 ۲ خطکش فلزی تخت ۳۰ سانتی متر
 ۳ سوزن خطکش
 ۴ مازیک صنعتی
 ۵ وسایل تمیزکاری


پرسش
 ۱ چرا مسیر برش را به صورت دایره‌ای و مثلثی خطکشی کردید؟

۲ آیا می‌توان به جای مثلث، از مربع یا مستطیل استفاده کرد؟ چرا؟

روند نمای انجام کار

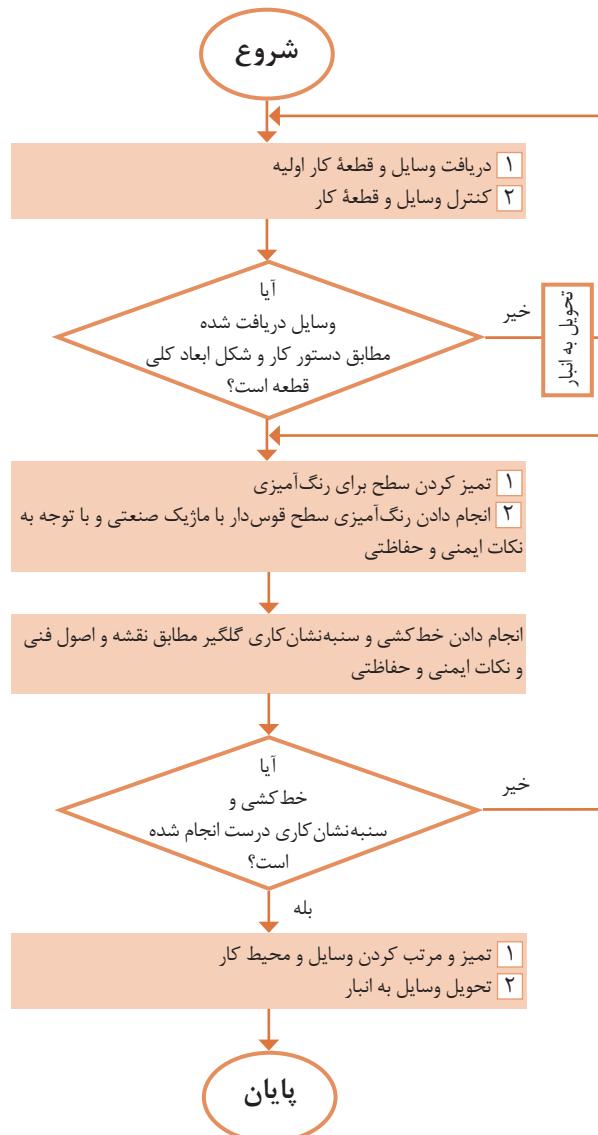

پومن اول: اره کاری

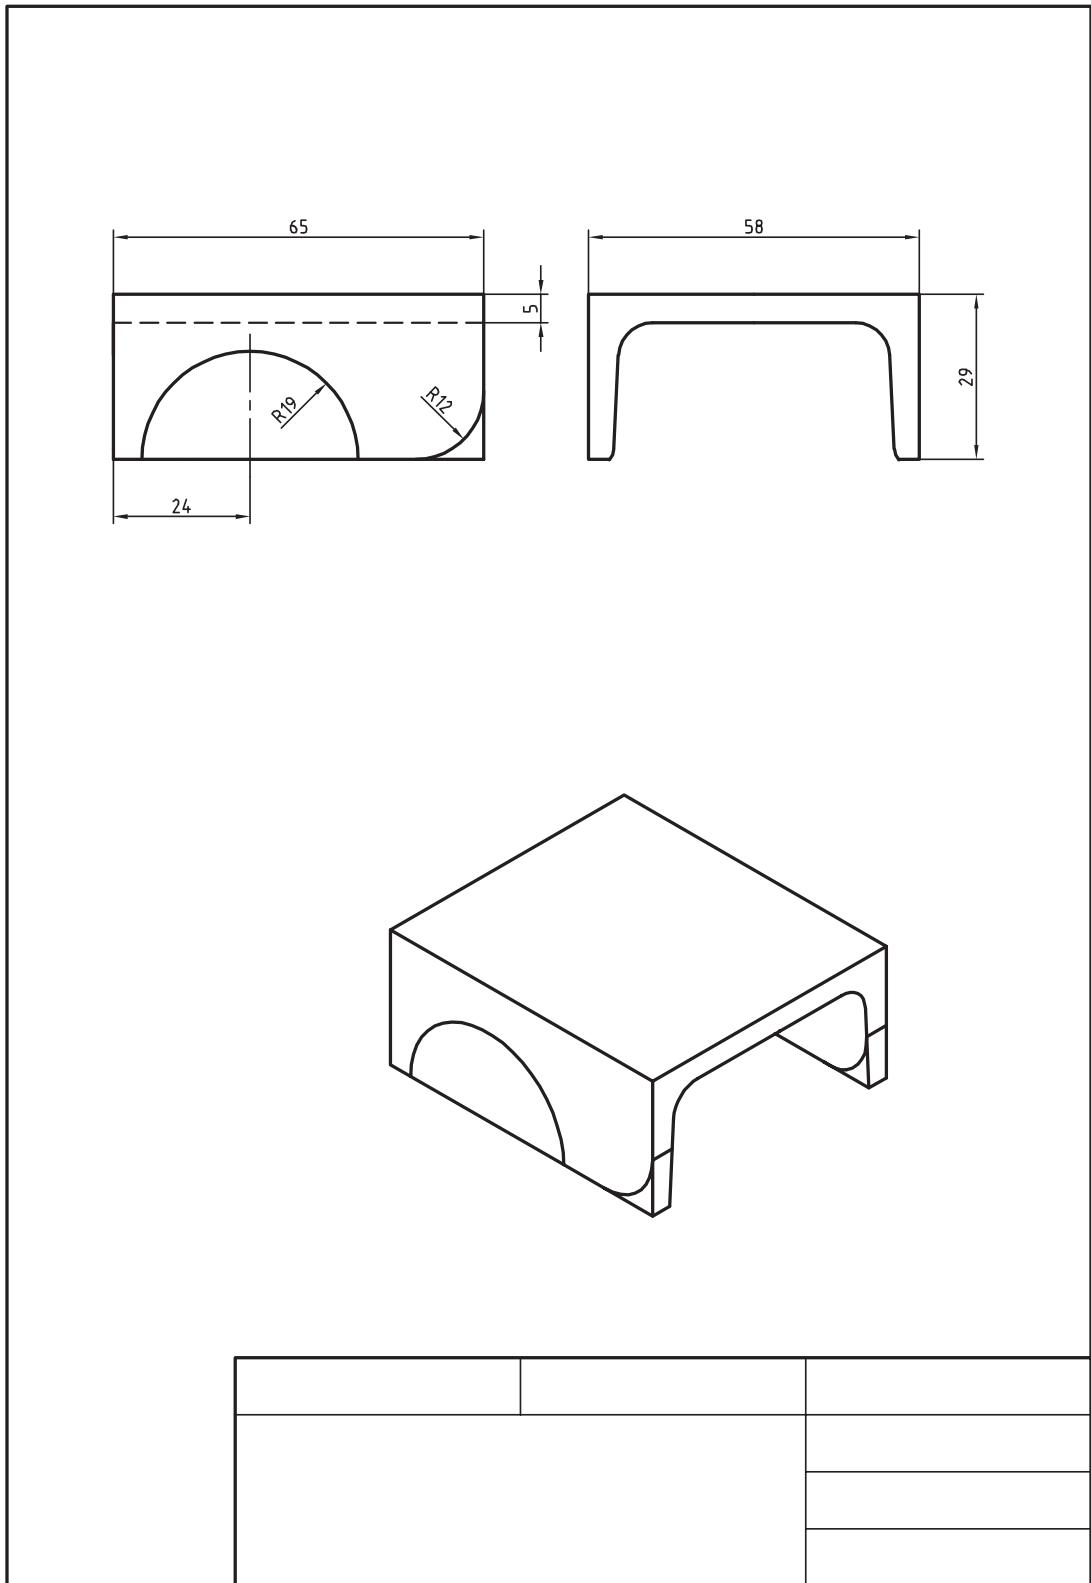

اره کاری

بسیاری از وسایل پیرامون ما حاصل عملیات برش کاری در کل فرایند تولید یا در بخشی از آن است. برای مثال در مراحل تولید بیشتر قطعات فلزی و غیرفلزی (مانند میز، صندلی، مبلمان، کابینت آشپزخانه، در و پنجره، ورق‌ها، لوله‌ها و...) عمل برش کاری وجود داشته است.



نقش عملیات اره کاری در تولید ممکن است اصلی، فرعی یا تکمیل‌کننده باشد. تصاویر زیر نمونه‌هایی از فرایند تولید به روش اره کاری را نشان می‌دهد.



اره کاری یکی از روش‌های تولید و تغییر شکل به روش براده‌برداری است. از این روش (کار با اره) برای مدرن برش مانند استفاده از اشعه لیزر انجام شود. تصاویر این نوع قطعات فلزی و غیرفلزی استفاده ساخت و تولید صفحه زیر نمونه‌هایی از اره کاری دستی را می‌شود. گفتنی است هدف این کتاب آموزش برش و شکل‌دهی فلزات است. عملیات برش ممکن است



پودمان اول: اره کاری

تصاویر زیر چند نمونه از اره کاری ماشینی را نشان می‌دهد.



تحقیق

بررسی نمایید جهت ساخت یک کشتی از چه دستگاه‌هایی برای برشکاری استفاده می‌گردد.




کمان اره دستی

از این وسیله برای بستن و نگهداری تیغه اره و هدایت آن هنگام اجرای عمل برش استفاده می‌شود. کمان اره‌های دستی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. عمومی‌ترین آنها عبارت‌اند از:

کمان اره ثابت: طول این کمان اره ثابت است و از آن برای بستن تیغه اره با اندازه اسمی ۳۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شود.



کمان اره قابل تنظیم: این نوع کمان اره برای بستن تیغه اره با طول‌های مختلف کاربرد دارد.

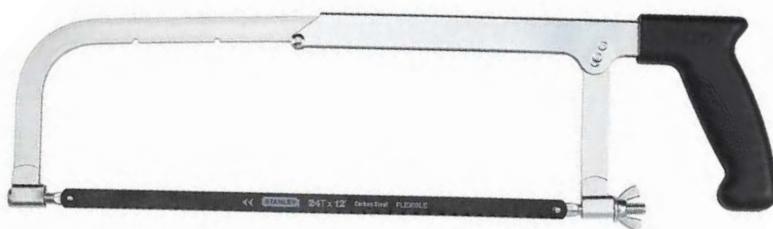

اجزای کمان اره عبارت‌اند از:

دسته کمان اره: که ممکن است معمولی، پنجه‌ای، هفت‌تیری و... باشد. جنس دسته‌ها، پلاستیکی یا چوبی است تا به دست صدمه وارد نکند.

پیچ و مهره ابتدا و انتهای کمان برای بستن تیغه اره.


تیغه اره: عمل برش به‌وسیله تیغه اره انجام می‌شود. تیغه ارها از جنس فولاد آلیاژی و آبکاری شده انتخاب شده‌اند تا بتوانند نیروهای مختلف را تحمل کنند. در دو طرف تیغه اره سوراخ‌هایی برای بستن به کمان اره در نظر گرفته شده است. در روی تیغه اره، دندانه‌هایی گوه‌مانند که وظیفه برش را به عهده دارند پیش‌بینی شده است. شبی این دندانه‌ها به سمت جلو و در نتیجه تیزی زاویه آنها به سمت جلو پیش‌بینی شده است. تا عمل برش به‌راحتی صورت گیرد.

تیغه اره‌های دستی با اندازه اسمی 350 میلی‌متر ساخته می‌شوند. منظور از اندازه اسمی، فاصله مرکز تا مرکز دو سوراخ تیغه اره است. عرض تیغه اره $12-15$ و مقدار ضخامت آن $0.8-1.5$ میلی‌متر است.

زواياي تيغه اره

زاویه گوه (β): زاویه نوک دندانه تیغه اره را «زاویه گوه» می‌گويند و مقدار آن به جنس فلز بستگی دارد. قائم «زاویه براذه» گويند. زاویه براذه با توجه به جنس قطعه تعیین می‌شود و بر طول براذه تأثیر می‌گذارد. گفتنی است:

زاویه آزاد (α): زاویه زیر دندانه تیغه اره نسبت به سطح کار «زاویه آزاد» نامیده می‌شود. مقدار آن به جنس فلز بستگی دارد.

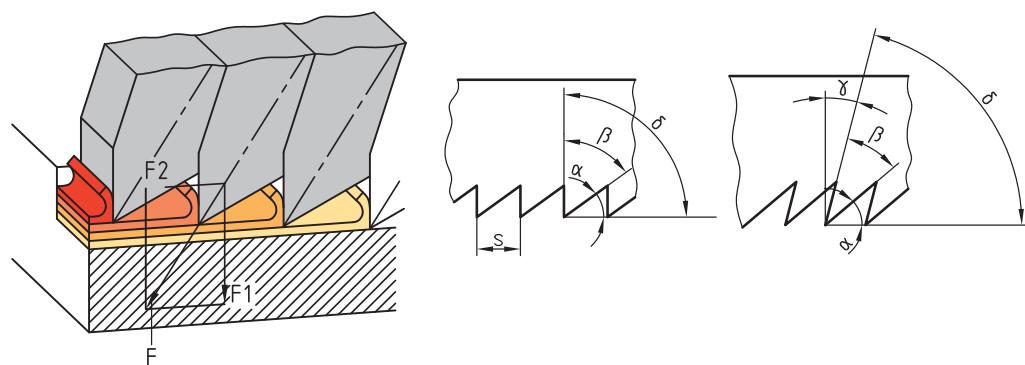


گام دندانه

فاصله افقی نوک دو دندانه متواالی را «گام دندانه» گويند. گام دندانه عاملی برای نشان دادن ریزی یا درشتی دندانه‌هاست. هرچه تعداد آنها در طول مشخصی بیشتر باشد، دندانه‌ها ریزتر و هرچه تعداد آنها کمتر باشد، دندانه‌ها درشت‌تر است.

جدول صفحه بعد مشخصات انتخاب تیغه اره را نشان می‌دهد.

جدول مشخصات تیغه اره

ردیف	شرح	تعداد دندانه در اینچ	مورد استفاده
۱	دندۀ درشت	۱۶ تا ۱۴	برای فلزات نرم
۲	دندۀ متوسط	۲۲ تا ۱۸	برای فولاد معمولی و چدن خاکستری
۳	دندۀ ریز	۳۲ تا ۲۸	برای فولاد با استحکام بالا و چدن

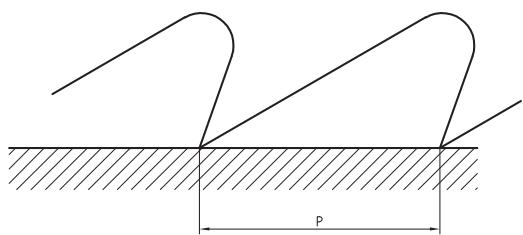

مقدار گام دندانه‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P = \frac{25/4}{Z}$$

P - مقدار گام دندانه برحسب میلی‌متر (یک اینچ

برابر است با $25/4$ میلی‌متر)

Z - تعداد دندانه در یک اینچ از طول تیغه اره

شکل قرار گرفتن تیغه اره‌ها: تیغه اره در هنگام برش، با سطوح شیار قطعه کار تماس دارد. این تماس بین تیغه و شیار اصطکاک ایجاد می‌کند، درنتیجه موجب گرم شدن تیغه اره و اتلاف انرژی می‌شود و همچنین احتمال شکستن تیغه نیز وجود دارد. برای رفع این مشکل دندانه‌های تیغه اره را به صورت چپ و راست یا موجی می‌سازند که سبب افزایش پهنای شیار برش نسبت به ضخامت تیغه اره می‌گردد.

مراحل انجام اره کاری

۱ هنگام برش باعث کج شدن و انحراف از مسیر برش و شکستن آن می‌شود.

۲ بستن قطعه کار: با توجه به محل اره کاری و شرایط قطعه، آن را به طور مناسب در گیره ببندید.

۳ ایستادن صحیح: برای بالا بردن کیفیت اره کاری و افزایش راندمان کار، لازم است ارتفاع گیره، نحوه ایستادن در کنار آن، زاویه دست و بازو، زاویه بین پاهای چگونگی به دست گرفتن اره، صحیح باشد.

۴ انجام برش: عملیات برش باید مطابق اصول فنی مربوطه انجام شود.

۱ خط کشی: مطابق نقشه مسیر برش را خط کشی و در صورت لزوم سننه‌شان کاری کنید.


۲ انتخاب تیغه اره: با توجه به جنس قطعه کار، تیغه اره مناسب، از نظر جنس و تعداد دندانه، انتخاب شود.

۳ بستن تیغه اره: تیغه اره را به گونه‌ای در کمان اره قرار دهید که جهت دندانه‌ها به سمت جلوی کمان اره باشد. پس از استقرار تیغه اره در محل مربوطه و جا دادن پین‌های نگهدارنده در سوراخ‌های آن، تیغه اره را با استفاده از مهره خروسکی محکم کنید تا

کشش لازم در آن ایجاد شود. شل بودن تیغه اره در

اصول و نکات فنی در اره کاری

- ۱ متحكم بودن تیغه اره: در شروع کار از متحكم بودن تیغه در کمان اره اطمینان حاصل کنید.
- ۲ مهره خروسکی کمان اره با دست سفت شود.
- ۳ برای هدایت تیغه اره در مسیر برش، بهتر است با سوهان سه‌گوش، در خط برش، شیار راهنمایی ایجاد کنید.
- ۴ در شروع اره کاری، تیغه اره را حدود ۱۰ درجه نسبت به سطح کار مایل قرار دهید و با فشار و جابه‌جایی کم، شروع به کار کنید تا از سُر خوردن و کچ شدن از مسیر خط‌کشی جلوگیری شود.
- ۵ در حرکت رفت، نیرو وارد شود. اعمال نیرو در حرکت برگشت موجب کندی دندانه‌ها و هدر دادن انرژی می‌شود.
- ۶ نیرو به صورت یکنواخت وارد شود و از اعمال نیروهای ضربه‌ای و غیریکنواخت خودداری گردد.
- ۷ مجموعه کمان اره و تیغه اره به صورت مستقیم در داخل شیار حرکت داده شود.
- ۸ از تمام طول تیغه اره استفاده کنید تا از کُند شدن موضعی آن جلوگیری شود و عمر حاضر به کاری آن افزایش یابد.
- ۹ عمل اره کاری با سرعت مناسب صورت گیرد تا از گرم شدن و از بین رفتن سختی تیغه اره و همین‌طور از خسته شدن شخص جلوگیری شود. توصیه می‌شود برای برش مواد سخت نسبت به مواد نرم، از سرعت برش کمتر استفاده کنید.
- ۱۰ برای خنک کردن تیغه اره از مایع خنک کننده (آب‌صابون و ...) استفاده کنید.
- ۱۱ هنگام بریدن لوله‌های جدار نازک، برای جلوگیری از شکستن دندانه‌های تیغه اره، قطعه کار را به صورت تدریجی بچرخانید تا عمل برش روی محیط انجام شود. ضمناً برای گرفتن لوله، بهتر است از گیره لوله‌گیر استفاده شود.
- ۱۲ از آنجاکه برش قطعات نازک با سروصدای همراه است و احتمال شکستن تیغه اره و تاب برداشتن آن وجود دارد، بهتر است قطعه کار را بین دو تکه چوب قرار دهید و سپس هر سه را با هم اره کاری کنید.
- ۱۳ برای برش قطعات بلند، می‌توان تیغه اره را ۹۰ درجه چرخانده، عمود بر صفحه کمان اره بسته و سپس عمل برش را انجام داد.

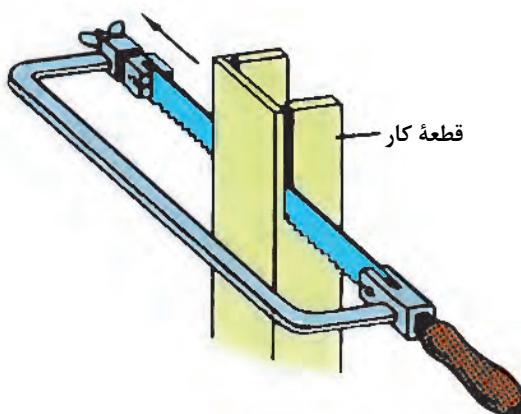

۱۴ پس از پایان اره کاری، مهره خروسکی کمان اره را شل کنید تا کشش وارد بر تیغه اره برداشته شود.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ قطعه کار به صورت صحیح، کوتاه و محکم در گیره بسته شود. سفت نبودن آن باعث چرخش قطعه کار در حین اره کاری، شکستن تیغه اره و آسیب شخصی خواهد شد.
 - ۲ پیش از اره کاری، از سالم بودن دسته کمان اره و محکم بودن در محل مربوطه اطمینان حاصل کنید.
 - ۳ قبل از بستن تیغه اره از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 - ۴ از سالم بودن کمان اره مطمئن شوید.
- ۵** از محکم بودن تیغه اره مطمئن شوید، زیرا شل بودن تیغه اره، علاوه بر انحراف از مسیر برش، موجب شکستن آن و درنتیجه آسیب دیدن شخص خواهد شد.
- ۶** در هنگام جدا شدن قطعه، نیروی دست را کم کنید تا از جدا شدن ناگهانی، افتادن قطعه کار، به هم خوردن تعادل شخص و آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

نکات زیست محیطی

- ۱ پس از پایان عملیات اره کاری محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲ ضایعات احتمالی را از یکدیگر جدا کنید و در محل پیش بینی شده قرار دهید.
- ۳ ضایعات احتمالی در کشتی ها نباید به دریا ریخته شود.

شاخصه های غیر فنی

- ۱ در اجرای عملیات اره کاری دقت شود تا از اشتباهات احتمالی، که به خراب شدن قطعه و ایجاد هزینه منجر می شود، خودداری گردد.
- ۲ از تجهیزات، درست استفاده شود.
- ۳ در برابر اشتباهات احتمالی مسئولیت پذیر باشید.

پرسش ها

- ۱ هدف هر یک از عملیات برش کاری زیر را بنویسید.



۲ نام ابزارهای زیر را بنویسید.



۳ چهار نوع از وسایل منزل خود را که در تولید آن، اره‌کاری نقش داشته است، نام ببرید.

۴	۳	۲	۱

۴ جنس تیغه اره‌ها را برای برش فلزات زیر، در جدول مشخص کنید.

فولاد ساختمانی	چدن خاکستری	برنج	مس

۵ گام دندانه‌های تیغه اره چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟ مقدار گام تیغه اره با تعداد ۱۶ دندانه در یک اینچ، چند میلی‌متر است؟

۶ با رسم شکل یک دندانه تیغه اره، بردار نیروی وارد را، همراه با دو مؤلفه آن ترسیم کنید و اثر هر یک را در عمل اره‌کاری بنویسید.

۷ علل شکستن تیغه اره در هنگام کار را بنویسید.

۸ چنانچه تعداد دندانه در یک اینچ تیغه اره ۲۰ دندانه باشد، مقدار گام دندانه‌ها چند میلی‌متر است؟ همچنین بنویسید این نوع تیغه اره برای اره‌کاری چه نوع فلزی مناسب است؟

۹ کدامیک از مفاهیم زیر درست و کدامیک نادرست است؟ پاسخ در محل مربوطه نوشته شود.

(الف) فلزات نرم نسبت به فلزات سخت دارای طول برآده کوتاه‌تری هستند.


(ب) برای کم کردن اصطکاک بین تیغه اره و شیار برش، تیغه اره‌ها را به صورت موجی می‌سازند.

پومن اول: اره کاری

پ) مقدار زاویه گوه، براده و آزاد در تیغه ارهها ۶۰ درجه است.

۱۰ تیغه ارههای زیر برای اره کاری چه نوع موادی مناسب است؟

۱۱ اگر اره کاری بخشی از گلگیر برای شما مشکل باشد چکار می کنید؟

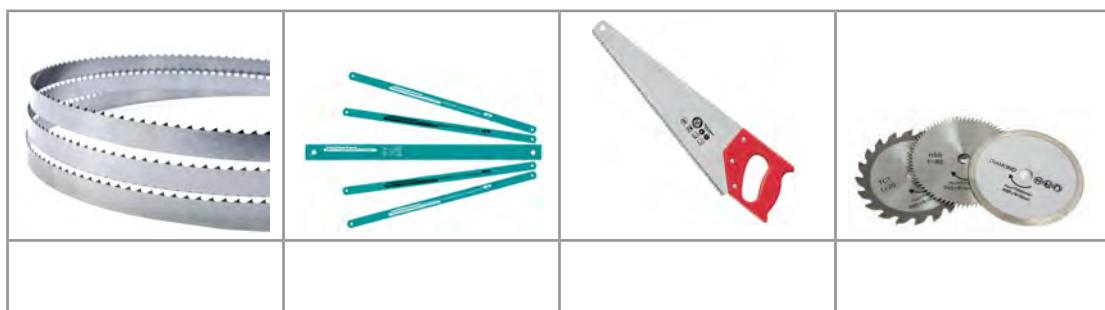

الف) از دوستانتان به صورت آشکار کمک می گیرید.

ب) از دوستانتان به صورت پنهانی کمک می گیرید.


پ) کار را با کیفیت پایین تر و ناقص تحويل می دهید.

ت) از هنرآموز خود راهنمایی می خواهید.

۱۲ مفهوم هر یک از تصاویر زیر را بنویسید.



۱۳ برای تصاویر زیر، که تکنیکهای بستن قطعات در گیره با هدف عملیات اره کاری را نشان می دهد توضیحات لازم نوشته شود.

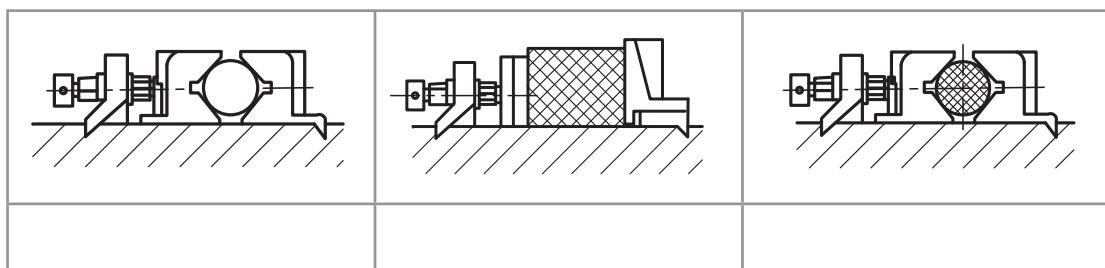

با نظر هنرآموز چهار گروه دونفره تشکیل دهید. هر دو گروه دو فلز مختلف را برای ارائه کاری انتخاب و با استفاده از آبصابون و روغن، آنها را ارائه کاری کنید و نتیجه مشاهدات خود را مطابق جدول زیر یادداشت نمایید.

فلز ب		فلز الف		
استفاده از روغن	استفاده از آبصابون	استفاده از روغن	استفاده از آبصابون	
-	-	-	-	گروه ۱
-	-	-	-	گروه ۲
-	-	-	-	گروه ۳
-	-	-	-	گروه ۴

فعالیت کارگاهی ۱

دستورکار اره کاری صفحه اصلی (شاسی) خودروی حمل سوخت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه: صفحه اصلی (شاسی)

جنس: St_{۳۷}

تولرانس: مطابق ISO ۲۷۶۸-۸

مواد اولیه: تسممه خط کشی شده

وسایل مورد نیاز

۱ کمان اره دستی با تیغه

۲ گیره موازی

۳ وسایل تمیز کاری

۴ وسایل کمکی در صورت نیاز

پرسش

۱ چنانچه بخواهید سه عدد تسممه با

مشخصات یکسان را برای بریدن، با

همدیگر به گیره بیندید، نحوه بستن


آنها چگونه خواهد بود؟

۲ چه مشاغلی را در جامعه با حرفة


برشکاری مرتبط می‌دانید؟ آنها را نام

برید.

روندنمای انجام کار

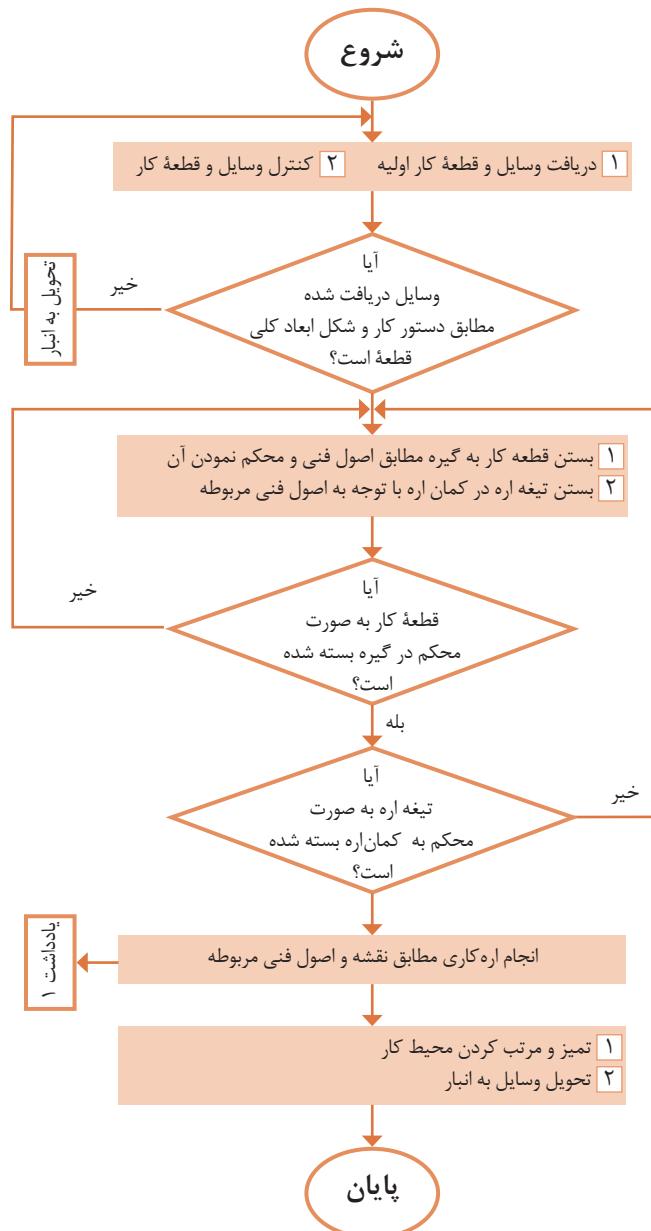

یادداشت: برای اره کاری مسیرهای منحنی از روش مثلثی استفاده کنید.

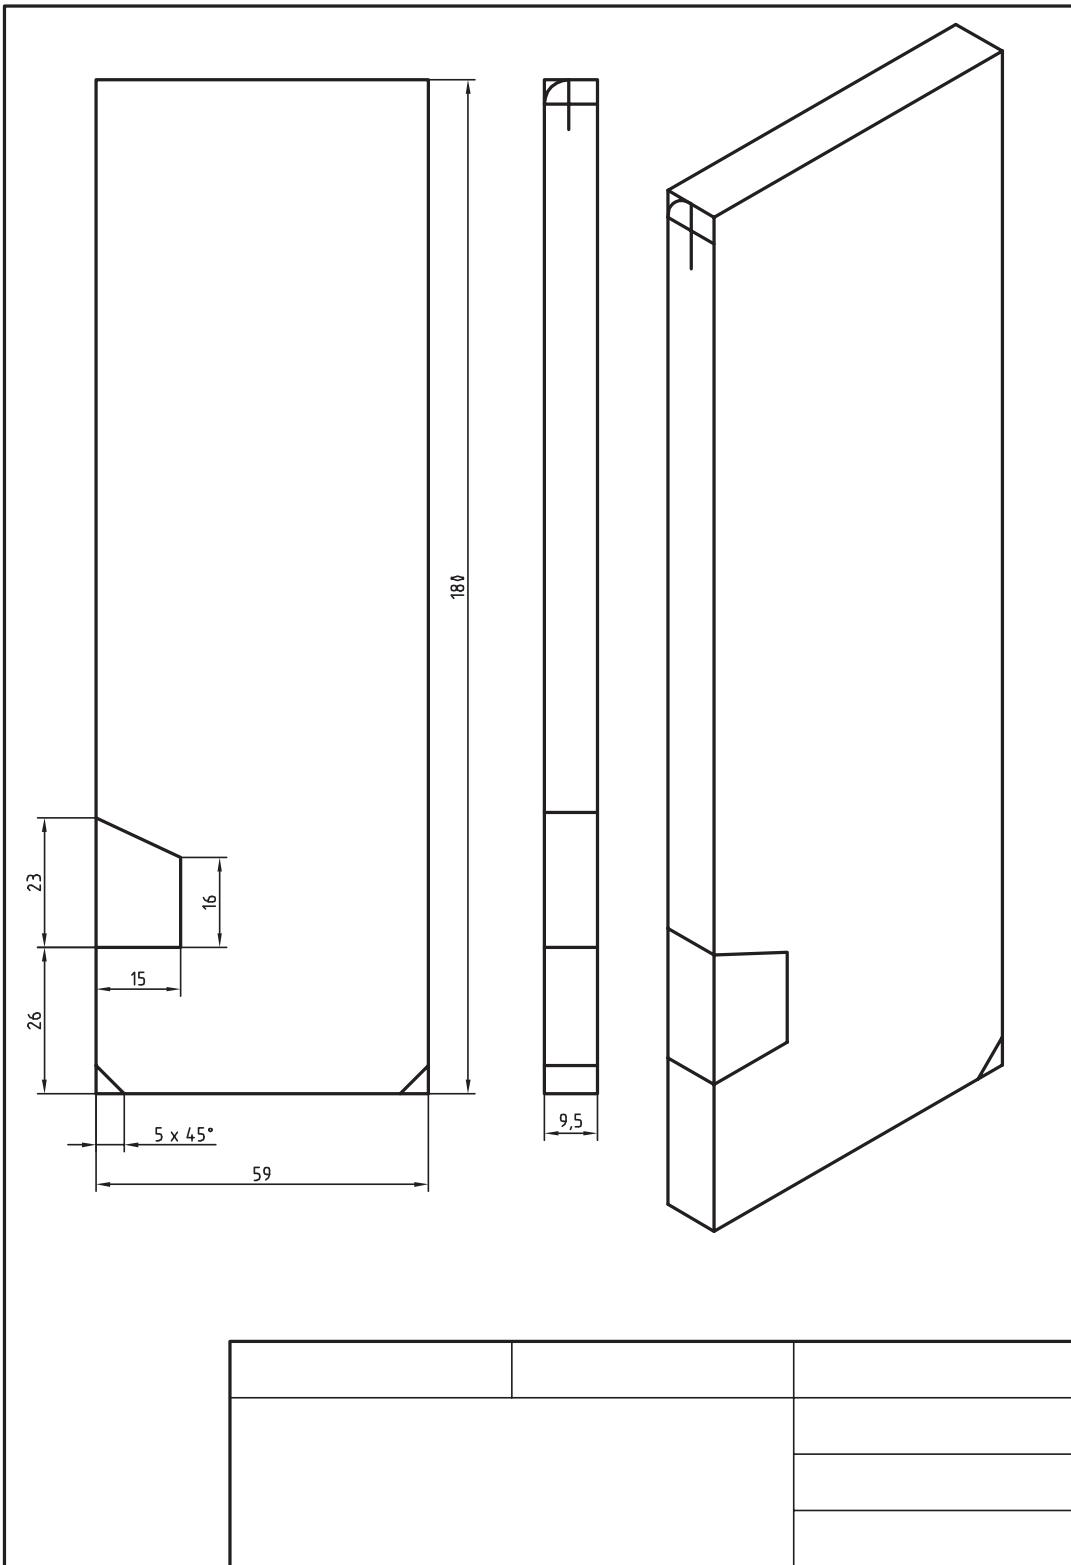

فعالیت کارگاهی ۲

دستورکار اره کاری گلگیر جلو خودرو حمل سوت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه: گلگیر جلو

جنس: St₇₇

تولرانس: مطابق ISO ۲۷۶۸-۲

مواد اولیه: ناودانی خطکشی شده

وسایل مورد نیاز


۱ کمان اره دستی با تیغه

۲ گیره موازی




۳ وسایل تمیز کاری

۴ وسایل کمکی در صورت نیاز

روندنمای انجام کار

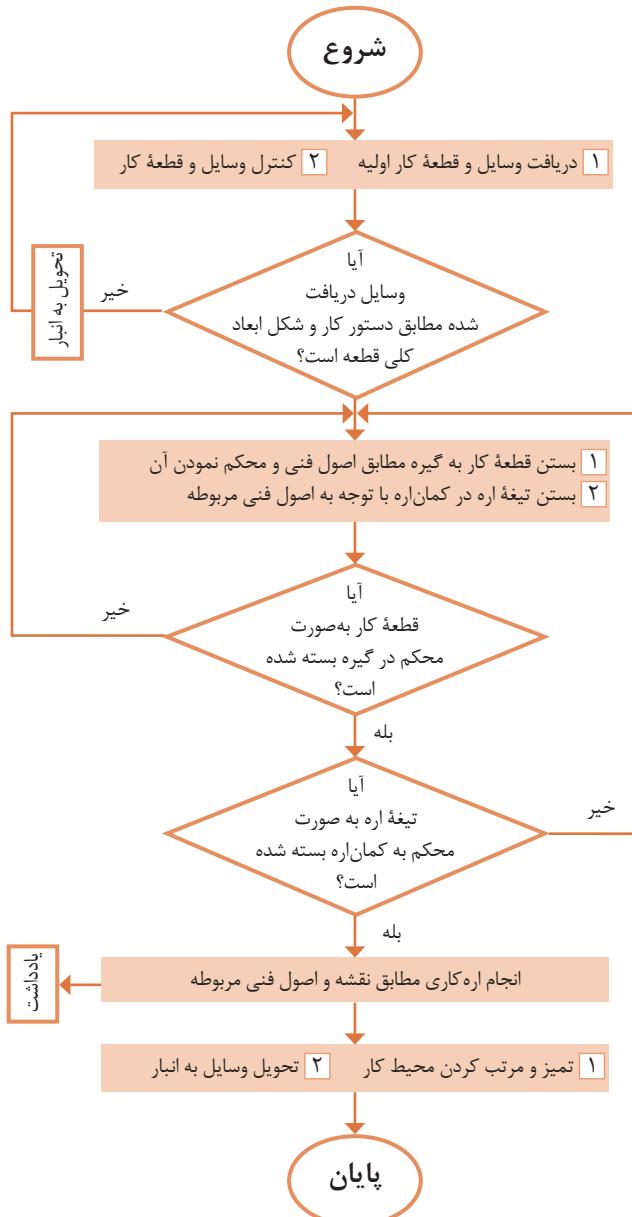

یادداشت: برای اره کاری مسیرهای منحنی از روش مثلثی استفاده شود.

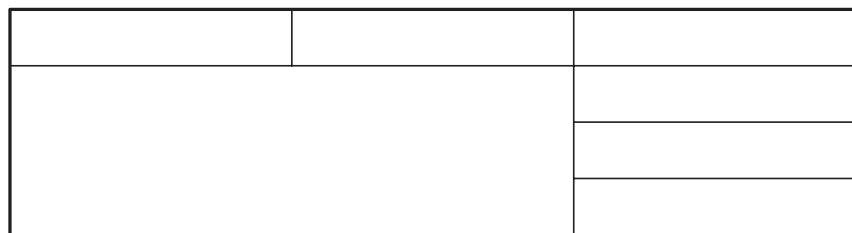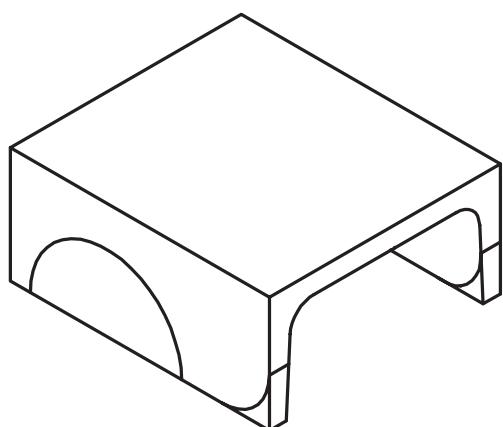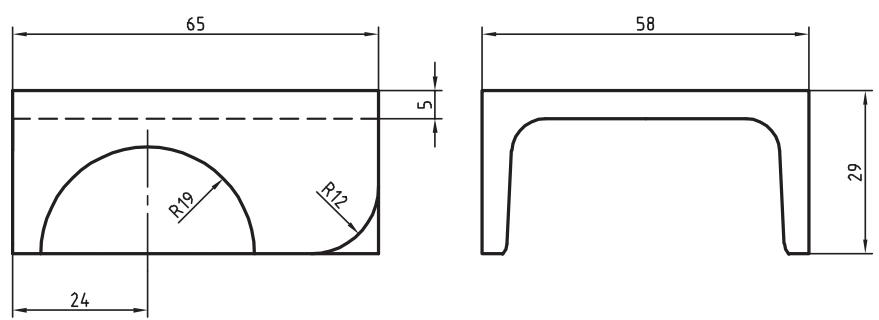

فعالیت کارگاهی ۳

دستور کار اره کاری تانکر خودروی حمل سوخت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه: تانکر

جنس: St_{۳۷}

تولرانس: مطابق ISO ۲۷۶۸-۲

مواد اولیه: لوله خط کشی شده

وسایل مورد نیاز

۱ کمان اره دستی با تیغه

۲ گیره لوله (لوله گیر)

۳ وسایل تمیز کاری


۴ وسایل کمکی در صورت نیاز


پرسش

۱ برش قطعه کار توپر نسبت به توحالی راحتتر است یا سخت‌تر؟ چرا؟

۲ چنانچه بر اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول فنی باعث شکستن تیغه اره شود، برای ادامه کار چکار می‌کنید؟

روند نمای انجام کار

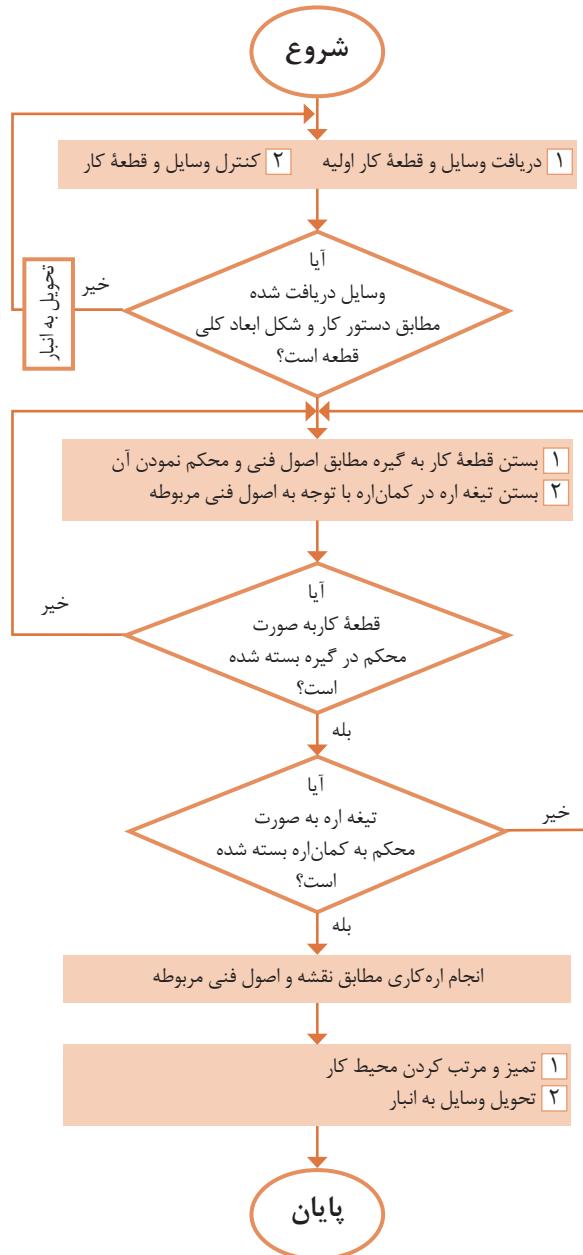

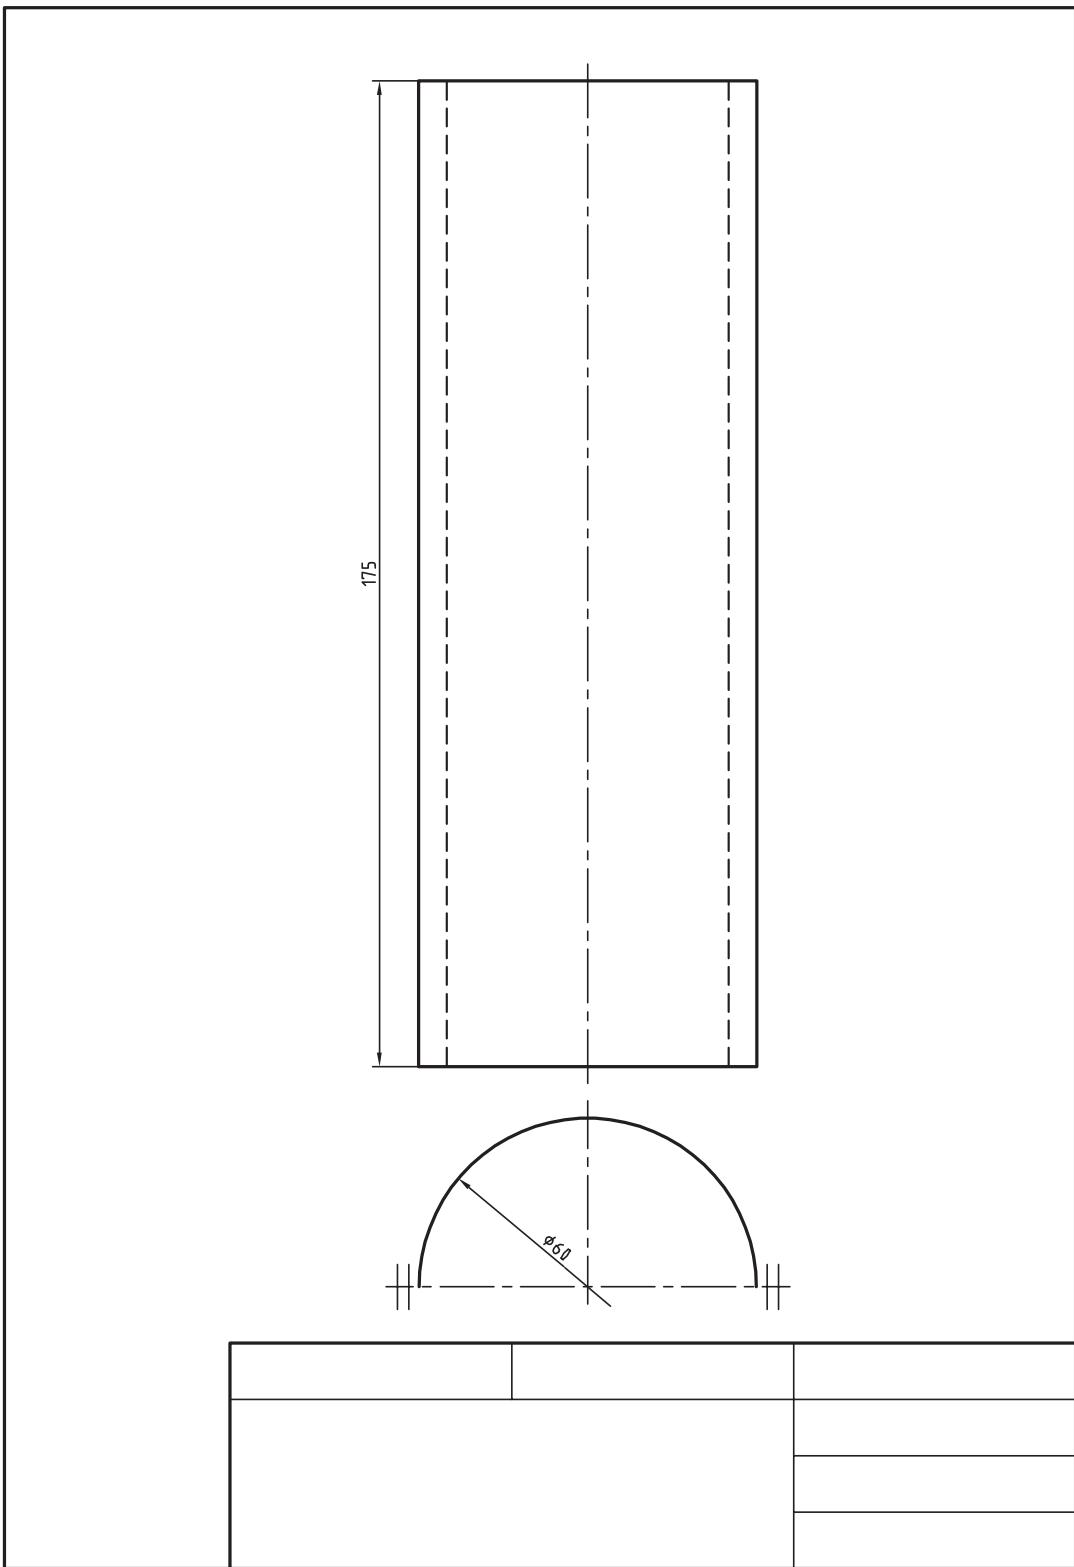

فعالیت کارگاهی تکمیلی اره کاری


قطعات زیر را با توجه به اصول و روش برشکاری گفته شده در این فصل و مطابق نمودار زیر، خط کشی و اره کاری کنید.

روندنمای انجام کار را برای قطعات ۱ تا ۶ ترسیم نموده، پس از تأیید هنرآموز، فعالیت را انجام دهید.

مشخصات کارهای کارگاهی تکمیلی				
نوع عملیات		مشخصات قطعه کار		ردیف
اره کاری	خط کشی	شماره	نام	
*	*	۴	گلگیر عقب	۱
*	*	۶	اتفاق	۲
*	*	۷	سقف اتفاق	۳
*	*	۱۱	باک بنزین	۴

ارزشیابی شایستگی اره کاری

شرح کار:
ضخامت = ۶

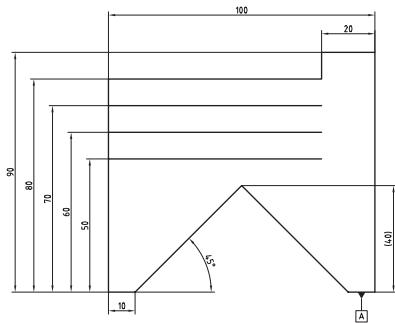

استاندارد عملکرد:

اره کاری قطعه کار به وسیله اردهستی مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-۲

شاخص:

۱- تولرانس راست بودن خطوط اره کاری ۱mm ۲- اندازه ها براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-۲

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کار ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهويه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسائل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی (۱-۳۰۰) میلی متر، کمان اره ثابت ۳۰۰، تیغه اره آهن بر ۲۴ دندانه در اینچ، گونیای فلز کاری به طول ۱۵۰ میلی متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه نشان 60° ، سوزن خط کش 30° و پایه دار، سوهان تخت ۲۵۰، سوهان سه گوش ۱۵۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات اره کاری	۳	۲	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	۲	۲
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم			*
	میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۲

سوهان کاری



سوهان ابزاری است که با آن می‌توان هر قطعه‌ای را ساخت، سوهان در دست فرد فنی، مانند قلم در دست نقاش است. سوهان کاری الفبای کار فنی است.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی سوهان کاری

مقدمه

سوهان کاری فرایند برآده برداری است که بیشترین کاربرد را در تغییر فرم دستی دارد. در این فرایند، برآده برداری به وسیله ابزاری به نام سوهان برآده برداری در حجم کم ولی قابل کنترل انجام شده و می‌توان گفت این روش به عنوان روشی است که در اصلاح، بازسازی و تولید قطعات کاربرد دارد.

استاندارد عملکرد

ساخت قطعه با عملیات سوهان کاری مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-m

پیش نیاز و یادآوری

هنرجو برای ورود به این واحد یادگیری (سوهان کاری) باید دانش علمی و عملی در خصوص وسائل اندازه‌گیری مانند تبر، خط کش، کولیس، شاعع سنج و نحوه کار با آنها را آموخته، همچنین وسائل و تجهیزات خط کشی و سنبله‌نشان کاری و روش کار با آنها را کسب کرده، با شایستگی‌های غیرفنی، مسائل زیست محیطی، آشنا شده نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را بداند.

اندازه‌گیری


کولیس ورنیه

کولیس ورنیه حدود سیصد سال پیش توسط یک مهندس ریاضیدان فرانسوی به نام «پییر ورنیه» طراحی شده است. با ساخت این وسیله می‌توان ابعاد قطعات را با دقچهای بالاتر از ۵/۰ میلی‌متر اندازه گرفت. با این وسیله ابعاد مختلف قطعات قبل اندازه‌گیری است از جمله:



- | | |
|---|--|
| ۱ اندازه‌گیری عمق
۲ اندازه‌گیری ضخامت
۳ اندازه‌گیری شیارها
۴ اندازه‌گیری فاصله محورها
۵ اندازه‌گیری چرخ‌ندها و پیچ و مهره‌ها و ... | ۶ اندازه‌گیری انواع ابعاد خارجی
۷ اندازه‌گیری انواع ابعاد داخلی
۸ اندازه‌گیری قطرهای داخلی
۹ اندازه‌گیری قطرهای خارجی
۱۰ اندازه‌گیری ارتفاع |
|---|--|

ساختمن: کولیس ورنیه معمولی از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل شده است:

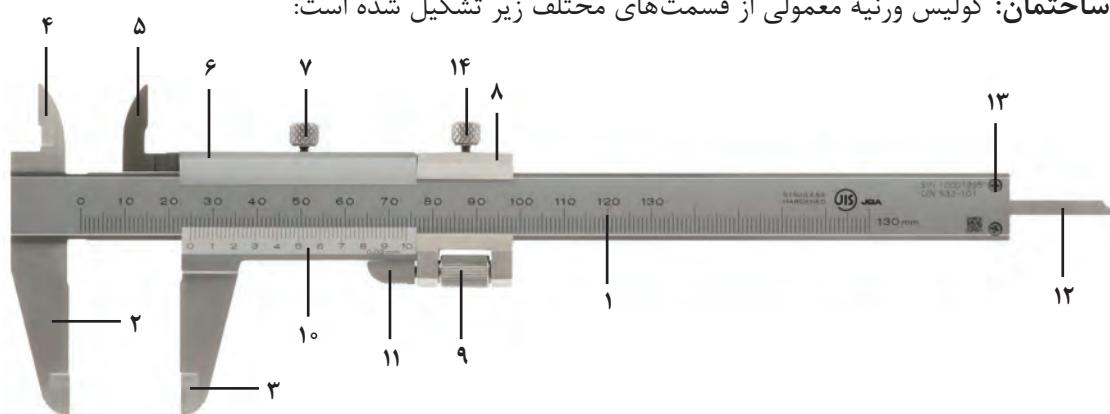

- ۱ خط کش با تقسیمات میلی‌متر و اینچی: که معمولاً قسمت میلی‌متر آن دارای تقسیمات یک میلی‌متر است.
- ۲ فک ثابت: که از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با خط کش یکپارچه است.
- ۳ فک متحرک: این فک نیز از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با کشوی یکپارچه است.

توجه:

- از فک‌های ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های خارجی استفاده می‌شود.
- بهتر است در اندازه‌گیری‌های عمومی از قسمت تخت فک‌ها استفاده شود.
- از قسمت چاقویی کولیس صرفاً برای اندازه‌گیری گلوبی‌ها و شیارهای باریک استفاده شود.



۴ شاخک ثابت: که با خطکش یکپارچه است.

۵ شاخک متحرک: که با کشوی یکپارچه است.

توجه:

- از شاخک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های داخلی استفاده می‌شود.



۱۱ شستی محرک کشوی ورنیه.

۱۲ زبانه عمق‌سنج: برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌های ته بسته.

۱۳ پیچ‌های محدود‌کننده حرکت کشوی.

۱۴ پیچ‌ تنظیم ظرفی.

۱۵ ورنیه: که ممکن است با کشوی یکپارچه و یا به‌وسیله پیچ روی آن بسته شده باشند.

۶ کشوی.

۷ پیچ قفل کشوی.

۸ کشوی تنظیم ظرفی.

۹ پیچ و مهره تنظیم ظرفی.

۱۰ پیچ تنظیم ظرفی.

۱۱ کشوی.

۱۲ پیچ روی آن بسته شده باشند.

تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری

کولیس‌های ورنیه‌دار به لحاظ تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری در انواع مختلف ساخته می‌شوند.

(الف) تفکیک‌پذیری: مطابق استاندارد کولیس‌های ورنیه‌دار با تفکیک‌پذیری ۰/۰۵، ۰/۰۵ و ۰/۰۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.



(ب) گستره اندازه‌گیری: بر پایه استاندارد، گستره اندازه‌گیری کولیس‌های ورنیه‌دار به یک متر می‌رسد. گفتنی است با توجه به اهداف این فصل، فقط نحوه درجه‌بندی کولیس ورنیه ۰/۰۵ میلی‌متر توضیح داده می‌شود.

درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری ۰/۰۵ میلی‌متر

کولیس‌های ورنیه‌دار بر اساس تفاضل تفکیک‌پذیری دو نوع درجه‌بندی برای این نوع کولیس‌ها شرح داده می‌شود که معمولاً توسط شرکت‌ها و کارخانجات به‌این‌ترتیب که مقدار مشخصی از خطکش انتخاب ساخته می‌شود.

روش خواندن: اگر اندازه، ارقام اعشاری نداشته باشد، مقداری که از خطکش مشاهده می‌شود اندازه خطکش این کولیس‌ها دارای تقسیمات ۱ میلی‌متر است.

ورنیه این کولیس‌ها ۲۰ قسمتی است.

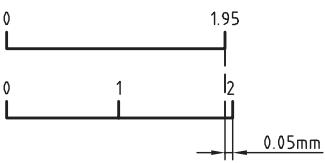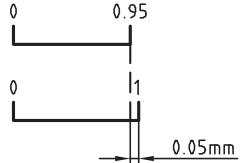درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری 0.05 میلی‌متر		
طرح ۲	طرح ۱	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی
۱mm	۱mm	تفکیک‌پذیری خطکش
۳۹mm	۱۹mm	مقیاس انتخاب شده
۲۰	۲۰	تعداد تقسیمات ورنیه
$39 \div 20 = 1.95\text{mm}$	$19 \div 20 = 0.95\text{mm}$	تفکیک‌پذیری ورنیه
$2 - 1.95 = 0.05\text{mm}$	$1 - 0.95 = 0.05\text{mm}$	تفکیک‌پذیری کولیس
		موقعیت خطوط درجه‌بندی

- دارد. ولی چنانچه خط صفر ورنیه مابین دو خط از قرار گرفته است را شمارش کنید.
- خطکش قرار گرفت، عمل خواندن مطابق زیر ادامه
 - عدد به دست آمده را در 0.05 ضرب کنید تا مقدار اعشاری اندازه برحسب میلی‌متر به دست آید.
 - پیدا می‌کند:
 - هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه با یکی از اندازه قطعه حاصل می‌شود.
 - با جمع کردن اندازه صحیح با اندازه اعشاری مقدار خطوط خطکش را شناسایی کنید.
 - تعداد فواصل روی ورنیه که قبل از خط هم امتداد

مثال – در یک کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری 0.05 میلی‌متر، خط صفر ورنیه بعد از عدد 89 میلی‌متر از خطکش قرار داشته و خط سیزدهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر آن) در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را برحسب میلی‌متر نشان می‌دهد؟

میلی‌متر 89	مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود
میلی‌متر $13 \times 0.05 = 0.65$	مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود
میلی‌متر $89 + 0.65 = 89.65$	مقداری که از روی کولیس ورنیه خوانده می‌شود

مراحل کار و اصول فنی در اندازه‌گیری با کولیس‌های ورنیه دار

- ۱ با توجه به نوع و دقیق موردنظر برای اندازه‌گیری می‌باشد کولیس با سیستم اندازه‌گیری موردنظر را انتخاب کنید.
- ۲ از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۳ با استفاده از پارچه تنظیف مخصوص، کولیس را کاملاً تمیز کنید (بهویژه فک‌های اندازه‌گیری).
- ۴ کولیس را کاملاً ببندید و از تطابق صفر ورنیه بر خطکش آن اطمینان حاصل کنید.
- ۵ کولیس ورنیه را در دست راست قرار دهید به‌گونه‌ای که انگشتان دست راست روی خطکش قرار گیرد و انگشت شست روی شستی آج دار ورنیه باشد. در این حالت درجه‌بندی کولیس جلوی روی شما قرار می‌گیرد.
- ۶ توجه: برای افراد چپ‌دست کولیس مخصوص ساخته شده است.
- ۷ در صورت نیاز، شاخک ثابت آن را با دست چپ بگیرید.
- ۸ در اندازه‌گیری‌ها سعی کنید قطعه کار با قسمت آن را بخوانید، بهتر است کولیس را قفل کنید.
- ۹ در اندازه‌گیری سریع، شاخک را با دست چپ بگیرید.
- ۱۰ در هنگام خواندن کولیس، به صورت عمودی به آن نگاه کنید.
- ۱۱ مقدار نیروی وارد شده از طرف کولیس به قطعه کار کمتر از یک نیوتون باشد. این مقدار تقریباً حدود نیروی سُر دادن انگشت شست روی شستی پیش‌بینی شده روی کشوی کولیس ورنیه است.
- ۱۲ چنانچه اندازه، در هنگام قرار گرفتن کولیس روی قطعه کار خوانده می‌شود نیازی به قفل کردن نیست. ولی اگر لازم است کولیس را از کار جدا کرده و سپس آن را بخوانید، بهتر است کولیس را قفل کنید.
- ۱۳ برای قفل کردن کولیس، پیچ قفل را کمتر از نیم دور سفت کنید.
- ۱۴ با توجه به نیاز می‌گویند، برای اندازه‌گیری و کنترل شاعع کمان‌های داخلی و خارجی کاربرد دارد.


نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ از وارد شدن ضربه به کولیس خودداری کنید.
- ۲ پیچ قفل ورنیه کمتر از نیم دور باز شود.
- ۳ از لبه چاقویی آن فقط برای اندازه‌گیری شیارها و شکاف‌ها استفاده کنید.
- ۴ در هنگام اندازه‌گیری، فک‌ها و شاخک‌های کولیس را به آرامی با کار تماش دهید.
- ۵ پس از استفاده، کولیس را ببندید و در جعبه مخصوص قرار دهید و بایگانی کنید.

شعاع سنج

این وسیله، که به آن «شابلون قوس» و «I سنج» نیز می‌گویند، برای اندازه‌گیری و کنترل شاعع کمان‌های داخلی و خارجی کاربرد دارد.



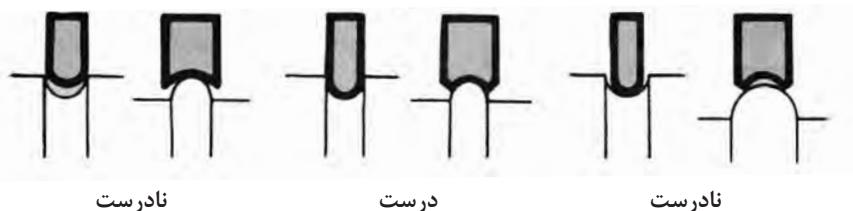

شعاع کمان‌های داخلی و تیغه با کمان‌های داخلی در طرف دیگر برای اندازه‌گیری شعاع کمان‌های خارجی است. در روی هر کمان مقدار شعاع کمان نوشته شده است.


پیچ و مهره اتصال: برای اتصال تیغه‌ها به قاب از استفاده شده، در طرفین آن برای هدایت تیغه‌ها به بیرون جای انگشت شست پیش‌بینی شده و در بدنه آن مشخصات شعاع‌سنج دیده می‌شود.

تیغه‌ها: تیغه‌ها اجزای اندازه‌گیری شعاع‌سنج هستند، تیغه با کمان‌های خارجی در یک طرف برای اندازه‌گیری شعاع‌سنج مختلف ساخته می‌شود.

ساختمان: شعاع‌سنج‌ها بر پایه استاندارد طراحی، و ساخته می‌شوند. شعاع‌سنج از سه قسمت زیر تشکیل شده است.

قاب: برای جمع‌آوری و نگهداری تیغه‌ها از قاب استفاده شده، در طرفین آن برای هدایت تیغه‌ها به بیرون جای انگشت شست پیش‌بینی شده و در بدنه آن مشخصات شعاع‌سنج دیده می‌شود.

تیغه‌ها: تیغه‌ها اجزای اندازه‌گیری شعاع‌سنج هستند، تیغه با کمان‌های خارجی در یک طرف برای اندازه‌گیری شعاع‌سنج مختلف ساخته می‌شود.

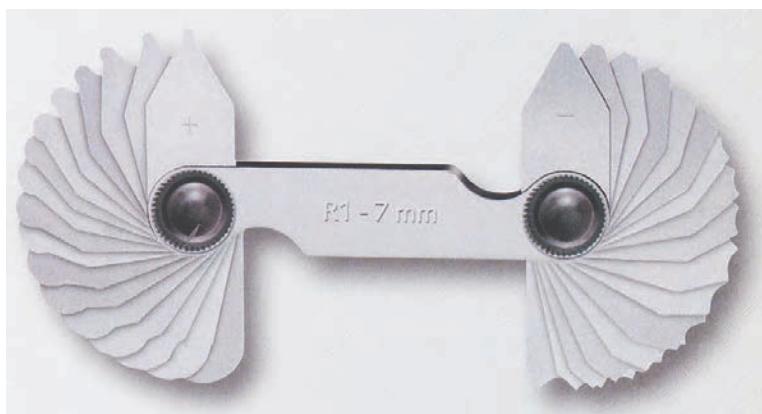

مراحل کار و اصول فنی در اندازه‌گیری و کنترل با شعاع‌سنج

- ۱ با در نظر گرفتن اندازه تقریبی کمان، شعاع‌سنج را با گستره اندازه‌گیری مناسب انتخاب کنید.
- ۲ با در نظر گرفتن نوع اینحنا (داخلی یا خارجی) و اندازه تقریبی کمان، تیغه مناسب را از سری شعاع‌سنج انتخابی به بیرون قاب و بقیه تیغه‌ها را به داخل قاب هدایت کنید.
- ۳ برای تعیین مقدار شعاع کمان، لازم است کمان تیغه با کمان مورد اندازه‌گیری کاملاً منطبق باشد و نور از مابین آنها رد نشود.
- ۴ برای اطمینان بیشتر بهتر است تیغه ماقبل و مابعد اندازه انتخابی را روی کار امتحان کنید.
- ۵ پس از اتمام کار، تیغه‌های استفاده شده را به داخل قاب مربوطه هدایت کرده و مجموعه را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.



- ۱ قبل از استفاده، از سالم بودن پیچ و مهره اتصال اطمینان حاصل کنید.
- ۲ مهره اتصال را کمتر از نیم دور شل کنید.
- ۳ هرگز تیغه‌ها را از قاب جدا نکنید.
- ۴ برای مشخص کردن شعاع کمان، لازم است کمان تیغه با کمان قطعه کاملاً منطبق باشد و نور از مابین آنها رد نشود.

گونیا

گونیا ابزاری است که از آن برای عملیات خط‌کشی، کنترل زاویه‌های ۹۰ درجه، کنترل گونیا بودن و تخت بودن سطوح و... استفاده می‌شود.



گونیا از دو قسمت تیغه و پایه تشکیل شده است. این دو قسمت به صورت یکپارچه ساخته شده و یا به وسیله میخ پرج به هم متصل می‌گردند.



- گفتنی است :
- ۱ بعضی از گونیاهای دارای تیغه مدرج‌اند که از آنها برای اندازه‌گیری طول استفاده می‌شود.
 - ۲ گونیاهایی که لبه آنها تیز و پرداخت شده، «گونیای مویی» می‌گویند و از آنها برای کنترل صافی سطوح استفاده می‌شوند.

پرسش‌ها

- ۱ کولیس‌های ورنیه‌دار برچه اساسی درجه‌بندی می‌شوند؟ چرا در آنها از روش درجه‌بندی مترها و خطکش‌ها استفاده نمی‌شود؟
- ۲ موارد استفاده از قسمت‌های مختلف فک‌های کولیس را توضیح دهید.

لبه پله‌دار	قسمت تخت	لبه تیز (چاقویی)

- ۳ مشخصات کولیس‌های ورنیه‌دار ۵/۰۰ میلی‌متر را مطابق جدول زیر بنویسید.

طرح ۲	طرح ۱	تفکیک پذیری خطکش
		مقدار انتخاب شده از خطکش
		تعداد تقسیمات ورنیه
		تفکیک پذیری ورنیه
		تفکیک پذیری کولیس ورنیه

- ۴ روی شابلون شاعع‌سنجد چه مشخصه‌ای از کمان نوشته می‌شود؟
- ۵ با توجه به استاندار شاعع‌سنجهای کدام‌یک از شاعع‌های زیر با شاعع‌سنجد، قابل اندازه‌گیری و کنترل‌اند؟ آنها را با علامت «+» و «-» مشخص کنید.

۲۲/۲۵	۲۵	۲۱/۵	۱۱/۵	۱/۷۵	۸/۲۵	۳/۵	۱۲/۵

- ۶ چهار مورد از کاربردهای گونیا را بنویسید.

۴	۳	۲	۱

فعالیت عملی ۱

اندازه‌گیری به وسیله کولیس ورنیه 50% میلی‌متر

وسایل موردنیاز

- ۱ کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری 50% میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری میلی‌متر
- ۲ قطعه کار: صفحه اصلی (شاسی) خودروی حمل سوخت

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)


مراحل اندازه‌گیری	ضخامت	عرض	طول
	۱		
	۲		
اختلاف اندازه			

پرسش

- ۱ بیشترین خطأ ممکن است در اندازه‌گیری کدامیک از ابعاد بروز کند؟ چرا؟

- ۲ صافی سطح قطعه کار چه اثری در اندازه‌ها دارد؟ چرا؟

روند نمای انجام کار

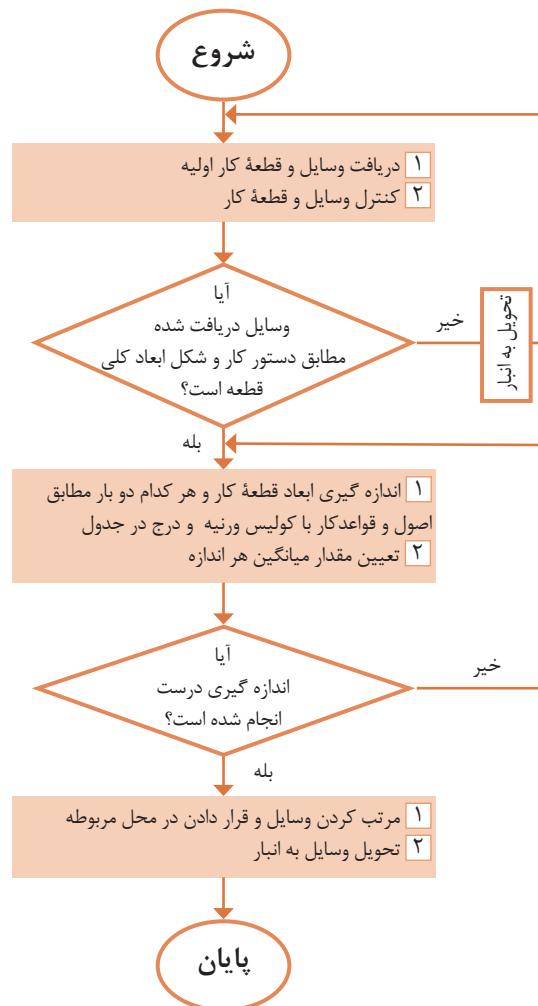


فعالیت عملی ۲

اندازه‌گیری شعاع کمان به وسیله شعاع‌سنجد

وسایل مورد نیاز

- ۱ شعاع‌سنجد از میلی‌متر تا میلی‌متر
- ۲ قطعه کار

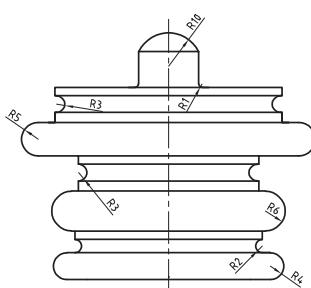


نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)

R۱	R۲	R۳	R۴	شعاع
				اندازه
R۵	R۶	R۷	R۸	شعاع
				اندازه

پرسش

- ۱ پیرامون دقیق اندازه‌گیری با شابلون شعاع سنجد بحث و نتیجه‌گیری کنید.

روندنمای انجام کار

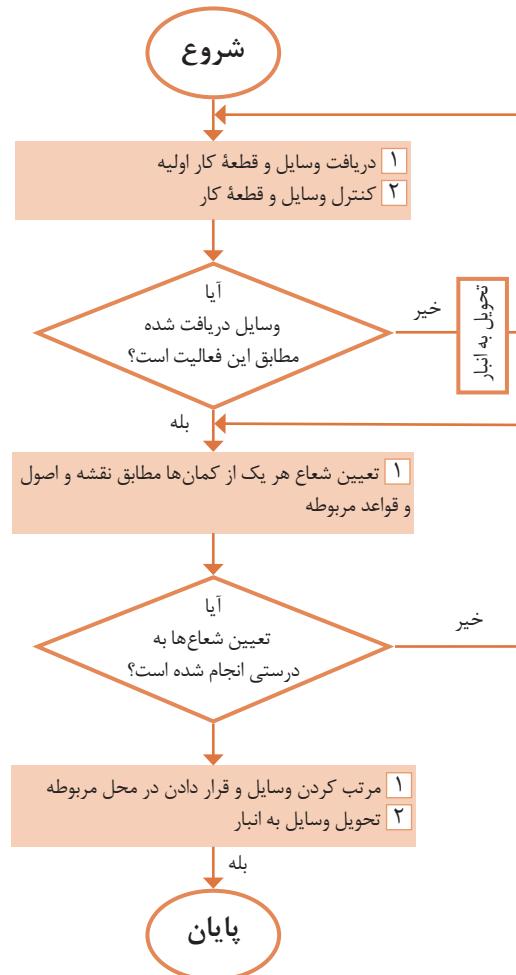

- ۲ برای اندازه‌گیری شعاع‌های بیش از یک متر چه پیشنهاد می‌کنید؟

سوهان کاری

فرض کنید کلیدی که کلیدساز برای درب منزل ابزاری به نام سوهان استفاده می‌شود که جنس آن شما ساخته است وارد سوراخ مغزی قفل نمی‌شود و در قسمت‌هایی بزرگ‌تر از سوراخ مغزی است، تصاویر زیر نمونه‌هایی از عملیات سوهان کاری را بهناچار برای اصلاح و کارآمد کردن آن لازم است نشان می‌دهد.



عملیاتی که، به منظور شکل‌دهی، پرداخت کاری دستی یا ماشینی، براده‌برداری تکمیلی، گونیاکاری، به اندازه رساندن ابعاد و ... از سطوح مستوی، شیب‌دار، منحنی و ...، به وسیله ابزار مخصوص، به نام سوهان انجام می‌شود را سوهان کاری گویند. از سوهان کاری در کشتی‌ها برای تصحیح نشیمن‌گاه تجهیزات و جهت نصب آنها استفاده می‌شود.

در حال نصب شفت و پروانه کشتنی


گفتنی است :

۱ عملیات سوهان کاری روی مواد مختلف، از جمله انواع فلزات، چوب، مواد لاستیکی و پلاستیکی انجام می‌شود.

سوهان کاری روی چوب	سوهان کاری روی مواد فلزی

پودهمان دوم: سوهان کاری


عملیات سوهان کاری ممکن است به صورت ماشینی نیز انجام شود.

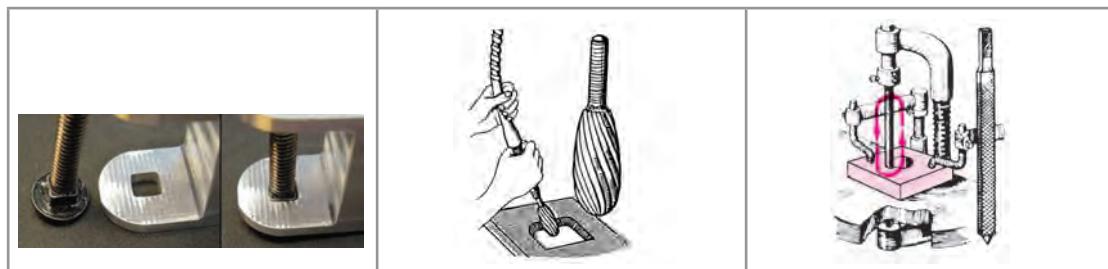

توجه: تصاویر رو به رونمونه هایی از سوهان های گردنه را، که در سوهان کاری ماشینی کاربرد دارند، نشان می دهد.



نمودار ۳ نوع حرکت در عملیات سوهان کاری خطی است و در حرکت رفت، براده از روی قطعه برداشته می شود و به داخل شیار آج سوهان هدایت می گردد و سپس از آن خارج می شود.

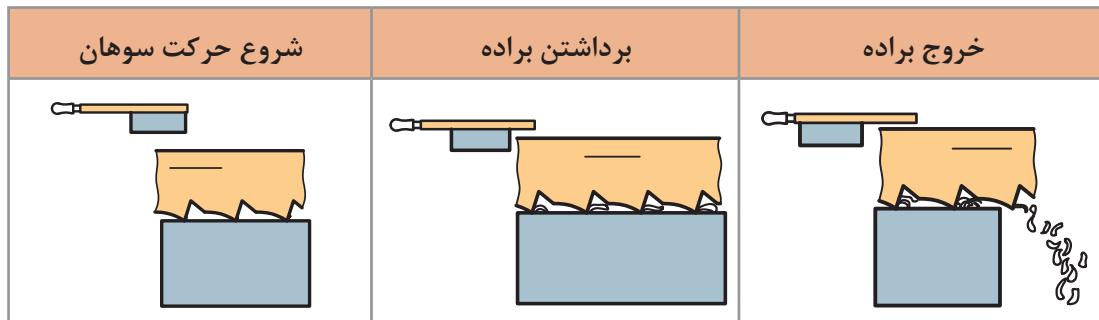

سوهان



ابزار براده برداری در عمل سوهان کاری، سوهان نامیده می شود. سوهان ها از سه قسمت مختلف به شرح زیر تشکیل شده اند:

۱ بدن، که قسمت اصلی سوهان است و از جنس فولاد ابزار آلیاژی کُرمدار، فولاد ابزارسازی یا فولاد پرکرین ساخته می شود. سطح سوهان دندانه دندانه شده است تا عمل براده برداری به وسیله آنها انجام شود. این سطوح سخت کاری می شوند.


۲ دنباله سوهان، که برای جازدن دسته در آن است، سخت کاری نمی شود.

۳ دسته سوهان، که جنس آن چوبی یا پلاستیکی است تا به دست آسیب نرساند. همچنین، به لحاظ شکل و اندازه، باید مناسب دست باشد.



آج سوهان یک‌آجه: این نوع سوهان یک ردیف آج براده‌برداری به‌وسیله آج انجام می‌شود. این دندانه‌ها روى، قلع، سرب و مواد مصنوعی مناسب است. آج‌ها ممکن است به صورت عمودی بر محور طولی سوهان، مایل، منحنی در جهت عرضی سوهان، قوس‌دار یا براده‌شکن و آج چوب‌ساب (مخصوص ساییدن چوب) باشند.


آج سوهان: دندانه‌های سوهان را آج گویند. عمل براده‌برداری به‌وسیله آج انجام می‌شود. این دندانه‌ها حالت گوهای دارند. و با فشاری که بر آنها وارد می‌شود در فلز فرو می‌روند و در اثر حرکت افقی، براده را از کار جدا می‌کنند. سوهان‌ها از لحاظ تعداد آج در دو حالت ساخته می‌شوند.

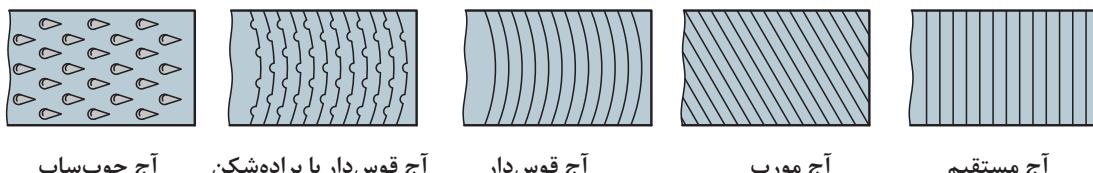

سوهان دو‌آجه: این سوهان دو ردیف آج دارد و برای سوهان‌کاری فلزات سخت‌تر مناسب است. در این نوع سوهان فشار براده‌برداری زیادتر و طول براده کوچک‌تر است.

گفتگی است:

۱ اگر زاویه هر دو آج رویی و زیری نسبت به محور سوهان مساوی و مقدار گام آنها نیز باهم برابر باشد، دندانه‌ها پشت سرهم قرار می‌گیرند و فقط دندانه جلویی براده‌برداری می‌کنند و دندانه‌های پشت سر آن شیارهایی را در امتداد حرکت سوهان ایجاد می‌کنند.

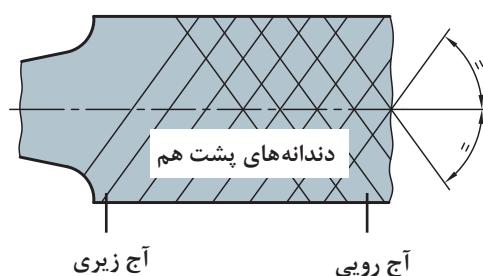



۲ چنانچه زاویه آج رویی و زیری نسبت به محور سوهان متفاوت باشد و مقدار گامها مساوی باشند، امتداد دندانه‌ها، نسبت به محور سوهان، حرکتش کم است و عمق و فاصله شیارها نسبت به حالت قبل کمتر می‌شود. در این حالت زاویه آج‌های رویی ۷۱ درجه و زاویه آج‌های زیری سوهان ۴۵ درجه نسبت به محور طولی سوهان است.


۳ در صورتی که زاویه آج‌ها مختلف و گام‌ها نیز متفاوت باشند دندانه‌ها نسبت به هم انحراف بیشتری پیدا می‌کنند درنتیجه کیفیت سطح تولید شده بهتر از دو حالت قبل خواهد شد.



مشخصات سوهان

سوهان‌ها بر مبنای طول (اندازه اسمی)، شماره سوهان (تعداد آج در یک طول مشخص) و شکل مقطع ساخته می‌شوند.

اندازه اسمی: فاصله سر سوهان تا محل شروع دنباله را «اندازه اسمی» سوهان گویند.

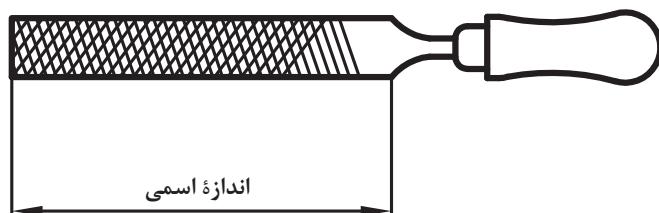


شماره سوهان: شماره سوهان عاملی است که ظرفیف یا خشن بودن دندانه‌ها را نشان می‌دهد و به تعداد دندانه در یک سانتی‌متر از طول سوهان بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر چه شماره سوهان بالاتر باشد آج آن ظرفیفتر و تعداد دندانه در یک سانتی‌متر آن بیشتر است.

سوهان از لحاظ شکل مقطع: سوهان‌ها به لحاظ شکل مقطع در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که هر کدام کاربرد ویژه‌ای دارند.

انواع سوهان از نظر مقطع				
کاربرد	شکل مقطع	شکل سوهان	نام	ردیف
سوهان کاری قطعات با ضخامت کم			سوهان تخت معمولی	۱
سوهان کاری سوراخها و شیارهای چهارگوش			سوهان چهارگوش	۲
سوهان کاری گوشهای مثلثی			سوهان مثلثی	۳
سوهان کاری سوراخهای دایره‌ای			سوهان گرد	۴
سوهان کاری قوس‌های مقعر			سوهان نیم‌گرد	۵
سوهان کاری گوشهای تیز			سوهان کاردی	۶

مراحل انجام سوهان کاری

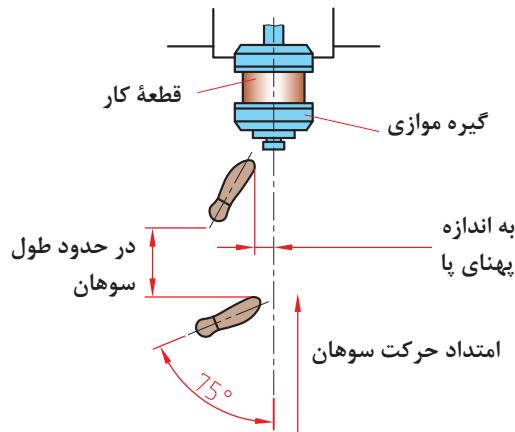

انتخاب سوهان: بر پایه نقشه کار سوهانی را که از نظر طول، شماره، تعداد آج و شکل مقطع مناسب، انتخاب کنید.

تنظیم ارتفاع گیره: با توجه به طول قد، ارتفاع گیره را تنظیم کنید.

بستن قطعه کار: با در نظر داشتن سطح مورد سوهان کاری، قطعه کار را داخل گیره و در وسط آن و به صورت کوتاه و کاملاً محکم ببندید.

ایستادن: ایستادن صحیح در هنگام سوهان کاری


موجب افزایش کارایی و کاهش خستگی فیزیکی شخص می‌شود. بنابراین برای دستیابی به این هدف لازم است:

■ پای چپ به گونه‌ای قرار گیرد که نسبت به محور گیره زاویه‌ای در حدود ۳۰ درجه داشته باشد.

■ پای راست را نسبت به پای چپ به اندازه تقریبی طول سوهان فاصله دهید و به گونه‌ای روی زمین بگذارید که زاویه‌ای حدود ۷۵ درجه نسبت به محور گیره داشته باشد.




توجه: مناسب‌ترین ارتفاع، ارتفاعی است که ۵۰ تا ۸۰ میلی‌متر پایین‌تر از آرنج قرار داشته باشد.

گرفتن سوهان: سوهان را با دست راست به گونه‌ای بگیرید که اولاً دسته آن در گودی کف دست قرار گیرد، ثانیاً انگشت شست در بالای دسته باشد.

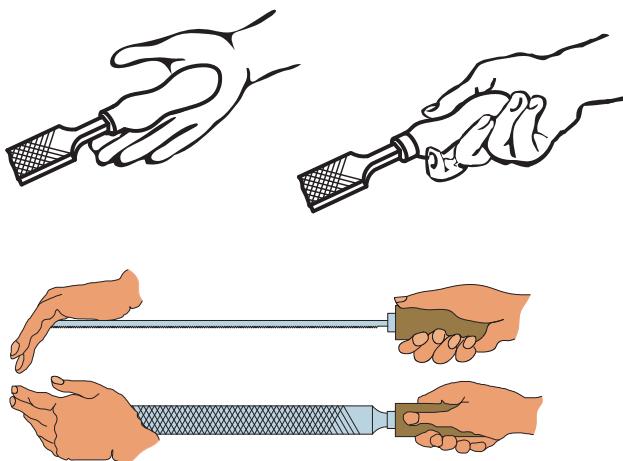



اصول و نکات فنی در سوهان کاری

۱) **روش به دست گرفتن انواع سوهان:** چگونگی به دست گرفتن سوهان تابع عوامل مختلفی مانند نوع سوهان، اندازه سوهان، کیفیت سوهان کاری، و... است. تصاویر صفحه بعد نمونه‌هایی از روش‌هایی از گرفتن سوهان را نشان می‌دهد.

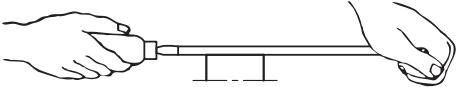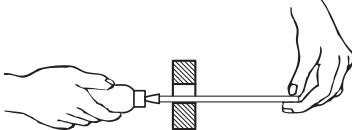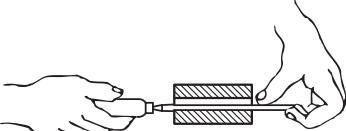ردیف	نوع عملیات	شکل به دستگیری سوهان
۱	سوهان کاری با سوهان بزرگ	
۲	سوهان کاری با سوهان کوچک	
۳	سوهان کاری با سوهان نازک	
۴	سوهان کاری سوراخ‌های بن‌بست	


۲ وضعیت نیروها: برای نفوذ آج‌های سوهان در فلز گفتگی است برای ایجاد تعادل بین نیروهای عمودی لازم است دو نیروی عمودی بهوسیله دست راست و چپ به سوهان وارد شود. بدیهی است هرچه مقدار گشتاور این نیروها نسبت به وسط قطعه کار مساوی باشد تا سوهان از روی قطعه کار بلند نشود. همچنین این دو نیرو بیشتر باشد ضخامت برآده زیادتر خواهد باید این نیروها در یک صفحه قرار داشته باشند.

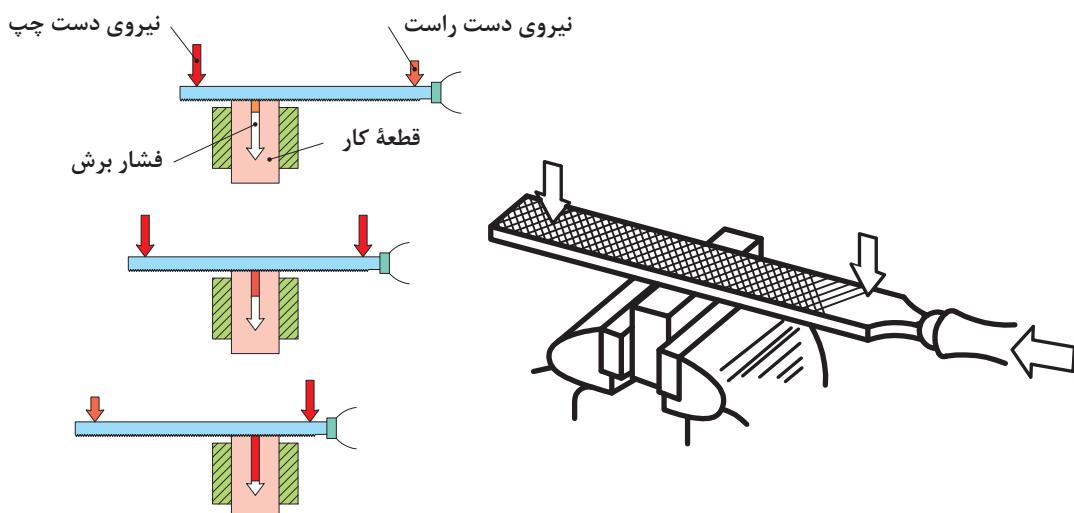

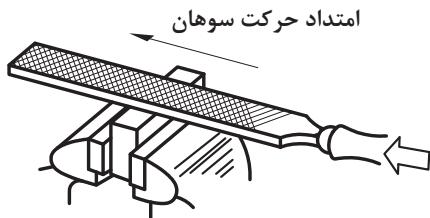


۳ جدا کردن براده: برای کندن براده از روی کار، نیروی افقی (نیروی برشی) به وسیله دست راست به سوهان وارد می‌شود. این نیرو رو به جلو است و برای براده‌برداری ممتد بهتر است مقدار آن ثابت، یکنواخت و بدون ضربه باشد.



۴ حجم براده: در سوهان کاری خشن که دقت، موردنظر نیست حجم براده‌برداری می‌تواند زیادتر باشد. برای این کار بهتر است از نیروی وزن بدن استفاده شود. البته به تدریج که ابعاد قطعه به اندازه واقعی نزدیک‌تر می‌شود باید نیروی وزن را کمتر کرد و بیشتر به حرکت درست‌تر سوهان پرداخت تا کیفیت سطح مورد براده‌برداری بهتر شود و قطعه اندازه واقعی پیدا کند.

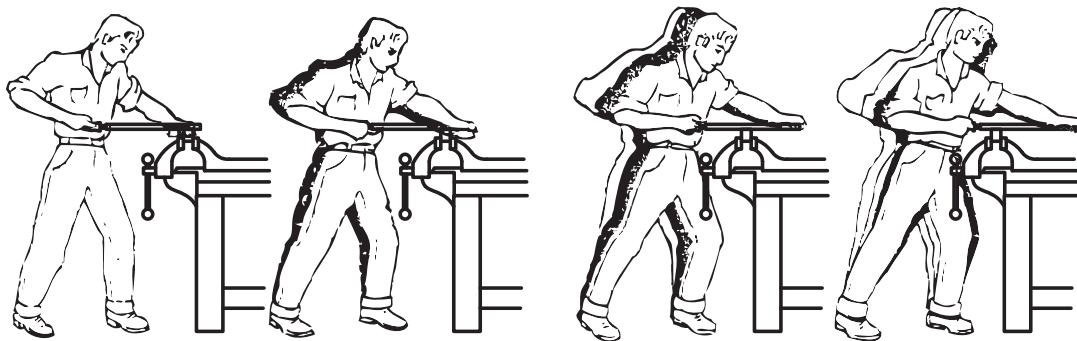


تصاویر زیر جهت سوهان کاری سطوح تخت را نشان می‌دهد.

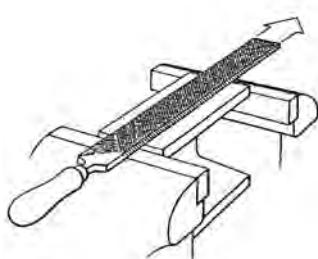


۵ جهت حرکت سوهان: براده‌برداری در حرکت رفت سوهان انجام شود و در حرکت برگشت، سوهان بر کار مماس گردد تا براده‌های باقی‌مانده در سطح کار از روی آن جمع آوری شود. از حرکت‌های جانبی، فقط می‌توان برای قطعات کار بزرگ که سطح آنها بزرگ‌تر از پهنهای سوهان است، استفاده نمود. مقدار این حرکت در حدود نصف پهنهای سوهان در نظر گرفته شود.

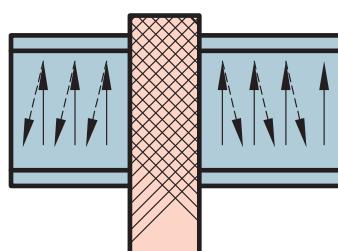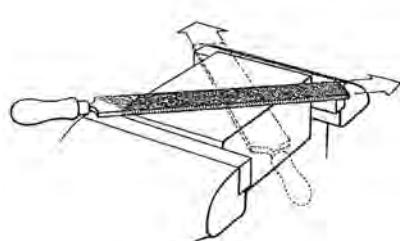


برای سوهان کاری سطوح گرد نیز روش های زیر پیشنهاد می شود:

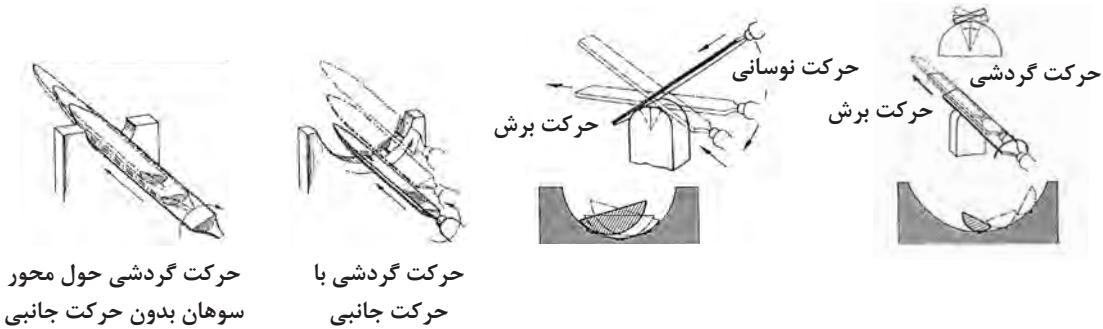


۴ تمیز کردن سوهان: برای تمیز کردن سوهان و جدا کردن براده ها از لابه لای آج ها از برس سیمی استفاده می شود. این عمل هم در حین اجرای عملیات سوهان کاری و هم در پایان آن انجام می شود. گفتنی است چنانچه در شیارهای سوهان براده هایی از مواد مصنوعی مانند چوب و مواد رنگی وجود داشته باشد برای جدا کردن آنها نیز لازم است با توجه به نوع آن مواد، از حلّال های مناسب (آب صابون، محلول سود، نفت، تربانتین و ...) استفاده شود.

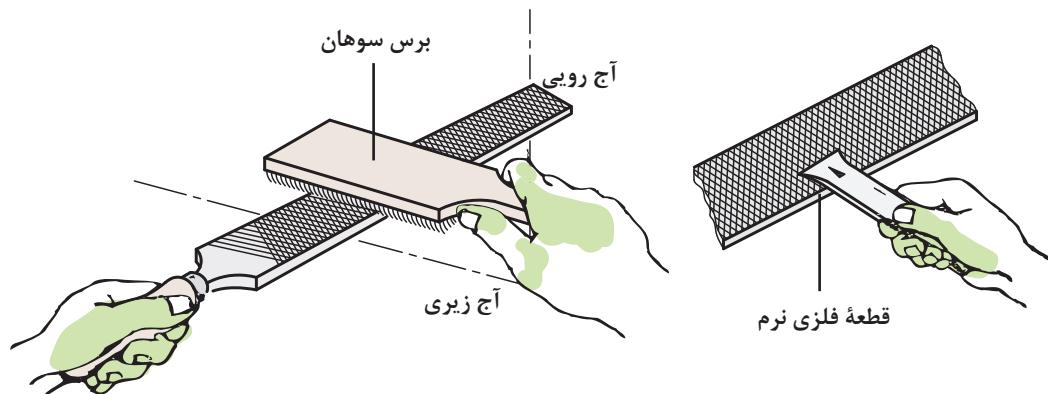

۵ برای جا زدن دسته سوهان ابتدا دسته سوهان را به صورت پله ای سوراخ کنید.

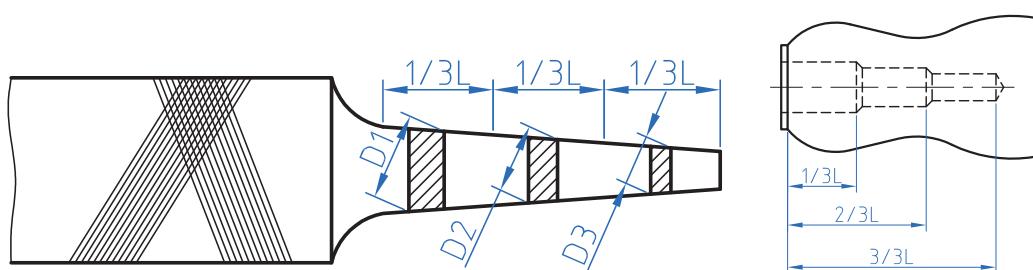

۸ برای محکم کردن دسته سوهان ابتدا دنباله سوهان را در دسته سوهان قرار دهید، سپس با وارد کردن ضربات به دسته سوهان به وسیله چکش پلاستیکی و با استفاده از یک سطح صلب، آن را محکم کنید.

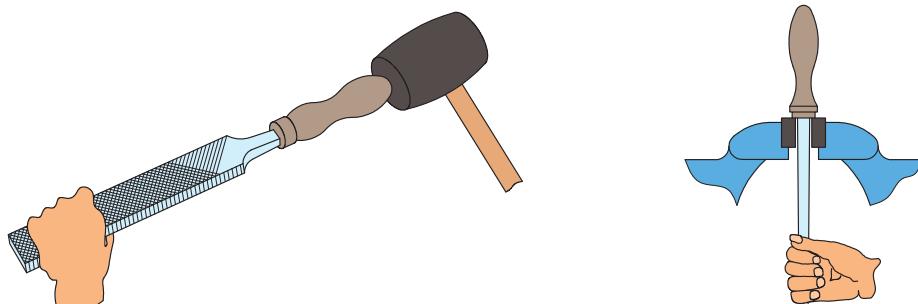


جازدن دسته سوهان

خارج کردن


نکات
ایمنی و
حفاظتی



- ۱ قبیل از شروع به کار از محکم بودن دسته سوهان اطمینان حاصل کنید.
- ۲ از جاسازی درست سوهان در دسته مربوطه و همچنین از محکم بودن آن مطمئن شوید.
- ۳ از به کار بردن سوهان با دسته شکسته، ترکدار یا سیم پیچی شده جداً خودداری شود.

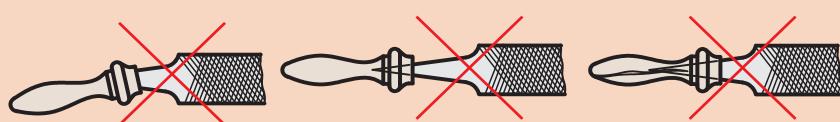

- ۴ انتخاب روش نادرست در جازدن دسته سوهان موجب آسیب رساندن به دست می شود.

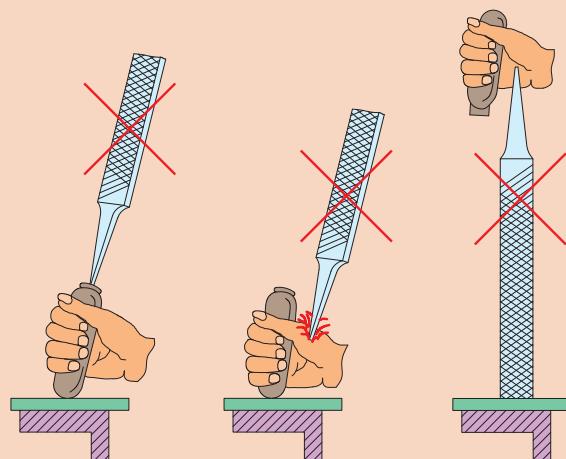

- ۵ از آنجا که سوهان، آبکاری شده، لازم است از وارد کردن هر نوع ضربه به آن خودداری شود، زیرا آج آن در اثر ضربه صدمه خواهد دید.

نکات زیست محیطی

- ۱ پس از پایان عملیات سوهان کاری محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲ ضایعات احتمالی ناشی از کار را از یکدیگر جدا کنید و آنها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.
- ۳ ضایعات احتمالی را نباید به دریا ریخت بلکه مقررات مارپل را باید رعایت نمود.

شاخص‌گاهی‌های غیر فنی

- ۱ اجرای دقیق و درست سوهان کاری؛
 - ۲ جلوگیری از دوباره کاری و خراب شدن مواد؛
 - ۳ استفاده درست از تجهیزات،
- ۴ داشتن مسئولیت‌پذیری در هنگام اشتباہات؛
- ۵ چیدن منظم سوهان‌ها در محل مناسب، به‌گونه‌ای که دسترسی به آنها آسان باشد.

پرسش‌ها

- ۱ چهار نوع از وسائل اطرافتان که در آنها عملیات سوهان کاری انجام شده است، نام ببرید.

--	--	--	--

- ۲ سوهان کاری ماشینی با سوهان گردنه برای چه نوع کارهایی مناسب است؟
- ۳ فکر می‌کنید براده در حرکت رفت سوهان تخلیه می‌شود یا در حرکت برگشت؟ چرا؟
- ۴ با تشکیل یک گروه دونفری و جستجو در اینترنت، حداقل چهار تصویر از عملیات سوهان کاری تهیه کرده و در جدول چسبانده و پیرامون آنها برای هم‌کلاسی‌های خود توضیح دهید.

- ۵ مشخصات سوهان را بنویسید.
- ۶ با توجه به تعداد دندانه در یک اینچ، شماره سوهان‌های جدول زیر را بنویسید.

تعداد دندانه در یک سانتی‌متر	۴۰	۵	۱۸	۸
شماره سوهان				

۷ کاربرد سوهان‌های زیر را بنویسید.

	سوهان مثلثی
	سوهان گرد
	سوهان تخت معمولی
	سوهان نیم‌گرد

۸ کندن براده از قطعه کار در کدام حالت انجام می‌شود؟

- (الف) در حرکت رفت (ب) در حرکت برگشت

۹ برای اینکه حجم براده برداشته شده از روی کار زیاد شود باید:

- (الف) از سوهان گرد استفاده کرد. (ب) مقدار نیروی برگشت را زیاد کرد.

- (ج) از مواد خنک‌کننده استفاده کرد. (د) از نیروی وزن در حرکت رفت کمک گرفت.

۱۰ برای سفت کردن دسته سوهان بهتر است از استفاده کرد.

۱۱ در عملیات سوهان کاری، اگر قسمت جلوی سوهان در حرکت رفت از روی کار بلند شد علت چیست؟

۱۲ چنانچه زبانه درب منزل شما وارد سوراخ چارچوب فلزی نشود و نیاز به سوهان کاری داشته باشد از چه سوهانی مطابق جدول زیر استفاده می‌کنید؟ آن را با علامت ضربدر مشخص کنید.

خیلی خشن (۰)	متوسط (۲)	ظریف (۳)	خیلی ظریف (۴)

۱۳ ابعاد قطعه‌ای مطابق نقشه $10 \times 60 \times 60$ میلی‌متر است، باید به روش سوهان کاری و گونیاکاری به اندازه

رسانده شود. اگر ابعاد مواد خام آن $12 \times 64 \times 50$ میلی‌متر باشد، مقدار دورریز در اثر سوهان کاری برای تولید

۱۵ قطعه چند میلی‌متر مکعب و چند سانتی‌متر مکعب است؟

۱۶ برای سوهان کاری یک قطعه چه کارهایی را باید انجام داد؟ مطابق جدول مشخص کنید.

۴	۳	۲	۱

فعالیت کارگاهی ۱

دستورکار سوهان کاری صفحه اصلی (شاسی) خودروی حمل سوخت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه کار: صفحه اصلی (شاسی)

جنس: St_{۴۷}

تولرانس: مطابق استاندارد ISO۲۷۶۸-m

مواد اولیه: قطعات صفحه اصلی (شاسی) اره کاری شده

رونندنای انجام کار را ترسیم نمایید.

توجه: ادامه روند نما را در صفحه بعد ترسیم کنید.

وسایل مورد نیاز

۱ سوهان شماره ۲ و ۳

۲ گیره موازی

۳ وسایل تمیزکاری

۴ کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۵٪ میلی متر

۵ گونیا

۶ زاویه سنج ساده با تفکیک پذیری ۱ درجه

۷ فرچه سیمی


۸ وسایل کمکی در صورت نیاز

پرسش

۱ اگر این فعالیت عملی را یک بار دیگر تکرار کنید چه مواردی را در آن مورد توجه قرار می دهید؟

۲ با توجه به ابعاد مواد خام تحویل گرفته شده مقدار دوربیز و درصد آن در این قطعه چقدر است؟

ادامه روند نمای فعالیت کارگاهی ۱

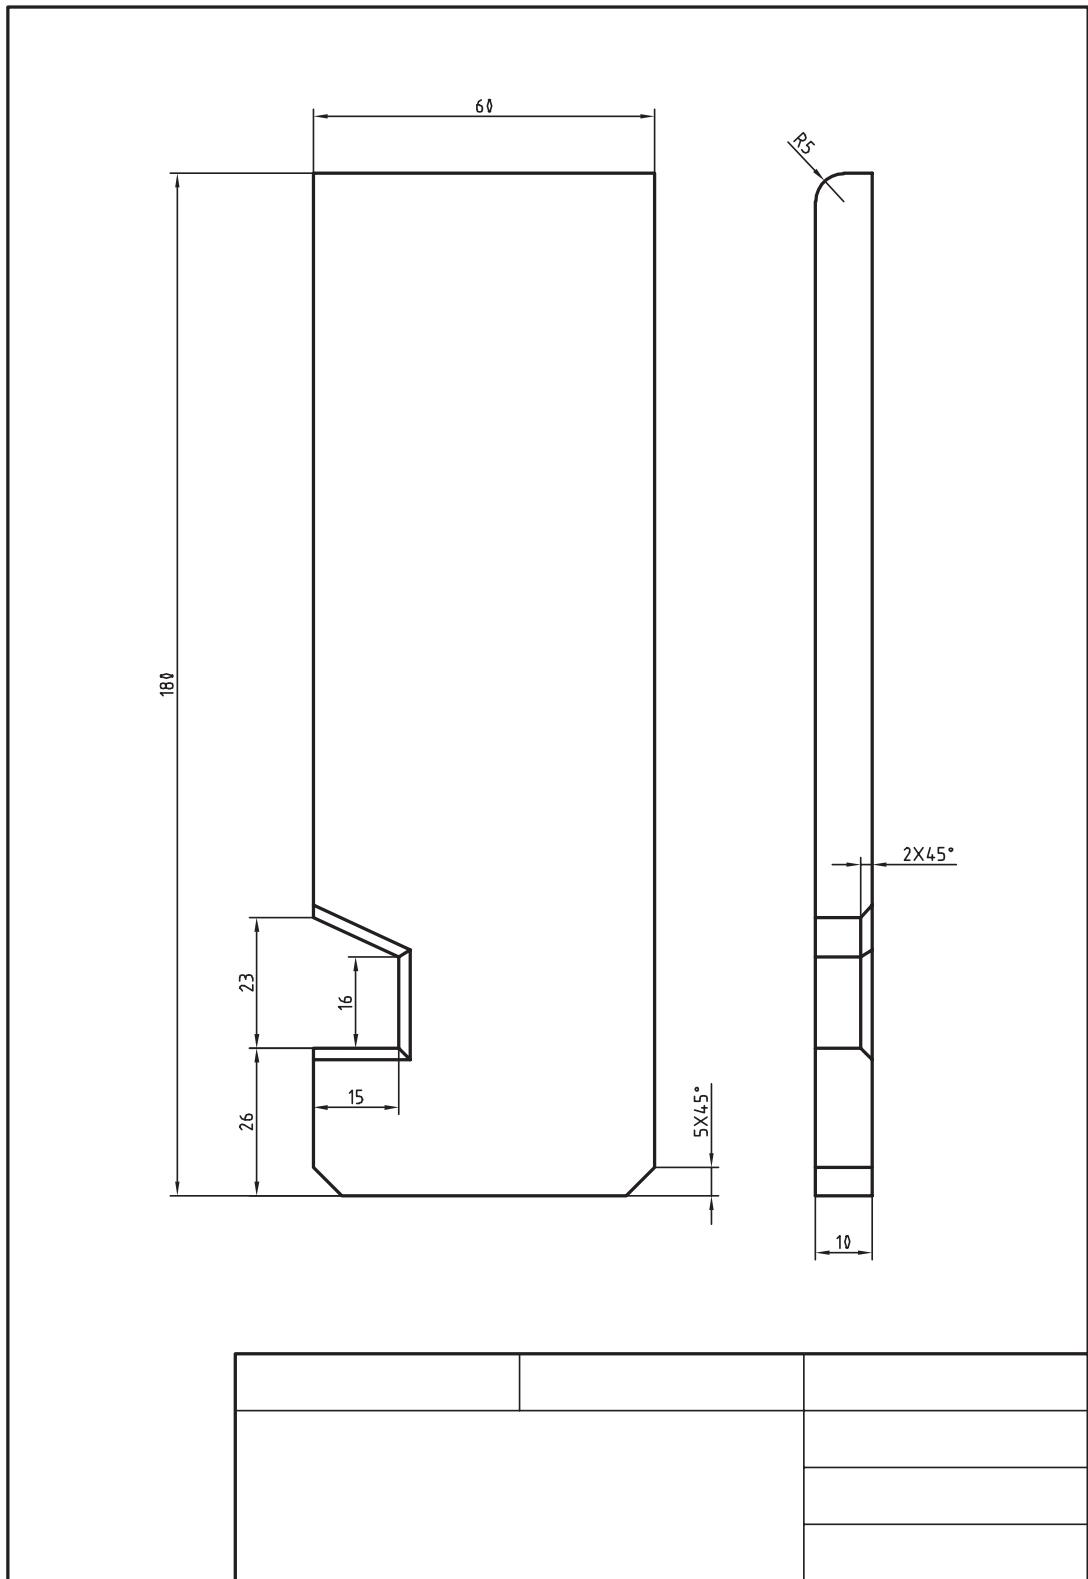

فعالیت کارگاهی ۲

سوهان کاری گلگیر خودروی حمل سوخت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه کار: گلگیر

جنس: St_{۷۷}

تولرانس: مطابق استاندارد ISO۲۷۶۸-m

مواد اولیه: قطعات بریده شده (اره کاری شده)

روندنمای انجام کار برای سوهان کاری

گلگیر را ترسیم نمایید.

وسایل مورد نیاز

۱ سوهان شماره ۲ و ۳

۲ گیره موائزی

۳ وسایل تمیزکاری

۴ شuang سنج

۵ فرچه سیمی

۶ وسایل کمکی در صورت نیاز

پرسش

۱ پیشنهاد شما برای بهبود روش انجام این


فعالیت چیست؟

۲ چه مشکلاتی برای انجام این فعالیت وجود

داشت؟

ادامه ترسیم روند نمای فعالیت کارگاهی ۲

پوکمان دوّم: سوهان کاری

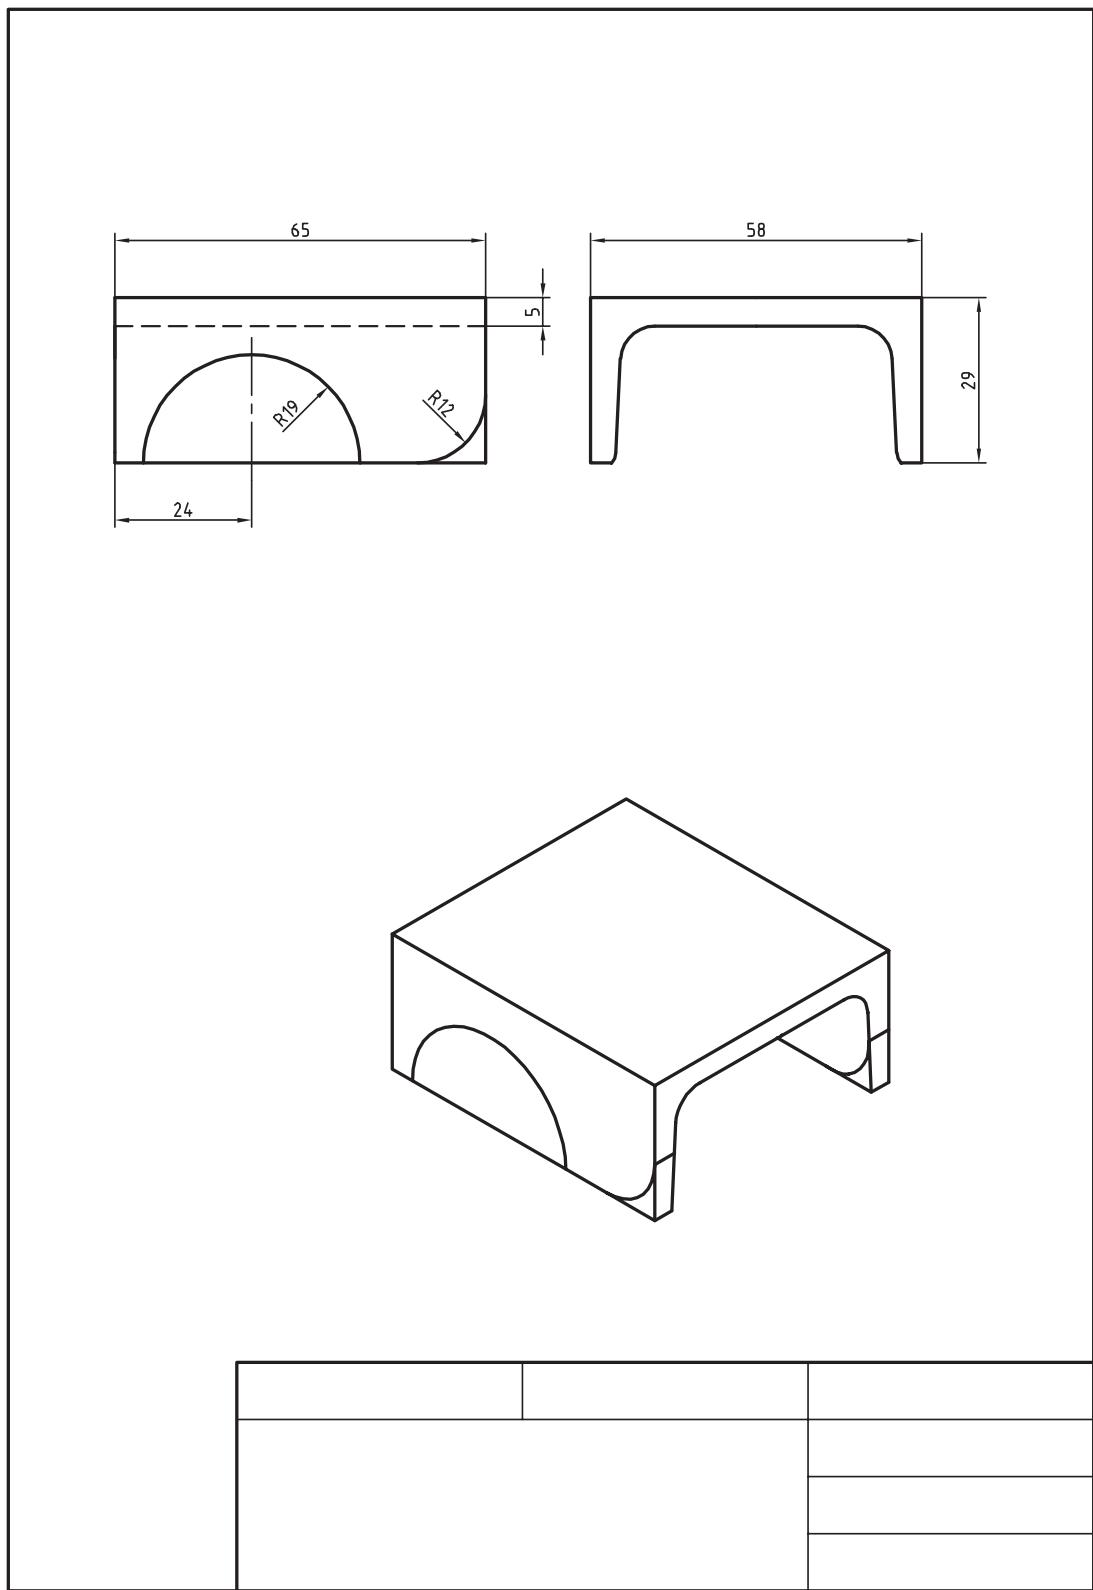

فعالیت کارگاهی تکمیلی سوهان کاری

ابتدا روند نما برای قطعات یک تا شش، مطابق جدول را ترسیم کرده و پس از تأیید هنرآموز، عملیات سوهان کاری انجام شود.

مشخصات کارهای کارگاهی تکمیلی				
نوع عملیات		مشخصات قطعه کار		ردیف
سوهان کاری	خط کشی	شماره	نام	
*	*	۴	گلگیر عقب	۱
*	*	۶	اتاق	۲
*	*	۷	سقف اتاق	۳
*	*	۱۱	باک بنزین	۴
*	*	۱۵	نگهدارنده محور جلو	۵
*	*	۱۶	نگهدارنده محور عقب	۶


ارزشیابی هنرجو در پودمان سوهان کاری و شابرکاری

	شرح کار: صفحه زیرین قطعه باید به کمک شابرکاری تخت شود. شابر تخت به طول ۲۰۰																																			
استاندارد عملکرد: ساخت قطعه با عملیات سوهان کاری و شابرکاری دستی مطابق نقشه با تolerانس عمومی ISO2768-m	شاخص‌ها: ۱- کیفیت سطح Ra6/3 ۲- تخت بودن ۳- عمود بودن ۴- اندازه‌ها براساس استاندارد ISO2768-m																																			
شرایط انجام کار: ۱- در محیط کار ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت																																				
ابزار و تجهیزات: قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۰/۰۵، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰x۴۰۰، سنبه‌نشان ۶۰، سوزن خطکش ۳۰ و پایه‌دار، سوهان تخت ۲۵۰ خشن و متوسط و نرم، شابر سه‌گوش ۲۰۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی، شابلون قوس (۱۵/۵-۲۵)، زبری سنج مخصوص سوهان، شابر تخت به طول ۲۰۰ و پهنای ۱۵																																				
معیار شایستگی:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">ردیف</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">مرحله کار</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">بارم</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">حداقل نمره دریافتی</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;">بررسی قطعه کار اولیه</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">انتخاب و آماده‌سازی وسایل</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">آماده‌سازی و بستن قطعه کار</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td><td style="text-align: center;">انجام عملیات سوهان کاری</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td><td style="text-align: center;">میانگین نمرات</td><td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;">۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم</td></tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو	۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱		۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱		۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱		۴	انجام عملیات سوهان کاری	۳	۲		*	میانگین نمرات	۲	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:					۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	
ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو																																
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱																																	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱																																	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱																																	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۳	۲																																	
*	میانگین نمرات	۲	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:																																
				۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم																																
*	میانگین نمرات	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.																																



پودمان ۳

سوراخ کاری

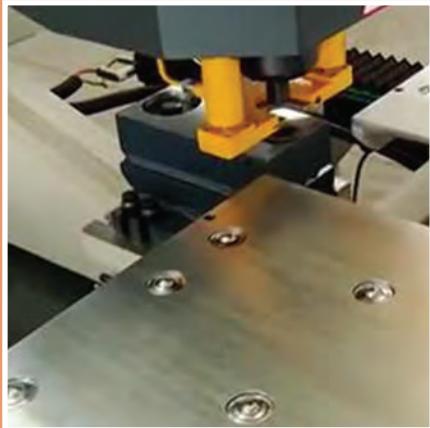

به منظور اتصال قطعات آنها را سوراخ کاری می کنند، توانایی کار با ابزارهای سوراخ کاری از عمدۀ ترین توانایی ها در ماشین سازی است.

واحد یادگیری ۳

شاپیستگی سوراخ کاری

مقدمه

معمولًاً قطعات صنعتی دارای حفره‌های استوانه‌ای هستند که اندازه آنها متفاوت است. این حفره‌ها به وسیله ابزاری به نام مته روی دستگاه دریل ایجاد می‌شوند. این عملیات سوراخ کاری نام دارد و برای عملیاتی مانند پیچ‌بری، داخل تراشی و سوراخ کاری مرحله ابتدایی کار است.

استاندارد عملکرد



سوراخ کاری سوراخ‌های استوانه‌ای روی قطعات فولادی به وسیله دریل، مطابق نقشه

پیش نیاز و یادآوری

برای این واحد یادگیری ضروری است هنرجو، مهارت‌های مربوط به اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، انجام خط‌کشی و سنبه نشان کاری، نقشه‌خوانی، شاپیستگی‌های غیرفنی مانند مسئولیت‌پذیری، مدیریت زمان مدیریت مواد و تجهیزات، انضباط کاری و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را داشته باشد.

نقشه‌های سوراخ کاری

به نقشه زیر دقت کنید، روی آن باید هفت سوراخ با قطرهای مشخص شده، زده شود. این سوراخها در چهار مورد با قطرهای $8/5$ و $5/5$ میلی‌متر راهبهد و در سه مورد با قطرهای 7 و 4 میلی‌متر، بن‌بست هستند. در نمای زیر سوراخ‌ها به کمک برش شکسته مشخص شده‌اند. این قطعه کار را با دقت بررسی کنید. اگرچه آن را خود ساخته‌اید اما باید از نظر ابعاد کلی کنترل شود. بنابراین اندازه‌های 180 ، 60 و 10 میلی‌متر باید بررسی و درستی آنها تأیید شود.

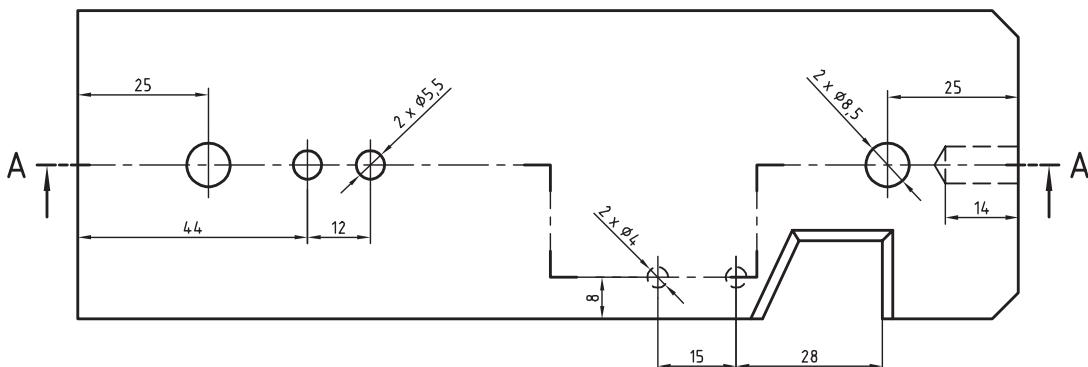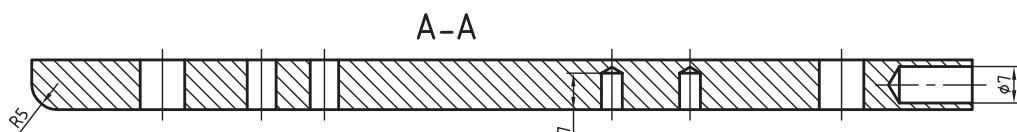

پیشنهاد می‌شود که اندازه 180 با خطکش فلزی و 60 و 10 با کولیس بررسی شود. جنس قطعه نیز یا فولاد کم‌کربن (در اصطلاح فولاد ساختمانی) است.

یادداشت




همواره باید جنس موردنقاضا را با دقت و توجه به اطلاعات موجود در جدول نقشه انتخاب کرد. در صورت نداشتن دقت، امکان ضررهای اقتصادی و زمانی هست. خطکشی‌های انجام شده را دوباره به کمک دوستان بررسی کنید.

یادداشت




فعالیت ۱
خطکشی و آماده کردن کار
قطعه را مطابق شکل، خطکشی کنید و سننه‌نشان 90 درجه، ویژه سوراخ کاری، بزنید.

از پشت سنبه نشان زده شود

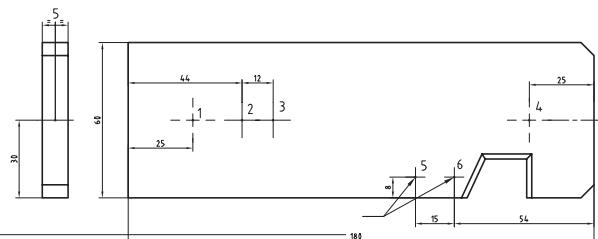


دقت کنید در اینجا زاویه نوک سنبه نشان ۹۰ درجه است و باید با حداکثر دقتم، آن را در مرکز سوراخ، که با سنبه نشان خط کشی شده و سنبه خورده است، تنظیم کنید و سپس به آن ضربه بزنید. بعداً نوک مته را در این نقطه، تنظیم خواهید کرد.

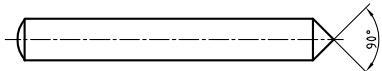

سوراخ کاری


سوراخ: سوراخ حفره‌ای است که در بدنه‌ها ایجاد می‌شود. از سوراخ‌ها برای اتصال دادن قطعات به هم، برای عبور دادن میله‌ها و ... استفاده می‌شود. سوراخ‌ها بیشتر گرد (استوانه‌ای) هستند. به نمونه‌هایی از کاربرد سوراخ‌ها نگاه کنید.

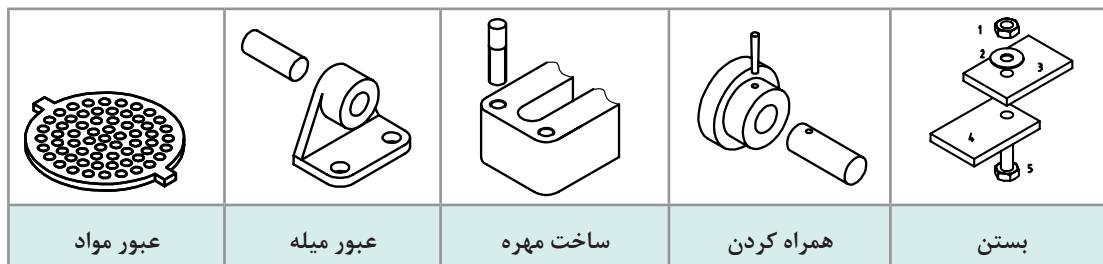

البته پس از ساختن سوراخ ممکن است عملیات دیگری نیز روی آن انجام پذیرد. اگرچه دقتم اندازه سوراخ‌ها برای اتصال، معمولاً خیلی زیاد نیست، اما از نظر موقعیت باید دقتم زیادی داشته باشد. در صنعت کشتی‌سازی جهت نصب تجهیزات به خصوص نصب موتور کشتی، سوراخ کاری اهمیت ویژه‌ای دارد و همچنین بعضی از قطعاتی که معیوب می‌گردند جهت ساخت آنها نیاز به سوراخ کاری می‌باشد.

در قطعه روبرو، دقتم اندازه‌ای سوراخ‌ها زیاد نیست، اما موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به مرکز، دقیق است.


بهترین راه برای ساخت سوراخ‌های کوچک، به کار بردن ابزاری به نام مته است.

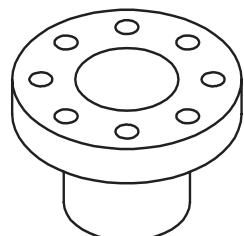

فلنج چدنی

مته: مته ابزاری است برای سوراخ کاری. به کمک متنهای می‌توان مواد مختلف را سوراخ کاری کرد. شکل متنهای بسیار متفاوت است و با توجه به جنس مواد کار، طراحی می‌شود.

در شکل زیر اجزای یک مته، ویژه کار روی فلزات را، می‌بینید.

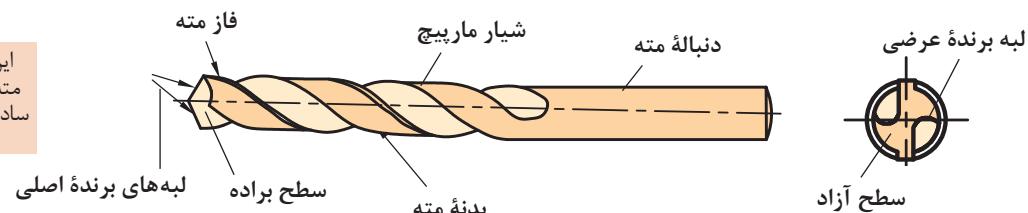

- متلهایی که برای سوراخ کاری مواد گوناگون مانند شیشه، چوب، فولاد، فلز نرم و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند، نمی‌توانند هم‌شکل باشند. جنس متنهای معمولاً از فولادهای ابزارسازی کربنی، آلیاژی یا کاربید است.
- با متلهای کربنی، سرعت انجام کار کم، با آلیاژی بیشتر و با کاربیدی باز هم بیشتر است.

یادداشت



دنباله: دنباله، بخشی از مته است که باید در ابزار گیر بسته شود و از بدنه نرم‌تر خواهد بود (چرا؟) **لبه برش:** لبه برش یا گوه وظیفه برش و نفوذ در مواد را دارد. منظور از تیز کردن مته، تنظیم همین لبه به کمک دستگاه سنگ دیواری است.

شیار براده: این شیار، براده‌ها را به بیرون هدایت می‌کند.


جان مته: جان مته، بخشی از نوک مته (باقی مانده بین دو شیار) است که عملاً براده‌برداری نمی‌کند. **اندازه مته:** متنهای با قطرهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر برندهای است فرعی و مارپیج که همان قطر مته را ساخته می‌شوند.

برای متلهای بزرگ‌تر می‌توان دنباله را مخروطی هم در نظر گرفت. البته دنباله مخروطی باعث دقت اندازه‌ای بیشتر سوراخ نیز خواهد شد.


نوک مته: نوک مته وظیفه برش و نفوذ به داخل مواد را دارد.

شیار مته: شیار مته وظیفه راهنمایی براده را به بیرون بر عهده دارد.

فاز مته: برای کم کردن سایش مته به دیوارهای سوراخ، بدنه آن را کمی لاغرتر می‌سازند، اما لبه باریکی به نام فاز را باقی می‌گذارند. فاز مته، لبه برندهای است فرعی و مارپیج که همان قطر مته را دارد و در حقیقت باقی‌ماندهای از بدنه است.

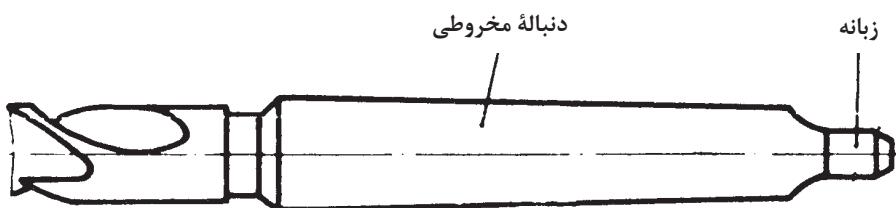

انواع مته

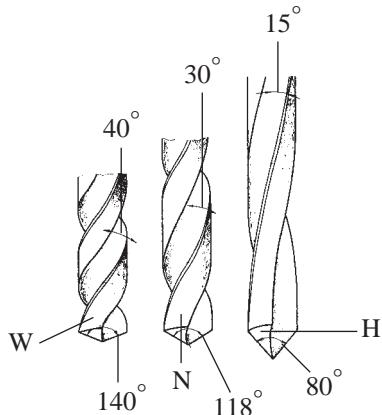


- مته‌های مارپیچ از نظر گام به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- مته با گام زیاد با نام H مناسب برای مواد سخت و مصنوعی؛
- مته با گام معمولی (متوسط) با نام N مناسب برای فولادها و مصارف عمومی؛
- مته با گام کم با نام W مناسب برای مواد نرم مانند مس و برنز.

فعالیت ۲


سه نوع مته H، N و W به قطر ۱۰ میلی‌متر را از انبار تحویل بگیرید. به کمک کولیس، گام و قطر آنها را روی فاز و دنباله، حداقل در ۵ نقطه اندازه بگیرید و آنها را یادداشت کنید. به کمک زاویه‌سنج، زاویه نوک آنها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. سپس با مشورت با دوستان آنچه را که در ارتباط با زاویه نوک، قطر و گام آنها به نظرتان می‌رسد یادداشت کنید و به دید هنرآموز برسانید.

تیز گردن مته

معمولًاً مته کند شده را می‌توان تیز کرد. این کار در زمانی که انتظار حداکثر دقت از مته‌کاری نباشد ایرادی ندارد. مته را دستی یا با دستگاه مته‌تیزکن، تیز می‌کنیم.




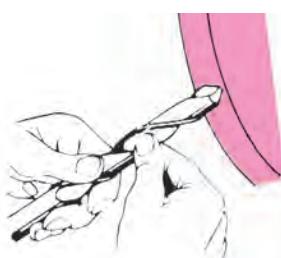


تیز گردن مته با دست و سنگ دیواری

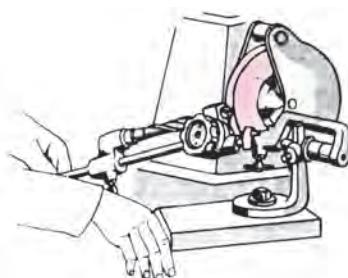

دستگاه مته تیزکن

در شکل‌های رویه‌رو مشاهده می‌کنید که می‌توان لبه‌های مته را با شابلون‌های ویژه کنترل و بازرسی کرد.

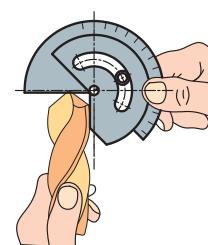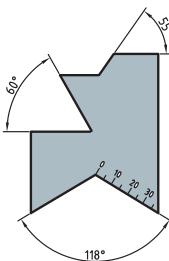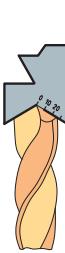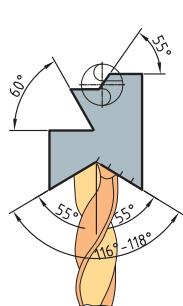

فعالیت ۲


پس از مشاهده تیز کردن مته توسط هنرآموز، از گفته‌های ایشان و از برداشت‌های خود (از فیلم و کتاب همراه و منابع دیگر)، گزارشی درباره چگونگی تیز کردن مته تهیه کنید. زیر نظر هنرآموز یک مته به قطر ۱۰ میلی‌متر را تیز کنید و جهت اظهارنظر به هنرآموز تحويل دهید.

فعالیت ۴

از چهار روش دستی برای تیز کردن مته می‌توان استفاده کرد. در خصوص آنها تحقیق کنید و گزارش تهیه شده را به نظر هنرآموز برسانید.

قابلیت‌های مته

به کمک مته فلز می‌توان در فلزات گوناگون مانند فولاد (سخت‌کاری نشده)، آلومینیم، چدن، مس، برنز و ... سوراخ ایجاد کرد. سوراخ‌ها را می‌توان در بدنه‌ها با عمق پیش‌بینی شده و در ضخامت‌های کمتر، به صورت راهبه در ایجاد کرد. در شکل زیر، انواع مته و سوراخ‌های تولید شده را ببینید.



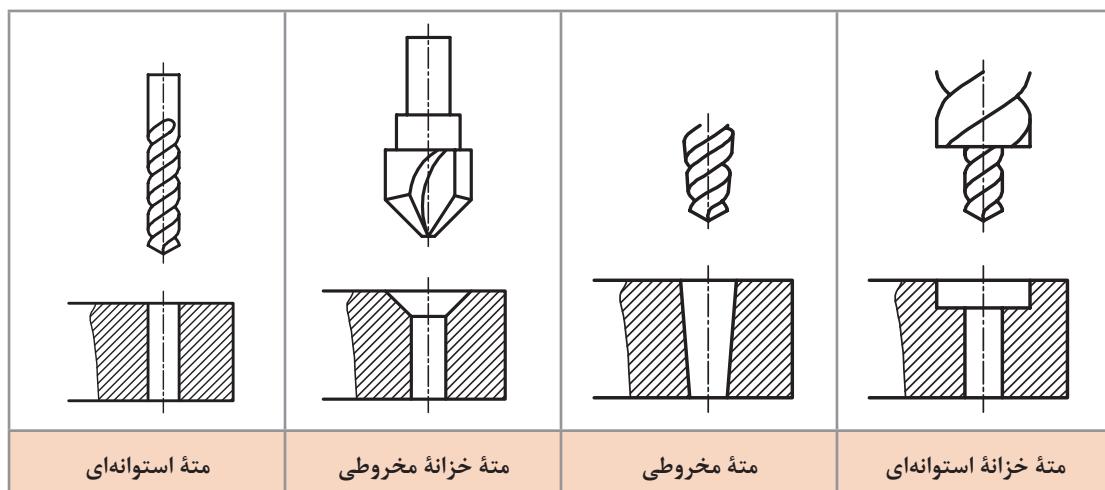


گیره‌بندی

گیره‌بندی قطعه کار برای سوراخ کاری، با توجه به شکل، اندازه قطعه و اندازه مته، بسیار متنوع است. یک اصل مهم آن است که:

در همه روش‌های تولید، اعم از دستی و ماشینی، بسته شدن قطعه کار به صورت صد درصد مطمئن و دقیق از اهم مسائل است.

وقتی امکان بستن قطعه به نحو مطلوب در گیره ماشین وجود نداشته باشد، می‌توان به وسیله ابزاری مانند روبنده، ابزار کمکی و گیره‌های مخصوص آن را جهت سوراخ کاری بست. در جدول زیر نمونه‌هایی از گیره‌بندی را مشاهده می‌کنید.

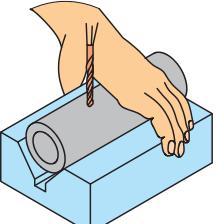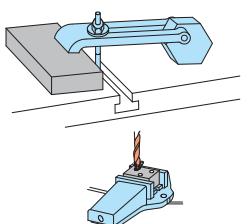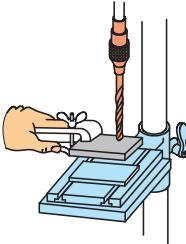		
قطعه کار فرم، قطر متّه کمتر از ۵ میلی‌متر	قطعه کار به هر اندازه، قطر متّه بیش از ۵ میلی‌متر	قطعه کار بزرگ یا طولانی، قطر متّه کمتر از ۵ میلی‌متر

فعالیت ۵

چند قطعه کار مختلف را آماده کنید. ابتدا با مشورت دوستان آنها را مورد گیره‌بندی کنید و به دید هنرآموز برسانید. سپس نظرات نهایی را در یک گزارش کار جمع‌آوری کنید و به هنرآموز تحویل دهید.

ماشین‌های متّه

برای متّه زدن روی کار، از ماشین‌های ویژه متّه استفاده می‌شود. این ماشین‌ها در انواع دستی مکانیکی، دستی برقی، پایه‌دار رومیزی و ستونی با توانایی‌های گوناگون موجود است. در تصاویر زیر نمونه‌هایی از آنها را ببینید. در شکل صفحه بعد بخش‌های اصلی ماشین متّه را ببینید.





به کمک این ماشین‌ها می‌توان متنه کاری را از قطر ۱ تا بالای ۴۰ میلی‌متر انجام داد. حرکت عمودی متنه برای فرو رفتن در کار می‌تواند دستی یا خودکار گفتنی است با معلوم بودن مقدار پیشروی (فرو رفتن متنه در کار) می‌توان زمان انجام کار را هم برآورد کرد.

پیشنهاد می‌شود برای متنه تا قطر ۵ میلی‌متر، کار پیشروی را با دست و بیشتر از آن را با دست یا با تنظیم خودکار ماشین انجام دهید. ضمناً در این مرحله، همواره کمترین پیشروی موجود در دستگاه را انتخاب کنید (البته با مشورت و زیر نظر هنرآموز).

یادداشت



مواد خنک کاری

در سوراخ کاری بر اثر اصطکاک لبه‌های برنده متنه با قطعه کار، گرما ایجاد می‌شود. این گرما می‌تواند با گذشتن از حد مجاز باعث سوختن و خرابی متنه شود. برای مثال، گرمای ۵۰۰ درجه موجب خرابی متنه فولاد تندربر (HSS) می‌شود. به منظور کاهش گرما و جلوگیری از سوختن متنه از مواد خنک کاری استفاده می‌شود. مایع متداول خنک کاری Z1 یا به اصطلاح روغن صابون است. این مایع شبیه روغن است. برای خنک کاری یک لیتر روغن صابون را در ۱۵ لیتر آب حل می‌کنیم. استفاده از این مایع از دو نظر مفید است. اول آنکه به سبب وجود آب زیاد در آن، سرعت خنک کنندگی بالایی دارد و دوم آنکه ضد خورندگی و زنگ زدن است. این مایع ویژه متنه کاری روی فولادهاست. برای سوراخ کاری روی مس، برنز و آلومینیوم به مایع خنک کننده نیاز نیست. (چرا؟)

فعالیت ۶

پرسش‌های زیر را پس از بررسی‌های لازم پاسخ دهید.

- ۱ ماده خنک‌کاری برای فولاد ساختمانی، چدن و مس چیست؟
- ۲ چرا برای برخی از فلزات مانند برنج، آلومنیوم و ... از مایع خنک‌کاری استفاده نمی‌شود؟
- ۳ چرا برای فلزات نرم از متّه تیپ W استفاده می‌شود؟
- ۴ ویژگی‌های مهم مایع Z1 چیست؟

فعالیت ۷

درباره چگونگی تهیّه مایع خنک‌کاری آب‌صابون تحقیق کنید. تفاوت آب‌صابون سالم و فاسد را بررسی و گزارش آن را به نظر هنرآموز برسانید.

آماده‌به‌کار کردن ماشین متّه

اصلًاً پیش از شروع به کار با هر ماشینی باید از درستی و سالم بودن آن اطمینان داشته باشیم.

هشدار

هرگز با وسیله‌ای که آشنا نیستید کار نکنید.



کار با ابزارهای برقی (و حتی دستی) نیازمند داشتن اطلاعات اولیه و دقیق از چگونگی کارکرد و خطرات احتمالی و نکات ایمنی مربوط به آن است. ابزارهای سوراخ‌کاری متّه دستی و پایه‌دار نیز از این قاعده جدا نیست.

- پیش از شروع به کار به نکته‌های زیر توجه کنید:
- ۱ از گیره‌بندی کامل کار مطمئن شوید.
 - ۲ متّه مورد نیاز را با دقت انتخاب کنید (با خواندن اندازهٔ متّه که روی دنباله نوشته شده و با اندازه‌گیری روی فاز، از درستی متّه اطمینان حاصل کنید).
 - ۳ از تیز و سالم بودن لبه‌های برش اطمینان حاصل کنید.
 - ۴ متّه را با دقت در سه‌نظام بیندید و از محکم بودن هنرآموز، خواهد بود.
- و نداشتن لنگی مطمئن شوید.

پیشنهاد: برای متّه‌های بزرگ‌تر از قطر ۸ میلی‌متر، می‌توانید از یک پیش‌متّه، با قطری در حدود جان‌متّه، استفاده کنید. دقت کنید که برای متّه‌های بزرگ‌تر، مثلًاً ۲۰، هم به همین ترتیب از پیش‌متّه‌هایی با قطر حدودی جان‌متّه استفاده می‌شود.


عملیات سوراخ کاری

مطابق آنچه از صحبت‌های هنرآموز، مشاهده فیلم و مشورت دریافت کرده‌اید ماشین متنه را آماده‌بکار کنید. همه تنظیمات باید، در هر مورد به دید و تأیید هنرآموز برسد. اینک آمادگی کار با ماشین متنه را دارد.

پیشنهاد: اگر قبل از کار با ماشین‌های متنه بر قی، چند مورد سوراخ کاری با ماشین متنه مکانیکی انجام شود بهتر است.

فعالیت ۸

- متنهای $4/5$ ، $5/5$ ، 7 و $8/5$ را آماده کنید. پس از **۱** دورهای مناسب تئوری را برای متنهای محاسبه کنید (متنهای از فولاد تندری، قطعه کار فولاد ساختمانی و سرعت برش مجاز 24 متر بر دقیقه).
- ۲** قطعه کار را در گیره بیندید. این قطعه کار می‌تواند تسمه‌ای به ضخامت 10 میلی‌متر، خطکشی شده و سنبه‌نشان خورده باشد. متنه $4/5$ را بیندید و دور را **۳** دستگاه متنه ستوانی را چند بار بررسی کنید تا مطمئن شوید مشکلی ندارد. این کار لازم است، با **۴** گزارش کار را آماده کنید و نظرات هنرآموز را دریافت نمایید.
- ۵** اطلاعات دریافتی از مشخصات دستگاه و توضیحات هنرآموز، به خوبی انجام شود.

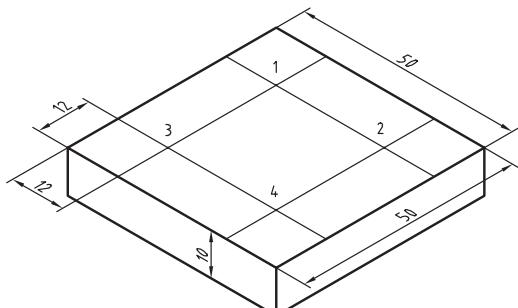

فعالیت ۹

قطعه‌ای مطابق شکل را به وسیله متنهای به قطر 8 میلی‌متر با سرعت برش 24 متر بر دقیقه سوراخ کاری نمایید.


- ۱** پس از خطکشی قطعه سنبه نشان سوراخ کاری را در محل‌های خطکشی شده بزنید. معمولاً شما باید دور کمتر نزدیک به این دور را انتخاب کنید. اما در حال حاضر دور را روی 250 تنظیم کنید.

توصیه اکید: تمام مراحل کار را باید زیر نظر هنرآموز و پس از مشورت و کسب اجازه انجام دهید.

- ۲** کار را گیره‌بندی کنید (در گیره روی میز ماشین بیندید) و به دید هنرآموز برسانید.
- ۳** سوراخ شماره 1 را مستقیماً با متنه 8 و پس از تنظیم دقیق، بزنید.
- ۴** دور دستگاه را روی 700 تنظیم کنید و به کمک متنه 3 ، یک پیش‌متنه در مرکز 2 بزنید.
- ۵** با متنه 8 و با همان دور 250 ، سوراخ شماره 2 را متنه‌کاری کنید.
- ۶** سوراخ‌های شماره 3 و 4 را نیز مانند سوراخ‌های شماره 1 و 2 متنه‌کاری کنید.
- ۷** در پایان نظر خود را در مورد سوراخ کاری با پیش‌متنه و بدون آن بنویسید و به هنرآموز تحويل دهید.

فعالیت ۱۰

قطعه کاری با ابعاد نقشه، از فولاد ساختمانی (St37) انتخاب کنید و سنبه‌نشان سوراخ کاری را طبق نقشه بزنید (نشانه‌گذاری t به معنی ضخامت قطعه است).

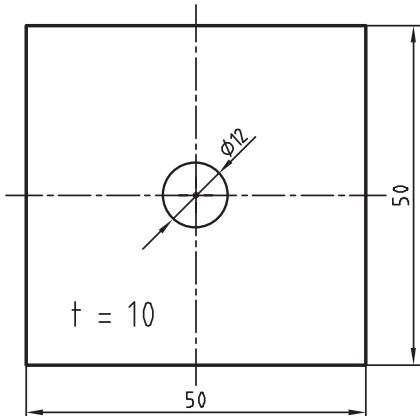


فعالیت ۱۱

قطعه شاسی (شماره ۳) را با دقت گیره‌بندی کنید. این قطعه پیش از این خط کشی و سنبه‌نشان کاری شده است. قطعه را مطابق نقشه (چهار مورد راهبهدر و سه مورد بن‌بست) سوراخ کاری کنید.

۱ ابتدا دور دستگاه متنه را روی ۲۵۰ تنظیم کنید. اگرچه دور پیشنهادی ۷۶۰ می‌باشد). دور، باید زیر نظر مستقیم هنرآموز انجام گیرد و تمام کارها جزء‌به‌جزء طبق نقشه صورت پذیرد.

۲ کار را به گونه‌ای مطمئن گیره‌بندی نمایید. **۳** تمام شرایط و تنظیمات را به دید هنرآموز برسانید. **۴** در صورت تأیید هنرآموز، کار را سوراخ کاری کنید. **۵** پیش‌متنه ۴ استفاده کنید. در تمام مراحل، حرکت

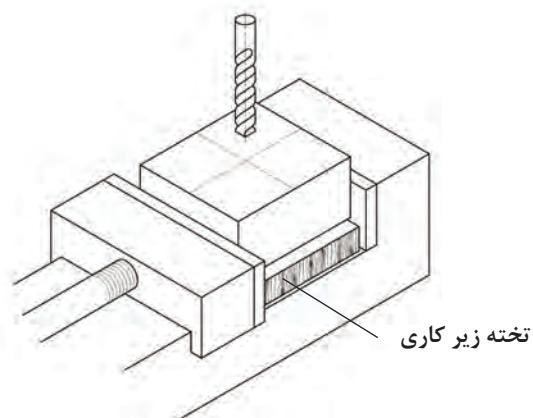


- ۱ دو عدد متّه ۴ و ۲۰ (با دنباله مخروطی) را آماده سوراخ کنید.
- ۲ آن گاه ماشین متّه را روی دور ۲۵۰ تنظیم کنید.
- ۳ کار را با دقت و کاملاً مطمئن در گیره ماشین دستگاه سوراخ کنید.
- ۴ تمام شرایط و تنظیمات را به دید هنرآموز برسانید.
- ۵ در صورت تأیید هنرآموز، کار را با دست، سوراخ کاری کنید.
- ۶ آن گاه ماشین متّه را روی دور ۲۰۰ تنظیم کنید (متّه ۴ در حدود جان متّه است).
- ۷ کار را با دقت و کاملاً مطمئن در گیره ماشین دستگاه را دستگاه را روی دور ۵۰۰ تنظیم کنید و متّه ۴ را ببندید.
- ۸ تمام شرایط را به دید هنرآموز برسانید.
- ۹ در صورت تأیید هنرآموز، پس از تأیید هنرآموز، متّه ۴ را بزنید و کار را

اکنون با ابزار مخصوص (گوه) طبق شکل، به کمک ضربه با چکش سبک، متّه را خارج کنید (دقت کنید که تمام موارد بستن و باز کردن متّه باید زیر نظر هنرآموز انجام شود).

در خاتمه، گزارش کار را بنویسید. ضمناً به دو پرسش زیر نیز پاسخ دهید.

۱ چرا از متّه ۴ در مرحله اول استفاده کردیم؟

۲ چرا مجاز به استفاده از پیشمتّه دیگری نیستیم.

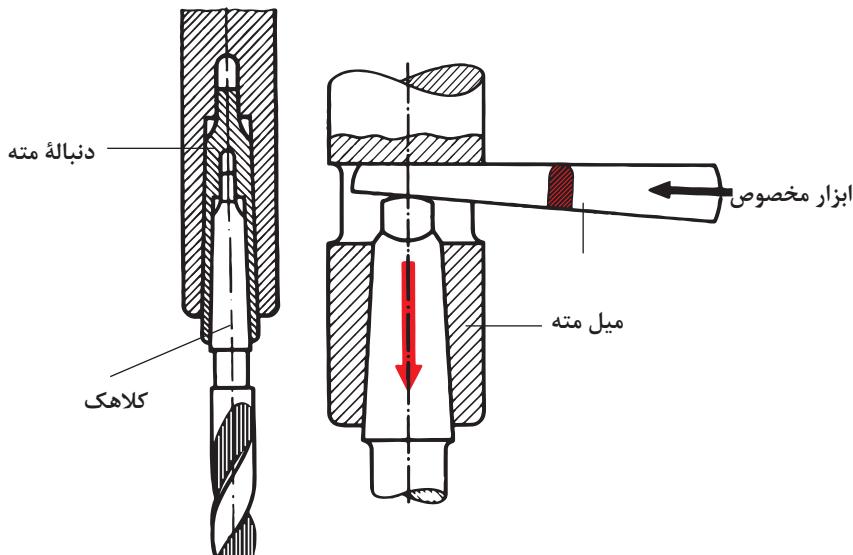

فعالیت ۱۲


سوراخ کاری های باقیمانده مورد نیاز برای قطعات تانکر را انجام دهید.

تحقيق

- ۱ تحقیق کنید که چرا دستگاه متّه رومیزی یا ستونی موجود در کارگاه برای متّه به قطر ۱ یا ۰/۵ میلی متر مناسب نیست.
- ۲ کارگری با متّه ۱۰، مواد مسی را سوراخ کاری می کند اما با هر دور تنظیمی، به براده برداری مطلوب نمی رسد، اشکال از کجاست؟

ارزشیابی هنرجو در پودمان سوراخ کاری

شرح کار:

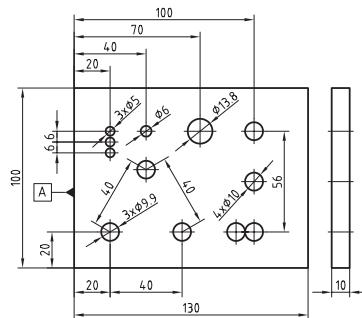

استاندارد عملکرد:

سوراخ کاری سوراخ های استوانه ای روی قطعات فولادی به وسیله دستگاه دریل مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO2768-m شاخص ها:

۱- قطر سوراخ ها براساس نقشه ۲- موقعیت سوراخ ها براساس تولرانس نقشه

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت به شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهويه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میزکار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خطکش فلزی ۳۰۰ میلی متر، کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۵/۰، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰x۴۰۰، سنبه نشان ۶۰، سوزن خطکش ۳۰ و پایه دار، سوهان تخت ۲۵۰ خشن و متوسط و نرم، شابر سه گوش ۱۵۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی، شابلون قوس (۱۵/۵-۲/۵)، زبری سنج مخصوص سوهان، شابر تخت به طول ۲۰۰ و پهنه ای ۱۵

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات سوراخ کاری	۳	۲	
	شاخص های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفشه اینمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲	*
	میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۴

پیچبری



ساخت پیچ و مهره و ایجاد دندانه روی میله و درون سوراخ برای برقراری اتصال و یا انتقال حرکت به کمک ابزاری به نام حدیده و قلاویز، تواناتر شدن در ماشین سازی و بالا بردن دقت فرد فنی را به همراه دارد.

واحد یادگیری ۴

شاپستگی پیج بری

مقدمه

در اتصالات موقت، استفاده از پیج و مهره یکی از رایج‌ترین روش‌ها است. معمولاً در ساخت اجزاء اتصال مانند پیج و مهره از ابزاری مانند حدیده و قلاویز استفاده می‌شود. روش‌های تولید پیج و مهره که در این پودمان توضیح داده می‌شود روش دستی یعنی استفاده از قلاویز و حدیده دستی است.

استاندارد عملکرد

ساخت مهره فولادی به وسیله قلاویز دستی مطابق نقشه


ساخت پیج فولادی به وسیله حدیده دستی مطابق نقشه

پیش نیاز و یادآوری


برای درک بهتر این واحد یادگیری هنرجو باید توانایی اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، خط‌کشی و علامت‌گذاری، سنبه‌نشان کاری، سوهان کاری و نقشه‌خوانی را داشته و همچنین شاپستگی‌های غیرفنی مانند انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری، استفاده درست از مواد و تجهیزات، رعایت مسائل زیست‌محیطی و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را کسب کرده باشد.

قلاویز کاری

به شکل های زیر دقیق کنید، روش هایی برای اتصال جداسدنی دو قطعه دیده می شود.

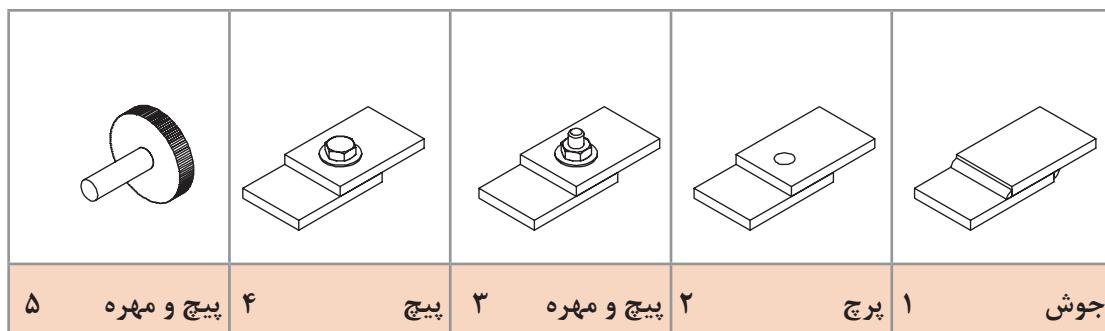


شماره های ۳، ۴ و ۵ را با دقیق بیشتری بررسی می کنیم.

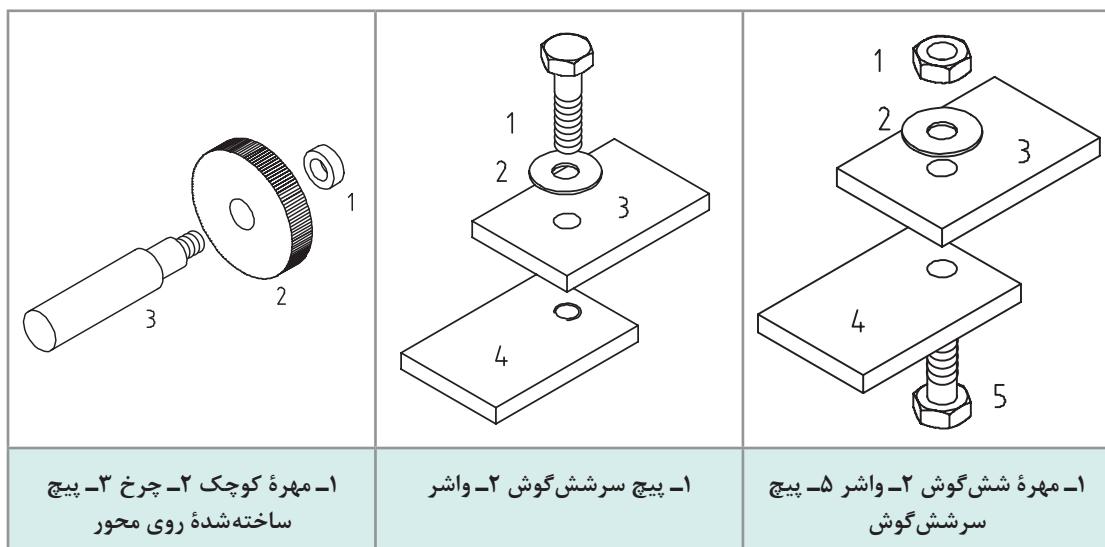

همان گونه که در شکل های بالا دیده می شود، در هر مورد سوراخ دندانه شده ای وجود دارد که به آن مهره می گویند.

مهره

مهره سوراخی استوانه ای است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (مانند مهره شش گوش) یا در بدنه دستگاه ساخته شود.

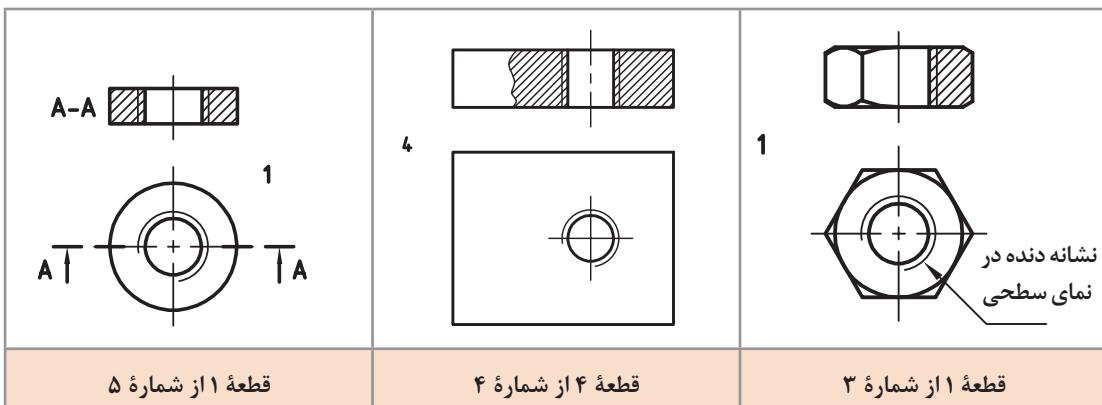


در نقشه برش مهره را با خط ضخیم (دیواره سوراخی که با متنه ایجاد می‌شود) و یک خط نازک، که نشانه دندانه است، نمایش می‌دهیم. در نمای سطحی (افقی) نیز طبق استاندارد، علامت دندانه به صورت $\frac{3}{4}$ رسم می‌شود.

اگر مهره را بدون علامت برش در نظر بگیریم، هم سوراخ متنه (قطر داخلی مهره) و هم علامت دندنه با خطچین، به طور معمول نمایش داده می‌شود.

دندانه در مهره

بنا بر کاربردهایی که مهره‌ها دارند، فرم دندانه آنها متفاوت است. مهره‌هایی که برای اتصال به کار می‌روند، دارای دندانه مثلثی هستند و زاویه آنها 60° درجه است.

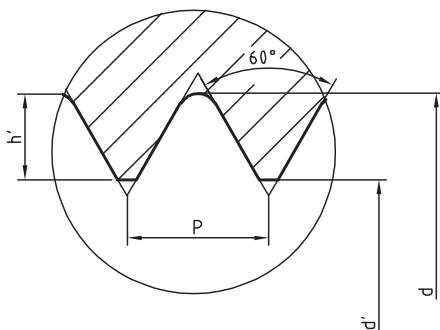


گام

گام همان پیشروی مهره در هر دور گردش یا فاصله $P/5413$ را می‌توان از رابطه $h = P \cdot \sin(30^\circ)$ بدست آورد. بین نوک دو دندانه مجاور است. مهره‌های اتصال را عموماً در جهت عقریه ساعت محکم می‌کنند. روشن است که مهره هر چه کوچک‌تر باشد، گام آن هم کمتر خواهد بود. گام را می‌توان با P نشان داد.

گودی دندانه: بلندی دندانه یا گودی آن با توجه به متریک خشن با اندازه نامی ۸ میلی‌متر، دندانه مثلثی مهره نوشته می‌شود. برای نمونه، $M8$ به معنی «پیچ گودی دندانه: بلندی دندانه یا گودی آن با توجه به متریک خشن با اندازه نامی ۸ میلی‌متر، دندانه مثلثی مهره نوشته می‌شود. برای پیچ‌های اتصال، گودی گام، اندازه‌گیری می‌شود. برای پیچ‌های اتصال، گودی

یا مهره با هر اندازه نامی، گام‌های گوناگونی در نظر می‌گویند. عموماً گام خشن نوشته نمی‌شود اما گام گرفته است. در هر مورد بزرگ‌ترین گام استاندارد را ظریف نوشته می‌شود. گام خشن یا دندانه خشن و از آن کمتر را دندانه ظریف

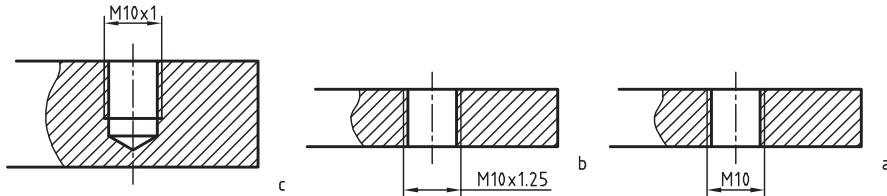


در شکل a، مهره با دندانه خشن یعنی گام $1/5$ است. در شکل‌های b و c مهره با دندانه‌های ظریف یعنی گام $1/25$ و 1 است. برای نمونه مهره‌های M10 استاندارد متریک در گام‌های 1 و $1/25$ به عنوان ظریف و در گام $1/5$ به عنوان خشن ساخته می‌شود.

فعالیت ۱

با بررسی و جستجو در محیط خود (کارگاه یا بیرون از آن) نمونه‌هایی از اتصال به کمک پیج و مهره را شناسایی کنید و با تهیه گزارشی آن را به هنرآموز تحویل دهید (حداقل ۱۰ مورد).

فعالیت ۲

نقشه کامل شاسی به صورت زیر است.

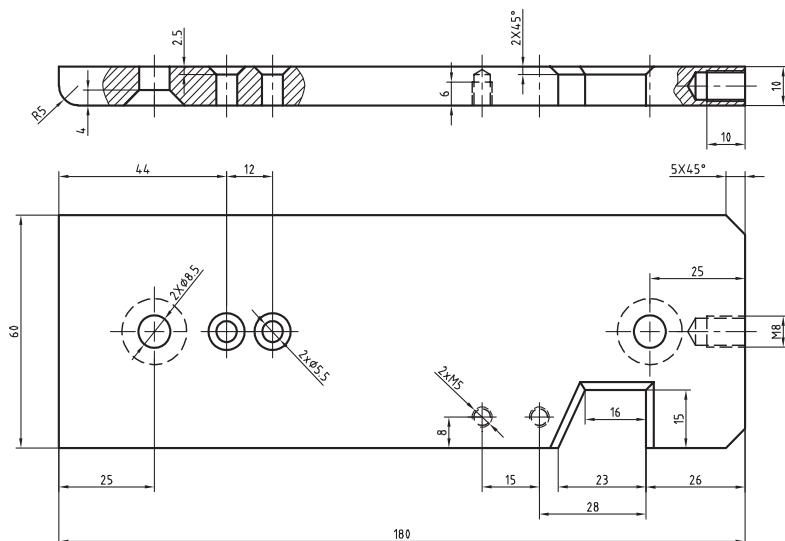

پس از بررسی دقیق آن، معین کنید که چه تعداد سوراخ رزوه شده در آن موجود است و اندازه‌های نامی آنها چیست. آیا می‌توانید بگویید اندازه نامی پیچی که در آنها بسته می‌شود چیست؟ این مهره‌ها خشن هستند یا ظریف؟ چگونه به این نتیجه می‌رسید؟ مهره‌های موجود را به در هستند یا بن‌بست؟

ساخت مهره

شاید از خود سؤال کنید که در کشتی چه نیازی به حدیده کاری و قلاویز کردن است. اما در تعمیر کشتی، موتور و تجهیزات دیده شده است که پیچ یا مهره‌ای به دلیل‌های مختلف، از بین رفته و مشابه آن در دسترس نمی‌باشد. لذا تعمیر کار به وسیله حدیده کاری و قلاویز، مشابه آن پیچ یا مهره را می‌سازد و استفاده می‌کند. برای ساخت مهره باید ابتدا سوراخی در کار ایجاد کرد. آن گاه با ابزاری به نام قلاویز، این سوراخ را دندانه‌دار نمود.

قطر متنه را با d' و قطر نامی مهره را با d نمایش می‌دهیم.

طبق استاندارد، قطر متنه را می‌توان دقیقاً $d = d' - 1/0826p$ به دست آورد (زیرا $d' = d - 2 \times 0.05413p$). مسئله: قطر متنه برای مهره‌های M₅, M₆, M₁₀, M₁₈ و M₂₀ را محاسبه کنید. در صورتی که گام‌ها به ترتیب ۱/۵، ۰/۸، ۲/۵، ۱/۲۵، ۰/۵ و ۲/۵ باشد.

$$d = d' - 1/0826 \times 0.05 = 4/13392 - 5 = 4/13392$$

نتایج برای همه موارد در جدول زیر مرتب شده است.

M ₂₀	M ₁₀	M ₈	M ₆	M ₅	مهره
۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	۱	۰/۸	گام
۱۷/۲۹۳۵	۸/۳۷۶۱	۶/۶۴۶۷	۴/۹۱۷۴	۴/۱۳۳۹	قطر دقیق
۱۷/۵	۸/۵	۶/۷	۵	۴/۲	قطر متنه پیشنهادی



قلاویز

ساده‌ترین و عمده‌ترین راه ساخت مهره‌های کوچک، به کاربردن ابزاری به نام "قلاویز" است. با این روش می‌توان هم با دست و هم با ماشین، مهره ساخت.

قلاویز در حقیقت پیچی است شامل شیارهای براده و لبه‌های برنده. قلاویزهای دستی را بیشتر در گروه‌های سه‌تایی و گاهی دو‌تایی یا تکی می‌سازند. گروه سه‌تایی معمولاً عمومی هستند. از گروه دو‌تایی برای مهره‌های

راه به در کوتاه و از تکی برای ورق‌ها استفاده می‌شود. در گروه سه‌تایی، قلاویز پیشرو وظیفه ساخت مقدماتی مهره را تا حدود ۵۵ درصد و قلاویز میان‌رو حدود ۳۰ درصد را انجام می‌دهد. باقی مانده قلاویز (حدود ۱۵ درصد) نیز توسط قلاویز پسرو انجام می‌شود. این قلاویز که مهره را تکمیل می‌کند وظایف دیگری از قبیل به اندازه دقیق رساندن و پرداخت کاری را نیز بر عهده دارد.

برای شناسایی قلاویزها، علاوه بر شکل دندانه، روی دنباله، خطوطی دوار یا مستقیم موجود است. برای استفاده از قلاویز، باید از دسته قلاویز استفاده کرد. این دسته متناسب با اندازه قلاویز طراحی شده است.

c	b (راجح تر)	a	
			پیشرو
			میان‌رو
			پسرو

فعالیت ۳

- پسرو مشخص کنید.
- ۱ قلاویز پیشرو، میان‌رو و پسرو در سری موجود یک سری سه‌تایی قلاویز M8 - یک مهره شش گوش M8 - شابلون دندنه شمار
- چگونه مشخص شده است؟
- ۲ قلاویزها را به ترتیب در مهره (با دست) بچرخانید اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید:
- ۳ روی قلاویز شما نوشته شده است M8. گام آن از ۱ روی نظر لقی، آنها را مقایسه کنید.
- ۴ کلیه دریافت‌های خود را به صورت گزارش، تحويل چه نوعی (ظریف یا خشن) است؟
- ۵ به کمک دندنه، گام دندانه قلاویز را روی قلاویز هنرآموز دهید.

فنون قلاویزکاری

عمل ساخت مهره را به کمک قلاویز، قلاویزکاری می‌گویند. برای قلاویزکاری قطعات کوچک:

- آن را به صورت کاملاً افقی به گیره می‌بندیم.
- قلاویز پیشرو را داخل آن می‌گذاریم. ابتدا با دست و سپس با دسته قلاویز، از جا افتادن قلاویز مطمئن می‌شویم (اکنون با وارد کردن نیروی عمودی متعادل، قلاویز را در گیر می‌کنیم اما بعد از آن به هیچ عنوان نیروی عمودی وارد نمی‌کنیم. چه در این مرحله و چه در حین کار اصلی).
- به کمک گونیا و کنترل از هر طرف، از جا افتادن عمودی قلاویز مطمئن می‌شویم.
- قلاویز را به آرامی و در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم تا کار تمام شود.
- قلاویز را بیرون می‌آوریم و قلاویز میان‌رو را بدون فشار عمودی در کار می‌چرخانیم.
- با قلاویز پسرو کار را تمام می‌کنیم.




- در تمام مراحل کار از مواد خنک‌کننده، مانند آب‌صابون (برای فولاد) و روغن استفاده می‌کنیم.
- قلاویز را فقط در جهت عقربه ساعت می‌چرخانیم.
- بهتر است برای شروع، کار را روی سوراخ راهبهدر و با قلاویز مثلًا M8 و عمق مهره ۶ تا ۱۰ میلی‌متر انجام دهیم.
- بهتر است پیش از قلاویزکاری با متنه خزینه، لبه‌های تیز سوراخ را از بین ببریم.
- دسته قلاویز باید متناسب با اندازه قلاویز باشد.
- قلاویز را فقط در جهت عقربه ساعت می‌چرخانیم، یعنی به هیچ وجه روی آن فشار عمودی وارد نمی‌کنیم.
- فشار آوردن روی یک طرف، دسته قلاویز، موجب شکستن قلاویز می‌شود.

فعالیت ۴

با توجه به دریافت‌هایتان از سخنان هنرآموز و بررسی همه‌جانبه فیلم، چگونگی قلاویزکاری را شرح دهید. در این گزارش باید تمامی شکل‌ها توسط خودتان ترسیم شود. گزارش، شامل انتخاب قلاویز M10، اجرای محاسبات لازم برای رسیدن به قطر متنه و آن‌گاه متنه پیشنهادی خواهد بود.

فعالیت ۵


- یک قطعه 50×50 به ضخامت ۱۰ را انتخاب و مطابق M5 کنترل کنید.
- در چهار مورد سنبه‌نشان بزنید.
- هنگام استفاده از قلاویز پیشرو به محض آنکه بزنید (در تمام مراحل کار، استفاده از خنک‌کننده و روان‌ساز، الزاماً است).
- به ترتیب سوراخ‌هایی به قطر $8/5$ ، $6/7$ ، 5 و $4/2$ با قلاویزهای M10، M8، M6 و M5 مهره بسازید.
- دقت شود که در شروع کار با قلاویز، فشار دست بر دسته قلاویز بسیار کم و کاملاً متعادل (در هر دو طرف یکسان) باشد. فشار با انگشتان خواهد بود. برای قلاویز M5 و M6 طول دسته قلاویز حداکثر شش اینچ و برای قلاویزهای M8 و M10 حداکثر ده اینچ انتخاب شود.
- مهره‌های ساخته شده را با پیچ‌های M6، M8، M10 باشد.

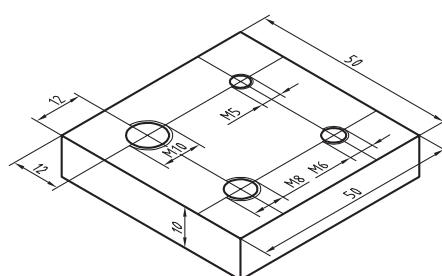

فعالیت ۶

یک قطعه مانند شکل آماده کنید و آن را سنبه‌نشان بزنید.

سوراخی به عمق ۱۶ و با مته ۶/۷ در وسط آن ایجاد کنید. سپس مهره M8 و با گودی ۱۲ میلی‌متر بسازید. دقت مهره ساخته شده را با یک پیچ M8 کنترل کنید. نکتهٔ یاد شده در فعالیت قبل را دقیقاً در نظر داشته باشید.

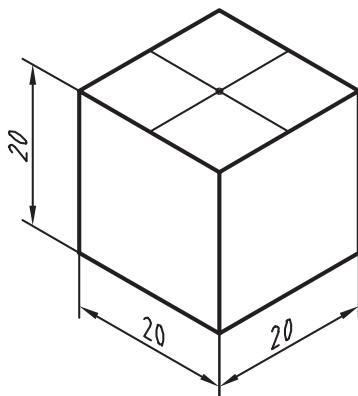

قلاؤیز ممکن است به دلیل رعایت نکردن اصول، (فسار زیاد، کج بودن در داخل سوراخ، کوچکی سوراخ و ...) بشکند. در صورت بروز چنین اتفاقی، موضوع را بی‌درنگ به هنرآموز اطلاع دهید.


هشدار



فعالیت ۷

میل‌گردی به قطر ۲۰ را آماده کنید. در یک پیشانی آن، پس از خط‌کشی و تعیین مرکز، سنبه‌نشان بزنید. آن را به کمک دو قطعه V شکل در گیره ببندید و سوراخ ۸/۵ به عمق ۲۰ بزنید. سپس آن را به عمق ۱۵ میلی‌متر با قلاؤیز M10 دندانه‌دار کنید.

کار، به دلیل بسته شدن در گیره، نباید صدمه ببیند. به همین جهت، چه در هنگام سوراخ‌کاری و چه در هنگام قلاؤیزکاری، باید آن را در میان دو قطعه V شکل، در گیره بست.

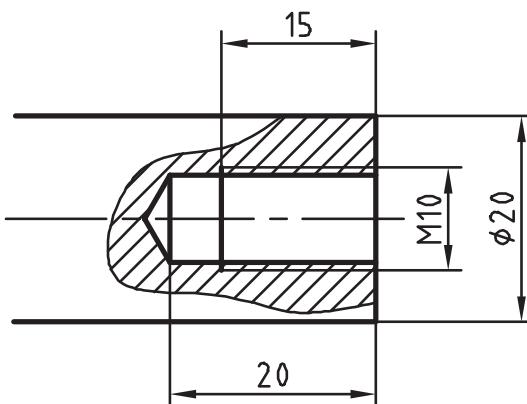


فعالیت ۸

قطعه کار شاسی را (که پیش از این سوراخ‌کاری شده) قلاؤیزکاری کنید. در پایان با پیچ‌های آماده، دقت مهره‌ها و میزان لازم پیچیدن پیچ را بررسی کنید.


کار روی مواد دیگر

ساخت مهره در موارد دیگر مانند برنز، آلومینیوم، چدن، مواد مصنوعی نرم یا سخت و ... نیز انجام می‌شود؛ اما همان‌گونه که همه مواد با یک نوع مته قابل سوراخ کاری نیستند، قلاویزها نیز، می‌توانند متنوع باشند. در شکل، زاویه‌های گوه β ، آزاد α و براده γ برای دو نوع قلاویز دیده می‌شود. در شکل α ، زاویه آزاد برابر است با صفر. در نتیجه این قلاویز برای مواد نسبتاً سخت مناسب‌تر است (مثلاً برای فولاد ساختمانی). در قلاویز b زاویه آزاد وجود دارد. این قلاویز برای مواد نرم مناسب‌تر است. وجود زاویه آزاد به دلیل اصطکاک کمتر به حرکت سریع‌تر قلاویز کمک می‌کند.

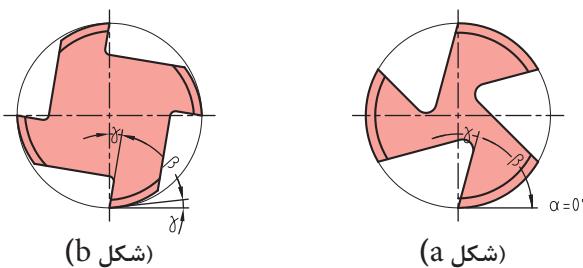

قلاویزهای ماشینی

قلاویزهای ماشینی نیز وجود دارد که اغلب مارپیچ و یک عددی هستند. جنس قلاویزها از فولاد تندری یا HSS است.

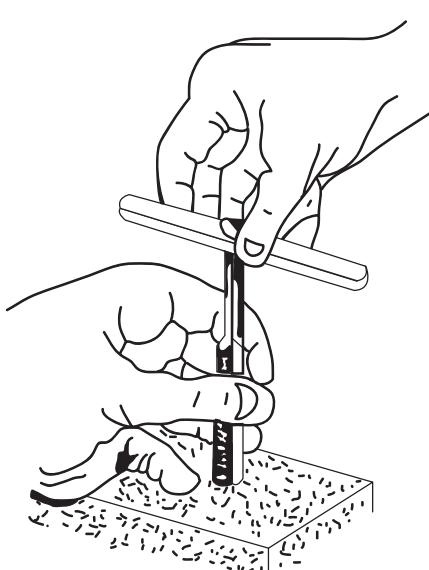

پیچ‌های دیگر

به کمک قلاویز می‌توان انواع دیگر دندانه را برای اتصال ساخت. از آن جمله است مهره‌های چپ‌گرد و مهره‌های اینچی (که با قلاویز چپ‌گرد و قلاویزهای اینچی ساخته می‌شوند).

برای استفاده از قلاویزهای کوچک، مانند M^3 و M^4 ، از دسته قلاویز کوچک که با یک دست می‌گردد استفاده کنید.

قلاویزهای مربوط به پیچ‌های اتصال در تمام موارد متريک یا اينچي، هم برای گام‌های خشن و هم برای گام‌های ظريف در بازار موجود است.


فعالیت ۹

ساخت مهره‌های باقی‌مانده مورد نیاز برای قطعات تانکر را انجام دهید.


حدیده کاری

حدیده کاری یکی از فنون فلزکاری مقدماتی است که در آن میله‌های استوانه‌ای یا مخروطی را با ابزاری به نام حدیده، به صورت پیچ در می‌آورند.

پیچ: پیچ میله‌ای است استوانه‌ای یا مخروطی که روی آن شیارهایی به نام دندانه، به صورت مارپیچ و با فاصله مساوی ایجاد شده است. تعریف دیگری نیز برای پیچ وجود دارد: متحرک M با سرعت یکنواخت در خط مستقیم حرکت می‌کند و استوانه D با سرعت یکنواخت می‌چرخد. اثر M روی D یک پیچ است.

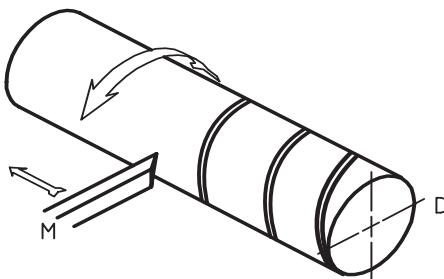


پیچ در حقیقت شیاری است که به شکل‌های متفاوت و هدف‌های گوناگونی از قبیل ایجاد اتصال یا انتقال حرکت ساخته می‌شود. در شکل زیر یک پیچ اتصال را می‌بینید که برای چرخاندن آن از پیچ‌گوشی استفاده می‌شود. جزئیات دندانه را در شکل A می‌بینید.

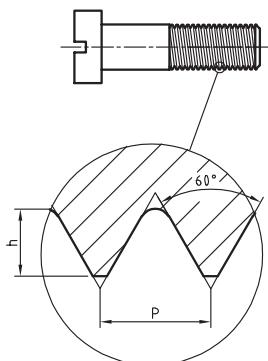

گام (P): گام، میزان پیشروی در هر دور است. نظر به اینکه پیچ، قطعه‌ای آشناست، در نمایش نقشه‌ای آن از خط نازک ممتد برای معرفی دندانه استفاده می‌شود. پس می‌توان پیچ را به صورت روبرو و بسیار ساده نمایش داد. مطابق شکل، d اندازه نامی پیچ، طول دندانه شده و b طول نامی پیچ است.


گودی دندانه: برای پیچ اتصال، گودی (عمق) دندانه را از رابطه $h = 0.6134p$ به دست می‌آوریم.

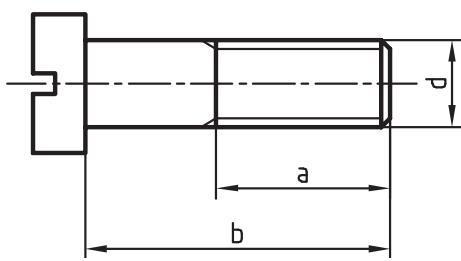

بادداشت



اگر پیچ در جهت عقربه‌های ساعت بسته شود به آن راست‌گرد و اگر در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بسته شود به آن چپ‌گرد می‌گویند. پیچ چپ‌گرد را با علامت L مشخص می‌کنند؛ مانند M10-LH برای نموده پیچ داده شده در شکل را می‌توان با ۳۵ M10-۳۵ معرفی کرد که به مفهوم پیچ متريک با زاویه ۶۰ درجه و دندانه خشن با اندازه نامی ۱۰ و طول ۳۵ می‌باشد.

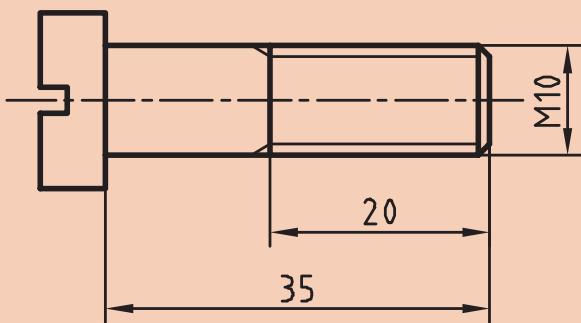


بادداشت



می‌توان با نگاه کردن به دندانه‌ها، چپ‌گرد و راست‌گرد بودن آنها را تشخیص داد. به این ترتیب که اگر دندانه به سمت راست و بالا برود، راست‌گرد و اگر به سمت چپ و بالا برود، چپ‌گرد است. در شکل، انواع پیچ و کاربرد آن را می‌بینید.



دندۀ مثلثی
اتصال

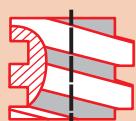

دندۀ مربعی
انتقال حرکت



دندۀ ذوزنقه‌ای
انتقال حرکت




دندۀ اره‌ای
انتقال حرکت




دندۀ گرد
آب‌بندي

پیچ در نقشه

در اینجا به نمونه‌هایی از نقشهٔ پیچ نگاه کنید:

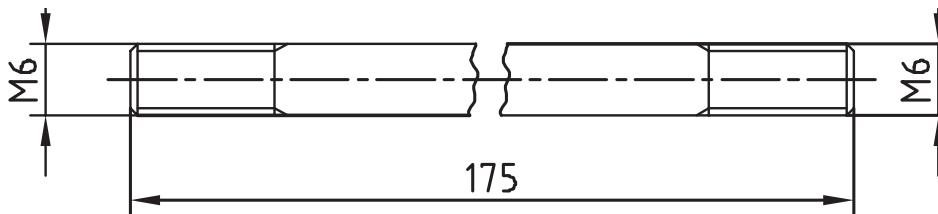

این قطعه معرف میله‌ای است با قطر ۶، که در دو سر دندانه شده است. پیچ ساخته شده در هر دو سر راست‌گرد است. شکستگی در وسط میله، به منظور کوتاه‌تر کردن طول تصویر برای قطعه بلند با طول یک‌واخت رایج است.

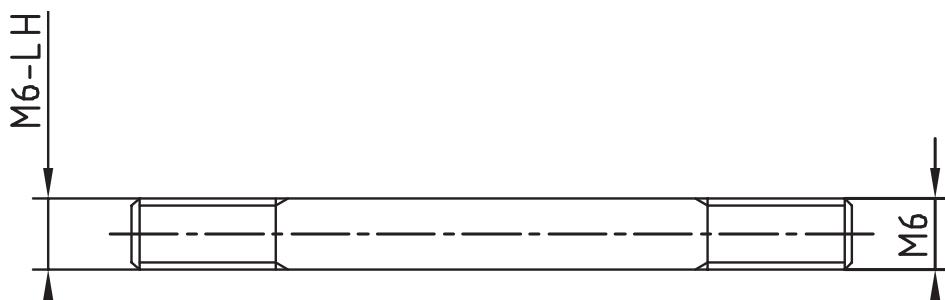


این قطعه معرف محوری با دندانه راست‌گرد در سمت راست و چپ‌گرد در سمت چپ (مانند محور سنگ دیواری) است.

در جدول صفحهٔ بعد چند نوع پیچ معروف را با نشانه‌های اختصاری آنها می‌بینید (یکسان برای پیچ و مهره). گفتنی است سه مورد ذوزنقه‌ای، مربعی و اره‌ای، پیچ‌های حرکتی هستند که باید علاوه بر قطر نامی، گام آنها در همهٔ شرایط (چه راست‌گرد و چه چپ‌گرد) داده شود.


از پیچ‌های حرکتی که برای ایجاد حرکت و فشار استفاده می‌شود (مانند پیچ محکم کنندهٔ گیره)، مورد ذوزنقه‌ای کاربرد روزافزون دارد و دو نوع دیگر تنها در موارد ویژه به کار خواهد رفت. (گام پیچ اتصال در چه موقعی گفته خواهد شد؟)

اگر از سر به پیچ نگاه کنید، معمولاً یک سر شروع دنده را خواهید دید اما اگر دو سر دنده مشاهده شود، پیچ دوراهه و اگر بیشتر باشد، پیچ چندراهه نامیده می‌شود. چندراهه کردن پیچ باعث سرعت بیشتر در باز و بسته کردن خواهد شد.

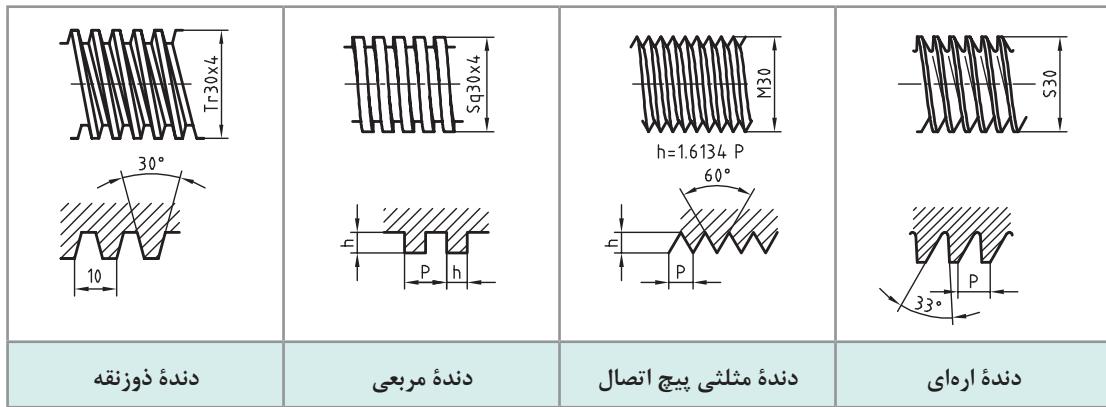


تطابق پیچ و مهره

مهره و پیچ شکل a را در نظر بگیرید. شکل b آنها را در حال انطباق نشان می‌دهد، در شکل c در گیری آنها کامل شده است.

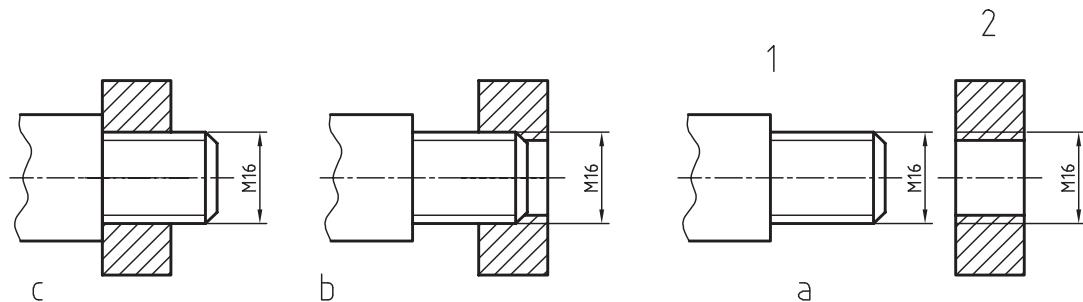

دیده می‌شود که اگر پیچ، درون مهره را پر کند، دیگر اثری از تصویر مهره باقی نمی‌ماند و نمایش پیچ در اولویت است.

در شکل صفحه بعد دو قطعه به وسیله پیچ و مهره بسته شده است. مهره بن‌بست است و پیچ تمام دندانه‌های آن را پر نمی‌کند.

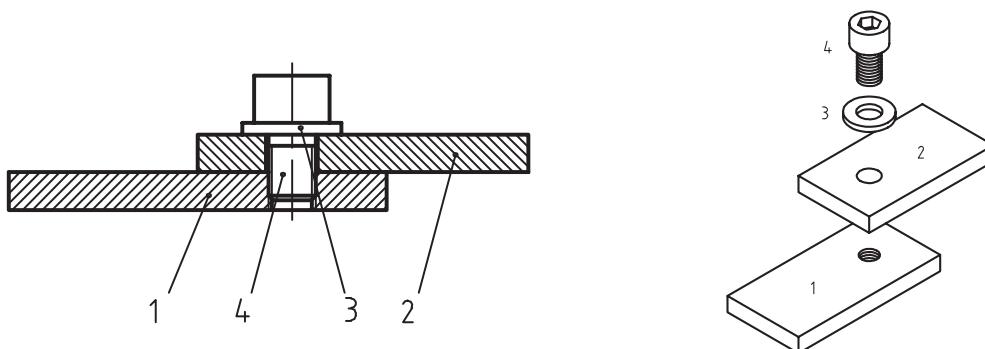


بادداشت



پیج داده شده در این شکل به پیج آلن معروف است که با آچارِ شش‌گوشِ مخصوص خود بسته می‌شود.


فعالیت ۱۰

با بررسی و جستجو در محیط خود (در کارگاه یا بیرون از کارگاه) نمونه‌هایی از اتصال با پیج و مهره را شناسایی کنید. در هر مورد تعیین کنید که مشخصات پیج چیست و شکل آچارخور آنها چگونه است. از نتیجه، گزارش تهیه کنید و آن را به هنرآموز خشن در نظر گرفته شود. سپس جدول زیر را کامل کنید. گام پیج‌ها همه تحويل دهید.

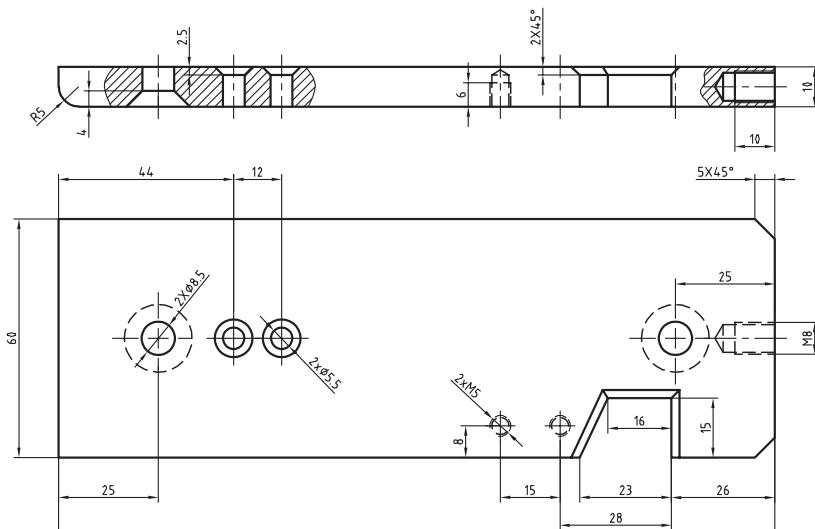

					اندازه نامی
					تعداد
					طول
					ساخته می‌شود
					پیش‌ساخته
					آچارخور
					گام

ساخت پیچ

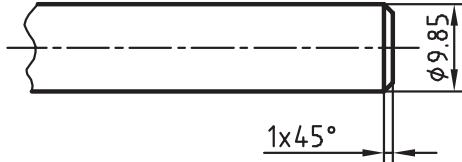

به $\frac{9}{9}$ رسید، پخی در نوک آن باید ایجاد نمود و به کمک ابزاری به نام حدیده روی آن پیچ بری کرد. روی پیچ، عمق دندانه کمی بیشتر از گودی دندانه در مهره است (گفته شد $p=0/6134$). ابزار ساخت پیچ، حدیده است که در انواع گوناگونی وجود دارد.

روش‌های ساخت پیچ بر خلاف مهره، بسیار گوناگون و همه موارد مقرن به صرفه است. برای ساخت یک پیچ باید ابتدا قطر میله با دقت تنظیم شود. همان‌گونه که در قلاویزکاری و در اثر فشار دندانه‌های آن، فلز کمی تغییر اندازه می‌دهد و به اصطلاح باد می‌کند، در پیچ بری نیز باید این مسئله را در نظر گرفت. برای نمونه اگر هدف ساخت پیچ $M10$ باشد، در نظر گرفتن قطر تقریباً $\frac{9}{85}$ میلی‌متر برای میله منطقی خواهد بود. پس همواره این مسئله را در نظر می‌گیریم. می‌توان میله‌ای به قطر 10 را که مستقیم بودن آن مورد تائید است، به کمک کاغذ سنباده یا از طریق براده‌برداری کاملاً پرداخت کرد. وقتی که قطر آن





برای فلزات نرم و فولاد ساختمنی بهتر است با توجه به اندازه نامی، قطر میله را طبق رابطه $P \times 10 = \text{اندازه نامی پیچ} - \text{قطر میله کار}$ تعیین کنیم.

یادداشت



۱۲ فعالیت

برای چهار قطعه زیر اندازه میله را برای ساخت پیچ معین کنید و در جدول بنویسید (پیچ‌ها همگی خشن هستند).

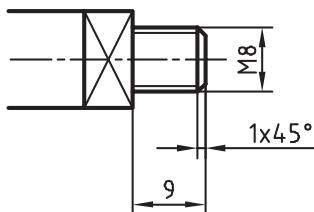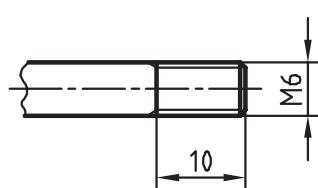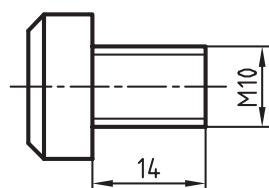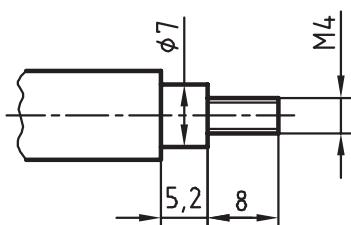

طول	قطر	گام	پیچ
			M5
			M6
			M8
			M10

استفاده از حدیده

حدیده ابزاری است که به کمک آن می‌توان پیچ ساخت. حدیده در حقیقت مهره‌ای است که در آن لبه‌های برنده ایجاد شده است.

اکنون کافی است این مهره دارای لبه برش را، روی یک میله بگردانید. تعداد لبه‌های برش، به طراحی آن بستگی دارد. به شکل‌های مختلفی از حدیده نگاه کنید.




الف) حدیده چاکدار: به کمک آن می‌توان پیچ را ابتدا خشن‌تراشی و سپس پرداخت کرد. اندازه نهایی خیلی دقیق نخواهد بود.

ب) حدیده بدون چاک: به کمک آن می‌توان در یک چرخش کامل، پیچ را ساخت. فشار بر حدیده زیاد است و باید کار با دقت بیشتری انجام شود. اندازه نهایی پیچ دقیق خواهد بود.

ج) حدیده شش‌گوش: اغلب برای ترمیم پیچ‌های صدمه دیده به کار می‌رود. د) حدیده دوپارچه: در حین کار، فشار بر پیچ و مهره کمتر است. نتیجه قابل قبول است ولی خیلی دقیق نیست.

هـ) حدیده ساخت لوله: این حدیده، پیچ مخروطی (با علامت R) را که پیچ آب‌بندی است می‌سازد و در دسته حدیده، از ۲ یا ۴ مورد آن استفاده می‌شود.

برای چرخاندن حدیده از ابزاری به نام دستهٔ حدیده استفاده می‌شود. در شکل صفحه بعد نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود.

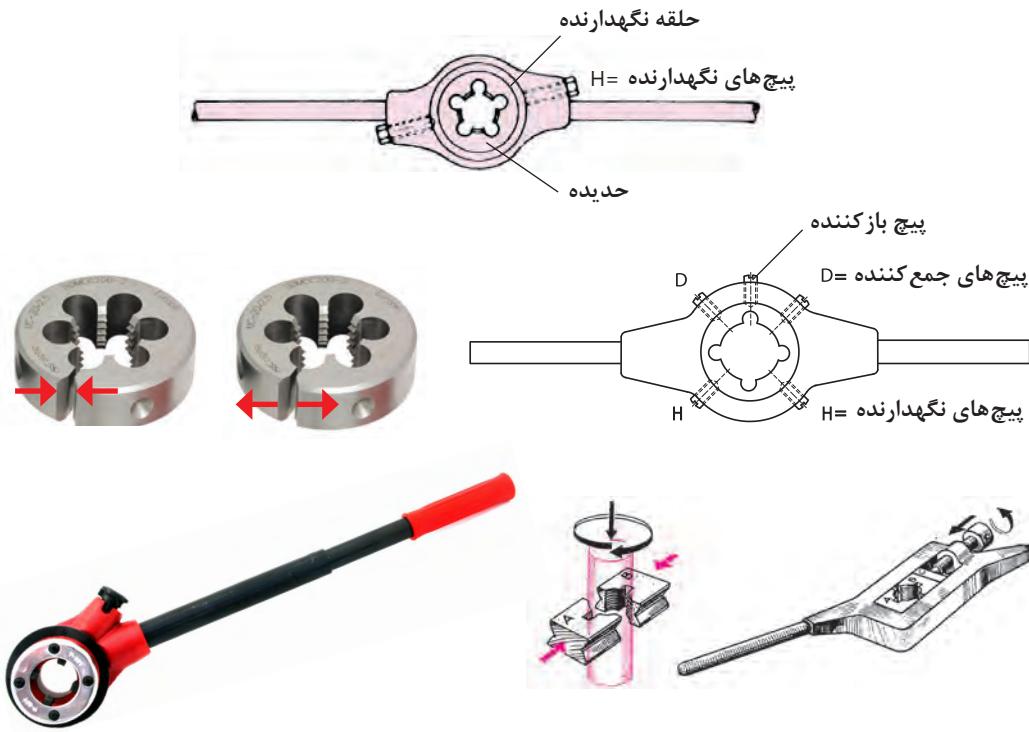

فعالیت ۱۳

یک حدیده $M10$ بدون چاک، یک حدیده $M10$ چاکدار، یک حدیده دوپارچه $M10$ و یک حدیده $M10$ شش گوش را با دسته‌های مربوط، دقیقاً بررسی کنید. حدیده‌ها را در دسته‌های مربوط به خودشان قرار دهید. به نظر شما مزايا و معایب هر یک از آنها هم دقت کنید و نوک میله را کمی پخ می‌زنیم.

عملیات حدیده کاری

گفته شد که قطر میله را برای درگیری بهتر و راحت‌تر، با حدیده کمی کوچک‌تر (حدود $10/1$ گام) آماده می‌کنیم و نوک میله را کمی پخ می‌زنیم.



می خواهیم در این حالت باید به لبه های برنده حذف شده به مقدار لازم روند بزنیم.

اگر احساس کردید که حذف شده بیش از اندازه سفت شده است آن را معکوس بچرخانید تا مقاومت اضافی بطرف شود.

اگر با حذف یک پارچه چاک دار کار می کنید، پیچ باز کننده را در شکاف وارد کنید و تمام طول پیچ را دندنه کنید.

پس از پیمودن کامل طول پیچ، پیچ باز کننده را عقب بیاورید و پیچ های جمع کننده را ببندید.

گرچه کنترل پیچ ساخته شده با یک مهره بیش ساخته سالم کافی است اما به روش های نمایش داده شده در شکل نیز می توانید پیچ ساخته شده را بازرسی و کنترل کنید.

میله را در میان دو قطعه V شکل به گیره می بندیم یا از لب گیره نرم استفاده می کنیم تا میله صدمه نبیند.

میله باید کاملاً قائم قرار گیرد و ارتفاع گیره درست تنظیم شده باشد تا کار کردن با آن راحت باشد.

در اینجا حذف یک پارچه بدون چاک را به آرامی روی میله قرار می دهیم و دقت خواهیم داشت که امتداد میله کاملاً بر سطح حذف شده عمود باشد.

اگر با کمی فشار به سمت پایین، حذف شده را می چرخانیم تا در گیری کامل شود.

دقت کنید که دسته حذف شده را به گونه ای بگیرید که فشار بر حذف شده موجب خارج شدن آن نشود و مشخصات حذف شده را نیز ببینید.

پس از در گیری کامل حذف شده، بدون اعمال فشار عمودی فقط حذف شده را در جهت حرکت عقربه ساعت



c-مهره کنترل



b-رزوه سنج



a-کولیس

فعالیت ۱۴


با توجه به سخنان هنرآموز، دیدن فیلم، کتاب درسی و مراجعه به کتاب همراه، روش ساخت یک پیچ را بادقت بنویسید و به هنرآموز تحويل دهید. از مشورت با هنرجویان نیز می توانید استفاده کنید.

فعالیت ۱۵

یک میله از جنس St37 با قطر ۱۰ و به طول ۱۰۰ میلیمتر را پلیسه گیری کنید.

آن را از نظر قطر، مستقیمی و دقیق بودن طول بازرسی کنید.

پیشنهاد می شود که میله به طول ۱۰۰ و قطر ۹/۸۵ قبلاً توسط استاد کار آماده شود و سپس در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

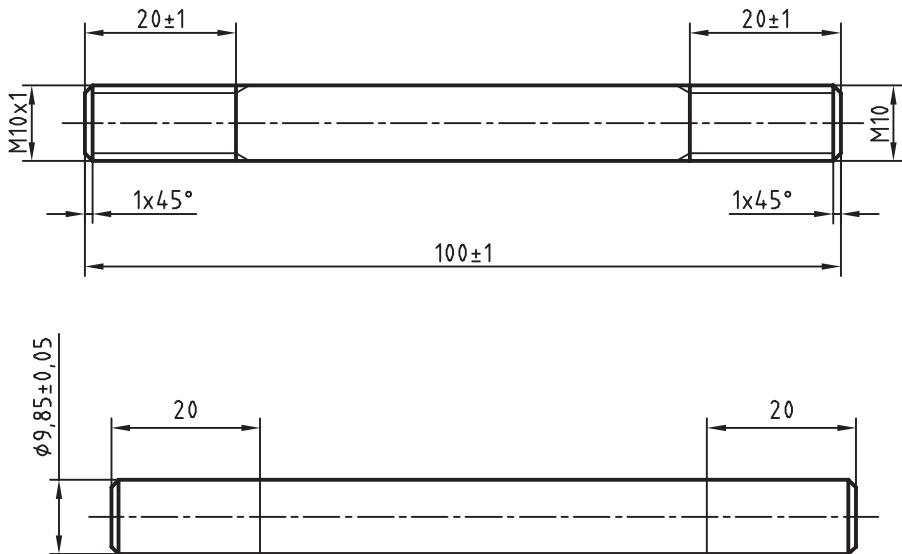

میله را با کاغذ سنباده کاملاً پرداخت کنید.

با مشورت هنرآموز دو سر آن را پخ بزنید.

اکنون روی میله دو خط مُدور به فاصله ۲۰ از دو سر میله بکشید و سنبه‌نشان علامت‌گذاری بزنید.

میله را میان دو لب‌گیره نرم یا V شکل و کاملاً عمودی و تا حد ممکن کوتاه ببندید.

یک سر میله را با حدیده M1۰ و سر دیگر آن را با حدیده دندانه ظرفیف ۱×M1۰ حدیده کاری کنید.

میله پیچ حاضر را پیچ دوسر دندانه نیز می‌گویند.

کارها را با حدیده بدون درز انجام دهید. پیچ‌ها را با مهره‌های M1۰×۱ و M1۰×۱۰ کنترل کنید. مستقیمی کار را با لبه گونیا بررسی کنید و قطر هر دو سر را با کولیس ۰/۰۵ اندازه‌گیری کنید و به هنرآموز تحويل دهید.

بادداشت



در اینجا موظفید هرگونه خطای موجود در کار را، در گزارش کار بنویسید.

فعالیت ۱۶



فعالیت قبل را دوباره انجام دهید. اما این بار از حدیده‌های چاکدار استفاده کنید. دوباره کار را از کردید؟ در آن صورت آنها را یادداشت کنید و همراه قطعه کار به هنرآموز تحويل دهید.

فعالیت ۱۷

لازم است تمام طول میله‌ای به قطر ۸ و به طول ۱۰۰ میلی‌متر دنده شود و به صورت پیچ M8 درآید. میله را از نظر طول، قطر و مستقیمی بررسی کنید. با توجه به اینکه میله بلند است، در ساخت آن دقت کنید تا بر اثر فشار حدیده دچار موج و انحراف نشود.


پودمان چهارم: پیچ بری

یک روش جلوگیری از انحراف از مستقیمی، بستن کوتاه آن است، با پیشرفت دندانه در چند مرحله، کار را باز و بسته کنید. به حال در این مورد با هنرآموز مشورت کنید. بازرسی کار انجام شده و بهویژه مستقیمی آن، با نهایت دقیقت صورت گیرد.

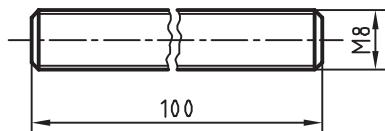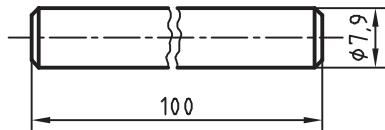

فعالیت ۱۸

یک میله از جنس St37 با قطر ۲۰ و به طول ۵۰ میلیمتر را پلیسه گیری و پرداخت کنید (بهتر است میله‌ای به قطر ۱۹/۷۵ قبلًاً طبق نقشه آماده شود و سپس در اختیار هنرجو قرار گیرد). طول ۲۵ را به کمک حدیده دوپارچه دنده کنید. این کار را می‌توانید در چندین مرحله به پایان برسانید.

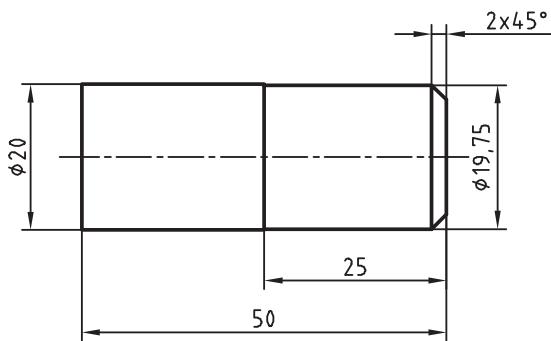

پیشنهاد می‌شود پس از باز کردن پارچه‌ها، آنها را روی میله با کمی فشار تنظیم کنید و به دو سمت بالا و پایین بگردانید. از آن به بعد، مرتبًا با پیچاندن پیچ (فشار و حرکت)، عمق دندانه را کامل کنید. با مهره آماده، کار را بازرسی کنید و از درستی آن مطمئن شوید. بهتر است که همواره از بالای میله کار مجدد برآهه برداری را شروع کنید. در اینجا نیز میله را از نظر مستقیمی و دندانه‌ها، با مهره، کنترل کنید و پس از یادداشت به هنرآموز محترم تحويل دهید.

فعالیت ۱۹

عملکردهای خود را با حدیده‌های یک پارچه بدون چاک، یک پارچه چاکدار و دوپارچه ارزیابی کنید و نظرات خود را در هر سه مورد، همچنین در خصوص مشکلاتی که در حین کار داشته‌اید و یا نکته‌های مشبّتی که در کار با حدیده‌ها مشاهده کرده‌اید یادداشت کنید و سپس آن را به هنرآموز تحويل دهید.


فعالیت ۲۰

پیچ‌های مورد نیاز برای قطعات تانکر را بسازید.

ارزشیابی هنرجو در پودمان حدیده کاری

شرح کار:

کلیه پیچ‌ها $1 \times 45^\circ$

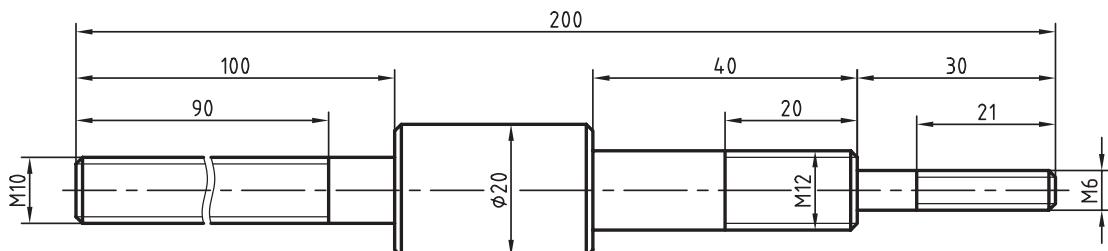

استاندارد عملکرد:

ساخت پیچ فولادی به وسیلهٔ حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول پیچ‌ها با تولرانس ISO ۲۷۶۸-m ۲- قطر و گام پیچ براساس نقشه

شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل اینمی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:


کولیس (۱۵۰-۰۵) میلی‌متر، حدیده یک‌پارچه چاکدار، دستهٔ حدیده، گیره موازی، آچار، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، فرمان پیچ، روغن‌دان، لب‌گیره ۷-شکل، سوهان تخت ۲۵ خشن و متوسط و نرم، وسایل تنظیف، میز کار، آچار تنظیم گیره

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات حدیده کاری	۳	۲	
شاخص‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمی ۳- تمیزکردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲	۲	*
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				

ارزشیابی هنرجو در پودمان قلاویز کاری

شرح کار:

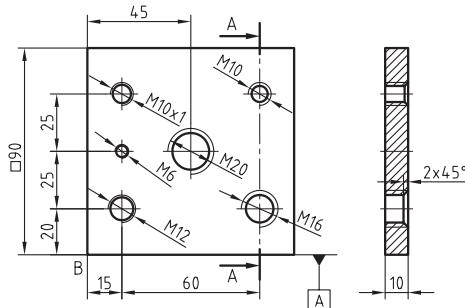

استاندارد عملکرد:

ساخت پیچ فولادی به وسیلهٔ حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول و گام مهره ۲- موقعیت مرکز مهره با تولرانس ISO2768-m

شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل ایمنی استاندارد آماده به کار ۶- زمان ۱۸۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس (۰/۰۵-۱۵۰ میلی‌متر)، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحهٔ صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰ میلی‌متر، سوزن خطکش پایه‌دار، لب گیره، تراز ۰/۰۵ میلی‌متر با طول ۱۰ cm، سری قلاویز، قلاویزگردان، فرمان برو و نروی مهره، روغندان، وسایل تنظیف، کات کبود، دستگاه دریل رومیزی با متعلقات، انواع مته N، مته خزینه مخروطی ۹۰°

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات قلاویز کاری	۳	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- اسنفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم				
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				



پودمان ۵

تراشکاری



عمده‌ترین روش برای ساخت قطعات دوار، تراشکاری است. تراشکار خوب، مجوز ورود به دنیای ماشین سازی را دریافت می‌نماید

واحد یادگیری ۵

شاپیستگی تراشکاری

مقدمه

یکی از روش‌های بنیادین تولید، چه در گذشته و چه در حال حاضر، براده‌برداری از قطعات نیمساخته تحت عنوان تراشکاری است. به کمک براده‌برداری روی ماشین‌های تراش، بسیاری از عملیات ساخت (گاه ناممکن با روش‌های دیگر) انجام می‌شود. همواره این روش کار، از نظر قدرت بالای براده‌برداری و سرعت تولید زیاد موردنظر بوده و هست. با این روش می‌توان قطعات دوّار، اعم از استوانه‌ای یا مخروطی، را تولید کرد. به کمک تجهیزات اضافی می‌توان عملیات دیگر براده‌برداری مانند کُره‌تراشی را نیز به وسیله این دستگاه انجام داد.

استاندارد عملکرد


- پیشانی تراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه
- روتراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه

پیش نیاز و یادآوری

- برای این واحد یادگیری لازم است هنرجو شایستگی‌های فنی و غیرفنی زیر را به خوبی کسب کرده باشد:
- ۱ با توجه به اینکه کارگاه ماشین ابزار بسیار خطرآفرین است لذا هنرجو باید به درک و فهم هوشمندانه‌ای نسبت به نکات ایمنی و حفاظتی رسیده باشد.
 - ۲ فراغیر باید انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری، کارگروهی، مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات را به خوبی آموخته باشد.
 - ۳ با توجه به اینکه دوربین مواد در کارگاه ماشین ابزار نسبت به بقیه کارگاه‌ها بیشتر است لذا باید مسائل زیست محیطی را به خوبی درک کرده باشد.
 - ۴ اصول و فنون و نحوه استفاده از وسایل براده‌برداری دستی را به خوبی یاد گرفته باشد تا قبل از ورود به کارگاه تراشکاری یک فرد فنی و با انضباط برای کارگاه ساخته باشد.

تراشکاری

به شکل قطعات زیر دقت کنید. به نظر شما این قطعات با چه روشی ساخته شده‌اند؟

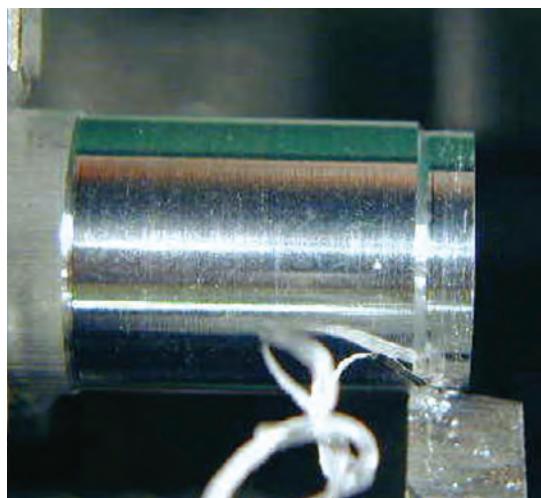

همان‌طوری که مشاهده می‌کنید، تمامی این قطعات را می‌توان به شیوه تراشکاری تولید کرد. تراشکاری عبارت است از براده‌برداری از سطوح قطعه کار در حال دَوان به وسیله ابزاری بُرنده به نام رنده تراشکاری.

این روش براده‌برداری یکی از روش‌هایی است که از قدمت بالایی برخوردار است. امروزه در زمینه ساخت و تولید، ساخت قطعات با استفاده از شیوه تراشکاری بسیار رایج است. این روش هم، مانند بسیاری از روش‌های تولید، با ظهور فناوری‌های نوین دستخوش تغییر شده، به‌طوری که امروزه استفاده از دستگاه‌های تراش CNC¹ متداول است.

در صنعت کشتی‌سازی از تراشکاری برای تولید شفت پروانه و قطعات طراحی شده استفاده می‌گردد.



قسمت‌های مختلف دستگاه تراش:

اغلب دستگاه‌های تراشی که در هنرستان‌های فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ساخت کارخانجات ماشین‌سازی تبریز است. این دستگاه‌ها که طول کارگیر آنها $1/5$ و 2 متر است در دو مدل $TN50$ و $TN40$ تولید می‌شود. دستگاه تراش از قسمت‌های مختلف ساخته شده و شامل پنج قسمت اصلی زیر است:

۱) قسمت سر دستگاه 2 بستر یا میز دستگاه 3 سوپرت‌ها 4 دستگاه مرغک 5 تجهیزات خنک‌کننده

سر دستگاه

در قسمت سر دستگاه، جعبه‌دنده اصلی که کار آن تبدیل عده دوران الکتروموتور به دورهای متعدد و قدرت‌های متفاوت است، قرار دارد. در این قسمت، محور اصلی قرار دارد و سه‌نظام یا چهار نظام به عنوان کارگیر دستگاه تراش در سر این محور قرار می‌گیرد. همچنین در این قسمت موتور محرک دستگاه، تابلوی برق و کلیدهای راه‌اندازی قرار دارد. از قسمت‌های مهم قابل ذکر در این بخش اهرم‌های تعویض دورهای سه‌نظام است و در قسمت پایین‌تر از این اهرم‌ها جعبه‌دنده پیشروی قرار گرفته است.



بستر یا میز دستگاه: قسمتی است که سوپرت‌ها و دستگاه مرغک روی آن قرار گرفته است. وظیفه میز دستگاه، هدایت و تحمل نیروهای دستگاه مرغک و دستگاه سوپرت است.

سوپرت‌ها


دستگاه سوپرت شامل سه نوع سوپرت است. همه آنها روی قسمت اصلی جعبه‌دنده سوپرت قرار دارند. وظیفه جعبه‌دنده سوپرت تأمین حرکت طولی و عرضی ابزار است. این سوپرت‌ها عبارت‌اند از:

سوپرت طولی: این سوپرت به سوپرت اصلی معروف است و حرکت طولی ابزار را امکان‌پذیر می‌سازد و دقت حرکت آن $0/1$ میلی‌متر است.

سوپرت عرضی: حرکت عرضی ابزار را تأمین می‌کند که دقت حرکت آن $0/05$ میلی‌متر است.

سوپرت بالایی: حرکت طولی ابزار را در مخروط‌تراشی و حرکت‌های دقیق تأمین می‌کند و دقت حرکت آن $0/05$ میلی‌متر است.

ابزارگیر (قلم‌گیر): وسیله‌ای است برای نگهداری و تنظیم رنده که روی سوپرت بالایی قرار دارد.

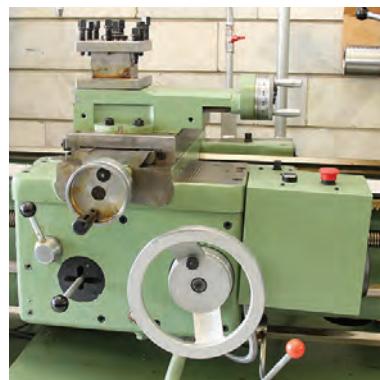

تجهیزات خنک کننده

این قسمت شامل مخزن، پمپ، لوله‌های آب صابون و سینی است. وظیفه سینی جمع آوری براده‌ها و هدایت آب صابون به مخزن دستگاه است.

دستگاه مرغک

دستگاه مرغک روی ریل یا بستر دستگاه قرار دارد و محل استقرار مرغک است. از دستگاه مرغک معمولاً برای تکیه‌گاه قطعات بلند استفاده می‌شود. از سه نظام برای متنه مرغک زدن و سوراخ کاری پیشانی قطعه کار نیز استفاده می‌شود.

راه اندازی دستگاه

قبل از اینکه دستگاه تراش را راه اندازی نمایید باید مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای دستگاه چشمی‌های روغن را بررسی کنید و محل‌های مشخص شده برای روغن کاری روزانه را به وسیله پمپ دستی روغن کاری نمایید. سپس بررسی کنید که اهرم کلاچ در حالت درگیر نباشد. کلید اصلی برق دستگاه را در حالت روشن قرار دهید و در مرحله بعدی کلید استارت را فشار دهید. پس از راه اندازی الکتروموتور با حرکت دادن اهرم کلاچ به سمت پایین، سه نظام در جهت راست می‌چرخد و اگر اهرم کلاچ را به سمت بالا حرکت دهیم سه نظام در جهت چپ خواهد چرخید.



هیچ‌گاه، برای اطمینان از سالم بودن سیستم خنک کننده، در حالت روشن بودن کلید پمپ آب صابون، به الکتروموتور آن دست نزنید.

هشدار



فعالیت



مراحل زیر را تمام هنرجویان، زیر نظر هنرآموز، انجام دهند:

- ۱ پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی پشت دستگاه مستقر شوید.
- ۲ چشمی‌های روغن جعبه‌دنده اصلی و جعبه‌دنده سوپرت را کنترل کنید که روغن در حد مطلوب باشد.
- ۳ با یک تکه پارچه تنظیف، روی بستر دستگاه را تمیز نمایید.
- ۴ بهوسیله روغندان فشاری، محل‌های روغن‌کاری روزانه را روغن‌کاری نمایید.
- ۵ اهرم کلاچ را بررسی کنید که در حالت درگیر نباشد.
- ۶ سوپرت را در فاصله‌ای ایمن از سه‌نظام قرار دهید.
- ۷ کلید استارت را فشار دهید.
- ۸ اهرم کلاچ را به سمت پایین حرکت دهید.

نکات ایمنی

- قبل از روشن نمودن دستگاه، از درگیر نبودن قلمبند با سه‌نظام اطمینان حاصل کنید.
- مسیر حرکت سوپرت‌ها را قبل از درگیر شدن کلاچ، از وسایل اضافی پاک‌سازی کنید و از نبودن آچار سه‌نظام روی سه‌نظام مطمئن شوید.





اخلاق حرفه‌ای

هنرجویی در هنگام روشن کردن دستگاه تراش، بدون توجه به رعایت نکات ایمنی، دستگاه را روشن می‌کند. با برخورد سه‌نظام به قلمبند، علاوه بر آسیب رسیدن به قلمبند، رنده تراشکاری نیز شکسته می‌شود. وی چون می‌خواهد کسی از موضوع مطلع نشود رنده را به سرعت باز می‌کند و با تیز کردن مجدد آن آثار شکستن رنده را از بین می‌برد! هنگامی که هنرآموز از او می‌پرسد که چه اتفاقی افتاد؟ هنرجو در پاسخ می‌گوید که چیز خاصی نبود.

بعد از انجام کار، رنده کوتاه شده را به انباردار تحویل می‌دهد و انباردار از او رنده اصلی را طلب می‌کند ولی او اصرار دارد که رنده همین اندازه بوده است، در صورتی که می‌توانست به گونه‌ای دیگر برخورد کند. شما در یک گروه چهارنفره موضوع را بررسی و راهکار مناسبی برای برخورد هنرجو با این اتفاق را بیان کنید و نیز به سوالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ آیا شما شیوه اتخاذ شده توسط این هنرجو را تأیید می‌کنید؟ چرا؟
- ۲ به نظر شما این هنرجو از منظر اخلاق چه خطاهایی مرتكب شده است؟
- ۳ چه عواملی باعث می‌شود این هنرجو با هنرآموز خود صادق نباشد؟
- ۴ پیشنهاد شما در مورد این حادثه چیست؟

پومن پنجم: تراشکاری

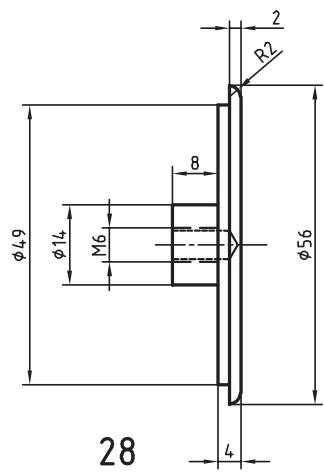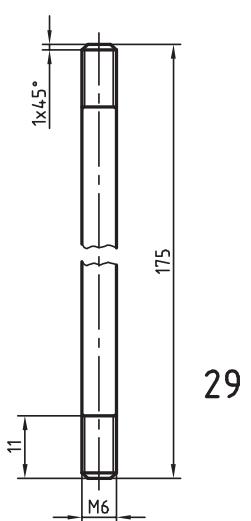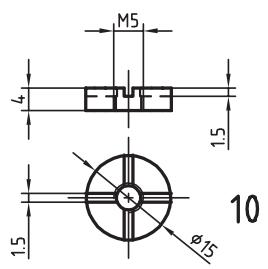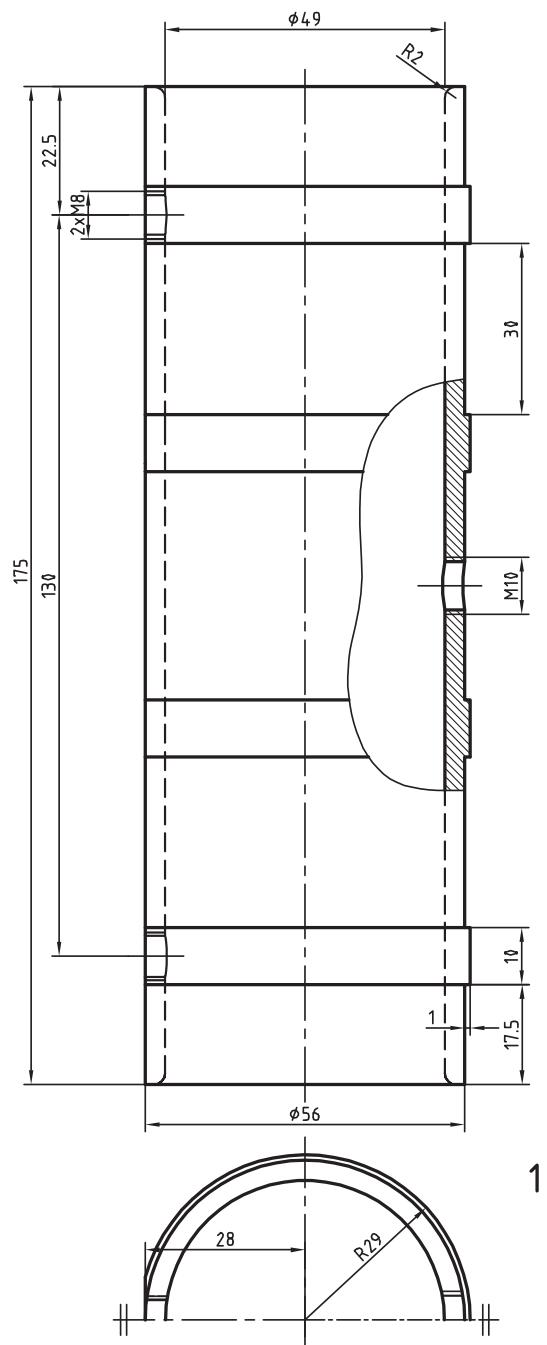

تعداد دوران دستگاه

تعداد دوران دستگاه تراش از ۲۲/۴ تا ۲۰۰۰ دور بر دقیقه می‌تواند تغییر کند. برای تغییر تعداد دوران از دو اهرم ترکیبی و یک اهرم مستقل استفاده می‌شود. با توجه به جدول تنظیم دور که روی دستگاه در کنار اهرم‌ها قرار دارد، دور موردنظر انتخاب و مطابق با وضعیت قرار گرفتن اهرم‌ها در جدول دور تنظیم می‌شود.

TN 50	z_1	z_2	z_2	z_1
	22 / 4	180	45	355
	31 / 5	250	63	500
	45	355	90	710
	63	500	125	1000
	90	710	180	1400
	125	1000	250	2000

فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: تنظیم عده دوران و راه اندازی دستگاه
وسایل مورد نیاز:
 دستگاه تراش

	۱ دکمه های لباس بسته باشد. ۲ استفاده از زینت آلات مانند انگشت، گردن آویز و ... ممنوع است. ۳ آچار سه نظام و یا هر وسیله دیگری روی سه نظام قرار نداشته باشد. ۴ سر و دستان شما نسبت به سه نظام فاصله داشته باشد.
	نکات ایمنی و حفاظتی

مراحل انجام کار
الف) تنظیم اهرمها و راه اندازی دستگاه برای ۳۵۵ دور در هر دقیقه




ب) خاموش و روشن کردن دستگاه
 با استفاده از کلیدهای مربوطه، دستگاه را چهار بار خاموش و روشن کنید و هر بار مدت زمانی که طول می کشد تا سه نظام کاملاً متوقف شود، یادداشت کنید.

۱	۲	۳	۴	مراحل کار
				مدت زمان متوقف شدن دستگاه (دقیقه)

پرسش

- ۱ در خصوص مساوی بودن و یا مساوی نبودن زمان های متوقف شدن دستگاه توضیح دهید.
- ۲ کلیدهای خاموش و روشن کردن دستگاه چه رنگی است؟ چرا؟

فعالیت کارگاهی ۲

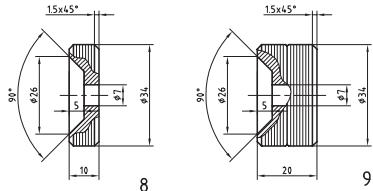

موضوع: محاسبه و تنظیم عده دوران برای تراشکاری چرخها
تجهیزات مورد نیاز
دستگاه تراش



- ۱ دکمه‌های لباس بسته باشد.
- ۲ استفاده از زینت‌آلات مانند انگشتتر، گردن‌آویز و ... ممنوع است.
- ۳ هیچ نوع وسیله‌ای روی دستگاه تراش قرار نداشته باشد.
- ۴ سر و دستان شما نسبت به سه‌نظام فاصله داشته باشد.

نکات
ایمنی و
حافظتی



مراحل انجام کار (الف) محاسبه تعداد دور

ب) انتخاب دامنه دوران و دور مناسب

دامنه ۴۵-۲۰۰۰ دور در هر دقیقه	دامنه ۲۲/۴-۱۰۰۰ دور در هر دقیقه
تعداد دور انتخابی مناسب:	


ج) تنظیم اهرم‌ها روی دستگاه

ترسیم شکل قرارگیری اهرم‌های سرعت روی دستگاه		
اهرم شماره ۳	اهرم شماره ۲	اهرم شماره ۱

پرسش

- ۱ علت انتخاب دامنه دور را توضیح دهید.
- ۲ چگونگی استفاده از سایر دورها را شرح دهید.

فعالیت کارگاهی ۳

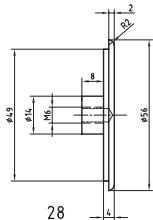

موضوع: محاسبه و تنظیم عده دوران برای تراشکاری درب مخزن تانکر
تجهیزات مورد نیاز
دستگاه تراش



- نکات ایمنی و حفاظتی
- ۱ دکمه‌های لباس بسته باشد.
 - ۲ استفاده از زینت‌آلات مانند انگشت‌تر، گردن‌آویز و ... ممنوع است.
 - ۳ هیچ نوع وسیله‌ای روی دستگاه تراش قرار نداشته باشد.
 - ۴ سر و دستان شما نسبت به سه‌نظام فاصله داشته باشد.



مراحل انجام کار الف) محاسبه تعداد دور

ب) انتخاب دامنه دوران و دور مناسب

دامنه ۴۵-۲۰۰۰ دور در هر دقیقه	دامنه ۲۲/۴-۱۰۰۰ دور در هر دقیقه
تعداد دور انتخابی مناسب:	

ج) تنظیم اهرم‌ها روی دستگاه :

ترسیم شکل قرارگیری اهرم‌های سرعت روی دستگاه		
اهرم شماره ۳	اهرم شماره ۲	اهرم شماره ۱

چنانچه اهرمی به طور کامل جا نرفت، به وسیله دست سه‌نظام را کمی بچرخانید، سپس اهرم را جا بزنید.


نکته



تحقیق



با نگاه به جدول تعداد دَوران دستگاه، مشاهده می‌کنید دو دامنه وجود دارد یکی از ۲۲/۴ تا ۱۰۰۰ و دیگری از ۴۵ تا ۲۰۰۰.

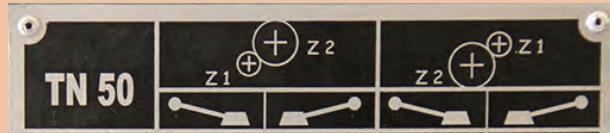

در تنظیم دَوران از یکی از این دو دامنه استفاده می‌شود. شما تحقیق کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ چگونه می‌توان فهمید که برای هر دستگاه باید از کدام دامنه استفاده کرد؟
- ۲ راه استفاده از تعداد دَوران‌های دیگر چیست؟

هشدار




هیچ‌گاه در حال روشن بودن دستگاه، اهرم‌های تعویض دور را جابه‌جا نکنید.
از جابه‌جا نمودن اهرم‌های تغییر دور، در هنگام روشن بودن دستگاه خودداری کنید.

نکات ایمنی

- بدون لباس کار پشت دستگاه قرار نگیرید.
- قبل از حرکت دادن اهرم کلاچ از وضعیت صحیح اهرم‌های تعویض دور مطمئن شوید.
- بدون آگاهی و آموزش هنرآموز، از تغییر وضعیت سایر اهرم‌ها خودداری کنید.

بستن رنده

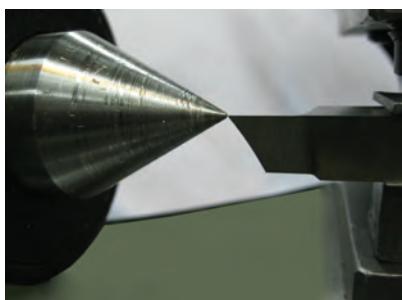

قرار گرفتن صحیح رنده در هنگام براده‌برداری یکی از اصول اولیه تراشکاری است. برای بستن رنده باید دقیقاً نوک رنده با نوک مرغک در یک راستا باشد.

فعالیت

- ۱ ابتدا داخل غلاف دستگاه مرغک را به وسیله نخ پنبه، تمیز کنید و سپس مرغک را در دستگاه مرغک قرار دهید.
- ۲ دستگاه مرغک را به سمت قلم‌بند حرکت دهید.
- ۳ پیچ قلم‌بند را باز کنید و قلم‌بند را بچرخانید تا با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه نسبت به محور عرضی قرار گیرد.
- ۴ محل قرار گرفتن رنده را به وسیله نخ پنبه، کاملاً تمیز کنید.
- ۵ زیررندهای مناسب را انتخاب کنید و رنده را روی آن قرار دهید.
- ۶ یک ورق روی رنده بگذارید.



- ۷ ابتدا پیچ وسط را کمی سفت کنید.
 - ۸ باید نوک رنده با نوک مرغک همارتفاع باشد به همین منظور مرغک را به رنده نزدیک کنید.
 - ۹ سپس پیچ‌های جلو و عقب را کمی سفت کنید این عمل را به ترتیب برای پیچ‌ها انجام دهید تا به طور یکسان سفت شوند.
 - ۱۰ در انتهای از همارتفاع بودن رنده و مرغک اطمینان حاصل نمایید.
 - ۱۱ قلمبند را به جای اصلی برگردانید.
- تمام مراحل را می‌توانید در فیلم همراه کتاب مشاهده کنید.

نکات
ایمنی



هیچ‌گاه نباید آچار روی قلمبند باقی بماند.

بستن قطعه کار

وسایل بستن قطعه کار روی دستگاه تراش عبارت‌اند از سه‌نظام و چهار نظام، که هر کدام برای بستن قطعات با شکل‌های خاص به کار می‌رود. سه‌نظام بیشترین کاربرد را برای قطعات گرد و شش‌پهلو دارد. علاوه بر این، فک‌های سه‌نظام نیز می‌توانند تغییر کند.



چهارنظام



سه‌نظام

قطعه دارای لنگی باشد با استفاده از چکش مسی یا سربی لنگی قطعه کار را بگیرید. توجه داشته باشید که ضربات وارد نباید سنجین باشد، زیرا قطعه بیشتر دچار لنگی خواهد شد.

جهت بستن قطعه کار، فک‌های سه‌نظام را بیشتر از قطر قطعه کار باز کنید و سپس قطعه کار را درون سه‌نظام قرار دهید و پس از آن فک‌های سه‌نظام را سفت کنید و آچار سه‌نظام را بردارید. بعد از آن کلاچ را در گیر کنید تا سه‌نظام شروع به چرخش نماید. اگر



لنگی گرفتن



بستن قطعه


هشدار

هرگز آچار سه‌نظام را حتی برای یک لحظه، روی سه‌نظام باقی نگذارید.




پیشانی‌تراشی

پیشانی‌تراشی عبارت است از براده‌برداری از سطح پیشانی قطعه کار در حال دوران روی دستگاه. این عمل به منظور عمود بودن سطح پیشانی بر سطح جانبی قطعه کار و کاهش طول آن انجام می‌شود.

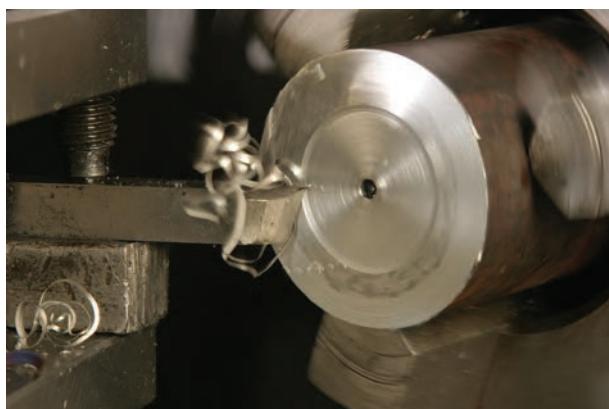

فعالیت

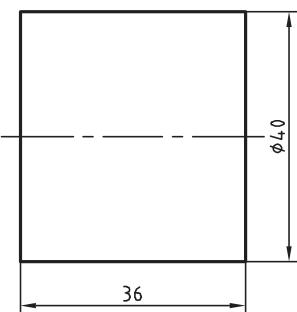

قطعه‌ای به قطر 40 و طول 36 میلی‌متر را مطابق نقشه پیشانی‌تراشی نمایید.

۱ قطعه را در سه‌نظام بیندید و آچار را از روی سه‌نظام بردارید. حدود 20 میلی‌متر از کار داخل سه‌نظام باشد.

۲ رنده را 30 تا 45 درجه بچرخانید تا راستای رنده با سطح پیشانی قطعه کار زاویه‌ای حدود 30 درجه بسازد.

۳ رنده را به وسیله سوپیرت طولی حرکت دهید و با

اتومات را به حالت اول برگردانید و دستگاه را خاموش کنید. اگر سطح پیشانی به طور کامل براده برداری شده بود دیگر نیازی به ادامه کار نیست، ولی در غیر این صورت باید براده برداری با همان حالت قبل به اندازه $5/0$ میلی‌متر تکرار شود.

۱ قطعه را باز کنید و آن را حدود 17 میلی‌متر از طرف دیگر آن، در سه‌نظام بیندید. ابتدا اندازه بگیرید که چقدر اضافه طول دارد. مقدار اضافه طول را در چند مرحله به عمق براده 1 میلی‌متر براده برداری کنید. این عمل را تا رسیدن به اندازه 20 ادامه دهید.

۲ قطعه را از سه‌نظام باز کنید.

سطح پیشانی قطعه کار مماس کنید (این کار را می‌توان در حالت خاموش بودن هم انجام داد). سپس ورنیه سوپرت طولی را روی صفر تنظیم کنید.

۳ به وسیله سوپرت عرضی، رنده را به سمت خودتان هدایت کنید تا از قطعه کار جدا شود. سپس سوپرت طولی را روی $5/0$ میلی‌متر قرار دهید پیش روی دستگاه را روی $2/0$ میلی‌متر تنظیم کنید.

۴ کلاچ را به سمت پایین حرکت دهید تا سه‌نظام شروع به چرخش نماید.

۵ اهرم اتومات عرضی را در گیر کنید تا براده برداری آغاز شود.

۶ هنگامی که رنده به مرکز قطعه کار رسید، اهرم

نکته



هیچ‌گاه دستگاه را در حالت روشن و روی اتومات رها نکنید.

فیلم



معمولًاً پس از هر بار کار با دستگاه، باید براده‌ها و آب‌صابون به جامانده از روی دستگاه زدوده شود. برای این منظور باید از تکه‌های پارچه یا نخ پنبه استفاده شود. برای تمیز کردن، ابتدا به وسیله قلم موی مخصوص براده‌های درشت را از بالاترین سطح دستگاه که سطح قلم‌بند است به سمت سینی دستگاه هدایت کنید. سپس هر یک از سوپرت‌ها را جابه‌جا و فضای بین آنها را تمیز کنید.



اکنون باید سوپرت عرضی را چند بار جلو و عقب ببرید و با نخ پنبه روی سطح دمچلچله را تمیز کنید. سپس سایر قسمت‌ها، از جمله ریل‌های دستگاه را تمیز کنید. توجه داشته باشید که اگر براده‌های ریز یا آبصابون به فضای بین سطح ریل و سوپرت وارد شود موجب آسیب زدن به دستگاه خواهد شد.

پس از تمیز کردن بهخوبی وارسی کنید تا در هیچ‌یک از قسمت‌های دستگاه حتی یک قطره آبصابون به جا نمانده باشد چون آبصابون به جامانده در دستگاه موجب زنگزدگی خواهد شد.

پس از تمیز کردن قسمت‌های بالایی باید براده‌ها و آبصابون را که در سینی جمع شده‌اند از هم جدا و براده‌ها را در ظرف مخصوص انبار کنید تا دوباره از آنها استفاده شود. توجه داشته باشید که نباید براده‌های جنس‌های مختلف، مانند برنج، آلومینیوم و فولاد و ... را با هم در یک ظرف بریزید.

نکته

هیچ‌گاه از هوای فشرده برای تمیز کردن استفاده نکنید زیرا براده‌های ریز به قسمت‌های زیرین سوپرت وارد می‌شوند.



پس از اتمام تمیزکاری، بهوسیله یک روغن‌دان براده‌های موجود در اطراف دستگاه را جمع‌آوری معمولی سطوح ریل را روغنی کنید تا برای جلوگیری نمایید و اگر روغنی روی سطح کارگاه ریخته شده است به سرعت اقدام به تمیزکاری نمایید زیرا موجب از زنگزدگی لایه محافظتی در آن به وجود آید. تمیز کردن فضای کارگاه: پس از تمیز کردن دستگاه، آسیب رساندن به شما و دیگران خواهد شد.

نکته زیست محیطی

نباید ضایعات احتمالی و روغن نشست شده از دستگاه را به دریا ریخت.

روتوراشی


مقدمه

همان‌گونه که در واحد یادگیری پیشانی تراشی آموختید، روش تراشکاری برای تولید بسیاری از قطعات، از روش‌های متداول است. در روش تراشکاری، عملیات مختلفی وجود دارد که هر کدام شیوه و فنون خود را می‌طلبند.

هر قطعه پس از پیشانی تراشی باید بدون بازکردن از روی سه‌نظام دستگاه روتراشی شود. چرا که یکی از اهداف براده‌برداری از سطح جانبی و پیشانی قطعه عمود شدن این دو سطح بر یکدیگر است. در بسیاری از موارد این دو عملیات مکمل یکدیگرند و نمی‌توان آنها را جداگانه انجام داد.

لذا مراحل اجرای کار در خیلی از موارد دقیقاً شبیه به همانند، به‌طور مثال قطعه و رنده یک بار بسته می‌شود و نیازی به باز نمودن آن نیست. در این واحد یادگیری از تکرار مطالب صرف‌نظر می‌کنیم و فقط به مواردی که نیاز به یادگیری دانش و مهارت جدید دارد خواهیم پرداخت.

پودمان پنجم؛ تراشکاری

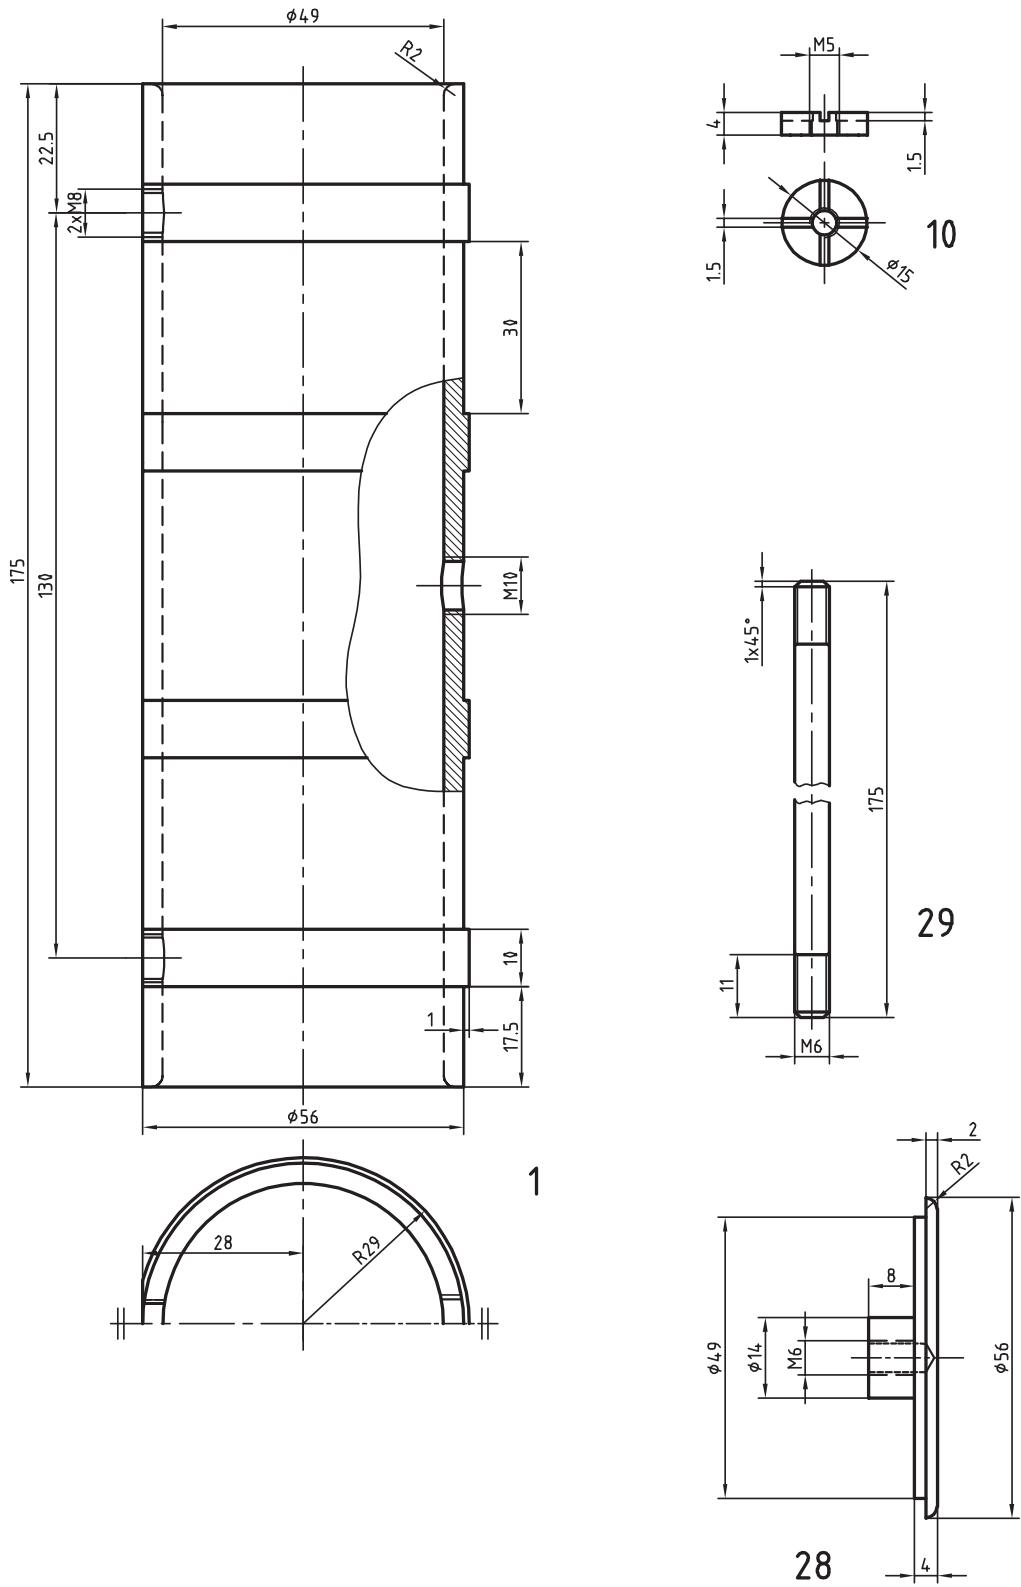

نوع کار: براده برداری در دو مرحله خشن تراشی و پرداخت کاری انجام می شود و برای مرحله خشن تراشی پیشروی بیشتر انتخاب می شود.

استحکام قطعه: هر چه استحکام قطعه بالاتر باشد

مقدار پیشروی کمتر انتخاب می شود.
برای تنظیم مقدار پیشروی انتخاب شده، وضعیت اهرم ها، مطابق جدولی که روی جعبه دندۀ پیشروی موجود است، تنظیم می شود.

پیشروی عبارت است از طول مستقیمی که رنده در یک دور قطعه کار جایه جا می شود.
مقدار آن با توجه به کیفیت سطح، نوع کار و استحکام قطعه موردنظر انتخاب می شود.

کیفیت سطح: حرکت رنده روی سطح قطعه هرچه کندر باشد میزان زبری سطح نیز کمتر خواهد بود.
برای دست یابی به سطحی صاف تر از مقدار پیشروی کمتر استفاده می شود.

فعالیت

	/=1/2 ←	1	2	3	4	5	6	0.07	0.05
W	1:1	B	C	A					
	8:1	B	C	A					
	1:1	B 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.20	C 0.16 0.18 0.22 0.24 0.28 0.40	A 0.32 0.36 0.44 0.48 0.56 0.80					
	8:1	B 0.64 0.72 0.88 0.96 1.12 1.60	C 1.28 1.44 1.76 1.92 2.24 3.20	A 2.56 2.88 3.52 3.84 4.48 6.40					
b,c d	a	b	c	d	↖↖↖↖ 6m				

برای روتراشی یک قطعه، با توجه به تمام عوامل، مقدار پیشروی $0/09$ میلی متر بر دور انتخاب شده است. با طی مراحل زیر این مقدار را روی دستگاه تنظیم کنید.

۱ ابتدا مقدار $0/09$ را در جدول پیشروی دستگاه مشخص کنید.

M	()	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
			C	0.16	0.18	0.22	0.24
	()	8:1	A	0.32	0.36	0.44	0.48
			B	0.64	0.72	0.88	0.96
	()	8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92
			A	2.56	2.88	3.52	3.84

۲ وضعیت قرار گرفتن اهرم اینچی / میلی متری را با توجه به جدول روی حالت M قرار دهید.

M	()	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
		8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24
			A	0.32	0.36	0.44	0.48
			B	0.64	0.72	0.88	0.96
			C	1.28	1.44	1.76	1.92
			A	2.56	2.88	3.52	3.84



پودمان پنجم: تراشکاری

۳ اهرم دو وضعیتی ۱:۱ و ۸:۱ را در حالت ۱:۱ قرار دهید.

M	↶	↖ ↗	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
	↷	↙ ↘	8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24
	↷	↙ ↘	8:1	A	0.32	0.36	0.44	0.48
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.64	0.72	0.88	0.96
	↷	↙ ↘	8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92
	↷	↙ ↘	8:1	A	2.56	2.88	3.52	3.84



۴ اهرم سه وضعیتی A,B,C را در حالت B قرار دهید.

M	↶	↖ ↗	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12
	↷	↙ ↘	8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24
	↷	↙ ↘	8:1	A	0.32	0.36	0.44	0.48
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.64	0.72	0.88	0.96
	↷	↙ ↘	8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92
	↷	↙ ↘	8:1	A	2.56	2.88	3.52	3.84



۵ اهرم شش وضعیتی را روی ۲ قرار دهید. چنانچه اهرم جابه‌جا نشد با دست دیگر کمی میله کشش را پچرانید تا اهرم روی عدد ۲ قرار گیرد.

	/=1/2 ← →	1	2	3	4
W	↶	↖ ↗	1:1	B	
	↷	↙ ↘	8:1	C	
	↷	↙ ↘	8:1	A	
	↷	↙ ↘	8:1	B	0.08 0.09 0.11 0.12



۶ اهرم سه وضعیتی را روی حالت روتراشی قرار دهید.



هشدار




هیچ‌گاه در حال روشن بودن دستگاه، اهرم‌های پیشروی را جابه‌جا نکنید.

نکات
ایمنی



- ۱ از شوخي کردن در محیط کارگاه جداً خودداری کنید.
- ۲ قبل از شروع به کار، از سالم بودن تخته زیرپایی مطمئن شوید.

تیز کردن رنده

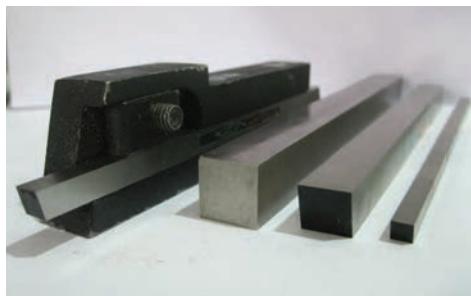

تراشکاری با رنده کند باعث ایجاد اصطکاک در لبه بُرنده می‌شود. این عمل، علاوه بر کاهش راندمان، موجب افزایش سریع درجه حرارت ابزار می‌شود و باعث از دست رفتن سختی ابزار و درنتیجه از بین رفتن آن خواهد شد. لذا تیز کردن رنده در براده‌برداری بهمنظور جلوگیری از هدر رفتن انرژی و اتلاف زمان به افزایش بهره‌وری کمک شایانی خواهد نمود.

رنده‌های تراشکاری

رنده‌های تراشکاری، با توجه به نوع براده‌برداری، در شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند. نوع متداول آن به شکل شمشهایی در طول استاندارد ساخته می‌شود. رنده‌های تراشکاری معمولاً از جنس‌های سخت ساخته می‌شوند. به جدول زیر دقت کنید.

حداکثر دمای کاری	جنس
۲۵۰ درجه سانتی‌گراد	فولاد ابزارسازی غیرآلیاژی (WS)
۶۰۰ درجه سانتی‌گراد	فولاد ابزارسازی غیرآلیاژی (HSS یا SS)
۹۰۰ درجه سانتی‌گراد	فلزات سخت (کاربیدها)

زوایای رنده تراشکاری

هر ابزار براده‌برداری برای نفوذ در قطعه باید دارای یک لبه گوهای باشد که رنده‌های تراشکاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.


برای ایجاد فرم گوهای در نوک رنده‌های تراشکاری، باید با استفاده از سنگ ابزار تیزکنی دو سطح آزاد و براده، ایجاد نمود.

سطح آزاد: نقش این سطح جلوگیری از تماس پیشانی رنده با قطعه کار در هنگام نفوذ رنده در قطعه کار است.

سطح براده: نقش این سطح هدایت براده جدا شده از قطعه کار به سمت بیرون است. فضای ایجاد شده بین این دو سطح را «گوه» می‌نامند.



زواياي اصلی در رندههای تراشکاري، سه زاویه گوه (β)، زاویه براده (γ) و زاویه آزاد (α) است.

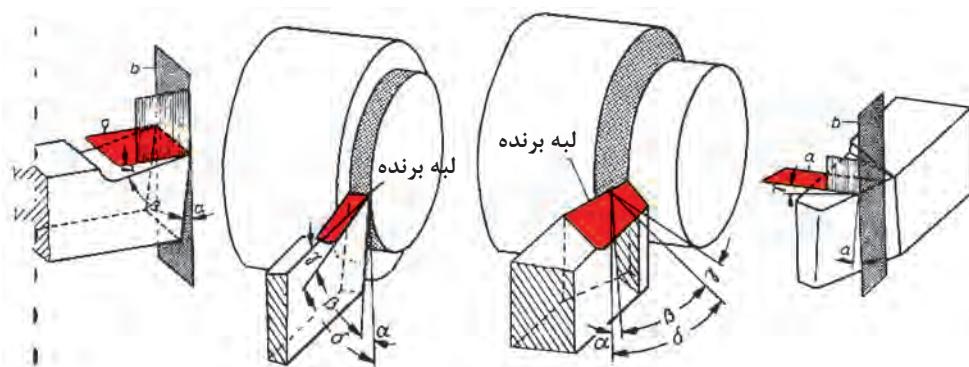



برای تیز کردن رنده می‌توان از دستگاه سنگ پایه‌دار استفاده نمود. این دستگاه‌ها در دو نوع با قدرت کم (تک‌فاز) و قدرت بالا (سه فاز) عرضه می‌شوند. روی محورهای خروجی این دستگاه‌ها دو نوع سنگ سنباشه بسته می‌شود. یکی از این سنگ سنباشه‌ها جهت تیز کردن رنده‌های الماسه و سنگ سنباشه دیگر برای تیز کردن رنده‌های فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



فعالیت

برای سنگ زدن این قسمت، رنده را تحت زاویه با سنگ تماس دهید و هر از چند گاهی برای خنک کردن رنده، آن را داخل آب صابون فرو برد. این کار را آنقدر ادامه دهید تا سطحی یکنواخت با زاویه آزاد رنده شکل گیرد.

مراحل زیر را با نظارت هنرآموز انجام دهید.
قبل از قرار گرفتن پشت دستگاه سنگ از وسایل حفاظتی مانند عینک و دستکش استفاده کنید.
۱ ابتدا سطح آزاد که زاویه آزاد را ایجاد می‌کند سنگ زده می‌شود.

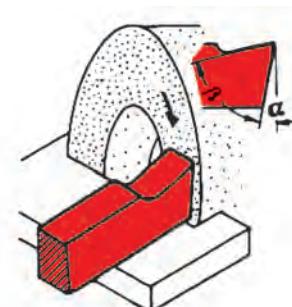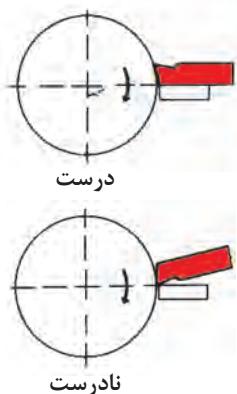


سطح آزاد کاس و نامناسب

توجه داشته باشید رنده کاملاً روی سطح تکیه‌گاه دستگاه سنگ قرار گیرد.

نکته



- ۲ سپس برای ایجاد زاویه براده سطح جانبی رنده را با رعایت نکات ایمنی سنگ بزنید.
- ۳ مرحله بعدی، سنگ زدن زاویه آزاد جانبی است، که همانند زاویه براده سنگ زده می‌شود.
در تمام مراحل سنگزنی رنده، توجه داشته باشید که سطحی کاملاً یکنواخت به دست آید و در اصطلاح چند سطحی نباشد.

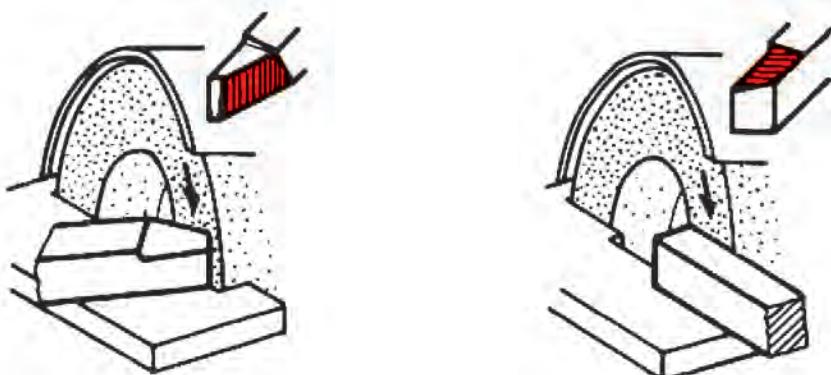

تیز کردن رنده تراشکاری با زوایای صحیح، موجب دوام ابزار می‌شود.


نکته



نکات
ایمنی



- ۱ قبلاً از شروع تیزکاری از سالم بودن صفحه سنگ و نداشتن ترک خورده‌گی مطمئن شوید.
- ۲ هرگز بدون عینک با دستگاه سنگ ابزار تیزکنی کار نکنید.
- ۳ در هنگام تیز کردن رنده، به فاصله تکیه‌گاه تا پیشانی صفحه سنگ سنباده، دقت نمایید.

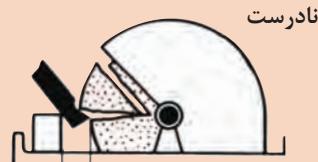

- ۴ در هنگام تیز کردن رنده به طور مرتب از مایع خنک کننده استفاده کنید.

بستن قطعه کار در روتوراشی

بستن قطعه کار در روتوراشی همانند پیشانی تراشی است و تمام اقدامات انجام گرفته در مرحله قبل را در این مرحله نیز می‌توان انجام داد.

قطعات در تراشکاری همیشه یکسان نیستند و آشکال گوناگون دارند. به همین دلیل برای قطعات استوانه‌ای و قطعاتی که مقطع آنها سه‌گوش و شش‌گوش است از سه‌نظام و برای قطعات با مقطع مربعی از چهارنظام و برای قطعات نامنظم از صفحه نظام و چهار نظام تکرو استفاده می‌شود.



چهار نظام تکرو یا نامنظم



صفحه نظام

تعویض فک‌های سه‌نظام

به علت محدودیت حرکت فک‌ها برای بستن قطعات با قطر زیاد در سه‌نظام، نمی‌توان از فک‌های معمولی (رو) استفاده نمود. لذا در این‌گونه موارد می‌توان از فک‌های وارو استفاده نمود.



برای تعویض فک‌های سه‌نظام، ابتدا به وسیله آچار سه‌نظام، پیچ سه‌نظام را آن قدر بچرخانید که فک‌ها از محل خود خارج شوند و فک‌های وارو را در شیارها جا بزنید.

فعالیت ۱



۱ ابتدا به وسیله آچار سه‌نظام، فک‌ها را باز کنید و به ترتیب از فک شماره ۳ آنها را از داخل شیار خارج سازید.

۲ پس از خارج نمودن فک‌ها به وسیله پارچه تنظیف شیارها را کاملاً تمیز کنید.

۳ شماره روی فک‌های وارو را با شماره سه‌نظام کنترل کنید که یکسان باشند.

۴ اکنون شیار شماره ۱ را با چرخاندن سه‌نظام در قسمت بالا قرار دهید و با آچار سه‌نظام ابتدای دندانه پیچ ارشمیدس را در ابتدای شیار شماره ۱ تنظیم کنید. فک شماره ۱ را داخل شیار قرار دهید و به وسیله آچار سه‌نظام، پیچ ارشمیدس را بچرخانید تا فک شروع به حرکت کند.

۵ مطابق مرحله ۴ فک‌های شماره ۲ و ۳ را نیز جا بزنید.



غلط



صحیح

برای اطمینان از صحیح بستن فک‌ها، اگر در انتهای فک‌ها باهم به مرکز رسیدند صحیح بسته شده‌اند.

نکته



تعویض سه‌نظام

در برخی موارد با سه‌نظام یا چهارنظام موجود روی دستگاه نمی‌توان قطعه را بست. در این‌گونه موارد باید برای تعویض آنها اقدام نمود. تعویض در دو مرحله صورت می‌گیرد. ابتدا باید سه‌نظام یا چهارنظام از روی دستگاه پیاده، و در مرحله بعدی کارگیر مورد نظر سوار می‌شود.

توجه داشته باشید برای تعویض تمام کارگیرها (سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام و صفحه مرغک) مراحل عمل یکسان است.

فعالیت ۲

سه‌نظام موجود روی دستگاه را مطابق مراحل زیر تعویض کنید.

پیاده کردن سه‌نظام

۱ برای تعویض سه‌نظام، ابتدا در قسمت زیر سه‌نظام یک تخته مخصوص روی ریل قرار دهید.

۲ یک میل‌گرد را داخل سه‌نظام ببند و فک‌ها را محکم کنید.

۳ وضعیت اهرم تغییر دور سه‌نظام را روی سنگین‌ترین دور قرار دهید.

۴ مهره‌های پشتی سه‌نظام را باز کنید. توجه داشته باشید که مهره‌ها را آن‌قدر بچرخانید که به صفحه پشتی گیر نکنند.

۵ صفحه پشت‌بند سه‌نظام را کمی بچرخانید تا سوراخ آن روبه‌روی مهره‌ها قرار گیرد، بعد به‌آرامی سه‌نظام را به طرفین حرکت دهید تا از جای خود رها شود.

۶ با کمک گرفتن از هم‌کلاسی خود سه‌نظام را از جای خود خارج کرده و روی تخته چوبی قرار دهید و به آهستگی آن را به محل مناسب منتقل کنید.

سوار کردن سه‌نظام

برای بستن سه‌نظام یا چهارنظام، عکس عمل پیاده کردن را انجام دهید.

۱ ابتدا به‌وسیله پارچه، محل استقرار سه‌نظام را تمیز کرده و سپس پشت‌بند سه‌نظام را بچرخانید تا سوراخ‌های صفحه و محل نشست مقابله هم قرار گیرند.

۲ سپس سه‌نظام را به آهستگی بلند کنید و روی تخته روی بستر قرار دهید. طوری سه‌نظام را بچرخانید که برآمدگی سه‌نظام با فرورفتگی روی نشیمنگاه روبه‌رو قرار گیرد.



۳ سه‌نظام را با کمک یک نفر دیگر از روی تخته بلند کنید و پیچ‌های سه‌نظام را در محل خود روی نشیمنگاه سه‌نظام قرار دهید.



۴ صفحه پُشت‌بند سه‌نظام را کمی بچرخانید تا **۵** مهره‌های سه‌نظام را سفت کنید. این عمل را به صورت ضربدری انجام دهید. مهره‌ها پشت شیار قرار گیرند.



استفاده از آچار فرانسه اکیداً ممنوع است.

نکته



از قرار دادن لوله روی دسته آچار برای ایجاد نیروی بیشتر خودداری کنید زیرا موجب بریدن یا هرز شدن مهره‌ها خواهد شد.

هشدار



نکات ایمنی

هرگز بدون کفش ایمنی کار نکنید.
با وسایل زینتی مانند ساعت و انگشتر هرگز کار نکنید.
در هنگام تعویض سه‌نظام، کلید اصلی برق را در حالت خاموش قرار دهید.
بعد از پیاده کردن سه‌نظام، از قرار دادن آن روی میز یا بستر دستگاه خودداری کنید.

تلنگر

کارگاه متعلق به خودش است. با لبخندی گفت تمام این ابزار و وسایل نزد من امانت هستند و در کار روزمره حفظ امانت برای من از هر کار دیگری مهمتر است. در ضمن این کارگاه محلی است که من از آن ارتزاق می‌کنم و اگر نباشد زندگی من هم دچار مشکل خواهد شد. این شیوه تفکر مرا به تحسین از وی واداشت و پرسیدم بعد از این همه سال، از زندگی و کار در این کارگاه و موقعیت خود راضی هستی؟ گفت تا به امروز هیچ مشکل بزرگی که عرصه زندگی را برای من تنگ کند نداشته‌ام و خدا را شکر می‌کنم و از این وضعیت بسیار راضی هستم. حال با توجه به این خاطره واقعی که بیان شد، به نظر شما دلیل رضایت شغلی این تراشکار چیست؟ پاسخ خود را در پنج سطر توضیح دهید.

دوستی صحبت می‌کرد که وارد یک کارگاه تولید قطعات شدم. مردی با محاسنی نسبتاً سفید در حال کار با دستگاه تراش بود. او در حین کار هر بار که نیاز بود از کولیس استفاده کند آن را از جعبه خارج می‌کرد و پس از تمیز کردن سطح قطعه و اندازه‌گیری، مجدداً آن را در جعبه قرار می‌داد و جعبه را روی میز مخصوص می‌گذاشت. این کار او توجه مرا به خود جلب کرد. دقیقی که برای حفاظت از وسایل اندازه‌گیری از خود نشان می‌داد در نوع خود بی‌نظیر بود.

از او سؤال کردم که این کارگاه متعلق به خودتان است. گفت نه ولی ۲۷ سال است که از پایین ترین سطح کارگری تا به امروز در این کارگاه مشغول به کار هستم. پرسیدم، چرا این را پرسیدید؟ گفتم دقت شما برای حفظ و نگهداری ابزار مانند کسی است که

روتراسی

روتراسی عبارت است از برآده‌برداری از سطح رویی قطعه کار. در هر حال این عمل به منظور ایجاد فرم مطلوب در قطعه کار یا کاهش قطر آن انجام می‌شود. بسیاری از قطعات در صنعت دارای مقطع دایره‌ای هستند، ولی سطوح خود فرم‌های مختلفی دارند که با استفاده از دستگاه تراش، برآده‌برداری می‌شوند. روتراشی یکی از پرکاربردترین عملیات برآده‌برداری در دستگاه تراش است. معمولاً روتراشی در دو مرحله خشن‌تراشی و پرداخت‌کاری انجام می‌شود. در خشن‌تراشی سرعت برش کم و عمق براده و پیشروی زیادتر انتخاب می‌شود ولی در پرداخت‌کاری سرعت برش زیاد ولی عمق براده و مقدار پیشروی کمتر انتخاب می‌شود.


یکی از مهم‌ترین اصول در اجرای عملیات تراشکاری رعایت نکات ایمنی است. رعایت نکردن نکات ایمنی در کارگاه باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود، تا آنجا که جبران عوارض ناشی از آن گاهی غیرممکن می‌گردد.

در روند نمای مقابله، روند اجرای کارهای تراشکاری به خوبی نمایش داده شده است. این روند در تمام کارهای تراشکاری مصدق دارد و رعایت آن موجب جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه خواهد شد.



فعالیت

قطعه‌ای را که در مرحله قبلي پيشاني تراشي نموده‌اید، مطابق نقشه روتراشی نمایيد.

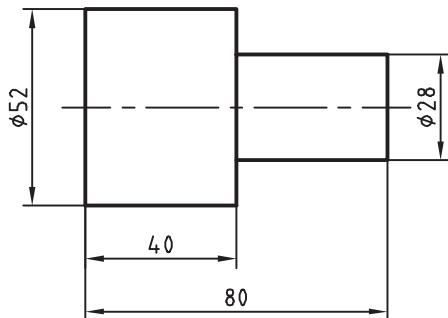

- ۱ با توجه به جنس و کیفیت سطح مورد نیاز مقدار سرعت برش را از جدولی که در کتاب هنرجوست، انتخاب نمایید و سپس عده دوران مناسب را از طریق محاسبه تعیین کنید.
- ۲ قطعه کار را طوری داخل سه‌نظام قرار دهید که بتوانید عملیات روتراشی را طبق نقشه انجام دهید. توجه داشته باشید که حداکثر طولی که بیرون از سه‌نظام قرار می‌گیرد، نباید بیش از پنج برابر قطر قطعه باشد.
- ۳ عینک حفاظتی مخصوص تراشکاری را روی چشمان خود قرار دهید.
- ۴ پس از سفت کردن فک‌های سه‌نظام، دستگاه را روشن کنید. سپس رنده را به وسیله سوپرت عرضی حرکت دهید و با سطح قطعه کار مماس کنید.
- ۵ ورنیه سوپرت عرضی را روی صفر تنظیم کنید. سپس مقداری رنده را به عقب بکشید و به وسیله سوپرت طولی رنده را قبل از قطعه کار قرار دهید.

- ۶ به وسیله سوپرت عرضی به اندازه ۵/۰ میلی متر عمق بار را تنظیم کنید.
- ۷ اهرم اتومات حرکت طولی را در گیر کنید تا براده برداری آغاز شود. به محض اینکه رنده به پایان براده برداری نزدیک شد حرکت اتومات را قطع کنید و به وسیله دست، سوپرت را به محل اولیه خود برگردانید. این عمل را تا آنجا انجام دهید که سطح قطعه کار و اندازه آن به اندازه موردنظر در نقشه برسد.
- ۸ با استفاده از کولیس، قطر و طول قطعه را اندازه گیری نمایید. اگر به اندازه های که در نقشه مشخص شده، رسیده است قطعه را از سه نظام باز کنید و دستگاه را خاموش نمایید.

نکته



هیچ گاه بدون روغن کاری دستگاه، با آن کار نکنید.


هشدار




هرگز دستگاه را بدون بستن قطعه کار در سه نظام با دور بالا روشن نکنید (چرا؟)

فعالیت تکمیلی


قطعات تانکر را مطابق نقشه پیشانی تراشی و رو تراشی نمایید.
(راهنمایی: مراحل اجرای کار را مطابق روند نما انجام دهید.)

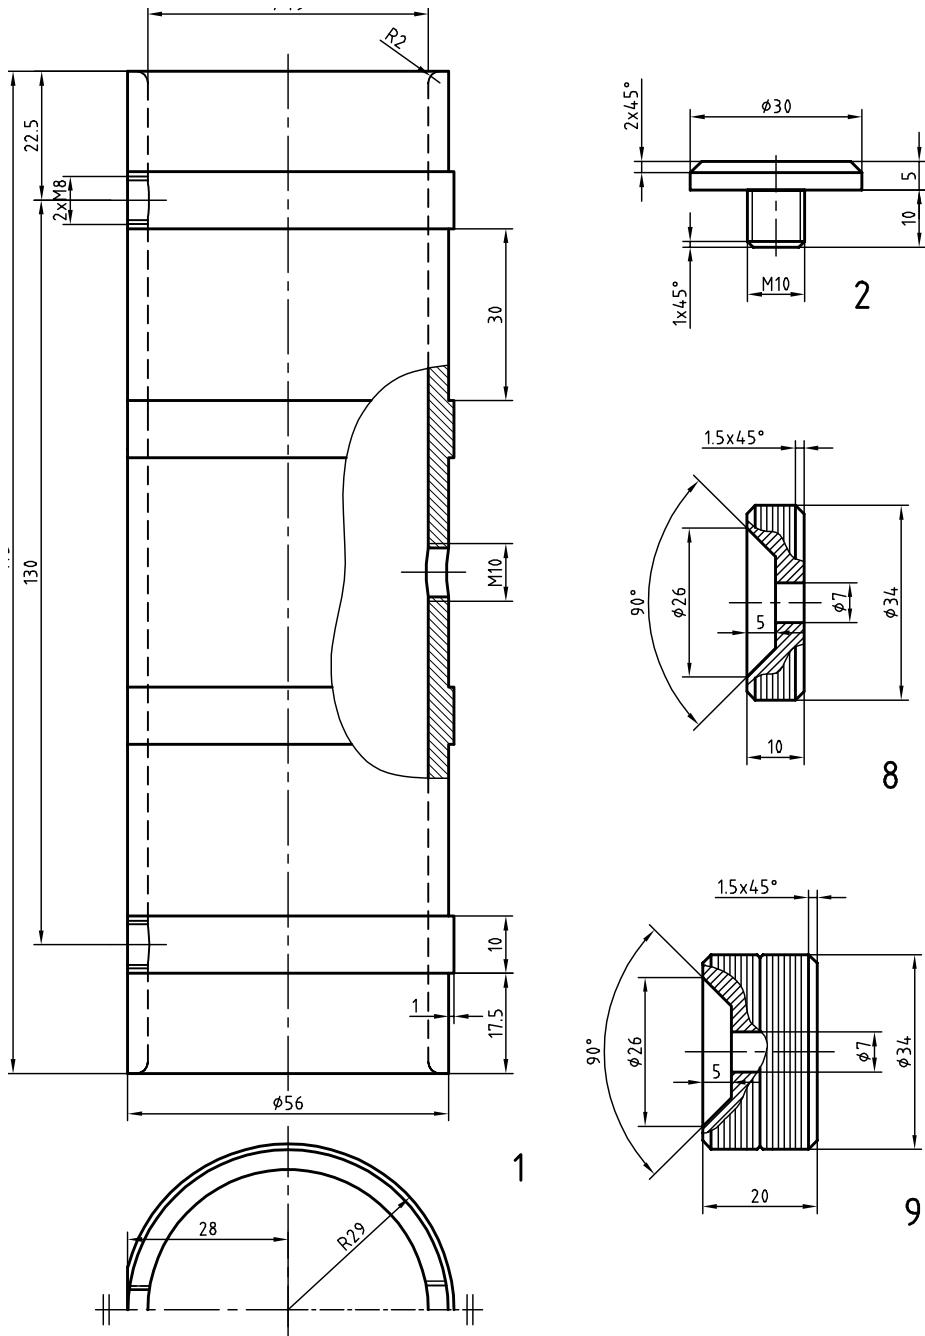


پومن پنجم؛ تراشکاری

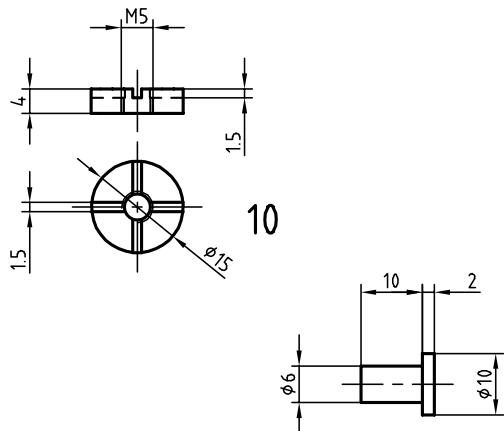


12

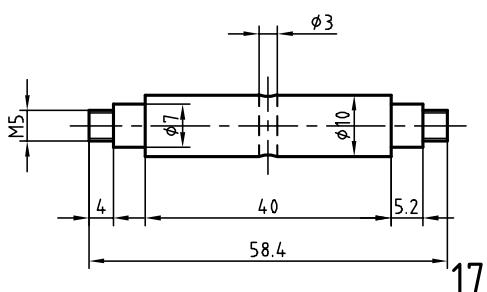


17

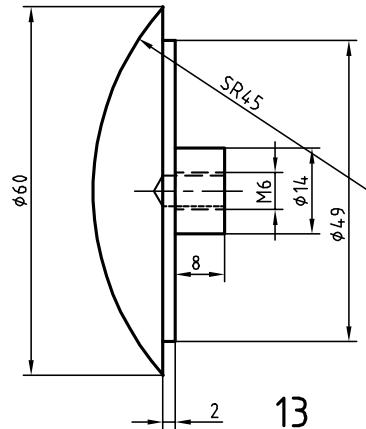


13

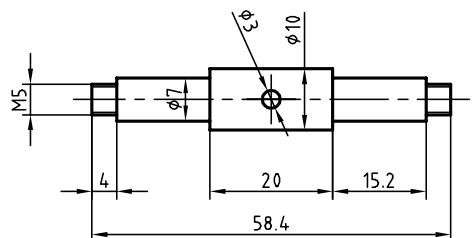


18

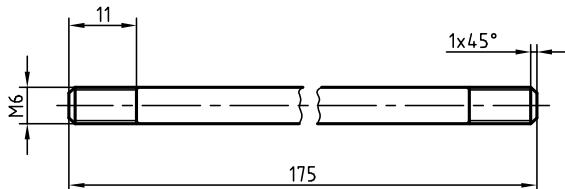

29

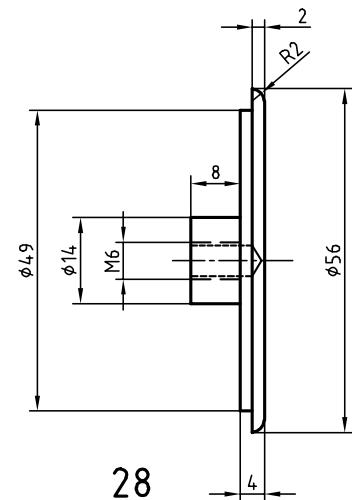

28

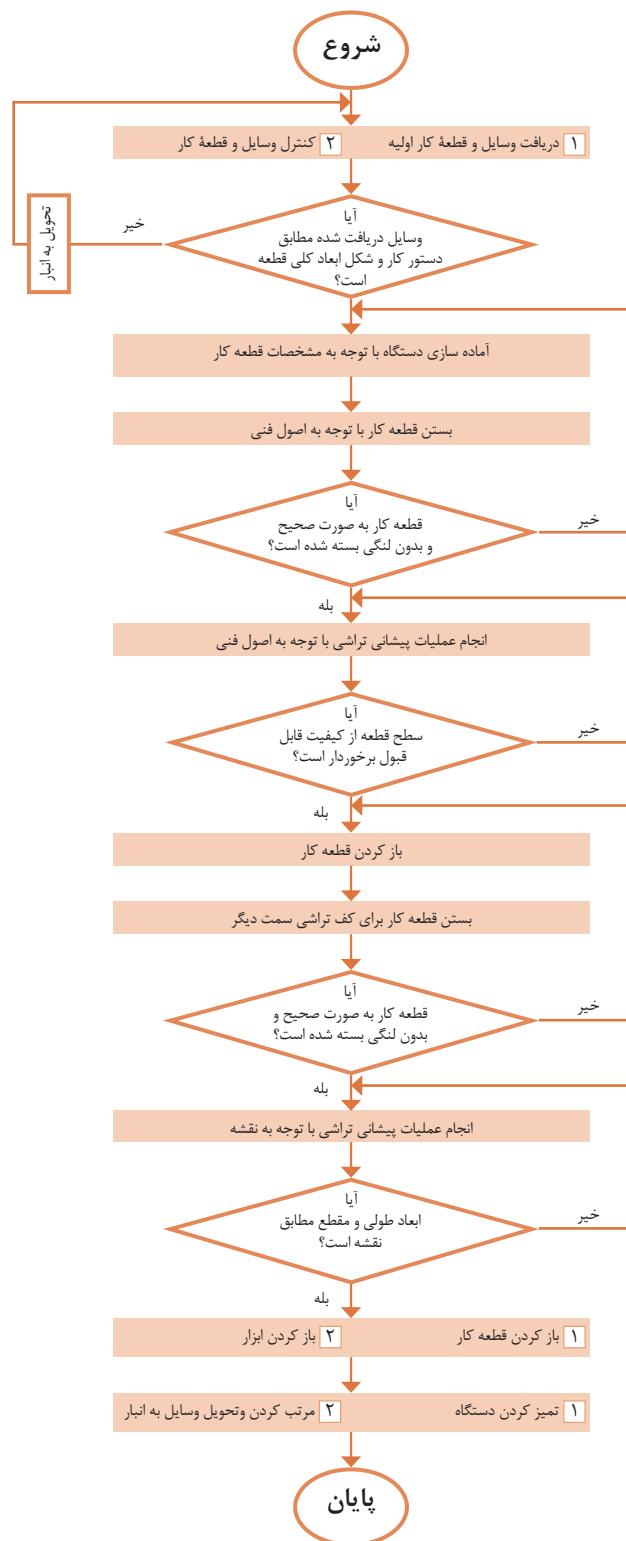


دستورالعمل مونتاژ اجزای خودروی حمل سوخت

برای مونتاژ خودرو باید دستورالعمل مشخص شده، برای هریک از مجموعه‌ها دقیقاً عمل شود. این خودرو دارای سه مجموعه اصلی است و هریک از آنها دارای قطعاتی هستند که در چند مرحله روی یکدیگر مونتاژ می‌گردند. در مرحله نهایی، این مجموعه‌ها با قرار گرفتن کنار یکدیگر خودروی حمل سوخت را تشکیل خواهند داد. این مجموعه‌ها عبارت‌اند از:

- ۱ مجموعه شاسی
- ۲ مجموعه اتاق
- ۳ مجموعه تانکر


مونتاژ مجموعه شاسی

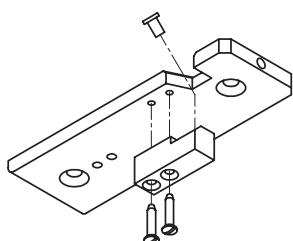


۱ ابتدا شاسی را آماده کنید و به دقت بررسی نمایید که داخل سوراخ‌های زده شده کاملاً تمیز باشد و آن را با نقشه اصلی مطابقت دهید با کنترل دقیق اندازه‌ها.

۲ قطعه باک را مطابق نقشه مقابل در قسمت زیرین شاسی قرار دهید و به وسیله پیچ‌های مربوطه متصل نمایید. درپوش باک را سوار کنید.


۳ نصب قفل رابط اتاق با شاسی: طبق نقشه زیر قفل رابط را در محل تعیین شده قرار دهید و با چرخاندن آن کاملاً سفت کنید.

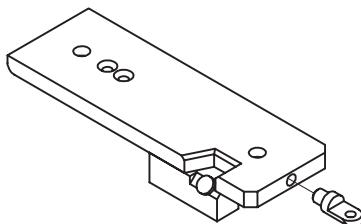

۴ نصب مونتاژ زیرمجموعه چرخ‌های عقب: محور عقب را مطابق نقشه، داخل نگهدارنده محور عقب قرار دهید و با پین محکم کنید. سپس به وسیله مهره‌های مربوطه چرخ‌های عقب را در دو سر محور سفت کنید.

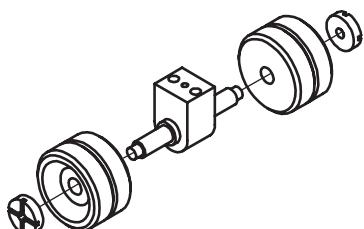


۵ نصب گلگیر و چرخ‌های عقب روی شاسی: ابتدا گلگیر را در قسمت زیرین شاسی در محل تعیین شده قرار دهید. مجموعه چرخ‌های عقب را نیز، مطابق نقشه در محل خود قرار دهید و بوسیله پیچ‌های مربوطه سفت کنید.

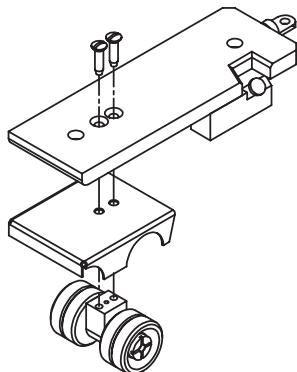


مونتاژ مجموعه اتاق



۱ سقف اتاق را روی بدنه اتاق قرار دهید و به بوسیله پیچ‌های مربوطه سفت کنید.

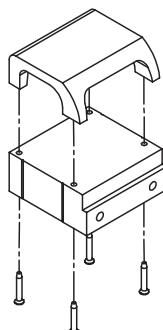

۲ مونتاژ مجموعه چرخ‌های جلو: محور جلو را مطابق نقشه، داخل نگهدارنده محور جلو قرار دهید و با پین محکم کنید. سپس بوسیله مهره‌های مربوطه چرخ‌های جلو را در دو سر محور سفت کنید.

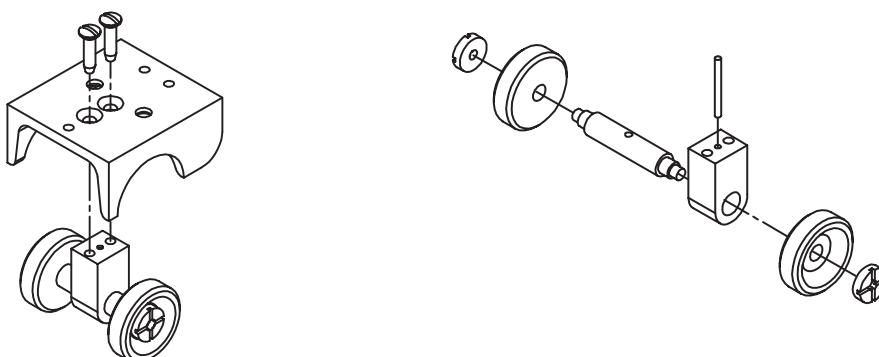



۴ اتصال مجموعه شاسی به گلگیر جلو: مجموعه شاسی را که قبلاً مونتاژ کرده‌اید مطابق نقشه، بوسیله یک پیچ به گلگیر جلو متصل کنید.

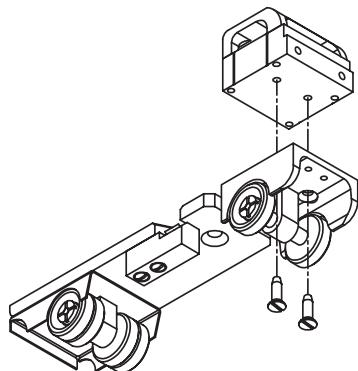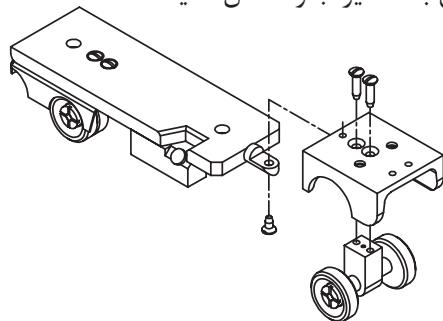

۵ نصب بدنه آتاق روی گلگیر جلو: این بخش را طوری روی گلگیر جلو قرار دهید که سوراخ‌های دو قطعه با هم، هم محور شوند و به‌وسیله دو عدد پیچ آنها را به یکدیگر متصل نمایید. در این مرحله سپر را نیز روی گلگیر نصب کنید.

مونتاژ مجموعه تانکر

۱ نصب میل‌پیچ روی درپوش جلو: مطابق نقشه، میل‌پیچ را در محل معین شده روی درپوش جلو قرار دهید و آن را با چرخاندن سفت نمایید.

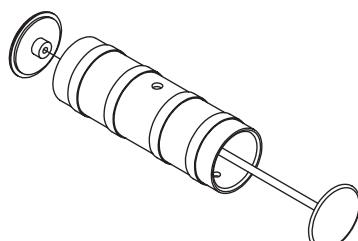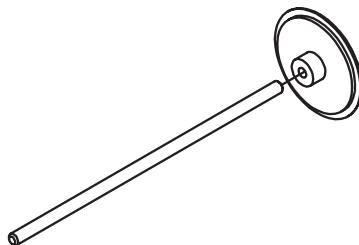


۲ نصب درپوش جلو و عقب روی مخزن: ابتدا درپوش جلو را در محل مشخص شده قرار دهید سپس درپوش عقب (قوس‌دار) را با چرخاندن روی میل‌پیچ سفت کنید.
راهنمایی: این سفت کردن به‌وسیله نیروی دست و بدون ابزار صورت گیرد.

۳ نصب درپوش بالایی تانکر: مطابق نقشه، درپوش بالای تانکر را نصب نمایید.

مرحلهٔ نهایی مونتاژ

در این مرحله، تانکر را به دو مجموعه دیگر خودرو، به وسیلهٔ دو عدد پیچ سرخزینه (مطابق نقشه) متصل کنید.

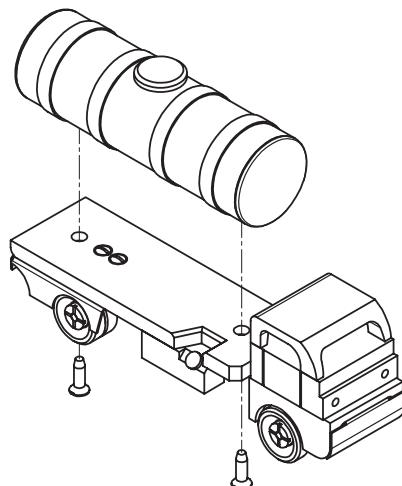

نکته

چنانچه بخواهید خودروی حمل سوخت زیباتر به نظر آید، می‌توانید قطعات را، قبل از مونتاژ، با نظارت هنرآموز به وسیلهٔ مواد مخصوص شست و شو دهید و سپس با اسپری به رنگ دلخواه، آن را رنگ‌آمیزی نمایید.



ارزشیابی نهایی


ملاحظات	نمره دریافتی	بارم پیشنهادی	شاخص
		۱۵	میانگین نمره کسب از هر واحد یادگیری
		۱	مونتاژ صحیح
		۴	کارایی محصول تولید شده
		۲۰	جمع


نکته




رعایت نکات ایمنی شرط اصلی کسب صلاحیت در این درس است.




نقشه های ضمیمه

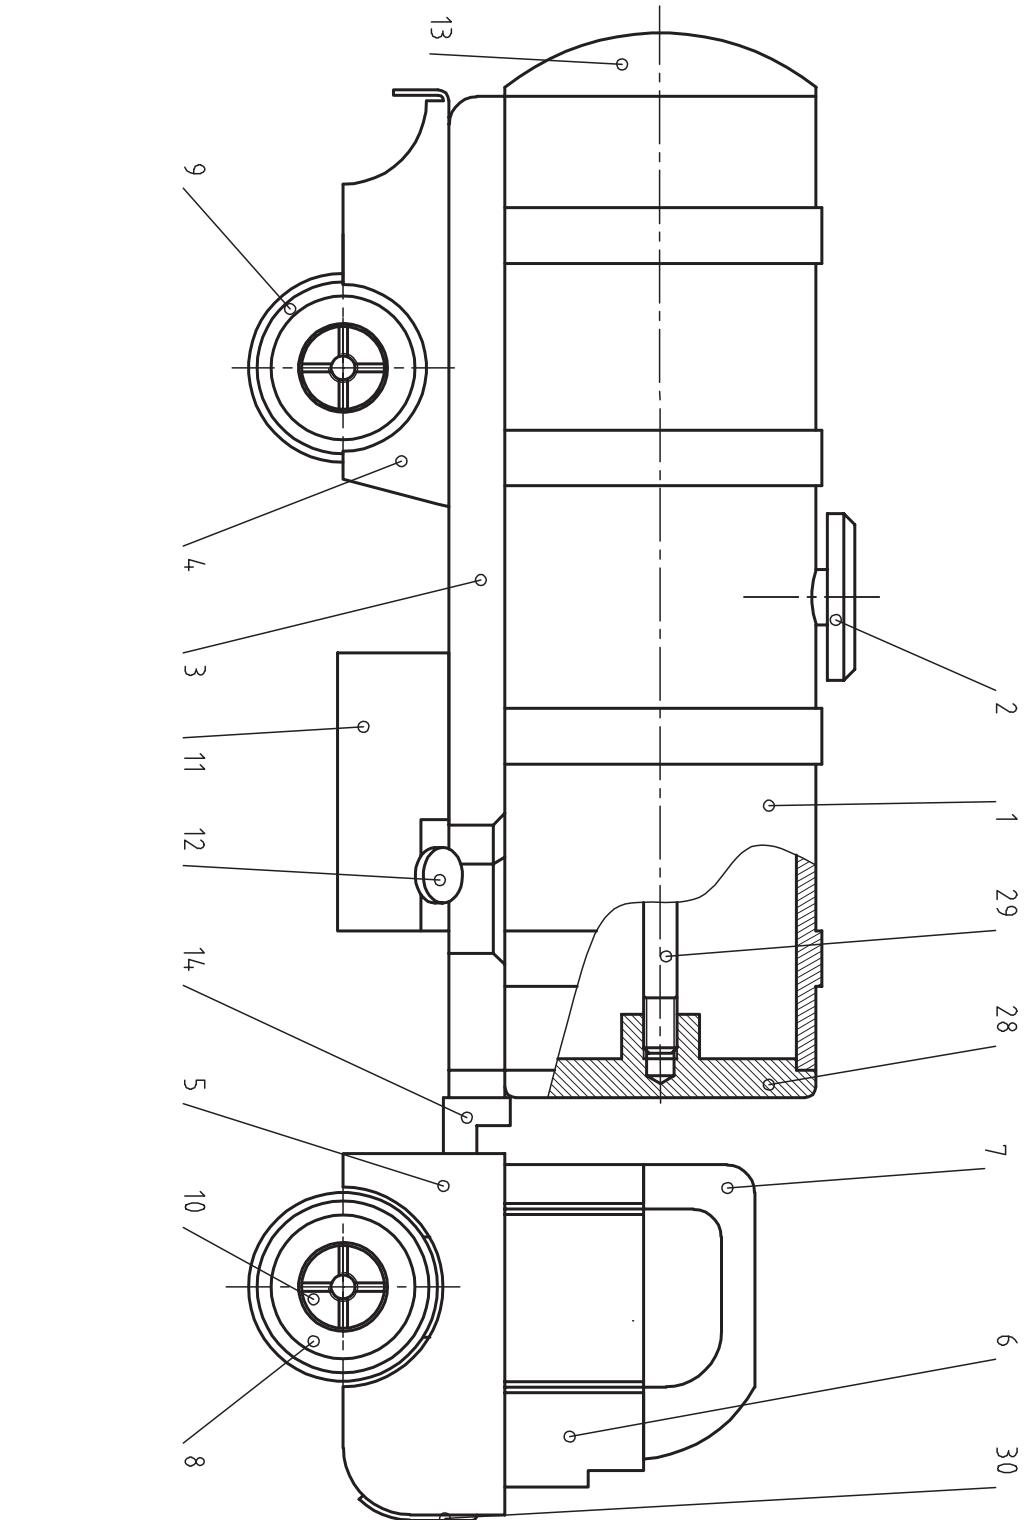

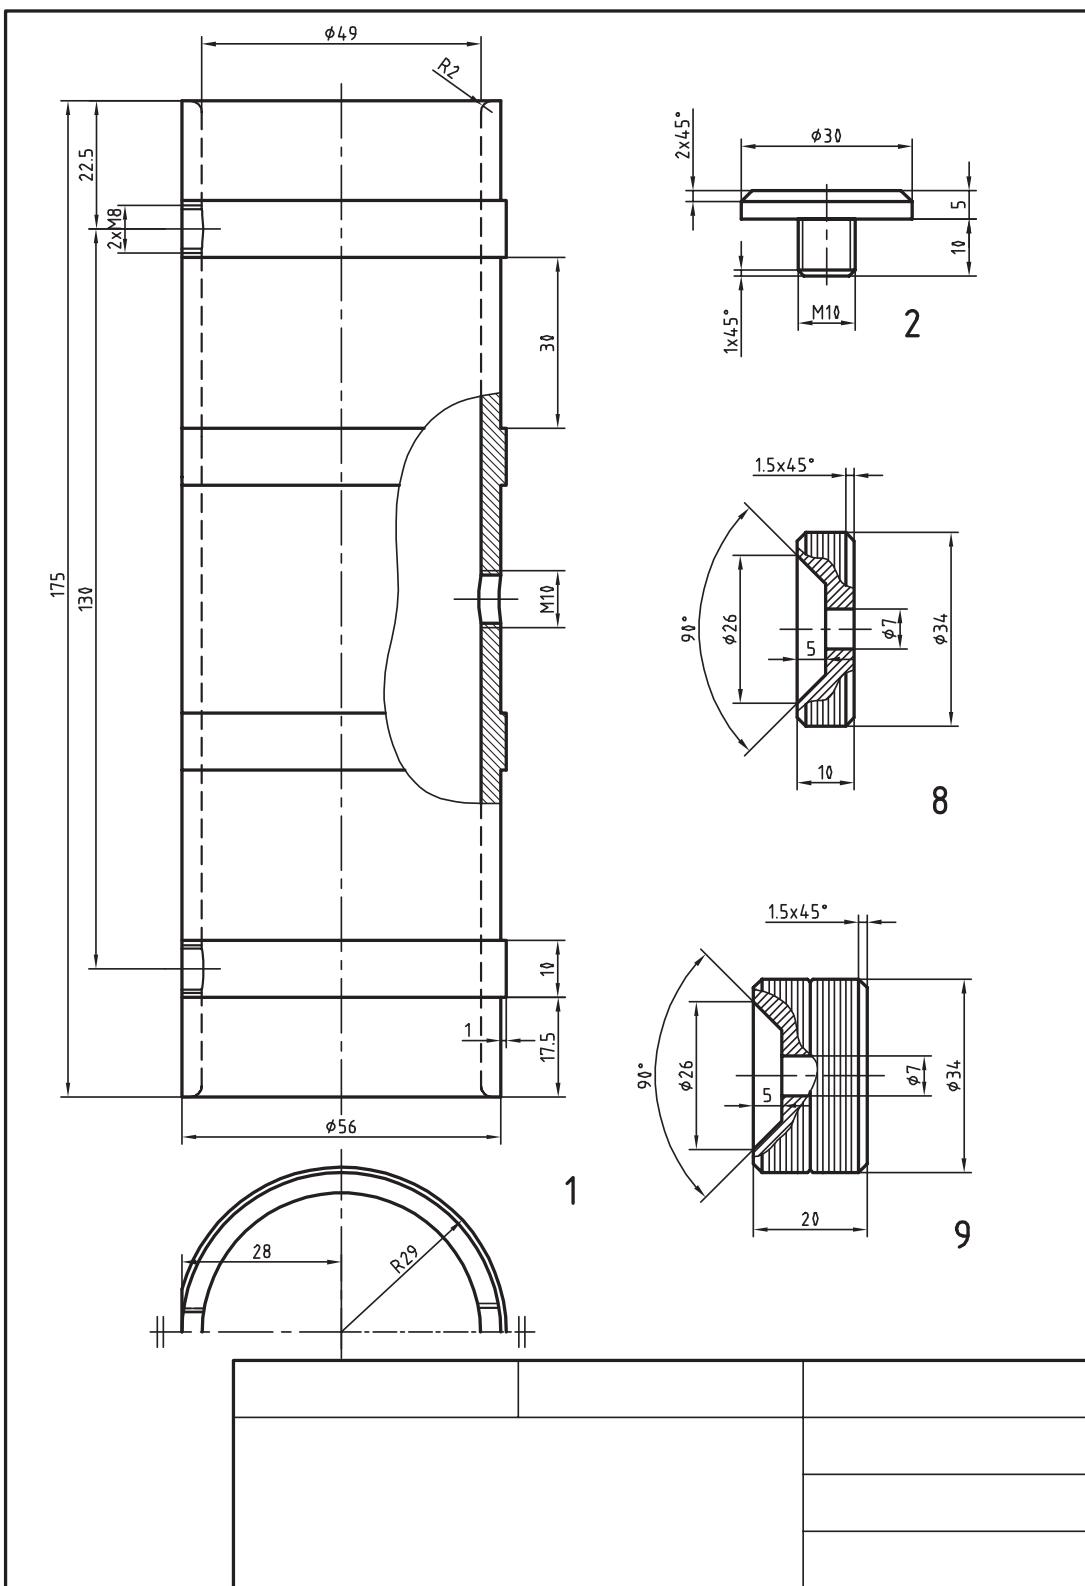


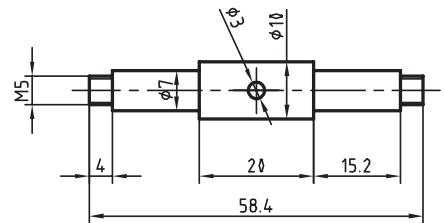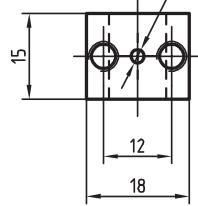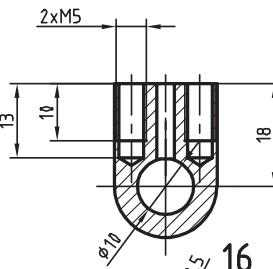




18

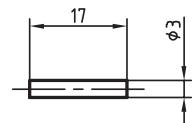


27

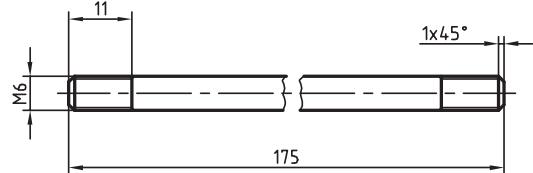


29

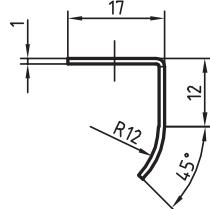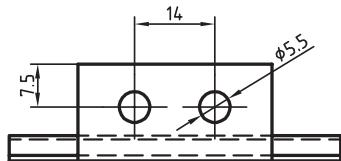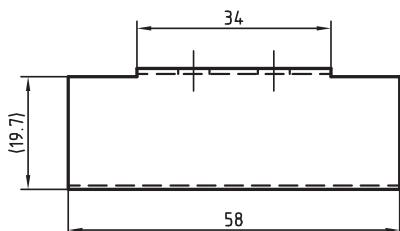







30

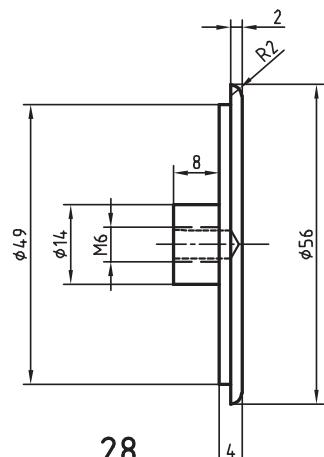


28

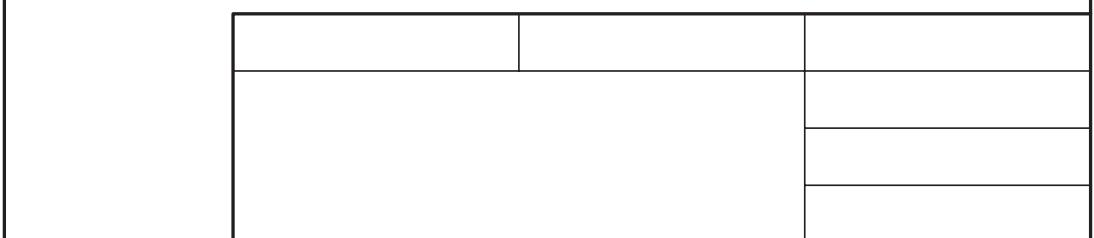





پویمان پنجم؛ تراشکاری

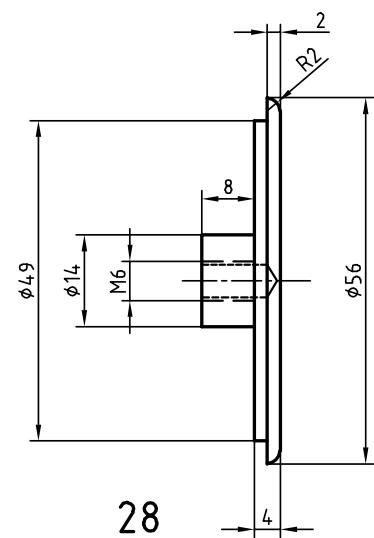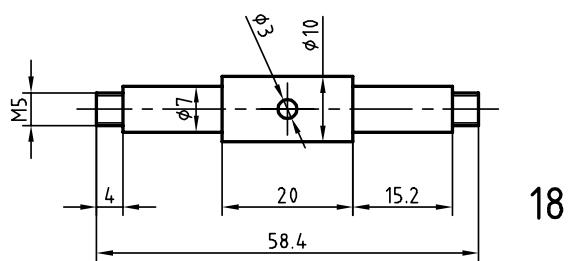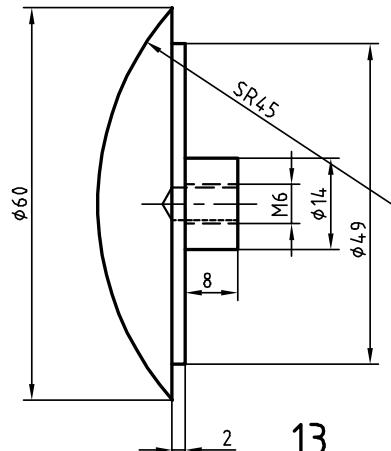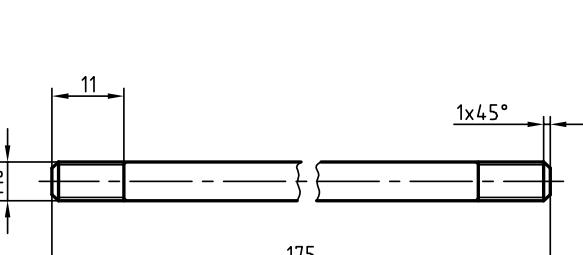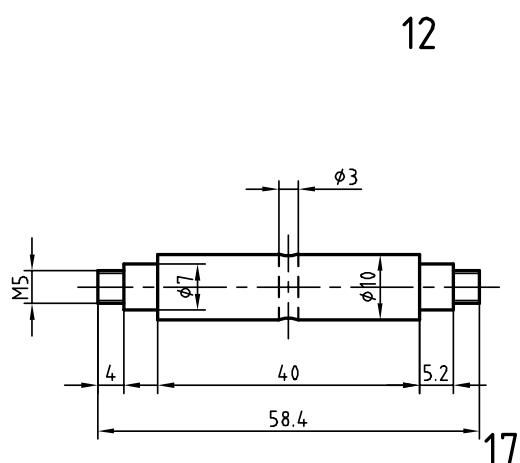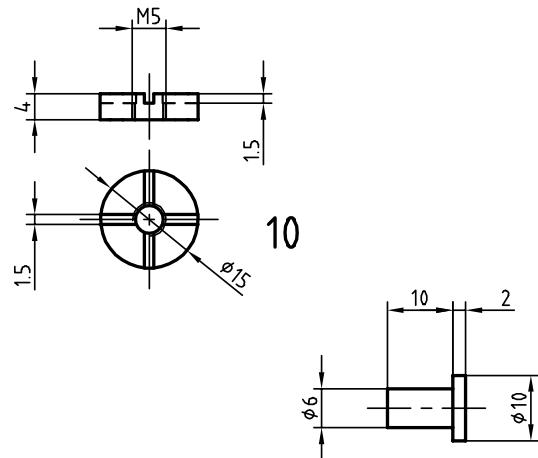

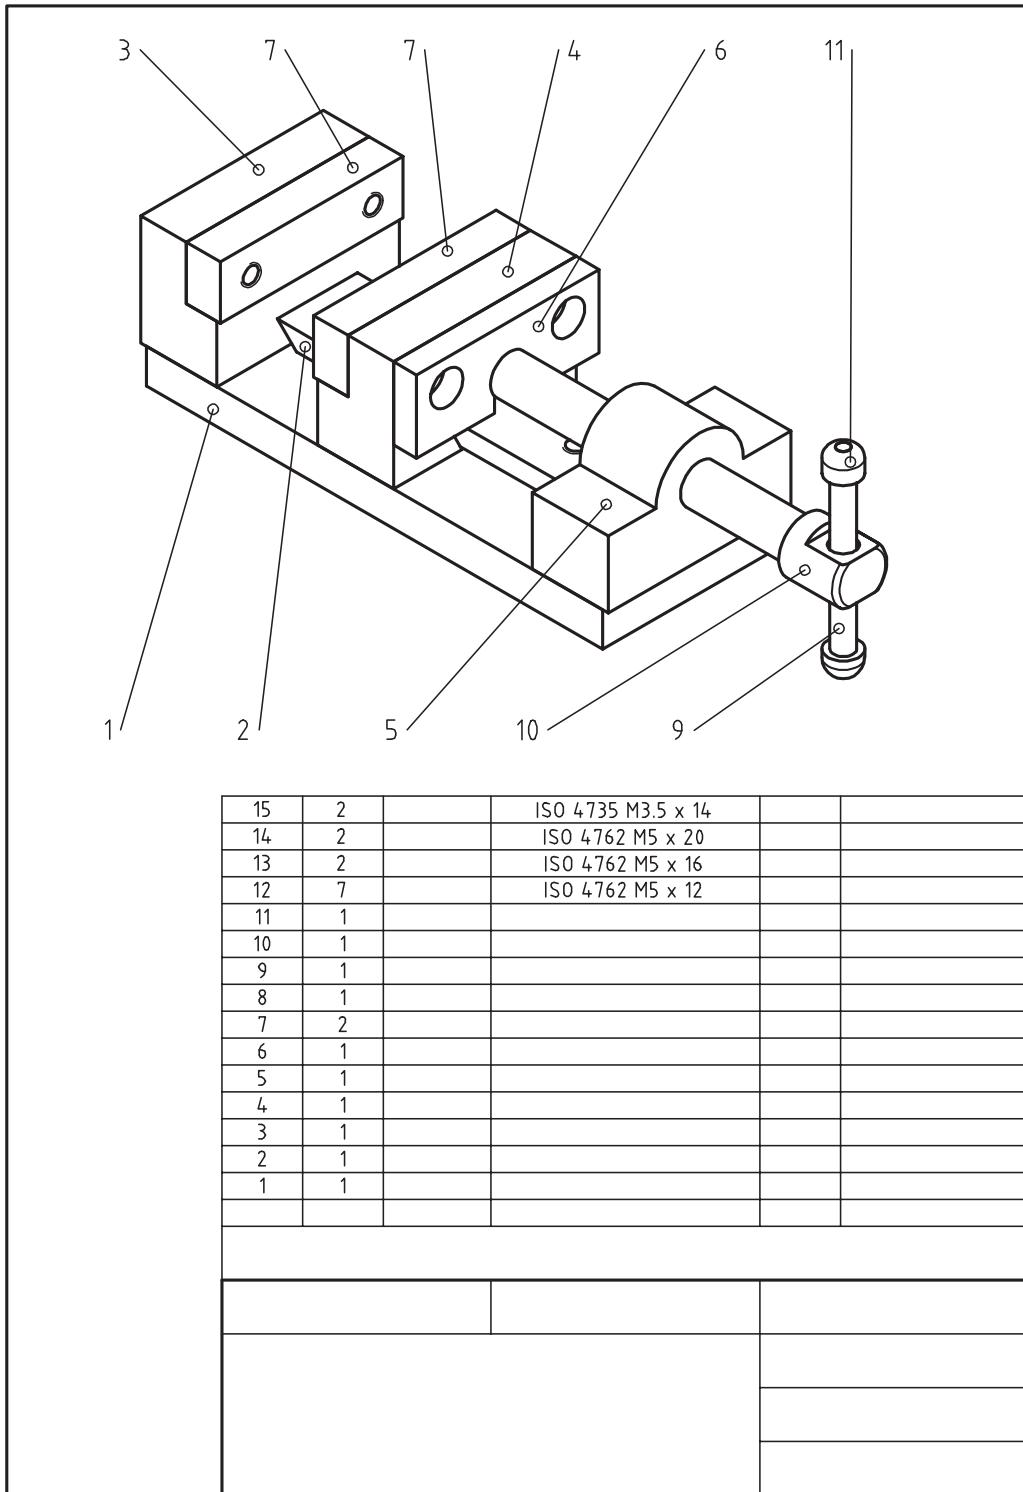


پودمان پنجم؛ تراشکاری

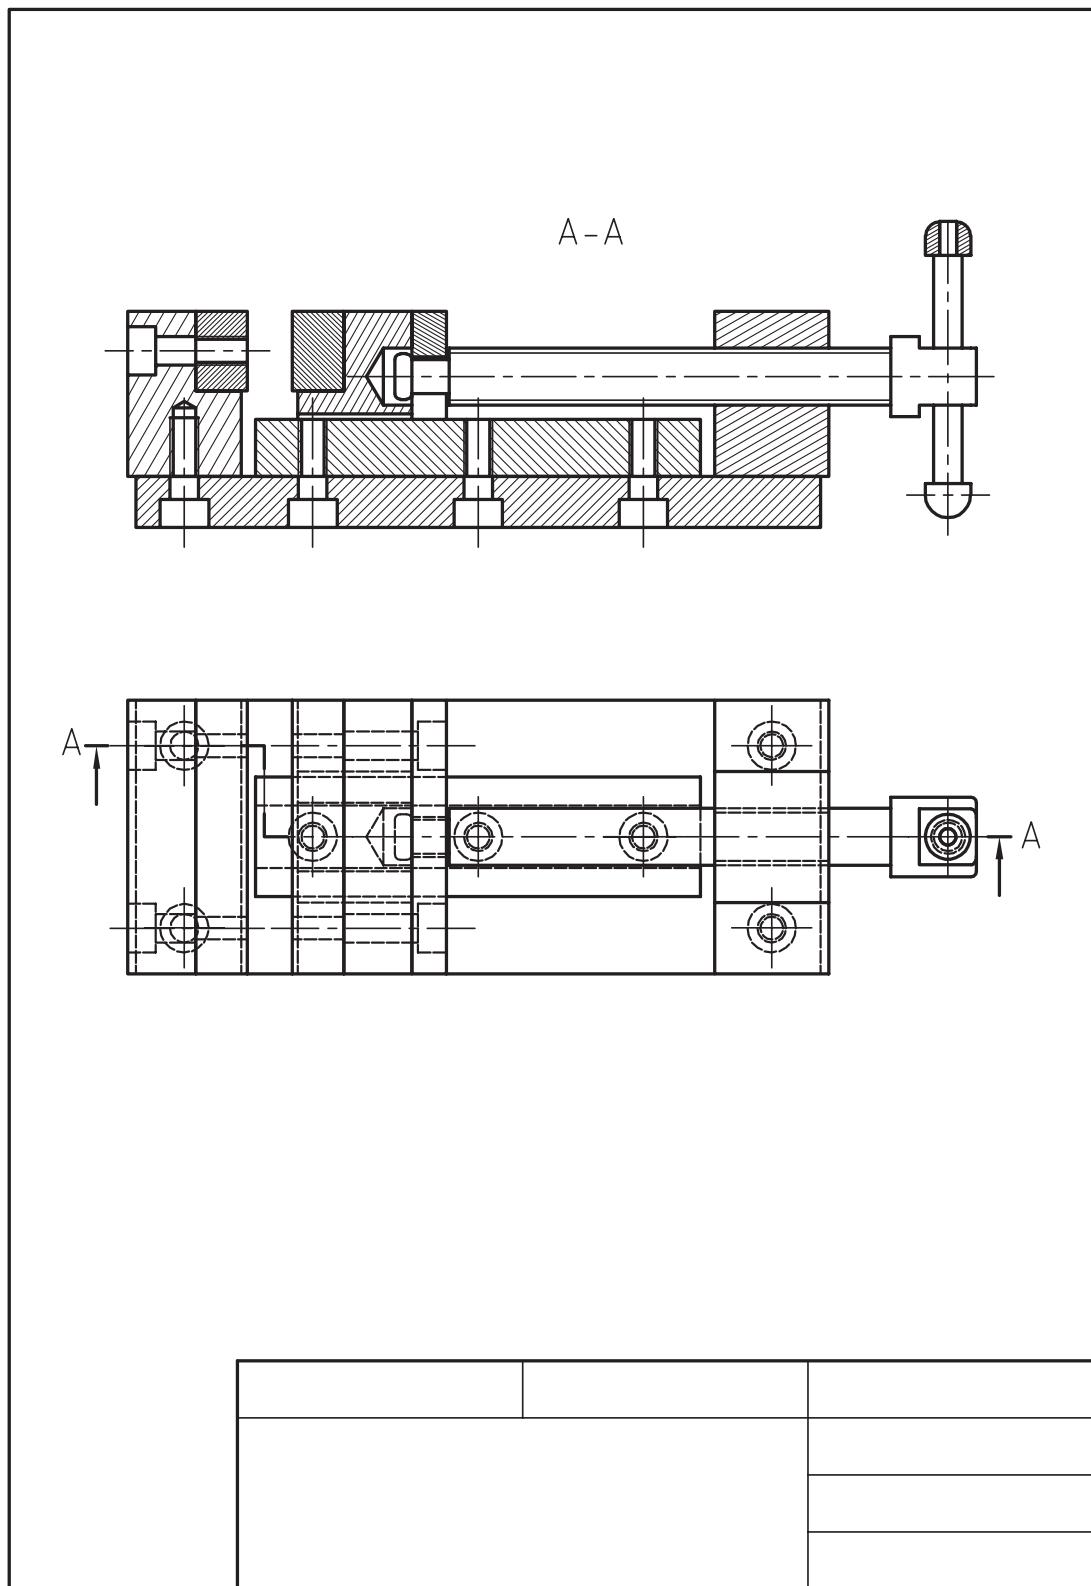






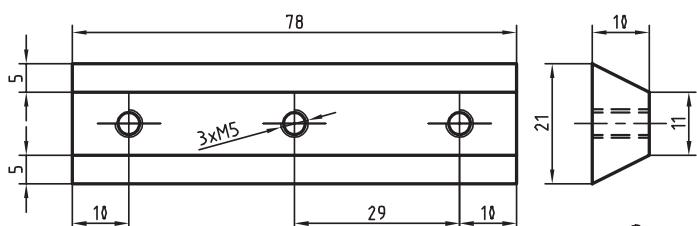
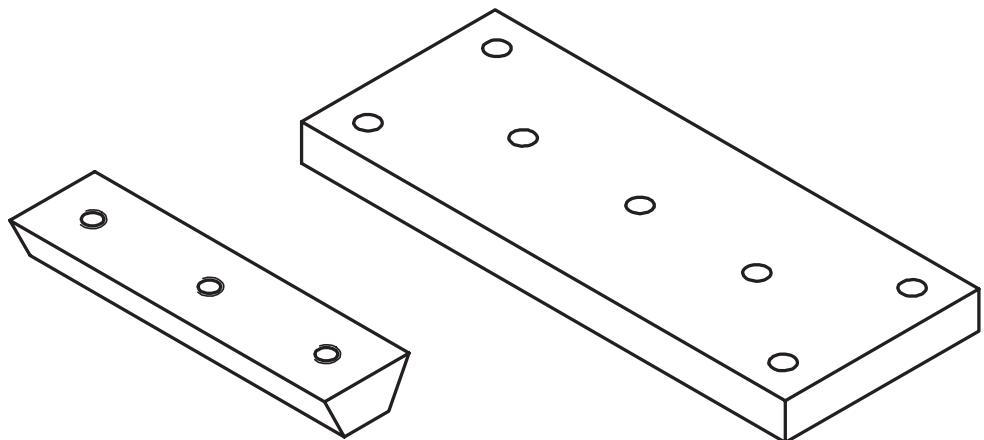
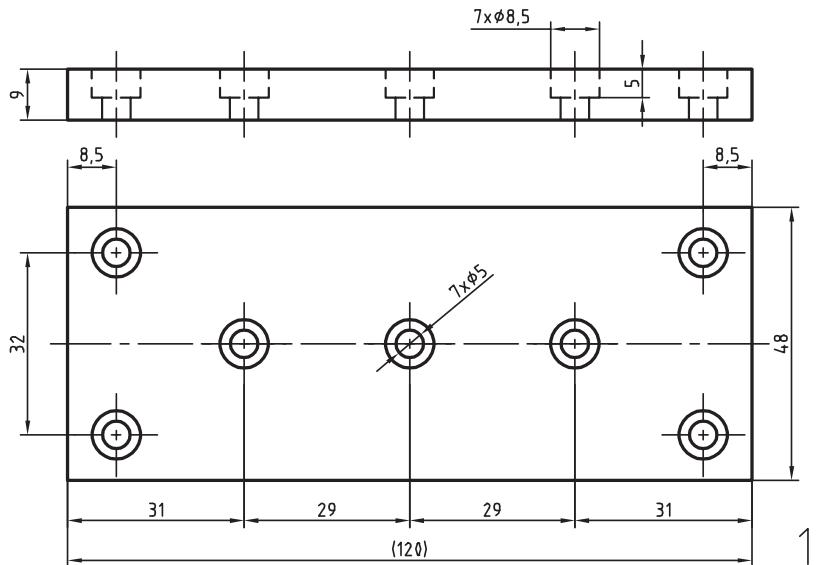


2

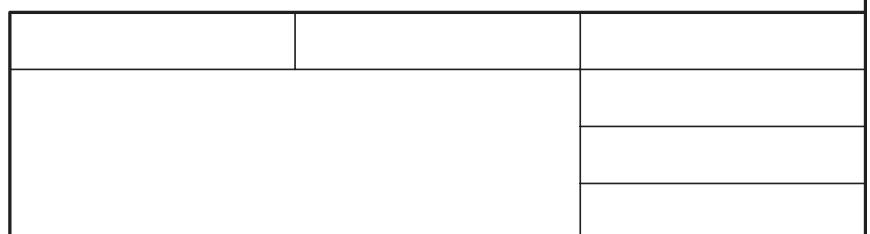


پودمان پنجم؛ تراشکاری

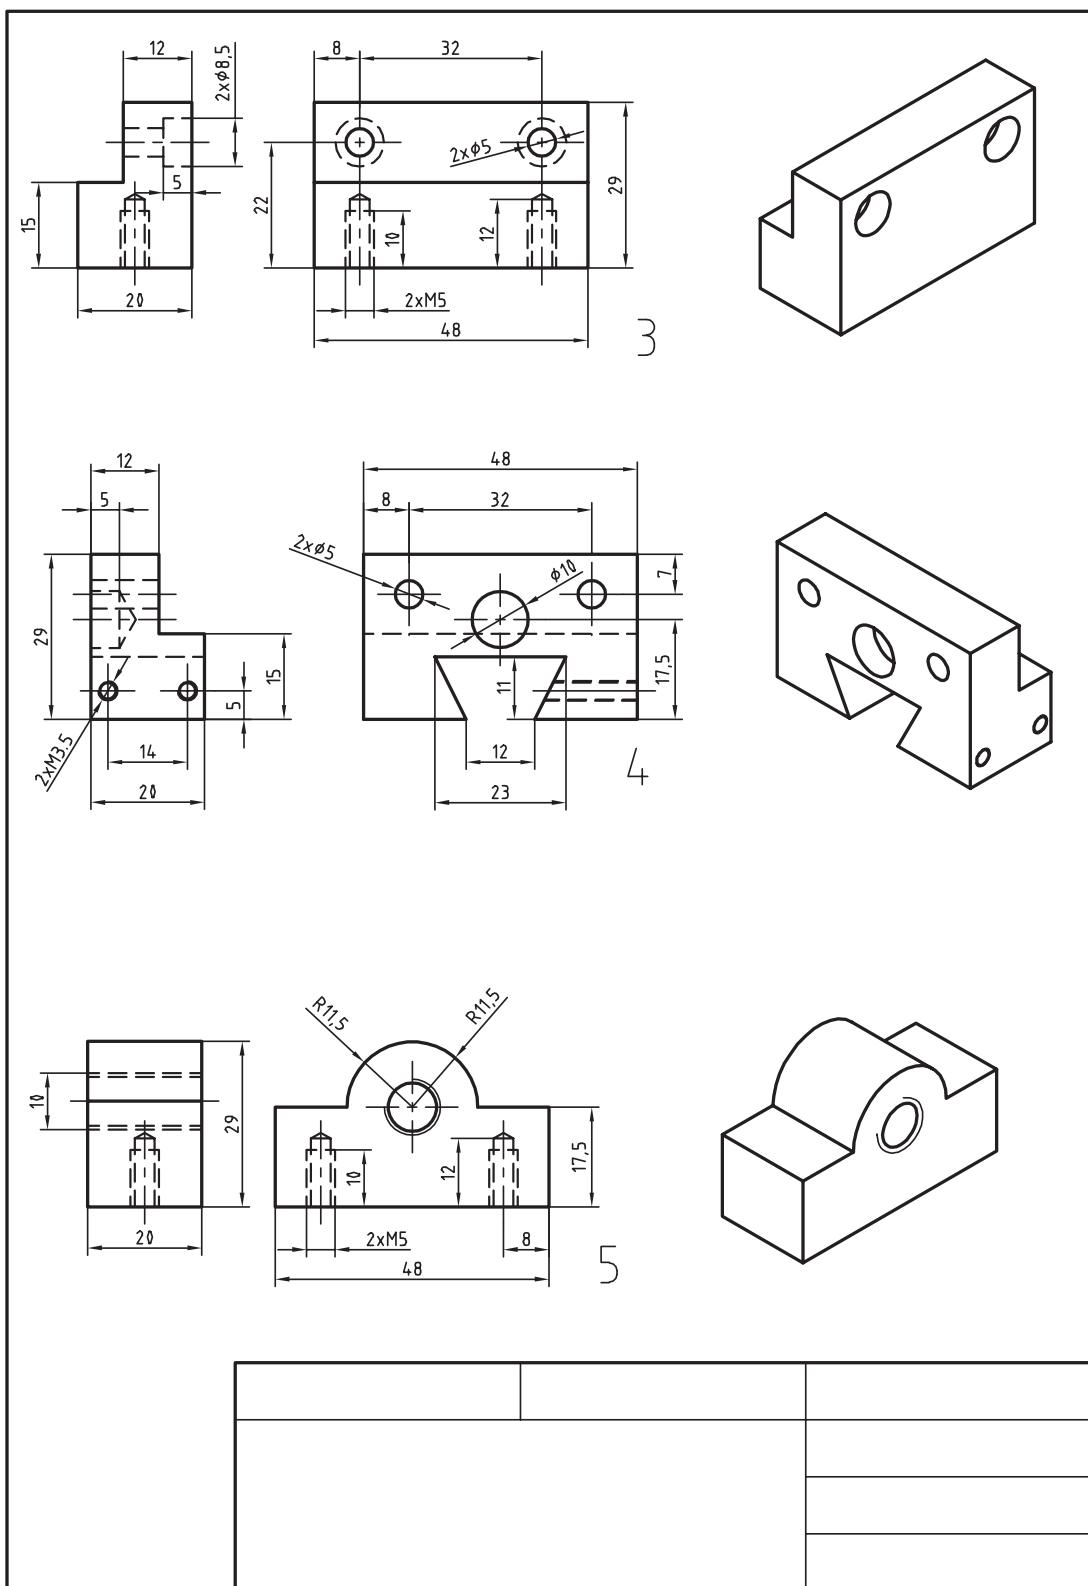

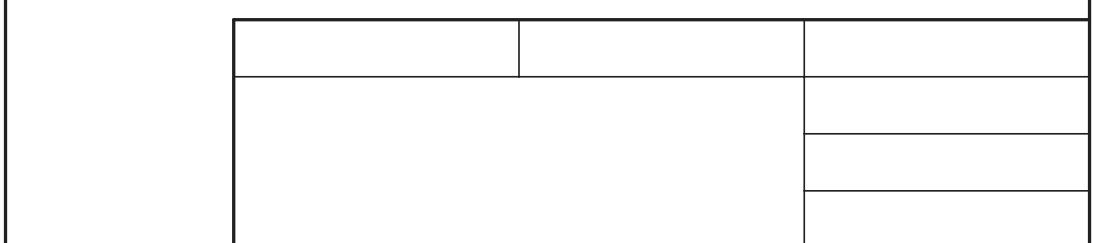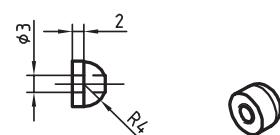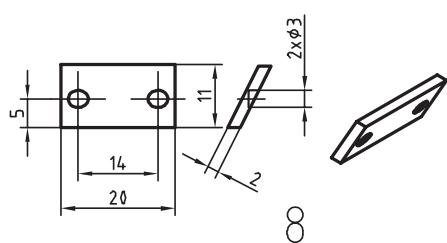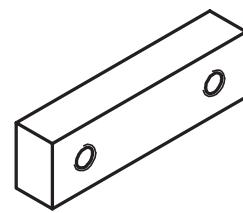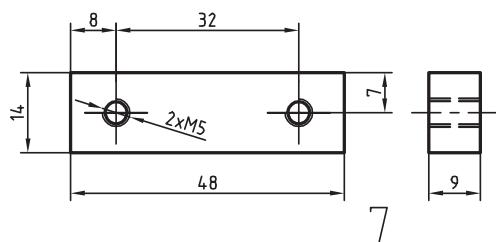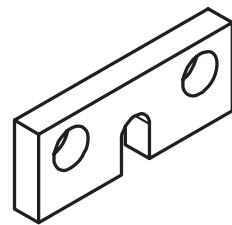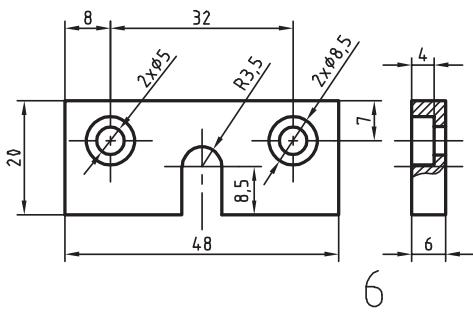

پودمان پنجم؛ تراشکاری

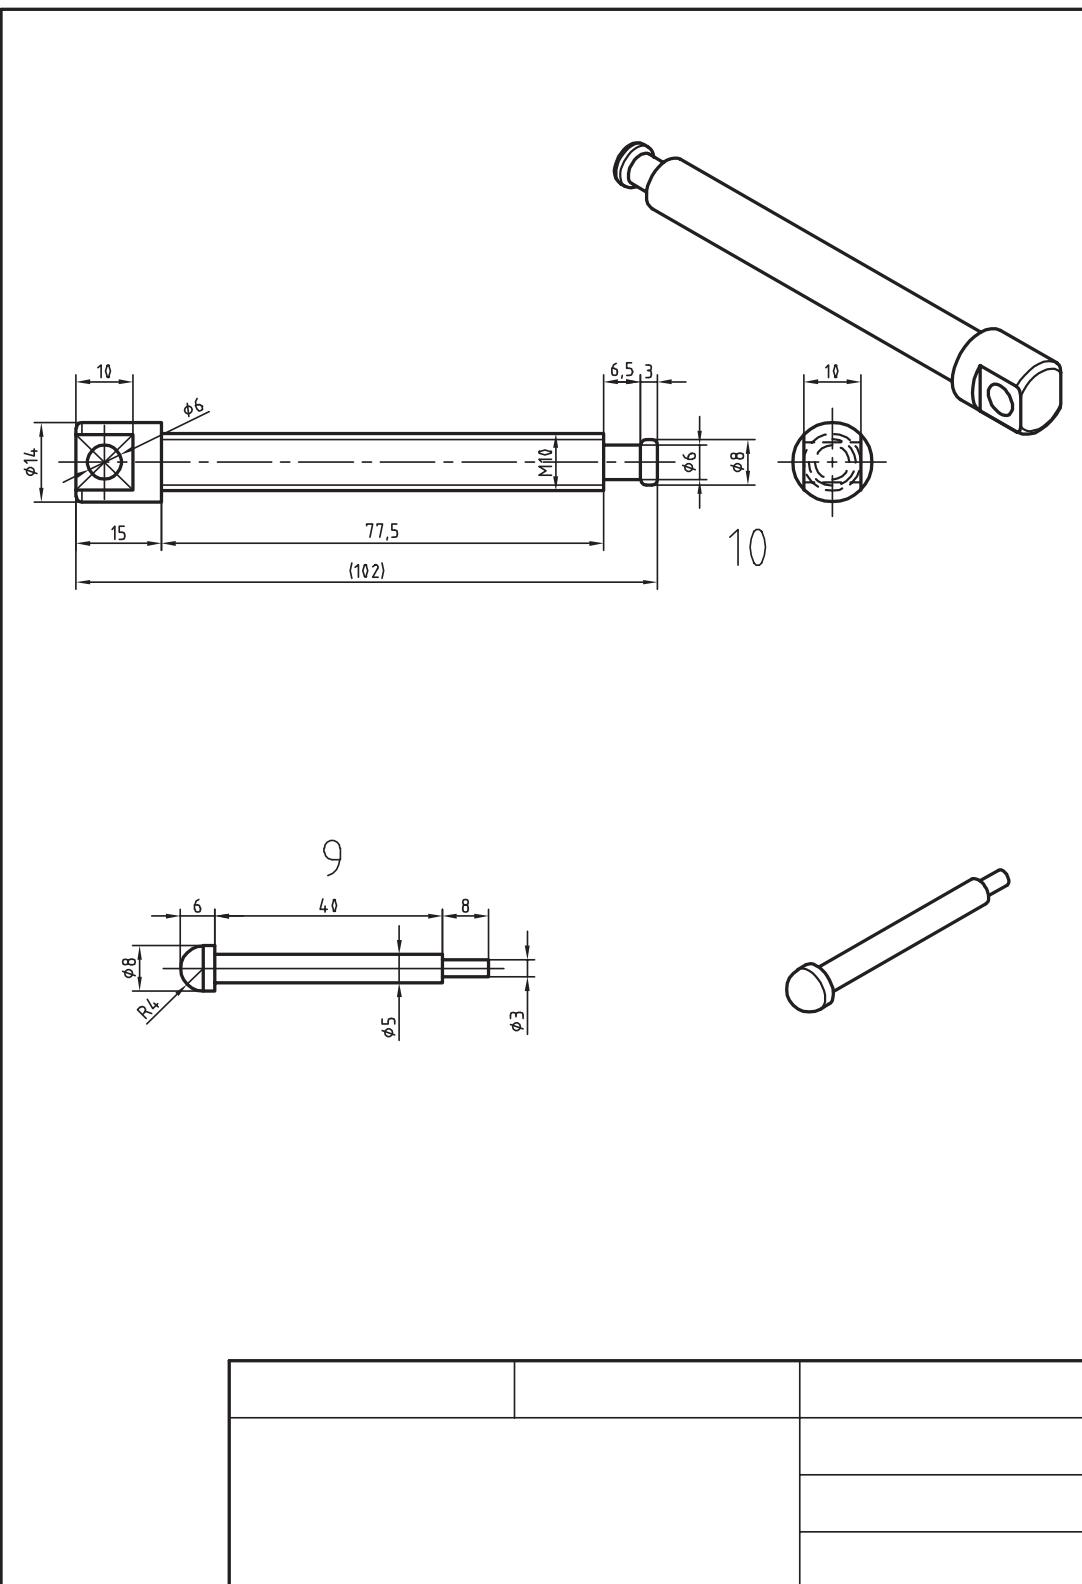


ارزشیابی هنر جو در پودمان تراشکاری

شرح کار:

مواد اولیه شش گوش SW28 به طول ۱۰۰ میلی متر قطعه کار ابتدا براساس شکل اول تکمیل و ارزشیابی گردد سپس براساس شکل دوم ساخته شود.

ISO2768-m

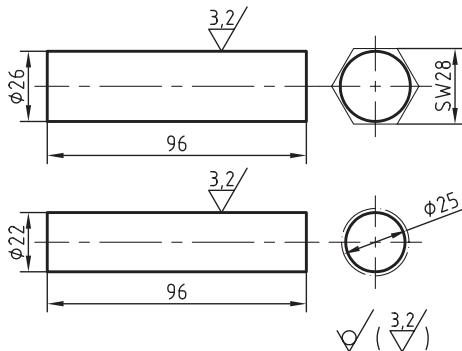

استاندارد عملکرد:

پیشانی تراشی و روتراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- تولرنس ابعادی طبق استاندارد ISO2768-m ۲- کیفیت سطوح $Ra = 3$

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت به شدت ۴۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد عزمن ۳/۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

دستگاه تراش یکمتری با متعلقات، رنده تراشکاری، نقشه کار، قطعه کار، کولیس ۱۵۰ میلی متر، وسایل تمیز کردن و روغن کاری، عینک محافظ و کفش ایمنی، زیرپایی، دستگاه سنگ رومیزی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۳	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات تراشکاری	۳	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم				
میانگین نمرات				
*	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

منابع و مأخذ

فارسی

- ۱ مهرزادگان، محمد، ۱۳۹۴، اندازه‌گیری دقیق، ۴۷۳/۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۲ مهرزادگان، محمد، ۱۳۹۴، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، ۴۷۳/۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۳ مهرزادگان، محمد و دیگران، ۱۳۹۴، کارگاه مکانیک عمومی، ۳۵۶/۷، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۴ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۸۹، شناخت و خواص مواد، ۳۵۹/۵۵، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۵ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال اول، ۵۰۳، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۶ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال دوم، ۵۰۳، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۷ رکس میلر، ترجمه احمد حجتی، ۱۳۷۷، دانشنامه ماشینکاری، ۵۰۳، شرکت انتشارات فنی ایران
- ۸ اریش ویتسبورگ، ترجمه ربیع زاده، ۱۳۵۴، درس فنی اساسی، ۵۰۳، ارنستکلت، اشتوتکارت



هر آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه دری مربوط و یا پیام نکار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وب کاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایپ کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش