





شکل ۱-۱۱- پولیکش

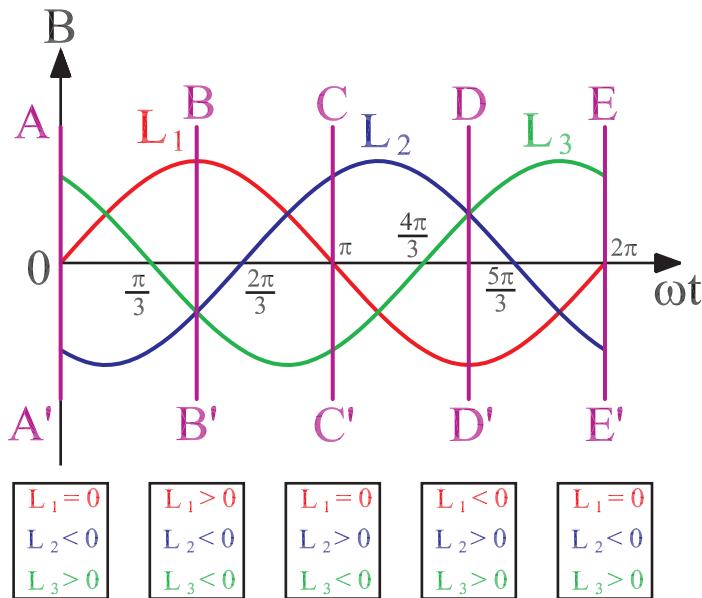

شکل ۱-۱۲- منحنی جریان متناوب سه فاز

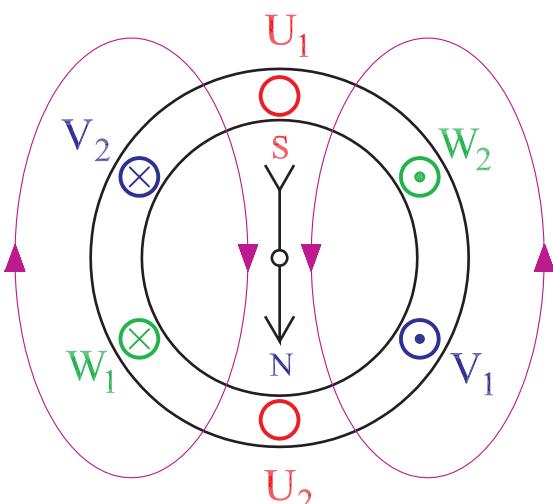

شکل ۱-۱۳- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت AA'

۱-۲-۳- پولیکش: برای انتقال حرکت و تبدیل سرعت الکتروموتورها از پولی استفاده می‌شود. پولی ممکن است یک، دو یا چند شیار داشته باشد. معمولاً ارتباط پولی با محور موتور از طریق خاری که بین شیار محور موتور و شیار پولی وجود دارد و یا توسط پیچ پولی به محور متصل می‌گردد برقرار می‌شود. برای جدا کردن پولی‌ها از محور موتورها از پولیکش استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۱).

۱-۲-۴- بلبرینگ کش: برای درآوردن بلبرینگ‌ها از محور ماشین‌های الکتریکی، از بلبرینگ کش استفاده می‌شود. ساختمان و عملکرد بلبرینگ کش نظری پولی کش می‌باشد.


۳-۱- اصول کار ماشین‌های الکتریکی القایی سه‌فاز و تک‌فاز

۱-۳-۱- اصول کار موتورهای القایی سه‌فاز: با عبور جریان متناوب سه فاز از داخل سیم‌پیچ‌های استاتور، یک حوزه‌ی دوّار در سطح استاتور به وجود می‌آید. این حوزه‌ی دوّار مفتول‌های روتور را قطع می‌کند و براساس قانون فاراده، در آن‌ها جریان القایی ایجاد می‌کند. در نتیجه، مفتول‌ها در میدان دوار استاتور، ایجاد گشتاور می‌کنند و روتور را در جهت گردش میدان، حول محور خود به گردش درمی‌آورند.

برای تجسم چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار در سطح استاتور، منحنی سه فاز شکل ۱-۱۲-۱ را در نظر می‌گیریم و چنین فرض می‌کنیم که وقتی فازها در موقعیت دامنه‌ی مثبت قرار می‌گیرند در ورودی به سیم‌پیچ‌های استاتور، جریان درون سو داشته باشند. هم‌چنین فرض می‌کنیم که فاز L₁ سیم‌پیچ U₁ و U₂، فاز L₂ سیم‌پیچ V₁ و V₂ و فاز L₃ سیم‌پیچ W₁، W₂ را تغذیه می‌کند.

موقعیت تشکیل قطب‌ها در وضعیت AA' در لحظه‌ی t=۰ مطابق شکل ۱-۱۳-۱ می‌باشد. در این موقعیت L_۱=۰، L_۲>۰ و L_۳<۰ و V_۱ منفی و W_۱ مثبت می‌باشد.


با توجه به قانون دست راست و جریان سیم‌ها، جهت میدان مغناطیسی تعیین می‌شود. اگر انگشت شست دست راست در

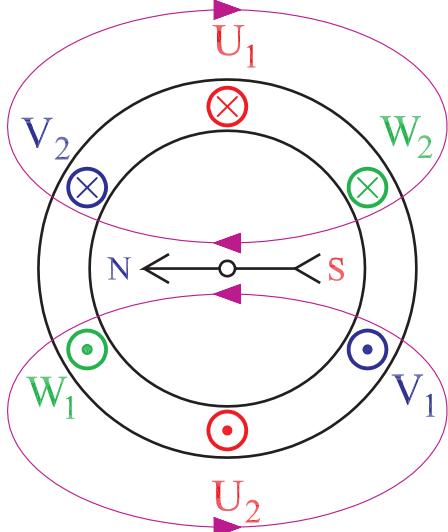

جهت جریان الکتریکی قرار گیرد و انگشتان نیم باز دست راست
جهت میدان مغناطیسی را نشان خواهند داد.

موقعیت تشکیل قطب‌ها در وضعیت' BB' در لحظه‌ی
 $t = \frac{\pi}{2}$ مطابق شکل ۱-۱۴ می‌باشد. در این موقعیت $L_1 > 0$ ،
 $L_2 < 0$ و $L_3 = 0$ می‌باشد؛ بنابراین ورودی U_1 مثبت و
ورودی‌های V_1 و W_1 منفی می‌باشد.

شکل ۱-۱۴—موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ‌ها در استاتور در وضعیت' BB'

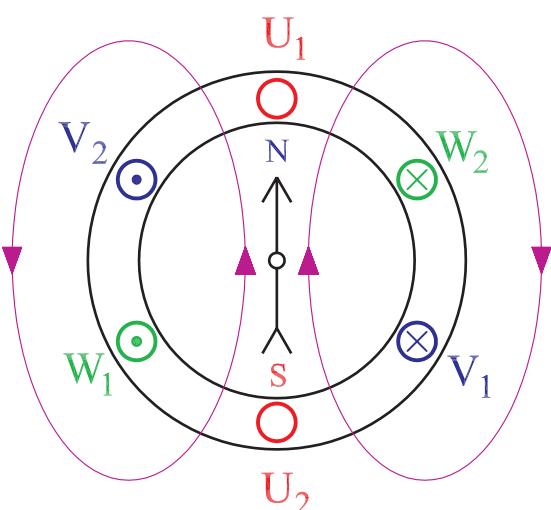


شکل ۱-۱۵—موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ‌ها در استاتور در وضعیت' CC'

موقعیت تشکیل قطب‌ها در وضعیت' CC' در لحظه‌ی
 $t = \pi$ مطابق شکل ۱-۱۵ است. در این موقعیت $L_1 = 0$ ،
 $L_2 > 0$ و $L_3 = 0$ می‌باشد بنابراین ورودی V_1 مثبت و ورودی
 W_1 منفی می‌باشند.


با توجه به وضعیت میدان مغناطیسی در زمان‌های مختلف
مالحظه می‌شود که این میدان در حال گردش است. سرعت گردش
با فرکانس جریان برق رابطه‌ی مستقیم و با تعداد قطب‌های
مغناطیسی موتور رابطه‌ی عکس دارد. یعنی اگر تعداد قطب‌ها دو
برابر شود سرعت نصف می‌شود.

۱-۳-۲—اصول کار موتورهای تک‌فاز: در
موتورهای تک‌فاز با یک سیم پیچ، در زمان استارت، برخلاف
موتورهای سه‌فاز مقدار مؤثر گشتاور حوزه‌ی دوار، روی محور
روتور صفر می‌شود، بدین علت موتورهای تک‌فاز راه‌اندازی
نمی‌شوند. علت راه‌اندازی نشدن موتورهای تک‌فاز را براساس
تئوری لبلان (تئوری دو میدان) توجیه می‌کنند.


تئوری دو میدان: براساس این تئوری شار مغناطیسی
سیم پیچ‌های استاتور (ϕ_m) به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود
و هر دو قسمت با سرعت زاویه‌ای یکسان ولی در خلاف جهت
همدیگر در سطح استاتور می‌چرخند. در نتیجه گشتاورهای حاصل
از این دو میدان همدیگر را خنثی می‌کنند و موتور راه‌اندازی

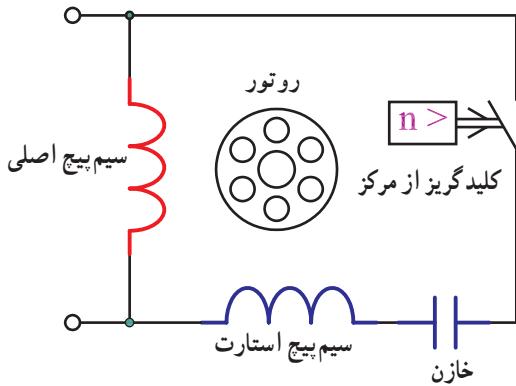

شکل ۱-۱۶- مدار موتور تک فاز با خازن راه انداز

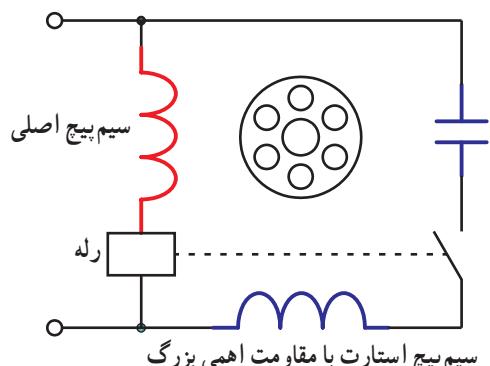

شکل ۱-۱۷- مدار موتور تک فاز با سیم پیچ راه انداز

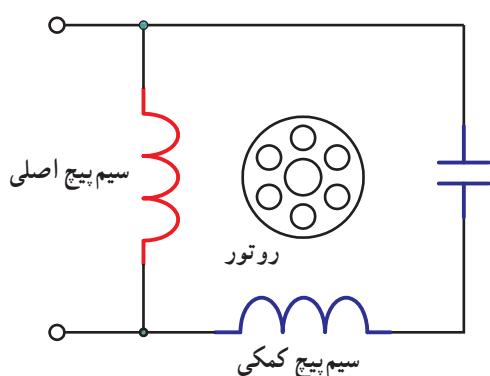

شکل ۱-۱۸- مدار موتور تک فاز با خازن دائم کار

نمی شود. اگر به طرقی، یکی از این دو میدان را تقویت کنیم موتور در جهت میدان تقویت شده شروع به گردش می کند و گشتاور در جهت گردش تقویت می شود و به تدریج گشتاور جهت مخالف ختنی شده و از بین می رود.

برای راه اندازی موتورهای تک فاز، از سیم پیچ های کمکی یا سیم پیچ استارت استفاده می شود. جریان سیم پیچ های کمکی یا استارت با جریان سیم پیچ اصلی 90° درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارند. اختلاف فاز در سیم پیچ های اصلی و کمکی را به روش های مختلف، از جمله استفاده از خازن ها، تهیه می کنند (شکل ۱-۱۶). علاوه بر آن سیم پیچ های راه انداز از نظر مکانی نیز به اندازه‌ی 90° الکتریکی با سیم پیچ های اصلی اختلاف مکانی دارند.

سیم پیچ های استارت پس از راه اندازی موتور توسط کلیدهای گردیز از مرکز یا رله از مدار الکتریکی برداشته می شود (شکل ۱-۱۷). کلید گردیز از مرکز در ۷۵٪ دور نامی موتور وارد عمل شده و سیم پیچ استارت را از مسیر جریان برق برمی دارد. موتورهای تک فاز به دلیل تجهیزات اضافی نسبت به موتورهای سه فاز ساختمان پیچیده‌تری دارند و چون سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود لذا از کل هسته‌ی استاتور در تولید قدرت الکترومغناطیسی استفاده نمی شود به همین دلیل ضریب بهره‌ی این موتورها پایین می باشد. عموماً در موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت، دو سوم شیارهای استاتور را به سیم پیچ اصلی و یک سوم بقیه را به سیم پیچ استارت اختصاص می دهند. موتورهای تک فازی نیز ساخته می شوند که در آن ها سیم پیچ اصلی و کمکی مشابه بوده و سیم سیم پیچ کمکی از مدار خارج نمی شود. در این موتورها اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ ها توسط خازن ایجاد می شود و به آن ها موتور تک فاز با خازن دائم کار گفته می شود (شکل ۱-۱۸).

۴-۱- اصول بازگردان و بستن الکترو موتورها

برای بازگردان و بستن قطعات الکترو موتورها ضرورت دارد نکات فنی و ایمنی به طور توازن انجام گیرد. عمدۀ این نکات را به صورت زیر دسته بندی می کنیم :

- رعایت نکات ایمنی

- داشتن حوصله‌ی پیشتر

- انتخاب ابزار مناسب

- علامت‌گذاری قطعات جداشونده

۱-۴-۱- نکات ایمنی: قبل از هر اقدام برای بازکردن

و بستن موتورها، لازم است لباس کار، دستکش و کفش ایمنی پوشیم، سپس بدنه‌ی موتور را کاملاً از مواد چربی پاک کنیم تا مانع از سُرخوردن آن به هنگام حمل و نقل شود.

حمل و نقل موتورهای سنگین با دست مجاز نیست و لازم است آن‌ها را با جرثقیل جابه‌جا کنند تا از تأثیر سوء آن برمهره‌ی ستون فقرات جلوگیری به عمل آید.



شکل ۱-۱۹- الکتروموتور سه فاز

۱-۵- کار عملی (زمان: ۴ ساعت)

هدف: بازکردن و بستن الکتروموتورها و آشنایی با قطعات

آن

ابزار مورد نیاز

- الکتروموتور سه فاز و یک فاز از هر کدام یک دستگاه

(شکل ۱-۱۹)

- آچار تخت

- آچار بوکس

- آچار رینگی

- انبردست

- سیم چین

- دمباریک

- پیچ گوشتی دو سو

- پیچ گوشتی چهارسو


- سنبه‌نشان

- چکش فلزی

- چکش پلاستیکی و لاستیکی

یک موتور سه فاز در اختیار بگیرید و با توجه به پلاک آن

(شکل ۱-۲۰) جدول شکل ۱-۲۱ را با مشخصات موجود در پلاک کامل کنید.

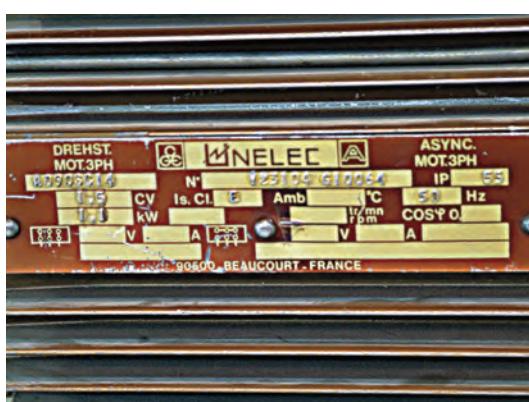

شکل ۱-۲۰- پلاک الکتروموتور سه فاز

شناسنامه موتور			
Style ...	frame ...	HP يا KW ...	Ph ...
R . P . M با No. Poles	Cycles Hz C . P . S	Volts ... نوع اتصال /△	Amps ...
Deg. EC Rise يا T	Hour Time	Code ...	S. F. (Amps)...
Service factor ...	Housing ...	Type ...	Serial ...
type ...	Z. S.	...	کارخانه سازنده ... (تعداد شیار) ...
تعداد دور هر کلاف (Turns)	گام کلاف (Pitch) (No. of circuit)	اندازه سیم ها (Size of wires)	سیم بیچ اصلی سیم بیچ استارت سیم بیچ کمکی
			دیاگرام سیم بیچ اصلی
			دیاگرام سیم بیچ استارت

شكل ۱-۲۱

Style ...	frame ...
R . P . M با No. Poles	Cycles Hz C . P . S

شكل ۱-۲۱-الف

Rise يا T Deg C° يا	Hours يا Time
------------------------	---------------

شكل ۱-۲۱-ب

Service factor ...	Housing ...
type ...	Z. S.

شكل ۱-۲۱-ج

شرح علائم موجود در این جدول در صفحات بعدی آمده است. این مشخصات کاربران را در چگونگی استفاده از موتور راهنمایی می کند.

۱-۵-۱- کارت شناسایی موتور: لازم است موتور پیچ

برای تمام موتورهایی که جهت تعمیر یا سرویس به وی تحويل می شود یک کارت شناسایی تهیه کند و مشخصات فنی هر موتور و در صورت نیاز دیاگرام سیم پیچی موتور را در کارت بنویسد. این عمل امکان سیم پیچی را برای بقیه‌ی تکنسین‌ها فراهم می کند، در ضمن اگر موتور قابل سیم پیچی نباشد با مشخصات کارت شناسایی می توان موتور نو یا مشابه را به سازنده‌گان موتور سفارش داد. باید سعی شود مشخصات موتور در کارت شناسایی با علائم استاندارد به صورت جدول جمع آوری شود (شکل ۱-۲۱). این مشخصات از سیم پیچ داخلی موتور و پلاک موتور قابل دریافت می باشد. مناسب است مشخصات زیر از پلاک و سیم پیچ داخل موتور دیده و در کارت شناسایی درج شود.

کد مربوط به مشخصات الکتریکی و مکانیکی

موتور که توسط کارخانه سازنده در نظر گرفته می شود. مشخصه‌ای است که موتور توسط آن به وسیله‌ی انجمن ملی تولیدکنندگان شناسایی می شود.

R.P.M، تعداد دور نامی موتور را در هر دقیقه بیان می کند. ممکن است در این قسمت به جای تعداد دور، تعداد قطب‌های موتور داده شود (No. poles).

فرکانس کاری موتور را بیان می کند که واحد آن را با Hz یا C.p.S نشان می دهند (شکل ۱-۲۱-الف). حداکثر دمای مجاز کار موتور را بیان می کند (شکل ۱-۲۱-ب).

حداکثر زمان کار موتور را بدون افزایش دمای بدنی موتور از دمای مجاز بیان می کند (شکل ۱-۲۱-ب). ضریبی را بیان می کند که اگر در توان اسمی موتور ضرب شود حداکثر توان مجاز دریافتی از موتور را نشان خواهد داد (شکل ۱-۲۱-ج).

نوع محوطه کاری موتور را (سر باز یا سرپوشیده) نشان می دهد (شکل ۱-۲۱-ج).

Type کد موجود در این قسمت ساختمان و نوع موتور را نشان می‌دهد؛ مثلاً موتور با خازن راهانداز یا ... (جدول ۱-۲۱).

HP یا KW ...	Ph ...
Volts ...	Amps ...

شكل ۱-۲۱-د

Z یا *S*، توان خروجی موتور را به اسب بخار (یا توان خروجی *Hp* را به وات یا کیلووات) بیان می‌کند (شکل ۱-۲۱-د).

Ph، تعداد فازهای موتور را نشان می‌دهد.

Volts، ولتاژ نامی موتور را نشان می‌دهد.

Amps، مقدار جریانی که موتور در بارنامی و ولتاژ و فرکانس نامی از شبکه‌ی الکتریکی دریافت می‌کند (شکل ۱-۲۱-د).

Code ...	S. F. (Amps)...
Type <input type="text"/>	Serial ...
Y/Δ	Cos φ

شكل ۱-۲۱-ه

Code، حروفی که در این قسمت نوشته می‌شود مشخص کننده‌ی KVA مصرفی برای هر اسب بخار در حالت تور قفل شده می‌باشد. مثلاً اگر حرف M نوشته شده باشد این موتور در حالت روتور قفل شده ۵/۵ الی ۱۰ کیلو ولت آمپر توان مصرف می‌کند (شکل ۱-۲۱-ه).

(Amps)s.f، جریان موتور را در بار کامل نشان می‌دهد.

Serial، شماره‌ی توالی تولید موتور را نشان می‌دهد.

Type ، حروف نوشته شده در داخل کادر نوع نگهداری و نصب موتور را نشان می‌دهد.

Y/Δ، اتصال ستاره یا مثلث موتور را به شبکه نشان می‌دهد (شکل ۱-۲۱-ه).

Cos φ، ضریب توان موتور است (شکل ۱-۲۱-ه).

۱-۵-۲ پیاده‌کردن قطعات موتور: قبل از بازکردن هر قطعه از موتور، لازم است بین قسمت‌های جداسونده، با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری شود تا بتوان به هنگام جمع‌آوری مجدد قطعات جداسده، با تطبیق علامت‌بین آن‌ها، قطعات را به طور صحیح به یکدیگر ارتباط داد.

سمبه‌ی نشان: ابزاری است با نوک تیزش، با ایجاد گودی‌های کوچک روی قطعات علامت‌گذاری می‌کند. علاوه بر سمبه‌نشان از سوزن خط‌کش یا مازیک ضد آب نیز می‌توان برای علامت‌گذاری استفاده کرد (شکل ۱-۲۲).



شكل ۱-۲۲-سمبه‌ی نشان

در علامت‌گذاری روی قطعات مناسب است تعداد علامت‌ها در طرفین فرق کند، مثلاً اگر یک درپوش را در یک طرف با یک سنبه علامت‌گذاری کردیم درپوش طرف دوم را با دو سنبه علامت‌گذاری کنیم تا در مونتاژ قطعات، انتباھی پیش نیاید (شکل ۱-۲۳).


برای پیاده‌کردن درپوش‌ها ابتدا روی درپوش‌ها و پوسته‌ی موتور را مطابق شکل با سنبه‌ی نشان علامت‌گذاری کنید.



شکل ۱-۲۳—علامت‌گذاری روی پوسته و درپوش‌ها



پیچ‌ها را با آچار مناسب باز کرده و آن‌ها را از پوسته‌ی موتور خارج سازید. برای باز کردن پیچ‌ها هیچ وقت از انبردست یا دم‌باریک استفاده نکنید (شکل ۱-۲۴).

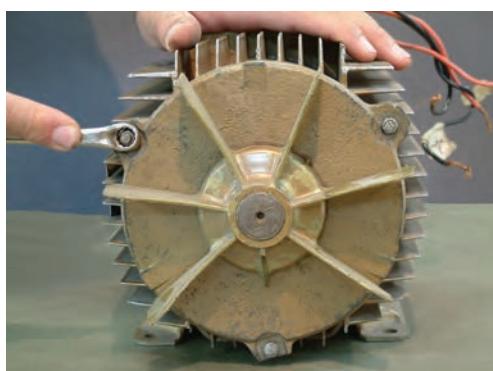


شکل ۱-۲۴—پیچ و مهره‌های باز شده از موتور



شکل ۱-۲۵—باز کردن پولی موتور

پس از باز کردن پیچ ها و درآوردن خار، با پولی کش پولی موتور را از محور آن جدا کنید. برای این منظور مطابق شکل ۱-۲۵، پولی کش را در محور موتور و پولی قرار دهید و با پیچاندن پیچ پولی کش (پیچ A) پولی را از محور موتور خارج سازید. توجه داشته باشید که اگر نیازی به تعویض پولی با بلبرینگ نباشد لزومی ندارد آن ها را باز کنیم. در بعضی مواقع ارتباط پولی با محور، مانند موتورهای کولر، با پیچ برقرار می شود بنابراین، با باز کردن یا شل کردن پیچ می توان به راحتی پولی را از محور با دست خارج کرد (شکل ۱-۲۵).

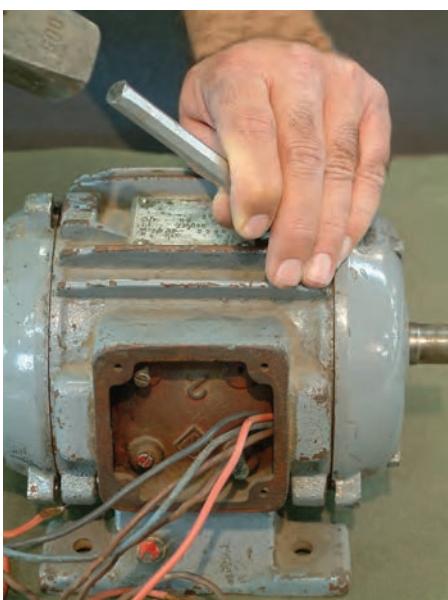

شکل ۱-۲۶—باز کردن درپوش موتور

از جایگاه مهره ها، با چکش توسط قلم یا پیچ گوشته چکش خور چند ضربه به درپوش وارد کنید تا درپوش از پوسته موتور جدا شود (شکل ۱-۲۶).

پس از خارج کردن پولی و دربوش، روتور را از داخل استاتور خارج کنید و در صورت وجود پروانه، دربوش آن را پیاده کرده و خود پروانه را باز کنید و در نهایت دربوش دومی را از پوسته‌ی موتور جدا کنید. برای جمع کردن قطعات بازشده، به طور معکوس عمل کنید، بدین منظور آخرین قطعه‌ی بازشده را سوار کنید و این ترتیب را از آخرین قطعات بازشده به اولین قطعات باز شده رعایت نمایید.

به هنگام جمع آوری قطعات از علائمی که با سمبونشان روی قطعات ایجاد شده است استفاده کنید تا قطعات به طور صحیح در جای خود قرار گیرند. در شکل ۱-۲۷ ترتیب بازشدن و جمع کردن قطعات مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۷

آزمون پایانی (۱-الف)

- ۱- قطعات اصلی یک الکتروموتور سه فاز را نام ببرید.
- ۲- تفاوت ساختمانی موتورهای تک فاز با سه فاز را بیان کنید.
- ۳- کاربرد آچارهای رینگی، بوکس و تخت را شرح دهید.
- ۴- انواع چکش‌ها را نام ببرید.
- ۵- طرز کار و کاربرد پولیکش‌ها را بیان کنید.
- ۶- چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار در موتورهای سه فاز را با رسم شکل شرح دهید.
- ۷- تئوری دو میدان (تئوری بلان) را در موتورهای تک فاز توضیح دهید.
- ۸- چرا در بازکردن قطعات موتور، آن‌ها را با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری می‌کنیم؟
- ۹- چه ضرورتی دارد که اطلاعات پلاک موتور را یادداشت کنیم؟
- ۱۰- علائم موجود در پلاک موتور را بیان کنید و اطلاعاتی را که هر یک از این علائم نشان می‌دهد شرح دهید.
- ۱۱- ترتیب بازکردن و بستن قطعات موتورها را بیان کنید.
- ۱۲- تمرین عملی: یک الکتروموتور سه فاز در اختیار بگیرید و مطابق دستورالعمل‌هایی که در متن واحد کار یادگرفته‌اید قطعات آن را پیاده کنید؛ سپس با توجه به علائم مربوط به هر قسمت، قطعات بازشده را جمع کنید.
- ۱۳- ترتیب جمع‌آوری قطعات موتور ترتیب بازکردن قطعات آن است.
- ۱۴- برای درآوردن پولی‌هایی که با پیچ یا خار با محور موتور درگیر شده‌اند احتیاج به نمی‌باشد و برای خارج کردن آن‌ها باید بازکرد و بیرون کشید.

ب - توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها

۱-۱ مقدمه

سیم پیچ های روتور و استاتور در الکتروموتورها دارای مقاومت اهمی هستند. به هنگام عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ ها، مقداری از انرژی الکتریکی به صورت حرارت تلف می شود. از طرف دیگر هسته ای آهنی و پوسته ای فلزی موتور، همواره در میدان متغیر مغناطیسی قرار دارند، لذا مقداری از انرژی الکتریکی به صورت تلفات هیسترزیس و تلفات فوکو، که به تلفات هسته معروف است، از بین می رود.

تلفات اهمی و تلفات هسته باعث افزایش دمای موتور می شود. افزایش بیش از حد دمای موتور، کارکرد موتور را دچار اسکال می کند، از این رو لازم است حرارت تولید شده در درون الکتروموتور به فضای خارج از آن هدایت شده و موتور تهویه شود.

تهویه الکتروموتورها اغلب توسط پروانه (فن) صورت می گیرد. بدین منظور روی محور روتور، فن هایی تعییه می شود که به هنگام کار موتور جریان هوا را در داخل موتور برقرار و آن را خنک می کنند (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۸- پروانه ای نصب شده روی محور روتور

وجود گرد و خاک و رطوبت هوا باعث می شود که قسمت های داخلی و خارجی موتور پس از مدتی کارکردن، جرم بگیرند. جرم هایی که در قسمت های مختلف الکتروموتورها می نشینند موجب خشک شدن یاتاقان ها شده و سبب می شود که موتور خوب خنک نشود، لذا سرویس هایی برای تمیز کردن و روغن کاری موتورها منظور می کنند که انجام به موقع آن ها عمر مفید موتور را افزایش می دهد.

در سرویس های روزانه، باید اولاً بدنه ای خارجی موتور را بازدید کرد، آن گاه قبل از راه اندازی، فن ها را حرکت داد و از سالم بودن فن ها و قسمت های خارجی الکتروموتور اطمینان حاصل نموده و پوسته را نیز تمیز کرد و پس از راه اندازی مقدار جریان و ولتاژ را کنترل نمود، سپس، در صورت مشاهده ای هر نوع عیب، بلا فاصله موتور را خاموش نموده و در صدد رفع عیب برآمد. در سرویس های هفتگی ضمن بازدید قسمت های خارجی، باید یاتاقان ها، بوش ها و بلبرینگ ها را بازدید کرد و در صورت

۳-۱- روغن موتور: روغن موtor از مشتقات

نفت است و به صورت مایع، با غلظت‌های مختلف، برای کاربردهای متفاوت ساخته می‌شود و از آن برای روغن کاری یاتاقان‌ها و بوش‌ها استفاده می‌کنند. روغن موتور را در ظروف لوله‌دار مخصوصی که روغن‌دان (شکل ۱-۲۹) نام دارد پرمی‌کنند و بدین وسیله روغن را به محل مورد نیاز هدایت می‌کنند. با فشاردادن اهرم بالای روغن‌دان، روغن با فشار مناسب به محل‌های مورد نظر هدایت می‌شود.



شکل ۱-۲۹- روغن‌دان

گشادی بیش از حد بوش‌ها یا مشاهده‌ی سروصدای در کار بلبرینگ‌ها، آن‌ها را تعویض نموده و روغن کاری کرد.

در سرویس‌های سالانه، موتور باید کاملاً شست و شو داده شود و براساس دستورالعمل‌های دفترچه‌ی راهنمای قطعات سفارش شده تعویض گردد و روغن کاری و گریس کاری کامل انجام شود.

۷-۱- شست و شوی موتورها

برای شست و شوی موتورها باید قطعات موtor را جدا کرده و با فشار باد (کمپرسور) گرد و خاک آن‌ها را گرفت سپس قطعات را در داخل یک تشت قرار داد و آن‌ها را با آب گرم شست. اگر قطعات بیش از حد چربی داشته باشند با حلال‌های چربی مانند مواد شوینده از مشتقات صابون (صابون سولفون یا مایع ظرف‌شویی...) شست و شو انجام می‌گیرد. در بعضی مواقع هم از گازویل برای شستن استفاده می‌کنند که در این صورت مواد لاستیکی به کار رفته در ساختمان موتورها باید با گازویل تماس داشته باشند.

۸-۱- روغن کاری

برای کاهش اصطکاک در یاتاقان‌ها، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها بایستی الکتروموتور روغن کاری شود. بدین منظور معمولاً از روغن موتور والوالین و گریس استفاده می‌شود.

۱-۱- گریس: گریس ماده‌ی جامد یا نیمه‌جامدی است که از روغن معدنی و صابون‌های صنعتی با مواد شیمیایی مختلف ترکیب یافته است.

گریس در مواقعي که دمای کار زیاد نیست به کار می‌رود و برای روغن کاری بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌ها از آن استفاده می‌شود گریس علاوه بر کاهش اصطکاک یاتاقان‌ها و بلبرینگ‌ها، آن‌ها را در مقابل زنگ‌زدگی، ضربات ناگهانی و فشار زیاد محافظت می‌کند.

۱-۲- والوالین: والوالین نوعی گریس مقاوم است که در مواقعي که گریس‌های معمولی نمی‌توانند از اثرات شدید آب و رطوبت و دما جلوگیری کنند به کار بردہ می‌شود. والوالین به رنگ سبز تمایل به مشکی است و تا دمای 170°C را تحمل می‌کند، از این رو به گریس نسوز نیز معروف است.

۹-۱- کار عملی (زمان: ۱۲ ساعت)

۱-۱- هدف: تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها

۱-۲- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، دستکش و

کفش ایمنی بپوشید و در هنگام شستشو از برس استفاده کنید.

از تماس دادن مستقیم دست خود به قطعات بدون دستکش و برس

کار پرهیزید.

۱-۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- الکتروموتور سه فاز و تک فاز از هر کدام یک عدد

- آچار تخت

- آچار بوکس

- آچار رینگی

- پیچ گوشتی دو سو و چهار سو

- گریس پمپ

- روغن دان

- روغن موتور

- والوالین

- گریس

- تشت (وان) یک عدد

- آب گرم

- برس مویی یا سیمی یک عدد

- مواد شوینده (مایع ظرف شویی)

- کمپرسور باد

- میز کار

- استاتور نگهدار

- چکش فلزی و پلاستیکی

- سنبه



شکل ۱-۳۰—قطعات جدا شده



شکل ۱-۳۱—بادگیری قطعات جدا شده



شکل ۱-۳۲—شست و شوی قطعات با آب گرم



شکل ۱-۳۳—گریس کاری بلبرینگ ها

۱-۹-۴—مراحل کار

— قطعات موتور سه فاز را جدا کنید (شکل ۱-۳۰).

— در حالی که ماسک زده اید گرد و خاک قطعات جدا شده

را با فشار هوای تمیز کنید (شکل ۱-۳۱).

— وان (تشت) را تا نیمه از آب گرم یا محلول آب گرم و

شوینده تا حدود 50°C پر کنید.

— درپوش ها و فن ها و تور و سایر اجزای جدا شده را در


داخل وان قرار دهید و آن ها را با برس بشویید. (شکل ۱-۳۲).

— پس از شستن قطعات آن ها را در مجاورت هوای گرم قرار دهید یا با استفاده از هوای فشرده آن ها را کاملاً خشک کنید.

— بلبرینگ ها را گریس کاری کنید. برای گریس کاری بلبرینگ ها از گریس پمپ استفاده می شود. مقداری گریس در داخل گریس پمپ قرار دهید و از جایگاه مخصوص گریس کاری، بلبرینگ ها را مطابق شکل گریس کاری نمایید (شکل ۱-۳۳).



شکل ۱-۳۴—روغن کاری یاتاقان ها

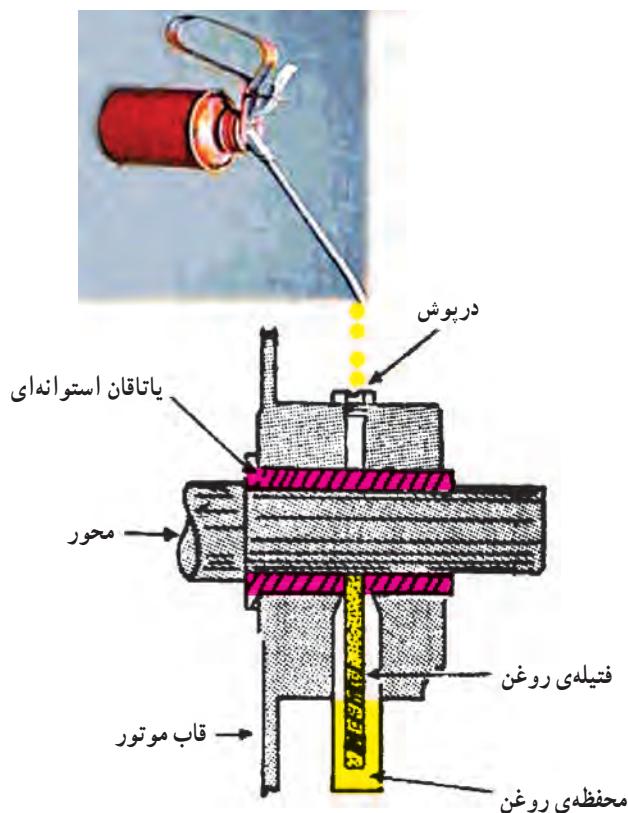

شکل ۱-۳۵—روغن کاری یاتاقان ها

— بوش ها و یاتاقان ها را روغن کاری کنید. برای روغن کاری از روغن دان استفاده کنید. به مقدار کافی روغن در روغن دان بریزید، درپوش محل های مخصوص روغن کاری را بلند کرده با روغن دان به مقدار کافی روغن بریزید (شکل ۱-۳۴).

بسیاری از یاتاقان ها که در مجاورت رطوبت بیشتر قراردارند از طریق مخازن روغن تعییه شده در محل یاتاقان، روغن کاری می شوند. روغن از مخازن، توسط فتیله یا الیاف پارچه (نمد) با استفاده از خاصیت اسمرزی، بالارفته و همواره یاتاقان ها را روغن کاری می کند.

پس از پایان روغن کاری و گرسنگاری قطعات بازشده را مطابق مطالب ۱-۵ جمع آوری کنید؛ بدین طریق سرویس کردن موتور کامل می شود. توصیه می شود هر شش ماه یک بار و حداقل سالی یک بار موتورها را به طور کامل سرویس نمایید.

— درپوش یاتاقان را باز کنید و مطابق شکل ۱-۳۵ با استفاده از روغن دان، مخزن روغن را پر کنید. سپس در درپوش را بیندید.

— مراحل روغن کاری را برای یک موتور تک فاز نیز به طور کامل انجام دهید.

آزمون پایانی (ا-ب)

- ۱- سرویس‌های توصیه شده براساس دفترچه‌ی راهنما، چه تأثیری بر کارکرد الکتروموتور می‌گذارد؟
- ۲- کاربرد روغن والالین را توضیح دهید.
- ۳- گریس چیست؟ کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۴- تجمع جرم در قسمت‌های داخلی موتور ناشی از چه عواملی است؟
- ۵- مراحل یک شستشوی کامل الکتروموتور را، با شرح کامل، بیان کنید.
- ۶- در سرویس‌های روزانه‌ی الکتروموتورها چه کارهایی انجام می‌شود؟
- ۷- از گریس در مواردی استفاده می‌شود که محیط کار زیاد است و از نمی‌توان استفاده کرد.
- ۸- عبارت صحیح کدام است?
 - الف) لزومی ندارد هر روز سرویس‌های روزانه را انجام داد.
 - ب) به جای والالین از گریس استفاده می‌کنند.
 - ج) به جای روغن موتور از والالین استفاده می‌کنند.
 - د) در بعضی موارد شستشوی موتور با نفت مجاز نمی‌باشد.

ج - توانایی عیب‌یابی و تعویض قطعات مکانیکی الکتروموتورها

۱-۱-۱ مقدمه

قطعات مکانیکی الکتروموتورها را، پوسته‌ی استاتور و هسته‌ی روتور تشکیل می‌دهد. روتور (قسمت گردان الکتروموتور) در داخل استاتور گردش می‌کند. بنابراین به مجموعه قطعاتی نیاز است تا ارتباط بین روتور و استاتور را از نظر مکانیکی برقرار سازد. این وظیفه به عهده‌ی بلبرینگ‌ها و بوش‌ها و یاتاقان‌ها می‌باشد. بلبرینگ‌ها و بوش‌ها علاوه بر برقراری ارتباط بین روتور و استاتور وظیفه‌ی مهم دیگری ایفا می‌کنند. این وظیفه کاهش قابل ملاحظه‌ی اصطکاک در یاتاقان‌ها می‌باشد.



شکل ۱-۳۶ - ساختمان بلبرینگ


۱-۱-۱-۱ بلبرینگ

بلبرینگ‌ها قطعاتی از الکتروموتورها هستند که بین محور روتور و یاتاقان استاتور قرار می‌گیرند (شکل ۱-۳۶) هر بلبرینگ از دو طوقه تشکیل می‌شود. یکی از طوقه‌ها ثابت است که در سمت یاتاقان به قسمت ساکن موتور جفت می‌شود و طوقه‌ی دوم متحرک است که روی محور روتور قرار می‌گیرد و همراه آن گردش می‌کند. برای کاهش اصطکاک، درین دو طوقه گوله‌های کوچکی (ساقمه) قرار دارد، این گوله‌ها ضمن حفظ فاصله‌ی بین دو طوقه سطح تماس آن‌ها را نیز به حداقل می‌رسانند. هر چه سطح تماس بین دو طوقه کمتر باشد اصطکاک نیز کمتر شده و راندمان موتور افزایش می‌یابد. کاهش سطح تماس محدودیتی دارد و اگر بیشتر از حد کاهش یابد، گوله‌ها فشار وارد از طرف محور را تحمل نمی‌کنند و خرد می‌شوند.



شکل ۱-۳۷ - ساختمان رولبرینگ

طراحان بلبرینگ‌ها در صنعت، بین فشار محور و کاهش اصطکاک، یک حالت بهینه انتخاب می‌کنند و براساس آن بلبرینگ‌ها را می‌سازند. بدین علت بلبرینگ‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شوند. هر چه فشار محور کمتر شود بلبرینگ‌ها در حجم کمتر و با تعداد ساقمه‌های کمتری ساخته می‌شوند. در موتورهای بزرگ و پرقدرت ساقمه‌ها تحمل فشار زیاد را ندارند، لذا درین طوقه‌ها از غلتک‌های کوچک (رول) استفاده می‌شود که به آن رولبرینگ می‌گویند (شکل ۱-۳۷).

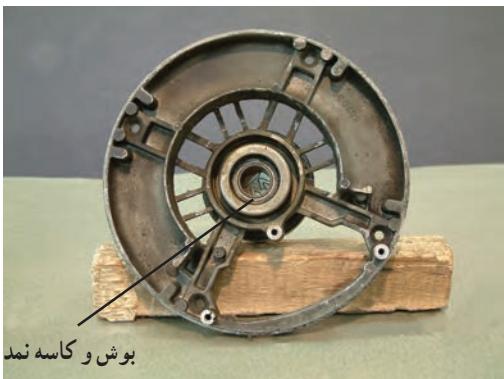

شکل ۱-۳۸— یاتاقان (بوش و کاسه نمد)

بلبرینگ‌ها از طریق ساچمه‌ها یا طوقه‌ها آسیب می‌پذیرند. فشار بیش از حد بر روی ساچمه‌ها باعث می‌شود ساچمه‌ها خرد شوند که این خردشدن دو اثر نامطلوب در گردش طوقه‌ها به جا می‌گذارد. یکی این که طوقه‌ها روی همدیگر روان گردش نمی‌کنند و دیگر این که به هنگام گردش طوقه‌ها سروصدای ایجاد می‌شود. قابل ذکر است که سروصدای بین طوقه‌ها از خشک بودن فضای بین ساچمه‌ها و طوقه‌ها نیز به وجود می‌آید که این مورد را با روغن کاری می‌توان برطرف نمود.

برای تشخیص شکستگی ساچمه‌ها، پس از روغن کاری، یکی از طوقه‌ها را با یک دست نگه می‌داریم و طوقه‌ی دیگر را با دست به گردش، در می‌آوریم. اگر گردش با سروصدای همراه باشد علامت آن است که ساچمه‌ها خرد شده‌اند و بلبرینگ خراب است و باید با یک بلبرینگ سالم مشابه تعویض شود.

فشار زیاد بر طوقه‌ها باعث می‌شود بلبرینگ‌ها حالت تقارن خود را از دست بدنه‌ند که در این حالت محور روتور متعادل کار نمی‌کند (به اصطلاح لنج می‌زند) و یا روتور قفل کرده به گردش در نمی‌آید (گیر باج می‌کند). در این موارد باید بلبرینگ را با یک بلبرینگ سالم تعویض کرد.

۱-۱۲— بوش و کاسه نمد

در مواردی که بار موتور سبک است و محیط کار از رطوبت نسبی برخوردار است به جای بلبرینگ از یاتاقان‌های استوانه‌ای که بوش نام دارند استفاده می‌شود. بوش‌ها را از مخلوط گرافیت و مس می‌سازند (شکل ۱-۳۸).

یک بوش خوب باید دو خاصیت اساسی زیر را داشته باشد :

- درجه‌ی سختی آن با درجه‌ی سختی محور روتور یکسان، یا کمی از درجه‌ی سختی آن پایین‌تر باشد تا محور روتور به هنگام گردش در درون بوش‌ها، خوردگی پیدا نکند.

- خاصیت اسفنجی داشته باشد، به گونه‌ای که اگر آن را در کف دست قراردهیم و داخل آن را با روغن موتور برکنیم و با کف دست دیگر به قسمت بالای آن فشار بیاوریم روغن از لایه‌لای درزهای آن به پیرون نشود.

برای بوش‌ها، داشتن سطح تماس بیشتر با محور روتور

نسبت به بلبرینگ‌ها، لازم است به طور دائم روغن کاری شوند. بدین علت بوش‌ها را در محفظه‌های قرار می‌دهند که به طریقی با روغن در تماس باشند. در این محفظه‌ها روغن از طریق فتیله یا الیاف پارچه یا نمد که قدرت جذب روغن بیشتری دارد، به بوش‌ها رسانده می‌شود. به این مجموعه که محور روتور، بوش‌ها، روغن موتور و الیاف پارچه یا نمد را دربر می‌گیرد کاسه نمد گفته می‌شود. تماس محور روتور با بوش‌ها موجب می‌شود بوش‌ها سایده شوند و فاصله‌ی هوایی بین آن‌ها و محور زیاد گردد. این افزایش فاصله تقارن روتور را در درون استاتور به هم می‌زند و راه اندازی و کار موتور را با مشکل روبرو می‌سازد. بنابراین لازم است در سرویس‌های متدالو فاصله‌ی هوایی بین محور و بوش‌ها کنترل شود. این فاصله معمولاً $39/39$ میلی‌متر می‌باشد و اگر بیش از این شد لازم است بوش‌ها عوض شوند.



شکل ۱-۳۹— چند نمونه پیچ



شکل ۱-۴۰— چند نمونه مهره



شکل ۱-۴۱— انواع واشر

۱-۱۳— پیچ— مهره— واشر
برای برقراری ارتباط بین مجموعه‌ی قطعات موتور از پیچ و مهره استفاده می‌شود. این ارتباط وقت است لذا هرگاه سرویس یا تعمیری لازم باشد با بازکردن پیچ و مهره‌ها، قطعات را از هم جدا کرده و پس از سرویس یا تعمیر، مجددآآن‌ها را می‌بندند. پیچ و مهره‌ها براساس علائم مشخص کننده و در جداول خاص معرفی می‌شوند. این معرفی به دو صورت میلی‌متری یا اینچی و با دنده‌های ریز یا درشت و بر حسب قطر پیچ صورت می‌گیرد (شکل‌های ۳۹ و ۴۰-۱).

برای جلوگیری از شل شدن اتصال پیچ و مهره‌ها یا آب بندی محل اتصال یا تنظیم قطعات بین یاتاقان‌ها، از واشرهای فنری و پلاستیکی استفاده می‌شود (شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۲—پیچ های بلند دو طرف رزووه شده



شکل ۱-۴۳—قسمت های مکانیکی کلید گریز از مرکز



شکل ۱-۴۴—قسمت های الکتریکی کلید گریز از مرکز

در الکتروموتورها برای اتصال در پوش ها به پوسته موتور بیشتر از پیچ های بلند استفاده می شود. معمولاً هر دو سر پیچ رزووه دار است و هر دو سر با مهره بسته می شود (شکل ۱-۴۲) این انتخاب بیشتر به خاطر تنظیم موقعیت روتور و قالب آنها از هر دو طرف موتور می باشد.

۱۴-۱—کلید گریز از مرکز

کلید های گریز از مرکز که معمولاً در موتورهای تک فاز به کار گرفته می شوند براساس دور محور موتور کار می کنند و در طبقه بندی کلیدها جزء کلیدهای تابع دور می باشند. این کلیدها قادرند در دور معین، ارتباط الکتریکی کلیدی را قطع و یا برقرار کنند (شکل ۱-۴۳). محرک مکانیکی کلید گریز از مرکز، از چند بازو تشکیل شده است که این بازو ها در حالت معمولی، توسط فنرهایی در حالت جمع شده می باشند و زمانی که دور محور زیاد می شود، با توجه به خاصیت نیروی گریز از مرکز، نیروی بازوی محرک بر نیروی فنرها غلبه کرده و بازو ها باز می شوند و حلقه های کشویی (لغزنه) را که روی محور قرار دارد به داخل می راند، این حلقه به هنگام جایه جایی می تواند کن tact هایی را وصل یا قطع کند. با حرکت حلقه های لغزنه بازو های کلید الکتریکی به طرف عقب رانده می شود و کلید تغییر حالت می دهد. مثلاً در کلید تبدیل موتورهای کولر، با رانده شدن بازو ها به عقب ارتباط بازو های ۱ و ۲ از کن tact A و B قطع و ارتباط بازوی ۱ با کن tact C برقرار می شود (شکل ۱-۴۴).

۱۵-۱—کار عملی (زمان: ۱۰ ساعت)

۱۵-۱—هدف: تعویض قطعات مکانیکی

الکتروموتورها

۱۵-۲—نکات ایمنی: لباس کار، کفش ایمنی و دستکش بپوشید، محیط کار را خلوت کنید و ابزار مزاحم را نیز از محیط کار دور کنید.

۱۵-۳—ابزار و وسایل مورد نیاز

— سنجه نشان

— چکش فلزی و پلاستیکی از هر کدام یک عدد

— الکتروموتور تک فاز یک دستگاه



شکل ۱-۴۵- بررسی لقی بوشها



شکل ۱-۴۶- استقرار بلبرینگ کش روی محور روتور



شکل ۱-۴۷- بلبرینگ‌ها پس از جدا شدن از محور



شکل ۱-۴۸- ابزار درآوردن بوش و یاتاقان‌های استوانه‌ای

- الکتروموتور سه فاز یک دستگاه

- پولی کش

- بوش کش

۱-۱۵-۴- مراحل کار

- یک الکتروموتور سه فاز در اختیار بگیرید.

- محور روتور را با دست به طرف بالا و پایین حرکت دهید و از میزان مجاز حرکت محور اطمینان حاصل کنید (شکل ۱-۴۵). در مورد موتورهایی که یاتاقان‌های آن‌ها بوشی است، میزان جایه‌جایی تا 39° میلی‌متر مجاز است.

- قطعات موتور را پیاده کنید.


- روتور را در اختیار بگیرید و از طریق بلبرینگ کش یا بوش کش، بلبرینگ و بوش آن را از محور جدا کنید (شکل‌های ۱-۴۶ و ۱-۴۷).

- یک بوش یا بلبرینگ سالم جایگزین کنید.

- پس از اطمینان از نشستن بوش یا بلبرینگ در جایگاه خود قطعات بازشده را جمع کنید.

برای درآوردن بوش‌ها و یاتاقان‌های استوانه‌ای، از ابزاری که در شکل ۱-۴۸ مشاهده می‌کنید استفاده می‌شود. این ابزار دو فک قابل تنظیم دارد که در داخل بوش محکم می‌شود و با چرخیدن دستگیره‌ی پیچ، بوش به بیرون یاتاقان هدایت می‌شود.

برای خارج کردن بلبرینگ ها از داخل یاتاقان ها از بلبرینگ کش استفاده می شود. فک های این ابزار با طوقه‌ی بلبرینگ درگیر می شود و با پیچیدن پیچ بلبرینگ، پایه‌ی پیچ در محور قسمت گردان قرار می گیرد و فک ها بلبرینگ را به خارج از محور هدایت می کنند (شکل ۱-۴۹).

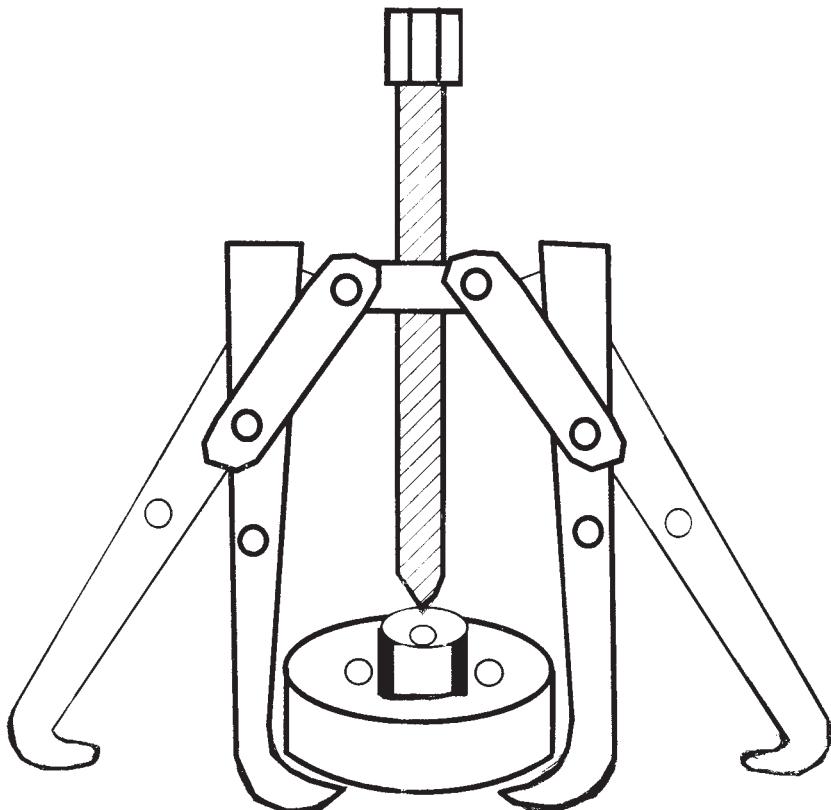

شکل ۱-۴۹- بلبرینگ کش

آزمون پایانی (۱-ج)

- ۱- نقش بلبرینگ‌ها را در الکتروموتورها شرح دهید.
- ۲- هر قدر تعداد ساقمه‌ها در بلبرینگ‌ها کمتر شود سطح تماس روتور با یاتاقان‌ها کمتر است و راندمان بیشتر می‌شود ولی در عمل برای کاهش تعداد ساقمه‌ها محدودیت وجود دارد. دلیل این محدودیت را بیان کنید.
- ۳- بهینه‌کردن تعداد ساقمه‌ها با کاهش اصطکاک را شرح دهید.
- ۴- موارد کاربرد بوش‌ها را شرح دهید.
- ۵- خرابی بلبرینگ‌ها را چگونه تشخیص می‌دهند؟ توضیح دهید.
- ۶- میزان لقی محور روتور در داخل بوش‌ها، چند میلی‌متر است؟
- ۷- روش تشخیص خرابی و ساییدگی بیش از حد بوش‌ها را بیان کنید.
- ۸- طرز استفاده از بلبرینگ‌کش‌ها و بوش‌کش را شرح دهید.
- ۹- طرز کار کلیدهای گریز از مرکز را توضیح دهید.
- ۱۰- در مواردی که ساقمه‌ها توانایی تحمل فشار مکانیکی را نداشته باشند از در یاتاقان‌ها استفاده می‌شود.

- ۱۱- در فشارهای کم از یاتاقان‌های و در فشارهای زیاد از استفاده می‌شود.
- ۱۲- در بلبرینگ‌ها برای تحمل فشار تعداد ساقمه‌ها را و برای کاهش اصطکاک تعداد آن‌ها را می‌کنند.

- الف) کم - زیاد
- ب) زیاد - کم
- ج) زیاد - زیاد
- د) کم - کم