

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اندازه‌گیری دقیق

رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی عمومی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۵۳۸

۱۳۹۱	ایران،	۱۳۹۱	الف/م ۸۷۷	۵۳۰/۸
۱۶۹	ص : مصور. – (شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای : شماره درس ۱۵۳۸)			
	متون درسی رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی عمومی، زمینه صنعت.			
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی			
	رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی عمومی دفتر برنامه‌ریزی و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداشی، وزارت آموزش و پرورش.			
	اندازه‌گیری دقیق. الف. مهرزادگان، محمد. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی عمومی. ج. عنوان.			
	د. فروست.			

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق بستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تأییف : دفتر برنامه‌ریزی و تأییف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب : اندازه‌گیری دقیق - ۴۷۳/۱

مؤلف : مهندس محمد مهرزادگان

اعضای کمیسیون تخصصی : دکتر غلامحسین پایگانه، مهندس عزیز خوشینی، مهندس حسن عبداللهزاده، مهندس احمد رضا دوراندیش،

مهندس حسن امینی، مهندس حسن آقابابایی، مهندس محمدسعید کافی، مهندس محمدخواجه حسینی،

مهندس ابوالحسن موسوی، مهندس سیدحسین حسنه و مهندس محمد مهرزادگان

ویراستار : دکتر حسین داوودی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۰۹۲۶۶، ۰۹۰۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۰۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

مدیر امور فنی و چاپ : سید احمد حسینی

رسم : زهره سادات حسینی شجاعی

طراح جلد : محمدحسن معماری

صفحه‌آرا : شهرزاد قنبری

حروفچین : کبری اجاتی

مصحح : نوشین معصوم دوست، فرشته ارجمند

امور آماده‌سازی خبر : ناهید خیام پاشی

امور فنی رایانه‌ای : حمید ثابت کلاچاهی، سیده شیوا شیخ‌الاسلامی


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن : ۰۹۰۸۵۱۶۱-۵، ۰۹۰۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۹۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار : ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

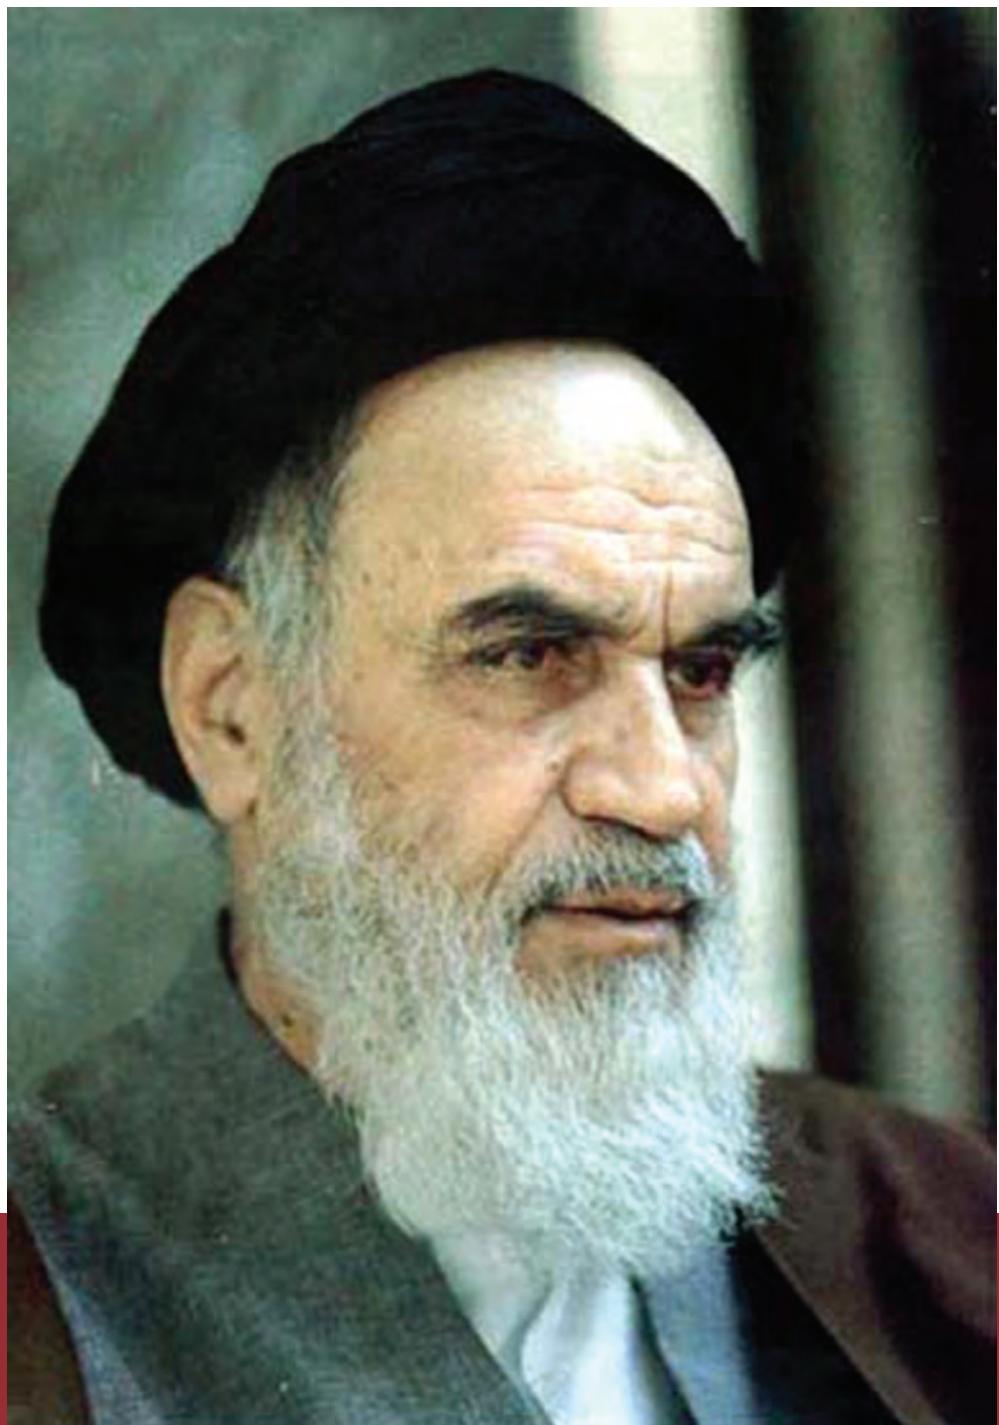

از شمامست که مردان و زنان بزرگ تربیت می‌شود. شماها در تحصیل کوشش کنید که برای فضایل اخلاقی، فضایل اعمالی مجهر شوید. شما برای آئیه مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید. دامان شما یک مدرسه‌ای است که در آن جوانان بزرگ تربیت بشود. شما فضایل تحصیل کنید تا کودکان شما به فضیلت برسند.

امام خمینی (ره)

فهرست



فصل اول

۱

مبانی اندازه‌گیری دقیق

فصل دوم

۱۹

تجهیزات اساسی و پایه

فصل سوم

۳۹

مترها و خطکشها

فصل چهارم

۴۷

کولیس‌ها

فصل پنجم

۷۳



میکرومتر

فصل ششم

۹۶

ساعت‌های اندازه‌گیری

فصل هفتم

۱۱۶

تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل زوایا

فصل هشتم

۱۳۸

اندازه‌گیرهای ثابت

فصل نهم

۱۵۵

روش‌های اندازه‌برداری قطعات صنعتی

۱۶۹

منابع



سخنی با همکاران

سپاس فراوان خداوند بزرگ را که مجدداً توفيق فرمود تا بتوانم کتاب اندازه‌گیری دقیق با روپرورد جدا نمودن مباحث عملی از کتاب نظری تأليف کنم. لذا توجه اساتید، همکاران، هنرآموزان و مجریان محترم برنامه‌های آموزشی را به نکات زیر جلب می‌نمایم:

- ۱- تدریس کتاب نظری و عملی توسط یک هنرآموز انجام شود.
- ۲- ساعت عملی در ادامه نظری اجرا شود.
- ۳- تعداد هنرجویان از ۶۱ نفر بیشتر نباشد.
- ۴- کلاس نظری و عملی در محل آزمایشگاه برگزار شود.
- ۵- در اجرای برنامه آموزشی، وسایل اندازه‌گیری به هنرجویان نشان داده شده و حتی المقدور به گونه‌ای باشد که از تزدیک لمس نموده تا بهتر به خاطرشان سپرده شود.
- ۶- در موقع تدریس نحوه درجه‌بندی تجهیزات اندازه‌گیری، وسیله مربوطه در اختیار هر یک از هنرجویان قرار داده شود، به گونه‌ای که آن‌ها در آموزش مشارکت نمایند.
- ۷- هنرآموز محترم با شیوه‌ای مناسب نسبت به مشارکت هنرجویان در پاسخ، به سوالات انتهایی هر فصل اقدام نماید.
- ۸- در پایان هر فصل برای درک بهتر هنرجویان امتحان کلاسی از همان فصل گرفته شده و نمره آن به عنوان نمره کلاسی هنرجو منظور گردد.

در خاتمه باسعي و تلاش و دقتی که در تدوین این کتاب به عمل آمده است لیکن اذعان می‌نمایم که فاقد اشکال نیست لذا پیش‌اپیش از همکاران و اساتید و مجریان محترم عذرخواهی نموده و از هر طریقی که یادآور شوند سپاس‌گزاری می‌شود.

با تشکر — محمد مهرزادگان

فصل

مبانی اندازه‌گیری دقیق

هدفهای رفتاری : در این فصل فراگیر ابتدا به طور مختصر با تاریخچه متر و یارد استاندارد و آخرين تعريف متر و یارد استاندارد آشنا می‌شود. سپس، واحدهای اندازه‌گیری طول در دستگاه یکاهای متریک و انگلیسی را فرا می‌گیرد و در ادامه کمیت‌های اصلی، فرعی، مفاهیم و اصطلاحات پایه که در اندازه‌گیری ابعاد رایج است، آموزش می‌بیند. در این صورت می‌تواند :

- ۱- تاریخچه متر و یارد استاندارد را بیان کند.
- ۲- دستگاه یکاهای متریک و انگلیسی را شرح دهد.
- ۳- اصول و مفاهیم پایه در اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۴- خطاهای اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۵- شرایط آزمایشگاه اندازه‌گیری را توصیف نماید.

عنوانین این فصل عبارتند از:

✓ تاریخچه

✓ دستگاه یکاهای اندازه‌گیری (سیستم‌های اندازه‌گیری)

✓ اصول و مفاهیم پایه


✓ شرایط آزمایشگاه اندازه‌گیری

✓ اصول کلی استفاده و نگهداری وسایل اندازه‌گیری

تاریخچه اندازه‌گیری

به طور کلی اندازه‌گیری قدمتی به اندازه تاریخ دارد و زندگی انسان با تکامل و پیشرفت تکنولوژی توسعه یافته و همگام با آن استانداردها شکل گرفته و استانداردهای طول که از اولین استانداردهاست، تغییر و تکامل یافته است.

از دیرباز، بشر برای اندازه‌گیری طول از ابزارهای قابل دسترس، که طبعاً این وسایل می‌توانند اعضای بدن انسان باشند، استفاده می‌نموده است. از آن جمله از طول پا، قدم، و جب، پهناى چهار انگشت، فاصله نُك انگشت وسط تا آرنج، فاصله نُك بینی تا سر انگشت دست و ... استفاده می‌شده است. معمولاً مقدار شاخص‌های فوق براساس طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان انتخاب می‌شده، که با تغییر حکومت‌ها در اثر جنگ‌ها و سایر عوامل و ایجاد پادشاهی‌ها و حکومت‌های جدید، نوع شاخص‌ها و مقدار آن‌ها تغییر می‌یافته است. هم‌چنین، با توجه به توسعه و گوناگونی جمعیت‌ها و کشورها، واحدهای اندازه‌گیری طول ثابت نمانده و متعدد شده‌اند، که این موضوع در ارتباط بین قومیت‌ها و ملت‌ها ایجاد مشکل کرده است. تصاویر زیر، نمونه‌هایی از شاخص‌های اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهد (شکل ۱-۱).

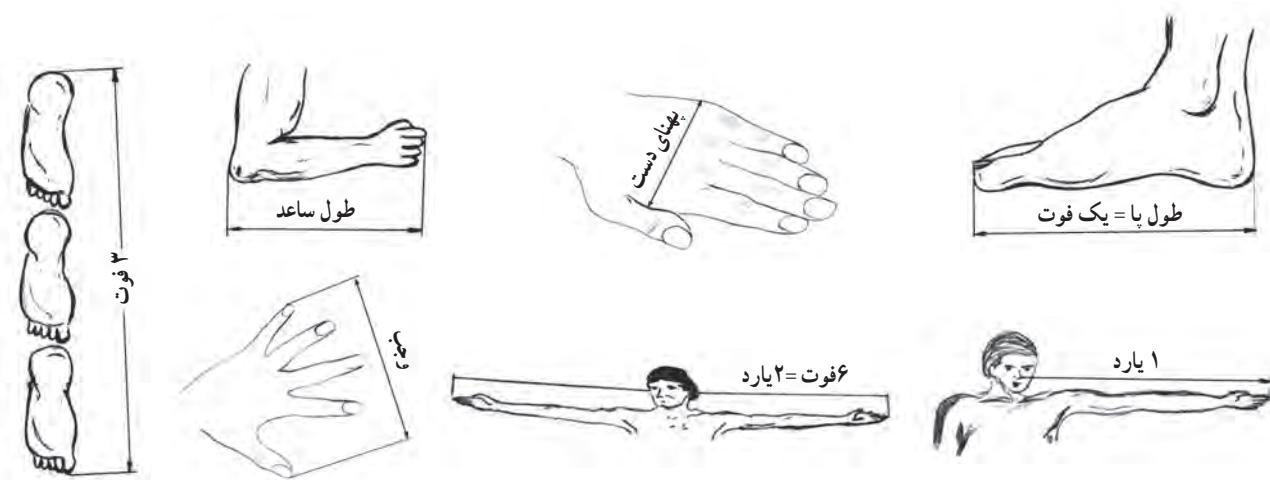

شکل ۱-۱- نمونه‌هایی از شاخص‌های اندازه‌گیری طول

دستگاه یکاهای اندازه‌گیری (سیستم‌های اندازه‌گیری)

دستگاه یکاهای متریک (سیستم متریک) : این دستگاه از متداول‌ترین دستگاه‌های اندازه‌گیری است که اکثر کشورهای دنیا از آن استفاده می‌کنند . مشخصه بارز این سیستم ددهی بودن آن است، به این معنی که در تبدیل واحدها هیچ مقداری از بین رود و اشتباهات آن نیز کمتر است و نمایش آن می‌تواند به صورت خطی باشد، نه کسری و چنان‌چه کسری باشد مخرج آن به صورت مضرب عدد ده نوشته می‌شود. هم‌چنین دقت تجهیزات اندازه‌گیری با یکاهای متریک نسبت به یکاهای انگلیسی نیز بالاتر است. برای مثال، دقت کولیس‌های ورنیه‌دار اینچی به $1\text{ mm} / ۰\%$ می‌رسد، که معادل $۲۵۴\text{ mm} / ۰\%$ می‌شود، در حالی که دقت کولیس‌های ورنیه‌دار میلی‌متری به $2\text{ mm} / ۰\%$ می‌رسد. این سیستم (متریک)، با توجه به گسترش و فراگیریش در دنیا، به نام دستگاه بین‌المللی یکاهای (SI) معروف شده است.

واحد اصلی طول در دستگاه یکاهای متریک، متر است که با مضرب ده قابل تبدیل به یکاهای بزرگ‌تر و کوچک‌تر است.


مبنای متر استاندارد: تاکنون تعاریف مختلفی برای متر استاندارد ارائه شده که اولین و آخرین آن عبارت است از:

اولین تعریف متر استاندارد: در سال ۱۷۹۱ میلادی متر بر مبنای طول نصف‌النهار کره زمین که از پاریس می‌گذشت تعریف شد.



شکل ۱-۲—متر استاندارد

◀ براین اساس $\frac{1}{40,000,000}$ طول نصف‌النهار کره زمین، که از پاریس می‌گذشت به عنوان متر استاندارد شناخته شد (شکل ۱-۲).

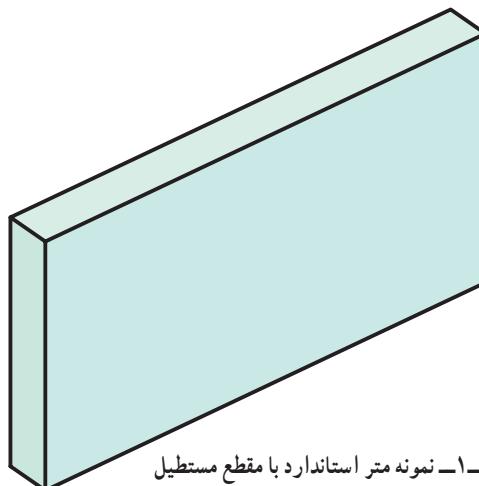

شکل ۱-۳—نمونه متر استاندارد با مقطع مستطیل

توجه: براساس تعریف فوق دو نمونه متر استاندارد مطابق زیر ساخته شده است:

«در سال ۱۷۹۹ میلادی منشوری از جنس پلاتین و با مقطع مستطیل شکل و به ابعاد (۲۵×۴ mm) ساخته شد (شکل ۱-۳).»



شکل ۱-۴—نمونه متر استاندارد با مقطع X

«در سال ۱۸۸۹ میلادی منشوری با مقطع X و از جنس آلیاژ پلاتین ایریدیم ساخته و به نام متر مبنا شناخته شد و در اولین کنفرانس اوزان و مقادیر مورد تصویب قرار گرفت. متر مبنا هنوز هم در موزه لوور فرانسه نگهداری می‌شود (شکل ۱-۴).»

۱- آخرین تعریف متر استاندارد:

در اکتبر سال ۱۹۸۳ میلادی و در هفدهمین کنفرانس اوزان و مقادیر (در پاریس) تعریف زیر برای متر استاندارد براساس سرعت سیر نور در خلاً ارائه شد:

یک متر عبارتست از مسافتی که نور در خلاً در کسری از ثانیه $\frac{1}{299,792,458}$ طی می‌نماید.

برای متر، واحدهای کوچک‌تر و بزرگ‌تری مطابق جدول زیر تعریف شده است:

جدول ۱-۱ - واحدهای اندازه‌گیری طول در دستگاه یکاهای متریک

ردیف	یکا (واحد)	علامت اختصاری	شرح انگلیسی	مقدار (m)
۱	پیکومتر	Pm	Pico meter	10^{-12}
۲	آنگسترم	A	Angstrom	10^{-10}
۳	نانومتر	nm	Nano meter	10^{-9}
۴	میکرون	Mm	Micro meter	10^{-6}
۵	میلی‌متر	mm	Mili meter	10^{-3}
۶	سانتی‌متر	Cm	Canti meter	10^{-2}
۷	دسی‌متر	dm	Deci meter	10^{-1}
۸	متر	m	meter	۱
۹	دکامتر	d	Deca meter	10^1
۱۰	هکتو‌متر	h	Hecto meter	10^2
۱۱	کیلومتر	Km	Kilo meter	10^3
۱۲	مگامتر	Mm	Mega meter	10^6
۱۳	گیگامتر	Gm	Giga meter	10^9
۱۴	ترامتر	Tm	Tera meter	10^{12}

دستگاه یکاهای انگلیسی (سیستم انگلیسی): این دستگاه که به نام سیستم اینچی نیز معروف است در کشورهای اروپایی،

آمریکایی و کشورهایی که از تجهیزات با سیستم اندازه‌گیری اینچی استفاده می‌نمایند کاربرد دارد. در خصوص مبنای طول در این دستگاه گفتنی است:


۱- حدود سال ۱۳۵۰ میلادی ادوارد اول پادشاه انگلیس طول استخوان زیرین ساعد (ULNA) خود را به عنوان واحد اندازه‌گیری طول معرفی نمود. «بر این اساس یک اولنا عبارت است از طول ساعد ادوارد اول پادشاه انگلیس». واحد بزرگ‌تر اولنا، پِرچ است و هر پِرچ معادل پنج‌ونیم اولناست (شکل ۱-۵).

۲- در قرن سیزدهم میلادی هنری اول پادشاه انگلستان طول پای خود را به عنوان یک فوت برای اندازه‌گیری طول معرفی نمود (شکل ۱-۶).






شکل ۱-۶— طول پا

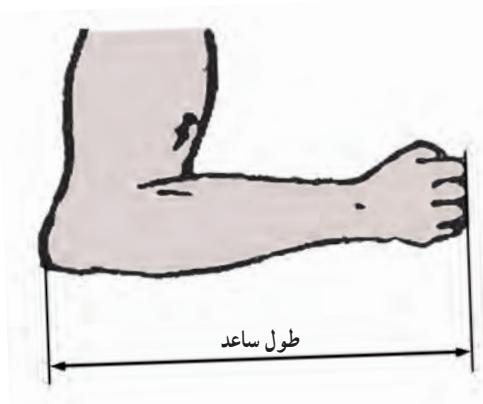

شکل ۱-۵— طول ساعد انسان

همچنین فاصله نُک بینی تا سر انگشت دست خود را نیز به عنوان یارد استاندارد اعلام نمود (شکل ۱-۷).

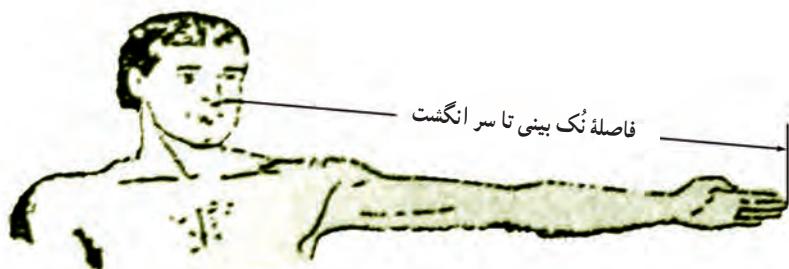

شکل ۱-۷— فاصله نُک بینی تا سر انگشت

۲- آخرین تعریف یارد استاندارد: در سال ۱۹۶۰ میلادی در آمریکا هر یارد معادل $\frac{۳۶۰}{۳۹۳۷} = ۰/۹۱۴۴$ متر استاندارد

تعریف شد. به عبارتی تعریف بنیادین برای یارد استاندارد براساس متر استاندارد می‌باشد ($1\text{ Yard} \equiv ۹۱/۴۴$). جدول (۱-۲) واحدهای کوچک‌تر و بزرگ‌تر از یارد را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱— واحدهای اندازه‌گیری طول در دستگاه یکاهای انگلیسی (اینچ)

ردیف	یکا (واحد)	علامت اختصاری	شرح انگلیسی	مقدار (Yard)
۱	اینچ	in	Inch	$\frac{۱}{۳۶}$ Yard
۲	فوت	ft	Foot	$\frac{۱}{۳}$ Yard
۳	یارد	yd	Yard	۱ Yard
۴	مايل	ml	Mile	۱۷۶۰ Yard

توجه:

۱- ضرائب تبدیل بکاهای دستگاه بکاهای انگلیسی به دستگاه بین المللی بکاهای

$$1 \text{ yd} = 2 \text{ ft} = 36 \text{ in} = 91/44 \text{ cm}$$

$$1 \text{ ft} = 12 \text{ in} = 30/48 \text{ cm} = 30/4/8 \text{ mm}$$

$$1 \text{ in} = 2/54 \text{ cm} = 25/4 \text{ mm}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}, \frac{1}{128}$$

۲- اجزای اینچ

و همچنین:

واحدهای اندازه‌گیری زاویه

برای اندازه‌گیری زوایا در دستگاه بکاهای متریک و انگلیسی از واحدهای زیر استفاده می‌شود:

جدول ۳-۱- واحدهای اندازه‌گیری زاویه

ردیف	یکا (واحد)	علام اختصاری	شرح انگلیسی	مقدار (درجه)
۱	درجه	°	Degree	۱
۲	دقیقه	'	Minute	$\frac{1}{60}$
۳	ثانیه	"	Second	$\frac{1}{3600}$
۴	رادیان	R	Radian	$^{\circ}/\pi$
۵	گراد	G	Grad	$1/111$
$\frac{D}{360} = \frac{R}{2\pi} = \frac{G}{400}$				نسبت‌های تبدیل:

در جدول فوق:

D = مقدار زاویه بر حسب درجه

R = مقدار زاویه بر حسب رادیان

G = مقدار زاویه بر حسب گراد

سازمان
علمی
پژوهشی
دانشگاه
آزاد

اصول و مفاهیم پایه

کمیت: به هر چیز که قابل افزایش و کاهش باشد و نیز بتوان تساوی میان دو مقدار از آن را به دقت بیان کرد «کمیت فیزیکی»

گویند.

کمیت پایه / اصلی: به کمیتی که به صورت مستقل از سایر کمیت‌ها در یک دستگاه کمیت قرار داشته باشد «کمیت پایه» یا «کمیت اصلی» گویند، مانند کمیت طول، کمیت جرم، کمیت زمان و ...

کمیت فرعی: کمیتی است که بر مبنای کمیت‌های پایه تعریف می‌شود، مانند کمیت سرعت، کمیت نیرو، کمیت شتاب و ...

کمیت تاثیرگذار: در اندازه‌گیری کمیت‌ها برخی کمیت‌های دیگر روی کمیت مورد اندازه‌گیری اثر می‌گذارد در حالی که خود مورد اندازه‌گیری قرار نمی‌گیرند. مانند کمیت دما در اندازه‌گیری کمیت طول. به عنوان مثال طول یک میله فولادی در دمای ۲۰ درجه با طول همان میله در دمای ۳۰ درجه تفاوت دارد.

یکای اندازه‌گیری (واحد اندازه‌گیری): مقیاسی است برای سنجش کمیت‌ها از همان جنس. مانند متر برای اندازه‌گیری طول، کیلوگرم برای اندازه‌گیری جرم و ...

نماد یکای اندازه‌گیری: علامتی است برای نمایش یکای اندازه‌گیری مشخص می‌شود. مانند m برای متر، kg برای جرم و ...

دستگاه کمیت‌ها: به مجموعه‌ای از کمیت‌ها به مفهوم عام که میان آن‌ها رابطه تعریف شده‌ای وجود دارد، «دستگاه کمیت‌ها» گویند. مانند دستگاه بین‌المللی یکاهای (SI)، دستگاه یکاهای انگلیسی (FPS)

جدول ۴-۱- یکاهای پایه

نماد	نام	کمیت
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
S	ثانیه	زمان
A	آمپر	جريان الکتریکی
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
Cd	کاندلا	شدت روشنایی

دستگاه بین‌المللی یکاهای (SI): این دستگاه براساس هفت یکای پایه مطابق (جدول ۴-۱) تدوین شده است.


جدول ۵-۱- یکاهای فرعی

نماد	نام	کمیت
N	نیوتون	نیرو
J	ژول	انرژی
Pa	پاسکال	فشار

برخی از یکاهای فرعی و نمادهای ویژه آن‌ها در سیستم بین‌المللی در جدول ۵-۱ آمده است :

اندازه‌شناختی: به دانش اندازه‌گیری ابعادی «اندازه‌شناختی» یا «اندازه‌شناختی» گویند. بیان این مفهوم با کلمه متراولوزی نیز رایج است.

اندازه‌گیری: به مجموعه عملیاتی که انجام می‌شود تا اندازه یک کمیت فیزیکی براساس یکی از یکاهای قانونی تعیین شود، اندازه‌گیری گویند، مانند اندازه‌گیری به وسیله کولیس (شکل ۱-۸).

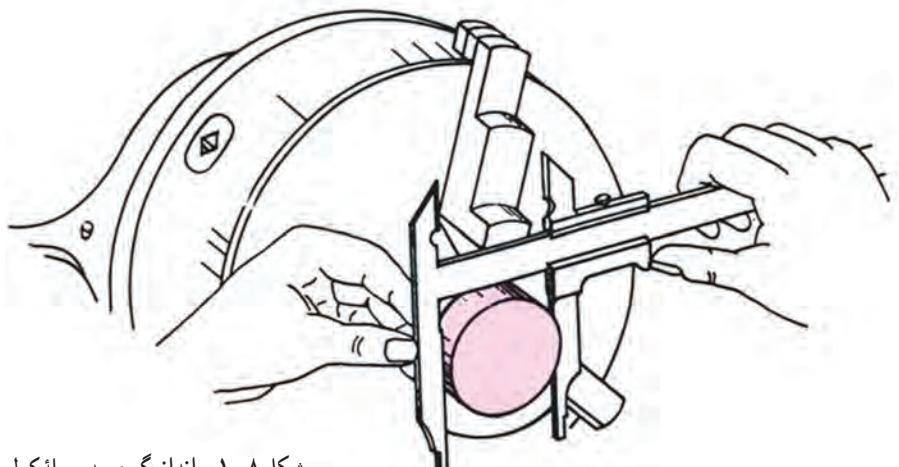

شکل ۱-۸- اندازه‌گیری به وسیله کولیس

وسیله اندازه‌گیری: به وسیله‌ای که برای انجام اندازه‌گیری یا اندازه‌گیری‌های مشخص به کار می‌رود، «وسیله اندازه‌گیری» گویند، مانند خطکش، کولیس، میکرومتر و ... (شکل ۱-۹).



شکل ۱-۹- صفحه خطکش تخت

استاندارد وسایل اندازه‌گیری: وسایل اندازه‌گیری جزء تجهیزات استاندارد شده می‌باشند و براساس استانداردهای بین‌المللی یا ملی طراحی، ساخته و آزمایش می‌شوند. این استانداردها راهنمایی برای مشخصات، قابلیت تفکیک، گستره اندازه‌گیری، جنس، روش‌های درجه‌بندی، مقدار خطاهای مجاز، اندازه‌اجزا، روش ساخت، اندازه‌گیری و کالیبراسیون می‌باشند. به عنوان مثال: استاندارد ۱۹۸۰ ISIRI مخصوص کولیس ورنیه $1^{\circ}/5^{\circ}$ میلی‌متر و استاندارد ۱۱۲۰ ISO ۸۵۱۲-۲ مخصوص صفحه صافی‌ها و استاندارد.

DIN ۸۷۵ : مخصوص گونیاها است.

وسایل اندازه‌گیری به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند.

وسایل اندازه‌گیری متغیر: با یک نوع وسیله می‌توان یک چند نوع بعد با اندازه‌های مختلف را به لحاظ مقدار، اندازه گرفت. مانند کولیس، میکرومتر، زاویه سنج و ... (شکل ۱-۱۰).




شکل ۱-۱۰- میکرومتر



وسایل اندازه‌گیری ثابت: در این دسته از وسایل، با یک نوع وسیله

می‌توان فقط یک نوع بعد با یک مقدار را اندازه‌گیری نمود، مانند شابلون ساععسنج، فیلر، شابلون میله و ... (شکل ۱-۱۱).

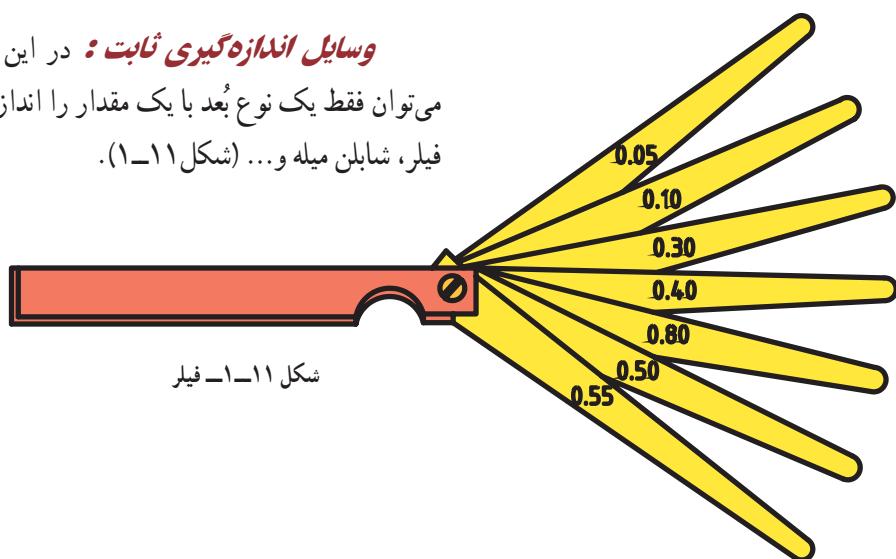

شکل ۱-۱۱- فیلر



شکل ۱-۱۲- فرمان دهان دوسر

کنترل: به عملیاتی که به منظور بررسی و مقایسه ابعادی یک قطعه به وسیله ابزار مربوطه انجام می‌شود، «کنترل ابعادی» گویند. مانند کنترل به وسیله انواع فرمان (شکل ۱-۱۲).

توجه: بعضی از تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی مانند ترازها، هم وسیله اندازه‌گیری و هم وسیله کنترل می‌باشند.

جدول ۱-۶ دسته‌بندی وسایل اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

قابلیت تفکیک: کوچک‌ترین قسمت‌بندی وسیله اندازه‌گیری را «قابلیت تفکیک» گویند. این واژه با کلمات، زینه‌بندی، ریزنگری، تفکیک‌پذیری، قابلیت تشخیص، وضوح و ... نیز بیان می‌شود.


دقت: به تزدیکی خروجی‌های یک وسیله اندازه‌گیری نسبت به یک دیگر «دقت» گویند.

درستی یا صحت: به تزدیکی خروجی‌های یک وسیله اندازه‌گیری نسبت به (مقدار واقعی)، «درستی» یا «صحت» گویند. مفهوم دقق و صحت را می‌توان در عمل تیراندازی بهتر درک نمود. (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۳

در عمل تیراندازی چنان‌چه همه تیرها در محدوده خال وسط قرار گیرد تیرانداز از دقت و صحت لازم در عمل تیراندازی برخوردار است و اگر تیر به یک محل به غیر از خال وسط اصابت نماید، تیرانداز دقت داشته ولی فاقد صحت بوده و در صورتی که تیرها به صورت پراکنده در محل‌های مختلف قرار گیرد، تیرانداز از دقت و درستی برخوردار نمی‌باشد (شکل ۱-۱۴).

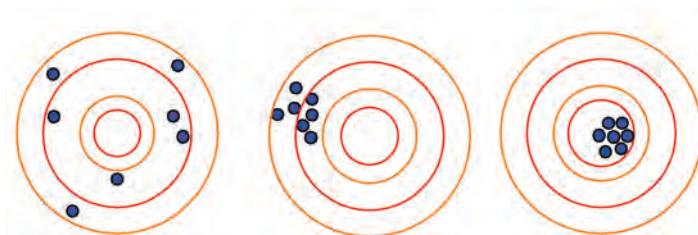

شکل ۱-۱۴- نمایش دقت و درستی

مثال

در کنترل چهار میکرومتر با قابلیت تفکیک $1\text{--}2\text{ mm}$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری $19\text{--}20\text{ mm}$ میلی‌متر و خطای مجاز 1 mm میلی‌متر به وسیله مرجع (بلوک سنجه) به ضخامت 19.95 mm میلی‌متر اندازه‌هایی مطابق جدول زیر به دست آمده است. وضعیت این میکرومترها به لحاظ دقت و درستی چگونه است؟


میکرومتر ۴	میکرومتر ۳	میکرومتر ۲	میکرومتر ۱
۱۹/۹۹	۱۹/۹۹	۱۹/۹۵	۱۹/۹۸
۲۰/۰۰	۱۹/۹۹	۱۹/۹۵	۱۹/۹۹
۲۰/۰۱	۱۹/۹۹	۱۹/۹۵	۱۹/۹۷
۱۹/۹۹	۱۹/۹۹	۱۹/۹۵	۲۰/۰۲
۱۹/۹۹	۱۹/۹۹	۱۹/۹۵	۱۹/۹۶

جواب:

با توجه به مثال فوق :

- ۱- میکرومتر ۱ دقت ندارد، درستی ندارد.
- ۲- میکرومتر ۲ دقت دارد، درستی ندارد.
- ۳- میکرومتر ۳ دقت دارد، درستی دارد.
- ۴- میکرومتر ۴ دقت دارد، درستی دارد.

جدول ۶-۱- دسته‌بندی وسایل اندازه‌گیری

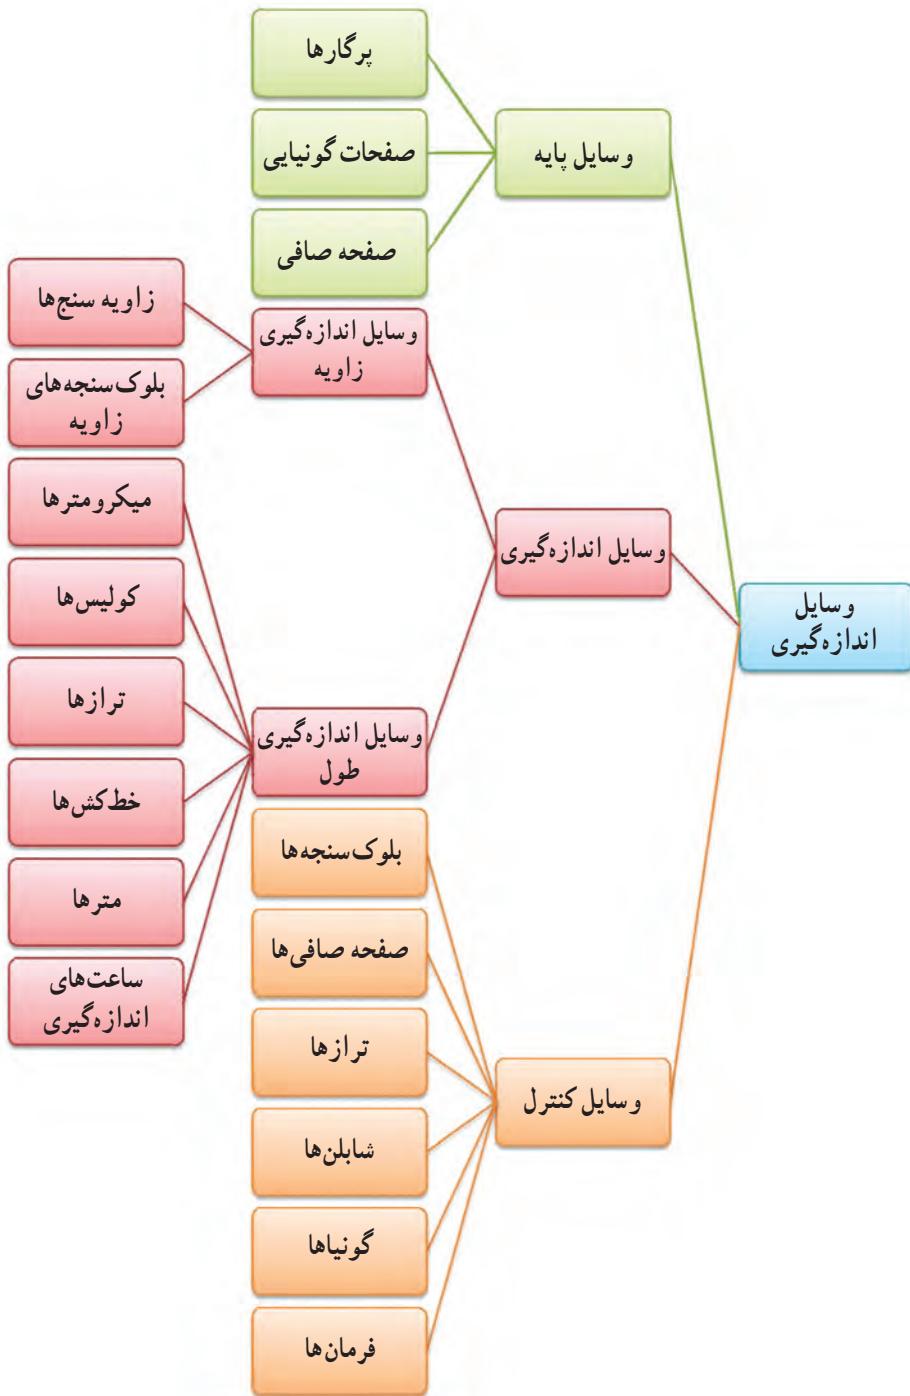



شکل ۱۵-۱- میکرومتر با گستره اندازه‌گیری (۲۵-۵۰) میلی‌متر

گستره نامی:

به حد فاصل بین حداقل اندازه تا حد اکثر اندازه‌ای که یک وسیله اندازه‌گیری می‌تواند مشخص کند، «گستره نامی» یا «گستره اندازه‌گیری» و یا «دامنه اندازه‌گیری» گویند. برای مثال، کولیس (۱۵۰°) می‌تواند حداشترا اندازه ۱۵۰ میلی‌متر را اندازه‌گیری نماید. همچنین میکرومتر با گستره اندازه‌گیری (۷۵-۵۰) می‌تواند ابعاد بین ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر را اندازه‌بگیرد (شکل ۱-۱۵).

واسنجی (کالیبراسیون):

به حصول اطمینان از دقت و صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و سنجش تحت شرایط مشخص، «واسنجی» یا «کالیبراسیون» گویند.

وسایل واسنجی:

وسایل کالیبراسیون ابزارهایی هستند که از آن‌ها برای کنترل و کالیبراسیون وسایل اندازه‌گیری استفاده می‌شود. مانند بلوك‌سنجه‌های طول، بلوك‌سنجه‌های زاویه و... (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶- بلوك سنجه زاويه

رده‌بندی:

همان‌طوری که ذکر شد، تجهیزات اندازه‌گیری به‌طور عام به سه دسته «وسایل اندازه‌گیری»، «کنترل» و «کالیبراسیون» تقسیم می‌شوند. وسایل اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک مشخص می‌شوند. برای مثال، کولیس ۱ mm / ۰.۰۱ mm، میکرومتر ۱ mm / ۰.۰۰۱ mm. از این وسایل می‌توان در کارگاه ساخت، عملیات بازرسی و هم در آزمایشگاه اندازه‌گیری استفاده نموده و مشخصه دقتی آن‌ها همان قابلیت تفکیک است، لیکن بعضی از وسایل، از جمله گونیاها و بلوك‌سنجه‌ها، قادر قابلیت تفکیک می‌باشند آن‌گونه که در وسایل اندازه‌گیری مطرح است بلکه دارای رده‌بندی دقتی می‌باشند. به عنوان مثال گونیای رده (۰۰°) دارای بالاترین سطح دقتی در سری گونیاها و بلوك‌سنجه طول با رده (۳) دارای پایین‌ترین سطح دقت در سری بلوك‌سنجه‌های طول می‌باشند (شکل ۱-۱۷).





شکل ۱۷-۱- بلوک سنجه طول

رواداری (تولرانس) : خطای را که در مورد یک اندازه‌گیری می‌توانیم مجاز بدانیم، «تولرانس» یا «رواداری» گویند. به عبارت دیگر خطای مجازی را که طراح روی نقشه مشخص می‌کند را تولرانس گویند.

خطا: اشتباہ در اندازه‌گیری با وسائل اندازه‌گیری را خطا گویند.

مقدار خطا: تفاضل بین نتیجه اندازه‌گیری با مقدار واقعی اندازه را مقدار خطا گویند.


چنانچه قللاً ذکر شد و از مفهوم عمومی کلمه نیز مشتق می‌شود، اشتباہ را خطا گویند. اشتباهاه اندازه‌گیری ممکن است از ناحیه تجهیزات و لوازم اندازه‌گیری، روش‌های کاری، شخص اندازه‌گیر، شرایط محیطی و سایر موارد پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده باشد، که در هر صورت از دقت و درستی اندازه‌گیری کاسته می‌شود. خطاهای به صورت‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند، از آن جمله :

الف) خطاهای روشنمند

این خطاهای به صورت دائمی در هر اندازه‌گیری ممکن است وجود داشته باشند، که البته قابل کاهش آنها به حداقل مقدار وجود دارد به عبارتی خطاهایی که قابل پیش‌بینی بوده و امکان پیش‌بینی آنها نیز وجود دارد جزء خطاهای روشنمند می‌باشند از جمله :

۱- فشار در گیری : فشار وارد به فکین وسائل اندازه‌گیری از جمله کولیس علاوه بر این که موجب خسارت و خرابی وسیله می‌گردد. در اندازه‌گیری اجسام انعطاف‌پذیر و یا نرم باعث خطای در اندازه‌گیری می‌شود. لذا توصیه می‌شود در اندازه‌گیری با کولیس‌های ورنیه‌دار یا سایر وسائلی که نیروی وارد بر ابزار تحت کنترل در نیامده به میزانی فشار داده شود که انگشت شست روی زائد آج دار کولیس ورنیه (شستی) سُر بخورد.

۲- خطای مثلثاتی (خطای کسینوسی): در اثر عدم انطباق محوری کار با ابزار خطای مثلثاتی یا کسینوسی ایجاد می‌شود (عمود نبودن بعد مورد اندازه‌گیری برفک‌های وسیله اندازه‌گیری) (شکل ۱۸-۱).

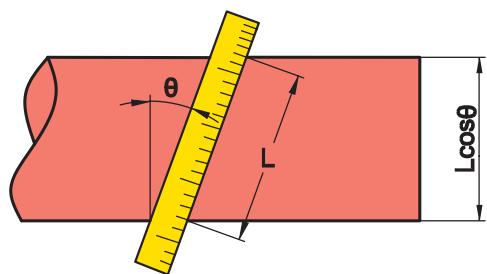

شکل ۱۸-۱- خطای مثلثاتی (کسینوسی)

۳- خطای روش‌های اندازه‌گیری : برای اندازه‌گیری می‌بایست از روش و وسیله مناسب استفاده نمود. برای مثال اندازه‌گیری قطر داخلی یک سیلندر موتور احتراق داخلی، داخل سنج ساعتی و یا میکرومتر سه فکه بسیار مناسب‌تر از میکرومتر دونقطه و یا انتقال اندازه به روی میکرومتر اندازه‌گیر خارج به کمک اندازه‌گیر تلسکوپی است.

۴- عدم کالیبره بودن وسایل اندازه‌گیری و کنترل : کلیه وسایل اندازه‌گیری و کنترل باید در موعد مقرر توسط شرکت‌ها و افراد ذی‌صلاح کالیبره شوند تا از دقت و درستی عملکردشان اطمینان حاصل گردد. بنابراین، اطمینانی به نتایج اندازه‌گیری و کنترل با تجهیزاتی که کالیبره نشده‌اند وجود ندارد.

۵- آلدگی : از جمله خطاهای متداول در اندازه‌گیری آلدگی است که چون بُعد دارد نتیجه اندازه‌گیری را تغییر می‌دهد. بنابراین اندازه‌گیری صحیح مستلزم داشتن محیطی تمیز، وسایل و قطعات مورد اندازه‌گیری عاری از آلدگی، دست‌ها و لباس‌های بدون گرد و غبار است. باید در نظر داشت که هر نوع آلدگی دارای بُعدی در اندازه هزارم و صدم میلی‌متر است بنابراین، در شروع اندازه‌گیری باید دقت فراوان نمود تا آلدگی به حداقل برسد که به خطای اندازه‌گیری منجر نشود.

۶- دما : چنان‌چه میله فولادی استانداردی را که طول دقیق آن 300 میلی‌متر است برای مدت کوتاهی (در حد چند ثانیه) در دست خود نگه‌داریم و یا در برابر لامپ (لامپ مقاومتی) قرار دهیم و سپس طول آن را اندازه‌بگیریم. ملاحظه خواهیم نمود که طول آن در حدود چندهزارم میلی‌متر افزایش پیدا کرده است بنابراین، باید دقت نمود که اولاً قطعات را در دست نگه نداریم، ثانیاً از اندازه‌گیری قطعات گرم خودداری کنیم و ثالثاً دمای آزمایشگاه را همواره استاندارد نگه داریم.

۷- رطوبت : رطوبت، علاوه براین که موجب زنگ زدگی قطعات و وسایل می‌شود. دارای بُعد است و در مقدار اندازه ایجاد خطای نماید.



شکل ۱۹-۱- خطای دید در اندازه‌گیری

۸- خطای دید یا خطای چشمی : این خطای دید در اثر درست نگاه نکردن به مقدار اندازه رخ می‌دهد. بنابراین همیشه باید به تقسیم‌بندی‌های وسایل اندازه‌گیری به صورت عمودی نگاه کرد. (شکل ۱۹-۱)

۹- ارتعاش : وجود ارتعاش با هر منشائی، اعم از وسیله اندازه‌گیری، صفحه صافی، میز اندازه‌گیری، لرزش دست شخص اندازه‌گیر و ساختمان آزمایشگاه که باشد ایجاد خطای نماید. بنابراین، ساختمان آزمایشگاه باید در کنار محل‌های پر رفت و آمد خودروها، طبقات بالای مجتمع‌ها، پل‌ها و محل‌های پرازدحام قرار داشته باشد، هم‌چنین دست شخص اندازه‌گیر باید دچار لرزش باشد ضمناً میز کار باید کاملاً محکم باشد.

۱۰- خطای گمانشی : چنان‌چه قطعه کار بلند باشد و برای اندازه‌گیری آن نیاز به استقرار روی پایه باشد. باید موقعیت پایه‌ها را به گونه‌ای در نظر بگیریم که گماش قطعه کار به حداقل اندازه برسد.

۱۱- خطای اندازه‌گیر : شخص اندازه‌گیر باید دانش، مهارت، دقت، تجربه، حوصله و بینایی مطلوب داشته باشد تا این عوامل باعث خطای اندازه‌گیری نشوند.

۱۲- خطای خواندن نادرست : درست نخواندن اندازه باعث بروز خطای اندازه می‌شود. بنابراین در قرائت اندازه‌ها باید دقت نمود عدد ۱۴/۲۵ را ۱۴/۲۰ یا ۱۴/۲۲ یا ۵۲/۲۴ نخوانیم.

۱۳- خطای ریاضی: ممکن است در جمع و تفریق اعداد در اندازه‌گیری اشتباه رخ دهد که به این نوع خطأ، خطای ریاضی

گفته می‌شود.

۱۴- حوزه مغناطیسی: با توجه به این که وسایل اندازه‌گیری و قطعات کار عموماً فلزی و از جنس آهن هستند. چنان‌چه این

مجموعه در حوزه مغناطیس قرار بگیرند احتمال مغناطیس شدن آن‌ها وجود دارد و ثانیاً وجود جاذبه مغناطیسی در حوزه اندازه‌گیری ممکن است باعث تغییر و افزایش فشار به وسیله و قطعه مورد اندازه‌گیری شود.

(ب) خطاهای اتفاقی

هر نوع خطای را که به صورت ناگهانی رخ بدده «خطای اتفاقی» گویند، به عبارت دیگر خطاهایی که قابل پیش‌بینی هستند ولی قابل پیش‌گیری نیستند خطاهای اتفاقی گویند. بنابراین آن‌چه به صورت ناگهانی و اتفاقی در عملیات و فضای اندازه‌گیری رخ می‌دهد که در اندازه‌گیری تأثیر می‌گذارد و باعث خطا می‌گردد، خطای ناگهانی گفته می‌شود. خطاهای اتفاقی فراوانی ممکن است در اندازه‌گیری رخ دهد، از آن جمله:

۱- ارتعاش ناگهانی: ارتعاش پیش‌بینی نشده و ناگهانی باعث لرزش در سیستم اندازه‌گیری و درنتیجه باعث خطا می‌شود.

۲- تغییر شرایط محیطی ناگهانی: تغییر دما و رطوبت که در اثر خرابی سیستم دما و رطوبت رخ می‌دهد شرایط محیطی آزمایشگاه را برهم می‌زنند.

۳- جریان هوای ناگهانی: در اندازه‌گیری‌های دقیق، جریان هوای ناگهانی به آشفتگی و جابه‌جایی ذرات معلق در هوای منجر شده و احتمال نشستن این ذرات معلق روی سطح کار و وسیله اندازه‌گیری وجود دارد که در نهایت باعث خطا می‌شود.

شرایط آزمایشگاه اندازه‌گیری ابعادی

با توجه به انواع خطاهایی که در بالا بیان گردید، آزمایشگاه اندازه‌گیری باید از شرایط ویژه‌ای مطابق زیر برخوردار باشد:

شرایط ساختمانی

۱- با توجه به نوع و حجم فعالیت و تجهیزات، مساحت مناسب انتخاب می‌شود.

۲- ساختمان آزمایشگاه باید به دور از هر گونه ازدحام و سرو صدا باشد.

۳- ساختمان آزمایشگاه باید به دور از محل کارگاه‌های سنگین و پرس و صدا باشد.

۴- در رنگ آمیزی آزمایشگاه باید از رنگ‌های روشن استفاده شود.

۵- در و پنجره‌های آزمایشگاه باید به طور کامل آببندی شوند (استفاده از پنجره دوجداره)

۶- کف آزمایشگاه باید با مصالح سخت پوشیده شود (می‌توان از رزین اپوکسی سخت و یا سنگ‌های ساختمانی سخت استفاده نمود).

۷- ساختمان آزمایشگاه باید به دور از مواد رادیواکتیو باشد.

۸- ساختمان آزمایشگاه باید به دور از حوزه مغناطیسی باشد.

شرایط محیطی

۱- دمای آزمایشگاه متroleولژی 20 ± 2 درجه سانتی‌گراد، با تغییرات ۱ درجه سانتی‌گراد در ساعت؛

۲- دمای آزمایشگاه کالیبراسیون 20 ± 1 درجه سانتی‌گراد، با تغییرات 5% درجه سانتی‌گراد در ساعت؛

- ۳- رطوبت نسبی ۳۵ تا ۵۵ درصد؛
- ۴- فشار ۷۶ میلی متر جیوه؛
- ۵- نور به اندازه کافی و بدون ایجاد سایه در روی میز کار. ضمناً باید از نور سرد استفاده کرد؛
- ۶- صدا کمتر از ۷۵ db؛
- ۷- مراکزیم لرزش $(g = ۹/۸۱ \frac{m}{s^2})$ ۰/۰۰۳؛
- ۸- پیش‌بینی سیستمی جهت ثبت دما و رطوبت به صورت شبانه‌روزی؛
- ۹- نصب سیستمی جهت تأمین سرمایش و گرمایش، به صورت اتوماتیک؛
- ۱۰- نصب سیستمی جهت تأمین رطوبت، به صورت اتوماتیک.

اصول کلی استفاده و نگهداری وسایل اندازه‌گیری:

- ۱- قبل از استفاده از وسایل اندازه‌گیری باید با طرز کار آن‌ها کاملاً آشنا شد.
- ۲- از وسایلی که با آن‌ها آشنایی ندارید استفاده نکنید.
- ۳- از دست کاری و تعمیر وسایل اندازه‌گیری، چنان‌چه از آن اطلاع دقیق ندارید و فاقد مهارت لازم هستید خودداری کنید.
- ۴- وسایل اندازه‌گیری را باید همیشه تمیز نگهداری نمود.
- ۵- وسایل اندازه‌گیری را باید در جعبه و محافظ مخصوص بایگانی و نگهداری نمود.
- ۶- شرایط محیطی نگهداری وسایل اندازه‌گیری باید استاندارد باشد.
- ۷- متعلقات وسایل اندازه‌گیری همیشه همراه آن‌ها باشد و هیچ وقت آن‌ها را از هم جدا نکنید.
- ۸- در هنگام بایگانی وسایل، آن‌ها کاملاً بسته و روی صفر تنظیم شوند و پیچ قفل آن‌ها نیز سفت باشد. (مماس و بدون ایجاد فشار).
- ۹- وسایل اندازه‌گیری با قطعات کار مخلوط نشوند.
- ۱۰- وسایل اندازه‌گیری در آزمایشگاه بر حسب نوع کاربرد و دقت‌شان مرتب و نگهداری شوند.

«در آزمایشگاه اندازه‌گیری همه چیز باید هر قب و در محل مربوطه قرار داشته باشد.»



- ۱- چهارصدوسی و پنج سانتی متر، چند میلی متر و چند میکرون متر است؟
- ۲- سی و دو نیم میکرون متر، چند میلی متر و چند آنگستروم است؟
- ۳- هشتاد و چهار میکرون چند نانو متر و چند پیکومتر است؟
- ۴- دویست و شصت و سه یارد، چند فوت و چند اینچ است؟
- ۵- دویست و چهل و هشت و نیم فوت، چند یارد و چند اینچ است؟
- ۶- چهل اینچ چند فوت و چند یارد است؟
- ۷- یکصد و بیست و هشت اینچ، چند میلی متر است؟
- ۸- یکصد و چهل و دو یارد، چند میلی متر و چند نانومتر است؟
- ۹- یکصد و چهل و شش یارد، چند فوت، چند اینچ، چند سانتی متر و چند میلی متر است؟
- ۱۰- $\frac{68}{44}$ سانتی متر چند میلی متر، چند میکرون متر و چند اینچ است؟
- ۱۱- $\frac{28}{37}$ فوت چند یارد و چند میلی متر است؟
- ۱۲- $(\frac{5}{16}, \frac{3}{128})$ اینچ چند میلی متر است؟
- ۱۳- یک کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $\frac{1}{128}$ اینچ و 5% میلی متر مقدار $(\frac{5}{16}, \frac{7}{128})$ اینچ را نشان می‌دهد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی متر نشان می‌دهد.
- ۱۴- اولاً 285 میلی متر چند اینچ است؟ ثانیاً این مقدار را به صورت ترکیبی از عدد صحیح و کسرهای $\frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}, \frac{1}{128}$ نمایش دهید. چنان‌چه مقداری از عدد در هر حالت نادیده گرفته می‌شود، این مقدار چه قدر است و علت آن چیست؟
- ۱۵- اولاً $53/42$ میلی متر چند اینچ است؟ ثانیاً این مقدار را به صورت ترکیبی از عدد صحیح و دو کسر $\frac{1}{128}, \frac{1}{16}$ نمایش دهید. چنان‌چه مقداری از عدد در انتهای نادیده گرفته می‌شود، چه مقدار است؟ و علت آن چیست؟
- ۱۶- سی و چهار درجه و ده دقیقه، چند دقیقه است؟
- ۱۷- شش صد و هفتاد و هشت دقیقه، چند درجه است؟
- ۱۸- دویست و پنجاه و چهار ثانیه، چند دقیقه و چند درجه است؟
- ۱۹- حاصل جمع (چهل و سه درجه و بیست دقیقه) و (سی درجه و پنجاه و هشت دقیقه) چه قدر است؟
- ۲۰- بیست و چهار درجه و چهل و شش دقیقه چند رادیان است؟
- ۲۱- یکصدوسی و نه رادیان چند (درجه، دقیقه و ثانیه) می‌شود؟
- ۲۲- چهارصد و شصت و چهار درجه چند رادیان و چند گراد است؟
- ۲۳- زاویه‌سنگی مقدار یک زاویه را $10^{\circ} 48'$ دقیقه نشان می‌دهد. مقدار زاویه بر حسب دقیقه و ثانیه چه قدر است؟



- ۲۴- کولیس ورنیه ارتفاع سنج مقدار $\frac{13}{1000}$, $\frac{23}{40}$ اینچ را نشان می‌دهد. چنان‌چه این کولیس دارای تقسیم‌بندی ۲٪ میلی‌متر نیز باشد قاعده‌تاً قسمت میلی‌متری آن باید چه عددی را نشان دهد؟
- ۲۵- بیست و چهار گراد، چند رادیان و چند درجه و چند دقیقه است؟
- ۲۶- حاصل عبارت $A+B-C$ چه قدر است در صورتی که...
- ۲۸ : A درجه و ۴۰ دقیقه
 - ۴۳ : B درجه و ۱۵ دقیقه
 - ۵۵ : C درجه و ۲۰ دقیقه
- ۲۷- میکرومتر اینچی مقدار ۲/۶۳۶۵ اینچ را نشان می‌دهد. معادل میلی‌متری آن روی میکرومتر با تقسیمات ۱٪ میلی‌متر چه قدر است؟
- ۲۸- چنان‌چه ساعت شروع کلاس اندازه‌گیری هشت صبح باشد و خطای مجازی در حدود ± 5 دقیقه برای ورود هنرجویان در نظر گرفته شود وضعیت دقت و درستی آمدن هنرجویان به کلاس را در پنج حالت زیر مشخص کنید.
- الف) همه هنرجویان پنج دقیقه مانده به ساعت هشت در کلاس حاضر می‌شوند.
- ب) همه هنرجویان هشت و پنج دقیقه در کلاس حاضر می‌شوند.
- ج) همه هنرجویان رأس ساعت هشت در کلاس حاضر می‌شوند.
- د) هنرجویان از ده دقیقه به هشت تا هشت و پانزده دقیقه در کلاس حاضر می‌شوند.
- ه) همه دانشجویان یک ربع مانده به هشت در کلاس حاضرند.

فصل ۲

تجهیزات اساسی و پایه

هدف‌های رفتاری : در این فصل فرآگیرنده مشخصات، ساختمان، کاربرد، نحوه استفاده از انواع وسایل پایه و کمکی در آزمایشگاه اندازه‌گیری از جمله صفحه صافی، تراز، پرگار، وسایل انتقال اندازه و صفحات کمکی را فرا می‌گیرد و می‌تواند :

- ۱ - صفحه صافی را شرح دهد.
- ۲ - ترازها را توصیف و در اندازه‌گیری و کنترل از آن‌ها استفاده نماید.
- ۳ - از انواع پرگارها برای انتقال اندازه ، رسم خطوط و دوایر، انتقال اندازه و ... استفاده کند.
- ۴ - برای انتقال اندازه، اندازه‌گیری‌های تلسکوپی و اندازه‌گیری‌های سوراخ را به‌کار گیرد.
- ۵ - نکات حفاظتی و ایمنی در مورد صفحه صافی، تراز و پرگارها را بیان کند.

عنوانین این فصل عبارتند از ۸

✓ صفحه صافی

✓ تراز

✓ پرگار

✓ صفحات کمکی در اندازه‌گیری

صفحه صافی




شکل ۱-۲- صفحه صافی

صفحه صافی جزء تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه‌گیری و کارگاه‌های ساخت است. این وسیله در کارگاه‌های ساخت و قالب‌سازی به عنوان سطح مبنای انجام عملیات خط‌کشی روی قطعات، کنترل تختی سطوح، کنترل مدور بودن میله‌ها، اندازه‌گیری قطعات کار و... همچنین در آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری نیز به عنوان سطح اساسی در عملیات اندازه‌گیری و همچنین در دستگاه‌ها و ماشین‌های اندازه‌گیری برای استقرار قطعات کار، کاربرد دارد (شکل ۱-۲).

جنس: صفحه صافی‌ها را از جنس فلزی و یا غیر فلزی تولید می‌کنند. نوع فلزی آن‌ها از چدن خاکستری که به حالت متراکم ریخته‌گری می‌شوند و با عملیات برآهه برداری سطح آن‌ها را پرداخت می‌نمایند. نوع فلزی آن در کارگاه و عملیات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نوع غیر فلزی آن، یعنی صفحه صافی‌های گرانیتی که از کیفیت سطح و دقت بالایی برخوردارند و در برابر سرما، گرما و رطوبت بسیار مقاوم هستند در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند البته عیب این صفحه صافی‌ها شکننده بودن آن‌ها است (شکل ۱-۲).



شکل ۲-۲- انواع صفحه صافی

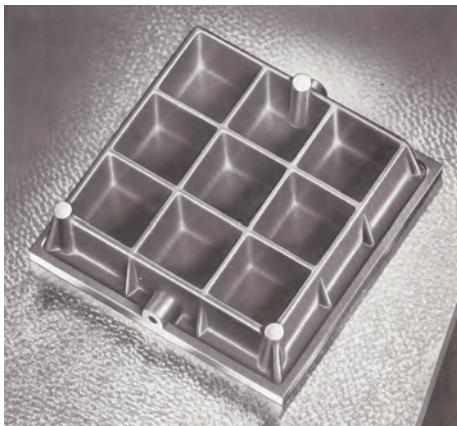

شکل ۳-۲- شبکه‌بندی پشت صفحه صافی


شكل و ساختمان: صفحه صافی‌ها با مقطع مربع یا مربع مستطیل ساخته می‌شوند و برای آن که سبک وزن و از نظر اقتصادی مقرن به صرفه باشند پشت آن‌ها را توخالی در نظر می‌گیرند. همچنین پشت آن‌ها را شبکه‌بندی می‌کنند تا تغییر شکل ندهند (شکل ۳-۲).

صفحه صافی‌ها، به لحاظ اندازه، در ابعاد $(cm \times cm)$ تا $(m \times m)$ ساخته می‌شوند.



نحوه استقرار: صفحه صافی‌ها ممکن است با پایه یا بدون پایه باشند. در نوع بدون پایه، مستقیماً روی محل نظر قرار می‌گیرند، لیکن در نوع پایه‌دار، که عموماً دارای سه پایه و بعضاً دارای پنج پایه هستند، روی پایه‌ها مستقر می‌شوند.

روش تراز و تنظیم صفحه صافی با سه پیچ: در این نوع صفحه صافی دو عدد پیچ در یک طرف و یک عدد پیچ در طرف مقابل قرار دارد. ابتدا ترازی با قابلیت تفکیک و طول مناسب روی صفحه صافی و در جهت عمود بر خط‌المرکزین دو پیچ دیگر قرار می‌دهیم و سپس به‌وسیله آچار تخت و یا آچار فرانسه، پیچی را که در یک طرف قرار دارد (پیچ ۱) آنقدر می‌چرخانیم تا حباب تراز در وسط و مابین دو خط اصلی استوانه شیشه‌ای تراز قرار گیرد (شکل ۲-۴).

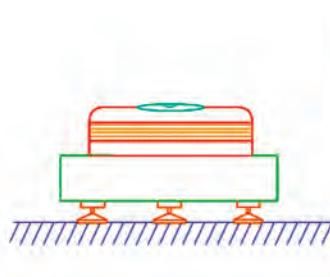

شکل ۲-۴- تراز کردن صفحه صافی

ردہ‌بندی صفحه صافی: صفحه صافی‌های گرانیتی در پنج ردہ و به ترتیب در ردہ‌های ۳، ۲، ۱، ۰ ساخته می‌شوند که ردہ ۰ دارای بالاترین و ردہ ۳ دارای پایین‌ترین دقت می‌باشد، صفحه صافی‌های چدنی نیز در چهار ردہ، ۳، ۲، ۱، ۰ و ۳ ساخته می‌شوند که ردہ ۰ دارای بالاترین دقت و ردہ ۳ دارای پایین‌ترین دقت است.

نکات حفاظت و ایمنی

- ۱- از آن‌جاکه صفحه صافی‌های گرانیتی شکننده‌اند باید دقت نمود تا در موقع جابه‌جایی از وارد شدن هر نوع ضربه به آن‌ها جدا خودداری شود.
- ۲- پس از اتمام کار لازم است صفحه صافی را تمیز کنند و سطح آن را با کاور مخصوص پوشانند.
- ۳- صفحه صافی‌های گرانیتی بزرگ را باید با استفاده از لیفتراک دستی یا ماشینی حمل و نقل نمود.
- ۴- قبل از انجام آزمایش لازم است صفحه صافی را تراز نمود.
- ۵- از آن‌جاکه صفحه صافی دارای وزن بالایی است به منظور جلوگیری از بروز حادثه لازم است دقت شود تا انگشتان دست زیر آن نماند.
- ۶- در هنگام اندازه‌گیری بهتر است از قسمت وسط آن استفاده شود.
- ۷- صفحه صافی‌ها از وسایل آزمایشگاهی محسوب می‌شوند و دارای ردہ‌بندی هستند، بنابراین لازم است آن‌ها در موعد مقرر کالیبره و تعیین ردہ شوند.
- ۸- با توجه به این‌که صفحه صافی‌های گرانیتی شکننده هستند، لذا می‌بایست دقت نمود تا در هنگام استفاده از وارد شدن ضربه و برخورد قطعات کار و ابزار به سطح آن‌ها جلوگیری شود. تا در سطح آن‌ها کندگی و ناصافی ایجاد نگردد.

تراز

تراز وسیله‌ای است که از آن در حالت عمومی برای کنترل شیب سطوح و در حالت خاص برای کنترل و اندازه‌گیری پارامترهای هندسی سطوح استفاده می‌شود. کاربردهای تراز عبارتند از:

- ۱- کنترل و اندازه‌گیری شیب سطوح عمودی
- ۲- کنترل و اندازه‌گیری شیب سطوح افقی
- ۳- اندازه‌گیری و کنترل مستقیمی
- ۴- اندازه‌گیری و کنترل تختی
- ۵- اندازه‌گیری و کنترل توازی
- ۶- اندازه‌گیری و کنترل هم محوری

تصاویر زیر نمونه‌های کاربرد تراز را نشان می‌دهد (شکل ۲-۵).



تراز بودن سطح

کنترل و اندازه‌گیری نسبت سطوح عمودی

کنترل هم سطح بودن

اندازه‌گیری کنترل هم محوری

شکل ۲-۵- کاربرد تراز

ساختمان: ترازها عموماً از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شوند:

بدنه (قاب): بدنه تراز ممکن است از جنس چدن، آلومینیوم، چوب یا مواد پلاستیکی باشد. پشت قاب چدنی به صورت جنافی با زاویه منفرجه ساخته می‌شود. دلیل اصلی این نوع ساخت این است که بتوانیم آن را روی قطعات گرد و محورها قرار دهیم.

استوانه شیشه‌ای (کپسول شیشه‌ای): این استوانه محتوی مایع که باید جداره خود را تر نکند، تبخیر نشود، به آن نچسبد و غلظت آن نیز پایین باشد، که می‌توان از این استفاده نمود. همچنین، ممکن است ثابت و یا قابل تنظیم باشد. ترازهای قابل تنظیم را ترازهای صنعتی نیز می‌نامند.

محافظه استوانه شیشه‌ای: این قطعه ممکن است از جنس شیشه یا تلق باشد و برای جلوگیری از وارد شدن ضربه مستقیم به استوانه شیشه‌ای به کار می‌رود.

پیچ‌های اتصال: برای مونتاژ و بستن قطعات تراز روی بدنه از پیچ استفاده می‌شود.



شکل ۲-۶- تراز مجهز به پیچ تنظیم

پیچ تنظیم: ترازهای مدرج دارای

پیچ تنظیم‌اند و برای تنظیم و افقی نمودن استوانه شیشه‌ای از آن‌ها استفاده می‌شود. استوانه شیشه‌ای ترازهای غیر مدرج ثابت است (شکل ۲-۶).



درجه‌بندی: همان‌طوری که قبلاً اشاره شد ترازها در دو نوع مدرج و غیر

مدرج ساخته می‌شوند.



شکل ۲-۷- تراز غیرمدرج

تراز غیرمدرج: این نوع تراز فاقد درجه بندی است و قرار گرفتن حباب در وسط و مابین دو خط استوانه شیشه‌ای، حاکی از تراز بودن سطح است. این نوع ترازها قابل تنظیم نیستند و برای کنترل مناسب‌اند (شکل ۲-۷).

تراز مدرج: این نوع تراز دارای درجه بندی است و می‌تواند علاوه بر عمل کنترل، مقدار انحراف را نیز نشان دهد. مقدار قابلیت تفکیک آن‌ها روی بدنه نوشته می‌شود (شکل ۲-۸).




شکل ۲-۸- تراز مدرج

مشخصات تراز

طول تراز: ترازها معمولاً در طول‌های ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی‌متر ساخته می‌شوند. اندازه طول تراز معمولاً روی آن نوشته نمی‌شود.

قابلیت تفکیک: ترازها معمولاً با قابلیت تفکیک ۱٪، ۰.۵٪، ۰.۲٪ و ... میلی‌متر بر متر ساخته می‌شوند. به عنوان مثال تراز ۰.۵ mm/m یعنی ترازی که می‌تواند در هر یک متر انحراف ۰.۵٪ میلی‌متر را نشان دهد. قابلیت تفکیک ترازها معمولاً روی آن‌ها نوشته می‌شود.

شایان ذکر است، دقیق تراز به شعاع انحنای کبسول شیشه‌ای و فاصله خطوط روی آن بستگی دارد. در حقیقت استوانه شیشه‌ای به صورت یک لوله خمیده با شعاع انحنای زیاد است، که با توجه به طول تراز، طول کمی از لوله خمیده انتخاب می‌شود و در ساختمان تراز به کار می‌رود و چون طول این استوانه کم و شعاع خمیدگی آن زیاد است ما آن را به صورت مستقیم مشاهده می‌کنیم (شکل ۲-۹).

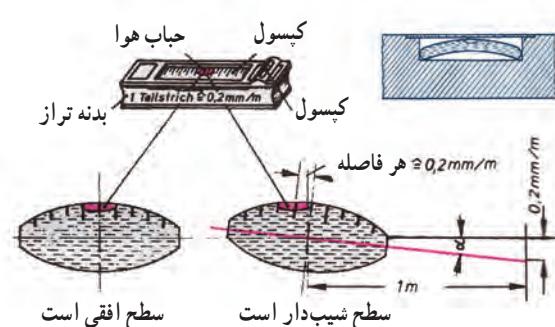

شکل ۲-۹- استوانه شیشه‌ای تراز

أنواع تراز: ترازهای مایعی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند

که ذیلاً نمونه‌هایی از آن‌ها توضیح داده می‌شود.

تراز افقی یک جهته: این تراز دارای یک استوانهٔ شیشه‌ای

در جهت طول می‌باشد. این نوع تراز، چنان‌چه غیرمدرج باشد، برای

کنترل شیب سطوح افقی و اگر مدرج باشد برای اندازه‌گیری و کنترل

شیب سطوح افقی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۰).

تراز افقی دو جهته: این نوع تراز دارای دو استوانهٔ

شیشه‌ای یکی در جهت طول و دیگری در جهت عرض است و

می‌توان تراز بودن سطوح را به طور همزمان در دو جهت طولی و

عرضی کنترل نمود. این تراز نیز مانند تراز یک جهت در دو نوع

مدرج و غیرمدرج ساخته می‌شود (شکل ۲-۱۱).

تراز چهارگوش: ترازهای چهارگوش، ضمن داشتن

استوانهٔ شیشه‌ای در جهت عرض (در روی سطح بیرونی و در بالا) و

طول (در قسمت داخلی)، اولاً می‌توانند کار ترازهای افقی دو جهته

را انجام دهند، و ثانیاً به لحاظ داشتن قاب می‌توانند تعامد سطوح

تحت و استوانه‌ای را نیز کنترل و اندازه‌گیری نمایند. گفتنی است

که از چهار وجه بیرونی قاب تراز، دو وجه آن جناقی شکل ساخته

شده‌اند تا بتوانند روی سطوح استوانه‌ای افقی و عمودی قرار گیرند

(شکل ۲-۱۲).

تراز شیلنگی: این ترازها براساس ظروف مرتبطه طراحی

شده‌اند و دارای دو استوانهٔ شیشه‌ای مدرج محتوی مایع و یک

شیلنگ رابط چند متری هستند. با قرار دادن استوانه‌ها روی دو

ستون همسطح بودن آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این تراز

برای کارهای نصب و ساختمانی استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۳).




شکل ۲-۱۰- تراز افقی یک جهته



شکل ۲-۱۱- تراز افقی دو جهته



شکل ۲-۱۲- تراز چهارگوش

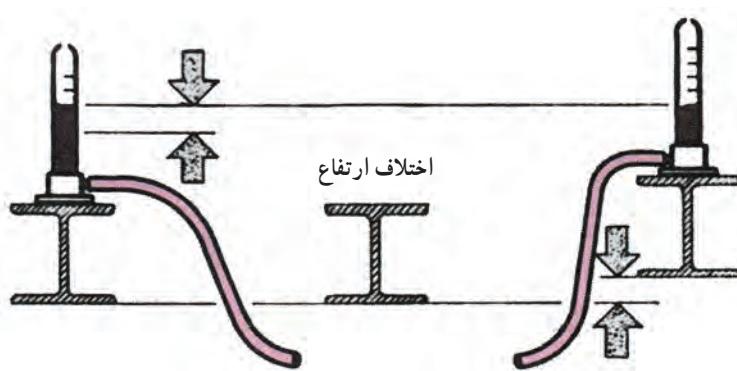


شکل ۲-۱۳- تراز شیلنگی



شکل ۲-۱۴- تراز میکرومتردار


تراز میکرومتردار: این تراز به میکرومتر مجهز است و می‌توان مقدار انحراف در هر متر را از روی میکرومتر تراز قرائت نمود (شکل ۲-۱۴).

تراز زاویه‌سنج: این تراز مجهز به زاویه‌سنج است و می‌توان مقدار زاویهٔ شیب سطوح را از روی آن خواند (شکل ۲-۱۵).

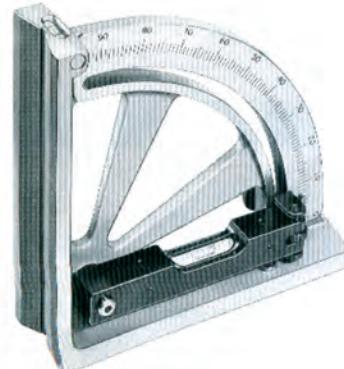

شکل ۲-۱۵- تراز زاویه‌سنج

تراز کروی: استوانهٔ شیشه‌ای این تراز کروی است و با توجه به وضعیت و موقعیت استوانه و حباب، قادر است انحراف را در جهات مختلف نشان دهد. این نوع ترازها در دوربین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۲-۱۶).

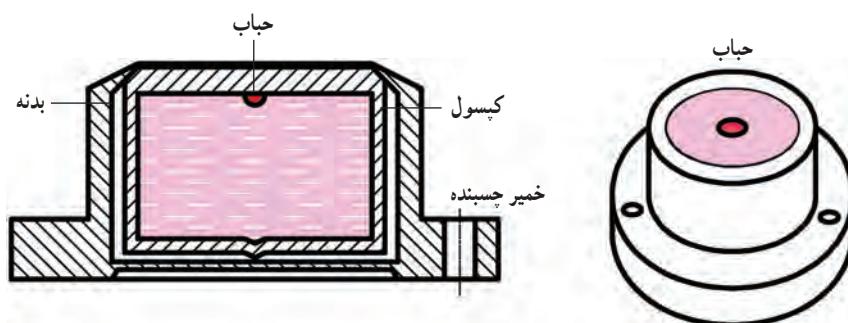

شکل ۲-۱۶- تراز کروی

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- قبل از استفاده از تراز باید از صحت و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمود.
- ۲- از وارد کردن هر گونه ضربه به تراز جدا خودداری شود. زیرا استوانهٔ شیشه‌ای آن می‌شکند و در این صورت تراز قابل استفاده نخواهد بود.
- ۳- چنان‌چه تراز از نوع قابل تنظیم است از دست‌کاری پیچ تنظیم آن خودداری شود.
- ۴- در عمل کنترل یا اندازه‌گیری باید طول تراز از طول مورد کنترل کمتر باشد.
- ۵- با توجه به نوع کار، تراز غیرمدرج و یا تراز مدرج با قابلیت تفکیک مناسب انتخاب شود.

پرگار

پرگارها از جمله وسایل کمکی در اندازه‌گیری هستند که از آن‌ها برای رسم دایره، خط‌کشی، علامت‌گذاری، اندازه‌گیری و انتقال اندازه از قطعه کار به روی ابزار یا بالعکس استفاده می‌شود.

برگارهای رسم: از این نوع پرگار برای ترسیم دوازیر، فوس‌ها، خط‌کشی و... در روی قطعات کار استفاده می‌شود. این

پرگارها، به لحاظ ساختمان، دارای انواع مختلفی هستند (شکل ۲-۱۷).



الف



ب

شکل ۲-۱۷-پرگار رسم


پرگار ساده: این نوع پرگارها ساختمان بسیار ساده‌ای دارند و عمل ثابت شدن دو بازوی آن‌ها در اثر اصطکاک بین سطوح آن‌ها صورت می‌گیرد. سوزن‌های آن ممکن است با بازوها یک‌پارچه و یا روی آن نصب شده باشند.

پرگار ساده با پیچ قفل: این پرگار مانند نوع قبل است، با این تفاوت که در روی یکی از بازوها راهنمای شیاردار قوسی شکل بسته شده و در روی بازوی دیگر پینی است که می‌تواند در داخل شیار راهنمای قوسی شکل حرکت کند. پس از بازکردن دهانه پرگار برای تثیت اندازه، از پیچ قفل استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۷-الف).


پرگار فخری: این پرگارها مجهز به دو بازو هستند با سر سوزن‌های سنگ زده و تیز که ممکن است با بازوها یک‌پارچه و یا روی آن‌ها سوار شده باشند. دو بازو، که از یک طرف دارای دو سوزن کاملاً سنگ زده شده و تیز هستند و از سمت دیگر توسط یک فر تخت و دسته آج دار بهم متصل می‌شود. برای تنظیم مقدار دهنه پرگار از پیچ و مهره استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۷-ب).

پرگارهای موازی کش: این پرگارها برای رسم خطوط موازی به کار می‌روند. در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. نوعی از این پرگار از یک خط‌کش اصلی تشکیل شده که ممکن است مدرج یا ساده باشد. بازوی تخت با مقطع بیضی که به لبه کار استقرار داده شده با سوزن خط‌کش برای ترسیم است. طول سوزن خط‌کش می‌تواند تغییر کند این ویژگی امکان ترسیم در سطوح غیرهم‌سطح را فراهم می‌نماید. از این پرگار برای ترسیم خطوط به موازات لبه کار استفاده می‌شود. روش استفاده به این ترتیب است که ابتدا، با توجه به درجه بندی پیش‌بینی شده، مقدار مورد نظر را روی بدنه پرگار جدا نموده و با استفاده از پیچ قفل آن را محکم می‌نماییم و سپس، خط مورد نظر را ترسیم می‌کیم (شکل ۲-۱۸).



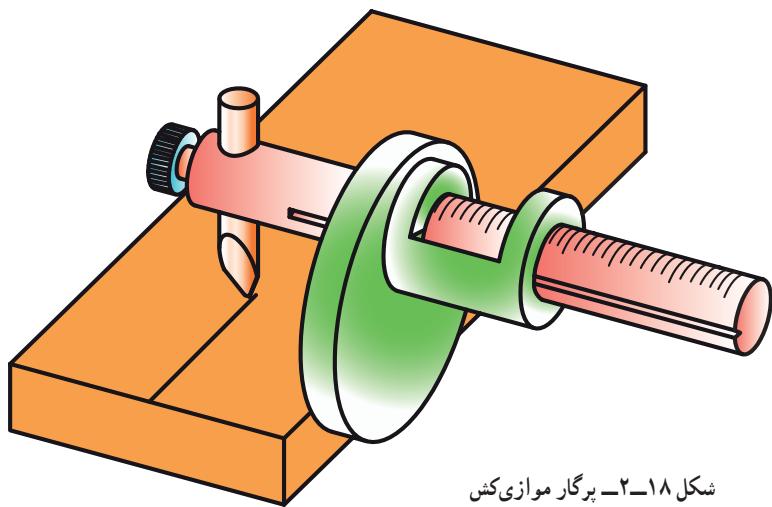


شکل ۲-۱۸- پرگار موازی کش

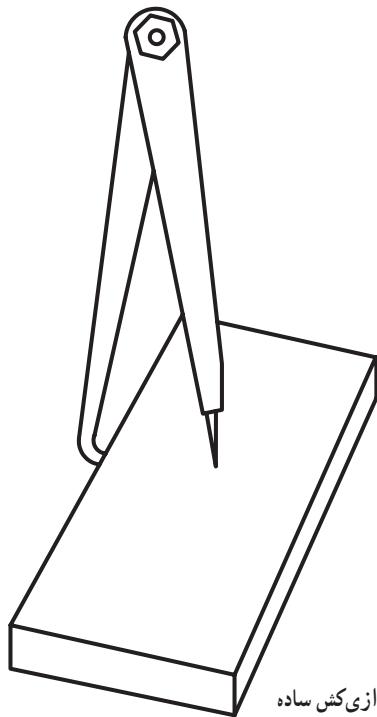

شکل ۲-۱۹- پرگار موازی کش ساده

نوع ساده پرگار موازی کش دارای یک بازوی مجهز به سوزن خطکش است و بازوی دیگر دارای سر خمیده است، که به لب کار تکیه داده می‌شود. برای استفاده ابتدا مقدار اندازه را به کمک خطکش روی آن تنظیم و بازو را قفل می‌کنیم و عمل ترسیم را انجام می‌دهیم (شکل ۲-۱۹).


با پرگار ساده موازی کش می‌توان مرکز دایره را نیز تعیین نمود. به این ترتیب که ابتدا با معلوم بودن قطر دایره مقدار شعاع را روی پرگار جدا می‌کنیم. سپس، با تکیه دادن لب کج پرگار روی بدنه قطعه کار نُک سوزن پرگار را روی مقطع دایره قرار می‌دهیم و خط می‌کشیم سپس پرگار را روی محیط دایره جابه‌جا نموده و مانند حالت قبل مجددآ خطا می‌کشیم. محل تقاطع دو خط ترسیم شده مرکز دایره است (شکل ۲-۲۰).

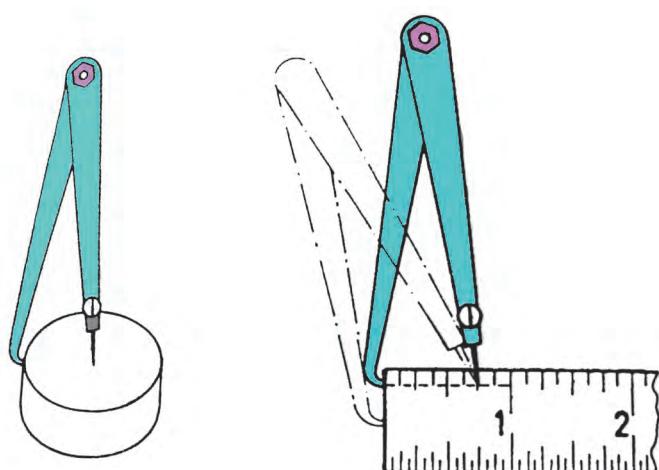

شکل ۲-۲۰- تعیین مرکز دایره به کمک پرگار


پرگار رسم دایره روی سطح جانبی استوانه‌ها: از این پرگار برای ترسیم دایره روی سطوح منحنی، مانند جداره لوله‌ها و استوانه‌ها، استفاده می‌شود. این پرگار دارای سه بازو است و انتهای آن‌ها مجهر به سوزن‌اند دو بازوی طرفین روی محیط دایره و بازوی سوم (بازوی وسط) روی مرکز دایره قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت که بازوی وسط نسبت به محورش می‌تواند تغییر ارتفاع دهد و بر حسب تغییر موقعیت، دو بازوی طرفین روی محیط استوانه بالا و پایین شوند (شکل ۲-۲۱).

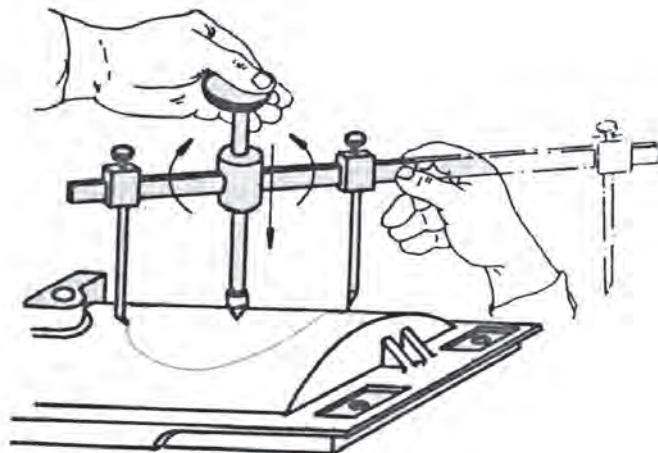


شکل ۲-۲۱—پرگار رسم دایره روی سطح جانبی استوانه‌ها

پرگار ورنیه‌دار: این پرگار دارای دو فک قابل تعویض است. یک فک آن، هنگام عمل ثابت و فک دوم روی کشوی نصب شده و متحرک است. فک ثابت می‌تواند در جهت عمود بر خطکش مدرج پرگار، حرکت لغزشی داشته باشد و فک متحرک در امتداد خطکش حرکت افقی دارد. هر دو فک می‌توانند توسط ییچی در محل‌های خود محکم شوند. با در نظر گرفتن مکانیزم ویژه این پرگار، می‌توان از این وسیله برای کشیدن دایره‌ها و یا قوس‌ها در دو سطح مختلف بهره گرفت. به این صورت که فک مخروطی را در داخل سوراخ قرار دهیم و نُک سوزن رسام را روی سطح دیگر تنظیم نماییم. سپس با حرکت چرخشی، منحنی مورد نظر را رسم کنیم. حُسن دیگر این پرگار مدرج بودن است و می‌توان مقدار شعاع قوس مورد نظر را مستقیماً روی پرگار مشخص نمود. این پرگار، هم‌چنین دارای فک‌های یدکی قابل تعویض در اندازه‌ها و فرم‌های مختلف نیز هست. خطکش این پرگار مدرج بوده و مجهر به سیستم ورنیه است. (سیستم ورنیه در فصل چهارم شرح داده خواهد شد). بنابراین می‌توان مقدار اندازه را روی پرگار جدا کرد و پرگار را تنظیم نمود (شکل ۲-۲۲).

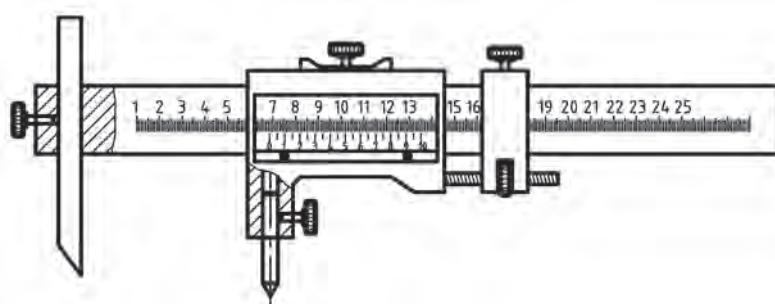

شکل ۲-۲۲—پرگار ورنیه‌دار

شکل ۲-۲۳ نمونه‌ای از کاربرد پرگار ورنیهدار را نشان می‌دهد.

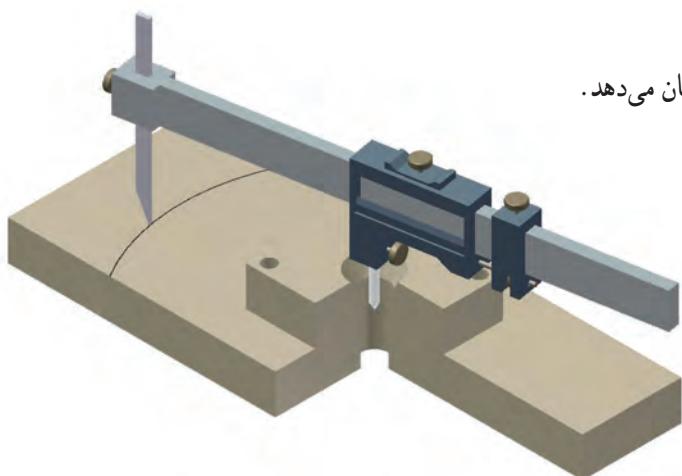

شکل ۲-۲۳ نمونه‌ای از کاربرد پرگار ورنیهدار

پرگارهای انتقال اندازه: از این نوع پرگارها برای انتقال اندازه از روی قطعه کار به ابزار و یا بالعکس استفاده می‌شود.

توسط این پرگارها می‌توان ابعاد داخلی، خارجی، فواصل بین خطوط و قطعات را روی پرگار تنظیم کرده و سپس به وسیله اندازه‌گیری، انتقال داد، یا بالعکس آن‌ها را روی وسیله اندازه‌گیری تنظیم نموده و سپس به روی قطعه کار منتقل نمود (شکل ۲-۲۴).

مطابق شکل ۲-۲۴ این وسیله از یک جفت ساق قوسی شکل، که توسط پیچ و مهره بهم وصل شده‌اند، تشکیل شده‌اند. برای استفاده از این وسیله ابتدا سر خمیده ساق را با کار تماس می‌دهیم و سپس، توسط پیچ و مهره، اندازه را ثابت می‌کیم و فاصله بین دو سر پرگار را اندازه می‌گیریم. این نوع پرگارها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند، از آن جمله:


پرگار انتقال اندازه خارج: این پرگار که پرگار سرکچ داخلی نامیده می‌شود، طوری ساخته شده است که با طرفین قطعه کار مورد اندازه‌گیری تماس حاصل می‌کند و سپس توسط محکم کننده، که ممکن است پیچی باشد، اندازه را ثابت می‌کنیم و آنرا به روی وسیله اندازه‌گیری مثلاً خطکش؛ منتقل می‌کنیم. این پرگارها در دو نوع فزی و پیچی ساخته می‌شوند (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵ پرگار انتقال اندازه خارج

شکل ۲-۲۶ پرگار انتقال اندازه

در کار کردن با این نوع پرگار باید، ابتدا دهانه پرگار را به اندازه تقریبی قطعه کار باز نمود. سپس، آنرا، با توجه به نوع کار، روی قطعه یا وسیله اندازه گیری هدایت و تنظیم می کنیم (شکل ۲-۲۶).

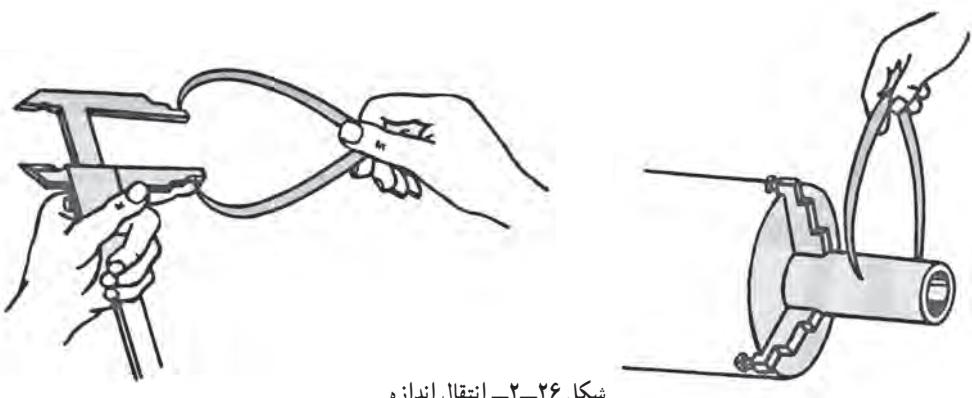

شکل ۲-۲۶- انتقال اندازه

برای میزان کردن دقیق آن، در صورتی که دهانه کوچک یا بزرگ باشد، با استفاده از قطعه چوبی، مطابق شکل زیر عمل می کنیم (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۷- تنظیم دهانه پرگار انتقال اندازه خارج



شکل ۲-۲۸- پرگار انتقال اندازه داخل


پرگار انتقال اندازه داخل: این پرگار، که به پرگار پاشنه‌ای و پرگار سرکچ خارج نیز معروف است، برای انتقال اندازه سوراخ‌ها و فاصله بین شیارها و شکافها بمروری وسیله اندازه گیری یا بالعکس به کار برده می‌شوند. این پرگارها در دو نوع ساده و فرنی ساخته می‌شوند (شکل ۲-۲۸).




در کار با این نوع وسیله برای تنظیم فاصله، پس از باز کردن تقریبی دهانه پرگار، باید از یک قطعه چوب استفاده کرد و از وارد نمودن ضربه به نُک تیز آن خودداری نمود (شکل ۲-۲۹).

شکل ۲-۳۰، نمونه‌ای از انتقال اندازه بوسیله این نوع پرگار را نشان می‌دهد.

در کار با این پرگار باید دقیق تر کرد تا محور تقارن بازوهای پرگار بر محور تقارن قطعه کار منطبق باشد (شکل ۲-۳۱).

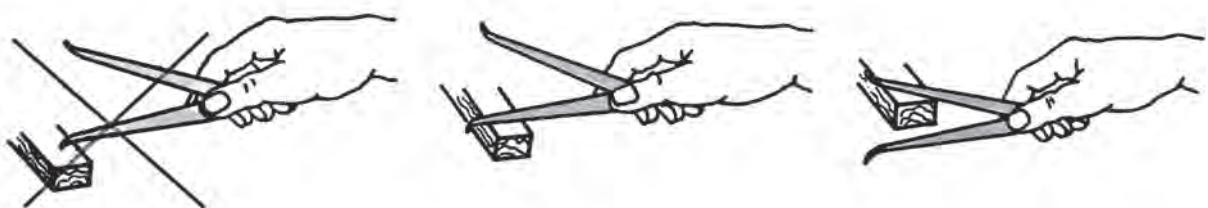


شکل ۲-۲۹—تنظیم دهانه پرگار انتقال اندازه داخل

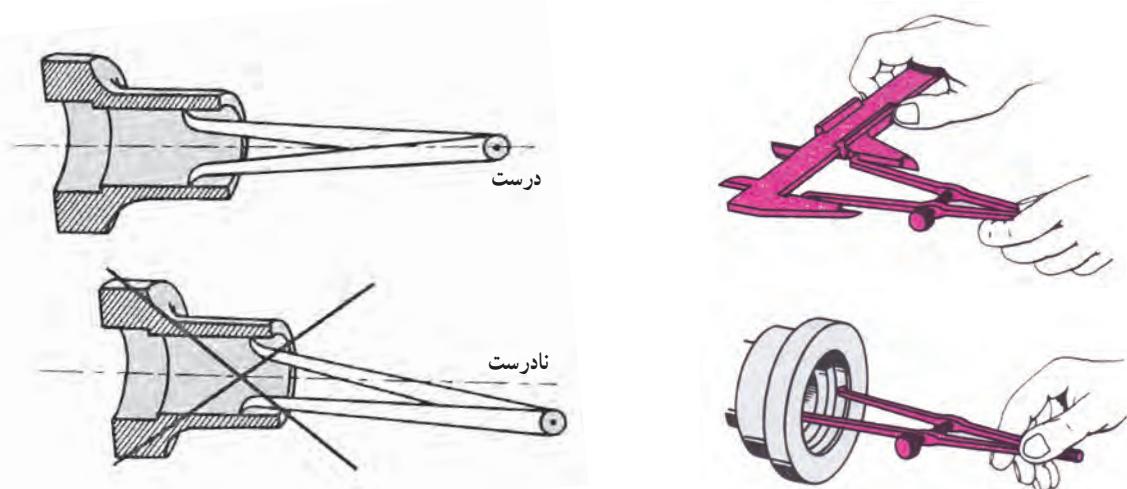

شکل ۲-۳۱—عمود بودن محور تقارن بازوهای پرگار بر محور تقارن قطعه

شکل ۲-۳۰—انتقال اندازه به وسیله پرگار انتقال اندازه داخل

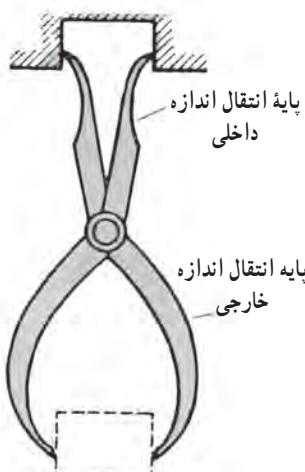

شکل ۲-۳۲—پرگار دو طرفه


پرگار دو طرفه: از این پرگار برای انتقال اندازه‌های داخلی و خارجی قطعات استفاده می‌شود. به وسیله این نوع پرگار می‌توان به طور همزمان از یک طرف برای انتقال اندازه قطعه و از طرف دیگر برای مقایسه مقدار آن با یک وسیله اندازه‌گیری مناسب، استفاده نمود. از طرفی هر دو نوع پرگار اندازه‌گیر خارجی و اندازه‌گیر داخلی روی یک پرگار پیش‌بینی شده است. ضمناً عمل اندازه‌گیری را می‌توان بدون خارج کردن پرگار از داخل قطعه انجام داد (شکل ۲-۳۲).

پرگارهای مدرج: این پرگار دارای صفحهٔ خمیدهٔ مدرج است، که مقدار اندازه را می‌توان مستقیماً از روی آن قرائت نمود. با این پرگارها می‌توان قطرهای داخلی، خارجی، فاصلهٔ بین شکاف‌ها، شیارها و همچنین ضخامت ورق‌ها را اندازه گرفت (شکل ۲-۳۲).

شکل زیر اندازه‌گیری با پرگار مدرج را نشان می‌هد (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۳—پرگار مدرج

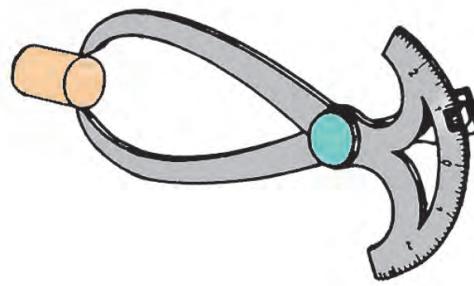

شکل ۲-۳۴—اندازه‌گیری با پرگار مدرج

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱—از ضربه زدن به نُک تیز پرگار خودداری شود.
- ۲—پرگارهای کوچک را با یک دست و پرگارهای بزرگ را با دو دست روی کار هدایت نمایید.
- ۳—از به کار بردن پرگار روی قطعه کاری که در حال حرکت است جداً خودداری شود تا از بروز سانحه جلوگیری شود.
- ۴—هنگام استفاده از پرگار مواطن باشید نُک تیز بازو های آن باعث ایجاد خراش بر روی پوست نشود.
- ۵—دقت شود پرگارهای فنری که با دست جمع می‌شوند، یک باره و ناگهانی باز نشوند تا از اصابت احتمالی نُک تیز آنها به دست جلوگیری شود.
- ۶—از باز کردن زیاد پیچ پرگارها خودداری شود.
- ۷—قبل از استفاده از پرگار از سالم بودن آن مطمئن شوید.
- ۸—از آنجا که پرگارهای انتقال اندازه دارای دقیت بالایی نیستند لذا برای کارهای دقیق از وسیله مناسب دیگری استفاده شود.


اندازه‌گیر تلسکوپی

یکی دیگر از وسایل انتقال اندازه، که می‌توان برای انتقال اندازه از روی قطر داخلی استوانه‌ها، شیارها، شکاف‌ها از آن بهره گرفت، اندازه‌گیر تلسکوپی است. البته این وسیله، به دلیل ساختاری که دارد، فقط می‌تواند اندازه سوراخ‌ها و شیارهای مستقیم را منتقل نماید. این وسیله از بازوهای متحرک با قطعه‌های مختلف، که هنگام جمع شدن به صورت تلسکوپی عمل می‌کند، فرماریچ، دسته‌آج‌دار، پیچ قفل و بدنه تشکیل شده است (شکل ۲-۳۵).



شکل ۲-۳۵ - اندازه‌گیر تلسکوپی

برای استفاده از این وسیله، ابتدا فک‌ها را جمع نموده و اندازه‌گیر را قفل می‌کنیم. سپس آن را در داخل قطعه کار می‌بریم و قفل را باز می‌کنیم تا سندان‌ها بر دیواره کار مماس شوند. پیچ قفل را محکم می‌کنیم و اندازه‌گیر را از داخل کار بیرون می‌آوریم و برای مشخص شدن مقدار اندازه، آن را به داخل وسایل اندازه‌گیری هدایت می‌کنیم. یادآوری می‌شود این وسیله در سری‌های میلی‌متری و اینچی ساخته می‌شود (شکل ۲-۳۶).

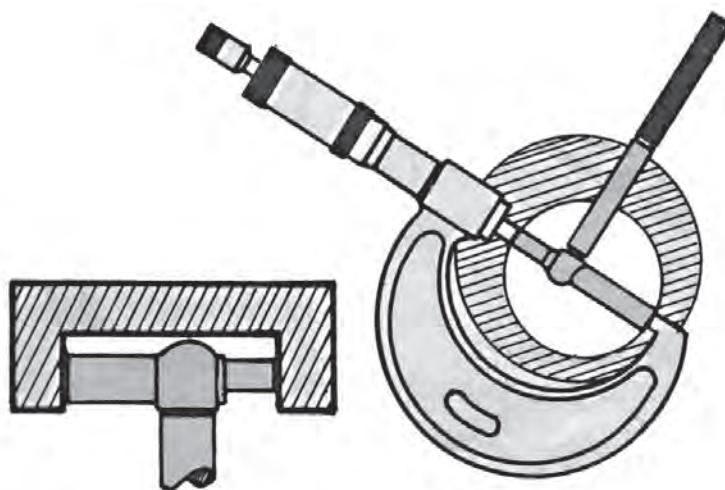

شکل ۲-۳۶ - اندازه‌گیری به وسیله اندازه‌گیر تلسکوپی

اندازه‌گیر سوراخ: این وسیله مخصوص انتقال اندازه سوراخ‌های دایره‌ای شکل است. اندازه‌گیر سوراخ از دسته، بدنه، پین سرمهrox طی و فشنگی که با سطح کار مماس می‌شود تشکیل شده است (شکل ۲-۳۷).



شکل ۲-۳۷- اندازه‌گیر سوراخ

برای استفاده از آن لازم است ابتدا با چرخاندن دسته آجردار قطر آن را کمتر از مقدار سوراخ قطعه کار تنظیم، سپس آن را به داخل قطعه کار هدایت نموده و با چرخاندن دسته آجردار سطوح فشنگی اندازه‌گیری با کار تماس پیدا کرده، در همین حالت اندازه‌گیر را از داخل سوراخ کار بیرون کشیده و به روی وسیله اندازه‌گیری هدایت می‌نماییم.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- در موقع بایگانی، پیچ قفل اندازه‌گیرهای تلسکوپی شل باشد.
- ۲- از باز کردن ناگهانی اندازه‌گیرهای تلسکوپی، که جمع شده‌اند، خودداری شود. ابتدا با دو انگشت دوسر میله‌های آن را نگه دارید. سپس، پیچ قفل را باز و به آرامی انگشتاتتان را از میله‌های اندازه‌گیری آن جدا کنید.
- ۳- برای هر نوع اندازه‌ای، اندازه‌گیر تلسکوپی یا اندازه‌گیر سوراخ مناسب انتخاب کنید.
- ۴- با توجه به این‌که اندازه‌گیر تلسکوپی به سیستم فنر مجهز است و انرژی در فنرهای آن ذخیره و میله‌های آن جمع می‌شود از هر گونه ضربه و رهاسازی در زمان باز شدن فنرها جلوگیری کنید.
- ۵- توجه داشته باشید که این وسایل مخصوص انتقال اندازه شیارها و سوراخهای مستقیم هستند. از هر گونه استفاده غیر متعارف از آن‌ها خودداری شود.
- ۶- در مماس نمودن سر فشنگی اندازه‌گیر سوراخ جهت مماس شدن با جداره سوراخ، اندازه‌گیر را در سوراخ به سمت بالا و پایین حرکت داده تا اولاً از مماس شدن آن بر جداره مطمئن و ثانیاً از باز کردن زیاد پیچ خودداری گردد.
- ۷- با توجه به ساختار خاص اندازه‌گیر تلسکوپی، دقت شود در هنگام استفاده، محور اندازه‌گیر در امتداد محور سوراخ قرار گیرد.

وسایل و صفحات کمکی: این دسته از وسایل به صورت وسایل کمکی در اندازه‌گیری و کنترل کاربرد دارند در حالی که

وسیله اندازه‌گیری نیستند. ذیلاً نمونه‌هایی از این وسایل کمکی شرح داده می‌شود.

استوانه کنترل: استوانه کنترل وسیله دقیقی است که به کمک صفحه صافی می‌تواند برای کنترل زاویه قائمه در کارگاه و

آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد با سطح بسیار دقیق و پرداخت شده و وزن زیادی که دارد کاملاً بر روی صفحه صافی بدون هیچ‌گونه ارتعاشی قرار گرفته و ثابت شده و شرایط برای کنترل تعامد قطعات را فراهم می‌نماید.


استوانه‌های کنترل در ابعاد مختلفی از قطر 6° و طول 16° میلی‌متر تا قطر 175°

و طول 80° میلی‌متر ساخته می‌شود. یکی از کاربردهای آن این است که بر روی صفحه صافی گذاشته و می‌توان برای کنترل گونیا بودن قطعات و ابزار از آن استفاده شود (شکل ۲-۳۸).



شکل ۲-۳۸—استوانه کنترل

منشورهای موازی: این قطعات که به نام شمشهای موازی نیز معروف‌اند قطعات فلزی و گرانیتی دقیقی هستند که در کارگاه (نوع فلزی آن) و آزمایشگاه (نوع گرانیتی آن) کاربرد دارد سطوح جانبی آن کاملاً پرداخت و موازی هستند. این منشورها در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند. شکل ۲-۳۹ نمونه‌ای از منشورهای موازی را نشان می‌دهد.

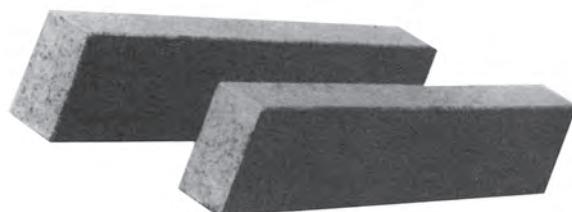


شکل ۲-۳۹—منشورهای موازی

منشورهای زاویه دار: نوع دیگری از این منشورها شبیه دارند و از آن‌ها به صورت سطح کمکی استفاده می‌شود این

منشورها به صورت سوراخ دار و بدون سوراخ ساخته می‌شود (شکل ۲-۴۰).

منشورهای پله‌دار: منشورهای پله‌دار نوع دیگری از این وسایل‌اند که دارای پله‌هایی با ارتفاعات مختلف هستند (شکل

۲-۴۱).

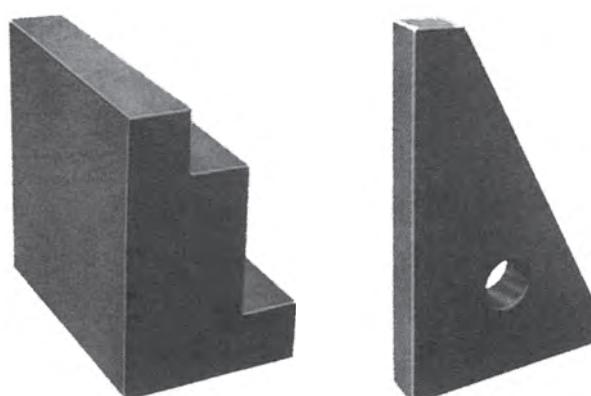

شکل ۲-۴۱—منشورهای پله‌دار

شکل ۲-۴۰—منشورهای زاویدار


منشورهای ۷ شکل (جناقی) :

چهار زاویه قائم در چهار سطح جانبی با اندازه‌های مختلف اند که از آن‌ها برای تکیه‌گاه و استقرار میله‌ها جهت کنترل دور بودن آن‌ها و وسیله کمکی در اندازه‌گیری‌ها و همچنین در کارگاه برای کارهای مختلف استفاده می‌شود، این منشورها از جنس چدن و گرانیت ساخته می‌شوند که نوع گرانیتی آن دارای دقت بیشتر و لی شکننده و آسیب‌پذیرتر از نوع چدنی است (شکل ۲-۴۲).

این منشورها به صورت یک طرفه (با یک زاویه قائم) نیز ساخته می‌شوند همچنین نوعی از این منشورها مجهر به مغناطیس نیز هستند (شکل ۲-۴۳).



شکل ۲-۴۲—منشور ۷ شکل

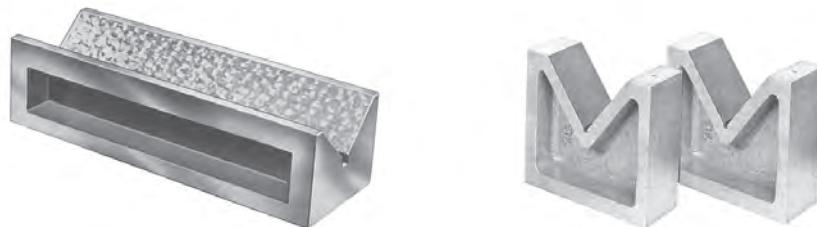


شکل ۲-۴۳—منشور ۷ شکل با یک زاویه قائم

صفحات گونیابی :

صفحات گونیابی نوعی از وسایل کمکی در اندازه‌گیری با نوع چدنی و گرانیتی هستند که در کارگاه و آزمایشگاه اندازه‌گیری کاربرد دارند.

شکل ۲-۴۴ نوعی از این صفحات که دارای دسته نیز هست و برای کنترل تختی سطوح به روش دوده‌مالی یا کاتکبود از آن استفاده می‌شود، نشان می‌دهد.

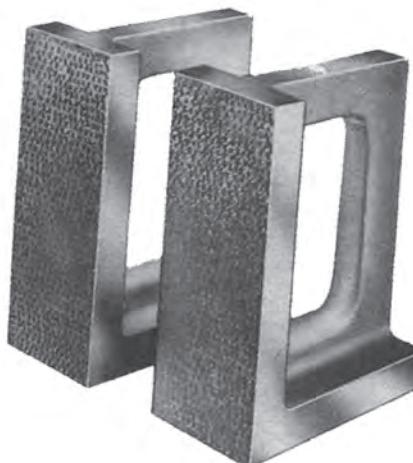

شکل ۲-۴۴—صفحات گونیابی




شکل ۲-۴۵—صفحات گونیابی شیاردار

نوعی از این صفحات دارای شیارهای بیضی، تی شکل و دایره ای هستند که قطعات کار روی آن‌ها بسته می‌شوند این صفحات محل استقرار و نگهدارنده قطعات محسوب می‌شوند و مجموعه روی میز ماشین‌های براده‌برداری و یا اندازه‌گیری قرار می‌گیرد (شکل ۲-۴۵). این صفحات ممکن است زاویه‌پذیر هم باشند.

نوع دیگری از این منشورها جهت بستن قطعات، روینده دارند (شکل ۲-۴۶).

بهوسیله صفحات گونیابی زاویه‌دار می‌توان قطعات را تحت زاویه قرار دارد (شکل ۲-۴۷).

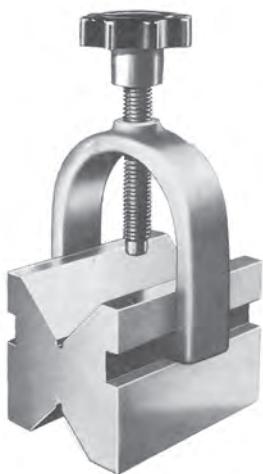

شکل ۲-۴۶—صفحات مجهز به روینده



شکل ۲-۴۷—صفحات گونیابی زاویه‌دار

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱—با توجه به سنگین بودن صفحات و بلوكهای کمکی و برای جلوگیری از رهایشدن آن‌ها در حمل و نقل و ایجاد سانحه، لازم است دقیق کافی به عمل آید.
- ۲—نظر به این‌که صفحات و بلوكهای گرانیتی شکننده‌اند، هنگام جابه‌جایی آن‌ها مواضع باشید ضربه‌ای به آن‌ها وارد نشود.
- ۳—در هنگام استفاده از صفحات و بلوكهای فلزی و یا گرانیتی دقیق شود که دست یا انگشتان را زیر آن‌ها نماید.
- ۴—قطعات کار به آرامی به صفحات و بلوكهای گرانیتی تماس داده شود.
- ۵—با توجه به این‌که استوانه‌های کنترل دارای وزن زیاد و مقطع کوچک هستند و ممکن است در اثر کج کردن بیفتدند و باعث سانحه شوند لذا در این خصوص لازم است مراعت لازم به عمل آید.



- ۱- کاربردهای صفحه صافی را بنویسید.
- ۲- ویژگی‌ها (مزیت‌ها و عیوب) صفحه صافی گرانیتی نسبت به صفحه صافی چدنی، را بنویسید.
- ۳- چرا برای استقرار صفحه صافی‌ها سه عدد پایه پیش‌بینی شده است؟
- ۴- علل ساخت صفحه صافی‌ها به صورت پشت خالی و شبکه بندی شده چیست؟
- ۵- چرا صفحه صافی‌های گرانیتی را به صورت پشت خالی نمی‌سازند؟
- ۶- چگونه می‌توان مستقیم بودن (نداشتن خمیدگی) یک میله نسبتاً بلند (تقریباً به طول ۳۰۰ میلی‌متر) را به کمک صفحه صافی تشخیص داد؟ توضیح دهید.
- ۷- مایع داخل استوانه شیشه‌ای تراز چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
- ۸- در روی ترازها معمولاً چه مشخصه‌ای از آن‌ها نوشته می‌شود. چرا؟
- ۹- چگونه می‌توان از صحت ترازها اطمینان حاصل نمود؟ توضیح دهید.
- ۱۰- آیا از تراز چهارگوش می‌توان به صورت تراز افقی یک جهته یا دو جهته استفاده نمود؟ چگونه؟
- ۱۱- با رسم شکل، روش کنترل تعامد یک ستون استوانه‌ای شکل را نسبت به سطح افق به کمک تراز چهارگوش نشان دهید.
- ۱۲- آیا برای کنترل تراز بودن صفحه صافی که روی میز اندازه‌گیری قرار دارد، می‌توان از تراز کروی استفاده نمود؟ چگونه؟
- ۱۳- طبیعی‌ترین تراز در روی کره زمین کدام است؟ چرا؟
- ۱۴- چگونه می‌توان مستقیم بودن (نداشتن خمیدگی) یک میله را به کمک منشورهای اندازه‌گیری و تراز تشخیص داد؟ (با رسم شکل نشان دهید).
- ۱۵- برای کنترل میزی به طول ۲ متر از تراز ۵٪ میلی‌متر بر متر استفاده شده و حباب تراز به اندازه ۳ فاصله منحرف گردیده است. تعیین کنید: اولاً مقدار انحراف میز بر حسب میلی‌متر. ثانیاً مقدار زاویه انحراف بر حسب درجه، دقیقه و ثانیه.
- ۱۶- چگونه می‌توان زاویه یک سطح شیبدار را به کمک صفحه گونیابی زاویدار و تراز تعیین نمود؟ (با رسم شکل نشان دهید).
- ۱۷- آیا در قسمت مدرج پرگارهای مدرج، از خاصیت بزرگ‌نمایی استفاده شده یا فاصله یک میلی‌متر حقیقی است. چرا؟
- ۱۸- برای انتقال اندازه، پرگارهای فنری از دقت و صحت پیش‌تری برخوردارند یا پرگارهای پیچی؟ علت را توضیح دهید.
- ۱۹- دقت و صحت عملکرد اندازه‌گیر تلسکوپی پیش‌تر است یا پرگار؟ چرا؟
- ۲۰- آیا از اندازه‌گیر تلسکوپی می‌توان برای انتقال قطر شیارهای داخلی پس نشسته در استوانه‌ها استفاده نمود؟ چرا؟
- ۲۱- برای انتقال، اندازه قطر سوراخ، اندازه‌گیر تلسکوپی مناسب‌تر است یا اندازه‌گیر سوراخ؟ چرا؟

فصل ۳

مترها و خطکشها



هدفهای رفتاری : در این فصل انواع مترها، خطکشها به لحاظ مختلف از جمله قابلیت تفکیک، گستره اندازه‌گیری ، نحوه درجه‌بندی ، و روش استفاده از آن‌ها آموزش داده می‌شود به گونه‌ای که فرآگیر بتواند :

- ۱- انواع مترها را شرح دهد.
- ۲- انواع خطکشها را شرح دهد.
- ۳- چرخ اندازه‌گیر را تعریف کند.
- ۴- روش‌های استفاده از مترها و خطکش را شرح دهد.
- ۵- نکات حفاظت و ایمنی در مورد خطکشها را بیان کند.

عنوانی این فصل عبارتند از:

✓ مترها

✓ خطکشها

مترها


مترها جزء وسایل اندازه‌گیری طول هستند که در صنایع و کارهای نجاری، ساختمانی، معماری، خیاطی، مکانیکی، جوشکاری و ... کاربرد فراوان دارند.

مترها در دو دستگاه یکاهای بین‌المللی و انگلیسی درجه‌بندی می‌شوند. قابلیت تفکیک مترها در دستگاه یکاهای بین‌المللی عموماً یک میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری از یک متر تا چند متر و در دستگاه انگلیسی با قابلیت تفکیک $\frac{1}{32}$ اینچ و گستره اندازه‌گیری از یک یارد تا چند یارد هستند و بر حسب موارد کاربردشان، در نمونه‌های زیر تولید می‌شوند:

متر تاشو: این متر از جنس فولاد، فلزات سبک و یا از چوب ساخته می‌شود. این نوع مترها در اندازه‌های ۱ متر و ۲ متر با تعداد قطعات، به ترتیب ۶ و 10° ساخته و به هم پین می‌شوند. این نوع مترها معمولاً دارای تقسیمات سانتی‌متر و میلی‌متر و اینچ می‌باشند (شکل ۱-۳).




شکل ۱-۳- متر تاشو

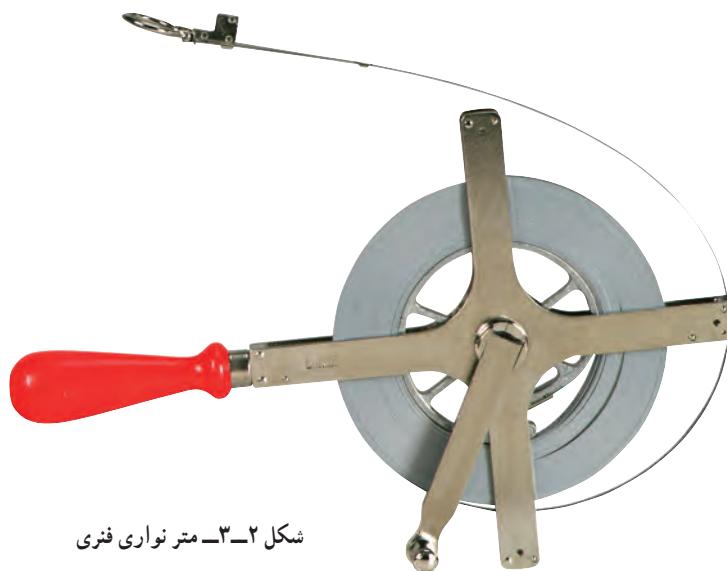

شکل ۲-۳- متر نواری فنری

متر نواری فنری: این نوع مترها که از جنس فولاد ساخته می‌شوند و با دسته‌ای که روی آن پیش‌بینی شده است، می‌توان آن را جمع کرده و دور فرقه مربوطه پیچاند. این متر در طول‌های مختلف ساخته می‌شوند از این متر به دلیل انعطاف‌پذیر بودنش برای اندازه‌گیری طول قوس‌ها نیز استفاده می‌شود (شکل ۲-۳).

متر نواری پارچه‌ای: این متر، که به دستهٔ جمع‌کنندهٔ مجهر است در طول‌های ۱۰، ۲۰، ۲۵ و ... متر تهیه می‌شود. جنس پارچه آن دارای بافت مخصوص است و ابتدای آن دارای قلابی جهت نگهداشتن یا اتصال به محل اندازه‌گیری است. از این نوع مترها در کارهای ساختمانی استفاده می‌شود (شکل ۳-۳).

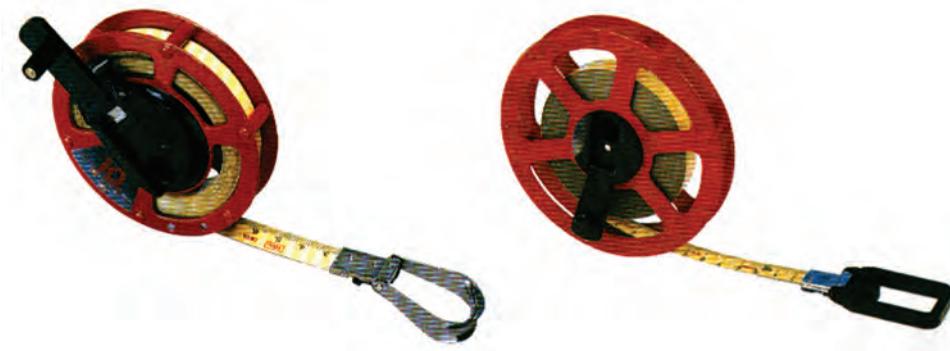


شکل ۳-۳- متر نواری پارچه‌ای



شکل ۴-۴- متر فلزی جیبی

متر فلزی جیبی: این نوع مترها برای انواع کارهای ساخت، از جمله نجاری، ورق‌کاری، جوشکاری و ... کاربرد دارند و در طول‌های یک تا پنج متر و از جنس فولاد ساخته می‌شوند. سر صفر این مترها قلابی جهت اتصال آن به لبه قطعه کار پیش‌بینی شده است. این مترها دارای قفل‌اند و در حالت آزاد نمودن قفل، متر جمع می‌شود و در داخل محفظهٔ پلاستیکی و یا فلزی جاسازی می‌شود (شکل ۴-۴).

چرخ اندازه‌گیر: چرخ اندازه‌گیری نیز جز دستهٔ مترها به حساب می‌آید، که برای اندازه‌گیری سطوح منحنی، سطوح صاف یا طول‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرگاه این وسیله به دستگاه دورسنج مجهر باشد، استفاده از آن آسان‌تر می‌شود، زیرا با مشخص شدن تعداد دور چرخیده شده و معلوم بودن محیط چرخ، طول پیموده شده به‌دست می‌آید (شکل ۵-۵).

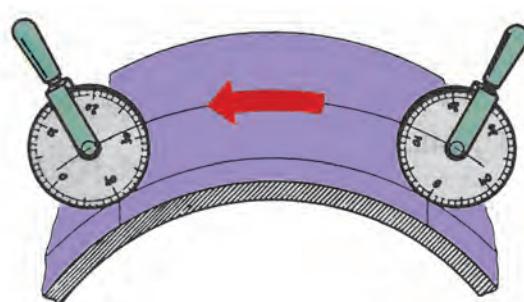

شکل ۵-۵- چرخ اندازه‌گیر

خطکش‌ها

خطکش‌ها با قابلیت تفکیک بالاتر و گستره اندازه‌گیری کم‌تر نسبت به مترها ساخته می‌شوند و برای اندازه‌گیری قطعات، با دقیقی بالاتر از آن‌چه که راجع به مترها ذکر شد و همچنین اندازه‌گیری با طول‌های پایین‌تر نسبت به مترها در صنایع مختلف، و عملیات ترسیم و خطکشی کاربرد دارند. جنس خطکش‌ها ممکن است چوبی، پلاستیکی یا فلزی باشد. خطکش‌ها در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند، از آن جمله:

خطکش تخت: این خطکش تقریباً از پرمصرف‌ترین خطکش‌های مختلف برای اندازه‌گیری و رسم خط از آن استفاده می‌شود. این نوع خطکش در طول‌های مختلفی تا یک متر و یک یارد ساخته می‌شوند. متداول‌ترین آن‌ها، خطکش‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ سانتی‌متر و ۵٪، ۱ و ۲ اینچ هستند. جنس این خطکش‌ها فولادی است که در مقابل ضربه، مقاوم و قابلیت انعطاف‌پذیری و خمش مناسب دارد.

خطکش‌ها عموماً در یک طرف دارای درجه‌بندی میلی‌متری و در طرف دیگر دارای تقسیمات اینچی هستند. قابلیت تفکیک قسمت میلی‌متری آن‌ها معمولاً ۱ میلی‌متر و ۵٪ میلی‌متر و قسمت اینچی آن‌ها $\frac{1}{32}$ اینچ و قسمت اول آن معمولاً دارای تقسیمات $\frac{1}{64}$ اینچ هستند (شکل ۳-۶).




شکل ۳-۶- خطکش تخت

در اندازه‌گیری‌های مختلف با خطکش تخت باید به نکات زیر

توجه نمود:


۱- برای خواندن اندازه لازم است به صورت عمودی به اندازه نگاه کرد (شکل ۳-۷).

۲- برای تطابق لبه خطکش با لبه قطعه کار و همچنین عمود شدن آن بر خط لبه قطعه کار بهتر است از یک گونیا کمک گرفته شود (شکل ۳-۸).

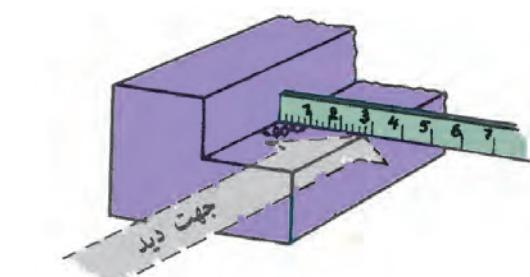


شکل ۳-۷- خواندن خطکش


۳- در اندازه‌گیری‌هایی که قطعه کار فاقد لبه است و امکان استفاده از وسائل کمکی نیز وجود ندارد، بهتر است ضمن استقرار لبه خطکش به لبه قطعه کار، از سر ناخن برای مشخص کردن اندازه استفاده نمود (شکل ۳-۹).

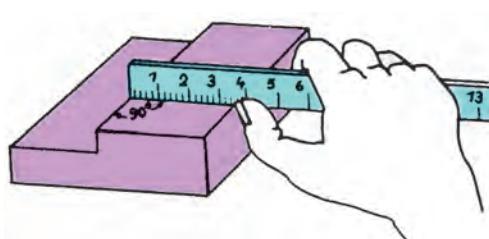


شکل ۳-۹- استفاده از سر ناخن جهت خواندن خطکش

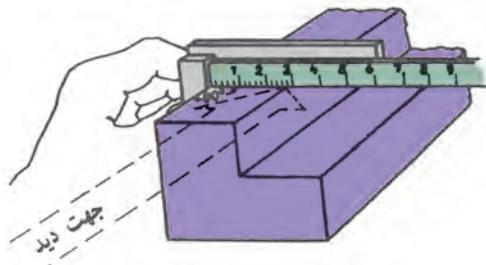


شکل ۳-۸- استقرار خطکش

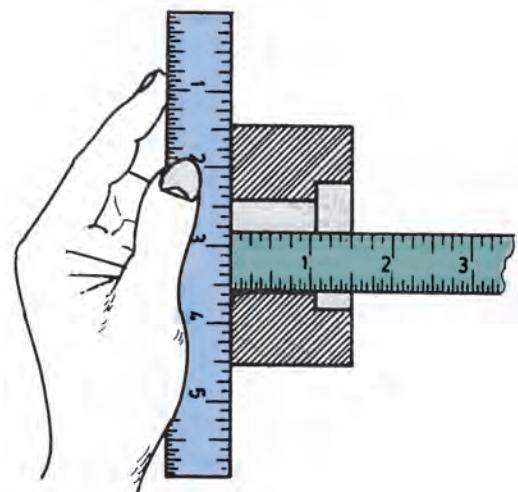

شکل ۳-۱۰- اندازه‌گیری عمق قطعات با خطکش

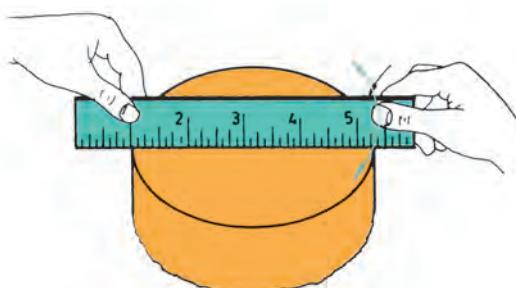

شکل ۳-۱۱- تعیین قطر خارجی با خطکش

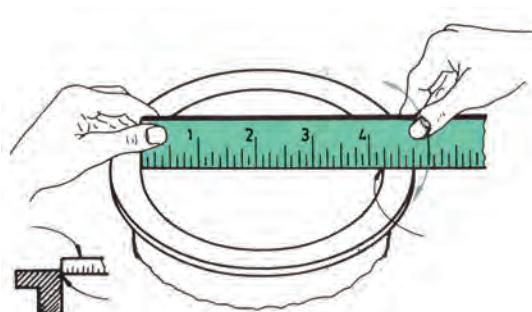


شکل ۳-۱۲- تعیین قطر داخلی با خطکش

۴- در اندازه‌گیری عمق قطعات سوراخ دار بهتر است برای استقرار لبه خطکش از یک تکیه‌گاه مناسب، مثلاً صفحه تخت یا خطکش تخت استفاده شود (شکل ۳-۱۰).


۵- در اندازه‌گیری قطرهای خارجی باید یکی از خطوط درجه‌بندی خطکش را بر لبه کار مماس نمود و سپس با حرکت چرخشی خطکش روی مقطع قطعه، بزرگ‌ترین اندازه نشان داده شده قطر قطعه خواهد بود (شکل ۳-۱۱).

۶- برای اندازه‌گیری قطرهای داخلی باید لبه خطکش را بر لبه داخلی قطعه کار چسبانید. سپس، خطکش را روی لبه داخلی قطعه چرخاند. بزرگ‌ترین اندازه نشان داده شده قطر داخلی قطعه خواهد بود (شکل ۳-۱۲).

خطکش قلابدار: با قلابی که در سر این خطکش و در سمت صفر آن پیش‌بینی شده می‌توان آن را به لبه کار گیر داده ضمن ایجاد سرعت عمل در اندازه‌گیری، به دلیل استقرار دقیق لبه صفر خطکش روی قطعه کار، از خطای اندازه‌گیری جلوگیری نمود (شکل ۳-۱۳).

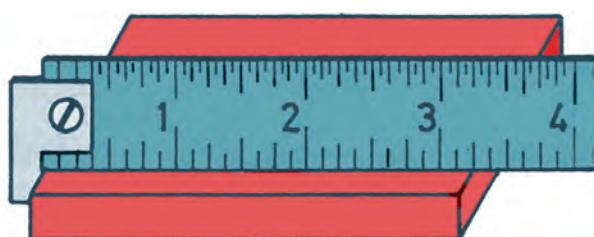


شکل ۳-۱۳- خطکش قلابدار

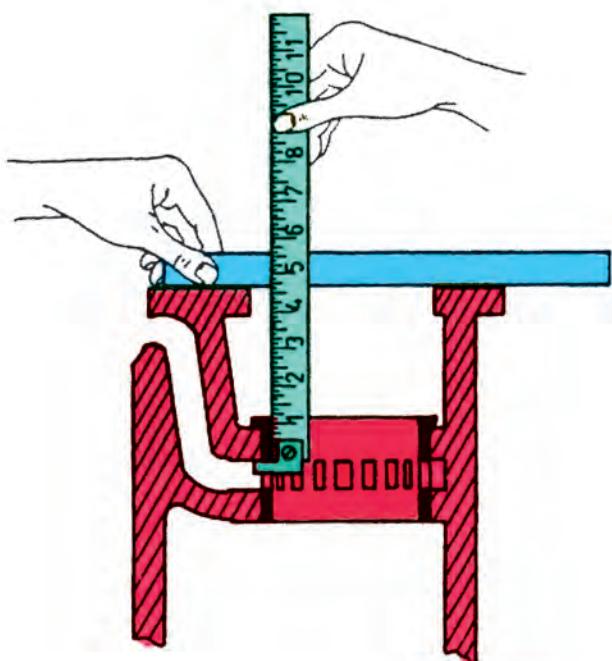


شکل ۳-۱۴- استفاده از خطکش قلابدار

شکل ۳-۱۴، استفاده از این خطکش را همراه با وسیله کمکی برای اندازه‌گیری قسمت‌های غیر قابل دسترس در یک قطعه نشان می‌دهد.

خطکش لب بریده: لبه قسمت صفر این خطکش دارای بریدگی است. با این طرح امکان اندازه‌گیری طول‌های منتهی به قوس‌ها فراهم گردیده است (شکل ۳-۱۵).

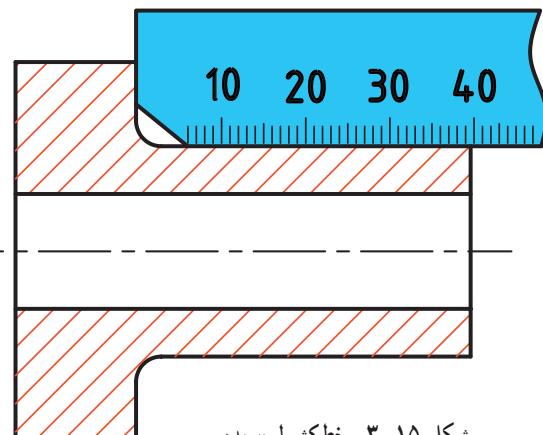

شکل ۳-۱۵- خطکش لب بریده

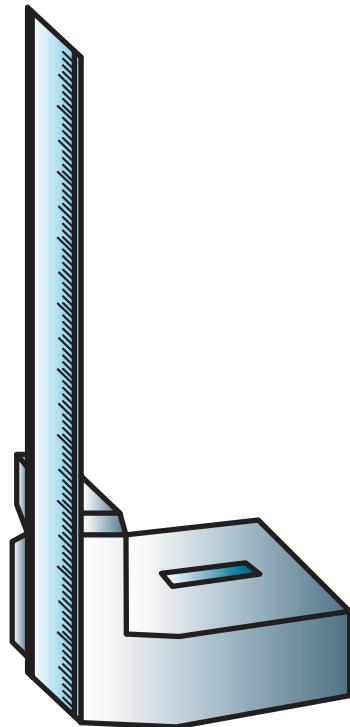

شکل ۳-۱۶- خطکش پایه‌دار

خطکش پایه‌دار: خطکش پایه‌دار در حقیقت نوعی خطکش تخت است که مجهز به پایه چدنی است و خطکش در شیار پیش‌بینی شده روی آن جای گرفته و به وسیله پیچ محکم می‌شود. برای اندازه‌گیری، خطکش و قطعه مورد اندازه‌گیری روی صفحه صافی قرار می‌گیرد و اندازه تعیین می‌شود(شکل ۳-۱۶).



خطکش تلسکوپی: این خطکش به شکل استوانه‌های مدرج با قطرهای مختلف بوده که در حالت جمع شدن داخل هم دیگر قرار می‌گیرند و کاملاً به اندازه یک خودکار شده و در جیب جای می‌گیرند، سر صفر این خطکش‌ها دارای قلاب برای اتصال به لبه قطعه مورد اندازه‌گیری است (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۷- خطکش تلسکوپی

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- نشانه یک کارگر، تکنسین و مهندس خوب تنظیم و مرتب بودن تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری اش می‌باشد. لذا ضروری است پس از اندازه‌گیری وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲- درجه‌بندی خطکش فولادی باید فاقد زنگزدگی و کوییدگی باشد. به طوری که خطوط آن کاملاً قابل روئیت باشد.
- ۳- تقسیمات خطکش باید خوانا و از وضوح کامل برخوردار باشد (کمرنگ نباشد).
- ۴- خطکش‌هایی که مجهز به قلاب‌اند، باید قلابشان فاقد لقی بوده و کاملاً سفت باشند.
- ۵- لبه‌های خطکش کاملاً صاف و بدون پریدگی و کندگی باشند.
- ۶- در اندازه‌گیری‌ها تداویری اندیشیده شود تا لبه صفر خطکش درست منطبق بر لبه قطعه کار باشد.
- ۷- در خواندن اندازه‌ها چنان‌چه لبه قطعه کار در وسط خط اندازه خطکش قرار گرفت بهترین موقعیت برای قرائت اندازه است.
- ۸- در مواردی که لبه قطعه کار مایبن دو خط اندازه قرار می‌گیرد از قاعده گرد کردن اندازه‌ها استفاده می‌شود.



- ۱- وسیله مناسب برای اندازه‌گیری، طول، عرض و ارتفاع کلاس درس چیست؟
- ۲- وسیله مناسب و روش اندازه‌گیری قطر یک سکه را با رسم شکل شرح دهید.
- ۳- روش اندازه‌گیری طول پا، محیط و قطر مج دست را با متر فلزی جیبی و رسم شکل شرح دهید.
- ۴- وسیله مناسب برای اندازه‌گیری طول و عرض در و تخته کلاس کدام است؟
- ۵- روش و وسیله اندازه‌گیری طول قد انسان را با رسم شکل بنویسید.
- ۶- برای اندازه‌گیری اثر خط ترمز خودرویی، از چرخ اندازه‌گیر به قطر 10° سانتی‌متر استفاده شده و چرخ اندازه‌گیر 10° دور زده است. طول خط ترمز چند سانتی‌متر است؟
- ۷- از آنجا که قسمت کوچکی از خطکش فلزی تحت به طول 3° سانتی‌متر، دارای تقسیمات 5° میلی‌متر است روش اندازه‌گیری طول یک مداد را با دقیق $5^{\circ}/5^{\circ}$ میلی‌متر به وسیله خطکش فوق و با رسم شکل شرح دهید.
- ۸- آیا خطکش فلزی تحت برای اندازه‌گیری طول و قطر مداد نکی مناسب است؟ چرا؟

فصل

۴

کولیس‌ها

هدف‌های رفتاری : پس از آموزش این فصل فرآگیر ساختمان، مقدار قابلیت تفکیک، گسترهٔ اندازه‌گیری، نحوهٔ درجه‌بندی و قواعد اندازه‌گیری با انواع کولیس‌های ورنیه‌دار، ساعتی و دیجیتالی را می‌شناسد و می‌تواند :

۱- کولیس ورنیه را توصیف کند.

۲- نحوهٔ درجه‌بندی کولیس‌های ورنیه‌دار را شرح دهد.

۳- روش خواندن کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک مختلف را بیان کند.

۴- کولیس ساعتی را بیان کند.

۵- نحوهٔ درجه‌بندی کولیس ساعتی را شرح دهد.

۶- روش خواندن کولیس ساعتی را بیان کند.

۷- کولیس دیجیتالی را توصیف کند.

۸- نحوهٔ درجه‌بندی کولیس دیجیتالی را شرح دهد.

۹- روش خواندن کولیس دیجیتالی را بیان کند.

۱۰- نکات حفاظتی و ایمنی را در کولیس‌ها بیان کند.

شاخص لیست فصل هماهنگی ۸

✓ کولیس‌های ورنیه‌دار

✓ کولیس‌های ساعتی

✓ کولیس‌های دیجیتالی

کولیس ورنیه

کولیس ورنیه توسط یک مهندس ریاضی دان فرانسوی به نام پیر ورنیه طراحی شده است. با ساخت این وسیله امکان اندازه‌گیری ابعادی قطعات تا دقیق 0.01 mm و 0.001 inch فراهم گردید. به وسیله این نوع کولیس ورنیه می‌توان اندازه‌گیری‌های مختلف را انجام داد، از آن جمله اندازه‌گیری انواع ابعاد داخلی، خارجی، قطر، شیار، عمق، طول، شکاف، ارتفاع، ضخامت و ... را می‌توان نام برد.

شکل و ساختمان: مطابق شکل (۱-۴) کولیس ورنیه معمولی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:



شکل ۱-۴- کولیس ورنیه

۱- خط کش با تقسیمات میلی متری و اینچی، که معمولاً قابلیت تفکیک قسمت میلی متری آنها 1 mm و در کولیس‌های اینچی $\frac{1}{16} = 0.0625 \text{ inch}$ است.

۲- فک ثابت، از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با خط کش یکپارچه است.

۳- فک متحرک، این فک نیز از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با کشوی یکپارچه است.

توجه

* از فک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های خارجی استفاده می‌شود.

* بهتر است در اندازه‌گیری‌های عمومی از قسمت تخت فک‌ها استفاده شود.

* از قسمت چاقویی کولیس برای اندازه‌گیری گلوبی‌ها و شیارهای باریک استفاده شود.

۴- شاخک ثابت که با خط کش یکپارچه است و لبه اندازه‌گیری آن تیز است.

۵- شاخک متحرک که با کشوی یکپارچه است و لبه اندازه‌گیری آن تیز است.

توجه: از شاخک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های داخلی استفاده می‌شود.

۶- کشوی که ورنیه‌های میلی‌متری و اینچی روی آن قرار دارد.

۷- پیچ قفل کشوی که از آن برای قفل کردن کشوی و در نتیجه ثابت نمودن ورنیه استفاده می‌شود.

۸- خار لقی‌گیر: از آن‌جا که خط کش داخل کشوی می‌بایست حرکت نماید لذا لازم است مابین این دو قطعه لقی کمی وجود داشته باشد و این لقی دریک طرف قرار داشته باشد.

۹- پیچ‌های تنظیم لقی بین کشوی و خط کش.

۱۰- ورنیه‌ها، که ممکن است با کشوی یکپارچه یا به وسیله پیچ روی آن بسته شده باشند.

۱۱- پیچ‌های اتصال ورنیه به کشوی (در صورت یکپارچه نبودن)



۱۲- شستی محرك کشوی و ورنیه.

۱۳- زبانه عمق سنج که در داخل شیار پشت خطکش جاسازی شده، یک سر آن آزاد و سر دیگر آن داخل کشوی و به پشت آن متصل شده است.

۱۴- محدود کننده حرکت کشوی (استاپ ورنیه) که از آن برای جلوگیری از بیرون آمدن قسمت های متحرک کولیس استفاده می شود.

۱۵- پیچ های اتصال محدود کننده حرکت کشوی به خطکش.

توجه: گفتنی است همه اجزای فوق ممکن است روی بعضی کولیس ها وجود نداشته باشد.

قابلیت تفکیک و گستره اندازه گیری

(الف) کولیس های ورنیه دار میلی متری

۱- قابلیت تفکیک : کولیس های میلی متری با قابلیت تفکیک $1/05, 0/02, 0/01$ میلی متر ساخته می شوند.

۲- گستره اندازه گیری : بر اساس استاندارد، گستره اندازه گیری کولیس های میلی متری به یک متر می رسد.

(ب) کولیس های ورنیه دار اینچی:

۱- قابلیت تفکیک : کولیس های اینچی با قابلیت تفکیک $\frac{1}{128}$ و $\frac{1}{100}$ اینچ ساخته می شود.

۲- گستره اندازه گیری : بر اساس استاندارد، گستره اندازه گیری کولیس های اینچی به 40 اینچ می رسد.

نحوه درجه بندی : کولیس های ورنیه دار بر مبنای تفاصل قابلیت تفکیک خطکش و ورنیه درجه بندی می شوند. بر این اساس که مقدار مشخصی از خطکش انتخاب و روی ورنیه به تعداد فواصل مساوی تقسیم می شود و از تفاصل اندازه تقسیمات خطکش و ورنیه دقیق کولیس و به عبارت بهتر قابلیت تفکیک کولیس ورنیه به دست می آید.

(الف) کولیس ورنیه های میلی متری

۱- **کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $1/0$ mm :** مطابق جدول (۱-۴) دو نوع درجه بندی برای این کولیس ها شرح داده می شود. شایسته است یادآوری شود که ورنیه این کولیس ها 1° قسمتی است.


طرح ۱: در این طرح، مقدار 9 میلی متر از خطکش انتخاب و روی ورنیه به 1° قسمت مساوی تقسیم شده است.

طرح ۲: در این طرح، مقدار 19 میلی متر از خطکش انتخاب و روی ورنیه به 1° قسمت مساوی تقسیم شده است.

جدول ۱-۴- انواع درجه بندی کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $1/0$ mm

عوامل مؤثر بر درجه بندی	طرح ۱	طرح ۲
قابلیت تفکیک خطکش	۱mm	۱mm
مقیاس انتخاب شده	۹mm	۱۹mm
تعداد تقسیمات ورنیه	۱۰	۱۰
قابلیت تفکیک ورنیه	$9 \div 10 = 0.9$ mm	$19 \div 10 = 1.9$ mm
قابلیت تفکیک کولیس	$1 - 0.9 = 0.1$ mm	$2 - 1.9 = 0.1$ mm

شکل(۲-۴) مقایسه تقسیمات این دو نوع درجه‌بندی را نشان می‌دهد.

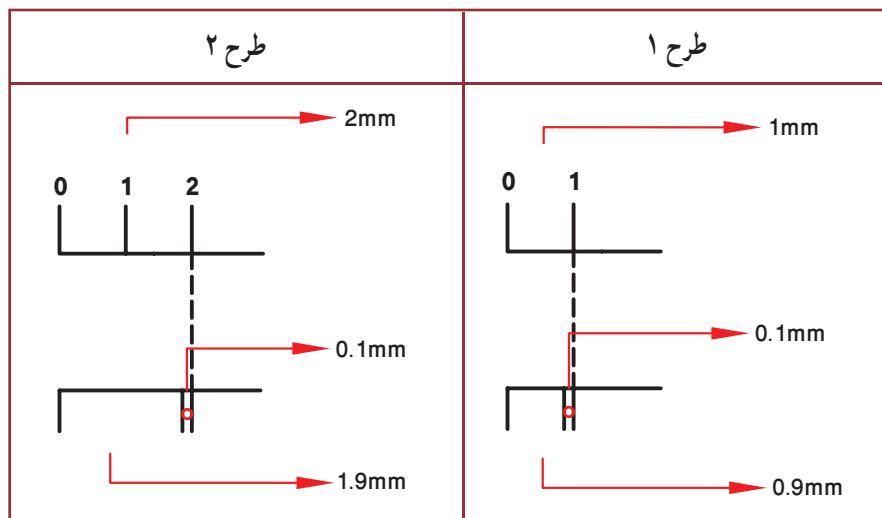

شکل ۲-۴—مقایسه تقسیمات ۱/۰ میلی‌متر

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با کولیس، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد.

مطابق زیر عمل می‌کنیم:

با در نظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه نسبت به تقسیمات خطکش، اندازه‌های صحیح را، که مضربی از یک میلی‌متر می‌باشند از روی خطکش کولیس می‌خوانیم. لازم است یادآوری شود اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط خطکش هم امتداد باشد. مقدار اندازه، ارقام اعشاری ندارد و مقدار رؤیت شده، اندازه مورد نظر است، ولی چنان‌چه صفر ورنیه مابین دو خط از خطکش قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم:

هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط خطکش شناسایی می‌کنیم.

تعداد فواصل روی ورنیه را، که قبل از خط هم امتداد قرار گرفته است، را شمارش می‌کنیم.

با ضرب عدد بدست آمده در ۱/۰ مقدار اعشاری اندازه بدست خواهد آمد.

با جمع کردن اندازهٔ صحیح با اندازهٔ اعشاری مقدار اندازهٔ قطعه حاصل می‌شود.

مثال

در یک کولیس با قابلیت تفکیک ۲۵ mm، خط صفر ورنیه بعد از عدد ۲۵ میلی‌متر از خطکش قرار دارد. خط هفتم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) نیز در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد.

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود :

مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود :

مقداری که کولیس ورنیه نشان می‌دهد :

۲۵ mm

$$7 \times ۰/۱ = ۰/۷ mm$$

$$25 + ۰/۷ = 25/۷ mm$$



۲- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $5\text{ mm} \pm 0.05\%$:

درجه‌بندی می‌شوند. گفتنی است ورنیه این کولیس‌ها ۲۰ قسمتی است.


طرح ۱: در این طرح مقدار ۱۹ میلی‌متر از خط‌کش انتخاب و روی ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم شده است.

طرح ۲: در این طرح مقدار ۳۹ میلی‌متر از خط‌کش انتخاب و روی ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم شده است.

جدول ۴-۲- انواع درجه‌بندی کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $5\text{ mm} \pm 0.05\%$

عوامل مؤثر بر درجه بندی	طرح ۱	طرح ۲
قابلیت تفکیک خط‌کش	۱mm	۱mm
مقیاس انتخاب شده	۱۹mm	۳۹mm
تعداد تقسیمات ورنیه	۲۰	۲۰
قابلیت تفکیک ورنیه	$19 \div 20 = 0.95\text{ mm}$	$39 \div 20 = 1.95$
قابلیت تفکیک کولیس	$1 - 0.95 = 0.05\text{ mm}$	$1 - 1.95 = 0.05\text{ mm}$

شکل (۴-۳) مقایسه تقسیمات این دو نوع درجه‌بندی را نشان می‌دهد.

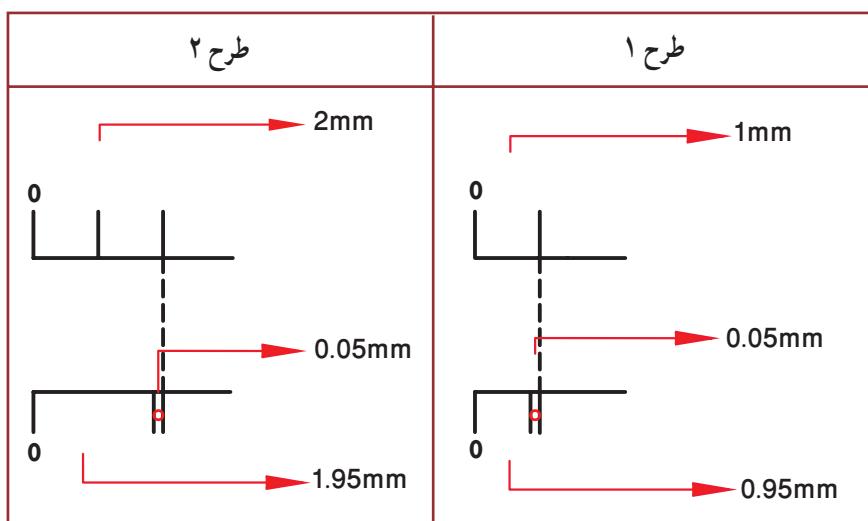

شکل ۴-۳- مقایسه تقسیمات 0.05 mm میلی‌متر

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با کولیس، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد، مطابق

زیر عمل می‌کنیم :

با درنظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی خط‌کش کولیس، اندازه‌های صحیح را، که مضربی از یک میلی‌متر می‌باشند، از روی خط‌کش کولیس می‌خوانیم. یادآوری می‌شود اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط خط‌کش هم امتداد باشد مقدار اندازه، ارقام اعشاری ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب میلی‌متر است، ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه ماین دو خط

- از خطکش قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم :
- هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط خطکش شناسایی می‌کنیم.
 - تعداد فواصل روی ورنیه را، که قبل از خط هم امتداد با خطکش قرار گرفته است را، شمارش می‌کنیم.
 - عدد بدست آمده را در 5% ضرب می‌کنیم. در این صورت، مقدار اعشاری اندازه بر حسب میلی متر بدست خواهد آمد.

با جمع کردن اندازهٔ صحیح با اندازهٔ اعشاری مقدار اندازهٔ قطعه حاصل می‌شود.

مثال

در یک کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $2\% / 5\text{ mm}$ و گسترهٔ اندازه‌گیری $150^\circ - 0^\circ$ خط صفر ورنیه بعد از اندازه 134 mm از خطکش قرار دارد، خط هفدهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) نیز در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی متر نشان می‌دهد؟

134 mm

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود :

$17 \times 0.5 = 0.85\text{ mm}$

مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود :

$134 + 0.85 = 134.85$

مقداری که از روی کولیس ورنیه نشان می‌دهد.

۳- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $2\% / 0.5\text{ mm}$: این کولیس‌ها عموماً در دو طرح مختلف ساخته می‌شوند. که مطابق جدول (۴-۲) شرح داده می‌شود. گفتنی است ورنیه این کولیس‌ها 5° قسمتی است.


طرح ۱: در این طرح مقدار 49 mm میلی متر از خطکش انتخاب و روی ورنیه به 5° قسمت مساوی تقسیم شده است.

طرح ۲: در این طرح مقدار 99 mm میلی متر از خطکش انتخاب و روی ورنیه به 5° قسمت مساوی تقسیم شده است.

جدول ۴-۳- انواع درجه بندی کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک $2\% / 0.5\text{ mm}$

طرح	طرح ۱	عوامل مؤثر بر درجه بندی
1 mm	1 mm	قابلیت تفکیک خطکش
99 mm	49 mm	مقیاس انتخاب شده
5°	5°	تعداد تقسیمات ورنیه
$99 \div 5^\circ = 19.8\text{ mm}$	$49 \div 5^\circ = 9.8\text{ mm}$	قابلیت تفکیک ورنیه
$2 - 19.8 = 0.2\text{ mm}$	$1 - 9.8 = 0.2\text{ mm}$	قابلیت تفکیک کولیس

شکل (۴-۴) مقایسه تقسیمات
این دو نوع درجه‌بندی را نشان
می‌دهد.

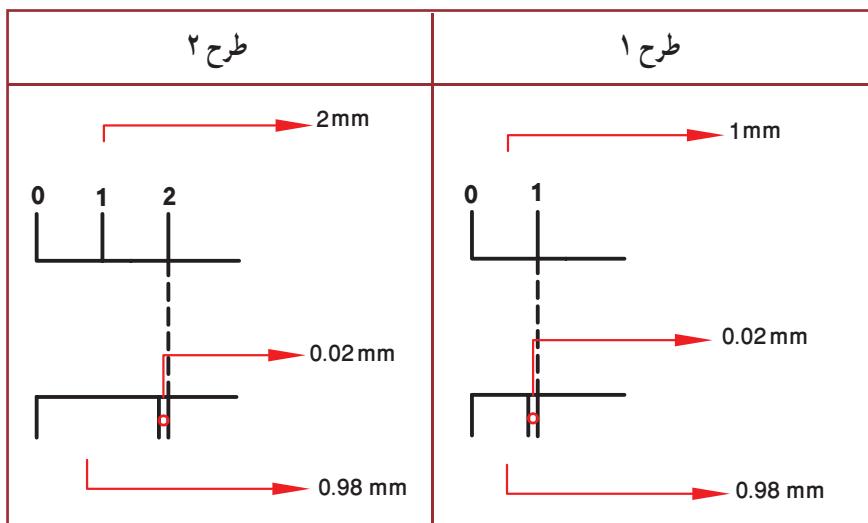

شکل ۴-۴—مقایسه تقسیمات ۰٪ میلی‌متر

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با کولیس، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد، مطابق

زیر عمل می‌کنیم:

با درنظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی خطکش کولیس، اندازه‌های صحیح را، که مضربی از یک میلی‌متر می‌باشد را از روی خطکش کولیس می‌خوانیم. باید متذکر شد اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط خطکش هم امتداد باشد مقدار اندازه، ارقام اعشاری ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب میلی‌متر است، ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه مابین دو خط از خطکش قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم:

- هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط خطکش شناسایی می‌کنیم.
- تعداد فواصل روی ورنیه را، که قبل از خط هم امتداد با خطکش قرار گرفته است، شمارش می‌کنیم.
- عدد به دست آمده را در ۰٪ ضرب می‌کنیم. در این صورت، مقدار اعشاری اندازه بر حسب میلی‌متر به دست خواهد آمد.
- با جمع کردن اندازه صحیح با اندازه اعشاری مقدار اندازه قطعه به دست می‌آید.

مثال

در یک کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک ۰٪ ۲ mm و گستره اندازه‌گیری ۱۲۰° mm (۱۲۰°) خط صفر ورنیه بعد از اندازه ۶۷ mm از خطکش قرار دارد و خط سی‌وششم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد؟

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود:

مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود:

مقداری که کولیس ورنیه نشان می‌دهد:

ب) کولیس ورنیه‌های اینچی

۱- کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک inch $\frac{1}{128}$: دو نوع درجه‌بندی برای این نوع کولیس شرح داده می‌شود. شایان ذکر است که ورنیه این کولیس‌ها ۸ قسمتی است.


طرح ۱: در این طرح مقدار $\frac{7}{16}$ از خطکش انتخاب و روی ورنیه به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده است.

طرح ۲: در این طرح مقدار $\frac{15}{16}$ از خطکش انتخاب و روی ورنیه به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده است.

جدول ۴-۴- انواع درجه‌بندی کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک inch $\frac{1}{128}$

عوامل مؤثر بر درجه بندی	طرح ۱	طرح ۲
قابلیت تفکیک خطکش	$\frac{1}{16} = \frac{8''}{128}$	$\frac{1}{16} = \frac{8''}{128}$
مقیاس انتخاب شده	$\frac{7''}{16}$	$\frac{15''}{16}$
تعداد تقسیمات ورنیه	۸	۸
قابلیت تفکیک ورنیه	$\frac{15}{16} \div 8 = \frac{15''}{128}$	$\frac{7}{16} \div 8 = \frac{7''}{128}$
قابلیت تفکیک کولیس	$\frac{1}{16} - \frac{7}{16} = \frac{1''}{128}$	$\frac{1}{16} - \frac{15}{16} = \frac{1''}{128}$

شکل(۵-۴) مقایسه تقسیمات طرح ۱ و ۲ را نشان می‌دهد.

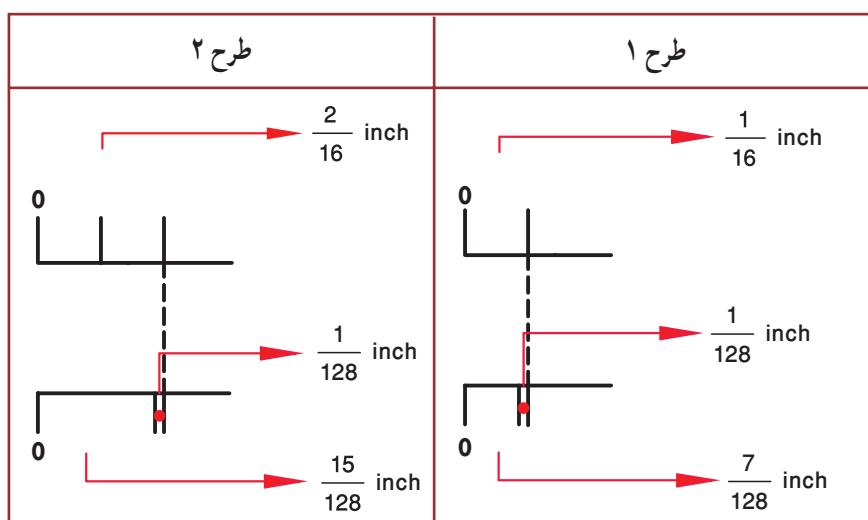

شکل ۵-۴- مقایسه تقسیمات $\frac{1}{128}$ اینچ



روشن خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با کولیس، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد، مطابق

زیر عمل می‌کنیم :

با درنظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی خطکش کولیس، اندازه‌های صحیح را، که مضری از یک شانزدهم اینچ‌اند، را از روی خطکش کولیس می‌خوانیم. لازم است یادآوری شود اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط خطکش هم امتداد باشد مقدار اندازه ارقام اعشاری ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب اینچ است. ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه مابین دو خط از خطکش قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم :

هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط خطکش شناسایی می‌کنیم.

تعداد فواصل روی ورنیه که قبل از خط هم امتداد قرار گرفته است را شمارش می‌کنیم.

عدد به دست آمده را در $\frac{1}{128}$ ضرب می‌کنیم. در این صورت، مقدار اعشاری اندازه بر حسب اینچ به دست خواهد آمد.

با جمع کردن اندازه صحیح با اندازه اعشاری مقدار اندازه قطعه حاصل می‌شود.

مثال

در یک کولیس ورنیه، با قابلیت تفکیک $\frac{1}{128}$ اینچ و گستره اندازه‌گیری inch (۶-۰) خط صفر ورنیه بعد از

سومین خط بعد از اندازه inch ۲ و هم‌چنین چهارمین خط ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد این کولیس چه مقداری را بر حسب اینچ نشان می‌دهد؟

$$2 \frac{3}{16} \text{ inch}$$

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود :

$$4 \times \frac{1}{128} = \frac{4}{128} \text{ inch}$$

مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود :

$$(2, \frac{3}{16}, \frac{4}{128}) \text{ inch}$$

مقداری که کولیس ورنیه نشان می‌دهد :

$$6 \frac{28}{128} \text{ inch}$$

و یا به طور خلاصه می‌شود :

۲ - کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک inch $\frac{1}{1000}$: دو نوع درجه بندی برای این نوع کولیس شرح داده می‌شود، شایسته

است یادآوری شود که ورنیه این کولیس‌ها ۲۵ قسمتی است.


طرح ۱: در این طرح مقدار $\frac{24}{4}$ اینچ از خطکش انتخاب و روی ورنیه به ۲۵ قسمت مساوی تقسیم شده است.

طرح ۲: در این طرح مقدار $\frac{49}{4}$ اینچ از خطکش انتخاب و روی ورنیه به ۲۵ قسمت مساوی تقسیم شده است.

جدول ۵-۴- انواع درجه‌بندی کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک inch $\frac{1}{1000}$

عوامل مؤثر بر درجه‌بندی	طرح ۱	طرح ۲
قابلیت تفکیک خطکش	$\frac{1}{40} = \frac{25''}{1000}$	$\frac{1}{40} = \frac{25''}{1000}$
مقیاس انتخاب شده	$\frac{24''}{40}$	$\frac{9}{40} = \frac{49''}{40}$
تعداد تقسیمات ورنیه	۲۵	۲۵
قابلیت تفکیک ورنیه	$\frac{24}{40} \div 25 = \frac{24''}{1000}$	$\frac{49}{40} \div 25 = \frac{49''}{1000}$
قابلیت تفکیک کولیس	$\frac{1}{40} - \frac{24}{1000} = \frac{1''}{1000}$	$\frac{1}{40} - \frac{49}{1000} = \frac{1''}{1000}$

شکل ۶-۴- مقایسه تقسیمات این دو نوع درجه‌بندی را نشان می‌دهد.

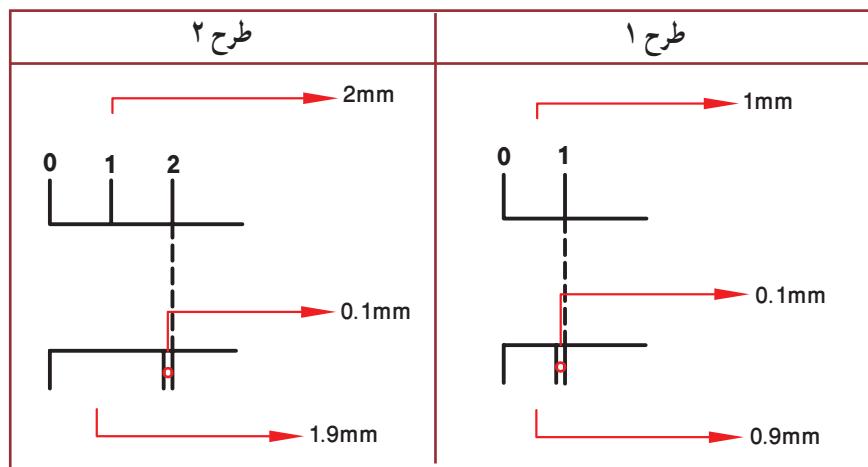

شکل ۶-۴- مقایسه تقسیمات $\frac{1}{1000}$ اینچ

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با کولیس، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد، مطابق

زیر عمل می‌کنیم :

با درنظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه اینچی روی خطکش کولیس، اندازه‌های صحیح را، که مضری از ۲۵٪ اینچ

می‌باشند، را از روی خطکش کولیس می‌خوانیم. لازم است یادآوری شود اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط خطکش هم امتداد باشد مقدار اندازه، ارقام اعشاری ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب اینچ است، ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه



ما بین دو خط از خطکش قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم :

- هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط خطکش شناسایی می‌کنیم.
- تعداد فواصل روی ورنیه را، که قبل از خط هم امتداد قرار گرفته است را شمارش می‌کنیم.
- عدد بدست آمده را در 1% ضرب می‌کنیم. در این صورت، مقدار اعشاری اندازه بر حسب اینچ بدست خواهد آمد.
- با جمع کردن اندازه صحیح با اندازه اعشاری مقدار اندازه قطعه حاصل می‌شود.

مثال

در یک کولیس ورنیه اینچی با مشخصات 6 inch ، خط صفر ورنیه از اندازه 2 inch خطکش گذشته و بعد از یازدهمین خط، خطکش قرار گرفته و از طرفی خط نوزدهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) دقیقاً در امتداد یکی از خطوط ورنیه قرار گرفته است. این کولیس چه مقداری را بر حسب اینچ نشان می‌دهد؟

2 inch

مقدار اصلی که از روی خطکش خوانده می‌شود :

$$\frac{11}{40}\text{ inch} = \frac{11}{40} \times \frac{25}{25} = \frac{275}{1000} = 0.275$$

مقدار فرعی که از روی خطکش خوانده می‌شود :

$$19 \times 0.001 = 0.019 \text{ inch}$$

مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود :

$$2 + 0.275 + 0.019 = 2.294 \text{ inch}$$

مقداری که کولیس نشان می‌دهد :

همان‌گونه که ملاحظه شد، برای هر نوع کولیس اعم از این که دارای تقسیم‌بندی میلی‌متری و یا اینچی باشد، سه نوع درجه‌بندی پیش‌بینی شده است. تفاوت و مزیت طرح با مقیاس انتخاب شده پیش‌تر عبارت است از :

- ۱- مقیاس انتخاب شده پیش‌تر
- ۲- تقسیمات روی ورنیه درشت‌تر
- ۳- رؤیت راحت‌تر
- ۴- خطای چشم کم‌تر

$$R = \frac{r}{n}$$

رابطه زیر در مورد انواع کولیس‌های میلی‌متری و اینچی صادق است :

r = قابلیت تفکیک خطکش کولیس

n = تعداد تقسیمات ورنیه

R = قابلیت تفکیک کولیس ورنیه

مثال

قابلیت تفکیک کولیس ورنیه که تعداد تقسیمات ورنیه آن 20 و قابلیت تفکیک خطکش آن یک میلی‌متر است.

$$R = \frac{r}{n} \Rightarrow R = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ mm}$$

چه مقدار می‌باشد؟

اصول و قواعد کار با کولیس

۱- با توجه به نوع و دقت مورد نظر برای اندازه‌گیری لازم است کولیس مناسب با تقسیمات میلی‌متری یا اینچی انتخاب نمایید.

۲- کولیس عیب و نقص نداشته، سالم بوده و عملکرد آن درست باشد.

۳- از باز کردن زیاد پیچ قفل کشوی خودداری شود.

۴- با استفاده از پارچه تنظیف مخصوص، کولیس را کاملاً تمیز کنید (بهویژه سطح فک‌ها)

۵- کولیس را کاملاً بیندید و از تطابق صفر ورنیه بر خطکش آن اطمینان حاصل کنید.

۶- کولیس ورنیه را در دست راست قرار دهید، به‌گونه‌ای که انگشتان دست راست روی پشت خطکش قرار گیرند و انگشت

شست روی شستی آج دار کشوی ورنیه قرار گیرد. در این حالت درجه‌بندی کولیس رو به روی شما قرار می‌گیرد.

توجه: برای افراد چپ‌دست کولیس مخصوص ساخته شده است، که با گرفتن آن با دست چپ، درجه‌بندی آن رو به روی شخص قرار می‌گیرد.

۷- در صورت نیاز به گرفتن فک ثابت، آن را با دست چپ بگیرید.

۸- در اندازه‌گیری‌ها سعی کنید قطعه کار را با قسمت تخت و پهن فکین درگیر نمایید.


۹- کولیس را به صورت مایل روی قطعه کار قرار دهید تا سطح درگیری آن زیاد شود و اندازه‌گیری به صورت دقیق‌تر صورت گیرد.

توجه: از قسمت چاقویی فک‌ها برای اندازه‌گیری گلوبی‌ها و شیارهای باریک استفاده شود.

۱۰- در هنگام خواندن کولیس به صورت عمودی به آن نگاه شود.

۱۱- در هنگام تنظیم کردن کولیس روی قطعه کار، شستی (زاده آج‌دار) کولیس را به مقداری فشار دهید که انگشت شست روی آن سر بخورد.

۱۲- در کولیس‌های ساعتی قبل از استفاده، از تطابق عقبه بزرگ بر صفحه بزرگ در حالت بسته بودن کولیس اطمینان حاصل نمایید.

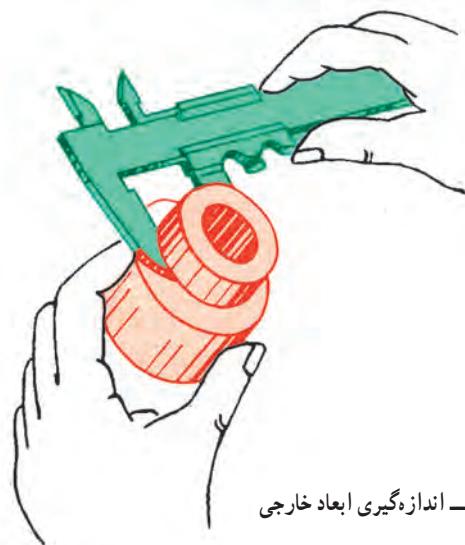


شکل ۷-۴- اندازه‌گیری ابعاد خارجی


۱۳- در اندازه‌گیری ابعاد خارجی ابتدا دهانه کولیس را بیشتر از اندازه قطعه باز نموده و پس از استقرار کولیس روی قطعه کار، فک‌های کولیس را به قطعه بچسبانید و اندازه را بخوانید (شکل ۷-۴).




۱۴- در اندازه‌گیری ابعاد داخلی، دهانه کولیس را کمتر از بعد مورد اندازه‌گیری باز کرده، شاخص‌های کولیس را در دهانه قطعه کار قرار داده و پس از چسباندن و میزان کردن، اندازه را بخوانید (شکل ۸-۴).

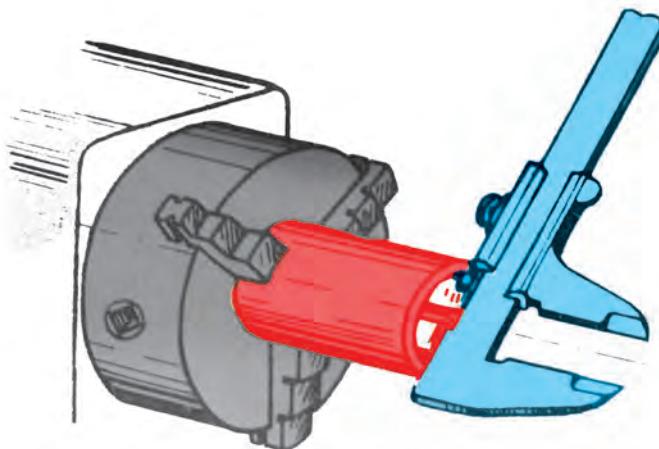

شکل ۸-۴- اندازه‌گیری ابعاد داخلی

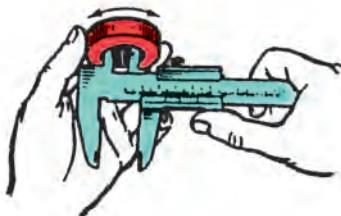

شکل ۹-۴- چرخانیدن شاخص‌های کولیس در داخل کار

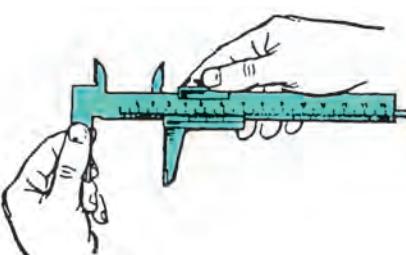

شکل ۱۰-۴- سفت کردن پیچ قفل کشوی

۱۵- در هر یک از حالات قبل اندازه‌های داخلی و خارجی برای به دست آوردن کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین اندازه قطعه کار، کولیس را روی اندازه مورد نیاز بچرخانید تا بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه احتمالی قطعه را بیابید (شکل ۹-۴). البته به جای چرخش کولیس می‌توان قطعه کار را نیز چرخانید.

۱۶- مقدار نیروی وارد بر قطعه کار یک نیوتون است، که این مقدار در حدود نیروی سُر دادن انگشت شست روی شستی پیش‌بینی شده روی کشوی کولیس است.

۱۷- چنان‌چه اندازه، در هنگام قرار گرفتن کولیس روی قطعه کار خوانده می‌شود نیازی به قفل کردن کشوی توسط پیچ قفل کننده آن نیست. ولی اگر لازم است کولیس را از کار جدا کنید و سپس آنرا بخوانید در آن صورت لازم است قفل شود (شکل ۱۰-۴).



شکل ۱۱-۴- کولیس ورنیه ارتفاع‌سنج

أنواع کولیس

کولیس‌های ورنیه‌دار به لحاظ شکل ظاهری و کاربرد در انواع مختلف ساخته می‌شوند، از جمله :

۱- کولیس ورنیه معمولی : این کولیس استفاده عمومی دارد و برای انواع اندازه‌گیری‌های داخل و خارج به کار گرفته می‌شود؛ که قبلاً به تفصیل شرح داده شد.

۲- کولیس ورنیه ارتفاع سنج : از کولیس ورنیه ارتفاع‌سنج برای اندازه‌گیری ارتفاع انواع قطعات استفاده می‌شود.

ساختمان: این کولیس از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل شده است:

پایه، که معمولاً سنگین‌ترین قسمت آن است، پشت آن را توخالی می‌سازند برای این که اولاً سبک باشد و از نظر اقتصادی نیز ارزان‌تر تمام شود. ثانیاً پرداخت آن راحت‌تر باشد. ثالثاً در اثر کم شدن سطح اتکا، به سطح میزکار یا صفحه صافی نچسبد.

توجه: برای جابه‌جایی کولیس ارتفاع‌سنچ بهتر است آن را از پایه به دست گرفت و جابه‌جا نمود.

✓ پیچ‌های اتصال خطکش به پایه

✓ خطکش که دارای تقسیمات میلی‌متری و اینچی است.

✓ کشوی

✓ خار لقی‌گیر

✓ پیچ‌های تنظیم لقی

✓ پیچ قفل کشوی

✓ ورنیه‌ها

✓ پیچ‌های اتصال ورنیه به خطکش

✓ شاخک اندازه‌گیری، که معمولاً سر آن سخت‌کاری می‌شود تا در برابر سایش مقاوم گردد.

✓ بست اتصال شاخک اندازه‌گیری به زبانه سر کشوی


✓ خار بست شاخک

✓ پیچ محکم کننده شاخک اندازه‌گیری

✓ مکانیزم تنظیم مقادیر کم: برای تنظیم مقادیر کم روی کولیس لازم است پیچ قفل این مکانیزم را سفت و پیچ کشوی را شل

کنیم. سپس با چرخاندن مهره واسط بین کشوی و مکانیزم فوق مقادیر کم را جدا نماییم.

✓ محدود کننده حرکت کشوی

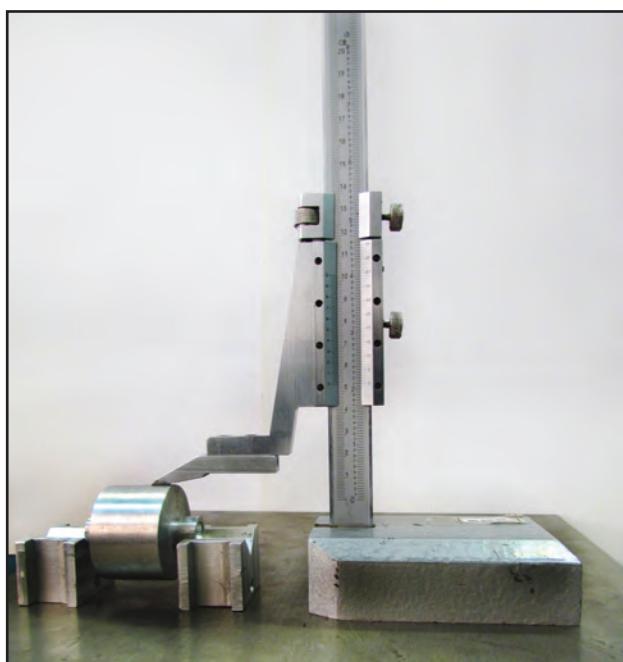

شکل ۱۲-۴- کاربرد کولیس ورنیه ارتفاع‌سنچ

توجه:

* گفتنی است اجزای فوق ممکن است در روی همه

کولیس‌ها وجود نداشته باشد.

* قابلیت تفکیک، گستره اندازه‌گیری، جنس، نحوه

درجه‌بندی و نحوه خواندن آن مانند کولیس ورنیه معمولی است،


که قبلاً به تفصیل شرح داده شده است. شکل (۱۲-۴) نمونه‌ای

از کاربرد کولیس ورنیه ارتفاع‌سنچ را نشان می‌دهد.



۳- کولیس ورنیه عمقسنج:

از این کولیس برای اندازه‌گیری عمق قطعات مختلف استفاده می‌شود (شکل ۱۳-۴).

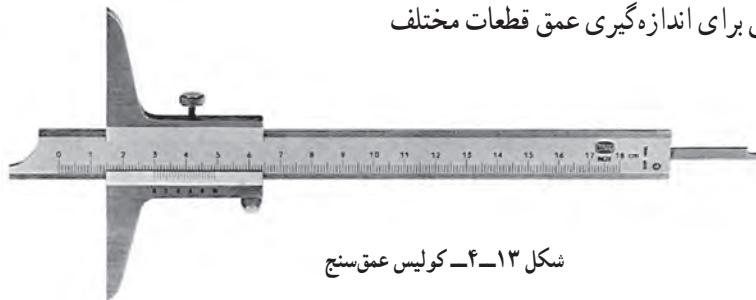

شکل ۱۳-۴- کولیس عمقسنج

ساخته‌مان: این کولیس از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

✓ خط کش مدرج با تقسیمات میلی‌متری و اینچی

✓ پایه متصل به کشوی که محل استقرار کولیس روی قطعه و موضع مورد اندازه‌گیری است.

✓ کشوی

✓ خار لقی‌گیر

✓ پیچ‌های تنظیم لقی

✓ پیچ قفل کشوی

✓ شستی محرک کشوی

✓ ورنیه‌ها

✓ پیچ‌های اتصال ورنیه‌ها به کشوی

✓ مکانیزم تنظیم مقادیر کوچک

✓ خار لقی‌گیر

✓ پیچ‌های تنظیم لقی


توجه

* گفتنی است مکانیزم تنظیم مقادیر

کوچک روی همه کولیس‌ها پیش‌بینی نشده است.

* قابلیت تفکیک، گستره اندازه‌گیری،

جنس، نحوه درجه‌بندی و نحوه خواندن آن مانند کولیس ورنیه معمولی می‌باشد که قبلًا به تفصیل شرح داده شده است. شکل (۱۴-۴) نمونه‌ای از کاربرد کولیس ورنیه عمقسنج را نشان می‌دهد.

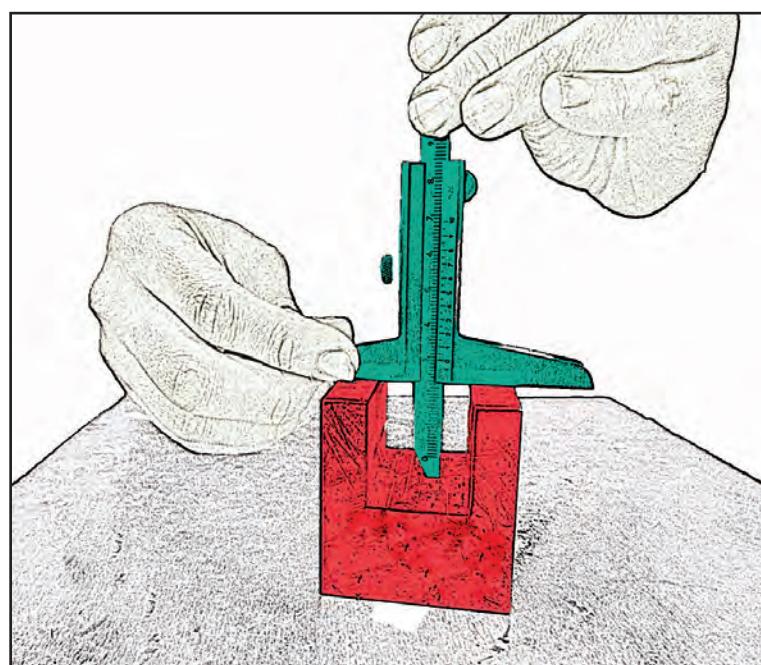

شکل ۱۴-۴- کاربرد کولیس ورنیه عمقسنج

علاوه بر کولیس ورنیه‌هایی که به تفصیل شرح داده شد، انواع دیگری نیز ساخته شده که در جدول ۴-۶ آمده است.


جدول ۴-۶ - انواع کولیس

ردیف	نام	شکل	شرح
۱	کولیس با فک‌گردان		سر فک ثابت آن نیم کره است که می‌تواند حول سر خط‌کش بچرخد و تحت زاویه قرار گیرد. به این وسیله می‌توان فواصل محوری سوراخ‌ها، که نسبت بهم تحت زاویه قرار دارند را اندازه گرفت.
۲	کولیس با فک کشوی		فک ثابت این کولیس نسبت به فک متحرک آن بلندتر است و بر حسب مورد می‌توان این فک را در جهت عمودی و محل خودش جابه‌جا نمود. به دلیل این ویژگی از آن می‌توان برای اندازه‌گیری فاصله پلها و محور تا محور سوراخ‌های غیر همسطح استفاده نمود.
۳	کولیس اندازه‌گیر عمق جای خار		همان‌طوری که از نامش پیداست با زبانه‌ای که در وسط آن پیش‌بینی شده است می‌توان عمق جای خار روی محورهای را با این کولیس اندازه گرفت.
۴	کولیس با فک‌میله‌ای		فک‌های این کولیس به صورت میله‌ای است و می‌توان با آن فاصله محور تا محور سوراخ‌ها را اندازه گرفت.
۵	کولیس با فک‌پهن		فک‌های این کولیس پهن است و می‌توان از آن‌ها برای اندازه‌گیری اجسام انعطاف‌پذیر مانند اسفنج و لاستیک استفاده نمود.
۶	کولیس چرخ دنده		این کولیس دارای دو کولیس افقی و عمودی به صورت عمود بر هم است که روی کولیس عمودی مقدار ارتفاع تنظیم و از روی کولیس افقی مقدار ضخامت خطی دندانه چرخ دنده روی دایره گام خوانده می‌شود.



ردیف	نام	شکل	شرح
۷	کولیس فک چافویی		شاخصهای ثابت و متحرک این کولیس چافویی است و فکهای ثابت و متحرک آن عumo لا بلندتر از حد معمول است. از این کولیس می‌توان برای اندازه‌گیری فاصله محوری سوراخ‌ها، شیارهای باریک، ... و سایر مواردی که با کولیس معمولی انجام می‌شود استفاده نمود.
۸	کولیس اندازه‌گیر شیارهای داخلی		فکهای ثابت این کولیس به سمت خارج است و توسط آن می‌توان قطر شیارهای داخلی را اندازه‌گرفت.
۹	کولیس با فکهای نُک تیز		مطابق شکل نُک فکهای این کولیس تیز است و از آن برای اندازه‌گیری فاصله محور تا محور سوراخ‌های ریز و ... استفاده می‌شود.
۱۰	کولیس لب‌بریده		از این کولیس برای اندازه‌گیری عمق سوراخ‌های غیرقابل دسترس استفاده می‌شود.

کولیس ساعتی (عقربه‌دار): این نوع کولیس‌ها بر اساس دندۀ شانه‌ای، چرخ‌دنده، عقره و صفحه مدرج کار می‌کنند و با توجه به بزرگ‌نمایی، که از مشخصات بارز اندازه‌گیرهای ساعتی است، کار کردن با آن‌ها ساده، خطای چشمی کم و در مقابل تغییر اندازه، حساس‌اند. این نوع وسایل در مقابل ضربه آسیب‌پذیر هستند. کولیس‌های ساعتی عumo لا با قابلیت تفکیک $1/0.05$ ، 0.02 ، 0.05 میلی‌متر و $1/0.001$ اینچ طراحی و ساخته می‌شوند و این ارقام به مشخصات دندۀ شانه‌ای، چرخ‌دنده و تعداد تقسیمات صفحه مدرج بستگی دارد. بر خلاف کولیس‌های ورنیه‌دار که در روی یک کولیس هر دو تقسیمات میلی‌متری و اینچی در روی یک کولیس قرار دارد، کولیس‌های ساعتی فقط می‌توانند دارای یک تقسیم‌بندی روی یک کولیس باشند. (میلی‌متری یا اینچی) (شکل ۱۵-۴).

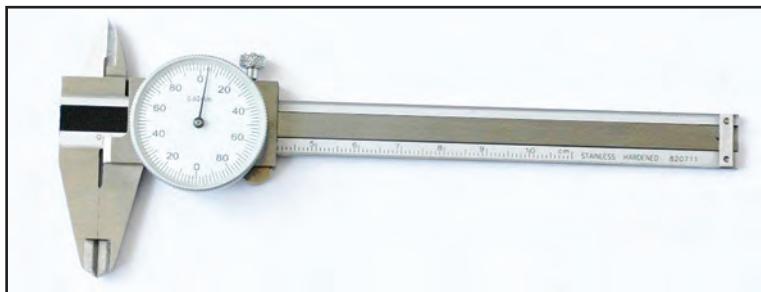

شکل ۱۵-۴- کولیس ساعتی

ساخته‌مان: این نوع کولیس‌ها از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌اند :

- ✓ خطکش با تقسیمات میلی‌متری یا اینچی که معمولاً قابلیت تفکیک قسمت میلی‌متری آنها mm ۱ و در کولیس‌های اینچی ۱۰ اینچ می‌باشند.

✓ فک ثابت، که از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده است.

✓ فک متحرک، این فک نیز از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده است.

توجه:

* از فک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های خارجی استفاده می‌شود.

* بهتر است در اندازه‌گیری‌های عمومی از قسمت تخت فک‌ها استفاده شود.

* از قسمت چاقویی کولیس صرفاً برای اندازه‌گیری گلویی‌ها و شیارهای باریک استفاده شود.

✓ شاخک ثابت که با خطکش یک‌پارچه است.

✓ شاخک متحرک که با کشوی یک‌پارچه است.

توجه: از شاخک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های داخلی استفاده می‌شود.

✓ کشوی

✓ پیچ قفل کشوی

✓ خار لقی گیر

✓ پیچ قفل مجموعه طوقه و صفحه مدرج

✓ پیچ‌های تنظیم لقی بین کشوی و خطکش

✓ صفحه مدرج، که روی کشوی نصب می‌شود.

✓ عقربه، که با جایه‌جایی کشوی حرکت می‌کند.

✓ طوقه متحرک، که صفحه مدرج ساعت به آن متصل است.

توجه: قبل از استفاده از کولیس ساعتی باید آن را کاملاً بیندیم، پیچ قفل طوقه را شل کنیم و با چرخاندن طوقه، صفر صفحه

مدرج را زیر عقربه می‌آوریم و سپس طوقه را قفل می‌کنیم.

✓ دندۀ شانه‌ای که در سراسر طول خطکش قرار دارد و بهوسیله پیچ به خطکش متصل شده است.

✓ چرخ دندۀ‌ها

✓ اجزای آبندی



✓ اجزای اتصال

✓ شستی محرک کشوی (که معمولاً به صورت غلطک آج دار در نظر گرفته شده و حول محورش می‌چرخد)

✓ زبانه عمق‌سنج

✓ محدودکننده حرکت کشوی (استاپ کشوی)

نحوه درجه‌بندی

الف) کولیس ساعتی میلی‌متری


۱- کولیس ساعتی با قابلیت تفکیک $1/1 mm^{\circ}$

◀ صفحه بزرگ این کولیس 10° قسمتی است.

◀ هر واحد آن نشان دهنده $mm^{\circ}/1$ است.

◀ هر دور صفحه ساعت معادل $10^{\circ} mm$ است.

$$0/1 \times 100 = 10 mm^{\circ}$$

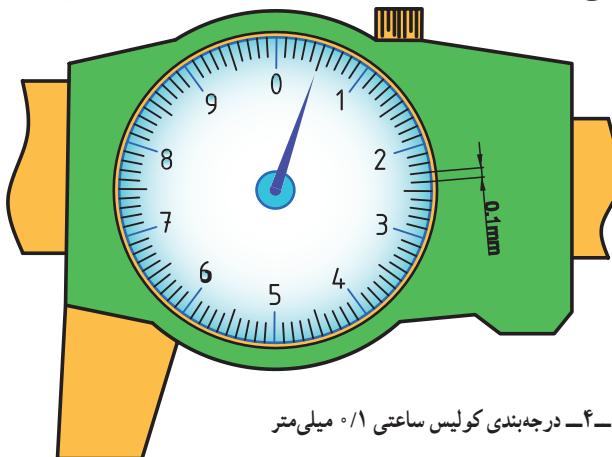

شکل ۱۶-۴- درجه‌بندی کولیس ساعتی $1/1 mm^{\circ}$ میلی‌متر

روش خواندن: هر تقسیم روی صفحه مدرج این کولیس معادل $10 mm^{\circ}$ است. بنابراین اندازه‌های $1/1 mm^{\circ}$ میلی‌متر تاریم از روی صفحه مدرج خوانده می‌شود. خط کش کولیس نیز دارای تقسیمات یک میلی‌متری است که اندازه مورد نظر از محل تطابق لبه کشوی با خطکش خوانده می‌شود.

مثال

در یک کولیس ساعتی با مشخصات $mm^{\circ}/1-150$ ، لبه کشوی کولیس بعد از اندازه 40° میلی‌متر خطکش قرار دارد و عقره کولیس نیز روی هشتمنی فاصله بعد از رقم صفر صفحه مدرج قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد؟

$$40 mm^{\circ}$$

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود.

$$8 \times 0/1 = 0/8 mm^{\circ}$$

مقداری که از روی صفحه مدرج خوانده می‌شود.

$$40 \times 0/8 = 40/8 mm^{\circ}$$

مقداری که کولیس ساعتی نشان می‌دهد.


۲- کولیس ساعتی با قابلیت تغذیه $5\text{ mm} / ۰\text{ }%$

صفحه مدرج این کولیس 100° قسمتی است.

هر واحد آن نشان دهنده $5\text{ mm} / ۰\text{ }%$ است.

$$۰\text{ }% \times 100 = 5\text{ mm}$$

هر دور صفحه ساعت معادل 5 mm می باشد.

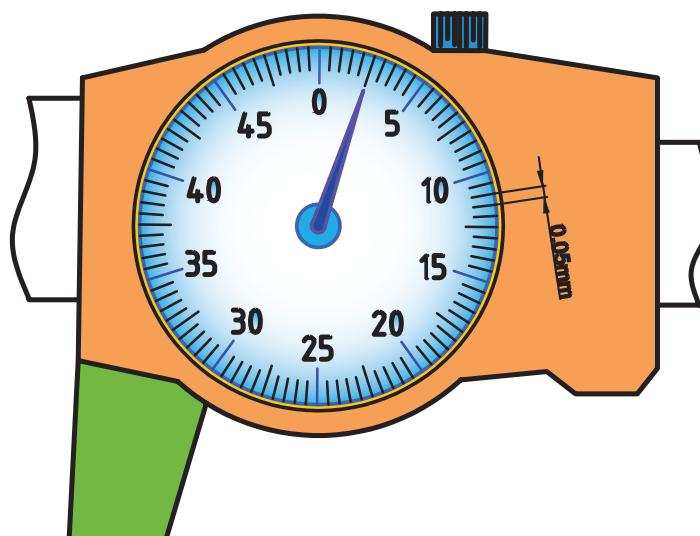

شکل ۱۷-۴- درجه بندی کولیس ساعتی $5\text{ mm} / ۰\text{ }%$

روش خواندن: هر تقسیم روی صفحه مدرج این کولیس معادل $5\text{ mm} / ۰\text{ }%$ است. بنابراین، اندازه های $5\text{ mm} / ۰\text{ }%$ تا رقم 5 mm از روی صفحه مدرج خوانده می شود. خط کش کولیس نیز دارای تقسیمات یک میلی متری است، که اندازه مورد نظر از محل تطابق لبه کشوی با خط کش خوانده می شود.

مثال

در یک کولیس ساعتی با مشخصات $(5-120^{\circ}) / ۰\text{ }%$ لبه کشوی کولیس بعد از اندازه 15 mm قرار دارد و عقریه کولیس نیز روی سیزدهمین فاصله بعد از رقم صفر صفحه مدرج قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی متر نشان می دهد؟

15 mm

مقداری که از روی خط کش خوانده می شود.

$$13 \times 0.5 = 6.5\text{ mm}$$

مقداری که از روی صفحه مدرج خوانده می شود.

$$15 + 6.5 = 21.5\text{ mm}$$

مقداری که کولیس ساعتی نشان می دهد.




۳- کولیس ساعتی با قابلیت تفکیک 2 mm ٪

﴿صفحه مدرج این کولیس 100° قسمتی است.

﴿هر واحد آن نشان دهنده 2 mm ٪ است.

$0.02 \times 100 = 2\text{ mm}$ ﴿هر دور صفحه ساعت معادل 2 mm است.

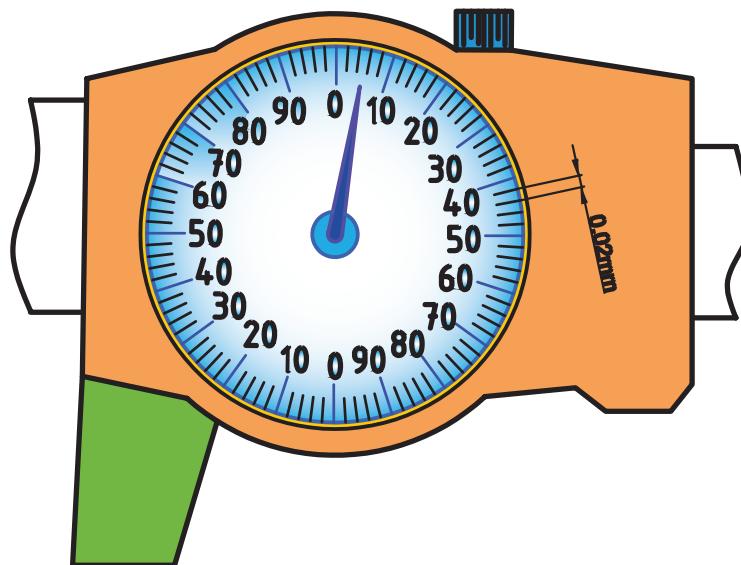

شکل ۱۸-۴- درج بندی کولیس ساعتی 2 mm ٪ میلی متر

روش خواندن: هر تقسیم روی صفحه مدرج این کولیس معادل 2 mm ٪ است. بنابراین، اندازه های 2 mm ٪ تا رقم 2 از روی صفحه مدرج خوانده می شود. خط کش کولیس نیز دارای تقسیمات یک میلی متری است و اندازه مورد نظر از محل تطابق لبه کشوی با خط کش خوانده می شود.

مثال

در یک کولیس ساعتی با مشخصات $mm (200\% / 2)$ لبه کشوی کولیس بعد از رقم 127 mm از خط کش قرار گرفته است و عرقه کولیس نیز روی فاصله بعد از عدد 80° سمت چپ صفحه مدرج قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی متر نشان می دهد؟

127 mm

مقداری که از روی خط کش خوانده می شود.

$$0.02 + (2 \times 0.02) = 0.084\text{ mm}$$

مقداری که از روی صفحه مدرج خوانده می شود.

$$127 + 0.084 = 127.084\text{ mm}$$

مقداری که کولیس ساعتی نشان می دهد.


۴- کولیس ساعتی با قابلیت تغییک ۱ mm ٪

﴿صفحه مدرج این کولیس ۲۰° ٪ قسمتی است.

﴿هر واحد آن نشان دهنده ۱ mm ٪ است.

$$٪ ۱ \times ۲۰ = ۲\text{mm}$$

﴿هر دور صفحه ساعت معادل ۲ mm است.

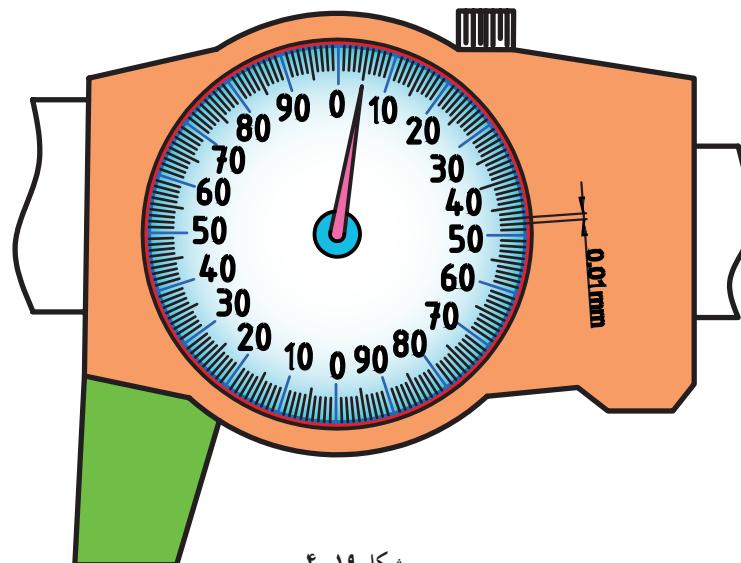

شکل ۴-۱۹

روش خواندن: هر تقسیم روی صفحه مدرج این کولیس معادل ۱ mm ٪ است. بنابراین، اندازه های ۱ mm ٪ از روی صفحه مدرج خوانده می شود. خطکش کولیس نیز دارای تقسیمات یک میلی متری است و اندازه مورد نظر از محل تطابق لبه کشوی با خطکش خوانده می شود.

مثال

در یک کولیس ساعتی با مشخصات mm (۱-۱۵۰) ٪ لبه کشوی کولیس بعد از رقم ۳۴ mm از خطکش قرار گرفته است و عرقه کولیس نیز روی چهار فاصله بعد از عدد ۷ صفحه مدرج قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی متر نشان می دهد؟

۳۴ mm

مقداری که از روی خطکش خوانده می شود.

$۷۰ \times ٪ ۱ = ٪ ۷۰ \text{ mm}$

مقداری که از روی صفحه مدرج خوانده می شود.

$۴ \times ٪ ۱ = ٪ ۰۴ \text{ mm}$

مقداری که کولیس ساعتی نشان می دهد.

$$۳۴ + ٪ ۷۰ + ٪ ۰۴ = ۳۴/۷۴ \text{ mm}$$

آزمون های

ب) کولیس ساعتی اینچی


۱- کولیس ساعتی با قابلیت تغییریک 1 inch

«صفحه بزرگ این کولیس 100° قسمتی است.

«هر واحد آن نشان دهنده 1 inch است.

«هر دور صفحه ساعت معادل 1 inch است.

$$100 \times 0.01 = 0.1 \text{ inch}$$

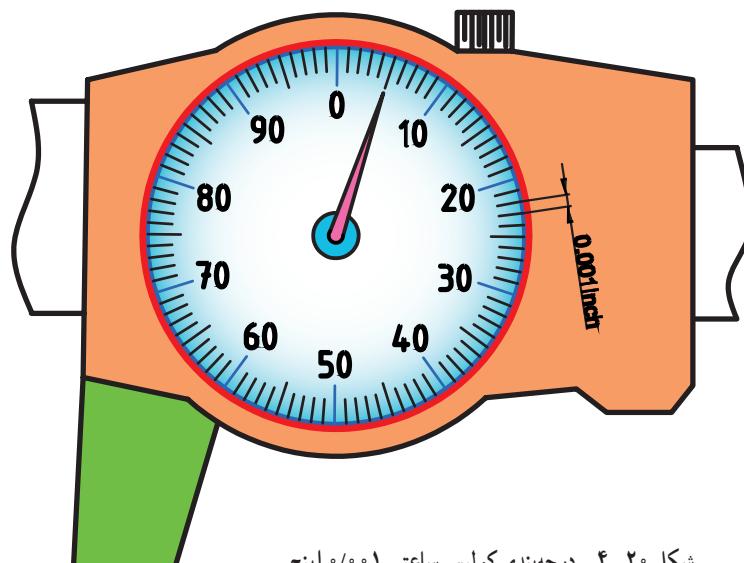

شکل ۲۰-۴- درجه‌بندی کولیس ساعتی 100° اینچ

روش خواندن: هر تقسیم روی صفحه مدرج این کولیس معادل 1 inch 100° است. بنابراین، اندازه‌های 1 inch 100° از روی صفحه مدرج خوانده می‌شود. خطکش کولیس نیز دارای تقسیمات 1 inch 10° است و اندازه مورد نظر از محل تطابق لبه کشوی با خطکش خوانده می‌شود.

مثال

در یک کولیس ساعتی با مشخصات $1-6\text{ inch}$ لبه کشوی کولیس بعد از رقم 5 inch قرار گرفته است و عقره کولیس نیز روی هشت فاصله بعد از عدد صفر صفحه مدرج قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب اینچ نشان می‌دهد؟

5 inch

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود.

$$8 \times 0.01 = 0.08\text{ inch}$$

$$8 \times 0.01 = 0.08\text{ inch}$$

مقداری که کولیس نشان می‌دهد.

بیشتر انواع کولیس‌هایی که قبل شرح داده شد به صورت ساعتی نیز ساخته می‌شوند.

۲- کولیس دیجیتالی:

سیستم عملکرد این کولیس‌ها الکترونیکی است. این کولیس‌ها در مقابل ضربه آسیب‌پذیر و در برابر تغییر اندازه حساس‌اند، کار کردن با آن‌ها آسان است و به مهارت خاصی نیاز ندارد، هر دو سیستم میلی‌متری و اینچی روی یک کولیس پیش‌بینی شده است. دقیق این کولیس‌ها در سیستم میلی‌متری $1\text{ mm} \pm 0.01\text{ mm}$ و در سیستم اینچی $1\text{ inch} \pm 0.001\text{ inch}$ است.



شکل ۴-۲۱- کولیس دیجیتالی

قسمت‌های مختلف این کولیس‌ها عبارت‌اند از:

✓ خط کش با تقسیمات میلی‌متری و اینچی

✓ فک ثابت

✓ فک متحرک

✓ شاخک ثابت

✓ شاخک متحرک

✓ کشوی

✓ پیچ قفل کشویی

✓ شستی محرك کشوی (که معمولاً به صورت غلطک آج دار با محور هرز گرد است).

✓ صفحه نمایش گر: این صفحه مقدار اندازه را بر حسب میلی‌متر یا اینچ نشان می‌دهد.

✓ قاب صفحه نمایش گر، که در روی آن کلیدها پیش‌بینی شده است.

✓ کلید mm/inch: از این کلید برای مشخص نمودن سیستم اندازه‌گیری (میلی‌متر یا اینچ) استفاده می‌شود.

✓ کلید OFF/ON: از این کلید برای خاموش و روشن کردن کولیس استفاده می‌شود.

✓ کلید ZERO: برای صفر کردن ارقام نشان داده شده روی صفحه نمایش گر استفاده می‌شود. گفتنی است که اعداد در

حافظه کولیس ذخیره می‌گردد و با تغییر موقعیت کشوی، مقادیر بیشتر و یا کمتر نسبت به اندازه ذخیره شده، به صورت مثبت یا منفی در روی نمایش گر نشان داده می‌شوند.

✓ کلید HOLD: در مواقعي که بخواهیم اندازه در حافظه ذخیره شده و روی صفحه نمایش گر کولیس ثابت باقی بماند و با

تغییر و جابه‌جایی کشوی تغییری در اندازه ایجاد نگردد از این کلید استفاده می‌شود.

✓ زبانه عمق سنج

✓ محدود کننده حرکت کشوی (استاپ کشوی)


✓ دندۀ شانه‌ای

✓ بُرد الکترونیکی

✓ پیچ‌های اتصال

✓ بعض‌اً این کولیس‌ها می‌توانند توسط کابل مخصوص به چاپگر متصل شده و اندازه‌ها را چاپ نمایند.



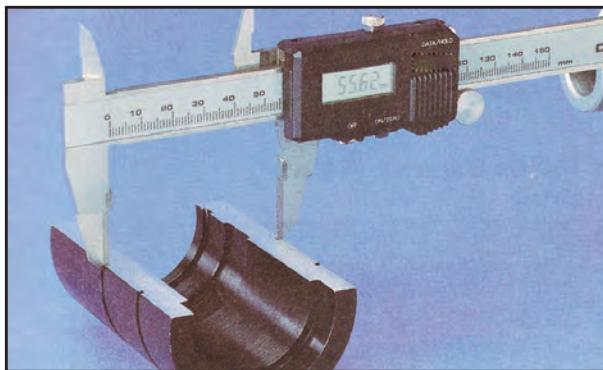

شکل ۲۲-۴— اندازه‌گیری با کولیس دیجیتالی

روش خواندن: در این نوع کولیس‌ها مقدار اندازه به صورت ترکیبی از اعداد صحیح و اعشاری از روی صفحه نمایش گر کولیس برحسب میلی‌متر و یا اینچ خوانده می‌شود (شکل ۲۲-۴).

انواع کولیس‌ها به صورت دیجیتالی نیز ساخته می‌شوند.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱— از سفت کردن زیاد پیچ قفل کشوی کولیس‌ها جداً خودداری شود.
- ۲— در هنگام استفاده از انواع کولیس دقیق شود تا پیچ‌های محدود کننده حرکت کشوی آن شُل نباشد.
- ۳— از بیرون آوردن کشوی کولیس‌ها از روی خطکش جداً خودداری شود.
- ۴— نظر به این‌که وسایل اندازه‌گیری دیجیتالی و ساعتی در برابر ضربه بسیار آسیب‌پذیرند، از هر گونه ضربه زدن به آن‌ها جداً خودداری شود.
- ۵— در هنگام بایگانی و سایل اندازه‌گیری، آن‌ها را در جعبه سربسته و بدون نفوذ گرد و غبار نگهداری کنید.
- ۶— در استفاده از کولیس‌های دیجیتالی دقیق شود تا باتری آن شارژ باشد.
- ۷— در استفاده از کولیس، ارتفاع سنج آن را از پایه بگیرید و جابه‌جا کنید و از گرفتن خطکش یا کشوی آن برای جابه‌جا نمودن جداً خودداری شود.
- ۸— با توجه به این‌که بعضی کولیس‌های عمق سنج قادر محدود کننده حرکت کشوی هستند، هنگام استفاده مواظب باشید تا کشوی از روی خطکش بیرون نیاید.
- ۹— از اندازه‌گیری قطعات روی دستگاه‌های در حال کار جداً خودداری شود.
- ۱۰— برای تنظیم لقی بین کشوی و خطکش از خار برنجی استفاده شده است، بنابراین، قبل از استفاده از وجود خار برنجی اطمینان حاصل نمایند.
- ۱۱— در هنگام اندازه‌گیری با کولیس ارتفاع سنج صرفاً از قسمت نُک شاخک اندازه‌گیری که معمولاً سخت کاری نیز شده است استفاده شود.
- ۱۲— از وارد کردن فشار زیاد به فک‌های کولیس خودداری شود.
- ۱۳— در هنگام اندازه‌گیری دقیق شود تا قطعه کار در قسمت پله‌ای فک‌ها قرار نگیرد.
- ۱۴— از لبهٔ چاقویی فک‌ها برای اندازه‌گیری گلوبی‌ها استفاده شود.



- ۱- با ترسیم شکل یک کولیس ورنیه دار معمولی، قسمت‌های مختلف آن را مشخص کنید.
- ۲- به چه منظوری از خار تخت برجی در کولیس‌ها استفاده می‌شود؟
- ۳- مکانیزم عمل کولیس‌های ورنیه دار را بنویسید.
- ۴- کولیس‌های ورنیه دار بر چه اساسی درجه‌بندی می‌شوند؟
- ۵- قابلیت تفکیک کولیس‌های ورنیه دار میلی‌متری و اینچی چه قدر است؟
- ۶- ورنیه کدام دسته از کولیس‌ها قابل تنظیم است؟ روش تنظیم آن را شرح دهید.
- ۷- قابلیت تفکیک کولیس ورنیه 1 mm بیشتر است یا کولیس ورنیه $\frac{1}{128}$ اینچ؟ چرا؟
- ۸- مورد استفاده قسمت چاقویی کولیس ورنیه چیست؟
- ۹- با ترسیم شکل یک کولیس ورنیه عمق سنج، قسمت‌های مختلف آن را مشخص کنید.
- ۱۰- آیا کولیس عمق سنج در اختیار دارای محدود کننده حرکت کشویی است؟
- ۱۱- روش کنترل صفر کولیس عمق سنج را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۱۲- با ترسیم شکل یک کولیس ارتفاع سنج، قسمت‌های مختلف آن را شرح دهید.
- ۱۳- در اندازه‌گیری با ارتفاع سنج، قطعه کار را باید با کدام قسمت شاخص در گیر نمود؟
- ۱۴- چرا پایه کولیس ارتفاع سنج را توخالی می‌سازند؟
- ۱۵- قابلیت تفکیک کولیس ارتفاع سنج 1 mm بیشتر است یا 2 mm ؟ چرا؟
- ۱۶- روش استفاده از مکانیزم تنظیم مقادیر کوچک در کولیس ارتفاع سنج را شرح دهید.
- ۱۷- قابلیت تفکیک کولیس ورنیه عمق سنج میلی‌متری در اختیارتان بیشتر است یا اینچی؟ چرا؟
- ۱۸- با رسم شکل، قسمت‌های مختلف یک کولیس دیجیتالی را نام ببرید.
- ۱۹- روش جدا نمودن اندازه $24/25$ میلی‌متر را روی کولیس دیجیتالی بنویسید.
- ۲۰- روش تنظیم اندازه برای عملیات کنترل روی کولیس دیجیتالی را شرح دهید.
- ۲۱- پیرامون عمر کولیس ورنیه دار، کولیس ساعتی و کولیس دیجیتالی بحث و نتیجه‌گیری کنید. بگویید کدام یک از اجزای این وسایل، تأثیر بیشتری در صحت عملکرد آن دارد؟
- ۲۲- مزایا و معایب کولیس‌های دیجیتالی نسبت به کولیس ورنیه را بنویسید.
- ۲۳- از سه نوع کولیس ورنیه دار، ساعتی، دیجیتالی، کدامیک قبل از استفاده نیاز به آماده‌سازی و تنظیم دارد؟ چرا و چگونه؟
- ۲۴- چنان‌چه در قرائت اندازه از یک کولیس ورنیه هیچ‌بک از خطوط ورنیه بر خطوط خطکشی منطبق نباشد، چگونه اندازه را می‌خوانیم؟
- ۲۵- آیا کولیس ساعتی قبل از استفاده نیاز به تنظیم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ روش کار را شرح دهید.
- ۲۶- آیا کولیس دیجیتالی قبل از استفاده نیاز به تنظیم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ روش کار را شرح دهید.
- ۲۷- روش ذخیره‌سازی و ثابت نمودن اندازه $33/48$ میلی‌متر را روی کولیس دیجیتالی بنویسید.
- ۲۸- موقعیت عقریه و لبه کشوی نسبت به خطکش در کولیس ساعتی در تشییت اندازه $54/68$ را با قابلیت $54/68$ میلی‌متر بنویسید.

فصل

۵

میکرومتر

هدفهای رفتای: فرآگیر در این فصل با ساختمان، نحوه درجه‌بندی روش خواندن، اصول و قواعد اندازه‌گیری میکرومترها و انواع آن‌ها آشنا می‌شود و می‌تواند:

۱- میکرومتر اندازه گیر خارجی را توصیف کند.

۲- نحوه درجه‌بندی میکرومترهای میلی‌متری را شرح دهد.

۳- نحوه درجه‌بندی میکرومترهای اینچی را شرح دهد.

۴- انواع میکرومترها را توصیف کند.

۵- میکرومتر دیجیتالی را شرح دهد.

۶- روش تنظیم صفر میکرومتر را شرح دهد.

۷- اندازه‌های مختلف را از روی میکرومتر بخواند.

عنوانی این فصل چهارشنبه ۸

✓ میکرومتر با مکانیزم پیچ و مهره

✓ میکرومتر دیجیتالی

میکرومتر

ضرورت تولید قطعات با دقت بالا به طراحی و ساخت وسایل اندازه‌گیری با دقتی بیشتر از 2 mm نیاز داشت که در این راستا ژانپالمر فرانسوی میکرومتر را طراحی نمود. مکانیزم عمل این وسیله مکانیکی از نوع پیچ و مهره‌ای است و دقت آن به مقدار گام پیچ و مهره میکرومتر بستگی دارد.

کاربردها: از میکرومترها می‌توان برای اندازه‌گیری‌های داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق‌ها، قطر سیم‌ها و میله‌ها، فاصله شیارها، قطر پیچ‌ها و مهره‌ها، چرخ‌دنده‌ها، قطر تیغه‌فرزها، منه‌ها، قلاویزها و ... استفاده نمود.

شكل و ساختمان



شکل ۱-۵- میکرومتر اندازه‌گیر خارج

مطابق شکل، این میکرومتر از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

۱- قاب کمانی شکل: که بنا به دلایل زیر به‌شکل کمانی ساخته می‌شود :

- ✓ افزایش قطر کارگیری
 - ✓ افزایش استحکام
 - ✓ خوش‌دست شدن
 - ✓ مقاوم شدن در برابر تغییر شکل
- ضمناً قاب میکرومتر با گستره اندازه‌گیری بالا را، به صورت سوراخ دار می‌سازند، برای این‌که :
- ✓ وزن آن کاهش پیدا کند.
 - ✓ استحکام آن افزایش پیدا کند.
 - ✓ قیمت آن کم شود.

✓ حرارت انتقالی ناشی از به‌دست گرفتن، بهتر انتقال پیدا کند.

۲- پلاک مشخصات: که از آن برای درج مشخصات میکرومتر از قبیل قابلیت تفکیک، گستره اندازه‌گیری، نام کارخانه سازنده، مارک تجاری و ... استفاده می‌شود.

۳- فک ثابت: که در خصوص میکرومتر، برای افراد راست‌دست در سمت چپ و در خصوص میکرومتر مخصوص افراد چپ‌دست در سمت راست آن قرار دارد.

۴- فک متحرک: شایسته است یادآوری شود که سطوح کاری فک‌ها را، برای مقاوم نمودن در برابر سایش، سخت کاری می‌کنند.

۵- قفل: که با مکانیزم اهرمی یا پیچی است.

۶- استوانه مدرج ثابت (خلاف ثابت یا پوسته ثابت): که معمولاً در میکرومترهای میلی‌متری دارای تقسیمات 1 mm و $1/5\text{ mm}$ و در میکرومترهای اینچی دارای تقسیمات $1/16\text{ inch}$ و $25/100\text{ inch}$ است.



۷- استوانه مدرج متحرک (خلاف متحرک یا پوسته متحرک): که دارای تقسیمات کوچک‌تر نسبت به استوانه ثابت


است. ضمناً قسمت انتهای آن آج دار بوده که برای بدست گرفتن است.

۸- دسته جفجه

۹- سیستم جفجه: برخلاف کولیس‌های ورنیه‌دار که نیروی وارد از طرف فک‌ها به قطعه کار تحت کنترل نبود، در

میکرومترها نیروی وارد بر فک‌ها و قطعه کار با سیستم جفجه، تحت کنترل درآمده است. به این معنی که نیروی وارد بر قطعه کار به حد مشخصی که رسید دسته جفجه به صورت هرز می‌چرخد.

یکی از متدالوئن سیستم‌های جفجه، سیستم پنجه‌ای (کوپلینگ) است. این سیستم مجهز به دو صفحه دندانه‌دار (کوپلینگ) و فن مارپیچ مطابق شکل است و همیشه دو کوپلینگ با هم دیگر درگیر هستند، با چرخاندن دسته جفجه فک متحرک حرکت کرده و پس از ماس شدن بر قطعه کار و فشرده شدن فن، سیستم به صورت هرز می‌چرخد. به این ترتیب نیروی وارد بر قطعه کار از طرف استفاده‌کنندگان مختلف یکسان خواهد بود (شکل ۲-۵).

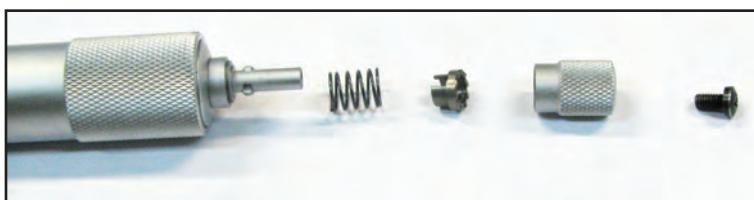

شکل ۲-۵- سیستم جفجه

گفتنی است سیستم‌های جفجه با مکانیزم‌های ساقمه‌ای و پینی نیز طراحی و ساخته شده است.

توجه: در یک اندازه‌گیری صحیح پس از تماس سطح فک‌ها با قطعه کار، کافی است دسته جفجه سه بار چرخانیده شود.

۱۰- پیچ و مهره: حرکت فکین میکرومتر به وسیله پیچ و مهره که در داخل استوانه ثابت و متحرک میکرومتر قرار دارند انجام

می‌شود. مقدار گام آن‌ها در میکرومترهای میلی‌متری mm^{1/5} و بعضًا mm¹ و در میکرومترهای اینچی inch^{25/100} است.

قابلیت تفکیک و گستره اندازه‌گیری

الف) میکرومترهای میلی‌متری

۱- قابلیت تفکیک: میکرومترهای میلی‌متری معمولاً با قابلیت تفکیک mm¹, mm^{0.5}, mm^{0.1}, mm^{0.05}, mm^{0.01}.

ساخته می‌شوند.

۲- گستره اندازه‌گیری: میکرومترهای میلی‌متری معمولاً تا گستره اندازه‌گیری mm⁵ ساخته می‌شوند.

میکرومترهای میلی‌متری به لحاظ گستره اندازه‌گیری در سری‌های مختلف مطابق زیر ساخته می‌شوند:

(۲۵-۲۵)mm, (۴۷۵-۵۰)mm, (۷۵-۱۰۰)mm, (۵۰-۷۵)mm, ... , (۴۷۵-۵۰)mm, (۲۵-۵۰)mm

ب) میکرومترهای اینچی

۱- قابلیت تفکیک: میکرومترهای اینچی معمولاً با قابلیت تفکیک inch¹, inch^{0.5}, inch^{0.1}, inch^{0.05}, inch^{0.01}.

ساخته می‌شوند.

۲- گستره اندازه‌گیری: گستره اندازه‌گیری میکرومترهای اینچی به ۲ inch می‌رسد.

میکرومترهای اینچی نیز به لحاظ گستره اندازه‌گیری در سری‌های مختلف مطابق زیر ساخته می‌شوند :

(۰-۱)inch, (۱-۲)inch, (۲-۳)inch, (۳-۴)inch, ..., (۹-۱۰)inch

علل ساخت میکرومترها در سری‌های مختلف عبارت‌اند از :

✓ سرعت اندازه‌گیری افزایش پیدا می‌کند و از اتلاف وقت جلوگیری می‌شود. برای مثال فرض کنیم میکرومتری با گستره اندازه‌گیری mm (۵۰-۰) و گام پیچ و مهره mm /۵ ساخته شده باشد و بخواهیم اندازه ۴۵ mm را با آن جدا کنیم، برای این کار لازم است دسته میکرومتر را ۹۰۰ بار بچرخانیم (دور ۴۵ ÷ ۵ = ۹۰۰) همچنین برای جدا نمودن اندازه ۱۸ inch (دور ۱۸ ÷ ۰۲۵ = ۷۲) بار بچرخانیم. (دور ۰۲۵ ÷ ۰۲۵ = ۷۲) inch دقت اندازه‌گیری بالا می‌رود.

✓ به دلیل کوتاه شدن میله پیچ، استهلاک میکرومتر کاهش پیدا می‌کند.

✓ استفاده کننده، با توجه به اندازه قطعات مورد اندازه‌گیری، میکرومتر با تردیک‌ترین گستره اندازه‌گیری انتخاب کرده و هزینه کمتری را جهت خرید آن پرداخت می‌نماید.

گفتنی است میکرومترهایی با گستره اندازه‌گیری خارج از موارد ذکر شده در بالا نیز ساخته می‌شوند.

درجه بندی: همان‌گونه که قبلًا ذکر شد، میکرومترها بر مبنای مقدار گام پیچ و مهره آن‌ها درجه‌بندی شده‌اند. بنابراین، مبنای دقت آن‌ها مقدار گام پیچ و مهره آن‌هاست. مقدار گام در میکرومترهای میلی‌متری عموماً mm /۵ و بعضًا ۱mm و در میکرومترهای اینچی inch /۰۰۲۵ است. براین اساس، با چرخاندن یک دور کامل دسته جغجغه فاصله بین فکین میکرومتر به اندازه مقدار گام تعییر می‌نماید. مقدار قابلیت تفکیک میکرومترهای میلی‌متری و اینچی را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد :

$$R = \frac{P}{n}$$

که در آن :

P— مقدار گام پیچ و مهره میکرومتر بر حسب میلی‌متر یا اینچ


n— تعداد فواصل استوانه متحرک میکرومتر

R— قابلیت تفکیک میکرومتر بر حسب میلی‌متر یا اینچ

میکرومترها مطابق روش‌های زیر درجه‌بندی می‌شوند :

الف) میکرومترهای میلی‌متری

۱- میکرومتر با قابلیت تفکیک ۱ mm و گام پیچ و مهره mm /۵

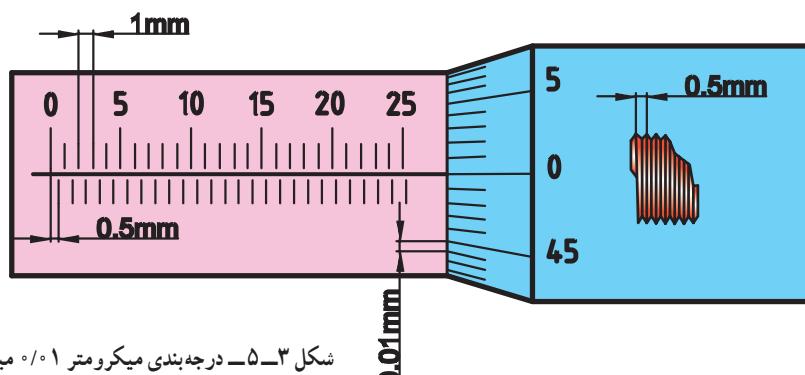

شكل ۳-۵— درجه‌بندی میکرومتر ۱ mm و گام پیچ و مهره mm /۵ میلی‌متر با گام ۰۵ میلی‌متر



مطابق شکل :

- ✓ در قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت تقسیمات یک میلی‌متری پیش‌بینی شده است.
 - ✓ زیر خط صفر، استوانه ثابت تقسیمات $5/0$ میلی‌متری پیش‌بینی شده است. (اختلاف هر خط از پایین با تزدیک‌ترین خط از بالا استوانه متحرک 5° قسمتی است).
 - ✓ هر تقسیم آن نشان دهنده 1 mm است.
 - ✓ هر دور استوانه متحرک معادل 5 mm است.
- همچنین مطابق رابطه میکرومتر می‌توان نوشت :
- $$R = \frac{P}{n} \Rightarrow R = \frac{5}{50} = 0.1\text{ mm}$$


روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در این فصل شرح داده خواهد شد، مطابق

زیر عمل می‌کنیم :

- ✓ در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر، که بر حسب گستره اندازه‌گیری ممکن است $25^{\circ}, 50^{\circ}$ و ... میلی‌متر باشد.
- ✓ شناسایی موقعیت لبه استوانه متحرک (غلاف متحرک) میکرومتر نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت و مشخص کردن اندازه‌های صحیح (مضرب یک میلی‌متر).
- ✓ شناسایی موقعیت لبه استوانه متحرک (غلاف متحرک) میکرومتر نسبت به خطوط پایین خط صفر استوانه ثابت و در صورت وجود اندازه $5/0$ ، مد نظر قرار دادن آن.
- ✓ شناسایی موقعیت خطی از استوانه متحرک (غلاف متحرک) میکرومتر که در امتداد خط صفر استوانه ثابت قرار گرفته و تعیین اندازه اعشاری با ضرایب 1 mm ، توجه داشته باشید هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده 1 mm است.

مثال

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری $mm (25^{\circ}-0)$ و قابلیت تفکیک 1 mm ، لبه استوانه متحرک دقیقاً روی خط چهاردهم (بدون در نظر گرفتن خط صفر) قسمت بالای استوانه ثابت قرار گرفته و خط صفر استوانه متحرک نیز دقیقاً در امتداد خط صفر استوانه ثابت است. مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟

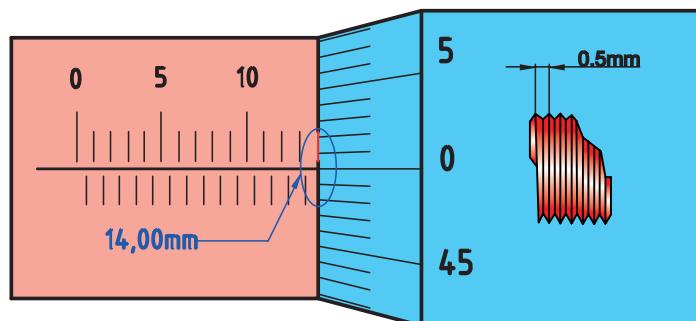


شکل ۴-۵- خواندن میکرومتر 1 mm میلی‌متر

جواب: با توجه به شرایط مذکور، میکرومتر اندازه 14 mm را نشان می‌دهد.

مثال

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری mm (۰-۲۵) و قابلیت تفکیک 0.01 mm ، لبه استوانه متحرک بعد از خط یازدهم (بدون در نظر گرفتن خط صفر) قسمت بالای استوانه ثابت و دقیقاً در امتداد خط نیم پایین قرار گرفته و خط صفر استوانه متحرک نیز در امتداد خط صفر استوانه ثابت است. میکرومتر چه مقداری را نشان می‌دهد؟ (شکل ۵-۵).

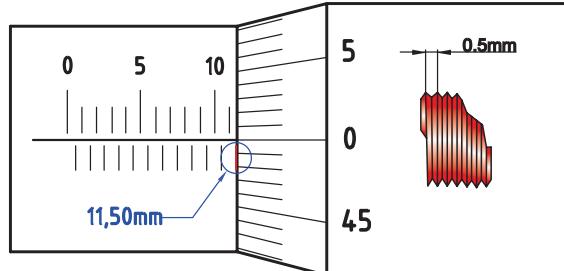

شکل ۵-۵ - خواندن میکرومتر 0.01 mm

$$11\text{ mm}$$

$$+0.5\text{ mm}$$


$$11+0.5=11.5\text{ mm}$$

مقداری که از قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

مقداری که از قسمت پایین خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

مثال

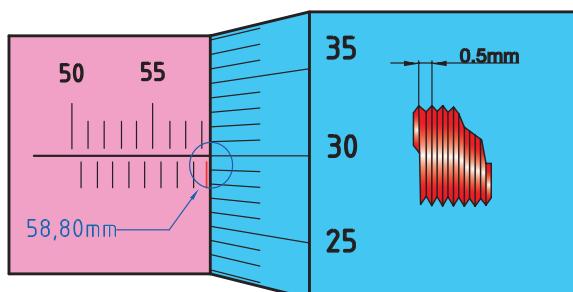

شکل ۵-۶ - خواندن میکرومتر 0.01 mm

$$50\text{ mm}$$

$$+8\text{ mm}$$

$$+0.5\text{ mm}$$

$$+0.3\text{ mm}$$

$$50+8+0.5+0.3=58.8\text{ mm}$$

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری mm (۰-۷۵) و قابلیت تفکیک 0.01 mm ، که مقدار گام پیچ و مهره آن 0.5 mm است لبه استوانه متحرک بعد از خط هشتم (بدون در نظر گرفتن خط صفر) قسمت بالای استوانه ثابت و بعد از خط نیم پایین قرار گرفته و همچنین خط مربوط به عدد 3° استوانه متحرک نیز دقیقاً در امتداد خط صفر استوانه ثابت قرار دارد. مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟

اندازه پایه


مقداری که از قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

مقداری که از قسمت پایین خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

مقداری که از روی استوانه متحرک خوانده می‌شود.

مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

۲- میکرومتر با قابلیت تفکیک 1 mm و گام پیچ و مهره 1 mm

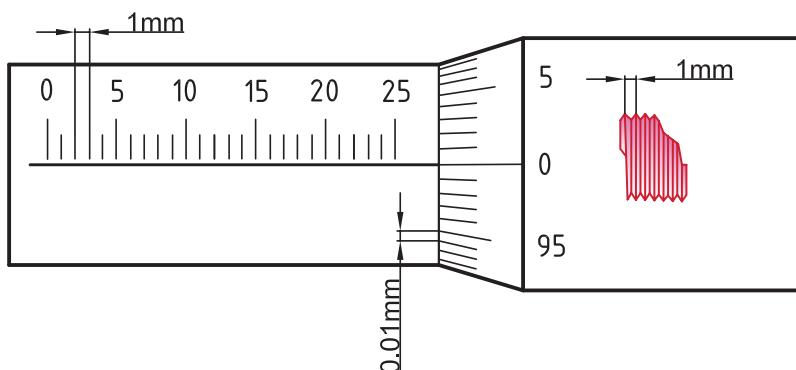

شکل ۷-۵- میکرومتر با قابلیت تفکیک 1 mm و گام ۱ میلی‌متر

- ✓ در قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت تقسیمات ۱ میلی‌متری پیش‌بینی شده است.
- ✓ استوانه متحرک 1° قسمتی است.
- ✓ هر تقسیم آن نشان‌دهنده 1 mm است.
- ✓ هر دور آن معادل 1 mm است.

$$R = \frac{P}{n} \Rightarrow R = \frac{1}{100} = 0.01\text{ mm}$$

همچنین مطابق رابطه میکرومتر می‌توان نوشت :

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد

مطابق زیر عمل می‌کنیم :

- ✓ در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر در صورت وجود
- ✓ خواندن اندازه‌های صحیح، از قسمت بالای استوانه مدرج که مضربی از اندازه یک میلی‌متری هستند.
- ✓ خواندن ارقام اعشاری از روی استوانه متحرک که مضربی از عدد 1 mm است.




در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری $mm (0-25)$ و قابلیت تفکیک 1 mm که مقدار گام پیچ و مهره آن یک میلی‌متر است. لبه استوانه متحرک روی خط 12 استوانه ثابت، و عدد 45 استوانه متحرک دقیقاً در امتداد خط صفر استوانه ثابت قرار دارد. این میکرومتر چه مقداری را نشان می‌دهد؟

مقداری که استوانه ثابت نشان می‌دهد. 12 mm


مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد. $0/45\text{ mm}$

مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد. $12 + 0/45\text{ mm}$

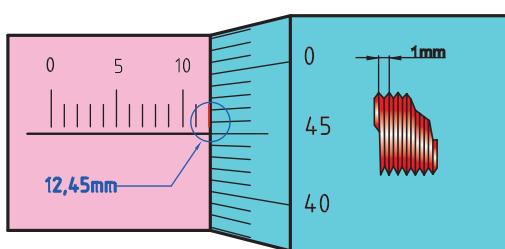

شکل ۸- خواندن میکرومتر 1 mm میلی‌متر

۳ - میکرومتر با قابلیت تفکیک 0.005 mm و گام پیچ و مهره 0.005 mm

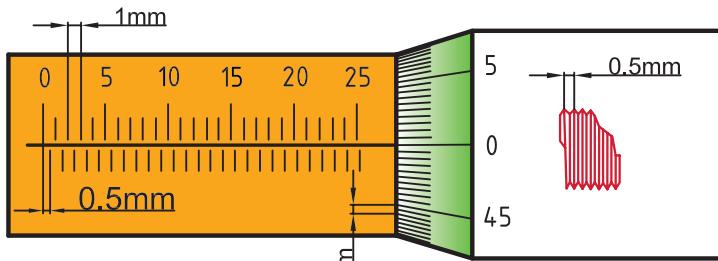

شکل ۹-۵ - درجهبندی میکرومتر با قابلیت تفکیک
و گام 0.005 mm میلی‌متر

- ✓ در قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت تقسیمات 1 mm میلی‌متری پیش‌بینی شده است.
- ✓ زیر خط صفر استوانه ثابت تقسیمات 0.005 mm میلی‌متری پیش‌بینی شده است.
- ✓ استوانه متحرک 100 قسمتی است.
- ✓ هر تقسیم آن نشان‌دهنده 0.005 mm است.
- ✓ هر دور استوانه متحرک معادل 0.005 mm است.

$$R = \frac{P}{n} \Rightarrow R = \frac{0.005}{100} = 0.00005\text{ mm}$$


همچنین مطابق رابطه میکرومتر می‌توان نوشت:

روشن خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطابق زیر عمل می‌کنیم:

- ✓ در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر در صورت وجود
- ✓ خواندن اندازه‌های صحیح، که مضربی از اندازه‌های یک میلی‌متر هستند از قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت
- ✓ خواندن اندازه 0.005 mm از قسمت پایین خط صفر استوانه متحرک در صورت وجود
- ✓ خواندن ارقام اعشاری از روی استوانه متحرک، که مضربی از عدد 0.005 mm است.

مثال

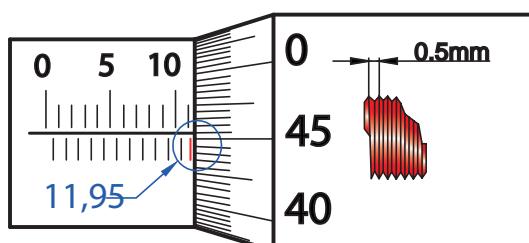


شکل ۱۰-۵ - خواندن میکرومتر 0.005 mm میلی‌متر

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری $0-25\text{ mm}$ و قابلیت تفکیک 0.005 mm ، که مقدار گام پیچ و مهره آن 0.005 mm است، لبه استوانه متحرک کمی جلوتر از خط یازدهم بالای استوانه ثابت و بعد از خط نیم زیر آن قرار دارد در حالی که اولین خط بعد از عدد 45 استوانه متحرک دقیقاً در امتداد خط صفر استوانه ثابت قرار گرفته است. میکرومتر چه مقداری را نشان می‌دهد؟

- مقداری که قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت نشان می‌دهد.
- مقداری که قسمت پایین خط صفر استوانه ثابت نشان می‌دهد.
- مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد.
- مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

۴- میکرومتر با قابلیت تفکیک 1 mm و گام پیچ و مهره $1/5\text{ mm}$

روی این میکرومترها ابتدا تقسیمات $1/10$ میلی‌متر (قبل‌اً شرح داده شد) ایجاد شده با این تفاوت که تقسیمات یک میلی‌متر و نیم میلی‌متر زیر خط صفر استوانه ثابت قرار دارند (شکل ۱۱-۵).

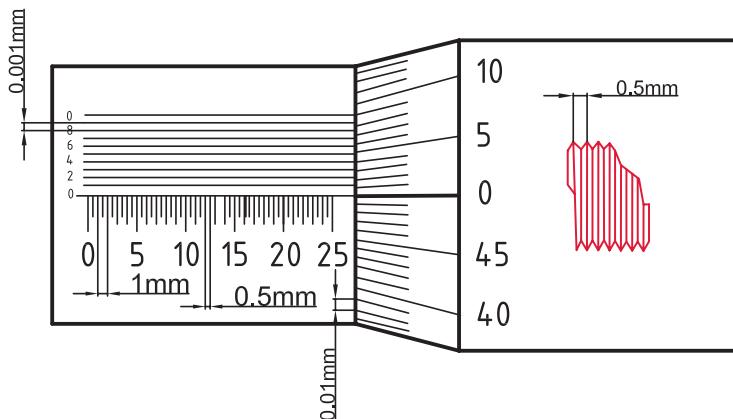

شکل ۱۱-۵- میکرومتر $1/10$ میلی‌متر با گام $1/5$ میلی‌متر

✓ زیر خط صفر استوانه ثابت تقسیمات 1 mm و $1/5\text{ mm}$ پیش‌بینی شده است.

✓ استوانه متحرک 5° قسمتی است.

✓ هر تقسیم نشان دهنده 1 mm است.

✓ هر دور استوانه متحرک معادل $1/5\text{ mm}$ است.

هم‌چنین مطابق رابطه میکرومتر می‌توان نوشت:

$$R = \frac{P}{n} \Rightarrow R = \frac{1/5}{5} = 1\text{ mm}$$

برای ایجاد قابلیت تفکیک 1 mm از روش درجه‌بندی کولیس‌های ورنیه دار استفاده می‌شود. به این ترتیب که مقدار مشخصی از استوانه متحرک انتخاب و روی استوانه ثابت به فواصل مساوی تقسیم می‌شود. برای ایجاد این درجه‌بندی ابتدا خط صفر استوانه متحرک را در امتداد خط صفر استوانه ثابت قرار می‌دهیم و میکرومتر را قفل می‌کنیم. سپس، مقدار مشخصی از استوانه متحرک را انتخاب و روی استوانه ثابت به فواصل مساوی تقسیم می‌کنیم. برای این درجه‌بندی دو طرح مطابق زیر ارائه می‌شود:

جدول ۱-۵- درجه‌بندی میکرومتر $1/10$ mm

عوامل مؤثر بر درجه‌بندی	طرح ۱	طرح ۲
قابلیت تفکیک استوانه متحرک	$1/10$ mm	$1/10$ mm
مقیاس انتخاب شده	$1/9$ mm	$1/9$ mm
تعداد تقسیمات بالای استوانه ثابت	10	10
قابلیت تفکیک استوانه ثابت	$1/9 \div 10 = 0.019$ mm	$1/10 \div 10 = 0.01$ mm
قابلیت تفکیک میکرومتر	$0.1 - 0.09 = 0.01$ mm	$0.2 - 0.19 = 0.01$ mm

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطابق زیر عمل می‌کنیم:

در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر در صورت وجود

خواندن اندازه‌های صحیح، که مضربی از اندازه یک میلی‌متر هستند، از قسمت پایین استوانه ثابت

خواندن اندازه $5/0\text{ mm}$ از قسمت پایین استوانه ثابت در صورت وجود


خواندن ارقام اعشاری 1 mm از روی استوانه متحرک

برای خواندن اندازه‌های 1 mm از خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت استفاده می‌شود به این ترتیب که ابتدا خطی

از ده خط بالای خط صفر استوانه ثابت را، که هم امتداد یکی از خطوط بالای استوانه متحرک است، شناسایی و تعداد فواصل آن را در عدد 1 mm ضرب می‌کنیم که حاصل مقدار اندازه، یک هزار می‌است.

مثال

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری 25 mm و قابلیت تفکیک 1 mm میلی‌متر، که مقدار گام پیچ و مهره آن $5/0\text{ mm}$ است، لبه استوانه متحرک کمی جلوتر از خط چهاردهم و نیم میلی‌متر قسمت پایین استوانه ثابت است. استوانه متحرک نیز مقدار $49/0\text{ mm}$ میلی‌متر را نشان داده. هم‌چنین، یکی از خطوط استوانه متحرک، هم‌امتداد ششمین خط بالای خط صفر استوانه ثابت قرار گرفته است. میکرومتر چه مقداری را نشان می‌دهد؟

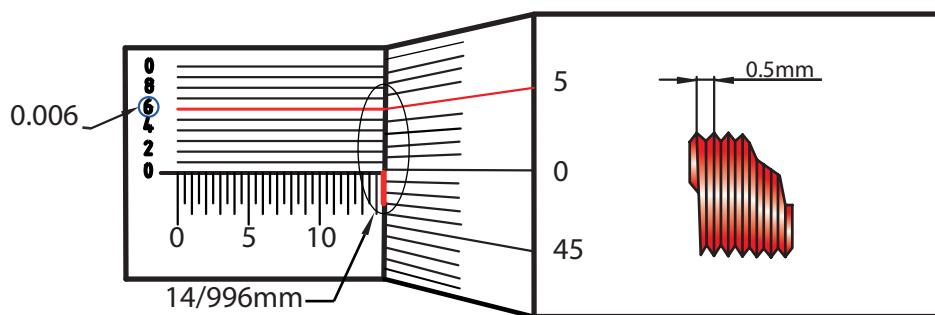

شکل ۱۲-۵ - خواندن میکرومتر 1 mm میلی‌متر

مقداری که قسمت پایین خط صفر استوانه ثابت نشان می‌دهد.


مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد.

مقداری که از قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

$14 + 0/5 + 0/49 + 0/006 = 14/996 \text{ mm}$ مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

ب) میکرومترهای اینچی: درجه‌بندی میکرومترهای اینچی نیز مشابه میکرومترهای میلی‌متری است.

۱- میکرومتر با قابلیت تفکیک $1\text{ mm} = 0.025\text{ inch}$ و گام پیچ و مهره

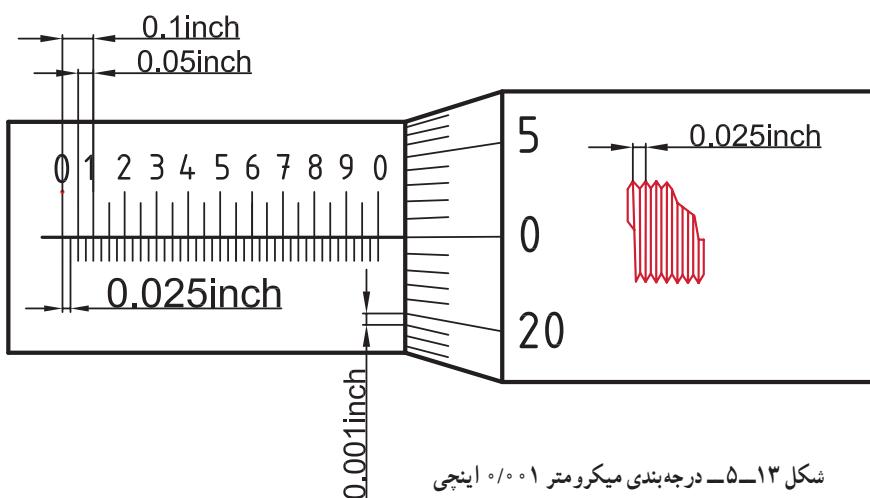

شکل ۱۳-۵- درجه‌بندی میکرومتر $1\text{ mm} = 0.025\text{ inch}$ اینچی

✓ در قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت تقسیمات $1\text{ mm} = 0.025\text{ inch}$ و 0.05 inch پیش‌بینی شده است.

✓ زیر خط صفر استوانه ثابت تقسیمات $25\text{ mm} = 1\text{ inch}$ اینچ پیش‌بینی شده است.

✓ استوانه متحرک 25 قسمتی است.

✓ هر تقسیم آن نشان‌دهنده $1\text{ mm} = 0.025\text{ inch}$ است.

✓ هر دور استوانه متحرک معادل $25\text{ mm} = 1\text{ inch}$ است.

$$R = \frac{P}{n} \Rightarrow R = \frac{0.025}{25} = 0.001\text{ mm}$$

$$R = \frac{0.025}{25} = 0.001\text{ mm}$$

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطلوب زیر عمل می‌کنیم:

در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر در صورت وجود


شناسایی موقعیت لبه استوانه متحرک میکرومتر نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، و مشخص کردن اندازه‌های 0.1 mm

شناسایی موقعیت لبه استوانه متحرک میکرومتر نسبت به خطوط پایین خط صفر استوانه ثابت، و در صورت وجود اندازه‌های 0.25 mm ، مد نظر قرار دادن آن

برای خواندن ارقام اعشاری 0.001 mm از روی استوانه متحرک، که مضری از عدد 0.001 mm هستند، استفاده می‌شود.

مثال

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری $1\text{--}0\text{--}0\text{--}1\text{ inch}$ و قابلیت تفکیک 0.0001 inch ، لبه استوانه متحرک کمی جلوتر از خط پنجم (بدون در نظر گرفتن خط صفر) قسمت بالای استوانه ثابت و جلوتر از خط سوم پایین قرار گرفته و خط بیستم استوانه متحرک نیز دقیقاً در امتداد خط صفر استوانه ثابت قرار دارد. این میکرومتر چه مقداری را بر حسب اینچ نشان می‌دهد؟

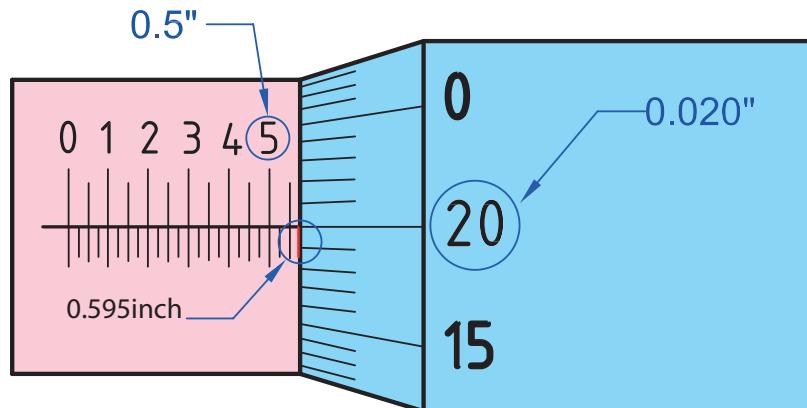

شکل ۱۴-۵- خواندن میکرومتر $1\text{--}0\text{--}0\text{--}1\text{ inch}$


مقداری که از قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

مقداری که از زیر خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود.

مقداری که از روی استوانه متحرک خوانده می‌شود.

مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

۲- میکرومتر با قابلیت تفکیک $5\text{--}0\text{--}0\text{--}0.0005\text{ inch}$ و گام پیچ و مهره 0.025 inch

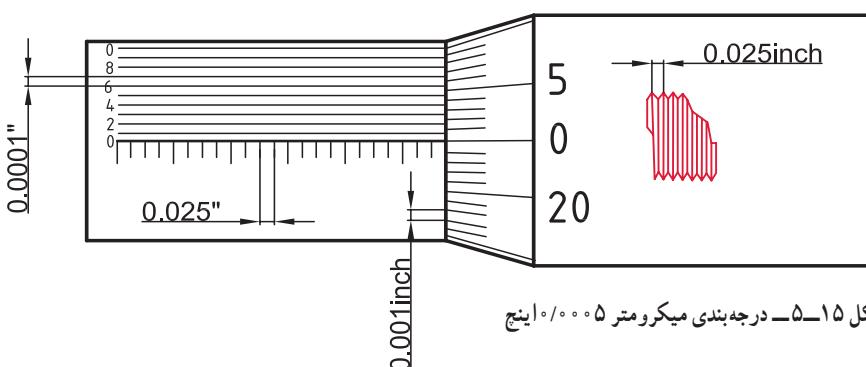

شکل ۱۵-۵- درجه‌بندی میکرومتر 0.0005 inch

✓ در قسمت بالای خط صفر استوانه ثابت تقسیمات 0.0001 inch پیش‌بینی شده است.

✓ زیر خط صفر استوانه ثابت تقسیمات 0.025 inch پیش‌بینی شده است.

✓ استوانه متحرک 5° قسمتی است.

✓ هر تقسیم آن نشان دهنده inch $5/000$ است.

✓ هر دور استوانه متحرک معادل inch $25/0$ است.

$$R = \frac{P}{n} \Rightarrow R = \frac{5/000}{5} = 0.0005 \text{ inch}$$

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطابق زیر عمل می‌کنیم:

در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر در صورت وجود

شناسایی موقعیت لبه استوانه متحرک میکرومتر نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت و مشخص کردن اندازه‌های

inch $0/1$

شناسایی موقعیت لبه استوانه متحرک میکرومتر نسبت به خطوط پایین خط صفر استوانه ثابت و در صورت وجود اندازه‌های


inch $0/25$ ، مدد نظر قرار دادن آن

برای خواندن ارقام اعشاری inch 0.0005 از روی استوانه متحرک، که مضربي از عدد inch $5/000$ هستند، استفاده

می‌شود.

مثال

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری (۱-۲) inch $0/0005$ ، لبه استوانه متحرک بعد از خط هشتم (بدون در نظر گرفتن خط صفر) تقسیمات بالای استوانه ثابت و نیز بعد از خط اوّل تقسیمات کوچک پایین استوانه ثابت قرار گفته و یک خط بعد از خط پانزدهم استوانه متحرک دقیقاً در امتداد خط صفر استوانه ثابت است. مقدار اندازه چند اینچ است؟

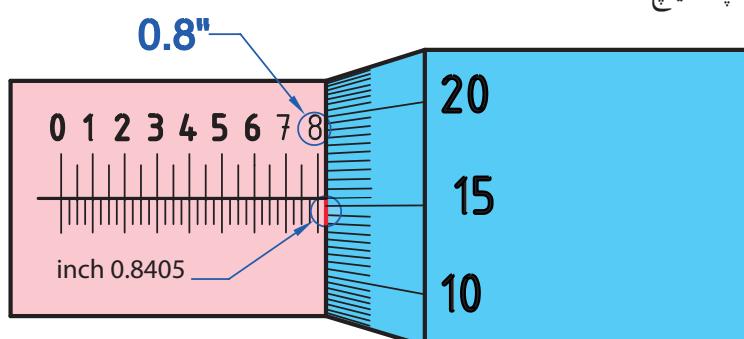

شکل ۱۶-۵- خواندن میکرومتر $0/0005$ اینچ

$$8 \times 0.1 = 0.8 \text{ inch}$$

مقداری که قسمت بالای استوانه ثابت نشان می‌دهد.

$$1 \times 0.25 = 0.25$$

مقداری که از قسمت پایین استوانه ثابت خوانده می‌شود.


$$0.05 + 0.0005 = 0.0505$$

مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد.

$$0.08 + 0.025 + 0.0005 = 0.08405$$

مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

۳- میکرومتر با قابلیت تفکیک inch ۱٪ و گام پیچ و مهره ۰٪ ۲۵ inch

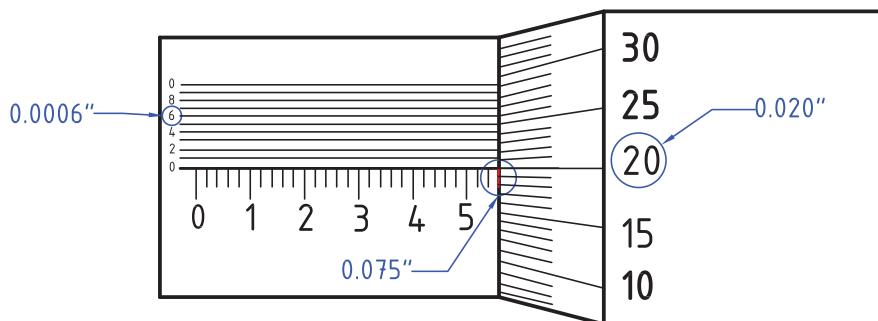

شکل ۱۷-۵- درجه‌بندی میکرومتر ۱٪ اینچ

✓ زیر خط صفر استوانه ثابت تقسیمات 1 inch و 0.25 inch پیش‌بینی شده است.

✓ استوانه متحرک ۲۵ قسمتی است.

✓ هر تقسیم آن نشان‌دهنده 1 mm است.

✓ هر دور استوانه متحرک معادل 0.25 inch است.


برای ایجاد قابلیت تفکیک 1 inch از روش درجه‌بندی کولیس‌های ورنیه‌دار استفاده می‌شود. به این ترتیب که مقدار مشخصی از استوانه متحرک انتخاب و روی استوانه ثابت به تعداد فواصل مساوی تقسیم می‌شود. در این رابطه دو طرح مختلف مطابق زیر ارائه می‌شود.

جدول ۲-۵- درجه‌بندی میکرومتر 1 inch

ردیف	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی	طرح ۱	طرح ۲
۱	قابلیت تفکیک استوانه متحرک	0.001 inch	0.001 inch
۲	مقیاس انتخاب شده	0.001 inch	0.001 inch
۳	تعداد تقسیمات بالای استوانه ثابت	۱۰	۱۰
۴	قابلیت تفکیک تقسیمات بالای استوانه ثابت	$0.001 \div 10 = 0.0001\text{ inch}$	$0.001 \div 10 = 0.0001\text{ inch}$
۵	قابلیت تفکیک میکرومتر	$0.001 - 0.0001 = 0.0001\text{ inch}$	$0.002 - 0.001 = 0.001\text{ inch}$

مثال

در یک میکرومتر با گستره اندازه‌گیری 1 inch و قابلیت تفکیک 1 mm ، لبه استوانه متحرک کمی جلوتر از سه فاصله بعد از خط پنجم بلند در قسمت پایین استوانه ثابت (بدون در نظر گرفتن خط صفر) و خط بیست و چهارم استوانه متحرک کمی پایین‌تر از خط صفر استوانه ثابت قرار دارد. چنان‌چه خط ششم بالای استوانه ثابت در امتداد یکی از خطوط استوانه متحرک باشد، این میکرومتر چه مقداری را بر حسب اینچ نشان می‌دهد؟

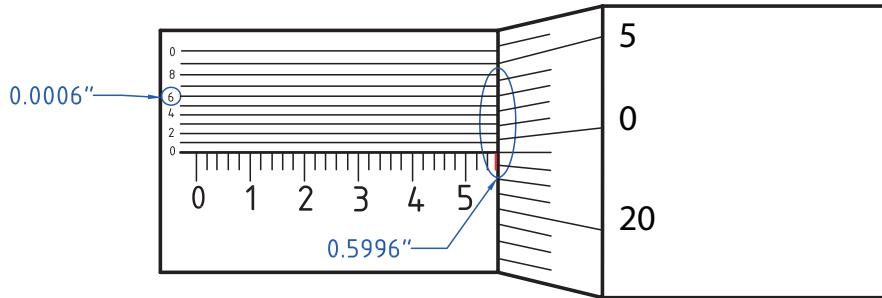

شکل ۱۸-۵ - خواندن میکرومتر ۱٪ اینچ

$$5 \times 0.0006 = 0.0030 \text{ inch}$$

مقداری که قسمت پایین استوانه ثابت نشان می‌دهد.

$$3 \times 0.025 = 0.075 \text{ inch}$$

مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد.

$$24 \times 0.001 = 0.024 \text{ inch}$$

$$6 \times 0.0001 = 0.0006 \text{ inch}$$

مقدار اندازه دههزارمی

$$0.05 + 0.075 + 0.024 + 0.0006 = 0.1596 \text{ inch}$$

مقداری که میکرومتر نشان می‌دهد.

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطابق زیر عمل می‌کنیم :

در نظر گرفتن اندازه پایه میکرومتر در صورت وجود

خواندن اندازه‌های ۱ inch از قسمت پایین استوانه ثابت

خواندن اندازه‌های ۰.۲۵ inch از قسمت پایین استوانه ثابت در صورت وجود

خواندن ارقام ۱ inch از روی استوانه متحرک

برای خواندن اندازه‌های ۰.۰۰۰۱ inch از خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت استفاده می‌شود.

به این ترتیب که ابتدا خطی از استوانه ثابت را، که همانند دیگر از خطوط استوانه متحرک است، شناسایی و تعداد فوائل آن را

در عدد ۱۰۰۰۰ ضرب می‌کنیم که حاصل آن مقدار اندازه یک هزارمی اینچ است.

تنظیم صفر میکرومتر

بسیاری از موقع اتفاق می‌افتد که صفر میکرومتر تنظیم نبوده و باعث خطا در اندازه‌گیری شده است. برای تطابق خط صفر

استوانه ثابت بر خط صفر استوانه متحرک و رفع این نوع خطا لازم است :

۱- سطح فکین میکرومتر را کاملاً تمیز کنید.

۲- از باز بودن قفل میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.

۳- میکرومتر را کاملاً بیندید.

توجه: چنان‌چه گستره اندازه‌گیری میکرومتر بیش از ۲۵mm و یا 1 inch باشد قطعه استاندارد همراه میکرومتر را، که اندازه آن

با توجه به گستره اندازه‌گیری میکرومتر متفاوت است، کاملاً تمیز نموده و سپس مابین میکرومتر قرار می‌دهیم و میکرومتر را می‌بندیم.

۴- چنان‌چه خط صفر استوانه ثابت بر خط صفر استوانه متحرک منطبق باشد. میکرومتر به لحاظ تنظیم صفر مشکلی ندارد.

در غیراین صورت میکرومتر نیاز به تنظیم صفر دارد و مطابق زیر عمل می‌شود.

۵- چنان‌چه خط صفر استوانه متحرک بالای خط صفر

استوانه ثابت باشد. با استفاده از آچار پین‌دار مخصوص و سوراخ پیش‌بینی شده روی استوانه ثابت، آنرا به مقداری در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم که خط صفر استوانه ثابت بر خط صفر استوانه متحرک منطبق شود. توجه داشته باشید که این عمل باید کاملاً با دقیق و حوصله و به‌آرامی صورت پذیرد تا خط در جهت دیگر ایجاد نشود.

حال میکرومتر را به اندازه چند میلی‌متر باز کنید و مجدداً آنرا

بیندید. چنان‌چه خط صفر استوانه ثابت بر خط صفر استوانه متحرک منطبق باشد میکرومتر تنظیم شده است. در غیر این صورت عملیات قبل را آنقدر ادامه می‌دهیم تا صفر میکرومتر تنظیم شود.

۶- چنان‌چه خط صفر استوانه متحرک پایین خط صفر

استوانه ثابت باشد، با استفاده از آچار پین‌dar مخصوص و سوراخ پیش‌بینی شده روی استوانه ثابت، آنرا آنقدر در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم تا خط صفر استوانه ثابت بر خط صفر استوانه متحرک منطبق شود. توجه داشته باشید که این عمل باید کاملاً با دقیق و حوصله و به‌آرامی صورت پذیرد تا خط در جهت دیگر ایجاد نشود.

حال میکرومتر را به اندازه چند میلی‌متر باز کنید و مجدداً آنرا

بیندید. چنان‌چه خط صفر استوانه ثابت بر خط صفر استوانه متحرک منطبق بود میکرومتر تنظیم شده است. در غیر این صورت عملیات قبل را آنقدر ادامه می‌دهیم تا صفر میکرومتر تنظیم شود.



شكل ۲۱-۵- میکرومتر (۰۰-۱۰۰) میلی‌متر

اصول و قواعد کار با میکرومتر

۱- با توجه به نوع قطعه، ابعاد مورد اندازه‌گیری میکرومتر را مناسب انتخاب کنید.



۲- میکرومتر عیب و نقص نداشته، سالم بوده و عملکرد آن درست باشد.

۳- فکین آن را با پارچه مخصوص تمیز کنید.

۴- برای کنترل تختی سطح فکین آن می‌توان از شیشه تخت نوری استفاده کنید. مشاهده تداخل خطوط و لکه سیاه از پشت

شیشه تخت نوری نشانه فرورفتگی سطح فک و تخت نبودن آن است.



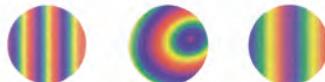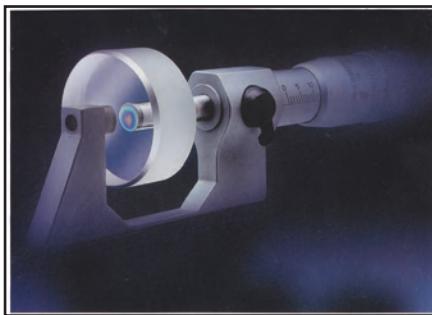

شکل ۲۲-۵- کنترل سطح فکین میکرومتر با شیشه تخت نوری

- ۵- با بستن میکرومتر از تنظیم بودن صفر آن مطمئن شوید. در صورت نیاز، صفر آن را مطابق روش شرح داده شده در قسمت قبل تنظیم کنید.
- ۶- در صورت نیاز میکرومتر را به پایه مخصوص بسته و سپس از آن استفاده کنید.



شکل ۲۳-۵- بستن میکرومتر به گیره مخصوص (پایه مخصوص)

- در هنگام مماس نمودن فک‌ها به سطح قطعه کار فقط از دسته جفجغه استفاده شود.
- ۷- برای باز و بسته کردن میکرومتر از جفجغه استفاده کنید.
- ۸- برای اندازه‌گیری، ابعاد خارجی، میکرومتر را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید و قطعه را مایین فکین و چسبیده به فک ثابت قرار دهید و میکرومتر را بسته و آن را بخوانید.
- ۹- برای اندازه‌گیری ابعاد داخلی، میکرومتر را کمی کمتر از اندازه قطعه باز و فکین را به داخل بعد هدایت کنید و پس از چسباندن فک‌ها به دیواره کار و میزان کردن میکرومتر، مقدار را بخوانید.
- ۱۰- با استفاده از دسته جفجغه فک متحرک میکرومتر را بر قطعه مورد اندازه‌گیری مماس می‌کنیم.
- ۱۱- توجه داشته باشید برای اطمینان از تماس فک‌ها با کار و اعمال نیروی لازم برای اندازه‌گیری، چرخانیدن دسته جفجغه تا سه بار کفايت می‌کند.
- ۱۲- در صورت نیاز می‌توانید از قفل میکرومتر استفاده کنید.
- ۱۳- مقدار نشان داده شده توسط میکرومتر را مطابق قاعدة مربوطه می‌خوانیم.

۱۴- برای خواندن به صورت عمودی به درجه‌بندی نگاه کنید.

۱۵- در اندازه‌گیری قطر کردها، قطعه کار با وسط سطح فکین درگیر شود.



شکل ۲۴-۵- اندازه‌گیری قطعات کروی به وسیله میکرومتر



شکل ۲۵-۵- میکرومتر جهت بایگانی

۱۶- پس از اتمام اندازه‌گیری، میکرومتر را از قطعه کار جدا می‌کنیم و آن را می‌بندیم.

۱۷- میکرومتر را بدون آن که قفل کنیم در جعبه مخصوص می‌گذاریم و در جعبه را می‌بندیم.

۱۸- توجه شود در هنگام جمع نمودن و بایگانی میکرومتر، پیچ قفل شل باشد تا اجزای آن تحت اثر فشار و تنفس قرار نگیرد.

أنواع ميكرومتر از نظر مكانيزم

ميکرومترها به لحاظ سيسitem عملکرد در انواع مختلفي ساخته می‌شوند که عموماً در بيشتر آن‌ها علاوه بر سيسitem پيچ و مهره که امكان خواندن اندازه‌ها از روی استوانه‌های ثابت و متحرک آن‌ها ميسر است می‌توان مقدار اندازه را از روی سيسitem كنتور، صفحه مدرج و عقربه و يا سيسitem الكترونیکي آن نيز قرائت نمود، ذيلاً اين نوع ميكرومترها به طور خلاصه شرح داده می‌شوند. لازم به ذكر است که انواع ميكرومترها به لحاظ نوع اندازه‌گيری که انجام می‌دهند نيز با مكانيزم‌های زير ساخته می‌شوند.

(الف) ميكرومتر با مكانيزم پيچ و مهره‌اي: اين ميكرومترها از پرمصرف‌ترین ميكرومترها بوده و دارای انواع مختلفی هستند که قبلاً شرح داده شد (شکل ۲۶-۵).




شکل ۲۶-۵- ميكرومتر اندازه‌گير خارج

(ب) میکرومتر با مکانیزم شماره انداز (کنتوردار) : این نوع میکرومترها کاملاً مانند میکرومترهای قبلی است. با این تفاوت که، علاوه بر سیستم مکانیکی (پیچ و مهره‌ای) و این که مقدار اندازه از روی استوانه‌های ثابت و متحرک خوانده می‌شود، به موازات می‌توان مقدار اندازه را به صورت خیلی راحت‌تر و سریع‌تر از روی سیستم کنتور آن نیز خواند.

سیستم کنتور این میکرومتر در روی قاب میکرومتر نصب و از چرخ‌دنده‌های پلاستیکی، که در داخل محفظه قاب پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. این چرخ‌دنده‌ها با محور فک متحرک میکرومتر ارتباط دارد و در اثر جابه‌جا شدن فک متحرک میکرومتر، شماره‌های نمایش گر میکرومتر تغییر می‌کند. بر حسب آن که سیستم اندازه‌گیری میکرومتر میلی‌متری یا اینچی باشد مقدار اندازه از روی نمایش گر خوانده می‌شود. گفتنی است ساختمان، جنس و نحوه درجه‌بندی استوانه‌های ثابت و متحرک این میکرومتر مانند میکرومتر اندازه‌گیر خارج است که قبلاً به تفصیل شرح داده شد.



شکل ۲۷-۵- میکرومتر کنتوردار فک بشقابی

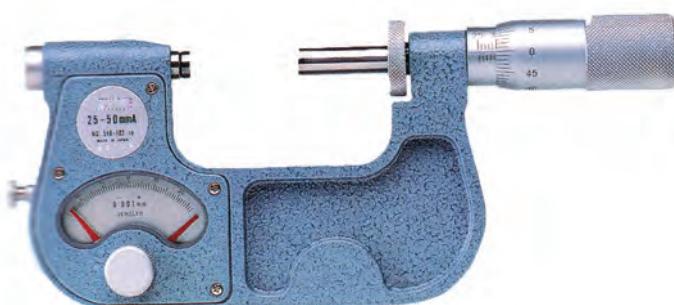

شکل ۲۸-۵- میکرومتر عقره‌دار با صفحه نیم دایره

ج) میکرومترهای ساعت دار:

علاوه بر داشتن سیستم پیچ و مهره، به صفحه مدرج و عقره نیز مجّهّزند و از آن‌ها برای کنترل قطعات استفاده می‌شود. شکل ۲۸-۵ نمونه‌ای از این میکرومترها که به نیم صفحه مدرج و عقره مجّهز است نشان می‌دهد.

نوع دیگر این میکرومترها به صفحه تمام‌دایره و عقره و شاخص مجّهّزند، مقدار تولرانس مایبن شاخص‌های آن تنظیم می‌شود.



شکل ۲۹-۵- میکرومتر عقره‌دار با صفحه دایره‌ای شکل



شکل ۳-۵- میکرومتر دیجیتالی

(د) میکرومتر با مکانیزم دیجیتالی:

میکرومترها کاملاً مانند میکرومترهای قبلی است، با این تفاوت که علاوه بر سیستم مکانیکی پیچ و مهره‌ای و این که مقدار اندازه از روی استوانه‌های ثابت و متحرک میکرومتر قابل خواندن است، به سیستم الکترونیکی نیز مجھز است و می‌توان مقدار اندازه را از روی صفحه نمایش گر الکترونیکی آن نیز قرائت نمود.

ساختمان: این میکرومترها، علاوه بر مواردی که برای میکرومتر اندازه‌گیر خارج شرح داده شد، شامل :



شکل ۳-۵-۱- اندازه‌گیری به وسیله میکرومتر دیجیتالی

✓ برد الکترونیکی

✓ صفحه نمایش گر

✓ کلید خاموش و روشن (ON – OFF)

✓ کلید سیستم میلی‌متری و اینچ (mm – inch)

✓ کلید صفر (ZERO)

✓ کلید نگهداری اندازه (HOLD)

شکل ۳-۵-۱ یک نمونه اندازه‌گیری با میکرومتر

دیجیتالی را نشان می‌دهد.

چند یادآوری

۱- قابلیت تفکیک میکرومترهای دیجیتالی معمولاً در سیستم میلی‌متری $1\text{ mm} \pm 0.0001\text{ mm}$ و در سیستم اینچی $1\text{ inch} \pm 0.0001\text{ inch}$ است.

۲- هردو سیستم میلی‌متری و اینچی در روی یک میکرومتر پیش‌بینی شده است.

۳- بعضًا این نوع میکرومترها قابلیت اتصال به چاپگر را دارند و می‌توان مقادیر اندازه‌گیری شده را ذخیره و چاپ نمود.

۴- ساختمان، جنس و نحوه درجه‌بندی استوانه‌های ثابت و متحرک این میکرومتر مانند میکرومتر اندازه‌گیر خارج است، که قبلاً به تفصیل شرح داده شد.

۵- این میکرومترها در مقابل ضربه بسیار حساس هستند. لذا در نگهداری و حفاظت آن باید دقت نمود.

۶- در موقع اندازه‌گیری باید از وارد نمودن هرگونه فشار اضافه به غلطک هرز گرد آن خودداری شود.

میکرومترها به لحاظ شکل ظاهری و کاربرد در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که نمونه‌هایی از آن در

جدول ۳-۵-۱ به طور خلاصه توضیح داده می‌شود.



أنواع ميكرومتر به لحاظ كاربرد

جدول ۳-۵ - أنواع ميكرومتر

ردیف	نام	شكل	كاربرد
۱	ميكرومتر عمق سنج		از ميكرومتر عمق سنج برای اندازه گيری عمق انواع قطعات استفاده می شود.
۲	ميكرومتر فك بشقابی (فك پهن)		برای اندازه گيری ضخامت اجسام انعطاف پذير، سیم ها و میله ها، اندازه گيری پیچ ها به روش سه میله اندازه گيری چرخ دنده ها و ... از آن استفاده می شود.
۳	ميكرومتر اندازه گير قطر متوسط و قطر کوچک پیچ		فک های اين ميكرومتر سوراخ دار است و با سوار کردن فک های مخصوص اندازه گيری که دارای سر مخروطی و U شکل هستند، قطر متوسط و قطر کوچک روی آن، می توان قطر مربوطه را مستقیماً اندازه گرفت.
۴	ميكرومتر اندازه گير قطر متوسط و قطر بزرگ مهره		فک های ميكرومتر اندازه گير قطر متوسط مهره نیز سوراخ دار است و اين فک ها روی ميكرومتر می شوند و می توانند روی قطر کوچک و قطر متوسط مهره در گیر شوند.
۵	ميكرومتر اندازه گير طول شيارهای داخلی		توسط اين ميكرومترها می توان طول شيارهای داخلی را اندازه گرفت.
۶	ميكرومتر فك جناقی		فک ثابت اين ميكرومتر به شكل جناقی (V) بوده و می توان از آن برای اندازه گيری قطعات دنداندار با تعداد دندانه فرد ۳ و ۵ و ... و زاويه مشخص استفاده نمود.

<p>همان طوری که از شکل این میکرومتر ملاحظه می‌شود، این میکرومتر دارای دو میکرومتر جداگانه ولی با قاب مشترک است و می‌توان برای کنترل قطعات با تولرانس‌های مختلف از آن استفاده کرد.</p>		<p>میکرومتر فک دوقلو</p>	<p>۷</p>
<p>فک‌های ثابت و متحرک این میکرومتر مخروطی است و این ویژگی باعث گردیده تا برای اندازه‌گیری قطر قطعات با شiarهای V و T کوچک کاربرد داشته باشد.</p>		<p>میکرومتر فک مخروطی</p>	<p>۸</p>
<p>این میکرومتر مجهر به فک‌های تیغه‌ای و باریک است و برای اندازه‌گیری قطر طولی شiarهای باریک و مستطیلی کاربرد دارد.</p>		<p>میکرومتر فک تیغه‌ای</p>	<p>۹</p>
<p>مطابق شکل فک ثابت این میکرومتر به صورت کروی است. این فک در داخل لوله‌ها قرار می‌گیرد و فک متحرک به جداره پیرونی لوله می‌چسبد و مقدار ضخامت لوله اندازه‌گیری می‌شود.</p>		<p>میکرومتر ضخامت‌سنجد لوله</p>	<p>۱۰</p>
<p>از این میکرومتر، برای اندازه‌گیری قطر سوراخ‌های استوانه استفاده می‌شود. این نوع میکرومتر وسیله‌ای بسیار مناسب و دقیق برای اندازه‌گیری قطر داخلی استوانه‌ها است. زیرا با استقرار در سه نقطه از جداره استوانه، محور وسیله بر محور استوانه منطبق می‌شود.</p>		<p>میکرومتر سه فک</p>	<p>۱۱</p>
<p>برای اندازه‌گیری ضخامت ورق‌های فلزی با پهنای زیاد از میکرومتری استفاده می‌شود که عمق قاب کمانی شکل آن زیاد باشد.</p>		<p>اندازه‌گیر ضخامت ورق</p>	<p>۱۲</p>



- ۱- چنان‌چه میکرومتری با قابلیت تفکیک 1% میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری $(50-0)$ میلی‌متر با گام پیچ و مهره $/5$ میلی‌متر ساخته شده باشد، برای باز کردن دهانه میکرومتر به اندازه $42/5$ میلی‌متر دستهٔ جفعجه چند بار باید چرخانده شود؟ چرا؟
- ۲- اگر قاب میکرومتر به صورت چهارگوشه (مربع یا مستطیل) ساخته شود چه مشکلاتی ممکن است بروز نماید.
- ۳- فکر کنید چنان‌چه میکرومتر به لحاظ فک‌های اندازه‌گیری مانند کولیس ورنیه ساخته شود (شاخص‌های اندازه‌گیر داخل و خارج) کارآرایی آن افزایش و یا کاهش می‌یابد؟ معایب و محسن آن را بنویسید.
- ۴- با توجه به این که استوانهٔ مدرج متحرک میکرومتر با گام پیچ و مهره $5/0$ میلی‌متر 5 قسمتی و میکرومتر با گام پیچ و مهره یک میلی‌متر 100 قسمتی است. چه تفاوتی در اندازهٔ تقسیمات و قطر این استوانه‌ها، استوانهٔ مدرج و متحرک وجود دارد؟
- ۵- با توجه به این که مقدار گام میکرومترهای میلی‌متری نیم و یک میلی‌متر است، سرعت عمل آن‌ها چگونه است؟ چرا؟
- ۶- در مقایسهٔ میکرومتر میلی‌متری با گام نیم میلی‌متر و اینچی با گام $25/0$ اینچ کدام‌یک سرعت عمل بیشتری دارد؟ چرا؟
- ۷- به طور کلی تفاوت رزووه‌های میکرومتر اندازه‌گیر خارج و میکرومتر اندازه‌گیر داخل (فک میله‌ای یا شاخکی) در چیست؟ چرا؟
- ۸- مکانیزم عمل میکرومتر چگونه است، مبنای درجه‌بندی آن چیست؟
- ۹- روش اندازه‌گیری با میکرومتر اندازه‌گیر داخل (فک شاخک‌دار) را شرح دهید.
- ۱۰- در مورد خطای کسینوسی که ممکن است در میکرومتر اندازه‌گیر داخل رخ دهد بحث و نتیجه‌گیری کنید.
- ۱۱- گام در پیچ و مهره را تعریف نموده، مقدار آن را در میکرومترهای میلی‌متری و اینچی بنویسید.
- ۱۲- چرا سطح فکین میکرومترها را سخت‌کاری می‌کنند؟
- ۱۳- قابلیت تفکیک میکرومتر $1/000$ میلی‌متر بیشتر است یا $1/0000$ اینچ؟ چرا؟
- ۱۴- آیا می‌توان میکرومتر با مکانیزم پیچ و مهره‌ای با درجه‌بندی میلی‌متری و اینچی طراحی نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چرا؟
- ۱۵- افزایش و یا کاهش قطر استوانه‌های مدرج ثابت و متحرک چه اثری در دقت و عملکرد میکرومتر دارد؟
- ۱۶- در اندازه‌گیری قطر یک استوانه، میکرومتر میلی‌متری با قابلیت تفکیک $1/0$ میلی‌متر، مقدار $42/31$ را نشان می‌دهد. چنان‌چه این قطعه با میکرومتر اینچی $1/000$ اینچ اندازه‌گیری شود، قاعدهاً میکرومتر چه مقداری را نشان خواهد داد. چرا؟
- ۱۷- قابلیت تفکیک میکرومتر $5/000$ میلی‌متر بالاتر است یا $5/0000$ اینچ؟ چرا؟
- ۱۸- در اندازه‌گیری با میکرومتر $5/000$ میلی‌متر مقادیر زیر گزارش شده است اندازه‌های صحیح و غلط را مشخص نموده، علت را توضیح دهید. $12/75$, $15/61$, $30/45$, $22/63$, $14/81$, $15/5$, $17/062$, $20/35$, $24/85$ و $19/62$

فصل

۴

ساعت‌های اندازه‌گیری

هدف‌های رفتاری: در این فصل فراگیر با ساختمان، قابلیت تفکیک، نحوه درجه‌بندی و روش استفاده ساعت‌های اندازه‌گیری آشنا می‌شود به‌طوری‌که در پایان این فصل می‌تواند:

- ۱- ساعت‌های اندازه‌گیری را توصیف کند.
- ۲- کاربردهای ساعت‌های اندازه‌گیری را بیان کند.
- ۳- نحوه درجه‌بندی ساعت‌های اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۴- مقدار اندازه را از روی ساعت بخواند.
- ۵- روش کار با ساعت را بیان کند.
- ۶- حفاظت و نگهداری ساعت‌های اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۷- نگهدارنده ساعت‌های اندازه‌گیری را توصیف کند.
- ۸- انواع ساعت‌های اندازه‌گیری و کاربرد آن‌ها را بیان کند.

عنوانیں ایں فصل عبارتند از ۸

✓ ساعت‌های اندازه‌گیری

✓ انواع ساعت‌های اندازه‌گیری



ساعت اندازه‌گیری

از جمله وسایل اندازه‌گیری که هم می‌تواند کار اندازه‌گیری و هم عمل کنترل را انجام دهد ساعت اندازه‌گیری است. این وسایل کاربرد وسیعی در صنعت دارد، از آن جمله:

- ۱- اندازه‌گیری و کنترل انواع طول، قطر، ارتفاع، ضخامت و ...
- ۲- کنترل و تنظیم ماشین‌های ابزار
- ۳- تنظیم قطعات روی ماشین‌های ابزار
- ۴- تنظیم ابزار روی ماشین‌های ابزار
- ۵- کنترل قطعات و دستگاه‌ها در هنگام مونتاژ، نصب و تعمیرات
- ۶- کنترل قالب‌ها و فیکسپرها
- ۷- اندازه‌گیری و کنترل تولرانس‌های آبعادی و هندسی
- ۸- اندازه‌گیری و کنترل قطعات خودرو



شکل ۱-۶- انواع ساعت اندازه‌گیری

ویژگی‌ها


- ✓ اندازه‌های کوچک را در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد.
- ✓ نیروی دست اندازه‌گیر روی اندازه‌گیری اثری ندارد.
- ✓ حرارت دست به آن منتقل نمی‌شود.
- ✓ فاصله تقسیمات آن بزرگ‌تر است.
- ✓ خواندن اندازه‌ها راحت‌تر است.
- ✓ خطای چشمی کم‌تر است.
- ✓ در برابر تغییر اندازه حساس است.

محدودیت‌ها

- ✓ در برابر ضربه بسیار حساس و آسیب‌پذیر است.
- ✓ به تنهایی قابل استفاده نیست (نیاز به نگهدارنده جهت نصب دارد).
- ✓ قبل از استفاده نیاز به تنظیم دارد.
- ✓ گستره اندازه‌گیری آن محدود است.

مکانیزم عمل: ساعت‌های اندازه‌گیری با سیستم چرخ‌دنده و اهرم کار می‌کند و مبنای درجه‌بندی آن مشخصات چرخ‌دنده، اهرم و میله‌های رابط در آن است.

ساعت‌های اندازه‌گیری عموماً با چهار عدد چرخ‌دنده با مشخصات زیر طراحی و ساخته می‌شوند :

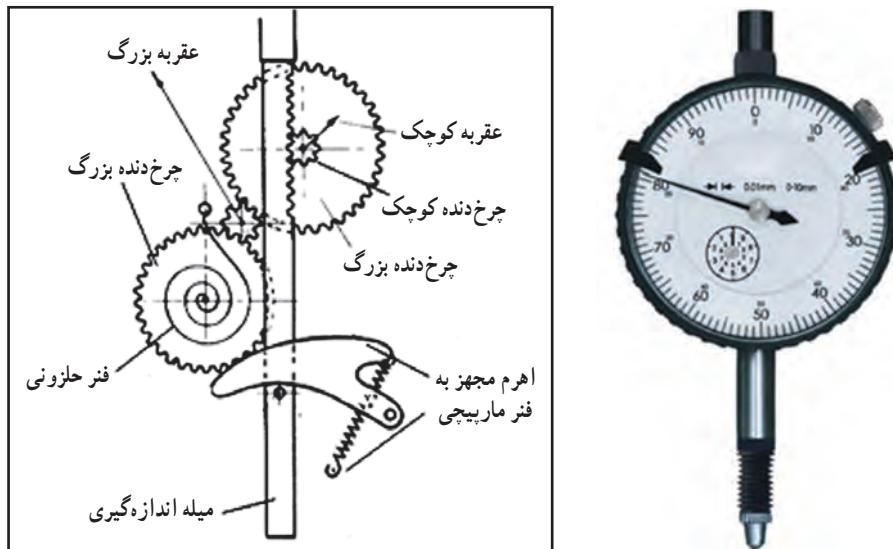

شکل ۶-۲- قسمت‌های داخلی ساعت

$$P = 0.625 \text{ mm}$$

$$Z_1 = 16$$

$$Z_2 = 100$$

$$Z_3 = 10$$

$$Z_4 = 100$$


$$P = \text{مقدار گام چرخ‌دنده‌ها}$$

$$Z = \text{تعداد دندانه چرخ‌دنده‌ها}$$

ساختمان: ساعت اندازه‌گیری با مکانیزم چرخ‌دنده‌ای معمولاً از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شود (شکل ۶-۳) :

- ۱- بدنه اصلی که قسمت‌های مختلف ساعت روی آن سوار می‌شود.
- ۲- صفحه پشت ساعت که زبانه سوراخ‌دار آن محل مخصوص بستن ساعت به نگهدارنده است.
- ۳- میله اندازه‌گیری که وظیفه انتقال اندازه را به چرخ‌دنده‌های داخلی به عهده دارد و قسمتی از آن که در داخل ساعت قرار دارد دندانه‌دار است.


- ۴- سر اندازه‌گیر که برای تماس با قطعه کار پیش‌بینی شده و قابل تعویض است و به شکل عدسی، کروی، مخروطی، بشقابی، میله‌ای و ... ساخته می‌شود.
- ۵- لاستیک گردگیر برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به داخل ساعت
- ۶- راهنمای میله اندازه‌گیری (غلاف)
- ۷- انتهای میله اندازه‌گیری
- ۸- کلاهک انتهای میله اندازه‌گیری که حالت محافظت برای انتهای میله اندازه‌گیری را دارد.
- ۹- طوقه متحرک
- ۱۰- شاخک‌های تولرانسی که روی طوقه متحرک نصب شده و نقش آن برای نشان دادن محدوده تولرانس قطعه روی ساعت شاخص است.

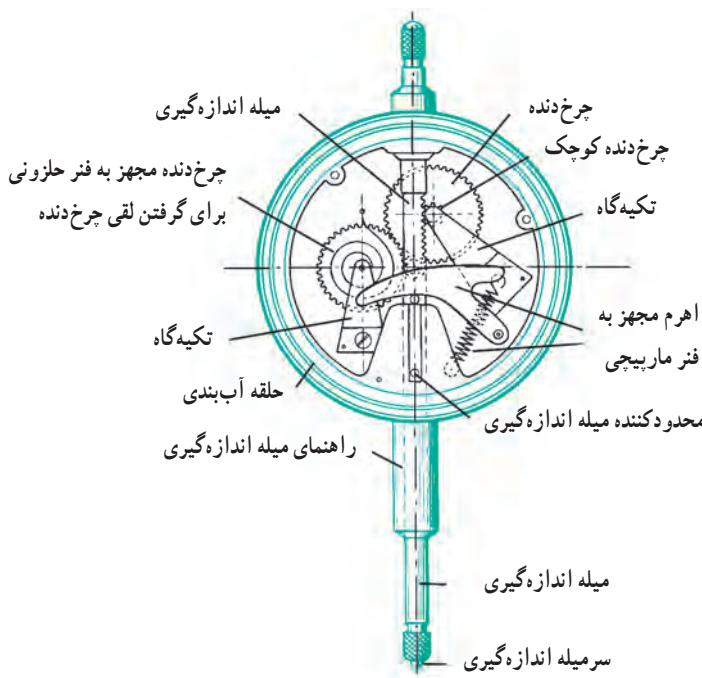

شکل ۳-۶- قسمت‌های مختلف ساعت اندازه‌گیری

- ۱۶- عقره کوچک برای نشان دادن اندازه‌های بزرگ است که با صفحه کوچک کار می‌کند.
- ۱۷- چرخ دندنه‌ها
- ۱۸- رابطه‌ها
- ۱۹- فنرهای مارپیچ و حلزونی
- ۲۰- اجزای آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل ساعت
- ۲۱- تکیه‌گاه‌ها و راهنمایها
- ۲۲- پیچ و مهره‌های اتصال
- ۲۳- سایر اجزا (که بر حسب مورد و توسط کارخانجات سازنده ساعت، روی آن پیش‌بینی می‌شود.)

محل های بستن ساعت : ساعت ها از دو محل به نگه دارنده بسته می شود :

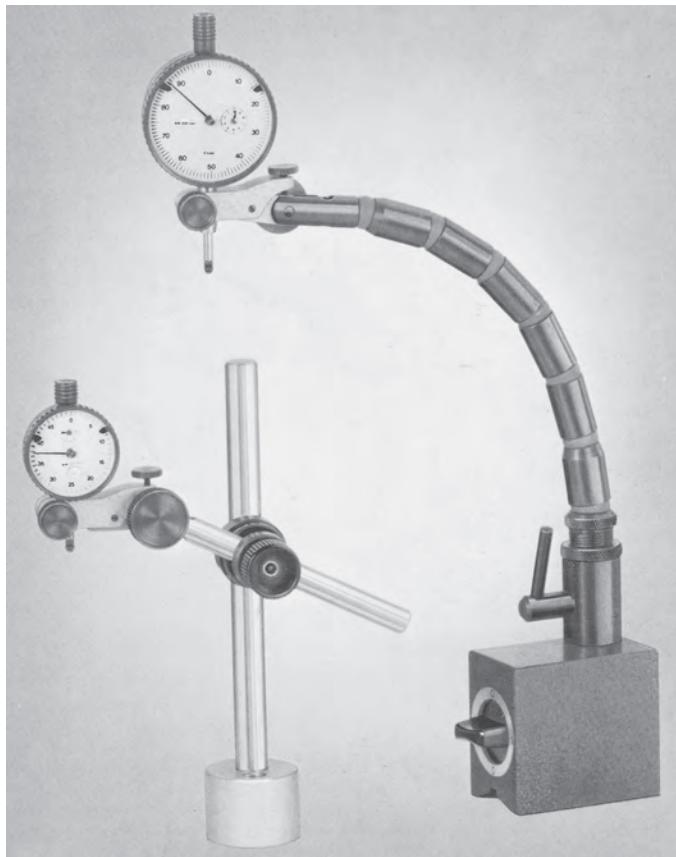


شکل ۵-۶- بستن ساعت از محل گلویی غلاف میله اندازه گیری

۱- زبانه سوراخ دار صفحه پشت ساعت:

این زبانه مخصوص بستن ساعت به نگه دارنده می باشد.

۲- محل گلویی غلاف راهنمای

میله اندازه گیری

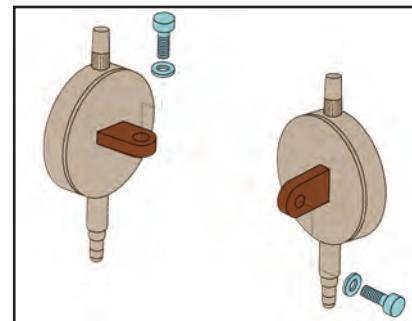

شکل ۴-۶- بستن ساعت از محل زبانه سوراخ دار پشت ساعت

مشخصات ساعت های اندازه گیری

ساعت های اندازه گیری با قابلیت تفکیک و گستره اندازه گیری مختلف، به شرح زیر ساخته می شود :

الف) سری میلی متری

۱- قابلیت تفکیک : ساعت اندازه گیری میلی متری معمولاً با قابلیت تفکیک از $1/100$ میلی متر تا $1/1000$ میلی متر ساخته می شود. البته نوع دیجیتالی آن ها عموماً با قابلیت تفکیک $1/100$ و $1/1000$ میلی متر ساخته می شوند.

۲- گستره اندازه گیری : گستره اندازه گیری ساعت میلی متری به 100 mm می رسد.

ب) سری اینچی

۱- قابلیت تفکیک : ساعت اندازه گیری اینچی معمولاً با قابلیت تفکیک از $1/1000$ اینچ تا $1/10000$ اینچ ساخته می شود. ساعت های دیجیتالی نیز با قابلیت تفکیک $1/1000$ اینچ ساخته می شوند.

۲- گستره اندازه گیری : گستره اندازه گیری ساعت اینچی به 4 inch می رسد.

توجه : قابلیت تفکیک ساعت ها با گستره اندازه گیری آن ها نسبت عکس دارد، یعنی هرچه قابلیت تفکیک ساعت بالاتر باشد

(دقت آن بالاتر باشد) گستره اندازه گیری آن کمتر است.




نحوه درجه بندی: ساعت‌های اندازه‌گیری بر اساس مشخصات چرخ‌دنده‌ها، طول میله اندازه‌گیری و تعداد تقسیمات صفحات بزرگ و کوچک درجه بندی می‌شوند و همان‌گونه که گفته شد، با قابلیت تفکیک مختلفی ساخته می‌شوند. به طوری که قابلیت تفکیک کولیس‌ها و میکرومترها را پوشش می‌دهند. ذیلاً نمونه‌هایی از آن‌ها شرح داده می‌شود.

ساعت‌های اندازه‌گیری با درجه بندی میلی‌متری

۱— ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک $1/100$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری 30 میلی‌متر

- ✓ صفحه بزرگ ساعت 100 قسمتی است.
 - ✓ هر واحد آن نشان دهنده $1/100$ میلی‌متر است.
 - ✓ بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل 10 میلی‌متر است.
 - ✓ صفحه کوچک سه قسمتی است.
 - ✓ هر واحد آن نشان دهنده 1 میلی‌متر است.
 - ✓ بنابراین گستره اندازه‌گیری ساعت 30 میلی‌متر است.
- $$1/100 \times 100 = 10 \text{ mm}$$
- $$3 \times 10 = 30 \text{ mm}$$

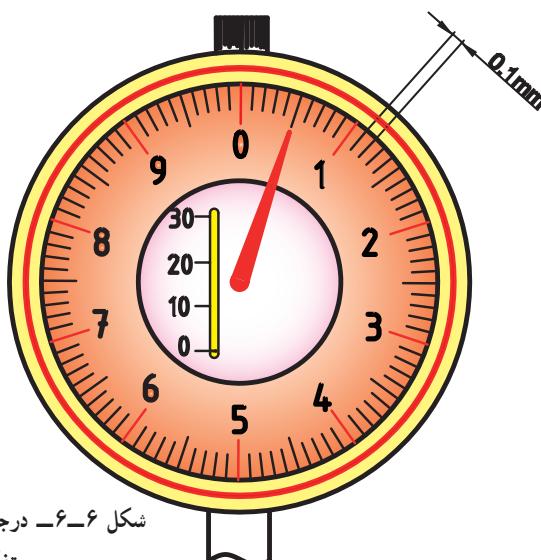

شکل ۶—۶— درجه بندی ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک $1/100$ میلی‌متر

مثال

در یک ساعت اندازه‌گیری با مشخصات $\text{mm} (30/100)$ عقره کوچک کمی جلوتر از عدد 20 صفحه دورشمار و عقره بزرگ آن دقیقاً روی خط بیست و چهارمین فاصله از صفحه بزرگ قرار دارد. مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟

$$20/00$$


$$24 \times 1/100 = 2/4 \text{ mm}$$

$$20 + 2/4 = 22/4 \text{ mm}$$

← مقداری که ساعت نشان می‌دهد

۲- ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک 1% میلی‌متر و

گستره اندازه‌گیری 1% میلی‌متر

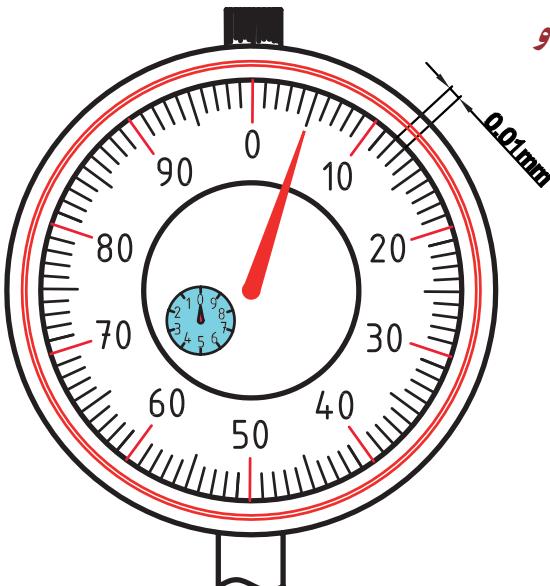

شکل ۷-۶- ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک 1% میلی‌متر

مثال

در یک ساعت اندازه‌گیری با مشخصات $mm (100\% - 10\%)$ عقریه کوچک کمی جلوتر از عدد ۷ صفحه دورشمار و عقریه بزرگ آن دقیقاً ۶۷ فاصله از صفحه بزرگ را طی نموده است. مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟

$$7/00$$

$$67 \times 0/01 = 0/67$$

$$7/00 + 0/67 = 7/67 mm$$


مقداری که صفحه دورشمار نشان می‌دهد.

مقداری که از روی صفحه بزرگ خوانده می‌شود.

مقداری که ساعت نشان می‌دهد.

۳- ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک $1/000$ میلی‌متر و

گستره اندازه‌گیری 1% میلی‌متر

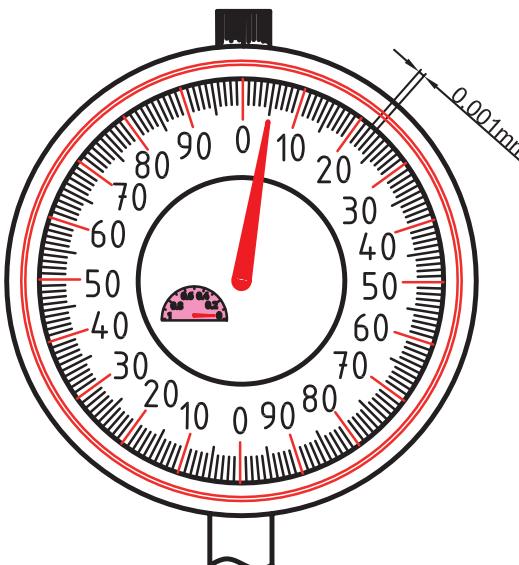

شکل ۸-۶- درجه‌بندی ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک $1/000$ میلی‌متر

صفحه بزرگ ساعت 200 قسمتی است.

هر واحد آن نشان دهنده $1/000$ میلی‌متر است.

بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل $1/2$ میلی‌متر است.

$$0/001 \times 200 = 0/2 mm$$

صفحه کوچک ساعت 5 قسمتی است.

هر واحد صفحه کوچک معادل $1/2$ میلی‌متر است.

بنابراین هر دور صفحه کوچک معادل 1 میلی‌متر است.

$$0/2 \times 5 = 1 mm$$



توجه: از آنجا که از این ساعت پیش تر برای عملیات کنترل استفاده می‌شود لذا درجه‌بندی دو طرف خط صفر با عدد یک

شروع شده است.

مثال

در یک ساعت اندازه‌گیری با مشخصات mm (۱۰۰۰۱) عرقه کوچک کمی جلوتر از عدد $\frac{1}{8}$ صفحه دورشمار و عرقه بزرگ آن روی عدد ۴۸ صفحه بزرگ ساعت قرار دارد. مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟

$$\cdot \frac{1}{8}$$


$$48 \times \frac{1}{100} = \frac{48}{100}$$

$$\cdot \frac{1}{8} + \frac{48}{100} = \frac{1}{8} + \frac{48}{100} \text{ mm}$$

مقداری که صفحه دورشمار نشان می‌دهد.

مقداری که صفحه بزرگ نشان می‌دهد.

مقداری که ساعت نشان می‌دهد.

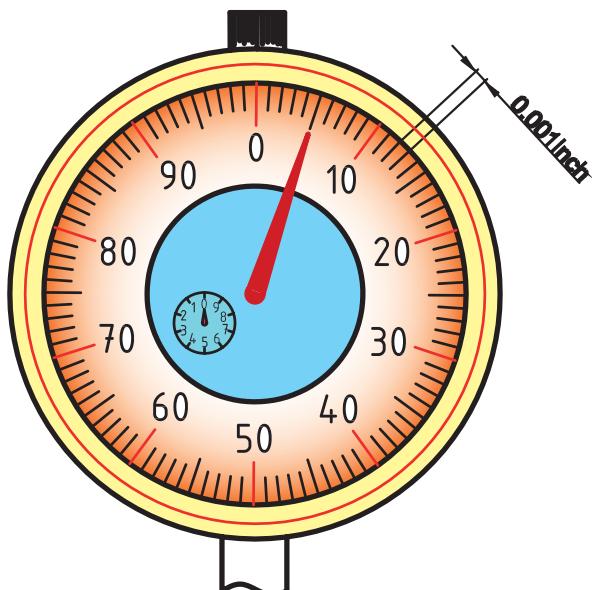

شکل ۹-۶ درجه‌بندی ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک 1 mm اینچ

ساعت‌های اندازه‌گیری با درجه‌بندی اینچی

۱- ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک 1 mm اینچ

✓ صفحه بزرگ این ساعت 100 قسمتی است.

✓ هر تقسیم آن نشان دهنده 1 mm اینچ است.

✓ بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل 1 mm اینچ است.

$$\frac{1}{100} \times 100 = 1\text{ mm}$$

✓ صفحه کوچک این ساعت می‌تواند 10 قسمتی باشد.

✓ هر واحد آن نشان دهنده 1 mm اینچ است.

✓ بنابراین گستره اندازه‌گیری این ساعت 1 mm اینچ است.

$$\frac{1}{10} \times 10 = 1\text{ mm}$$

مثال

در یک ساعت اندازه‌گیری با مشخصات inch (۱۰۰۱) عرقه کوچک کمی جلوتر از خط سوم صفحه دورشمار است و عرقه بزرگ آن روی عدد ۴۴ صفحه بزرگ ساعت قرار دارد. مقدار اندازه چه مقدار می‌باشد؟

$$\cdot \frac{1}{3} \text{ inch}$$


$$44 \times \frac{1}{100} = \frac{44}{100} \text{ inch}$$

$$\cdot \frac{1}{3} + \frac{44}{100} = \frac{1}{3} + \frac{44}{100} \text{ inch}$$

مقداری که صفحه دورشمار نشان می‌دهد.

مقداری که صفحه بزرگ نشان می‌دهد.

مقداری که ساعت نشان می‌دهد.

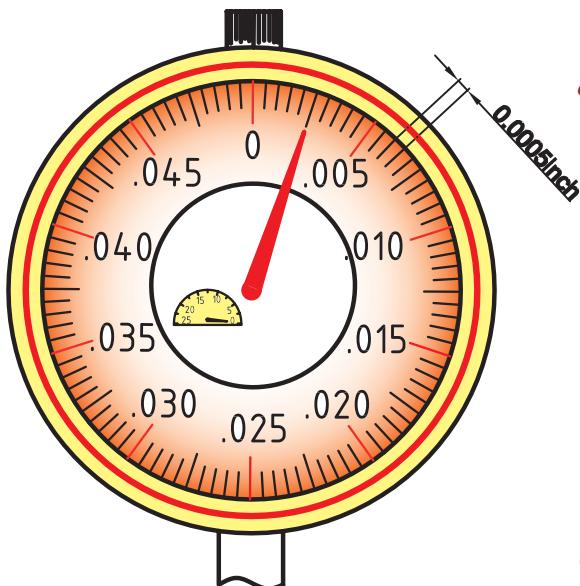

۳—ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک ۵/۰۰۰۰ اینچ و گستره اندازه‌گیری ۲۵/۰۰۰۰ اینچ

- ✓ صفحه بزرگ این ساعت ۱۰۰ قسمتی است.
 - ✓ هر تقسیم آن نشان دهنده ۵/۰۰۰۰ اینچ است.
 - ✓ بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل ۵٪ اینچ است.
- $$۰/۰۰۰۵ \times ۱۰۰ = ۰/۰۵ \text{ inch}$$
- ✓ صفحه کوچک این ساعت ۵ قسمتی است.
 - ✓ هر واحد آن معادل ۵٪ اینچ است.
 - ✓ بنابراین گستره اندازه‌گیری این ساعت ۲۵/۰۰۰۰ اینچ است.
- $$۵ \times ۰/۰۵ = ۰/۲۵ \text{ inch}$$


شكل ۱۰—۶—درجه‌بندی ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک ۵/۰۰۰۰ اینچ

مثال

در یک ساعت اندازه‌گیری با مشخصات inch (۰/۲۵—۰/۰۰۰۵) عقربه بزرگ، پس از پیمودن سه دور کامل از صفحه کوچک چهارده فاصله از صفحه بزرگ را نیز بعد از سومین دور طی نموده و ایستاده است. مقدار اندازه بر حسب اینچ چه مقدار می‌باشد؟

$$\begin{aligned} ۳ \times ۰/۰۵ &= ۰/۱۵ \text{ inch} \\ ۱۴ \times ۰/۰۰۰۵ &= ۰/۰۰۷ \text{ inch} \\ ۰/۱۵ + ۰/۰۰۷ &= ۰/۱۵۷ \text{ inch} \end{aligned}$$

- مقداری که صفحه دورشمار نشان می‌دهد.
- مقداری که صفحه بزرگ نشان می‌دهد.
- مقداری که ساعت نشان می‌دهد.

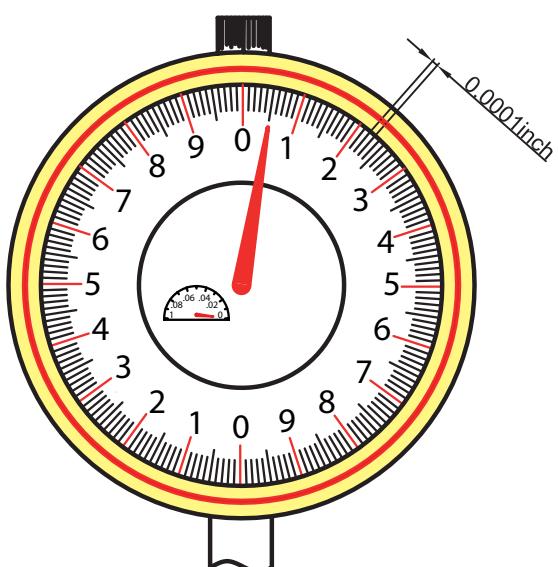

۳—ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک ۱/۰۰۰۰ اینچ و گستره اندازه‌گیری ۱/۰۰۰۰ اینچ

- ✓ صفحه بزرگ این ساعت ۲۰۰ قسمتی است.
 - ✓ هر تقسیم آن نشان دهنده ۱/۰۰۰۰ اینچ است.
 - ✓ بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل ۲٪ اینچ است.
- $$۰/۰۰۰۱ \times ۲۰۰ = ۰/۰۲ \text{ inch}$$
- ✓ صفحه کوچک این ساعت ۵ قسمتی است.
 - ✓ هر واحد آن معادل ۲٪ اینچ است.
 - ✓ بنابراین گستره اندازه‌گیری این ساعت ۱٪ اینچ است.
- $$۰/۲ \times ۵ = ۰/۱ \text{ inch}$$

شكل ۱۱—۶—درجه‌بندی ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک ۱/۰۰۰۰ اینچ



توجه: از آنجا که از این ساعت پیش تر برای عملیات کنترل استفاده می‌شود لذا درجه‌بندی دو طرف خط صفر با عدد یک

شروع شده است.

مثال

در یک ساعت اندازه‌گیری با مشخصات inch $(1\text{--}0\text{--}0\text{--}0\text{--}1)$ عقره بزرگ پس از پیمودن ۲ دور کامل از صفحه بزرگ، روی خط سی و چهارم از نیمة اول صفحه ایستاده است. مقدار اندازه بر حسب اینچ چه مقدار می‌باشد؟

$$2 \times 0/02 = 0/04 \text{ inch}$$

مقداری که صفحه دورشمار نشان می‌دهد.

$$34 \times 0/0001 = 0/0034 \text{ inch}$$

مقداری که صفحه بزرگ نشان می‌دهد.

$$0/04 + 0/0034 = 0/0434 \text{ inch}$$

مقداری که ساعت نشان می‌دهد.

نگهدارنده‌های ساعت اندازه‌گیری:


ساعت‌های اندازه‌گیری به تنهایی کاربرد نداشته و لازم است روی نگهدارنده مناسب

سوار شوند تا قابل استفاده باشند. در این خصوص انواع مختلفی از پایه‌ها ساخته شده و به بازار عرضه شده است از آن جمله:

*نگهدارنده میله‌ای با پایه آهنربایی:

این نوع پایه تشکیل شده است از پایه، آهن‌ربا، کلید قطع و وصل آهن‌ربا،

میله عمودی، میله افقی و بند و بسته‌ها که ساعت به آن بسته می‌شود (شکل ۱۲-۶).

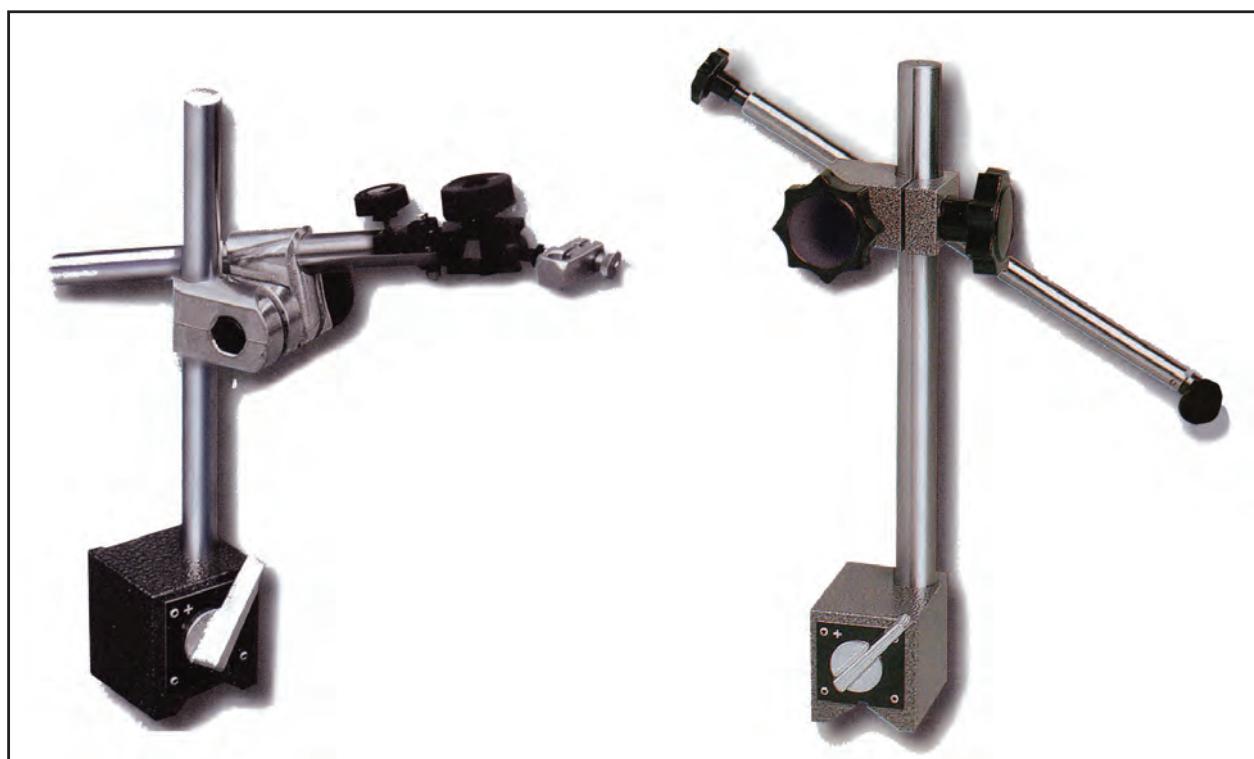

شکل ۱۲-۶—نگهدارنده میله‌ای با پایه آهن‌ربایی

***نگه‌دارنده میله‌ای مفصلی با پایه آهن‌ربایی:** این نوع نگه‌دارنده قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به نوع قبل

دارد و دارای پایه آهن‌ربایی، میله مفصلی، پیچ و بند و بست نگه‌دارنده ساعت است (شکل ۶-۱۳).

***نگه‌دارنده انعطاف‌پذیر:** از انعطاف‌پذیرترین نگه‌دارنده‌های ساعت است. این وسیله تشکیل شده است از پایه آهن‌ربایی، کلید

قطع و وصل، اهرم و بادامک تثبیت کننده موقعیت، استوانه‌های سر مخروطی، کابل و بند و بست نگه‌دارنده ساعت (شکل ۶-۱۴).



شکل ۶-۱۴- نگه‌دارنده انعطاف‌پذیر

شکل ۶-۱۳- نگه‌دارنده مفصلی

***نگه‌دارنده میله‌ای با پایه چدنی:** این نوع نگه‌دارنده دارای پایه وزین چدنی میله‌ها، بند و بست برای اتصال میله و

اتصال ساعت است و می‌تواند موقعیت مناسب و خوبی برای ساعت ایجاد نماید (شکل ۶-۱۵).



شکل ۶-۱۵- نگه‌دارنده میله‌ای با پایه چدنی

***نگه‌دارنده میله‌ای با پایه شیاردار**: این نوع نگهدارنده مانند نوع قبل می‌باشد با این تفاوت که پایه آن دارای شیار T شکل بوده و میله عمودی ساعت می‌تواند در طول آن جابه‌جا شود (شکل ۶-۱۶).

***نگه‌دارنده ثابت مجهز به صفحه صافی**: این نگهدارنده تشکیل شده از میز مجهز به سطح صاف فلزی جهت استقرار قطعه کار، ستون که کاملاً بر پایه عمود است و بند و بست نگهدارنده ساعت (شکل ۶-۱۷).

***نگه‌دارنده ثابت مجهز به صفحه صافی شیاردار**: این نگهدارنده با پایه سنگینی که دارد موقعیت آن ثابت و بدون لرزش و ارتعاش است. این نگهدارنده تشکیل شده از پایه مجهز به صفحه صافی، ستون و بند و بست نگهدارنده ساعت (شکل ۶-۱۸).



شکل ۶-۱۸—نگهدارنده ثابت مجهز به صفحه صافی فلزی شیاردار



شکل ۶-۱۷—نگهدارنده ثابت مجهز به صفحه صافی



شکل ۶-۱۶—نگهدارنده میله‌ای با پایه شیاردار



شکل ۶-۱۹—نگهدارنده ثابت مجهز به صفحه صافی گرانیتی

***نگه‌دارنده ثابت مجهز به صفحه صافی گرانیتی**: استفاده از صفحه صافی گرانیتی برای این نگهدارنده کاربرد از آن را نسبت به سایر نگهدارنده‌ها متمایز نموده و کاربرد آن برای آزمایشگاه‌های متراوژی و کالیبراسیون مناسب شده است. این نوع نگهدارنده از صفحه صافی گرانیتی، ستون و بند و بست ساعت تشکیل شده است (شکل ۶-۱۹).

آماده‌سازی ساعت اندازه‌گیری برای انجام کار: همان‌طوری که قبلاً توضیح داده شد، برای استفاده از ساعت‌های اندازه‌گیری لازم است قبل از استفاده، آن‌ها را تنظیم و آماده بهره‌برداری نماییم. لذا، بر حسب نوع استفاده اندازه‌گیری یا کنترل آن را مطابق زیر آماده می‌کنیم:

الف) آماده‌سازی و تنظیم ساعت برای اندازه‌گیری

- ۱- با توجه به ابعاد قطعات مورد اندازه‌گیری، ساعت اندازه‌گیری با قابلیت تفکیک و گستره اندازه‌گیری مناسب انتخاب می‌کنیم.
- ۲- ساعت اندازه‌گیری را روی نگهدارنده مناسب سوار می‌کنیم.
- ۳- مجموعه را روی صفحه صافی قرار می‌دهیم.
- ۴- سر میله اندازه‌گیری ساعت روی صفحه صافی آورده شود، به‌گونه‌ای که اولاً بر صفحه صافی مماس باشد، ثانیاً بر آن عمود گردد و ثالثاً عقره بزرگ ساعت به اندازه یک‌چهارم دور صفحه بزرگ تحت فشردنگی قرار گیرد تا لقی بین چرخ‌دنده‌ها و خلاصی ساعت گرفته شود.
- ۵- با استفاده از طوقه متحرک، صفر صفحه بزرگ را زیر عقره بزرگ می‌آوریم.
- ۶- به وسیله پیچ و زبانه مخصوص، طوقه متحرک را قفل می‌کنیم.

با انجام مراحل فوق ساعت اندازه‌گیری برای کار اندازه‌گیری آماده است.



شکل ۲۰-۶ آماده‌سازی ساعت برای عملیات اندازه‌گیری



ب) آماده‌سازی و تنظیم ساعت برای کنترل

- ۱- با توجه به دقیق مورد نیاز برای عمل کنترل ساعت اندازه‌گیری، با قابلیت تفکیک مناسب انتخاب می‌کنیم.
- ۲- ساعت اندازه‌گیری را روی نگهدارنده مناسب سوار می‌کنیم.
- ۳- مجموعه را روی صفحه صافی قرار می‌دهیم.
- ۴- بلوک‌سنجه (بلوک‌سنجه در فصل هشتم شرح داده می‌شود) را، به ضخامت اندازه اسمی قطعات مورد کنترل، انتخاب می‌کنیم.
- ۵- بلوک‌سنجه را روی صفحه صافی می‌گذاریم.
- ۶- سر میله اندازه‌گیری ساعت روی بلوک‌سنجه آورده شود، به گونه‌ای که اولاً بر سطح بلوک‌سنجه مماس باشد، ثانیاً بر آن عمود گردد و ثالثاً عقره بزرگ ساعت در حدود نصف گستره اندازه‌گیری ساعت تحت فشردنگی قرار گیرد تا لقی بین چرخدنده‌ها و خلاصی ساعت گرفته شود و در عملیات کنترل بتوان اندازه‌های کمتر و یا بیشتر از تولرانس را به راحتی قرائت نمود.
- ۷- با استفاده از طوقه متحرک صفر صفحه بزرگ را زیر عقره بزرگ می‌آوریم.
- ۸- به وسیله پیچ و زبانه مخصوص طوقه متحرک را قفل می‌کنیم.
- ۹- با استفاده از شاخک‌های تولرانسی مقدار تولرانس قطعه را در دو طرف صفر صفحه بزرگ ساعت قرار می‌دهیم.
- ۱۰- موقعیت عقره کوچک را یادداشت می‌کنیم.



شکل ۲۱-۶- آماده‌سازی ساعت برای عملیات کنترل

- ۱۱- طوقه متحرک را قفل می‌کنیم.
- ۱۲- بلوک‌سنجه را از زیر ساعت اندازه‌گیری بر می‌داریم.
- با انجام مراحل فوق، ساعت اندازه‌گیری برای کار کنترل آماده است.

اصول و قواعد اندازه‌گیری با ساعت اندازه‌گیری

- ۱- با توجه به مشخصات قطعات مورد اندازه‌گیری یا کنترل ساعت اندازه‌گیری مناسب انتخاب کنید.
- ۲- ساعت اندازه‌گیری انتخاب شده را تمیز می‌کنید.
- ۳- با جابه‌جا کردن و حرکت دادن میله اندازه‌گیری، از حساسیت ساعت اطمینان حاصل نمایید.
- ۴- تعداد فواصل روی صفحه بزرگ ساعت را شمارش نموده و مقدار هر فاصله را مشخص کرده، مقدار آن را به‌خاطر بسپارید.
- ۵- در شروع کار موقعیت عقربه کوچک (دورشمار) را به‌خاطر بسپارید.
- ۶- با توجه به نوع کار نگهدارنده مناسب را انتخاب کنید.
- ۷- قبل از شروع کار، از سالم بودن مکانیزم آهنربای پایه نگهدارنده اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- از سالم بودن بند و بسته‌های نگهدارنده ساعت مطمئن شوید.
- ۹- چنان‌چه از نگهدارنده انعطاف‌پذیر (خرطومی) استفاده می‌کنید، از سالم بودن کابل که در داخل استوانه‌های سرمخروطی فرار دارد و به کمک دسته اهرمی موجب موقعیت دهی به نگهدارنده می‌شود اطمینان حاصل نمایید.
- ۱۰- پس از سوار کردن ساعت روی نگهدارنده انتخاب شده با موقعیت دادن به ساعت در جوانب و ارتفاع‌های مختلف، از سالم بودن مجموعه اطمینان حاصل نمایید.
- ۱۱- با توجه به نوع کار (اندازه‌گیری یا کنترل) ساعت را آماده و تنظیم کنید.
- ۱۲- در هنگام تنظیم ساعت دقت کنید که اولاً سر میله اندازه‌گیری ساعت بر سطح کار مماس باشد. ثانیاً بر آن نیز عمود باشد و ثالثاً عقربه بزرگ ساعت تحت فشردگی فرار گیرد.
- ۱۳- در شروع کار، حتماً موقعیت عقربه کوچک (دورشمار) را به‌خاطر بسپارید.
- ۱۴- مقادیر صحیح را از روی صفحه کوچک (دورشمار) و اندازه‌های اعشاری (کوچک) را از روی صفحه بزرگ ساعت بخوانید.
- ۱۵- در استفاده از ساعت‌های اندازه‌گیری حساس، با توجه به‌این‌که سر مفصلی میله اندازه‌گیری می‌تواند 18° درجه جابه‌جا گردد، سعی شود بهترین موقعیت به لحاظ دقت و کم کردن خطا را انتخاب و میله در آن موقعیت تنظیم شود.
- ۱۶- با توجه به‌این‌که ساعت‌های اندازه‌گیری حساس، دارای گستره اندازه‌گیری کم (حدود یک میلی‌متر) هستند و فاقد صفحه دورشمارند لذا باید در خواندن آن دقت نمود تا اشتباہی در تعداد دور رخ ندهد.
- ۱۷- از وارد نمودن هر نوع ضربه به ساعت جداً خودداری شود.
- ۱۸- پیچ قفل طوقه متحرک به میزانی سفت شود که رزووهای آن تحت اثر تنش قرار نگیرند و فقط در اثر اصطکاک بین دو سطح سفت شوند.

أنواع ساعت‌های اندازه‌گیری

- ساعت‌های اندازه‌گیری دارای انواع مختلفی بوده که می‌توان از آن‌ها برای عملیات اندازه‌گیری انواع ابعاد و کنترل قطعات استفاده نمود، ذیلاً پاره‌ای از آن‌ها شرح داده می‌شود.
- ساعت کنترل (ساعت اندازه‌گیری حساس) :** این نوع ساعت اندازه‌گیری که مخصوص عملیات کنترل است فاقد صفحه



دورشمار (صفحة مدرج کوچک) است و گستره اندازه‌گیری آن نیز محدود و کم است. به این ساعت اندازه‌گیری ساعت شیطانکی نیز گفته می‌شود. روش درجه‌بندی و خواندن آن مانند ساعت اندازه‌گیری معمولی است (شکل ۶-۲۲).



شکل ۶-۲۲ - ساعت کنترل

از آنجا که این نوع ساعت مخصوص عمل کنترل است لذا قبل از استفاده باید مطابق قاعده‌ای که قبلاً ذکر شد، تنظیم گردد.

ضخامت‌سنج ساعتی: از ضخامت‌سنج ساعتی برای اندازه‌گیری ضخامت سیم‌ها، میله‌ها، ورق‌ها و صفحات فلزی و غیر فلزی استفاده می‌شود. از آنجا که سطح فکین آن تخت و پهن است لذا استفاده از این وسیله برای اندازه‌گیری قطعات نرم مناسب است. روش درجه‌بندی و خواندن آن مانند ساعت اندازه‌گیری است (شکل ۶-۲۳).

عمق سنج ساعتی: نوع دیگری از ساعت اندازه‌گیر است که از آن برای اندازه‌گیری عمق و ارتفاع قطعات استفاده می‌شود.

این وسیله به یک سری میله‌های اندازه‌گیری مجهز می‌باشد و با سوار کردن میله‌ها روی آن، می‌توان عمق و یا طول قطعات را اندازه گرفت. لازم به یادآوری است با توجه به اندازه مورد نظر، میله با طول مناسب انتخاب و روی آن سوار می‌شود. این وسیله قبل از استفاده لازم است برای اندازه مورد نظر آماده و تنظیم شود (شکل ۶-۲۴).



شکل ۶-۲۴ - عمق سنج ساعتی

شکل ۶-۲۳ - ضخامت‌سنج ساعتی

ساعت‌های اندازه‌گیری دیجیتالی


ساعت‌های مختلف ساخته می‌شوند (شکل ۲۵).



شکل ۲۵-۶- ساعت اندازه‌گیری دیجیتالی

داخل‌سنچ ساعتی

یکی از بهترین وسایل کنترل قطر داخلی استوانه‌ها، داخل‌سنچ ساعتی است. این وسیله در چهار نقطه با سطح کار تماس داشته و خطای محوری در اندازه‌گیری کم می‌شود. با توجه به دسته بلند امکان اندازه‌گیری و کنترل قطر در ارتفاع‌های مختلف سیلندرها وجود دارد. داخل‌سنچ ساعتی مجّهز به یک سری میله‌های اندازه‌گیری است که بر حسب مورد روی آن سوار می‌شود. این وسیله قبل از استفاده لازم است برای اندازه خاصی تنظیم گردد. عمل تنظیم را می‌توان به وسیله میکرومتر، بلوک‌سنجه به همراه متعلقات مربوطه و یا رینگ استاندارد انجام داد.

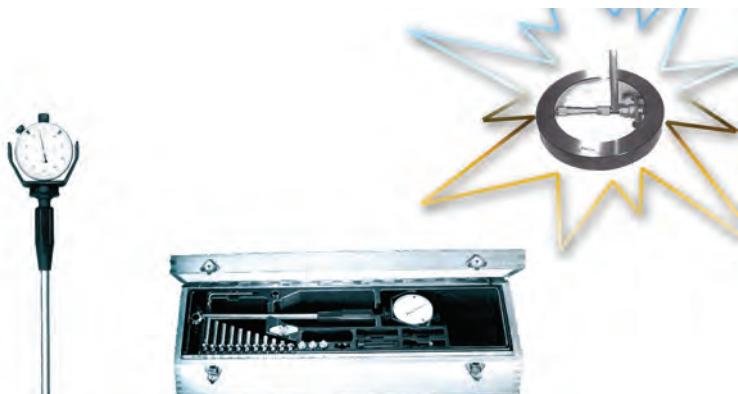

شکل ۲۶-۶- داخل‌سنچ ساعتی

نکات ایمنی و حفاظتی



- ۱- ساعت‌های اندازه‌گیری در برابر ضربه بسیار حساس‌اند. بنابراین، از وارد کردن هر گونه ضربه به آن‌ها جداً خودداری شود.
- ۲- پس از اتمام کار چنان‌چه ساعت اندازه‌گیری به همراه نگهدارنده مربوطه بایگانی می‌شود. محور میله اندازه‌گیری با میله عمودی نگهدارنده موازی و سر اندازه‌گیری رو به پایین قرار داشته باشد.
- ۳- ساعت‌های اندازه‌گیری که بدون نگهدارنده بایگانی و نگهداری می‌شوند، حتماً در جعبه مخصوص قرار گرفته و نگهداری شوند و از نگهداری آن‌ها به صورت بدون جعبه مخصوص جداً خودداری شود.
- ۴- در هنگام اندازه‌گیری سطوح شبیدار، ساعت در بالاترین محل سطح شبیدار تنظیم و فشرده شود تا حرکت آن سیر نزولی داشته باشد و از احتمال فشرده شدن زیاد آن در حرکت صعودی جلوگیری شود.
- ۵- از سفت کردن زیاد پیچ و زبانه طوقه ساعت جداً خودداری شود.
- ۶- شاخک‌های تولرانسی آن روان حرکت کند و همیشه جدای از هم باشند.
- ۷- از دستکاری و تعمیر ساعت چنان‌چه اطلاع و مهارت ندارید. جداً خودداری کنید.
- ۸- برای بستن از محل زبانه سوراخ دار پشت ساعت استفاده شود.






نمونه‌هایی از کاربردهای ساعت اندازه‌گیری

همان‌طوری که در ابتدای این فصل بیان شد ساعت‌های اندازه‌گیری کاربردهای فراوان و متنوعی در صنعت دارد. ذیلًا نمونه‌هایی از آن به‌طور اختصار توضیح داده شود.

جدول ۱-۶- نمونه‌هایی از کاربردهای ساعت اندازه‌گیری

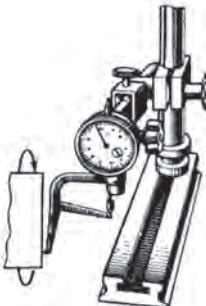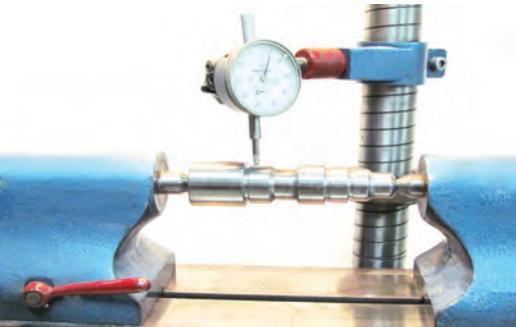ردیف	شرح	شكل
۱	برای کنترل تختی سطوح افقی، ساعت اندازه‌گیری را روی نگهدارنده مناسب سوار نموده، پس از تنظیم، سر میله اندازه‌گیری را در مسیر مورد کنترل حرکت داده و مقدار پستی و بلندی‌های سطح، از روی ساعت خوانده می‌شود.	
۲	شکل مقابل روش کنترل تختی پیشانی سطوح گرد را به کمک ساعت اندازه‌گیری و استفاده از اهرم‌ها و متعلقات جانی آن نشان می‌دهد. در این حالت مجموعه ساعت اندازه‌گیری، ثابت و قطعه کار حرکت دورانی دارد.	
۳	در کنترل گردی قسمت بیرونی یک استوانه و یا میله، آنرا مابین مرغک‌های دستگاه مرغک بسته و سر میله اندازه‌گیری ساعت را روی محیط قطعه کار آورده شده و با دوران قطعه کار، دایره‌ای بودن آن را کنترل می‌کنیم.	
۴	با استفاده از قطعه جناقی (V-Block) می‌توان گردی میله‌ها را به کمک ساعت اندازه‌گیری کنترل نمود.	

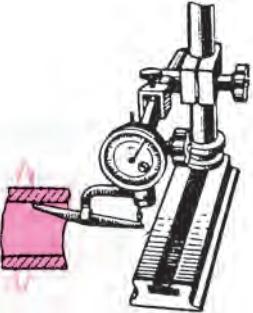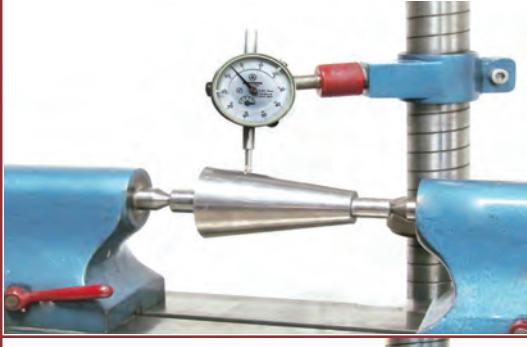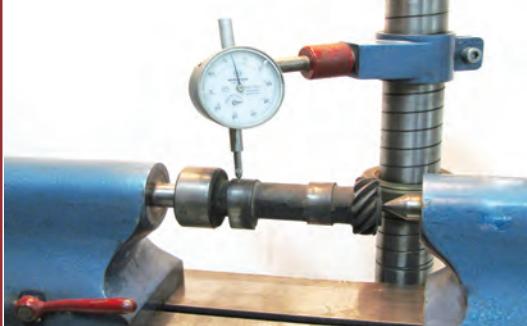ردیف	شرح	شكل
۵	برای کنترل گردی داخلی استوانه‌ها، ساعت اندازه‌گیری را روی نگهدارنده مناسب سوار نموده، اهرم‌های کنترل‌های داخلی را روی آن سوار می‌کیم، مطابق شکل با چرخاندن قطعه کار گردی داخل آن بررسی می‌شود.	
۶	یکی دیگر از کاربردهای ساعت، اندازه‌گیری تعیین زاویه مخروط‌ها است. برای این کار مخروط را بین دو مرغک بسته ساعت اندازه‌گیری را روی آن مستقر و تنظیم نموده با حرکت دادن ساعت روی یال و مقدار تغییر اندازه ساعت و طول افقی روی یال زاویه مخروط محاسبه می‌شود.	
۷	در اندازه‌گیری و کنترل لنگی به وسیله ساعت اندازه‌گیری نیز ساعت بین دو مرغک بسته شده و پس از استقرار و تنظیم ساعت روی محیط لنگ و چرخاندن قطعه کار مقدار لنگی از روی ساعت خوانده می‌شود.	
۸	شکل مقابله اندازه‌گیری و کنترل تختی طوقه‌ها را به کمک ساعت اندازه‌گیری که روی پایه ثابت مجهز به صفحه صافی است نشان می‌دهد.	
۹	شکل مقابله کنترل گردی محوری که به صورت عمودی قرار دارد را به وسیله ساعت اندازه‌گیری که روی پایه ثابت از نوع شیاردار بسته شده است را نشان می‌دهد.	

پرسش‌های فصل



- ۱- عمل بزرگ‌نمایی اندازه‌ها در ساعت اندازه‌گیری به چه وسیله‌ای انجام می‌شود؟
- ۲- آیا طول میله اندازه‌گیری اثری در گستره اندازه‌گیری ساعت دارد؟ چرا؟
- ۳- با توجه به این که سر میله اندازه‌گیری به فرم‌های مختلف ساخته می‌شود، شرح دهید که هر کدام برای چه نوع کارهای مناسب‌اند؟
- ۴- برای جابه‌جایی (حرکت دادن) میله اندازه‌گیری ساعت از کدام قسمت و چگونه عمل می‌کنید؟
- ۵- مکانیزم سفت و شل کردن نگهدارنده انعطاف‌پذیر (خرطومی) ساعت چگونه است؟ با رسم شکل شرح دهید.
- ۶- چنان‌چه صفحه بزرگ ساعت اندازه‌گیری 200° قسمتی باشد در دقت اندازه‌گیری چه اثری دارد؟ چرا؟
- ۷- صفحه بزرگ یک ساعت اندازه‌گیری 80° قسمتی و هر واحد آن نشان‌دهنده 1° میلی‌متر است. میله اندازه‌گیری به اندازه 95° میلی‌متر جابه‌جا شده است. موقعیت عقره بزرگ ساعت چگونه است؟ (توجه داشته باشید این ساعت اندازه‌گیری قادر صفحه دورشمار یا صفحه کوچک است).
- ۸- پیرامون سیستم آهنربای پایه مغناطیسی نگهدارنده ساعت بحث و نتیجه‌گیری کنید.
- ۹- آیا می‌توان برای ایجاد بزرگ‌نمایی در ساعت به جای چرخ‌دنده، از اهرم استفاده نمود؟ استفاده از اهرم چه اثری در دقت و صحت عملکرد ساعت دارد؟
- ۱۰- می‌خواهیم تعداد 5° قطعه که به شکل پولک با ضخامت $5\% \pm 22$ میلی‌متر است، را با ساعت اندازه‌گیری، کنترل کنیم. روش تنظیم و انجام کار چگونه است؟
- ۱۱- قابلیت تفکیک ساعت اندازه‌گیری 1° میلی‌متر بیشتر است یا $1^{\circ}/0^{\circ}$ اینچ؟ چرا؟
- ۱۲- بهترین محل برای بستن ساعت به پایه کدام ناحیه آن است؟ چرا؟
- ۱۳- روش کنترل گردی یک میله را به وسیله ساعت اندازه‌گیری با رسم شکل شرح دهید.
- ۱۴- روش کنترل مستقیمی (عدم خمیدگی) یک میله را به وسیله ساعت اندازه‌گیری شرح دهید.
- ۱۵- چگونه می‌توان لنگی محور مته‌گیر ماشین مته را به وسیله ساعت اندازه‌گیری حساس کنترل نمود. با رسم شکل شرح دهید.

فصل

V

تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل ذواایا

هدف‌های رفتاری : در این فصل فراگیر زاویه‌سنج‌های ساده، ورنیهدار، ساعتی، دیجیتالی، خطکش سینوسی و گونیا را می‌شناسد و با نحوه درجه‌بندی و کاربردهایشان آشنا می‌شود، به گونه‌ای که در پایان آن می‌تواند :

- ۱- زاویه‌سنج ساده را توصیف کند.
- ۲- زاویه‌سنج اونیورسال با قابلیت تغییک پنج دقیقه را شرح دهد.
- ۳- روش درجه‌بندی زاویه سنج‌ها را شرح دهد.
- ۴- روش خواندن زاویه سنج‌ها را شرح دهد.
- ۵- خطکش سینوسی را شرح دهد.
- ۶- کاربرد و روش استفاده خطکش سینوسی را بیان کند.
- ۷- انواع گونیاها را شرح دهد.
- ۸- گونیای مرکب را توصیف کند.

عنوانیں ایں فصل عبارتند از 8

✓ زاویه‌سنج

✓ خطکش سینوسی


✓ گونیا

✓ گونیای مرکب



زاویه‌سنچ‌ها

زاویه‌سنچ‌ها تجهیزات اندازه‌گیری هستند که از آن‌ها برای تعیین اندازه زوایای قطعات و هم‌چنین انتقال اندازه از روی زاویه‌سنچ به قطعه کار استفاده می‌شود. زاویه‌سنچ‌ها جزو وسایل اندازه‌گیری بوده و فاقد رده‌بندی هستند (شکل ۷-۱).

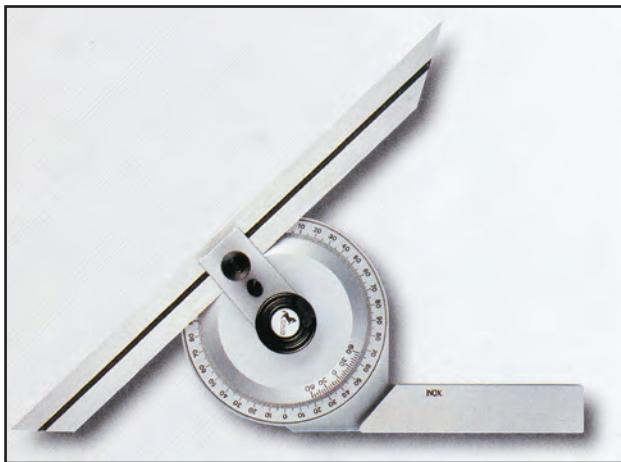


شکل ۷-۱- زاویه‌سنچ

قابلیت تفکیک و گستره اندازه‌گیری

- ۱- **قابلیت تفکیک:** زاویه‌سنچ‌های ساده و ورنیه‌دار با قابلیت تفکیک ۱ درجه، ۵ دقیقه و ۲ دقیقه ساخته می‌شوند.
- ۲- **گستره اندازه‌گیری:** اندازه‌گیری زوایا تا 180° درجه به روش مستقیم و غیر مستقیم و تا 360° درجه به روش غیر مستقیم و با استفاده از قاعده زوایای متمم و مکمل است. بنابراین با آن‌ها می‌توان مقدار زوایا با اندازه‌های مختلف و فرم‌های مختلف را تعیین نمود.

زاویه‌سنچ ساده: زاویه‌سنچ‌های ساده معمولاً با قابلیت تفکیک ۱ درجه ساخته می‌شوند. آن‌ها دارای ساختمان و سیستمی ساده‌اند و کار کردن با آن‌ها نیز آسان است.

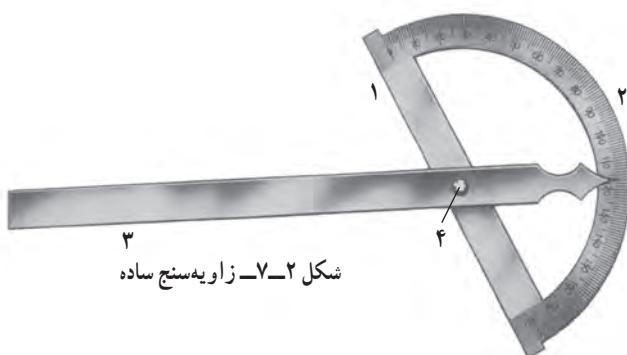


شکل ۷-۲- زاویه‌سنچ ساده

ساختمان

این زاویه‌سنچ تشکیل شده از :

- ۱- پایه
 - ۲- نقاله با قابلیت تفکیک یک درجه و گستره اندازه‌گیری ($180^\circ - 0^\circ$) درجه
 - ۳- تیغه، که ممکن است ساده و یا دارای درجه‌بندی میلی‌متری یا اینچی باشد.
 - ۴- پین یا پیچ اتصال
- شکل ۷-۳- اندازه‌گیری زاویه حاده و منفرجه را با این زاویه سنچ نشان می‌دهد :

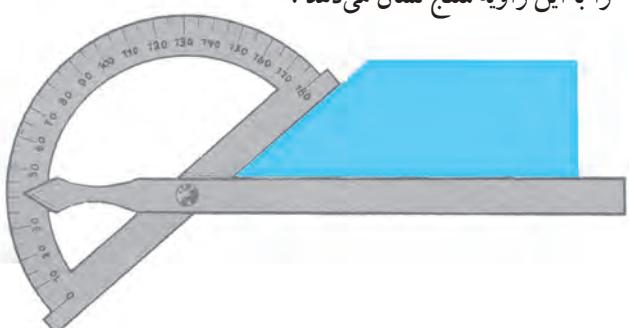

شکل ۷-۳- اندازه‌گیر زاویه با زاویه‌سنچ ساده

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازهگیری و کار با زاویه سنج، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،


مطابق زیر عمل می کنیم :

■ با در نظر گرفتن موقعیت نُک تیغه روی درجه بندی نقاله، مقدار زاویه مستقیماً از روی نقاله زاویه سنج خوانده می شود.

توجه: زاویه ای که از روی زاویه سنج خوانده می شود زاویه داخلی قطعه کار است و چنان چه هدف اندازه گیری زاویه خارجی

شکل باشد لازم است مقدار خوانده شده از 36° درجه کم شود.

مثال

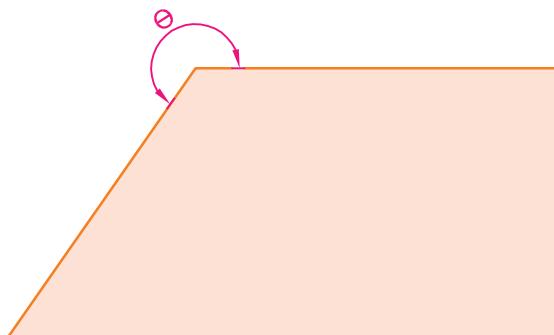

شکل ۷-۴— اندازه گیری زاویه منفرجه

برای اندازه گیری زاویه θ در شکل ۷-۴


نُک تیغه زاویه سنج روی عدد ۱۱۳ درجه قرار دارد.

مقدار زاویه θ چند درجه است؟

جواب: با توجه به این که θ زاویه خارجی

قطعه است بنابراین :

$$\text{درجه } \theta = 247 - 113 = 134$$

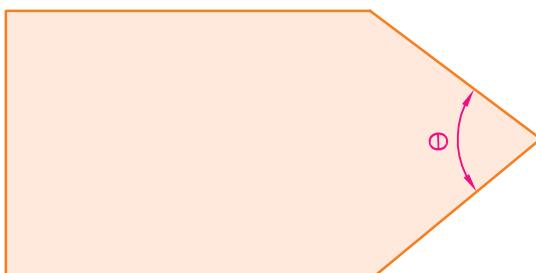

شکل ۷-۵— اندازه گیری زاویه حاده

برای اندازه گیری زاویه θ در شکل ۷-۵

نُک تیغه زاویه سنج روی عدد ۸۴ درجه نقاله قرار

دارد. مقدار زاویه چند درجه است؟

جواب: با توجه به این که θ زاویه داخلی

قطعه است بنابراین :

$$\text{درجه } \theta = 84$$


زاویه سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه: قابلیت تفکیک این زاویه سنج ها ۵ دقیقه و به عبارتی $\frac{1}{12}$ درجه است. بنابراین،

دقت آن دوازده بار از زاویه سنج ۱ درجه بیشتر است و برای اندازه گیری زاویه قطعات با دقتهای بالاتر استفاده می شود. مضاف

بر این که با ساختمانی که این نوع زاویه سنج ها دارند دامنه کاربردشان در اندازه گیری انواع زوایا افزایش پیدا کرده و به زاویه سنج

اونیورسال نیز معروف شده اند (شکل ۷-۶).



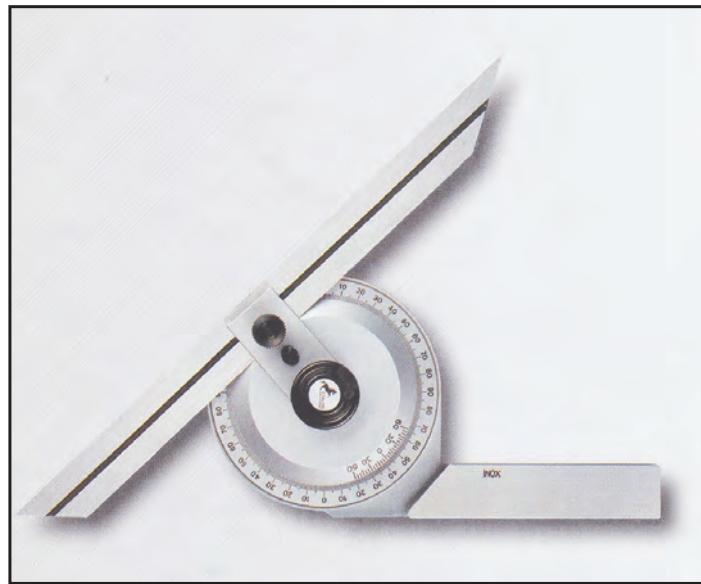

شکل ۷-۶- زاویه‌سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

ساخته‌مان: این نوع زاویه‌سنج‌ها معمولاً از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌اند :

— بدن

— پایه

— نقاله با قابلیت تفکیک ۱ درجه و گستره اندازه‌گیری 36° درجه، به صورت چهار ناحیه 90° درجه‌ای

— ورنیه ۱۲ قسمتی، به صورت دو طرفه (۱۲ قسمت در جهت عقربه‌های ساعت و ۱۲ قسمت در جهت خلاف عقربه‌های ساعت) یا بعضاً یک طرفه

— پیچ قفل ورنیه

— ذره‌بین

— درپوش

— چرخ‌دنده (که در پشت درپوش و در داخل محفظه پیش‌بینی شده است قرار دارد.)

— نگهدارنده تیغه

— تیغه کوچک و بزرگ

— بازوی کمکی

لازم به یادآوری است که اجزای فوق قسمت‌های عمومی زاویه‌سنج بوده و ممکن است این اجزا در زاویه‌سنج‌های ساخته شده توسط کارخانجات مختلف متفاوت باشد.

نحوه درجه‌بندی: این زاویه‌سنج‌ها به ورنیه مجهزند و روش درجه‌بندی آن‌ها مشابه کولیس‌های ورنیه‌دار است، به‌این صورت


که مقدار مشخصی از نقاله انتخاب گردیده و روی ورنیه به تعداد فواصل مساوی تقسیم شده است. نقاله زاویه‌سنج‌های اونیورسال با

قابلیت تفکیک ۵ دقیقه معمولاً 36° قسمتی در چهار بخش 90° درجه‌ای است که هر واحد آن معرف ۱ درجه است. روش درجه‌بندی

مطابق جدول ۷-۱ است :

جدول شماره ۱-۷- روش درجه‌بندی زاویه‌سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

ردیف	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی	طرح ۱	طرح ۲
۱	قابلیت تفکیک نقاله	۱°	۱°
۲	مقیاس انتخاب شده	۱۱°	۲۳°
۳	تعداد تقسیمات ورنیه	۱۲	۱۲
۴	قابلیت تفکیک ورنیه	$11 \div 12 = \frac{11}{12} = 55'$	$23 \div 12 = \frac{23}{12} = 115'$
۵	قابلیت تفکیک زاویه سنج	$1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} = 5'$	$2 - \frac{23}{12} = \frac{1}{12} = 5'$

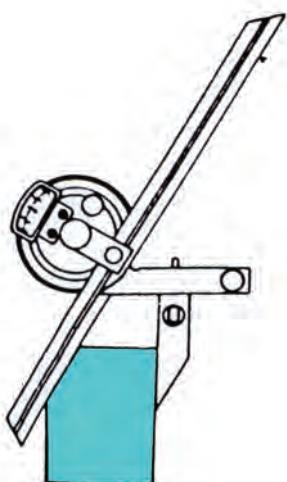

شکل ۷-۷- اندازه‌گیری با زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در اندازه‌گیری با این زاویه‌سنج قطعه کار ماین تیغه و پایه قرار می‌گیرد و مقدار درجه از روی نقاله و مقدار دقیقه از روی ورنیه خوانده می‌شود (شکل ۷-۷).

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با زاویه سنج، که در ادامه این فصل شرح داده می‌شود،

مطابق زیر عمل می‌کنیم :

با در نظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی نقاله زاویه سنج، اندازه‌های صحیح را که مضری از یک درجه‌اند از روی نقاله می‌خوانیم. لازم به ذکر است اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط نقاله هم امتداد باشد مقدار اندازه، دقیقه ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب درجه است، ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه ماین دو خط از نقاله قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم :

■ هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط نقاله شناسایی می‌کنیم.

■ تعداد فواصل روی ورنیه را، که قبل از خط هم امتداد با نقاله قرار گرفته است، شمارش می‌کنیم.

■ عدد بدست آمده را در ۵ ضرب می‌کنیم، مقدار کوچک اندازه بر حسب دقیقه به دست می‌آید.

■ مجموع دو اندازه خوانده شده بر حسب درجه و دقیقه، مقدار زاویه است.

مثال

شکل ۷-۸- خواندن زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در یک زاویه‌سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه، خط صفر ورنیه دقیقاً بعد از اندازه 38° درجه از نقاله قرار دارد.

مقدار زاویه چه مقدار می‌باشد؟ (شکل ۷-۸)

جواب: 38°



شکل ۷-۹- خواندن زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در زاویه سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه، خط صفر ورنیه بعد از خط 90° درجه نقاله و روی اندازه 75° درجه نقاله قرار دارد. مقدار زاویه چه مقدار می‌باشد؟ (شکل ۷-۹)

$$90^{\circ} + (90^{\circ} - 75^{\circ}) = 105^{\circ}$$

جواب: 105°

مثال

شکل ۷-۱۰- خواندن زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در یک زاویه سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه، خط صفر ورنیه بعد از اندازه 63° درجه نقاله قرار دارد و خط نهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) دقیقاً در امتداد یکی از خطوط نقاله قرار دارد. این زاویه‌سنج چه مقداری را نشان می‌دهد؟ (شکل ۷-۱۰)

جواب:

اندازه صحیح :

مقدار دقیقه :

مقدار زاویه :

$$63^{\circ}$$





$$9 \times 5 = 45'$$

$$63^{\circ}, 45'$$

جدول ۲-۷ نمونه‌هایی از اندازه‌گیری زوایای قطعات با زاویه سنج ۵ دقیقه.


جدول ۲-۷ - اندازه‌گیری زوایای قطعات با زاویه سنج ۵ دقیقه

ردیف	شرح	شکل
۱	اندازه‌گیری زاویه حاده به کمک صفحه صافی	
۲	اندازه‌گیری زاویه به کمک میز ماشین فرز	
۳	اندازه‌گیری شبی خارجی	
۴	اندازه‌گیری شبی داخلی	
۵	اندازه‌گیری زاویه شبی یک محروط	
۶	اندازه‌گیری زاویه بین دو سطح	

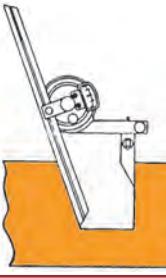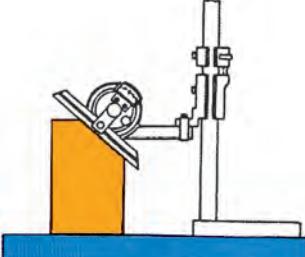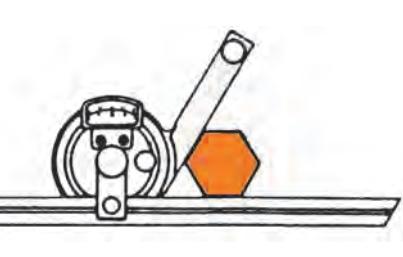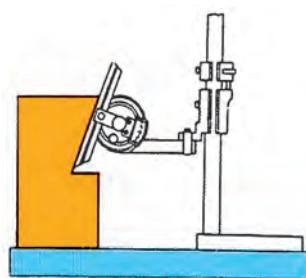	<p>اندازه‌گیری زاویه خارجی ذوزنقه با زاویه 90° درجه</p>	<p>۷</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه بین دو سطح خارجی ذوزنقه</p>	<p>۸</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه دو سطح داخلی ذوزنقه</p>	<p>۹</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه خارجی به کمک کولپس ارتفاعسنج</p>	<p>۱۰</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه شش ضلعی</p>	<p>۱۱</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه ذوزنقه داخلی</p>	<p>۱۲</p>

زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه: قابلیت تفکیک این زاویه‌سنجهای ۲ دقیقه و به عبارتی $\frac{1}{3}$ درجه است. بنابراین دقت

آن سی برابر پیشتر از زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۱ درجه است. از این زاویه‌سنجهای برای اندازه‌گیری زاویه قطعات با دقت‌های بالاتر استفاده می‌شود. مضارب براین که با ساختمانی که این نوع زاویه‌سنجهای دارند دامنه کاربردشان در اندازه‌گیری زوایا را افزایش داده است. به این زاویه‌سنجهای نیز زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه، گفته می‌شود (شکل ۷-۱۱).

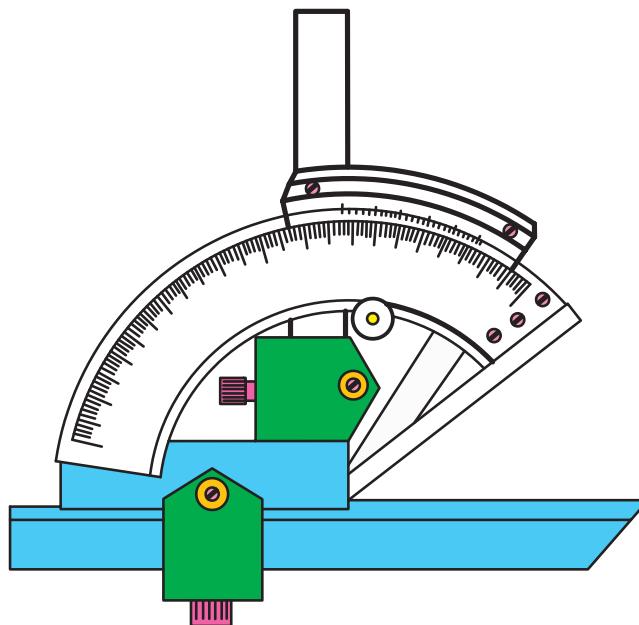

شکل ۷-۱۱- زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه

نحوه درجه‌بندی: این زاویه‌سنجد نیز به ورنیه مججهز است و روش درجه‌بندی آن هم مانند زاویه‌سنجد ۵ دقیقه است. با این تفاوت که ورنیه آن 3° قسمتی است. دو نوع درجه‌بندی برای این زاویه‌سنجهای در جدول ۷-۳ آمده است.

جدول شماره ۷-۳- روش درجه‌بندی زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه

ردیف	عوامل مؤثر بر درجه بندی	طرح ۱	طرح ۲
۱	قابلیت تفکیک نقاله	1°	1°
۲	مقیاس انتخاب شده	29°	59°
۳	تعداد تقسیمات ورنیه	3°	3°
۴	قابلیت تفکیک ورنیه	$29 \div 3^\circ = \frac{29}{3^\circ} = 58'$	$59 \div 3^\circ = \frac{59}{3^\circ} = 118'$
۵	قابلیت تفکیک زاویه‌سنجد	$1 - \frac{29}{3^\circ} = \frac{1}{3^\circ} = 2'$	$1 - \frac{59}{3^\circ} = \frac{1}{3^\circ} = 2'$

روشن خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با زاویه‌سنجد، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطابق زیر عمل می‌کنیم:

با در نظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی نقاله زاویه‌سنجد، اندازه‌های صحیح را، که مضربی از یک درجه‌اند، از روی نقاله می‌خوانیم. گفتنی است اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط نقاله هم امتداد باشد مقدار اندازه، دقیقه ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب درجه است ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه مابین دو خط از نقاله قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم:

هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه با یکی از خطوط نقاله را شناسایی می‌کنیم.

تعداد فواصل روی ورنیه را که قبل از خط هم امتداد با نقاله قرار گرفته است، شمارش می‌کنیم.

عدد بدست آمده را در ۲ ضرب می‌کنیم، مقدار اندازه بر حسب دقیقه به دست می‌آید.

مجموع دو اندازه خوانده شده بر حسب درجه و دقیقه مقدار زاویه است.

مثال

در زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه خط صفر ورنیه بعد از اندازه ۳۴ درجه نقاله و خط دوازدهم آن دقیقاً در امتداد یکی از خطوط نقاله قرار دارد، مقدار نشان داده شده بهوسیله این زاویه‌سنجد چه مقدار می‌باشد؟

جواب:

مقدار درجه: ۲۴°

مقدار دقیقه: ۱۲ × ۲ = ۲۴'

مقدار زاویه: ۲۴°, ۲۴'

$$R = \frac{r}{n}$$

رابطه روبرو در مورد محاسبه قابلیت تفکیک زاویه‌سنجد ها مصدق دارد.
که در آن:

r = قابلیت تفکیک نقاله

n = تعداد تقسیمات ورنیه

R = قابلیت تفکیک زاویه‌سنجد

به طور کلی تفاوت‌ها و مزیت‌های زاویه‌سنجد با طرح دو، نسبت به طرح بک عبارت است از :

۱- مقیاس انتخاب شده، بیشتر


۲- تقسیمات روی ورنیه، درست‌تر

۳- رؤیت و خواندن مقدار، راحت‌تر

۴- خطای چشمی در اندازه‌گیری، کم‌تر

زاویه‌سنجد ساعتی با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه: این زاویه‌سنجد به صفحه مدرج و عقربه مجھز است و می‌توان به راحتی مقدار

زاویه را از روی آن خواند (شکل ۷-۱۲).

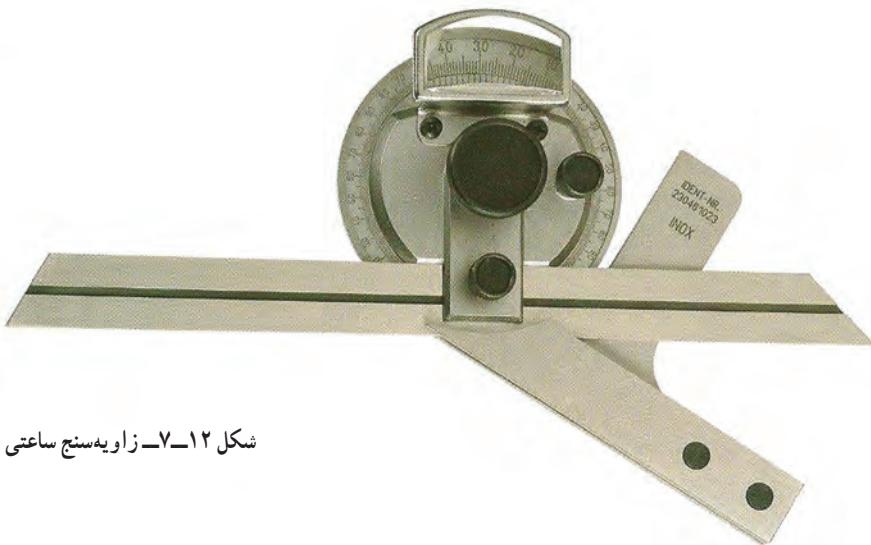

شکل ۷-۱۲-زاویه‌سنج ساعتی

روش درجه‌بندی: صفحه بزرگ ساعت 120° قسمتی و هر فاصله روی آن نشان دهنده 5° دقیقه است. بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل 1° درجه است.

$$\text{دقیقه} = 60^\circ \times 5$$

$$\text{درجه} = 6^\circ \div 60$$

صفحة داخلی ساعت دارای چهار ناحیه 90° درجه‌ای می‌باشد که هر واحد آن نشان دهنده 1° درجه است. بنابراین صفحه داخلی معادل 36° درجه است.



شکل ۷-۱۳-زاویه‌سنج دیجیتالی

زاویه‌سنج دیجیتالی:

جدیدترین نوع زاویه‌سنج است که مقدار زاویه از روی نمایشگر آن تا قابلیت تفکیک یک‌صدم درجه قابل خواندن است. این زاویه‌سنج در برابر ضربه حساس و آسیب‌پذیر است (شکل ۷-۱۳).

اصول و قواعد کار با زاویه سنج

- ۱- با توجه به اندازه قطعه کار، لازم است تیغه مناسب انتخاب شود.
- ۲- تیغه را روی پایه و در محل مربوطه بسته و پیچ آن را کاملاً محکم کنید.
- ۳- پیچ ورنیه کمتر از نیم دور شل شده باشد.
- ۴- با توجه به اندازه زاویه (حاده یا منفرجه)، قطعه کار بین پایه و تیغه قرار گیرد، به‌طوری‌که یک ضلع زاویه بر پایه و ضلع دیگر آن بر تیغه مماس شود.
- ۵- پس از مماس شدن پایه و تیغه زاویه‌سنج بر اضلاع زاویه، ورنیه را قفل کنید.



توجه: از سفت کردن زیاد پیچ ورنیه که باعث خرابی آن می‌شود، خودداری کنید.

۶- مقدار زاویه را بخوانید.

۷- دقیق شود با توجه به نوع زاویه خواسته شده ممکن است از جمع و تفریق اندازه‌ها نسبت به 90° , 180° و 260° استفاده


نمود.

۸- در جمع و تفریق زوایا، یکای اندازه بر حسب درجه و در صورت وجود مقادیر کوچک‌تر بر حسب دقیقه بیان شود و از

ذکر اندازه‌های دهم، صدم و هزارم زاویه خودداری شود.

خطکش سینوسی: خطکش سینوسی وسیله‌ای کمکی برای اندازه‌گیری و کنترل زوایا است. از آنجا که روش محاسبه زاویه

در این وسیله با استفاده از سینوس زاویه است، به نام خطکش سینوسی نامیده می‌شود (شکل ۷-۱۴).

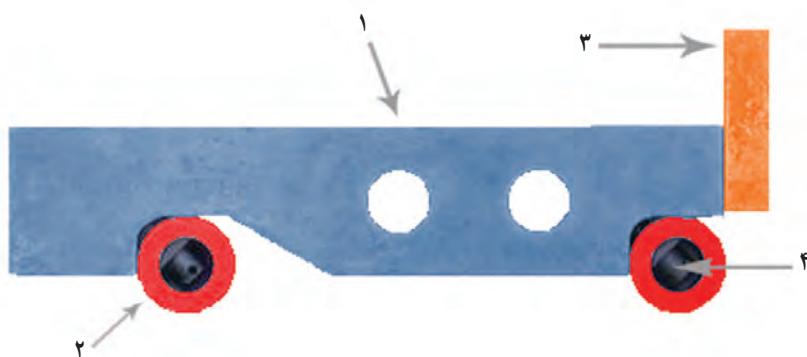

شکل ۷-۱۴- خطکش سینوسی

خطکش سینوسی از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شود:

۱- بدنه، که سطح بالای آن محل استقرار قطعه است و ممکن است سوراخ دار ساخته شود. برای این که:

۱- سبک شود.

۲- حرارت را بهتر منتقل نماید.

۲- پایه‌ها، که به شکل استوانه‌اند و باید مقطع آن‌ها کاملاً دایره‌ای و برداخت باشند.

۳- تکیه‌گاه برای استقرار قطعه کار و جلوگیری از سر خوردن آن‌ها. (البته بعضی از خطکش‌های سینوسی به این تکیه‌گاه

تجهیز هستند).


۴- پیچ‌های آلنی، که برای اتصال پایه‌ها به بدنه از آن استفاده می‌شود تا سر آن‌ها بیرون نزند.

خطکش‌های سینوسی بر اساس فاصله مرکز تا مرکز پایه‌هایشان مشخص می‌شوند و معمولاً در اندازه‌های 100° , 150° , 200° و 250° و ... میلی‌متر ساخته می‌شوند.

دقیق شود با توجه به دقیق بودن فاصله مرکز تا مرکز پایه‌های آن است. لذا در موقع ساخت این وسائل باید دقیق شود تا دو

سطح جانبی پایه‌ها کاملاً موازی و دو سطح بالای آن‌ها کاملاً در یک صفحه قرار داشته باشند.

همچنین، سطح بالای بدنه (محل استقرار قطعه کار) با سطح زیری آن کاملاً موازی باشد. ضمناً کلیه سطوح باید دقیقاً برداخت گردند.

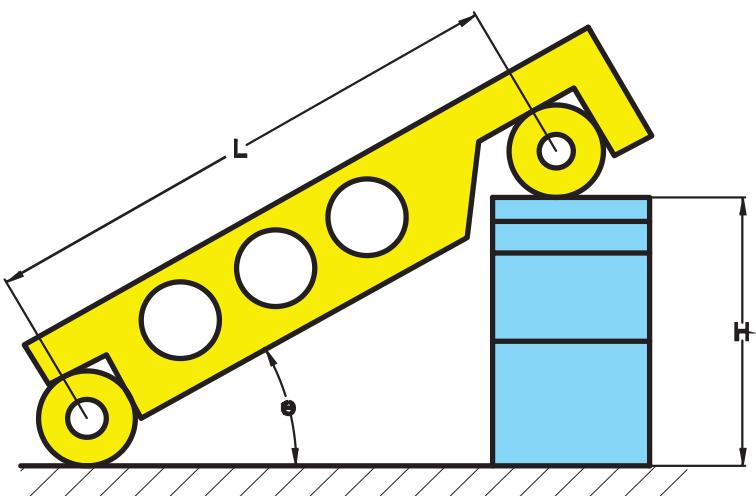

شکل ۷-۱۵- محاسبه زاویه با خطکش سینوسی

اساس کار خطکش بر مبنای سینوس زاویه است و مقدار زاویه با توجه به شکل ۷-۱۵ مطابق زیر محاسبه می‌شود.

$$\sin \theta = \frac{H}{L}$$

θ = زاویه رأس مخروط با زاویه سطح شیبدار

قطعهٔ مورد بررسی

H = ضخامت بلوك سنجه‌های استفاده شده

L = فاصله خط المركzin پایه‌های خطکش

سینوسی

روش استفاده: برای اندازه‌گیری و کنترل زاویه لازم است مجموعه قطعه کار و خطکش سینوسی مطابق زیر آماده شوند:

- ۱- خطکش سینوسی را روی صفحه صافی قرار می‌دهیم.
- ۲- قطعه کار را روی خطکش سینوسی می‌گذاریم، برای ثابت نمودن قطعه کار می‌توان آن را بر تکیه‌گاه پیش‌بینی شده در خطکش سینوسی تکیه داد. و در صورتی که خطکش سینوسی قادر تکیه‌گاه برای قطعه کار است می‌توان برای ثابت نمودن آن از خمیر مجسمه‌سازی استفاده نمود.
- ۳- زیر یکی از پایه‌های خطکش سینوسی آن قدر بلوك سنجه قرار دهید تا تقریباً سطح قطعه کار با افق موازی شود.
- ۴- برای کنترل توازی سطح قطعه کار با سطح افق از ساعت اندازه‌گیری و یا تراز استفاده کنید.
- ۵- مقدار بلوك سنجه‌ها را آن قدر تغییر دهید تا سطح قطعه کار با افق موازی گردد.
- ۶- با داشتن اندازه بلوك سنجه و فاصله مرکز پایه‌های خطکش سینوسی مقدار زاویه را محاسبه کنید (شکل ۷-۱۶).



شکل ۷-۱۶- اندازه‌گیری زاویه به کمک خطکش سینوسی

با توجه به شکل، نقش و وظیفه هر یک از اجزا به شرح زیر است :

✓ صفحه صافی، به عنوان سطح مبنای

✓ خط کش سینوسی، به عنوان وسیله کمکی در اندازه گیری زاویه


✓ بلوک سنجه، به عنوان وسیله اندازه گیری

✓ قطعه کار که هدف تعیین زاویه آن است.

✓ ساعت اندازه گیری برای کنترل توازی سطح قطعه مورد اندازه گیری با سطح افق (صفحه صافی)

شکل ۷-۱۷ نمونه دیگری از خط کش سینوسی را که برای کنترل توازی سطح کار با صفحه صافی از تراز استفاده شده است،

نشان می دهد.

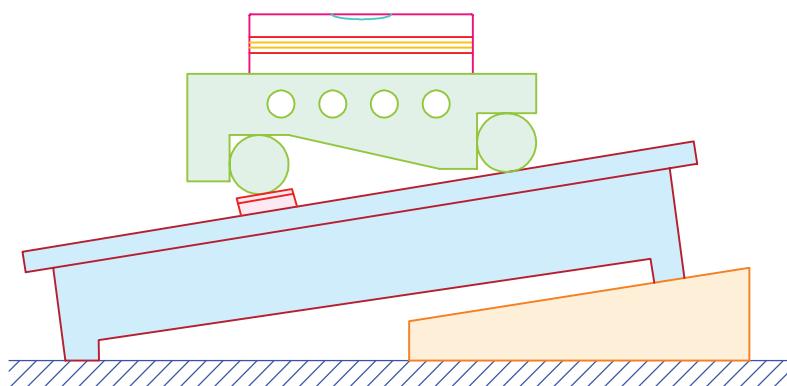


شکل ۷-۱۷- اندازه گیری زاویه به کمک خط کش سینوسی و تراز


گونیا

گونیاها و سایلی هستند که از آنها برای عملیات خط کشی، کنترل زوایا، بعضًا اندازه گیری طول و کنترل تعامد، تختی و مستقیمی

سطح و ... در کارگاه و آزمایشگاه استفاده می شود (شکل ۷-۱۸).

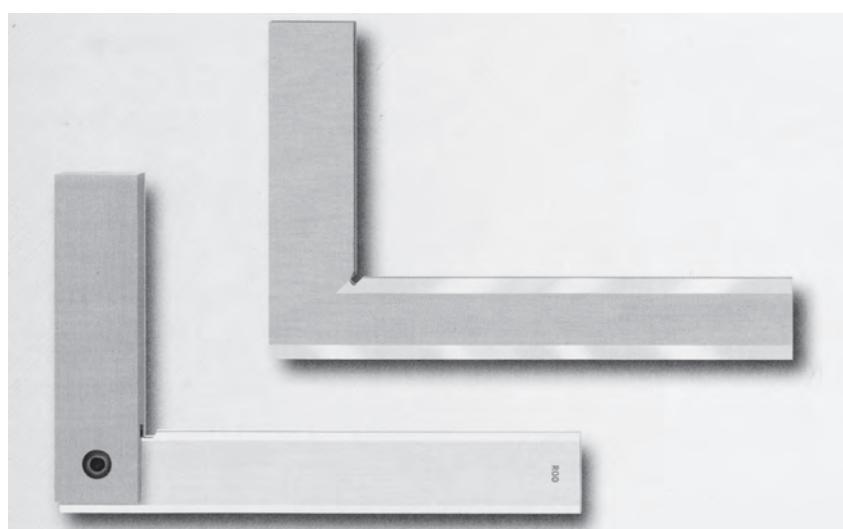

شکل ۷-۱۸- گونیا

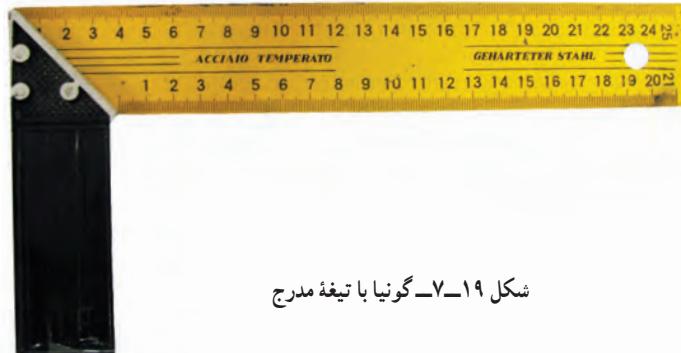

شکل ۷-۱۹—گونیا با تیغه مدرج

ساختمن: گونیها از دو قسمت عمدۀ تیغه و

پایه، که ممکن است به صورت یک پارچه و یا به وسیله پین یا میخ پرچ به هم متصل شده باشند، تشکیل می‌شوند (شکل ۷-۱۹).

پاره‌ای از گونیها دارای تیغه مدرج‌اند و از آن

برای عمل اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

سطح و لبه‌های گونیا فوق العاده پرداخت ممکن است با عملیات سنگزنی و یا لین کاری (استفاده از گرد سنباده) انجام شده باشد.

رده بندی گونیا: گونیها فاقد قابلیت تفکیک بوده و دارای رده‌بندی می‌باشند. گونیها بر حسب دقیق و درستی در چهار رده ۰۰، ۰۱ و ۰۲ ساخته می‌شوند. که رده ۰۰ دارای بالاترین دقیق در مجموعه گونیها است.

روش‌های کنترل گونیا: برای کنترل تمام تیغه گونیا نسبت به پایه آن از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود که بعضاً در جدول ۴-۷ آمده است.


جدول ۴-۷—روش‌های کنترل گونیا

ردیف	شرح	شكل
۱	کنترل به وسیله خط‌کشی	
۲	کنترل به وسیله گونیای رده بالاتر	
۳	کنترل به کمک استوانه کنترل	

	کنترل به کمک استوانه کنترل و بلوک سنجه	۴
	کنترل به کمک بلوک سنجه زاویه	۵

أنواع گونیا: گونیاهای در انواع مختلفی ساخته می‌شوند از آن جمله :

گونیای دقیق (گونیای مویی): این نوع گونیا از دقیق‌ترین نوع گونیاهای است و به صورت یک پارچه ساخته می‌شود و از آن برای عملیات کنترل استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۰).

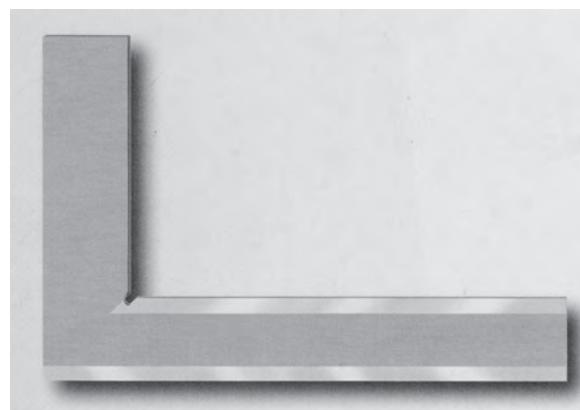

شکل ۷-۲۰- گونیای دقیق


گونیای قابل تنظیم: پایه این گونیاهای نسبت به تیغه آن در جهت طول تیغه قابل تغییر است که این ویژگی کاربرد آن را

وسعی‌تر نموده است (شکل ۷-۲۱).




شکل ۷-۲۱- گونیای قابل تنظیم

شکل ۷-۲۲ تصاویری از کاربردهای گونیای قابل تنظیم را نشان می‌دهد.

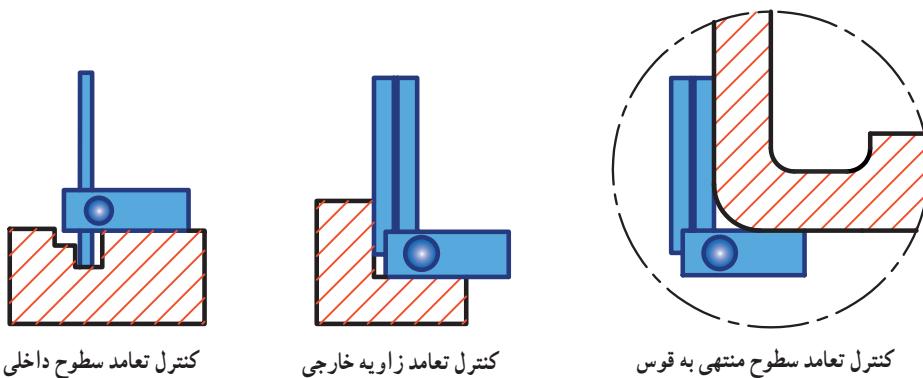

شکل ۷-۲۲- کاربردهای گونیای قابل تنظیم

گونیای تاشو: این گونیا به صورت دو تکه (گونیای تاشو ساده) یا سه تکه (گونیای تاشو دوبل) ساخته شده و قابل تنظیم است و از آن برای انتقال زوایا از روی قطعه کار به وسیله اندازه‌گیری با عکس استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۳).

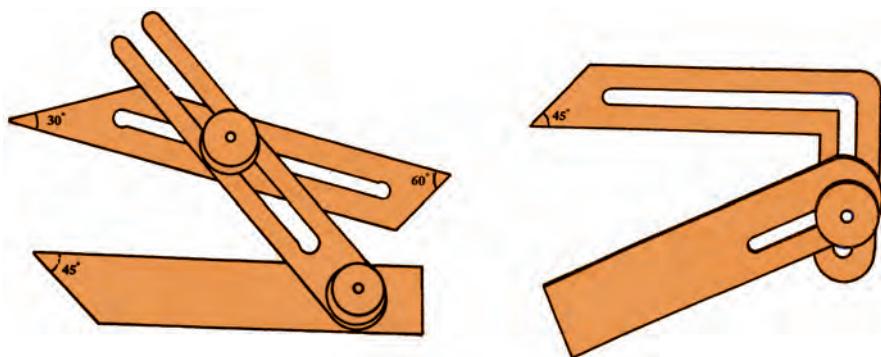


شکل ۷-۲۳- گونیای تاشو



شکل ۷-۲۴- گونیای مرکزیاب


گونیای مرکزیاب: این گونیا با ساختمانی که دارد می‌تواند برای تعیین مرکز قطعات دایره‌ای شکل مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۷-۲۴).

برای تعیین مرکز قطعات، ابتدا قطعه کار را مابین دو یال مرکزیاب قرار می‌دهیم و به کمک خط کش مرکزیاب قطری از دایره را رسم می‌کنیم، سپس با جایه‌جایی مرکزیاب روی محیط قطعه کار، قطر دیگری را ترسیم می‌کنیم. محل تقاطع قطرها مرکز دایره است. گفتنی است که گونیای مرکزیاب بر اساس قضیه هندسی «از یک نقطه واقع در خارج دایره فقط دو مماس می‌توان بر آن رسم نمود و نیمساز زاویه محیطی از مرکز می‌گذرد.» طراحی شده است. شکل ۷-۲۵ روش مرکزیابی را نشان می‌دهد. در نتیجه محل تقاطع دو قطر مرکز دایره است.

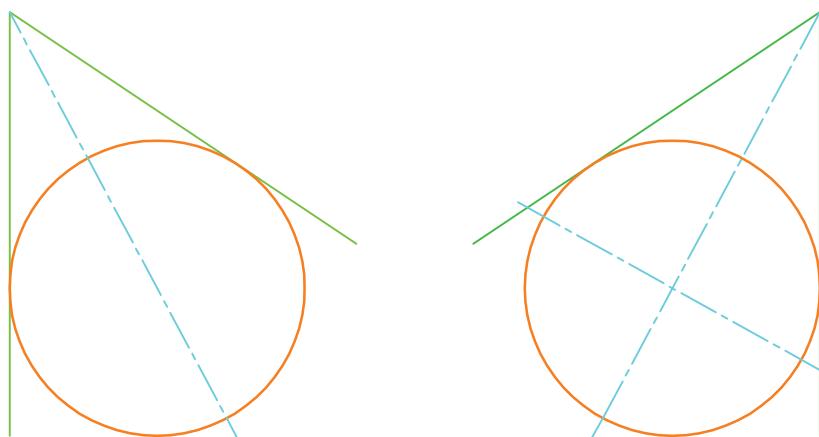


شکل ۷-۲۵- تعیین مرکز دایره

گونیای T شکل: با این گونیا، علاوه بر کنترل زوایای قائم، می‌توان عمل خط‌کشی نیز انجام داد (شکل ۷-۲۶).

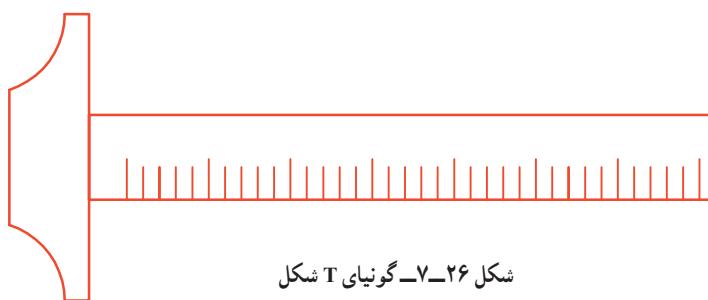


شکل ۷-۲۶- گونیای T شکل

گونیای ساعتی دقیق: این گونیا به ساعت اندازه‌گیری و میکرومتر مجهر است و از آن برای اندازه‌گیری زاویه انحراف سطوح استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۷).

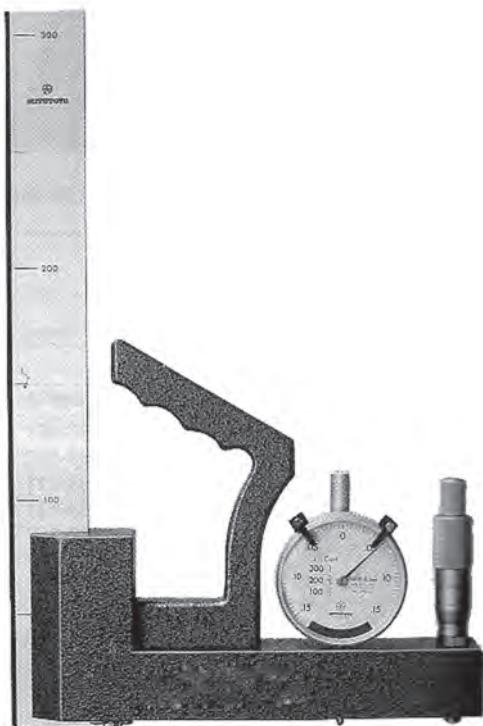

شکل ۷-۲۷- گونیای ساعتی

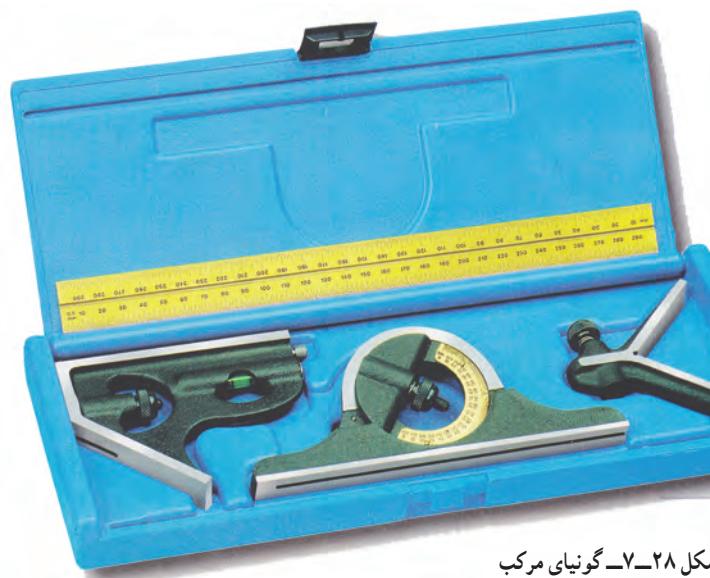

شکل ۷-۲۸- گونیای مرکب

گونیای مرکب:

گونیای مرکب از جمله تجهیزات اندازه‌گیری است که دارای کاربردهای گوناگونی، از جمله اندازه‌گیری طول، زاویه، ترازیابی، مرکزیابی، کنترل گونیایی، ترسیم و ... می‌باشد (شکل ۷-۲۸).

قسمت‌های مختلف و کاربردهای اجزای گونیای مرکب عبارتند از :

خطکش: خطکش دارای تقسیمات با قابلیت تفکیک ۱ میلی‌متر و $\frac{1}{32}$ اینچ و گستره اندازه‌گیری 30° میلی‌متری و معادل آن به اینچ است. هم‌چنین، دارای شیاری جهت سوار کردن قطعات دیگر گونیای مرکب روی آن است. از خطکش برای اندازه‌گیری طول و خطکشی استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۹).



شکل ۷-۲۹- خطکش

سرگونیایی:

این قطعه از گونیای مرکب، از بدنه، تراز، سوزن خطکش، پیچ و مهره نگهدارنده و محکم‌کننده خطکش تشکیل شده است (شکل ۷-۳۰).

کاربردهای سرگونیایی عبارت‌اند از :

- ۱- با سرگونیایی می‌توان زوایای 45° ، 90° ، 135° و 225° درجه را ترسیم و یا کنترل نمود.

۲- سرگونیایی مجهز به تراز است و می‌توان توسط آن عملیات ترازیابی افقی و عمودی را انجام داد.


۳- از سوزن خطکش آن، می‌توان برای انجام عملیات خطکشی استفاده نمود.

۴- با سوار کردن خطکش روی سرگونیایی می‌توان از آن به عنوان خطکش ارتفاع‌سنج، خطکش عمق‌سنج، گونیای قابل تنظیم و ... استفاده نمود (شکل ۷-۳۰).



شکل ۷-۳۰- سرگونیایی و خطکش

سر زاویه یاب: این قطعه که از اصلی‌ترین قطعات گونیای مرکب است از بدنه، تراز، نقاله، پیچ‌های قفل نقاله و پیچ و مهره محکم کننده خط‌کش تشکیل شده است. با این قطعه می‌توان عملیات ترازیابی افقی و عمودی و اندازه‌گیری زاویه را انجام داد. هم‌چنین با سوار کردن خط‌کش روی آن می‌توانیم، خط‌کش عمق‌سنجد، خط‌کش ارتفاع‌سنجد و زاویه‌سنجد ساده داشته باشیم (شکل ۷-۳۱).

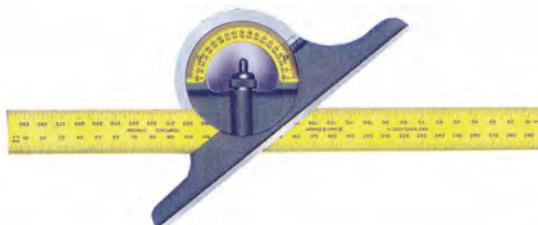

شکل ۷-۳۱- سر زاویه یاب و خط‌کش



شکل ۷-۳۲- سر مرکزیاب


سر مرکزیاب: این قطعه از بدنه و پیچ و مهره محکم کننده تشکیل شده است. با سوار کردن خط‌کش روی آن می‌توان مرکز قطعات گرد را تعیین نمود (شکل ۷-۳۲).

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- از افتادن زاویه‌سنجد وارد شدن ضربه به آن جدا خودداری شود.
- ۲- در هنگام بایگانی کردن، نقاله روى صفر تنظیم شود.
- ۳- در هنگام بایگانی، پیچ قفل در حد مماس شدن سفت شود.
- ۴- زاویه‌سنجد در جعبه مخصوص نگهداری شود و اجزای آن در محل خود قرار گیرند.
- ۵- پیچ‌های بند و بست آن کمتر از نیم دور باز شوند.
- ۶- دقت شود تا تیزی نُک تیغه‌های آن باعث خراش دست نشود.
- ۷- در هنگام سوار کردن تیغه‌ها، چنان‌چه قسمت تخت خار در داخل شیار تیغه قرار گیرد تیغه به راحتی روی نگهدارنده مخصوص سوار می‌شود. توجه داشته باشید در غیر این صورت خار در محل خود قرار نگرفته و فشار و یا سفت کردن زیاد پیچ، باعث خرابی آن می‌شود.
- ۸- از اشاره رفتن و علامت‌گذاری به وسیله‌مواد و یا خودکار روی درجه‌بندی‌های ورنیه و نقاله خودداری شود.
- ۹- برای مشخص کردن تطابق خطوط نقاله و ورنیه از سر ناخن و یا وسیله‌ای که هنرآموز محترم، برای این کار مشخص می‌کند استفاده نمایند. (به عنوان مثال چوب گردی در اندازه و شکل مداد مخصوص این کار طراحی و تراشیده شود.)
- ۱۰- از افتادن و وارد شدن ضربه به استوانه شیشه‌ای سر زاویه‌یاب و سر گونیابی مجموعه گونیای مرکب خودداری شود.



- ۱- اجزای مختلف یک زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه را با ترسیم شکل نشان داده، موارد استفاده هر کدام را بنویسید.
- ۲- مبنای درجه بندی زاویه‌سنجد های ورنیه دار را شرح دهید.
- ۳- زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۴ دقیقه طراحی کنید، به‌طوری‌که قابلیت تفکیک ورنیه آن در محدوده ۱ تا ۲ درجه باشد.
- ۴- دو نوع زاویه‌سنجد ۵ دقیقه، با دو طرح درجه بندی مختلف، مطابق زیر، در اختیار است. مزایا و معایب طرح «ب» نسبت به طرح «الف» را بنویسید :
 - الف) ۲۳ درجه از نقاله روی ورنیه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است.
 - ب) ۳۵ درجه از نقاله روی ورنیه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است.
- ۵- حداقل اندازه‌ای را که به وسیله زاویه‌سنجد ۱ درجه و ۵ دقیقه قابل اندازه‌گیری است، بنویسید.
- ۶- آیا می‌توان از زاویه‌سنجد به عنوان تراز هم استفاده نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه و در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بنویسید.
- ۷- با توجه به کوچک بودن فواصل خطوط روی ورنیه، چه تدبیری در طراحی زاویه‌سنجد می‌توان اندیشید تا آن‌ها درشت شوند و راحت‌تر دیده شوند؟
- ۸- چه تفاوتی در درستی (صحت) و دقت عملکرد زاویه‌سنجد ساعتی با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه و زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه وجود دارد؟ شرح دهید.
- ۹- پیرامون مزایا و معایب دو نمونه زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه و زاویه‌سنجد ساعتی ۵ دقیقه بحث و نتیجه‌گیری کنید.

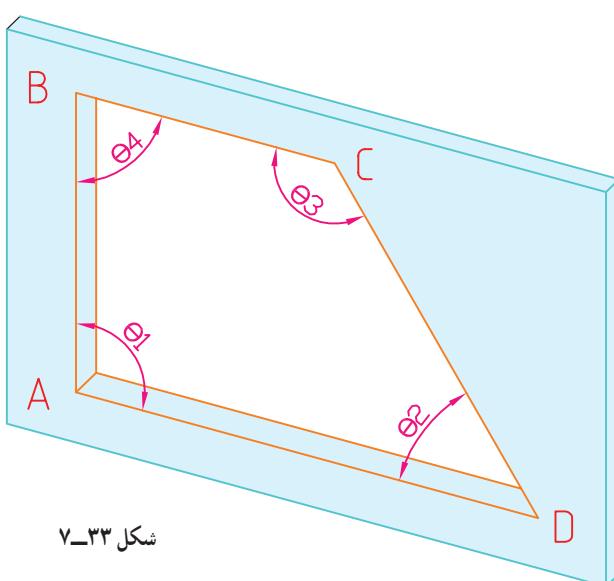

شکل ۷-۳۳


- ۱۰- روش تعیین چهار زاویه ذوزنقه را با رسم شکل شرح دهید (شکل ۷-۳۳).
- توضیحاً قطعه کار به اندازه کافی بزرگ بوده که زاویه‌سنجد می‌تواند روی آن قرار گیرد.
- ۱۱- با رسم شکل اندازه‌گیری زاویه یک سطح شیبدار را به کمک خطکش سینوسی، شرح دهید.



پرسش‌های فصل



۱۲- روش تعیین چهار زاویه ذوزنقه مطابق شکل زیر را بنویسید (شکل ۷-۳۴). توضیحات قطعه کار به اندازه کافی بزرگ بوده که زاویه‌سنجدگی تواند روی آن قرار گیرد.

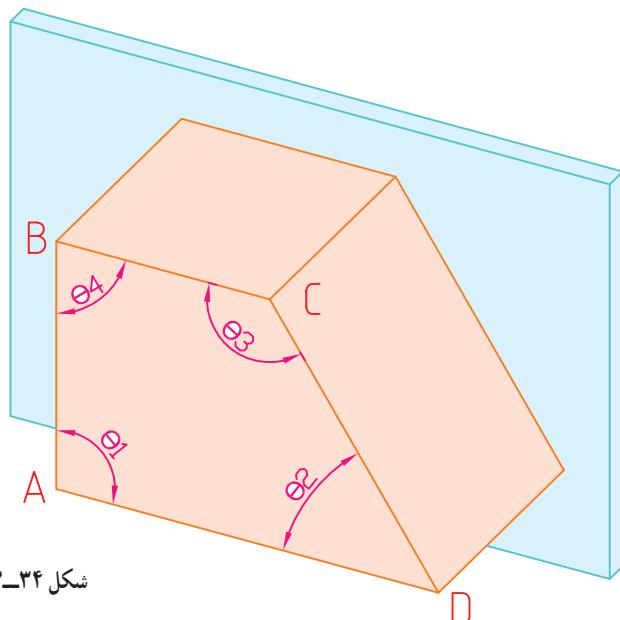

شکل ۷-۳۴- پرسش ۱۲

۱۳- معایب طرح با مقیاس انتخاب شده بیشتر در طراحی زاویه‌سنجهای کدام است؟

۱۴- چنان‌چه ابعاد کلی قطعه (شکل ۷-۳۳)، $20 \times 20 \times 30$ میلی‌متر باشد. پیرامون روش اندازه‌گیری زوايا بحث و نتیجه‌گیری کنید.

۱۵- چنان‌چه ابعاد کلی قطعه (شکل ۷-۳۴)، $20 \times 20 \times 30$ میلی‌متر باشد. پیرامون روش اندازه‌گیری بحث و نتیجه‌گیری کنید.

فصل

۱

اندازه‌گیری ثابت



هدفهای رفتاری: فراگیر در این فصل با انواع اندازه‌گیرهای ثابت از جمله، بلوک سنجه‌های طول، بلوک سنجه‌های زاویه، شعاع‌سنج (شابلن قوس)، شیار‌سنج (فیلر)، رزوه‌سنج (شابلن رزوه)، گلوله‌های اندازه‌گیری، میله‌های اندازه‌گیری و ... آشنا می‌شود به‌طوری که در پایان فصل می‌تواند:

- ۱- انواع بلوک‌سنجه‌های طول و زاویه را شرح دهد.
- ۲- شعاع‌سنج را شرح دهد.
- ۳- فیلر را توصیف کند.
- ۴- شابلن رزوه را شرح دهد.
- ۵- گلوله‌ها و میله‌های اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۶- فرمان اندازه‌گیری را توصیف کند.
- ۷- نکات ایمنی و حفاظتی آن‌ها را بیان کند.

عنوانیں ایں فصل عبارتند از ۸

- ✓ بلوک سنجه‌های طول
- ✓ بلوک سنجه‌های زاویه
- ✓ فیلر
- ✓ شابلن قوس
- ✓ شابلن رزوه
- ✓ فرمان
- ✓ میله‌های اندازه‌گیری
- ✓ گلوله‌های اندازه‌گیری



بلوک سنجه

بلوک سنجه‌های طول یکی از مهم‌ترین وسایل اندازه‌گیری، کنترل و کالیبراسیون طول می‌باشند که برای اولین بار توسط یک شرکت سوئدی به نام یوهانسون ساخته شد که بنا به همین دلیل آن‌ها را قطعات «یوهانسون» نیز می‌نامند (شکل ۸-۱).



شکل ۸-۱- بلوک سنجه فلزی



شکل ۸-۲

این قطعات به نام‌های تکه‌های اندازه‌گیری، پارچه‌های اندازه‌گیری، هزارپارچه، بلوک سنجه، قطعات اندازه‌گیری، راپورتر و ... نیز، نامیده می‌شوند.

بلوک سنجه‌های فلزی از فولاد ضد زنگ، ساخته می‌شوند، در برابر انبساط طولی، سایش، زنگزدگی و ... مقاوم می‌باشند. نوع گرانیتی آن‌ها نیز بسیار صاف و دارای پرداخت دقیق است و به طور طبیعی از نوع فلزی آن‌ها در مقابل تغییرات دما مقاوم‌تر هستند (شکل ۸-۲).

برای استفاده بهتر و صحیح تر از بلوک سنجه و جلوگیری از انتقال رطوبت و آلودگی دست به بلوک سنجه بهتر است از دست‌کش استفاده شود (شکل ۸-۳).



شکل ۸-۳- استفاده از دست‌کش در استفاده از بلوک سنجه



شکل ۴-۸-گرفتن بلوک‌سنجه

با توجه به دقت بالای بلوک‌سنجه‌ها که از آن‌ها در عملیات کالیبراسیون نیز استفاده می‌شود تمیز بودن و نداشتن تماس مستقیم دست به سطوح آن‌ها بسیار مهم است که به این علت برای گرفتن آن‌ها باید از دست‌کش یا گیره چوبی مخصوص استفاده شود تا حرارت دست و آلدگی به آن‌ها انتقال پیدا نکند (شکل ۴-۸).

بلوک‌سنجه‌های مختلف از جمله ۳۲، ۴۶، ۴۷، ۸۳، ۱۱۱، ۱۰۳، ۱۱۴ و ... پارچه ساخته می‌شوند و مقدار اندازه هر بلوک‌سنجه روی آن نوشته شده است.

جدول ۱-۸-۱ یک سری بلوک‌سنجه ۴۶ پارچه را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۸-۱-سری تکه‌های اندازه‌گیری

ردیف	تعداد	اندازه پارچه‌ها (mm)	تغییرات (mm)
۱	۹	۱/۰۰۹ ... ۱/۰۰۱	۰/۰۰۱
۲	۹	۱/۰۹ ... ۱/۰۱	۰/۰۱
۳	۹	۱/۹ ... ۱/۱	۰/۱
۴	۹	۱ ... ۹	۱
۵	۱۰	۱۰ ... ۱۰۰	۱۰

ساختن اندازه ترکیبی: برای ساختن اندازه‌های خاص از ترکیب بلوک‌سنجه‌ها، از کوچک‌ترین مقدار شروع کرده تا به بزرگ‌ترین اندازه برسیم. به عنوان مثال برای جدا کردن اندازه ۴۸/۶۵۴ از سری بلوک‌سنجه ۴۶ پارچه (جدول ۱-۸) مطابق زیر عمل می‌کنیم:

۱/۰۰۴ mm

۱- از ردیف ۱ بلوک‌سنجه با اندازه

۱/۰۵ mm

۲- از ردیف ۲ بلوک‌سنجه با اندازه

۱/۶ mm

۳- از ردیف ۳ بلوک‌سنجه با اندازه

۵ mm

۴- از ردیف ۴ بلوک‌سنجه با اندازه

۴۰ mm


۵- از ردیف ۵ بلوک‌سنجه با اندازه

$$40+5+1/6+1/05+1/004 = 48/654 \text{ mm}$$


بلوک‌سنجه‌های طول با مقطع مربع، مربع مستطیل و دایره ساخته می‌شوند که نوع مربع و دایره‌ای آن‌ها را سوراخ‌دار می‌سازند

(شکل ۸-۵).




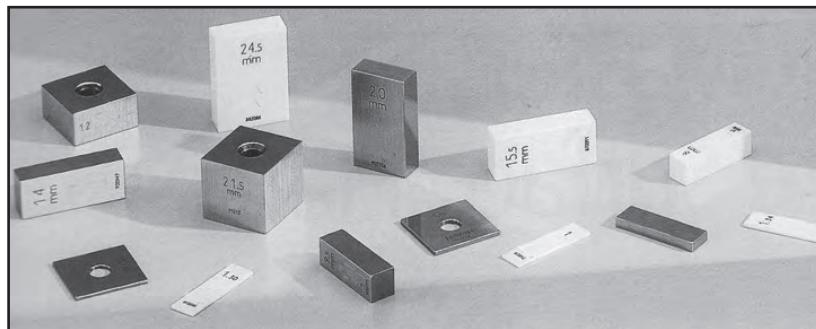

شکل ۸-۵ - انواع بلوک سنجه

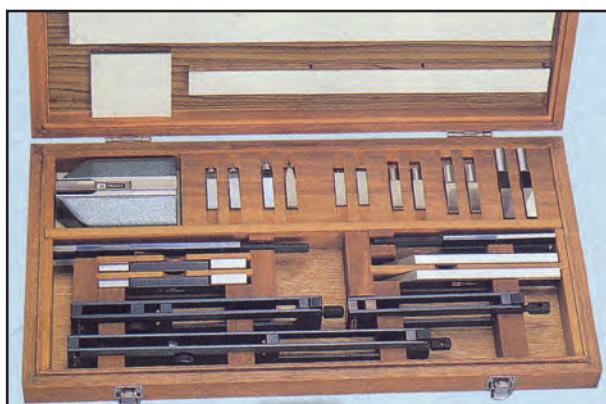

شکل ۸-۶ - تجهیزات جانبی بلوک سنجه ها

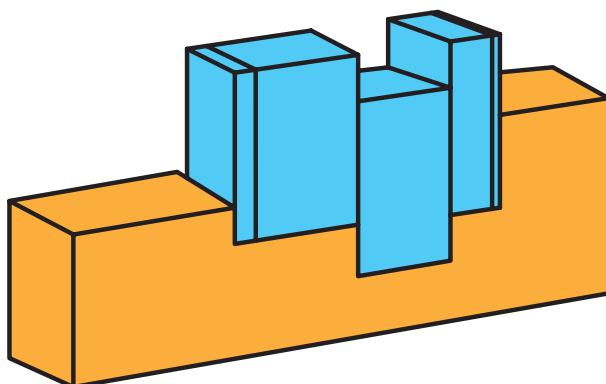

شکل ۸-۷ - اندازه گیری شکاف ها


تجهیزات جانبی بلوک سنجه ها: کارخانجات سازنده

بلوک سنجه ها، تجهیزات جانبی برای آنها می سازند که به کمک این تجهیزات می توان کاربردهای بلوک سنجه را توسعه داد (شکل ۸-۶).

کاربردها: بلوک سنجه های طول به تنها ی و همچنین


با کمک متعلقات مربوطه، در صنعت کاربردهای فراوان و مختلفی دارند، که نمونه هایی از آنها ذیلاً به اختصار توضیح داده می شود.

- ۱- اندازه گیری فاصله شیارها و شکاف ها (شکل ۸-۷)
 - ۲- تنظیم فاصله رنده تراشکاری با قطعه کار
- (شکل ۸-۸)

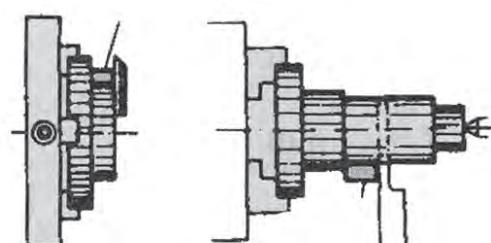

شکل ۸-۸ - تنظیم رنده تراشکاری

۳- تهیه فرمان کنترل میله به کمک بلوک سنجه و متعلقات آنها (شکل ۹-۸)

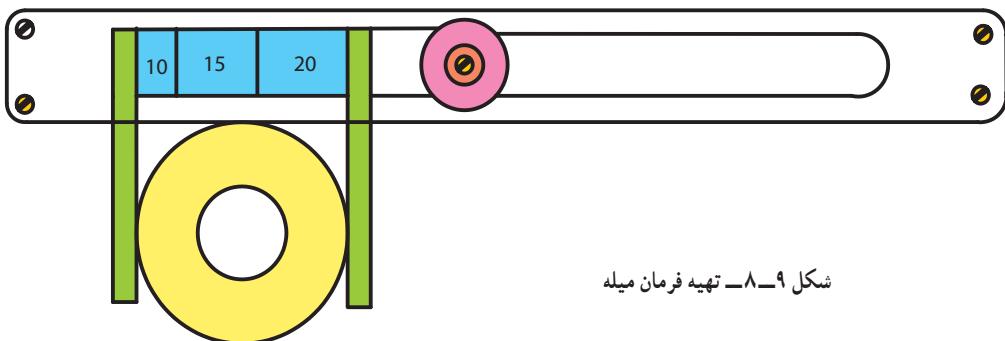


شکل ۹-۸- تهیه فرمان میله


۴- با استفاده از شاخص‌های سوزنی، نگهدارنده و بلوک‌سنجه‌ها می‌توان پرگار با دقت بالا تهیه نمود (شکل ۱۰-۸).

۵- با استفاده از بلوک‌سنجه، نگهدارنده و شاخص‌های داخلی می‌توان برای کنترل ابعاد داخلی قطعات «فرمان» سوراخ تهیه نمود (شکل ۱۱-۸).


۶- با سوار کردن نگهدارنده روی پایه مخصوص از مجموعه متعلقات بلوک‌سنجه‌ها و سوزن خطکشی، می‌توان سوزن خطکش پایه‌دار تهیه نمود (شکل ۱۲-۸).

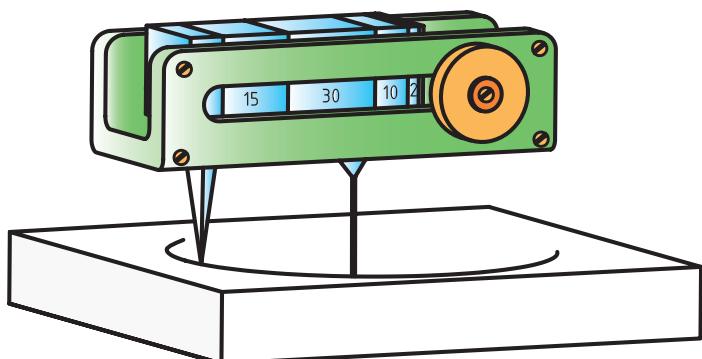


شکل ۱۰-۸- رسم دایره

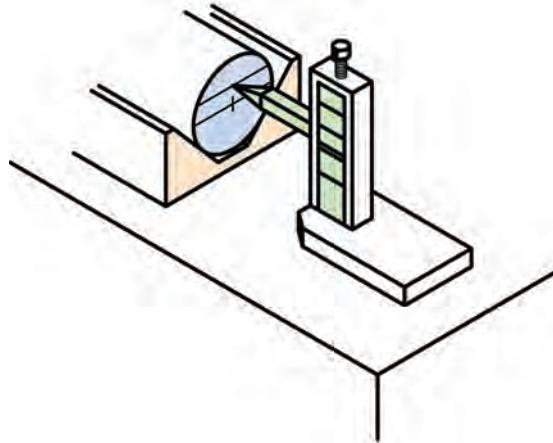

شکل ۱۲-۸- ترسیم خطوط

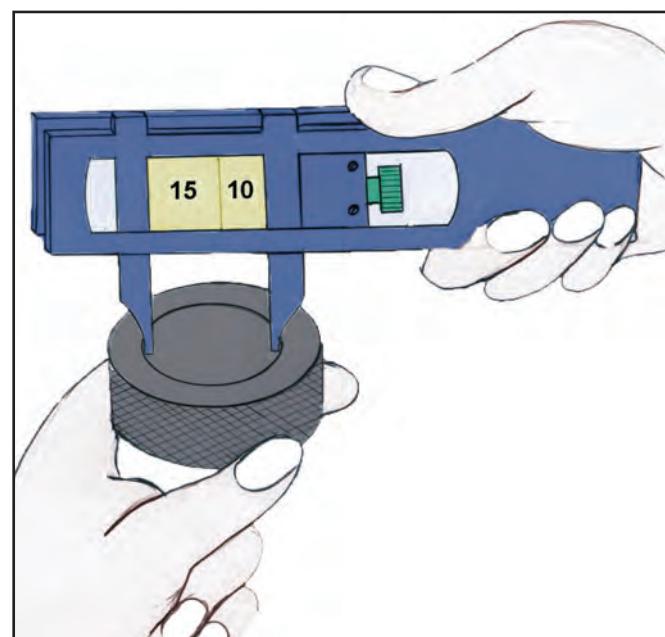

شکل ۱۱-۸- تهیه فرمان سوراخ

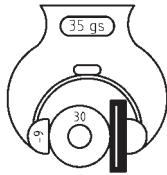


شکل ۸-۱۳—کنترل فرمان‌ها

۷—از بلوک‌سنجه‌های طول می‌توان برای کنترل فرامین اندازه‌گیری استفاده نمود (شکل ۸-۱۳).


۸—به وسیله بلوک‌سنجه‌ها و خط‌کش موبی می‌توان توازی سطوح هم سطح و غیرهم سطح را کنترل نمود (شکل ۸-۱۴).

۹—برای تنظیم ماشین‌های ابزار می‌توان از بلوک‌سنجه‌ها مطابق شکل استفاده نمود (شکل ۸-۱۵).


۱۰—از بلوک‌سنجه‌ها در اندازه‌گیری زوایا به کمک خط‌کش سینوسی استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۶).

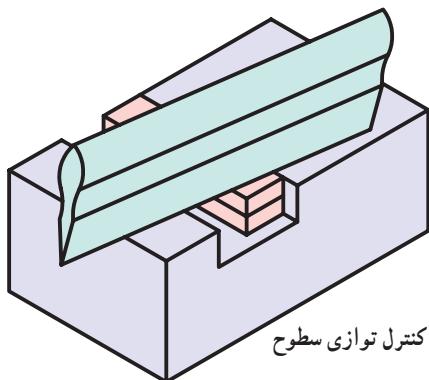

شکل ۸-۱۴—کنترل توازی سطوح

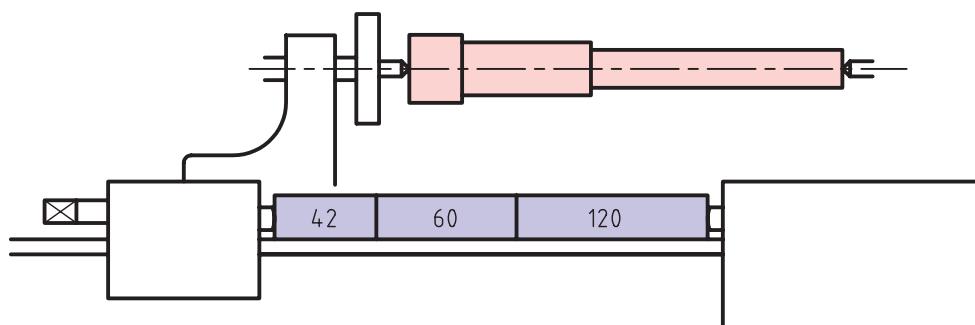


شکل ۸-۱۵—تنظیم ماشین‌های ابزار

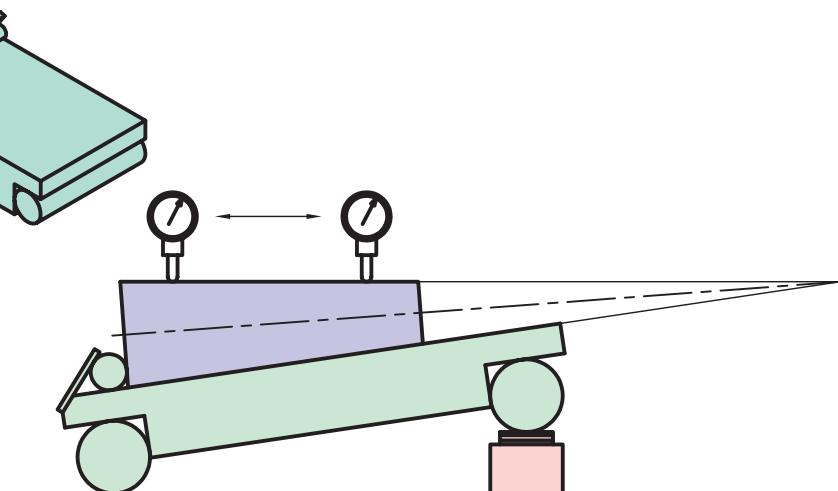


شکل ۸-۱۶—اندازه‌گیری زاویه به کمک خط‌کش سینوسی

- ۱۱- از بلوک سنجه های طول و به کمک ساعت اندازه گیری می توان ارتفاع قطعات پله دار را تعیین نمود (شکل ۸-۱۷).
- ۱۲- از بلوک سنجه ها می توان برای تنظیم ساعت اندازه گیری برای عملیات کنترل استفاده نمود (شکل ۸-۱۸).
- ۱۳- از بلوک سنجه ها برای کنترل درجه بندی انواع وسایل اندازه گیری طول استفاده می شود (شکل ۸-۱۹).

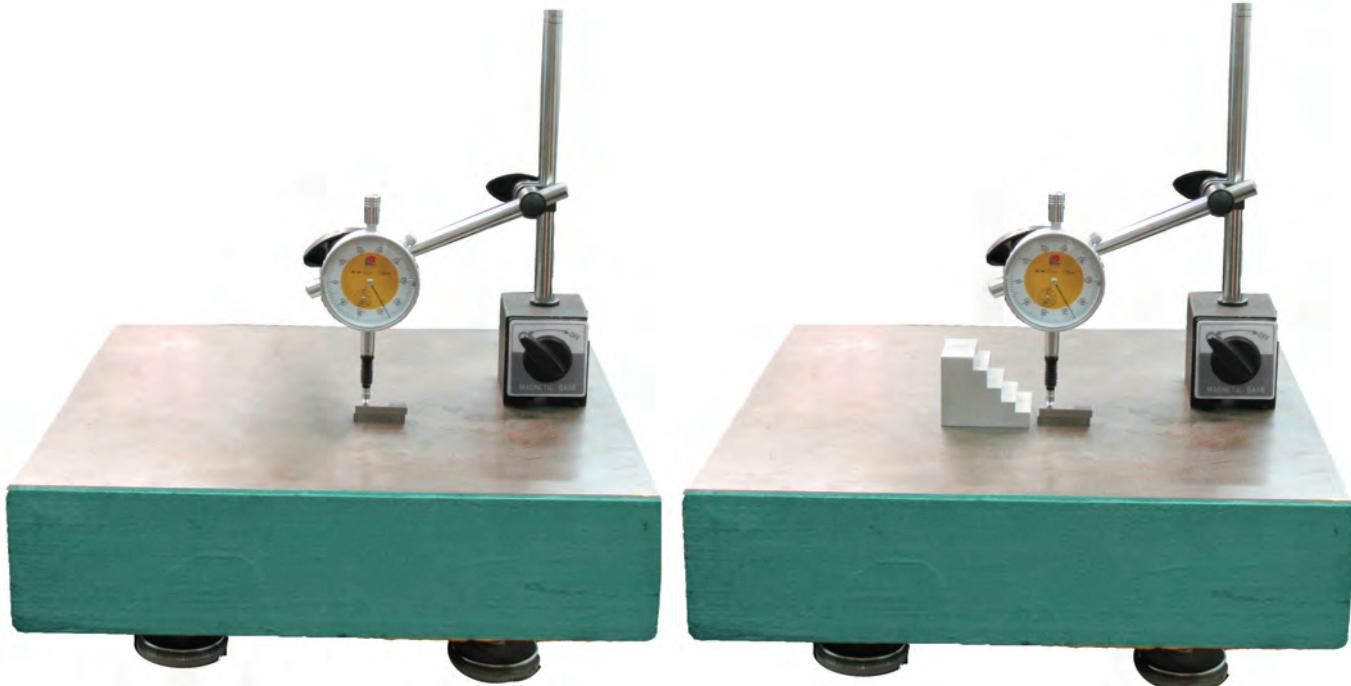

شکل ۸-۱۸- تنظیم ساعت اندازه گیری

شکل ۸-۱۷- اندازه گیری ارتفاع پله ها

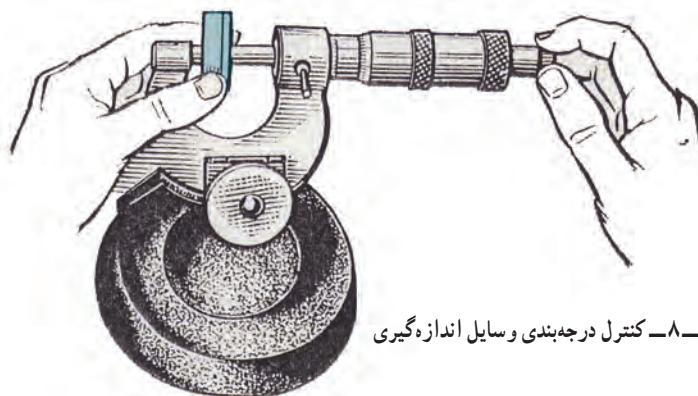

شکل ۸-۱۹- کنترل درجه بندی و سایل اندازه گیری

ردہ بندی بلوک سنجه ها: بلوک سنجه ها در ردہ های ۰,۰,۰,۱ ساخته می شوند. ردہ ۰,۰ دارای بالاترین دقت است. از ردہ های بالا (۰,۰,۰) برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری استفاده می شود.

اصول و قواعد استفاده از بلوک سنجه ها


۱- از آن جا که سطوح بلوک سنجه ها بسیار پرداخت و صاف اند، چنان چه سطوح کاملاً تمیز باشد روی هم می چسبند و جدا کردن آن ها به سختی امکان پذیر است و اگر آن ها را به صورت افقی و یا مایل نگه داریم از روی هم نمی افتد. لذا قبل از استفاده می بایست سطوح کاری آن ها را کاملاً تمیز نمود. که در این خصوص بهتر است از دستمال های لطیف و بدون پرز استفاده نمود. شکل ۸-۲۰



تجهیزات کاملی از لوازم تمیزکاری و حفاظت از بلوکسنجه را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۰- لوازم تمیز کردن و نگهداری بلوکسنجه

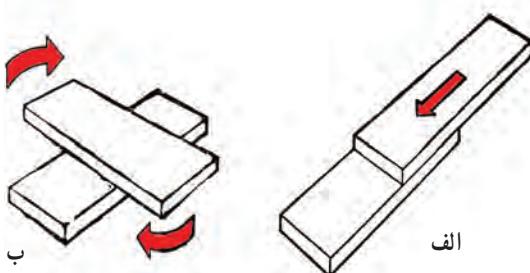

شکل ۸-۲۱- جدا کردن و چسباندن بلوکسنجهها

۲- برای بهم چسباندن بلوکسنجه‌ها پس از تمیز نمودن سطوح کاری، آن‌ها را به صورت عمودی و از لبه روی آن فشار می‌دهیم. سپس آن‌ها را به صورت افقی روی هم قرار می‌دهیم (الف)، ضمناً برای جدا نمودن، می‌توان از جابه‌جا کردن و چرخاندن بلوکسنجه روی استفاده نمود (ب) و آن‌ها را از هم جدا کرد (شکل ۸-۲۱).

۳- در هنگام انتخاب بلوکسنجه‌ها به اندازه نوشته شده روی آن توجه کنید.

۴- در ایجاد یک اندازه خاص از ترکیب بلوکسنجه و برای جداسازی باید از کوچک‌ترین بلوکسنجه (دارای رقم اعشاری بالاتر) اقدام نمود.

۵- برای تمیز کردن بلوک سنجه می‌توان از ترا کلریدکرین استفاده نمود.

۶- در جمع کردن مقدار عددی بلوکسنجه‌ها، دقت شود تا دچار خطای ریاضی نشوید.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- پس از استفاده از بلوکسنجه‌ها لازم است آن‌ها با پارچه مخصوص تمیز شوند.
- ۲- در بایگانی طولانی مدت می‌توان جهت محافظت از سطوح کار، آن‌ها را با روغن واژلین چرب نمود.
- ۳- در هنگام بایگانی و برگرداندن آن‌ها به داخل جعبه دقت شود. هر بلوکسنجه با توجه به مقداری که روی آن نوشته شده است در محل مخصوص به آن بایگانی شود.
- ۴- از ادغام بلوکسنجه‌ها با دو رده مختلف جداً خودداری شود و در استفاده از دو جعبه بلوکسنجه یا دو رده مختلف به صورت همزمان جداً خودداری شود.
- ۵- در استفاده از تجهیزات جانبی بلوکسنجه برای سفت کردن، ابتدا از پیچ بزرگ (سفتکاری خشن) و سپس از پیچ ریز (سفت کردن دقیق) استفاده شود.
- ۶- از وارد شدن ضربه و خراش روی سطوح کاری بلوکسنجه جداً خودداری شود.
- ۷- بعد از استفاده از هر بلوکسنجه دقت شود با توجه به اندازه نوشته شده روی آن، دقیقاً در محل مربوطه اش قرار گیرد.



شکل ۲۲-۸- بلوک سنجه زاویه

بلوک سنجه زاویه : بلوک سنجه‌های زاویه قطعات زاویه‌دار هستند که از آن‌ها برای تعیین زوایا و کالیبراسیون زاویه‌سنج‌ها، کترل فیکسچرها و ... استفاده می‌شود (شکل ۸-۲۲).

بلوک سنجه‌های زاویه در سری‌های مختلف ساخته می‌شوند. جدول ۲-۸ سری ۳۲ پارچه از این بلوک سنجه‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۸- سری بلوک سنجه زاویه ۳۲ پارچه

تغییرات	اندازه بلوک سنجه‌ها	تعداد	ردیف
۱ دقیقه	۱۵°,۱'-۱۵°,۲'...۱۵°,۹'	۹	۱
۱۰ دقیقه	۱۵°,۱۰'-۱۵°,۲۰'...۱۵°,۵۰'	۵	۲
۱ درجه	۱۰°,۱۱°,۱۲°,...۲۰°	۱۱	۳
۱۰ درجه	۷۰°,...,۳۰°,۴۰°	۵	۴
-	۴۵°	۱	۵
-	۹۰°	۱	۶

برای جدا کردن اندازه‌ای خاص، مانند بلوک سنجه‌های طول باید از کوچک‌ترین جزء زاویه شروع کرد. برای مثال جهت ساختن اندازه ۵۳ درجه و ۴۴ دقیقه به ترتیب بلوک سنجه‌های زیر را انتخاب و با هم ترکیب می‌کیم.

- ۱- بلوک سنجه با زاویه ۱۵°,۴'
- ۲- بلوک سنجه با زاویه ۱۵°,۴۰'
- ۳- بلوک سنجه با زاویه ۱۲°
- ۴- بلوک سنجه با زاویه ۱°

$$(15^\circ, 4') + (15^\circ, 40') + (13^\circ) + (1^\circ) = 53^\circ, 44'$$

هم‌چنین برای زاویه ۱۷۷ درجه و ۵۵ دقیقه نیز لازم است:

- ۱- یک عدد بلوک سنجه با زاویه ۱۵°,۵'
- ۲- یک عدد بلوک سنجه با زاویه ۱۵°,۵۰'
- ۳- یک عدد بلوک سنجه با زاویه ۱۷°
- ۴- یک عدد بلوک سنجه با زاویه ۴۰°
- ۵- یک عدد بلوک سنجه با زاویه ۹۰°




$$(15^{\circ}, 5') + (15^{\circ}, 5') + (4^{\circ}) + (9^{\circ}) = 177^{\circ}, 55'$$

بلوک سنجه‌های زاویه نیز دارای تجهیزات جانبی هستند که از آنها به عنوان نگهدارنده بلوک‌های زاویه استفاده می‌شود (شکل ۸-۲۳).

توجه : چنان‌چه بلوک سنجه‌ها به صورت هم‌جهت (به طرف تیزی زاویه) کnar هم گذاشته شوند زوايا با يكديگر جمع و چنان‌چه غيرهم‌جهت کnar يكديگر قرار گيرند از هم‌ديگر كسر می‌شوند (شکل ۸-۲۴).


تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربردهای بلوک زاویه را نشان می‌دهد :

- ۱- کنترل زاویه قطعه کار با بلوک‌سنجه زاویه و کمک میکرومتر (شکل ۸-۲۵).
- ۲- کنترل شابلون زاویه بهوسیله بلوک‌سنجه زاویه (شکل ۸-۲۶).

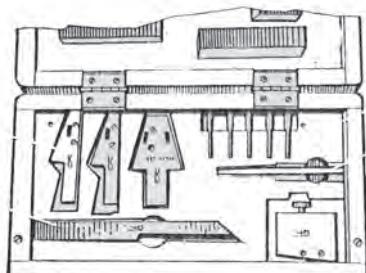


شکل ۸-۲۳- تجهیزات جانبی بلوک‌سنجه‌های زاویه


شکل ۸-۲۶- کنترل شابلون زاویه بهوسیله بلوک‌سنجه زاویه (شکل ۸-۲۶).

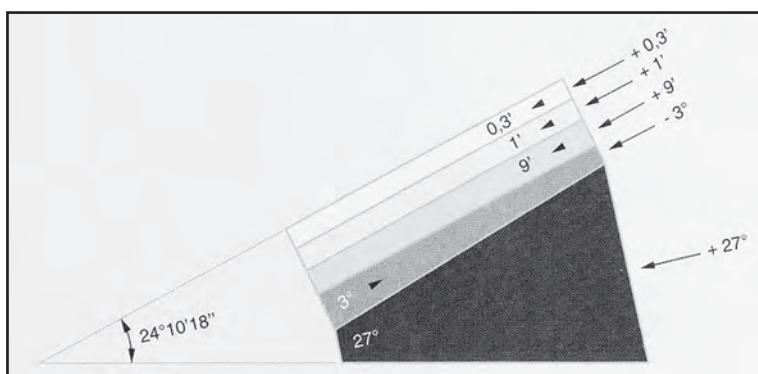

شکل ۸-۲۴- ترکیب بلوک‌سنجه‌های زاویه

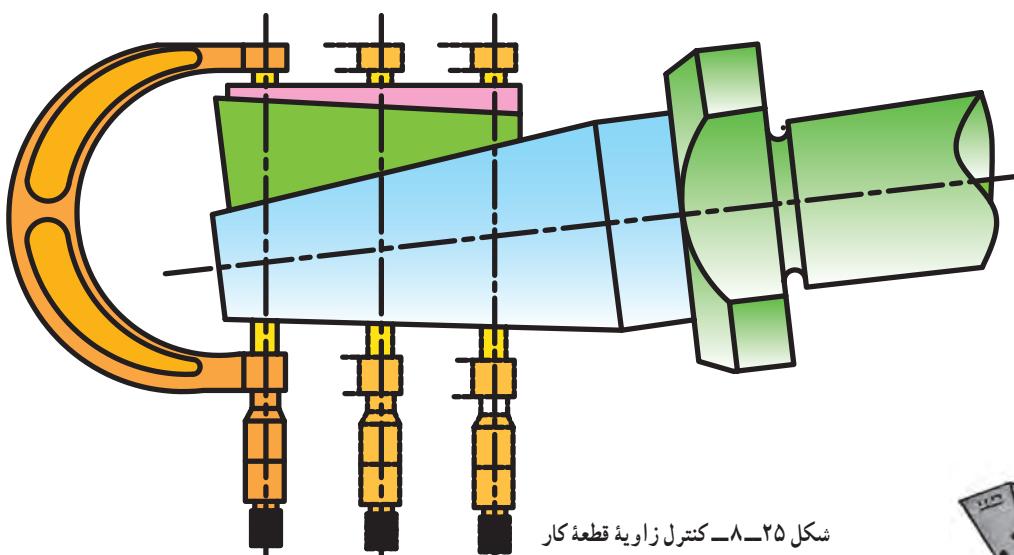


شکل ۸-۲۵- کنترل زاویه قطعه کار

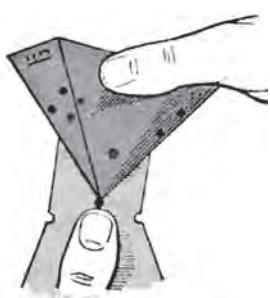

شکل ۸-۲۶- کنترل شابلون زاویه

۳- کنترل انواع زوایا با استفاده از بلوك سنجه زاویه و متعلقات مربوطه (شکل ۲۷-۸) .

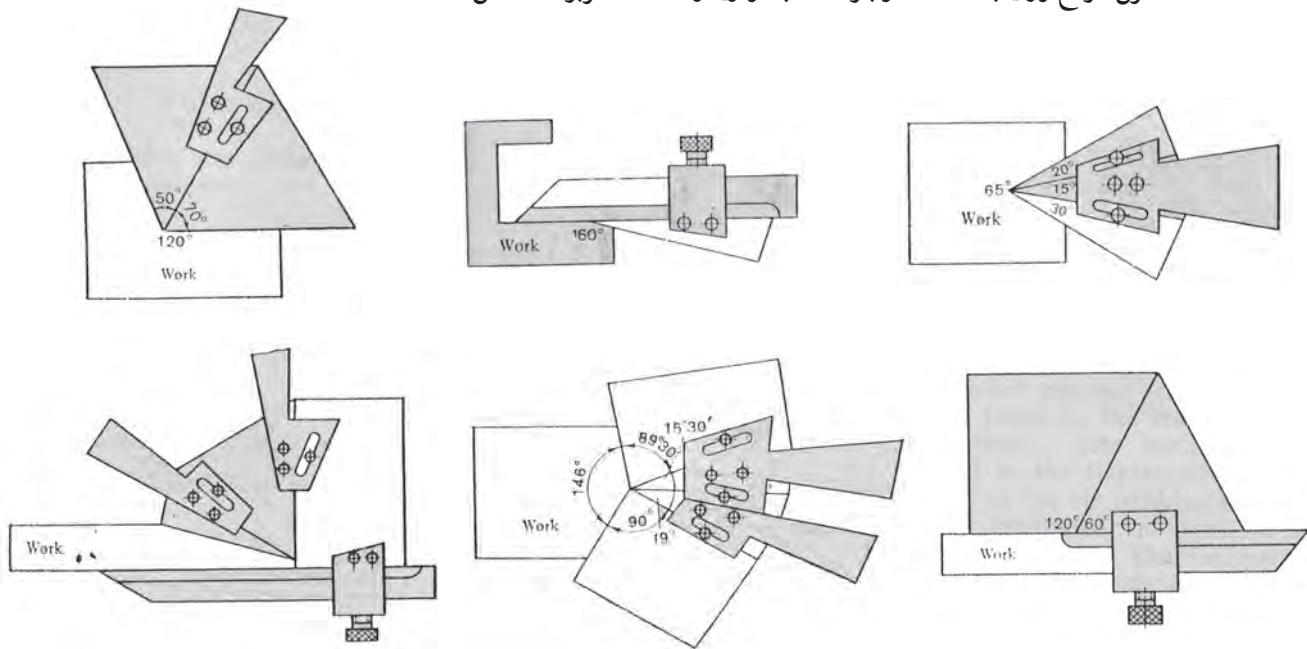

شکل ۲۷-۸- کنترل زوایای مختلف


اصول و قواعد استفاده از بلوك سنجه های زاویه

- ۱- در هنگام انتخاب بلوك سنجه به مقدار نوشته شده روی آن توجه شود.
- ۲- در ایجاد یک اندازه خاص از ترکیب بلوك سنجه ها، برای جداسازی باید از کوچک ترین جزء زاویه شروع نمود.
- ۳- در تعیین اندازه زوایای قطعات کار، به داخلی و یا خارجی بودن زوایا توجه شود.
- ۴- هنگام مجموع نمودن بلوك سنجه های زاویه، به جهت زاویه توجه شود.
- ۵- در جمع و تفیریق دقت شود دچار خطای ریاضی نشوید.
- ۶- با توجه به این که مقدار یک زاویه ممکن است ترکیبی از یکاهای درجه و دقیقه باشد لذا دقت شود تا در جمع و یا تفیریق آنها اشتباه نکند.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- دقت شود تا سرتیز بلوك سنجه باعث خراش روی دست نشود.
- ۲- در موقع بایگانی، هر بلوك سنجه در محل مربوطه قرار داده شود.
- ۳- در هنگام بایگانی، در جعبه بسته باشد.
- ۴- در ترکیب بلوك سنجه ها چنانچه از نگهدارنده ها استفاده می شود پیچ های اتصال کاملاً محکم شوند.
- ۵- چنانچه برای دراز مدت بلوك سنجه ها مورد استفاده قرار نمی گیرند سطوح آنها با روفن و از لین چرب کاری شود.

شیارسنج (فیلر)

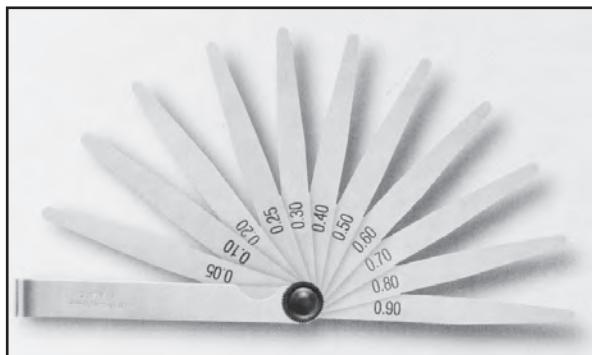

شکل ۸-۲۸—فیلر

فیلرهای تیغه‌های نازک فلزی هستند که از آن‌ها برای اندازه‌گیری و کنترل فاصله شیارها و شکافها استفاده می‌شود (شکل ۸-۲۸). یک مجموعه فیلر از تیغه‌ها، قاب و پیچ اتصال تشکیل شده‌اند، به این ترتیب که تعدادی تیغه در داخل یک قاب جاسازی شده‌اند و روی قاب جای انگشتی نیز برای هدایت آن‌ها به بیرون پیش‌بینی شده است.


ضخامت هر تیغه روی آن نوشته شده است به طوری که می‌توان از آن‌ها به صورت تکی و یا ترکیبی استفاده نمود. فیلرهای اندازه‌های میلی‌متر و اینچی ساخته می‌شوند. تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد فیلر را نشان می‌دهند (شکل ۸-۲۹).



شکل ۸-۲۹—نمونه‌هایی از کاربرد فیلر

در استفاده و حفاظت از فیلرهای باید :

- ۱- هیچ‌گاه آن‌ها را از جای خود باز نکنید.
- ۲- پیچ اتصال را کمتر از نیم دور شل کنید.
- ۳- در ترکیب آن‌ها باید تیغه‌ها را از محل سر آن‌ها گرفت و روی هم فشار داده و سپس داخل شیار و شکاف نمود.
- ۴- در جمع اندازه‌ها مواظب باشید تا دچار خطای ریاضی نشوید.
- ۵- سطوح فیلرهای باید کاملاً تمیز باشد.
- ۶- در انتخاب تیغه‌های ظرف(نازک) از تا خوردن و چروک شدن آن‌ها جلوگیری شود.

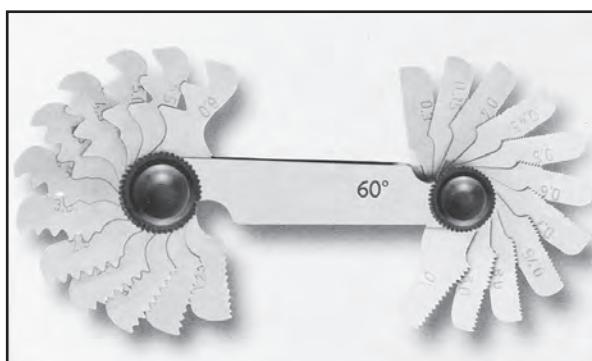


شکل ۸-۳۰—شابلن رزوه


رزوه‌سنج / دندنه‌سنج (شابلن رزوه)

شابلن‌های رزوه تیغه‌های دندانه‌داری هستند که از آن‌ها برای تعیین گام در پیچ و مهره‌های میلی‌متری و تعداد دندانه در یک اینچ در پیچ و مهره‌های اینچی استفاده می‌شود (شکل ۸-۳۰).

شابلن رزوه از تیغه‌ها، قاب و پیچ اتصال آن‌ها تشکیل شده است (شکل ۸-۳۱).

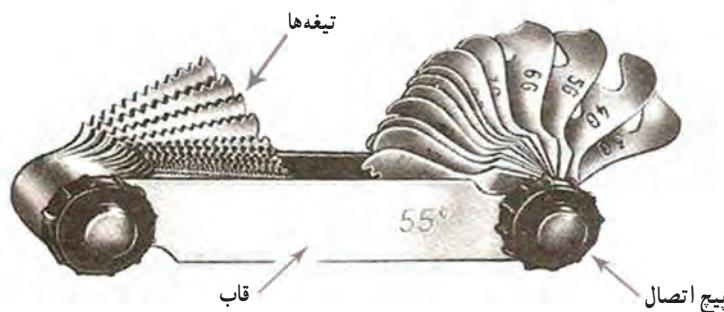

شکل ۸-۳۱—اجزای شابلن رزوه

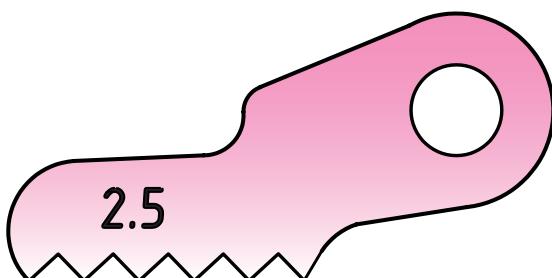

شکل ۸-۳۲—شابلن رزوه میلی‌متری



شکل ۸-۳۳—اندازه‌گیری گام

مشخصات


شابلن رزوه میلی‌متری: در روی شابلن رزوه میلی‌متری فقط مقدار گام رزوه بر حسب میلی‌متر نوشته می‌شود، که با تطابق دندانه‌ای تیغه روی رزوه، مقدار گام مشخص می‌شود، ضمناً زاویه دندانه این تیغه‌ها 60° درجه و برای تعیین مقدار گام پیچ و مهره‌های متريک دنده مثبت استفاده می‌شود (شکل ۸-۳۲).

شکل ۸-۳۳ استفاده از شابلن رزوه را نشان می‌دهد.

شابلن رزوه اينچی: در روی شابلن رزوه اينچی ممکن است يك عدد، دو عدد، يا سه عدد نوشته شده باشد. که اولین عدد سمت چپ نشان‌دهنده تعداد دندانه در يك اينچ و دو عدد بعدی معرف مقدار قطر بزرگ رزوه استاندارد بر حسب اينچ است (شکل ۸-۳۴).

مطابق شکل ۸-۳۴ :

- ۱—رزوه اينچی دنده ويتورث با 64 دندانه در يك اينچ
- ۲—رزوه اينچی دنده ويتورث با تعداد دندانه در يك اينچ 58 و قطر بزرگ رزوه استاندارد $\frac{3}{16}$ اينچ

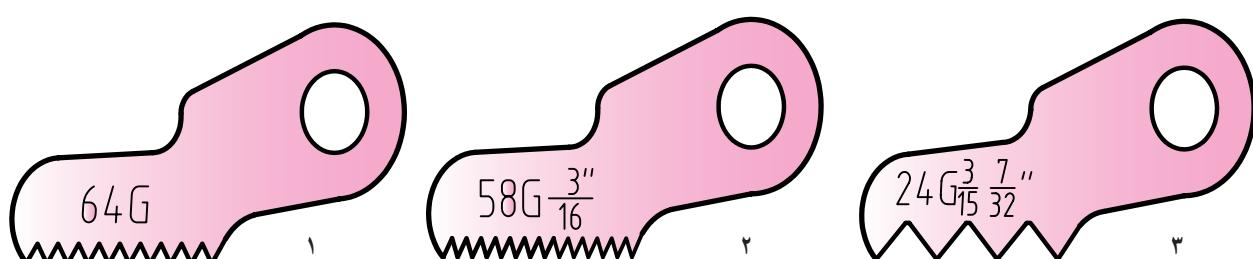

شکل ۸-۳۴—شابلن رزوه اينچی

۳- رزوه اینچی دندۀ ویتورث با ۲۴ دندانه در یک اینچ و قطر بزرگ رزوه استاندارد، $\frac{3}{15}$ اینچ و $\frac{7}{32}$ اینچ

با استفاده از رابطه زیر می‌توان مقدار گام رزوه‌های اینچی را بر حسب میلی‌متر به دست آورد.

$$p = \frac{25/4}{z}$$

که در آن :

P = مقدار گام بر حسب میلی‌متر

Z = تعداد دندانه در یک اینچ

در استفاده از شابلون‌های رزوه باید :

۱- تیغه‌ها را از جای خود باز نکرده و جدا نکنید.

۲- از شل کردن زیاد پیچ اتصال تیغه‌ها خودداری شود.


۳- مناسب‌ترین تیغه برای رزوه، تیغه‌ای است که کاملاً روی دندانه‌ها نشسته و بر آن منطبق باشد.

۴- از علامت‌گذاری روی تیغه‌ها خودداری شود.

۵- در هنگام استفاده از تطبیق شابلون رزوه با دندانه‌ها با جلوی نور گرفتن مجموعه اطمینان حاصل کنید.

۶- در خواندن اندازه‌ها دقت شود تا از خطای بد خواندن جلوگیری شود.

۷- دقت شود تا شابلون رزوه میلی‌متری را با شابلون رزوه اینچی اشتباه نکنید.

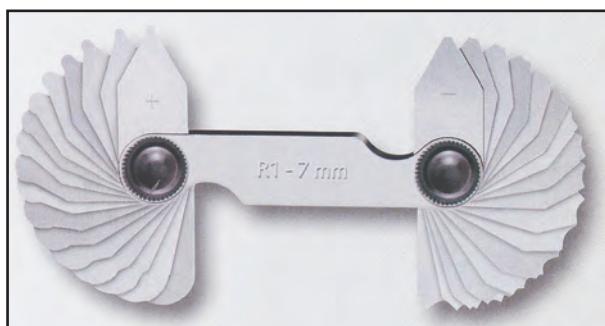


شکل ۸-۳۵- شابلون قوس

شابلون شعاع‌سنج (شابلون قوس) : شعاع‌سنج‌ها

تیغه‌هایی هستند با مقدار شعاع مشخص، که از آن‌ها برای اندازه‌گیری و کنترل شعاع کمان‌های داخلی و خارجی استفاده می‌شود. این شابلون‌ها از تیغه‌ها با شعاع‌های داخلی و خارجی، قاب و پیچ اتصال تشکیل شده‌اند (شکل ۸-۳۵).

در روی شعاع‌سنج‌ها مقدار شعاع بر حسب میلی‌متر و یا اینچ نوشته شده است.


تصاویر زیر نمونه‌هایی از اندازه‌گیری با شعاع‌سنج را نشان می‌دهد.

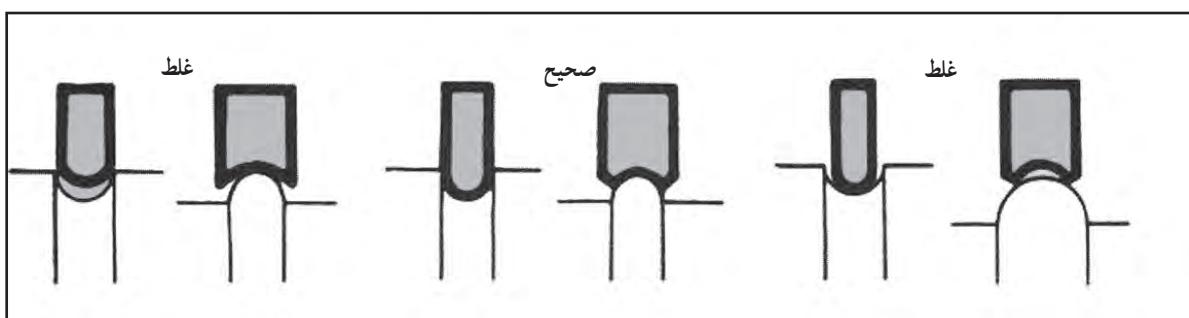

شکل ۸-۳۶- نمونه‌هایی از کاربرد شابلون قوس



شکل ۸-۳۷—فرمان توبی دوسر و دهان از در میله

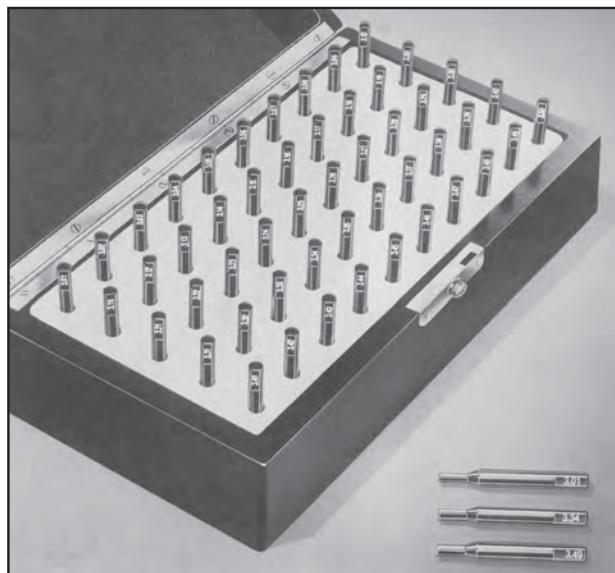

شکل ۸-۳۸—میله‌های اندازه‌گیری

فرمان

فرمان‌ها و سایلی هستند که از آن‌ها برای کنترل قطعات در تولید انبوه استفاده می‌شود. فرمان‌ها جزء اندازه‌گیرهای ثابت بوده و با یک فرمان می‌توان فقط یک نوع بعد با یک اندازه را کنترل نمود. شکل ۸-۳۷ دو نوع فرمان را نشان می‌دهد.

میله‌های اندازه‌گیری


میله‌های اندازه‌گیری نیز جزء اندازه‌گیرهای ثابت بوده و از آن‌ها برای کنترل و اندازه‌گیری قطر سوراخ‌های کوچک استفاده می‌شود. سطوح کاری این میله‌ها کاملاً پرداخت و دقیق است. اندازه این میله از $1/5$ میلی‌متر با تغییرات 1% میلی‌متر شروع می‌شود (شکل ۸-۳۸).

تصاویر زیر نمونه‌هایی از موارد استفاده این میله‌ها را نشان می‌دهد.


۱— اندازه‌گیری قطر سوراخ (شکل ۸-۳۹)

۲— اندازه‌گیری و کنترل فاصله سوراخ‌ها به کمک میله


اندازه‌گیری و بلوك‌سنجه (شکل ۸-۴۰)

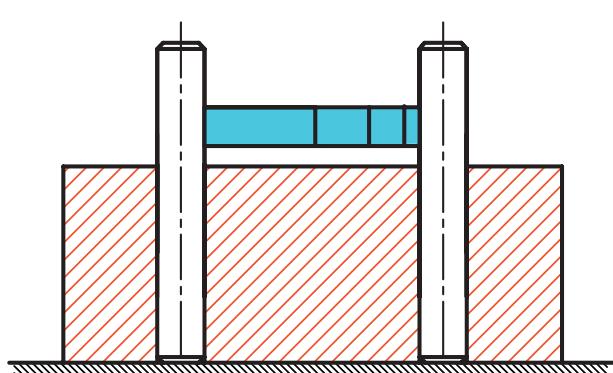

شکل ۸-۴۰—اندازه‌گیری و کنترل فاصله خط‌المرکزین سوراخ‌ها

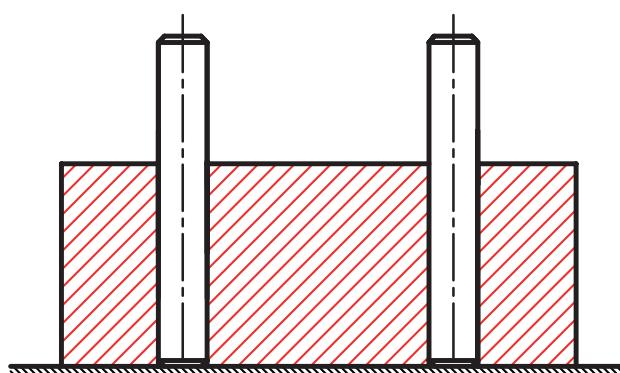

شکل ۸-۳۹—اندازه‌گیری قطر سوراخ

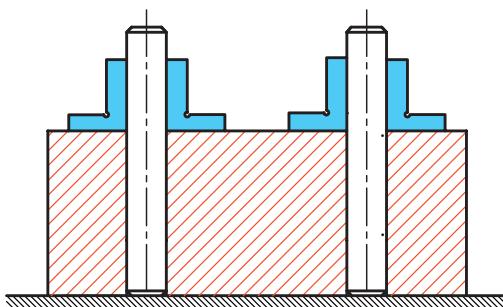

شکل ۸-۴۱—کنترل تعامد محور سوراخ نسبت به سطح شکل (۸-۴۱).


۳—کنترل تعامد محور سوراخ نسبت به سطح شکل (۸-۴۱).

گلولهای اندازه‌گیری


گلولهای اندازه‌گیری نوع دیگری از وسایل اندازه‌گیری ثابت هستند که به شکل کره با سطحی بسیار دقیق و پرداخت تولید می‌شود. از این وسایل نیز برای اندازه‌گیری و کنترل سوراخها استفاده می‌شود (شکل ۸-۴۲).

شکل زیر نمونه استفاده از گلوله اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

(شکل ۸-۴۳).

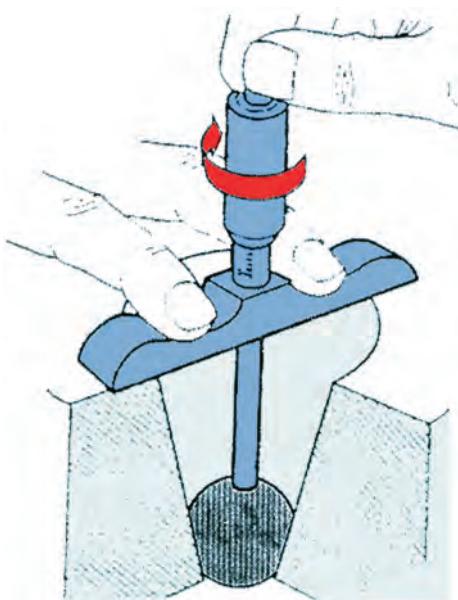

شکل ۸-۴۳—اندازه‌گیری مخروط داخلی

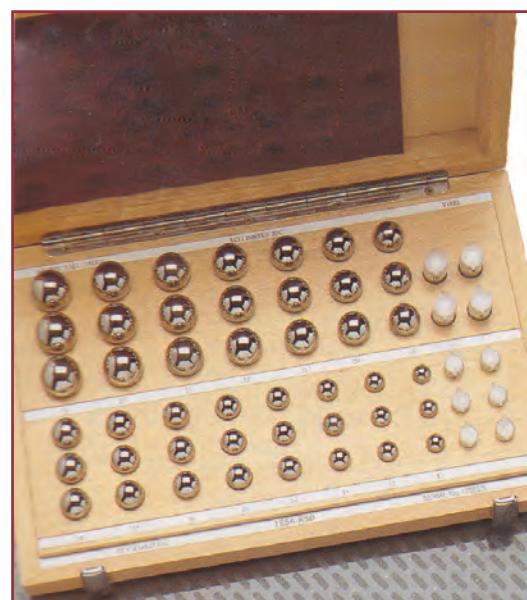

شکل ۸-۴۲—گلولهای اندازه‌گیری

پرسش‌های فصل



- ۱- عددی با سه رقم صحیح و سه رقم اعشار و بر حسب میلی متر مثال بزنید و سپس، با توجه به نمونه سری بلوک‌سنجه ذکر شده در این فصل بلوک‌سنجه‌های انتخابی را مشخص و سپس با هم جمع کنید تا به اندازهٔ مورد نظر بررسی‌دید.
- ۲- عددی، که سه رقم اعشاری داشته باشد و ارقام دهم و صدم آن صفر و از دو رقم عدد صحیح تشکیل شده باشد، بر حسب میلی متر مثال بزنید و سپس، با توجه به نمونه سری بلوک‌سنجه ذکر شده در این فصل، بلوک‌سنجه‌های انتخابی را مشخص و سپس با هم جمع نموده تا به اندازهٔ مورد نظر بررسی‌دید.
- ۳- بلوک‌سنجه‌های انتخابی برای اندازهٔ $5/555$ میلی متر را با توجه به جدول این فصل بنویسید.
- ۴- با توجه به جدول مربوط به بلوک‌سنجه‌های زاویه در این فصل برای ایجاد زاویه 44° درجه و 44 دقیقه بلوک‌سنجه‌های مناسب را انتخاب و با هم جمع کنید.
- ۵- برای کنترل زوایای داخلی یک شش‌ضلعی منتظم، روش کار و ترکیب بلوک‌سنجه‌ها را بنویسید.
- ۶- برای ایجاد اندازهٔ $3/45$ میلی متر از ترکیب چه تیغه فیلرهایی می‌توان استفاده نمود؟
- ۷- منظور از اعداد نوشته شده روی شابلن رزوه میلی متری چیست؟
- ۸- در روی شابلن رزوه اینچی ممکن است چند عدد نوشته شده باشد. هر یک را توضیح دهید.
- ۹- با رسم شکل کاربرد یک میله اندازه‌گیری و گلوله اندازه‌گیری را بنویسید.
- ۱۰- به طور کلی نکات اینمنی و حفاظتی در مورد شابلن‌ها (شابلن رزوه، شابلن قوس و فیلر) را بنویسید.
- ۱۱- روش استفاده از شابلن قوس را بنویسید.
- ۱۲- از ترکیب چه بلوک‌سنجه‌هایی می‌توان زاویه 123° درجه و 43 دقیقه را ایجاد نمود؟
- ۱۳- با رسم شکل و استفاده از خط‌کش مویی همراه متعلقات بلوک‌سنجه زاویه، زاویه 74° درجه و 40 دقیقه را بسازید.

فصل

۹

روش‌های اندازه‌برداری قطعات صنعتی

هدف‌های رفتاری: هدف از این فصل استفاده کاربردی تر از مطالب فراگرفته شده در فصل‌های گذشته و ایجاد حس اعتماد و خودباوری در فرآگیر در اندازه‌برداری از قطعات صنعتی و نهایتاً انجام کار گروهی در خصوص آموخته‌های این فصل است. لذا فرآگیر پس از گذراندن مطالب این فصل می‌تواند:

- ۱- با توجه به مشخصات قطعات کار از جمله شکل هندسی، اندازه ابعاد، دقت‌ها، جنس و ... وسایل مناسب برای اندازه‌برداری را انتخاب کند.
- ۲- روش اندازه‌برداری را مشخص کند.
- ۳- وسایل مناسب برای اندازه‌برداری از روی قطعات را انتخاب و فهرست کند.
- ۴- ابعاد قطعات را به کمک وسایل اندازه‌گیری به روش مستقیم اندازه بگیرد.
- ۵- از وسایل انتقال اندازه در اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم استفاده نماید.
- ۶- از ترکیب وسایل اندازه‌گیری و همچنین روابط ساده ریاضی در اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم استفاده کند.

عنوانی این فصل عبارتند از:

- ✓ روش‌های اندازه‌برداری قطعات صنعتی
- ✓ مثال‌ها

روش های اندازه برداری قطعات صنعتی

در فصل های گذشته با انواع وسایل اندازه گیری طول، زاویه و وسایل انتقال اندازه آشنا شده، قطعات ساده ای را با آنها اندازه گرفته، روش خواندن آنها را یاد گرفته، با قابلیت تفکیک آنها نیز آشنا شده و مهارت سبی در به کار بردن آنها بر روی قطعات را کسب نمودید. در این مبحث قصد داریم به اندازه برداری از روی قطعاتی پیردازیم که دارای ابعاد مختلف طول و زاویه اند و به ترکیبی از وسایل اندازه گیری و محاسبات نیز نیازمندند. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است ابتدا قطعه کار را به لحاظ مختلف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد، فهرست وسایل اندازه گیری و روش اندازه گیری را مشخص نمود و سپس به اندازه برداری پیردازیم. لذا در مقدمه لازم است به موارد زیر اشاره شود :

معیارهای انتخاب وسیله اندازه گیری

۱- شکل هندسی قطعه: با توجه به نوع ابعاد قطعات که ممکن است طولی، زاویه ای، داخلی، خارجی، شیار، شکاف، میله، سوراخ، پیچ، مهره و ... باشند، وسیله مناسب انتخاب شود.

۲- اندازه قطعه: عامل دیگری که در اندازه برداری قطعات باید مد نظر قرار گیرد اندازه ابعاد قطعه مورد اندازه برداری است، تا بر اساس اندازه ابعاد (کوچکی و بزرگی) وسیله اندازه گیری با گستره اندازه گیری مناسب انتخاب شود.

۳- جنس: از آنجا که در اندازه گیری های تماسی وسیله اندازه گیری مستقیماً با کار تماس دارد و آنرا لمس می نماید، لذا مساحت سطح تماس وسیله اندازه گیری با کار و فشار در گیری اهمیت خاص دارد، جدای از آن که فشار در گیری در اندازه گیری قطعات به طور عام مطرح است. در اندازه گیری قطعات غیر فلزی این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا در اندازه گیری قطعات غیر فلزی نظیر لاستیک ها، اسفنج ها و ... بهتر است اندازه گیری به روش های غیر تماسی انجام شود و چنان چه اندازه گیری با وسایلی مانند کولیس، میکرومتر و ... انجام می شود باید سطح تماس وسیله با کار زیاد باشد. برای مثال جهت اندازه گیری قطعات نرم، نظیر اسفنج ها از کولیس فک پهن و یا میکرومتر فک بشقابی و ... استفاده شود (شکل ۹-۱).




شکل ۹-۱ - اندازه گیری به وسیله میکرومتر
فک بشقابی


۴- قابلیت تفکیک وسیله اندازه گیری: در اندازه برداری از روی قطعات باید دقت ابعاد مشخص باشد تا بر اساس آن وسیله اندازه گیری با قابلیت تفکیک مناسب را انتخاب کنیم. مثلاً کولیس با قابلیت تفکیک $1/100$ میلی متر یا میکرومتر با قابلیت تفکیک $1/1000$ میلی متر

۵- دستگاه یکاهای اندازه گیری: از دیگر مواردی که در انتخاب وسایل اندازه گیری باید در نظر گرفت سیستم اندازه گیری است که لازم است مشخص باشد تا بدانیم وسیله را با سیستم میلی متری و یا اینچی انتخاب کنیم.



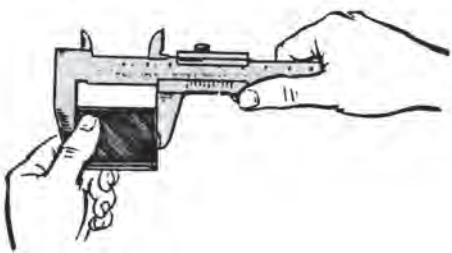

شکل ۹-۲- اندازه‌گیری مستقیم

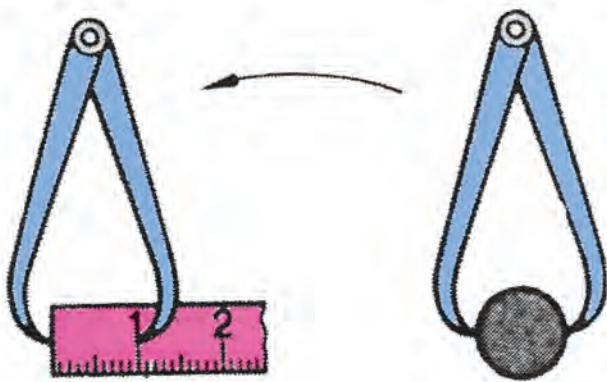

شکل ۹-۳- اندازه‌گیری غیر مستقیم (انتقال اندازه)

اندازه‌گیری تماسی: اندازه‌گیری تماسی به اندازه‌گیری گفته می‌شود که وسیله اندازه‌گیری، سطوح قطعه کار را لمس کند مانند انواع اندازه‌گیری‌هایی که با کولیس و میکرومتر انجام می‌شود.

اندازه‌گیری غیرتماسی: چنان‌چه از عنوان آن ملاحظه می‌کنید در این نوع اندازه‌گیری سطوح تماسی بین قطعه کار و ابزار وجود نداشته و اندازه‌گیری با پرتوهای نوری و یا فرacoصوی و بدون تماس سطحی انجام می‌شود، لذا چنان‌چه شرایط قطعه نیاز به چنین نوع اندازه‌گیری داشته باشد از وسیله خاص و مربوط به آن استفاده شود.

شرایط عمومی قطعه مورد اندازه‌گیری:

۱- سطوح مورد اندازه‌گیری قطعه کار باید تمیز باشد.

۲- قطعه کار گرم نباشد.

۳- قطعه کار پلیسه نداشته باشد.

۴- قطعه کار مغناطیس نباشد.

۵- برای اندازه‌برداری بهتر لازم است دستگاه و یا مجموعه مورد اندازه‌برداری به قطعات و اجزای کوچک تفکیک و پس از اندازه‌برداری، مجدداً روی هم سوار شوند.

شرایط و توانایی‌های اندازه‌بردار (اندازه‌گیر): شخص اندازه‌گیر نقش مهم و اصلی در اندازه‌برداری دارد. ویژگی‌های این فرد عبارتند از:

۱- از دانش، آموزش و مهارت‌های لازم برخوردار باشد.

۲- بتواند روش مناسب برای انجام کار را انتخاب نماید.

۳- مشکل بینایی نداشته باشد.

۶- روش‌های اندازه‌گیری:

اندازه‌گیریها ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود:

اندازه‌گیری به روش مستقیم: چنان‌چه وسیله اندازه‌گیری مستقیماً با کار تماس داشته باشد، اندازه‌گیری را مستقیم گویند (شکل ۹-۲).

روش اندازه‌گیری غیرمستقیم: در این حالت وسیله اندازه‌گیری مستقیماً با کار تماس ندارد و برای اندازه‌برداری باید از وسائل انتقال اندازه استفاده نمود (شکل ۹-۳).

۴- از حوصله لازم برای کار اندازه‌گیری ابعادی برخوردار باشد.

۵- دقت و انضباط کاری داشته باشد.

۶- دانش و اطلاعات کافی برای انتخاب و استفاده از وسیله اندازه‌گیری داشته باشد.

۷- لرزش دست نداشته باشد.

۸- دست‌هایش تمیز باشد.

۹- توانایی باز کردن و سر هم نمودن قطعات یک دستگاه را داشته باشد.

۱۰- توانایی لازم برای نقشه‌خوانی مجموعه‌ها و قطعات مرکب و همچنین قطعات تکی را داشته باشد.

شرایط عمومی وسیله اندازه‌گیری: وسیله اندازه‌گیری انتخاب شده باید شرایط زیر را داشته باشد :

۱- از دقت و درستی لازم برخوردار باشد.

۲- سالم و تنظیم باشد.

۳- کاملاً تمیز باشد.

۴- لقی قسمت‌های مختلف آن در حد مجاز باشد.

۵- قابلیت تفکیک آن مناسب با قطعه مورد اندازه‌گیری باشد.

۶- فرسوده نباشد.

۷- سالم باشد.

۸- با توجه به ابعاد قطعه کار از گستره اندازه‌گیری مناسب برخوردار باشد.

حال که شرایط برای اندازه‌برداری را شناختیم و وسائل اندازه‌گیری آماده شد می‌توانیم کار را انجام دهیم. برای درک بهتر به

شرح چند مثال گوناگون می‌پردازیم :

مثال

وسائل و روش اندازه‌برداری قطر سوراخ‌ها، پهناهی شیار، فاصله محوری سوراخ‌ها و ابعاد صفحه شکل (۹-۴)

را شرح دهید. دقت اندازه‌برداری 1 mm 1% باشد. جنس قطعه از پلاستیک و ضخامت آن بیش از 15 میلی‌متر

است.



شکل ۹-۴- اندازه‌گیری صفحه شیاردار

پاسخ :

۱- ابعاد طول، پهنا و ضخامت صفحه به وسیله اندازه‌گیرهای طول قابل اندازه‌برداری می‌باشد. البته از آن‌جا که جنس قطعه پلاستیکی (انعطاف‌پذیر) است و دقت اندازه‌گیری باید 1 mm 1% باشد، بهتر است از میکرومتر فک بشقابی با قابلیت تفکیک 1 mm 1% استفاده شود.



- ۱-۲- برای اندازه‌برداری قطر سوراخ‌ها بهتر است از میله‌های اندازه‌گیری با تغییرات 1 mm ٪ استفاده شود
به این ترتیب که از سری میله‌های اندازه‌گیری آنقدر روی سوراخ‌ها امتحان می‌کنیم تا میله هم قطر مشخص شود.
- ۱-۳- برای تعیین پهنه‌ای شیار از فیلر یا بلوک سنجه طول استفاده شود. ترکیبی از بلوک سنجه طول را در داخل شیار کرده، چسبان‌ترین ترکیب اندازه‌پهنه‌ای شیار را نشان می‌دهد.

- ۱-۴- به منظور اندازه‌گیری فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها، ابتدا میله‌هایی هم قطر سوراخ‌ها انتخاب و در داخل سوراخ‌ها زده می‌شود. (لازم است طول میله‌ها به گونه‌ای باشد که حداقل 1 milimeter از سوراخ‌ها بیرون بزند.) سپس، فاصله پشت تا پشت میله‌ها را با استفاده از میکرومتر اندازه‌گیری کرده، فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها را از رابطه زیر به دست می‌آوریم.

$$C = L - \frac{d}{2} - \frac{d}{2}$$

$$C = L - d$$

که در آن :

L = فاصله پشت تا پشت میله‌ها

d = قطر میله‌های اندازه‌گیری


C = فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها

برای نمایش بهتر و مشخص نمودن روش اندازه‌گیری پاسخ در جدول ۹-۱ مرتب شده است.

جدول ۹-۱- وسایل و روش اندازه‌گیری

طول	عرض	ضخامت	قطر سوراخ‌ها	پهنه‌ای شیار	فاصله محوری	بعد
میکرومتر فک بشقابی	میکرومتر فک بشقابی	میکرومتر فک بشقابی	میله اندازه‌گیری	فیلر یا بلوک سنجه طول	میله و میکرومتر	وسیله
مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم و غیرمستقیم	روش اندازه‌گیری

مثال

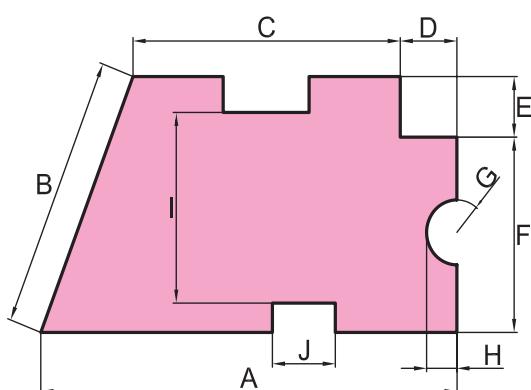

وسیله مناسب برای تعیین ابعاد مشخص شده در شکل ۹-۵ را به روش مستقیم بنویسید. چنان‌چه بعدی به روش مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست، آن را در جدول با علامت \times مشخص نمایید قطعه از ورقی به ضخامت 1 milimeter ساخته شده است.

شکل ۹-۵- اندازه‌گیری ابعاد صفحه

پاسخ:

فرض کنید انواع وسایل اندازه‌گیری طول در اختیار باشد. با مطالعه و بررسی قطعه معلوم است بیشتر ابعاد به روش مستقیم و با کولیس قابل اندازه‌گیری است. به منظور نمایش بهتر، پاسخ در جدول ۲-۹ مرتب شده است.


جدول ۲-۹- وسایل و روش اندازه‌گیری

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ابعاد
کولیس	×	×	کولیس	کولیس	کولیس	شابلن قوس	کولیس و میله	کولیس	کولیس	وسیله اندازه‌گیری
مستقیم	مستقیم	غیر مستقیم	غیر مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	نوع اندازه‌گیری

توجه: بعدهای B و C به دلیل منتهی بودن به سطح شیبدار به روش مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند.

مثال

روش اندازه‌گیری و کنترل قطر، فاصله مرکز تا مرکز سوراخها، توازی محور سوراخ و همچنین زاویه محور سوراخها را نسبت به سطح بالای شکل ۶-۹، به کمک بلوک سنجه طول و زاویه و میله‌های اندازه‌گیری، مشخص کنید.

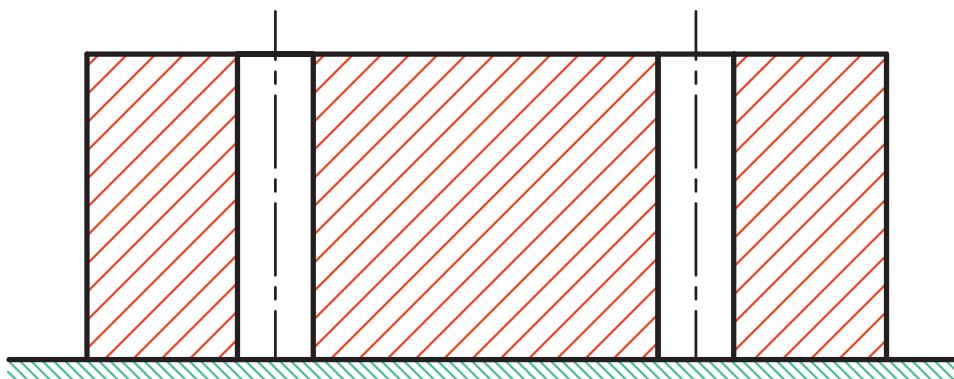


شکل ۶-۹- اندازه‌گیری و کنترل سوراخ


پاسخ:

۱-۳- تعیین قطر سوراخها : قطر سوراخها را می‌توان به روش مستقیم با کولیس یا با میکرومتر اندازه‌گیر داصل به دست آورد. همچنین می‌توان از سری میله‌های اندازه‌گیری استفاده نمود. به این ترتیب که میله‌های مختلف روی سوراخها امتحان شوند تا میله‌های کاملاً هم اندازه با سوراخ مشخص گردند. در این صورت قطر سوراخها برابر


میله انتخابی خواهد بود (شکل ۹-۷).

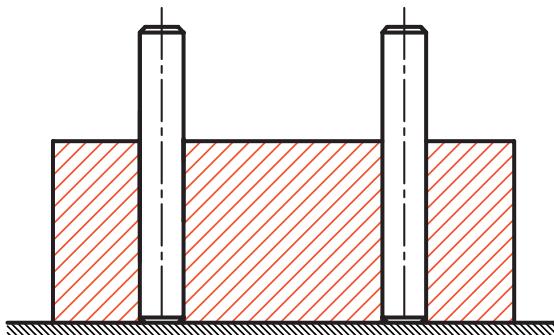


شکل ۹-۷- تعیین قطر سوراخها

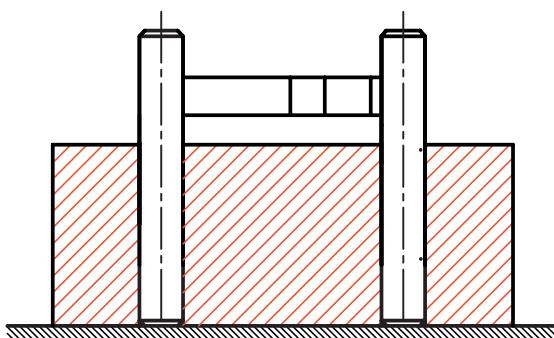

شکل ۹-۸- کنترل توازی محورها

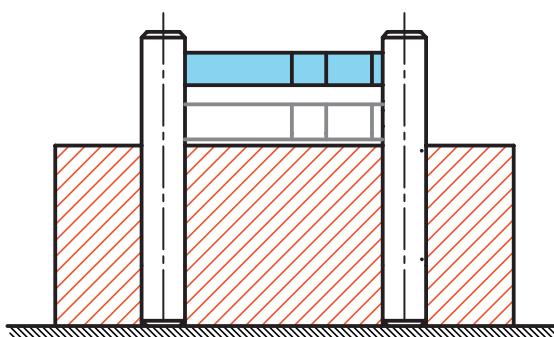

شکل ۹-۹- کنترل توازی محورها

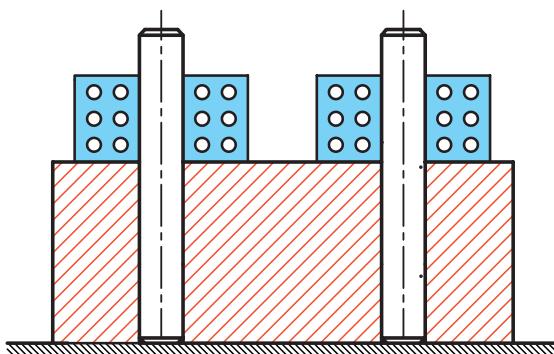

شکل ۹-۱۰- کنترل تعامد محور سوراخها نسبت به سطح کار

۳-۲- فاصله مرکز تا مرکز سوراخها : برای

تعیین فاصله مرکز تا مرکز سوراخها، ابتدا دو عدد میله هم قطر با سوراخها در داخل آنها زده و سپس فاصله مابین میله ها را با بلوك سنجه طول اندازه گیری می کنیم. مجموع اندازه بلوك سنجه ها و شعاع هر یک از میله ها، نشان دهنده مقدار فاصله مرکز تا مرکز سوراخها است (شکل ۹-۸).

۳-۳- کنترل توازی محورها : برای این کار،

در همان حالتی که میله های کاملاً هم قطر داخل سوراخ قرار دارند، فاصله میله ها را با ترکیب بلوك سنجه طول یا میکرومتر فک میله ای، طی سه مرحله مطابق شکل ۹-۹، اندازه گیری می کنیم. در صورت یکسان بودن اندازه ها، محور سوراخها با هم دیگر موازی است.

۳-۴- کنترل تعامد محور سوراخها نسبت

به سطح : در همان حالتی که میله ها داخل سوراخها قرار دارند یک عدد بلوك سنجه زاویه با زاویه 90° درجه انتخاب می کنیم و آن را روی سطح قطعه کار و در کنار میله ها قرار می دهیم و تعامد محور سوراخها نسبت به سطح را کنترل می کنیم (شکل ۹-۱۰).


برای نمایش بهتر و مشخص نمودن روش اندازه گیری، پاسخ ها در جدول ۹-۳ خلاصه و مرتب شده است.

جدول ۳-۹- وسایل و روش اندازه‌گیری

قطر سوراخ‌ها	فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها	توازی محور سوراخ‌ها	تعامد محور سوراخ‌ها	بعد
میله‌های اندازه‌گیری، کولیس، میکرومتر	میله‌های اندازه‌گیری و بلوک‌سنجه زاویه	میله و بلوک‌سنجه	بلوک‌سنجه زاویه	وسیله اندازه‌گیری و کنترل
مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	روش اندازه‌گیری و کنترل

مثال

زاویه شیب سطح شکل (۹-۱۱) را به کمک ساعت اندازه‌گیری و بلوک‌سنجه طول تعیین کنید.
ضخامت قطعه بیش از 1° میلی‌متر است.

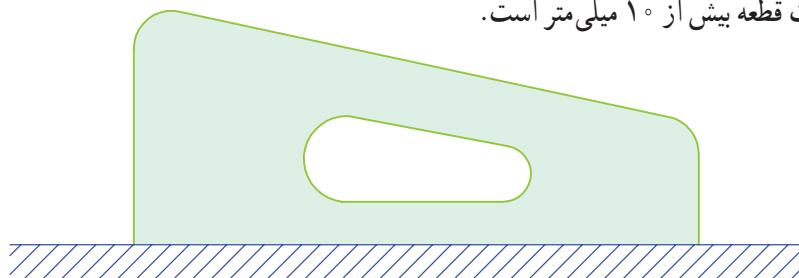

شکل ۹-۱۱- تعیین زاویه شیب سطح

پاسخ: برای تعیین زاویه شیب سطح مطابق زیر عمل می‌کنیم :


- ۱-۴- به کمک گونیای مرکب و مداد خطی مستقیم، روی سطح شیب‌دار ترسیم می‌کنیم.
- ۲-۴- قطعه کار را روی صفحه صافی می‌گذاریم، به گونه‌ای که سطح خط‌کشی شده در بالا قرار گیرد.
- ۳-۴- با استفاده از دو صفحه گونیایی و یا شمش موازی دقیق، سطح شیب‌دار را کاملاً از دو طرف مهار کنید.

- ۴-۴- ترکیبی از بلوک‌سنجه‌های طول با اندازه حدود ۱۵ میلی‌متر را مابین قطعه کار و صفحه گونیایی سمت چپ قرار دهید و قطعه کار را کاملاً به آن بچسبانید.
- ۵-۴- صفحه گونیایی را کاملاً فشار دهید تا کاملاً به بلوک‌سنجه بچسبد و بلوک‌سنجه نیز به سطح بزرگ قطعه مماس شود.

- ۶-۴- ساعت اندازه‌گیری، با قابلیت تفکیک و گستره اندازه‌گیری مناسب، انتخاب کنید و آن را روی نگهدارنده با پایه مغناطیسی و یا نگهدارنده ثابت سوار کرده روی صفحه صافی قرار دهید.

- ۷-۴- ساعت اندازه‌گیری را در مجاورت قطعه کار بیاورید، به گونه‌ای که اولاً سر اندازه‌گیری ساعت روی قطعه کار و خط ترسیم شده قرار گیرد. ثانیاً بر قطعه کار عمود باشد. ثالثاً نزدیک به ضلع بزرگ‌تر قطعه قرار گیرد، به طوری که برای اندازه‌گیری زاویه شیب، ساعت حرکت نزولی داشته باشد.

- ۴-۸- عقره بزرگ ساعت را نزدیک به گستره اندازه گیری ساعت، تحت فشردنگی قرار دهد.
- ۴-۹- با چرخاندن طوقه متحرک ساعت، صفر صفحه بزرگ ساعت را زیر عقره بزرگ بیاورید.
- ۴-۱۰- موقعیت عقره بزرگ و عقره کوچک ساعت را یادداشت کنید (شکل ۹-۱۲).


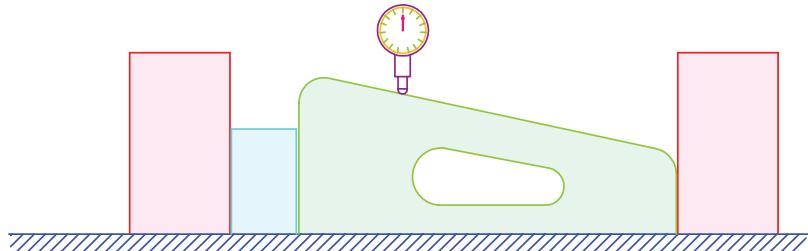


شکل ۹-۱۲- اندازه گیری زاویه شیب

- ۴-۱۱- مطابق شکل ۹-۱۳ ترکیب بلوک سنجه قرار داده شده مایین قطعه مورد اندازه گیری و صفحه گونیایی را بردارید.

۴-۱۲- با حرکت دادن صفحه گونیایی سمت راست قطعه کار را به صفحه گونیایی سمت چپ بچسبانید (شکل ۹-۱۳).

توجه: دقت کنید سر اندازه گیری ساعت همچنان روی خط ترسیم شده باشد.

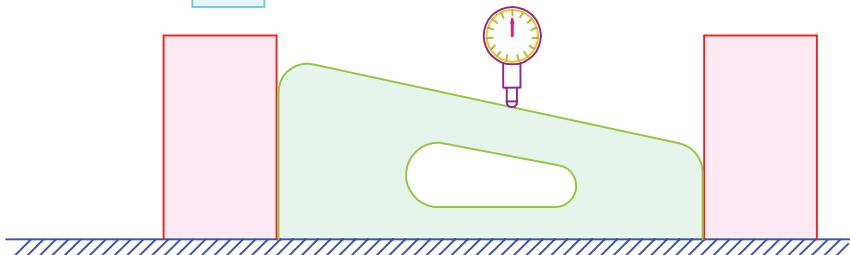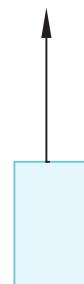

شکل ۹-۱۳- اندازه گیری زاویه شیب سطح

- ۴-۱۳- موقعیت جدید ساعت را یادداشت کنید.

مقدار زاویه، مطابق شکل و رابطه زیر تعیین می شود :


$$\operatorname{Tg} \theta = \frac{H}{L}$$

که در آن :

L = ضخامت بلوک سنجه

H = تغییر اندازه ایجاد شده در ساعت اندازه گیری

θ = زاویه شیب سطح

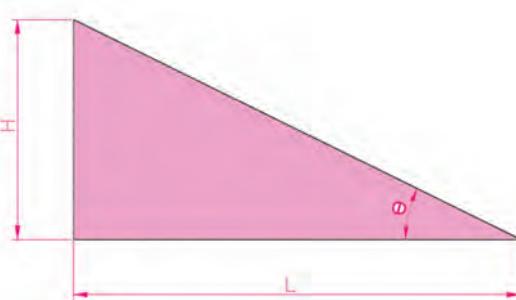


نتایج این اندازه‌گیری را می‌توان مطابق جدول ۴-۹ خلاصه نمود:

جدول ۴-۹- وسایل و روش اندازه‌گیری زاویه شیب سطح

روش اندازه‌گیری	وسیله اندازه‌گیری	علامت	بعد
محاسبه	-	θ	زاویه
مستقیم	بلوک‌سنجه	L	تغییر مکان افقی
مستقیم	ساعت اندازه‌گیری	H	تغییر مکان عمودی

مثال

در صورتی که انواع وسایل اندازه‌گیری و کنترل طول و زاویه در اختیار باشد، روش تعیین ابعاد مرغک ثابت شکل ۴-۹ را شرح دهید. ابعاد مشابه، کاملاً مساوی و قرینه فرض شوند.

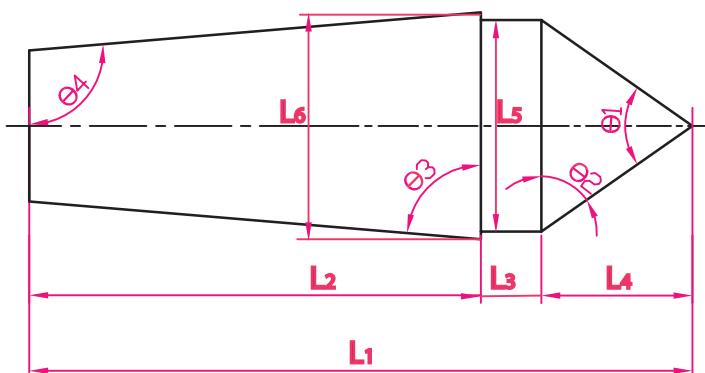

شکل ۴-۹- مرغک ثابت

پاسخ:

۱- طول‌های L_2 و L_1 و قطر L_5 به روش مستقیم و با استفاده از کولیس و میکرومتر قابل اندازه‌گیری است.

۲- زوایای $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$ به روش مستقیم قابل اندازه‌گیری است.

۳- تعیین طول L_4 : این طول به روش مستقیم قابل اندازه‌گیری نبوده و مقدار آن بر اساس روابط ریاضی مطابق زیر محاسبه می‌شود:

$$T_g \frac{\theta_1}{2} = \frac{L_5}{L_4}$$

$$L_4 = \frac{L_5}{2Tg \frac{\theta_1}{2}}$$

۴-۵- طول :

این طول با معلوم بودن طول کلی مرغک (L_1), ارتفاع سر مرغک (L_4) و طول پا به مرغک (L_5) محاسبه می‌شود.

$$L_3 = L_1 - L_4 - L_5$$

اندازه برداری‌های بالا را مطابق جداول زیر خلاصه می‌کنیم:

اندازه‌های طولی

جدول ۵-۹- وسایل و روش اندازه‌گیری طول‌ها

L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	بعد
کولیس	کولیس	-	-	مستقیم	مستقیم	وسیله
مستقیم	مستقیم	محاسبه (غیرمستقیم)	محاسبه (غیرمستقیم)	محاسبه (غیرمستقیم)	محاسبه (غیرمستقیم)	روش اندازه‌گیری


اندازه‌های زاویه‌ای

جدول ۶-۹- وسایل و روش اندازه‌گیری زاویه‌ها

θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	زوايا
زاویه‌سنجد	زاویه‌سنجد	زاویه‌سنجد	زاویه‌سنجد	زاویه‌سنجد	وسیله
مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	مستقیم	نوع اندازه‌گیری

مثال


روش تعیین زاویه مخروط داخلی شکل ۹-۱۵ را شرح دهید.

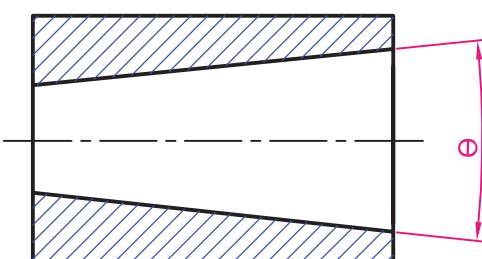


شکل ۹-۱۵

پاسخ: روشی را که برای اندازه‌گیری زاویه مخروط انتخاب می‌کنیم، استفاده از سه نظام دستگاه تقسیم است، که مطابق زیر عمل می‌شود:

- ۱- قطعه کار را به سه نظام دستگاه تقسیم می‌بندیم، به‌گونه‌ای که قطر کوچک مخروط در داخل گلوبی سه نظام دستگاه تقسیم قرار گیرد.
- ۲- قطعه کار را داخل سه نظام محکم می‌کنیم.
- ۳- ساعت اندازه‌گیری مناسب انتخاب و روی نگهدارنده میله‌ای با پایه مغناطیسی و یا نگهدارنده ثابت، سوار می‌کنیم.
- ۴- از مجموعه متعلقات ساعت، اهرم اندازه‌گیری داخلی ساعت را روی آن سوار کنید.
- ۵- مجموعه ساعت اندازه‌گیری را روی میزی که دستگاه تقسیم روی آن قرار دارد می‌گذاریم، به‌طوری که بین پایه ساعت اندازه‌گیری و پایه دستگاه تقسیم، مقدار فاصله‌ای باقی بماند.
- ۶- فاصله مابین پایه ساعت اندازه‌گیری و پایه دستگاه تقسیم را با بلوك سنجه برمی‌کنیم.
- ۷- مقدار بلوك سنجه‌ها باید به اندازه‌ای باشد که مجموعه ساعت اندازه‌گیری را نزدیک پایه سه نظام دستگاه تقسیم برد، به‌گونه‌ای که سر اهرم اندازه‌گیری ساعت داخل مخروط و نزدیک قطر بزرگ قرار گیرد و بر لبه بالای مخروط مماس باشد و عقره بزرگ ساعت به اندازهٔ ربع دور صفحه بزرگ ساعت تحت فشردنگی قرار گرفته باشد.
- ۸- طوقه متحرک ساعت را چرخاند، صفر صفحه بزرگ ساعت را زیر عقره بزرگ می‌آوریم.
- ۹- با استفاده از پیچ و زبانه روی بدنه ساعت، طوقه را قفل می‌کنیم (شکل ۹-۱۶).
- ۱۰- یک قطعه از بلوك سنجه‌ها را از مجموعه بلوك سنجه‌ها بر می‌داریم.
- ۱۱- مطابق شکل ۹-۱۷، ساعت اندازه‌گیری را به داخل مخروط هدایت می‌کنیم تا پایه ساعت مجدداً به بلوك سنجه‌های باقی‌مانده بچسبد.

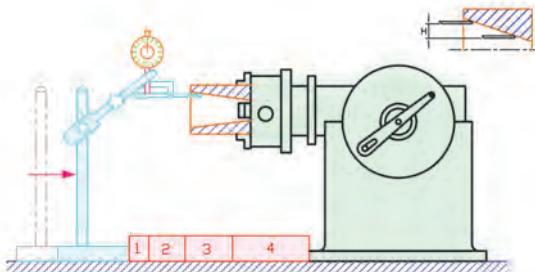

شکل ۹-۱۶- اندازه‌گیری زاویه مخروط داخلی

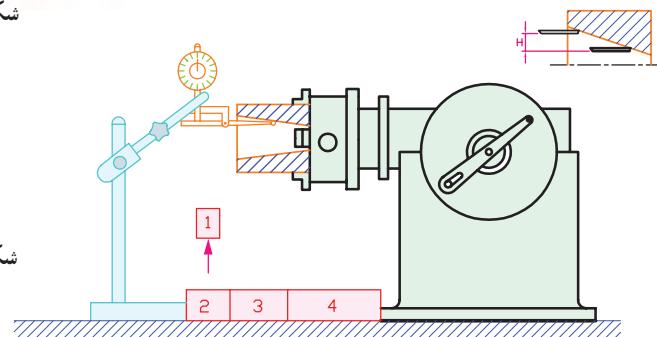

شکل ۹-۱۷- اندازه‌گیری زاویه مخروط داخلی

۱۲- مقدار تغییر اندازه ساعت را می‌خوانیم.

۱۳- با داشتن تغییر مکان طولی و عمودی، زاویه مخروط را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :

$$\text{Tg } \frac{\theta}{2} = \frac{H}{L}$$

زاویه مخروط

H = مقداری که ساعت اندازه‌گیری نشان می‌دهد.

L = مقدار ضخامت بلوک سنجه برداشته شده

با توجه به مطالب ذکر شده در این فصل مراحل اندازه‌برداری قطعات را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود :

۱- تمیز کردن دست‌ها

۲- تمیز کردن قطعات مورد اندازه‌گیری

۳- مطالعه، بررسی و شناخت دقیق قطعه یا دستگاه مورد اندازه‌برداری

۴- مطالعه و بررسی دقیق اندازه‌برداری

۵- بررسی وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز

۶- انتخاب و تهیه فهرست وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز

۷- تهیه نقسه با دست آزاد همراه خط اندازه‌های لازم

۸- گذاشتن حروف مناسب برای خط اندازه‌ها

۹- ترسیم جدول اندازه در صورت لزوم

۱۰- اندازه‌برداری از روی قطعه کار

۱۱- درج اندازه‌ها در جدول

۱۲- بررسی و جمع‌بندی اندازه‌ها

۱۳- نهایی نمودن اندازه‌ها

۱۴- مرتب کردن وسایل

پرسش‌های فصل



- ۱- برای اندازه‌گیری قوس‌های داخلی که قابل دسترس نیستند چه روش اندازه‌برداری را پیشنهاد می‌کنید؟ با رسم شکل توضیح دهید.
- ۲- روش اندازه‌گیری طول اضلاع یک پنج‌ضلعی منتظم را با رسم شکل شرح دهید.
- ۳- روش اندازه‌گیری قطر یک پولک شکسته (کمتر از نیم دایرہ) را با رسم شکل شرح دهید.
- ۴- چگونه می‌توان قطر بزرگ یک چرخ‌دنده شکسته را اندازه‌گیری نمود؟ با رسم شکل توضیح دهید.
- ۵- روش اندازه‌گیری زاویه مخروط را به کمک ماشین تراش و ساعت اندازه‌گیری توضیح دهید.

فهرست منابع

- ۱_Engineering – Metrology – DM ANTHONY
- ۲_Practical Engineering Metrology K.W.H SHARP
- ۳_Dimensional Gavging V.L. Br Rov
- ۴_Metrology For Engineering J.F.W. Galyer & C.R. Shotbolt
- ۵_Engineering Metrology R.K. JAIN
- ۶_جزوات اندازه‌گیری، محمد مهرزادگان
- ۷_کتاب اندازه‌گیری دقیق، محمد مهرزادگان . وزارت آموزش و پرورش
- ۸_کاتالوگ لوازم اندازه‌گیری، شرکت میتو تویو ژاپن
- ۹_کتاب‌های اندازه‌گیری، صندوق کارآموزی
- ۱۰_کاتالوگ لوازم اندازه‌گیری شرکت تسا سوئیس
- ۱۱_کاتالوگ لوازم اندازه‌گیری شرکت مار آلمان
- ۱۲_کاتالوگ لوازم اندازه‌گیری شرکت هلیوس آلمان
- ۱۳_کاتالوگ لوازم اندازه‌گیری شرکت استارت انگلستان
- ۱۴_استانداردهای اندازه‌گیری ISO,DIN,ISIRI
- ۱۵_واژه‌نامه و اصطلاحات پایه و عمومی اندازه‌شناسی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

