

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# اصول متالورژی ریخته‌گری

رشته متالورژی

زمینه صنعت

شاخص آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۳۴۰

۱۳۹۳	الف ۶۶ ث	۶۷۱
		/۲
		تفیان لاریجانی، حسن
		اصول متالورژی ریخته‌گری / مؤلفان : حسن تفیان لاریجانی، منصور امامی.
	- [ویرایش دوم] / بازسازی و تجدیدنظر : کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف رشته متالورژی.	
	- تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۳.	
۱۴۶		
		متون درسی رشته متالورژی، زمینه صنعت.
		۱. ریخته‌گری. ۲. متالورژی. الف. امامی، منصور. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف رشته متالورژی. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی  
و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

این کتاب با توجه به برنامه سالی - واحدی و براساس پیشنهاد هنرآموزان رشته متالورژی  
سراسر کشور در گردهمایی مهرماه ۸۱ در آذرماه سال ۱۳۸۴ توسط کمیسیون تخصصی  
برنامه‌ریزی و تألیف رشته متالورژی بازسازی و تجدیدنظر گردید.

## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : اصول متالورژی ریخته‌گری - ۴۸۰/۴

مؤلفان : حسن تقییان لاریجانی، منصور امامی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰-۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

صفحه آرا : فائزه محسن شیرازی

طراح جلد : علیرضا رضائی کر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن : ۰۹۱۵-۳۷۵۱۵-۳۷۵۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۹۱۶-۴۴۹۸۵۱۶۱


چاپخانه : سمارنگ

سال انتشار : ۱۳۹۳

حق چاپ محفوظ است.

ISBN 964-05-0649-4

شابک ۹۶۴-۰۵-۰۶۴۹-۴

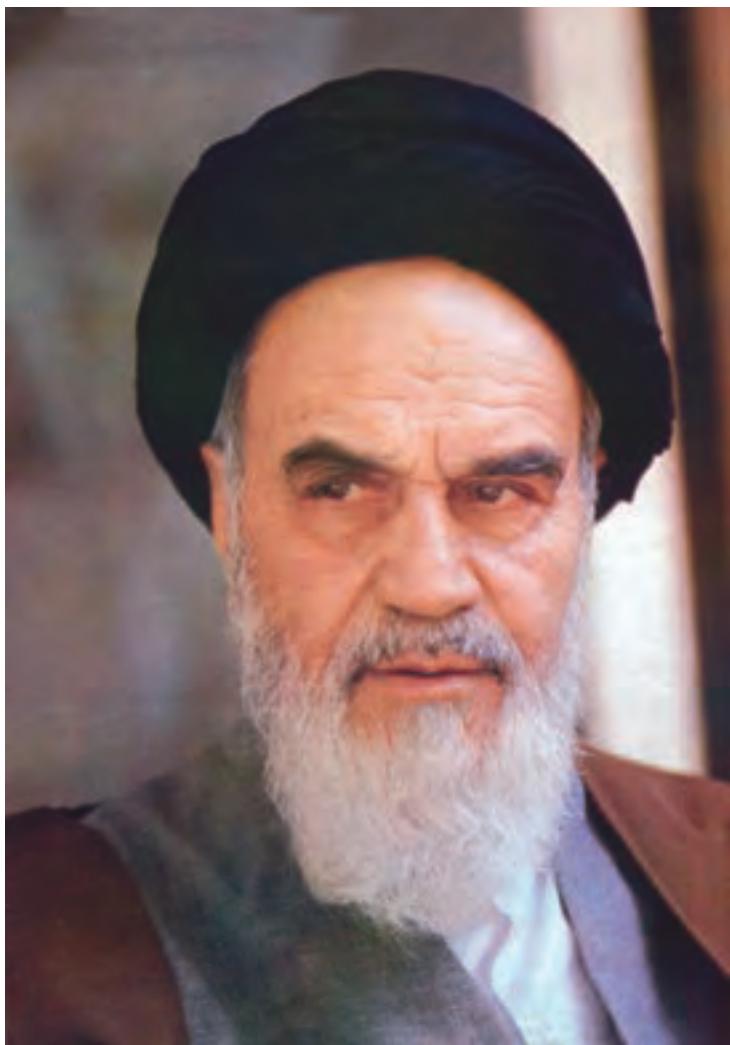

اول باید اخلاصان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید،... و این  
اخلاص و ایمان، شما را تقویت می کند و روحیه شما را بالا می برد و نیروی  
شما جوری می شود که هیچ قدرتی نمی تواند (با شما) مقابله کند.  
امام خمینی (ره)

# فهرست

۱	پیشگفتار
۳	فصل اول : مشخصات حالت مایع
۲	۱-۱- حالات سه گانه ماده
۴	۱-۲- نقطه ذوب و گرمای نهان گذاز
۷	۱-۳- گرمای ویره
۷	۱-۴- ضریب انبساط حرارتی
۷	۱-۵- تغییرات ابعادی در ذوب و انجماد
۱۰	۱-۶- چگالی(جرم حجمی)
۱۱	۱-۷- انتقال حرارت
۱۱	۱-۸- گران روی (ویسکوزیته)
۱۱	۱-۹- تنش سطحی
۱۲	۱-۱۰- فشار بخار
۱۳	۱-۱۱- سیالیت (رو یا قابلیت پر کردن قالب)
۱۴	۱-۱۱-۱- عوامل مؤثر در سیالیت
۱۶	بررسش
۱۷	فصل دوم : عملیات کیفی
۱۷	۲-۱- گاز و عملیات گاز زدایی
۱۸	۲-۱-۱- واکنش گاز در مذاب
۱۸	۲-۱-۲- منابع تولید گاز در مذاب
۲۳	۲-۱-۳- اتحلال گازها در مذاب
۲۳	۲-۱-۴- چگونگی ایجاد مکهای گازی
۲۷	۲-۱-۵- عوامل مؤثر در میزان مکهای گازی
۲۸	۲-۱-۶- روش‌های اندازه‌گیری گاز در مذاب
۳۰	۲-۱-۷- روش‌های جلوگیری از مکهای گازی
۳۱	۲-۱-۸- روش‌های گاززدایی
۳۴	۲-۲- آخال و آخال زدایی
۳۴	۲-۲-۱- انواع آخال‌ها
۳۶	۲-۲-۲- اکسیداسیون و اکسیدها
۳۶	۲-۲-۳- منابع ایجاد آخال و پیشگیری از آن
۳۷	۲-۲-۴- آخال زدایی

۴۱	۲-۲-۵- عملیات فیلتر کردن مذاب
۴۱	۲-۳- تلقیح (جوانه زایی و ...)
۴۴	۲-۳-۱- مزايا و عيوب جوانه زایي
۴۵	بررسش
۴۶	<b>فصل سوم : انجماد فلزات</b>
۴۶	۳- طبیعت و ساختمان فلزات
۵۱	۳-۲- رفتار فلزات خالص در هنگام انجماد
۵۴	۳-۳- مشخصات آلیاژها و رفتار آنها در هنگام انجماد
۵۶	۳-۳-۱- آلیاژهای محلول جامد
۵۹	۳-۳-۲- آلیاژهای یوتکیک
۶۱	۳-۳-۳- ترکیبات بین فلزی
۶۱	۳-۳-۴- نمودارهای فازی
۶۲	۳-۴- چگونگی انجماد فلز در قطعات ریختگی
۶۲	۳-۴-۱- انقباض حجمی در قطعات ریختگی
۶۵	۳-۴-۲- چگونگی انجماد فلزات خالص
۶۸	۳-۴-۳- سرعت انجماد در قطعات ریختگی
۷۴	۳-۴-۴- چگونگی انجماد فلز در گوشه ها
۷۷	۳-۴-۵- چگونگی انجماد در آلیاژها
۸۱	بررسش
۸۲	<b>فصل چهارم : اصول تغذیه گذاری در قطعه های ریختگی</b>
۸۲	۴- انقباض فلزات و لزوم استفاده از تغذیه
۸۳	۴-۱-۱- تغذیه در قطعه های ریختگی
۸۴	۴-۲- انجماد و اصول تغذیه
۸۶	۴-۲-۱- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجماد کوتاه (انجماد پوسته ای)
۸۸	۴-۲-۲- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجماد طولانی (انجماد خمیری)
۹۲	۴-۲-۳- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجماد متوسط (انجماد میانی)
۹۵	۴-۳- محل تغذیه و انجماد جهت دار
۹۵	۴-۲-۱- جهت انجماد
۹۷	۴-۳-۲- محل تغذیه در قطعات ریختگی با سطوح مقطع غیر یکنواخت
۹۹	۴-۴-۱- اجزای تغذیه
۹۹	۴-۴-۲- منبع تغذیه

۱۰۰	۴-۴-۲- گلویی تغذیه
۱۰۳	۴-۵- انواع تغذیه
۱۰۳	۴-۵-۱- انواع تغذیه براساس محل قرارگرفتن تغذیه، قبل یا بعد از محفظه قالب
۱۰۶	۴-۵-۲- انواع تغذیه براساس موقعیت قرار گرفتن تغذیه نسبت به قطعه
۱۰۷	۴-۵-۳- انواع تغذیه براساس ارتباط تغذیه با اتمسفر محیط
۱۱۱	۴-۶- روش‌های افزایش راندمان تغذیه (کمک تغذیه)
۱۱۲	۴-۶-۱- استفاده از مواد عالیق و گرمایزا
۱۱۴	۴-۶-۲- استفاده از مبرد
۱۱۷	۴-۶-۳- طراحی سیستم راهگاهی و باربریزی
۱۱۹	بررسی
۱۲۱	<b>فصل پنجم : سیستم راهگاهی</b>
۱۲۲	۵-۱- اجزای یک سیستم راهگاهی
۱۲۳	۵-۱-۱- حوضچه (قیف) بالای راهگاه باربریز
۱۲۵	۵-۱-۲- راهگاه باربریز (لوله راهگاه)
۱۲۶	۵-۱-۳- حوضچه پای راهگاه باربریز
۱۲۷	۵-۱-۴- کاتال های اصلی(راهبار) و فرعی(راهباره)
۱۲۸	۵-۱-۵- طرح مناسب برای اتصال اجزای سیستم راهگاهی
۱۲۹	۵-۲- انواع سیستم های راهگاهی
۱۳۲	۵-۳- روش های راهگاه گذاری (روش های تعبیه سیستم های راهگاهی)
۱۳۳	۵-۳-۱- روش راهگاه گذاری از بالا
۱۳۵	۵-۳-۲- روش راهگاه گذاری از پایین
۱۳۶	۵-۳-۳- روش راهگاه گذاری در سطح جدا شی
۱۳۷	۵-۳-۴- سیستم های راهگاهی مرکب (چند تابی)
۱۴۰	۵-۴- روش های آخالگیری در سیستم های راهگاهی
	۴-۱- روش های جداسازی مواد ناخواسته براساس اختلاف در وزن مخصوص
۱۴۰	۴-۲- استفاده از کاتال ممتد
۱۴۲	۴-۳- استفاده از صافی (فیلتر)
۱۴۴	بررسی
۱۴۵	<b>فهرست منابع اصلی</b>

## پیشگفتار

هر چند ریخته‌گری از دیرباز به عنوان یک صنعت شناخته شده است و از قدیمی‌ترین شاخه‌های متالورژی به شمار می‌رود، با این حال، در طی سالیان متعددی، بیش‌تر توجهات به سوی جنبه‌های عملی محض و متکی به تجربه و مهارت این صنعت معطوف گشته و بنابراین، به عنوان یک علم، کمتر از آن یاد شده است. اما بتدریج با افزایش نیازهای انسان و پیدایش کاربردهای جدید برای قطعات فلزی، انگیزه‌ی برخورد علمی با این صنعت فراهم گردید؛ به گونه‌ای که امروزه این حقیقت بخوبی شناخته شده است که دستیابی به محصولاتی با کیفیت بهتر و کارآبی مؤثرتر، به همراه صرف انرژی و مواد کمتر و در زمانی کوتاه‌تر، مستلزم نگرشی علمی به صنعت ریخته‌گری می‌باشد. بنابراین ریخته‌گری را باید مجموعه‌ای از علوم، صنایع و طراحی دانست که با شناخت صحیح این عوامل و ایجاد ارتباطی منطقی میان آن‌ها، می‌توان به حدّاً کثیر بهره‌دهی از امکانات تولیدی دست یافت.

در کتاب حاضر سعی شده است تا مبانی علمی فرآیند ریخته‌گری، تا حد امکان با زبانی ساده مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. در این راستا، با توجه به این که اولین قدم در ریخته‌گری قطعات، تهییه‌ی مذابی با مشخصات مطلوب از مواد فلزی مورد نظر می‌باشد. لذا فصول ۱ و ۲ به تشریح اصول کلی در عملیات ذوب شامل ویژگی‌های فیزیکی و متالورژیکی حالت مایع (مذاب) و مبانی عملیات کیفی مذاب اختصاص داده شده است. اصول علمی و عملی در انجام موارد فلزی به همراه مبانی علمی و عملی در ارتباط با طراحی تغذیه و سیستم‌های راهگاهی نیز در سه فصل آخر مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیّت فراوان است که مطالب این کتاب با توجه به محتوا و جایگاه سایر دروس گنجانده شده در برنامه‌ی نظام جدید آموزشی تهیه و تدوین شده است و بدون شک همانند هر کار جدیدی، خالی از اشکال نیست. از این‌رو، ارایه‌ی نظرات اصلاحی و راهنمایی‌های استادان و دییران محترم به منظور ارتقای کیفیت این کتاب، موجب کمال امتنان و سپاسگزاری است.

مؤلفان

## هدف کلی

آشنایی با مبانی و اصول متالورژیکی ریخته‌گری

# فصل اول

## مشخصات حالت مایع

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند:

- ۱- حالات سه‌گانه ماده را توضیح دهد.
- ۲- خواص فیزیکی فلزات را به طور کامل تشریح کند.

### ۱- مشخصات حالت مایع

#### ۱-۱- حالات سه‌گانه ماده

اجسام از نظر فیزیکی به سه حالت جامد، مایع و گاز دیده می‌شوند. هر جسمی در شرایط طبیعی (محیط) فقط به صورت یکی از حالات سه‌گانه فوق وجود دارد و برای تبدیل و انتقال آن به یکی از حالات دیگر صرف کار و انرژی لازم است.

در شرایط معین، اتم‌های ماده در ارتباط با یکدیگر بوده و دارای انرژی معین و محدودی هستند که تغییرات این انرژی باعث تغییر حالت جسم و تغییر بعضی از خواص ماده می‌گردد.

در شرایط محیط (فسار یک اتمسفر و دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد) هر ماده‌ای به حالت معینی پایدار می‌باشد برای مثال آلومینیم و آهن به صورت جامد، آب به صورت مایع و هوا به صورت گاز می‌باشند.

اجسام جامد دارای شکل و حجم معین هستند و این بدان معنی است که دامنه ارتعاشات اتم‌ها از حدود معینی تجاوز نمی‌کند و اتم‌ها در ارتباط کامل با هم هستند. جامدات از پایداری و استحکام بالابی برخوردارند و برای لغزاندن اتم‌های آن‌ها بر روی هم نیروی زیادی زیاد است و گاه مقدار این نیرو به حدی است که به جای لغزاندن، در جسم تغییر حالت ایجاد می‌شود.

مایعات دارای حجم ثابت هستند ولی شکل معینی ندارند و شکل ظرف را به خود می‌گیرند. اتم‌های مایع با صرف انرژی کمتری بر روی هم می‌لغزند و استحکام موجود در قطعات جامد به روانی و سیالیت تبدیل می‌گردد. انرژی لازم برای لغزاندن اتم‌ها در حالت جامد  $10^{\circ}\text{C}$  برابر این انرژی برای حالت مایع است. گازها در حالتی قرار دارند که حجم و شکل آن‌ها ثابت نیست و از این‌رو ارتباط اتم‌های گازی بسیار کم است. با توجه به مطالب ساده فوق چنین استنباط می‌گردد که جامدات و مایعات از تشابه خواص فیزیکی بیش‌تری برخوردار بوده و گازها بطور کلی مشخصات متفاوتی با آن‌ها دارند.

هنگامی که سخن از تغییر حالت اجسام به میان می‌آید تأمین انرژی برای انجام کار لازم نیز اهمیت زیاد می‌یابد. ساده‌ترین نوع تأمین انرژی، منابع حرارتی است و لذا حرارت در متالورژی برای ذوب کردن و حرارت‌گیری برای انجماد مهم‌ترین عامل فیزیکی مورد مطالعه است. حرارت مانند انرژی مکانیکی غیرقابل لمس است و نمی‌توان برای آن واحدی تهیه نمود و در موزه نگهداری کرد (واحد طول، واحد وزن ....) و لذا واحد حرارت، مقدار حرارتی است که بتواند دمای جسم یا یک سیستم را یک واحد تغییر دهد.

در ترمودینامیک<sup>۱</sup> برای حرارت سه واحد، کالری، کیلوکالری و BTU (واحد حرارتی بریتانیا) وجود دارد. کالری مقدار حرارتی است که درجه حرارت یک گرم آب را به مقدار یک درجه سانتی‌گراد بالا ببرد (به عبارت علمی از  $14/5$  درجه به  $15/5$  درجه سانتی‌گراد برساند). کیلوکالری واحد حرارتی بزرگتری است و برابر  $1000$  کالری است. BTU مقدار حرارتی است که درجه حرارت یک پوند آب ( $453$  گرم) را به میزان یک درجه فارنهایت افزایش دهد. در سیستم SI واحد حرارت زول (ز) می‌باشد (یک کالری برابر  $4/189$  زول می‌باشد)

## ۱-۲- نقطه ذوب و گرمای نهان‌گذار

هنگامی که به یک جامد و یا یک فلز حرارت داده می‌شود، دامنه ارتعاشات اتم‌ها، پیوسته افزایش می‌یابد و در حقیقت فاصله بین اتمی کمی بیش‌تر می‌شود. با افزایش مقدار حرارت، درجه حرارت جسم بالا رفته و بالاخره به درجه حرارتی می‌رسد که حد نهایی ارتعاشات و فاصله اتمی در حالت جامد است. در چنین درجه حرارتی ساختمان جامد به حالتی می‌رسد که در صورت افزایش انرژی (حرارت) می‌تواند از حالت جامد خارج شده و به حالت مایع تبدیل گردد. این درجه حرارت را نقطه ذوب جسم می‌نامند. در جدول ۱-۱ نقطه ذوب بعضی از فلزات و عناصر صنعتی آورده شده است.


۱- علم مطالعه روابط بین کار و گرما

جدول ۱-۱— نقطه ذوب برخی از عناصر صنعتی (درجه سانتی گراد)

نام عنصر	نماذ شیمیایی	نقطه ذوب	نام عنصر	نماذ شیمیایی	نام عنصر
آلومینیم	Al	۶۶۰	سدیم	Na	۹۷/۵
آنتیموان	Sb	۶۳۰	سرب	Pb	۳۲۷
آهن	Fe	۱۵۳۹	سلنیوم	Se	۲۱۷
استرانسیم	Sr	۱۵۴۰	سیلیسیم	Si	۱۴۱۰
اورانیوم	U	۱۱۳۲	طلاء	Au	۱۰۶۳
ایریدیم	Ir	۲۴۵۵	قلع	Sn	۲۲۲
ایندیوم	In	۱۵۶	کادمیوم	Cd	۲۲۱
باریم	Ba	۷۱۴	کبالت	Co	۱۴۹۵
بر	B	(۲۱۰۰)	کربن	C	۳۷۰۰
برلیوم	Be	۱۲۷۷	کرم	Cr	۱۸۷۵
پیسموت	Bi	۲۷۱	کلسیم	Ca	۸۳۹
پتاسیم	K	۶۳/۷	گالیوم	Ga	۳۰
پلاتین	Pt	۱۷۶۹	لیتیم	Li	۱۸۰
پلونیوم	Pu	۲۵۰	مس	Cu	۱۰۸۳
تنگستن	W	۳۴۱۰	منگنز	Mn	۱۲۴۵
توریم	Th	۱۷۵۰	منیزیم	Mg	۶۵۱
تیتانیم	Ti	۱۶۷۰	مولیبدن	Mo	۲۶۱۰
جیوه	Hg	(-۳۹)	نقره	Ag	۹۶۰
رادیوم	Ra	۷۰۰	نیکل	Ni	۱۴۵۳
روی	Zn	۴۱۹	نیوپیوم	Nb	۲۴۷۰
زیرکنیوم	Zr	۱۸۵۲	وانادیم	V	۱۸۶۰
ژرمنیوم	Ge	۹۳۷			

تغییر حالت کلی در درجه حرارت ذوب، مستلزم صرف انرژی حرارتی اضافی است. این انرژی باید توانایی جدا کردن اتم‌ها از یکدیگر را به فاصله کافی برای تبدیل ساختمانی جامد به مایع دارا باشد. چنین انرژی حرارتی را گرمای گداز یا گرمای نهان ذوب می‌نامند. گرمای نهان گداز مقدار حرارتی است که واحد جرم جسم (فلز خالص) لازم دارد تا پس از رسیدن به درجه حرارت ذوب، بدون تغییر دما به مایع تبدیل گردد همچنین مایع پس از رسیدن به نقطه ذوب (انجماد) مقداری حرارت از دست می‌دهد تا جامد شود. در شکل ۱-۱ منحنی ذوب و انجماد یک فلز خالص نشان

داده شده است.

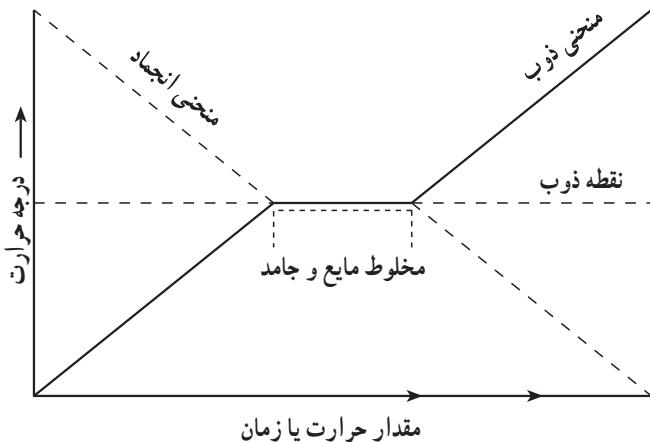

شکل ۱-۱- منحنی ذوب و انجام داده فلز خالص

بدیهی است تغییرات فشار در نقطه ذوب مؤثر می‌باشد. تجربه نشان داده است برای اجسامی که در اثر ذوب حجمشان کم می‌شود (یخ و بیسموت)، افزایش فشار باعث کاهش نقطه ذوب می‌شود، به طوری که از دیاد فشار به مقدار یک اتمسفر باعث نزول نقطه ذوب یخ به میزان  $75^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد می‌گردد. از سوی دیگر برای اجسامی که در هنگام ذوب حجمشان زیاد می‌شود (اکثر فلزات و ترکیبات) افزایش فشار باعث بالارفتن نقطه ذوب می‌گردد. در مورد یخ نکته مهم آن است که اعمال فشار تا  $32^{\circ}\text{C}$  اتمسفر باعث نزول نقطه ذوب شده و پس از آن فشار باعث افزایش نقطه ذوب می‌گردد و در فشار  $2^{\circ}\text{C}$  هزار اتمسفر نقطه ذوب یخ به  $8^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد می‌رسد که به یخ داغ موسوم است.

آلیاژها از مخلوط کردن و محلول کردن عناصر در یکدیگر به وجود می‌آیند در جریان ذوب، درجه حرارت ثابتی ندارند و برخلاف فلزات خالص نقطه ذوب و انجماشان یکسان نیست. این موضوع به روابط ترمودینامیکی، شیمیابی و تحولات متعددی بستگی دارد که توضیح آن‌ها نیازمند مطالعات مقدماتی بسیاری می‌باشد. بنابراین در مورد آلیاژها، نقطه ذوب درجه حرارتی است که در هنگام گرم کردن اولین قطره‌های مذاب ظاهر می‌شوند، در حالی که نقطه انجمام، درجه حرارتی است که در جریان سرد کردن مذاب، اولین هسته‌های جامد در آلیاژ تشکیل می‌شود. براساس قرارداد

فاصله درجه حرارتی ذوب و انجماد را فاصله انجماد یا دامنه انجماد می‌نامند. بدین ترتیب دامنه انجماد فلزات خالص و ترکیبات شیمیایی خالص صفر بوده و مذاب در یک درجه حرارت ثابت به جامد تبدیل می‌شود.

### ۱-۳- گرمای ویژه

هرگاه چند جسم مختلف در یک محیط قرار گیرند، پس از مدتی درجه حرارت تمام آن‌ها یکسان می‌شود، ولی مقدار حرارت جذب شده توسط آن‌ها برابر نیست و به ظرفیت حرارتی آن‌ها بستگی دارد.

گرمای ویژه یک جسم مقدار حرارتی است که درجه حرارت واحد جرم جسم را یک درجه سانتی‌گراد بالا ببرد. گرمای ویژه بر حسب  $\left( \frac{\text{BTU}}{\text{Lb}^{\circ}\text{F}} \right)$  یا  $\left( \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}^{\circ}} \right)$  یا  $\left( \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot \text{c}^{\circ}} \right)$  بیان می‌شود. نقطه

ذوب، گرمای ویژه اجسام (در حالت جامد و مایع) و گرمای نهان‌گذاز آن‌ها می‌تواند در محاسبه و طرح ساختمان کوره‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

### ۱-۴- ضریب انبساط حرارتی

معمولًاً مواد در اثر حرارت انبساط پیدا می‌کنند. محاسبه و تعیین مقدار انبساط از نکات مهم در طراحی قطعات و طراحی قالب و مدل می‌باشد. انبساط جامدات بسیار کم می‌باشد با این وجود در مورد جامدات به دلیل قابلیت اندازه‌گیری ابعاد، انبساط طولی محاسبه می‌گردد که مطالب محاسباتی آن در کتاب محاسبات فنی تخصصی آورده شده است.

### ۱-۵- تغییرات ابعادی در ذوب و انجماد

تغییرات طولی جامدات و یا تغییرات حجمی مایعات در اثر درجه حرارت تقریباً از فرمول ساده و خطی زیر تبعیت می‌کنند.

$$x = a + bT$$

$x$  : تغییرات طولی

$a$  و  $b$  : ضرایب ثابت

$T$  : درجه حرارت

در نقطه انجماد (نقطه ذوب)، تغییرات مقدار حرارت باعث تغییر نوع اتصال اتم‌ها می‌گردد و جامد را به مذاب و یا مذاب را به جامد مبدل می‌سازد. در چین حالتی پدیده انبساط یا انقباض حجمی با درجه حرارت رابطه ساده‌ای نداشته و بیشتر به تبدیلات ساختمانی فلز مربوط می‌شود. بیشتر عناصر و ترکیبات در مراحل مختلف ذوب انبساط پیدا می‌کنند در اینجا تغییرات حجمی یک فلز یا یک آلیاژ در سه منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منطقه اول (جامد) تغییرات حرارتی این منطقه که از درجه حرارت محیط تا نقطه ذوب ادامه دارد، دارای انبساطی است که با قوانین فیزیکی انبساط مطابقت دارد و به سهولت قابل محاسبه است. در این منطقه به دلیل جامد بودن جسم و داشتن شکل و حجم معین مقدار انبساط خطی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.



منطقه دوم (منطقه جامد و مایع یا دامنه انجماد) همان‌گونه که گفته شد انبساط این منطقه در جریان ذوب به شکل ساختمانی مایع و جامد بستگی دارد و عموماً فلزات و آلیاژها در این منطقه ۲ تا ۸ درصد انبساط پیدا می‌کنند. فلزات و آلیاژهای معدودی هستند که در جریان ذوب در این منطقه به جای انبساط، انقباض می‌یابند.

بیسموت، آنتیموان، چدن خاکستری و یخ دارای چنین شرایطی می‌باشند و دلیل آن نیز در مورد هر یک متفاوت است. شکل ۱-۲ دیاگرام انبساط یک فلز خالص و یک آلیاژ فرضی جامد را در جریان ذوب نشان می‌دهد.

منطقه سوم (مایع) برای ریخته‌گری فلزات و آلیاژها همواره لازم است که پس از ذوب کامل، درجه حرارت مذاب را افزایش داد تا در زمان حمل و نقل و باربریزی، روانی خود را از دست ندهد که آن را درجه حرارت فوق ذوب می‌نامند. انبساط منطقه سوم از نقطه ذوب تا درجه فوق ذوب (یا درجه حرارت ریختن) ادامه دارد. مقادیر انبساط مربوط به این منطقه مطابق قوانین فیزیکی و براساس ضریب انبساط حجمی مطالعه می‌شود.

مسایلی که در مورد انبساط حرارتی بیان گردید، در ریخته‌گری اهمیت چندانی ندارد، زیرا قطعات در کوره گرم می‌شوند و انبساط آن‌ها همان‌قدر که بتواند در فضاهای خالی کوره جبران شود، اهمیت دیگری ندارد. آنچه که در ریخته‌گری حائز اهمیت است انقباض و یا تغییرات حجمی جسم در مراحل مختلف سردشدن می‌باشد و شاید تغییرات حجمی در جریان انجماد، مهم‌ترین مطلبی باشد که ریخته‌گران از قدیم با آن رویه رو بوده‌اند و هنوز هم در بسیاری موارد قادر به حل مشکلات ناشی از آن نیستند.

هنگامی که فلز مذاب در درجه حرارت فوق ذوب (درجه حرارت ریختن) به داخل قالب ریخته

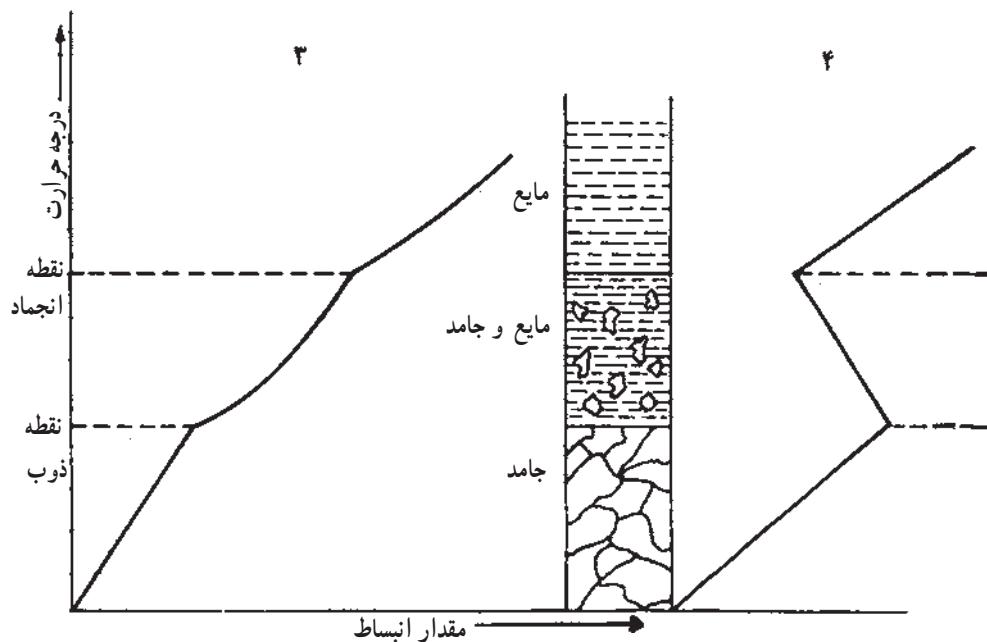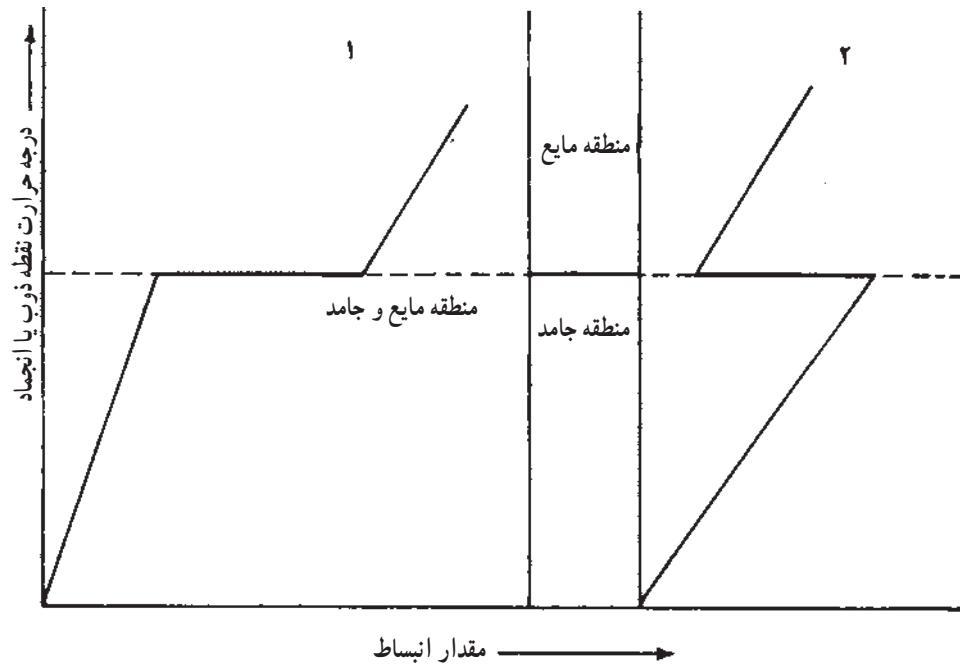

۱ و ۲ فلز خالص ۳ و ۴ آلیاژ

۱ و ۳ فلز و آلیاژی که در دامنه (ذوب) انبساط دارند (اکثر فلزات و آلیاژها)

۲ و ۴ فلز و آلیاژی که در دامنه (ذوب) انقباض دارند (فرضاً بیسموت و چدن)

شکل ۱-۲—دیاگرام انبساط فلز خالص و آلیاژ در جریان ذوب

می شود، معمولاً محفظه قالب که حجم ثابتی دارد پر می شود و لذا انقباضات مربوط به مناطق مختلف همواره کمبودهایی را در قطعه پدید می آورد. مهم ترین عمل ریخته گران جبران این کمبودها می باشد که برای درک بیشتر، بررسی چگونگی انقباض در مراحل مختلف ذوب و انجماد لازم است.

### ۱-۵-۱- منطقه مایع

اگر قالب توسط مذابی با درجه حرارت فوق گداز (فوق ذوب) پر شود، انقباض ناشی از کاهش درجه حرارت مایع از فوق ذوب تا نقطه انجماد باید جبران شود. انقباض مایعات به صورت کمبود حجم در قسمت فوقانی مشاهده می شود. ریخته گران معتقد هستند که باربریزی باید با چنان سرعتی انجام گیرد که پرشدن قالب با افت کافی درجه حرارت مذاب هم زمان باشد. تعییه صحیح سیستم راهگاهی که در فصل ۵ تشریح خواهد شد می تواند تا اندازه‌ی زیادی این مشکل را حل کند.

### ۲-۵-۱- منطقه جامد و مایع

در آغاز انجماد، هنگامی که ذرات جامد و مایع با هم در حال تعادل هستند، نمی توان مذاب اضافی به قالب وارد نمود. از طرف دیگر کمبود حجم این منطقه در یک نقطه مرکز نمی شود و در سراسر قطعه پراکنده می گردد. مشکلات مربوط به این انقباض پس از شناختن مدل‌های انجماد (فصل ۳) و سیستم تغذیه گذاری (فصل ۴) مورد مطالعه قرار می گیرد.

### ۳-۵-۱- منطقه جامد

پس از پایان انجماد، کاهش درجه حرارت از نقطه ذوب تا محیط باعث کاهش ابعاد قطعه می گردد.

انقباض فقط در سیستم طراحی، مدلسازی و ساخت قالب مؤثر است که در کتاب رسم مدل و قالب مورد بررسی قرار می گیرد.

از مجموع آنچه گفته شد، چنین استنباط می گردد که اشکالات متعدد ناشی از انقباض در کلیه مراحل ریخته گری، طراحی و مدلسازی، تکولوژی قالب و انجماد حائز اهمیت می باشد. همچنین اثرات درجه حرارت فوق ذوب، ترکیب آلیاژ و چگونگی انجماد در میزان انقباض و مشکلات ناشی از آن بسیار مهم است.

## ۶- چگالی (جرم حجمی)

جرم واحد حجم را چگالی جسم می نامند که بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب و یا کیلو گرم بر متر مکعب بیان می شود.

براساس روابط متالورژیکی چگالی فلزات و عناصر خالص کاملاً به ساختمان بلوری و شکل هندسی آن‌ها بستگی دارد. تأثیر عوامل فیزیکی (درجه حرارت و فشار) و عوامل شیمیایی (ترکیب آلیاژ) در تغییرات چگالی کاملاً مشخص است.

انبساط طولی و حجمی اجسام و رابطه آن با درجه حرارت، تأثیر حرارت در افزایش (کاهش) حجم قطعات و مایعات را مشخص می‌نماید. با توجه به ثابت بودن جرم جسم در هر یک از حالت‌های مایع و جامد، چگالی اجسام به استثنای چند مورد خاص با افزایش درجه حرارت کاهش می‌یابد.

## ۱-۱- انتقال حرارت

براساس نتایج آزمایش‌های انجام شده، اجسام مختلف در حالت طبیعی، حرارت خود را به محیط خارج (هوایا یا جسم دیگر) انتقال می‌دهند. بدینهی است عمل انتقال حرارت در درون یک جسم نیز انجام می‌گیرد. اجسامی که می‌توانند حرارت خود را به سایر قسمت‌ها و یا اجسام دیگر انتقال دهند «هادی» و اجسامی که قادر به عمل انتقال حرارت نیستند «عایق» نامیده می‌شوند. بسیاری از عناصر و ترکیبات وجود دارند که در حد فاصل دو دسته فوق قرار گرفته و به «نیمه‌هادی‌ها» معروف می‌باشند.

حرارت یک جسم به سه طریق به محیط دیگر انتقال می‌یابد. هدایت، جابه‌جاوی و تشعشع سه طریق انتقال حرارت می‌باشند که در فصل ۱ کتاب محاسبات فنی تخصصی تعریف و تشریح شده‌اند.

در ریخته‌گری و به خصوص در کوره‌های صنعتی پدیده انتقال حرارت از هر سه طریق فوق انجام می‌گیرد، در حالی که در مورد انجام دادن فلز، عملاً قابلیت هدایت قالب عامل اصلی انتقال حرارت مذاب به خارج محسوب می‌گردد.

## ۱-۲- گران روی (ویسکوزیته)

اصطکاک درونی سیال را ویسکوزیته یا گران روی می‌گویند. به عنوان مثال بیرون ریختن آب از یک ظرف راحت‌تر از بیرون ریختن شربت است زیرا ویسکوزیته شربت بیش‌تر از آب است. در ریخته‌گری، «گران روی» فلزات مایع در طراحی سیستم‌های راهگاهی و پرشدن قالب از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که در کارهای عملی به جای استفاده از شرایط «گران روی» که مبنای فیزیکی دارد از شرایط «سیالیت» یا روانی که مختص ریخته‌گری است استفاده می‌کنند.

## ۱-۹- تنش سطحی

در یک لایه از مایع نسبت نیروی سطحی ( $F$ ) به طول مؤثر ( $L$ ) که نیرو در آن اثر می‌کند را تنش سطحی گویند که از رابطه (۱-۱) به دست می‌آید؛ مانند قرار گرفتن سوزن در روی سطح آب.

$$\gamma = \frac{F}{L} \quad (1-1)$$

که در این رابطه :

$F$  : نیرو برحسب نیوتون (N)

$L$  : طول برحسب متر (m)

$\gamma$  : تنش سطحی بر حسب نیوتون بر متر ( $\frac{N}{m}$ )

تنش سطحی فلزات مایع برحسب ترکیب شیمیایی آن‌ها تغییر می‌کند. علاوه بر این، حضور فیلم (لایه‌ی) اکسیدی در شرایط ذوب، به دلیل جامد بودن، معمولاً موجب افزایش تنش سطحی می‌گردد. این پدیده ممکن است اشکالات متعددی را در انجماد قطعه بخصوص در سطح رویی و گوشه‌های تیز ایجاد کند که عملاً از مرغوبیت قطعه ریختگی می‌کاهد.

## ۱-۱۰- فشار بخار

فلزات مایع مانند سایر مایعات حاوی گازهایی از اتم‌های خود هستند که معمولاً در شرایط ذوب و ریخته‌گری، فشار ناچیزی دارند و به همین دلیل در داخل مذاب باقی می‌مانند. فشار بخار در چنین حالتی با افزایش درجه حرارت زیاد می‌شود و در تزدیک نقطه جوش به حدود یک اتمسفر می‌رسد. معدودی از فلزات مانند منزیم، روی، جیوه، کadmیم و آنتیموان در شرایط ذوب و در حالت مایع دارای فشار بخار زیادی هستند که امکان خروج قسمتی از آن‌ها را در شرایط ذوب تسهیل می‌کند. این فلزات به عنوان عنصر اصلی و یا به عنوان عنصر آلیاژی در ذوب و ریخته‌گری اشکالات متعددی را فراهم می‌آورند.

عموماً، فشار بخار اکثر فلزات در شرایط ذوب بسیار کم است ولی در مورد عناصری با فشار بخار زیاد حتی الامکان از اضافه کردن آن‌ها به مذاب به صورت خالص اجتناب می‌شود.

ذوب منزیم به دلایل فوق به سهولت انجام نمی‌گیرد و برای ساختن آلیاژهایی که به منزیم نیاز دارند از آلیاژهای این عنصر استفاده می‌شود. افروden منزیم برای ساخت انواع چدن با گرافیت کروی، فسفر جهت تصفیه مس، و روی در ساخت برنج‌ها از مهم‌ترین مواردی هستند که از نظر فشار

بخار مورد توجه قرار می‌گیرند. جدا از مطالب فوق بخار بسیاری از عناصر سمی بوده و باعث آلودگی محیط کار و کاهش شرایط مناسب محیط‌زیست می‌گردد.


## ۱۱-۱- سیالیت (رو یا قابلیت پرکردن قالب)

کیفیت و توان مذاب در پرکردن قالب اهمیت فراوانی در ریخته‌گری دارد. بنابراین سیالیت عبارت است از قابلیت پرکردن تمام قسمت‌های قالب توسط آلیاز مذاب. با توجه به تعریف، چنین استنباط می‌گردد که سیالیت مانند گران‌روی و هدایت حرارتی یک مقیاس فیزیکی نیست، بلکه نشان‌دهنده کیفیت مذاب می‌باشد که تحت شرایط گوناگون ریخته‌گری و قالب تغییر می‌کند و به همین دلیل در بسیاری موارد از آن بعنوان «سیالیت ریخته‌گری» یاد می‌شود.


«گران‌روی» در تعیین سیالیت آلیازها و فلزات از اهمیت خاصی برخوردار است و تأثیر فراوانی در سرعت مذاب دارد. ولی نتایج آزمایش‌های تجربی نشان داده است که این خاصیت در پرکردن قالب عامل قطعی و نهایی محاسبه نمی‌شود.

در فرآیند ریخته‌گری، انجماد زود هنگام مذاب ناشی از انتقال حرارت سریع مذاب از قالب، شرایط حرارتی مذاب، چگونگی انجماد، سرعت جنبشی مذاب و نیروی چسبندگی مذاب به جداره قالب، از اهمیت بیشتری برای پرکردن قالب برخوردار می‌باشند.

با تأکید بر این امر که سیالیت آلیاز مذاب، یک عامل ریخته‌گری است و نه یک عامل فیزیکی، برای تعیین حدود سیالیت نیز آزمایشات گوناگونی انجام می‌شود که بتوان شرایط ریخته‌گری قطعات را مشخص کرد. آزمایش صفحه شکل (۱-۳) و آزمایش مارپیچ شکل (۱-۴) نمونه‌هایی برای اندازه‌گیری سیالیت در شرایط خاص کارگاه می‌باشند. مدل مارپیچ یا صفحه، درون موادی که برای ساخت قالب به کار می‌رود، قالب‌گیری می‌شوند. سپس فلز مذاب با سرعت و ارتفاع معین به داخل

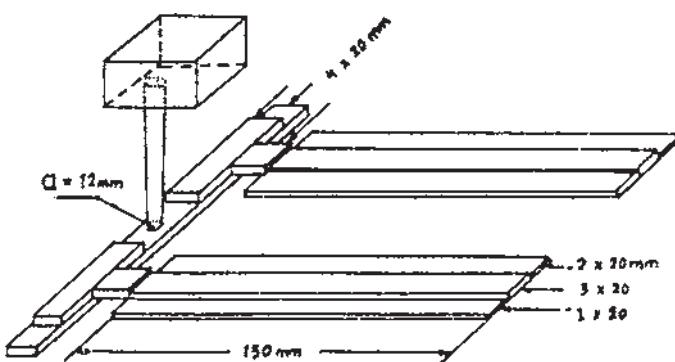

شکل ۱-۳- آزمایش صفحه برای تعیین سیالیت

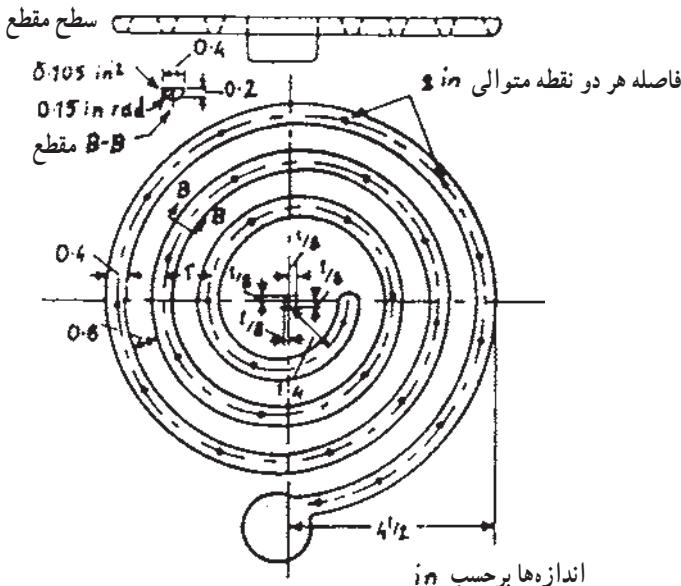

شکل ۱-۴ - آزمایش مارپیچ برای تعیین سیالیت

قالب ریخته می شود. نسبت طولی که مذاب در نمونه مارپیچ طی می کند تا جامد شود و یا نسبت سطح پرشده در نمونه صفحه، می تواند سیالیت نسبی مذاب را در شرایط آزمایش تعیین کند.

### ۱-۱۱-۱ - عوامل مؤثر در سیالیت

**درجه حرارت:** افزایش درجه حرارت مذاب مهم ترین عامل پرشدن قالب است. از طرف دیگر باید توجه داشت که درجه حرارت می تواند اثرات نامطلوبی در خواص دیگر داشته باشد. جذب گاز، اکسیده شدن، و افزایش میزان انقباض در صورت افزایش درجه حرارت شدید می گردد.

**ترکیب شیمیایی:** عناصر مختلفی که در یک آلیاژ حضور دارند به دلیل تأثیر در ساختمان مایع بر «گران روی» آلیاژ و به پیروی از آن بر سیالیت فلز تأثیر می گذارند. تأثیر عناصر مختلف در تغییرات سیالیت یک فاز به چگونگی رفتار دو عنصر بستگی دارد. در آلیاژهای یوتکتیک با تزدیک شدن به نقطه یوتکتیک سیالیت زیادتر می شود.

**تش سطحی:** تش سطحی در مورد کانال ها و گوشه هایی که به قطر  $5/5$  میلی متر هستند، مانع از پر کردن کامل قالب می شود و لذا تأثیر پدیده تش سطحی در سیالیت آلیاژ و به خصوص در طراحی مدل های آزمایشی همواره مورد توجه است.

**مواد قالب:** تأثیر مواد قالب و خاصیت هدایت حرارتی آنها از نکاتی است که در چگونگی

پرشدن قالب اهمیت ویژه‌ای دارد. گرمای ویژه‌ی عناصر، ضربه هدایت حرارتی، فشرده‌گی قالب و نوع پوشش مصرفی در قالب از عوامل مؤثر می‌باشند. بدین ترتیب قابلیت پرشدن قالب‌هایی که از مواد دیرگداز و عایق ساخته می‌شوند به مراتب بیشتر از قالب‌های فلزی می‌باشد.

تفییرات مقطع و شکل قالب، سیستم راهگاهی و ابعاد و ارتفاع اجزاء آن از نکات عمدۀ دیگری است که در تعیین سیالیت مذاب مؤثر می‌باشند.

**اثرات سطحی قالب:** زیری سطح قالب با ایجاد نیروهای اصطکاکی، باعث کندشدن جریان مذاب و در نتیجه کاهش سیالیت آن می‌گردد. در قالب‌های ماسه‌ای با انتخاب ماسه‌های دانه‌ریز، این اصطکاک تا حد زیادی از بین می‌رود. علاوه بر این آزمایشات گوناگون نشان داده است که در اثر استفاده از مواد پوشش قالب، سیالیت به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند. مواد پوشش با ایجاد سطوح صیقلی و نیز کنترل مطلوب مشخصات ترشوندگی قالب در فصل مشترک فلز - قالب، موجب کاهش اصطکاک و تماس مذاب و قالب می‌شوند و ضمن کاهش قدرت سردکنندگی قالب، سیالیت مذاب را به طور قابل توجه افزایش می‌دهند.

**اثرات فشار هو:** همزمان با ورود مذاب به داخل قالب، هوای موجود در محفظه قالب که به سرعت انبساط می‌یابد، از آن خارج می‌گردد. در صورتی که این هوا تواند از طریق منافذ موجود در قالب خارج شود، فشار آن موجب کندشدن و توقف جریان مذاب و در نتیجه کاهش سیالیت آن می‌گردد.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که هر چند عوامل مذکور در سیالیت ریخته‌گری از اهمیت زیادی برخوردار هستند ولی کنترل آن‌ها بدون اعمال شرایط مناسب، از نظر دی‌باربریزی و زمان باربریزی، اثرات مفید و مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا در صورت کمبودن دی‌و یا طولانی شدن زمان باربریزی، سیالیت مذاب به طور وسیعی کاهش پیدا می‌کند.

## پرسش

- ۱- حالات مختلف یک ماده را شرح دهید.
- ۲- نقطه‌ی ذوب و گرمای نهان گذاز را توضیح دهید.
- ۳- گرمای ویره را تعریف نمایید.
- ۴- تغییرات حجمی یک فلز را در مناطق مختلف شرح دهید.
- ۵- گران روی را تعریف کنید.
- ۶- سیالیت در ریخته‌گری به چه مفهومی است؟
- ۷- عوامل مؤثر در سیالیت را شرح دهید.
- ۸- مواد قالب چگونه بر سیالیت مذاب تأثیر می‌گذارند؟

## فصل دوم

### عملیات کیفی

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل، بتواند:

- ۱- گاز، منابع تولید گاز و عملیات گاززدایی را تشریح کند.
- ۲- آخال، منابع تولید آخال و آخالزدایی را شرح دهد.
- ۳- عملیات تلقیح را تشریح کند.

### ۲- عملیات کیفی

تعریف: بنا به تعریف، عملیات کیفی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که در خلال ذوب و ریخته‌گری به منظور بهبود بخشیدن به خواص متالورژیکی، مکانیکی، فیزیکی و ریخته‌گری قطعات انجام می‌گیرد.

اهم این عملیات عبارتند از:

الف - عملیات گاززدایی

ب - عملیات آخالزدایی و ...

ج - عملیات تلقیح (جوانه‌زایی)

در این فصل، عملیات فوق، به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

### ۱- گاز و عملیات گاززدایی

بی‌شک، وجود مک‌های گازی، یکی از مهم‌ترین عیوب‌ها در قطعات ریختگی آلیاژهای مختلف محسوب می‌گردد. عموماً مک‌ها در نتیجه محبوس شدن گاز در حین عملیات ریخته‌گری و انجماد به وجود می‌آید.

## ۱-۲-۱- واکنش گاز در مذاب

گازها با مذاب واکنش‌های متفاوتی دارند که با توجه به تأثیرشان در فلز مذاب، آن‌ها را به سه گروه تقسیم نموده‌اند.

**الف - اثر شیمیایی:** برخی از گازها، بر اثر تماس با فلز مذاب، با آن واکنش شیمیایی انجام می‌دهند. این واکنش‌ها منجر به تشکیل ترکیبات شیمیایی مانند اکسیدها، نیترورهای سولفیدها، کربورها و غیره می‌شوند. این ترکیبات در فلز مذاب معمولاً به صورت ذرات ریز جامد و یا در بعضی موارد به صورت مذاب ظاهر می‌شوند. در این رابطه می‌توان به ترکیب جامد اکسید آلومینیم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) در مذاب آلومینیم اشاره کرد. واکنش‌های شیمیایی در همین فصل، در قسمت ۲-۲ «آخال و آخال زدایی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

**ب - اثر فیزیکی (انحلال):** تعدادی از گازها ممکن است در مذاب حل شوند. این گونه گازها معمولاً میل به ترکیب شیمیایی با مذاب ندارند و در مذاب به صورت اتمی انحلال می‌یابند. به عنوان مثال، می‌توان انحلال گاز هیدروژن در مذاب آلومینیم را ذکر کرد.<sup>۱</sup>

**ج - خنثی:** بعضی از گازها با مذاب نه میل به ترکیب شیمیایی و نه اثر شیمی- فیزیکی دارند. به این گروه از گازها، گازهای خنثی یا بی اثر می‌گویند. مانند گازهای هلیم و یا نیتروژن در مذاب آلومینیم که خنثی می‌باشند. از این نوع گازها، همان‌گونه که بعداً ملاحظه خواهید کرد، به منظور گاززدایی مذاب استفاده می‌شود.

## ۲-۱-۲- منابع تولید گاز در مذاب

منابع تولید گاز در مذاب عبارتند از :

**الف - هوای محیط**

**ب - سوخت و محصولات احتراق**

**ج - مواد نسوز**





**د - سایلی و ابزارهای ذوب**

**ه - مواد شارژ**

**و - مواد قالب و ماهیچه**

۱- باید توجه داشت که برخی از گازهای مرکب، هم اثر شیمیایی و هم اثر شیمی- فیزیکی بر مذاب دارند. مانند بخار آب که منجر به تشکیل اکسید و نیز انحلال گاز هیدروژن در مذاب می‌شود.

**الف – هوای محیط:** وجود گازهای مانند هیدروژن، اکسیژن، ازت و بخار آب در هوای محیط ذوب، با انجام واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی موجب تلفات عناصر آلیاژی و تشکیل مواد و ترکیبات ناخواسته و حضور آن‌ها در مذاب می‌گردد. شکل کلی این واکنش‌ها به صورت زیر است :

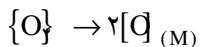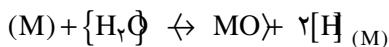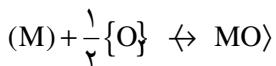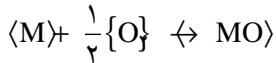

علامت‌های <>، () و {} به ترتیب نشانگر حالت‌های جامد، مایع و گاز از عناصر و مواد


می‌باشند. M، علامت عمومی برای فلز است و علامت  $\left[ \right]_{(M)}$  نیز نشان‌دهندهٔ حضور عنصر مربوط،

به شکل محلول در مذاب است.

**ب – سوخت و محصولات احتراق:** انواع و اقسام مواد آلی حاوی کربن و هیدروژن، نوعی سوخت به شمار می‌آیند. سوخت‌های معمولی، عموماً حاوی ترکیبات هیدروکربوره به فرمول عمومی  $C_mH_n$  همراه با رطوبت، مقادیر کمی گوگرد، خاکستر (در مورد سوخت‌های مایع و گازی ناچیز است) و نیز ترکیبات تئیدروژن سولفوره هستند. محصولات احتراق انواع سوخت‌ها، ترکیباتی نظیر  $SO_2$ ،  $H_2O$ ، CO،  $CO_2$  را شامل می‌شود که ممکن است نسبت به مذاب بی‌اثر نباشند و موجب تلفات ذوب و یا افزودن مواد اضافی در مذاب گرددند.

**ج – نسوزها:** برای ذوب و نگهداری مذاب فلزات و آلیاژها، از مواد دیرگداز یا نسوز استفاده می‌شود. از ویژگی‌های مهم این مواد که معمولاً در کوره‌ها، نگهدارنده‌ها، پاتیل‌ها و بوته‌ها به کار گرفته می‌شوند، دیرگدازی بالا، عایق حرارتی خوب و بی‌اثربودن نسبت به مذاب و سرباره را می‌توان نام برد. وجود مواد ناخالصی در نسوزها، ضمن کاهش‌دادن نقطهٔ دیرگدازی، موجب واکنش شیمیایی و نیز داخل‌شدن مکانیکی آن‌ها در مذاب می‌گردد. همچنین خستگی پاتیل، حرکت و برخورد مذاب با جداره‌ی کوره و بالاخره سایش و برخوردهای ضربه‌ای مواد شارژ، از عوامل دیگری هستند که دخول مکانیکی مواد نسوز به درون مذاب و درنتیجه آلودگی آن را به دنبال دارند.

د— وسایل و ابزارهای ذوب: یکی دیگر از منابع آلودگی مذاب، به هنگام ذوب فلزات و آلیاژها، وسایل و ابزارهایی هستند که به منظور افزودن عناصر و مواد مورد نیاز به مذاب، به هم زدن و یکنواخت کردن مذاب و نمونه برداری و ... به کار می‌روند. به عنوان مثال، جذب شدن آهن از وسایل آهنی توسط مذاب الومینیم و نیز تلف شدن مذاب دراثر واکنش شیمیایی آن با مواد اکسیدی را می‌توان نام برد:

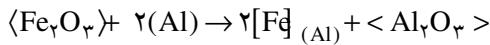

ه— مواد بار (شارژ): مواد اصلی برای بار یا شارژ یک کوره، با توجه به جنبه‌های متالورژیکی و اقتصادی، معمولاً شامل شمش‌های اولیه و ثانویه، برگشتی‌ها و قراضه‌ها می‌باشند. شمش‌های اولیه موادی هستند که مستقیماً از کوره‌های ذوب مادر و یا الکترولیز اولیه، تهیه می‌گردند. این شمش‌ها ممکن است با درجه خلوصی برابر ۹۹/۹ تا ۹۹ درصد (در مورد اکثر فلزات غیرآهنی) و یا به صورت ناخالص به همراه چند عنصر (در مورد چدن‌ها) تولید شوند. در هر حال، وجود ناخالصی در این شمش‌ها می‌تواند محدودیت‌هایی را از نظر ترکیب شیمیایی نهایی آلیاژ مذاب به وجود آورد. به عنوان مثال، شمش‌های محصول کوره‌ی بلند که به آهن خام موسوم هستند، علاوه بر داشتن عناصری مانند کربن، سیلیسیم و منگنز، دارای مقادیری فسفر و گوگرد نیز می‌باشند. با توجه به اثرات نامطلوب فسفر و گوگرد در خواص و مشخصات قطعه ریختگی، حذف آن‌ها قبل از مذاب‌ریزی امری ضروری است.

شمش‌های ثانویه یا آلیاژی، موادی هستند که با اهداف خاص و از پیش مشخص شده تهیه می‌گردند. این شمش‌ها ممکن است با عملیات الکترولیز مجدد و یا تصفیه، به صورت موادی با درجه خلوص بالاتر تهیه شوند و یا آن که براساس ترکیب شیمیایی آلیاژهای متداول در مصارف صنعتی تهیه گردند و بدون نیاز به آلیاژ سازی کامل مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، کاربرد این شمش‌ها باید براساس ترکیب شیمیایی مورد نظر صورت گیرد؛ قراضه‌ها، معمولاً شامل زایده‌ها و اضافات (دورریز) و قطعات فرسوده می‌باشند که بنابر دلایل اقتصادی در ریخته‌گری به مصرف دقیقی نسبت به ماهیت آن‌ها وجود ندارد، از این رو کنترل ترکیب شیمیایی آن‌ها بسیار دشوار است. و استفاده صحیح و مطلوب از آن‌ها، مستلزم اطلاع کامل بر عناصر آلیاژی و نیز نمونه برداری از مذاب می‌باشد. علاوه بر این، معمولاً این مواد با ترکیبات و مواد ناخواسته‌ای از قبیل مواد اکسیدی (قطعات آهنی زنگ‌زده)، رطوبت، مواد روغنی و غیره همراه هستند که برای جلوگیری از

آلودگی مذاب، برطرف کردن آن‌ها ضروری است. زایده‌های قطعات ریختگی از قبیل راهگاه، تغذیه و قطعات معیوب در یک واحد تولیدی به برگشتی موسوم می‌باشد. تفاوت اساسی این مواد با قراضه‌ها، مشخص بودن ترکیب شیمیایی و نحوه تولید آن‌ها در واحد مربوط می‌باشد. چنان‌چه این مواد در اندازه و شکل‌های مناسب وجود داشته باشد، می‌توانند همانند شمشهای آلیاژی مورد استفاده قرار گیرد. در هر حال، برگشتی‌ها برای واحد تولیدی دیگر و در صورت عدم شناخت ترکیب شیمیایی و شرایط تولید آن‌ها، قراضه محسوب می‌شوند و می‌توانند کنترل ترکیب شیمیایی مذاب را دچار اشکال نمایند. برگشتی‌ها، در صورت همراه بودن با ماسه و مواد و ترکیبات ناخواسته، سبب آلودگی مذاب می‌گردند.

سوفاره یا براده نیز از انواع قراضه‌ها می‌باشد که در اثر تراشکاری قطعات ریختگی یا نوردی به دست می‌آید. در این ماده، که به عنوان یک ماده اولیه‌ی ارزان در صنایع ریخته‌گری به مصرف می‌رسد، نسبت سطح به حجم بسیار بالاست. از این رو این مواد به هنگام ذوب شدیداً واکنش‌پذیر هستند و با تولید مواد ناخواسته اکسیدی، مذاب را آلوده می‌سازند. عمولاً به منظور استفاده‌ی مطلوب از براده‌ها، بایستی آن‌ها را پس از شستشو با محلول رقیق سود و خشک کردن به صورت خشته (بریکت)‌های فشرده‌ای درآورد. در هر حال استفاده از براده‌ها به عنوان بار جامد اولیه هیچ‌گاه توصیه نمی‌گردد؛ بلکه روش درست و مناسب، غوطه‌ورنمودن آن‌ها در زیر لایه‌های مذاب می‌باشد.


بدین ترتیب مشخص می‌گردد کنترل ترکیب شیمیایی مذاب، با توجه به مجموعه‌ی واکنش‌های ذکر شده از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل با کنترل فرآیند ذوب و نیز مراقبت‌های لازم در زمینه‌های انتخاب مواد، وسایل و تجهیزات و تکنولوژی ذوب، ترکیب شیمیایی مذاب را باید به نحو مطلوبی کنترل نمود.

در جدول ۱-۲ درصد تلفات عناصر مختلف تحت شرایط نوع شارژ و کوره، درج شده است.

## جدول ۱-۲ - درصد تلفات عناصر مختلف تحت شرایط نوع شارژ و کوره

عنصر	شمშ های اولیه			برگشتی ها و قراضه			
	کوره الکتریکی	کوره بوته ای	کوره شعله ای	کوره بوته ای	کوره شعله ای	کوره الکتریکی	کوره بوته ای
آلومینیم	۱-۱/۲	۱-۲	۱-۱/۵	۱-۲	۲/۵-۳	۱/۵-۲	
منزیم	۲-۳	۳-۵	۲/۵-۳/۵	۳-۵	۳-۱۰	۳-۶	
برلیوم	۲-۳	۳-۵	۲/۵-۳/۵	۳-۵	۵-۱۰	۳-۶	
سدیم	۲-۳	۳-۵	۲/۵-۳/۵	۳-۵	۵-۱۰	۴-۷	
روی	۱-۳	۲-۴	۱-۳	۲-۳	۳-۵	۲-۴	
منگنز	۰/۵	۱-۲	۰/۵-۱	۱-۲	۲-۳	۱-۲	
قلع	۰/۵	۱-۱/۵	۰/۵-۱	۱-۱/۵	۱/۵-۲	۱/۵-۲	
آهن	۰/۵	۰/۵-۱	۰/۵	۰/۵	۰/۵-۱	۰/۵	
نیکل	۰/۵	۰/۵-۱	۰/۵	۰/۵	۰/۵-۱	۰/۵	
سیلیسیم	۰/۵	۱-۱/۵	۰/۵-۱	۱-۱/۵	۱/۵-۲	۱-۲	
مس	۰/۵	۱-۲	۰/۵-۱	۱-۲	۲-۳	۱-۲	
سرب	۰/۵-۲	۱-۲	۱-۲	۱-۲	۱/۵-۲/۵	۱-۲	

و - قالب: مواد قالب علاوه بر ورود ناخواسته به داخل مذاب، ممکن است با انجام واکنش های شیمیایی و شیمی - فیزیکی با مذاب موجب آلود شدن آن و درنتیجه ایجاد مواد و ترکیبات ناخواسته در قطعه ریختگی گردد. به عنوان مثال رطوبت در مواد قالب می تواند به دو صورت شیمیایی و شیمی - فیزیکی با مذاب واکنش کرده و ضایعاتی سطحی یا درونی در قطعه به وجود آورد. این واکنش در مورد مذاب منزیم، به صورت زیر است :


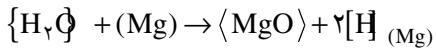


در اثر انجاماد، هیدروژن محلول از انحلال خارج می شود و درنتیجه حفره هایی در لایه های سطحی و یا درون قطعه تشکیل می گردد. علاوه بر رطوبت، هر گونه مواد قابل تبخیر در قالب نیز ممکن است بدین صورت عمل نماید. واکنش میان اکسید آهن موجود در مذاب فولاد (چدن) و سیلیس قالب یکی دیگر از این نمونه ها می باشد که مهم ترین عامل ماسه جوش<sup>۱</sup> و هم جوش شدن ماسه به سطح قطعه ریختگی فولادی است.

۱ - Burn in

### ۲-۱-۳\_ انحلال گازها در مذاب

مهمترین گازهای محلول در مذاب عبارتند از :  $\text{SO}_2$  ،  $\text{CO}$  ،  $\text{CO}_2$  ،  $\text{H}_2\text{O}$  ،  $\text{H}_2$  ،  $\text{O}_2$  ،  $\text{N}_2$  و ... که در این میان هیدروژن به دلیل داشتن قطر اتمی کوچک، در اکثر فلزات و آلیاژها بیشترین انحلال را دارد. به همین دلیل همواره مورد بحث و بررسی محققین قرار گرفته است. به طور کلی گازها برای انحلال در مذاب باید از حالت مولکولی خارج شوند و به حالت اتمی در آیند. یعنی :

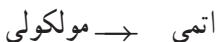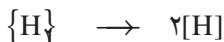

انحلال گازها در فلزات به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از :

**الف - درجهی حرارت:** انحلال گازها در فلزات معمولاً با بالا رفتن درجهی حرارت افزایش می‌یابد. جدول ۲-۲ رابطه‌ی انحلال گاز هیدروژن با درجهی حرارت را در فلز آلمینیم نشان می‌دهد.

جدول ۲-۲\_ اثر درجهی حرارت بر انحلال هیدروژن در آلمینیم

مقدار هیدروژن حل شده $\text{CC}/100\text{ gr}$	درجهی حرارت بر حسب سانتی‌گراد	حالت
$1 \times 10^{-7}$	۰	حالت جامد
$1 \times 10^{-3}$	۳۰۰	حالت جامد
$5 \times 10^{-3}$	۴۰۰	حالت جامد
$12 \times 10^{-3}$	۵۰۰	حالت جامد
$26 \times 10^{-3}$	۶۰۰	حالت جامد
$36 \times 10^{-3}$	۶۶۰	حالت جامد
$69 \times 10^{-2}$	۶۶۰	حالت مذاب
$92 \times 10^{-2}$	۷۰۰	حالت مذاب
$1/07$	۷۲۵	حالت مذاب
$1/23$	۷۵۰	حالت مذاب
$1/67$	۸۰۰	حالت مذاب
$2/15$	۸۵۰	حالت مذاب

- ب – فشار: با افزایش فشار، انحلال گاز در مذاب غالباً بیشتر می‌شود.
- ج – عناصر آلیاژی: عناصر آلیاژی اثر متفاوتی بر انحلال گاز در فلزات (حالت جامد و مذاب) دارند. برخی عناصر آلیاژی انحلال گاز را افزایش و گروهی دیگر کاهش می‌دهند. جدول ۲-۳ تأثیر عناصر آلیاژی را بر انحلال هیدروژن در آلمینیم نشان می‌دهد.

جدول ۲-۳ – قابلیت انحلال هیدروژن در آلمینیم و چند آلیاژ آن

آلیاژ	قابلیت انحلال ¹ PPM
آلومینیم خالص	۱/۲
آلیاژ آلمینیم با ۷ درصد سیلیسیم و ۳ درصد منیزیم	٪/۸۱
آلیاژ آلمینیم با ۴/۵ درصد مس	٪/۸۸
آلیاژ آلمینیم با ۱۶ درصد سیلیسیم و ۳/۵ درصد مس	٪/۶۷
آلیاژ آلمینیم با ۴ درصد منیزیم و ۲ درصد سیلیسیم	۱/۱۵


#### ۴-۱-۲- چگونگی ایجاد مک‌های گازی

همان‌گونه که در جدول ۲-۲ مشاهده می‌شود؛ گازها در حالت مذاب نسبت به حالت جامد انحلال بیشتری در فلزات دارند. با کاهش درجه حرارت، گازهای حل شده در مذاب (به صورت اتمی) به تدریج از حالت اتمی در مذاب خارج می‌شوند و به صورت مولکولی (حباب) درمی‌آیند. در این صورت گازهای مولکولی آرام آرام از سطح مذاب خارج می‌شوند. سرعت خروج حباب‌های گازی ایجاد شده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله گرانزوی مذاب، اندازه‌ی حباب و شکل و عمق پاتیل را می‌توان نام برد. بدیهی است با کاهش درجه‌ی حرارت، گرانزوی مذاب افزایش می‌یابد. درنتیجه سرعت خروج حباب‌های گازی به تدریج کاهش می‌یابد. با شروع انجاماد مذاب دو پدیده مهم در تشکیل حباب‌های گازی مؤثرند؛ که به دلیل اهمیت موضوع به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند:

۱- قسمت بر میلیون Part Per Million

**الف—خروج گازها از حلالیت:** در بسیاری از فلزات و آلیاژها اختلاف حلالیت گاز در حالت جامد و مذاب بسیار زیاد است (شکل ۲-۱).

بدیهی است در هنگام انجماد، گازهای زیادی از حالت اتمی (انحلال) به حالت مولکولی تبدیل می‌گردد به گونه‌ای که ناگهان مقدار این تحول به چندین برابر افزایش می‌باید. به عبارت ساده‌تر در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه، مقادیر زیادی از گازهای حل شده به حباب‌های گازی تبدیل می‌شوند.

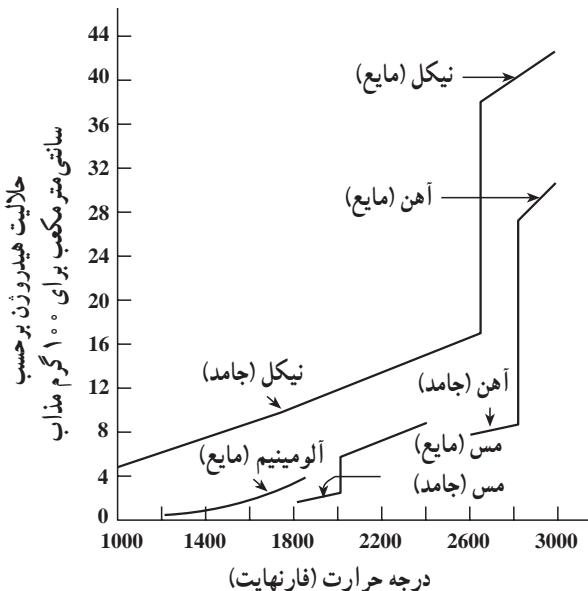


شکل ۲-۱—تأثیر درجه حرارت در حلالیت هیدروژن

**ب—محبوس شدن حباب‌ها:** اگر فرض شود که حباب‌های گازی ایجاد شده در هنگام انجماد (دامنه انجماد) بتوانند به گونه‌ای از مذاب خارج گردد؛ در این صورت مشکلی به نام مک و تخلخل گازی در قطعات ریختگی وجود نخواهد داشت. اما در عمل به دلیل افزایش گرانروی مذاب و نیز وجود هسته‌های جامد، حرکت حباب‌های گازی به طور جدی با مشکل مواجه می‌شوند. به عبارت دیگر حباب‌های گازی در لابلای ذرات جامد محبوس می‌شوند. شکل ۲-۲ به طور شماتیک این موضوع را نشان می‌دهد.


بدیهی است که اولاً حجم زیاد حباب‌های گازی ایجاد شده در یک فاصله‌ی زمانی کم و ثانیاً

موانع ایجاد شده در مسیر خروج این حباب‌ها به عنوان علت اصلی ایجاد مک‌های گازی در قطعات ریختگی تلقی می‌گردد.

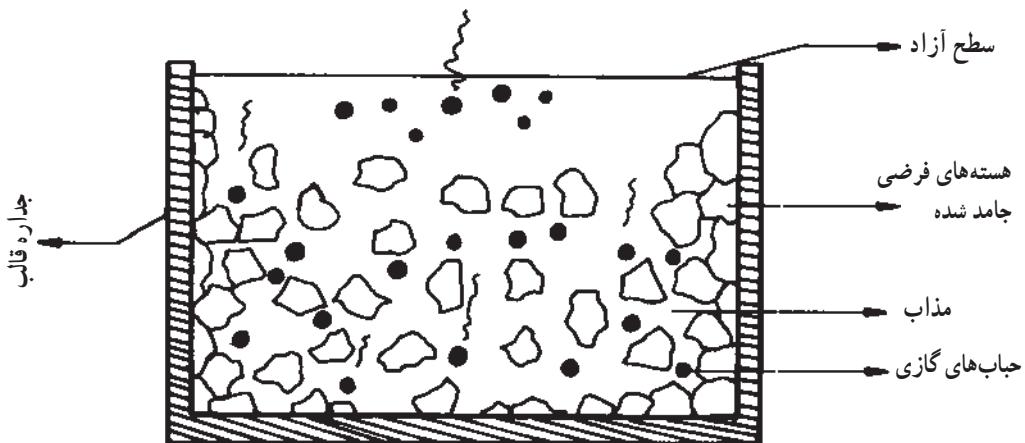

شکل ۲-۲- نمای شماتیک از محبوس شدن حباب‌های گازی در لابلای ذرات جامد ایجاد شده

شکل ۳- چگونگی شکل‌گیری مک‌های گازی ناشی از محبوس شدن حباب‌های گازی را نشان می‌دهد.

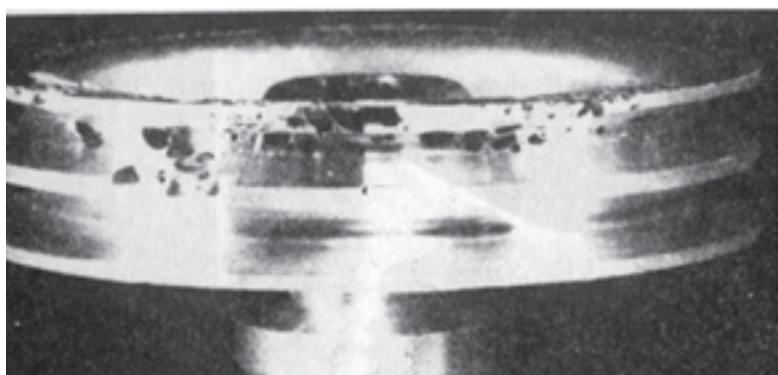

شکل ۲-۳- آلیاز آلومینیم، قالب ماسه‌ای تر

## ۱-۲-۵- عوامل مؤثر در میزان مکهای گازی

میزان مکهای ایجاد شده در قطعه‌های ریختگی به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از :

**الف - مقدار اختلاف حلالیت گاز در حالت جامد و مذاب:** کاملاً واضح است هرچه این اختلاف بیشتر باشد، مک‌های گازی بیشتری در قطعه‌ها ایجاد می‌شود. به عنوان مثال مقدار مک‌های گازی ناشی از هیدروژن در آلیاژهای الومینیم به مراتب بیشتر از آلیاژهای مس است.

**ب - نوع انجماد:** مشکل محبوس شدن حباب‌های گازی در آلیاژهای با انجماد خمیری نسبت به آلیاژهای با انجماد پوسته‌ای<sup>۱</sup> بحرانی تر است. در نتیجه مک‌های گازی بیشتری در قطعه‌های ریختگی ایجاد می‌شود.

**ج - سرعت سرد کردن مذاب:** تأثیر سرعت سرد کردن مذاب بر مقدار مک‌های گازی بدین شرح است :

- در سرعت‌های بسیار کم به دلیل این که حباب‌های گازی ایجاد شده امکان خروج از مذاب را می‌یابند مک‌های گازی کاهش می‌یابد.

البته این میزان سرعت سرد کردن معمولاً<sup>۱</sup> غیر عملی است و در شرایط معمول ریخته گری حاصل نمی‌شود.

- در سرعت‌های بالا (مانند روش‌های ریزه و آبگرد) گازها به صورت محلول فوق اشباع در مذاب باقی می‌مانند و از خروج آن‌ها از حلالیت ممانعت می‌شود. در نتیجه باعث کاهش مک‌های گازی در قطعه‌های ریختگی می‌شود.

**د - آخال‌ها (ناخالصی‌ها):** وجود اکسیدها و دیگر ناخالصی‌ها (آخال‌ها) در مذاب باعث افزایش مک‌های گازی در قطعه‌های ریختگی می‌شود. معمولاً در اطراف آخال‌ها، ریز مک‌های گازی زیادی مشاهده می‌شود.

در تشکیل حباب‌های گازی حضور مقدار کمی آخال و سرباره در مذاب، بسیار مؤثر می‌باشد. به طور کلی تولید قطعات سالم عاری از مک منوط به حذف آخال‌ها می‌باشد.

**ه - عناصر آلیاژی:** عناصر آلیاژی علاوه بر این که در میزان حلالیت گاز در مذاب تأثیر دارد، می‌تواند در مقدار مک‌های گازی نیز اثربگذارد. از طرف دیگر میزان تخلخل با افزایش دامنه‌ی

۱- در مورد انجماد خمیری و پوسته‌ای در فصل چهارم بحث شده است.

انجماد افزایش می‌باید.

و — سیستم راهگاهی: سیستم راهگاهی صحیح در کاهش مقدار مک‌های گازی نقش مهمی ایفا می‌کند. به عبارت دیگر طراحی غلط سیستم راهگاهی باعث حبس هوا و درنتیجه ایجاد مک‌های درشت می‌شود.

ز—شکل، اندازه و وزن قطعه: مقدار مُک و تخلخل در قطعه‌های بزرگ و پیچیده نسبت به قطعه‌های ساده و کوچک بیشتر است.

## ۶-۱-۲—روش‌های اندازه‌گیری گاز در مذاب

امروزه به دلیل تأثیر زیادی که وجود مک‌های گازی در کیفیت قطعه‌های ریختگی دارند، روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری گاز در مذاب وجود دارد. بعضی از این روش‌ها به این قرار است:


— رادیوگرافی قطعات ریخته‌گری شده با اشعه‌ی ایکس<sup>۱</sup>: این روش به طور گسترده در صنایع برای کنترل کیفی غیر مخرب قطعه‌های ریختگی به کار می‌رود. در این روش مک‌های ریز که ناشی از گاز یا انقباض پراکنده می‌باشد، در روی فیلم عکاسی به وسیله اشعه‌ی X به صورت نقاط تیره دیده می‌شود.

— مشاهده‌ی سطح نمونه قطعه‌ی ریخته شده: این روش که بسیار عملی و کاربردی می‌باشد در کارخانجات ریخته‌گری بویژه ریخته‌گری آلومینیم مورد استفاده زیادی دارد. برای این آزمایش قالب‌های استوانه‌ای از ماسه خشک به قطر ۷/۵ تا ۹ سانتی‌متر و ارتفاع ۷/۵ تا ۹ سانتی‌متر تهیه می‌شود.


هنگامی که مذاب آماده‌ی بار ریزی می‌شود به منظور مشخص شدن وجود یا عدم وجود گاز در مذاب، مقداری از آن، در قالب‌های استوانه‌ای تهیه شده، ریخته می‌شود. با مشاهده‌ی سطح نمونه منجمد شده، می‌توان به وجود گاز در مذاب پی برد. شکل ۲-۴ به طور شماتیک سطح نمونه را در این آزمایش نشان می‌دهد. در صورتی که سطح نمونه مانند شکل الف ۲-۴ فرو رفته و نیز صاف و برآق باشد نشانگر عدم وجود گاز در مذاب است. اگر سطح نمونه مانند شکل ب ۲-۴ بدون فرورفتگی باشد در این حالت مقداری گاز در مذاب موجود است. بالاخره چنان‌چه سطح نمونه مانند شکل ج ۲-۴ برآمده (پف کرده) و خشن باشد، در این حالت مقدار زیادی گاز در مذاب وجود دارد.

— انجماد نمونه تحت شرایط خلا: در این روش مقادیر کمی مذاب (معمولًاً چند صد گرم) تحت شرایط خلاً نسبی منجمد می‌شود. حباب‌های شکسته شده در سطح نمونه و تعداد و اندازه‌ی

مک‌ها در نمونه‌ی منجمد شده، مشخص کننده مقدار تقریبی گاز موجود در مذاب می‌باشد. شکل ۲-۵ دستگاه اندازه‌گیری گاز تحت شرایط خلاً را نشان می‌دهد.

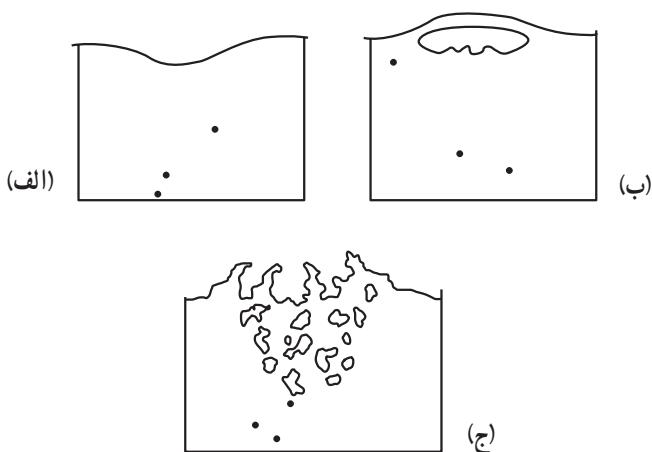

شکل ۲-۴—شمایتیک نمونه‌های استوانه‌ای برای آزمایش وجود گاز

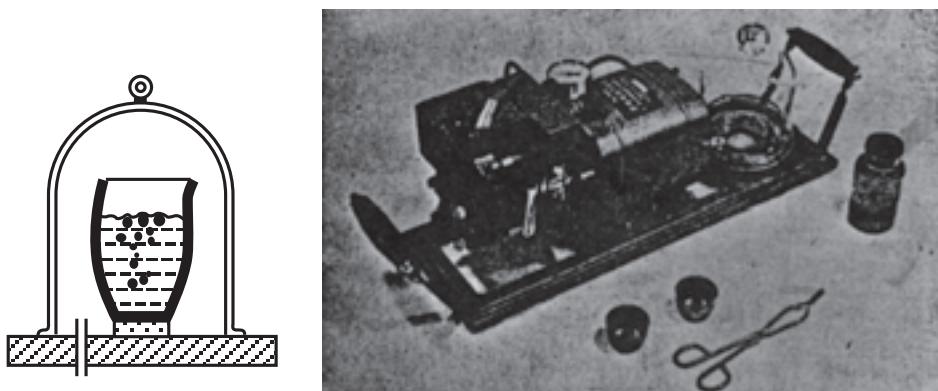

شکل ۲-۵—اندازه‌گیری گاز تحت شرایط خلاً

**آزمایش وزن مخصوص:** با یک آزمایش ساده به کمک وزن مخصوص می‌توان به طور کیفی به وجود گاز در فلز بی برد. در این روش وزن مخصوص نمونه با وزن مخصوص واقعی آلیاژ مقایسه می‌شود. در عین حال می‌توان با کمک رابطه‌ی تقریبی ساده مقدار تخلخل را محاسبه کرد.

$$\%V = \frac{\rho_0 - \rho}{\rho} \times 100 \quad (2-1)$$

که در این رابطه :

$\rho_0$  : وزن مخصوص آلیاژ سالم

$\rho$  : وزن مخصوص نمونه

V : درصد تخلخل

— **روش آتراسونیک<sup>۱</sup>**: استفاده از امواج صوت برای تعیین عیوب داخلی فلزات یک روش بسیار قدیمی می‌باشد بدین صورت که اگر به یک قطعه فلز با چکش ضربه وارد شود امواج صوتی مشخصی در فلز ایجاد می‌گردد که شدت آن در اثر وجود عیوب داخلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد با این روش عیوب بزرگ را می‌توان مشخص نمود.

روش جدیدتر استفاده از امواج ماوراء صوت با فرکانس ۱ تا ۵ میلیون هرتز می‌باشد که آتراسونیک نام دارد. آتراسونیک یک روش تست غیرمخرب سریع و قابل اعتماد است که برای شناسایی و تعیین اندازه عیوب داخلی فلزات به کار می‌رود که این روش بیشتر در صنعت مورد استفاده می‌باشد.

## ۲-۱-۷ روش‌های جلوگیری از مک‌های گازی

کاملاً واضح است که تولید قطعات عاری از مک، در درجه اول مستلزم پیش‌گیری از ورود گاز به داخل مذاب و همچنین جلوگیری از ایجاد مک‌های گازی در قطعات می‌باشد، برای پیش‌گیری روش‌های مختلفی وجود دارد که این روش‌ها عبارتند از :

۱- استفاده از مواد شارژ و کمک ذوب تمیز و عاری از رطوبت

۲- کنترل احتراق به جهت ممانعت از احتراق ناقص و افزایش گازهایی نظیر  $H_2$ ،  $CO$ ،  $H_2O$  و  $SO_2$  در اتمسفر کوره ذوب.

۳- ممانعت از طولانی شدن زمان ذوب و نگهداری مذاب برای جلوگیری از تماس زیاد گاز با مذاب.

۴- کاهش سطح مذاب : میزان حل شدن گاز رابطه مستقیم با سطح مذاب دارد یعنی هرچه سطح تماس مذاب با اتمسفر کم‌تر باشد مقدار حل شدن گازها کم‌تر خواهد شد.

۵- استفاده از مواد پوششی در سرباره به منظور جلوگیری از تماس مذاب با محیط اطراف.

۶- کنترل درجه‌ی حرارت مذاب به منظور جلوگیری از افزایش حلالیت گاز در مذاب.

۷- جلوگیری از تلاطم مذاب برای ممانعت از محبوس شدن گاز در حین باربریزی.

۸- طراحی سیستم های راهگاهی مطلوب برای هدایت گازهای موجود در مذاب به محل مناسب.

#### ۲-۱-۸ روشهای گاززدایی

— روشهای گاززدایی با استفاده از کاهش فشار خارجی: با توجه به رابطه فشار خارجی با قابلیت انحلال گاز در مذاب (قانون سیورت)، با کاهش فشار خارجی امکان تشکیل حباب های گازی در فشارهای کمتر به وجود می آید. به عبارت دیگر با کاهش فشار خارجی سرعت خارج شدن گازها از حلالت و تبدیل به حباب های گازی (تبدیل از حالت اتمی به مولکولی) افزایش می یابد. مکانیزم روش گاززدایی تحت شرایط خلا براساس موارد فوق می باشد. اگر مذاب تحت شرایط خلا قرار گیرد هیدروژن به شکل مولکولی آزاد می گردد. در این صورت گاز به شکل حباب های فرار در می آید و به سطح مذاب صعود می کند. سرعت خروج هیدروژن به درجه ای خلا بستگی دارد.

در حال حاضر روش گاززدایی در خلا برای تولید قطعه هایی با کیفیت بالا و با تکنولوژی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی این روش برای گاززدایی آلیاژ های با نقطه ذوب پایین کاربرد بیشتری دارد. (برای آلیاژ های با نقطه ذوب بالا این تجهیزات بسیار گران می باشد) همچنین در مورد آلیاژ هایی که فشار بخار آن ها بالاست به دلیل تلفات زیاد مذاب، این روش به کار نمی رود. محدودیت های دیگر این روش، طولانی شدن زمان گاززدایی و کاهش درجه حرارت مذاب می باشد.

— روشهای گاززدایی با استفاده از افزایش فشار داخلی در مذاب: تأثیر افزایش فشار درونی مذاب به قرار زیر است :

الف- تسهیل در خارج شدن گاز از حالت انحلال (اتمی به مولکولی)

ب- جذب حباب های گازی ایجاد شده به وسیله ای گازهای تزریق شده به داخل مذاب.

ج- افزایش سرعت خارج شدن گازها از مذاب.

روش افزایش فشار درونی مذاب از مهمترین و پرمصرف ترین روش های گاززدایی می باشد که خود به چندین روش مختلف اصلی تقسیم می گردد :

الف - استفاده از گازهای بی اثر: در این روش گازهای بی اثر به شکل حباب های هوا از پایین بوته یا پاتیل به داخل مذاب تزریق می شوند. در ابتدا فشار جزیی گازهای محلول (مانند H) در داخل حباب گاز بی اثر صفر است ولی در مسیر حرکت مقداری گاز را به داخل خود جذب می کند.

این فرآیند با تولید حباب‌های زیاد ادامه پیدا می‌کند و به تدریج مقدار گاز محلول در مذاب کم می‌شود. باید توجه نمود که از نظر عملی غیرممکن است بتوان تمام گازها را از مذاب خارج نمود. گازهای بی اثر نسبت به مذاب عموماً گازهایی نظیر آرگن و هلیم هستند که برای تمامی فلزات و آلیاژها بی اثر می‌باشند. به دلیل گرانی این گازها معمولاً می‌توان از گازهای ارزان‌تر که نسبت به مذاب خاصی بی اثر هستند استفاده کرد. به عنوان مثال گاز نیتروژن در شرایط کلی برای آلومینیم و اکثر آلیاژهای آن بی اثر محسوب می‌شود. درحالی که این گاز برای چدن نه تنها بی اثر نیست بلکه به عنوان یک گاز محلول در مذاب می‌باشد که باید آن را از مذاب خارج نمود. جدول ۲-۴ مهمترین گاززدایها برای آلیاژهای مختلف نشان می‌دهد.

به طور خلاصه ازت برای آلومینیم و آلیاژهای آن، گاز بی اثر است. اگرچه برای برخی آلیاژهای آلومینیم بی اثر محسوب نمی‌شود.

برای مس و آلیاژهای آن، گازهای ازت و گازکربنیک به کار می‌رود. برای فولادها گازکربنیک و اکسید کربن به کار می‌رود.

مهنمترین عواملی که در افزایش راندمان گاززدایی با استفاده از گازها مؤثر است، عبارتند از:

۱- حباب‌های گازی دمیده شده به داخل مذاب باید حتی‌الامکان کوچک باشند؛ زیرا حباب‌های درشت با سرعت بیشتری به طرف سطح مذاب حرکت می‌کنند. درنتیجه زمان تماس با مذاب و گازهای محلول در آن به حداقل می‌رسد. و بر عکس، هرچه حباب‌ها ریزتر باشند با سرعت کمتری به سطح مذاب می‌رسند و تماس بیشتری با گازهای محلول در مذاب داشته و امکان جذب و خارج نمودن گازهای بیشتری را از مذاب دارند.

۲- پخش یکنواخت؛ با پخش یکنواخت حباب‌ها در درون مذاب، امکان تماس حباب‌ها با گازها از نزدیک وجود دارد و درنتیجه راندمان و سرعت گاززدایی بهبود می‌باید.

۳- عمق حمام مذاب؛ یکی دیگر از فاکتورهای مؤثر بر بازدهی گاززدایی، عمق حمام مذاب است. گاز باید در پایین‌ترین قسمت ظرف (بوته یا پاتیل) وارد شود. هرچه عمق ظرف بیشتر باشد مدت زمان تماس حباب با مذاب بیشتر است و بازدهی افزایش می‌باید.

۴- عدم رطوبت در گاز؛ گاز بی اثر باید حاوی حداقل رطوبت باشد.

## جدول ۴-۲-چگونگی گاززدایی و تصفیه مذاب از گازها و آخال‌ها

نوع فلز اصلی	گاز	نوع واکنش	نام عملیات	مواد مؤثر بر عملیات کیفی
آلومینیم	H₂	انحلالی $[H]_{(Al)}$	گاززدایی	اژت، کلر، محلوط ۳۰-۷۰ و یا ۱۰-۹۰ ازت و کلر مواد قابل تبخیر نظیر $C_2Cl_4$ ، $CCl_4$ انواع کلوروها و فلوئورهای چندگانه
فولاد	O₂	ترکیبی $<Al_2O_3>$	آخال‌زدایی	کلوروها و فلوئورهای سدیم، پتاسیم و گاه کلسیم
	H₂	انحلالی $[H]_{(Fe)}$	گاززدایی	گاز CO در ضمن تصفیه مقدار هیدروژن را کاهش می‌دهد.
	O₂	انحلالی $[O]_{(Fe)}$ ترکیبی انواع اکسیدها	اکسیژن‌زدایی فلaks زنی	منیزیم، آلومینیم، تیتانیم، سیلیسیم و آلیاژهای آن‌ها استفاده از فلاکس‌های حاوی کلسیم و سدیم عموماً براساس ترکیبات کربناتی و کاربیدی
مس	S	انحلالی $[S]_{(Fe)}$	گوگردزدایی	مواد حاوی منیزیم، منگنز، کلسیم، کاربید کلسیم
	N₂	انحلالی $[N]_{(Fe)}$ ترکیبی نیترورها	گاززدایی	نظیر هیدروژن در آهن Al نیز می‌توانند نیترورها را خارج سازند، فلاکس‌های کلسیم و منیزیم
	H₂	انحلالی $[H]_{(Cu)}$	گاززدایی	اژت، گازکربنیک و مواد قابل تبخیر، و در بسیاری موارد اکسیژن‌زدایی کافی است.
	O₂	انحلالی $[O]_{(Cu)}$ ترکیبی $Cu_2O$	اکسیژن‌زدایی فلaks زنی	فسفر، کربن، لیتیم، کلسیم فلاکس‌های حاوی سیلیسیم، براکس و ...
	S	انحلالی $[S]_{(Cu)}$ ترکیبی $Cu_2S$	فلaks زنی فلaks زنی	کنترل در مواد شارژ فلاکس‌های حاوی سیلیسیم، براکس و بُر
منیزیم	H₂	انحلالی $[H]_{(Mg)}$	گاززدایی	مانند آلومینیم از اژت بیشتر و کلر کمتر استفاده می‌شود.
	O₂	ترکیبی $< MgO >$ ترکیبی $(Mg_2N_2)$	آخال‌زدایی آخال‌زدایی	مواد کلوروه، کلور منیزیم، اسیدبوریک فلوبرات آمونیم، ترکیبات حاوی گوگرد نظیر فوق

**ب – استفاده از گازهای فعال:** در برخی موارد ممکن است برای گاززدایی، به جای گازهای خشی، از گازهای فعال استفاده نمود. این گازها معمولاً هنگامی که وارد مذاب می‌شوند با آن ترکیب می‌گردند. حاصل این واکنش، به وجود آمدن یک گاز جدید است. این گاز نسبت به مذاب خشنی است و همانند گازهای خشنی عمل می‌کند. به عنوان مثال، کلریکی از گازهای فعال در ارتباط با آلومینیم می‌باشد. این گاز هنگامی که وارد مذاب می‌شود واکنش ۲-۲ را با آلومینیم مذاب ایجاد می‌کند.



کلرید آلومینیم ( $\text{AlCl}_3$ ) در درجه حرارت محیط، به صورت جامد است ولی در درجهٔ حرارت مذاب آلومینیم، شکل گازی دارد.

گاز کلرید آلومینیم، همانند گازهای خشنی و با همان مکانیزم گاززدایی عمل می‌کند. در بسیاری موارد ممکن است به جای استفادهٔ مستقیم از گازهای فعال ترکیبات آن‌ها را به کار برد.

این ترکیبات، معمولاً به صورت جامد یا مایع می‌باشند و هنگامی که وارد مذاب می‌شوند تجزیه می‌گردد و گازهای لازم را برای گاززدایی فراهم می‌آورند. مانند هگزا کلورواتان، تراکلوروکربن و نمک‌های کلر.

## ۲-۲ – آخال<sup>۱</sup> و آخال زدایی

آخال به کلیه ناخالصی‌های ترکیبی فلزی و غیرفلزی گفته می‌شود که در فلز مذاب به وجود می‌آیند. آخال‌ها، شامل مجموعه اکسیدهای ساده، سولفیدها، نیتریدها، کلرورها و... یا ترکیبات مختلف آن‌ها هستند. آخال، روی خواص مکانیکی، متالورژیکی، فیزیکی و ریخته‌گری فلزات تأثیر مهمی دارد.

### ۲-۲-۱ – انواع آخال‌ها


در یک تقسیم‌بندی، اصولاً دو گروه آخال وجود دارد:

**الف – آخال‌هایی که در نتیجهٔ عوامل خارجی موجود به وجود آمده و وارد مذاب می‌شوند.**  
مانند: سرباره‌ها، ذرات مواد قابل، مواد نسوز و ... در بیشتر حالات، این آخال‌ها ماکروسکوپی هستند و با چشم غیر مسلح قابل روئیت می‌باشند (شکل ۲-۶). این نوع آخال، هم در سطح و هم در مقطع شکست قطعه‌ها مشاهده شده است.



شکل ۲-۶— نمونه از قطعه‌ی با عیوب آخال و مک‌های میکروسکوپی

ب— آخال‌هایی که در اثر واکنش‌های شیمیایی در داخل مذاب به وجود می‌آیند : این آخال‌ها شامل سولفیدها، نیتریدها، یا اکسیدها، کلورها و غیره می‌باشند.  
این نوع آخال‌ها عموماً بسیار کوچک هستند و با میکروسکوپ قابل مشاهده و بررسی می‌باشند.  
آن‌ها معمولاً به طور بکناخت در ساختار میکروسکوپی قطعه‌ها پراکنده می‌باشند. شکل ۲-۷ پخش آخال‌ها را در مرز دانه‌های میکروسکوپی نشان می‌دهد.

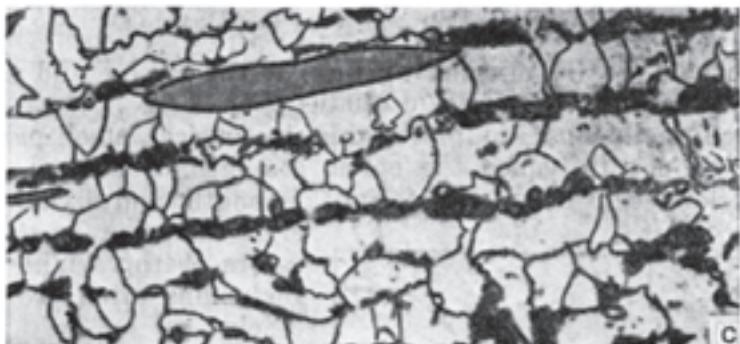

شکل ۲-۷— آخال‌های سولفیدی در فولاد ۲۵٪ کربن اج شده در محلول نیتال ۲۰٪ بزرگنمایی ۵۰۰

## ۲-۲-۲- اکسیداسیون و اکسیدها

به طور کلی، هیچ فلز یا آلیاز صنعتی در برابر گازهای اکسید کننده، به ویژه اکسیژن، مقاوم نیست. از این رو، از اکسیدها عموماً به عنوان مهم‌ترین آخال در کلیه آلیازهای صنعتی نام برده می‌شود. واکنش پذیری عناصر مختلف با اکسیژن متفاوت است. از عوامل مهم دیگر در اکسیداسیون، سرعت اکسید شدن می‌باشد که بستگی به نحوه تشکیل قشر اکسید دارد.

در یک مقایسه‌ی ساده بین آهن و الومینیم، می‌توان ملاحظه کرد که الومینیم اگرچه میل ترکیب شدیدتری با اکسیژن دارد اماً به دلیل ایجاد قشر اکسید غیرمتخلخل در سطح، از نفوذ اکسیژن به قسمت‌های داخلی جلوگیری می‌کند و درنتیجه اکسیداسیون متوقف یا کاهش می‌یابد. در حالی که در مورد آهن، علی‌رغم این که میل ترکیب کمتری با اکسیژن دارد به دلیل تخلخل زیاد در قشر اکسید شده، به سرعت قسمت‌های داخلی نیز اکسید می‌شوند.

اکسیدهای حاصل از اکسیداسیون، معمولاً ساده یا ترکیبی از چند اکسید می‌باشند. اکسیدها به صورت ذرات جامد و غیر محلول در مذاب می‌باشند. احتمال محلول شدن اکسیژن یا اکسید فلز در مذاب بسیار کم است. معمولاً ترکیب حاصل از اکسید فلز به صورت ذرات جامد شناور در مذاب می‌باشد که در صورت خارج نشدن از مذاب، به صورت آخال در قطعه باقی می‌ماند.

## ۲-۲-۳- منابع ایجاد آخال و پیشگیری از آن

**- مواد شارژ (بار):** یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد آخال‌های مختلف مواد شارژ می‌باشد. وجود مواد اکسید شده، رطوبت و... در مواد شارژ از موارد مهم در ایجاد آخال است.

**- اندازه‌ی مواد شارژ (بار):** مواد باربریز و سطح اکسایش زیاد در افزایش آخال‌ها مؤثر است. برآدهای برگشتی از عملیات ماشین‌کاری موجب افزایش اکسیدها در قطعه‌ها می‌شوند.

**- ترتیب باردهی:** نحوه و ترتیب افزودن مواد مختلف به کوره در مقدار آخال مؤثر است. معمولاً موادی که میزان اکسیداسیون زیادتری دارند، در صورت امکان از همان ابتدا شارژ نمی‌شوند.

**- هم‌زدن و آشفته ساختن مذاب:** در برخی موارد هم‌زدن مذاب به منظور دستیابی به آلیازهای همگن و مناسب ضروری است. در مورد آلیازهایی مانند آلیازهای الومینیم به هم‌زدن مذاب، باعث به هم خوردن قشر اکسید سطح می‌شود و مقدار آخال در مذاب را افزایش می‌دهد.

**- محیط اطراف کوره:** محیط اطراف کوره می‌تواند اکسیدی، خشی یا احیایی باشد که انتخاب هر کدام از آن‌ها در مقدار آخال تأثیر می‌گذارد.

— درجه حرارت ذوب: با افزایش درجهٔ حرارت فوق ذوب، مقدار آخال‌ها عموماً افزایش می‌یابد.

— زمان نگهداری مذاب: زمان نگهداری مذاب نیز تأثیری همانند درجهٔ حرارت دارد.

— نوع کوره: کوره‌هایی که سوخت و یا محصول احتراق در آن‌ها با مذاب در تماس هستند، مقدار آخال بیشتری در مذاب ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر، جلوگیری از خراب شدن کوره و وارد شدن ذرات بوته و آجرنسوز به داخل مذاب ضروری است.

— وسایل و تجهیزات در ذوب: استفاده از ابزارهای تمیز و پوشش داده شده در کاهش مقدار آخال مؤثر است. به عنوان مثال، در ذوب آلومینیم استفاده از وسایل آهنی بدون پوشش موجب خوردشدن آهن توسط آلومینیم می‌شود و آخال‌های میکروسکوپی ایجاد می‌کند.

— باربریزی: نحوهٔ باربریزی به جهت تماس با محیط اطراف، در مقدار آخال تأثیر دارد.

— قالب: استفاده از مواد قالب و پوشش مناسب و نیز خشک کردن آن، در کاهش مقدار آخال تأثیر زیادی دارد.

از طرف دیگر افزایش استحکام قالب و نیز تمیز کردن آن، از ورود ذرات ماسه به داخل قالب جلوگیری می‌کند.

— سیستم راهگاهی: اجتناب از ایجاد گوشه‌های تیز برای کاهش آخال ضروری می‌باشد. از طرف دیگر، سیستم راهگاهی باید به گونه‌ای طراحی شود تا ذرات با منشا خارجی در داخل حوضچه‌پای راهگاه و یا کانال مُمتد گیر کرده، وارد محفظهٔ قالب نشود. در حقیقت یکی از وظایف مهم سیستم راهگاهی، جلوگیری از ورود آخال‌ها به داخل مذاب می‌باشد.

— درجه حرارت باربریزی: افزایش درجهٔ حرارت باربریزی، امکان انجام واکنش مذاب را با مواد نسوز و مواد قالب، بیشتر فراهم می‌آورد.

## ۴-۲-۲- آخال‌زادایی

بنابراین، آخال‌زادایی به مجموعهٔ عملیاتی گفته می‌شود که به منظور جلوگیری و حذف یا کاهش اثرات نامطلوب آخال‌ها (ذرات اکسیدی، نیتروژن، کربورها و...) به کار می‌رود.


برای آخال‌زادایی از فلاکس<sup>۱</sup> استفاده می‌شود. فلاکس‌ها ترکیبات متعدد و متعددی هستند که برای جلوگیری از اکسیدشدن، یا برای احیا کردن و یا به منظور جدا کردن آخال‌ها از مذاب استفاده می‌شوند. فلاکس‌های مهم که معمولاً برای آخال‌زادایی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

**۱— فلاکس‌های پوششی<sup>۱</sup> :** این فلاکس‌ها به منظور به وجود آوردن سدّی در برابر نفوذ اکسیژن به داخل مذاب طرّاحی شده‌اند. این فلاکس‌ها عموماً ممکن است به صورت جامد و خشک و یا به صورت مذاب در سطح فلز مذاب ظاهر گردند. بعضی از فلاکس‌های پوششی می‌تواند در ایجاد سرباره‌ی مناسب مؤثّر باشد. عموماً سرباره به دلیل آغشتگی که به مذاب دارد، به راحتی از مذاب جدا نمی‌شود و در هنگام سرباره‌گیری، مقدار زیادی مواد مذاب را همراه خود خارج می‌کند. با استفاده از نوعی فلاکس، قابلیّت آغشتگی سرباره با مذاب کاهش می‌یابد و به راحتی از آن جدا می‌شود و بدین

ترتیب از تلفات مذاب کاسته می‌شود.

**شكل ۲-۸ الف نوعی**  
سرباره قبل از عمل کرد فلاکس و  
**شكل ۲-۸ ب بعد از عمل کرد**  
فلاکس را نشان می‌دهد.

آزمایشات مختلف نشان می‌دهد که استفاده از فلاکس‌های پوششی، مقدار تلفات مذاب را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهد و به همین نسبت از میزان آخال‌های موجود در مذاب می‌کاهد. فلاکس‌های پوششی برای تمیز کردن مذاب کاربرد زیادی ندارند.

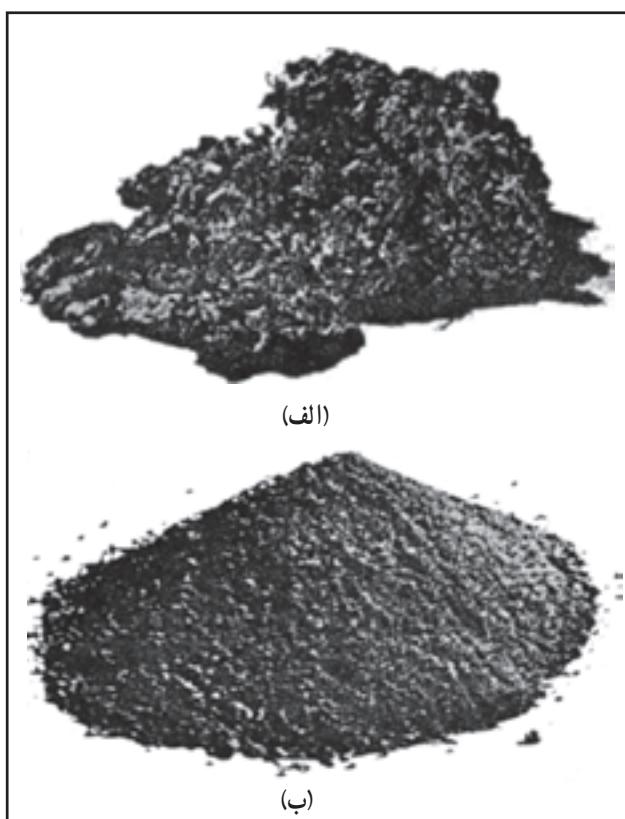

**شكل ۲-۸-۲ عکس سرباره‌ی آلومینیم (الف) قبل از فلاکس زنی  
(ب) بعد از فلاکس زنی**

**۲— فلاکس‌های تمیزکننده<sup>۲</sup> :** فلاکس‌های تمیزکننده به منظور جداسازی ذرات آخال معلق و خارج کردن آن‌ها از مذاب به کار می‌روند و مهم‌ترین وظایف آنها عبارتند از:

**الف – کاهش وزن مخصوص:** به منظور سرعت بخشیدن به خروج آخال‌ها، استفاده از فلاکس‌هایی که بتواند وزن مخصوص آخال را کاهش دهد می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

آخال در مذاب به سه حالت می‌تواند وجود داشته باشد :

– به سرباره بیاید.

– در مذاب، به صورت شناور باقی بماند.

– به صورت لجن در کف بوته (کوره) ته نشین شود.

در جدول ۵-۲، وزن مخصوص چند ترکیب در مقایسه با فلز مذاب آمده است.

**جدول ۵-۲ – وزن مخصوص چند ترکیب در مقایسه با فلز مذاب**


فلزات	وزن مخصوص در حالت مایع g/cm <sup>3</sup>	ترکیبات	وزن مخصوص ترکیبات g/cm <sup>3</sup>
Cu	۸/۲۲	CuCl <sub>۲</sub>	۳/۰۵
		CuO	۵/۶
Al	۲/۳	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۴
		AlCl <sub>۳</sub>	۱/۵۲
		سرباره‌های اکسیدی	۱/۸
Fe	۶/۹	FeO	
		Fe <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	
		Fe <sub>۳</sub> O <sub>۴</sub>	۵/۱
		FeCl <sub>۲</sub>	۲/۵۲
		FeCl <sub>۳</sub>	۲/۸۰
		سرباره آهنی	۳-۴/۲
		MgO	۲/۶
Mg	۱/۵	MgCl <sub>۲</sub>	۲/۳
Zn	۶/۵	ZnS	۲/۹
		ZnCl <sub>۲</sub>	۲/۷۵
		ZnO	۵/۶
		خاک نسوز و SiO <sub>۲</sub>	۲

**ب – کاهش آغشتگی به مذاب:** آغشتگی آخال به مذاب، موجب کاهش سرعت خروج آخال از مذاب می‌شود. بنابراین استفاده از فلاکس‌هایی که بتواند این آغشتگی را کاهش دهد، موجب تسهیل در خروج آخال از مذاب می‌شود. بعضی از فلاکس‌ها می‌توانند در فصل مشترک مذاب و آخال لایه‌ای از فیلم نازک ایجاد نمایند و درنتیجه آغشتگی آخال به مذاب را کاهش دهند. استفاده از برخی گازها (مانند آنچه در مورد گاز زدایی گفته شد) می‌تواند یک لایه نازک هوا بین آخال و مذاب ایجاد کند که علاوه بر کاهش وزن مخصوص، آغشتگی به مذاب را نیز، کاهش می‌دهد.


**ج – افزایش نقطه گداز:** برخی از آخال‌ها در شرایط ذوب به صورت مذاب هستند لذا جدا کردن آن‌ها از مذاب با تلف شدن مذاب همراه است. در این حالت از موادی که بتواند با افزایش نقطه‌ی ذوب، آخال سرباره‌گیری را آسان کند استفاده می‌شود.

## ۵-۲-۲- روش‌های ترکیبی آخال زدایی


در این روش حذف آخال با عناصری صورت می‌گیرد که نسبت به فلز مذاب، میل ترکیبی پیشتری با اکسیژن، نیتروژن و... دارند. از اکسیژن‌زدایی، می‌توان به عنوان مهمترین فرآیند در این روش نام برد.

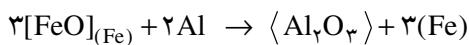

که در آن مذاب آهن با آلومینیم اکسیژن‌زدایی می‌شود.

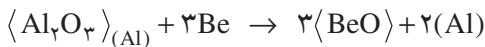

که در آن مذاب آلومینیم با برلیم اکسیژن‌زدایی می‌شود.

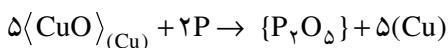

که در آن مذاب مس با فسفر اکسیژن‌زدایی می‌شود.

مهم‌ترین شرایط برای اکسیژن‌زدایی عبارتند از :

۱- عنصر اضافه شده برای اکسیژن‌زدایی باید میل ترکیب زیادتری با اکسیژن نسبت به مذاب داشته باشد.

۲- عنصر اضافه شده، نباید خود باعث به هم خوردن ترکیب شیمیایی مذاب شود و از طرف دیگر نباید ایجاد آخال در مذاب نماید.

۳- چگالی اکسید جدید باید کمتر از اکسید اصلی باشد تا بتواند به راحتی به سطح مذاب بیاید.


۴- قابلیت آغشتگی به مذاب نداشته باشد تا بتواند به راحتی از مذاب خارج شود.

۵- از جهت عملی اضافه نمودن آن به مذاب مشکل نباشد.

## ۶-۲-۲-عملیات فیلتر کردن مذاب

حذف کامل آخال‌ها، به وسیله‌ی عملیات آخال زدایی مشکل می‌باشد. لذا برای آلیاژهایی که وجود حتی مقدار جزئی آخال‌های ریز میکروسکوپی باعث کاهش خواص قطعه‌ها می‌شود و به منظور تولید قطعه‌ها با کیفیت بالا از عملیات فیلتر کردن مذاب استفاده می‌شود. عملیات فیلتر کردن می‌تواند در پاتیل و یا حتی سیستم راهگاهی انجام شود. در این عملیات مذاب از داخل فیلترهای خاصی عبور می‌کند و درنتیجه آخال‌های ریز و درشت در لایلای ذرات فیلتر گیر می‌کنند و مذاب صاف و عاری از آخال به دست می‌آید.

شکل ۲-۹ روش‌های فیلتر کردن را برای آلومینیم نشان می‌دهد.

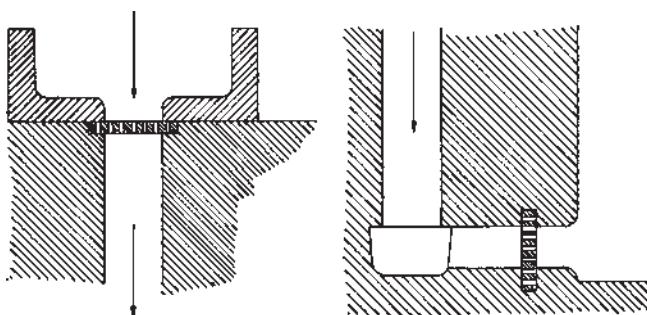

شکل ۲-۹- شماتیک روش‌های فیلتر کردن برای آلومینیم در سیستم راهگاهی

## ۳-۲- تلقیح (جوانه‌زایی و ...)

اضافه کردن بعضی از عناصر به مذاب در مقادیر جزئی می‌تواند موجب بهبود خواص ریخته‌گری، مکانیکی و فیزیکی قطعات ریختگی گردد. این عناصر در آخرین لحظات تهیه مذاب و معمولاً قبل از ریختن فلز‌مذاب به داخل قالب اضافه می‌شوند.

اضافه کردن این عناصر به مقدار جزئی به آلیاژهای آلومینیم - منیزیم موجب ریزشدن دانه‌ها گشته و همچنین در چند های خاکستری باعث کمک به ایجاد گرافیت آزاد می‌گردد. برای مثال اضافه کردن کمتر از  $2\%$  درصد تیتانیم یا  $2\%$  درصد رو به آلومینیم می‌تواند اندازه دانه‌های آلومینیم و آلیاژهای آن را از  $2/5$  میلی‌متر به  $1/4$  میلی‌متر تقلیل دهد. همچنین اضافه کردن حدود  $2\%$  درصد سدیم و یا  $3\%$  درصد استرانسیم در آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم می‌تواند

اندازه را صدها بار ریزتر نماید.

در مورد چدن‌ها اضافه کردن مقدار کمی سیلیسیم به مذاب می‌تواند به ایجاد گرافیت آزاد در چدن کمک کرده و به خصوص در قطعات با جداره‌های نازک مانع از سفیدشدن چدن در این ضخامت‌ها گردد.

هم‌چنین اضافه کردن مقدار جزئی منیزیم (حدود ۵٪ درصد) به مذابی با ترکیب شیمیایی چدن خاکستری می‌توان گرافیت‌های ورقه‌ای را به صورت کروی درآورده و از این طریق مشخصات مکانیکی به مقدار شگفت‌آوری اصلاح گردد.

عمل جوانه‌زایی هم یکی از موارد تلقیح می‌باشد، در این عملیات معمولاً مواد تلقیح (جوانه‌زا) مناسب با نوع آلیاژ از ترکیبات مختلف انتخاب می‌شوند. مواد جوانه‌زا باید دارای شرایطی به شرح ذیل باشند:

— **دیرگدازی**: نقطه‌ی ذوب جوانه‌زا باید بالاتر از درجه‌ی حرارت مذاب باشد تا در شرایط معمولی در فلز مذاب ذوب نشود.

— **قابلیت آغشتنگی** به مذاب: مواد جوانه‌زا باید قابلیت آغشتنگی به مذاب را داشته باشد تا بتواند به عنوان هسته عمل نماید.

— **ساختار کریستالی**: ساختار کریستالی مواد جوانه‌زا باید به ساختار فلز مذاب نزدیک باشد. جدول ۲-۶ مواد جوانه‌زای اصلی را برای آلیاژهای مختلف نشان می‌دهد.

پس از مشخص شدن شرایط مواد جوانه‌زا، در اینجا لازم است به نکاتی که باید در مورد عملیات جوانه‌زایی به آن توجه نمود، اشاره شود.

۱- **زمان جوانه‌زایی**: از نکات عملی مهم در جوانه‌زایی، انتخاب زمان مناسب برای جوانه‌زایی است. به عنوان مثال، در صورتی که جوانه‌زایی قبل از عملیات گاززدایی و آخال‌زدایی انجام شود، در این صورت، عملیات فوق باعث حذف جوانه‌زاها می‌شود. معمولاً جوانه‌زاها را در آخرین مرحله به مذاب اضافه می‌کنند و حتی در برخی موارد در سیستم راهگاهی به مذاب اضافه می‌شوند.

۲- **درجه حرارت و زمان (میرایی)**: درجه‌ی حرارت و زمان، عواملی اساسی در بازدهی جوانه‌زایی محسوب می‌گردد. در صورتی که درجه حرارت، بالا و یا زمان نگهداری مذاب پس از جوانه‌زایی طولانی باشد راندمان جوانه‌زایی به شدت کاهش می‌یابد؛ چرا که در این حالت تعدادی از مواد جوانه‌زا در مذاب حل می‌شود.

## جدول ۶-۲- مشخصات اصلی مواد جوانمزا

ترکیب احتمالی حاصل برای ریزگردن	تأثیر در ساختمان	ریزکننده‌ها در صد وزنی	فاز اصلی که کنترل می‌شود	سیستم آلیاژی در صد عنصر دوم
ترکیب حاصل $\text{Al}_4\text{C}_2$ یا تشکیل $(\text{Fe}-\text{Mg})\text{Al}_4$	تفعیل اندازه شبکه به $1/\text{میلی متر}^3$	$\text{C}_7\text{Cl}_6 \cdot 5$ $\text{FeCl}_3 \cdot 2$ فوق ذوب تا $84^\circ\text{C}$	$\text{Mg}\alpha$	Mg $\gamma$ -Al
هسته‌های Zr و یا $\text{MgZr}$	مانند فوق	$\text{Zr} \cdot 7$	$\text{Mg}\alpha$	Mg $\gamma$ -Zn
$\text{TiC}-\text{AlB}-\text{TiB}_2$ و خاصیت محدود کردن رشد B.Ti	تفعیل تا $1/\text{میلی متر}$	$\text{Ti} \cdot 5 \cdot 1$ $\text{B} \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1$	$\text{Al}\alpha$	$\text{Cu} \cdot \text{Al}(\text{Mg}) \cdot \text{Zn}$
Na	تفعیل دانه‌های سیلیسیم $1/\text{mm}^3$ به $1/\text{mm}^3$	$\text{Na} \cdot 1$	اوتنکیکی Si	Al $\gamma$ -Si
AIP هسته	تفعیل دانه‌های سیلیسیم $1/\text{mm}^3$ به $1/\text{mm}^3$	$\text{P} \cdot 5$	فاز اولیه Si	Al $\gamma$ -Si
فل و انفعال پرینکیپی با Fe وجود هسته $\text{ZrB}_2$	تفعیل به $2/\text{میلی متر}$	$\text{Fe} \cdot 2$ $\text{ZrB} \cdot 5$	$\alpha\text{Cu}$ کربنیتال $\beta$	Cu $\gamma$ -Zn
قابلیت‌های گرافیته‌زایی	تعویض سمانتیت به گرافیت لایه‌ای	$\text{FeSi} \cdot 5$ $\text{CoSi} \cdot 2$ $\text{SiMnZr} \cdot 2$ $\text{SiC} \cdot 2$	اوتنکیک یا C	$\text{Fe} \cdot 4-\text{C}$ برای چدن خاکستر
کاملاً مشخص نیست احتمال ترکیب MgO و آزادشدن CO از C	تعییر لایه گرافیت به گرافیت کروی	$\text{Mg} \cdot 4 \cdot 6$ $\text{Ce} \cdot 5 \cdot 1$ همراه با فروسیلیسیم $75\%$	چدن لایه‌ای	Fe $\gamma$ -C
مشخص نیست	توسعه گرافیته شدن	$\text{B} \cdot 2$ $\text{AL} \cdot 4$ $\text{B} \cdot 2$ $\text{Te} \cdot 2$	در انجماد	Fe $\gamma$ -C چدن چکش خوار
مشخص نیست	جلوگیری از تشکیل			

**۳- اندازه‌ی جوانه‌زاها:** اندازه‌ی جوانه‌زاها باید مناسب انتخاب شود. چنانچه اندازه‌ی ذرات جوانه‌زا خیلی بزرگ باشد، باعث غیریکنواختی در قطعات ریختگی می‌شود و خواص قطعه‌ی ریختگی را کاهش می‌دهد و برعکس، در صورتی که جوانه‌زاها خیلی ریز باشند ممکن است در مذاب حل شده، راندمان جوانه‌زایی کاهش یابد.

براساس تجربه اندازه‌ی جوانه‌زای مناسب برای آلیاژهای مختلف به دست می‌آید.

**۴- پخش یکنواخت:** پخش یکنواخت جوانه‌زاها در مذاب، اهمیت زیادی در بهبود کیفیت قطعات ریختگی دارد.

**۵- مقدار جوانه‌زا:** مقدار جوانه‌زا باید حد معینی داشته باشد. چنانچه مقدار جوانه‌زا کم باشد ریزدانگی به دست نمی‌آید. همچنین در صورتی که تعداد جوانه‌زاها خیلی زیاد باشد، به دلیل حذف اثرات یکدیگر امکان درشت‌دانگی وجود دارد.

### ۱-۲-۳- مزایا و عیوب جوانه‌زایی

#### الف- مزیتها

**۱- خواص مکانیکی:** خواص مکانیکی سختی، استحکام، مقاومت به ضربه بهبود می‌یابد.

**۲- مک‌های گازی و انقباض:** مک‌های گازی و انقباضی کوچک‌تر شده، در برخی موارد حذف می‌شوند.

**۳- یکنواختی خواص در جهات مختلف بهبود می‌یابد.**

**۴- حساسیت به ایجاد ترک‌های حین انجماد در ریخته‌گری کاهش می‌یابد.**

**۵- خاصیت قابلیت ماشین‌کاری را بهبود می‌بخشد.**

**۶- عملیات تمام کاری مانند (پولیشکاری، آبکاری) در مورد قطعات جوانه‌زایی شده، نتایج مطلوبتری دارد.**

**۷- قابلیت پذیرش عملیات حرارتی در مورد آن افزایش می‌یابد.**

#### ب- عیب‌ها

**۱- سیالیت ریخته‌گری را کاهش می‌دهد.**

**۲- ناخالصی را در مذاب و قطعه افزایش می‌دهد.**

## پرسش

- ۱- واکنش گاز با مذاب را دسته‌بندی نموده، در مورد هر کدام به اختصار توضیح دهید.
- ۲- مهمترین منابع تولید کننده‌ی گاز در مذاب را نام ببرید.
- ۳- انحلال گازها در مذاب، چگونه انجام می‌شود؟
- ۴- عوامل مؤثر بر انحلال گاز در مذاب را توضیح دهید.
- ۵- مکانیزم ایجاد مک‌های گازی را به طور کامل توضیح دهید.
- ۶- عوامل مؤثر در میزان مک‌های گازی را نام ببرید.
- ۷- روش مشاهده‌ی سطح نمونه‌ی قطعه‌ی ریخته شده برای اندازه‌گیری گاز در مذاب را توضیح دهید.
- ۸- نکات مهم در پیشگیری ورود گاز به مذاب را نام ببرید.
- ۹- روش‌های گاززدایی را نام ببرید.
- ۱۰- مکانیزم گاززدایی به وسیله‌ی گازهای بی‌اثر را توضیح دهید.
- ۱۱- عوامل مؤثر در افزایش راندمان گاززدایی با استفاده از گاز را توضیح دهید.
- ۱۲- گاززدایی با گازهای فعال چیست؟ وجه تمایز و تشابه آن را با گازهای خنثی تشریح نمایید.
- ۱۳- انواع آخال را نام برد، در مورد هر کدام مختصراً توضیح دهید.
- ۱۴- منابع ایجاد آخال و راه پیشگیری از آن چیست؟
- ۱۵- آخال‌زدایی را تعریف نمایید.
- ۱۶- نقش فلاکسهای پوششی را توضیح دهید.
- ۱۷- نقش فلاکسهای تمیزکننده را مختصراً توضیح دهید.
- ۱۸- روش ترکیبی را در حذف آخال توضیح دهید.
- ۱۹- عملیات فیلتر کردن چیست و به چه منظوری انجام می‌شود؟
- ۲۰- تلقیح چیست؟
- ۲۱- شرایط جوانه‌زاها را نام ببرید.
- ۲۲- مزایا و معایب جوانه‌زاها را نام ببرید.

## فصل سوم

### انجماد فلزات

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند:

- ۱- اهمیت نقش کلی انجماد را بیان کند.
- ۲- خاصیت تبلور فلزات و آلیاژها را در اثر انجماد توضیح دهد.
- ۳- چگونگی وقوع پدیده انجماد را در مواد فلزی شرح دهد.

### ۳- انجماد فلزات

#### مقدمه

بررسی فلزات و آلیاژها بدون مطالعه ساختمان و مشخصات آن‌ها در حالت مایع و جامد امکان‌پذیر نمی‌باشد. شناخت طبیعت فلزات و استفاده از نتایج به دست آمده می‌تواند در روش‌های تهیه فلزات راهنمای بوده و همچنین می‌توان خواص فلزات را با آگاهی از طبیعت آن‌ها مطابق با نیازهای بشری تغییر داد.

#### ۱-۳- طبیعت و ساختمان فلزات

برای درک طبیعت و ساختمان فلزات ابتدا لازم است سه حالتی را که یک ماده می‌تواند دارا باشد مورد بررسی قرار داد. این سه حالت عبارتند از حالات جامد، مایع و بخار. ساده‌ترین مثال در این زمینه بررسی حالات مختلف آب می‌باشد که در درجه حرارت‌های زیر صفر به صورت جامد یا یخ، در درجه حرارت‌های بین صفر و صد درجه سانتی‌گراد به صورت مایع یا آب و در درجه حرارت بالاتر از صد درجه سانتی‌گراد به صورت بخار موجود است.

یخ دارای شکل و حجم مشخص بوده و استحکام آن نیز محدود است در صورتی که آب با آن که دارای حجم معینی است ولی دارای شکل مشخصی نمی‌باشد یعنی شکل ظرف را به خود می‌گیرد. استحکام آن نیز از یخ بسیار کمتر است. بخار نه دارای شکل مشخصی است و نه حجم معینی دارد.

این حالات را می‌توان به تمام اجسام دیگر نیز ارتباط داد. البته استثنایات کمی نیز وجود دارند که پرداختن به آن‌ها از بحث این کتاب خارج است. به طور کلی اجسام به سه صورت جامد، مایع و گاز وجود دارند. موادی که دارای شکل و حجم مشخص باشند جامد، آن‌هایی که دارای حجم مشخص و شکل نامعین باشند مایع و موادی که نه شکل و نه حجم مشخص و معینی داشته باشند گاز نامیده می‌شوند.

گازها دارای ساختمان داخلی نامنظم بوده به این معنی که اتم‌ها جای مشخصی نسبت به یکدیگر نداشته و دائمًا در حرکت می‌باشند. نیروی جاذبه بین اتم‌ها در گاز اندک است. گازها را به آسانی می‌توان تحت فشار قرار داد و شکل آن‌ها را به صورت ظرف محتوی خود تغییر داد.

در مایعات فاصله بین اتم‌ها از گازها به مراتب کمتر است و به همین دلیل مایعات اغلب تراکم‌ناپذیرند. نیروی بین اتم‌ها در مایع نسبت به گازها زیاد است و ملکول‌ها می‌توانند با حفظ فاصله بین خود حرکت کرده و شکل ظرف را به خود گیرند. در جامدات مانند مایعات فاصله بین اتم‌ها کم بوده ولی نیروی بین اتم‌ها در حالت جامد خیلی زیادتر است به هر حال اتم‌ها نسبت به یکدیگر در فواصل مشخص و معینی قرار دارند. به طور کلی شکلی از ماده که در آن اتم‌ها با فواصل زیاد نسبت به یکدیگر قرار گرفته و نیروی خیلی کمی بین آن‌ها برقرار است گاز نامیده می‌شود که شکل و حجم آن‌ها را به آسانی می‌توان تغییر داد. مایعات شکلی از ماده هستند که نیروی بین اتم‌های آن‌ها نسبتاً کم بوده ولی فاصله آن‌ها از یکدیگر چندان زیاد نمی‌باشد. مایعات تراکم ناپذیر بوده و حجم آن‌ها به آسانی تغییر نمی‌کند ولی به سهولت شکل خود را تغییر می‌دهند.

شکلی از ماده که در آن فاصله بین اتم‌ها کم بوده و یک نیروی جاذبه قوی بین آن‌ها موجود است جامد نامیده می‌شود. جامدات تراکم ناپذیر بوده و شکل و حجم آن‌ها را نمی‌توان به آسانی تغییر داد. برای درک بهتر مطالب فوق می‌توان حالات یخ، آب و بخار آب را در نظر گرفت. با تغییر عواملی مثل درجه حرارت و فشار می‌توان امکان تغییر حرکت و جنبش اتم‌ها و ملکول‌ها را به وجود آورد مثلاً با زیاد کردن فشار و کم کردن درجه حرارت می‌توان یک گاز را به مایع تبدیل کرد. از میان دو عامل بالا درجه حرارت دارای اهمیت زیادتری بوده و کنترل آن نیز آسان‌تر انجام می‌شود.

برای تبدیل کردن مایع به جامد می‌توان درجه حرارت آن را کاهش داد. در حالی که تبدیل حالت مایع به جامد با زیاد کردن فشار با مشکلات بیشتری به خصوص از نظر عملی همراه می‌باشد. همان‌طوری که قبل<sup>۱</sup> گفته شد اتم‌ها در حالت جامد نسبت به یکدیگر موقعیت مشخص و معینی را دارا می‌باشند. به این نحوه توزیع اتم‌ها در جامد شبکه کریستالی گفته می‌شود. بسیاری از غیرفلزات در حالت جامد دارای نظم و ترتیب مشخص کریستالی نبوده که این مواد اجسام آمورف یا بی‌شكل نامیده می‌شود.

با مطالعه ساختمان اتمی ماده می‌توان به آمورف بودن یا کریستالی بودن آن بی‌برد. اتم‌ها در ساختمان کریستالی نیز دارای حرکت شدیدی بوده اما این حرکت به صورت ارتعاشی و حول یک نقطه معین و ثابت انجام می‌گیرد. با آن که اتم‌های فلز دارای حرکت ارتعاشی در محل خود می‌باشند با وجود این قادرند که از یک فلز به فلز دیگر منتقل شوند. به این نوع انتقال و حرکت از یک فلز به فلز دیگر دیفوژیون<sup>۱</sup> (نفوذ) گفته می‌شود.


سال‌ها پیش در یک آزمایش دو قطعه فلزی سرب و طلا را بعد از تمیز کردن سطح‌شان توسط گیره‌ای به یکدیگر متصل کرده و بعد از گذشت چهار سال دو قطعه را از یکدیگر جدا نمودند. تجزیه شیمیایی در محل اتصال دو قطعه نشان داد که طلا به مقدار حدود ۸ میلی‌متر به داخل سرب پیش‌روی کرده است. حرکت و پیشروی اتم‌های طلا در سرب توسط دیفوژیون انجام گرفته است.

تمام فلزات تک اتمی بوده بدین معنی که شبکه کریستالی آن‌ها از اتم‌های انفرادی تشکیل یافته است. به عبارت دیگر فلزات از گرد همایی ملکول‌ها تشکیل نمی‌یابند.


اتم‌های جامد در فضای می‌توانند در هر سه جهت انتقال یافته و منجر به پیدایش یک ساختمان سه بعدی گردد. این ساختمان متقارن بوده که شبکه فضایی نامیده می‌شود.

شبکه فلزات در حالت جامد به سه نوع مختلف تقسیم‌بندی می‌گردد. نوع اول حالتی است که نحوه قرار گرفتن اتم‌ها، یک مکعب را تشکیل می‌دهد. به این معنی که چهار اتم در بالا و چهار اتم در پایین رئوس این مکعب قرار گرفته‌اند همان‌طوری که در شکل (الف ۱-۳) دیده می‌شود یک اتم نیز در مرکز مکعب یعنی محل تقاطع قطرها مستقر می‌باشد این سیستم بلوری سیستم مکعبی اتم در مرکز نام دارد و با علامت اختصاری<sup>۲</sup> «B.C.C» نشان داده می‌شود.

طریقه دومی که اتم‌ها می‌توانند در یک شبکه فلزی قرار گیرند حالتی است که هشت اتم گوشه‌های مکعب را اشغال می‌کنند و شش اتم دیگر به ترتیب در مرکز سطوح مکعب قرار می‌گیرند. به این طریقه قرار گرفتن اتم‌ها، شبکه مکعبی با اتم در مرکز سطوح یا شبکه کربستالی<sup>۱</sup> «F.C.C» گفته می‌شود (شکل ب ۱-۳).

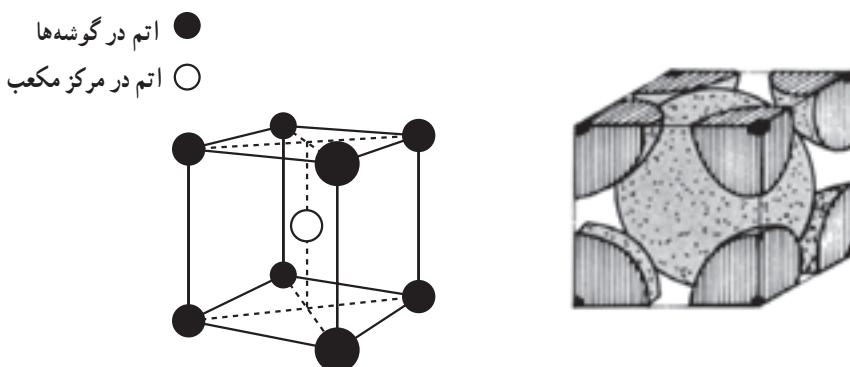

شکل ۱-۳-الف

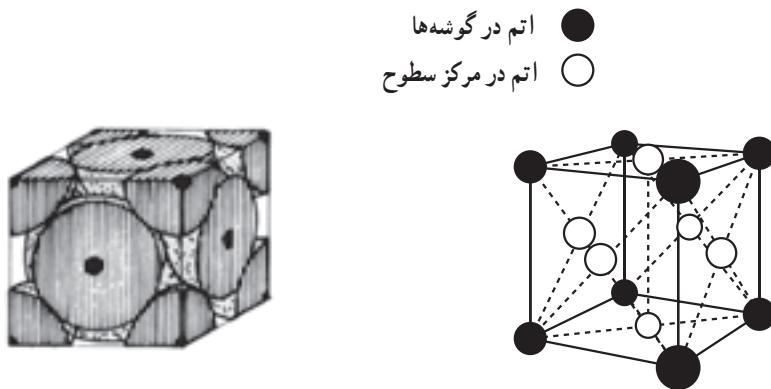


شکل ۱-۳-ب

---


۱-Face Centered Cubic

سومین نوع شبکه، سیستم بلوری شش وجهی متراکم «HCP<sup>۱</sup>» می‌باشد: آرایش اتم‌ها در این سیستم، به گونه‌ای است که سلول واحدی به شکل هشت‌وجهی منتظم را تشکیل می‌دهند. همان‌گونه که در شکل ۲-۳ مشاهده می‌شود، ۶ اتم در شش رأس هر یک از سطوح بالایی و پایینی و یک اتم در مرکز هر یک از آن‌ها وجود دارند. علاوه بر آن، ۳ اتم نیز در داخل سلول واحد، مستقر هستند. این سه اتم، در میانه‌ی سلول و در امتدادهایی که از مرکز مثلث‌های موجود در سطوح بالایی و پایینی، به صورت بک در میان می‌گذرند، قرار دارند.

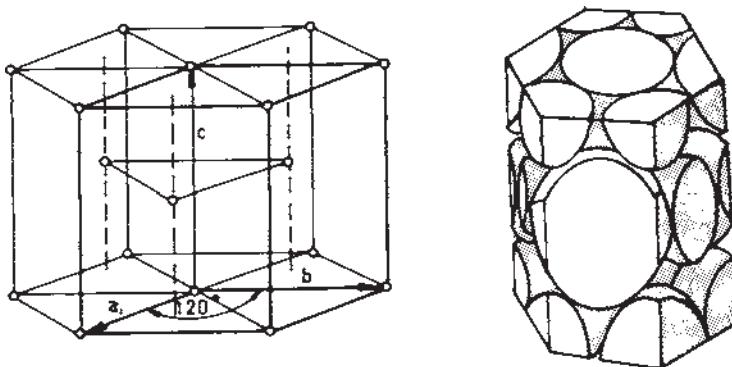

شکل ۲-۳- سلول واحد شبکه H.C.P

در شکل ۳-۳ انواع سه گانه مهم شبکه‌های کریستالی به طور شماتیک نشان داده شده‌اند.

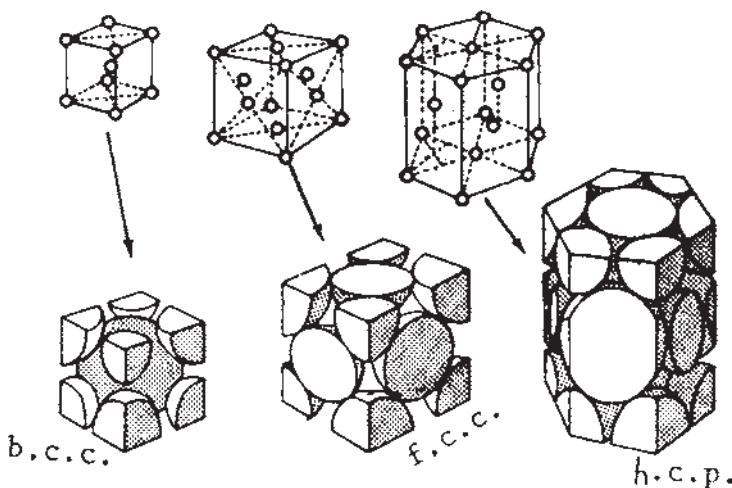

شکل ۳-۳- اشكال سه گانه شبکه‌های فضایی فلزات

<sup>۱</sup>Closed Packed Hexagonal

در حقیقت شبکه‌های کریستالی فلزات ۱۴ نوع می‌باشند که به شبکه‌های چهارده‌گانه «براوه» معروف هستند ولی به دلیل آن که فلزات عموماً در یکی از شبکه‌های سه گانه h.c.p، b.c.c و f.c.c یا متبولور می‌گردند از ذکر بقیه شبکه‌ها خودداری می‌شود.

**جدول ۱-۳** فلزاتی را که در اثر انجماد با شبکه‌های کریستالی B.C.C و C و F.C.C و H.C.P متبولور می‌شوند نشان می‌دهد.

### جدول ۱-۳- شبکه کریستالی بعضی عناصر

H.C.P	B.C.C	F.C.C
Be برلیم	Fe( آهن آلفا )	Al آلومینیم
Ti تیتانیم	W تنگستن	Cu مس
Zn روی	Na سدیم	آهن گاما ( Fe(!) )
Zr زیرکنیم	Cr کرم	Pt پلاتین
Cd کادمیم	Li لیتیم	Pb سرب
Co کبالت	Mo مولیبدن	AU طلا
Mg منزیم	Nb نویم V وانادیم	Ni نیکل Ag نقره Pd پالادیم


### ۲-۳- رفتار فلزات خالص در هنگام انجماد

همان‌طور که آب در صفر درجه سانتی گراد یخ می‌بندد، فلزات مذاب نیز در یک درجه حرارت معین منجمد می‌شوند.

هر قدر حرارت با سهولت بیشتری از دیواره‌های قالب محتوى مذاب خارج گردد سرعت سردشدن مذاب نیز زیادتر خواهد بود و همچنین هرچه سطح تماس مذاب با هوا بیشتر باشد سرعت سردشدن نیز زیادتر خواهد بود.

دیواره‌های قالب و هوایی که مذاب با آن در تماس است در بیشتر موارد از فلز مذاب سرددتر بوده و در نتیجه حرارت مذاب می‌تواند به این نقاط منتقل گردد. به همین دلیل نقاطی از مذاب که در تماس با دیواره‌های قالب است و همچنین نقاط سطحی مذاب که با هوا مجاور است سریع‌تر از نقاط دیگر منجمد می‌شوند.

همراه با سردشدن فلز مذاب نیروی بین اتم‌های تشکیل‌دهنده فلز کاهش یافته و در نتیجه اتم‌ها به یکدیگر تزدیک شده و حرکات ارتعاشی آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. در ادامه سردشدن مذاب اولین کریستال‌های جامد در داخل مذاب تشکیل می‌شود. این گونه کریستال‌های جامد اولیه به علت آن که در داخل مذاب قرار دارند می‌توانند به آسانی در تمام جهات رشد کنند (شکل ۳-۴).

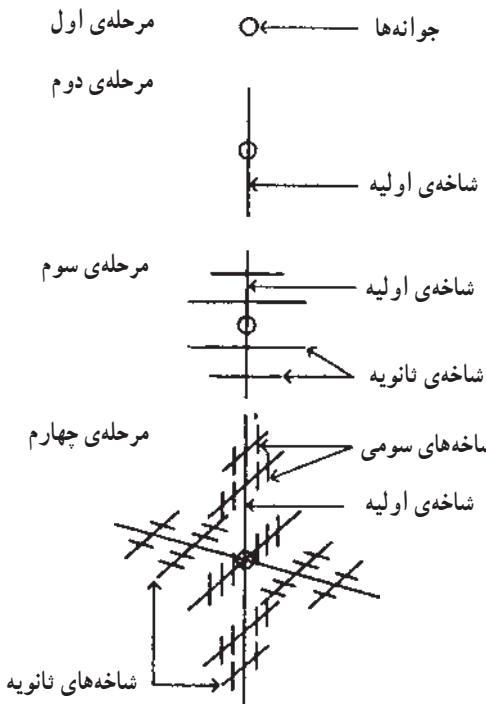


شکل ۳-۴—نمای رشد دندریتی در مذاب


چنان‌چه سطح پولیش شده فلز جامدی در زیر میکروسکوپ مشاهده شود دانه‌های بسیاری دیده می‌شود که دارای اشکال مختلفی هستند. این دانه‌ها در حین انجماد در نقاط مختلف مذاب تشکیل شده و رشد نموده و آن قدر بزرگ می‌شوند تا به یکدیگر برخورد کرده و در این نقاط رشدشان متوقف می‌شود. اصطلاحاً محلی را که دانه‌ها به یکدیگر برخورد می‌کنند مرزدانه می‌نامند. خواص مکانیکی فلزات تا حد زیادی به اندازه دانه‌ها، مقدار و ماهیت مرز دانه‌ها بستگی دارد. فلزات و آلیاژهایی که در دمای محیط استفاده می‌شوند نظیر اکثر قطعات اتومبیل، تراکتور و غیره

بهترین مشخصات مکانیکی را در حالتی دارد که ساختمان میکروسکوپی آن‌ها از دانه‌های ریز تشکیل شده باشد. بر عکس قطعاتی که در دمای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند نظر درب و قطعات مختلف کوره، پره توربین‌های احتراقی و قطعات مصرفی در دماهای بالا بهتر است دارای دانه‌های درشت باشند.

با استفاده از منحنی‌های سردشدن مذاب، می‌توان نحوه انجماد فلز را مورد بررسی قرار داد. همان‌طوری که در شکل ۳-۵ نشان داده شده انجماد فلز تابعی از زمان و درجه حرارت می‌باشد. هنگامی که فلز خالص از حالت مایع به جامد تبدیل می‌شود تغییرات فیزیکی در چنین فلزی در درجه حرارت ثابتی انجام می‌گیرد. همان‌طوری که در شکل الف ۳-۵ نشان داده شده انجماد از نقطه A شروع شده و تا هنگامی که تمام مذاب به جامد تبدیل نگردد درجه حرارت تغییر نمی‌کند پس از آن که تمام مذاب در نقطه B جامد گردید با گذشت زمان درجه حرارت فلز جامد نیز کاهش می‌یابد.

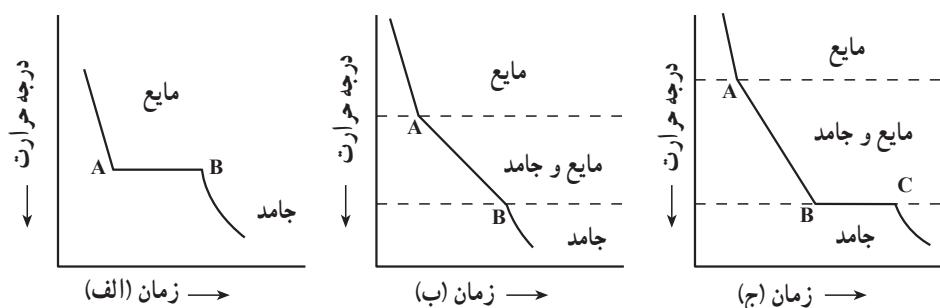

شکل ۳-۵—نمودارهای سردشدن مذاب که بیانگر تغییرات فیزیکی مذاب در حین انجماد می‌باشد (الف) برای فلزات خالص (ب) آلیازی که عناصر متتشکله آن در یکدیگر حل شده‌اند (ج) آلیازی که عناصر متتشکله آن در یکدیگر حل نشده‌اند.

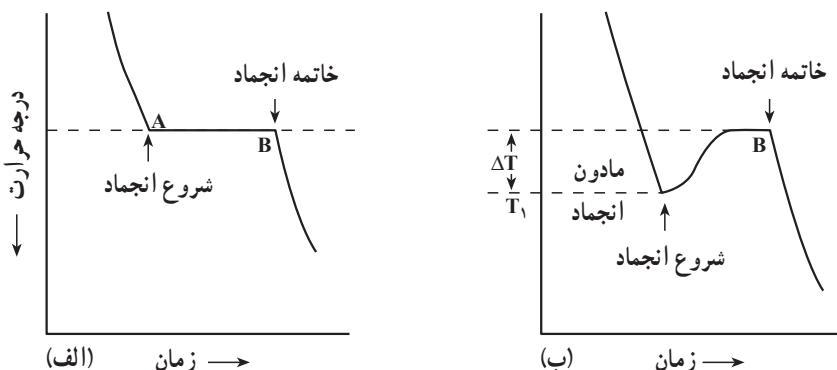

شکل ۳-۶—نمودار سردشدن مذاب فلزی خالص (الف) سردشدن مذاب در شرایط تعادل (ب) سردشدن مذاب تحت شرایط مادون انجماد

در آلیاژی که عناصر تشکیل دهنده آن در یکدیگر به صورت محلول است، انجام از نقطه A شروع شده و در نقطه B خاتمه می‌یابد به هر حال انجام در چنین آلیاژی در درجه حرارت ثابتی انجام نمی‌شود بلکه در مراحل انجام با گذشت زمان درجه حرارت نیز کاهش می‌یابد شکل ب-۵-۳ و در شکل ج-۵-۴ منحنی سردشدن آلیاژی که عناصر متسلسله آن در یکدیگر غیر محلولند نشان داده شده است.

فلزات خالص دارای مشخصات ویژه‌ای در مقایسه با آلیاژها می‌باشند. نظری قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، نقطه ذوب بالا، قابلیت انعطاف پیش‌تر، تنش تسییم و تنش نهایی کمتر و در بعضی از حالات دارای مقاومت در مقابل خوردگی بهتری می‌باشند.

نقطه ذوب و درجه حرارت انجام فلزات خالص معمولاً<sup>۱</sup> یکی می‌باشد. در شکل الف-۵-۳ نمودار سردشدن مذاب یک فلز خالص نشان داده شده است. مذاب در جریان سردشدن حرارت خود را با سرعت تقریباً ثابتی به قالب منتقل کرده تا به درجه حرارت انجام A برسد. به محض رسیدن به نقطه A تا انجام کامل مذاب یعنی تبدیل مایع به جامد، درجه حرارت ثابت می‌ماند، زمان مشخص شده در فاصله AB نشانده نهاده مراحل تشکیل جوانه‌ها، دندربیت‌ها و جامدشدن کامل مذاب می‌باشد. منحنی نشان داده شده بعد از نقطه B نشان دهنده سردشدن قطعه در حالت جامد می‌باشد.

از آن جایی که سرد کردن مذاب معمولاً<sup>۲</sup> با سرعت زیادی انجام می‌شود پیدایش جامد های اولیه در مذاب در نقطه ذوب یا درجه حرارت انجام ترمودینامیکی (یعنی نقطه A) انجام نشده بلکه مقداری به تأخیر می‌افتد و به عبارت بهتر جوانه‌ها در زیر درجه حرارت انجام تشکیل می‌گرددند. این تفاوت درجه حرارت مادون انجام نامیده شده و با  $\Delta T$  نشان داده می‌شود. در نقطه  $T_1$  کریستال‌های جامد ناگهان جوانه‌زده و در مذاب با سرعت زیادی افزایش می‌یابند. همراه با جوانه‌زنی جامد های اولیه گرمای نهان انجام این جوانه‌ها آزاد شده و باعث می‌گردد که درجه حرارت افزایش یافته و معمولاً<sup>۳</sup> درجه حرارت انجام فلز تزدیک شود.

جوانه‌زنی آلیاژها نیز تحت مادون انجام گرفته و مشخصات فیزیکی و مکانیکی قطعه‌های ریختگی بستگی زیادی به میزان مادون انجام دارد.

### ۳-۳- مشخصات آلیاژها و رفتار آن‌ها در هنگام انجام

اگر چه فلزات خالص به تنها دارای موارد مصرف صنعتی زیادی هستند با این وجود برای بهبود مشخصات و ایجاد تغییرات مناسب در آن‌ها عناصر آلیاژی را به فلزات خالص اضافه می‌کنند. فلزات آلیاژ شده یا به طور کلی آلیاژها معمولاً<sup>۴</sup> از فلزات خالص مستحکم‌تر می‌باشند. برای مثال با

افزودن عناصر آلیاژی به آهن خالص و انجام عملیات حرارتی می‌توان استحکام آهن را تا شش برابر افزایش داد. همچنین اضافه کردن عناصر آلیاژی به فلز خالص به منظور اصلاح و بهبود استحکام فلز در درجه حرارت‌های بالا، قابلیت ماشین‌کاری، مقاومت در برابر خوردگی، رنگ و دیگر مشخصات فیزیکی و شیمیایی می‌باشد.

در مواردی نیز افزودن عناصر آلیاژی به فلز خالص صرفاً به خاطر اصلاح مشخصات ریخته‌گری آن می‌باشد. این عمل معمولاً باعث کاهش نقطه ذوب فلز و تغییر در رفتار آن در هنگام انجماد می‌گردد.

همان‌طوری که گفته شد عناصر آلیاژی معمولاً نقطه ذوب فلزات خالص را کاهش می‌دهند. به علاوه این عناصر فاصله حرارتی را که فلز تحت آن ذوب و یا جامد می‌گردد، افزایش می‌دهد. فلزات خالص در یک درجه حرارت معین ذوب و یا جامد شده در حالی که آلیاژها در یک فاصله حرارتی محدود و یا گستردۀ ذوب و یا جامد می‌گردد.


برای هر آلیاژ معین درجه حرارتی (درجه حرارت لیکوئیدوس)<sup>۱</sup> وجود دارد که بالای آن، آلیاژ به صورت مایع وجود دارد. همچنین درجه حرارت دیگری (درجه حرارت سالیدوس)<sup>۲</sup> وجود دارد که در زیر آن آلیاژ به صورت جامد باقی می‌ماند. در درجه حرارت‌های بین درجه حرارت لیکوئیدوس و سالیدوس آلیاژ به صورت خمیری و مخلوطی از جامد و مایع می‌باشد. فاصله بین درجه حرارت لیکوئیدوس و سالیدوس را دامنه انجماد گویند. در شکل ۳-۷ موضوع فوق به صورت شماتیکی نشان داده شده است.

بر مبنای این شکل هنگامی که مذاب آلیاژ  $a$  به آهستگی سرد گردد انجماد آن در نقطه  $T_1$  آغاز شده و در نقطه  $T_s$  خاتمه می‌یابد. نمودار سردشدن این آلیاژ با منحنی سردشدن فلز خالص آن همان‌طوری که در شکل ۳-۷ نشان داده شده بسیار متفاوت می‌باشد.

چنانچه آلیاژ فوق را در بوته‌ای ذوب کرده و سپس مذاب در بوته به آهستگی سرد گردد و همچنین توسط وسیله‌ای مناسب نمودار کاهش درجه حرارت نسبت به زمان رسم شود مشاهده خواهد شد که مذاب تا رسیدن به درجه حرارت  $T_1$  نسبتاً سریع سرد می‌گردد. در بین درجه حرارت‌های  $T_1$  و  $T_s$  که انجماد آلیاژ انجام می‌شود سرعت سردشدن مذاب به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. زیر

۱—Liquidus

۲—Solidus

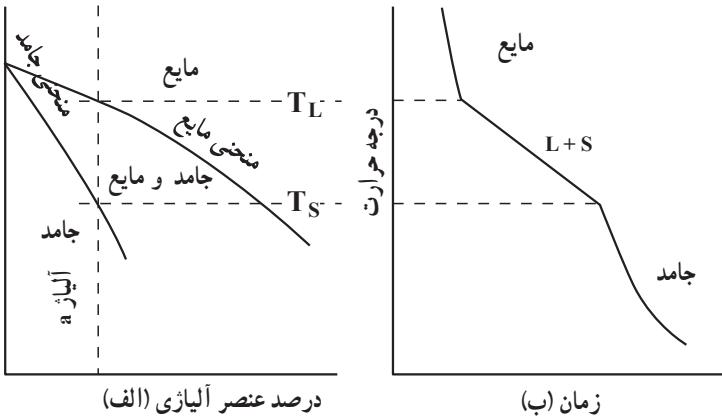

شکل ۳-۷- تأثیر عنصر آلیاژی در درجه حرارت انجماد یک فلز (الف) تغییرات درجه حرارت انجماد نسبت به درصد عنصر آلیاژی (ب) نمودار سرد شدن یک آلیاژ در شرایط ایده‌آل (سرد شدن تعادلی)


درجه حرارت  $T_s$  که آلیاژ کاملاً جامد گردیده فلز مجدداً با سرعت بیشتری سرد می‌گردد. چنانچه دو یا چند فلز در درجه حرارت و فشار معین به صورت یکنواخت درآیند یک سیستم آلیاژی را به وجود می‌آورند. آلیاژهایی که از دو عنصر تشکیل شده باشند سیستم دوتایی و اگر از سه عنصر تشکیل یافته باشند سیستم سه‌تایی نامیده می‌شوند. همچنین آلیاژ تشکیل شده از چهار عنصر را سیستم چهارتایی می‌نامند.

### ۱-۳-۲- آلیاژهای محلول جامد


دو فلز که کاملاً در حالت مایع در یکدیگر محلولند رفتاری شبیه آب و الکل را دارا می‌باشند. که می‌توان آن را در حالت مایع شبیه یک ماده واحد در نظر گرفت. طلا و نقره از جمله آلیاژهایی هستند که چه در حالت مایع و چه در حالت جامد کاملاً در یکدیگر محلول‌اند.

طلا و نقره را می‌توان با هر درصدی در یکدیگر حل نمود بدون آن که تغییر چندانی در ساختمان کریستالی آن‌ها به وجود آید، (به جز تغییر رنگ ظاهر آلیاژ) مس و نیکل نیز دارای رفتاری مشابه طلا و نقره هستند. هنگامی که مس و نیکل به صورت آلیاژ درآیند محلول به دست آمده دارای استحکام بالاتری نسبت به هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده آلیاژ می‌باشد.

چنان‌چه آلیاژی متتشکل از  $5^{\circ}$  درصد اتم‌های مس و  $5^{\circ}$  درصد از اتم‌های نیکل باشد، آلیاژ دارای ساختمان واحد f.c.c بوده زیرا هر دو فلز مس و نیکل دارای چنین ساختمانی هستند. در شکل ۳-۸ نمودار تعادل سیستم فوق نشان داده شده است.

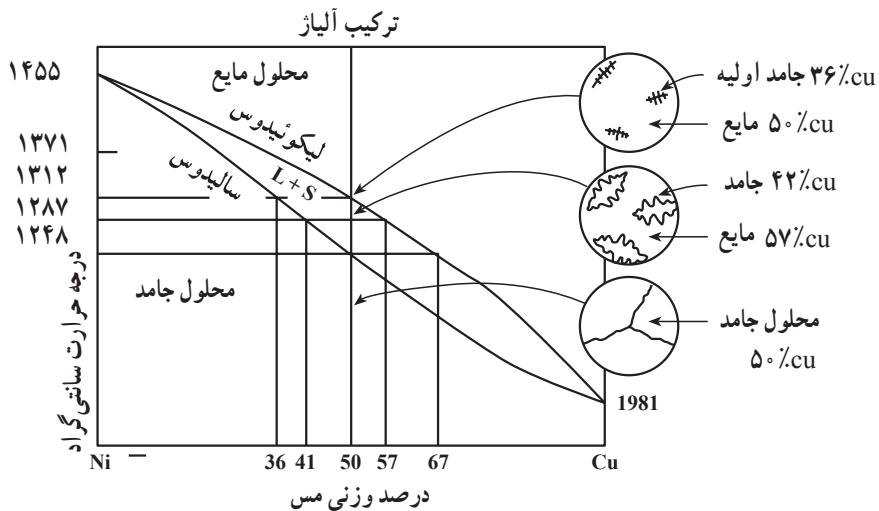

شکل ۸—۳—نمودار تعادل نیکل—مس

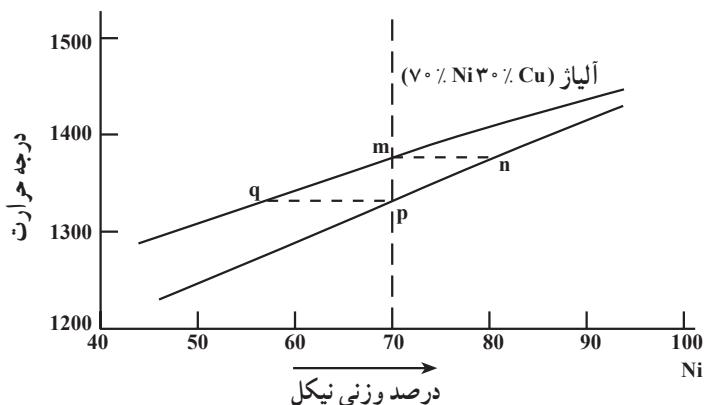

شکل ۹—۳—سیستم آلیاژی نیکل—مس—برای آلیاژی متتشکل از ۷ درصد نیکل و ۳ درصد مس، m درجه حرارتی است که انجماد مذاب آغاز شده و p نشان دهنده خاتمه انجماد مذاب می‌باشد. n نشان دهنده ترکیب اولین جامدی است که در مذاب به وجود آمده و q نشان دهنده ترکیب آخرین مذابی است که به جامد تبدیل می‌گردد.

بالای خط لیکوئیدوس آلیاژ با هر نسبتی از مس و نیکل به صورت محلول مذاب بوده و در زیر خط سالیدوس به صورت محلول جامد می‌باشند. به هر حال ماین خطوط مایع و جامد دو فاز جامد و مایع در کنار یکدیگر وجود داشته و این قسمت را منطقه خمیری سیستم می‌نامند. چنانچه خطی که نشان دهنده آلیاژی متتشکل از ۷ درصد نیکل و ۳ درصد مس است در نمودار تعادلی نشان داده شده

در شکل ۳-۹ رسم شود می‌توان به سهولت دریافت که انجماد چنین آلیازی در ۱۳۷۵ درجه سانتی گراد آغاز می‌گردد. در صورتی که دو خط افقی  $mn$  و  $qp$  را رسم کیم تا با خطوط لیکوئیدوس و سالیدوس تلاقی کند می‌توان دریافت که اولین جزء جامد شده این آلیاز نشان داده شده در نقطه  $n$  محتوى  $8^{\circ}$  درصد نیکل خواهد بود. مفهوم غنی‌بودن این جزء جامد شده از نیکل آن است که مذاب باقی مانده دارای درصدی کمتر از  $7^{\circ}$  درصد نیکل می‌باشد. طبیعی است در جریان ادامه سرد کردن مذاب مرتباً به مقدار جامد افزوده شده و از مقدار مذاب باقی مانده کاسته می‌گردد. همچنین ادامه سرد کردن مذاب تا رسیدن به انجماد کامل همزمان با کاهش مقدار نیکل، هم در جامد و هم در مایع خواهد بود.

جامد در نقطه  $p$  محتوى  $7^{\circ}$  درصد نیکل و در نقطه  $q$  آخرین مایع باقی مانده دارای حدود  $56^{\circ}$  درصد نیکل می‌باشد. به سهولت می‌توان ترکیب مذاب هر آلیازی را در هر درجه حرارتی، از روی خط مایع و ترکیب جامد را در هر لحظه از روی خط جامد به دست آورد. برای مثال در درجه حرارت  $135^{\circ}$  درجه سانتی گراد مایع دارای  $62^{\circ}$  درصد و جامد محتوى  $74^{\circ}$  درصد نیکل می‌باشند. در ارتباط با ترکیب هر آلیاز، خط سالیدوس نشان دهنده شروع ذوب شدن آلیاز بوده و خط لیکوئیدوس مبین خاتمه ذوب می‌باشد. یعنی ذوب و انجماد فلز را می‌توان به صورت یک عمل معکوس یکدیگر در نظر گرفت. در آلیاز فوق چنانچه مذاب به آهستگی جامد گردد فرصت کافی برای نفوذ دو عنصر نیکل و مس در یکدیگر بوده بنابراین قطعه جامد شده یا ریخته‌گی دارای ساختمانی هموزن شامل  $7^{\circ}$  درصد نیکل و  $3^{\circ}$  درصد مس خواهد بود.

مطالعه نمودارهای تعادلی فلزات اطلاعات گران قیمتی را در اختیار ما قرار می‌دهند زیرا از طریق مطالعه این نمودار می‌توان به ساختمان قطعه و در نتیجه مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن‌ها بی‌برد. همچنین اطلاعات مفید دیگر نظری شروع و خاتمه انجماد، رفتار انجماد و درجه حرارت ریختن مذاب را می‌توان به دست آورد. آگاهی از دامنه حرارتی انجماد آلیاز اطلاعات مهمی در ارتباط با رفتار فلز در ریخته‌گری نظری مسائل مربوط به انقباض، حفره‌های انقباضی و گازی، ترک‌های حرارتی در قطعات و سیالیت مذاب را در اختیار قرار می‌دهد.


برای مثال در مواردی که مادون انجماد زیاد باشد قطعات دارای دانه‌های ریز بوده و در نتیجه دارای استحکام بیشتری خواهند بود. مشخصات آلیازی از دو فلز بستگی کامل به نحوه قرارگرفتن دو عنصر در یکدیگر دارد. دو عنصر ممکن است در حالت مایع کاملاً در یکدیگر به

صورت محلول بوده و یا کاملاً در یکدیگر به صورت غیر محلول باشند، نظری آب و روغن که به صورت دو لایه مجزا در کنار هم قرار می‌گیرند. عناصر تشکیل دهنده چنین آلیاژی پس از جامد شدن نیز به صورت مجزا از یکدیگر قرار خواهد گرفت. چنین حالتی را مخلوط مکانیکی عناصر می‌نامند. قلع و کادمیم در حالت جامد کاملاً در یکدیگر به صورت غیر محلول بوده در حالی که آلیاژهای آلومینیم - مس دارای حلالیت محدود در یکدیگر می‌باشند.

### ۲-۳-۳- آلیاژهای یوتکتیک


فلزاتی که با هر نسبتی در یکدیگر محلول نبوده و به صورت مخلوط مکانیکی عمل می‌نمایند این دسته از آلیاژها را تشکیل می‌دهند. ساختمان آلیاژهای این خانواده در حالت جامد از دو جزء کریستالی متفاوت از نظر ترکیب شیمیایی (و در بعضی از مواقع ساختمان مختلف) تشکیل می‌گردد. این دو جزء کریستالی به صورت مخلوط مکانیکی متتشکل از دانه‌های بسیار ریز در کنار یکدیگر وجود دارند. بعضی از فلزات در حالت جامد کاملاً در یکدیگر غیر محلول می‌باشند مثال در این مورد آلیاژ قلع - کادمیم می‌باشد. ساختمان این آلیاژ متتشکل از کریستالهای بسیار ریز قلع خالص و کادمیم خالص خواهد بود.

در اغلب موارد آلیاژهایی یافت می‌شوند که در حالت جامد قابلیت حلالیت محدودی از عنصر آلیاژ را دارا می‌باشند. مثالی در این مورد آلیاژ دوتایی آلومینیم - مس می‌باشد.

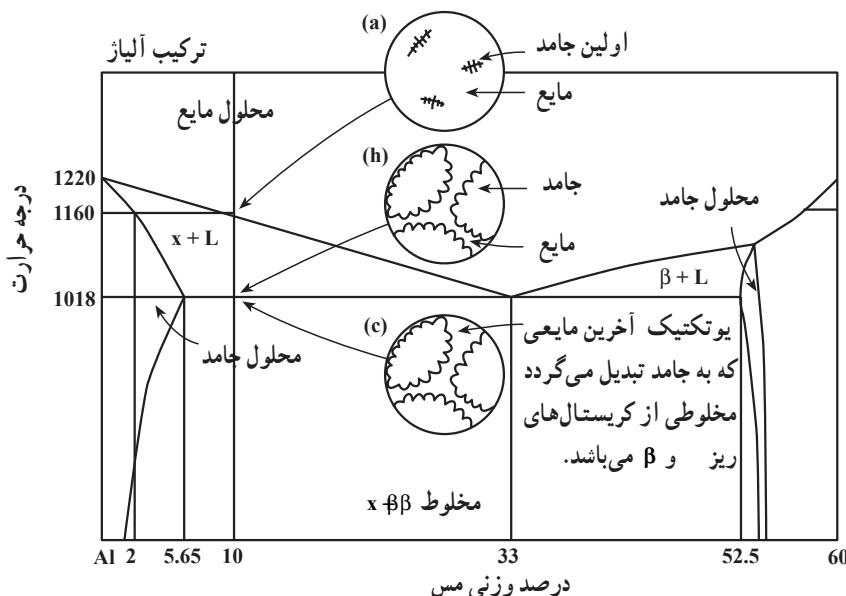

شکل ۱۰-۳- نمودار تعادلی آلومینیم - مس

معمولًاً مخلوط‌های مکانیکی نتیجه فعل و انفعالات یوتکنیکی بوده که به عنوان مثال در شکل ۱۱-۳ نشان داده شده است. در شکل ۱۱-۳ نمودار سردشدن یک آلیاژ فرویوتکنیک که به آهستگی سرد شده است نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌گردد در درجه حرارت یوتکنیک آلیاژ مانند فلز خالص در دمای ثابت از حالت مذاب به جامد تبدیل می‌گردد.

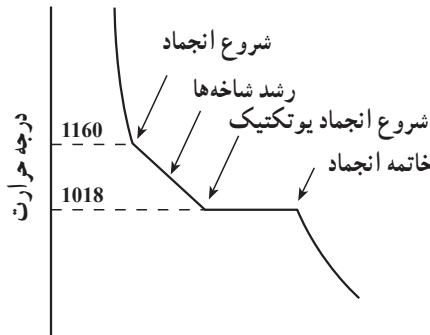

شکل ۱۱-۳- منحنی سردشدن آلیاژ فرویوتکنیک ۹۰ درصد آلومینیم و ۱۰ درصد مس

هنگامی که فلزات در شرایط ریخته‌گری یعنی با سرعت زیاد، در قالب‌های ماسه یا فلزی جامد می‌گردند؛ فرست برای دیفوزیون عناصر آلیاژی در یکدیگر موجود نبوده، در نتیجه جامد‌های از پیش



شکل ۱۲

تشکیل بافته در مذاب از نظر عنصر آلیاژی نسبت به قسمت‌هایی که بعداً جامد می‌گردد غنی یا فقیر‌تر بوده که خود موجب عدم یکتواختی توزیع عنصر آلیاژی در ساختمان قطعات می‌گردد. چنین عدم یکتواختی عناصر آلیاژی در ساختمان فلز، جداش نامیده می‌شود که خود منشأ بسیاری از نارسانی‌ها در مشخصات قطعه ریختگی می‌باشد. در شکل ۱۲-۳ نوعی از این جداش نشان داده شده است. به هر حال با انجام عملیات حرارتی می‌توان ساختمانی هموزن به دست آورد. چنانچه قطعات را پس از جامد شدن مجدداً حرارت دهیم فرصت کافی برای نفوذ عناصر آلیاژی به وجود آمده و جداش‌ها را می‌توان کاهش داد یا از بین برد.

### ۳-۳-۳- ترکیبات بین فلزی

بعضی از فلزات می‌توانند با فلز دیگر در نسبت معینی تولید یک ترکیب شیمیایی را بنمایند، به چنین محصولی ترکیبات بین فلزی می‌گویند. مثال در این مورد سیستم آلیاژی نیکل-منیزیم می‌باشد. آلیاژ‌هایی که محتوی مقادیر زیادی از این گونه ترکیبات بین فلزی هستند از نظر صنعتی مورد توجه نبوده زیرا وجود مقادیر بیش از حد این گونه ترکیبات که خود سخت و شکننده هستند موجب کاهش استحکام و قابلیت انعطاف قطعات می‌گردد. به هر حال وجود این گونه ترکیبات در مقادیر کم در اکثر قطعات ریختگی نه تنها مشکلی را به وجود نمی‌آورد بلکه موجب افزایش استحکام قطعات نیز می‌گردد.

### ۴-۳-۳- نمودارهای فازی

تا کنون چند نمونه از نمودارهای فازی برای بعضی از انواع آلیاژ‌های دوتایی مورد بررسی قرار گرفت. به هر حال ذکر این نکته بسیار ضروری است که انواع دیگر سیستم‌های آلیاژی نیز وجود دارند. نمودارهای تعادلی به عنوان یک ابزار بسیار سودمند همواره مورد استفاده متالورژوها می‌باشد. این گونه نمودارها نوع فاز موجود برای هر درصدی از عنصر یا عناصر آلیاژی در هر درجه حرارتی را در اختیار قرار می‌دهند. نمودارهای تعادلی بهترین نوع عملیات حرارتی که می‌بایستی روی قطعات انجام گیرد را در اختیار متالورژ فرار می‌دهند.

از آن جایی که درجه حرارت‌های ذوب و انجام دادن آلیاژ در نمودارهای تعادلی نشان داده شده‌اند لذا می‌توان با مراجعه به نمودارهای تعادلی آلیاژها، بهترین درجه حرارت ممکن برای ریخته گری قطعات را به دست آورد.

بررسی دامنه انجام دادن یک آلیاژ اطلاعات بسیار مهمی در رابطه با نحوه جبران حفره‌های انتبااضی، جلوگیری از ترک خوردن قطعات در مراحل سردشدن در قالب و میزان سیالیت مذاب را در اختیار قرار می‌دهد.

## ۴-۳- چگونگی انجماد فلز در قطعات ریختگی

مهم‌ترین عامل مؤثر در تهیه قطعات مرغوب ریختگی توجه به چگونگی انجماد مذاب در قالب می‌باشد. تکنیک‌های مربوط به ذوب، انتقال مذاب و مسائل مربوط به تهیه قالب‌ها امروزه در بیش‌تر قریب به اتفاق کارگاه‌های خوب ریخته‌گری استفاده می‌شود. به حال پس از آنکه محفظه قالب از مذاب پرگردید انجماد فلز آغاز می‌گردد. چگونگی انجماد مذاب از دیرباز به صورت رمز در نزد ریخته‌گران وجود داشته و با کوشش محققان فیزیک و شیمی و متالورژی بسیاری از اسرار انجماد مذاب روشن گردیده است. این واقعیتی است که در حال حاضر نیز مسائل بسیاری در زمینه چگونگی انجماد فلزات وجود دارد که پاسخ‌گویی به آن‌ها نیاز به مطالعات و تحقیقات بسیار دارد.

به هر صورت: تهیه قطعات ریختگی مرغوب بدون آگاهی از چگونگی انجماد فلز امکان‌پذیر نبوده و بدون تردید از دیدگاه علمی، انجماد فلزات یکی از اساسی‌ترین مباحث ریخته‌گری می‌باشد. در این بخش کوشش شده تا چگونگی انجماد فلز به بیان بسیار ساده و بدون ذکر عوامل مهمی نظری تغییرات انرژی و روابط ریاضی مربوط به انجماد مذاب آورده شود.

ساده‌ترین روش مطالعه چگونگی انجماد مذاب در قالب، بررسی مسائل مربوط به انتقال حرارت در ارتباط با شکل قطعات ریختگی در یک قالب ماسه‌ای می‌باشد. این بررسی را می‌توان تحت سه عنوان زیر انجام داد.

الف - قوانین اولیه انتقال حرارت.

ب - متغیرهای مربوط به شکل و اندازه قطعه ریختگی.

ج - متغیرهای مربوط به قالب و نوع فلز ریختگی.

از آنجایی که مرغوبیت قطعات ریختگی و در نتیجه میزان قطعات نامرغوب برگشتی (به علت معايب داخلی در قطعات) مستقيماً به چگونگی انجماد فلز مربوط می‌گردد لذا چگونگی انجماد فلز شدیداً مورد توجه ریختگران می‌باشد.

## ۱-۴-۳- انقباض حجمی در قطعات ریختگی

یکی از رویدادهای مهمی که همواره به همراه انجماد مذاب انجام می‌شود انقباض حجمی فلز و به همراه آن ایجاد حفره‌های انقباضی در قطعات ریختگی می‌باشد. چنانچه منظور ما تهیه قطعات ریختگی سالم باشد لازم است در جهت از بین بردن و یا کاهش دادن چنین حفره‌های انقباضی کوشش شود. مذاب در محفظه قالب به طور ناگهانی و همه جانبه جامد نگردیده بلکه انجماد آن از قسمت‌های نازک قطعه که سریع‌تر از قسمت‌های ضخیم سرد می‌گردد آغاز می‌شود. سردشدن چنین پوسته‌ای

از مذاب با مقداری انقباض در قطعه ریختگی همراه می‌باشد. این انقباض از طریق مذابی که در مجاورت (یعنی قسمت ضخیم‌تر قطعه) قسمت‌های نازک قطعه وجود دارد، جبران می‌گردد. چنین پدیده‌ای تا جامد شدن کامل قطعه تکرار شده و همواره انقباض در قسمت‌های نازک‌تر توسط قسمت‌های ضخیم‌تر جبران می‌گردد. در آخرین مراحل انجاماد، به دلیل عدم وجود مذاب کافی برای جبران انقباضات، حفره‌ای در قطعه به وجود می‌آید که به آن حفره انقباضی می‌گویند. حفره انقباضی در ضخیم‌ترین قسمت قالب (گرم‌ترین نقطه) به وجود می‌آید. به سهولت می‌توان توسط قراردادن یک کanal اضافی از مذاب به نام تغذیه در مجاورت چنین قسمتی، حفره نهایی انقباضی به وجود آمده را پر کرد. از بحث فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که سردرین قسمت قطعه ریختگی قسمت‌های نازک قطعه و یا پوسته خارجی قطعه بوده و گرم‌ترین منطقه قطعه در درون تغذیه خواهد بود.


همان‌طوری که قبل‌اگفته شد فلزات و آلیاژها در مراحل انجاماد و سردشدن در قالب (به استثناء بیسموت و بعضی از آلیاژها نظری چدن‌های خاکستری و انواع چدن با گرافیت کروی) منقبض می‌گردد. این انقباض در سه مرحله متمایز اتفاق می‌افتد.

**انقباض مایع<sup>۱</sup>** – از درجه حرارت ریختن مذاب آغاز شده و تا رسیدن به نقطه انجاماد فلز ادامه می‌یابد.

انقباض حین انجاماد<sup>۲</sup> – از هنگام شروع تا خاتمه انجاماد انجام می‌گیرد.

**انقباض جامد<sup>۳</sup>** – از خاتمه انجاماد یعنی جامدشدن قطعه شروع شده و تا رسیدن فلز به درجه حرارت محیط ادامه می‌یابد.

در شکل ۳-۱۳ مراحل انقباض در یک فولاد ساده کم کربن نشان داده شده است.

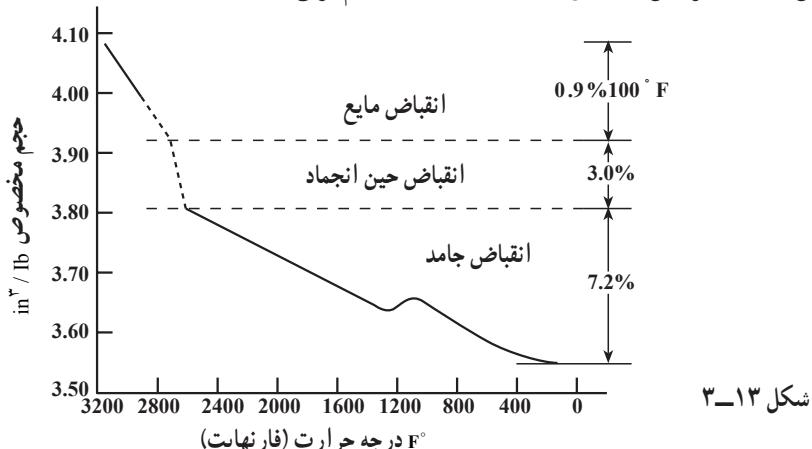


۱—Liquid shrinkage

۲—Solidification shrinkage

۳—Solid shrinkage

همچنین در شکل ۳-۱۴ به طور شماتیکی سه نوع انقباض یاد شده مشخص گردیده‌اند. تصور کنید که فلز مذاب در داخل یک بالن شیشه‌ای به عنوان قالب ریخته شده است و به صورت یکنواخت سرد می‌گردد.

پس از آن که مذاب به داخل بالن شیشه‌ای ریخته شده مذاب به سطح  $L_1$  می‌رسد، انقباض فلز مذاب تا رسیدن به درجه حرارت انجماد، سطح مذاب را از  $L_1$  به سطح  $L_2$  می‌رساند یعنی اختلاف سطح  $L_1-L_2$  نشان دهنده مقدار انقباض مذاب خواهد بود.

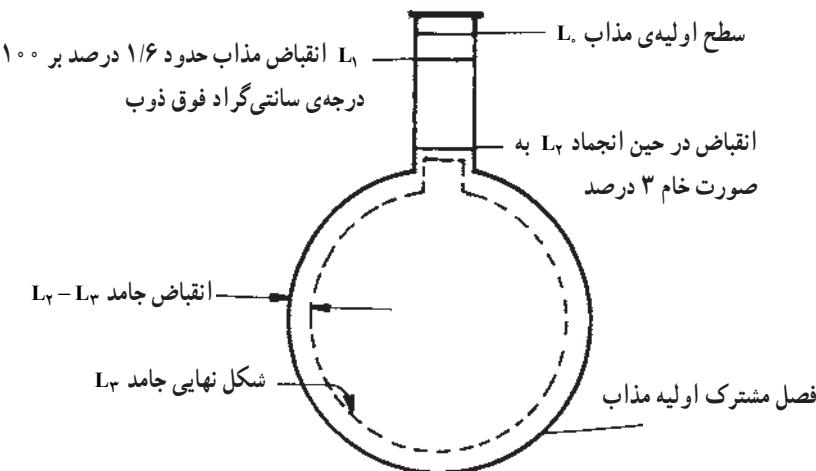

شکل ۳-۱۴- نمایش شماتیکی انقباض فولاد ساده‌ی کربنی، در این شکل،  
مذاب به داخل بالن شیشه‌ای فرضی ریخته شده است.

انقباض حین انجماد سطح فلز را از  $L_2$  به  $L_1$  می‌رساند. رسیدن سطح  $L_1$  به  $L_2$  به طور سریع انجام شده و  $L_1-L_2$  نمایش مقدار انقباض حاصل از انجماد خواهد بود. همان‌طوری که قبلاً گفته شد انقباض مذاب برای فولادهای ساده کم کردن حدود  $1/6$  درصد برای کاهش هر صد درجه سانتی گراد بوده در حالی که انقباض حاصل از انجماد حدود  $3$  درصد می‌باشد.

انقباض مایع در بیشتر چند‌های خاکستری حدود  $2/2$  درصد برای هر صد درجه سانتی گراد بوده در حالی که انقباض ضمن انجماد آن بستگی به عوامل زیادی از جمله میزان گرافیت آزاد در چدن و مقدار تغییر شکل و افزایش حجم قالب در جریان انجماد قطعات ریختگی دارد.

انجماد چدن‌ها نیز نظریر فولادها در سه مرحله مایع، خمیری و جامد انجام می‌گیرد منتها این نوع آلیاژها به جای آن که در مراحل انجماد منقبض شوند منبسط نیز می‌شوند. مرحله انساط چدن‌ها به این دلیل است که در هنگام تبدیل حالت مذاب به جامد، کربن به صورت آزاد در چدن شروع به تشکیل شدن می‌کند. چون این کربن که اصطلاحاً «گرافیت» نامیده می‌شود در حالت جامد حجم پیش‌تری را در مقایسه با حالت مایع اشغال می‌کند لذا تشکیل کربن آزاد در چدن همواره همراه با انساط قطعه ریختگی می‌باشد.

با مراجعه به شکل ۳-۱۴ می‌توان چنین نتیجه گرفت که در انتهای مرحله انجماد یعنی جامدشدن کامل قطعه تا رسیده به درجه حرارت محیط انقباض جامد موجب می‌گردد تا قطعه از تمام جهات کوچک شده و از سطح L<sub>۲</sub> به سطح L<sub>۳</sub> برسد.


از آنچه که قبل از قطعه شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که منظور از بکاربردن یک کانال اضافی از مذاب (به نام تغذیه) در اکثر قطعات ریختگی جبران کمبود فلزمذاب در اثر انقباض‌های به وجود آمده در مراحل سردشدن مذاب از درجه حرارت ریختن تا جامدشدن کامل قطعه می‌باشد. یا به عبارت دیگر مهم‌ترین وظیفه یک تغذیه آن است که فلز را در خود تا هنگامی که قطعه ریختگی کاملاً جامد نشده به صورت مذاب نگهدارد. در چنین صورتی تغذیه نه تنها می‌تواند حفره‌های انقباضی مربوط به مرحله سردشدن مذاب تا شروع انجماد (انقباض مذاب) را جبران کند بلکه می‌تواند حفره‌های انقباضی ایجاد شده در مرحله انجماد را نیز پر نماید.

انقباض قطعه در حالت جامد که در حقیقت کوچک شدن همه جانبیه قطعه ریختگی است را مدل‌ساز می‌تواند با بزرگ‌تر در نظر گرفتن مدل جبران کند. به هر حال به این نکته مهم توجه کنید که عدم کنترل صحیح انقباض فلز در حالت جامد می‌تواند موجب معایبی نظری تابیدن و به وجود آمدن ترک‌های حرارتی در قطعات ریختگی گردد.

### ۴-۳-چگونگی انجماد فلزات خالص


هنگامی که فلز مذاب در داخل قالبی ریخته شود انجماد آن به دو صورت انجام می‌گیرد:

الف – انجماد همه جانبیه – انجماد مذاب از جداره قالب شروع شده و پوسته جامد فلز به تدریج به طرف مرکز قطعه شبیه آنچه که در شکل ۳-۱۵ نشان داده شده ادامه می‌یابد.

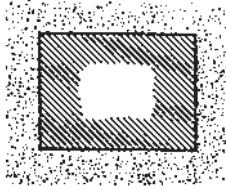


شکل ۳-۱۵ - انجماد همه جانبی

ب - انجماد جهت دار یا کنترل شده - در این نوع انجماد همان طوری که در شکل ۳-۱۶ نشان داده شده انجماد از دورترین قسمت قالب نسبت به راهگاهی که مذاب از آن وارد محفظه قالب می شود شروع شده و به طرف راهگاه ادامه می یابد.

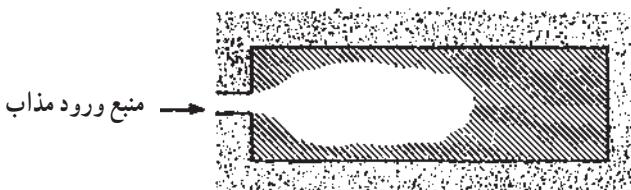


شکل ۳-۱۶ - نمایش انجماد جهت دار

در یک قطعه ریختگی هر دو نوع انجماد فوق اتفاق می افتد. در شکل ۳-۱۷ انجماد جهت دار با فلش های نشان داده شده است.

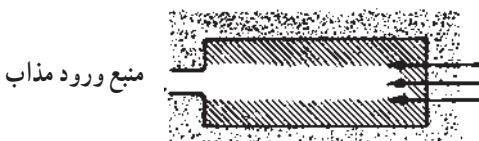


شکل ۳-۱۷

در شکل ۳-۱۸ انجماد همه جانبی که به طرف مرکز قطعه ریختگی است با فلش نشان داده شده است.

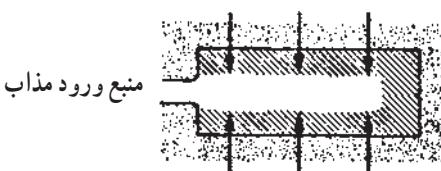

شکل ۳-۱۸

شکل ۳-۱۹ همان قطعه بالا را نشان می‌دهد و همان‌طوری که توسط فلاش‌هایی نشان داده شده است انجماد هم به طرف منبع ورود مذاب (انجماد جهت‌دار) و هم به طرف مرکز قطعه (انجماد همه جانبی) ادامه دارد.

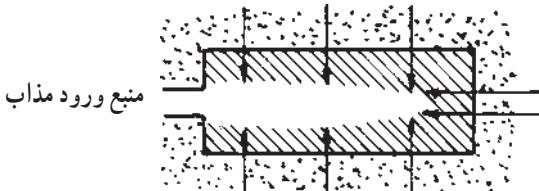


شکل ۳-۱۹

انجماد جهت‌دار در یک قطعه ریختگی این حسن را دارد که آخرین مذابی که در قالب جامد می‌شود در نزدیکی راهگاه بوده و در نتیجه حفره‌های انقباضی (بعداً در مورد آن‌ها مفصل‌اً بحث خواهد شد) در نزدیکی منبع ورود مذاب به وجود می‌آید. این حفره‌ها بعداً از طریق مذابی که در راهگاه وجود دارد پرمی‌شوند.

در صورتی که انجماد فلز مذاب در قالب فلزی به صورت عمودی که در تهیه بیشتر شمش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد مطالعه قرار گیرد، به سهولت می‌توان دریافت که انجماد مذاب به صورت نشان داده شده در شکل ۳-۲۰ از جداره‌های قالب شروع شده و به طرف گرم‌ترین قسمت قالب ادامه می‌یابد.

در قطعه جامد شده معمولاً<sup>۱</sup> دو نوع حفره‌های انقباضی به وجود می‌آید.

۱- حفره انقباضی بزرگ در قسمت فوقانی قطعه ۲- حفره‌های ریزی که در مرکز قطعه به وجود می‌آیند. بدیهی است هر دو نوع حفره‌های انقباضی نتیجه انقباض حاصل از انجماد

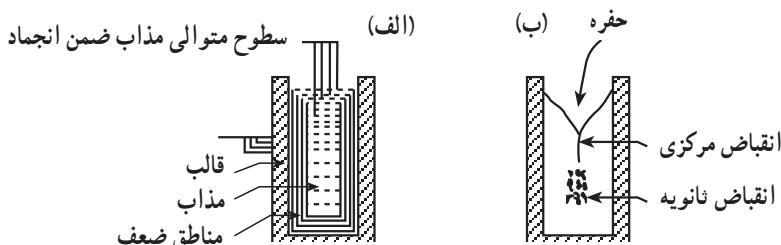


شکل ۳-۲۰- چگونگی ایجاد حفره‌های انقباضی در یک شمش ریختگی

قطعه می‌باشد. در صورتی که مذاب بتواند از قسمت بالای قطعه به طرف قسمت پایین قطعه جریان یابد حفره‌های نوع مرکزی از مذاب پوشیده و عملاً از بین می‌روند. در حالی که عدم دقت در طراحی قطعات موجب می‌گردد تا کریستال‌های جامد در حال تشکیل به گونه‌ای در مذاب پیشرفت کنند که همراه با رسیدن آن‌ها به مرکز قطعه مانع از رسیدن مذاب از قسمت‌های فوقانی قطعه به قسمت مرکزی گردد. یعنی مذاب موجود در مرکز قطعه در غیاب مذاب اضافی که نقش تغذیه را عهده‌دار است جامد می‌گردد.

### ۳-۴-۳- سرعت انجماد در قطعات ریختگی

از جهات بسیار آگاهی از سرعت انجماد مذاب برای ریخته‌گران از اهمیت زیادی برخوردار است که مهم‌ترین آن جنبه اقتصادی موضوع می‌باشد. هر قدر مذاب در قالب سریع‌تر جامد گردد می‌توان در زمان معین به تولید بیش‌تری از قطعات ریختگی دست یافت. سرعت زیاد انجماد موجب ریز‌تر شدن دانه‌ها در قطعات ریختگی شده و در نتیجه استحکام آن‌ها افزایش می‌یابد. به هر حال در مواردی که قطعات ریختگی در دمای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، دانه‌های درشت‌تر ارجحیت داشته و در نتیجه سرعت انجماد کم، موردنظر قرار خواهد گرفت. همچنین افزایش سرعت انجماد مذاب به همراه انجماد جهت‌دار موجب حذف حفره‌های انقباضی در قطعات ریختگی شده و از طرف دیگر به هموژن نمودن ساختمان قطعات ریختگی کمک بسیار زیادی می‌کند.

در مورد قطعات ریختگی که نیاز به عملیات حرارتی دارند سرد کردن سریع مذاب موجب کوتاه‌تر کردن سیکل عملیات حرارتی می‌شود. برای مثال در یک قالب سرعت سردشدن مذاب بستگی به انتقال حرارت قالب دارد یعنی جداره قالب با چه سرعتی بتواند حرارت مذاب را جذب و به خارج انتقال دهد. برای بررسی مسئله فوق شکل ساده‌ای از یک قالب ماسه‌ای نظیر شکل ۳-۲۱ در نظر گرفته می‌شود.

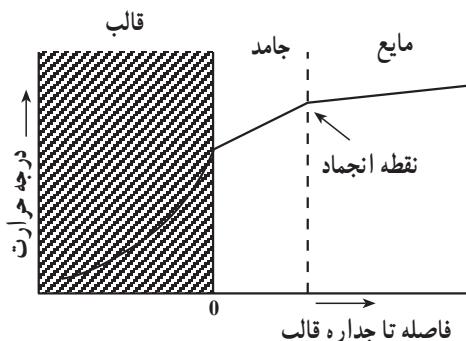

شکل ۳-۲۱- نمایش شبی حرارتی در قالب، جامد، و فصل مشترک جامد و مایع

چنان‌چه قالب در درجه حرارت محیط قرارداشته باشد و سطح تماس آن با مذاب به صورت مسطح باشد، اندکی پس از تماس مذاب با جداره قالب پوسته‌ای از مذاب به صورتی که در شکل فوق نشان داده شده جامد می‌گردد. با خروج مداوم حرارت مذاب توسط پوسته اولیه جامد و جداره قالب، قشر جامد شده با گذشت زمان ضخیم‌تر می‌گردد.

درجه حرارت فصل مشترک بین مایع و جامد برابر درجه حرارت انجماد فلز بوده و حرارت مذاب بایستی از این فصل مشترک گذشته و به طرف جداره قالب جریان یابد. در صورتی که انجماد مذاب روی یک سطح بزرگ مسطوی از قالب انجام گیرد می‌توان چنین در نظر داشت که انتقال حرارت عمود بر سطح قالب انجام می‌گیرد. در چنین حالتی ضخامت مذاب جامد شده (D) با جذر زمان ( $t$ ) نسبت مستقیم دارد یعنی :

$$D = q\sqrt{t}$$

D : ضخامت لایه منجمد شده بر حسب mm



$t$  : زمان از شروع انجماد بر حسب min

q : ثابت انجماد بر حسب  $\frac{1}{mm / mim^2}$

در شکل ۲۲-۳ الف رابطه D و  $\sqrt{t}$  به طور شماتیکی نشان داده شده است. برای مثال مطالعات انجام شده در ریخته‌گری شمشهای فولادی ساده کربنی نشان داده در صورتی که فولاد با ۵° درجه سانتی‌گراد فوق‌گداز به داخل قالب فلزی ریخته شود ضخامت قشر جامد شده را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$D = 22 / 85\sqrt{t - 3}$$

که واحد D بر حسب میلی‌متر می‌باشد (شکل ۲۲-۳ ب).

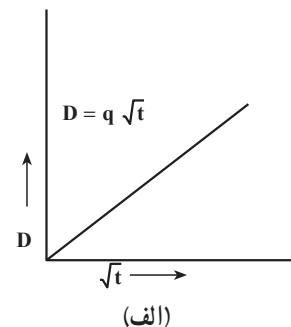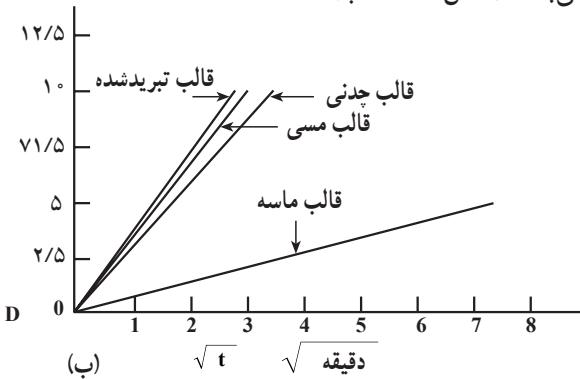

شکل ۲۲-۳- سرعت انجماد تابعی از زمان برای یک قالب با سطوح مسطح


در صورتی که چند قطعه ریختگی با اشکال و اندازه‌های مختلفی در قالب با یک جنس و فلز مشابه ریخته شود زمان لازم برای انجماد کامل مذاب بستگی به محدود نسبت حجم به سطح آنها دارد. این رابطه توسط چورنیف به دست آمده و به قانون یا قاعده چورنیف معروف است.

$$K = \frac{\text{حجم قطعه}}{\text{سطح قطعه}}^2 = \frac{\text{زمان انجماد مذاب}}{\text{زمان}}$$

بر مبنای این رابطه یک مکعب فولادی به طول ۵ سانتی‌متر برای منجمد شدن نیاز به  $\frac{1}{4}$  زمان لازم برای مکعبی فولادی به طول ۱۰ سانتی‌متر را دارد. (در صورتی که فولاد در دماهای یکسانی به داخل قالب ریخته شده باشد) رابطه فوق اگر چه از دقت بسیار زیادی برخوردار نیست به هر حال از نظر اصول ریخته‌گری و مهندسی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

اگر چه رابطه بالا یعنی رابطه چورنیف تقریبی بوده و تأثیر گوشه‌ها در قالب و بعضی از عوامل مهم دیگر در نظر گرفته نشده است. به حال این رابطه الگویی است که می‌تواند مورد استفاده ریخته‌گران قرار گیرد. ریخته‌گران می‌توانند اقدام به تعیین ضریب  $K$  برای قطعات ریختگی تولیدی خود نموده و روابط دقیق‌تر را با اساس معیارهای تجربی به دست آورند.


همان‌طوری که قبل‌اگفته شد از طریق رابطه  $D = K\sqrt{t - C}$  که ( $K$  و  $C$  اعداد ثابتی هستند) می‌توان در هر لحظه ضخامت قشر جامد شده را اندازه‌گرفت. روش‌های بسیار ساده‌ای وجود دارند

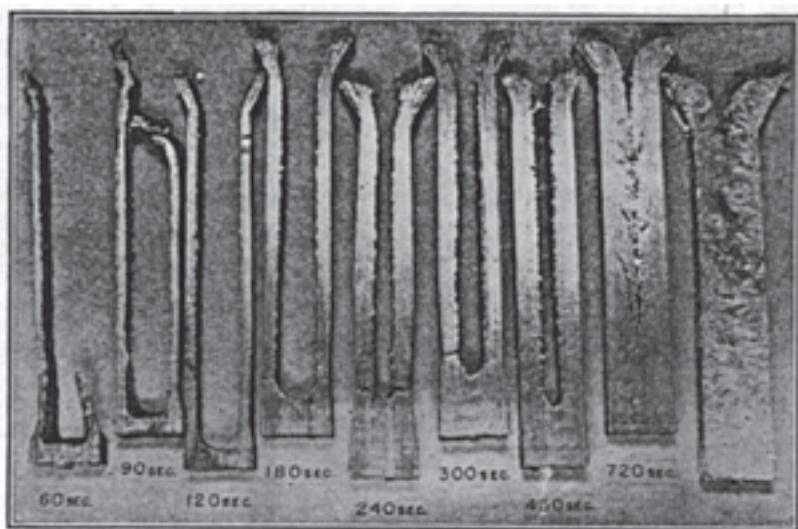

شکل ۳-۲۳

که توسط آن‌ها می‌توان به سهولت ضرایب K و C را به دست آورده و پس از قراردادن آن‌ها در رابطه فوق یک رابطه تجربی مفیدی را به دست آورد. بدیهی است با در دست داشتن چنین رابطه‌ای در کارگاه می‌توان سرعت سردشدن مذاب در قالب را (در صورتی که شرایط ریخته‌گری مشابه شرایط آزمایش تعیین ضرایب K و C باشد) از طریق محاسبه ساده به دست آورد. در صورتی که فلز و آلیاژ مورد مطالعه را به صورت مذاب و در درجه حرارت معین به داخل تعداد زیادی قالب‌های آزمایش مشابه ریخته و در فواصل زمانی مختلف مذاب موجود در آن‌ها خالی شود شکلی شبیه آنچه که در شکل ۳-۲۳ نشان داده شده است به دست می‌آید. بدیهی است از طریق اندازه‌گیری ضخامت قشر جامد شده در هر زمان و قراردادن مقادیر لازم در رابطه  $D = K\sqrt{t - C}$  ضرایب K و C را می‌توان به دست آورده و از آن برای ریخته‌گری قطعات مشابه همواره استفاده نمود.

همان‌طوری که قبل اگفته شد مذاب به مجرد تماس با جداره قالب جامد شده و این قشر جامد در اکثر قریب به اتفاق فلزات در شرایط ریخته‌گری متداول به صورت شاخه و برگ‌های درخت کاج یا دندرت در داخل مذاب شکل ۳-۲۴ به طرف گرم‌ترین منطقه قطعه ریختگی (عموماً مرکز قطعه) رشد می‌نماید. رشد دندرتی به صورت بی‌دریی روی قشرهای پیش جامد شده ادامه می‌یابد.

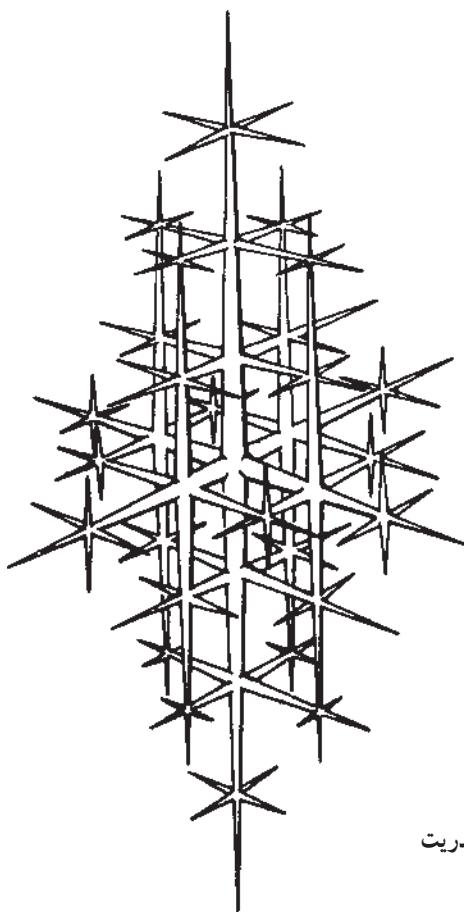


شکل ۳-۲۴- شکل شماتیکی دندرت

در مراحلی که انجامد مذاب در قطعه ریختگی جریان دارد سه منطقه متمایز در قطعه وجود خواهد داشت که عبارتند از :

- ۱- منطقه جامد که در مجاورت جداره قالب قرار دارد.
- ۲- منطقه خمیری که از مذاب و کریستال‌های جامد و دندربیت تشکیل یافته است و در مجاورت منطقه جامد قرار دارد.
- ۳- منطقه مذاب که پس از منطقه خمیری قرار دارد. ماهیت منطقه خمیری از نظر وسعت و شکل تأثیر بسیار زیادی در مرغوبیت قطعات ریختگی دارد.


در شکل ۲۵-۳ نحوه انجامد یک قطعه ساده ریختگی نشان داده شده است. جهت پرکردن و جبران حفره‌های انقباضی در این قطعه از تغذیه یا کانال اضافی از مذاب استفاده گردیده است. از آنجایی که در گوشه‌های خارجی قالب ماسه‌ای، قابلیت انتقال و خارج کردن حرارت قالب بیشتر از گوشه‌های داخلی و دیگر قسمت‌های قالب می‌باشد، مذاب در مجاورت این قسمت سریع‌تر سرد شده و در نتیجه جامد بیشتری تشکیل گردیده است. بر عکس در گوشه‌های داخلی میزان انتقال حرارت کمتر بوده و در نتیجه مذاب نیز با سرعت کمتری جامد می‌گردد.

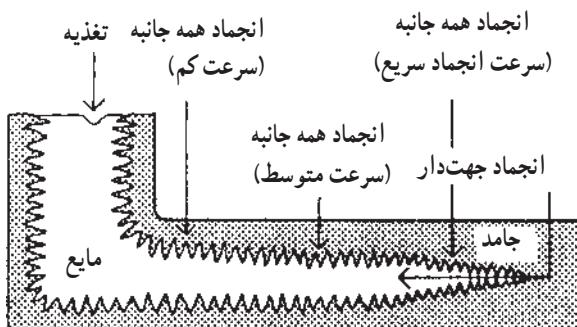

شکل ۲۵-۳- نحوه شماتیکی رشد مذاب روی جداره قالب

همان‌طوری که در این شکل دیده می‌شود جبهه انجامد به صورت دندانه دندانه و به شکل امواجی به طرف مرکز قطعه که فلز مذاب قرار دارد در حال پیشروی می‌باشد. بدیهی است در مرحله‌ای که سر دندانه‌ها از دو طرف رشد نمایند در مرکز قطعه به یکدیگر رسیده و دیگر ادامه رشد و حرکت آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. همواره در بین این دندانه‌ها (دندربیت‌ها)

آخرین مذاب باقیمانده در قطعه قرار دارد که در مراحل انتهایی انجماد به جامد تبدیل می‌گردد. در شکل ۳-۲۶ موضع فوق به طور شماتیکی و به وضوح نشان داده شده است.

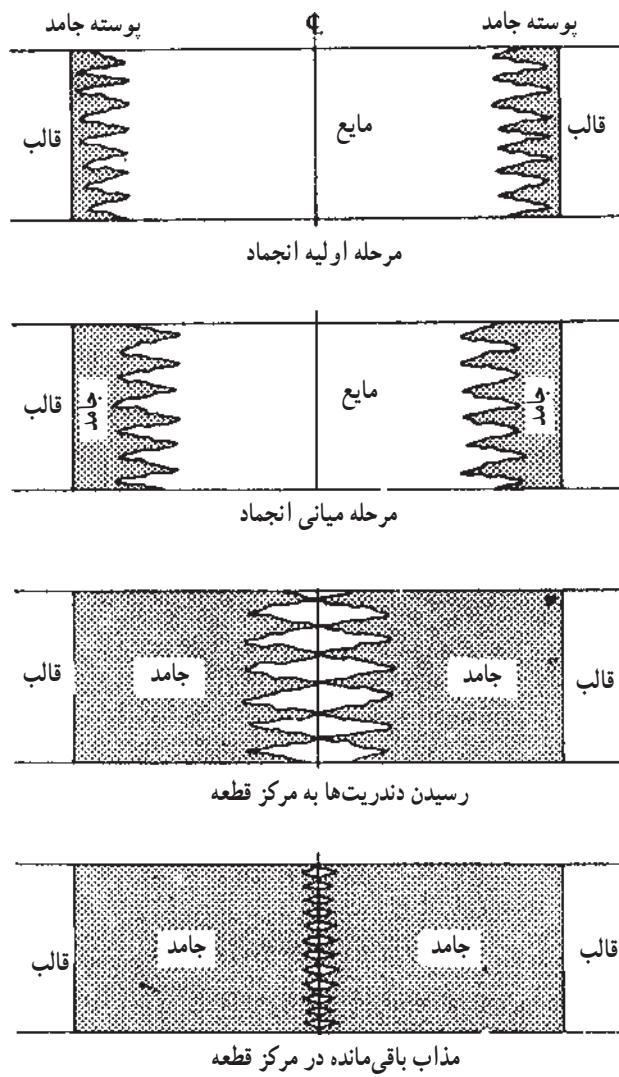

شکل ۳-۲۶- مراحل مختلف انجماد به طور شماتیکی

بدیهی است سرعت منجمد شدن مذاب بستگی به قابلیت هدایت حرارتی و ظرفیت حرارتی فلز و به ویژه قالب دارد. قالب های فلزی و گرافیتی به مراتب مذاب را سریع تر از قالب های ماسه ای سرد کرده و در نتیجه قطعات ریختگی در قالب های فلزی در مقایسه با قالب های ماسه ای سریع تر جامد می‌گردند.

در قطعاتی که انجامد مذاب از دورترین قسمت‌های قالب به سمت تغذیه شروع شده و انجامد آخرین قسمت مذاب در تغذیه انجام شود چنین انجامدی، انجامد جهت دار یا کنترل شده نامیده می‌شود و همان‌طوری که قبل‌گفته شد ایده‌آل‌ترین نوع انجامد در قطعات ریختگی می‌باشد.


بدیهی است تحت چنین شرایطی حفره‌های انقباضی در تغذیه به وجود می‌آیند (لغزه‌یک قسمت اضافی بوده و بعداً از قطعه جدا می‌گردد) و قطعه تا مقدار بسیار زیادی عاری از حفره‌های انقباضی خواهد بود. از طرف دیگر گازها و ناخالصی موجود در مذاب توسط جبهه انجامد به طرف مذاب موجود در تغذیه رانده می‌شود و قطعات ریختگی با مرغوبیت زیادی به دست می‌آیند.

آلیاری که دارای فاصله محدود لیکوئیدوس و سالیدوس (دامنه‌ی انجامد کم) است دارای منطقه خمیری کوتاهی نیز در جلوی جبهه انجامد می‌باشد. شبب حرارتی در قالب نیز (اختلاف درجه حرارت برای واحد طول) تأثیر مشابه‌ای بر عرض منطقه خمیری دارد. یعنی هرقدر شبب حرارتی قالب تندر (بیش‌تر) گردد عرض منطقه خمیری نیز کاهش می‌یابد. بدیهی است توسط قراردادن قطعه با قطعاتی فلزی (به خصوص مس، آلومینیم، چدن) و یا گرافیت در دورترین قسمت‌های قالب به طرف تغذیه می‌توان انجامد فلز را تحت شبب حرارتی تندر انجام داد. به این نکته مهم توجه کنید که انجامد قطعات ریختگی تحت شبب حرارتی تندر دارای مزایای بسیار زیادی بوده که اهم آن افزایش مرغوبیت قطعات ریختگی می‌باشد.


#### ۴-۳-۴- چگونگی انجامد فلز در گوشه‌ها

از آنجایی که نحوه انجامد مذاب روی سطوح صاف قالب با گوشه‌ها تفاوت دارد لذا نحوه انجامد مذاب دو نوع اتصال T و L مورد مطالعه قرار می‌گیرند. انجامد مذاب معمولاً در محل‌های اتصال قسمت‌های مختلف قطعه آهسته‌تر از قسمت‌های صاف قطعه انجام می‌گردد. روش ساده‌ای که برای تعیین قسمت‌هایی از قطعه که ضخیم‌تر از قسمت‌های دیگر قطعه می‌باشد (یعنی محل تمرکز حرارتی) رسم دوازیر محیطی در ضخامت‌های مختلف قطعه همان‌طوری که در شکل ۲-۲۷ نشان داده شده می‌باشد.

بدیهی است آخرین مذاب باقیمانده در چنین نقاطی بوده و در نتیجه حفره‌های انقباضی نیز در این محل‌های تمرکز حرارتی به وجود می‌آید. در قسمت L شکل ضخیم‌ترین قسمت، محل تماس قسمت‌های افقی و عمودی قطعه خواهد بود. به همین دلیل در چنین قطعاتی امکان وجود حفره‌های

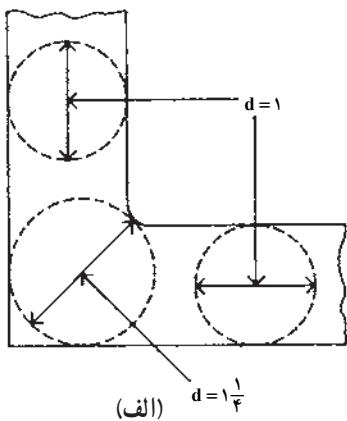

(الف)

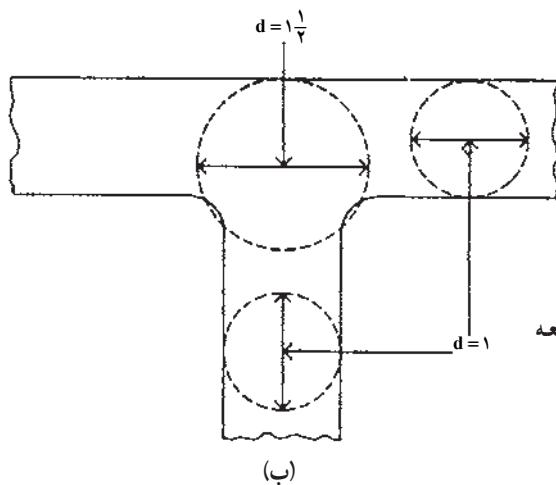


(ب)

انقباضی در این قسمت‌ها بیش‌تر می‌باشد. همین موضوع در مورد محل برخورد قسمت‌های مختلف سه‌گانه اشکال T شکل نیز وجود دارد.

شکل ۳-۲۷— نحوه تعیین ضخیم‌ترین قسمت قطعه  
الف—اتصال L ب—اتصال T


نحوه گسترش و ادامه انجماد یک قطعه L شکل توسط خطوط ایزوترم (هم‌دما) در شکل ۳-۲۸ نشان داده شده است.

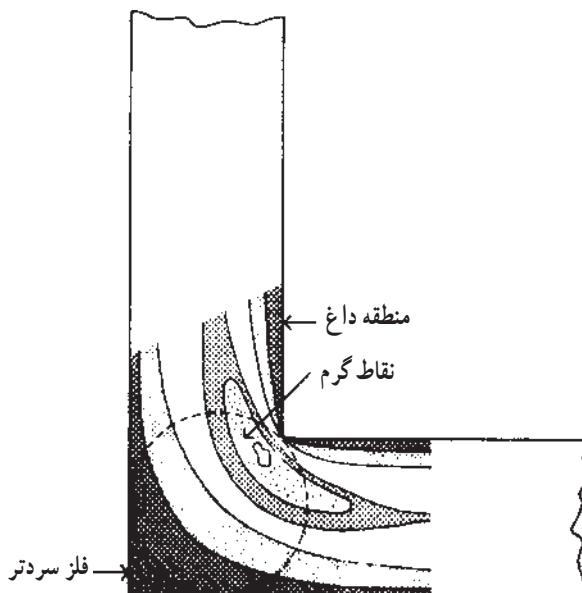

شکل ۳-۲۸— خطوط هم دما در محل اتصال L شکل


بدیهی است حفره انباضی در منطقه مرکز حرارتی نشان داده شده در دایره محیطی در قسمت ضخیم قطعه به وجود خواهد آمد.

اگر چه توسط قوس دادن گوشه ها برای مثال در اشکال L و V می توان از ایجاد مناطق مرکز حرارتی جلوگیری نمود با این حال در صورتی که قوس های داده شده به درستی انتخاب نگردند باز هم منطقه مرکز حرارتی در محل اتصال باقی خواهد ماند. نمونه ای از این مورد در شکل ۳-۲۹ نشان داده شده که با زیادتر نمودن قوس گوشه ها محل های مرکز حرارتی به طور مناسبی کاهش یافته اند.

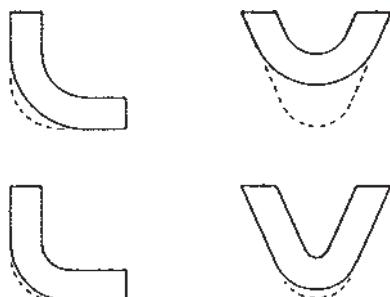

شکل ۳-۲۹

در قطعاتی که شکل + دارند مانند شکل ۳-۲۸ الف مرکز قطعه محل مرکز حرارتی بوده و احتمال به وجود آمدن حفره های انباضی در چین شکل های بیشتر از اشکالی نظیر L یا V خواهد بود. یک روش ساده برای جلوگیری از مرکز حرارتی در مرکز قطعاتی شبیه + استفاده از ماهیچه های توخالی است (که بتواند موجب سریع سرد کردن مذاب در آن قسمت گردد) روش دیگر تغییر شکل + به شکلی مشابه T مانند شکل ۳-۳۰ ج می باشد.

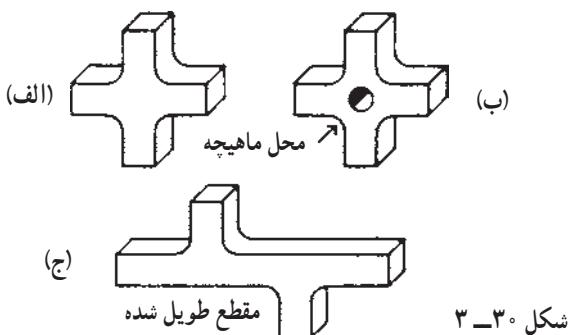

شکل ۳-۳۰

### ۴-۳-۵ چگونگی انجماد در آلیاژها


هنگامی که فلزی خالص در قالب جامد می‌گردد جبهه انجماد و یا فصل مشترک پوسته جامد و مذاب اغلب به صورت تقریباً مسطحی در داخل مذاب پیشروی می‌کند. هنگامی که مذاب محتوى مقادیری عناصر آلیاژی است این عنصر از طرف پوسته جامد شده در فصل مشترک جامد و مایع به طرف مذاب رانده می‌شود. وجود این عناصر آلیاژی در جبهه انجماد موجب کاهش نقطه ذوب فلز خالص در این منطقه شده و مکانیزم انجماد فلز را تغییر می‌دهد. تحت چنین شرایطی جبهه انجماد به صورت دندریتی به طرف مذاب پیشرفت کرده و در نتیجه کریستال‌های دندریتی که دارای شاخ و برگ‌های متعددی است در داخل مذاب به رشد خود ادامه می‌دهند. در فلزات تقریباً خالص صنعتی طول دندریت‌های پیشرفت‌های در مذاب کوتاه بوده و با افزایش درصد عنصر آلیاژی این طول نیز افزایش می‌یابد.

مراحل اولیه انجماد در صورتی که قالب به اندازه کافی سرد باشد با تشکیل سریع پوسته‌ای از فلز جامد همراه می‌باشد. این پوسته دارای ساختمانی با کریستال‌های بسیار ریز بوده که اصطلاحاً دانه‌های تبرید<sup>۱</sup> شده (سریع سرد شده) نامیده می‌شود. پس از تشکیل این لایه، کریستال‌های دندریتی درشت‌تر از روی این لایه به طرف مرکز حرارتی قطعه شروع به رشد کردن می‌نمایند. معمولاً این نوع کریستال‌های اخیر، به طرف منطقه مرکز حرارتی قطعه با سرعت بیشتری رشد نموده و تشکیل دانه‌های ستونی<sup>۲</sup> را می‌دهند. همیشه جهت رشد کریستال‌های ستونی در جهت شیب حرارتی موجود در قالب بوده و یا به عبارت دیگر مشخص کننده این نکته مهم هستند که انجماد قطعه در چه جهتی انجام یافته است. در ادامه رشد کریستال‌های ستونی به مرحله‌ای (ممولاً در مرکز قطعه) می‌رسیم که شیب حرارتی به شدت کاهش یافته و شرایط حرارتی به گونه‌ای است که جوانه‌های موجود در آن منطقه می‌توانند در تمام جهات رشد نمایند و منجر به پیدایش دانه‌ها یا کریستال‌های هم محور<sup>۳</sup> گردد. در شکل ۳-۳۱ ساختمان ماکروسکوپی قسمتی از یک قطعه ریختگی نشان داده شده است. در حین ریخته‌گری قطعات، ممکن است ساختارهای مختلفی ایجاد گردد. که در شکل ۳-۳۱ انواع مختلفی از آن نشان داده شده است.

۱-Chilled grains


۲-Columnar grains

۳-Equiaxed grains or crystals

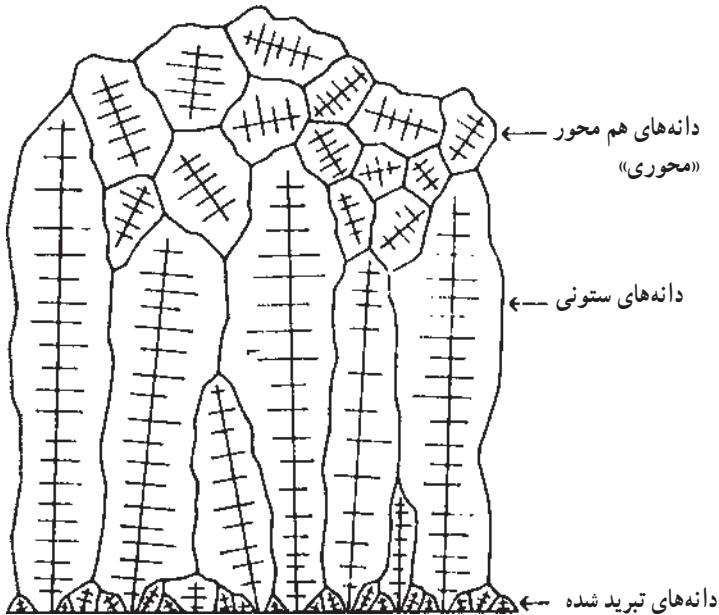

شکل ۳۱-۳-نمای شماتیکی مقطع جنبی یک قطعه ریختگی

در اینجا این سؤال مهم ممکن است در ذهن شما ترسیم گردد که برای قطعات ریختگی چه نوع ساختمانی مناسب‌تر است. اگر چه جواب کافی به این سؤال از بحث ما خارج است به هر حال لازم است به این نکته مهم توجه شود که هر ساختمانی دارای مصارف خاص خود بوده و بسته به شرایط مصرف قطعات، ساختمان مخصوصی مورد نیاز می‌باشد. در شکل ۳-۲۲ ۳۰۰۰ الف دانه‌های تبرید شده به علت ریزبودن کریستال‌های تشکیل دهنده آن، از سختی و مقاومت در مقابل سایش پیش‌تری برخوردار است. لذا در قطعاتی که نیاز به چنین خصوصیتی می‌باشد وجود این نوع ساختمان در سطوح قطعات ریختگی دارای مزایای زیادی است. تفاوت مقاومت قطعات ریخته شده آلومینیمی یا آلیاژهای محتوی روی در قالب‌های فلزی به خصوص در روش ریخته‌گری تحت فشار در مقایسه با قطعات ریختگی در قالب‌های ماسه‌ای، آن است که قطعات نوع اول به علت سرعت سردشدن زیاد در قالب‌های فلزی دارای سطوح با سختی زیادی خواهند بود. طبیعی است دستگیره درب اتومبیل که همواره در اثر تماس با دست در جریان سایش قرار دارد چنانچه در قالب‌های فلزی ریخته شود بهتر است.

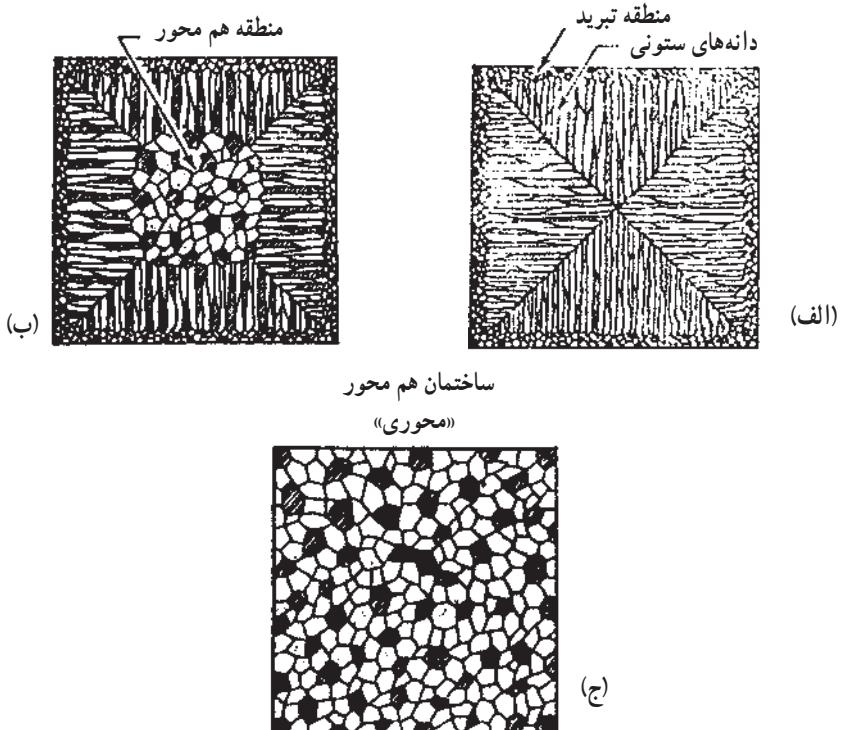

شکل ۳-۳۲- نمونه دانه‌ها در فلز ریختگی


قطعات ریختگی با ساختمان کریستال‌های ستونی شکل ۳-۳۲- ب معمولاً دارای حفره‌های گازی و ناخالصی‌های کمتری در مقایسه با قطعات ریختگی با ساختمان دانه‌های هم محور می‌باشد. ولی از آن جایی که استحکام کریستال‌های ستونی در جهت رشد و عمود بر جهت رشد آن‌ها متفاوت است (در جهت رشد دارای مشخصات مکانیکی بهتری است) بنابراین جز در مواردی که نیرو به قطعات در جهت رشد دانه‌های ستونی اعمال می‌شود، مفید نمی‌باشند. مثالی در این مورد، پره‌های توربین می‌باشند که نوع مرغوب آن دارای ساختمانی با کریستال‌های ستونی می‌باشد. همچنین در مورد فلزات و آلیاژهای مغناطیسی قطعات با ساختمان ستونی بیشتر مورد قبول می‌باشد.

قطعات ریختگی با دانه‌های هم محور شکل ۳-۳۲- ج از آن جهت در ریخته‌گری بیشتر مقبول است که از نظر مشخصات مکانیکی در تمام جهات آن یکسان بوده و طراح بیشتر می‌تواند روی قطعات طرح شده تکیه نماید. بهمین دلیل تمهدات مختلف در ریخته‌گری وجود دارد که تولید قطعات با ساختمان‌های هم محور را تضمین می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها استفاده از مواد جوانه‌زا در ریخته‌گری

است. از جمله اضافه کردن تیتانیم (Ti) و بر (B) به آلمینیم (Al) مذاب، کربن (C) به منیزیم (Mg) مذاب و سیلیسیم (Si) به چدن مذاب و تیتانیم به فولاد مذاب را می‌توان نام برد. همان‌طوری که قبلاً گفته شد یکی از عوامل مهمی که در مرغوبیت قطعات ریختگی مؤثر است عرض منطقه خمیری در هنگام انجماد می‌باشد.

قطعات ریختگی از جنس آلیازهایی که دارای دامنه انجماد زیاد هستند نسبت به آلیازهای با دامنه انجماد کوتاه‌تر، دارای معایب انقباضی و گازی بیش‌تری می‌باشند. علت این موضوع این است که در انجماد با منطقه خمیری گستردگی، امکان گیر کردن و به تله افتادن گازها و ناخالصی‌های مضر بین شاخه‌های دندریت بیش‌تر می‌باشد. علاوه بر آن مذاب برای پر کردن حفره‌های انقباضی ایجاد شده در پوسته جامد با موافع بیش‌تر (شاخه‌های فرعی دندریتی در مذاب) رو برو است.

همان‌طور که در شکل ۳-۳۳ مشاهده می‌شود، مهمترین عوامل مؤثر در عرض منطقه خمیری، دامنه انجماد و شبیه حرارتی در جبهه انجماد می‌باشد.

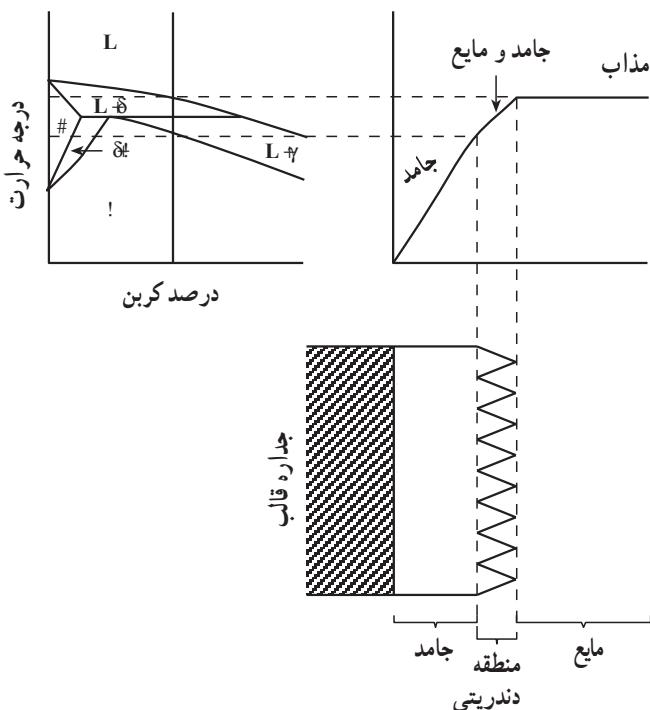

شکل ۳-۳۳— رابطه بین نمودار تعادل آهن و کربن (برای فولاد با  $1/3$  درصد کربن) و رفتار انجماد آن

## پرسش

- ۱- انجماد را تعریف کنید.
- ۲- سیستم‌های معمولی در تبلور فلزات صنعتی کدامند؟ سلول واحد هر یک را به طور شماتیک نشان دهید.
- ۳- رفتار فلزات خالص در هنگام انجماد را توضیح دهید.
- ۴- نمودار سردشدن مذاب فلز خالص وآلیاژ را به طور جداگانه رسم کرده علت اختلاف آن را توضیح دهید.
- ۵- آلیاژهای محلول جامد چیست؟
- ۶- منظور از آلیاژهای یوتکتیک چیست؟
- ۷- مطالعه چگونگی انجماد مذاب در قالب در ارتباط با انتقال حرارت تحت چه عنوان‌هایی بررسی می‌گردد؟ نام ببرید.
- ۸- حفره انقباضی چیست در کجا به وجود می‌آید؟
- ۹- مراحل انقباض فلزات را شرح دهید.
- ۱۰- انواع انجماد را نام برد و توضیح دهید.
- ۱۱- کدام یک از دو نوع انجماد همه جانبه و جهت‌دار به تولید قطعات ریختگی سالم منتهی می‌گردد؟ چرا؟
- ۱۲- تأثیر سرعت انجماد در قطعات ریختگی را توضیح دهید.
- ۱۳- ساختارهای مختلفی که در حین ریخته‌گری قطعات ممکن است ایجاد گردد را به وسیله رسم شکل توضیح دهید.
- ۱۴- در قطعاتی که شکل (+) دارند برای برطرف نمودن حفره‌های انقباضی چه راه‌هایی وجود دارد؟ توضیح دهید.

## فصل چهارم

### اصول تغذیه گذاری در قطعه‌های ریختگی

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل، بتواند:

- ۱ - انقباض فلزات و لزوم استفاده از تغذیه را شرح دهد.
- ۲ - تغذیه در قطعه‌های ریختگی را توضیح دهد.
- ۳ - انجماد و اصول تغذیه را شرح دهد.
- ۴ - محل تغذیه و انجماد جهت‌دار را شرح دهد.
- ۵ - اجزای تغذیه را توضیح دهد.
- ۶ - انواع تغذیه‌ها را تقسیم‌بندی کند.
- ۷ - روش‌های افزایش راندمان تغذیه را تشریح کند.

### ۴ - اصول تغذیه گذاری<sup>۱</sup> در ریخته‌گری

#### تعريف

تغذیه گذاری در ریخته‌گری عملی است برای جبران تغییرات حجمی فلز در حالت مایع و ضمن انجماد به منظور تولید قطعات ریختگی عاری از عیبهای انقباضی.


#### ۱ - ۱ - انقباض فلزات و لزوم استفاده از تغذیه

همان‌گونه که قبلاً در بحث انجماد گفته شد مذاب پس از آن که درون قالب ریخته می‌شود در خلال سرد شدن در سه حالت مذاب، حین انجماد و جامد منقبض می‌گردد. انقباض در حالت جامد

---

<sup>۱</sup> - Feeding

در مدل سازی جبران می گردد و انقباض در دو حالت مذاب و حین انجماد باید به وسیله مذاب اضافی جبران شود. در صورتی که این دو انقباض به وسیله مذاب جبران نشود باعث به وجود آمدن حفره هایی در قطعه ریختگی می گردد. شکل ۱-۴ چگونگی مراحل انجماد و به وجود آمدن حفره در قطعه ریختگی را نشان می دهد.

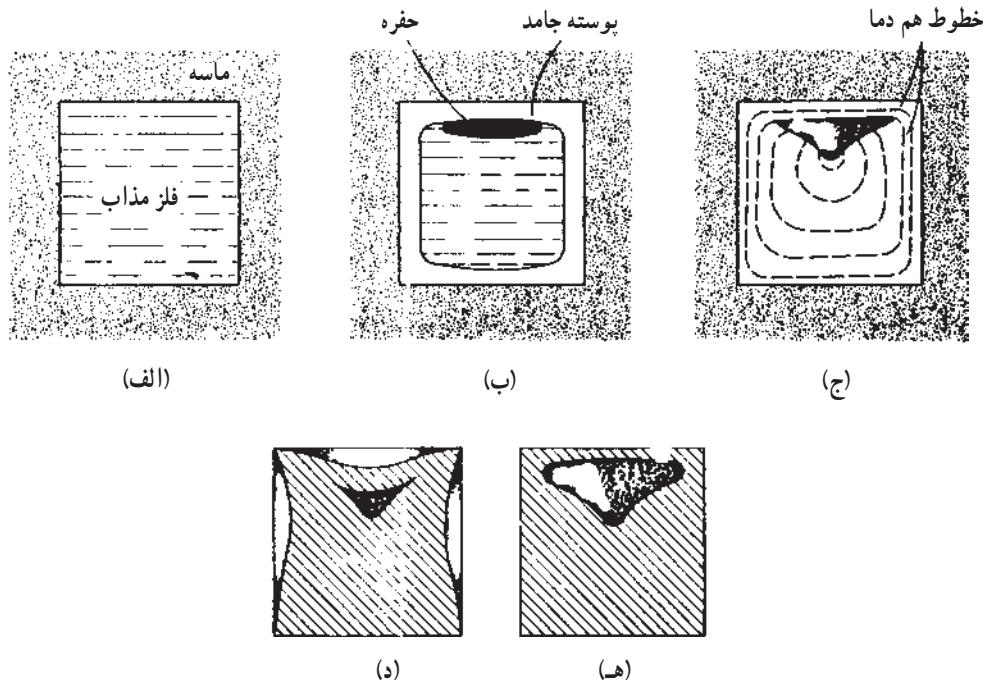


شکل ۱-۴ - شماتیک مراحل انقباض یک نمونه مکعبی (الف): فلز مذاب اولیه پس از باریزی (ب): جامد شدن پورسته و شکل گیری حفره ای انقباضی (ج): انقباض داخلی (د): انقباض داخلی همراه با مقعر شدن (تفییر ابعادی) (ه): سوراخ شدن سطح و ارتباط حفره با محیط اطراف

عیوب انقباضی ممکن است به صورت عیوب انقباضی داخلی (حفره)، انقباض داخلی (حفره) همراه با مقعر شدن و یا سوراخ شدن سطح در قطعات بوجود آید. بوجود آمدن این عیوب، بستگی به نوع آلیاژ دارد. به عنوان مثال، در آلیاژهای با لایه‌ی پورسته‌ی منجمد شده‌ی ضخیم، عیوب انقباضی (حفره) داخلی بوجود می‌آید و تغییر فرم در سطح وجود ندارد.

#### ۱-۴-۱ - تغذیه در قطعه‌های ریختگی

به منظور محدود کردن و رفع عیوب ناشی از انقباض در قطعه‌های ریختگی از تغذیه استفاده

می شود. وظیفه اصلی تغذیه، متمرکز کردن انقباض مذاب و فراهم آوردن امکان مذاب رسانی به قسمت های در حال انجماد در داخل قالب (قطعه ای ریخته شده) می باشد. در شکل ۲ - ۴ به طور

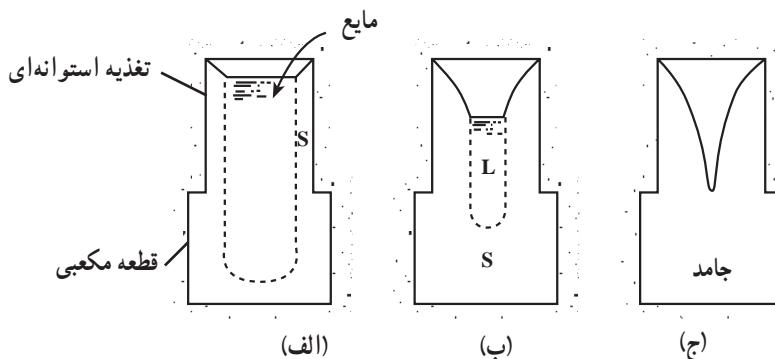

شکل ۲ - ۴ - نحوه انجماد قطعه مکعبی از فلز خالص (الف):  
مراحل اولیه انجماد (ب): در خلال انجماد (ج): خاتمه انجماد

ساده، رفتار یک تغذیه ای استوانه ای که به روی یک قطعه مکعبی قرار گرفته نشان داده شده است. در این مثال تغذیه و قطعه کلاً در درون قالب ماسه ای قرار گرفته اند.  
همان گونه که در شکل ۲ - ۴ ملاحظه می گردد، انقباض در تغذیه متمرکز می شود و بعداً از قطعه ای تمام شده جدا می گردد.

## ۲ - ۴ - انجماد<sup>۱</sup> و اصول تغذیه

قبل از پرداختن به جزئیات تغذیه، در این قسمت لازم است به منظور آشنایی بیشتر داشن آموزان، انواع انجماد فلزات که یقیناً تأثیر مهمی در مذاب رسانی تغذیه دارند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  
فلزات و آلیاژها دارای انواع مختلف انجماد می باشند. اما خوشبختانه از جهت بحث تغذیه می توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم نمود که عبارتند از :

- آلیاژهای با دامنه انجماد کوتاه (کمتر از  $50^{\circ}\text{C}$ ) یا انجماد پوسته ای
- آلیاژهای با دامنه انجماد متوسط (بین  $5^{\circ}\text{C}$  تا  $110^{\circ}\text{C}$ ) یا انجماد پوسته ای - خمیری (میانی).

<sup>۱</sup> - Solidification mode

– آلیاژهای با دامنه انجماد طولانی (بیشتر از  $110^{\circ}\text{C}$ ) یا انجماد خمیری.  
 ارزش این نوع تقسیم‌بندی از آنجا ناشی می‌شود که روش انجماد در نحوه مذاب رسانی به وسیله تغذیه و جبران انقباض مذاب بسیار اهمیت دارد، به گونه‌ای که عامل اصلی در تعیین محل تغذیه، تعداد منابع تغذیه، اندازه‌ی تغذیه، نوع تغذیه و غیره محسوب می‌گردد.  
 تقسیم‌بندی فلزات و آلیاژها بر حسب نحوه انجماد در جدول ۱-۴ به طور خلاصه فهرست شده است.

#### جدول ۱-۴ – تقسیم‌بندی فلزات و آلیاژها بر حسب طریقه‌ی انجماد

انجماد خمیری	انجماد میانی (پوسته‌ای - خمیری)	انجماد پوسته‌ای <sup>۱</sup>
آلیاژهای آلومینیم (به جز آلومینیم - سیلیسیم)	مس - بریوم برنر - سیلیسیم	فلزات خالص فولادهای کم کربن
آلیاژهای منیزیم برنزهای قلع برنج قرمز آلیاژهای توپ	مس - نیکل ( $50^{\circ}$ - $50^{\circ}$ ) فولادهای کم آلیاژ و کم کربن	مس‌های تجاری آلومینیم تجاری برنر - آلومینیم آلومینیم - سیلیسیم
برنزهای سرب‌دار نقره نیکل برنج‌های زرد (تعدادی) فولادهای پرکربن برخی از فولادهای آلیاژی	مس - قلع با ۱ تا ۲ درصد قلع	آلیاژهای نزدیک نقطه یوتکنیک <sup>۲</sup> برنج‌های زرد (تعدادی) روی تجاری قلع تجاری برنج سیلیسیم‌دار مس - نیکل برنر - منگنز

۱ – Skin Freezing

۲ – یوتکنیک اصطلاحی است که در متالورژی فیزیکی در مورد آن بحث خواهد شد.

## ۱-۲-۴- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجاماد کوتاه (انجاماد پوسته‌ای)

این گروه که شامل فلزات خالص و برخی آلیاژها هستند،


در جدول ۱-۴ به طور خلاصه نشان داده شده‌اند.

در این آلیاژها، بلافاصله پس از رسیدن درجه‌ی حرارت


مذاب به نقطه‌ی انجاماد، انجاماد در جداره‌ی قالب آغاز می‌شود.

در این حالت، در فصل مشترک قالب و مذاب هسته‌های انجاماد

شکل گرفته و به طرف مرکز قالب ادامه می‌یابد (شکل ۳-۴).

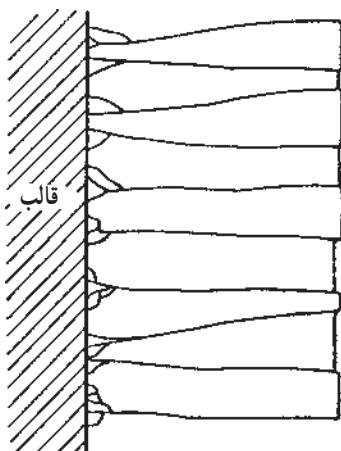

شکل ۳-۴- رشد کریستال‌ها در انجاماد  
یک فلز خالص از دیواره‌ی قالب

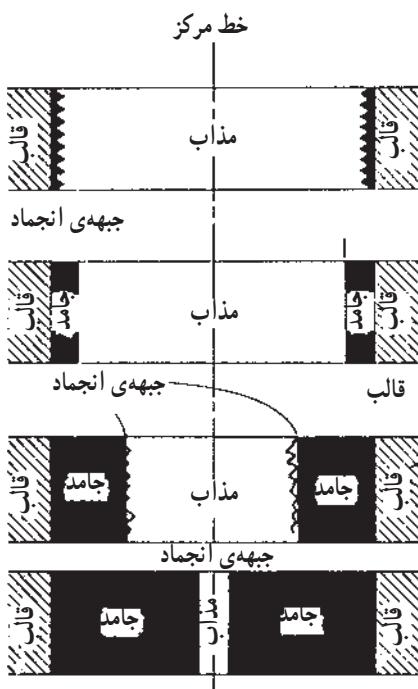


شکل ۴- ۴- شماتیک مراحل انجاماد یک فلز خالص (با دامنه انجاماد صفر) انجاماد از جداره‌ی قالب آغاز شده و به طرف مرکز ادامه یافته و جبهه‌ی انجاماد به شکل صاف و هموار است.

از ویژگی‌های مهم انجاماد فلز خالص، این است که معمولاً جبهه‌ی انجاماد در آنها به صورت تقریباً هموار و صاف است، همان‌گونه که در شکل ۴-۴ نشان داده شده است.


در آلیاژهای با انجاماد پوسته‌ای، ناحیه‌ی خارجی قطعه به طور یکنواخت منجمد می‌گردد. انقباض در نواحی با ضخامت زیادتر که زمان انجاماد طولانی‌تری دارد، ظاهر می‌شود.

در منبع تغذیه، کشیدگی حالت قیفی و عمیق دارد. در فلزات خالص (با دامنه انجاماد صفر) سطح حفره‌ی انقباضی صاف است و شکل هندسی دارد. اما در مواد با خلوص کمتر (با دامنه انجاماد کوتاه) حفره‌ی انقباضی، کمتر شکل منظم هندسی دارد. تصویر حفره‌های انقباضی در شکل ۵-۴ نشان داده شده است.

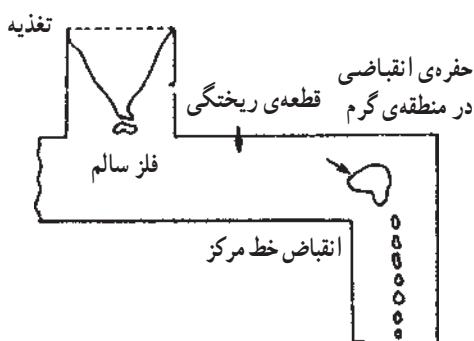


شکل ۵-۴ - شکل‌های مختلف انقباضی در آلیازهای با دامنه انجاماد کم

تغذیه‌گذاری در آلیازهای با انجاماد پوسته‌ای بر این اصل استوار است که همواره مقداری مذاب کافی در مراکز نقاط گرم قطعه به عنوان ذخیره وجود داشته باشد. در این آلیازها در صورت لزوم از موادی برای افزایش سرعت انجاماد در نقاط دور از تغذیه استفاده می‌شود که این مواد را مبرد گویند (شکل ۶-۴).

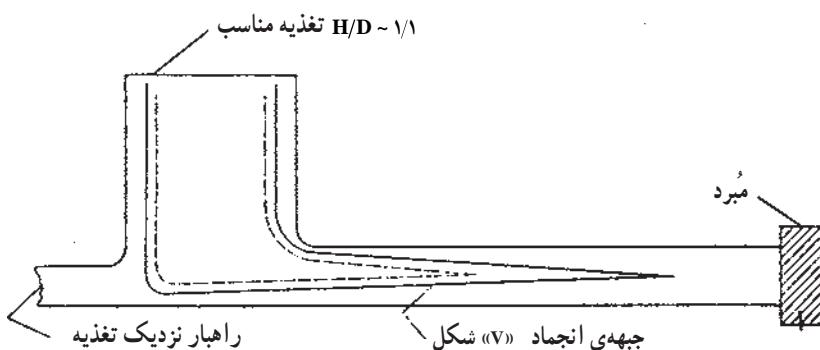


شکل ۶-۴ - انجاماد جهت‌دار در آلیازهای با انجاماد پوسته‌ای

در شکل ۴-۷ در قسمت (C) منطقه گرم را داریم که باعث تشکیل حفره انقباضی می‌شود و در شکل ۴-۸ با استفاده از مبرد این عیب برطرف شده است.

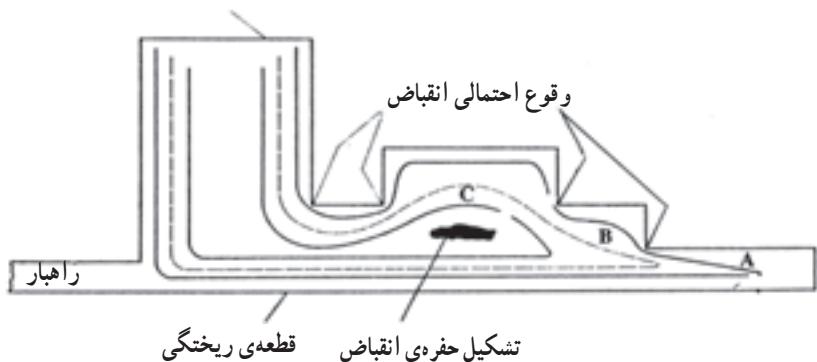


شکل ۷-۴ – اثر مراکز گرمایی منطقه‌ای در انقباض آلیاژ‌های پوسته‌ای

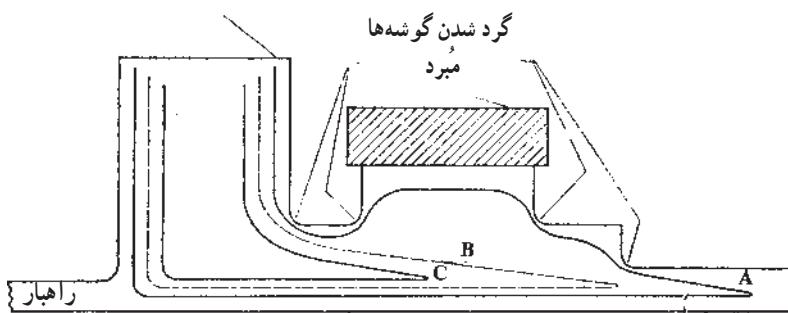


شکل ۸-۴ – استفاده از مبرد به منظور محدود کردن مراکز گرمایی منطقه‌ای

۲-۲-۴ – فلزات و آلیاژ‌های با دامنه‌ی انجماد طولانی (انجماد خمیری)  
تعداد زیادی از آلیاژ‌های تجاری مهم، دارای انجماد خمیری می‌باشند. جدول ۱-۴ نشان می‌دهد که تقریباً بیشتر آلیاژ‌های سبک و تعدادی از آلیاژ‌های مس و آهن در این گروه قرار دارند. هنگامی که این آلیاژ‌ها تحت شرایط معمول ریخته‌گری می‌شوند، ابتدا (همانند آلیاژ‌های با انجماد پوسته‌ای) انجماد در اطراف جداره‌ی قالب به محض رسیدن درجه‌ی حرارت مذاب به نقطه‌ی انجماد آغاز می‌گردد. از این مرحله به بعد، نحوه‌ی انجماد آلیاژ‌های با انجماد خمیری و پوسته‌ای کاملاً متفاوت می‌باشد.

هنگامی که اولین هسته‌های جامد در مرز مشترک قالب و مذاب بوجود آمد، رشد این هسته‌ها به طرف مرکز قالب متوقف می‌شود در این حالت، انجماد جهت‌دار به طرف مرکز صورت نمی‌گیرد شکل ۹-۴ نشان می‌دهد که در جداره‌ی قالب، یک لایه‌ی نازک منجمد شده به وجود آمده است. اما این انجماد به طرف مرکز قالب ادامه نیافته بلکه هسته‌های دیگر در قسمت‌های مختلف قالب شروع به شکل‌گیری نموده است.

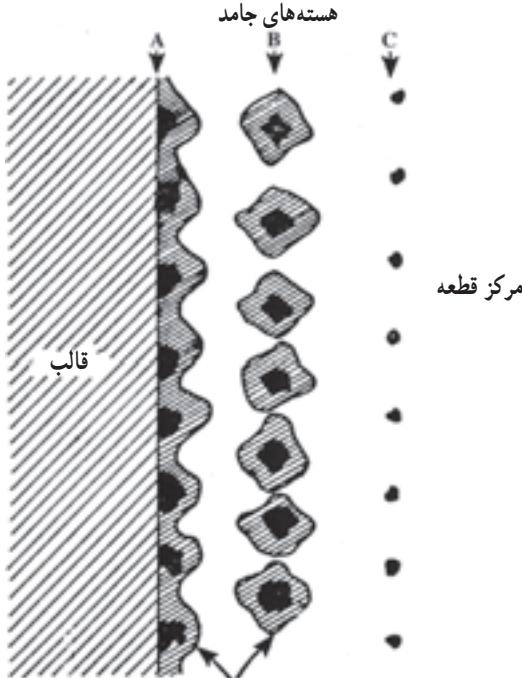

شکل ۹-۴—تأخير در رشد کریستالها در آلیاژ‌های با دامنه‌ی انجماد طولانی (خمیری)

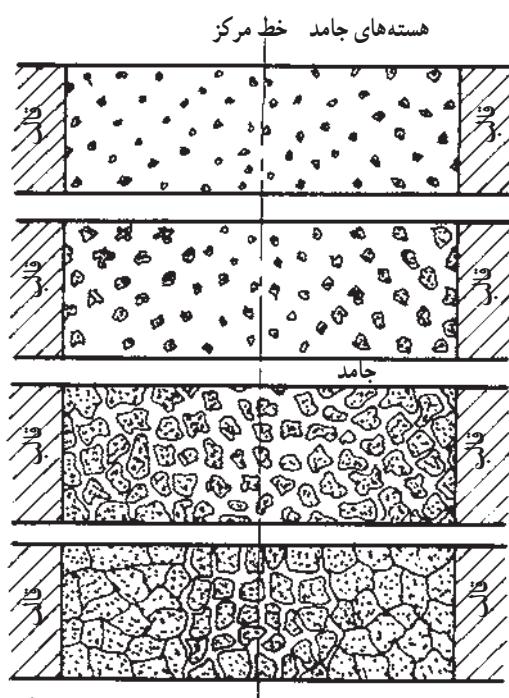

با گذشت زمان و سرد شدن مذاب، هسته‌های زیادی در کل محفظه‌ی قالب بوجود می‌آید. (شکل ۱۰-۴). این هسته‌ها به تدریج در جهات مختلف رشد می‌نمایند. زمانی که هسته‌ها به یکدیگر می‌رسند، رشد آنها متوقف می‌گردد.


شکل ۱۰-۴—شماتیک مراحل انجماد آلیاژ‌های با انجماد خمیری

نکته‌ی مهم و اساسی در آلیاژهای با انجماد خمیری، مذاب رسانی در لابلای دانه‌های منجمد شده می‌باشد. مشکل مذاب رسانی به ویژه با توجه به کاهش درجه‌ی حرارت و در نتیجه کاهش سیالیت مذاب، پیچیده‌تر می‌شود. جبران نشدن انقباض مذاب در بین دانه‌های منجمد شده، سبب ایجاد مکهای انقباضی ریز و پراکنده‌ی زیاد خصوصاً در مناطق گرم‌تر قطعات می‌شود. به طور کلی، مذاب رسانی در آلیاژهای با انجماد خمیری در سه مرحله انجام می‌شود (شکل ۱۱-۴).

**مرحله‌ی اول:** در این مرحله ذرات جامد شده، در داخل مذاب شناور هستند و در نتیجه انقباض ناشی از انجماد به دلیل حرکت آزاد مذاب براحتی جبران می‌شود.

**مرحله‌ی دوم:** در این مرحله ذرات جامد شده بزرگ می‌شود و در نتیجه، حرکت آزاد مایع محدود می‌گردد و فقط از کانالهای خاص مذاب رسانی به منظور جبران انقباض انجام می‌شود.

**مرحله‌ی سوم:** در این مرحله ذرات جامد شده کاملاً به هم رسیده، ارتباط مذاب آزاد با قسمتهای جامد شده قطع می‌شود که در نتیجه، قسمتهایی از مذاب در بین ذرات جامد شده محصور می‌گردند. مذابهای محبوس شده، پس از انجماد، امکان جبران انقباض را (به دلیل قطع ارتباط با تغذیه و مذاب) از دست می‌دهند و بنابراین انقباضات پراکنده، در سراسر قطعه پخش می‌شود.

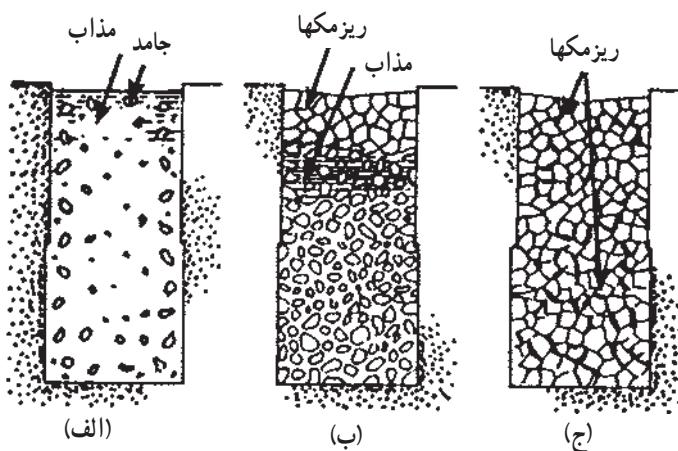


شکل ۱۱-۴—مراحل انجماد و انقباض در آلیاژهای با دامنه‌ی انجماد طولانی

برای اطمینان از سلامت قطعه در این گونه آلیاژها، فقط انجماد جهت‌دار به طرف تغذیه نمی‌تواند کافی باشد؛ بلکه باید از انجماد جهت‌دار مرحله‌ای استفاده نمود. به عبارت دیگر، هنگامی که دورترین نقطه‌ی قطعه‌ی ریختگی به تغذیه منجمد شود مذاب نزدیک تغذیه باید در اولین مرحله‌ی


انجمادی باشد.

شکل ۱۲-۴، با استفاده از مبرد گوه شکل شب‌دمایی مناسب را فراهم می‌سازد.

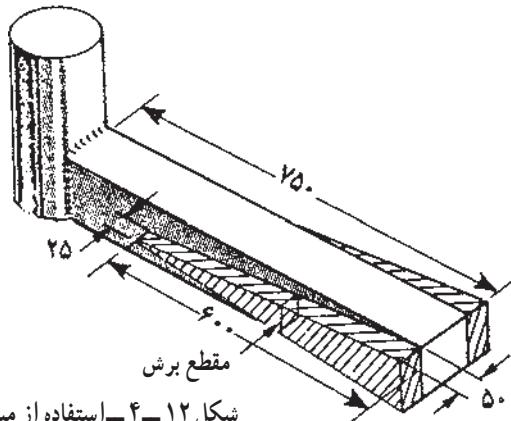

شکل ۱۲-۴—استفاده از مبردهای گوه‌ای در آلیاژهای با دامنه انجماد طولانی


انقباض و مکهای انقباضی در آلیاژهای با دامنه انجماد طولانی، نوعاً مانند شکل ۱۳-۴ می‌باشد. عموماً مکهای انقباضی درشت‌تر، در گرمترين قسمت قطعه به وجود می‌آيند، در حالی که در مناطق ديگر ريز مکهای انقباضی به صورت پراکنده ملاحظه می‌شود.

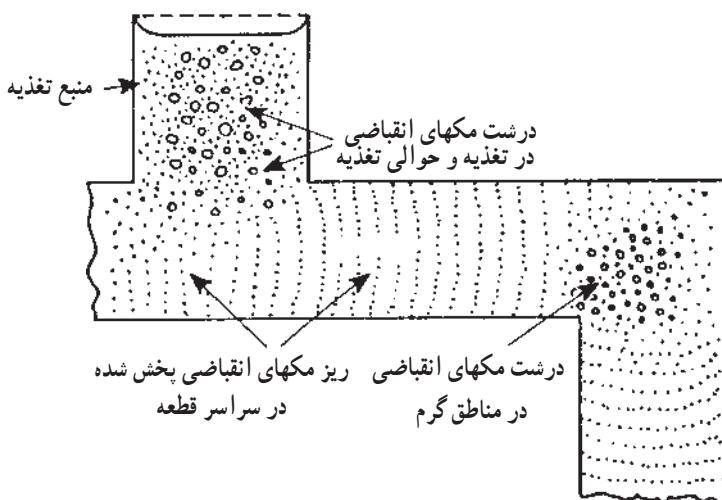

شکل ۱۳-۴—شکل‌های مختلف مکهای انقباضی در آلیاژهای با دامنه انجماد طولانی

### ۳-۲-۴- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجاماد متوسط (انجماد میانی)

در این آلیاژها، طریقه انجماد ترکیبی از انجماد پوسته‌ای و خمیری می‌باشد. شکل ۱۴-۴ مراحل انجماد در آلیاژهای میانی را نشان می‌دهد.

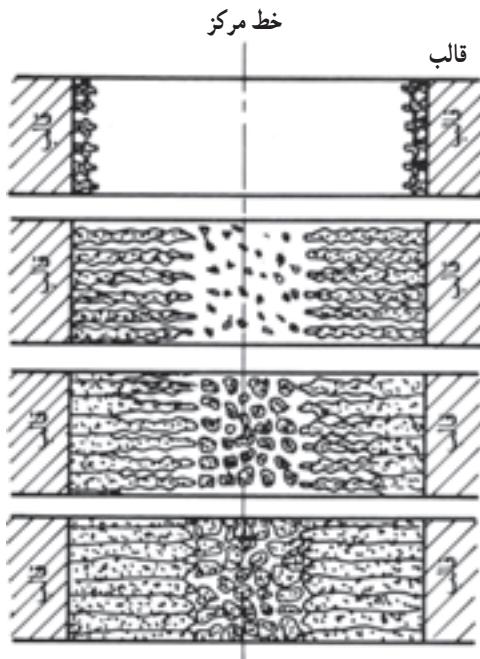


شکل ۱۴-۴- مراحل انجماد در آلیاژهای با دامنه انجاماد متوسط

نکته قابل توجه این است که حتی در آلیاژهای با دامنه انجاماد کوتاه ممکن است در قطعات ضخیم، به این نوع انجماد تمایل شوند و بر عکس، در آلیاژهای با دامنه انجاماد طولانی در قسمتهای نازک تمایل به، انجماد میانی وجود دارد. از طرف دیگر، معمولاً در این گونه آلیاژها، انجماد، در جدارهای قالب (فصل مشترک قالب و مذاب) به پوسته‌ای شدن تمایل دارد و در مرکز قالب حالت خمیری می‌یابد.

آلیاژهای با دامنه انجاماد متوسط نسبت به سرعت سرد کردن و انتقال حرارت از قالب حساس می‌باشند. ممکن است آلیاژهایی که در قالب ماسه‌ای رفتاری مطابق آلیاژهای میانی دارند، در قالب‌های فلزی مانند آلیاژهای با انجماد پوسته‌ای رفتار نمایند. لازم به ذکر است که این سه نوع انجماد، دارای مرز کاملاً جدا شده از یکدیگر نمی‌باشند.

به عبارت ساده‌تر با افزایش دامنه‌ی انجماد از صفر به مقادیر بالاتر، انجماد به تدریج از حالت پوسته‌ای به خمیری تبدیل می‌شود. واسطه‌ای تبدیل از حالت پوسته‌ای به خمیری، حالتی است که به آن انجماد میانی می‌گویند. در نتیجه بین این سه نوع انجماد، مرز خاص و مشخصی وجود ندارد.


شکل ۱۵-۴ مثالی برای مقایسه سه نوع انجماد می‌باشد.

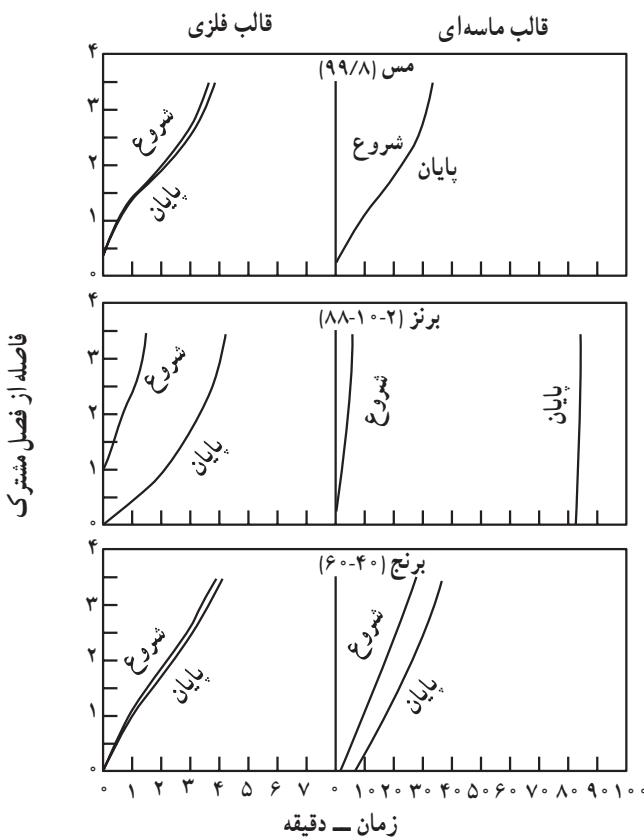


شکل ۱۵-۴—انجماد چند نوع آلیاژ غیر آهنی

به طور کلی در این شکل، دو نوع منحنی ملاحظه می‌شود، منحنیهای «شروع انجماد» و «پایان انجماد» که در دو حالت ریخته‌گری در قالب ماسه و ریزه مورد بررسی قرار گرفته است. برای فلزات خالص نقطه‌ی شروع و پایان انجماد، بر هم منطبق می‌باشد. در آلیاژهای با دامنه‌ی انجماد طولانی، نقطه‌ی شروع و پایان انجماد نه تنها بر هم منطبق نیستند بلکه کاملاً از هم مجزاً می‌باشند و هر چه دامنه‌ی انجماد طولانی‌تر باشد، فاصله زمانی بین دو منحنی شروع و پایان انجماد زیادتر می‌شود. در این منحنیها، اثر قالب (سرعت سرد کردن) نشان داده شده است. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد سرعت

سرد کردن یکی از عوامل مؤثر در تبدیل انجاماد خمیری به میانی و پوسته‌ای می‌باشد. با افزایش سرعت سرد کردن ضخامت منطقه‌ی خمیری کاهش و منطقه‌ی پوسته‌ای افزایش می‌یابد. شکل ۱۶-۴ این موضوع را به صورت نمودار، به خوبی نشان داده است. شکل ۱۷-۴ نقش سرعت سرد کردن در منطقه‌ی خمیری را نشان می‌دهد.

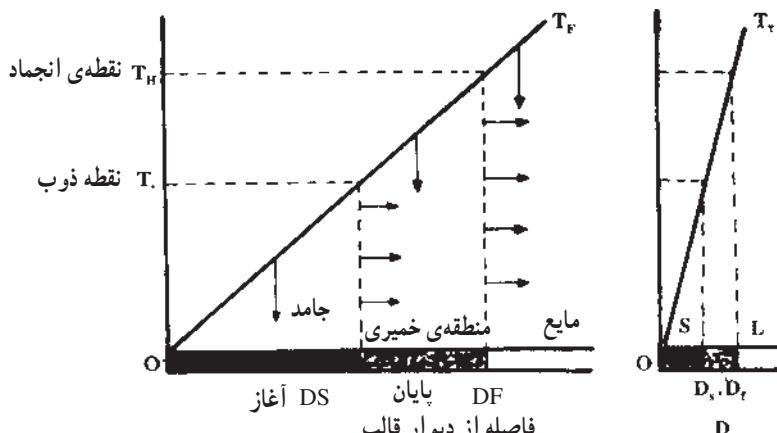

شکل ۱۶-۴ - تأثیر سرعت سرد کردن در ضخامت منطقه‌ی خمیری و پوسته‌ای

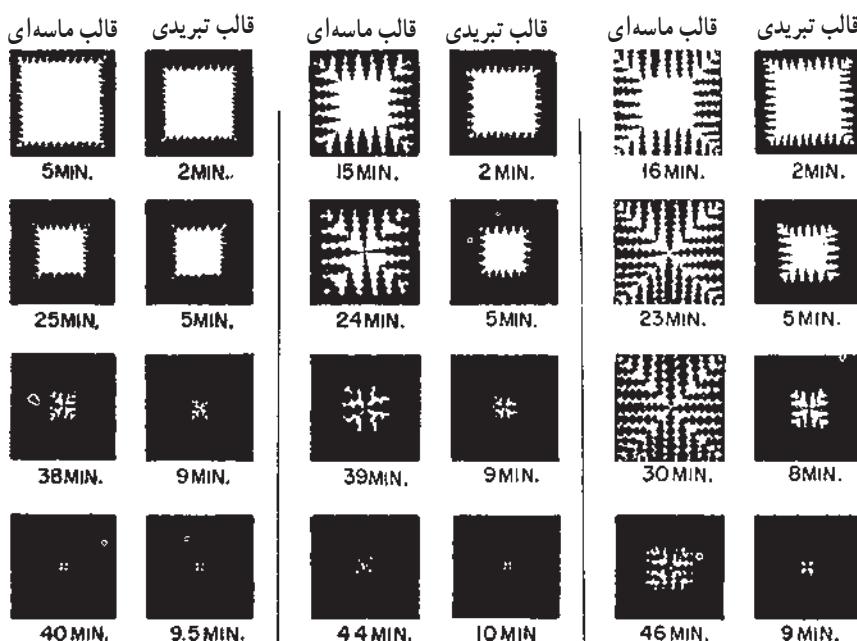

فولادی با ۰/۶۰ درصد کربن فولادی با ۰/۳۰ درصد کربن فولادی با ۰/۲۵ درصد کربن فولادی با ۰/۱۰ درصد کربن فولادی با ۰/۰۵ درصد کربن  
شکل ۱۷-۴ - نقش وسعت منطقه‌ی خمیری تحت تأثیر سرعت سرد شدن بر روی ساختار قطعه ریختگی

## ۳-۴- محل تغذیه و انجاماد جهت دار

با توجه به وظیفه تغذیه در رساندن مذاب کافی به نواحی در حال انجاماد، محل و موقعیت قرار گرفتن تغذیه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرف دیگر، برای تعیین محل صحیح تغذیه، شرط اصلی مشخص کردن جهت انجاماد مذاب در قالب است؛ چرا که براساس تعریف، انجاماد باید از دورترین قسمت قطعه نسبت به تغذیه آغاز شود و به صورت جهت دار ادامه یابد و در تغذیه ختم گردد. در این صورت، تغذیه می‌تواند وظیفه‌ی خود را به خوبی ایفا کند و انقباض در هر مرحله‌ی انجاماد به وسیله‌ی مذاب موجود در تغذیه جبران گردد.

### ۱-۳-۴- جهت انجاماد

با توجه به اهمیت انجاماد جهت دار، یکی از موارد مهم در طراحی تغذیه، مشخص کردن جهت انجاماد به وسیله‌ی طراح به عنوان اولین گام در انتخاب سیستم تغذیه‌گذاری مناسب می‌باشد. امروزه کمک گرفتن از نرم افزارهای مناسب و عمل شبیه‌سازی انجاماد مذاب داخل قالب، امری ضروری به نظر می‌رسد.

عوامل زیادی در جهت انجاماد تأثیر می‌گذارند که مهمترین آنها عبارتند از:


**- نوع آلیاژ و مدل انجاماد آن:** انجاماد در آلیاژهای با دامنه‌ی انجاماد کوتاه (پوسته‌ای) نسبت به آلیاژهای با دامنه‌ی انجاماد طولانی (خمیری) جهت‌دارتر است.

**- ابعاد محفظه‌ی قالب:** ابعاد و اندازه‌ی محفظه‌ی قالب نیز عامل مهمی در تعیین جهت انجاماد قطعات می‌باشد. اصولاً قطعات با ضخامت غیریکنواخت، دارای جهت‌های انجاماد مختلفی هستند و پیدا کردن یک جهت انجاماد در آنها مشکل است.

**- طراحی قطعه‌ی ریختگی:** در همین فصل، مشاهده خواهد شد که طراحی غلط مدل قطعه ریختگی در افزایش عیوب قطعات، به دلیل عدم دستیابی به انجاماد جهت دار و تغذیه رسانی صحیح تا چه حد مؤثر است.


**شکل ۱۸-۴** به طور شماتیک یک انجاماد پیش‌رونده و جهت دار را به نمایش گذارد است. هنگامی که قالب از مذاب پر شد، انجاماد با تشکیل یک پوسته‌ی منجمد شده در فصل مشترک قالب و مذاب آغاز می‌شود. بتدریج که حرارت از قالب به خارج هدایت می‌شود، پوسته‌ی منجمد شده به طرف داخل پیش می‌رود. در دو ناحیه، سرعت رشد لایه‌ی منجمد شده تغییر می‌کند: اول در لبه‌ی کناری قطعه که سطح تماس بیشتری وجود دارد و سرعت انجاماد سریع‌تر است. دوم در نزدیک منبع تغذیه که تمرکز حرارت وجود دارد و سطح کم‌تری برای خارج شدن حرارت از قالب موجود است،

سرعت انجماد کُند می‌باشد. در بین این دو ناحیه، سرعت متوسط وجود دارد. این مجموعه، انجماد جهت‌دار را بوجود می‌آورند.

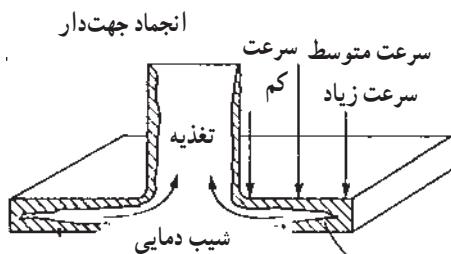

شکل ۱۸-۴ - انجماد پیش‌روند و جهت‌دار در یک قطعه همراه با منبع تغذیه

لازم به ذکر است که انجماد در لبه‌ها و گوشه‌ها نسبت به سطوح تخت، بیشتر است. این موضوع را می‌توان با کمک شکل ۱۹-۴ مورد بررسی قرار داد. در این شکل، تصور شده که قطعه به مکعب‌های کوچک تقسیم شده است. مکعب‌هایی که با علامت A نشان داده شده در لبه‌ی قطعه قرار دارند که انتقال حرارت در آنها از دو صفحه انجام می‌شود. بنابراین، مکعبهای A زود منجمد می‌شوند.

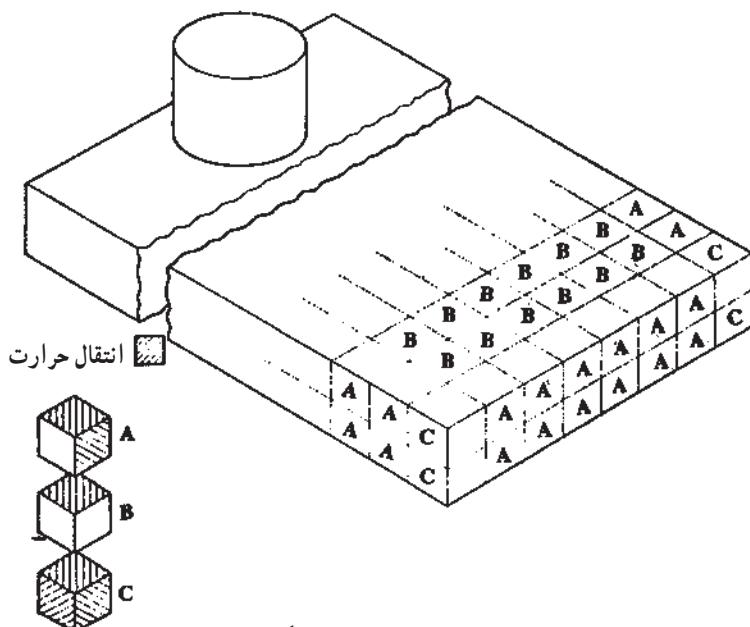

شکل ۱۹-۴ - انجماد در گوشه‌ها و لبه‌ها

به طور مشابه مکعب‌های C که در گوشه‌ها واقع شده‌اند، انتقال حرارت از سه صفحه انجام می‌شود. لذا نسبت به مکعب‌های A سریعتر منجمد می‌گردند. در حالی که مکعب‌های B فقط از یک سطح، انتقال حرارت دارند و نتیجه این که نسبت به مکعب‌های A و C دیرتر منجمد می‌شوند. قسمتهای گوشه و لبه که نسبت به تغذیه دورتر هستند، سریعتر منجمد می‌شوند و لذا جهت انجماد را بوجود آورند.

### ۲-۳-۴- محل تغذیه در قطعات ریختگی با سطوح مقطع غیریکنواخت


اگرچه تصمیم‌گیری در این مورد که تغذیه در چه نقطه‌ای از قطعه ریخته‌گی قرار می‌گیرد مشکل است اما راهنمایی ساده‌آن است که تغذیه را در مجاورت نقاطی از قطعه ریخته‌گی قرار دهید که از نقاط دیگر گرم‌تر باشد. نقاط گرم محل‌های هستند که در مراحل سرد شدن مذاب و انجماد فلز از نقاط دیگر گرم‌تر بوده و مذاب در این نقاط دیرتر از قسمت‌های دیگر قطعه جامد می‌شود. در عمل می‌توان ضخیم‌ترین قسمت یک قطعه ریخته‌گی را به عنوان گرم‌ترین نقطه قطعه در نظر گرفت. در پیشتر موقوع می‌توان نقاط گرم قطعه ریخته‌گی را با مطالعه طرح و شکل آن پیش‌بینی کرد. این شناخت براساس مسایلی نظری چگونگی انتقال حرارت و انجماد قطعه که در قسمت‌های پیشین به آن‌ها اشاره شد، صورت می‌پذیرد.

نقاط گرم در یک قطعه ریخته‌گی به دو دلیل به وجود می‌آیند:

۱- در این نقاط حجم مذاب از نقاط دیگر قطعه بیش‌تر است.

۲- گوشه‌هایی که در مجاورت این نقاط هستند از نوع گوشه‌های داخلی بوده و انتقال حرارت در این نوع گوشه‌ها به کندی انجام می‌شود.

در قطعه ریخته‌گی مطابق شکل ۲-۴ محل‌های گرم نقاط (۱) و (۳) هستند. در شرایطی معمولی، قطعه در قسمت (۲) زودتر از قسمت‌های دیگر جامد می‌گردد، در حالی که قسمت (۱) که در مجاورت راه‌گاه ورود مذاب دارد از قسمت‌های دیگر دیرتر جامد می‌شود.

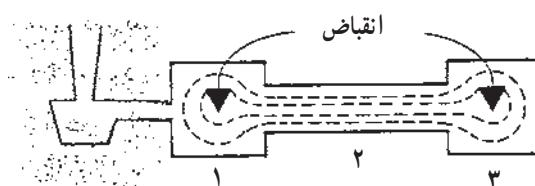


شکل ۲-۴-


در شکل ۴-۲۰ قسمت‌های (۱) و (۳) به عنوان تغذیه برای قسمت (۲) عمل کرده یعنی حفره‌های انقباضی قسمت (۲) را پر می‌کنند. در چنین حالتی حفره‌های انقباضی در قسمت‌های (۱) و (۳) به وجود می‌آیند. برای آن که از ایجاد این حفره‌ها در قسمت‌های (۱) و (۳) جلوگیری شود لازم است ابتدا قسمت (۳) و سپس قسمت (۲) و در آخرین مرحله قسمت (۱) جامد گردد. در این حالت حفره‌های انقباض ایجاد شده در قسمت (۱) از طریق مذاب موجود در راهگاه جبران می‌شود. یعنی برای تهیه این قطعه به روش صحیح باستی جامد شدن مذاب تحت یک انجام جهت دار انجام گیرد. همچنین ممکن است با قرار دادن دو تغذیه در قسمت‌های (۱) و (۳) حفره‌های انقباضی به وجود آمده در این دو قسمت را برکرده به هر حال این روش به جز در موارد اجباری توصیه نمی‌شود زیرا به علت مصرف بیش از حد تغذیه بهره‌دهی قطعه ریختگی کاهش می‌یابد.

به هر حال لازم به یادآوری است که در قطعه نشان داده شده در شکل ۴-۲۰ در صورتی که ابتدا قسمت (۲) قطعه جامد شود راه رساندن مذاب از قسمت (۱) به (۳) قطعه شده که در آن صورت ایجاد حفره‌های انقباضی در قسمت (۳) حتمی است.


در شکل ۴-۲۱ روش‌های مختلفی را که می‌توان جهت تغذیه گذاری قطعه فوق به کار برد نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل الف - ۴-۲۱ دیده می‌شود حفره انقباضی در قسمت ضخیم قطعه به وجود آمده و در بیشتر موارد بزرگ‌تر نمودن تغذیه نیز نمی‌تواند برای از بین بردن این گونه حفره‌های انقباضی مؤثر باشد. در شکل ب - ۴-۲۱ از دو تغذیه که در قسمت‌های ضخیم قطعه قرار گرفته‌اند استفاده شده است. در چنین حالتی انجام جهت‌دار از قسمت مرکزی قطعه به طرف این دو تغذیه انجام می‌گیرد. بدیهی است این روش تغذیه گذاری به دلیل بهره‌دهی پایین قطعه نمی‌تواند مورد استقبال ریخته‌گران قرار گیرد. بهترین راه برای جلوگیری از ایجاد حفره انقباضی در قسمت‌های ضخیم قطعه حذف منطقه‌های گرم و حرارتی در قطعات از طریق به کار برد مبرد می‌باشد که در شکل ج - ۴-۲۱ نشان داده شده است. در این حالت انجام به طور جهت‌دار از طرف قطعه ریختگی در تماس با مبرد به طرف تغذیه انجام می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که توسط عایق کردن جداره‌های نازک در قطعات ریختگی به ایجاد انجام جهت‌دار کمک کرد (شکل ۴-۲۱).

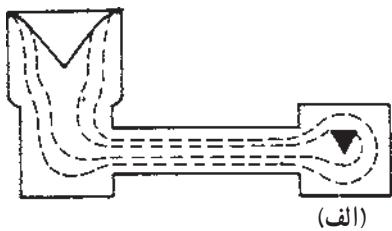


(الف)

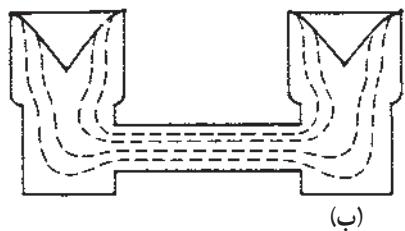

(ب)

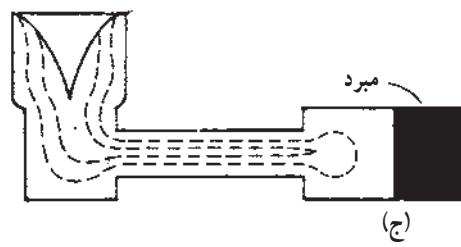

(ج)

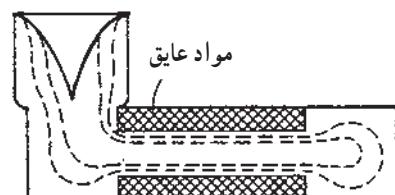

(د)

شکل ۲۱ - ۴ - عمل تغذیه‌گذاری در یک قطعه با سطح مقطع غیریکنواخت

(الف) تغذیه به یک قسمت قطعه اضافه شده است.  
(ب) تغذیه در دو قسمت قطعه اضافه شده است.

(ج) از مبرد برای یک قسمت قطعه و از تغذیه برای قسمت دیگر استفاده شده است.

(د) از تغذیه در یک قسمت قطعه استفاده شده و از مواد عایق برای مقاطع نازک قطعه

#### ۴ - ۴ - اجزای تغذیه

به طور کلی، همان گونه که قبلًا نیز اشاره شد، تغذیه از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود، این دو قسمت عبارتند از: منبع تغذیه و گلوبی تغذیه.

##### ۱ - ۴ - ۴ - منبع تغذیه

تعریف: منبع تغذیه به محلی اطلاق می‌شود که مذاب لازم را برای جبران انقباضات حجمی مذاب و ضمن انجامداد، فراهم آورد.

با توجه به تعریف فوق، مهمترین وظیفه‌ی منبع تغذیه آن است که فلز را تا زمانی که قطعه‌ی ریختگی کاملاً منجمد نشده، در خود به صورت مذاب گرم نگهداری نماید. منبع تغذیه مناسب باید سه شرط اصلی داشته باشد:

الف – به مقدار مناسب باشد.

ب – در محل مناسب قرار گیرد.

ج – در زمان مناسب منجمد شود.

علاوه بر موارد فوق، به چند نکته‌ی دیگر باید اشاره نمود:

– تعداد و اندازه منابع تغذیه باید حداقل باشد تا بازده ریختگی افزایش و قیمت تمام شده کاهش یابد.

– محل منبع تغذیه باید به گونه‌ای انتخاب گردد تا باعث بوجود آمدن عیوب دیگر در قطعه‌ی ریختگی نشود.

– اتصال منبع تغذیه به قطعه‌ی ریختگی باید به گونه‌ای باشد که پس از ریخته گری به راحتی از قطعه جدا شود و هزینه‌ی تمام کاری را افزایش ندهد.

## ۲ - ۴ - ۴ - گلویی تغذیه<sup>۱</sup>

تعریف: به محل اتصال قطعه به تغذیه، گلویی تغذیه گفته می‌شود. مذاب رسانی صحیح و انجماد جهت دار از قطعه به تغذیه، هنگامی امکان‌پذیر می‌شود که زمان انجماد گلویی بین زمان انجماد قطعه و تغذیه قرار گیرد. یعنی:

$$t_r > t_n > t_c$$

چنان‌چه گلویی زودتر از زمان لازم منجمد شود، بدون توجه به حجم تغذیه، رابطه‌ی تغذیه و قطعه قطع می‌شود. بنابراین اندازه‌ی گلویی تغذیه باید به گونه‌ای باشد که مدول گلویی ( $M_n$ ) بین مدول قطعه ( $M_c$ ) و مدول تغذیه ( $M_r$ ) قرار گیرد. به عبارتی:

$$M_r > M_n > M_c$$







رابطه‌ی عمومی که معمولاً برای مدول گلویی ارائه می‌گردد، عبارت است از:

$$M_n = 1/2 M_c \quad (4)$$

در مورد آلیاژهای با انجماد پوسته‌ای، رابطه‌ی ۱ - ۴ می‌تواند به حداقل خود، یعنی به

صورت ۲ - ۴ - ۱ می باشد.  $M_n = 1/1 M_c$


شکل ۲۲ - ۴ روابط کلی در طراحی گلویی را برای آلیازهای آهنه نشان می دهد.

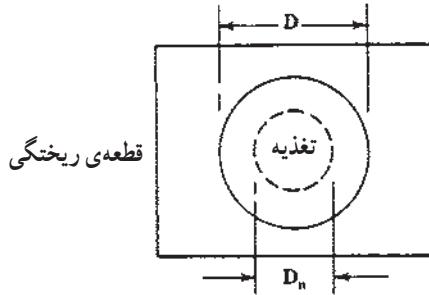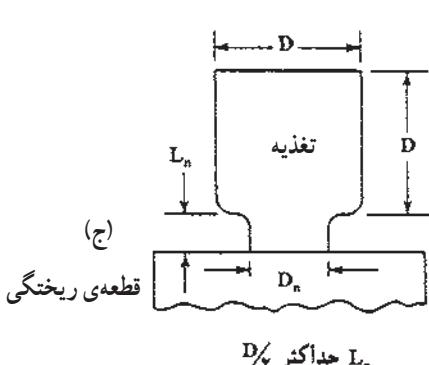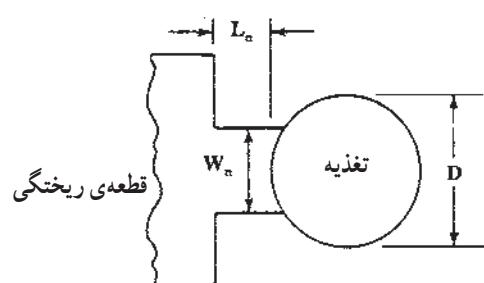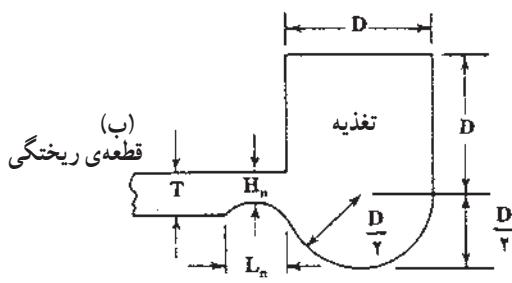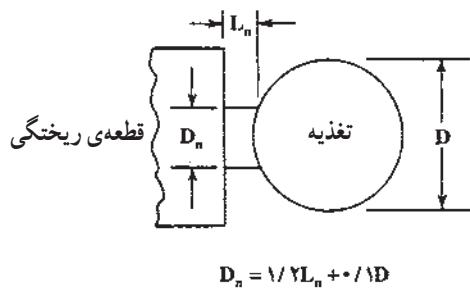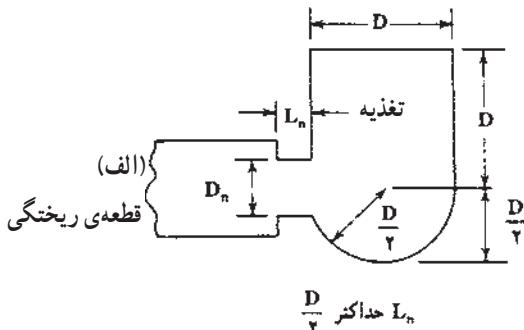

شکل ۲۲ - ۴ - ۲ رابطه‌ی عمومی گلویی - تغذیه مورد استفاده در آلیازهای آهنه (نمای رو برو و بالا)

الف - نوع تغذیه‌ی جانبی      ب - تغذیه‌ی جانبی برای صفحه      ج - تغذیه از بالا

ماهیچه‌ی برشی: به منظور کاهش هزینه‌ی جدا کردن تغذیه از قطعه، از ماهیچه‌های برشی استفاده می‌شود. این ماهیچه‌ها همان گونه که در شکل ۴-۲۳ نشان داده شده، بین تغذیه و قطعه قرار می‌گیرد. ماهیچه‌های برشی، معمولاً از ماسه ماهیچه و یا مواد سرامیکی ساخته می‌شوند.

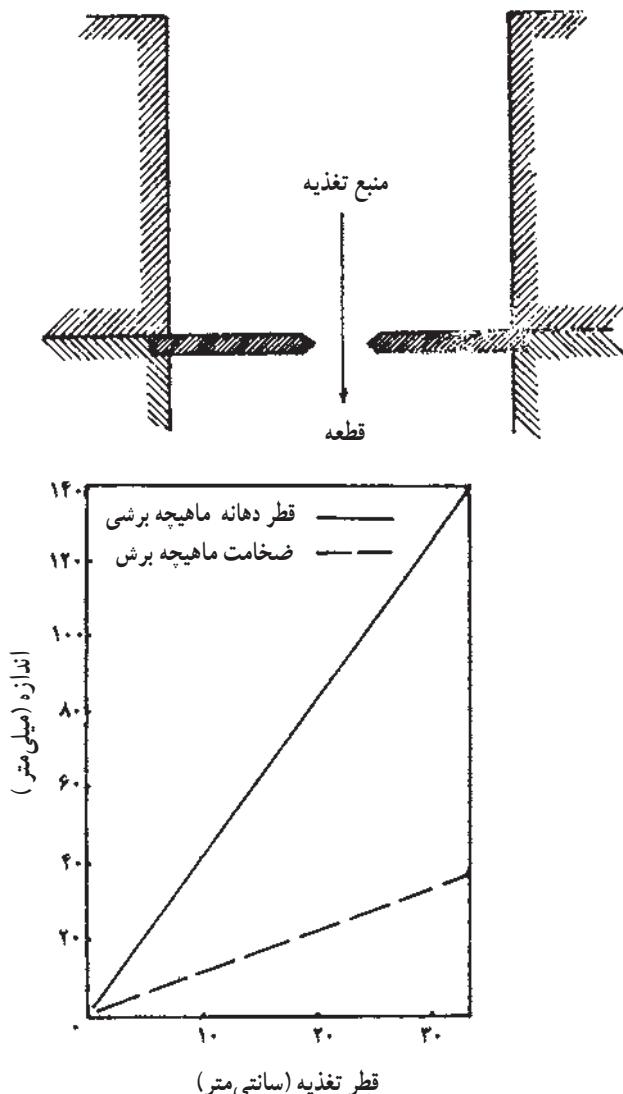

شکل ۴-۲۳— شکل ماهیچه برشی و نسبت اندازه‌های آن به قطر تغذیه

تعیین ابعاد گلوبی تغذیه: در محاسبه‌ی اندازه‌ی گلوبی تغذیه، رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد.

الف : جریان انجماد باید از قطعه به طرف تغذیه باشد.

ب : رابطه  $M_r > M_n$  همواره باید برقرار باشد.

ج : در محاسبات تعیین مدول گلوبی تغذیه، از دو سطح متصل به قطعه و تغذیه باید صرف نظر شود. در محاسبات، معمولاً مدول عملی را (پس از حذف سطوح مشترک) که با  $M_n$  نمایش می‌دهند، حدود  $1/4$  تا  $1/7$  برابر مدول هندسی  $M'_n$  (گلوبی تغذیه بدون حذف سطوح مشترک) منظور می‌کنند. در محاسبات دقیق‌تر، باید به حذف سطوح مشترک اقدام گردد. بنابراین :

$$M_n/M'_n = 1/4 - 1/7$$

$$M'_n/M_n = 6/5 - 7/5$$

## ۴ - انواع تغذیه

تغذیه‌ها را براساس محل قرار گرفتن آنها و ارتباط با سیستم راهگاهی، به سه دسته‌ی بزرگ تقسیم می‌کنند. این سه گروه عبارتند از :

- تقسیم بندی تغذیه براساس قرار گرفتن تغذیه قبل یا بعد از محفظه‌ی قالب

- تقسیم بندی تغذیه براساس موقعیت قرار گرفتن تغذیه نسبت به قطعه‌ی ریختگی

- تقسیم بندی تغذیه براساس ارتباط تغذیه با اتمسفر محیط


## ۱ - ۵ - انواع تغذیه براساس محل قرار گرفتن تغذیه، قبل یا بعد از محفظه قالب

در این نوع تقسیم‌بندی، معمولاً تغذیه را به دو نوع گرم و سرد تقسیم می‌کنند. شکل ۴-۲۴ این دو نوع تغذیه را نشان می‌دهد. در شکل الف، یک نوع تغذیه‌ی گرم مشاهده می‌شود، بدین مفهوم که گرمترین مذاب در آخرین مرحله بارزیزی، در تغذیه قرار دارد. شکل ب تغذیه‌ی سرد را نشان می‌دهد. در این نوع تغذیه، مذاب پس از قطعه وارد تغذیه می‌شود. در این حالت مذاب داخل تغذیه نسبت به قطعه سردتر است. در هر دو نوع تغذیه شبیه دمایی باید از قطعه به تغذیه باشد.


مطلوب فوق الذکر را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود :

راهباره  $\longrightarrow$  تغذیه  $\longrightarrow$  قطعه تغذیه‌ی گرم

راهباره  $\longrightarrow$  قطعه  $\longrightarrow$  تغذیه تغذیه‌ی سرد

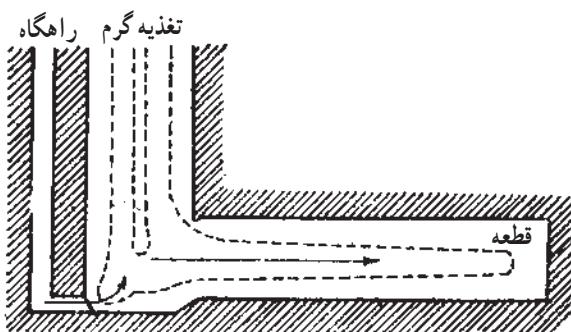


(الف)

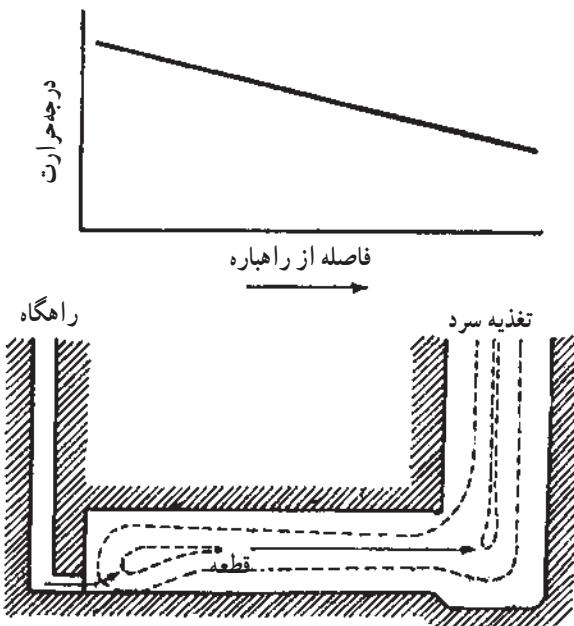


(ب)

شکل ۲۴-۴- تغذیه گرم و سرد و شیب دمایی نسبت به محل راهباره

منبع تغذیه در تغذیه گرم نسبت به تغذیه سرد معمولاً کوچک‌تر است. چرا که تغذیه سرد باید بتواند تغییر شیب دمایی لازم را در زمان معین و در حد مطلوب ایجاد نماید. شکل‌های ۲۵-۴ و ۲۶-۴ توزیع دمایی اولیه و تغییر شیب دمایی را برای دو حالت تغذیه‌ی گرم و سرد نشان می‌دهد.

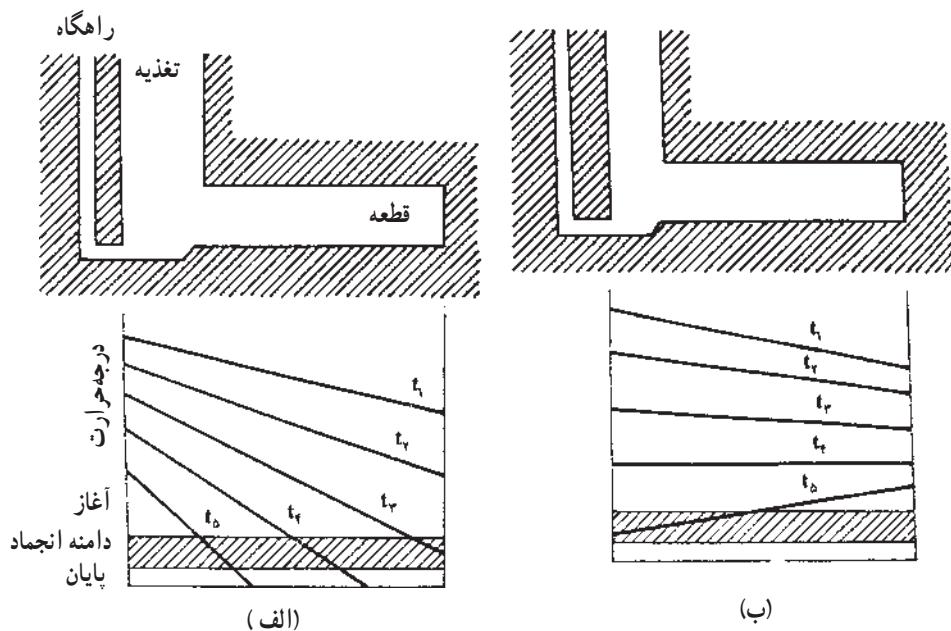

شکل ۴-۲۵- چگونگی تغییرات شیب دمایی در تغذیه‌ی گرم (الف) تغذیه‌ی مناسب (ب) تغذیه‌ی خیلی کوچک

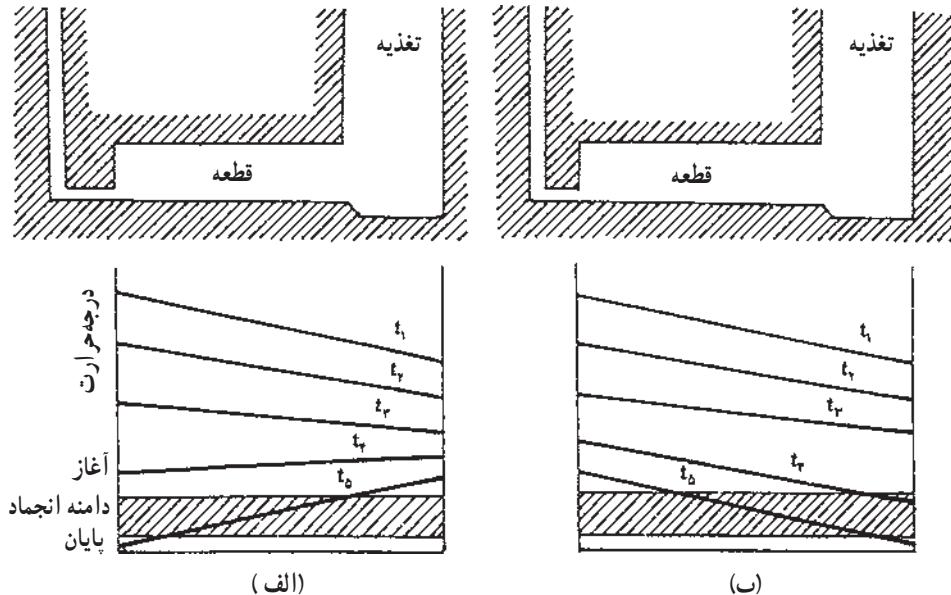

شکل ۴-۲۶- چگونگی تغییرات شیب دمایی در تغذیه‌ی سرد (الف): تغذیه‌ی مناسب (بزرگتر از حالت الف شکل ۴-۲۵) ب: تغذیه‌ی کوچک (برابر حالت الف شکل ۴-۲۵)

**توضیح:** در شکل ۲۵-۴-الف تغذیه‌ی مناسب انتخاب شده است. مشاهده می‌گردد که در زمان‌های  $t_1$  تا  $t_5$ ، شبیب دمایی از تغذیه به طرف محفظه‌ی قالب می‌باشد و در دامنه‌ی انجماد نیز این شبیب صحیح است. بنابراین، تغذیه‌ی انتخاب شده برای این قطعه مناسب و عملکرد آن درست است. در حالت ب، تغذیه کوچک‌تر از حد لازم است و تا زمان  $t_4$  شبیب دمایی از تغذیه به قطعه است، اما از این زمان به بعد، به دلیل نامناسب بودن تغذیه، شبیب دمایی معکوس می‌شود به گونه‌ای که در زمان‌های  $t_4$  به بعد و بخصوص در درجه‌ی حرارت دامنه‌ی انجماد، شبیب از محفظه‌ی قالب به تغذیه می‌باشد. لذا منبع تغذیه زودتر از خود قطعه شروع به انجماد می‌کند و تغذیه نمی‌تواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد.

در شکل ۲۶-۴ از تغذیه سرد استفاده شده است. در حالت الف ملاحظه می‌شود که تا زمان  $t_3$  شبیب دمایی از طرف قطعه به تغذیه است (به دلیل این که محفظه‌ی قالب پس از منبع تغذیه از مذاب پر شده است لذا در ابتدا مذاب داخل محفظه‌ی قالب گرمتر است) و از زمان  $t_4$  شبیب دمایی از منبع تغذیه به قطعه تغییر می‌کند. لذا منبع تغذیه می‌تواند به خوبی عمل نماید. باید توجه داشت برای این که تغذیه بتواند وظیفه‌ی خودش را انجام دهد، همواره لازم است که قبل از شروع انجماد (دامنه‌ی انجماد) شبیب دمایی تغییر نماید. در حالت ۴-۲۶-ب اگر چه منبع تغذیه معادل ۴-۲۵-الف انتخاب شده ولی با توجه به این که نتوانسته قبل از رسیدن به دامنه‌ی انجماد، شبیب دمایی را در جهت تغذیه به قطعه تغییر دهد، لذا تغذیه به درستی عمل نکرده است. به طور کلی با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان گفت که تغذیه‌ی گرم نسبت به سرد مناسب‌تر است؛ اما در بسیاری از موارد به دلیل مشکلات تکنولوژیکی و طراحی، امکان استفاده از تغذیه‌ی گرم وجود ندارد و به ناچار باید از تغذیه‌ی سرد استفاده شود که در این حالت، نکات ذکر شده در بحث فوق را باید همیشه در نظر گرفت.

## ۲-۵-۴- انواع تغذیه براساس موقعیت قرار گرفتن تغذیه نسبت به قطعه

در این نوع تقسیم‌بندی، انواع تغذیه‌ها براساس موقعیت منبع تغذیه با قطعه مشخص می‌شوند، که عبارتند از :

الف - تغذیه‌ی بالایی


ب - تغذیه‌ی کناری

ج - تغذیه‌ی لب به لب (گوشه بالا)

د - تغذیه از بالا که وظیفه‌ی راهگاه بار ریز را نیز به عهده دارد.


ه - تغذیه از بالا که جزیی از قسمت بالایی قطعه به شمار می‌رود.

شکل ۲۷ - ۴ - به ترتیب انواع این تغذیه‌ها را نشان می‌دهد. انتخاب این تغذیه‌ها براساس عواملی مانند فرایند قالب‌گیری، تعداد قطعات و ... می‌باشد.

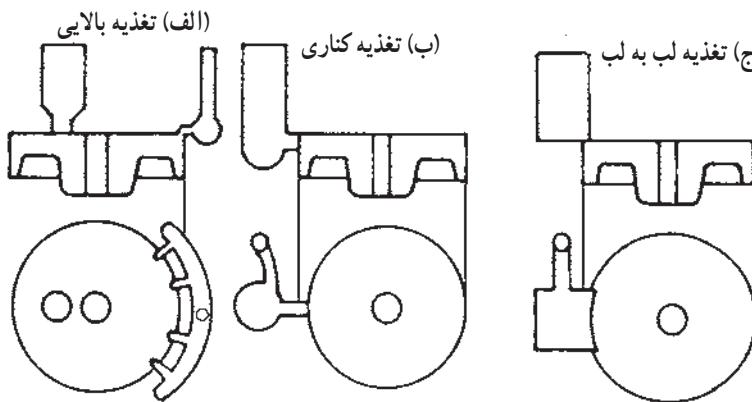

د) تغذیه‌ی بالایی که از آن به عنوان راهگاه باربریز استفاده می‌شود.

ه) تمام سطح بالایی قطعه به عنوان تغذیه

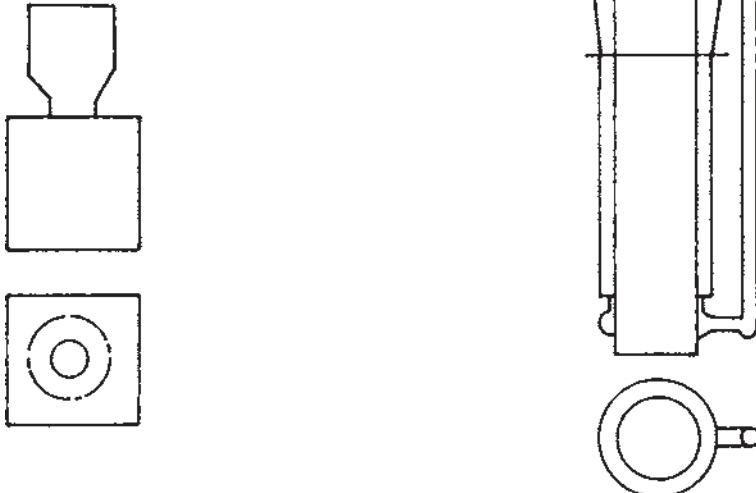


شکل ۲۷ - ۴ - انواع تغذیه‌ها براساس موقعیت قرار گرفتن نسبت به قطعه


۳-۵-۴ - انواع تغذیه براساس ارتباط تغذیه با اتمسفر محیط  
براساس این روش تقسیم‌بندی، تغذیه‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از : تغذیه‌ی باز و تغذیه‌ی کور.

الف – تغذیه‌ی باز: در بیشتر تغذیه‌ها، قسمت بالای منبع تغذیه با هوا محيط در تماس است. در این صورت، فشار هوا به کمک وزن فلز می‌تواند مذاب را از داخل تغذیه به طرف قطعه‌ی ریختگی هدايت کند.

لازم به یادآوری است که فشار هوا در کنار دریا یک آتمسفر می‌باشد. یعنی فشاری برابر یک آتمسفر همواره بر اجسام وارد می‌شود. اجسام با توجه به فشار داخلی، در برابر این فشار مقاومت می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک قوطی آهنی خالی را در نظر بگیریم. بر جداره بیرون آن یک آتمسفر فشار وارد می‌شود. به دلیل ارتباط داخل با بیرون و این که فشار داخل قوطی نیز یک آتمسفر است، لذا قوطی سالم می‌ماند و در اثر فشار له نمی‌شود (شکل ۲۸-۴-الف) حال اگر به وسیله یک پمپ، خلاً هوا در داخل قوطی تخليه گردد، و فشار آن به زیر یک آتمسفر رسانده شود، در این حالت مانند شکل ۲۸-۴-ب قوطی تغییر شکل می‌دهد.

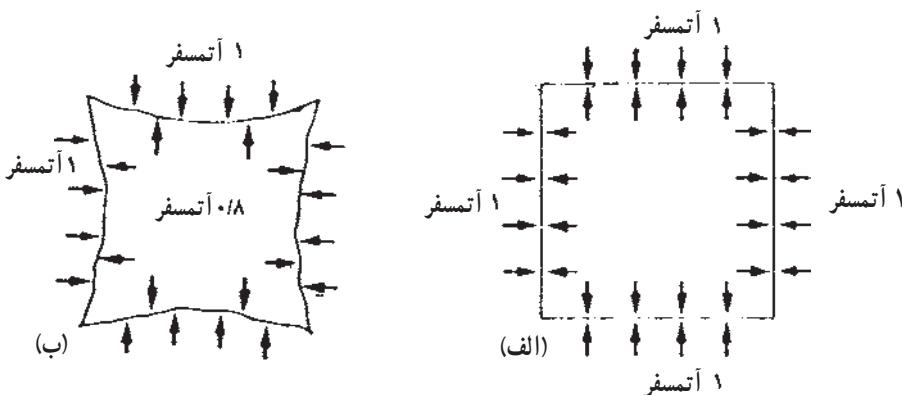


شکل ۲۸-۴ – آزمایش اثر فشار آتمسفر بر قوطی آهنی

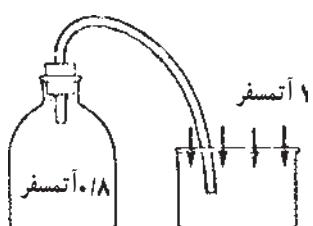

شکل ۲۹-۴ – جگونگی حرکت مایع از طرف ظرف به بطری در اثر تغییر فشار


همچنین اگر هوا در داخل یک بطری، مطابق شکل ۲۹-۴، تخليه گردد و فشار داخل آن به  $0.8$  آتمسفر برسد، سیس بطری با لوله‌ای به ظرف مایع وصل شود، مایع موجود در ظرف، به طرف بطری جریان خواهد یافت. علت این پدیده کمتر بودن فشار داخل بطری نسبت به ظرف مایع است.

در شرایط عملی ریخته‌گری، هنگامی که در یک قطعه‌ی ریختگی ضمن انجماد، حفره‌ای بوجود آید، فشار‌ها در این حفره می‌تواند کم‌تر از یک اتمسفر باشد؛ لذا فشار اعمال شده روی مذاب موجود در تغذیه موجب می‌شود که مذاب به طرف قطعه ریختگی حرکت نموده، آن را پر کند (شکل ۳۰-۴).

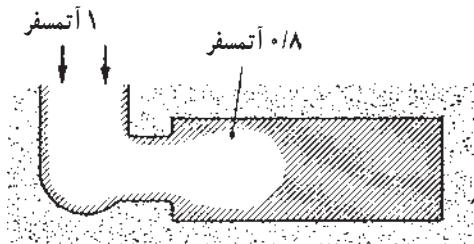

شکل ۳۰-۴ - چگونگی عمل مذاب رسانی یک تغذیه‌ی باز با استفاده از فشار اتمسفر

در تغذیه‌ی باز چنان‌چه قسمت باز تغذیه که با محیط در ارتباط است، منجمد شود، فشار وارد بر مذاب داخل تغذیه از یک اتمسفر کم‌تر می‌شود. حال اگر هوا به نحوی وارد حفره‌ی انقباضی داخل قطعه شود، در این صورت مانند شکل ۳۱-۴ فشار اعمال شده بر حفره‌ی انقباضی داخل قطعه بیشتر از فشار تغذیه می‌شود. در این حال، جریان مذاب رسانی معکوس می‌شود و مذاب از قطعه به تغذیه جریان می‌یابد. به همین دلیل باید همواره از منجمد شدن سطح باز تغذیه جلوگیری نمود تا فشار اتمسفر، همیشه روی مذاب موجود در تغذیه اعمال شود. یک روش ساده برای این موضوع، استفاده از مواد عایق و گرمایزا در سطح تغذیه می‌باشد.

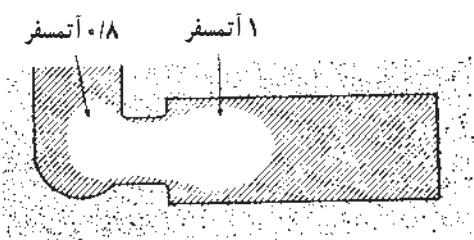


شکل ۳۱-۴ - چگونگی کاهش فشار بر سطح تغذیه و جریان مذاب از قطعه به تغذیه

### ب - تغذیه‌ی کور<sup>۱</sup>

سطح بالایی این نوع تغذیه، برخلاف تغذیه باز با ماسه‌ی قالب‌گیری پوشش شده است (شکل ۳۲-۴). به عبارت دیگر، در این نوع تغذیه تمام اطراف تغذیه به جز محل اتصال با قطعه‌ی ریختگی، با ماسه احاطه شده است.

<sup>۱</sup> - Blind Risers

همان‌گونه که ذکر شد، چنان‌چه هنگام باربریزی به همراه مذاب، هوا وارد محفظه‌ی قالب شود، این‌ها می‌توانند فشار موجود در حفره‌ی انقباضی را بالا ببرد و از عمل مذاب رسانی تغذیه جلوگیری کنند. بر عکس، ورود هوا به داخل منبع تغذیه نه تنها مضر نیست بلکه می‌تواند فشار موجود در منبع تغذیه را افزایش دهد. ساده‌ترین راه برای وارد کردن هوای خارج قالب به داخل منبع تغذیه، آن است که ماهیچه‌ای میله‌ای شکل از ماسه (مانند شکل ۳۲-۴) را در داخل تغذیه قرار دهیم تا چنان‌چه اطراف تغذیه نیز جامد شد، فشار هوای خارج، از راه منفذ موجود در این ماهیچه وارد مذاب شود و درنتیجه، فشار اتمسفر روی مذاب اعمال گردد. نکه جالب در مورد این گونه تغذیه‌ها این است که تغذیه‌ها لزوماً باید در ارتفاع بالاتری از سطح مذاب موجود در قطعه‌ی ریختگی قرار گیرند. چنانچه فشار اتمسفر بر روی مذاب موجود در تغذیه اعمال شود، می‌توان تغذیه‌ها را در سطحی پایین‌تر از سطح فوقانی قطعه‌ی ریختگی قرار داد. این موضوع در شکل‌های ۳۲-۴ و ۳۳-۴ نشان داده شده است.

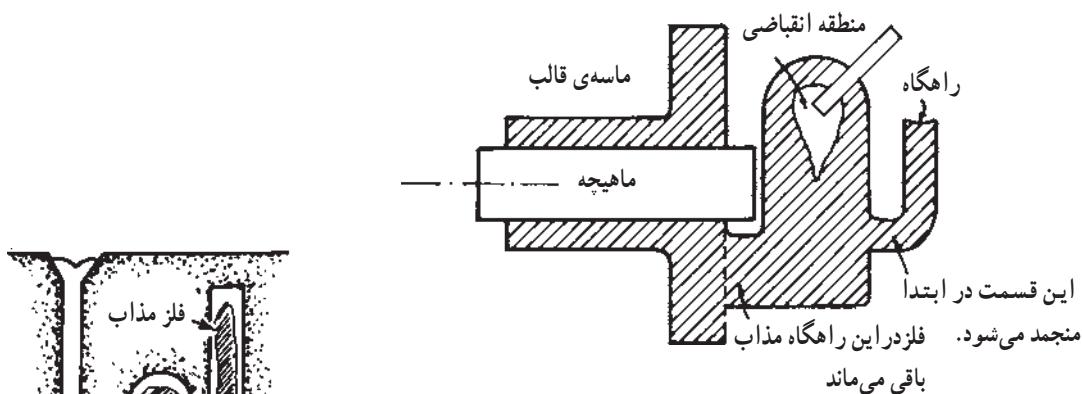

شکل ۳۲-۴ - نمای برش یک محفظه‌ی قالب قطعه‌ی ریختگی با تغذیه کور




(الف)



(ب)

شکل ۳۳-۴ - چگونگی افزایش قابلیت تغذیه با اعمال فشار اتمسفری

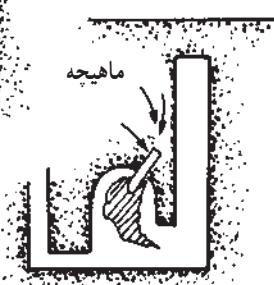


(ج)

توضیح در مورد شکل ۳۳-۴: شکل الف، نشان دهنده‌ی آن است که پوسته‌ی جامد اولیه در قطعه و تغذیه ایجاد شده است. شکل ب، قطعه و تغذیه را پس از انجماد کامل نشان می‌دهد بطوریکه حفره‌های انقباضی، هم در قطعه و هم در تغذیه بوجود آمده است.

در شکل ج، در تغذیه به منظور استفاده از فشار اتمسفری از ماهیچه‌ی ماسه‌ای استفاده شده است. این ماهیچه تا مرکز تغذیه امتداد یافته است. ملاحظه می‌شود که حفره‌ی انقباضی کاملاً به تغذیه منتقل شده و در قطعه، حفره‌ی انقباضی از بین رفته است. در این حالت، مذاب از تغذیه به طرف بالا یعنی قطعه‌ی ریختگی جریان یافته و انقباضات قطعه را جبران نموده است.

به منظور درک بهتر تأثیر فشار اتمسفری در پر کردن حفره‌های انقباضی نظر دانشآموزان را به شکل ۳۴-۴ که یک نماش شماتیکی از فشارسنج ساده است، جلب می‌کنیم. در شرایط خلاً کامل، فشار هوا می‌تواند جیوه را تا ارتفاع  $75^{\circ}$  متر و فولاد مذاب را تا ارتفاع  $\frac{1}{3}$  متر، آلومینیم مذاب را تا ارتفاع  $\frac{3}{4}$  متر و مس مذاب را تا ارتفاع  $\frac{1}{15}$  متر به طرف بالا برد.

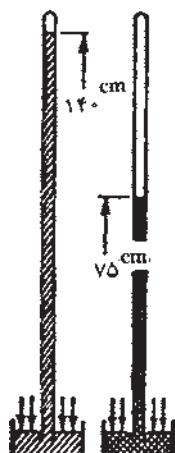

شکل ۳۴-۴—تأثیر فشار اتمسفر روی جیوه و فولاد مذاب

نکته مهم در استفاده از تغذیه‌های کور، این است که این نوع تغذیه را فقط برای فلزات و آلیاژهایی که پوسته‌ی جامد اولیه آنها نظیر فولادها و چدنها استحکام کافی دارد، می‌توان به کار برد. زیرا در غیر این صورت پوسته‌ی اولیه در قطعه می‌شکند و عمل مذاب‌رسانی از تغذیه به خوبی انجام نمی‌شود.

## ۶-۴—روشهای افزایش راندمان تغذیه (کمک تغذیه)

افزایش راندمان تغذیه، به منظور استفاده‌ی بهتر از تغذیه و کاهش عیوب، همیشه مورد توجه صنعتگران بوده است.

تعريف: کمک تغذیه اصطلاحاً به روشی گفته می‌شود که به منظور بهبود کیفیت قطعه ریختگی و بالا بردن راندمان ریخته‌گری و درنتیجه، کاهش قیمت تمام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمک تغذیه‌ها، شیب دمایی از تغذیه به قطعه را افزایش می‌دهند.

مهترین روشهای کمک تغذیه، عبارتند از:

- استفاده از مواد عایق و گرمaza
  - استفاده از مبرد
  - تغییر در طراحی سیستم راهگاهی و باربریزی
  - تغییر در طراحی قطعات و مدل
  - کنترل درجهٔ حرارت باربریزی
- ۱-۶-۴** - استفاده از مواد عایق و گرمaza


با استفاده از مواد عایق و گرمaza در تغذیه و بعضی قسمتهای قطعه، می‌توان ضمن ایجاد شبیه دمایی مناسب از تغذیه به قطعه، حجم تغذیه را به طور قابل توجهی کاهش داد. استفاده از مواد عایق در قطعات ریختگی (محفظهٔ قالب) به دلیل مشکلات تکنولوژیکی و عملی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در تغذیه امری معمول می‌باشد.

(شکل ۲۱-۴) چگونگی استفاده از مواد عایق را در قالب نشان می‌دهد.)


در طراحی تغذیه سه نوع کمک تغذیه به کار می‌رود که عبارتند از:

- ۱ - تغذیهٔ کانالی، استفاده از تغذیه‌های پیش‌ساخته از مواد عایق و گرمaza به منظور جدا کردن تغذیه از قالب.
- ۲ - استفاده از مواد عایق و گرمaza در قسمت بالایی تغذیه‌های روباز، به منظور جلوگیری از انتقال حرارت از طریق تشعشع.
- ۳ - استفاده از سیستمهای حرارتی نظری، شعله، میله‌ی داغ، مقاومت الکتریکی و فوس الکتریکی در تغذیه. شکل ۲۵-۴ به طور شماتیک، کاربرد کمک تغذیه را نشان می‌دهد.

تأثیر کمک تغذیه‌ها در به تأخیر انداختن انجام تغذیه، در جدول ۲-۴-الف نشان داده شده است. در این جدول، زمان انجام‌دادن یک تغذیه برای (الف) تغذیه کور (ب) تغذیه روباز همراه با مواد گرمaza

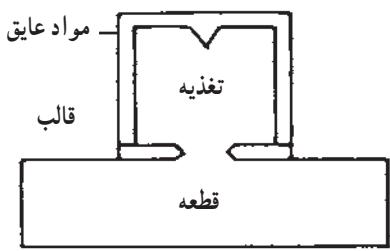

(الف)


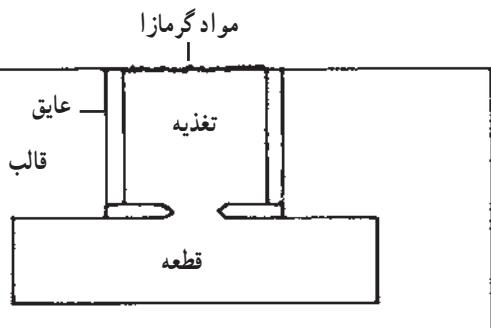


(ب)

شکل ۲۵-۴ - نمایش شماتیکی از کاربرد کمک تغذیه برای (الف) تغذیه کور (ب) تغذیه روباز همراه با مواد گرمaza

مختلف در حالت‌های متفاوت محاسبه شده و درصد تلفات حرارت به وسیله‌ی تشبع از سطح تغذیه در جدول ۴-۲-ب نشان داده شده است.


زمان انجاماد — دقیقه

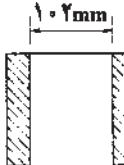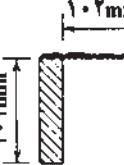تغذیه ماسه رو باز	تغذیه کانالی رو باز	تغذیه ماسه عایق‌بندی قسمت بالا	تغذیه کانالی یا عایق‌بندی قسمت بالا
			
۵ فولاد ۸/۲ مس ۱۲/۳ الومینیم	۷/۵ ۱۵/۱ ۳۱/۱	۱۳/۴ ۱۴/۰ ۱۴/۳	۴۳/۰ ۴۵/۰ ۴۵/۶
جدول (الف)			

درصد تلفات حرارت به وسیله تشبع از سطح تغذیه جدول ب	
فولاد	۴۲
مس	۲۶
آلومینیم	۸

جدول ۴-۲-الف — اثر کمک تغذیه‌ها در زمان انجام آلیازهای مختلف

ب — درصد تلفات حرارت به وسیله تشبع از سطح تغذیه

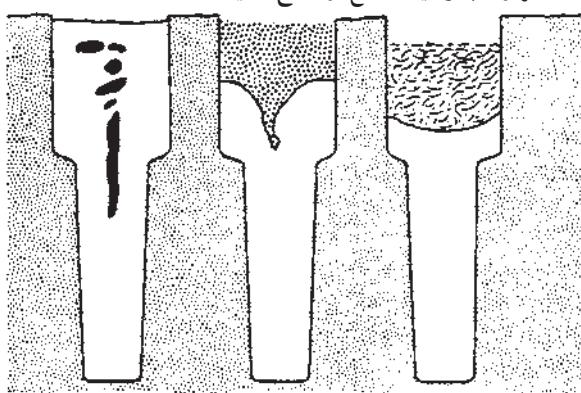


بدون عملیات  
با استفاده از  
از عایق  
با استفاده از  
مواد گرمaza

استفاده از مواد عایق و گرمaza در افزایش راندمان تغذیه بسیار مؤثر است. شکل ۳۶-۴ به صورت شماتیک اثر مواد عایق و گرمaza را در تغذیه نشان می‌دهد.

شکل ۳۶-۴ — استفاده از مواد عایق و گرمaza در تغذیه

مواد گرمایی، معمولاً مخلوطی از یک ماده مشتعل شونده سریع نظیر پودر آلمینیم، پودر کک یا زغال چوب و یک اکسید فلزی به عنوان عامل اکسیژن دهنده می‌باشد. چنین مخلوطهایی در تماس با فلز مذاب محترق شده، حرارت بسیار زیادی را آزاد می‌کنند. نمونه‌ای از این فعل و انفعالات حرارت زا چنین است:

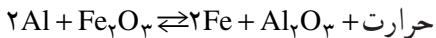


## ۲-۶-۴- استفاده از مبرد

مبردها موادی هستند که هدایت حرارتی بالایی دارند و به منظور افزایش شبیه دمایی از تغذیه به قالب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از مس، آلمینیم، چدن، گرافیت و ... لازم به ذکر است که براساس تعریف، مبرد به منظور افزایش موضعی سرعت انجاماد یک قسمت قطعه در حال انجاماد نسبت به سایر قسمت‌های آن به کار می‌رود بنابراین قالب ریشه به عنوان مبرد محسوب نمی‌گردد. البته در این گونه قالب‌ها (ریشه) می‌توان از مواد با هدایت حرارتی بالاتر (نظیر مس) و یا عبور موضعی آب (آبگرد) و ضخیم کردن قسمتی از قالب نسبت به سایر قسمت‌ها، به عنوان نوعی مبرد استفاده کرد.



به طور کلی دو نوع مبرد وجود دارد که عبارتند از:

۱- مبردهای خارجی ۲- مبردهای داخلی  
مبردهای خارجی، در دیواره قالب در فصل مشترک قالب - فلز قرار می‌گیرند. در حالی که مبردهای داخلی در داخل محفظه قالب جاگذاری می‌شوند.

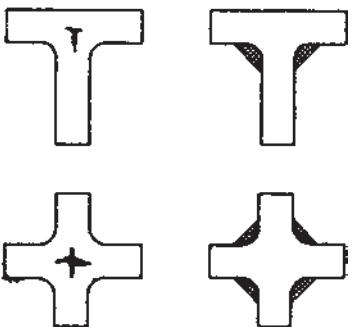


شکل ۳۷-۴- مبردهای خارجی با اندازه‌های مناسب به منظور حذف مکهای انقباضی

**مبردهای خارجی:** مبردهای خارجی، معمولاً قطعات فلزی از جنس فولاد، چدن یا مس می‌باشند که در قسمت‌های مورد نظر در قالب قرار می‌گیرند تا سرعت انجاماد مذاب را در آن نقطه‌ها افزایش دهند. این نوع مبردها شکل‌های استاندارد دارند و

یا در حالت‌های خاص ممکن است متناسب با قطعه تعبیه شوند. ابعاد مبرد، براساس سرعت سرد شدن مورد نیاز، تعیین می‌گردد.

شکل ۳۷ – چند مثال ساده‌ی استفاده از مبردهای خارجی را نشان می‌دهد.  
در برخی موارد، به منظور تقویت اثر مبرد، ممکن است از مواد مختلفی همراه مبرد استفاده شود. مثال ساده در این مورد، در شکل ۳۸ – ۴ نشان داده شده است.  
در این مثال، برای هر چه بهتر شدن انجماد، از مبرد همراه با ذرات خرد شده منیزیت و کاربید سیلیسیم استفاده شده است.

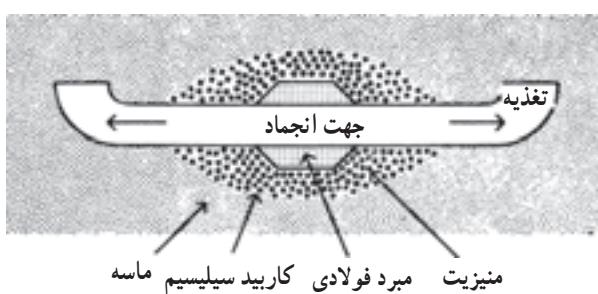

شکل ۳۸ – ۴ – انجماد جهت‌دار با استفاده از مواد مختلف به همراه مبرد

اثر مبردهای خارجی را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱ – شبیب دمایی را اصلاح می‌کنند.

۲ – باعث ایجاد انجماد جهت‌دار می‌شوند.

۳ – مکهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی را کاهش می‌دهند.

۴ – حجم و تعداد تغذیه را کاهش می‌دهند.

۵ – میزان عیوب و دورریز قطعات را کاهش می‌دهند.

۶ – قیمت تمام شده قطعه را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند.

**نکاتی در مورد چگونگی استفاده از مبرد**

۱ – مبردها باید کاملاً خشک شده باشند. در غیر این صورت، رطوبت باعث ایجاد مک‌های زیادی می‌شود.

۲ – مبردها معمولاً با یک ماده نسوز مانند سیلیسیم یا دیگر مواد پوشش داده می‌شوند. این

لایه‌ی نسوز باید قبل از استفاده مبرد کاملاً خشک شده باشد.

۳—در هنگامی که از مبرد در قالب‌های ماسه‌ی تراستفاده می‌شود، اگر فاصله زمانی بین قالب‌گیری و باربیزی طولانی باشد، رطوبت موجود در ماسه جذب سطح مبرد می‌شود. برای جلوگیری از این مسئله، باید مبرد را قبل از جاگذاری در قالب، پیشگرم نمود و یا فاصله زمانی بین ساخت قالب و باربیزی را کوتاه کرد. همچنین می‌توان در مبردها قبل از جای‌گذاری چندین سوراخ ایجاد نمود.


۴—از مصرف مبردهایی که دارای ترک مویی در سطح هستند باید خودداری شود.

۵—در صورتی که ضخامت مبرد خیلی کم باشد اثر تبریدی کافی نخواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مبردهای ضخیم نیز مشکلاتی را در قالب‌گیری ایجاد می‌کند و برای برخی آلیازها مانند چدن‌های خاکستری و نشکن، باعث می‌شود ساختمان قطعه به صورت موضعی، سخت و خشن

شود. به طور تجربی ضخامت مبرد باید بین  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{2}{3}$  ضخامت قطعه‌ی ریختگی باشد.

**مبردهای داخلی:** مبردهای داخلی در داخل محفظه‌ی قالب، (در داخل قطعه‌ی ریختگی) در مکانی که امکان استفاده از مبردهای خارجی نباشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین، این گونه مبردها بیشتر در قسمت‌هایی که بعداً ماشین کاری یا سوراخ می‌شوند، به کار می‌روند. جنس این مبردها معمولاً از جنس خود قطعه‌ی ریختگی انتخاب می‌گرددند تا اولاً؛ یکنواختی ترکیب در قطعه ریختگی حفظ شود. ثانیاً؛ با ذوب مقداری از سطح مبرد اتصال خوبی بین مبرد و قطعه به وجود آید. شکل ۳۹—۴ چند نوع مبرد داخلی را نشان می‌دهد.

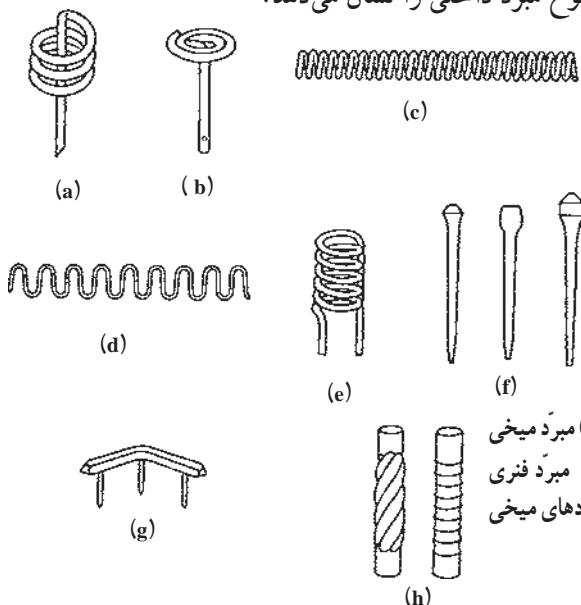

شکل ۳۹-۴—مثالهایی از مبردهای داخلی (a) مبرد میخی مارپیچ (b) مبرد میخی مارپیچ سرتخت (c) مبرد فری (d) مبرد شبکه‌ای (e) مبرد توپی (f) مبردهای میخی (g) مبرد چندشاخه‌ای (h) مبرد میله‌ای

استفاده از مبردهای داخلی نسبت به مبردهای خارجی، بحرانی تر می‌باشد؛ بنابراین علاوه بر نکاتی که در مورد مبردهای خارجی گفته شد باید به موارد زیر نیز توجه کرد.

۱- مبردها در داخل قطعه نباید ذوب شوند زیرا باعث ایجاد نقاط ضعف و کاهش خواص قطعه می‌شوند.

۲- مبردها در داخل قطعه باید به گونه‌ای جاسازی شوند که جریان مذاب تواند آنها را جابجا نماید.

۳- تمیزی مبرد بسیار مهم است، چون کاملاً با فلز مذاب احاطه می‌شود و کمترین گاز تولید شده، نمی‌تواند به بیرون راه یابد. لذا مبرد باید کاملاً زنگ زدایی شده و اکسیدها تمیز شده باشند. پیشگرم کردن مبرد، در این مورد بسیار مؤثر است. در این صورت سطح مبرد کاملاً خشک شده و از آلدگیهایی نظیر روغن میراً می‌گردد.

۴- مبرد، ممکن است خواص مکانیکی قسمتی از قطعه را که در آن نقطه جاگذاری شده، تغییر دهد.

۵- ترکیب شیمیایی مبرد باید تقریباً معادل قطعه‌ی ریختگی باشد. مثلاً برای ریخته‌گری فولاد یا فلزات غیرآهنی نمی‌توان از مبردهای داخلی چدنی استفاده کرد.

۶- در مورد فلزات با نقطه ذوب پایین، استفاده از مبردهای داخلی محدود می‌باشد زیرا این گونه فلزات قادر به ذوب سطحی مبردها نیستند و در نتیجه، پس از انجماد مذاب و سرد شدن قطعه، اتصال مناسب و محکمی بین مبرد و قطعه ریختگی، به وجود نمی‌آید.

### ۳-۶-۴- طراحی سیستم راهگاهی و بارریزی


اصلاح سیستم راهگاهی و بارریزی می‌تواند در کاهش مکهای انقباضی و بهبود کیفیت قطعه ریختگی مؤثر واقع گردد. مهم‌ترین روشهای اصلاح سیستم راهگاهی عبارتند از:

۱- استفاده از راهگاههای پله‌ای و یا ارتباط تغذیه به راهگاه. از آنجا که مذاب باید از طریق تغذیه وارد محفظه‌ی قالب شود، لذا گرم‌ترین مذاب در تغذیه قرار می‌گیرد.

۲- بارریزی و انجماد مذاب در قالبهایی که به صورت شیبدار نسبت به خط افق قرار می‌گیرند.

۳- بارریزی مذاب به داخل قالب از بالا و یا در مواردی که چنین روشی منجر به ایجاد حرکت اغتشاشی در محفظه قالب گردد می‌توان در مراحل اولیه مذاب را از سیستم راهگاهی پایین به داخل قالب هدایت نمود و پس از آن که محفظه‌ی قالب به اندازه‌ی کافی از مذاب پر شد بقیه فلز مذاب


از بالا به داخل محفظه‌ی قالب ریخته شود (شکل ۴-۴).

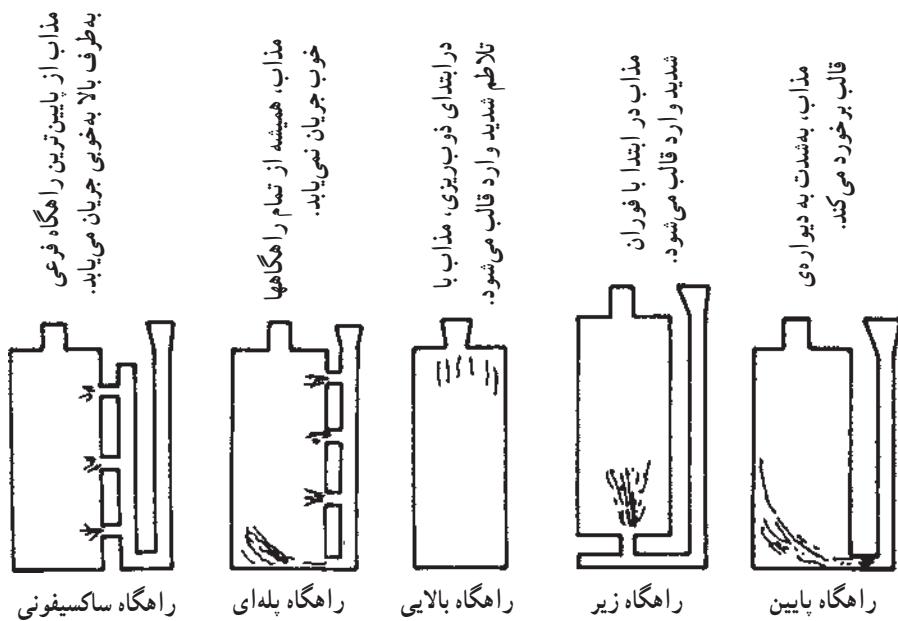

شکل ۴-۴- چند نوع سیستم راهگاهی در ارتباط با تغذیه

۴- تغییر در طراحی قطعات و مدل : با تغییر در طراحی قطعه، بدون این که در کاربرد آن مشکلی ایجاد شود، می‌توان تا حدودی به مذاب رسانی کمک کرد تا در نتیجه، قطعات سالم تولید گردد. شکل ۴-۴ مثالی برای تغییر در طراحی قطعه می‌باشد.

باید توجه کرد که تغییرات در طراحی، همیشه قادر به حذف کامل انقباضات نیست و حذف کامل آنها مستلزم استفاده از مبدل است.

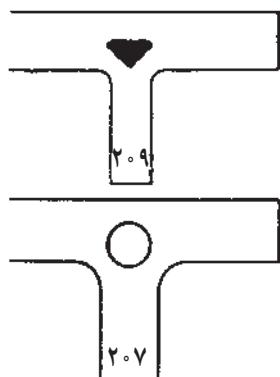

شکل ۴-۴۱- تأثیر طراحی صحیح در سلامت قطعه

۵ - درجه حرارت باربریزی، اگر درجه حرارت باربریزی مذاب پایین باشد، اثر تغذیه کاهش پیدا خواهد کرد. بر عکس، چنان‌چه درجه حرارت خیلی بالا باشد، حفره‌های انقباضی بروز خواهد کرد، لذا انتخاب درجه حرارت مناسب در بهبود کیفیت قطعه بسیار مؤثر است.

## پرسش

- ۱ - تغذیه‌گذاری را تعریف نمایید.
- ۲ - مراحل انقباض اجسام را تشریح کنید.
- ۳ - وظیفه‌ی اصلی تغذیه در ریخته‌گری را تعریف نمایید.
- ۴ - انواع آلیاژها را با توجه به مدل انجماد نام ببرید.
- ۵ - مکانیزم انجماد در آلیاژهای پوسته‌ای را تشریح کنید.
- ۶ - اصول تغذیه در آلیاژهای پوسته‌ای را توضیح دهید.
- ۷ - چگونگی انجماد در آلیاژهای خمیری را تشریح کنید.
- ۸ - مراحل مذاب رسانی در آلیاژهای خمیری را توضیح دهید.
- ۹ - تأثیر سرعت سرد کردن در ضخامت منطقه‌ی خمیری و پوسته‌ای را توضیح دهید.
- ۱۰ - جهت انجماد چیست و عوامل مؤثر در آن را نام ببرید.
- ۱۱ - محل تغذیه در قطعات ریختگی باسطوح مقطع غیریکتواخت چگونه تعیین می‌گردد؟
- ۱۲ - اجزای تغذیه را نام برد، وظایف آنها را توضیح دهید.
- ۱۳ - تغذیه‌ی گرم و سرد را توضیح دهید.
- ۱۴ - در تغذیه‌ی سرد، چگونگی تغییر شیب‌دمایی را تشریح کنید و شرط خوب عمل کردن تغذیه را بررسی نمایید.
- ۱۵ - انواع تغذیه را براساس موقعیت قرار گرفتن نسبت به قطعه، با رسم شکل توضیح دهید.
- ۱۶ - تغذیه‌ی کور چیست و چه کاربردی دارد؟
- ۱۷ - مواد عایق و گرمایزا در تغذیه‌ها به چه منظوری استفاده می‌شود؟
- ۱۸ - مبرد چیست و چه نقشی در تغذیه دارد؟
- ۱۹ - انواع مبرد را نام ببرید.
- ۲۰ - مبردهای خارجی چه مشخصاتی دارند؟ اثر آنها را توضیح دهید.

- ۲۱ – نکات مهم در استفاده مبردهای خارجی چیست؟
- ۲۲ – مبردهای داخلی چیست و به چه منظوری به کار می‌روند؟
- ۲۳ – نکات مهم در استفاده مبردهای داخلی چیست؟
- ۲۴ – درجه‌ی حرارت، چه تأثیری در راندمان تغذیه دارد؟
- ۲۵ – طراحی سیستم راهگاهی چه تأثیری در راندمان تغذیه دارد؟
- ۲۶ – طراحی قطعات و مدل چه تأثیری در راندمان تغذیه دارد؟

## فصل پنجم

### سیستم راهگاهی

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند:

- ۱- اهمیت سیستم راهگاهی را توضیح دهد.
- ۲- اجزای سیستم راهگاهی را شرح دهد.
- ۳- انواع سیستم‌های راهگاهی (فشاری و غیرفشاری) را شرح دهد.
- ۴- روش‌های راهگاه‌گذاری را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های آخال‌گیری در سیستم‌های راهگاهی را توضیح دهد.

### ۵— سیستم راهگاهی

واکنش‌پذیری شیمیایی و فیزیکی فلز مذاب با محیط اطراف و قالب، کاهش سیالیت آن در اثر تبادل حرارتی با سطوح قالب و نشستن جداره‌ی قالب به هنگام جريان آن در قالب، همگی بر اين واقعیت مهم و اساسی تأکید دارند که دستیابی به يك قطعه‌ی ریختگی سالم، مستلزم کنترل و هدایت مناسب جريان مذاب در قالب تا تکمیل شدن انجام‌داد آن می‌باشد. از اين‌رو، چگونگی ورود مذاب به محفظه‌ی قالب و جريان آن در مجراهایی که به محفظه‌ی قالب منتهی می‌شوند، در ریخته‌گری، از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

به طور کلی، مجموعه‌ی راههایی که مذاب برای ورود به محفظه‌ی قالب، از آن‌ها عبور می‌کند به سیستم راهگاهی<sup>۱</sup> موسومند. با توجه به نکات یاد شده، وظایف يك سیستم راهگاهی صحیح را به طور کلی، می‌توان بدین شرح ذکر نمود:

۱— Gating System

۱- تنظیم سرعت و جهت جریان مذاب به گونه‌ای که پُرشدن کامل قالب قبل از انجماد تضمین گردد.

۲- ایجاد جریانی آرام و یکنواخت با حداقل آشفتگی و تلاطم در قالب، به منظور جلوگیری از جذب هوا، اکسید شدن فلز مذاب و شستن جداره‌ی قالب.

۳- ایجاد شیب دمایی مناسب از قطعه به تغذیه و در مواردی که از تغذیه استفاده نمی‌شود، از قطعه به طرف مجرای ورود مذاب به قالب.


۴- جلوگیری از ورود آخال‌ها، اکسیدهای سرباره‌ای، ذرات و مواد قالب از طریق کنترل تلاطم و آشفتگی مذاب و یا با استفاده از مواد و روش‌های تکنیکی از قبیل استفاده از صافی‌ها، سرباره‌گیری، فشارگیرها و ... .

۵- اقتصادی بودن از نظر راندمان ریختگی و نیز هزینه‌های تمیزکاری.

در این فصل، با توجه به نقش مؤثر سیستم راهگاهی در تولید قطعاتی با کیفیت بالا و در عین حال اقتصادی، ابتدا اجزای سیستم راهگاهی انواع و روش‌های مختلف در تعییه آن به اختصار تشریح می‌گردد. سپس اصول و مبانی کلی در طراحی و محاسبات این سیستم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

## ۱-۵- اجزای یک سیستم راهگاهی

یک سیستم راهگاهی به طور کلی می‌تواند دارای اجزایی مطابق شکل ۱-۵ باشد.

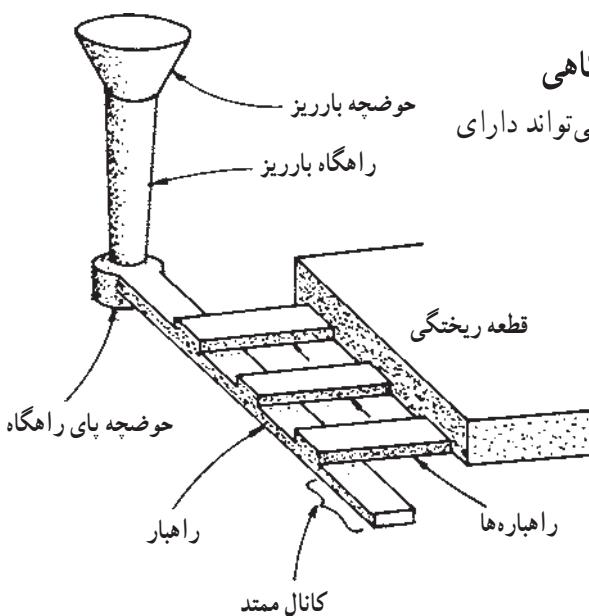

شکل ۱-۵- اجزای اصلی یک سیستم راهگاهی

## ۱-۱-۵ - حوضچه<sup>۱</sup> بالای راهگاه باربریز

حوضچه باربریز به صورت یک کاسه‌ی باریک‌شونده است که در بالای لوله‌ی راهگاه باربریز، روی سطح درجه بالایی تعبیه می‌گردد. نقش اساسی حوضچه، سهولت ریختن مذاب از وسایل انتقال مذاب مانند بوته و یا پاتیل، به داخل راهگاه باربریز می‌باشد. در شکل ۲-۵ نمونه‌هایی از حوضچه‌های قیفی شکل پیش‌ساخته که بیشتر برای ریختن گری قطعات چدنی و فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان داده شده‌اند.



شکل ۲-۵ - نمونه‌هایی از حوضچه (قیف)‌های پیش‌ساخته‌ی بالای راهگاه باربریز

از نکات اساسی در ارتباط با حوضچه‌های بالای راهگاه باربریز آن است که این حوضچه‌ها باید در طول عمل باربریز، همواره پُرنگه داشته شوند؛ زیرا این امر موجب می‌شود تا اولاً، شلاکه و مواد ناخالصی که معمولاً سبک‌تر از مذاب هستند بر روی سطح مذاب موجود در حوضچه جمع شوند و درنتیجه به داخل محفظه‌ی قالب راه پیدا نکنند. ثانیاً، پرنگه‌داشتن حوضچه از مذاب، ضمن ایجاد جریان مناسبی از مذاب با فشار استاتیکی<sup>۲</sup> معین در داخل سیستم راهگاهی، از جذب شدن هوا و ورود آن به قالب نیز جلوگیری می‌کند. در بعضی موارد، بهویژه در مورد فلزات و آلیاژهای غیرآهنی از حوضچه‌های موسوم به حوضچه‌ی گلابی یا لگنی استفاده می‌شود مزایای این نوع حوضچه به قرار زیر است.

- تنظیم سرعت جریان مذاب

- جلوگیری از ورود شلاکه<sup>۳</sup> و مواد ناخواسته به داخل قالب

- ایجاد جریان آرام با حداقل تلاطم به منظور جلوگیری از ورود هوا به داخل قالب

- حفظ نمودن قالب از آسیب ریزش مستقیم مذاب


نمونه‌هایی از این حوضچه‌ها در شکل ۳-۵ نشان داده شده‌اند.

همان‌طور که در شکل ب دیده می‌شود، در بعضی مواقع برای پرشدن آرام و یکنواخت قالب، دهانه‌ی راهگاه باربریز در داخل حوضچه با گلوله‌ای بسته می‌شود. این گلوله پس از پرشدن حوضچه

۱-Pouring Basin

۲-Metalostatic Pressure

۳-Slag

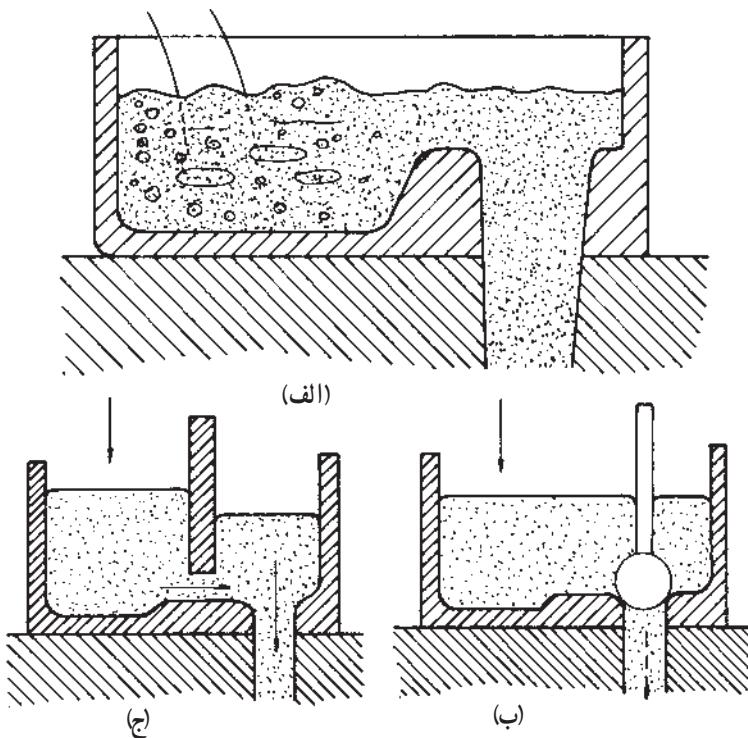


شکل ۳-۵ - نمونه‌هایی از حوضچه‌های گلابی (لگنی)

از مذاب برداشته می‌شود و مذاب، راهی راهگاه باربریز می‌گردد. همچنین در بعضی موارد، حوضچه مطابق شکل ج با یک تیغه‌ی سد مانند به دو قسمت تقسیم می‌شود که این امر به شخص باربریز این اجازه را می‌دهد که بتواند مذاب را با سرعتی مناسب به داخل حوضچه ببریزد به‌گونه‌ای که فلز مذاب باحتی آرام و یکنواخت و بدون سرباره و ناخالصی وارد راهگاه باربریز شود. طبیعی است که در دو حالت ذکر شده، به علت ایجاد جریان یکنواخت و مداوم از مذاب در راهگاه باربریز، تلاطم و آشفتگی مذاب، به‌هنگام حرکت، به حداقل می‌رسد و درنتیجه از محبوس شدن هوا در مذاب جلوگیری به عمل می‌آید.

قابل ذکر است که در صورت استفاده از حوضچه‌های بزرگ، به علت صعود بهتر و آسان‌تر مواد ناخواسته و سرباره به سطح مذاب داخل حوضچه، عمل جلوگیری از ورود آن‌ها به داخل سیستم راهگاهی و محفظه قالب به‌طور مطلوب‌تری صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این، سرعت باربریزی در این نوع حوضچه‌ها می‌تواند بدون سربریز کردن مذاب افزایش پیدا کند. طبیعی است که یک حوضچه‌ی بزرگ پس از اتمام باربریزی می‌تواند به عنوان تغذیه نیز عمل کند.

## ۲-۱-۵- راهگاه بارریز<sup>۱</sup> (الولهی راهگاه)


راهگاه بارریز مجرایی عمودی است که سطح مقطع آن از بالا به طرف پایین کاهش می‌یابد. این راهگاه از طرف سطح بزرگ‌تر به حوضچه‌ی بالای راهگاه بارریز و از طرف سطح کوچک‌تر از طریق حوضچه دیگری به نام حوضچه‌ی پایی راهگاه بارریز به کanal اصلی یا راهبار متصل می‌شود. دلیل مخروطی شکل بودن کanal راهگاه با مشاهده‌ی جریان آب از یک شیر باز، به خوبی روشن می‌گردد. بدین ترتیب که با دور شدن آب از محل اتصال به شیر، به دلیل افزایش سرعت جریان، سطح مقطع آب نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، با توجه به اینکه مذاب در داخل راهگاه بارریز نیز با چنین حالتی جریان دارد، از این‌رو به منظور پُرنگه‌داشتن این راهگاه و درتیجه جلوگیری از ورود هوا به داخل آن، لازم است تا راهگاه بارریز به صورت مخروطی شکل درنظر گرفته شود. بدیهی است در صورت انتخاب آشکال استوانه‌ای برای راهگاه بارریز، حباب‌های هوا می‌توانند در طول راهگاه جبس شود و باعث ایجاد آشفتگی در مذاب و جذب هوا در آن گردد. این موضوع در شکل ۴-۵ به خوبی مشاهده می‌شود.

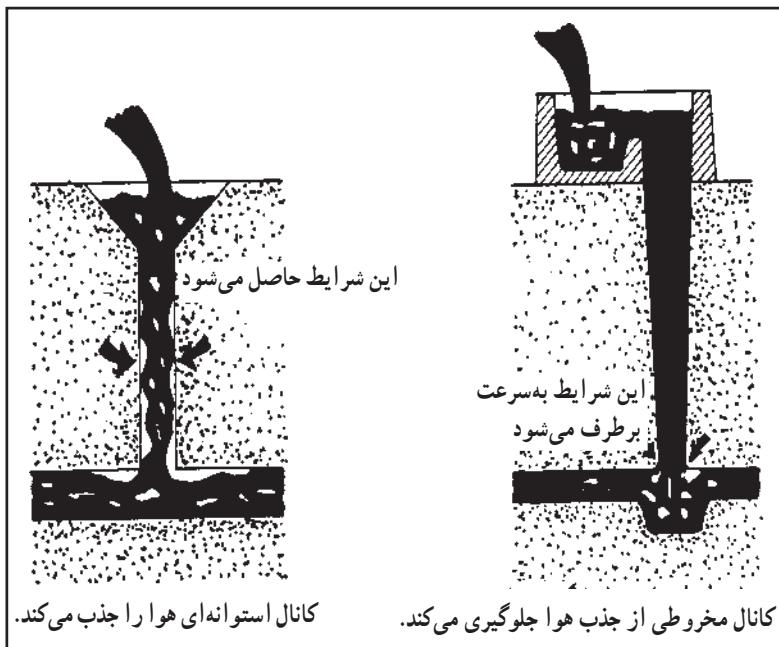

شکل ۴-۵- نحوه‌ی جریان مذاب در انواع راهگاه‌های استوانه‌ای و مخروطی

۱- Sprue

توصیه شده است سطح مقطع راهگاه بارزیز حتماً باید تا قطر  $20$  میلیمتر به شکل دایره باشد. برای راهگاه‌های بزرگ‌تر، از سطح مقطع مستطیلی نیز استفاده می‌شود. هنگام استفاده از راهگاه بارزیز با سطح مقطع مستطیل شکل، برای جلوگیری از ایجاد تلاطم و آشفتگی در گوشه‌های تیز، این راهگاه باید به گونه‌ای مناسب طراحی شود تا از ورود هوا به داخل راهگاه بارزیز جلوگیری به عمل آید. نمونه‌ای از این طراحی در شکل ۵-۵ نشان داده شده است.

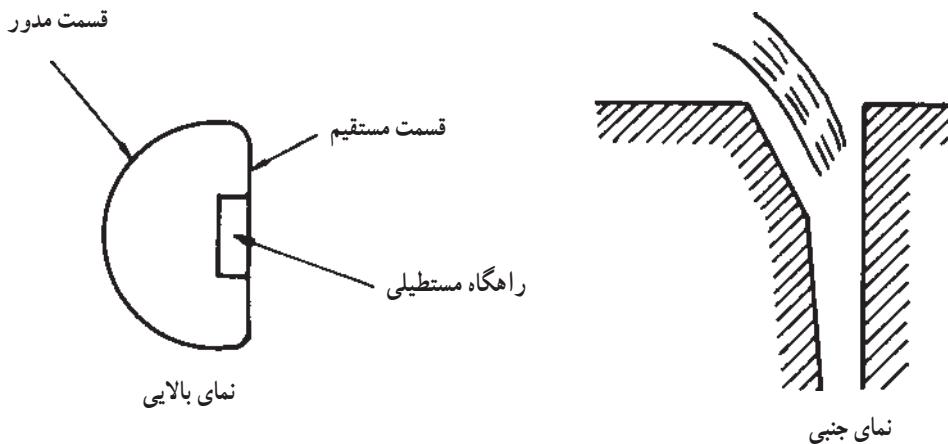


شکل ۵-۵ – نوعی حوضچه ایده‌آل بر روی راهگاه بارزیز

قابل ذکر است که راهگاه بارزیز با سطح مقطع دایره‌ای شکل، به دلیل اینکه دیرتر از نوع مستطیلی شکل سرد می‌گردد، عمل مذاب‌رسانی به قطعه‌ی ریخته شده را به هنگام سردشدن، به طور مطلوب‌تری انجام می‌دهد. این درحالی است که از نظر کاهش تلاطم جریان مذاب و درنتیجه جلوگیری از ایجاد هوای حبس شده در مذاب، راهگاه بارزیز مستطیلی بهتر از نوع دایره‌ای عمل می‌کند.

### ۳-۱-۵ - حوضچه پای راهگاه بارزیز<sup>۱</sup>

از آن جا که سرعت مذاب در قسمت پایین راهگاه بارزیز به بیشترین مقدار خود می‌رسد و این امر ممکن است تلاطم و آشفتگی جریان مذاب را در راهبار و درنتیجه‌ی آن، تخریب قالب و جذب هوا به دنبال داشته باشد، از این‌رو، برای جلوگیری از این امر، حوضچه‌ای در انتهای راهگاه بارزیز تعییه می‌گردد که به آن حوضچه پای راهگاه گفته می‌شود. بنابراین، با ایجاد حوضچه‌ی پای راهگاه، از

تلاطم مذاب جلوگیری می‌شود و مذاب با سرعتی مناسب و از طریق راهبار وارد قالب می‌گردد. در شکل ۶-۵ ابعاد مناسب برای حوضچه پای راهگاه نشان داده شده است.

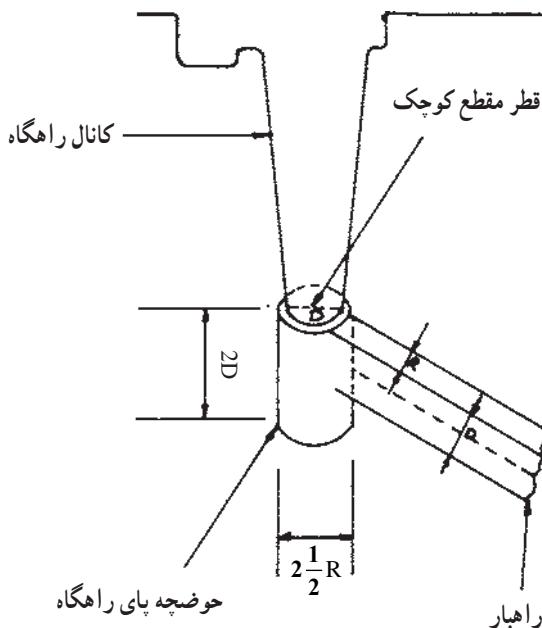

شکل ۶-۵— ابعاد مناسب برای یک حوضچه پای راهگاه

#### ۴-۱-۵— کanal‌های اصلی<sup>۱</sup> (راهبار) و فرعی<sup>۲</sup> (راهباره)

همان‌طور که قبلاً بیان گردید، مذاب در انتهای راهگاه باربریز دارای سرعت زیادی است که انتقال مستقیم چنین مذابی به درون قالب، تلاطم و آشفتگی جریان و درنتیجه جذب هوا و تخریب سطوح قالب را به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل برای جلوگیری از ایجاد چنین شرایط نامطلوبی، مذاب، قبل از ورود به قالب از یک کanal اصلی جریان داده می‌شود. این کanal مستقیم که از حوضچه پای راهگاه باربریز جدا می‌شود، راهبار نام دارد. عموماً مذاب، پس از جاری شدن در راهبار از طریق کanal‌هایی که از آن منشعب می‌شوند وارد محفظه قالب می‌گردد. این کanal‌های انشعابی به کanal‌های فرعی یا راهباره موسومند. قابل ذکر است که معمولاً، راهبار، بعد از آخرین


۱— Runner

۲— Ingate

راهباره‌ی انشعابی از آن، کمی امتداد پیدا می‌کند تا بدین وسیله مواد ناخواسته‌ی موجود در مذاب و سایر آشپتگی‌ها، به این قسمت انتهایی کشیده شود و از ورود آن‌ها به داخل محفظه‌ی قالب جلوگیری گردد. این قسمت انتهایی راهبار، کanal ممتد نامیده می‌شود.

### ۵-۱-۵ - طرح مناسب برای اتصال اجزای سیستم راهگاهی


بنابر مطالب گذشته، یکی از وظایف مهم یک سیستم راهگاهی، ایجاد جربانی آرام و یکنواخت و با حداقل تلاطم و آشپتگی می‌باشد. با توجه به این موضوع، بدیهی است در صورتی که اجزای مختلف سیستم راهگاهی با گوشه‌هایی تیز به یکدیگر مرتبط گردند، بدلیل ایجاد تلاطم و آشپتگی در جربان مذاب در اثر تغییر مسیر ناگهانی در محل گوشه‌ها، جذب هوا و سایر گازهای ایجاد شده در قالب تسهیل می‌گردد. در شکل ۵-۷ این شرایط، برای محل اتصال راهگاه باریز و راهباره نشان داده شده است.

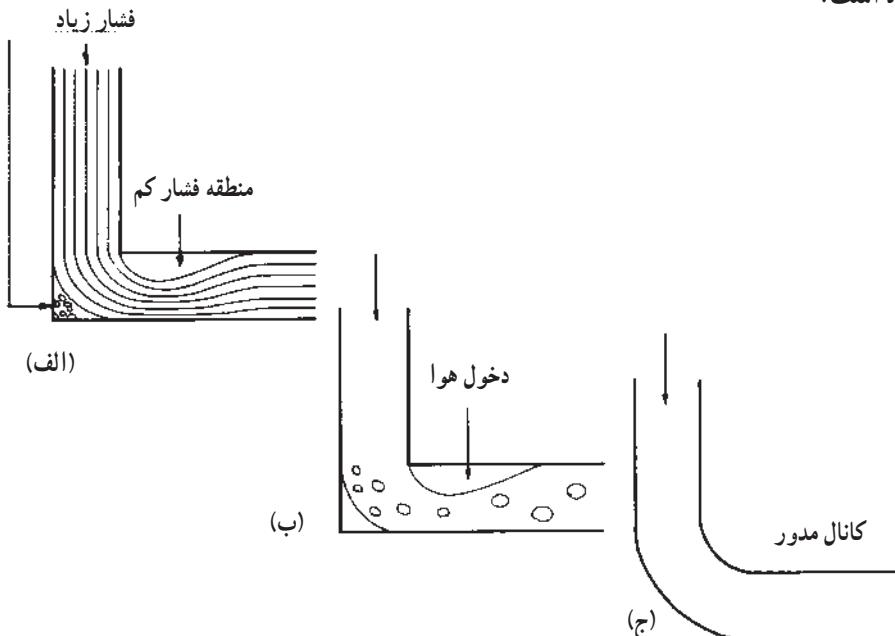

شکل ۵-۷ - تأثیر گوشه‌های تیز در تلاطم مذاب

همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود تغییر مسیر جربان در محل گوشه‌ها منجر به ایجاد مناطقی با فشار کمتر از فشار اتمسفر می‌گردد (الف). که در نتیجه‌ی این امر، هوا و گازهای موجود در قالب وارد مذاب می‌شوند (ب). برای رفع این مشکل باید محل اتصال، مطابق شکل (ج) به صورت مدور

در نظر گرفته شود. همچنین محل اتصال راهبار به راهبارهای نیز باید به گونه‌ای طراحی گردد که از تغییر ناگهانی سرعت مذاب و درنتیجه جذب هوا و ایجاد جریانی متلاطم جلوگیری به عمل آید. در شکل ۸-۵ این موضوع نشان داده شده است.

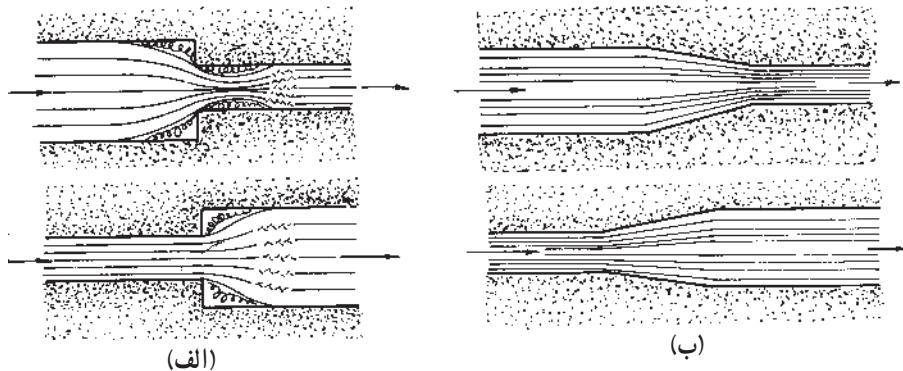

شکل ۸-۵ - طراحی محل اتصال اجزای سیستم راهگاهی (الف) طراحی نادرست (ب) طراحی درست

## ۲-۵ - انواع سیستم‌های راهگاهی


یکی از شرایط لازم برای عملکرد درست یک سیستم راهگاهی، این است که سطوح مقاطع مربوط به راهگاه باربریز، راهبار و راهبارهای دارای نسبت مناسبی باشند. این نسبت که نسبت راهگاهی نام دارد، در حقیقت نشان‌دهنده‌ی نسبت سطح مقطع راهگاه باربریز به سطح مقطع راهبار به مجموع سطوح مقاطع راهبارهای می‌باشد و به صورت زیر بیان می‌گردد :

$$A_S : A_R : A_G$$

که در آن :  $A_S$  سطح مقطع راهگاه باربریز،  $A_R$  سطح مقطع راهبار و  $A_G$  مجموع سطوح مقاطع راهبارهای می‌باشند.

هرچند در ریخته‌گری فلزات و آلیاژها، نسبت‌های راهگاهی مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند ولی از جهت نوع رابطه‌ی میان سطوح مقاطع اجزای سیستم راهگاهی، این نسبت‌ها به دو گروه اصلی فشاری<sup>۱</sup> و غیرفشاری<sup>۲</sup> تقسیم می‌گردند. هرگاه در یک سیستم راهگاهی، مجموع سطوح

مقاطع راهباره‌ها از سطح مقطع راهگاه بارزیز کم‌تر باشد، سیستم از نوع فشاری و چنان‌چه عکسِ  
حالت یاد شده وجود داشته باشد، سیستم از نوع غیرفشاری است. با توجه به این تعریف، بدیهی است  
که در سیستم راهگاهی فشاری، همواره، فشاری در پشت مذاب وجود دارد. و حال آنکه در نوع  
غیرفشاری، فشار مذاب در راهگاه بارزیز گرفته می‌شود و فشار قابل توجهی بر روی مذاب موجود  
در سیستم راهگاهی اعمال نمی‌گردد. در شکل ۹-۵ این دو نوع سیستم راهگاهی به‌طور شماتیک  
نشان داده شده‌اند.

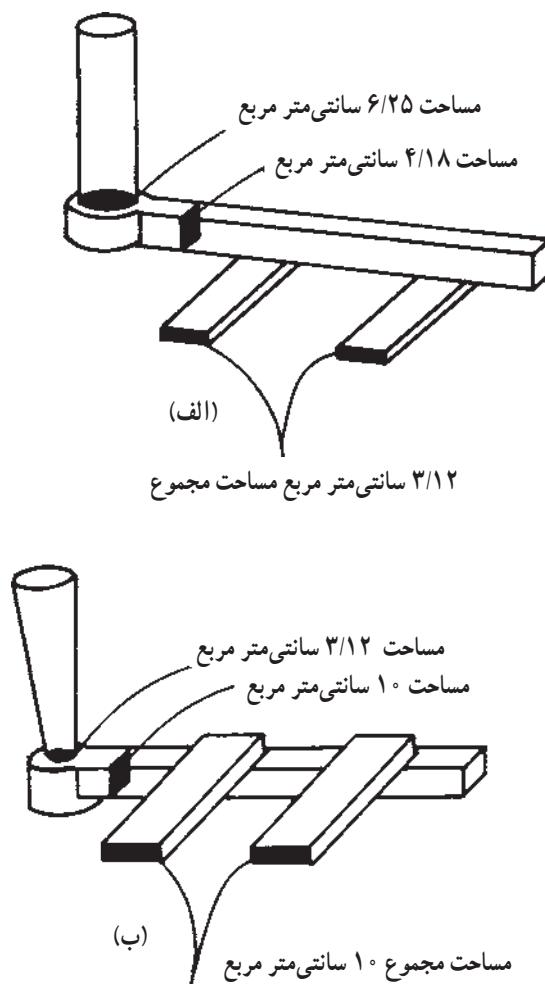

شکل ۹-۵ – انواع سیستم‌های راهگاهی. (الف) سیستم فشاری      (ب) سیستم غیرفشاری

در جدول ۱-۵ مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری درج شده است. با توجه به موارد مندرج در جدول مذکور می‌توان چنین گفت که سیستم‌های راهگاهی فشاری برای فلزات آهنی، بهویژه چدن‌ها، مناسب می‌باشد، درحالی که در ریخته‌گری فلزات و آلیاژهای غیرآهنی مانند الومینیم و منیزیم که تمایل زیاد به واکنش با هوا و گازها دارند، استفاده از سیستم‌های راهگاهی غیرفشاری مناسب می‌باشد. در مورد برنج‌ها و برنزها، براساس روش ریخته‌گری، نوع قطعه و تجربه‌ی ریخته‌گر، می‌توان از هر دو نوع سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری استفاده نمود.

### جدول ۱-۵- مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری

مزیت‌ها	محدودیت‌ها	مزیت‌ها	محدودیت‌ها
محدودیت‌ها	مزیت‌ها	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
۱- پربودن سیستم راهگاهی در نتیجه امکان ورود هوا	۱- ایجاد جریان آرام و با حداقل آشفتگی و تلاطم و در نتیجه کاهش عیوب های همچون جذب گاز و هوا و شسته شدن قالب	۱- ایجاد تلاطم و آشفتگی در مذاب به دلیل افزایش سرعت خطی مذاب و در نتیجه امکان شسته شدن قالب و جذب گاز	۱- پرشدن سریع سیستم از مذاب و در نتیجه کاهش زمان تماس مذاب با هوا در داخل سیستم
۲- یکسان بودن مقدار جریان مذاب از راهباره‌ها به داخل محفظه قالب	۲- فرصت کافی برای جدا شدن (بالا آمدن) آخال و مواد ناخواسته مواد موجود در مذاب	۲- عدم فرصت جدا شدن (بالا آمدن) آخال و مواد ناخواسته موجود در مذاب	۲- جریان مذاب به یک اندازه از راهباره‌ها وارد محفظه قالب می‌شود.
۳- کاهش راندمان ریختگی به دلیل مصرف حجم زیاد مذاب در سیستم راهگاهی			۳- سهولت در جداسازی اجزای سیستم راهگاهی از قطعه
			۴- افزایش راندمان تولید به دلیل حجم کم مذاب مصرفی در سیستم راهگاهی


در جدول ۲-۵ نسبت‌های راهگاهی مربوط به برخی از فلزات و آلیاژهای صنعتی درج شده است.

جدول ۲-۵- نسبت‌های راهگاهی مربوط به فلزات و آلیاژهای صنعتی

نسبت راهگاهی متداول $A_s : A_r : A_G$	نوع سیستم	فلز یا آلیاژ
۱ : ۲ : ۱/۵	غیرفشاری	فولاد
۱ : ۳ : ۳	غیرفشاری	
۱ : ۱ : ۰/۷	فشاری	
۱ : ۲ : ۲	غیرفشاری	
۱ : ۱ : ۱	-	
۱ : ۴ : ۴	غیرفشاری	چدن خاکستری
۱ : ۱/۳ : ۱/۱	فشاری	
۱۰ : ۹ : ۸	فشاری	
۱ : ۲ : ۲	غیرفشاری	(ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای خشک) چدن نشکن (ریخته‌گری در قالب پوسته‌ای به طور عمودی)
۴ : ۸ : ۳	فشاری	
۱/۲ : ۱ : ۲	غیرفشاری	
۱ : ۲ : ۴	غیرفشاری	
۱ : ۲ : ۱	فشاری	آلومینیم
۱ : ۳ : ۳	غیرفشاری	
۱ : ۱ : ۱	-	برنج (آلیاژ مس - روی)
۱ : ۱ : ۳	غیرفشاری	

### ۳-۵- روشهای راهگاه‌گذاری (روش‌های تعییه سیستم‌های راهگاهی)


براساس نوع فلز یا آلیاژ، شکل، ابعاد و وزن قطعه‌ی ریختگی و نیز مواد قالب، تعییه سیستم راهگاهی ممکن است به سه طریق کلی نشان داده شده در شکل ۳-۵ صورت گیرد.

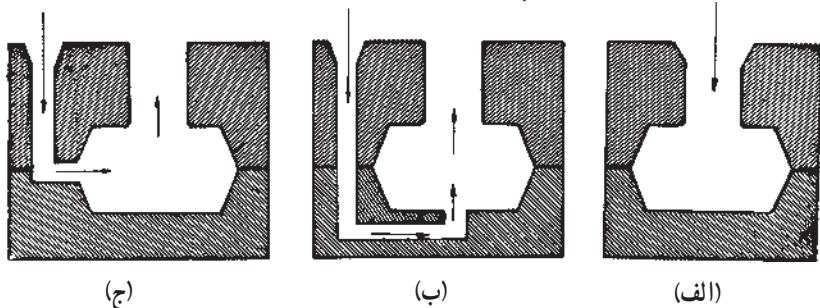

شکل ۳-۵- روشهای راهگاه‌گذاری

### ۱-۳-۵- روشهای راهگاه‌گذاری از بالا<sup>۱</sup>

در این روش که انواع مختلف آن به طور شماتیک در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است، مذاب از قسمت فوقانی، مستقیماً وارد محفظه قالب می‌شود.

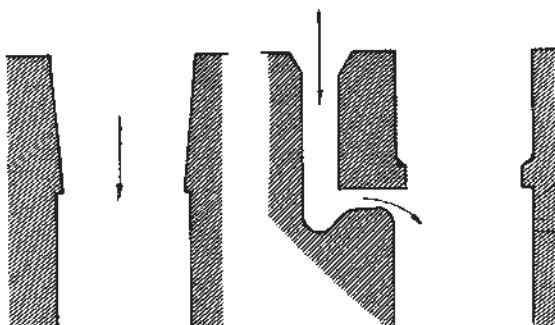


شکل ۱-۱۱- روشهای راهگاه‌گذاری از بالا

با توجه به نحوه انتقال مذاب به داخل قالب، هنگام استفاده از چنین روشی، همواره باید به دو نکته اساسی توجه شود:

الف - بدليل ریزش مستقیم مذاب و امکان تخریب قالب (کف)، قالب باید از استحکام کافی برخوردار باشد.

ب - به دلیل ایجاد جریانی آشفته و متلاطم، عیوبی همچون جذب هوا و گاز و نیز اکسیده شدن فلز تشديده می‌گردد.

قابل ذکر است که به منظور محافظت از سطوح قالب (شسته شدن ماسه) و نیز جلوگیری از ورود شلاکه‌ی مذاب به داخل آن، از طرح اصلاحی نشان داده شده در شکل

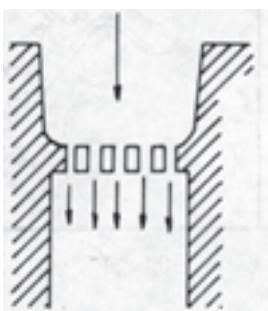

شکل ۱۲-۵—راهباره‌ی مدادی

۱۲-۵ استفاده می‌شود. همانگونه که در این شکل مشاهده می‌شود، با قراردادن یک ماهیچه‌ی صافی (راهباره‌ی مدادی<sup>۱</sup>) هم عمل شلاکه‌گیری صورت می‌گیرد و هم جداره‌های قالب به مقدار قابل توجهی از تخریب و شسته شدن حفظ می‌شوند. به حال برخلاف نکات مثبت یاد شده، به این نکه نیز باید توجه کرد که تحت چنین شرایطی، به دلیل تعدد جریان مذاب، جذب گاز و اکسایش مذاب نیز، تشديد می‌گردد.

با توجه به مطالب یاد شده، مزیت‌ها و محدودیت‌ها و نیز کاربرد

روش راهگاه از بالا را می‌توان به صورت جدول ۳-۵ خلاصه نمود:


### جدول ۳-۵—مزیت‌ها و محدودیت‌ها روش راهگاه از بالا

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
ارتفاع کم ریزش مذاب	- تخریب کف قالب در اثر ریزش مستقیم مذاب (مناسب نبودن برای ریخته‌گری آلیاژهای سنگین مانند چدن، فولاد و مس)	- سادگی سیستم راهگاهی - راندمان ریختگی بالا
بالا مانند قالب‌های فلزی و قالب‌های ماسه‌ای سخت (قالب‌های تهیه شده با چسب‌های سیلیکات سدیم، سیمان و ...)	- ایجاد ذرات اکسیدی در اثر برخورد مذاب با کف قالب و پرتاب شدن آن (نامناسب بودن برای ریخته‌گری فلزات و آلیاژهایی که تمایل زیادی به اکسایش دارند)	- ایجاد انجماد جهت‌دار از قطعه به سوی راهگاه و در نتیجه‌ی آن، تجمع حفره‌های انقباضی و آخال‌ها در راهگاه
به طریق عمودی به صورت راهباره‌ی مدادی	- جذب گاز و هوا در اثر تلاطم زیاد مذاب	
(مانند چرخ واگن‌های راه آهن)		


## ۵-۳-۲—روش راهگاه گذاری از پایین<sup>۱</sup>

در این روش ، مذاب از پایین ترین نقطه‌ی قالب وارد آن می‌شود. به همین دلیل، مهم‌ترین ویژگی آن، ایجاد جریانی آرام و با حداقل تلاطم و آشفتگی از مذاب می‌باشد. در شکل ۵-۱۳ انواع مختلف روش راهگاه از پایین به صورت ساده‌ای نشان داده شده است. برخلاف ویژگی یاد شده در این روش، به دلیل قرارگرفتن اوّلین مذاب (مذاب سردتر) در قسمت فوقانی ( محل استقرار تغذیه)، انجام مذاب، در شبیب دمایی مناسب صورت نمی‌گیرد. از این رو تشکیل حفره‌های انقباضی در قطعات ریخته شده، اجتناب ناپذیر است. برای رفع این مشکل از راهگاه پله‌ای مطابق شکل ۵-۱۴ استفاده می‌گردد. همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود با ایجاد اتصالات بیشتر از راهگاه به


قطعه، گرم‌ترین مذاب وارد تغذیه می‌شود و درنتیجه، انجام قطعه به صورت جهت‌دار صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که هنگام استفاده از تغذیه‌ی جانبی، کاربرد راهگاه از پایین، نتایج بسیار مطلوبی را به همراه خواهد داشت (شکل ۵-۱۵).

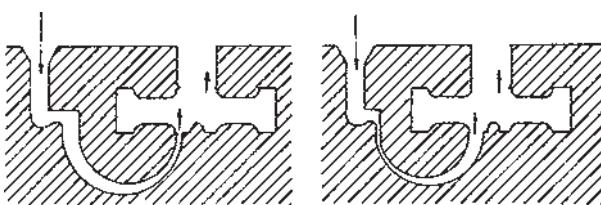

شکل ۵-۱۳—دو نمونه از روش راهگاه‌گذاری از پایین (راهگاه شاخی)

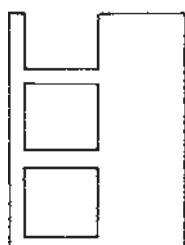

شکل ۵-۱۴—راهگاه پله‌ای

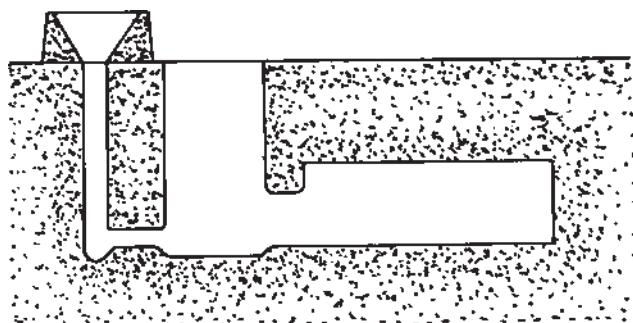

شکل ۵-۱۵—راهگاه زیرین در اتصال به تغذیه جانبی

به طوری که در این شکل مشاهده می‌شود، به دلیل عبور مداوم مذاب از تغذیه، این قسمت در پایان باربیزی، گرم‌ترین قسمت قالب خواهد بود. بدیهی است در چنین شرایطی به دلیل ایجاد شیب دمایی مطلوب، انجاماد قطعه به صورت جهت‌دار صورت می‌گیرد.

با توجه به نکات یاد شده، مزیت‌ها و محدودیت‌های روش راهگاه از پایین را می‌توان به صورت

#### جدول ۴-۵ خلاصه نمود.

#### جدول ۴-۵ مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد روش راهگاه از پایین


کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
فولادی	– احتمال قطع شدن جریان و ناقص ماندن قسمت‌های فوقانی در صورت وقوع انجاماد از پایین به طرف بالا.	– کاهش اکسایش فلز و تخریب قالب
– غالباً در ریخته‌گری قطعات بزرگ	– ایجاد شیب دمایی نامناسب و فراهم نشدن شرایط برای ایجاد یک انجاماد جهت‌دار (تشکیل حفره‌های انقباضی در قطعه)	– کاهش جذب هوا و گاز هنگام باربیزی به دلیل ایجاد جریانی آرام و با حداقل تلاطم از مذاب
– در ریخته‌گری قطعات با استفاده از تغذیه‌ی جانبی		– صافی سطوح قطعات ریختگی
		– ایجاد انجاماد جهت‌دار در صورت استفاده از راهگاه پله‌ای و یا استفاده از مواد عایق در تغذیه

#### ۳-۵- روشن راهگاه‌گذاری در سطح جدايش<sup>۱</sup>

در این روش، مذاب مطابق شکل

۱۶-۵ از ارتفاع کمتری (از سطح جدايش قالب) وارد محفظه‌ی قالب می‌شود و بنابراین، مشکلات مربوط به روش راهگاه‌گذاری از بالا کاهش می‌یابد.

شکل ۱۶-۵- روشن راهگاه‌گذاری در سطح جدايش

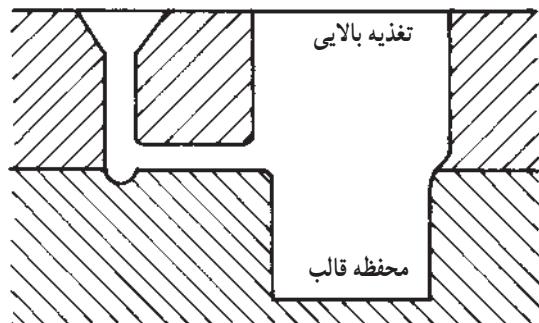

۱- Side Gating

مزیت‌ها و محدودیت‌های این روش از راهگاه‌گذاری را می‌توان به صورت جدول ۵-۵ خلاصه نمود:


### جدول ۵-۵- مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد روش راهگاه‌گذاری در سطح جدایش

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>- به دلیل ایجاد تلاطم در قسمت زیری قالب و در نتیجه باقی ماندن ذرات اکسیدی و ناخالصی‌های دیگر در مذاب، این روش برای ریخته‌گری آلیازهای غیرآهنی مناسب نیست.</li> <li>- در ریخته‌گری قطعات چدنی و بهویژه در مواردی که ارتفاع قسمت زیری قالب کم باشد، این روش مناسب است.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ایجاد جریان مذابی با تلاطم و آشفتگی زیاد در صورتی که ارتفاع قسمت زیری قالب زیاد باشد.</li> <li>(تخرب قالب و جذب هوا و گاز)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سهولت تعییه سیستم راهگاهی به دلیل قرار گرفتن آن در سطح جدایش</li> <li>- مفید بودن این روش، به هنگامی که ارتفاع قسمت زیری قالب زیاد نباشد</li> <li>- سهولت اتصال راهگاه به تغذیه و در نتیجه انجام جهت‌دار و تهیه قطعه‌ای با کیفیت مطلوب</li> <li>- صرف‌جویی در فلز مصرفی در سیستم راهگاهی در اثر اتصال راهگاه به قطعه توسط تغذیه</li> </ul>

### ۴-۳-۵- سیستم‌های راهگاهی مرکب<sup>۱</sup> (چندتایی)


هرچند استفاده از روش‌های راهگاه‌گذاری بیان شده در قسمت‌های گذشته (استفاده از یک مجرأ برای انتقال مذاب به داخل قالب) در ریخته‌گری قطعات کوچک بسیار متداول است ولی در تهیه قطعات ریختگی بزرگ، استفاده از این روش‌ها مشکلاتی را به دنبال دارد که تولید قطعات سالم و با کیفیت مطلوب را محدود می‌سازد. علت این موضوع را می‌توان چنین بیان کرد که اولاً، حرارت زیاد جداره‌ی راهباره در محل اتصال آن به قطعه، موجب تخریب قالب در این محل گردیده، در نتیجه مسئله مذاب‌رسانی قطعه مختل می‌شود. ثانیاً، به دلیل طولانی بودن مسیر جریان مذاب در محفظه‌ی قالب، پر شدن آن به طور مطلوبی صورت نمی‌گیرد. مشکلات یاد شده با استفاده از یک سیستم راهگاهی پیچیده‌تر که در آن، مذاب از طریق چند راهباره‌ی مجزاً به قسمت‌های مختلف قالب هدایت

می‌شود، به خوبی حل می‌گردد. این راهگاه‌ها که در ساخت و ایجاد آن‌ها ممکن است یکی از انواع راهگاه‌های ساده (راهگاه از بالا، راهگاه از پایین و راهگاه در سطح جداش) مورد استفاده قرار گیرد، راهگاه‌های مرکب نامیده می‌شوند و به دو صورت به کار می‌روند. در شکل ۵-۱۷ انواع مختلف از راهگاه‌های مرکب افقی، به طور شماتیک نشان داده شده است.

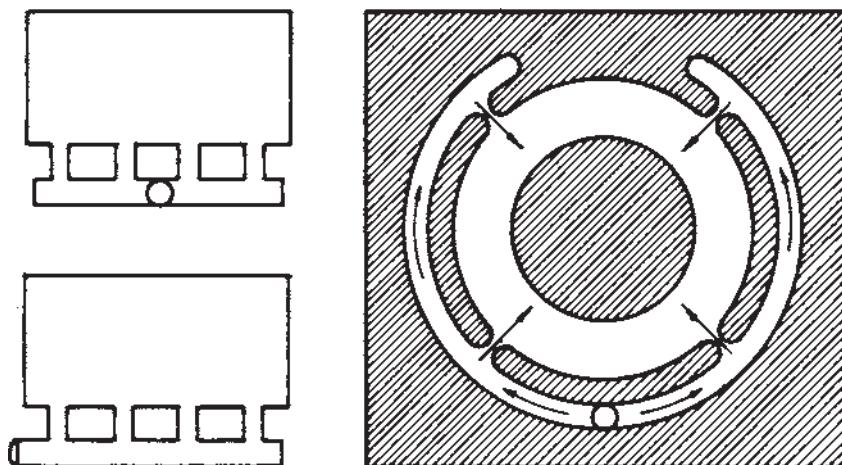


شکل ۵-۱۷ – انواع راهگاه‌های مرکب

از مسائل مهم در طراحی این راهگاه‌ها، آگاهی از مقدار مذاب ورودی از هریک از راهباره‌ها به داخل محفظه‌ی قالب است. با توجه به اهمیت ورود یکنواخت مذاب از راهباره‌ها به داخل محفظه‌ی قالب، طراحی این سیستم‌ها باید مطابق شکل ۵-۱۸ اصلاح گردد.

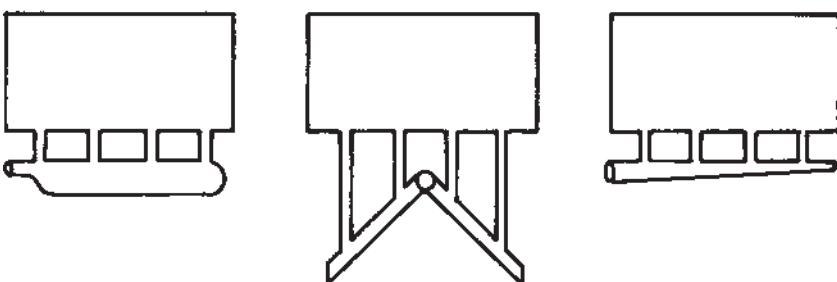

شکل ۵-۱۸ – طرح‌های اصلاحی برای ورود یکنواخت مذاب به محفظه‌ی قالب در راهگاه‌های مرکب

همان‌گونه که اشاره گردید نوع دیگر راهگاه‌های مرکب، نوع عمودی آن است که به سیستم راهگاهی پله‌ای<sup>۱</sup> موسوم می‌باشد. در شکل‌های ۱۹-۵ و ۱۹-۶ انواع مختلف این نوع از سیستم راهگاهی نشان داده شده است.

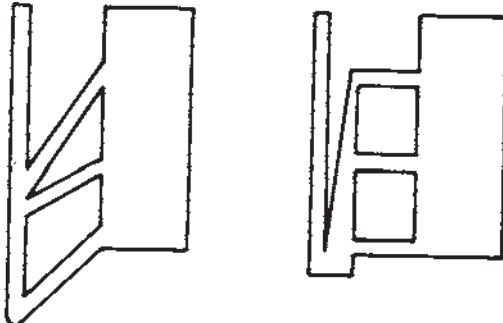

شکل ۱۹-۵-۶- انواع دیگر سیستم راهگاهی پله‌ای

مزیت‌ها و محدودیت‌های این نوع سیستم در قسمت‌های گذشته توضیح داده شد. به طور کلی مشخصات سیستم‌های راهگاهی مرکب را می‌توان به صورت جدول ۶-۵ خلاصه نمود.

#### جدول ۶-۵- مزیت‌ها، محدودیت‌ها و کاربرد سیستم‌های راهگاهی مرکب


کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>- برای ریخته‌گری قطعات بزرگ و پیچیده</li> <li>- با توجه به شکل و اندازه قطعه می‌توان از سیستم راهگاهی پله‌ای یا افقی استفاده کرد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مشکل بودن ساخت و ایجاد این سیستم‌ها (مشکل تکنولوژیکی)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- با توجه به این که در یک سیستم راهگاهی مرکب، از کدام یک از انواع راهگاه‌های فرعی (راهگاه از بالا، راهگاه از پایین و راهگاه در سطح جداش) استفاده شده باشد، از مزیت‌های مربوط به آن راهگاه برخوردار خواهد بود.</li> <li>- سیستم‌های مرکب با طرح‌های مختلف می‌توانند کلیه محدودیت‌ها و نارسایی‌های سیستم ساده را نیز برطرف نمایند.</li> <li>- امکان ایجاد انجام‌دادی یکنواخت</li> </ul>

## ۴-۵- روش‌های آخالگیری در سیستم‌های راهگاهی

همان طور که قبلاً بیان شد، یکی از وظایف و نقش‌های بسیار مهم سیستم‌های راهگاهی، قابلیت آخالگیری آن‌هاست. با وجود این، حتی با انتخاب بهترین سیستم‌های راهگاهی، ورود شلاکه و مواد ناخواسته‌ی دیگر به محفظه‌ی قالب اجتناب ناپذیر است. همان‌طور که در فصول گذشته به تفصیل شرح داده شد، این مواد ناخواسته ممکن است از کوره‌های ذوب، پاتیل‌ها، دراثر ریخته‌گری نادرست و نیز طرآحی نامناسب سیستم راهگاهی ناشی گردند. اصولاً جداسازی مواد ناخواسته از مذاب، یا براساس اختلاف وزن مخصوص میان این مواد و فلز مذاب صورت می‌گیرد و یا این که برای این کار از صافی (فیلتر) استفاده به عمل می‌آید.

### ۱-۴- روش‌های جداسازی مواد ناخواسته براساس اختلاف در وزن مخصوص

**الف** - استفاده از کanal ممتد: به طوری که اشاره گردید، راهگاه اصلی (راهبار) معمولاً بعد

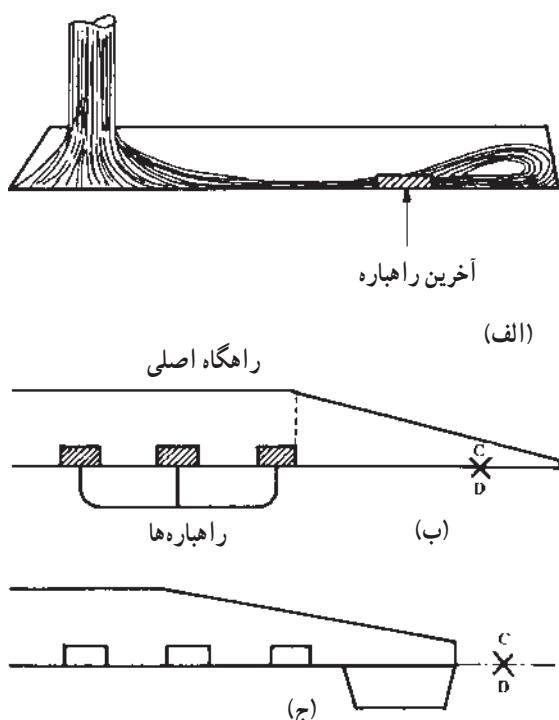


از محل آخرین راهباره‌ها از دو طرف کمی امتداد داده می‌شود. با ایجاد چنین کانالی، اوّلین مذاب که معمولاً مواد ناخواسته‌ی پیشتری را با خود حمل می‌کند، بنابر تمايل طبیعی جريان مذاب به ادامه‌ی حرکت در مسیری مستقیم، در این محل قرار می‌گیرد که در صورت تداوم عمل باربری و نیز استفاده از طرح مناسب در این قسمت، این مذاب فرصت برگشت و ورود به داخل محفظه قالب را نخواهد داشت. این موضوع در شکل ۵-۲۰ داشت. به خوبی مشاهده می‌شود.

شکل ۵-۲۰- (الف) برگشت جريان مذاب در برخورد به قسمت انتهایی راهبار در اوّلین مراحل ریختن مذاب

(ب) جلوگیری از برگشت جريان مذاب با ایجاد شیب در قسمت انتهایی راهبار

(ج) ایجاد چاهک در انتهای راهبار برای تجمع مواد ناخواسته


**ب – استفاده از موائع و گلوبی در سیستم راهگاهی:** همان‌گونه که در شکل ۲۱-۵ مشاهده می‌شود با اعمال روش‌های مانند ایجاد محفظه‌هایی به نام تله<sup>۱</sup> در راهبار (الف)، تعییه‌ی راهبار در قسمت بالای قالب و راهبارهای در قسمت پایین آن (ب) و نیز قراردادن مانع یا سد و تویی در حوضچه مطابق شکل‌های ۳-۵-ب و ج، می‌توان شرایط مناسبی برای صعود و جداسازی مواد ناخواسته‌ی موجود در مذاب فراهم نمود و بدین ترتیب با جمع آوری این مواد در قسمت‌های مختلف سیستم راهگاهی، از ورود آن‌ها به داخل محفظه‌ی قالب جلوگیری کرد. در اینجا یادآوری این نکه ضروری است که استفاده از حالت (ب) هنگامی مفید است که مواد ناخواسته، نسبت به مذاب سبک‌تر بوده، در عین حال، سیستم راهگاهی نیز از نوع فشاری باشد. بهمین دلیل، این روش‌ها را می‌توان تنها برای فلزات آهنی و بعضی از آلیاژهای مس که دارای شرایط یاد شده هستند، به خوبی بکار برد.

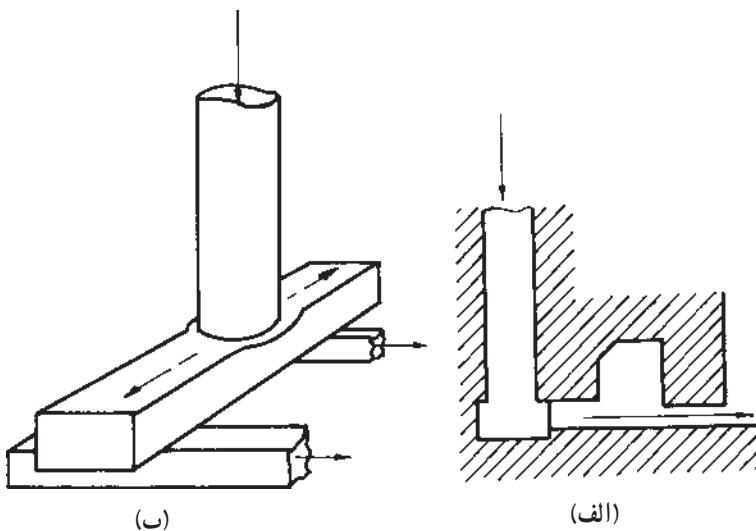

شکل ۲۱-۵-روش‌های دیگر برای جلوگیری از ورود آخال‌ها و مواد ناخواسته به داخل محفظه قالب

**ج – استفاده از راهگاه‌های گردابی:** با استفاده از این نوع راهگاه‌ها که نمونه‌ای از آن به طور شماتیک در شکل ۲۲-۵ نشان داده شده است، می‌توان به طور مؤثری مواد ناخواسته‌ی موجود در مذاب را از آن جدا نمود. در این روش، مواد ناخواسته، در اثر ایجاد نیروی جانب به مرکز در سطح مذاب جمع شده، به داخل کanalی که در بالای محفظه‌ی گردابی تعییه شده است رانده می‌شوند.


۱-Trap

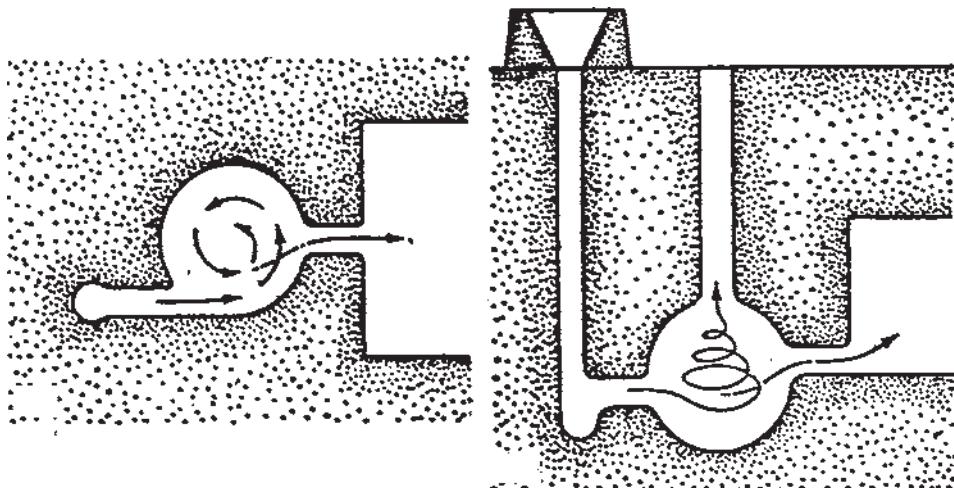


شکل ۵-۲۲ - راهگاه گردابی

#### ۴-۵ - استفاده از صافی (فیلتر)

جداسازی مواد ناخواسته با استفاده از روش هایی که تاکنون بیان گردید، مستلزم سبک تر بودن این مواد در مقایسه با مذاب و درتیجه، قابلیت شناور شدن آن ها در مذاب بوده است. بنابراین، طبیعی است که این گونه روش ها در ریخته گری آلیاژ های سبک که در آن ها مواد ناخواسته معمولاً دارای شرایط یاد شده نیستند، از کارآیی مطلوبی برخوردار نخواهند بود. از این رو در ریخته گری این آلیاژ ها، علاوه بر رعایت اصول کلی بیان شده، از فیلتر های تصفیه و توری های سیمی در قسمت های مختلف سیستم راهگاهی استفاده می شود. در شکل ۵-۲۳ نمونه هایی از کاربرد ماهیچه صافی (الف) و توری های سیمی (ب) در قسمت های مختلف سیستم راهگاهی نشان داده شده است.

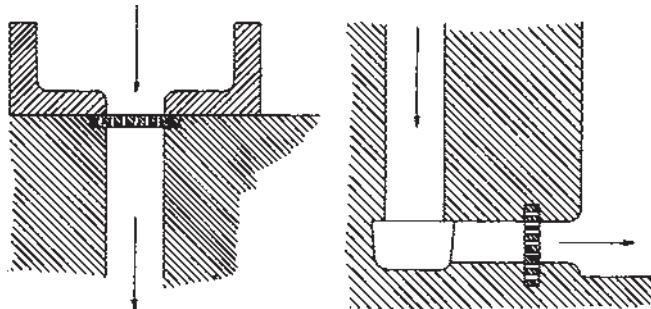

(الف)

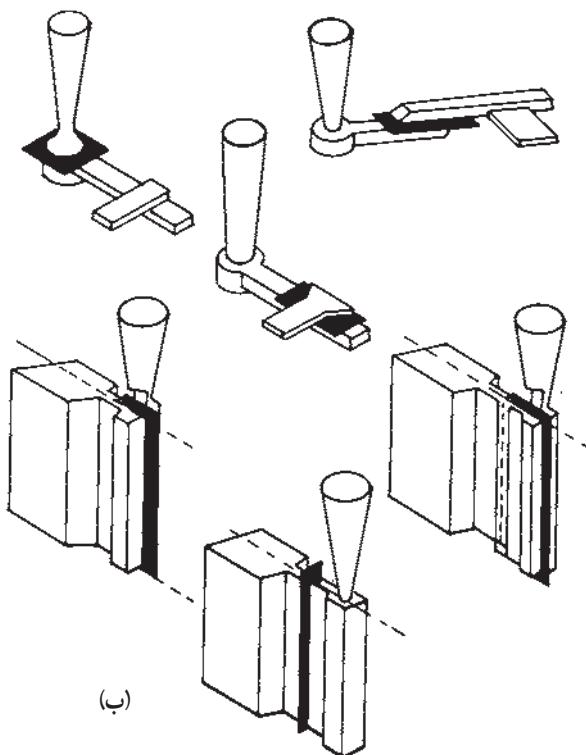

(ب)

شکل ۵-۲۳ – استفاده از صافی (فیلتر) در قسمت های مختلف از سیستم راهگاهی

الف) استفاده از ماهیچه‌ی صافی

ب) استفاده از توری‌های سیمی

- ۱- وظایف اصلی یک سیستم راهگاهی کدامند؟
- ۲- اجزای یک سیستم راهگاهی را نام برده، با رسم یک شکل آنها را نشان دهید.
- ۳- وظایف اساسی حوضچه بالای راهگاه باربریز را توضیح دهید.
- ۴- دلیل مخروطی شکل بودن راهگاه باربریز چیست؟ توضیح دهید.
- ۵- طرح اتصال اجزای سیستم راهگاهی چه نقشی درسلامت قطعه‌ی ریختگی دارد؟
- ۶- نسبت راهگاهی چیست؟
- ۷- مزیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های راهگاهی فشاری و غیرفشاری کدامند؟
- ۸- انواع روش‌های راهگاه‌گذاری را با رسم شکل نشان داده، مزیت‌ها و محدودیت‌های هریک را توضیح دهید.
- ۹- سیستم‌های راهگاهی مرکب چه نوع سیستمی هستند و در چه مواردی بکار می‌روند؟
- ۱۰- روش‌های جداسازی مواد ناخواسته را از مذاب نام برده، موارد استفاده هریک را ذکر کنید.

## فهرست منابع اصلی

### الف - منابع فارسی

- ۱- حجازی جلال - اصول متالورژیکی ریخته‌گری - دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۳
- ۲- دوامی پرویز، حجازی جلال، نظم دار سیاوش، عسگرزاده علی‌اکبر - درس فنی سال سوم ریخته‌گری آموزش و پژوهش ۱۳۷۲
- ۳- دوامی پرویز، حجازی جلال، نظم دار سیاوش، عسگرزاده علی‌اکبر - حساب فنی سال چهارم ریخته‌گری آموزش و پژوهش ۱۳۷۲
- ۴- دوامی پرویز - مبانی سیستم‌های راهگاهی و تغذیه‌گذاری در چدن‌ها - جامعه ریخته‌گران ایران
- ۵- پژوهش رئوف - سیستم راهگاهی در ریخته‌گری چدن - جامعه ریخته‌گران ایران
- ۶- خسروی رحمان - اصول سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری در چدن‌ها - جامعه ریخته‌گران ایران

### ب - منابع خارجی

1. Foundry Technology/ P.R.Beeley / Butter Worth, London/ 1972.
2. Principles of Metal Casting /Heine Loper Rosental/ Mc Graw - Hill, U.S.A/ 1967.
3. Metals Handbook, 8th Edition, Vol 5 / ASM / 1970.
4. Metals Handbook, 9th Edition, Vol 15 / ASM / 1988.
5. Solidification and Casting / G.j. Davice / Applieds Science pub / 1973.
6. Solidification Processing / M.C.Flemings / Mc Graw - Hill / 1974.
7. Applied science in the Casting of Metals / Ed.K. Strauss / Pergamon /

1970.

8. Phase Transformation in Metals and Alloys / D.A. Porter / Van Nostrand Reinhold (UK) / 1981.
9. Physical Metallurgy Principles / R.E. Reed Hill / Van Nostrand Reinhold (U.K) / 1970.
- 10 . Foundryman's Handbook, 9th Edition / Foseco / Pergamon / 1986.
11. Introduction to physical Metallurgy / Avner / Mc Graw - Hill / 1974.

