

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل

## نیم ساخته (۱)

رشته صنایع فلزی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

عنوان و نام پدیدآور	: فردی، مهدی، ۱۳۴۶
مشخصات نشر	: تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ۲ ج. : مصور : (رنگی). جدول.
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۴۲-۷
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
موضوع	: فلزکاری
شناسه افزوده	: الف- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ب- دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش‌ج- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲ ۸/۲۰۵TS
رده‌بندی دیویی	: ۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۳۱۱۸۲۲۶

همکاران محترم و دانش‌آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

این کتاب بر اساس نظرها و پیشنهادهای رسیده با همکاری آقایان مهدی فردی، علی شاهدهی، حسن ضیغمی، بهرام زارعی و عبدالحسین گل‌سرخ‌چی در دی ماه ۱۳۹۰ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته صنایع فلزی دفتر تألیف کتاب‌های  
درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با عضویت: نصرالله بنی مصطفی عرب، علی  
شاهدهی، آرش حبیبی، مهدی فردی، حسن ضیغمی، بهرام زارعی، امید گل‌محلّه و  
محمود پارسا تأیید شده است.

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

عنوان کتاب: تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل نیم‌ساخته (۱) - ۳۵۹/۴۵

مؤلف: مهدی فردی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت: [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

رسم: توفیق علایی، امیر رشیدی مقدم، وحید سالاروند

صفحه‌آرا: توفیق علایی

طراح جلد: محمدحسن معماری

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)


تلفن: ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ سوم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۷-۲۱۴۲-۵-۹۶۴-۹۷۸-۷-2142-05-978-964-05

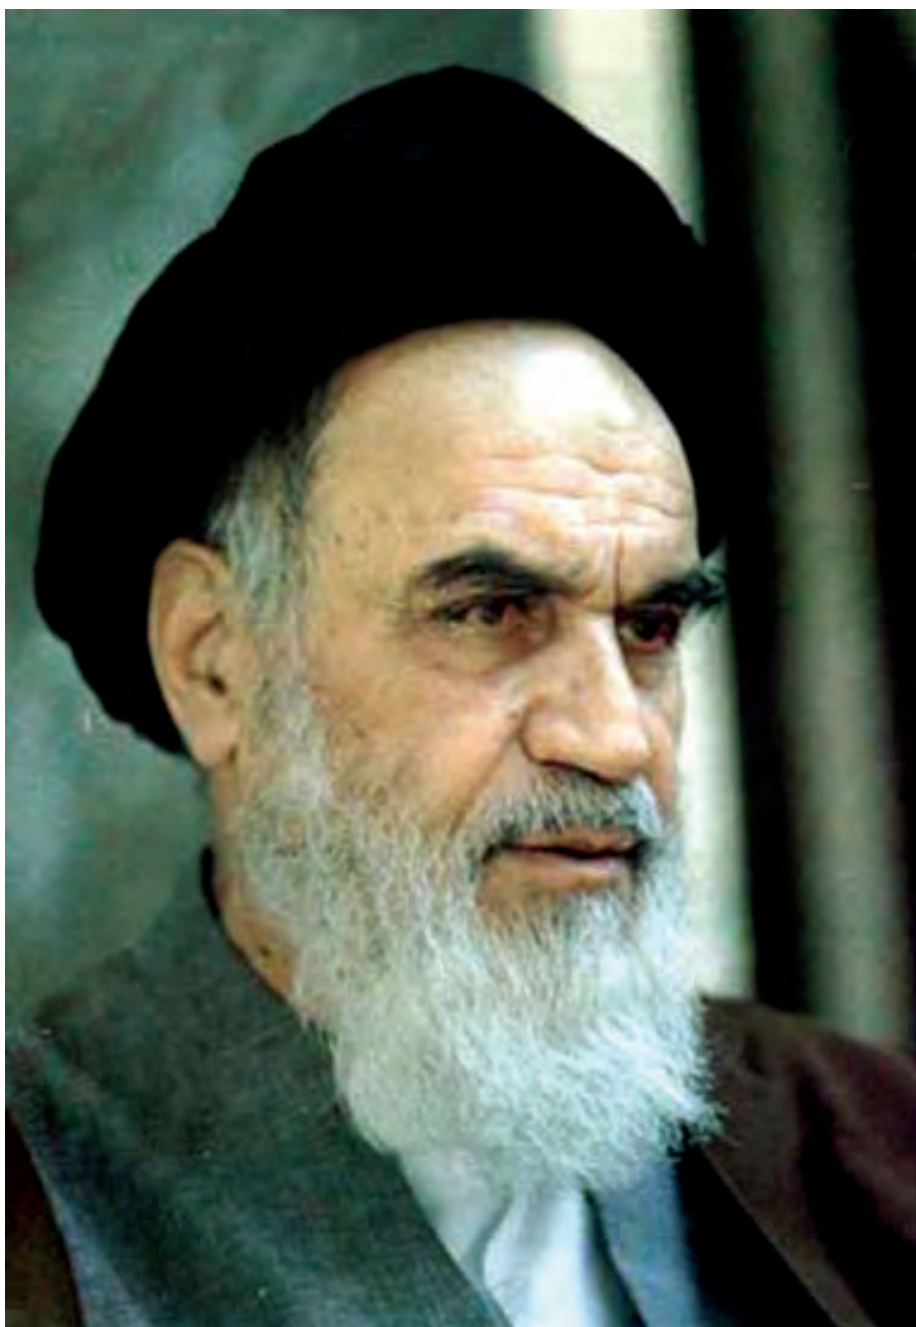

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی (ره)



## مقدمه مؤلف

### بنام خدا

اکنون که توفیق حاصل شد تا کتاب تکنولوژی و کارگاه نیم ساخته ۱ را تالیف کنم، سعی شده تا از نظر کیفیت و کمیت مطالب دقت کافی به عمل آید. با توجه به گسترده‌گی رشته صنایع فلزی از مطالب و نقشه کارهای پایه استفاده شده است. در فصل اول در خصوص چگونگی تهیه و برخی از کاربردهای نیمه ساخته های فلزی در صنایع مختلف آورده شده است. در فصل دوم در خصوص برشکاری نیم ساخته های فلزی بخصوص ورق های فلزی و نحوه برشکاری آنها با استفاده از ابزارها و ماشین های مختلف آورده شده است. در فصل سوم در خصوص صافکاری ورق های فلزی و ابزارها و ماشین های مورد نیاز جهت این کار آورده شده است. فصل چهارم در خصوص خمکاری ورق های فلزی و بکار گیری ابزارهای مختلف آن بحث شده است. در فصل پنجم در خصوص روشهای مختلف اتصال ورق های فلزی مطالب پایه آورده شده است فصل ششم و هفتم به نقشه کارهای عملی اختصاص دارد با اینکه سعی شده از اشتباه علمی و تاییدی پرهیز شود با این حال از کلیه دوستان و همکاران محترم تقاضا می شود. ما را از نظرات اصلاحی و پیشنهادهای سازنده خود آگاه نمایند.

با تشکر

مؤلف

# فهرست مطالب

## بخش اول - تکنولوژی نیم ساخته فلزی

### فصل اول

	تولید و کاربرد ورق‌های فلزی در صنعت
۴	برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های فلزی در صنایع
۷	تقسیم‌بندی انواع ورق‌های فلزی
	تقسیم‌بندی ورق‌های فولادی
۱۰	روش تهیه ورق‌های فلزی
	ورق‌های ضخیم
	ورق‌های متوسط
	ورق‌های نازک
۲۰	تولید ورق‌ها با پوشش فلزی
۲۳	تهیه ورق‌های قلع‌اندود
۲۷	تهیه ورق‌های رنگی
۲۹	ارزشیابی فصل اول

### فصل دوم

	برشکاری در صنعت ورق‌کاری
۳۳	تعریف برشکاری
۳۳	روش‌های مختلف برشکاری
۳۳	برشکاری حرارتی
۳۷	برشکاری مکانیکی
۳۹	قلم‌کاری
۴۲	انواع قلم
۴۴	قیچی‌کاری
۴۴	اصول قیچی‌کاری
۴۷	انواع قیچی‌های دستی

۴۸	قیچی های اهرمی
۴۸	قیچی های اهرمی ساده
۴۸	قیچی های اهرمی اونیورسال
۴۸	قیچی های اهرمی میز کارگاه
۴۹	محاسبه نیروی برش در قیچی های دستی و اهرمی
۵۲	قیچی های نیبلر
۵۳	قیچی های نیبلر دستی
۵۳	قیچی های نیبلر رومیزی
۵۳	قیچی های نیبلر ستونی
۵۴	قیچی های برقی اونیورسال
۵۶	قیچی های گیوتین
۵۶	اجزای مهم قیچی های گیوتین
۵۸	قیچی گیوتین مکانیکی
۵۸	قیچی های گیوتین هیدرولیکی
۵۹	قیچی های گردبُر
۶۱	ارزشیابی فصل دوم
	<b>فصل سوم</b>
۶۵	صافکاری در صنعت ورق کاری
۶۵	تعریف صافکاری
۶۵	اصول صافکاری
۶۶	صافکاری به وسیله ابزار دستی
۶۸	صافکاری به وسیله حرارت
۶۸	صافکاری به وسیله ماشین های صافکاری
۶۹	پتک های بادی
۷۰	صافکاری به وسیله ماشین های نورد
۷۲	صافکاری به وسیله ماشین های کششی

۷۳	ارزشیابی فصل سوم
	<b>فصل چهارم</b>
۷۷	خم کاری در صنعت ورقکاری
۷۷	تعریف خم کاری
۷۷	قابلیت خم کاری
۷۸	تئوری خم کاری
۷۹	انواع خم کاری
۸۰	انواع ماشین های خم کاری
۸۰	خم کن های دستی
۸۰	ماشین های خمکن ساده
۸۲	ماشین های پرس خم کن (برک پرس)
۸۵	محاسبه عوامل خمکاری
۸۶	محاسبه طول گسترش قطعات خم کاری شده
۸۸	ارزشیابی فصل چهارم
	<b>فصل پنجم</b>
۹۱	اتصال ها در صنعت ورقکاری
۹۲	فرنگی پیچ
۹۳	انواع فرنگی پیچ
۹۳	اجزایی فرنگی پیچ
۹۳	محاسبات فرنگی پیچ
۹۶	چرخ ورق کاری
۹۸	پرچکاری
۹۹	روش های پرچکاری
۹۹	اصول پرچکاری
۱۰۰	مشخصات میخ پرچ
۱۰۱	انواع میخ پرچ



۱۰۱	میخ پرچ‌های ضربه‌های
۱۰۲	میخ پرچ‌های میخی
۱۰۳	میخ پرچ‌های مخصوص
۱۰۴	محاسبات پرچ‌کاری
۱۰۷	معایب پرچ‌کاری
۱۰۸	ارزشیابی فصل پنجم

## **بخش دوم - عملیات کارگاهی**

### **فصل ششم**

۱۱۳	روش‌های بریدن ورق‌های فلزی
۱۱۳	قیچی‌کاری
۱۱۵	اصول بریدن با قیچی دستی
۱۱۸	نقشه کار شماره ۱
۱۲۲	نقشه کار شماره ۲
۱۲۴	نقشه کار شماره ۳
۱۲۶	کارهای عملی قلمکاری
۱۲۷	نکات اجرایی قلمکاری
۱۳۰	دلایل و عیب‌های ایجاد شده هنگام عملیات قلم‌کاری و چگونگی رفع آن‌ها
۱۳۱	نکات ایمنی در عملیات کارگاهی
۱۳۳	نقشه کار شماره ۱
۱۳۷	نقشه کار شماره ۲
۱۴۴	نقشه کار شماره ۳
۱۴۷	نقشه کار شماره ۴

### **فصل هفتم**

۱۵۵	تمرین‌های خم‌کاری
۱۵۵	روش‌های خم‌کاری ورق‌های فلزی
۱۵۷	خم‌کاری با ابزار دستی

۱۶۱	خم کاری با ماشین های خم کن
۱۶۳	استفاده از خمکن های لقمه ای
۱۶۵	نکات عملی پرچکاری
۱۶۷	انتخاب و آماده سازی ابزار پرچکاری
۱۶۸	عملیات پرچکاری
۱۶۹	نکته های ایمنی در پرچکاری
۱۷۰	نقشه کار شماره ۱
۱۷۴	نقشه کار شماره ۲
۱۷۸	نقشه کار شماره ۳
۱۸۱	نقشه کار شماره ۴
۱۸۶	نقشه کار شماره ۵
۱۹۵	نقشه کار شماره ۶
۲۰۵	پیوست ها
۲۰۷	کار فرورژه
۲۱۷	واژه نامه
۲۳۰	منابع و مآخذ

## فصل اول

تولید و کاربرد ورق‌های فلزی در صنعت  
ورق کاری

## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- نحوه تولید و کاربرد نیم‌ساخته‌های فلزی را بیان کند.
- ۲- برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های فلزی را نام ببرد.
- ۳- تقسیم‌بندی ورق‌های فلزی را بیان کند.
- ۴- انواع ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت بیان کند.
- ۵- طرز تهیه ورق‌های ضخیم، متوسط و نازک را بیان کند.
- ۶- طرز تهیه ورق‌های قلع‌اندود را بیان کند.
- ۷- طرز تهیه ورق‌های گالوانیزه را بیان کند.
- ۸- طرز تهیه ورق‌های رنگی را بیان کند.



## ۱- تولید و کاربرد ورق‌های فلزی در صنعت

موادی که در صنایع فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱- مواد کار ۲- مواد کمکی

۱- مواد کار به آن‌هایی اطلاق می‌شود که در ساخت قطعه، نقش اصلی را داشته و قسمت عمده قطعه ساخته شده را تشکیل می‌دهد. موادی مانند: فولاد، مس، برنج، آلومینیوم، چوب، پلاستیک از آن جمله‌اند. این مواد خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) نیم‌ساخته‌ها      ب) تمام ساخته فلزی

الف) نیم‌ساخته‌ها: به موادی اطلاق می‌شود که در فرآیند تولید به شکل‌های مختلف تولید شده و آماده کار و ساخت در مراحل بعدی می‌باشد مانند شمش، میله، ورق، لوله و پروفیل‌ها

ب) تمام ساخته: به موادی اطلاق می‌شود که پس از تولید بدون هیچ گونه تغییری به کار گرفته می‌شوند. مانند پیچ و مهره‌ها، پرچ‌ها، خار، گوه و نظیر آن‌ها

۲- مواد کمکی: به موادی اطلاق می‌شود که در حین فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود ولی در قطعه تمام شده وجود ندارد. موادی نظیر روغن‌ها، فلاکس‌ها.

در این کتاب به طرز تهیه انواع ورق‌ها خواهیم پرداخت و در کتاب نیم‌ساخته‌های (۲) با طرز تهیه بقیه نیم‌ساخته‌ها آشنا خواهید شد. قبل از آشنایی با روش تولید نیم‌ساخته‌ها لازم است ابتدا با کاربرد صنعتی آن‌ها آشنا شوید.

## ۱-۱ بعضی از کاربرد نیم‌ساخته‌ها

۱- صنایع هوایی: امروزه از نیم‌ساخته‌های فلزی و ورق‌های فلزی از جنس فولاد، آلومینیوم و تیتانیوم و آلیاژهای آن‌ها در ساخت انواع وسایل حمل و نقل هوایی نظیر هواپیماهای غول‌پیکر و ماهواره‌ها به کار گرفته می‌شوند. در شکل (۱-۱) یک هواپیمای غول‌پیکر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱

۲- سازه‌های فضایی: در صنایع مختلف به خصوص صنعت ساختمان، پل‌سازی و جرثقیل‌ها از انواع پروفیل‌ها و ورق‌های مختلف استفاده می‌شود. نمونه‌ای از این سازه‌ها در شکل (۲-۱) آورده شده است.



شکل ۲-۱

نمونه دیگر کاربرد نیم‌ساخته در صنایع فلزی را سازه‌های صنایع هوایی تشکیل می‌دهد که در شکل (۳-۱) مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱

۳- صنایع دریایی: کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌ها و ورق‌های فلزی را در صنایع دریایی می‌توان نام برد. در شکل (۴-۱) کشتی‌های عظیم را مشاهده می‌کنید که برای کاربردهای مختلف به کار می‌رود.



شکل ۴-۱

نمونه دیگر از کاربرد نیم‌ساخته‌ها را مشاهده می‌کنید در شکل (۵-۱) یک سکوی دریایی است که قسمت اعظم آن از نیم‌ساخته‌ها و ورق‌های فلزی ساخته شده است.



شکل ۵-۱

شکل (۱-۶) یک کشتی نفت کش را مشاهده می کنید که از پروفیل ها و ورق های ضخیم ساخته شده است.



شکل ۱-۶

۴- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی: نیم ساخته های فلزی کاربرد وسیعی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارد. در شکل (۱-۷) نمونه هایی از کاربردهای نیم ساخته در این صنایع را مشاهده می کنید.

شکل (۱-۷) اجرای یک خط لوله را نشان می دهد که در تجهیزات اجرایی کار هم نیم ساخته ها مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۱-۷

در شکل (۱-۸) نمونه دیگر از کاربرد نیم ساخته را در صنعت پالایشگاهی مشاهده می کنید. این مخازن کروی نشان داده شده در شکل (۱-۸) برای ذخیره گاز و مواد سوختنی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر مخازن نشان داده شده در شکل، مخازن استوانه ای را می توان نام برد که برای ذخیره سوخت به کار گرفته می شوند.

در تأسیس پالایشگاه ها، مخازن ذخیره سوخت، لوله انتقال مایعات و گازها، بویلرها و... از نیم ساخته های مختلف استفاده می شود. شکل (۱-۹) یکی از تأسیسات پالایشگاه ها را نشان می دهد.

نمونه دیگر کاربرد نیم ساخته ها را در شکل (۱-۹) در یک پالایشگاه بزرگ مشاهده می کنید. مخازن ذخیره نفت، لوله های ارتباطی، بویلرها همگی از نیم ساخته های مختلف می باشند.




شکل ۱-۸



شکل ۱-۹

۵- صنایع لوازم خانگی: کاربرد دیگر نیم ساخته ها به خصوص ورق های فلزی را در لوازم خانگی نام برد. در شکل (۱-۱۰) یک آشپزخانه را مشاهده می کنید که بدنه کابینت های ساخته شده همگی از ورق فلزی می باشد نمونه دیگر از این کارها را می توان در صنعت مبلمان و لوازم اداری مشاهده نمود.

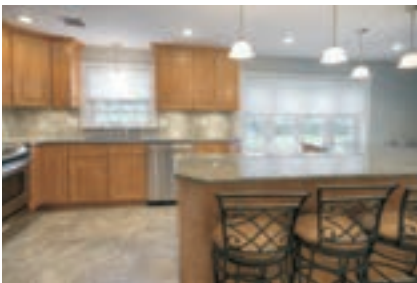

شکل ۱-۱۰

کاربرد دیگری از نیم‌ساخته‌ها به خصوص ورق‌های نازک فلزی را در ساخت لوازم منزل مشاهده می‌کنید. در شکل (۱۱-۱) تعدادی از لوازم خانگی ساخته شده از نیم‌ساخته‌های فلزی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۱-۱

نمونه دیگر نیم‌ساخته‌ها به خصوص ورق‌های فلزی از نوع زنگ‌نزن را در شکل (۱۲-۱) مشاهده می‌کنید که در ساخت لوازم آشپزخانه نظیر قاشق و چنگال و کارد را نام برد. این‌ها را از ورق‌های زنگ‌نزن تهیه می‌کنند.



شکل ۱۲-۱

۶- صنایع حمل و نقل زمینی: نمونه کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌های فلزی را می‌توان در صنایع حمل و نقل نام برد نمونه‌هایی از آن‌ها در شکل‌ها (۱۳-۱ تا ۱۵-۱) آورده شده است.



شکل ۱۳-۱ صنایع ریلی



شکل ۱۵-۱ صنایع خودروسازی: از کاربردهای دیگر نیم‌ساخته‌ها در صنایع خودروسازی می‌باشد.



شکل ۱۴-۱ کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌های فلزی



۷- کاربرد دیگر نیم ساخته های فلزی به خصوص ورق ها در تهویه مطبوع و تهویه های خانگی و صنعتی می باشد. نمونه ای از کاربرد آن ها را در شکل (۱-۱۶) مشاهده می کنید.



شکل ۱-۱۶

## ۱-۲ ورق های فلزی

از قرن ها پیش انسان برای تهیه وسایل و ظروف مورد استفاده خود از انواع ورق ها استفاده نموده است با پیشرفت علم و تکنولوژی دامنه استفاده از ورق ها نیز وسعت یافته به طوری که در بیش تر صنایع کاربرد فراوان یافته است. ورق های فلزی به عنوان نیم ساخته در زمینه های مختلف صنعت به طور گسترده استفاده می شود. روش های ساخت ورق های فلزی ضروری به نظر می رسد.

## ورق های فلزی

ورق های فلزی را می توان از نظر ضخامت یا جنس به انواع مختلف دسته بندی نمود.

### ۱-۲-۱ تقسیم بندی از ضخامت:

ورق های فلزی را از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می کنند.

الف) ورق های نازک

ب) ورق های متوسط

ج) ورق های ضخیم

با توجه به شرکت های تولید ورق در دنیا و استاندارد مورد استفاده توسط آن ها نُرم های این تقسیم بندی ها ممکن است کمی با هم متفاوت باشد.

در ادامه به یکی از قدیمی ترین و مهمترین این تقسیم بندی ها یعنی (DIN) نرم آلمان

می پردازیم:

ورق های نازک - ضخامت های ۰/۱۸ تا ۲/۷۵ میلی متر

ورق های متوسط، ضخامت های ۳ تا ۴/۷۵ میلی متر

ورق های ضخیم - ضخامت های ۵ میلی متر و بیش تر

## ۲-۲-۱ تقسیم‌بندی از نظر جنس:

ورق‌های فلزی را از نظر جنس به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند.

الف) ورق‌های آهنی: این گروه شامل فولادهای ساده کربنی، فولادهای آلیاژی، فولادهای ضد زنگ نام برد.

ب) ورق‌های غیر آهنی: این گروه شامل آلومینیوم و آلیاژهای آن‌ها، مس و آلیاژهای آن‌ها (ورق‌های برنج و برنز)، روی، قلع و منیزیم.

در جدول (۱-۱) بعضی از ویژگی‌های ورق‌های فلزی آورده شده است.

جدول ۱-۱ نمونه ورق‌های فلزی و کاربرد آن‌ها در صنعت

کاربرد صنعتی	نقطه ذوب درجه سیلیسیوس	وزن مخصوص Kg/dm <sup>۳</sup>	ابعاد ورق به میلی‌متر			نوع جنس ورق
			طول	عرض	ضخامت	
در تولید قطعات با کشش کم عمق و عمیق ساخت لوله‌های تأسیساتی و صنعتی و...	در حدود ۱۴۰۰	۷/۸۵	۷۶۰ تا ۲۵۰۰	۱۲۵۰ تا ۵۳۰	۲/۷۵ تا ۰/۱۸	فولادهای کربنی ضخامت نازک
ساخت مخازن، تولید لوله‌های جدار ضخیم و...	در حدود ۱۴۰۰	۷/۸۵	تا ۷۰۰۰	تا ۲۵۰۰	۴/۷ تا ۳	فولادهای کربنی ضخامت متوسط
تولید قالب‌ها، ساخت مخازن ذخیره	در حدود ۱۴۰۰	۷/۸۵	تا ۸۰۰۰	تا ۳۶۰۰	۶۰ تا ۵	فولادهای کربنی ضخامت ضخیم
دیگ‌سازی، ظروف، صنایع الکترونیک، رادیاتورسازی، صنایع هنری	۱۰۸۳	۸/۹	تا ۲۰۰۰	تا ۱۰۰۰	۵ تا ۰/۱	مس
ساخت ظروف مختلف، مخازن، تولید قطعات کششی	۶۶۰	۲/۷	تا ۲۰۰۰	تا ۲۰۰۰	۵ تا ۰/۲	آلومینیوم
ساخت ظروف مختلف، رادیاتورسازی، قفل‌سازی	۹۸۰	۸/۵	تا ۳۰۰۰	تا ۱۰۰۰	۵ تا ۰/۱	برنج
تولید ظروف، در پوشش	۴۱۹	۷/۱۴	تا ۵۰۰۰	تا ۶۵۰ تا ۱۰۰۰	۶ تا ۰/۱۵	روی
ساخت قطعات مقاوم در برابر اسید، ساخت قطعات مقاوم در برابر اکسید شدن	۹۰۰ تا ۱۰۰۰	۸/۸ تا ۷/۶	مختلف	مختلف	نازک و متوسط	برنز
در پوشش	۲۳۲	۷/۳	مختلف	مختلف	بسیار نازک	قلع
در پوشش‌ها، مخزن‌های مواد سوخت	۶۵۵	۱/۸	مختلف	مختلف	نازک	منیزیم

### ۱-۳ تقسیم‌بندی ورق‌های فولادی

به دلیل این که تعداد و انواع فولادها بسیار متنوع بوده و خواص آن‌ها اعم از مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و متالورژیکی متفاوت است. نمی‌توان تقسیم‌بندی همه آن‌ها را نام برد لذا در این قسمت به یک نوع دسته‌بندی که در خصوص فولادهای ریخته‌گری می‌باشد اشاره می‌شود. و بقیه آن‌ها را می‌توانید در کتاب‌های دیگر و یا در مقاطع بالاتر بیاموزید.

ورق‌های فولادی را از نظر عناصر آلیاژی، مشخصات ظاهری و یا مصارف صنعتی می‌توان طبقه‌بندی نمود.

طبقه‌بندی از نظر ترکیب شیمیایی: این گروه از ورق‌های فولادی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود.

الف) ورق‌های فولادی کربنی: عنصر اصلی این فولادها کربن بوده و لذا تقسیم‌بندی بر اساس میزان در صد کربن موجود در آن‌ها می‌باشد. علاوه بر کربن عناصری نظیر منگنز - گوگرد - سیلیسیم - فسفر نیز در این فولادها به میزان محدود وجود دارد. این فولادها را به سه گروه تقسیم می‌نمایند:

۱- فولادهای کم کربن، کمتر از ۰/۲۵ است.

۲- فولادهای کربن متوسط، از ۰/۲۵ تا ۰/۶۵ می‌باشد.

۳- فولادهای پر کربن، بیش از ۰/۶۵ درصد می‌باشد.

ب) ورق‌های فولاد آلیاژی:

۱. فولادهای کم آلیاژ تا ۲/۵ درصد در عناصر آلیاژی

۲. فولادهای با عناصر آلیاژی متوسط ۲/۵ تا ۱۰ در صد عناصر آلیاژی

۳. فولادهای پر آلیاژ با عناصر آلیاژی بیش از ۱۰ درصد

تقسیم‌بندی دیگری از نظر مشخصات ظاهری وجود دارد که به شکل زیر می‌باشد:

۱) ورق‌های سیاه معمولی که هیچ‌گونه صیقلکاری روی آن‌ها انجام نشده و قشری از اکسید سطح آن‌ها را پوشانده است.

۲) ورق‌های براق که دارای سطحی صاف و سفید و عاری از اکسید هستند.


- ۳) ورق‌های گالوانیزه که سطح آن‌ها با فلز روی پوشانده شده است.
- ۴) ورق‌های آهن سفید که سطح آن‌ها با فلز قلع پوشانده شده است.
- ۵) ورق‌های رنگی که سطح آن‌ها به رنگ‌های مختلف می‌باشد.

#### ۴-۱ روش تهیه ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی توسط روش نورد کاری تولید می‌شوند. دستگاه‌های نورد در حالت گرم شمش‌های فلزی را به ورق‌های ضخیم تبدیل می‌کنند. و ورق‌های متوسط نیز از ورق‌های ضخیم در حالت گرم تولید می‌شوند. تولید ورق‌های نازک در حالت سرد صورت می‌گیرد.

#### ۱-۴-۱ مراحل تهیه ورق‌های ضخیم کم کربن

ورق‌های ضخیم را از شمش‌های ویاتختال‌های فولادی با ابعاد مختلف تهیه می‌نمایند. جنس این شمش‌ها و تختال‌ها از فولاد‌های ساختمانی (S۲۳۵JR و S۲۷۵JR) و یا ترکیبات دیگر می‌باشند که براساس استاندارد تولیدی کارخانه فولاد با ابعاد مختلف تهیه می‌شوند. این شمش‌ها را معمولاً با مقطع مربع به ابعاد ۵۰×۵۰ تا ۴۰۰×۴۰۰ و به طول‌های ۳ تا ۶ متر تهیه می‌کنند. اما لوحه‌ها را با سطح مقطع مستطیل با ضخامت ۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر و با عرض ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی‌متر تهیه می‌کنند. در شکل‌های (۱۷-۱ تا ۲۰-۱) تهیه این شمش‌ها و لوحه‌ها را مشاهده می‌کنید.

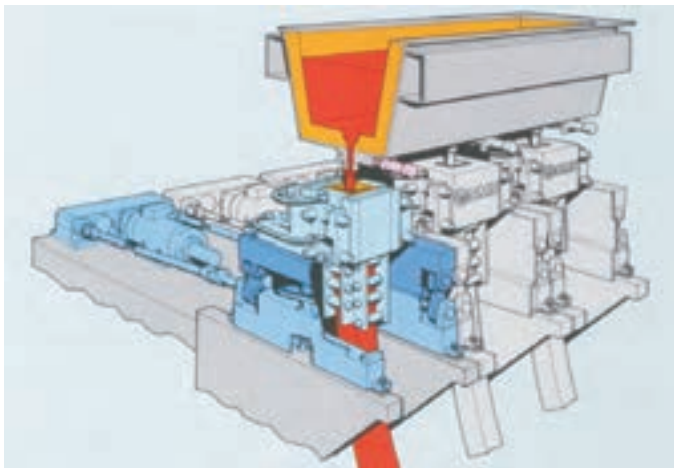


شکل ۱۸-۱ شمش‌ریزی در قالب‌ها



شکل ۱۷-۱ ریختن مذاب در قالب‌های شمش‌ریزی



شکل ۲۰-۱ شمش‌ها در حین خروج از کوره‌ی تولید فولاد و نوردکاری

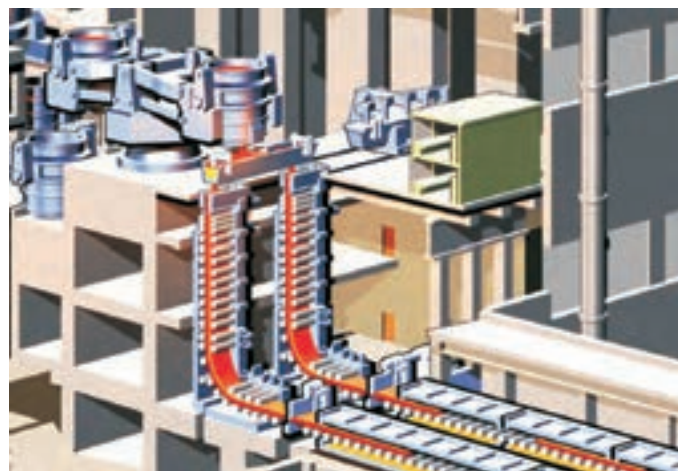

شکل ۱۹-۱ نوردهای سری در خط تولید ورق‌های فولادی در کارخانه فولاد




شکل ۲۱-۱

پس از تولید شمش و یا لوحه‌ها برای رفع اکسیدهای سطحی روی آن‌ها آب با فشار زیاد پاشیده می‌شود (شکل ۲۱-۱). برخی از مراحل تولید به قرار زیر می‌باشد.

#### ۱-۴-۲ اصول نوردکاری

نوردکاری عبارت است از عبور دادن قطعه گداخته بین دو غلتک که در جهت خلاف یکدیگر می‌چرخند. فاصله بین آن‌ها از ضخامت قطعه کم‌تر است. با عمل غلتک‌کاری شمش‌ها یا لوحه‌ها فشرده شده و ضمن کاهش ضخامت طول آن افزایش می‌یابد. عرض قطعه نیز همزمان با طول آن افزایش می‌یابد. معمولاً تغییرات عرض توسط غلتک‌های عمودی کنترل می‌گردد و در واقع این غلتک‌ها از افزایش عرض بیش از حد تعیین شده جلوگیری می‌کنند. غلتک‌های افقی تنظیم‌کننده ضخامت و غلتک‌های عمودی تنظیم‌کننده عرض ورق می‌باشند. عمل نوردکاری برای تولید ورق‌های ضخیم طی چند مرحله ادامه می‌یابد. تا ورق به ضخامت مورد نظر برسد. (شکل ۲۲-۱) این فرآیند با توجه به گستردگی عمل نورد از تجهیزات مختلفی تشکیل شده که مهمترین آن‌ها به اختصار به قرار زیر می‌باشد.

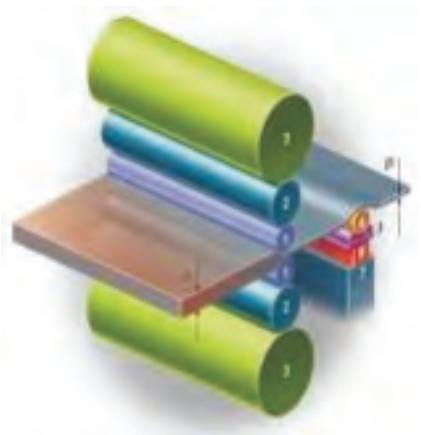

شکل ۲۲-۱

### ۱-۴-۳ غلتک‌های تغییر شکل


این غلتک‌ها از نظر تعداد غلتک‌ها فرم دهنده به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱. نوردهای دو غلتکی
۲. نوردهای سه غلتکی
۳. نوردهای چهار غلتکی
۴. نوردهای دوازده غلتکی و بیش تر
۵. نوردهای انیورسال

نوردکاری یکی از کارهای مکانیکی می‌باشد و فلزات در اثر کار مکانیکی (به علت فشرده شدن ذرات آن‌ها) سخت می‌شوند و بعضی از خواص مکانیکی آن‌ها از قبیل تغییر شکل، چکش کاری، قابلیت جوشکاری و براده برداری تغییر می‌یابد. در شکل (۱-۲۳ الف) جهت نوردکاری و در شکل (۱-۲۳ ب) مقطع فولاد را قبل و بعد از نوردکاری را نشان می‌دهد این در حالی است که فلز در جریان هوا خنک شده است.



شکل ۱-۲۳ ب

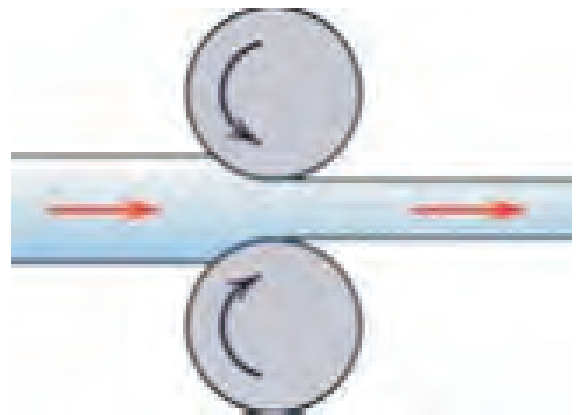

شکل ۱-۲۳ الف


قطعه‌ای که توسط نورد تغییر شکل می‌یابد تحت تأثیر نیروی فشاری قرار می‌گیرد. این نیرو از حد ارتجاعی بیش تر است. و باعث تغییر شکل پلاستیکی می‌شود. همان‌طور که در شکل (۱-۲۳ ب) نشان داده شده است موجب تغییر شکل کریستال‌های فلز شده و باعث کشیدگی آن‌ها می‌گردد. این تغییر شکل افزایش سطح و کاهش ضخامت را ایجاد می‌کند. و به این ترتیب جسمی با ابعاد جدید تهیه می‌گردد. در مواردی اگر نیروی فشاری ادامه یابد ممکن است به پاره گئی فلز منجر گردد.



### ۴-۴-۱ نرمالیزه کردن

در اثر کار مکانیکی نظیر عملیات نورد کاری و سرد شدن ورق‌ها در مراحل حین تولید موجب سختی آن‌ها می‌شود. و در نتیجه خاصیت انعطاف پذیری آن‌ها کاهش می‌یابد. برای تأمین خواص اولیه فلز لازم است ورق‌های تولیدی عملیات حرارتی شوند. این عملیات برای ورق‌های بالاتر از ۱۵ میلی‌متر لازم است انجام شود. عملیاتی که بر روی ورق‌ها انجام می‌شود نرمالیزه کردن است. این عملیات در کوره‌های مخصوص انجام می‌گیرد و بسته به عناصر آلیاژی و ضخامت ورق‌ها دمای کاری متفاوت خواهد بود. برای ورق‌های فولاد ساختمانی این دما در حدود ۸۵۰ درجه سلیسیوس می‌باشد. زمان نرمالیزه کردن به نسبت ابعاد ورق بین ۸ تا ۳۲ ساعت می‌باشد.

اگر ورق‌ها را قبل از این که کاملاً سرد شوند از کوره خارج کنند این ورق‌ها در مجاورت هوا سطح‌شان اکسید شده که این ورق‌ها را ورق سیاه می‌نامند. و اگر ورق‌ها پس از این که کاملاً سرد شدن از کوره خارج نمایند (تقریباً ۲۴ ساعت) سطح آن‌ها کاملاً صاف و صیقلی و عاری از اکسید می‌باشد. در شکل (۱-۲۴) مراحل تولید ورق‌های ضخیم را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

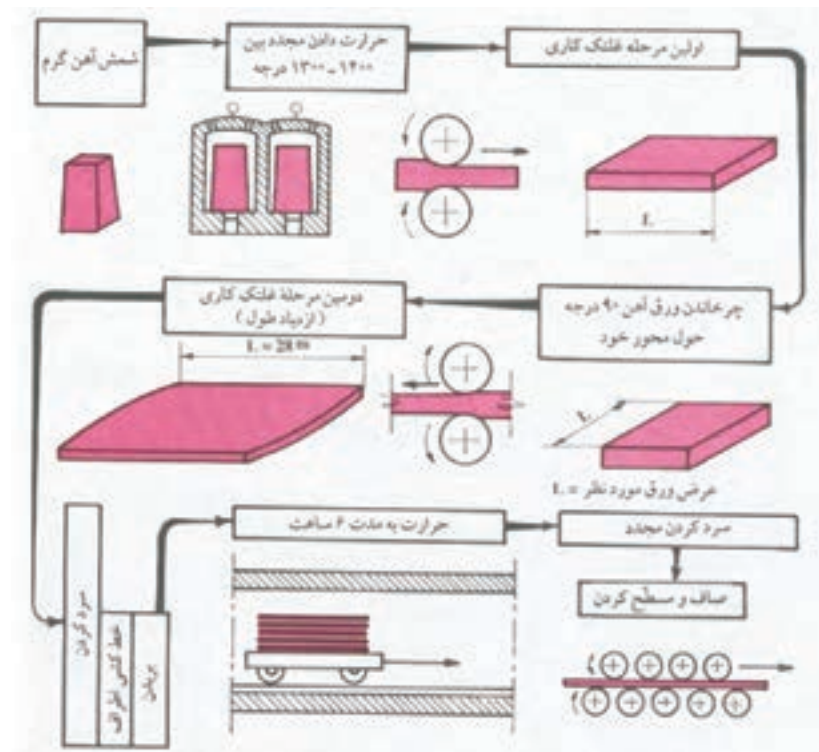


شکل ۱-۲۴

### ۱-۴-۵ روش تهیه ورق‌های متوسط

ورق‌های متوسط را با استفاده از ورق‌های ضخیم یا تختال‌ها تولید می‌کنند. مراحل تهیه آن‌ها نیز مشابه روش تولید ورق‌های ضخیم می‌باشد. عمل غلتک‌کاری توسط ماشین‌های انجام می‌شود که دارای سه غلتک هستند و محور آن‌ها به طور افقی در یک صفحه قائم واقع شده است.

ورق‌ها را پس از عبور از زیر نوردهای مزبور (در اینجا به منظور گرم کردن) به وسیله غلتک‌های سوق دهنده (کشنده) به درون کوره‌های مخصوص هدایت می‌کنند و در آنجا مدت معینی گرما می‌دهند. پس از عبور از شبکه خنک کننده آن‌ها را به وسیله ماشین‌های نورد - صافکاری و مسطح می‌کنند و اطراف آن‌ها را برش می‌دهند تا به اندازه نرم در آیند در بعضی از سیستم‌های تولید به جای بریدن ورق‌ها به اندازه‌های استاندارد آن‌ها را به شکل رول می‌پیچند تا برای تولید محصولات بعدی از قبیل انواع پروفیل از آن‌ها استفاده کنند. (شکل ۱-۲۵)

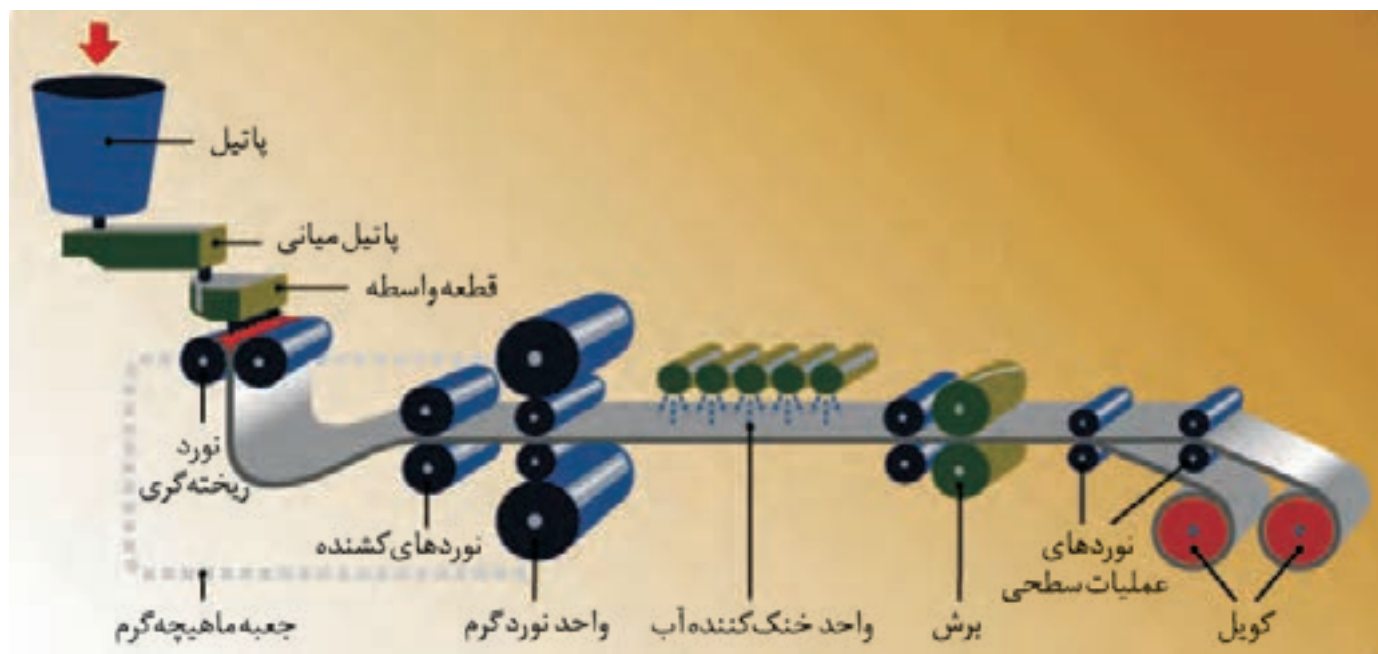

شکل ۱-۲۵

### روش تهیه ورق‌های نازک

امروزه ورق‌های نازک را به وسیله ماشین‌های نورد مداوم (سری) تولید می‌کنند. در این روش مراحل تولید ورق‌های نازک از تغییر شکل شمش در حالت گرم آغاز شده و همه عملیات لازم تا تولید ورق‌های نازک به صورت پیوسته به شرح زیر انجام می‌گیرد.



مرحله اول کار روی شمش‌های فولادی به وزن ۷ تا ۲۰ تن: در این مرحله ابتدا شمش‌های گداخته را توسط نوردهای دو غلتکی به صورت صفحات تخت در می‌آورند و سپس آن‌ها را به قطعات مناسب برش داده و خنک می‌کنند. ناصافی گوشه آن‌ها نیز به وسیله مشعل‌های برش مخصوص از میان می‌رود. چنانچه از تختال و یا ورق‌های ضخیم برای تولید ورق‌های نازک استفاده شود این مرحله انجام نخواهد شد. زیرا همان تختال یا ورق ضخیم مورد استفاده محصول این مرحله است. (شکل ۱-۲۶)




شکل ۱-۲۶

در مرحله دوم سه عمل تخت کردن - تمام کردن و پیچیدن به صورت رول توسط غلتک‌های مداوم انجام می‌گیرد. (شکل ۱-۲۷)



شکل ۱-۲۷

در این مرحله، ابتدا ورق‌های ضخیم از زیر نوردهای تخت کننده دو غلتکی و سپس از زیر نوردهای چهار غلتکی که با فاصله زیاد از یکدیگر قرار گرفته‌اند عبور می‌کنند. هنگام عبور ورق از زیر غلتک‌های گفته شده اکسید سطح آن‌ها با فشار آب (۱۰۰-۸۰ bar) شسته شده و پیوسته اکسید موجود در سطح ورق که در اثر غلتک کاری ایجاد شده است از بین می‌رود. نوردهای تمام کننده که با فاصله بسیار کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند (فاصله کم برای جلوگیری از حالت افتادگی ورق است). وظیفه تنظیم ضخامت و عرض ورق‌ها را به عهده دارند. نوردهای ردیف آخر صیقلی کردن و پرداخت نمودن سطح ورق‌ها را انجام می‌دهند ضخامت ورق‌هایی که در این مرحله به دست می‌آیند، بین ۱/۵ تا ۴ میلی‌متر و گرما آن‌ها بین ۸۵۰ تا ۸۷۰ درجه سلیسیوس است، که در این موقع، به صورت رول، پیچیده شده یا به قطعات استاندارد بریده می‌شوند. (شکل ۱-۲۸)

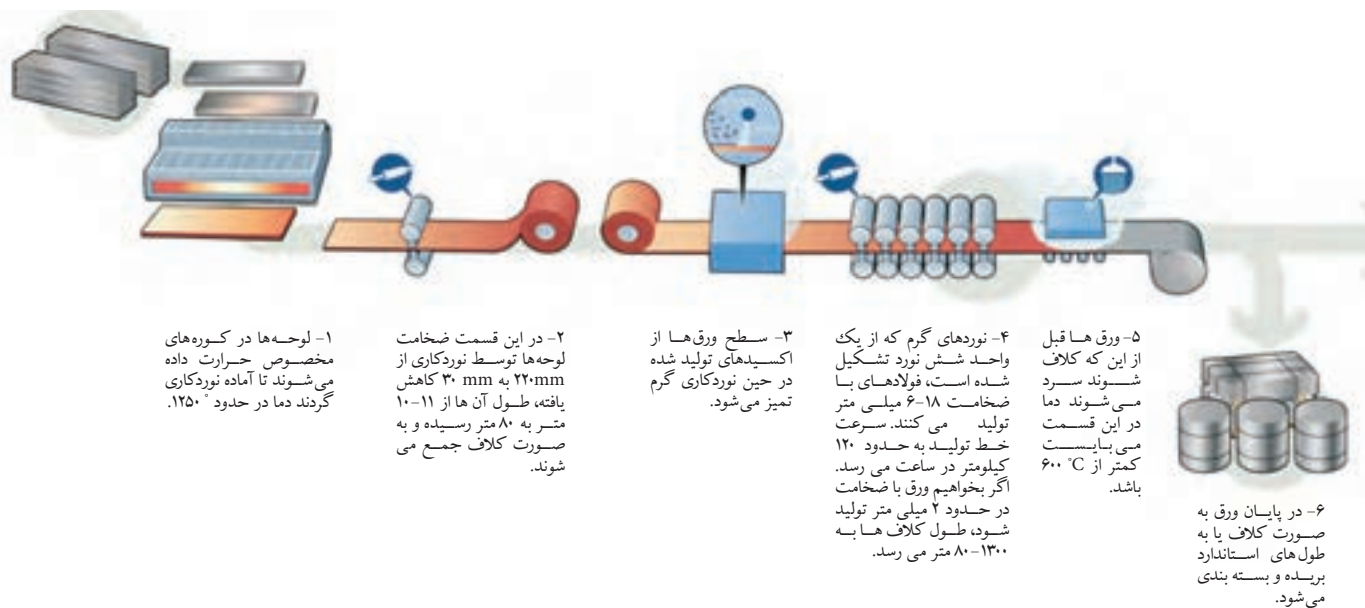

شکل ۱-۲۸

برای تهیه ورق‌های با ضخامت کم تر از ۱/۵ میلی‌متر از غلتک کاری سرد استفاده می‌شود.

## ۱-۴-۶ نوردکاری سرد

نوردهای سرد با نوردهای گرم تفاوت‌هایی دارد که یکی از آن‌ها آماده‌سازی قطعه قبل از نوردکاری است. به این منظور در نوردکاری سرد ابتدا باید سطح قطعه را آماده‌سازی نمود. مراحل آماده‌سازی به قرار زیر می‌باشد.

اکسید زدایی: این عمل به وسیله اسید سولفوریک رقیق (۲۰ تا ۲۲ درصد) در دمایی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد انجام می گیرد.

شستشو با آب جاری: برای بر طرف کردن بقایای اسید انجام می شود.

خشک کردن سطح: که با دمیدن هوا صورت می پذیرد.

بازپخت قطعه: عمل بازسازی خواص قطعه در دمایی در حدود ۸۰۰ درجه سانتی گراد


انجام می شود. بعد از آماده سازی سطح نوارهای ورق به طرف نوردهای متوالی هدایت

می شود و نوردهای با یکی از دو روش زیر صورت می گیرد. نوردهای توسط

غلتک های دو جهته: در این روش، نوار ورق که از قرقره باز می شود به طرف دستگاه نوردهای

هدایت شده و ضمن عبور از زیر غلتک و کم تر شدن ضخامت آن در طرف دیگر پیچیده

می شود. این عمل آن قدر ادامه می یابد تا ورق به ضخامت دل خواه برسد. (شکل ۱-۲۹)

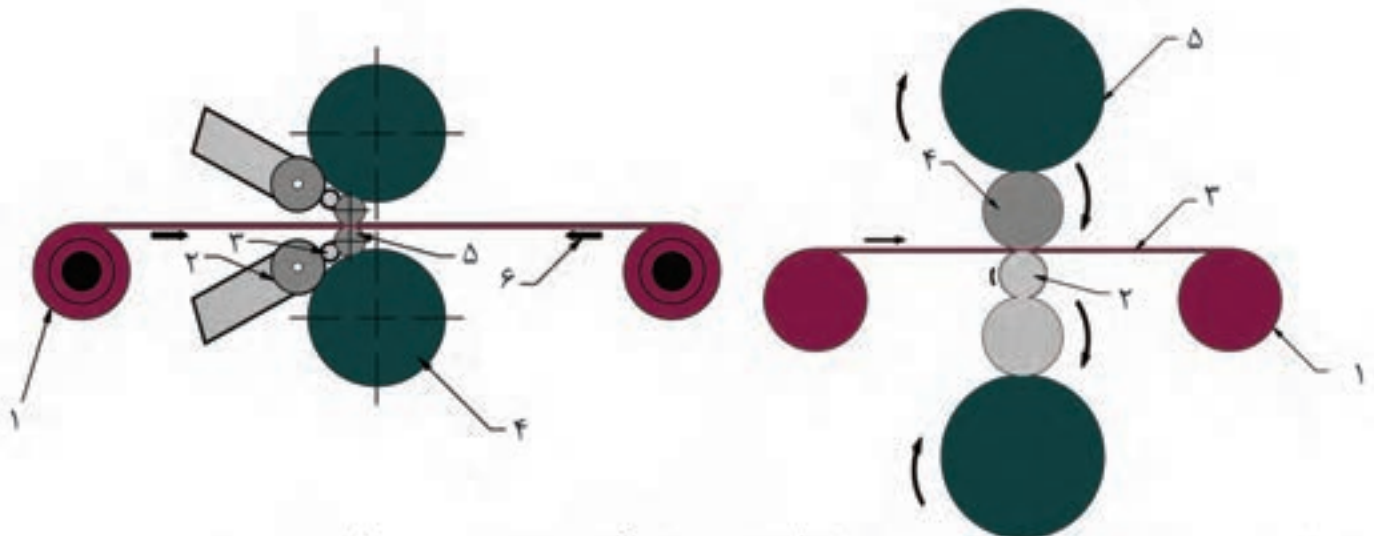

- ۱- بوبین
- ۲- یاتاقان پشت
- ۳- غلتکهای میانی ( واسطه )
- ۴- غلتکهای برگشت دهنده
- ۵- غلتکهای کار ( تغییر شکل دهنده )
- ۶- نوار ورق


نمودار دو سیستم نوردهای دو جهته سرد

- ۱- بوبین
- ۲- غلتک میانی
- ۳- نوار ورق
- ۴- غلتک کار
- ۵- غلتکهای برگشت دهنده ( تغییر شکل دهنده )

شکل ۱-۲۹

## نورد کاری یک جهته مداوم

تعداد غلتک‌های این دستگاه‌های نورد متفاوت است و نوار ورق به طور پیوسته از بین آن‌ها می‌گذرد و هنگام خروج به صورت رول پیچیده می‌شود و به این ترتیب ضخامت مورد نظر بایک بار عبور از بین نوردهای مذکور حاصل می‌گردد. ورق‌ها هنگام عبور از بین هر ماشین شستشو و خنک می‌شوند. همچنین بین هر ردیف از ماشین‌ها نیروی کششی متناسب با ضخامت ورق (به حدی که باعث پاره‌گی آن‌ها نگردد) وجود دارد. این نیروی کششی به طور یکنواخت وارد می‌شود تا در نتیجه ضخامت ورق در تمام قسمت‌های آن‌ها یکسان باشد. به این منظور بین هر ردیف از ماشین‌های غلتک دستگاه کشش سنج نصب شده است که به وسیله آن سرعت و کشش ماشین‌ها کنترل و تنظیم می‌گردد. (شکل ۱-۳۰)

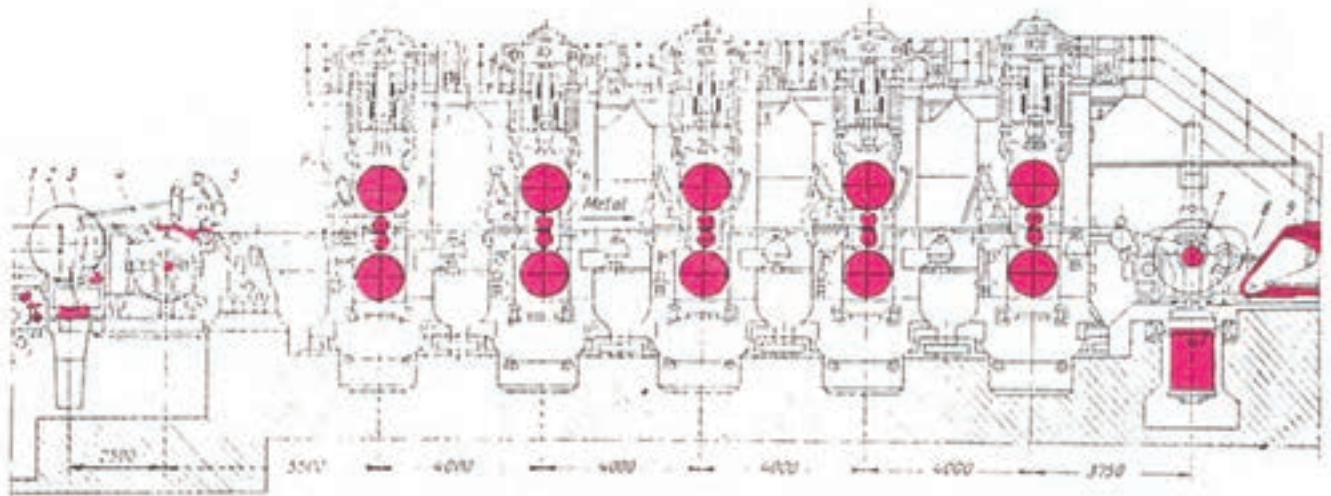

نمای یک دستگاه نورد مداوم پنج نورده

- |                               |  |                         |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| ۱- بوبینهای غلتک انتقال دهنده | ۲- تنظیم کننده ارتفاع ورق              | ۳- ترمز                 |
| ۴- باز کننده بوبین            | ۵- مغناطیس باز کننده بوبین             | ۶- استندکار (تغییر شکل) |
| ۷- ...                        | ۸- ماشین برای تغییر محل رولهای سرد شده | ۹- ماشین خارج کننده رول |

شکل ۱-۳۰


محاسن غلت کاری سرد: غلتک کاری ورق هادر حالت سرد محاسنی به شرح زیر دارد:

- تنظیم دقیق ابعاد نسبت به نوردکاری گرم
- تولید ورق‌ها با ابعاد کوچک‌تر نسبت به نوردگرم: به طوری که در این روش می‌توان ورق‌های به ضخامت کم‌تر از ۱/۵ میلی‌متر تولید کرد.



- تولید ورق‌های با سختی مختلف: زیرا در این روش کار مکانیکی سرد موجب تغییر شکل بلوری و خاصیت فیزیکی فولاد می‌شود و آن را سخت می‌کند.
- عملیات حرارتی (برای نرم کردن ورق) و تکمیلی: نرم کردن ورق‌ها به وسیله حرارت ممکن است برای نوارهای پیچیده شده یا قطعات ورق که به اندازه‌های استاندارد بریده شده‌اند اجرا شود.

عملیات حرارتی با استفاده از کوره‌های مختلف انجام می‌شود. پس از نرم کردن ورق آن‌را از یک شبکه تکمیل‌کننده که شامل قیچی کنار بر قیچی طول بر و ماشین‌های صافکاری است عبور می‌دهند. در شکل (۱-۳۱) مراحل انجام فرآیند عملیات حرارتی و تکمیلی تولید ورق‌های نازک نشان داده شده است.

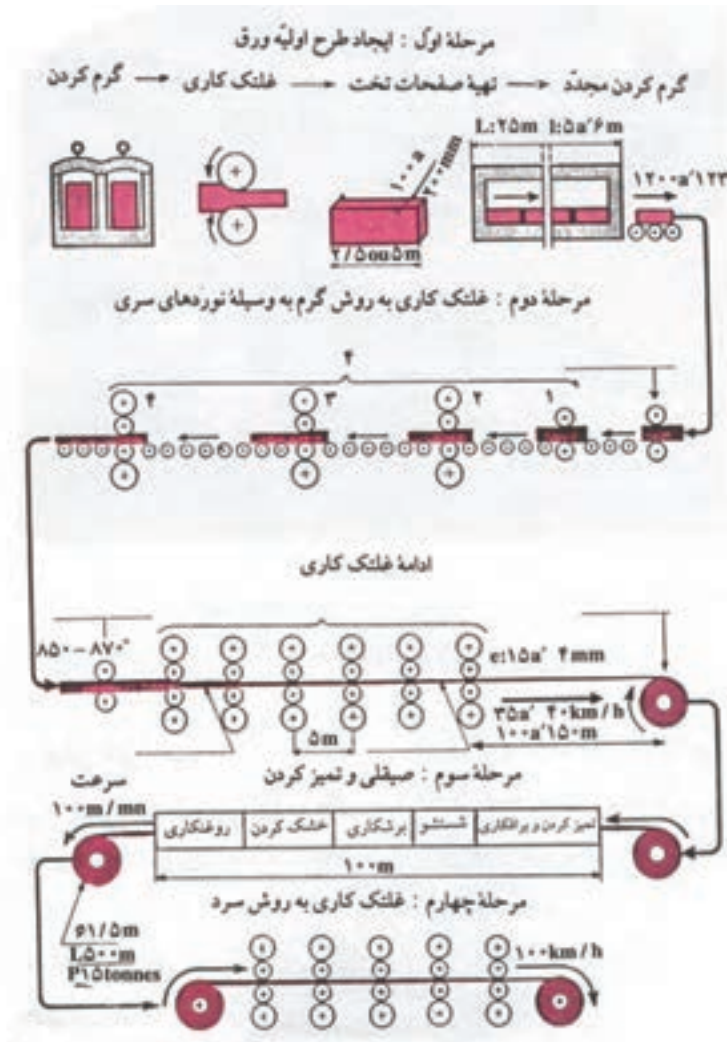

شکل ۱-۳۱

## ۱-۵ تولید ورق‌ها با پوشش فلزی

در صنعت علاوه بر ورق‌های آهنی و غیر آهنی در خیلی از موارد از ورق‌های پوشش داده شده استفاده می‌شود. معمولاً عمل پوشش دادن روی ورق‌های آهنی به منظور مقاوم کردن آن‌ها در مقابل عوامل جوئی و خوردنده صورت می‌گیرد. برای حفاظت ورق‌های ذکر شده موارد از فلز روی یا قلع، که در مقابل خورده گی مقاوم هستند استفاده می‌شود. متداول ترین روش‌های پوشش فلز شامل غوطه‌ورسازی و الکترولیز می‌باشد.

در این کتاب به طرز تهیه ورق‌های با پوشش روی، قلع و ورق‌های رنگی که در مجتمع فولاد مبارک تولید می‌شود خواهیم پرداخت.

### روش تهیه ورق‌ها با پوشش روی

این ورق‌ها که در صنعت به نام ورق‌های گالوانیزه می‌شناسند. تولید ورق گالوانیزه به عنوان یکی از روش‌های مؤثر و اقتصادی حفاظت از خوردگی ورق مطرح بوده و در صنایع مختلف استفاده می‌گردد. به عنوان مثال صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمانی و صنایع فلزی به طور گسترده از ورق گالوانیزه استفاده می‌نمایند (شکل ۱-۳۲). یکی از روش‌های تولید ورق گالوانیزه غوطه‌وری داغ می‌باشد.




شکل ۱-۳۲

تولید ورق گالوانیزه مجتمع فولاد مبارک اصفهان از این روش استفاده می‌شود. مزیت این روش گالوانیزه بر روش‌های دیگر مقرون به صرفه بودن امکان ایجاد ضخامت‌های بالای پوشش استحکام بالا و چسبندگی مناسب پوشش گالوانیزه به فولاد پایه می‌باشد. کلاف‌های ورودی از خطوط نورد سرد در ابتدای خط گالوانیزه به یکدیگر جوش خورده و به صورت یک نوار پیوسته شارژ خط می‌شود. در قسمت شستشوی سطح ورق توسط چربی‌زدایی با مواد قلیایی، برس‌زنی و شستشو با آب گرم تمیز شده و سپس با هوای داغ خشک می‌شود. سپس کلاف تمیز شده وارد کوره‌های آنیل با آتمسفر محافظ می‌شود. ورق سه مرحله پیش‌گرم، و پس از پیش‌گرم و پس از گرم کردن و هم‌دمایی متناسب با کاربرد محصول آنیل شده و توسط سیستم خنک‌کننده دمای آن برای ورود به حمام مذاب روی تنظیم می‌گردد. با خروج از حمام مذاب روی توسط جت هوا ضخامت

پوشش تنظیم می‌شود. با دمش هوا دمای ورق را تا حدودی کاهش داده و پس از پاشش آب ورق وارد مخزن آب سرد شده و به دمای محیط می‌رسد. پس از این مرحله با دمش هوای گرم ورق کاملاً خشک می‌شود. شایان ذکر است ضخامت پوشش ورق توسط دستگاه ضخامت‌سنج کنترل شده صافی سطح و زبری دل‌خواه توسط نورد پوسته ای روی ورق اعمال می‌گردد. به منظور جلوگیری از شوره زدن ورق گالوانیزه حین نگهداری در انبار عملیات کروماته روی آن انجام می‌شود یعنی لایه نازکی از محلول‌های حاوی کرم روی سطح ورق نشانده شده و خشک می‌گردد. پس از بازرسی ورق در صورت نیاز مشتری روغن محافظ توسط دستگاه روغن کاری الکترواستاتیک بر سطح ورق پاشیده می‌شود. برای تداوم عملیات پوشش بر روی سطح ورق در هر دو قسمت ورودی و خروجی خط برج ذخیره کننده ورق در نظر گرفته شده است. کلاف گالوانیزه تولیدی پس از بسته‌بندی به بازار عرضه می‌گردد. شکل (۱-۳۳) مراحل خط تولید ورق‌های گالوانیزه را به صورت شماتیک نشان می‌دهد. در جدول (۱-۲) مشخصات ورق‌های گالوانیزه تولیدی توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان آورده شده است.

## جدول ۱-۲


روش تولید	غوطه وری گرم به صورت مداوم
نوع ورق ورودی	کلاف سرد خام
ضخامت ورق	۰/۲۵ تا ۲ میلی‌متر
عرض ورق	۷۵۰ تا ۱۵۱۰ میلی‌متر
قطر داخلی کلاف خروجی	۵۰۸ یا ۶۱۰ میلی‌متر
قطر خارجی کلاف خروجی	۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر
وزن پوشش گالوانیزه	مجموع وزن پوشش برای هر ده متر سطح ۱۰۰ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع
لایه روغن	حداکثر ۲ گرم بر متر مربع
ظرفیت تولید	۲۰۰ هزار تن در سال
کیفیت ظاهری سطح	معمولی، بهبود یافته

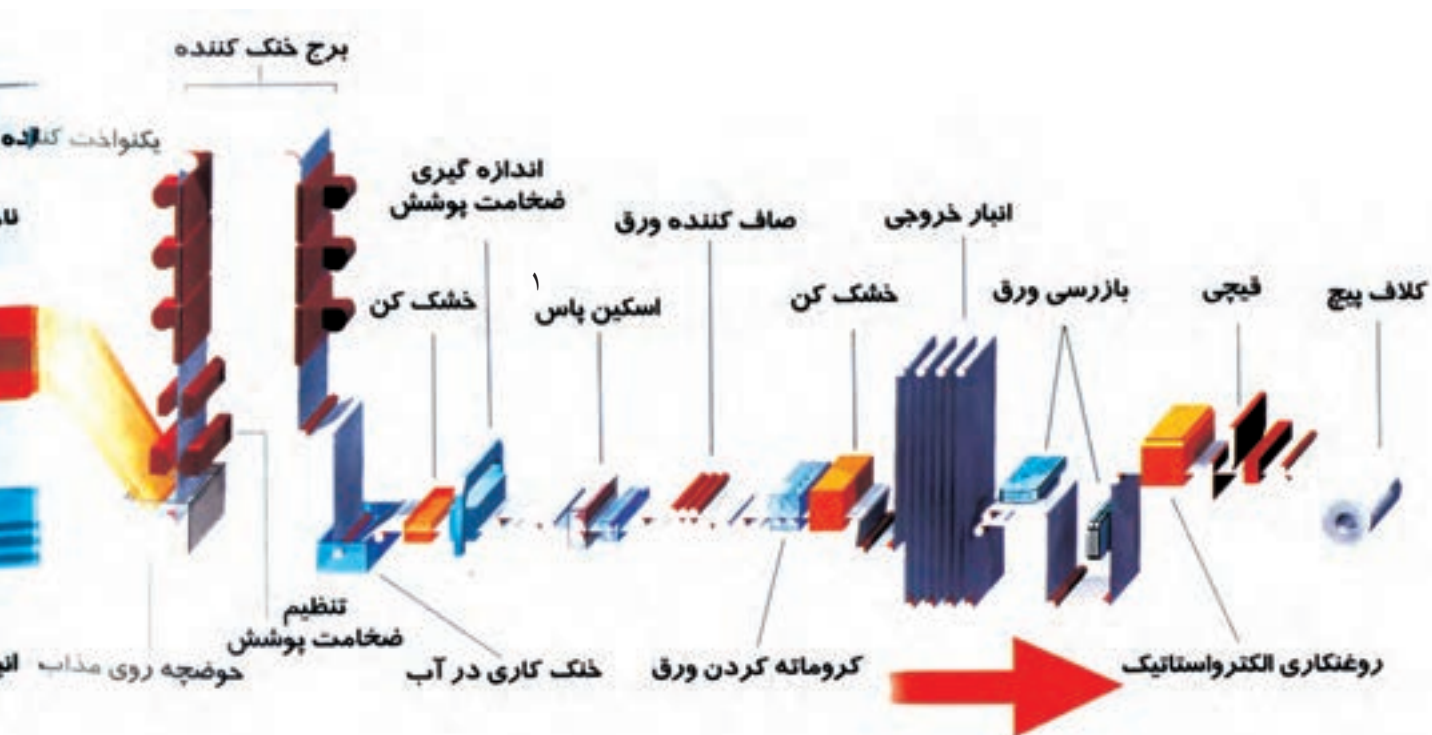

شکل ۳۳-۱ خط تولید ورق گالوانیزه

در شکل (۳۴-۱) لایه‌های تشکیل دهنده ورق گالوانیزه را به صورت شماتیک

مشاهده می‌کنید.

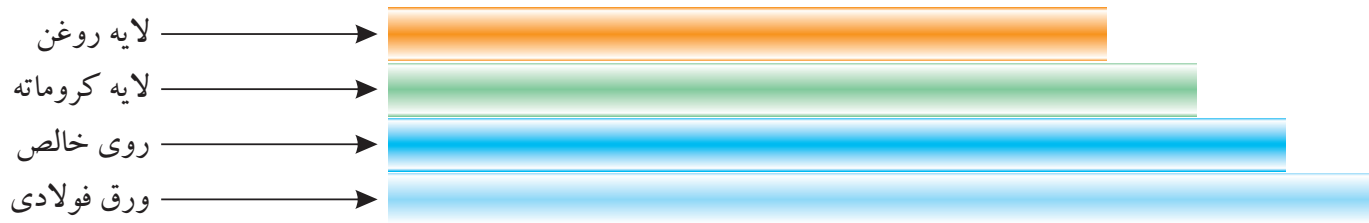


شکل ۳۴-۱

۱- Skin Pass (اسکین پاس): عملیات یا پاس تکمیلی است که در فرآیند تولید

ورق‌هایی که قرار است روکش کاری شوند، به منظور افزایش کیفیت سطح انجام

می‌شود.



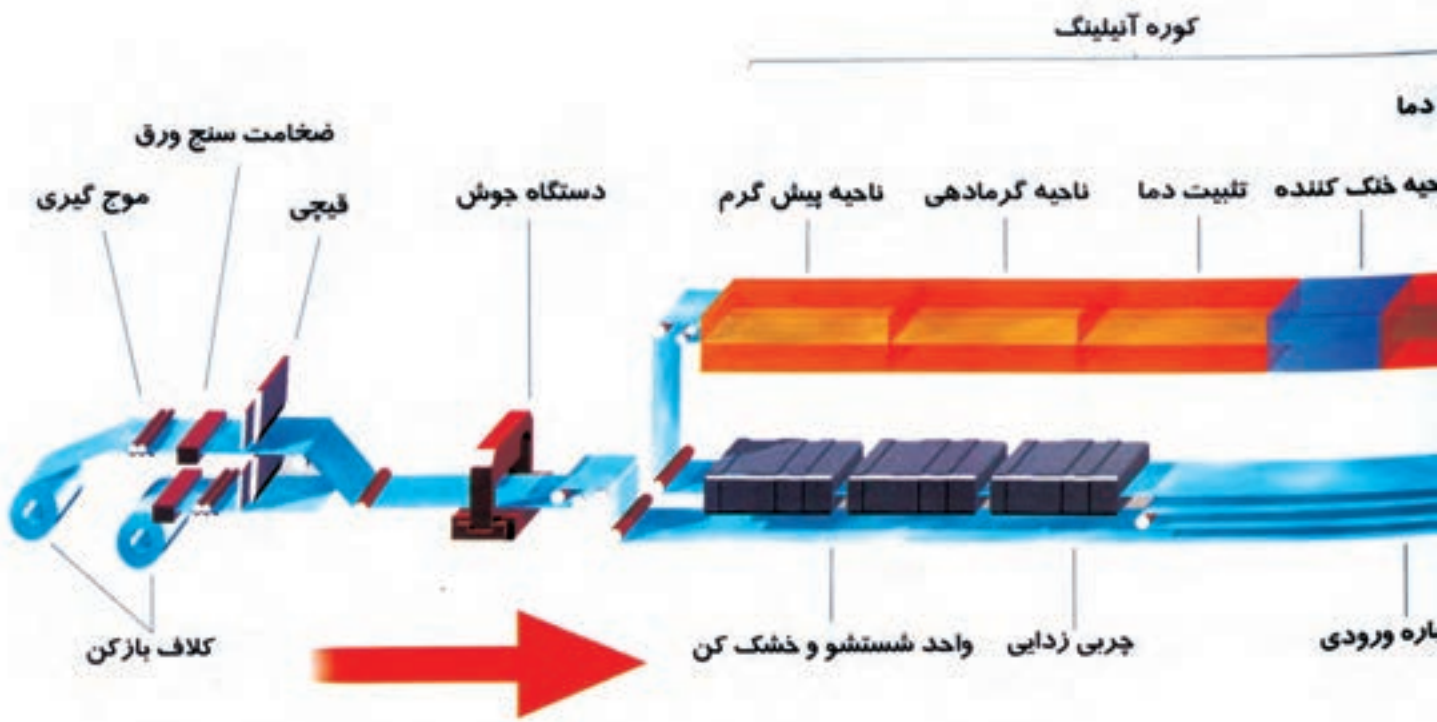

### کاربرد ورق‌های گالوانیزه

- سقف‌های فلزی، پانل‌ها و تابلوهای برق، سینی کابل
- قطعات لوازم خانگی مانند: یخچال، لباس شویی، ماکروویو
- تجهیزات آشپزخانه مانند: کابینت
- مخازن ذخیره آب
- مجراهای هوا و دودکش
- ناودان‌ها و لوله‌ها
- سازه‌های گوناگون، سازه‌های فضایی و انبارها
- اجزای ماشین‌های کشاورزی
- قطعات خودرو و اجزای داخلی آن

### ورق‌های قلع‌اندود

ورق قلع‌اندود به‌علت خاصیت مهم حفظ و نگهداری مواد غذایی و سایر محصولات دارای کاربردهای زیادی است که با توجه به شرایط فرم‌پذیری عالی و عدم شکنندگی

آن در حمل و نقل غالباً در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، شیمیایی، دارویی، رنگ‌ها و با درصد کمی نیز در ساخت سایر مصنوعات از قبیل فیلتر روغن، گازوئیل، هوا و آب برای کامیون و اتوبوس و ماشین‌آلات سنگین اتومبیل سواری و صنایع اسباب‌بازی و باتری‌سازی و غیره به کار می‌رود.

### کاربرد ورق‌های قلع‌اندود

- قوطی‌های روغن، مواد غذایی و غیر غذایی در اشکال مختلف
  - قوطی‌های نوشابه به صورت دو تکه و سه تکه
  - دبه، بشکه، سطل
  - درب شیشه و بطری
  - سینی‌های پخت
  - صفحه‌های چاپ
  - پانل‌های سقفی
  - واشرها و فیلترها و سایر مصنوعات
- بعضی از این محصولات را در شکل‌های (۱-۳۶) و (۱-۳۷) مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۷



شکل ۱-۳۶

### ۱-۵-۲ نحوه تولید ورق قلع‌اندود

خط تولید ورق قلع‌اندود فولاد مبارکه اصفهان بر اساس روش الکترولیت اسیدی با محلول فرو استان طراحی گردیده که در این روش ورق پس از عبور از حوضچه‌های

شستشوی الکترولیتی و شسته شدن با آب و عبور از حوضچه اسیدشویی الکترولیتی و دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه‌های محتوی محلول الکترولیت شده و طی ۵ مرحله در حالی که شمش خالص قلع آند و ورق، کاتد را تشکیل می‌دهد به روش الکترولیتی هر دو سطح ورق قلع اندود می‌گردد. در این خط امکان پوشش دهی قلع با ضخامت‌های متفاوت در دو سطح ورق نیز وجود دارد. پس از انجام عملیات پوشش دهی قلع ورق با عبور از کوره‌ای به نام کوره مافل تا گرمای بالای نقطه ذوب قلع (۲۳۲ درجه سلیسیوس) داغ می‌شود و سپس در حوضچه‌ای سریعاً سرد می‌گردد که علاوه بر چسبندگی قلع باعث درخشندگی سطح ورق می‌گردد. ورق قلع اندود شده سپس به منظور رسوب دادن لایه‌ای از کرم بر روی آن از یک حوضچه عملیات شیمیائی عبور داده می‌شود. این عمل برای جلوگیری از اکسیداسیون بیش تر و تغییر رنگ سطح ورق در طول نگهداری در انبار انجام می‌گردد. ضمن این که چسبندگی رنگ و لحیم کاری را افزایش می‌دهد.


در پایان این مرحله و پس از شستشوی ورق با آب و خشک شدن با هوای گرم عمل روغن زنی به روش الکترواستاتیک به منظور محافظت ورق از آسیب‌های هنگام بسته‌بندی و حمل و نقل در حد لایه بسیار نازکی بر روی هر دو سطح ورق صورت می‌گیرد. برای تداوم عملیات قلع اندود در هر دو قسمت ورودی و خروجی خط برج ذخیره کننده ورق در نظر گرفته شده است. محصولات این خط به صورت کلاف یا ورق به بازار مصرف عرضه می‌گردد.

در شکل (۱-۳۸) خط تولید پوشش دهی قلع اندود را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

در شکل (۱-۳۹) لایه‌های مختلف ورق‌های قلع اندود را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۹

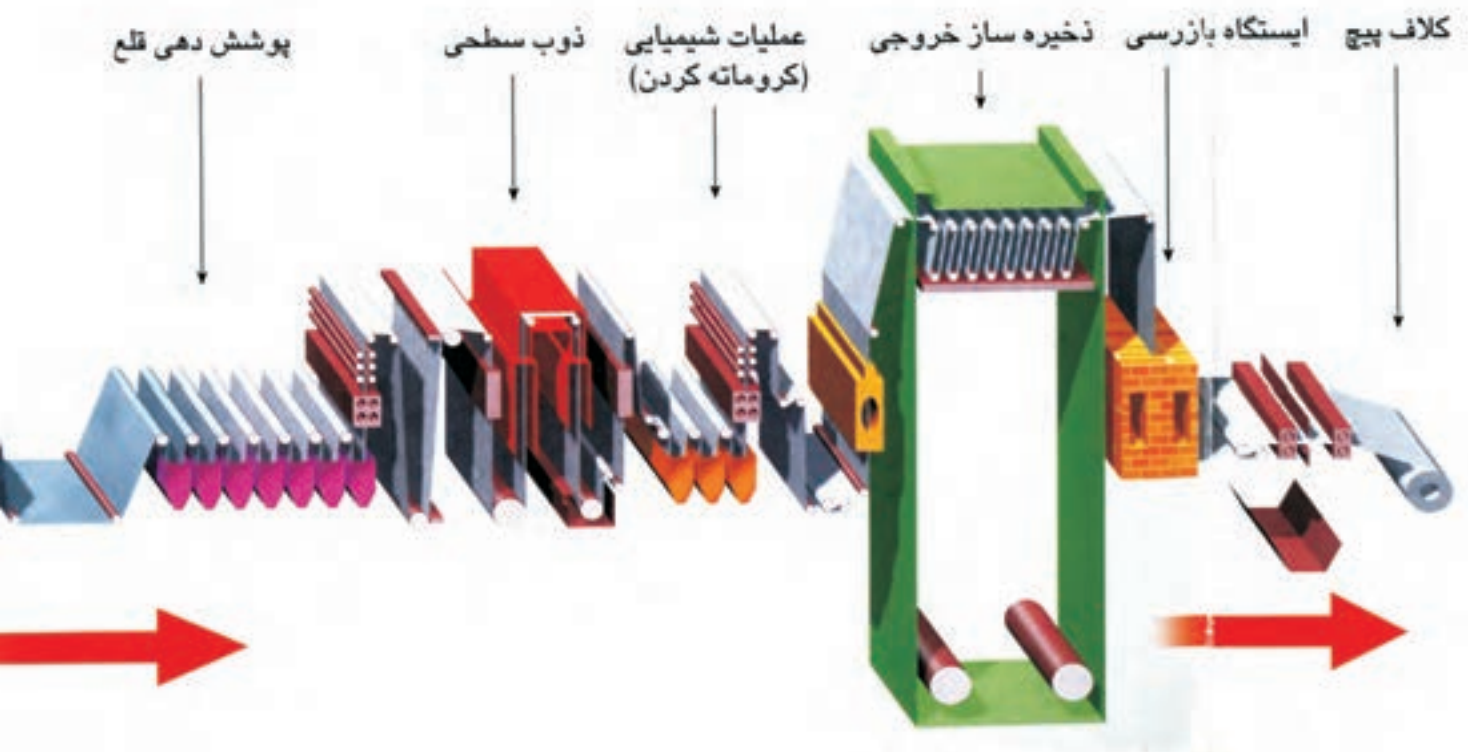


شکل ۳۸-۱ خط تولید ورق قلع‌اندود

در جدول (۳-۱) مشخصات تولیدی ورق‌های قلع‌اندود شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می‌کنید.

### جدول ۳-۱

ظرفیت تولید	۱۰۳۰۰۰ تن در سال
ضخامت ورق	۰/۱۸ تا ۰/۴ میلی‌متر
عرض ورق (کلاف)	۶۰۰ تا ۱۰۳۰ میلی‌متر
عرض ورق (بسته)	۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر
قطر داخلی کلاف	۴۲۰ میلی‌متر
قطر خارجی کلاف	حد اکثر ۲۰۰۰ میلی‌متر
وزن کلاف	متناسب با عرض کلاف ۲ تا ۱۶ تن
وزن بسته ورق	۱ تا ۲ تن
وزن پوشش قلع (یک سطح ورق)	۲/۸ تا ۱۵/۲ گرم بر متر مربع
لایه روغن	۴ تا ۸ میلی‌گرم بر متر مربع
لایه خنثی	۱ تا ۸ میلی‌گرم بر متر مربع

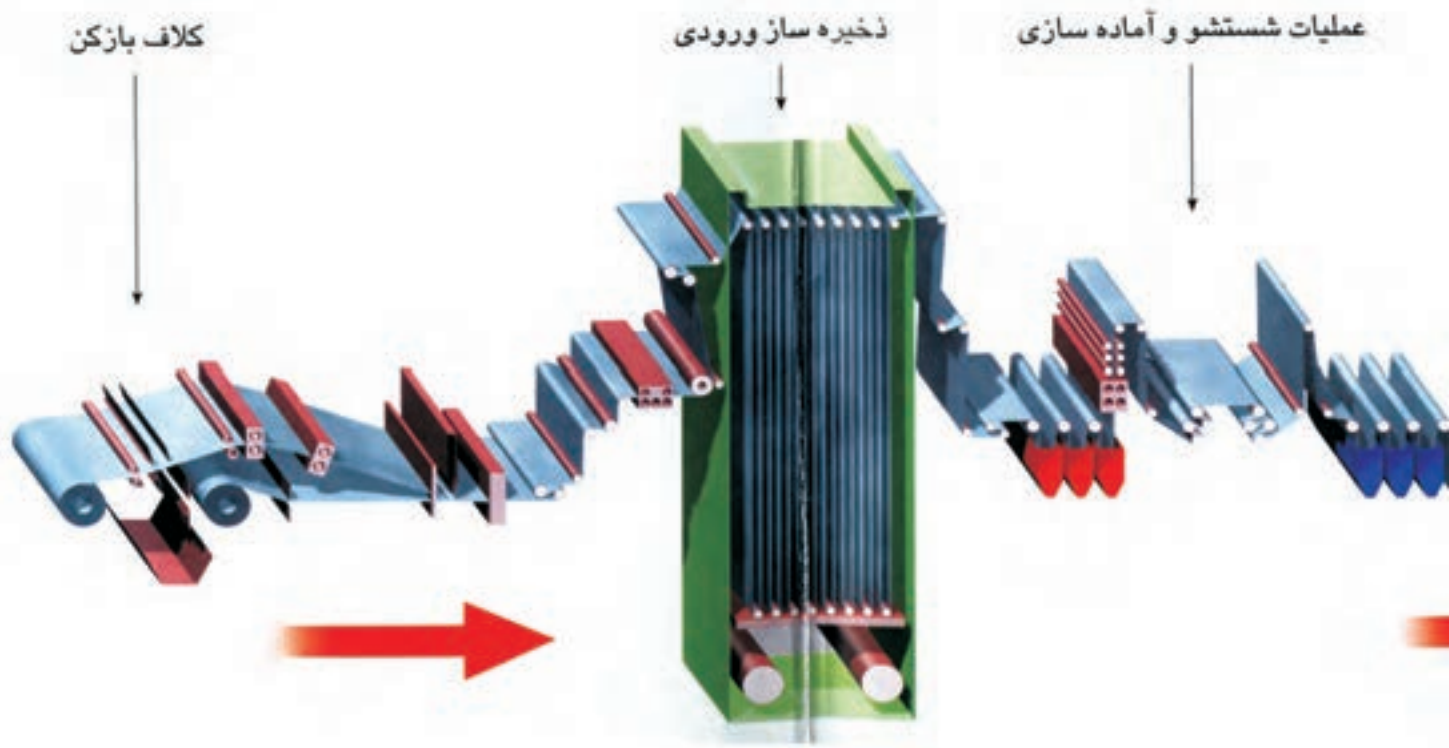

شکل ۴۰-۱



شکل ۴۱-۱

### ۱-۵-۳ ورق‌های رنگی

خط تولید ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در امتداد خط گالوانیزه واقع می‌باشد و به صورت خط پوشش‌دهی غلتکی طراحی گردیده است. از مزایای این خط سرعت بالا مصرف رنگ کم و سازگاری با محیط زیست می‌باشد. در این روش کلاف گالوانیزه یا کلاف نورد سرد اسکین شده به صورت پیوسته وارد بخش آماده‌سازی ورق می‌شود و طی مراحل مختلف تولید به بازار عرضه می‌گردد. (شکل ۴۰-۱ و ۴۱-۱)

در شکل (۴۲-۱) لایه‌های تشکیل دهنده ورق‌های رنگی را مشاهده می‌کنید.



(کلاف گالوانیزه یا کلاف سراسکین)


شکل ۴۲-۱

در شکل (۴۳-۱) مراحل خط تولید ورق‌های رنگی را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

### کاربرد ورق‌های رنگی

عمده کاربرد ورق‌های رنگی در صنایع زیر می‌باشد.

صنایع ساختمانی، سقف وبدنه انبارها و کارگاه‌ها، سقف کاذب، نمای داخلی وخارجی ساختمان‌ها، لوازم خانگی، بدنه خارجی یخچال، آبگرمکن، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، صنایع فلزی، کابینت، تجهیزات اداری، پارتیشن، بدنه کامپیوتر، تابلوهای برق، سیستم‌های تهویه، صنعت حمل ونقل، ساخت کانتینر، سردخانه‌ها و کاروان‌های ثابت ومتحرک و...

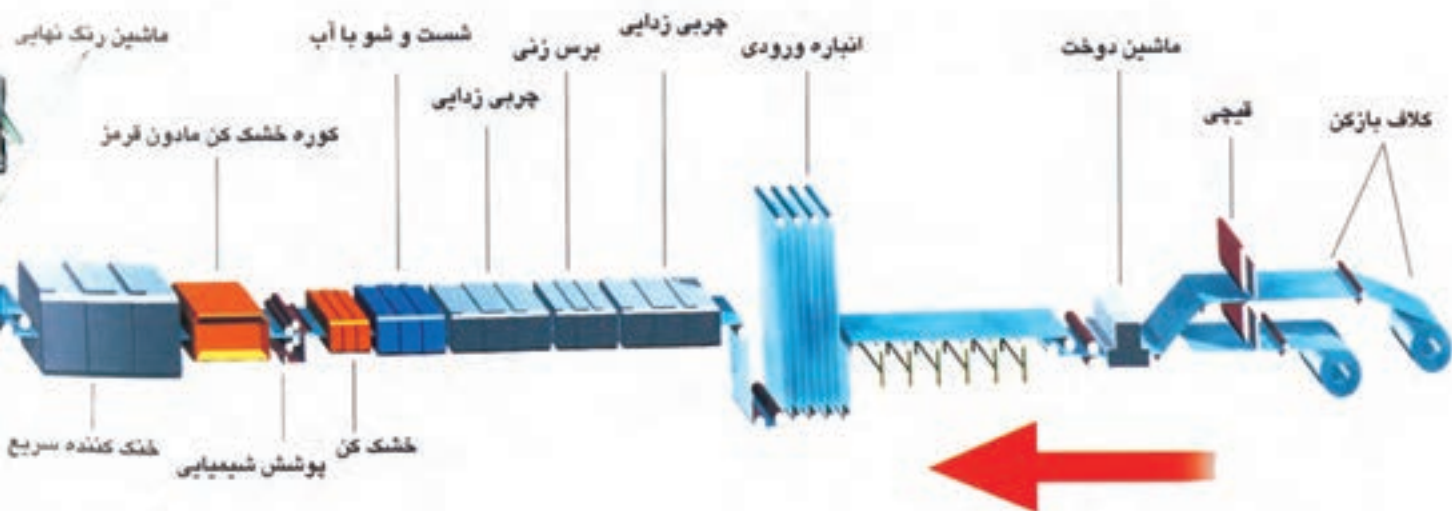


شکل ۴۳-۱ خط تولید ورق رنگی



## ارزشیابی فصل اول

- ۱- چند نمونه از کاربرد نیم ساخته‌های فلزی را در صنایع مختلف نام ببرید.
- ۲- تقسیم بندی ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت بنویسید.
- ۳- طرز تهیه ورق‌های فلزی ضخیم، متوسط و نازک را بنویسید.
- ۴- در اثر عمل نورد کاری چه تغییری در ساختار فلز بوجود می‌آید.
- ۵- طرز تهیه ورق‌های گالوانیزه را شرح دهید.
- ۶- برخی از کاربردهای ورق‌های گالوانیزه را بنویسید.
- ۷- طرز تهیه ورق‌های قلع اندود را شرح دهید.
- ۸- برخی از کاربردهای ورق‌های قلع اندود را نام ببرید.
- ۹- طرز تهیه ورق‌های رنگی را شرح دهید.
- ۱۰- برخی از کاربردهای ورق‌های رنگی را نام ببرید.
- ۱۱- لایه‌های مختلف تشکیل دهنده ورق‌های رنگی را با رسم شکل توضیح دهید.

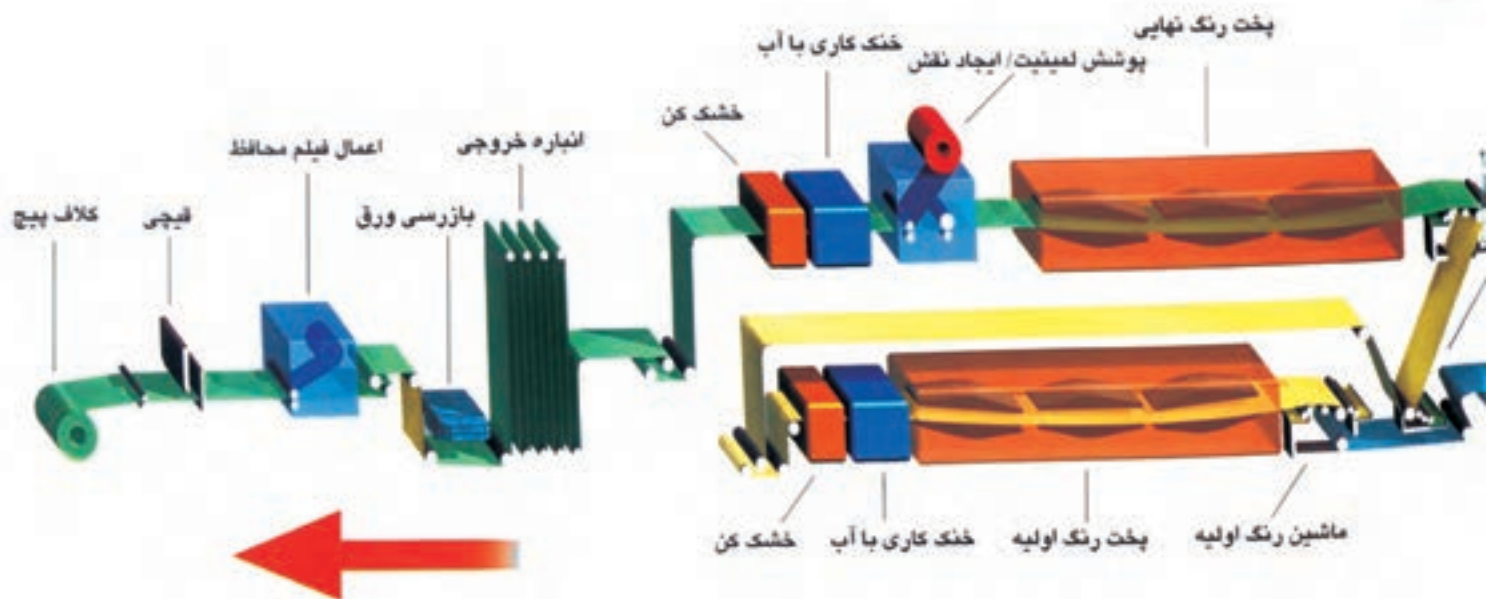

۱۲- کدام گزینه جز تقسیم بندی استاندارد DIN در خصوص ضخامت ورق های فلزی نمی باشد؟

- الف- ورق های نازک  
ب- ورق های متوسط  
ج- ورق های ضخیم  
د- ورق های خیلی ضخیم

۱۳- هدف از عمل نرمالیزه کردن در تولید ورق های فولادی کدام گزینه می باشد؟

- الف- پیرسختی  
ب- سخت کردن  
ج- برگشت دادن از سختی  
د- آماده سازی جهت تغییر شکل

۱۴- در نوردکاری گرم، خنک کاری غلتک ها توسط کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟

- الف- آب صابون  
ب- روغن  
ج- هوای فشرده  
د- پاشیدن آب

۱۵- اثر بیش از حد نیروی کشش در عمل نوردکاری کدام است؟

- الف - پاره گی فلز  
ب- سرعت عمل نوردکاری  
ج- سختی بیش از حد  
د- تغییر شکل بیش از حد لازم



## فصل دوم

### برشکاری در صنعت ورق کاری

## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- روش‌های برشکاری را طبقه‌بندی کند.
- ۲- قلم‌کاری را تعریف کرده و انواع قلم را نام ببرد
- ۳- اصول قیچیکاری را بیان کند.
- ۴- انواع قیچی‌ها را طبقه‌بندی کند.
- ۵- کاربرد قیچی‌های نیبلر را بیان کند.
- ۶- کاربرد قیچی‌های گیوتین را بیان کند.

## ۲- برشکاری

در صنعت یکی از اساسی ترین عملیات تولید برشکاری می باشد. با آگاهی از اصول برشکاری و استفاده از روش های مختلف آن می توان در فرآیند تولید قطعات را در ابعاد گوناگون برشکاری نموده و مورد استفاده قرار داد. جدا کردن قطعات از یکدیگر را برش کاری گویند.

### ۲-۱ روش های برشکاری

روش های برشکاری به دو گروه عمده تقسیم می شود:

#### الف) برشکاری حرارتی:

برشکاری حرارتی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:


۱- برشکاری با گاز (شعله)

۲- برشکاری با قوس الکتریکی

۳- برشکاری با اشعه

۱- **برشکاری با گاز (شعله گاز):** در این فرآیند برشکاری از اختلاط دو نوع گاز استفاده می شود تا از دمای حاصل از سوختن آن ها قطعات را ذوب و اقدام به عمل برشکاری نمود. فرآیند شامل یک گاز سوختنی مانند استیلن، هیدروژن و یا پروپان و اختلاط آن با اکسیژن دمایی حاصل می شود که ورق های فولادی را به راحتی و با کیفیت عالی برش می دهد. با توجه به ترکیب نوع گاز سوختنی با اکسیژن (اکسی) نام فرآیند مشخص می گردد. متداول ترین روش برشکاری گاز ترکیب گاز اکسیژن با گاز استیلن می باشد که برشکاری اکسی استیلن نامیده می شود. دمای حاصل از

سوختن این دو گاز به حدود ۳۲۰۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. از این فرآیند برای برشکاری ورقه‌های فولادی استفاده می‌شود. با افزایش درصد کربن در فولادها کیفیت برشکاری کاهش می‌یابد. تجهیزات این فرآیند شامل کپسول‌های اکسیژن و استیلن، مشعل برشکاری، ریگلاتورهای اکسیژن و استیلن، و شیلنگ‌های اکسیژن و استیلن می‌باشد. این فرآیند به صورت دستی، و یا ماشینی به کار برده می‌شود. در درس تکنولوژی جوش گاز با این فرآیند بیش‌تر آشنا خواهید شد. در شکل‌های (۱-۲) تا (۳-۲) تجهیزات و انواع برشکاری گاز را مشاهده می‌کنید.

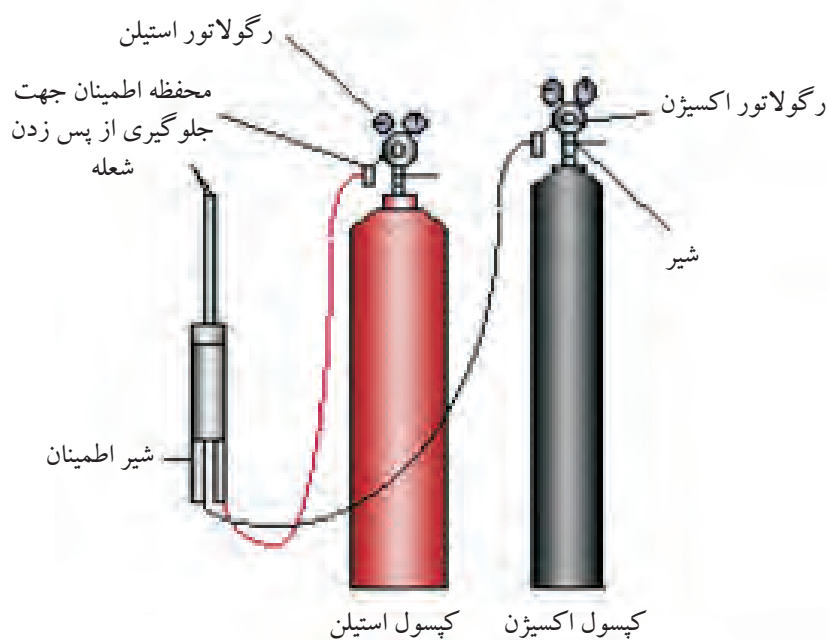

شکل ۱-۲ تجهیزات برش اُکسی استیلن دستی




شکل ۳-۲ برشکاری ماشینی



شکل ۲-۲ برشکاری دستی

۲- برشکاری با قوس الکتریکی: در فرآیندهای برشکاری به وسیله قوس الکتریکی از خاصیت جریان الکتریکی استفاده کرده و با استفاده از انرژی گرمائی حاصله می‌توان ورق‌های فلزی مختلف را برشکاری نمود. روش‌های متداول برشکاری با قوس الکتریکی شامل برشکاری با الکتروود دستی، برشکاری به وسیله قوس پلاسما و گوجینگ را نام برد از فرآیند گوجینگ برای تعمیرات در قطعات جوشکاری شده استفاده شده و عیوب به وجود آمده در حین فرآیند تولید را با ایجاد شیار در قطعه رفع می‌نمایند. (شکل ۲-۴)

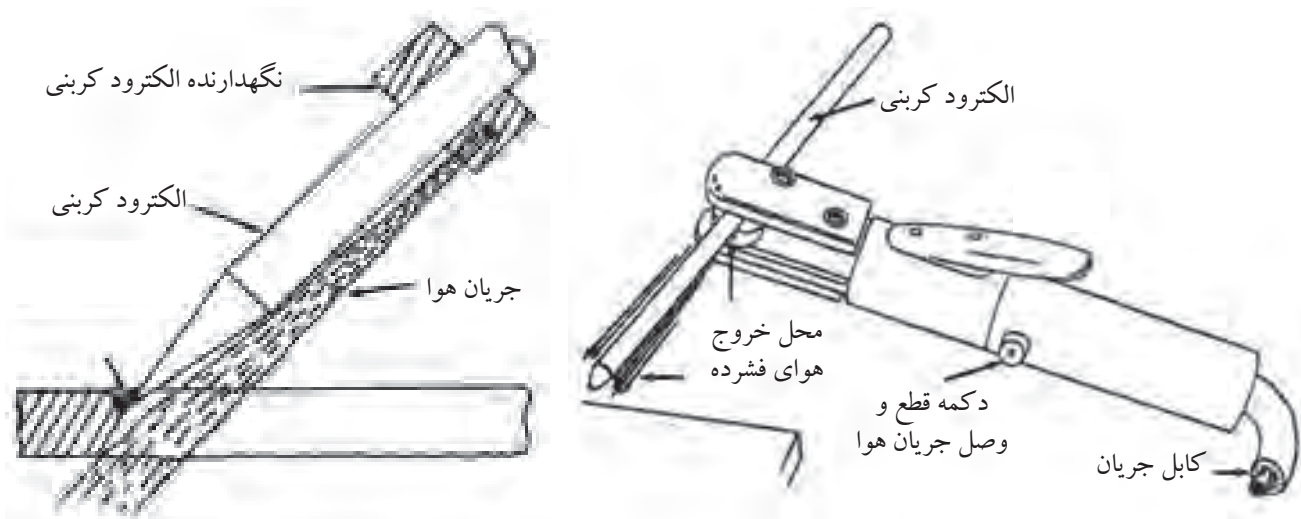


شکل ۲-۴ فرآیند گوجینگ



شکل ۲-۵ برشکاری با الکتروود دستی

برشکاری با الکتروود روپوش‌دار: در این روش برشکاری از الکتروودهای روپوش‌دار برای برش قطعات استفاده می‌شود. شکل ظاهری این الکتروودها همانند الکتروودهای جوشکاری می‌باشد. ولی در روپوش آن‌ها از موادی که اصطلاحاً مواد پر فشار می‌گویند استفاده می‌شود که می‌تواند در آمپرهای پایین عمل برشکاری را انجام دهد. (شکل ۲-۵)

برشکاری به وسیله قوس پلاسما: این روش برشکاری قوسی امروزه کاربرد وسیعی در صنایع پیدا نموده است و در آن از یونیزه کردن و شکستن مولکول‌های گاز استفاده نموده و از دمای حاصله می‌توان قطعات با جنس‌های مختلف را برشکاری نمود. از گازهای آرگون، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و یا ترکیب آن‌ها با یکدیگر به عنوان گاز پلاسما استفاده می‌شود. (شکل ۶-۲)

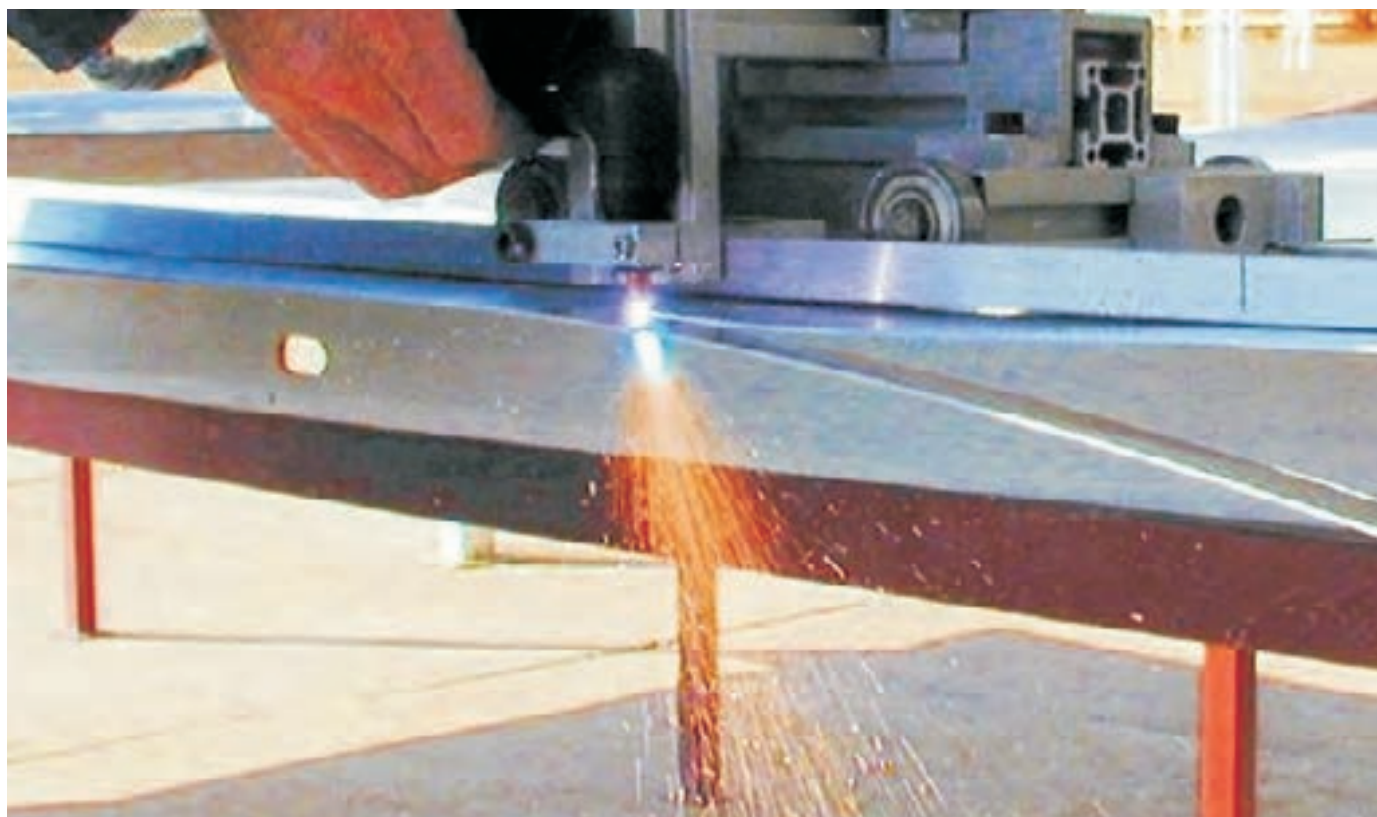

شکل ۶-۲ برش‌های با قوس پلاسما

برشکاری با اشعه: متداول‌ترین روش برشکاری با اشعه برشکاری لیزر می‌باشد. در این روش از تمرکز بالای انرژی در یک نقطه استفاده کرده و می‌توان با دقت و سرعت بالا قطعات را برشکاری نمود. (شکل ۷-۲)



شکل ۷-۲

در جدول (۱-۲) مورد استفاده و کاربرد روش های مختلف برشکاری حرارتی برای مقایسه با یکدیگر برای جنس های متفاوت فلزی آورده شده است.

جدول ۱-۲

برشکاری لیزر	برشکاری پلاسما	برشکاری با گاز	مواد
تا ۱۵ میلی متر	تا ۱۵۰۰ میلی متر	۵۰۰ میلی متر	فولاد کم کربن و کم آلیاژ
۱۵ میلی متر	تا ۱۲۵ میلی متر	قابل برشکاری نیست	فولاد زنگ نزن
تا ۶ میلی متر	تا ۱۰۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	آلومینیوم
قابل برشکاری نیست	تا ۲۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	مس
تا ۳۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	قابل برشکاری نیست	مواد غیر فلزی

### ۲-۱-۲ برشکاری مکانیکی:

برشکاری مکانیکی شامل دو گروه اصلی می باشد:


- ۱- برشکاری به روش براده برداری شامل انواع اره ها، قلم کاری و ماشین کاری می باشد.
- ۲- برشکاری به روش بدون براده برداری، این روش شامل انواع قیچی ها، گیوتین ها و پرس ها می باشد.

#### (۱) برشکاری با روش براده برداری:

الف. برشکاری با انواع اره ها: از انواع اره ها برای برش قطعات در صنایع مختلف استفاده می شود. در صنایع فلزی متداول ترین اره های مورد استفاده شامل اره دستی، اره لنگ، اره آتشی، اره دیسکی، اره صابونی، اره نواری در شکل های (۲-۸) تا (۲-۱۴) انواع مختلف اره ها را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۱۰ اره لنگ

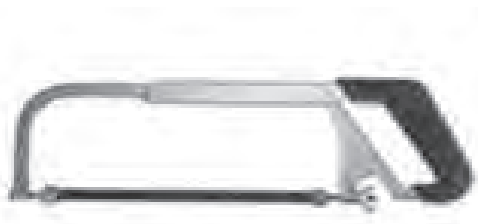

شکل ۲-۹ اره دستی



شکل ۲-۸ برش با اره





شکل ۱۴-۲ اره آتشی



شکل ۱۳-۲ اره دیسکی



شکل ۱۲-۲ اره آبصابونی



شکل ۱۱-۲ اره نواری

### ب- ماشینکاری


به وسیله ماشینکاری در صنعت می توان عمل برشکاری روی قطعات را انجام داد از ماشین های افزار مانند دستگاه تراش، فرز، ویا صفحه تراش برای برشکاری استفاده می شود. (شکل ۱۵-۲)




شکل ۱۵-۲ برش به وسیله ماشینکاری

## ج- قلم کاری


در صنعت برای ایجاد تغییر فرم در قطعات جهت براده برداری از وسایلی به نام قلم استفاده می شود. این وسیله به منظور قطع کردن و یا ایجاد تغییر فرم در قطعات استفاده می گردد. لبه این گونه وسایل را برای صرفه جویی در نیرو و سهولت عمل بشکل گوه می سازند. گوه یکی از ابتدائی ترین ابزارهایی است که بشر اختراع نموده است، گوه از دو سطح شیب دار متصل به هم تشکیل شده است. (شکل ۱۶-۲)

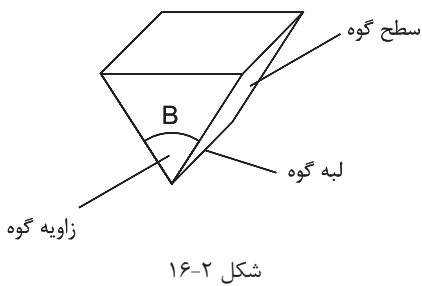

شکل ۱۶-۲

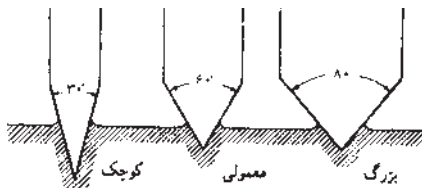

شکل ۱۷-۲ شکل نفوذ گوه در چوب

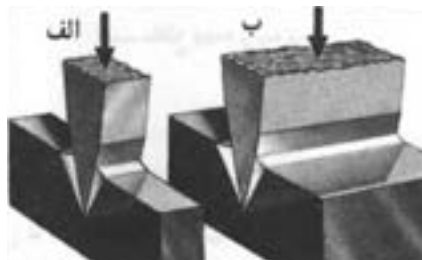

شکل ۱۸-۲ شکل نفوذ گوه در فولاد

زاویه بین دو سطح گوه را زاویه گوه و محل تلاقی آن ها را سطح برنده گویند.  
- سؤال: اگر دو گوه یکی با زاویه کوچک و دیگری با زاویه بزرگ تر را انتخاب کرده و بخواهیم با نیروی معینی آن ها را در یک قطعه چوب وارد نمایم فکر می کنید کدام یک راحت تر انجام می شود؟ (شکل ۱۷-۲)

در صورتی که بخواهیم همین عمل را برای بریدن یک قطعه فولادی انجام دهیم به نیروی بیش تری نیاز خواهیم داشت و همچنین گوه با زاویه کوچک تر توان تحمل نیروی خارجی زیاد را نداشته و امکان دارد که لبه برنده آن کج شده یا بشکند برای جلوگیری از این عمل گوه با زاویه بزرگ تر می تواند مناسب بوده و نیروی لازم جهت بریدن قطعه فولادی را به خوبی تحمل نماید. لذا برای بریدن و براده برداری باید زاویه گوه را طوری انتخاب نمود که علاوه بر تحمل نیروی برش از نظر صرفه جویی در مقدار نیرو و سهولت عمل نیز مناسب باشد. (شکل ۱۸-۲)

بدیهی است که جنس گوه بایستی همیشه سخت تر از جنس کار باشد. شکل (۱۹-۲) مورد استفاده گوه را در بعضی از ابزارهای براده برداری نشان می دهد.



شکل ۱۹-۲ بعضی وسایل برنده که در آن ها گوه به کار رفته است (مته، اره، قلم، قیچی و...)

زوایای براده‌برداری، علاوه بر زاویه گوه زوایای دیگری نیز در براده‌برداری نقش دارند این زوایا را در شکل (۲-۲۰) مشاهده می‌نمائید.

زاویه گوه،  $\beta$  (بتا)، زاویه بین دو سطح شیب‌دار را زاویه گوه گویند.

زاویه براده،  $\gamma$  (گاما)، زاویه بین سطح براده (سطحی که براده روی آن حرکت می‌کند) و صفحه عمود بر سطح کار را زاویه براده نامند.


زاویه آزاد،  $\alpha$  (آلفا)، زاویه بین سطح آزاد گوه و سطح براده‌برداری شده را زاویه آزاد گویند در شکل (۲-۲۰) این زوایا را مشاهده می‌کنید.

زاویه برش  $\delta$  (دلتا)، مجموع زوایای آزاد و گوه را زاویه برش گویند.


$$\delta = \beta + \alpha$$

این زاویه در اکثر وسایل براده‌برداری کوچک‌تر از  $90^\circ$  درجه بوده ولی در شابر زدن همیشه بزرگ‌تر از  $90^\circ$  درجه می‌باشد.

با وسیله قلم کاری می‌توان کارهایی مثل بریدن (قطع کردن)، پراندن سر میخ پرچ‌ها، براده‌برداری از سطح کار یا ایجاد شیار و تمیز کاری درزهای جوشکاری و قطعات ریخته‌گری شده انجام داد. ابزاری که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد قلم نام داشته و نیروی لازم برای قلم کاری دستی را معمولاً به وسیله ضربات چکش تأمین می‌کنند. قلم از سه قسمت اصلی لبه برنده - بدنه و سر تشکیل شده است. (شکل ۲-۲۱)

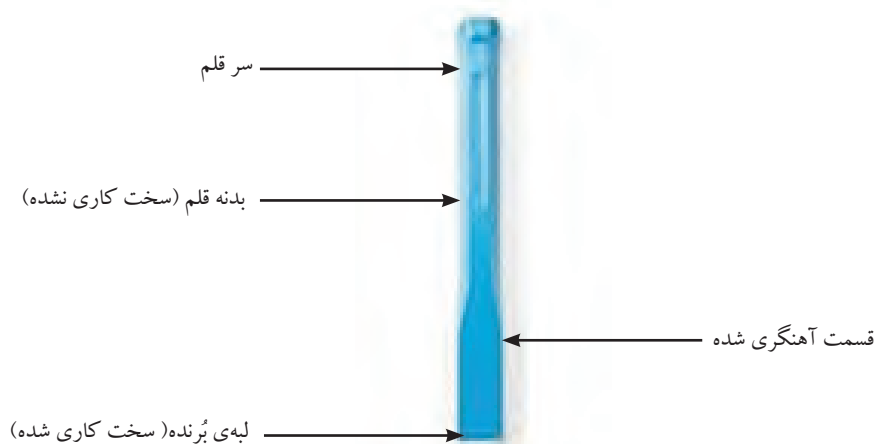

شکل ۲-۲۱

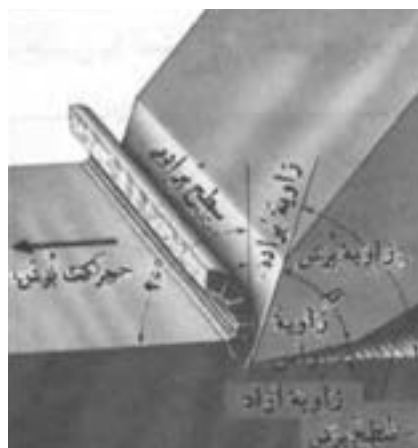


$$\gamma + \beta + \alpha = 90^\circ$$

شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۲

جنس قلم‌ها را بر حسب نوع کار از فولادهای ابزار ساخته و برای استحکام لبه آن‌ها را که به شکل گوه می‌باشد آبداده و سپس تیز می‌کنند. برای جلوگیری از شکنندگی و تحمل بهتر ضربات چکش بدنه قلم را سخت کاری نکرده تا نرم باقی بمانند. برای قلم کاری روی قطعات سخت از قلم‌هایی از جنس فولادهای آلیاژی استفاده می‌کنند. عمل برش در قلم کاری به کمک نفوذ گوه بدین ترتیب انجام می‌شود که در اثر فرو بردن آن در قطعه ابتدا دو سطح تماس آن تحت تأثیر نیروی جدایشی که در اثر ضربات چکش به وجود می‌آید مواد قطعه کار را در دو طرف به هم فشرده و از یکدیگر دور می‌کند این عمل تا جایی ادامه پیدا می‌کند که سطح باقی مانده تحمل نیروی جدایش را نداشته و شکست حاصل می‌گردد. (شکل ۲-۲۲)

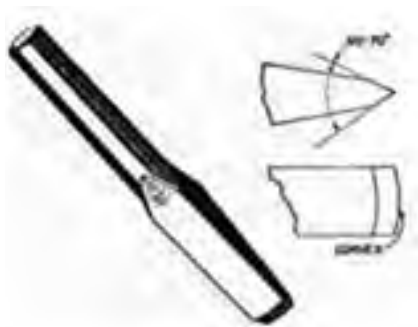

شکل ۲-۲۳

زاویه گوه در قلم‌ها بر حسب مورد استفاده و جنس کار انتخاب می‌گردد. (شکل ۲-۲۳)

در جدول (۲-۲) مقدار زاویه گوه برای برخی مواد آورده شده است.

#### جدول ۲-۲ مقدار زاویه‌ی گوه در قلم کاری بر حسب درجه

زاویه گوه $\beta$	نوع قلم	زاویه گوه $\beta$	جنس کار
۶۰ تا ۷۰	قلم آهنگری سرد بر	۶۰ تا ۷۰	قطعات سخت مانند چدن، فولاد، ابزارسازی
۴۰ تا ۷۰	قلم تخت، قلم ناخنی، قلم شیار	۵۰ تا ۷۰	قطعات با سختی متوسط مانند برنز، برنج، فولاد ساختمانی
۲۰ تا ۵۰	قلم آهنگری گرم بر	۲۰ تا ۴۰	قطعات نرم مانند روی، مس، آلومینیوم




شکل ۲-۲۴


شکل براده‌برداری و قطع جسم توسط قلم

در عمل قلم کاری، زاویه قلم را بر حسب نوع کار انتخاب می‌کنند. اگر قلم را به صورت عمود بر روی کار قرار دهیم باعث قطع شدن قطعه کار و در صورتی که مایل نگه داشته شود از روی سطح براده‌برداری خواهد نمود. (شکل ۲-۲۴)

در براده‌برداری به وسیله قلم زاویه نگهداشتن قلم بسیار مهم بوده و نقش اساسی دارد در صورت بزرگ بودن این زاویه باعث کوچک شدن زاویه براده شده و در نتیجه قلم در حین کار به سمت پائین هدایت شده و در کار فرو می‌رود. (شکل ۲-۲۵) و در صورت کوچک بودن آن باعث کم شدن ضخامت براده و در نتیجه بیرون آمدن لبه برنده از کار خواهد شد. (۲-۲۶)

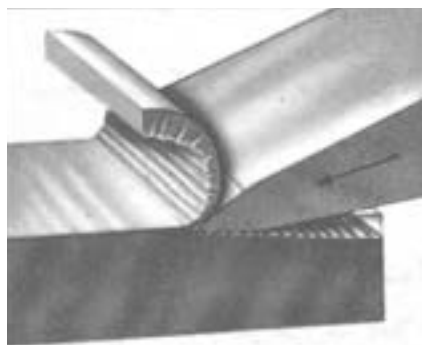

شکل ۲-۲۶

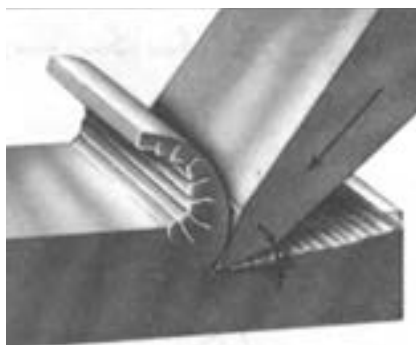

شکل ۲-۲۵

### انواع قلم (شکل ۲-۲۷)

قلم‌های دستی بر حسب مورد استفاده به فرم‌های مختلفی ساخته می‌شوند نمونه‌هایی از آن‌ها در جدول زیر آورده شده است. علاوه بر قلم‌های دستی قلم‌های ماشینی نیز وجود دارد که برای قلم‌کاری آن‌ها را به چکش‌های ماشینی می‌بندند.



شکل ۲-۲۷

### نکاتی که در قلم‌کاری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد:

۱. قبل از شروع به کار وسیله مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب نمایید.
۲. برای هر کاری از قلم مناسب استفاده نمایید.
۳. قبل از شروع به کار از مناسب بودن زاویه قلم اطمینان حاصل کنید.
۴. در هنگام قطع کردن قطعات به وسیله قلم در اواخر کار برای جلوگیری از پرتاب قطعات جدا شده ضربات چکش را آهسته تر وارد نمایید.
۵. در هنگام کار به طور حتم از عینک محافظ استفاده نمایید.
۶. پلیسه سر قلم را به موقع بر طرف کنید.
۷. در کارگاه‌هایی که در آن‌ها ایجاد جرقه باعث انفجار می‌شود از قلم‌هایی که در اثر ضربه تولید جرقه نمی‌کنند استفاده نمایید این نوع قلم‌ها معمولاً از آلیاژهای برنز بریلیم ساخته می‌شود.

کاربرد	نوع قلم دستی
<p>براده برداری از سطوح، قطع کردن، تمیز کردن            قطعات ریخته گری و زنگ زده و محل های            جوشکاری</p> <p>در آوردن شیارهای باریک در قطعات</p>	<p>قلم تخت</p>  <p>قلم ناخنی</p> 
<p>در آوردن شیار داخل سطوح منحنی و شیارهای            روغن یا تاقانها</p>	<p>قلم شیار</p> 
<p>قطع کردن فاصله بین سوراخها</p>	<p>قلم میان بر</p> 
<p>قطع کردن لبه های اضافی و پراندن سر میخ            پرچها</p>	<p>قلم لب پران</p> 



## ۲) برشکاری بدون براده برداری:

در این روش برشکاری از انواع قیچی‌ها، گیوتین‌ها و یا پرس‌ها استفاده می‌شود. در برش ورق‌های فلزی از سه روش صاف و مستقیم، گرد بُری و مرکب استفاده می‌شود. هر یک از این روش‌ها را می‌توان برای بریدن یک یا تعدادی قطعه یکسان و مشابه به کار برد. برش‌های صاف و مستقیم را با استفاده از قیچی‌های اهرمی، قیچی‌های دارای تیغه مورب، قیچی‌های با تیغه مدور گردان و نیز قلم سنبه‌زنی و حذیده کاری انجام می‌دهند. با این روش می‌توان ورق فلز را در امتداد مستقیم و به شکل‌های چهار گوش مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، برش داد. در شکل (۲-۲۸) یک نمونه از قیچی‌های گیوتینی را مشاهده می‌کنید.

برش‌های منحنی بطور اصولی گردبری‌ها به وسیله قیچی‌های با تیغه گردان و انواع ارتعاشی انجام می‌پذیرد اشکالی مانند صفحات بیضی شکل و گرد.

روش مرکب برای برش و تهیه قطعاتی از ورق که دارای ضلع‌های مستقیم و منحنی با هم باشند به کار می‌رود در این روش بهترین و با صرفه‌ترین روش استفاده از دستگاه‌های منگنه‌زنی در صورتی که تولید انبوه باشد، می‌باشد استفاده می‌شود. در شکل (۲-۲۹) یک نمونه از این دستگاه‌های پرس را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۸



شکل ۲-۲۹

## قیچی کاری

قیچی کاری یکی از روش‌های برشکاری مکانیکی می‌باشد از قیچی‌ها برای برش انواع ورق‌ها، میله‌ها و شمش‌ها استفاده می‌شود. و در انواع دستی، اهرمی و قیچی‌های ماشینی طراحی و ساخته می‌شود. شکل (۲-۳۰) یک نمونه از قیچی دستی و اهرمی ساده را نشان می‌دهد.



عمل برشکاری به وسیله قیچی در سه مرحله انجام می‌گیرد.

**۱- نفوذ:** در ابتدا لبه‌های تیغه‌های قیچی در کار نفوذ کرده و موجب فشردگی لایه‌های روی ورق از دو طرف می‌شود.

**۲- برش:** با افزایش نیرو تیغه‌ها عمل برش را آغاز می‌کنند. این عمل تا آنجا ادامه




شکل ۲-۳۰



پیدا می کند که قطعه در اثر افزایش نیرو مقاومت خود را از دست داده و موجب شکست سطح باقی مانده از ورق می شود.


**۳- شکست:** با افزایش نیرو و نفوذ تیغه های قیچی در کار نیرو به حدی افزایش می یابد که دیگر قطعه تحمل آن را نداشته موجب شکست می گردد. (شکل ۲-۳۱)

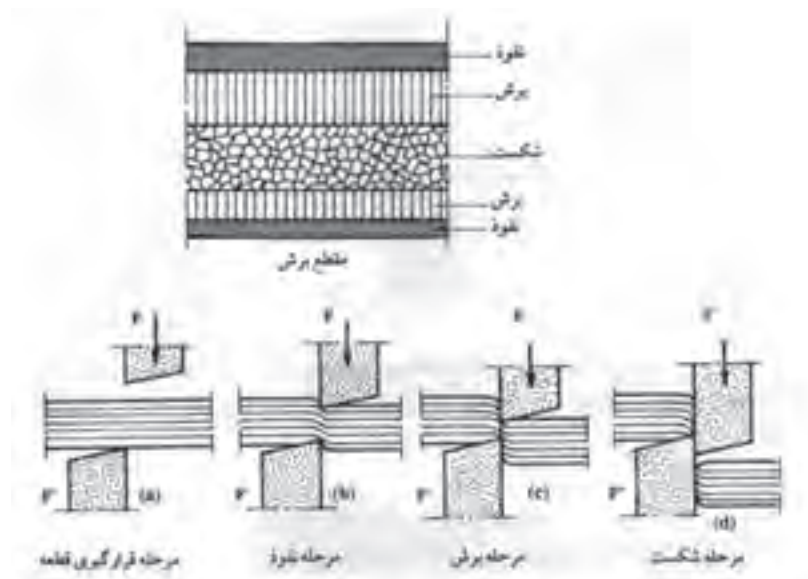

شکل ۲-۳۱ ضخامت مرحله برش بستگی به ضخامت و جنس ورق ها دارد

### زوایای تیغه های قیچی


برای به دست آوردن یک سطح برش خوب و تمیز تیغه های قیچی می بایست دارای زوایای مناسب و خوبی باشند. (شکل ۲-۳۲)

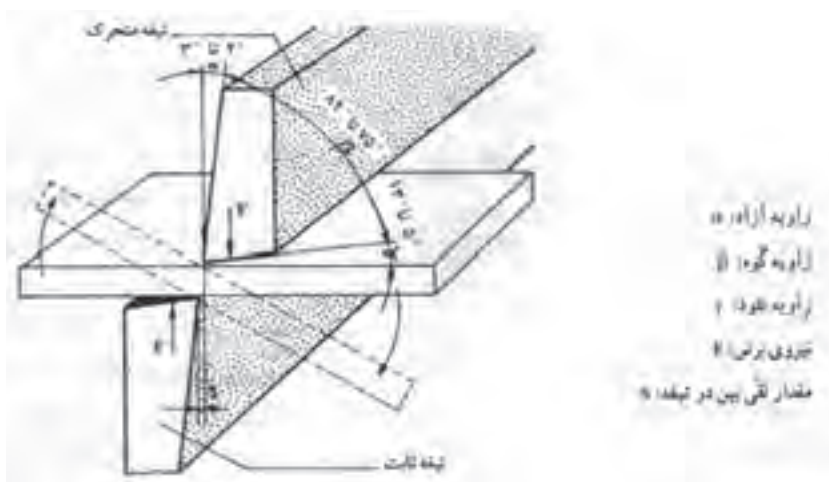

شکل ۲-۳۲ زوایای قیچی

## لقی بین تیغه‌ها

علاوه بر زاویه برش در قیچی‌ها عامل مهم دیگر میزان لقی در قیچی‌ها می‌باشد. برای یک برش مناسب و کاهش نیروی برش و اصطکاک بین دو تیغه می‌بایست فاصله مناسبی بین دو تیغه در نظر گرفت در اصطلاح این فاصله را لقی می‌نامند. میزان لقی بستگی به عواملی مانند جنس و ضخامت قطعه کار دارد و معمولاً آن را در حدود ۰/۰۵ ضخامت قطعه کار در نظر می‌گیرند کم بودن میزان لقی موجب افزایش اصطکاک بین تیغه‌ها شده و ممکن است در اثر اعمال نیرو باعث شکست لبه برنده شود. از طرفی زیاد بودن لقی بین تیغه‌ها موجب برش ناصاف و ایجاد پلیسه در لبه‌های قطعه می‌شود. این امر در قطعات نازک باعث خم شدن و گیر کردن ورق بین دو تیغه می‌گردد. (شکل ۲-۳۳)

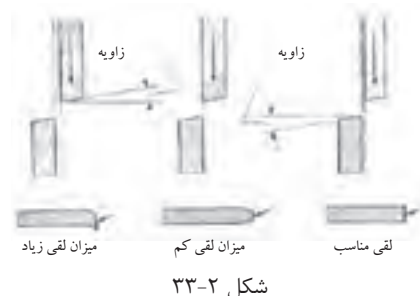

## - قیچی‌های دستی

قیچی‌های دستی برای بریدن ورق فلزی و ایجاد تعبیه حفره و سوراخ و برش دادن و ساخت قطعات با شکل‌های نامنظم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قیچی‌ها از نظر شکل و فرم در دو نوع لبه برش مستقیم و یا با لبه برش مورب در طرح‌های راست بر و چپ بر طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۲-۳۴)



شکل ۲-۳۴

با توجه به وضعیت قرار گرفتن تیغه فوقانی نسبت به تیغه تحتانی راست بر و یا چپ بر بودن آن مشخص می‌شود. قیچی‌های دستی برای برش ورق‌های فولادی تا ضخامت ۰/۷ و برای فلزات غیر آهنی نرم تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر به کار برده می‌شود. این قیچی‌ها را در اندازه‌های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۲۰ و ۴۰۰ میلی‌متر و پهنای (در حالت بسته بودن تیغه‌ها و دسته‌ها) به ترتیب ۴۰، ۵۰، ۵۵ میلی‌متر ساخته می‌شود. هر قیچی دستی از دو نیمه همسان تشکیل می‌شود که تیغه‌های آن به وسیله پیچ یا پرچ به دسته‌ها متصل شده‌اند. تیغه‌ها از جنس فولاد پر کربن ساخته شده و معمولاً به وسیله جوشکاری به دسته که از فولاد کم کربن می‌باشد، متصل می‌شود.







تیغه قیچی‌ها را به وسیله عملیات حرارتی آب داده و سخت می‌کنند. سپس تحت زاویه ۷۵، ۷۰ درجه نسبت به سطح برش سنگ می‌زنند. در حالت بسته بودن لبه‌ها

تیغه‌های قیچی باید رویهم قرار گیرند. و در مورد قیچی‌های دستی میزان رویهم افتادگی تیغه‌ها در نوک قیچی نباید از ۲ میلی‌متر بیش‌تر شود. معمولاً دو نیمه تشکیل دهنده قیچی به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌شوند.

## – انواع قیچی‌های دستی

قیچی‌های دستی از نظر ساختمان و کار برد در انواع گوناگون می‌سازند. در جدول (۴-۲) انواع قیچی‌های دستی و کاربرد آن‌ها آورده شده است.

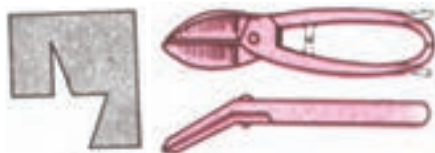جدول ۴-۲

نام قیچی	شکل	مورد استفاده
مستقیم		برای بُرش‌های مستقیم و قوس‌دار که طول کوتاهی دارند
طویل بُر		برای بُرش‌های مستقیم و طویل
زاویه بُر		برای ایجاد بُرش در محل‌های زاویه‌دار که با قیچی مستقیم بریده نمی‌شوند
فُرْم بُر		برای بُرش‌های فُرْم‌دار
سوراخ بُر		برای بُرش‌های داخلی مستقیم و فرم‌دار
لوله بُر		برای قطع کردن و ایجاد بُرش در لوله‌های نازک

## - قیچی‌های اهرمی

این نوع قیچی‌ها در انواع ساده اهرمی، اهرمی میز کاردار (وزنه‌ای) و اهرمی اونیورسال (مرکب) طراحی و ساخته می‌شود.

قیچی اهرمی ساده: این قیچی‌ها از یک تیغه ثابت و یک تیغه متحرک تشکیل شده است تیغه متحرک در بالا و تیغه ثابت در پایین قرار دارد از تیغه پایینی به عنوان تکیه گاه نیز استفاده می‌شود. تیغه متحرک که وظیفه برش را به عهده دارد توسط یک اهرم دابل حرکت می‌نماید. طول تیغه‌های این قیچی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر طراحی و ساخته می‌شود. این نوع قیچی ورق‌ها تا ضخامت ۵ میلی‌متر مناسب می‌باشد. این قیچی‌ها معمولاً در روی میز کار و به وسیله پیچ و مهره نصب می‌شود. این قیچی‌ها برای بریدن ورق‌ها و تسمه‌های تخت مناسب بوده و هرگز نباید از آن‌ها برای برش مفتول‌ها و شمش‌های فرم دار استفاده نمود. برای قطع نمودن مفتول با قطر کم در بدنه این قیچی‌ها سوراخ کوچکی در نظر گرفته شده است. برای نگه داشتن ورق در وضعیت تعادل ضامن نگهداری در بدنه قیچی طراحی شده است. (شکل ۲-۳۵)



شکل ۲-۳۵

## - قیچی اهرمی اونیورسال

این نوع قیچی‌ها علاوه بر برش ورق‌ها دارای قالب‌ها و تیغه‌های دیگری می‌باشند. که می‌توان از آن‌ها برای برش شمش‌ها و میله‌گرد‌ها و همچنین برشکاری فاق در نبشی‌ها به کاربرد. این قیچی‌ها برای برشکاری ورق‌های بیش‌تر از ۵ میلی‌متر نیز کاربرد دارد برای افزایش نیرو در این قیچی‌ها علاوه بر اهرم از چرخ دنده نیز استفاده می‌شود. (شکل ۲-۳۶)



شکل ۲-۳۶

## - قیچی اهرمی میز کاردار (وزنه‌ای)

این نوع قیچی برای بریدن ورق فلزی به صفحات و نوارها در اندازه‌های مختلف به کار برده می‌شود. قیچی دارای تکیه‌گاه قابل تنظیم بوده و این امکان را می‌دهد تا صفحات و نوارهای فلزی را با عرض مساوی در هر مرحله از کار برش داد. این نوع قیچی‌ها برای برشکاری ورق‌ها با ضخامت ۱/۵ تا ۲/۵ میلی‌متر مناسب می‌باشند.




شکل ۲-۳۷ قیچی اهرمی میز کاردار

این نوع قیچی‌ها دارای ساختمان ساده‌ای بوده ولی کار با آن‌ها نیاز به مهارت و دقت زیاد می‌باشد. کم دقتی در هنگام کار ممکن است به انگشتان دست برشکار آسیب برساند. بدنه این قیچی‌ها را معمولاً از چدن می‌سازند. تیغه تحتانی ثابت این قیچی‌ها که بر روی میز کار قیچی ثابت می‌شود و تیغه متحرک به صورت قوس دار بوده و قوس آن به شکلی می‌باشد که در تمام طول کار زاویه آن ثابت بماند. در انتهای تیغه متحرک آن وزنه خنثی کننده متصل شده است. (شکل ۲-۳۷)

### محاسبه نیروی برش در قیچی‌های دستی و اهرمی

با قیچی‌های دستی ورق‌های فلزی تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر را می‌توان برید. به منظور تعیین نیروی برش در قیچی کاری قانون اهرم‌ها به کار می‌رود. در اهرم‌ها از شرایط تعادل استفاده می‌شود یعنی هر گاه مجموع گشتاورهای یک سوی اهرم تا تکیه‌گاه با گشتاورهای سوی دیگر تا تکیه‌گاه برابر باشد. اهرم به حالت تعادل در خواهد آمد، این اصل در شکل (۲-۳۸) نشان داده شده است.

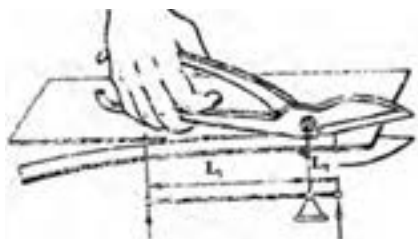

شکل ۲-۳۸

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

$$F_1 = \text{نیروی محرکه}$$


$$F_2 = \text{نیروی مقاوم}$$

$$L_1 = \text{طول بازوی محرک}$$

$$L_2 = \text{طول بازوی مقاوم}$$

$$\text{واحد } F_1 \text{ و } F_2 \text{ بر حسب N است}$$

با توجه به اصل بالا می‌توان گفت هر چه طول دسته قیچی بیش تر باشد. نیروی کم‌تری برای برش ورق به کار می‌رود نیروی لازم توسط انگشتان دست به اهرم قیچی وارد می‌شود شکل (۲-۳۹) و در مجموع برآیند آن‌ها (انگشتان و اهرم قیچی) نیروی وارد به دسته قیچی محسوب می‌شود.

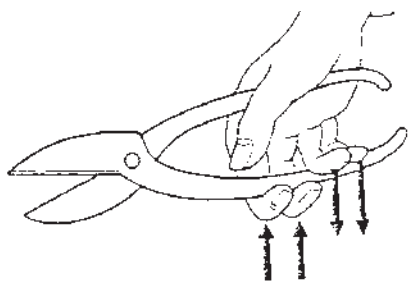


شکل ۲-۳۹

در دهانه قیچی نیز هر چه فاصله ورق تا تکیه گاه کم تر باشد. نیروی وارد بر ورق افزایش می یابد و عمل برش زودتر انجام می شود.

### مثال:

در شکل (۲-۴۰) در صورتی که فاصله ورق تا تکیه گاه ۲۰ میلی متر باشد نیروی وارد بر آن  $(F_1)$  را حساب کنید.

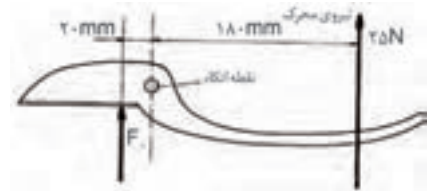

شکل ۲-۴۰

### پاسخ:


$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

$$F_1 \times 20 = 25 \times 180$$

$$F_1 = \frac{25 \times 180}{20} = 225 \text{ N}$$

### مثال:

در شکل (۲-۴۱) اگر فاصله ورق تا تکیه گاه ۶۰ میلی متر باشد. نیروی وارد بر آن  $(F_1)$  را حساب کنید.

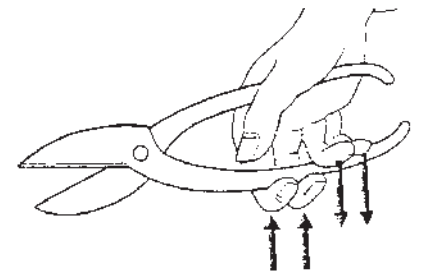

شکل ۲-۴۱

### پاسخ:


$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

$$F_1 \times 60 = 25 \times 180$$

$$F_1 = \frac{25 \times 180}{60} = 75 \text{ N}$$

با توجه به دو مثال بالا نتیجه می گیریم: اگر با نیروی ثابتی اقدام به بریدن ورق کنیم هر چه فاصله آن تا تکیه گاه کم تر باشد. نیروی وارد افزایش می یابد و کار راحت تر انجام می شود ولی در عمل دیده شده است که اگر ورق خیلی به تکیه گاه نزدیک شود عمل برش انجام نمی شود و ورق به جلو رانده می شود.

تیغه های قیچی هنگامی که شروع به بریدن ورق می کنند دارای زاویه ای هستند که به آن زاویه برش قیچی می گویند و میزان آن در قیچی های دستی حدود ۱۵ درجه است.

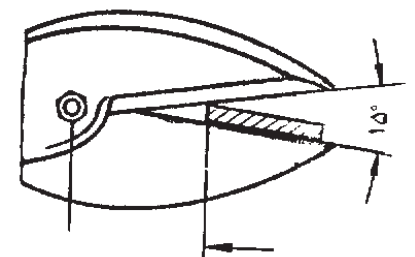


شکل ۲-۴۲

(۲-۴۲)

نیروی لازم برای برش در قیچی های اهرمی نیز از رابطه ذکر شده محاسبه می شود.  
به مثال زیر توجه کنید.

مثال: در شکل (۴۳-۲) اگر مقاومت ورق  $F_r = 500\text{N}$  طول اهرم قیچی  $L_1 = 100\text{mm}$  و نیروی وارد بر اهرم قیچی  $F_1 = 200\text{N}$  باشد. فاصله تا تکیه گاه را در قیچی اهرمی به دست آورید.

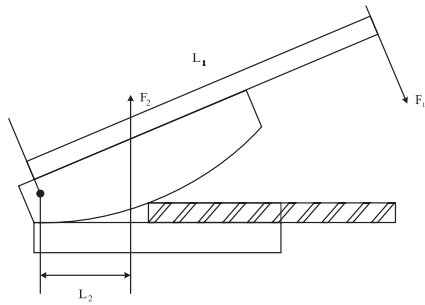

شکل ۴۳-۲


**پاسخ:**

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2 \quad L_2 = \frac{F_1 \times L_1}{F_2} \quad L_2 = \frac{200 \times 100}{500} = 40\text{mm}$$

**مثال:**


در قیچی دو اهرمی مطابق شکل (۴۴-۲) نیروی وارد به ورق به هنگام برش چقدر است.

**پاسخ:**

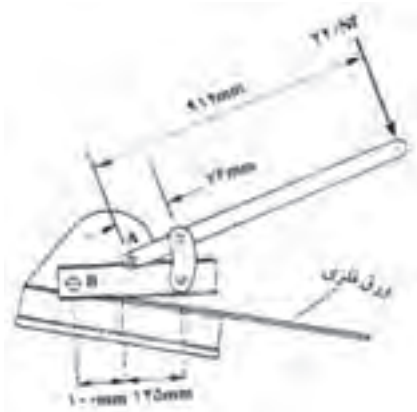

شکل ۴۴-۲

$$X \times L_1 = F_r \times L_2 \quad X = \frac{F_r \times L_2}{L_1} \quad X = \frac{912 \times 220}{76} = 2640\text{N} \Rightarrow F_r = 2640\text{N}$$


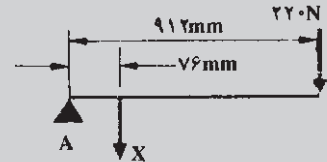


اکنون با توجه به مقدار گفته شده، فشار وارد به ورق را جهت برش به دست می آوریم.


$$L_1 \times y = L_2 \times X \quad y = \frac{L_2 \times X}{L_1}$$

فشار وارد به ورق هنگام برش:

$$y = \frac{225 \times 2640}{100} = 5940\text{N}$$

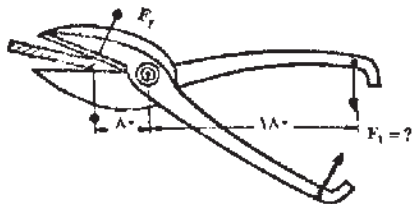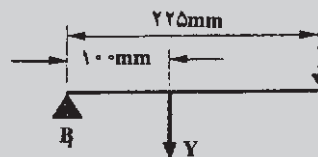

شکل ۴۵-۲

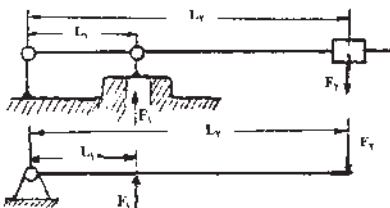

شکل ۴۶-۲



## تمرین ۱:

در شکل (۲-۴۵) اگر مقاومت ورقی  $F_p = 1800N$  باشد. مقدار نیروی لازم را برای بریدن ورقی با قیچی دستی به دست آورید.

## تمرین ۲:

در شکل (۲-۴۶) اگر  $L_1 = 45mm$  و  $F_1 = 1500N$  و  $F_2 = 150N$  باشد مقدار  $L_2$  حساب کنید.

## قیچی های برقی

این قیچی ها را می توان به قیچی های ارتعاشی، اونیورسال و گیوتین تقسیم نمود.

## قیچی های نیپلر

قیچی های ارتعاشی را در انواع دستی - رومیزی و ستونی طراحی و می سازند. این نوع قیچی ها که به قیچی های ارتعاشی نیز معروف می باشند. به وسیله انرژی الکتریکی و در مواردی توسط هوای فشرده کار می کند.

## قیچی ارتعاشی دستی

از این قیچی‌ها به جای قیچی‌های دستی ورق بر استفاده می‌شود و می‌توان ورق‌های فلزی را تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر به صورت مستقیم و منحنی برشکاری نمود.

نحوه عمل به این شکل می‌باشد که انرژی الکتریکی یا هوای فشرده باعث حرکت دورانی الکترو موتور شده و این حرکت دورانی به یک حرکت رفت و برگشت در تیغه بالایی قیچی تبدیل می‌شود و در حدود ۱۰۰۰ حرکت رفت و برگشت در دقیقه تولید شده و انجام برشکاری می‌شود، در این قیچی‌ها تیغه پایینی ثابت می‌باشد.

(شکل ۲-۴۷)




شکل ۲-۴۷

## قیچی ارتعاشی رومیزی

این نوع قیچی‌ها برای برش قطعات ضخامت ۴/۵-۲ میلی‌متر به کار می‌رود و از آن بیش تر برای برش فرم‌های شعاعی استفاده می‌شود. با این قیچی‌ها می‌توان شعاع برش ۸۰-۱۵۰ میلی‌متر را انجام داد.

روش کار این قیچی‌ها بدین ترتیب است که قیچی روی میز محکم شده و بر خلاف قیچی‌های ارتعاشی دستی تیغه‌های بالایی آن‌ها ثابت بوده و تیغه پایینی متحرک می‌باشد. در این قیچی‌ها حرکت الکترو موتور به وسیله یک بازوی خارج از مرکز به حرکت بیضوی تغییر یافته و باعث می‌شود تیغه پایینی به صورت رفت و برگشت با عبور از کنار تیغه بالایی عمل برش را انجام دهد. (شکل ۲-۴۸)

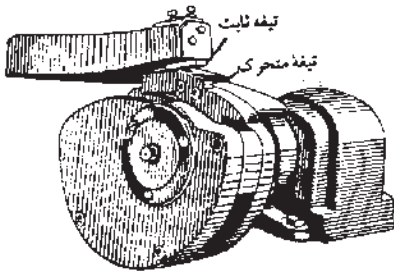

شکل ۲-۴۸

## قیچی ارتعاشی ستونی

این نوع قیچی‌ها برای برش‌های مستقیم، منحنی و مدور در ورق‌های فلزی به کار می‌رود. این قیچی‌ها برای بریدن انحنای کوچک با شعاع ۱۵ میلی‌متر و نیز برشکاری مدور ورق‌ها با قطر حداکثر ۲۵۰۰ میلی‌متر قابل استفاده می‌باشد. از ویژگی‌های این نوع قیچی‌ها بریدن قطعات با شکل‌های مختلف در درون ورق‌های فلزی بدون ایجاد سوراخ اولیه برای شروع برشکاری می‌باشد.

برشکاری ورق توسط دو تیغه برش مسطح و کوتاه انجام می‌شود. به هنگام کار تیغه فوقانی به طور عمودی با حرکت ارتعاشی مانند یک اهر عمل کرده و ضربات وارده با سرعتی در حدود ۵۱۰، ۱۲۰۰ ضربه در دقیقه تا نزدیک تیغه تحتانی بر ورق فلز وارد شده و فلز را می‌برد.

پیش از شروع برشکاری باید فاصله تیغه‌های فوقانی و تحتانی را نسبت به ضخامت ورق مورد برش تنظیم نمود به طوری که فاصله تیغه برش فوقانی هنگامی که در بالاترین وضعیت نسبت به تیغه تحتانی قرار دارد می‌بایست معادل ۲۵ درصد ضخامت ورق فلز باشد.

لبه تیغه برش فوقانی را با زاویه ۷ درجه و لبه تیغه پایینی را با زاویه ۶ درجه سنگ زده و تیز می‌نمایند. (شکل ۲-۴۹)



شکل ۲-۴۹

### قیچی برقی اونیورسال

با استفاده از این قیچی که با نیروی الکتریکی کار می‌کند می‌توان صفحات فلزی ضخیم میل گردهای فلزی و همه پروفیل‌های سنگین مانند نبشی، سپری، ناودانی، تیر آهن را برشکاری، فابری و یا سوراخ کاری نمود. (شکل ۲-۵۰)



شکل ۲-۵۰

### مکانیزم و نیروی محرکه در قیچی‌های برقی اونیورسال

نیروی محرکه این قیچی‌ها الکترو موتور است که حرکت دورانی را با واسطه‌های مکانیکی به حرکت خطی (رفت و برگشت) تبدیل می‌کند و به ضربه زن انتقال می‌دهد.

سیستم‌های محرکه تعبیه شده در این قیچی‌ها متناسب با نوع عملی که انجام می‌شود متفاوت است.

به عنوان مثال در قسمت پانچ کاری که ضربه زن به سرعت بیش تری نیاز دارد از محرکه‌های میل لنگی، بادامکی یا خارج از مرکز استفاده شده است و در قسمت‌هایی که به نیرو و فشار زیادی برای برشکاری پروفیل‌ها و میله گردها نیاز است از سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود.

## اجزای قیچی‌های برقی انیورسال

اجزای ظاهری قیچی برقی انیورسال در شکل‌های (۲-۵۱) تا (۲-۶۰) نشان داده شده است.



شکل ۲-۵۲ کلید فرمان سیستم هیدرولیکی




شکل ۲-۵۱ نگهدارندهی سُمبه



شکل ۲-۵۴ راهنمای قسمت پانچ‌کاری (سُمبه‌زنی) با دقت زیاد



شکل ۲-۵۳ محل استقرار قطعه برای سوراخکاری

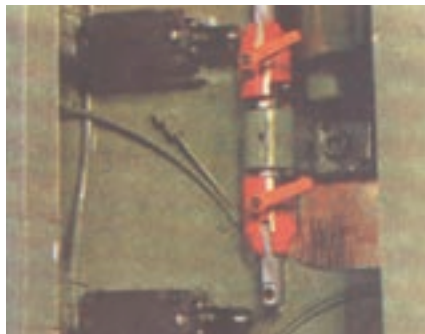

شکل ۲-۵۶ مکانیزم ضربه‌گیر سرعت‌های بالا با دقت زیاد




شکل ۲-۵۵ جعبه فرمان الکتریکی (راه‌اندازی و توقف قسمت‌های مختلف دستگاه با استفاده از پدال‌های مربوطه)



شکل ۲-۵۸ محل نصب تیغه‌های قیچی برای برش پروفیل‌های سنگین با مقاطع مختلف



شکل ۲-۵۷ کنترل فشار روغن هیدرولیک

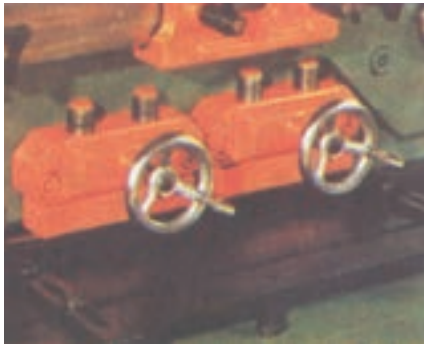

شکل ۲-۶۰ دستگاه نگهدارنده صفحه‌های فلزی ضخیم (تسمه، ورق) و برش آنها



شکل ۲-۵۹ قالب فابری

### قیچی گیوتین

این قیچی‌ها برای بریدن ورق‌های فلزی و اشکال مستطیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجزاء اصلی تشکیل دهنده این نوع قیچی‌ها شامل یک بدنه که مجهز به یک میز که بر روی این میز تیغه پایینی و دو کشویی که وظیفه هدایت تیغه بالای را به عهده دارند قرار دارد. یک سری گیره‌ها و نگه‌دارنده‌ها نیز روی آن نصب گردیده است. نیروی محرکه توسط یک موتور الکتریکی که معمولاً بر روی یک تکیه‌گاه در ستون سمت راست بدنه متصل شده است تأمین می‌گردد. تیغه پایینی همواره ثابت بوده و کشویی لغزنده که تیغه بالایی روی آن نصب شده است متحرک می‌باشد.

اجزای مهم تشکیل دهنده قیچی‌های گیوتین به قرار زیر می‌باشد.

- |          |                    |                       |
|----------|--------------------|-----------------------|
| (۱) بدنه | (۲) موتور الکتریکی | (۳) نگهدارنده‌های ورق |
| (۴) کلاچ | (۵) تیغه‌های قیچی  |                       |

۱. بدنه: بدنه اصلی ترین قسمت قیچی گیوتین می‌باشد که معمولاً از ورقه‌های فولادی و یا از قطعات ریخته‌گری ساخته می‌شود و قسمت‌های تشکیل دهنده دیگر روی آن نصب می‌گردد. (شکل ۲-۶۱)

۲. موتور الکتریکی: موتور الکتریکی وظیفه تأمین نیروی برش را به عهده دارد قدرت موتور گیوتین می‌بایست از ظرفیت آن بیش‌تر باشد. زیرا در کارهای مداوم و سرعت‌های بالا زمان کوتاهی برای ذخیره انرژی به وسیله چرخ طیار وجود دارد و این امر فشار زیادی را به موتور وارد می‌سازد.



شکل ۲-۶۱



۳. نگهدارنده‌های ورق: نگهدارنده‌های ورق وظیفه ثابت نگه داشتن ورق در هنگام برشکاری را به عهده دارند. برای دست یافتن به یک برش مطلوب می‌بایست ورق در هنگام برشکاری در سر جای خود ثابت نگه داشته شود با توجه به ضخامت ورق مورد برشکاری نیروی مورد نیاز جهت نگه داشتن آن متفاوت خواهد بود از طرفی در هنگام برخورد تیغه بالائی با ورق نیروی کشنده زیادی ایجاد می‌شود. و اگر نیروی نگهدارنده‌های ورق به حدی نباشد که بتواند ورق را به بستر میز قیچی محکم نگه دارد ورق سر خورده و برش نامناسب ایجاد می‌شود. لذا وظیفه نگهدارنده‌های ورق ثابت نگه داشتن ورق در بستر میز قیچی می‌باشد. با توجه به ظرفیت قیچی از نگهدارنده‌های مکانیکی برای ظرفیت های پایین و یا از نگهدارنده‌های هیدرولیکی برای ظرفیت های بالاتر استفاده می‌شود. (شکل ۲-۶۲)



شکل ۲-۶۲

۴. کلاچ: کلاچ مکانیسمی است که ارتباط و قطع ارتباط حرکت دورانی به کار می‌رود. کلاچ در قیچی‌های گیوتین وظیفه ارتباط بین چرخ دنده و یا چرخ طیار با میل لنگ و در نتیجه به دوران در آوردن آن می‌باشد.  
کلاچ‌ها به دو دسته (۱) کلاچ‌های مکانیکی (۲) کلاچ‌های دیسک اصطکاکی تقسیم می‌شود. (شکل ۲-۶۳)



شکل ۲-۶۳

۵. تیغه قیچی‌های گیوتین: جنس تیغه‌های گیوتین را از فولادهای آلیاژی (کرم دار) می‌سازند. و به دلیل اعمال نیروی زیاد در هنگام برخورد لبه برنده با سطح برش تیغه‌های قیچی باید بدون نقص مکانیک و متالورژیکی ساخته شود. تا بتواند این نیروی زیاد را تحمل نماید. عامل دیگر کندی تیغه‌ها می‌باشد که پس از مدتی کار کند می‌شود. و می‌بایست دوباره تیز گردد. در غیر این صورت کندی تیغه‌ها علاوه بر به وجود آوردن لبه‌های پریده شده پلیسه‌های زیادی به وجود می‌آورد. و همچنین موجب فرسایش زیاد راهنماهای ضربه زن می‌شود. تیغه‌های کند ممکن است به بدنه قیچی هم آسیب برسانند. همچنین تعیین کننده دیگر زاویه بین دو تیغه می‌باشد که معمولاً بین ۸-۶ درجه شیب داشته و در نتیجه ورق فلزی از یک طرف به تدریج با سطح ورق برخورد داشته و عمل برش به تدریج انجام می‌شود. عامل تعیین کننده دیگر که در کیفیت برش تأثیر دارد فاصله بین تیغه‌ها می‌باشد که با توجه به ضخامت و جنس ورق فلزی تعیین و تنظیم

می گردد. در جدول (۲-۵) برای برخی از ورق‌های فلزی این فاصله آورده شده است.

جدول ۲-۵

فاصله تیغه‌ها برای برشکاری برنج، الومینیوم، مس	فاصله بین تیغه‌ها برای برشکاری فولاد کم کربن	ضخامت ورق به میلی‌متر
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۸-۱/۲
۰/۰۵	۰/۱۳	۱-۴/۷۵
۰/۲	۰/۴	۶-۱۲
۰	۱/۱	۱۸-۱۳

قیچی‌های گیوتین به دو دسته (۱) قیچی گیوتین‌های مکانیکی (۲) قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی تقسیم می‌شود.

### ۱. قیچی‌های گیوتین مکانیکی

از گیوتین‌های مکانیکی برای برشکاری ورق‌های فلزی تا طول ۳ متر حداکثر ضخامت ۳۰ میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌شود. این گیوتین‌ها با توجه به کاربرد در طول‌های ۱-۳ متر طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۲-۶۴)

مکانیسم انتقال قدرت در این قیچی‌ها شامل میل لنگ، محور خارج از مرکز، چرخ طیار و چرخ دنده می‌باشد. برای به حرکت در آوردن کشوئی قیچی از خواص میل لنگ و مکانیزم خارج از مرکز استفاده می‌شود. میزان خارج از محور دوران میل لنگ باعث حرکت دورانی میل لنگ به حرکت عمودی و در نتیجه پایین آمدن کشوئی قیچی شده و در محل بر خورد دو تیغه که بر روی میز قیچی می‌باشد. عمل برش را انجام داده و دو مرتبه به جای اول خود باز می‌گردد.

### ۲. قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی

قیچی‌های هیدرولیکی بیش تر برای برشکاری ورق‌های ضخیم به کار می‌رود. از این قیچی‌ها برای برش ورق‌های نازک نیز استفاده می‌شود. اما بیش تر این کاربرد این قیچی‌ها در برشکاری ورق‌های ضخامت بالا می‌باشد. (شکل ۲-۶۵)



شکل ۲-۶۴ قیچی گیوتین مکانیکی



شکل ۲-۶۵ قیچی هیدرولیکی



## مکانیزم حرکت تیغه‌های برش در قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی

عمل برش با حرکت پیستونها که توسط محور خارج از مرکز عمل کرده و کشوئی تیغه را به سرعت و با حرکت یکنواخت پایین آورده و در لحظه برخورد با ورق مورد برشکاری پمپ هیدرولیکی فشار لازم جهت عمل برشکاری را ایجاد می‌کند. از طرفی نیروی لازم جهت نگهدارنده‌های ورق نیز توسط پمپ تأمین می‌گردد. فشار روغن به وسیله پمپ‌ها بتدریج افزایش یافته تا پمپ برای انجام برش در بهترین وضعیت قرار گیرد.

**قیچی گرد بُز:** از این نوع قیچی‌ها برای بریدن ورق‌های فلزی به صورت دایره تا شعاع ۵۰ میلی‌متر و با توجه به توان قیچی تا ضخامت ۶ میلی‌متر به کار برده می‌شود. این قیچی‌ها در انواع دستی و ماشینی طراحی و ساخته می‌شوند.

با به گردش در آوردن چرخ مدوری که روی دستگاه قرار دارد و انتقال آن توسط چرخ دنده‌های مکانیکی به تیغه‌های قیچی آن‌ها شروع به دوران در جهت خلاف یکدیگر کرده و باعث برشکاری می‌شوند. در نوع ماشینی این جریان الکتریسته می‌باشد که به جای چرخ مدور وظیفه چرخش قطعات مکانیکی و انتقال آن‌ها به تیغه‌های مدور قیچی را انجام می‌دهد. (شکل ۲-۶۹)



شکل ۲-۶۹




شکل ۲-۶۸

اصول کار قیچی‌های گردبُر به این شکل است که دو محوری که تیغه‌های قیچی به آن‌ها بسته شده است. با اعمال نیروی مخالف جهت یکدیگر می‌چرخند. چرخش تیغه‌ها در جهت مخالف موجب کشیدن ورق می‌شود و با تنظیم فاصله تیغه‌ها نسبت به ضخامت ورق در چند مرحله عمل برش به صورت دایره انجام می‌گیرد.


تیغه‌های قیچی گردبُر: ابزار برش قیچی‌های گردبُر را تیغه‌های گرد آن‌ها تشکیل می‌دهد. هر تیغه روی یک محور بسته شده که وضعیت قرار گرفتن آن‌ها بستگی به ضخامت ورق دارد. در ادامه چند نوع تیغه مورد استفاده در قیچی‌های گردبُر آورده شده است. تیغه‌های استوانه‌ای: این تیغه‌ها که قطر آن‌ها ۱۱۰-۵۰ میلی‌متر است روی قیچی‌های گردبُر که دارای محورهای موازی هستند نصب می‌شود. با این تیغه‌ها فولادهای کم کربن را تا ضخامت ۴ میلی‌متر را می‌توان برشکاری نمود. (شکل ۲-۷۰)

تیغه‌های مخروطی: این تیغه‌ها روی قیچی‌های گردبُری با محورهای مایل نصب می‌شود. این نوع قیچی‌های گرد بر ورق‌های فلزی را بدون تغییر فرم سطحی به صورت دایره می‌برد. با این تیغه‌ها فولادهای کم کربن تا ضخامت ۴ میلی‌متر می‌توان برشکاری می‌نماید. (شکل ۲-۷۱)


تیغه‌های مخصوص آجدار: این تیغه‌ها روی قیچی‌های گرد بر نصب می‌شود از این تیغه‌ها بیش‌تر برای سهولت در برشکاری و ایجاد اصطکاک بیش‌تر با ورق مورد برش استفاده کرد. تیغه زیرین را آجدار می‌سازند تا ضمن برش موجب حرکت ورق به سمت جلو شود. (شکل ۲-۷۲)

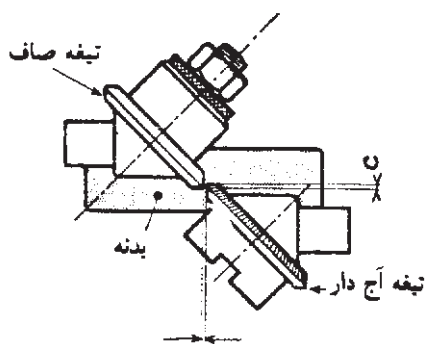

شکل ۲-۷۲ تیغه‌ی آجدار

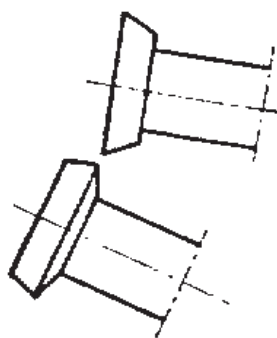

شکل ۲-۷۱ تیغه‌های مخروطی

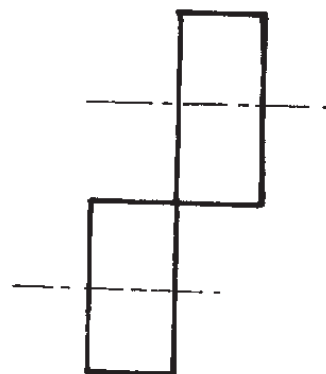

شکل ۲-۷۰ تیغه‌های استوانه‌ای

## ارزشیابی فصل دوم

- ۱- روش‌های مختلف برشکاری را شرح دهید.
- ۲- انواع برشکاری مکانیکی را بنویسید.
- ۳- انواع روش‌های برشکاری با براده برداری را بنویسید.
- ۴- قلمکاری را تعریف کرده و انواع قلم را نام ببرید.
- ۵- انواع قیچی‌ها را نام ببرید.
- ۶- تاثیر میزان لقی در قیچی‌ها را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۷- انواع قیچی‌های برقی را نام ببرید.
- ۸- کاربرد قیچی‌های نیبلر را شرح دهید.
- ۹- کاربرد قیچی‌های گیوتین را شرح دهید.
- ۱۰- کاربرد قیچی اهرمی اوئیورسال را شرح دهید.
- ۱۱- کدام گزینه جز فرآیندهای برشکاری مکانیکی نمی باشد.
- الف) برشکاری با قلم (ب) با لیزر (ج) قیچی دستی (د) اره آتشی
- ۱۲- اگر در هنگام برشکاری با قیچی سطح برش پلیسه دار گردد. دلیل آن کدام گزینه است.

- الف) لقی کم بین دو تیغه      ب) لقی زیاد بین دو تیغه  
ج) نیروی اعمال بیش از حد به تیغه      د) نیروی اعمال کمتر از حد به تیغه
- ۱۳- کدام یک از قیچی‌های زیر توانایی برشکاری پروفیل‌های سنگین مانند نبشی، سپری می توان استفاده کرد.

- الف) اهرمی میزدار      ب) گیوتین  
ج) برقی اینورسال      د) نیبلر
- ۱۴- ارتباط بین زاویه گوه، جنس قطعه کار و نفوذ قلم در یک جسم نرم کدام گزینه صحیح است.

- الف) زاویه گوه کم، نفوذ کم      ب) زاویه گوه زیاد، نفوذ زیاد  
ج) زاویه گوه زیاد، نفوذ کم      د) زاویه گوه کم، نفوذ کم

۱۵- اگر  $\beta$  زاویه گوه،  $\alpha$  زاویه آزاد،  $\gamma$  زاویه براده و  $\delta$  (دلتا) زاویه برش باشد، کدام رابطه

صحیح است؟

ب)  $\beta = \delta + \alpha$

الف)  $\delta = \beta + \alpha$

د)  $\delta + \alpha = \beta + \gamma$

ج)  $\delta = \alpha + \beta + \gamma$

## فصل سوم

### صافکاری در صنعت ورق کاری

## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول صافکاری را شرح دهد.
- ۲- روش‌های مختلف صافکاری را بیان کند.
- ۳- صافکاری با دست را شرح دهد.
- ۴- صافکاری با ماشین‌های مختلف را توضیح دهد.

### ۳- صافکاری

در صنعت گاه پیش می‌آید که در اثر موارد ناخواسته قطعات صنعتی از حالت اولیه خود خارج شده و دچار تغییر فرم شوند. به منظور بازگرداندن قطعات به حالت اولیه خود از فرآیند صافکاری استفاده می‌شود. صافکاری در صنعت می‌تواند بر روی:

(۱) ورق‌های فلزی (۲) شمش‌ها و پروفیل‌ها (۳) لوله‌ها انجام شود.

در این کتاب به اصول صافکاری ورق‌های فلزی پرداخته شده و در کتاب نیم ساخته فلزی ۲ صافکاری سایر نیم ساخته‌ها مطرح خواهد شد.

### اصول صافکاری

به طور کلی وقتی تغییر در ورق ایجاد می‌شود ساختمان مرتب و منظم درونی آن به هم می‌خورد و در نواحی مختلف آن تغییرات سطحی (برجستگی، فرورفتگی، پیچیدگی) به وجود می‌آید. برای از بین بردن معایب یاد شده نیاز به رعایت اصولی است. این اصول عبارتند از: بر طرف کردن بی‌نظمی‌ها و ناهماهنگی‌های روی سطوح با انجام توزیع کاملاً یکنواخت و هماهنگ مولکولی به کمک یکی از روش‌های زیر.

برای برطرف کردن قسمت‌های تغییر فرم داده شده ورق‌های فلزی از روش‌های زیر استفاده می‌کنند.

۱. تقلیل دادن سطح گسترش یافته ورق به وسیله غلتک زدن، جمع کردن.
  ۲. کشیدن و طولیل نمودن قسمت کوتاه ورق به دو روش قابل اجرا می‌باشد.
- الف) به وسیله عمل چکش کاری (صافکاری دستی)
- ب) در اثر نیروی فشار متناسب با تغییر فرم (صافکاری با ماشین‌های نورد)



پ. قرار دادن ورق تحت تأثیر نیروی کشش و ایجاد نمودن یک انبساط دائم در قسمت کوتاه ورق (صافکاری با ماشین کشش)

### ۳-۱ صافکاری به وسیله ابزار دستی

از این روش صافکاری در مواقعی که کار محدود باشد استفاده شده و برای ورق‌ها با طول زیاد کاربرد ندارد و بیش‌تر برای تعمیرات به خصوص برای صافکاری بدنه اتومبیل به کار برده می‌شود.

برای صافکاری با دست علاوه بر ابزارهای خاص تجربه و مهارت فرد صافکار نیز شرط لازم و اساسی می‌باشد.


در این روش صافکاری ابزارهای مختلفی به کار گرفته می‌شوند که عمده‌ترین آن‌ها شامل صفحه صافی، سندان‌های مختلف صافکاری، چکش صافکاری، چکش چوبی، قالب تنه و مشتی می‌باشد.

برای انجام عمل صافکاری با دست لازم است ابتدا محل یا محل‌های تغییر فرم داده شده را مشخص نموده و سپس با وسایل مورد نیاز اقدام به عمل صافکاری نمود.


### ۳-۱-۱ اصول صافکاری دستی ورق‌های فلزی

**الف- صافکاری ورق کوژدار،** با فرض این که قسمت تغییر فرم داده شده به صورت یک برآمدگی در وسط ورق قرار گرفته باشد. این که ورق مورد نظر به صورت دایره باشد. برای بر طرف کردن قسمت برآمده می‌بایست چکش کاری را از حد فاصل قسمت برآمده ناحیه صاف ورق شروع شده و به لبه‌های ورق ختم می‌نماییم. ضربات چکش خیلی نزدیک به هم و روی شعاع‌های فرضی بر روی کار وارد می‌شود. ضربات از سنگین شروع و به سمت لبه کار به مرور سبک‌تر می‌شود. (شکل ۳-۱) پس از پایان مرحله اول برآمدگی کمی کوچک‌تر می‌شود حال می‌بایست مرحله دوم را مانند مرحله اول شروع نمود. برای این منظور ضربات چکش را مانند مرحله اول به صورت شعاع‌های جدید و بین شعاع‌های مرحله اول انجام می‌دهیم. (شکل ۳-۲) پس


از پایان مرحله دوم بر آمدگی کوچک تر شده و می بایست مرحله سوم و مراحل بعدی را نیز به همین شکل انجام می دهیم. (شکل ۳-۳)

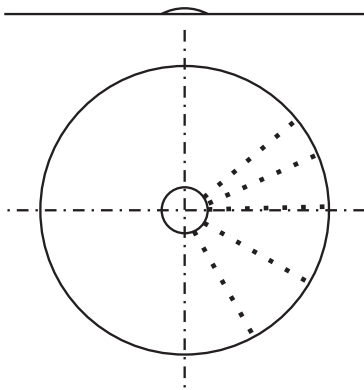

شکل ۳-۳

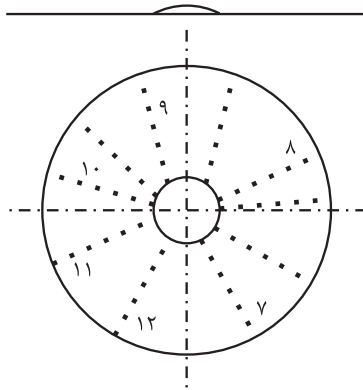


شکل ۲-۳

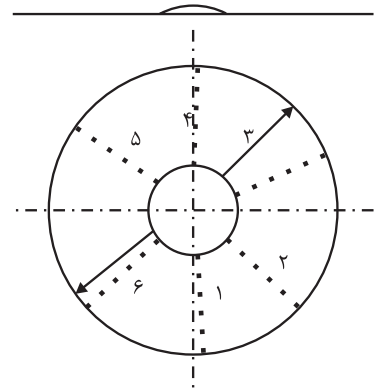


شکل ۱-۳

### صافکاری ورق تابیده:

برای صافکاری ورق های تابیده شده عمل چکش کاری از لبه های ورق شروع و به سمت وسط ورق ختم می شود. برای جلوگیری از ازدیاد طول بیش از حد در وسط ورق می بایست ضربات چکش را در لبه های ورق سنگین و با پیش روی به سمت وسط ورق از شدت ضربات کاسته و ضربات سبک تری وارد نمود. در این روش صافکاری نیز مانند روش قبلی ضربات به صورت شعاعی وارد شده و در مراحل مختلف انجام می شود. (شکل های ۴-۳ و ۵-۳)

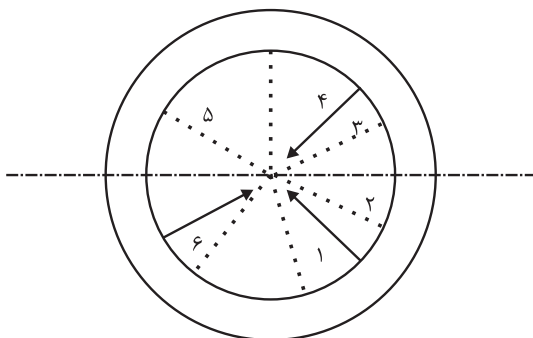


شکل ۵-۳

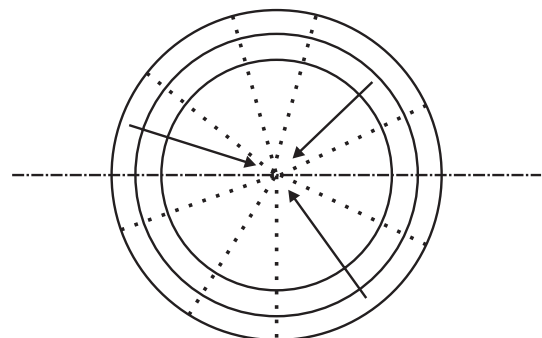

شکل ۴-۳

### صافکاری ورق‌های که بر آمدگی در گوشه آن‌ها باشد

برای بر طرف نمودن این برآمدگی‌ها عملیات چکش کاری را از اطراف ناحیه تغییر فرم داده شده شروع و به لبه ورق ختم نمود. (شکل ۳-۶)

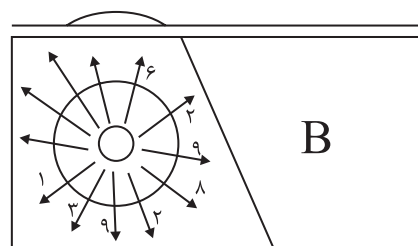


شکل ۳-۶

### صافکاری ورق‌های که دچار تغییر فرم‌های گوناگون شده‌اند


در صنعت به ندرت پیش می‌آید که تغییر فرم پیش آمده به صورت ساده باشد و گاهی پیش می‌آید که قسمتی از ورق دچار فرو رفتگی شده و قسمت دیگر موجب پیچیدگی شود. برای صافکاری این ورق‌ها می‌بایست مانند حالت‌های ذکر شده قبلی اقدام نموده و قسمت‌های که لازم است ضربات از داخل به خارج و یا بالعکس از خارج به داخل نیاز باشد به صورت تفکیکی انجام می‌شود.

### روش صافکاری با استفاده از گرما

در این روش صافکاری محل مورد نظر را که باد کرده است را مشخص می‌کنند. نقطه وسط محل باد کرده را با استفاده از مشعل جوش کاری اکسی گاز گرم نموده و با استفاده از ابزارهای دستی مانند چکش و یا قالب تنه به آن ضربه می‌زنند. این عمل را در چند نقطه از محل باد کرده ورق ادامه می‌دهند تا سطح قطعه کاملاً صاف شود. باید دقت شود که محل‌های مورد نظر بیش از حد لازم گرما داده نشود. زیرا این امر موجب آسیب رسانی به نقاط دیگر می‌شود و ممکن است باعث فرورفتگی‌های نقاط دیگر شود. برای جلوگیری از این مسئله لازم است گرما را کنترل نموده و برای جلوگیری از انتقال حرارت به نقاط دیگر استفاده از پارچه‌های خیس و قرار دادن آن در مجاورت محل‌های گرما دیده می‌توان از این مسئله جلوگیری کند. (شکل‌های ۳-۷ و ۳-۸)

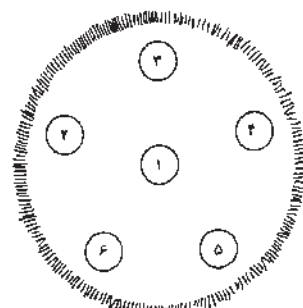

شکل ۳-۷

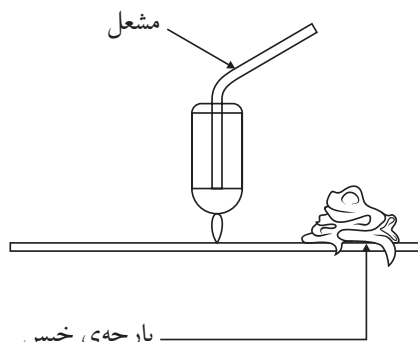

شکل ۳-۸

### ۲-۳ صافکاری با ابزار ماشینی


یکی از ماشین‌های ساده صافکاری چکش‌های پنوماتیکی است که نیروی محرکه آن‌ها هوای فشرده است از این ماشین‌ها معمولاً بیش تر برای صافکاری سطوح ورق‌های فلزی تغییر شکل یافته در کارگاه‌های صنایع فلزی و کارخانه‌های اتاق‌سازی اتومبیل استفاده می‌شود.

برای صافکاری قطعات ساخته شده یا بر طرف کردن تغییر شکل های فیزیکی ورق های فلزی از این ماشین استفاده می شود. به این ترتیب که با قرار دادن قطعه بین سندان و چکش ماشین و وارد شدن ضربه های پی در پی و جابه جایی یکنواخت و مدام تغییر شکل های موجود روی سطوح (ناصافی، ناهمواری های لبه ورق، فرورفتگی، برآمدگی و غیره) بر طرف می شود. برای این که هنگام صافکاری سطح قطعات کاملاً صاف باقی بماند باید به چند نکته توجه کرد. در هنگام آغاز و پایان صافکاری باید سعی کنیم که ضربات چکش روی لبه کار وارد نشود باید بدون متوقف ساختن چکش ورق را به طور سریع زیر ماشین برد یا از زیر آن خارج کرد.

سطوح تماس سندان و چکش ماشین باید همیشه و بویژه هنگام صافکاری ورق های غیر آهنی کاملاً صیقلی و پرداخت شده باشد. و در مواردی مانند صافکاری ورقهای آلومینیومی سندان را چرب می کنند

### پتک های بادی

این پتک ها با هوای فشرده کار می کند شکل (۳-۹) توسط یک موتور الکتریکی ۵ به حرکت در می آید. چرخ لنگ ۴ حامل میله اتصال ۳ در ارتباط با پیستون ۲ می باشد پیستون و سر چکش (ضربه زن ۶) در درون سیلندر ۷ جابه جا می شود به محض بالا رفتن ضربه زن و در نتیجه مکیده شدن هوا از طریق سوپاپ (دریچه) به داخل سیلندر می شود و به محض این که پیستون ۲ شروع به پایین رفتن می کند هوای داخل سیلندر به ضربه زن ۶ به طرف پایین فشار می آورد. و ضربه زن به نوبه خود به هوای زیر خود فشار آورده و آن را از طریق سوپاپ (دریچه ۸) خارج می کند چنانچه این دریچه (سوپاپ ۸) بسته باشد هوای زیر ضربه زن ۶ فشرده شده و ضربه زن را درون سیلندر در ارتفاع معینی نگه می دارد از این وسیله برای تنظیم نیرو و شدت ضربه ها به هنگام صافکاری استفاده می شود. سطح و رویه های در تماس با کار و سندان بالایی ۹ و سندان زیری ۱۰ که بر روی جایگاه ۱۱ استوار و محکم شده باید همواره تمیز و پرداخت شده باشد. (شکل ۳-۹)

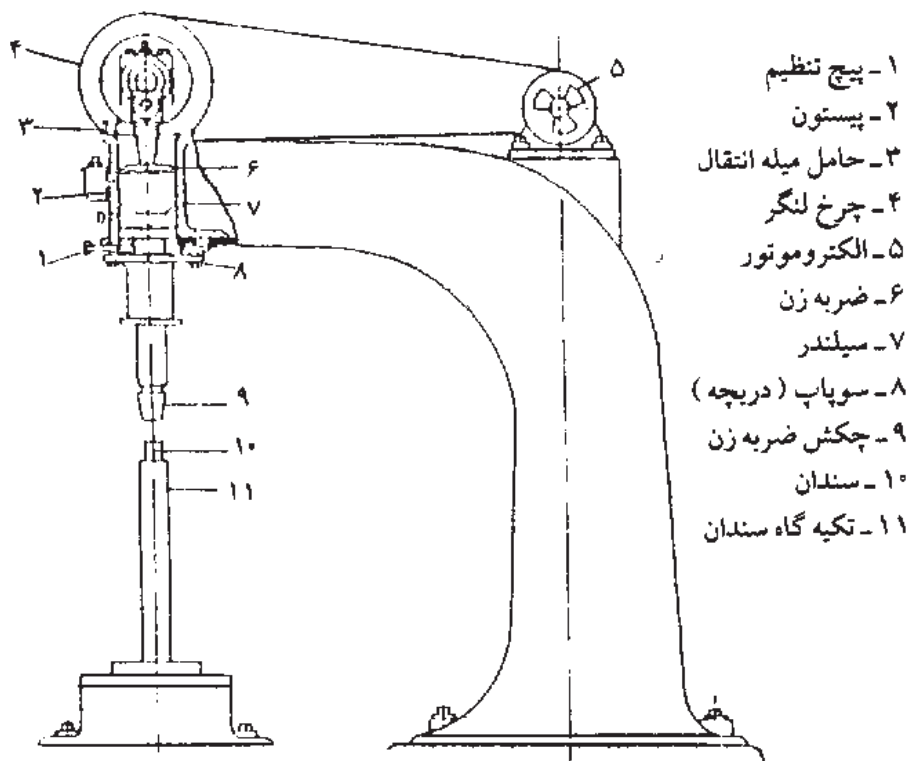

شکل ۳-۹

برای جلوگیری از ضایع شدن ورق فلز چکش ضربه زن و سندان کاملاً هم مرکز باشند با چرخاندن اهرم تنظیم به طرف پایین ضربات چکش محکم تر و با گردانیدن آن به طرف بالا ضربات با شدت کم تری به سطح ورق وارد می شود.

در هنگام عمل صاف و هموار کردن صفحات فلزی را بر روی سندان زیری در وضعیت افقی قرار داده و با هر دو دست (شکل ۳-۱۰) به شکلی آن را گرفته و جابه جا می کنیم که نقاط ناهموار آن در معرض ضربات چکش قرار گیرند. تا صاف و هموار گردند. شدت ضربات در نقاط ضخیم تر ورق بیشتر و در نقاط نازک تر و یا اطراف محل بر آمدگی یا فرورفتگی باید نرم تر تنظیم گردد.



شکل ۱۰-۳


### ب- صافکاری به وسیله ماشین های نورد

ماشین هایی که برای صافکاری ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد به ماشین با نوردهای سخت و ماشین با نوردهای انعطاف پذیر تقسیم می شوند.

#### - ماشین با نوردهای سخت

این ماشین ها دارای دو ردیف غلتک از فولاد سخت به قطرهای مختلف از ۷۵ تا ۱۸۰

میلی متر برای ورق های فلزی به ضخامت های ۲ تا ۱۲ میلی متر ساخته شده اند که به طور یک در میان روی هم قرار گرفته اند. (شکل ۳-۱۱)

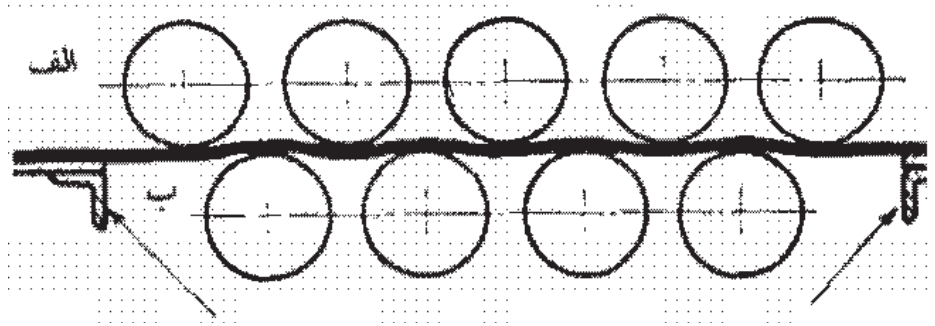

شکل ۳-۱۱


در بعضی از این ماشین ها نگهدارنده هایی از فولاد سخت روی نورد ها مستقر شده که وظیفه آن ها حمایت نوردهای پایینی و بالایی در برابر خمیدگی ها است که بر اثر مقاومت ورق ها ایجاد می شود. در دو طرف ماشین دو میز فلزی برای قرار گرفتن ورق قبل و بعد از عمل صافکاری وجود دارد.

ابتدا ورق از بین غلتک ها عبور داده می شوند و با ایجاد موج های یکنواخت به نسبت قابل توجه ای از نامنظمی های آن ها کاسته می شود. برای این که قسمت های کوتاه و طولی ورق به طور یکنواخت در معرض نیروی وارده غلتک ها واقع شود و عمل مزبور آسان تر صورت پذیرد در نواحی کوتاه ورق نوارهای از ورق به ضخامت  $0/8$  تا ۲ میلی متر و به طول و عرض متناسب با قسمت های روی کوتاه ورق قرار می دهند تا فشار نوردها مؤثر واقع شود و ازدیاد سطح در محل لازم ایجاد شود. در این روش صافکاری لازم است پس از عبور ورق از زیر غلتک آنها را پشت و رو کرده و سپس عبور داد.

### ماشین با نوردهای انعطاف پذیر

تعداد نوردهای این ماشین زیاد است (۲۳ عدد) و جنس آن ها از فولاد با حد ارتجاعی بالا است. بر روی نوردهای بالایی و پایینی نیز تعدادی غلتک های کوچک قرار گرفته اند که وظیفه آن ها حمایت و پشتیبانی از نوردهای اصلی است و به غلتک های حمایت کننده موسوم می باشند. در ردیف بالایی حمایت کننده هایی نیز وجود دارند که روی قیدهای عرضی ماشین نصب شده اند و ثابت هستند و هنگام صافکاری نوردهای بالایی را حمایت

می‌کنند. حمایت‌کننده‌های پایینی می‌توانند هر یک به طور جداگانه و مستقل عمل کنند و در هر قسمت از طول نوردها بالا و پایین روند و فشار لازم را اعمال کنند. مجموعه نوردهای ردیف بالایی می‌تواند برای موجدار کردن ورق بالا و پایین رود و در بعضی از ماشین‌ها این مجموعه ممکن است به سمت راست یا چپ متمایل گردد. (شکل ۳-۱۲)

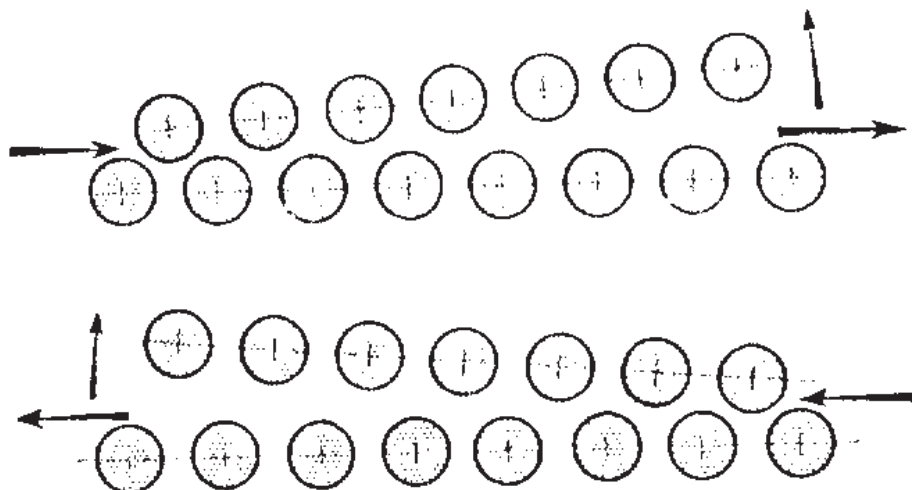

شکل ۳-۱۲

### صافکاری به وسیله ماشین‌های کششی

یکی دیگر از فرآیندهای صافکاری ورق‌های فلزی کشیدن ورق به وسیله ماشین‌های کششی است. از این ماشین‌ها غالباً در کارخانه‌های فولاد سازی به منظور صاف و مسطح کردن ورق‌های فلزی استفاده می‌کنند. صافکاری با این شیوه یکی از بهترین روش‌ها است ولی به دلیل آن که به نیروی زیادی نیاز دارد بایستی از دستگاه‌های خیلی بزرگ و قوی استفاده شود.

صافکاری با این روش در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: کشیدن ورق با سرعت زیاد و نیروی کم به منظور از بین بردن تغییر شکل موقت یا ارتجاعی آن (قرار گرفتن ورق به وضع افقی و مسطح).

مرحله دوم: کشیدن با نیروی زیاد و سرعت کم برای بزرگ یا طویل شدن نواحی کوتاه ورق به طور پیوسته.



## ارزشیابی فصل سوم

- ۱- اصول صافکاری را شرح دهید.
- ۲- روش‌های مختلف صافکاری را نام ببرید.
- ۳- نحوه صافکاری دستی را شرح دهید.
- ۴- نحوه صافکاری با ماشین‌های (چکش) پنوماتیکی را شرح دهید.
- ۵- صافکاری با استفاده از حرارت را شرح دهید.



## فصل چهارم

### خم کاری در صنعت ورق کاری


## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قابلیت خم‌کاری ورق‌های فلزی را شرح دهد.
- ۲- اصول خم‌کاری را شرح دهد.
- ۳- انواع ماشین‌های خم‌کن را شرح دهد.
- ۴- فاز خنثی را توضیح داده و محل قرار گرفتن آن را بیان کند.
- ۵- محاسبه طول گسترده قطعات خم‌کاری شده را انجام دهد.

## ۴- خم کاری

در صنعت ورق کاری برای تغییر فرم در قطعات از فرآیند خم کاری استفاده می شود. خم کردن عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حد امکان با رساندن حرارت وبدون آن از مسیر اصلی خارج کرده وبه مسیر دل خواهی آورد. (شکل ۴-۱)

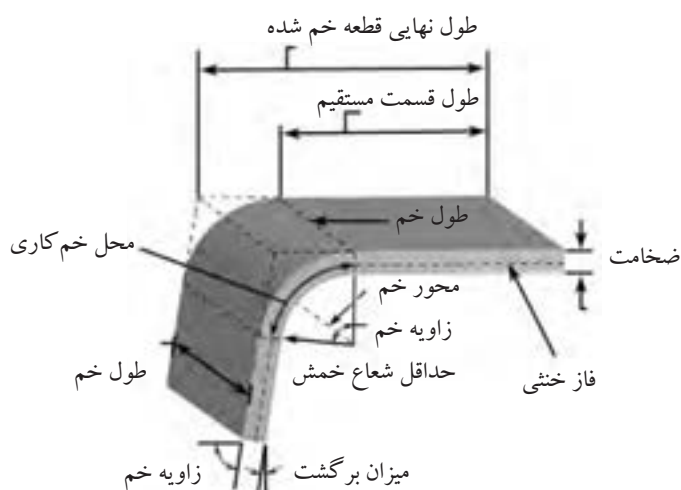


شکل ۴-۱

## قابلیت خم کاری

قابلیت خم کاری ورق های فولادی متغیر است وبه درصد کربن آن ها بستگی دارد. با افزایش مقدار کربن قابلیت خم کاری کاهش می یابد. ورق های فلزی که درصد کربن آن ها ۱/۲ است قابلیت خم کاری در حالت سرد را دارند وچنانچه درصد کربن از مقدار ذکر شده بیش تر شود خم کاری به روش گرم انجام می گیرد. ورق های غیر آهنی را معمولاً در حالت سرد خم کاری میکنند ولی بعضی از آن ها را به دلیل نداشتن قابلیت انعطاف لازم بایستی ابتدا گرم وسپس خم کاری کنند. ورق های روی و آلیاژهای آلومینیوم در حالت گرم بهتر خمکاری می شوند.

## تئوری خم کاری

اصطلاح خم کاری و پارامترهای آن را می توان در شکل مشاهده کرد در خم کاری یک ورق رشته های بیرونی قطعه (سطح بالای ورق) تحت کشش ورشته های درونی قطعه (سطح پایینی ورق) تحت فشار قرار می گیرد. مطابق تئوری خم کاری اگر از تغییر در ضخامت منطقه خم صرف نظر شود محور خنثی در رشته مرکزی باقی می ماند که تغییری در آن به وجود نمی آید. به همین دلیل این رشته را فاز خنثی می نامند. (شکل ۲-۴)

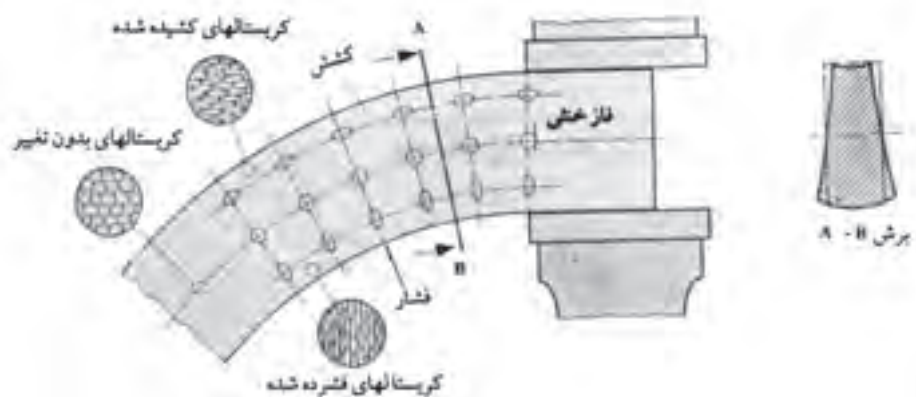

شکل ۲-۴

با توجه به مطالب گفته شده لازم است با در نظر داشتن فرم، سطح مقطع قطعه کار در محاسبات خم کاری مواد اولیه ابتدا فاز خنثی را تشخیص داد و سپس طول آن را محاسبه کرد مقدار تغییر فرم مقطع در محل خم کاری به جنس کار، شعاع و زاویه خمش و فاصله لایه خارجی تا فاز خنثی بستگی دارد تغییر فرم زیاد در قطعات که قابلیت خم کاری آنها کم است مشکل به وجود آورده و باعث ترک در محل خم کاری گردد.

برای جلوگیری از این مسئله در محل خم کاری باید شعاع خمش را متناسب انتخاب نمود برای این و در نظر گرفتن حداقل شعاع خمش لازم می باشد. حداقل شعاع خمش به عواملی مانند قابلیت انعطاف پذیری قطعه، زاویه خمش، ضخامت و فرم سطح مقطع کار و جهت الیاف ورق بستگی دارد.


حداقل شعاع خمش با دو برابر ضخامت یعنی  $2t$  نشان داده می شود. در جدول

(۱-۴) حداقل شعاع خمش برای برخی مواد آورده شده است.

ردیف	ماده ورق	حداقل شعاع خمش برای ماده نرم	حداقل شعاع خمش برای ماده سخت
۱	آلیاژ آلومینیوم	۰	۶T
۲	فولاد کم کربن	۰/۵ T	۴T
۳	تیتانیوم	۰/۷ T	۳T
۴	آلیاژ تیتانیوم	۲/۶ T	۴T

### برگشت فنری

به دلیل خاصیت ارتجاعی در فلزات پس از خم کاری قطعات مقداری برگشت اتفاق می افتد و زاویه خمش کمتر از زاویه خمکاری مورد نظر حاصل می شود. این خاصیت را برگشت فنری می گویند. این مسئله نه تنها در ورق های فلزی بلکه در شمش ها و میله ها و سیم ها با سطح مقطع های مختلف پیش می آید. (شکل ۳-۴)

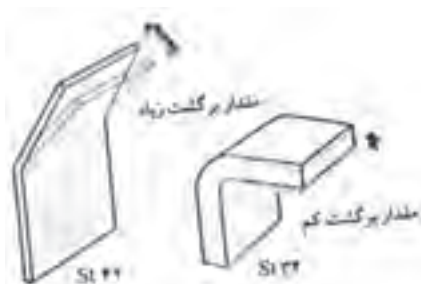


شکل ۳-۴

### انواع خم کاری

انواع خم کاری های مورد استفاده در ورق کاری را می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود:

- ۱- خم کاری مستقیم
  - ۲- خمکاری فلنج
  - ۳- خمکاری منحنی شکل (مدور)
۱. خم کاری مستقیم: یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق های فلزی می باشد.


(شکل ۴-۴)

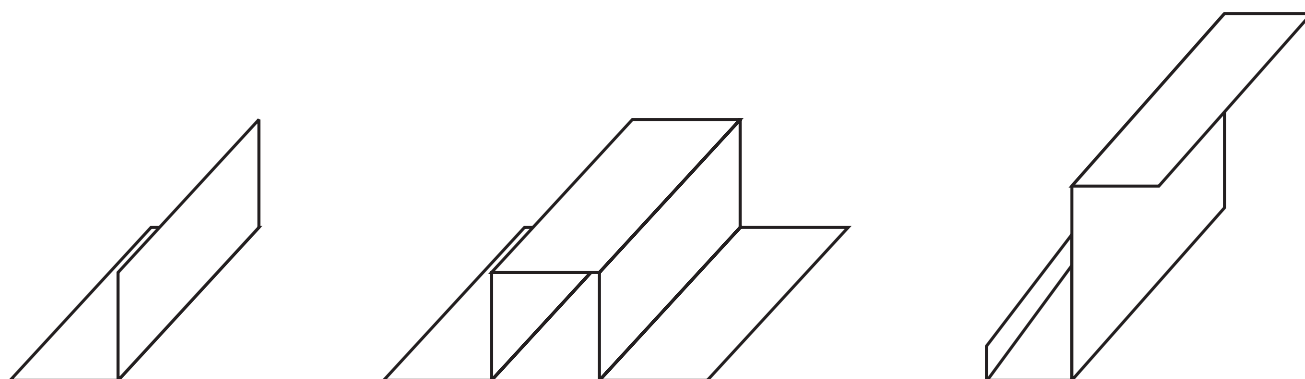

شکل ۴-۴




۲. خم کاری فلنج: یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق های فلزی می باشد. (شکل ۴-۵)

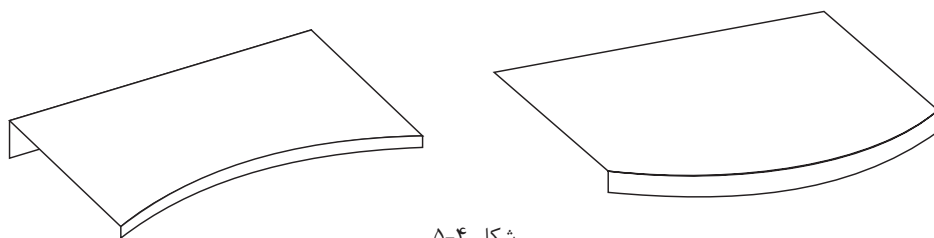

شکل ۴-۵

۳. خم کاری منحنی شکل (مدور): یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق های فلزی می باشد. (شکل ۴-۶)

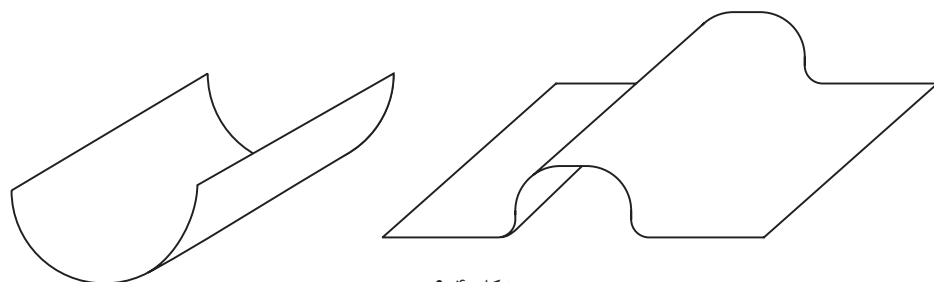

شکل ۴-۶



## انواع ماشین های خمکن

ماشین های مورد استفاده در صنعت برای خم کاری ورق های فلزی را می توان به شکل زیر تقسیم بندی نمود.

- ۱) خمکن های دستی (۲) خمکن ساده ستونی (۳) ماشین های خمکن برقی
- ۴) پرس های خمکن مکانیکی (۵) پرس های خمکن هیدرولیکی

### ۱. خمکن های دستی

این دستگاه ها دارای ساختمان ساده تشکیل شده است. و برای ورق های با طول محدود وضخامت های کم به کار گرفته می شود. نمونه ای از این خمکن را در شکل (۴-۷) مشاهده می کنید.




شکل ۴-۷


### ۲. ماشین های خمکن ساده ستونی

این خمکن ها را در دو نوع با فک بالای ساده و یا با فک بالای لقمه ای طراحی ساخته

می شود و از نظر ابعاد نیز در طول‌های مختلف به بازار عرضه می‌گردد. (شکل‌های ۴-۸ الف و ۴-۸ ب)

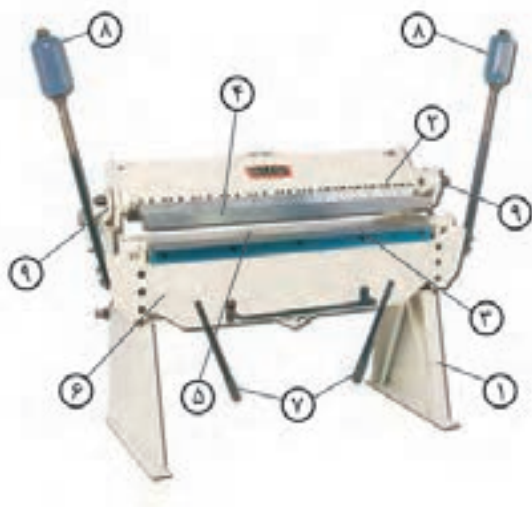

خمکن لقمه‌ای  
شکل ۴-۸ ب

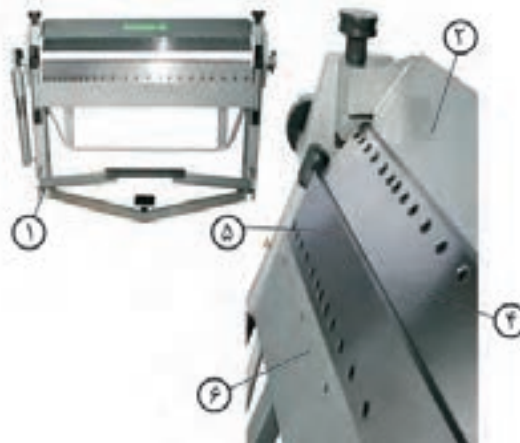

خمکن ساده با فک ساده  
شکل ۴-۸ الف

### قسمت‌های مختلف خمکن‌های ساده ورق:

(۱ پایه ۲) فک بالا (۳) فک پایین (۴) تیغه خم بالا (۵) تیغه خم پایین (۶) صفحه گردان (۷) دسته صفحه گردان (۸) وزنه‌های تعادل (۹) دسته بالا و پایین آوردن فک بالا

مکانیزم ماشین‌های خمکن ساده: در این ماشین‌ها ورق فلزی مورد خم کاری در بین دو فک پایین و بالا قرار گرفته و فک بالا که متحرک می‌باشد توسط دسته‌ای که به این منظور در نظر گرفته شده است به پایین هدایت می‌شود و ورق را به بستر فک پایین محکم می‌فشارد. صفحه گردان که در قسمت جلوی ماشین قرار دارد به وسیله دو محور از دو طرف در یاتاقان قرار گرفته و در درون دو کشویی که به طور عمودی حرکت می‌کنند جاسازی شده است صفحه گردان که وظیفه خم کاری را به عهده دارد به دو وزنه مجهز می‌باشد نقش این وزنه‌ها افزایش نیروی خم کاری می‌باشد. تیغه پایینی که روی این صفحه قرار دارد می‌تواند برای ضخامت‌های مختلف قابل تنظیم بوده و می‌تواند توسط اهرم‌های پیچی که بدین منظور در نظر گرفته شده است تنظیم گردد. با چرخاندن فلکه صفحه گردان این صفحه به سمت پایین حرکت کرده و

خم کن برای ضخامت جدید تنظیم می گردد. وبا استفاده از دسته صفحه گردان عمل خم کاری انجام می شود. زاویه حرکت صفحه گردان قابل تنظیم بوده و می توان برای زوایای مختلف تنظیم نمود. (شکل ۹-۴)

با این خمکن ها ورق های فولادی کم کربن را تا ضخامت ۳ میلی متر و ورق های آلومینیومی را تا ضخامت ۶ میلی متر و ورق های مسی و برنجی را تا ضخامت ۵ میلی متر خم کاری می نمایند.


### خمکن های برقی

اجزای اصلی تشکیل دهنده ماشین های خمکن برقی شامل اجزاء زیر می باشد:


۱. موتور الکتریکی و جعبه دنده معکوس کننده دور.
  ۲. فک بالای دستگاه و متعلقات آن که حرکت خود را از الکتروموتور می گیرد.
  ۳. صفحه گردان و متعلقات آن که حرکت خود را از الکتروموتور می گیرد.
  ۴. تجهیزات تبدیل و انتقال نیرو این تجهیزات تبدیل نیرو و انتقال آن را به قسمت های متحرک ماشین امکان پذیر می سازند. و معمولاً در پایه های دستگاه ها جاسازی می شوند.
- خمکن های برقی را معمولاً در طول های ۶-۱ متر می سازند. و به وسیله این خمکن ها ورق های فولادی را تا ضخامت ۶ میلی متر می توان خم کاری نمود. (شکل ۱۰-۴)

### ماشین های پرس خم کن (برک پرس)

ماشین های پرس خم کن به کمک انواع قالب های کار می کنند که به این قالب ها که سمبه و ماتریس می گویند و با سطح مقاطع مختلف طراحی و ساخته می شوند. از این ماشین های پرس خمکن برای صاف کردن، ایجاد فرورفتگی و برجستگی، و خم کاری ورق های فلزی در زوایای مختلف به کار گرفته می شود. (شکل ۱۱-۴)

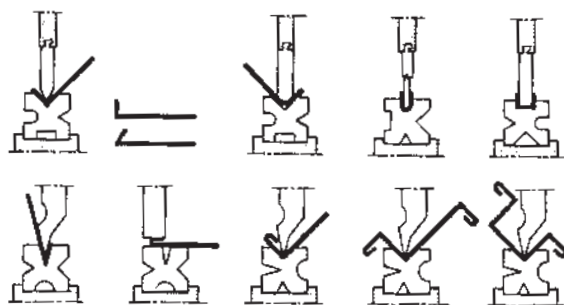

شکل ۱۱-۴

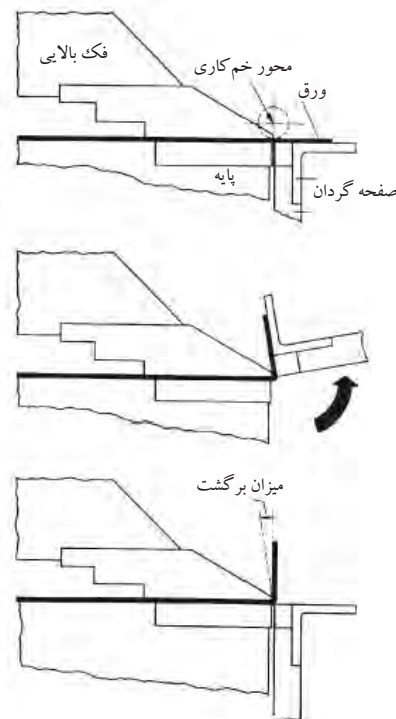

شکل ۹-۴



شکل ۱۰-۴

این ماشین‌های خمکن در ابعاد و تناژهای مختلف ساخته شده و به کار گرفته می‌شوند. طول میز این ماشین‌ها معمولاً ۶-۲ متر برای اندازه‌های معمولی و در مدل‌های بزرگ‌تر تا ۱۲ متر نیز طراحی و ساخته می‌شوند. قالب‌های این ماشین‌های خمکن (سنبه، ماتریس) نیز متناسب با مشخصات و طول دستگاه ساخته می‌شوند. (شکل ۴-۱۲)



شکل ۴-۱۲

پرس‌های خم کن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار را بر روی یک سطح باریک و طولی با حداقل انحراف وارد می‌سازند. این ویژگی از ویژگی‌های پرس خم است و همین امر سبب می‌شود که شکل ظاهری این پرس‌ها شبیه به یکدیگر ولی قدرت و ظرفیت آن‌ها متفاوت باشد. قسمت‌های مختلف این پرس‌ها به قرار زیر می‌باشد:

بدنه، بستر، ضربه‌زن، سیستم محرکه، قالب‌های سمبه و ماتریس

**بدنه:** بدنه این پرس‌های خم را از اتصال جوشکاری و از ورق‌های ضخیم فولادی

می‌سازند.

**بستر پرس:** محلی را که ماتریس روی پرس قرار می‌گیرد را بستر پرس گویند. بستر پرس

را معمولاً ضخیم محکم می‌سازند. تا از انحراف و خم شدن آن‌ها در اثر فشار جلوگیری گردد.

**ضربه زن:** انتقال نیروی محرکه به قالب توسط ضربه زن به منظور خم کاری انجام

می‌شود. ضربه زن و بستر پرس در شرایط بدون بار باید به طور موازی با یکدیگر قرار گیرد.

**قالب‌های سمبه و ماتریس:** این قالب‌ها را از فولادهای ابزار می‌سازند.

**نیروی محرکه:** منظور از نیروی محرکه در پرس های خم مکانیزمی است که برای حرکت ضربه زن استفاده می شود. پرس های خم بر اساس نیروی محرکه به دو دسته مکانیکی و هیدرولیکی تقسیم می شود.

**کورس پرس خم کن** (مسیر رفت و برگشت): مسیر حرکت ضربه زن از بالاترین نقطه تا پایین ترین وضعیت خود را کورس پرس گویند. در تمام پرس های خم کن طول کورس قابل تنظیم می باشد. کورس پرس را معمولاً برحسب بلندی ماتریس و ضخامت قطعه کار مورد خم کاری و نوع خمی که ورق می بایست خم کاری شود تنظیم می کنند.

### تعیین قطر یا شعاع متوسط


بر اساس تئوری خم کاری که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است در خم کاری قسمت داخلی قطعه مورد خم کاری فشرده شده و قسمت خارجی آن کشیده می شود. و یک لایه بین لایه داخلی و خارجی که آن را تار خنثی می نامند بدون تغییر باقی می ماند. در محاسبات خم کاری برای تعیین طول اولیه قطعه تا رخنثی ملاک عمل بوده و با محاسبه طول اولیه آن می توان طول اولیه قطعه را محاسبه نمود. (شکل ۴-۱۳)



شکل ۴-۱۳


محل قرار گرفتن تار خنثی به دو عامل ۱- شعاع خم ۲- زاویه خم کاری بستگی دارد. و محل قرار گرفتن آن با توجه به دو عامل ذکر شده از لایه داخلی به اندازه یک سوم تا نصف ضخامت قطعه مورد خم کاری تغییر می کند. و می توان با توجه به شعاع خم و زاویه خم کاری قطر یا شعاع متوسط را از روابط الف و ب استفاده نمود. (شکل های ۴-۱۴ و ۴-۱۵)

$$\left. \begin{aligned} R_{av} &= R_i + \frac{1}{3} t \\ R_{av} &= R_o + \frac{2}{3} t \\ D_{av} &= D_i + \frac{2}{3} t \\ D_{av} &= D_o - \frac{4}{3} t \end{aligned} \right\} \text{الف}$$

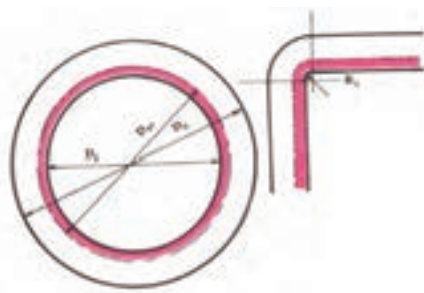

شکل ۴-۱۴

$$\left. \begin{array}{l}
 \text{Rav} = \text{Ri} + \frac{1}{2}t \\
 \text{Rav} = \text{Ro} - \frac{1}{2}t \\
 \text{Dav} = \text{Di} + t \\
 \text{Dav} = \text{Do} - t
 \end{array} \right\} \text{ب}$$

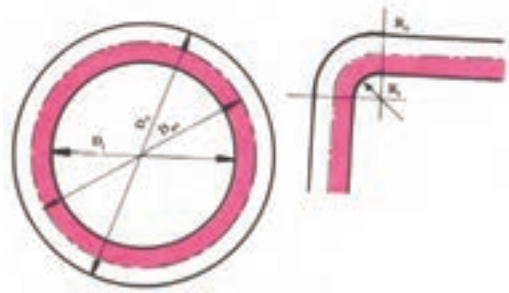

شکل ۴-۱۵

### محاسبه عوامل خم کاری

در صنعت ورق کاری به منظور تولید ساخته‌های فلزی و تغییر فرم و شکل در آن‌ها از فرآیند خم کاری استفاده می‌کنند. لذا لازم است طول اولیه قطعات قبل از خم کاری محاسبه گردد. همان‌طوری که قبلاً اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده شعاع خمش می‌باشد.

### شعاع خمش

شعاع خمش تعیین کننده میزان انحنای قوس در محل خم کاری است. در تولید ساخته‌های فلزی معیار شعاع خمش حداقل شعاع خمش مجاز می‌باشد. برای جلوگیری از پاره شدن ورق در محل خم باید حداقل شعاع خمش مجاز را با توجه به جنس و قابلیت خم کاری اوراق فلزی را تعیین نمود.

حداقل شعاع خمش با توجه به زاویه خم کاری عبارت است از:

۱ تا ۳ برابر ضخامت ورق در خم کاری قوس‌های کم‌تر از ۹۰ درجه ( $R_i = 1 \text{ تا } 3t$ )

مساوی یا بیش‌تر از ۳ برابر ضخامت ورق در خم کاری قوس‌های ۹۰ درجه و بیش‌تر ( $R_i \geq 3t$ )

$X$  = زاویه خم کاری

$D_{av}$  = قطر متوسط

$D_i$  = قطر داخلی

$D_o$  = قطر خارجی

$R_{av}$  = شعاع متوسط

$R_i$  = شعاع داخلی




$R_o$  = شعاع خارجی

$t$  = ضخامت



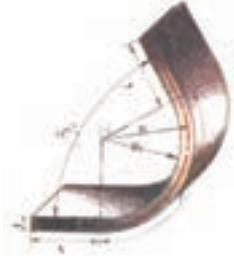


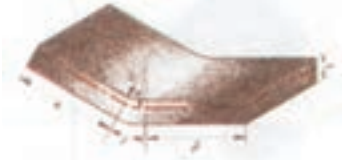

جدول ۳-۴ تعیین قطر با شعاع متوسط با توجه به شرایط خمکاری در خمکاری بیش از ۹۰ درجه

ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $R_i = t$		الف
۲	$t \geq 1/5$ $R_i = 2t \text{ تا } t$		الف
۳	$t \geq 1/5$ $R_i \geq 4t$		الف

جدول ۴-۴ محاسبه‌ی طول گسترده قوس‌ها در خمکاری ورق‌های تحت زاویه کمتر از ۹۰ درجه

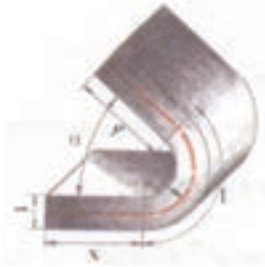ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $R_i = t$		ب
۲	$t \geq 1/5$ $R_i = 2t \text{ تا } t$		ب
۳	$t \geq 1/5$ $R_i \geq 4t$		ب



## ارزشیابی فصل چهارم

- ۱- قابلیت خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهید.
- ۲- اصول خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهید.
- ۳- انواع ماشین‌های خمکن را نام ببرید.
- ۴- محل قرار گرفتن فاز خنثی را بارسم شکل شرح دهید.
- ۵- کاربرد برک پرس‌ها را شرح دهید.
- ۶- در تولید قطور فلزی مطابق شکل سرعت تولید مد نظر می‌باشد. کدام گزینه جهت خمکاری مناسب می‌باشد.

الف- خمکن دستی

ب- خمکن هیدرولیکی

ج- برک پرس

د- خمکن برقی ساده

۷- کدام نوع خمکاری در صنعت ورق کاری بکار نمی‌رود.

الف- خمکاری مستقیم

ب- خمکاری فلنج

ج- خمکاری منحنی شکل

د- خمکاری زاویه دار

۸- اگر ضخامت ورق کمتر یا مساوی ..... باشد نیاز به محاسبه قطر یا شعاع

متوسط نیست.

الف- ۵mm

ب- ۱/۵ mm

ج- ۲mm

د- ۲/۵ mm

## فصل پنجم

### اتصال‌ها در صنعت ورق‌کاری

## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- فرنگی پیچ را تعریف کند.
- ۲- انواع فرنگی پیچ را نام ببرد.
- ۳- کاربرد فرنگی پیچ‌ها را بیان کند.
- ۴- محاسبات فرنگی پیچ را انجام دهد.
- ۵- اصول پرچ کاری را شرح دهد.
- ۶- انواع میخ پرچ را نام ببرد.
- ۷- محاسبات پرچ کاری را انجام دهد.

## ۵- اتصال‌ها در صنعت ورق کاری

در صنعت ورق کاری برای ساخت مصنوعات فلزی قطعات ساخته شده را به یکدیگر متصل می‌نمایند برای این منظور روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود که عمده ترین آن‌ها عبارتند از: (۱) جوشکاری (۲) لحیم کاری (۳) اتصال به وسیله پیچ و مهره (۴) فرنگی پیچ (۵) اتصال به وسیله پرچ. (شکل ۱-۵ الف - ب و ج)



ج



ب




الف

شکل ۱-۵

در درس‌های تکنولوژی جوشکاری در خصوص انواع روش‌های متداول جوشکاری و لحیم کاری و کاربرد آن‌ها در صنعت آشنا خواهید شد. و با مباحث پیچ و مهره در کتاب محاسبات فنی تخصصی و اجزای ماشین آشنا می‌شوید در این بخش به روش‌های اتصال به وسیله فرنگی پیچ و پرچ آشنا خواهید شد.


## فرنگی پیچ

پیچک یا فرنگی پیچ یک روش اتصال ورق های فلزی است که در آن لبه ی ورق را به فرم خاصی تا زده و در یک دیگر چفت می نمایند و سپس با دست یا ماشین آن را کوبیده تا ورق ها به هم در گیر و فشرده شوند در روش اجرای دستی از ابزارهایی مانند قالب تنه و یا چکش استفاده می شود. (شکل ۵-۲)

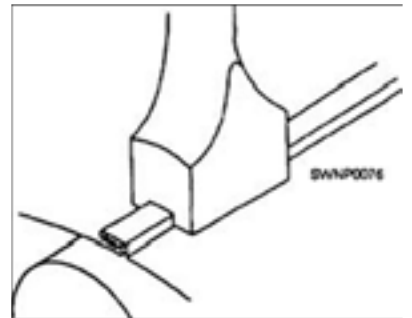

شکل ۵-۲

پیچک را می توان با چکش های مکانیکی نیز کامل نمود این ماشین ها می توانند انواع مختلف فرنگی پیچ ها را در طولهای زیاد و در زمان کوتاه اجرا نمایند در (شکل های ۵-۳) نمونه برقی دستی و ماشینی این دستگاهها را مشاهده می کنید.

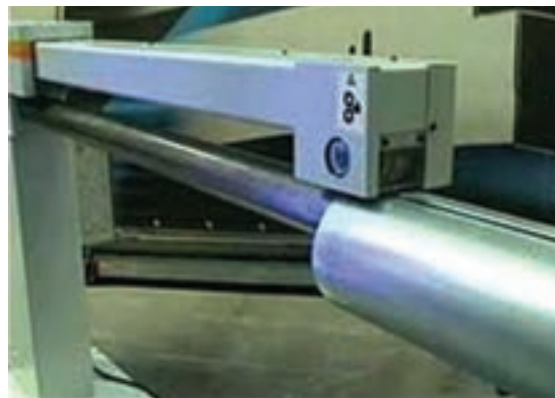






شکل ۵-۳

این روش اتصال جزء روشهای اتصال دائم بوده و اگر درست انجام شود محل اتصال به طور کامل درز بندی شده و برای ذخیره مایعات ظرف های نگهدارنده مواد غذایی استفاده می شود.

## انواع فرنگی پیچ

با توجه به کاربرد وسیع این فرآیند اتصال در صنعت ورقکاری روشهای مختلفی در اجرای آن ابداع گردیده و بکار گرفته می شود. در جدول شماره ۵-۱ انواع فرنگی پیچ و کاربرد آنها آورده شده است.

جدول شماره ۵-۱

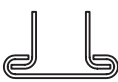ردیف	نام فرنگی پیچ	شکل سطح مقطع فرنگی پیچ	کاربری
۱	فرنگی پیچ ساده		۱- اتصال طولی ورق ها ۲- بدنه کانال های هوای استوانه ای ۳- اتصال لبه قطعات به شکل استوانه مکعب، مخروط
۲	فرنگی پیچ عمودی		۱- برای اتصال عرضی ورق ها ۲- اتصال کانال های هوا به یکدیگر به صورت طولی
۳	اتصال گوشه (کانال یا امریکائی)		۱- ساخت قطعات بصورت مکعب که اتصال آنها در گوشه باشد ۲- ساخت کانال های کولر ۳- ساخت کانال های انتقال دود (هود)
۴	فرنگی پیچ کشویی		۱- اتصال عرضی ورق های بزرگ ۲- اتصال قطعات در سایت
۵	فرنگی پیچ کف		۱- اتصال کف مخازن به بدنه ۲- اتصال درب قوطی های کنسرو و کمپوت میوه ها

## اجرای فرنگی پیچ

اتصال فرنگی پیچ به وسیله ابزار دستی یا به کمک ماشین هایی از قبیل دستگاه درزکوب و یا چرخ ورق کاری انجام می گیرد برای این منظور می بایست ابتدا محاسبات مربوطه را انجام داده و سپس آن را اجرا نمود.

## محاسبات فرنگی پیچ


اتصال فرنگی پیچ با استفاده از لبه قطعات تغییر شکل یافته انجام می شود بنابراین اندازه لبه ورق را که در اتصال به کار گرفته می شود به ابعاد کلی قطعه افزود تا از

اندازه اصلی جسم کاسته نشده و جسم با همان اندازه مورد نظر ساخته شود. به این مقدار عرض فرنگی پیچ گفته می شود و متناسب با ضخامت ورق و عرض دهانه قالب یا غلتک دستگاه محاسبه می گردد رابطه ای که مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از: (فرمول ۱-۵)

$$X = L - 2e$$

فرمول ۱-۵

در این رابطه  $X$  مقدار طولی است که بعنوان عرض فرنگی پیچ به ورق اضافه می شود.  $L$  عرض قالب فرنگی پیچ و یا عرض غلتک دستگاه و  $e$  ضخامت ورق مورد اتصال می باشد. مقدار محاسبه شده به ازای هر خم در اتصال فرنگی پیچ می باشد. (شکل ۲-۵)

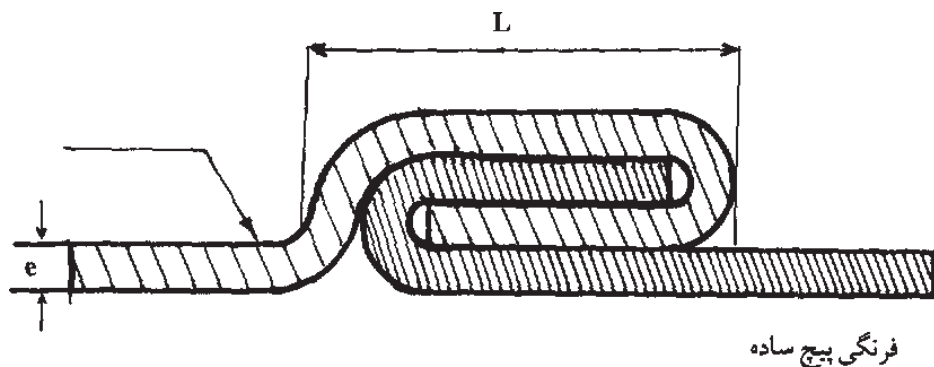

فرنگی پیچ ساده

شکل ۲-۵

بر اساس رابطه بالا محاسبه عرض فرنگی پیچ برای یک اتصال ساده به قرار زیر خواهد بود با توجه به شکل مشاهده می شود که یک فرنگی پیچ ساده از چهار خم تشکیل گردیده است با این توضیح که یک خم جزء طول ورق می شود لذا در محاسبه سه خم در نظر می گیریم و به شکل فرمول (۲-۵) خواهد بود.

$$X = 3(L, 2e)X \rightarrow 3L - 6e$$

فرمول ۲-۵

مقدار محاسبه شده طول ورق اضافه می شود برای این منظور به یک طرف ورق مقدار  $L - 2e$  و به طرف دیگر مقدار  $2L - 4e$  اضافه می شود. این روابط برای اتصالات مختلف فرنگی پیچ مطابق روابط (۳-۵) تا (۸-۵) می باشد.

فرنگی پیچ ساده



برای قطعه الف  $2L = 4e$

برای قطعه ب  $L = 2e$

رابطه ۳-۵

فرنگی پیچ گوشه




برای قطعه الف  $2L = 4e$

برای قطعه ب  $L = 2e$

رابطه ۴-۵

فرنگی پیچ آمریکایی

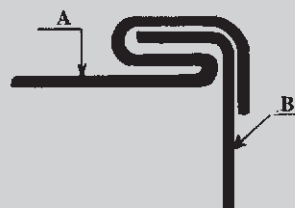

برای قطعه الف  $3L = 6e$

برای قطعه ب  $L = 2e$

رابطه ۵-۵

فرنگی پیچ کشویی



برای قطعه الف  $L = 2e$

برای قطعه ب  $L = 2e$

برای قطعه ج  $2L = 4e$

رابطه ۶-۵






۲ L - ۴e برای قطعه الف

۳ L - ۶e برای قطعه ب

رابطه ۷-۵

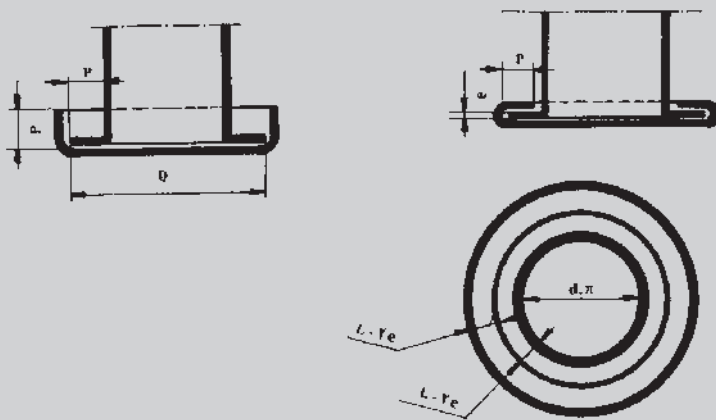

رابطه ۸-۵


## چرخ ورق کاری

یکی از ماشین‌های مورد استفاده در صنعت ورق کاری ماشین چرخ ورق کاری (چرخ رخ) می‌باشد این ماشین در عین داشتن ساختمان ساده کاربرد وسیعی در این صنعت دارد و به وسیله آن می‌توان عملیات مختلفی روی ورق انجام داد.

عملیاتی مانند رخ انداختن روی ورق، فلانچ کردن لبه ورق به داخل یا خارج، لبه دادن، کنگره کردن لبه ورق، آماده کردن لبه‌های ورق برای فرنگی پیچ و در نهایت بریدن ورق می‌تواند کاربرد داشته باشد. (شکل ۳-۵)




شکل ۳-۵

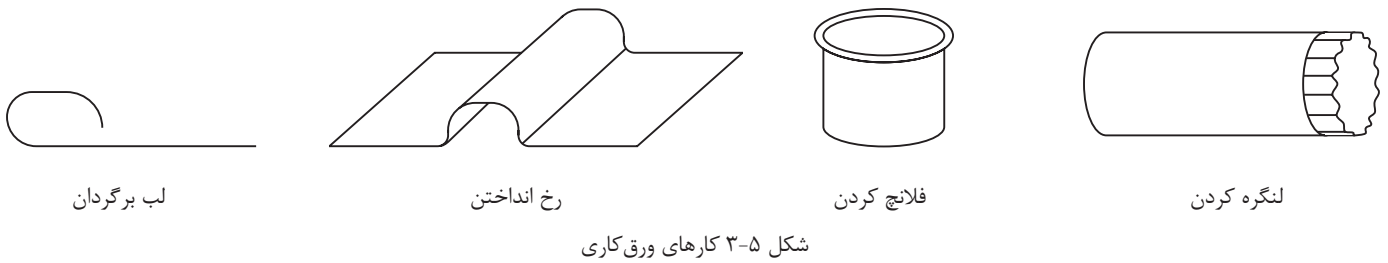

این ماشین‌ها از نظر مکانیزم و نیروی محرکه به دو نوع دستی و برقی تقسیم می‌شود.

### چرخ ورق کاری دستی

این ماشین به وسیله مکانیزم چرخ دنده و واسطه‌های مکانیکی کار می‌کند و از قسمت‌های زیر تشکیل شده است. بدنه، محورها، پیچ تنظیم فاصله محورها، چرخ دنده‌ها، دسته گرداننده. (شکل ۴-۵)

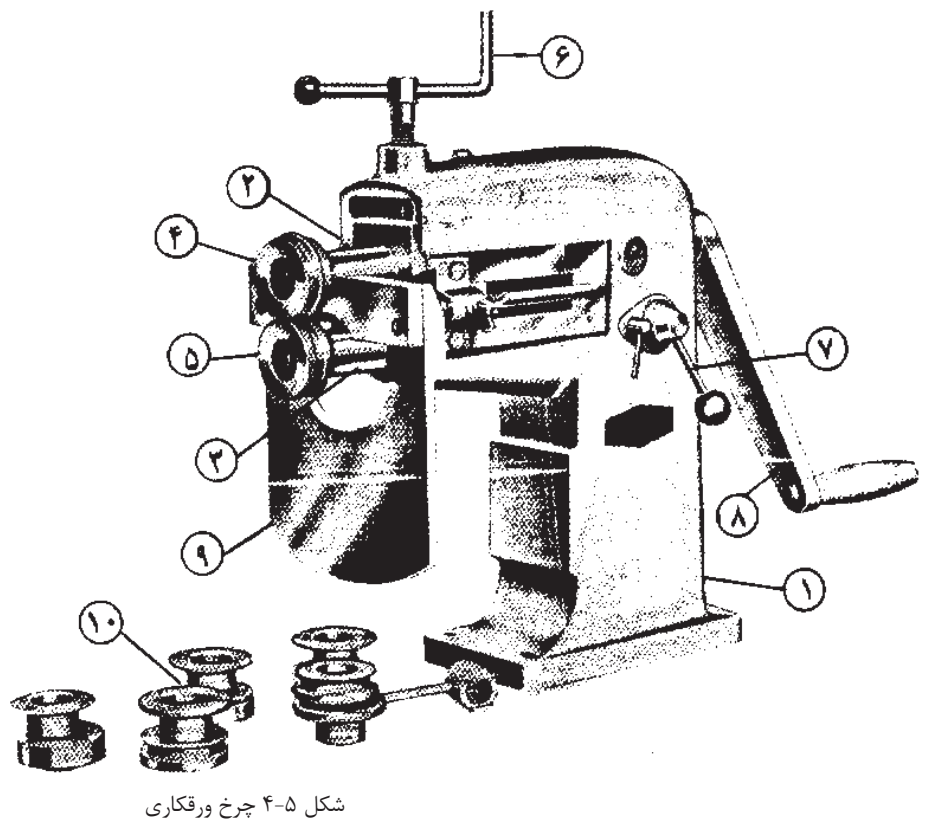


#### دستگاه رُخ دستی:

(۱) بدنه (۲) محور بالایی (۳) محور پایینی  
 (۴) قالب بالایی (۵) قالب پایینی (۶) فرمان تنظیم  
 کننده فاصله بین دو قالب (۷) فرمان تنظیم کننده  
 حرکت طولی محورها (۸) اهرم انتقال حرکت  
 (۹) سپر تکیه‌گاه ورق (۱۰) قالب‌های دستگاه

### مکانیزم چرخ ورق کاری

این چرخ از دو محور بالا و پایین تشکیل شده است محور بالا به کمک دسته

بالا و واسطه فنری در جهت های بالا و پایین و عقب و جلو قابل تنظیم می باشد. نیروی محرکه به وسیله دست تأمین شده و به وسیله دسته لنگ به چرخ دنده ها که داخل پوسته قرار دارند انتقال می یابند و این حرکت به محورها که در انتهای آن ها قرقره ها نصب شده اند انتقال می یابد. حرکت محورها در خلاف جهت یکدیگر می باشد. این امر باعث کشش ورق در هنگام کار شده و با توجه به نوع قالب بسته شده شکل مورد نظر را بر روی ورق ایجاد می نماید. (شکل ۵-۵)

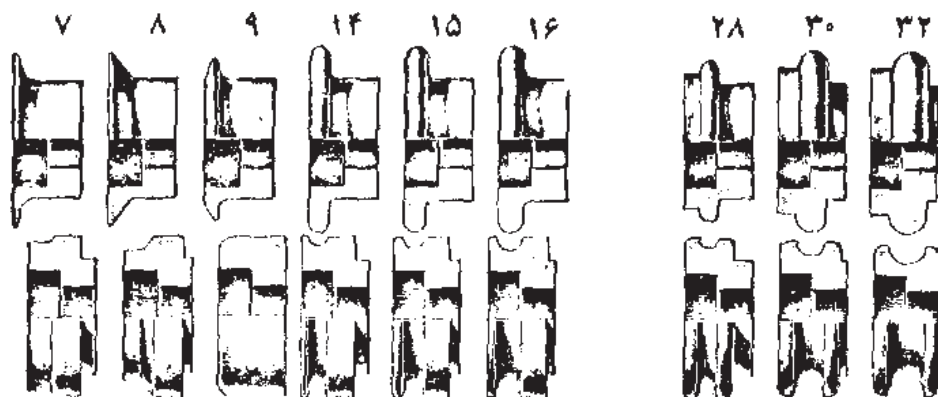

شکل ۵-۵

## پرچ کاری

پرچ کاری یکی از روش های اتصال دائم بوده و از آن به منظور اتصال ورق ها، پروفیل ها، و شمش ها به یکدیگر استفاده می شود. وسیله ای که برای این منظور به کار می رود میخ پرچ نام دارد. در صنعت از پرچ کاری علاوه بر اتصال انتظارات دیگری نیز وجود داشته و می توان آن ها را به چهار گروه تقسیم نمود.

**۱. اتصال لق:** در این نوع اتصال دو قطعه نسبت به هم دارای مقداری لقی بوده و می توانند حول محور میخ پرچ حرکت دورانی داشته باشند. مانند اتصال تیغه های قیچی دستی و یا انبر دست و دم باریک. (شکل ۵-۶)

**۲. اتصال محکم:** در این روش میخ پرچ وظیفه انتقال نیرو و اتصال قطعات به یکدیگر را تماماً به عهده دارد. مانند اتصال در ساختمان های فلزی، پل ها، جرثقیل ها و وسایط نقلیه.



شکل ۵-۶

**۳. اتصال درز بندی:** در اینجا میخ پرچ علاوه بر وظیفه اتصال می بایست باعث درز بندی نیز گردد. مانند اتصال در مخازن ذخیره مایعات و سوخت. که در گذشته بیشتر متداول بوده است

**۴. اتصال محکم و درز بندی:** در صنعت پیش می آید که محل اتصال بایستی وظیفه انتقال نیرو و درز بندی را توأم داشته باشد. مانند دیگ های بخار و مخازن تحت فشار.

### ۵-۲-۱ روش های پرچ کاری

پرچ کاری در صنعت به دو روش زیر انجام می شود:


(۱) پرچ کاری سرد (۲) پرچ کاری گرم

پرچ ها تا قطر ۸ میلی متر را به روش سرد و قطرهای بالاتر از آن را به صورت گرم پرچ کاری می کنند. اجرای پرچ کاری می تواند به دو روش:

(۱) پرچ کاری دستی (۲) پرچ کاری ماشینی انجام شود.

### ۵-۲-۲ اصول پرچ کاری

پرچ کاری عبارت است از اتصال دو یا چند قطعه توسط میخ پرچ در شکل ها و اندازه های مختلف جنس میخ پرچ ها معمولاً از جنس فولاد نرم، آلومینیم، مس و یا از آلیاژهای آن ها تولید و با توجه به جنس قطعات اصلی به کار گرفته می شود. در اتصال قطعات فولادی ضخیم از میخ پرچ ها از جنس فولاد کم کربن استفاده می شود. این میخ پرچ ها معمولاً در قطر های ۱۰ تا ۳۵ میلی متر ساخته شده و به صورت گرم پرچ کاری می شوند. برای اجرای عمل پرچ کاری میخ پرچ در سوراخی که به این منظور تعبیه شده قرار گرفته و با فرم دادن سرهای آن این عمل صورت می پذیرد. در پرچ کاری فشرده شدن دو سر میخ پرچ باعث اتصال دو قطعه به یکدیگر شده و بدنه آن مانع از حرکت طولی آن ها نسبت به هم می شود. به این ترتیب نیروی اصطکاکی که بین دو قطعه به وجود می آید و همچنین مقاومتی که بدنه میخ پرچ از خود نشان می دهد اتصال مطمئن را به وجود می آورد. (شکل ۵-۷)

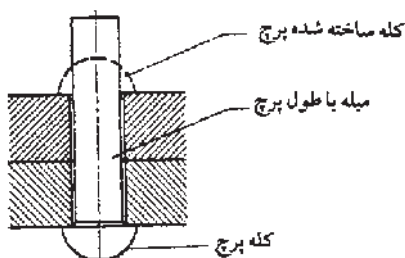


شکل ۵-۷

## برای اجرای عمل پرچ کاری لازم است مراحل زیر انجام شود:

- ۱) خط کشی قطعات ۲) تعیین محل پرچ ۳) سنبه نشان زدن ۴) سوراخ کاری قطعات
- ۵) انطباق قطعات به وسیله پیچ و مهره ۶) برقو زدن سوراخ ها برای رسیدن به قطر لازم ۷) اجرای پرچ کاری رعایت این مراحل در هر دوروش سرد و گرم پرچ کاری الزامی می باشد.

### مشخصات میخ پرچ

میخ پرچ ها با نوع جنس اندازه و فرم سر آن ها مشخص می شوند. میخ پرچ های ضربه ای از دو قسمت سر و بدنه تشکیل شده است که پس از اجرا به سه بخش: ۱) سر (کله) ۲) بدنه ۳) سر ساخته شده (کله ساخته شده) تبدیل می گردد. بدنه میخ پرچ ها به فرم استوانه توپر و یا تو خالی بوده و برای هدایت بهتر در داخل سوراخ قطر قسمت ابتدائی بدنه آن ها را کمی کوچک تر از قطر قسمت انتهائی در نظر می گیرند. جنس و سر میخ پرچ ها در نوع اتصال اهمیت زیادی داشته و با توجه به موقعیت کاربرد آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. (شکل ۵-۸)

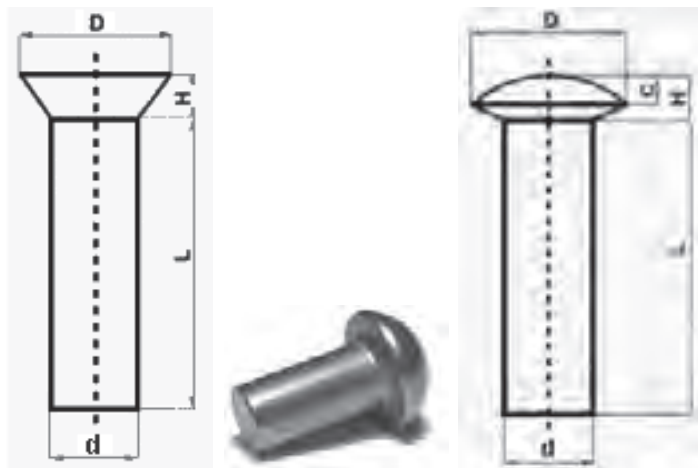

شکل ۵-۸

## انواع میخ پرچ






میخ پرچ‌ها را بر حسب نوع کار، نوع اتصال و ضخامت قطعات اتصال به فرم‌ها و اندازه‌های مختلف می‌سازند.

### ۱. میخ پرچ‌های ضربه‌ای (چکشی)

این میخ پرچ‌ها برای اتصال ورق‌ها، پروفیل‌ها، ساختمان‌های فلزی و کشتی‌سازی و صنایع مختلف دیگر کاربرد دارد. و معمولاً تا قطر ۳۶ میلی‌متر طراحی و ساخته می‌شود. این میخ پرچ‌ها تا قطر ۱۰ میلی‌متر به صورت سرد و از قطر ۱۰ تا ۳۶ میلی‌متر به صورت گرم به کار گرفته می‌شوند با توجه به نوع کاربری آن‌ها سرهای متفاوتی دارند در شکل (۵-۹) نمونه‌های مختلف آن‌ها آورده شده است.

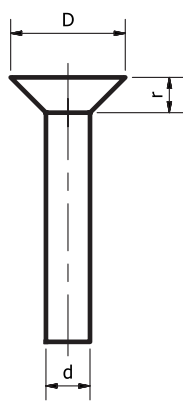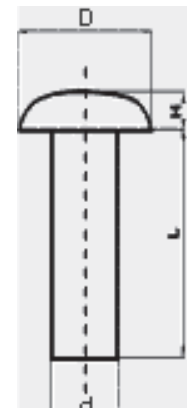

شکل ۵-۹

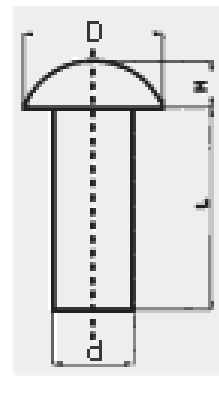نوع پرچ	پرچ تسمه	پرچ نیم گرد تخت	پرچ عدسی	پرچ سر خزینه	پرچ سر نیم گرد	
جنس میخ پرچ	CU / AL	MS / Str۴ / CU / AL	MS / Str۴ / CU / AL	MS / Str۴ / CU / AL	MS / Str۴ / CU / AL	
شکل های میخ پرچ						
	قطرهای موجود	d = ۳/۴/۵ و ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸ و ۱/۴, ۲/۶, ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷ و ۰/۴, ۲/۶, ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸/۹ و ۱/۷, ۱/۴, ۲/۶, ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸ و ۱/۴, ۲/۶, ۳/۵
	پارامترها	d = 2/8.d K = 0/4.d	d = 2/3.d K = 0/3.d	D = 2.d K = 0/5.d	D = 1/75.d K = 0/5.d	D = 1/75.d K = 0/6.d
	بعضی کاربردها	اتصالات مواد نرم مانند: چرم، نمد، لاستیک	اتصال لحیم، اتصال محکم و درزبندی	اتصالات ورق کاری پروفیل های آلومینیومی و اتصالات ظریف	در مواردی که لازم است سر میخ پرچ داخل قطعه اتصال قرار گیرد	اتصالات محکم، و درزبندی

### پرچ میخی

این پرچ در اتصال ورق های فلزی و مصنوعات ساخته شده از ورق مانند وسایل آشپزخانه - بدنه اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد جنس این پرچ ها از فولاد معمولی



شکل ۵-۱۰

وآلیاژهای آلومینیوم و مس ساخته می‌شود. این میخ پرچ‌ها از یک استوانه توخالی

### جدول ۳-۵ انواع پرچ سرگرد معمولی، سرخزینه و سرگرد بزرگ

D	میخ پرچ سرگرد معمولی		میخ پرچ سرخزینه		میخ پرچ سرگرد بزرگ	
	H	E	H	E	H	E
۲/۴۰	۵	۰/۸	۵	۰/۸	،	،
۲/۹۰	۶	۰/۸	۶	۰/۸	،	،
۳/۲۰	۶/۵	۰/۹	۶/۵	۰/۹	۸	۱
۳/۸۵	۸	۱/۲	۸	۱/۲	۱۰	۱/۴
۴/۸۰	۱۰	۱/۵	۱۰	۱/۵	۱۴	۱/۷
۵/۸۵	۱۲	۱/۸	۱۲	۱/۸	۱۵	۲
۶/۴۰	۱۳	۲	۱۳	۲	۱۶	۲/۲

برای اتصال این پرچ‌ها به دستگاه پرچ کش مخصوص نیاز است که پرچ کاری با آن انجام می‌گیرد. نیروی لازم پرچ کاری توسط دست یا با استفاده از هوای فشرده تأمین می‌شود. (شکل ۵-۱۱)

**پرچ‌های مخصوص:** برای اتصال ورق‌های فلزی نازک یا صفحاتی از مواد مصنوعی چرم و همچنین در مواردی که برای پرچ کاری فقط یک طرف محل اتصال در اختیار باشد. از پرچ‌های مخصوص استفاده می‌کنند.

#### پرچ‌های مخصوص عبارتند از:

پرچ‌های لوله‌ای، قارچی، پرچ انفجاری

**۴- پرچ‌های لوله‌ای:** کاربرد این میخ پرچ‌ها برای اتصال قطعات فلزی سبک و مواد غیر فلزی (چرم، مقوا، مواد مصنوعی) است. اتصالی که با این میخ پرچ انجام می‌گیرد استحکام زیادی ندارد و برای درزبندی هم مناسب نیست. این پرچ‌ها را از فولادهای نرم، برنج، مس یا آلومینیوم تا قطر ۱۰ میلی‌متر می‌سازند. برای ایجاد اتصال با این میخ پرچ از یک سمبه مخصوص استفاده می‌کنند و لبه پرچ را با ضربه یا نیروی وارد بر آن شکل می‌دهند. (شکل ۵-۱۲)




شکل ۵-۱۱ پرچ کش دستی یا ماشینی



شکل ۵-۱۲




**پرچ قارچی:** در اتصال ورق‌های نازکی که بایستی از یک طرف کاملاً صاف بوده و برجستگی نداشته باشد. استفاده از پرچ خزینه‌ای به علت ضخامت کم قطعات مورد اتصال امکان ندارد در چنین مواردی از پرچ قارچی استفاده می‌شود. (شکل ۵-۱۳)

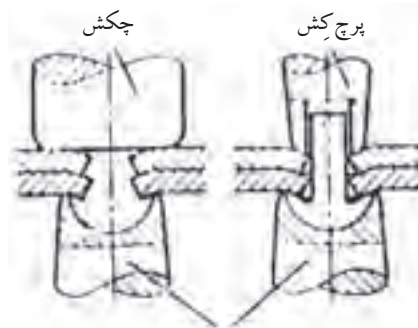

**پرچ انفجاری:** در بدنه این پرچ سوراخ بن بستی ایجاد شده که درون آن را با مواد منفجره پر می‌کنند سپس با درپوشی آن را مسدود می‌نمایند. مواد منفجره بستگی به قطر و جنس میخ پرچ دارد. پرچ کاری به این صورت انجام می‌گیرد که پس از قرار دادن میخ پرچ درون سوراخ قطعات مورد اتصال سر میخ پرچ را به کمک هویه مخصوص گرم می‌کنند. مواد منفجره در درجه حرارت ۱۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد منفجر می‌شود و انرژی حاصل سر قفل کننده میخ پرچ ایجاد می‌گردد. (شکل ۵-۱۴)

قالب زیر پرچ  
شکل ۵-۱۳

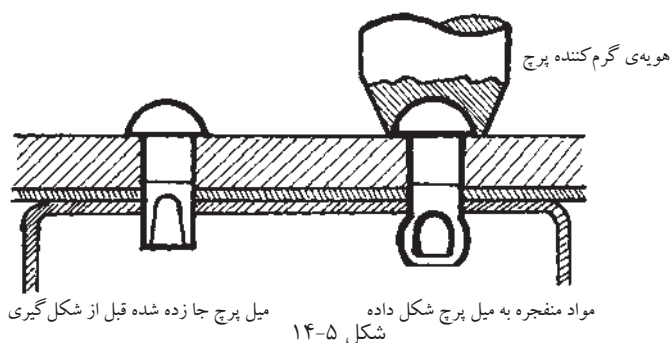

**۵-۲-۵ محاسبات پرچ کاری:** برای داشتن اتصالی مطمئن در پرچ کاری لازم است محاسبات دقیقی برای تعیین عوامل آن انجام داد. لذا در ادامه به نحوه محاسبه بعضی عوامل تعیین کننده می‌پردازیم.

**تعیین قطر پرچ:** برای تعیین قطر میخ پرچ عوامل مختلفی تأثیر گذار می‌باشد عواملی مانند ضخامت قطعات مورد اتصال - نوع پرچ کاری - و تنش های اعمالی را نام برد. تعیین قطر میخ پرچ با استفاده از روابط و جداول موجود انجام می‌گیرد. نمونه روابط به شرح زیر می‌باشد: (رابطه ۵-۹)

$$d = T + 2$$

فرمول عملی پرچ کاری

$$d = \sqrt{5.0 \times t} - 4$$

فرمول برایل

$$d = \frac{45t}{15 + t}$$

فرمول هامبورگ

رابطه ۵-۹

در روابط بالا:

$d =$  قطر پرچ

$T =$  مجموع ضخامت قطعات مورد اتصال

$t =$  میانگین ضخامت قطعات مورد اتصال

**تعیین قطر سوراخ پرچ:** قطر سوراخ پرچ متناسب با نوع پرچ کاری (سرد یا گرم) و قطر پرچ تعیین می‌شود. چنانچه قطر سوراخ پرچ با دقت تعیین نشود کاستی‌های در اتصال ایجاد می‌گردد. روابط (۵-۱۰ و ۵-۱۱) قطر سوراخ پرچ ( $d$ ) را تعیین می‌کند.

$$d_1 = 1/d$$

رابطه ۵-۱۰

$$d_1 = d + 1$$

رابطه ۵-۱۱

در جدول (۵-۴) نیز قطر پرچ و قطر سوراخ پرچ را برای اتصال ورق‌ها تا ضخامت

۳۰ میلی‌متر نشان می‌دهد.

جدول ۵-۴


ردیف	ضخامت قطعه کار	قطر پرچ	قطر سوراخ پرچ	ردیف	ضخامت قطعه کار	قطر پرچ	قطر سوراخ پرچ
۱	۰/۸	۳	۳/۳	۱۰	۸	۱۶	۱۷
۲	۱	۴	۴/۴	۱۱	۱۰	۱۸	۱۹
۳	۱/۵	۵/۴	۴/۵، ۴/۵	۱۲	۱۲	۲۰	۲۱
۴	۲	۶	۶/۶	۱۳	۱۴	۲۲	۲۳
۵	۲/۵	۷	۷/۷	۱۴	۱۶	۲۴	۲۵
۶	۳	۸	۸/۸	۱۵	۱۸	۲۷	۲۸
۷	۴	۱۰	۱۱	۱۶	۲۲	۳۰	۳۱
۸	۵	۱۲	۱۳	۱۷	۲۶	۳۳	۳۴
۹	۶	۱۴	۱۵	۱۸	۳۰	۳۶	۳۷

**تعیین طول میخ پرچ:** طول میخ پرچ متناسب با ضخامت قطعات مورد اتصال و نوع پرچ کاری تعیین می‌شود. افزایش یا کاهش طول بیشتر از حد لازم موجب بروز کاستی‌هایی در اتصال پرچ کاری می‌گردد.

همان طور که در شکل (۵-۱۵) نشان داده شده است طول پرچ برابر است با مجموع ضخامت قطعات به علاوه مقداری که برای شکل دادن مورد نیاز است مطابق رابطه (۵-۱۲):

$$L = T + Le$$

رابطه ۵-۱۲

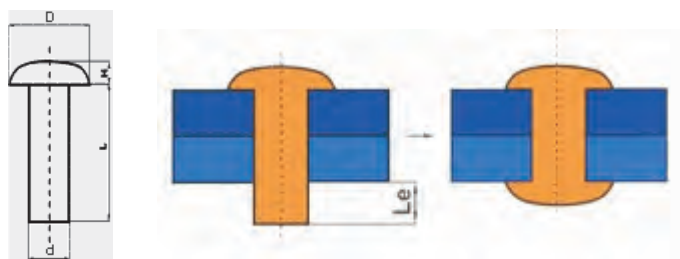

شکل ۵-۱۵

از طرفی چون نوع پرچ کاری (نیم کرووی، خزینه‌ای و...) و روش اجرا نیز در تعیین طول پرچ مؤثر هستند برای اتصالات مختلف لازم است از روابط خاص استفاده کرد جدول (۵-۵) نمونه‌ای از این روابط را برای تعیین طول پرچ‌های نیم کرووی و خزینه‌ای با روش‌های مختلف اجرا نشان می‌دهد.


جدول ۵-۵ تعیین تقریبی مقدار L در پرچکاری

نوع پرچ کاری	پرچ نیمکروی	پرچ خزینه‌ای	پرچ سر عدسی
پرچ کاری سرد با دست	$L = T + 1/5d$	$L = T + 0/7d$	$L = T + 1/1d$
پرچ کاری سرد پرس	$L = T + 1/6d$	$L = T + 0/8d$	$L = T + 1/1d$
پرچ کاری سرد با هوا	$L = T + 1/7d$	$L = T + 0/8d$	$L = T + 1/2d$
پرچ کاری گرم با روغن	$L = T + 1/7d$	$L = T + d$	$L = T + 1/2d$
پرچ کاری گرم با ماشین	$L = T + 1/7d$	$L = T + d$	$L = T + 1/2d$

**مثال:** محاسبه‌های زیر را برای اتصال مطابق شکل (۵-۱۶) به دست آورید در

صوتی که پرچ کاری سرد انجام شده باشد.

**پاسخ:**

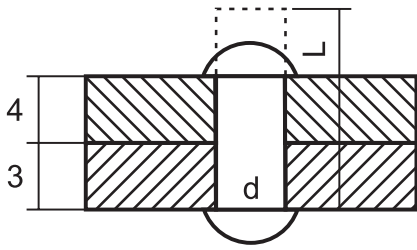

$$t_1 = 4 \text{ mm}$$

$$t_2 = 3 \text{ mm}$$

$$T = 7 \text{ mm}$$

$$d = T + 2$$

$$d = 7 + 2 = 9 \text{ mm} \quad \text{قطر پرچ}$$

$$d_1 = 1/11 d$$

$$d_1 = 1/11 \times 9 = 9/11 \text{ mm} \quad \text{قطر سوراخ پرچ}$$

$$L = T + 1/7 d$$

$$L = 7 + 1/7 \times 9$$

$$L = 22/7 \text{ mm} \quad \text{طول پرچ}$$

$d$  = قطر پرچ

$d_1$  = قطر سوراخ پرچ

$L$  = طول پرچ

شکل ۵-۱۶


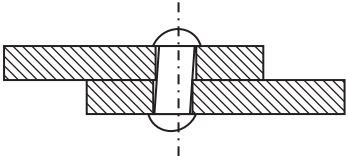
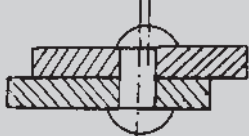
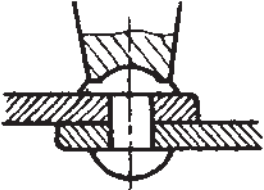
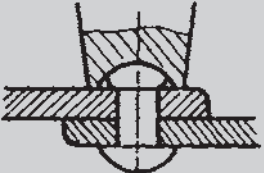
## معایب پرچ کاری

در اتصالات پرچ کاری ممکن است به دو دلیل زیر عیوبی در پرچ کاری به وجود آید.

الف) انتخاب نادرست عوامل پرچ کاری      ب) انتخاب نادرست روش اجرا

در جدول (۵-۶) نمونه‌هایی از عیوب پرچ کاری نشان داده شده است.

جدول ۵-۶

علت و عامل نقص	شکل	نقص
سوراخ بزرگ‌تر از اندازه مجاز است		بدنه میخ پرچ کج شده و سوراخ را پر نمی‌کند
سوراخ‌ها در یک راستا نیستند		بدنه و سر قفل کننده میخ پرچ منحرف شده و استحکام محل اتصال کم است.
امتداد سوراخ‌ها نسبت به سطح کار مایل هستند		سر قفل کننده میخ پرچ دارای انحراف است.
طول میخ پرچ بزرگ‌تر از اندازه مجاز می‌باشد.		سر قفل کننده بزرگ و دارای پلیسه می‌باشد.
طول میخ پرچ کوچک‌تر از اندازه مجاز می‌باشد.		سر قفل کننده کوچک بوده و استحکام محل اتصال کم می‌باشد.

## ارزشیابی فصل پنجم

- ۱- انواع روش‌های اتصال در صنعت را نام ببرید.
- ۲- فرنگی پیچ را تعریف کرده و انواع روشهای اجرایی آن را نام ببرید.
- ۳- انواع فرنگی پیچ را با رسم شکل نام ببرید.
- ۴- کاربرد چرخ رخ (چرخ ورقکاری) را شرح دهید.
- ۵- انواع روش‌های پرچکاری را نام ببرید.
- ۶- انواع روش‌های اجرایی پرچکاری را نام ببرید.
- ۷- اصول پرچکاری را شرح دهید.
- ۸- چند نمونه از عیوب پرچکاری را نام ببرید.
- ۹- چند نمونه از انواع میخ پرچ‌ها را نام ببرید.



## فصل ششم

### روش‌های بریدن ورق‌های فلزی



## هدف‌های رفتاری

- ۱- نکات اجرایی برشکاری با قیچی دستی را توضیح دهد.
- ۲- ورق‌های نازک را با قیچی دستی ببرید.
- ۳- برشکاری با قلم را انجام دهد.
- ۴- نکات اجرایی قلم‌کاری را شرح دهد.
- ۵- کار با قیچی‌های اهرمی را انجام دهد.
- ۶- برشکاری با ماشین گیوتین را انجام دهد.



## ۶- روش‌های بریدن ورق‌های فلزی

### ۶-۱ قیچی کاری

همانطوری که در فصل دوم توضیح داده شد برشکاری با قیچی از روشهای بدون براده برداری انجام می‌شده. برای دست یابی به مهارت لازم و کافی در بریدن توسط قیچی لازم است تمرین‌های عملی بسیاری انجام گیرد تا هنرجو بتواند این مهارت را کسب کند. قبل از شروع تمرین عملی قیچی مناسب را با توجه به موارد زیر می‌توان انتخاب نمود.

۱. ضخامت ورق

۲. جنس ورق

۳. فرم برشکاری

**۱- ضخامت ورق:** برشکاری با قیچی دستی برای ورق‌های فولادی تا ضخامت ۰/۷۵ میلی‌متر و ورق‌های غیر آهنی تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر در برش مستقیم و در برش‌های منحنی شکل تا ضخامت ۰/۶ میلی‌متر برای ورق‌های آهنی و برای ورق‌های غیر آهنی تا ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر گرفته می‌شود.

**۲- جنس ورق:** عامل تعیین کننده دیگر در انتخاب نوع قیچی جنس ورق مورد برشکاری است. بدین منظور ورق‌ها را به دو گروه آهنی و غیر آهنی تقسیم می‌کنند.

در جدول (۱-۶) با توجه به جنس و ضخامت ورق‌ها توان برش آنها آورده شده است.

جدول ۱-۶

ردیف	جنس ورق	ضخامت ورق
۱	فولاد S ۱۸۵ <sup>۱</sup>	تا ۱ میلی‌متر
۲	فولاد S۲۳۵JR <sup>۲</sup>	تا ۰/۸ میلی‌متر
۳	فولاد S۲۷۵JR <sup>۳</sup>	تا ۰/۷ میلی‌متر
۴	فولاد E۲۹۵ <sup>۴</sup>	تا ۰/۵ میلی‌متر
۵	آلومینیوم	تا ۲/۵ میلی‌متر
۶	آلیاژهای آلومینیوم	تا ۱ میلی‌متر
۷	سرب	تا ۵ میلی‌متر
۸	مس	تا ۱/۲ میلی‌متر
۹	برنج	تا ۰/۸ میلی‌متر
۱۰	روی	تا ۱/۵ میلی‌متر

### ۳- فرم برشکاری در ورق: با توجه به شکل فرم برش در قطعه می‌توان نوع قیچی

دستی را انتخاب نمود قیچی‌ها با توجه به شکل برشکاری به دو نوع تقسیم می‌شوند:

الف - برش مستقیم که خود به دو نوع: چپ بر، راست بر تقسیم می‌شود.

ب - برش منحنی که این نیز به دو نوع تقسیم می‌شود: (۱) منحنی بر داخلی (۲) منحنی

بر خارجی (شکل‌های ۱-۶ تا ۴-۶)



شکل ۲-۶ نمونه‌ای از قیچی داخل بُر و شیوه‌ی کار با آن



نمونه‌ای از قیچی تیغه صاف



شکل ۱-۶ برشکاری خط‌های مستقیم با قیچی تیغه صاف

E۲۹۵=St۵۰-۴

S۲۷۵JR=St۴۴-۳

S۲۳۵JR=St۳۷-۲

S۱۸۵=St۳۳-۱



ب



الف

شکل ۴-۶  
الف: قیچی راست‌بر: ب: قیچی چپ‌بر



شکل ۳-۶ برشکاری خط‌های منحنی با قیچی تیغه صاف

عامل مهم دیگر برای انتخاب نوع قیچی طول اهرم آن می‌باشد. با افزایش طول اهرم همانطور که قبلاً آموختید نیروی مورد نیاز برای برشکاری کاهش می‌یابد. قیچی‌های دستی را معمولاً با طول اهرم‌های ۴۰۰ - ۲۰۰ میلی‌متر می‌سازند.

عامل تعیین‌کننده دیگر برای یک برش خوب مقدار لقی بین دو تیغه قیچی دستی می‌باشد. چنانچه لقی بین تیغه‌ها زیاد باشد ورق بریده نمی‌شود. بلکه خم می‌گردد. برعکس در صورتی که لقی بین تیغه‌ها کم باشد نیروی بیشتری برای برشکاری لازم دارد و این عمل موجب کندی تیغه‌ها می‌گردد. این عیب می‌تواند در لبه‌های ورق پلیسه ایجاد کند. گاهی نیز ممکن است لبه تیغه‌ها ببرد و باعث شکسته شدن تیغه شود. در جدول (۲-۶) مقدار لقی مناسب برای قیچی‌های دستی آورده شده است.


جدول ۲-۶

لقی بین تیغه‌ها به میلی‌متر		ضخامت ورق به میلی‌متر		ردیف
تا	از	تا	از	
۰/۰۵	۰/۰۱۵	۰/۷۵	۰/۲۵	۱
۰/۱	۰/۰۶	۲	۱	۲

### ۶-۱-۱ اصول بریدن با قیچی دستی


برای یک برشکاری خوب و صحیح ابتدا می‌بایست خط برش را به صورت واضح بر روی ورق کشید و سپس دهانه قیچی را به حالتی باز می‌کنیم که خط برش در  $\frac{2}{3}$  طول تیغه نسبت به نوک آن قرار گیرد. باید توجه داشت چنانچه ورق بیشتر از مقدار ذکر شده وارد دهانه قیچی شود باعث می‌شود قیچی ورق را به سمت جلو رانده

و برشکاری صورت نگیرد. و در صورتی که ورق در فاصله کمتر از حد گفته شده قرار گیرد باعث بالا رفتن تعداد دفعات برش شده و زمان برش را افزایش می دهد. نگاه کردن عمودی به خط برش در هنگام برشکاری نیز باعث افزایش دقت برشکاری شده و از انحراف قیچی جلوگیری می نماید. در صورتی که طول برشکاری زیاد باشد. لازم از چند حرکت قیچی ورق را کمی به سمت بالا خم نمود تا حرکت قیچی راحت تر صورت گیرد مطابق شکل های (۵-۶ الف و ۵-۶ ب).

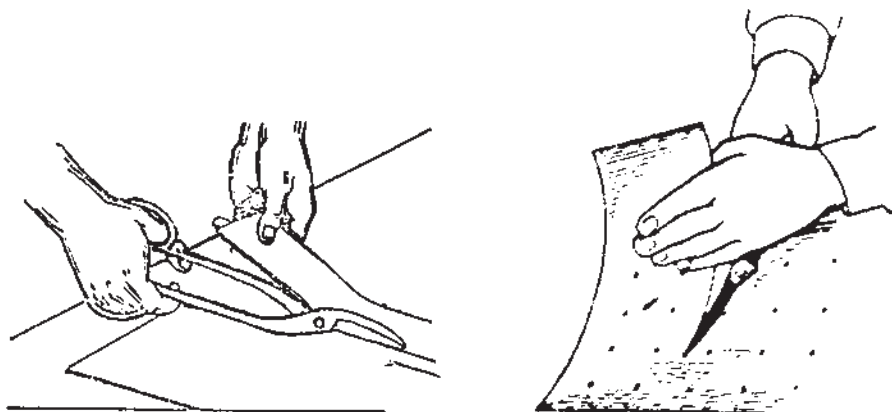

الف - روش هدایت قیچی دستی هنگام بریدن ورق      ب - وضعیت ورق هنگام بریدن با قیچی دستی  
شکل ۵-۶

اگر بخواهیم قوس های دایره ای یا منحنی شکل را برش دهیم می بایست جهت برش را با توجه به نوع قیچی انتخاب نمود. در صورتی که قیچی انتخابی چپ بر باشد قیچی را در جهت عقربه های ساعت حرکت می دهیم تا خط برش را بخوبی بتوان دید. در این صورت خط برش در سمت راست تیغه قیچی دیده می شود. و در صورتی که از قیچی راست بر بخواهیم استفاده نماییم می بایست قیچی را در جهت مخالف عقربه ساعت حرکت دهیم در این حالت خط برش در سمت چپ تیغه های قیچی مشاهده می شود. (شکل ۶-۶) قیچی های دستی با اهرم ثابت در هنگامی که کار گرفته می شود که نیاز به نیروی بیشتری باشد این قیچی ها را می توان در سوراخ سندان قرار داده و یا بر روی گیره بست و برای برشکاری بکار برد. (شکل ۶-۷)

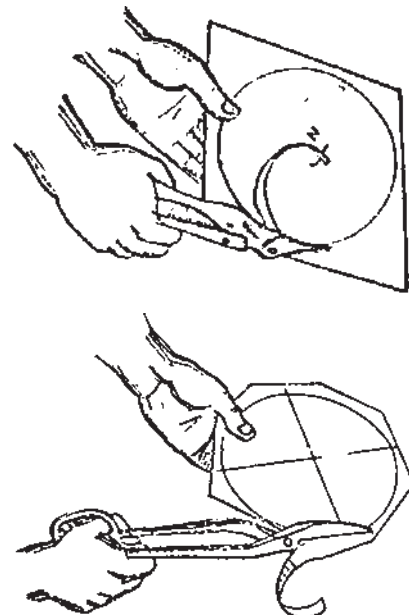

شکل ۶-۶



شکل ۶-۷


## نکات ایمنی و حفاظتی برشکاری:

- هرگز نباید برای افزایش نیروی برش، به دسته قیچی اهرمی ضربه زد و طول اهرم آن را به وسیله لوله اضافه کرد و یا از نیروی وزن بدن جهت برشکاری استفاده نمود.
- از بریدن ورقهای فولادی آلیاژی با قیچی ها خودداری کنید. زیرا باعث صدمه زدن به تیغه می شود.
- دور ریز قطعات قیچی شده را در محل مناسبی جمع آوری کنید و از پراکنده شدن آنها در عمل کار جلوگیری نمایید.
- برای برش کاری قیچی مناسبی با توجه به ضخامت انتخاب نمایید تا به راحتی بتوانید عمل برشکاری را انجام دهید.
- هرگز انگشتان خود را در هنگام برشکاری با قیچی گیوتین نزدیک تیغه ها نکنید.
- هیچ گاه حفاظ قیچی های ماشینی را از آنها دور نکنید.
- قبل از شروع به کار با قیچی های نیلر از محکم بودن تیغه های آنها اطمینان حاصل کنید.

## ۲-۱-۶ تمرین‌های عملی با قیچی دستی

تمرین اول: با توجه به آموخته‌های خود نقشه شماره ۱ را اجرا می‌کنیم. (شکل ۸-۶)

زمان آموزش (ساعت)		نوع تمرین
عملی	نظری	
۳/۵	۰/۵	جنس و ابعاد مواد اولیه
		بریدن ورق‌های نازک با قیچی دستی مستقیم بر
		ورق آهن سیاه روغنی ۱۲۵×۱۰۰×۰/۵

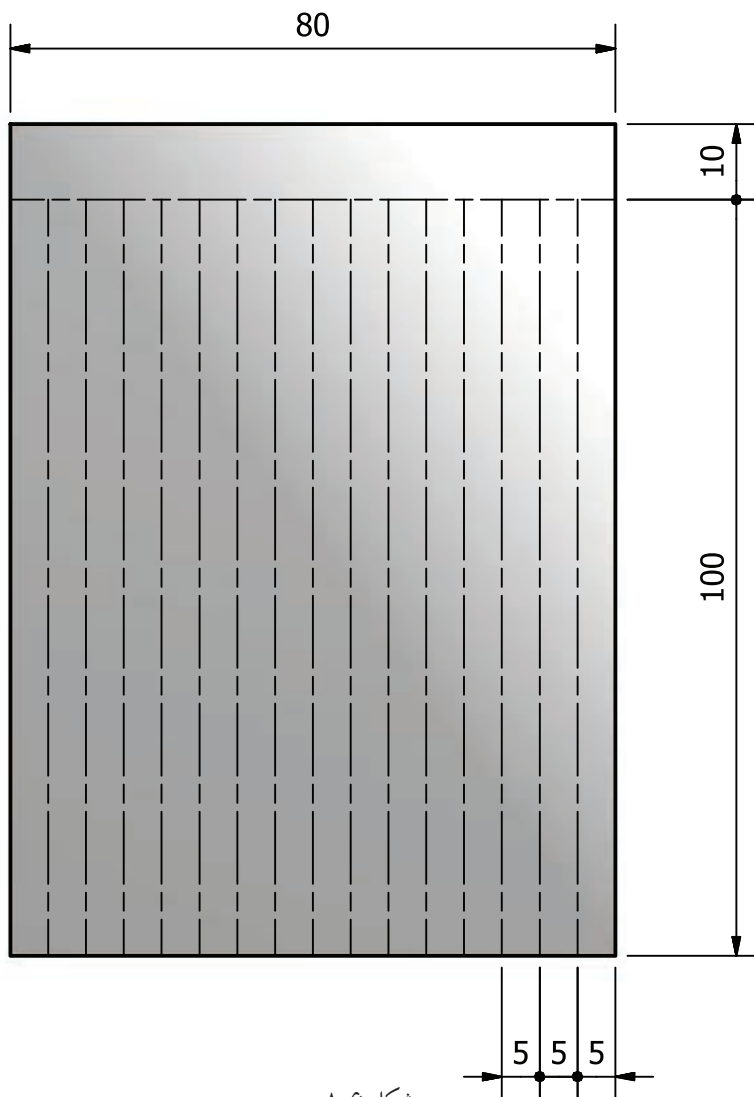

**فعالیت در کارگاه:** هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید. از بین ابزارهای پیشنهادی فکر

می‌کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می‌باشد.


- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۳۰۰ باشد چینش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر هم کلاسی ها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت است.

### ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیا ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله فلزی
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی ۲۵۰ گرمی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- سوهان سه گوش ۲۰۰ میلی متری
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان کیفی
- ۱۲- سندان تخت
- ۱۳- صفحه صحافی
- ۱۴- چکش پلاستیکی

### مراحل انجام کار

- ۱- ابعاد ورق را به وسیله خط کش فلزی کنترل نمایید. (شکل ۶-۹)

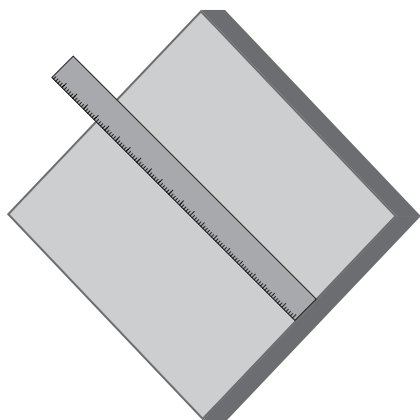


شکل ۶-۹





۲- با استفاده از گونیا از گونیا از گونیایی بودن ورق اطمینان حاصل کنید. (شکل ۱۰-۶)

۳- قطعه کار را مطابق شکل (۱۱-۶) خط کشی نمایید.

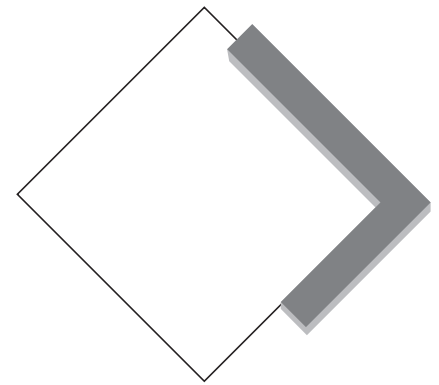

شکل ۱۰-۶

 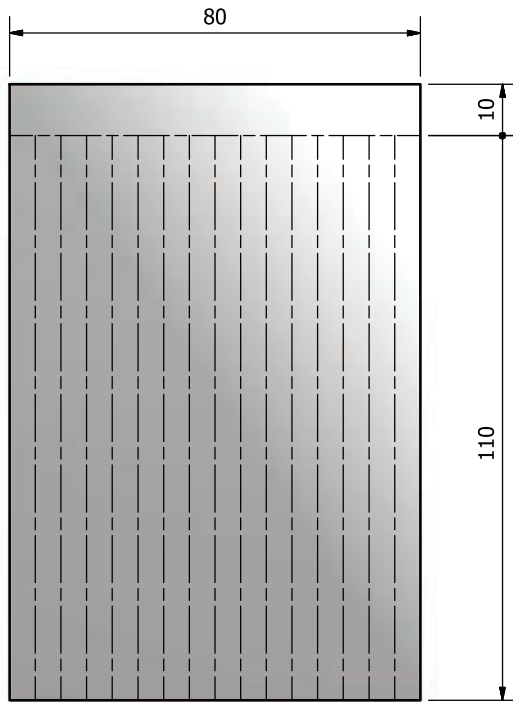


۴- پس از اتمام خط کشی آن را یک بار کنترل نمود تا اندازه هادرست باشد. (شکل ۱۲-۶)


۵- با استفاده از قیچی مستقیم از روی خطوط شروع به برشکاری نمایید توجه کنید

که تیغه قیچی از خط برش خارج نگردد. همچنین در انتهای کار از خط انتهایی عبور

نکند. (شکل ۱۳-۶)

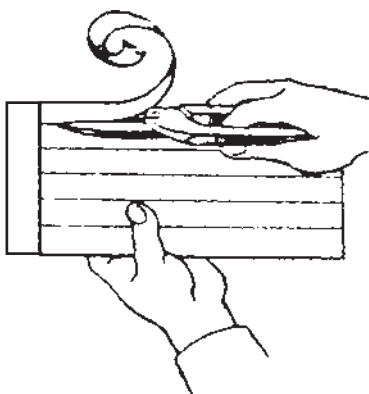


شکل ۱۳-۶

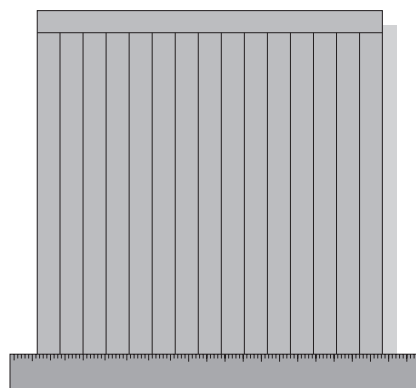

شکل ۱۲-۶


۶- پس از اتمام برشکاری قطعه را توسط چکش چوبی یا پلاستیکی صاف نموده  
وبه هنرآموز خود ارائه نمائید. (شکل ۶-۱۴)

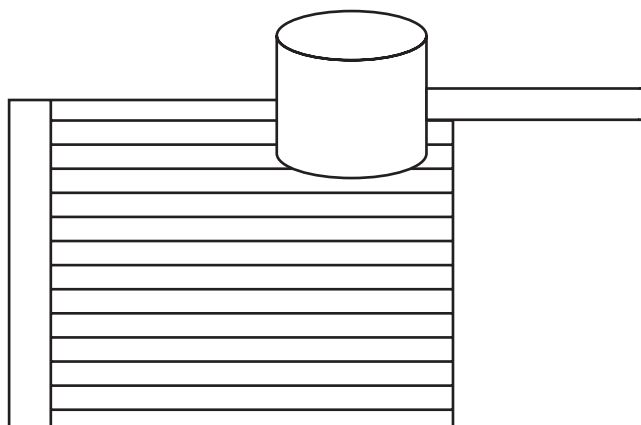

شکل ۶-۱۴

## نقشه کار شماره ۲

زمان آموزش (ساعت)		برشکاری ورق‌های نازک با قیچی دستی مستقیم بر	نوع تمرین
عملی	نظری		
۳/۵	۰/۵	ورق آهن سیاه روغنی ۱۲۵×۱۲۵×۰/۵	جنس و ابعاد مواد اولیه

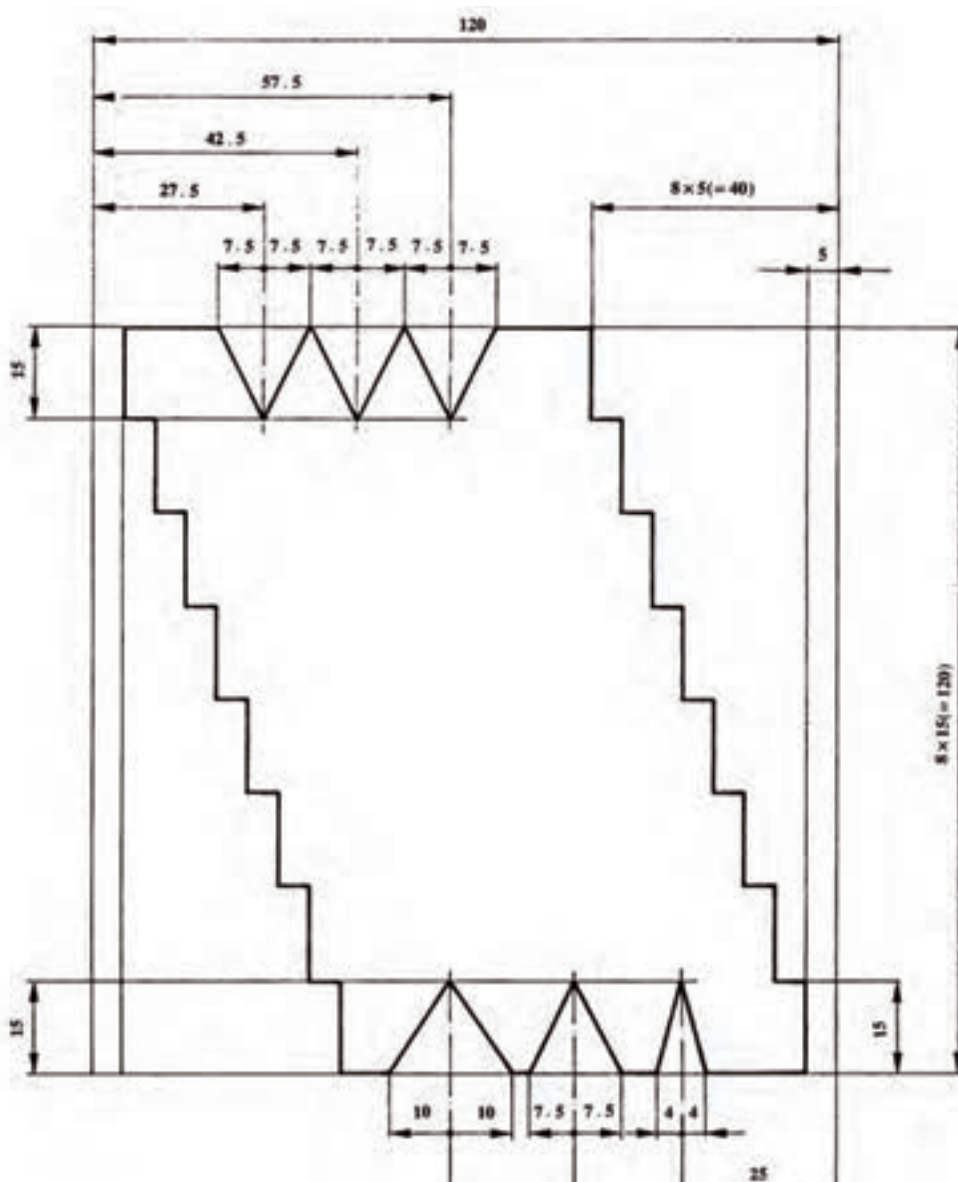


شکل ۶-۱۵

**فعالیت در کارگاه:** هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه  $۱۰۰۰ \times ۵۰۰$  باشد چپش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی‌های خود و دیگر هم کلاسی‌ها مقایسه و بهترین جواب را به هنرآموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می‌کنید زمان پیشنهادی برای اجرای این کار کافی است در صورتی که جواب منفی می‌باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می‌باشد.
- ۶- ابزارهای انتخابی خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.
- ۷- به گروه‌های سه نفره تقسیم و یک سرگروه برای خود انتخاب نمایید.
- ۸- مراحل انجام تمرین را در گروه خود مورد بررسی قرار دهید.
- ۹- جواب خود را با گروه‌های دیگر مقایسه نمایید.
- ۱۰- مراحل کار پیش نهادی را با هنرآموز خود مطرح نمایید.
- ۱۱- با دقت تمام شروع به انجام مراحل کار نمایید.
- ۱۲- پس از اتمام کار مشکلات پیش آمده را در گروه خود و گروه‌های دیگر مطرح نمایید.
- ۱۳- چه پیشنهادی برای برطرف کردن آنها در تمرین بعدی دارید.

نقشه کار ۳ (شکل ۶-۱۶)

زمان آموزش		برشکاری ورق‌های نازک با قیچی دستی گردبُر به صورت مارپیچ (اسپیرال)	نوع تمرین
عملی	نظری		
۳/۵	۰/۵	ورق آهن سیاه روغنی ۱۲۰×۱۲۰×۰/۵	جنس و ابعاد مواد اولیه

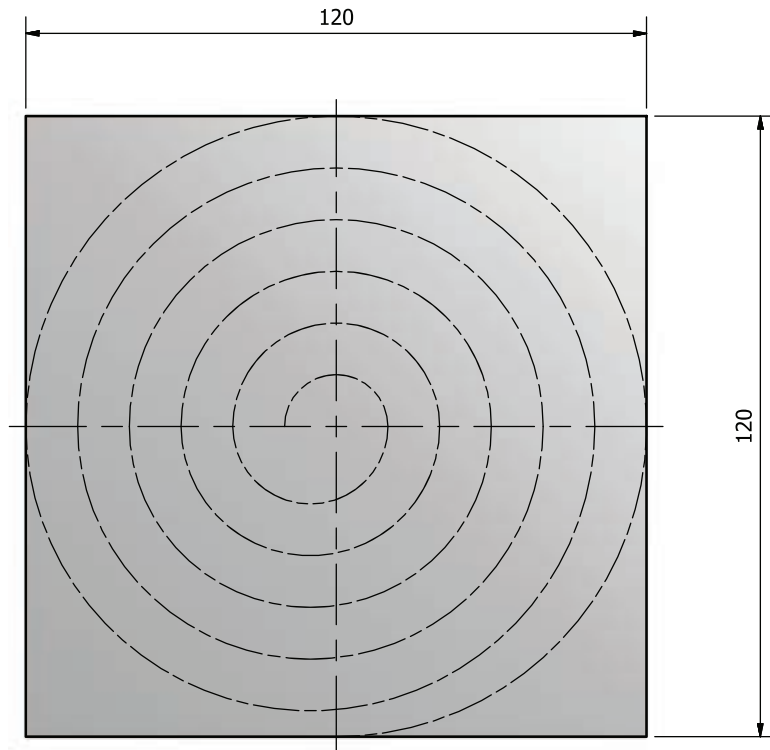

شکل ۶-۱۶

**فعالیت در کارگاه:** هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۵۰۰ باشد چینیش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلاسیها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.

- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای اجرای این کار کافی است در صورتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.
- ۶- ابزارهای انتخابی خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.
- ۷- به گروه های سه نفره تقسیم و یک سر گروه برای خود انتخاب نمائید.
- ۸- مراحل انجام تمرین را در گروه خود مورد بررسی قرار دهید.
- ۹- جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه نمائید.
- ۱۰- مراحل کار پیش نهادی را با هنرآموز خود مطرح نمائید.
- ۱۱- با دقت تمام شروع به انجام مراحل کار نمائید.
- ۱۲- پس از اتمام کار مشکلات پیش آمده را در گروه خود و گروه های دیگر مطرح نمائید.
- ۱۳- چه پیشنهادی برای بر طرف کردن آنها در تمرین بعدی دارید.

سؤال: اگر هنرجوی چپ دست در کلاس خود دارید فکر می کنید کدام نوع قیچی فرم بر برای ایشان مناسب تر باشد قیچی چپ بر یا راست بر؟


- پاسخ خود را با همکلاسی و هنرآموز خود در میان بگذارید.

## ۲-۶ کارهای عملی قلم کاری

همانطور که در فصل دو مطالعه نمودید از قلم می توان برای برش استفاده کرد.

**انواع قلم:** در (شکل های ۶-۱۷ تا ۶-۲۳) زیرانواع قلم های مختلف و کاربرد آنها

را مشاهده می کنید.

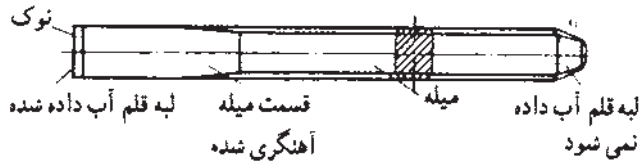

شکل ۶-۱۷ قلم تخت



شکل ۶-۱۸ قلم تخت با لبه ی گرد



شکل ۶-۱۹ قلم ناخنی



(ب) کاربرد قلم دم باریک و روش کار آن

شکل ۶-۲۰



(الف) قلم دم باریک (شیار بُر)



(ب) کاربرد و شیوه ی کار آن

شکل ۶-۲۱



(الف) قلم شیار منحنی بُر



(ب) کاربرد و شیوهی کار آن



الف) قلم میان‌بُر

شکل ۶-۲۲



(ب) کاربرد و شیوهی کار آن



الف) قلم پلیسه‌گیر

شکل ۶-۲۳

### نکات اجرایی قلم‌کاری:

در قلم‌کاری به سه نکته اساسی زیر می‌بایست توجه نمود.

۱- عملیات قبل از برشکاری

۲- عملیات برشکاری

۳- عملیات اجرایی پس از برشکاری

۱- **عملیات اجرایی قبل از برشکاری:** قبل از عملیات قلم‌کاری لازم است به

نکات زیر توجه نمود.

**جنس قطعه:** با توجه به نوع جنس قطعه کار نوع قلم انتخاب می‌گردد. این موضوع

در فصل دو مورد بررسی گردد.

**شکل ظاهری قلم:** لازم است قبل از شروع به قلم‌کاری لازم است زاویه قلم، نوع

قلم، تیز بودن نوک قلم، پلیسه نداشتن انتهای قلم را کنترل نمود.

**انتخاب ابزار مناسب:** انتخاب ابزارهای مناسب مانند چکش از لحاظ وزن و شکل،

گیره یا نگهدارنده.

**انتخاب و آماده کردن قطعات کمکی:** قطعاتی نظیر زیرسری، پشت‌بند،

شابلن‌های مخصوص.




**خط کشی:** برای قلم کاری لازم است خط کشی را طوری انجام داد تا بتوان پس از قلم کاری مقداری از قطعه را با عملیاتی نظیر سوهان کاری به اتمام رساند.

**۲- عملیات اجرائی با قلم:** همانطوری که در فصل دوم عنوان گردید از قلم کاری جهت انجام عملیات مختلف استفاده می شود که در ادامه به نکات اجرائی آنها می پردازیم:

**بریدن با استفاده از قلم:** برای بریدن توسط قلم می توان از قلم های مانند قلم تخت، قلم ناخنی، قلم گردبر و قلم های دیگر استفاده نمود. برای این منظور ابتدا می باید نوک قلم را بر روی خط برش تنظیم نموده برای این کار قلم را بصورت مایل روی خط برش قرار داده به طوری که نوک قلم و خط برش در یک راستا قرار گیرند و سپس قلم را آرام به صورت عمودی برگردانده و سپس شروع به ضربه زدن با چکش می کنند. برای قطع کردن لازم است عملیات طی چند مرحله صورت پذیرد وارد کردن ضربات سنگین موجب تغییر فرم در قطعه خواهد شد با ادامه ضربات مناسب باعث برش مطلوب خواهد شد. (شکل ۶-۲۴)




پ) روش خارج کردن قطعه بریده شده درون ورق

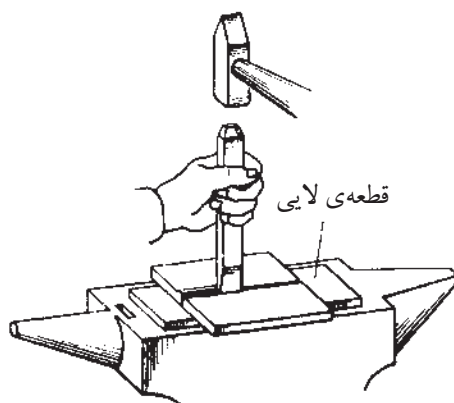

ب) روش بریدن با قلم

شکل ۶-۲۴

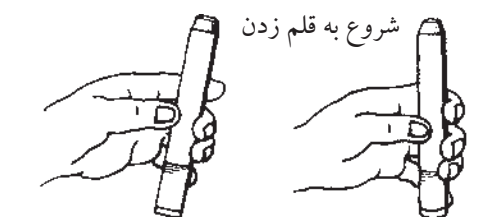


الف) شیوه تنظیم قلم بر روی خط

### براده برداری از سطح:

کاربرد دیگر قلم در براده برداری از سطح قطعات می باشد. این کار را می توان با استفاده از قلم های تخت و ناخنی انجام داد. که در شکل (۶-۲۵) مشاهده می کنید.

برای جلوگیری از شکست در انتهای عمل لازم است براده برداری از جهت مخالف صورت پذیرد.

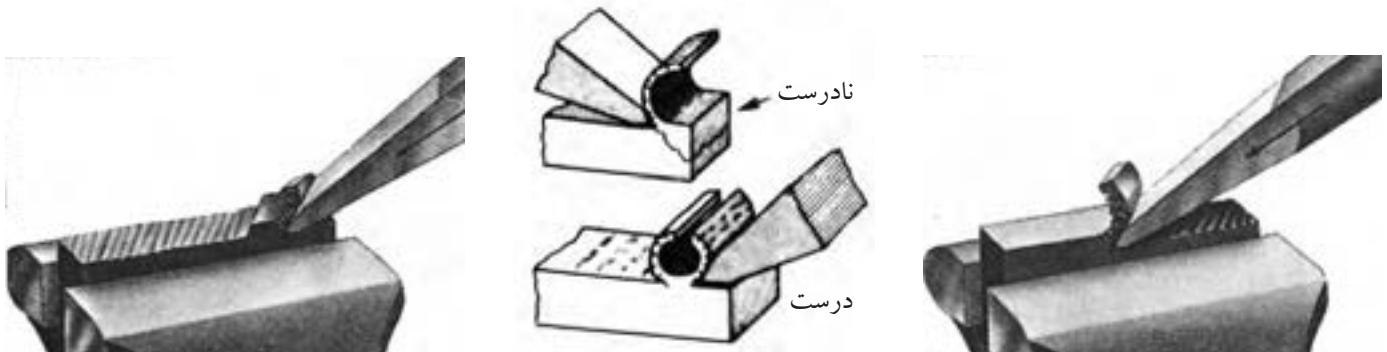

ب) روش درست و نادرست براده برداری از انتهای کار

الف) براده برداری از سطح

شکل ۶-۲۵

برای اجرای درست براده برداری از سطح لازم است به نکات زیر توجه نمود قلم را در دست چپ و انتهای چکش را با دست راست بگیرید. و به قلم ضربه وارد نمایید. نکته مهم دیگر جهت نگاه کردن به قلم می باشد. که باید در سمت راست قطعه مورد براده برداری قرار گرفته و به سطح مورد براده برداری نگاه کرد. (شکل ۶-۲۶)



ب) قلم کاری درست




الف) قلم کاری نادرست

شکل ۶-۲۶

### جدا کردن اتصالات پیچ و پرچ شده با قلم:

با استفاده از قلم و ضربه های چکش می توان اتصالات پرچکاری شده را که کله پرچ بیرون از سطح کار می باشد. (مانند پرچ سر تخت، سر عدسی نیمکروی و...) جدا

کرد. این عمل توسط قلم لب پران انجام می‌گیرد. ابتدا قلم را روی سطح کار تکیه داده نوک آن را با کله پرچ تماس می‌دهیم سپس با ضربه‌های پی در پی چکش سر پرچ را جدا می‌کنیم. (۶-۲۷)

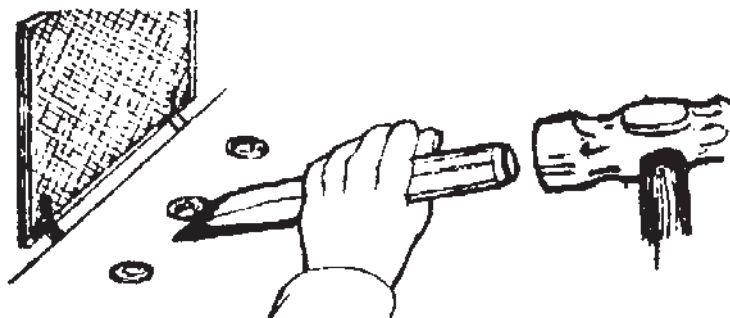

شکل ۶-۲۷ استفاده از قلم برای جدا کردن اتصالات پرچکاری شده

### ۶-۲-۳ جا در آوردن داخل قطعات با استفاده از قلم:

برای در آوردن شکل‌های هندسی مانند مربع، مستطیل، دایره و غیره می‌توان پیرامون شکل مورد نظر سوراخ‌هایی ایجاد کرد و سپس با قلم آنها را به هم متصل نمود. البته در شکل‌هایی که دارای ضلع‌های قرینه هستند برای آسان شدن کار می‌توان فقط روی دو ضلع از شکل سوراخ ایجاد کنیم و دو ضلع دیگر را با قلم به هم متصل سازیم. همچنین پل‌های باقیمانده بین سوراخ‌ها نیز به وسیله قلم جدا شود. (شکل ۶-۲۸)



ب

الف

شکل ۶-۲۸

### ۶-۲-۴ دلایل و عیب‌های ایجاد شده هنگام عملیات قلم کاری و چگونگی

#### رفع این عیب‌ها:

هنگام اجرای قلم کاری ممکن است در قطعه کار عیب‌هایی ایجاد شود که با وجود این عیب‌ها دیگر نمی‌توانیم از قطعه استفاده کنیم در جدول (۶-۳) مهمترین عیب‌های عملیات قلم کاری را مشاهده می‌کنید.

## جدول ۶-۳ عیب‌های ایجاد شده ضمن عملیات قلم‌کاری، علت به وجود آمدن و شیوه‌ی از میان بردن آن‌ها

ردیف	نوع عیب	علت بوجود آمدن عیب	رفع عیب
۱	قطعه بزرگتر یا کوچکتر از اندازه بریده شده است.	تنظیم نشدن قلم به طور دقیق تر محل برش	نوک قلم به صورت مایل ابتدا روی خط تنظیم شود و سپس به حالت قائم در محل مربوطه قرار داده شود.
۲	در براده برداری سطحی ضخامت براده متفاوت است. (سطح قلم کاری شده ناصاف است)	زاویه برش قلم یکسان تنظیم نشده است.	دقت شود زاویه برش قلم و زاویه آزاد آن در طول برشکاری ثابت بماند.
۳	ارتفاع سطح قلم کاری شده یکسان نیست.	حرکت متناوب قطعه کار در ضمن قلم کاری	قطعه در جای خود محکم گردد.
۴	برای وارد شدن قلم در قطعه ضربه‌های زیاد لازم است.	کند بودن لبه قلم	تیز کردن لبه قلم با توجه به زاویه‌های مناسب صورت گیرد.
۵	برجستگی سطح قطعه در محل قلم کاری زیاد است.	بزرگ بودن زاویه رأس قلم	زاویه رأس قلم متناسب با جنس قطعه تیز شود.
۶	لغزیدن قلم روی سطح کار	یکنواخت نبودن سطوح نوک قلم	نوک قلم به طور یکنواخت تیز شود.
۷	نوک قلم زود کند می‌شود.	نرم بودن نوک قلم	آبکاری و سخت کردن نوک قلم

### نکات ایمنی در عملیات قلم‌کاری:

- هنگام قلم‌کاری برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است به چشم صدمه وارد کند از عینک محافظ استفاده کنید. همچنین در موقع تیز کردن نوک قلم استفاده از عینک حفاظتی ضروری است.
- چکش را از نظر محکم بودن دسته کنترل کنید تا از در آمدن و پرتاب آن به اطراف جلوگیری شود.
- ضربه‌های وارده توسط چکش در امتداد محور صورت گیرد تا از هر گونه صدمه احتمالی جلوگیری شود.
- هر چند وقت یک بار به محل چکش خور قلم توجه کنید اگر در اثر ضربه‌های چکش پلیسه دار شده است آن را سنگ بزنید در غیر این صورت ممکن است لبه‌های آن به اطراف پرتاب شده و حادثه ایجاد نماید.


● هنگام سنگ زدن قلم از تکیه گاه سنگ استفاده کنید و مواظب دستان خود

باشید.

## ۶-۲-۶ تمرین عملی قلم کاری

نقشه عملی شماره ۱

زمان آموزش		نوع تمرین	جنس و ابعاد مواد اولیه
عملی	نظری		
۵	۱	بریدن ورق‌های نازک با قیچی دستی گردبُر و قلم	ورق آهن گالوانیزه ۰/۵×۱۵۵×۱۵۵

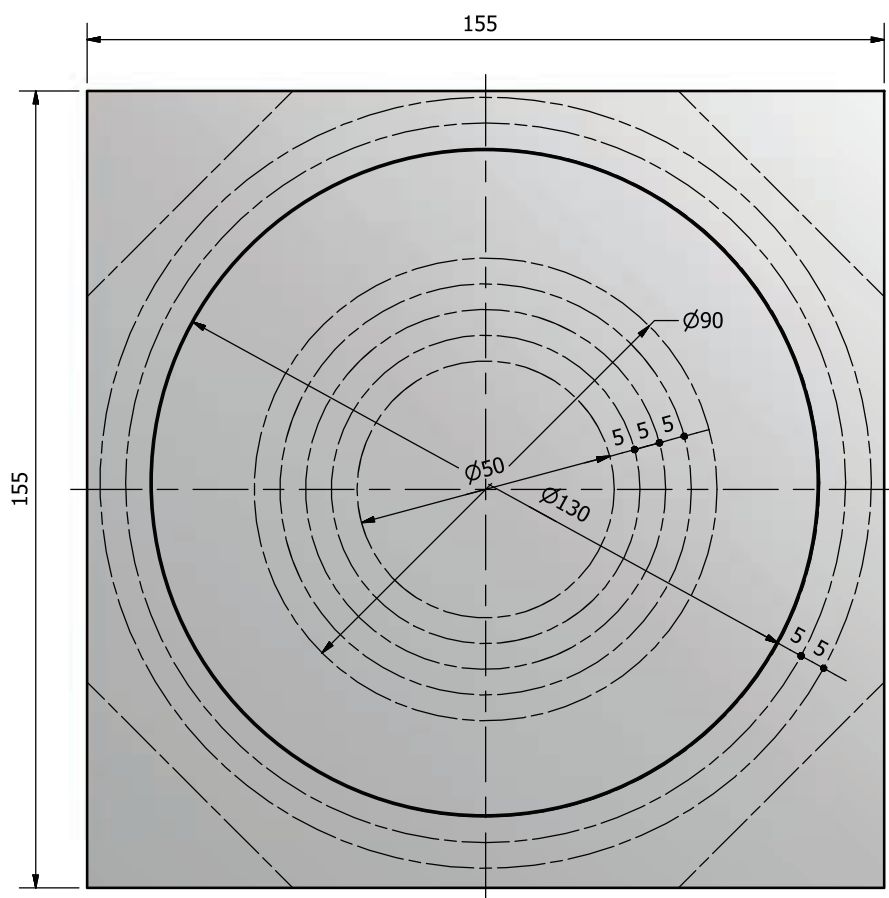

شکل ۶-۲۹

**فعالیت در کارگاه:** هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهایی نیاز دارید. از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می‌کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می‌باشد.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۳۲۰ باشد چینیش قطعات چگونه باشد.


- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلاسی ها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای اجرای این کار کافی است در صورتی که جواب منفی می باشد زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.

### ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیای ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله فلزی
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- پرگار فلزی
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان نیمگرد ۲۰۰ میلی متری
- ۱۲- قیچی مستقیم بر
- ۱۳- قیچی گردبر
- ۱۵- قلم تخت
- ۱۶- قلم ناخنی

### مراحل انجام کار

- ۱- ابعاد ورق را کنترل نموده و از گونیا بودن آن اطمینان حاصل نمائید.
- ۲- مطابق شکل (۶-۳۰) با رسم قطره های ورق مرکز آن را مشخص و با سنبه نشان علامت گذاری نمایید.

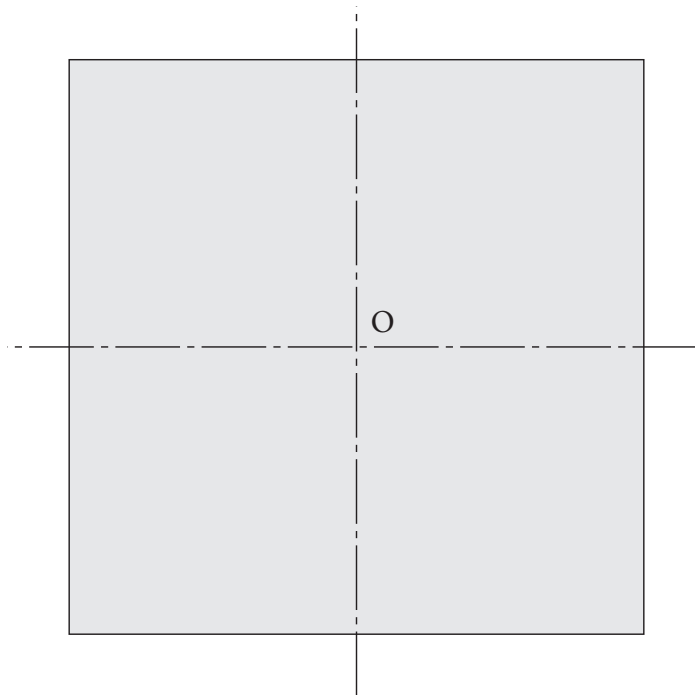


شکل ۳۰-۶

۳- به ترتیب دایره‌های با شعاع‌های ۲۵-۳۰-۳۵-۴۰ و ۴۵ میلی‌متری را در وسط قطعه و سپس دایره‌های با شعاع‌های ۶۵-۷۰-۷۵ میلی‌متر در قسمت خارجی قطعه به مرکز O با پرگار ترسیم نمایید. (شکل ۳۱-۶)


۴- خط‌های برش گوشه‌های قطعه را مطابق شکل (۳۲-۶) ترسیم کنید.

۵- قطعه را روی یک سندان قرار دهید یا یک زیر سری از فولاد را زیر آن بگذارید.


(شکل ۳۳-۶)

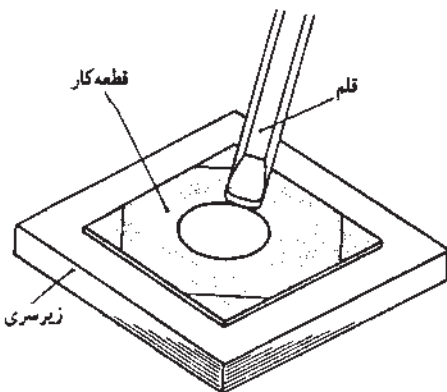

شکل ۳۳-۶

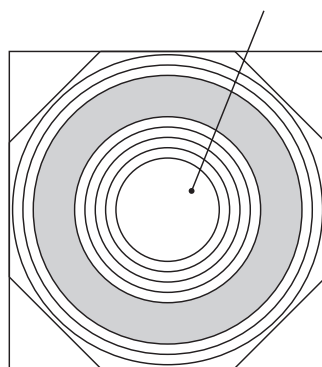


شکل ۳۲-۶

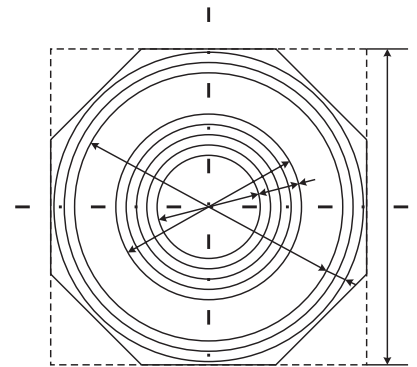

شکل ۳۱-۶




۶- مطابق شکل (۳۴-۶) به وسیله قلم و چکش اقدام به برشکاری دایره داخلی به قطر ۵۰ میلی متر کنید سپس قسمت بریده شده را به وسیله سوهان نیمگرد بطور کامل سوهان کاری کنید. برای برشکاری با قلم تعداد ضربات وارده می بایست متناسب بوده و از وارد کردن ضربات سنگین خودداری نمائید تا قطعه دچار تغییر شکل نگردد.

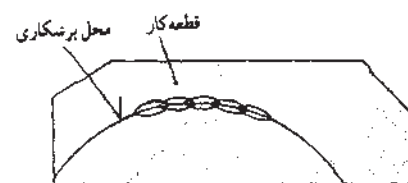


شکل ۳۴-۶  
قلم کاری دایره داخلی به قطر ۵۰ میلی متر


۷- قسمت های خارجی را از گوشه ببرید به طوری که در پایان ورق تقریباً به صورت دایره در آید. (شکل ۳۶-۶)

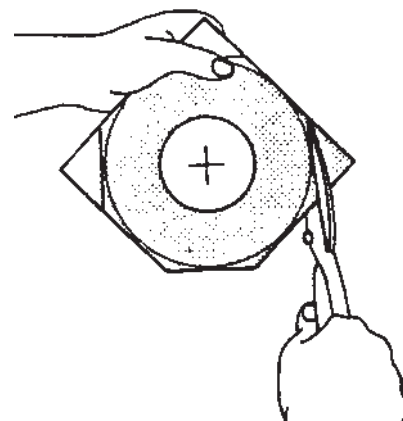


شکل ۳۵-۶ برشکاری اطراف قطعه

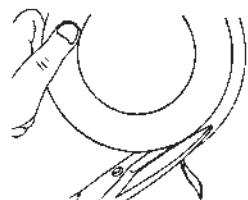

(الف) بریدن قوس های خارجی با قیچی گردبُر

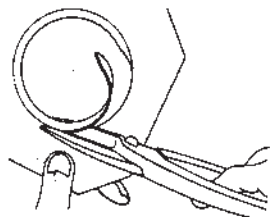

(ب) آغاز بریدن قوس های داخلی با قیچی گردبُر

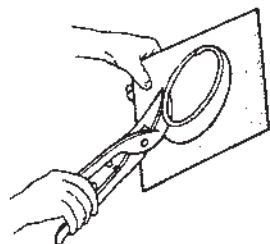

(پ) ادامه بریدن قوس های داخلی با قیچی گردبُر


شکل ۳۶-۶

۸- برشکاری دایره ها را از دایره داخلی به ترتیب شماره آغاز کنید و سپس به بریدن قوس های خارجی پردازید در شکل (۳۶-۶) ترتیب برشکاری را مشاهده می کنید.


۹- هنگام برشکاری با قیچی باید بکوشید خط های برش به صورتی زیر تیغه های قیچی قرار گیرند که نسبت به هم یک زاویه ۹۰ درجه بسازد (عمود بر هم باشند)

۱۰- ورق های بریده شده را پس از پیلایسه گیری صافکاری نموده و برای ارزش یابی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

زمان آموزش		بریدن به وسیله قلم	نوع تمرین
عملی	نظری		
۸	-	ورق آهن سیاه ۱/۵ یا ۱/۲ × ۶۰ × ۱۸۰	جنس و ابعاد مواد اولیه

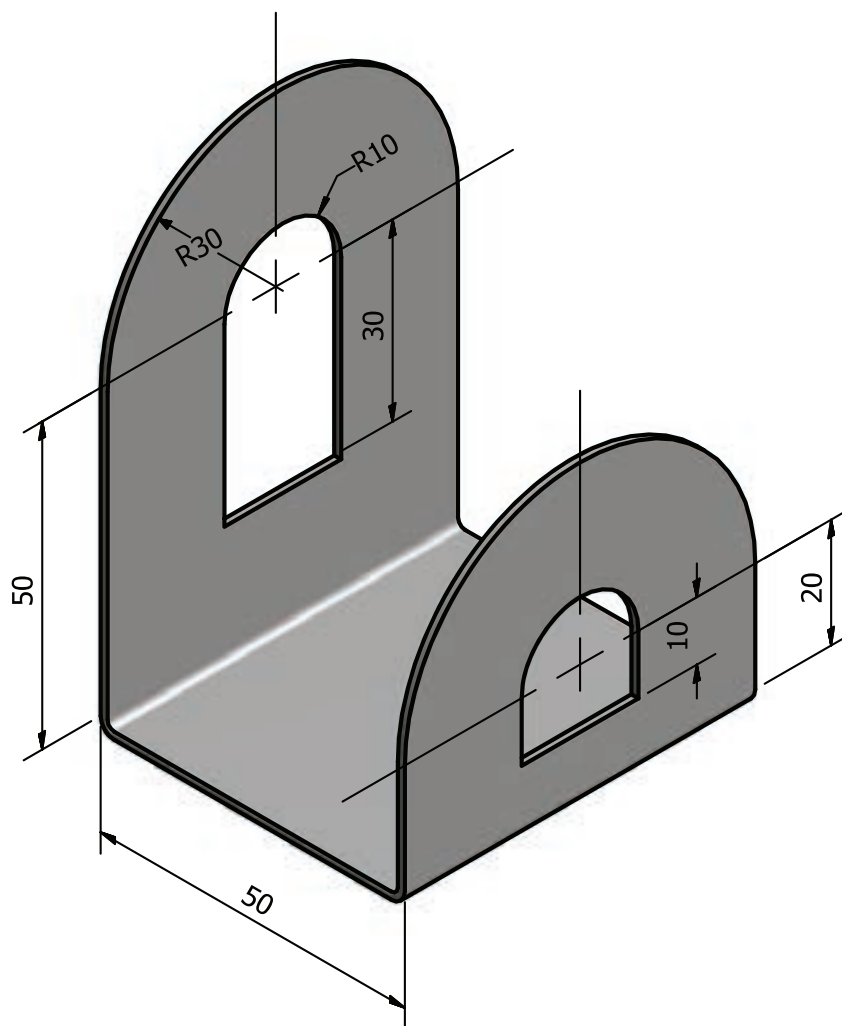

شکل ۶-۳۷

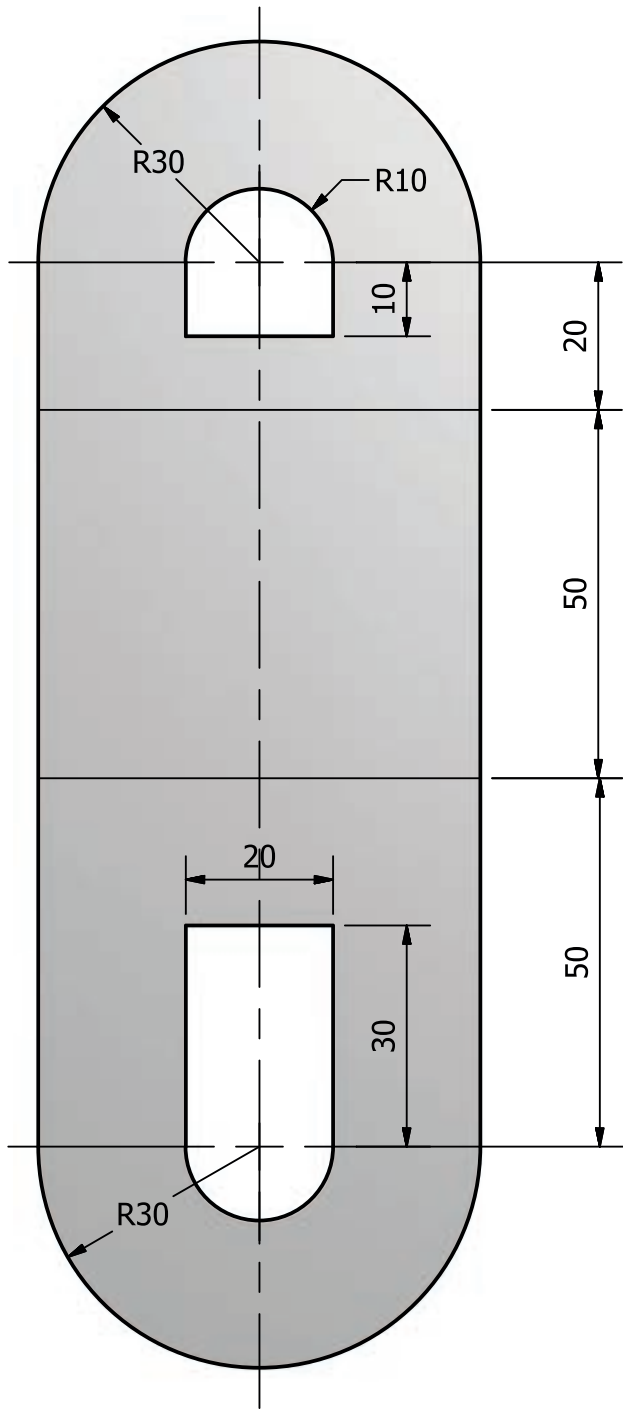

شکل ۶-۳۸

## فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهایی نیاز دارید؟ از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می‌کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می‌باشد؟
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه  $۱۰۰۰ \times ۳۰۰$  باشد چپش قطعات چگونه باشد؟
- ۳- جواب خود را با هم گروهی‌های خود و دیگر هم کلاسی‌ها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود ارائه دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد؟
- ۵- فکر می‌کنید زمان پیشنهادی برای اجرای این کار کافی است در صورتی که جواب منفی می‌باشد زمان پیشنهادی شما چه مدت می‌باشد؟

## ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیای ۹۰ درجه
- ۲- خط‌کش فلزی ۳۰ سانتی‌متری
- ۳- خط‌کش فلزی ۵۰ سانتی‌متری
- ۴- نقاله فلزی
- ۵- سوزن خط‌کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- پرگار فلزی
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی‌متری
- ۱۱- سوهان نیم‌گرد ۱۵۰ میلی‌متری
- ۱۲- قیچی مستقیم بر
- ۱۳- قیچی گردبر
- ۱۵- قلم تخت

۱۶- قلم ناخنی

۱۷- قلم نیمگرد


۱۸- قیچی اهرمی

۱۹- عینک محافظ

۲۰- قیچی نیبلر دستی


### مراحل انجام کار

۱- ابعاد مواد اولیه را با خط کش فلزی کنترل کنید. (شکل ۶-۳۹)

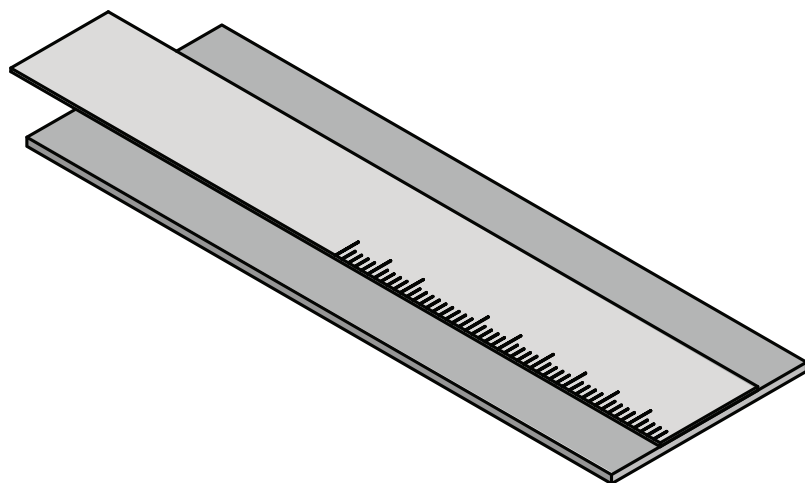


شکل ۶-۳۹

۲- با استفاده از گونیا ی لبه دار ۹۰ درجه قطعه را کنترل و بررسی کنید. (شکل ۶-۴۰)

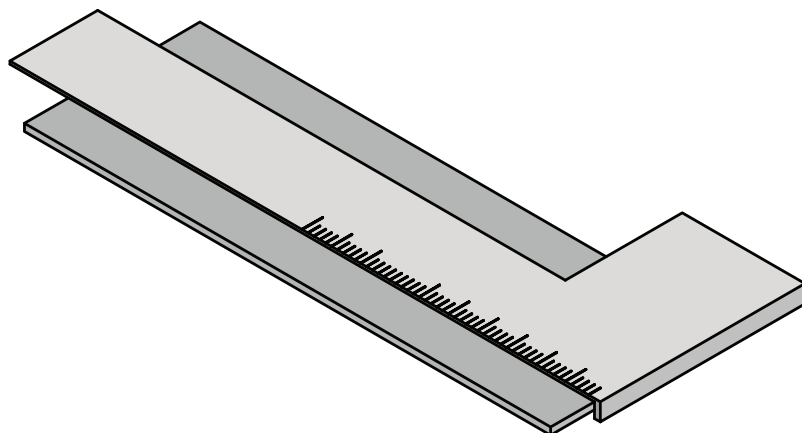


شکل ۶-۴۰

۳- قطعه را مطابق شکل (۴۱-۶) خط کشی کنید.

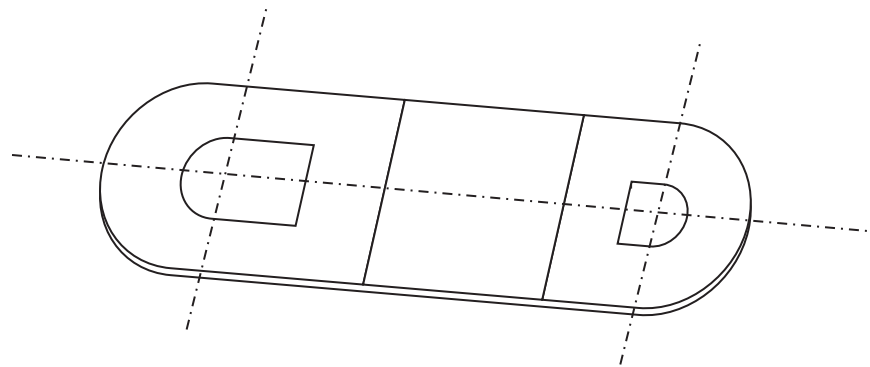


شکل ۴۱-۶

۴- خط‌های برش را با سنبه نشان علامت گذاری کنید. (شکل ۴۲-۶)

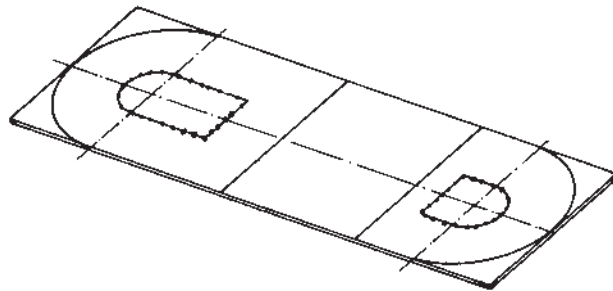

شکل ۴۲-۶

۵- خط‌های سنبه نشان زده قسمت‌های A و B را به وسیله قلم بپرید. (شکل ۴۳-۶)

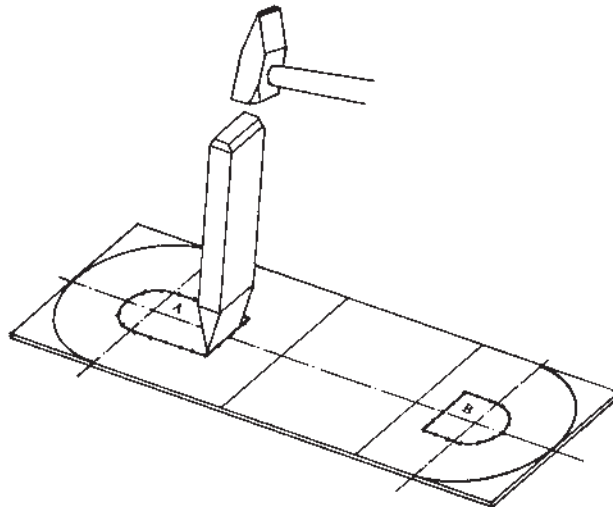


شکل ۴۳-۶ برشکاری با قلم

۶- خط‌های برشکاری شده قسمت‌های A و B را با دقت سوهان کاری کنید.


۷- خط‌های صاف را با سوهان تخت و خط‌های منحنی را با سوهان نیم‌گرد

سوهان‌کاری کنید. (شکل ۶-۴۴)

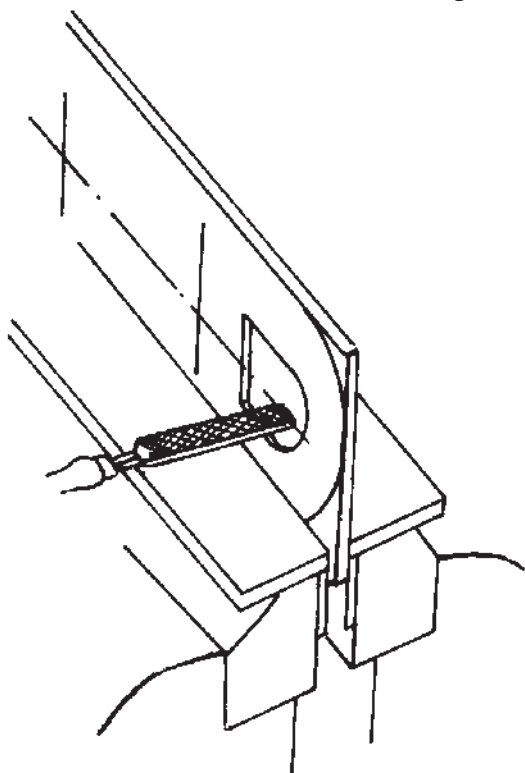

شکل ۶-۴۴ سوهان‌کاری خط‌های برشکاری شده


۸- قسمت‌های اضافی را با قیچی اهرمی ببرید. (شکل ۶-۴۵)

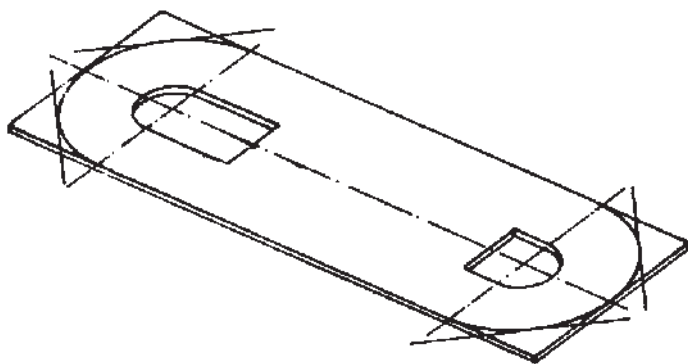

شکل ۶-۴۵ برشکاری قسمت‌های زاید با قیچی اهرمی


۹- زاویه‌های ایجاد شده را با سوهان تخت یا حرکت نوسانی سوهان‌کاری کنید.

(شکل ۶-۴۶)

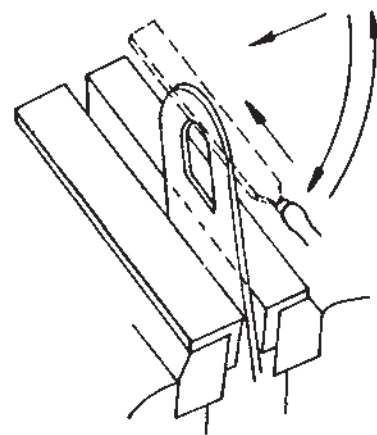


شکل ۶-۴۶ سوهان‌کاری قوس‌ها

۱۰- برای خمکاری قطعه کار از یک گیره و دو نبشی استفاده کنید. (شکل ۶-۴۷)  
 قطعه را بین دو نبشی (لب گیره) به گونه‌ای قرار دهید که خط خم مماس با خط لب گیره باشد. گیره را محکم کنید و برای محکم کردن لبه نبشی‌های کمکی شکل (۶-۴۸) از یک گیره دستی استفاده کنید. با ضربه‌های چکش چوبی یک طرف قطعه را خمکاری کنید. سپس برای ایجاد یک زاویه کامل و نیز برای بر طرف کردن انحنای احتمالی که روی سطح کار به وجود آمده است.

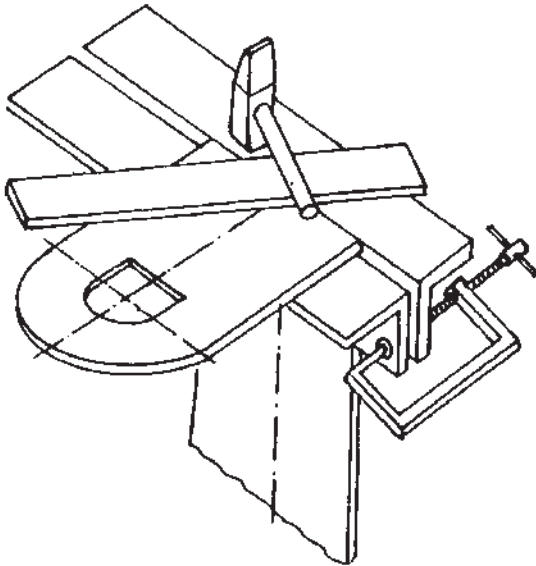

شکل ۶-۴۸ استفاده از فلز کمکی به منظور خمکاری کامل زاویه قطعه

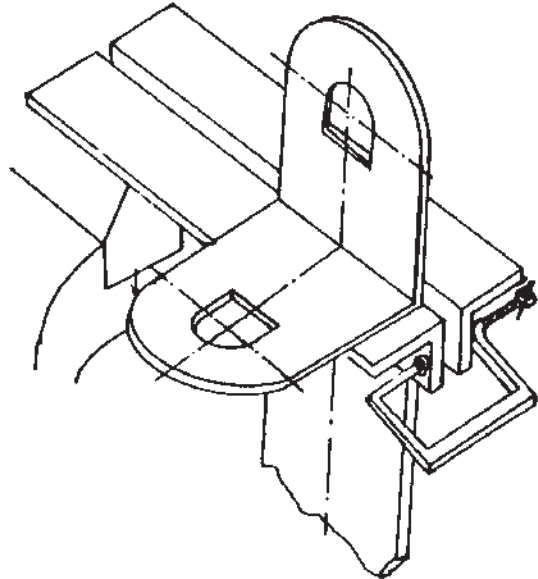

شکل ۶-۴۷ استفاده از گیره دستی

با گذاشتن یک قطعه فلز کمکی روی خم و زدن ضربه‌هایی با چکش فلزی خمکاری را کامل کنید همین عملیات را برای طرف دیگر قطعه انجام دهید تا قطعه شکل کامل خود را پیدا کند.

۱۱- با گونیا زاویه‌های خم شده را کنترل کنید، چنانچه پیچیدگی در قطعه کار وجود دارد آن را برطرف کنید و پس از پرداخت و کنترل نهایی برای ارزشیابی تحویل دهید.


۱۲- در حین مراحل اجرا آیا با مشکل برخورد داشتید.

۱۳- برای رفع این مشکل چه پیشنهادی دارید.




نقشه کار شماره ۳ (شکل ۶-۴۹)

زمان آموزش		بریدن به وسیله قلم (غش گیر کتاب)	نوع تمرین
عملی	نظری		
۱۰	-	ورق آهن سیاه ۱۵۰×۱۰۰×۱	جنس و ابعاد مواد اولیه

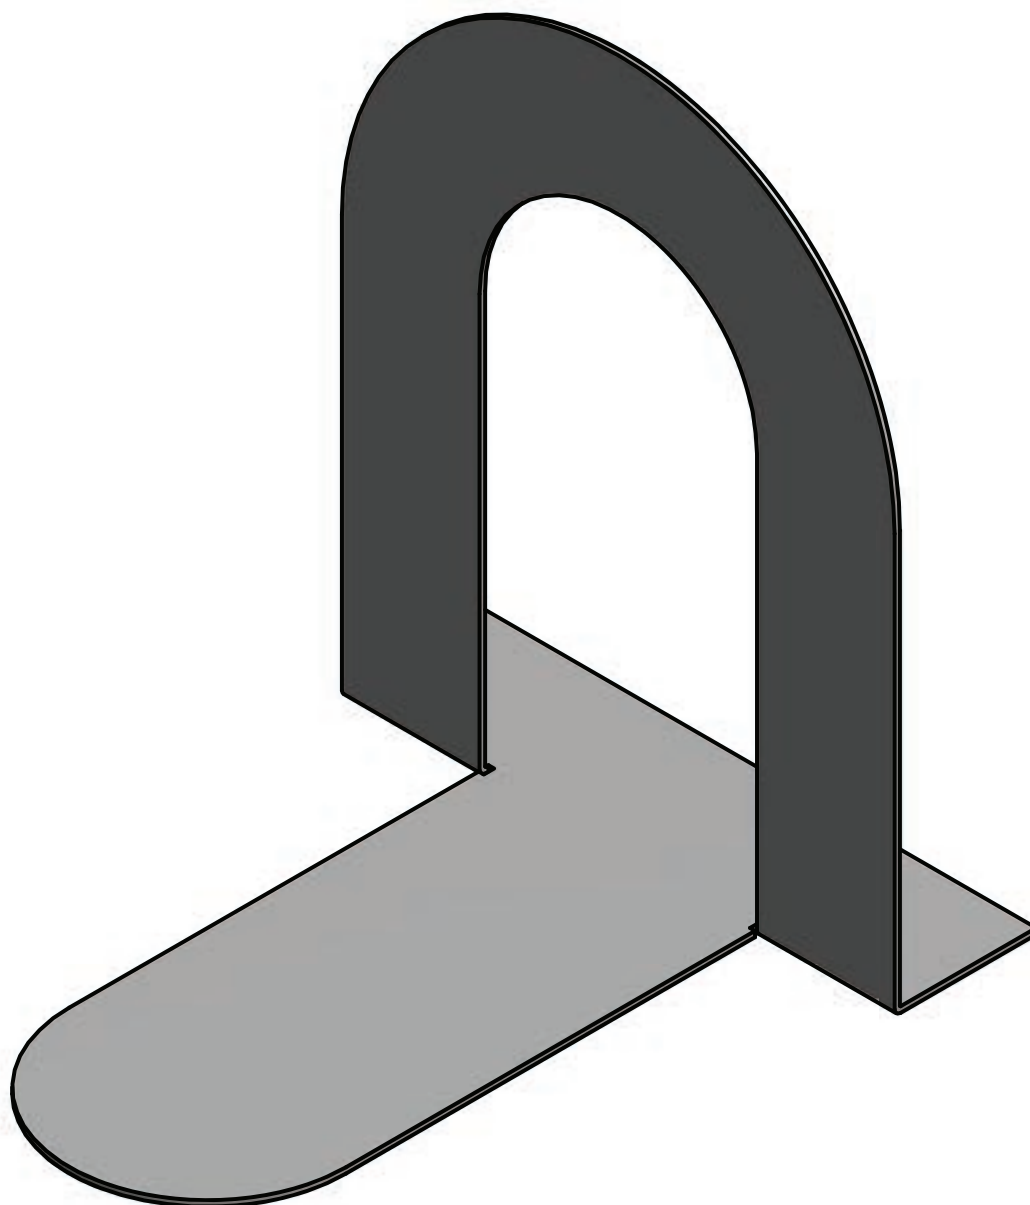

شکل ۶-۴۹

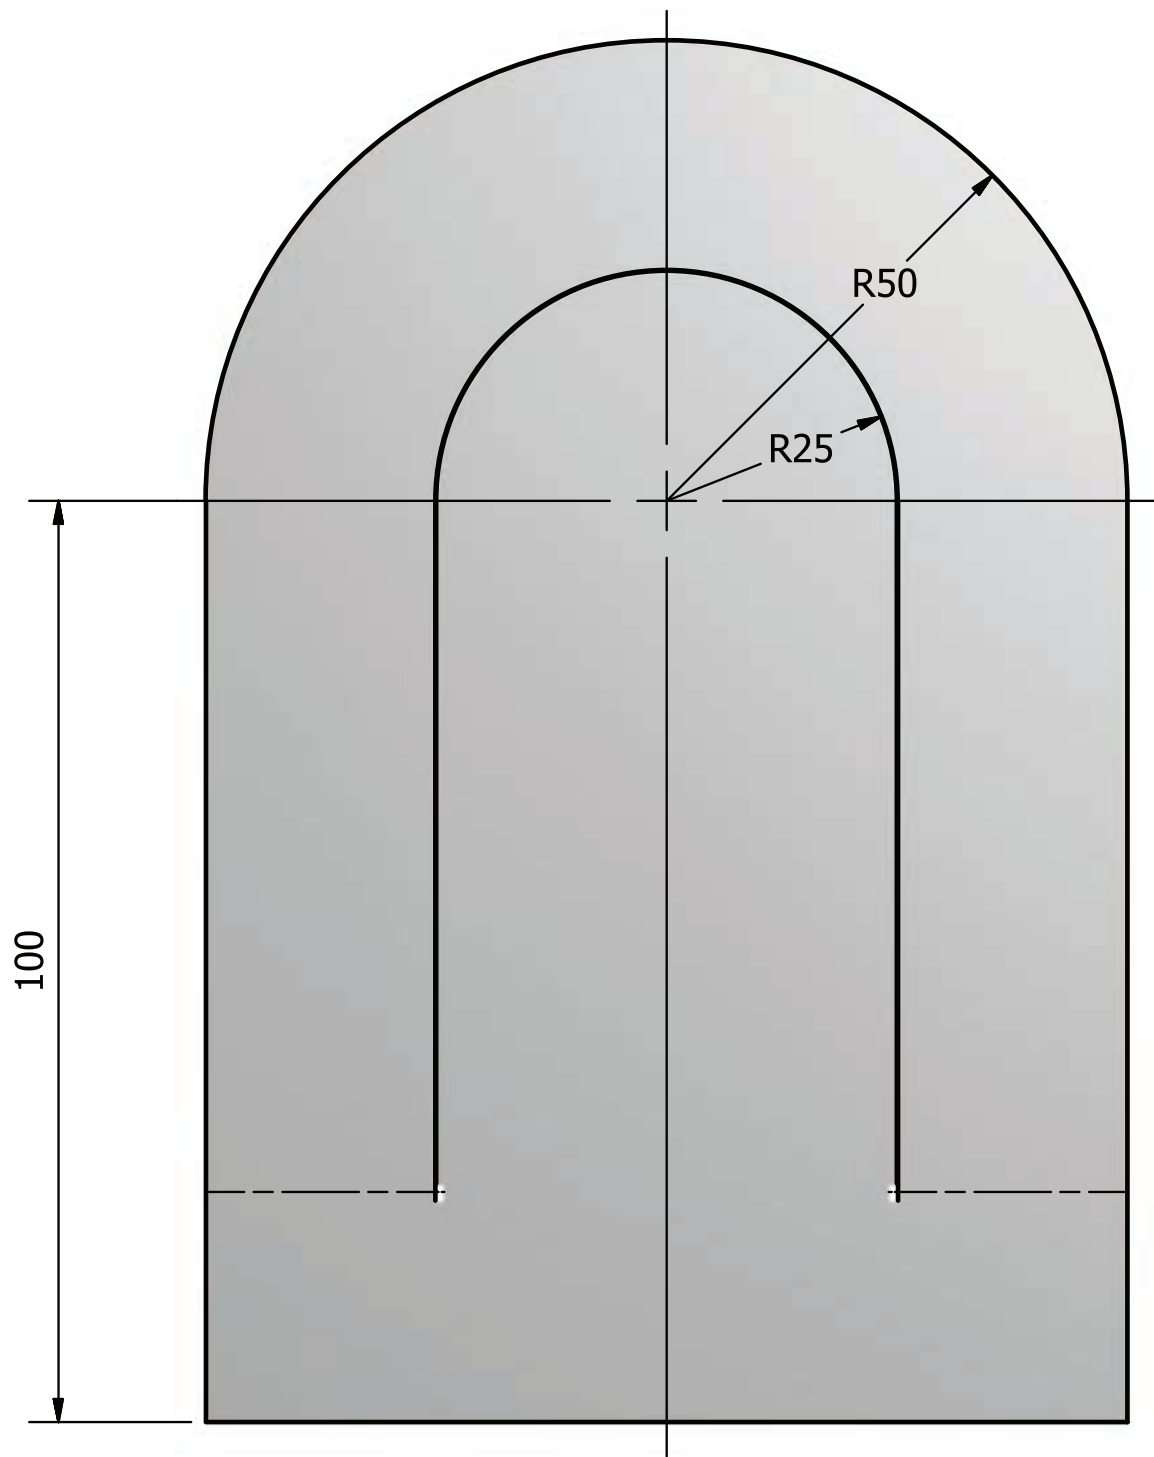


شکل ۵۰-۶

**فعالیت در کارگاه:** هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهایی نیاز دارید؟
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه  $۱۰۰۰ \times ۳۰۰$  باشد چیش قطعات چگونه باشد؟
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلا سیها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد؟
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد؟
- ۶- ابزارهای انتخابی خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.
- ۷- به گروه های سه نفره تقسیم و یک سر گروه برای خود انتخاب نمائید.
- ۸- مراحل انجام تمرین را در گروه خود مورد بررسی قرار دهید.
- ۹- جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه نمائید.
- ۱۰- مراحل کار پیشنهادی را با هنرآموز خود مطرح نمائید.
- ۱۱- با دقت تمام شروع به انجام مراحل کار نمائید.
- ۱۲- پس از اتمام کار مشکلات پیش آمده را در گروه خود و گروه های دیگر مطرح نمائید.
- ۱۳- چه پیشنهادی برای بر طرف کردن آنها در تمرین بعدی دارید؟

زمان آموزش		نوع تمرین	بریدن به وسیله قیچی و قلم (شمعدانی)
عملی	نظری		
۱۴	۲	جنس و ابعاد مواد اولیه	۱- ورق آهن سیاه ۱۰۰×۷۰×۱ ۲- ورق آهن سیاه ۷۰×۵۰×۱ ۳- ورق آهن سیاه ۵۰×۵۰×۱/۵ ۴- مفتول فولادی به قطر ۶ و طول ۵۰۰

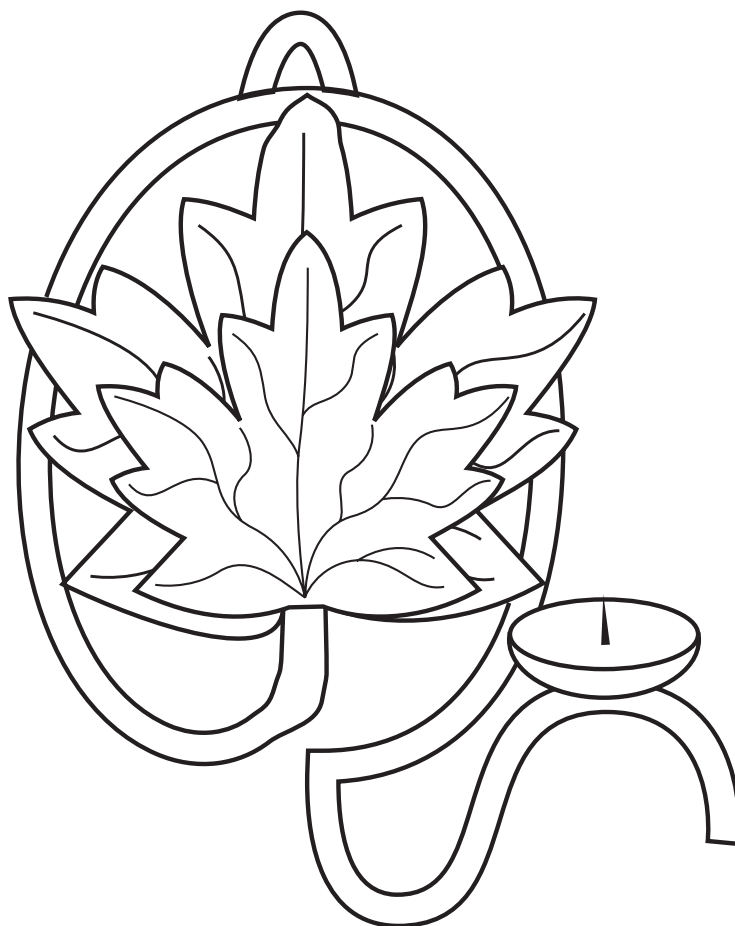

## فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهایی نیاز دارید؟ از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می‌کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می‌باشد؟
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه  $1000 \times 1000 \times 1$  باشد چپش قطعات چگونه باشد؟
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلا سیها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد؟
- ۵- فکر می‌کنید زمان پیشنهادی برای اجرای این کار کافی است؟ در صورتی که جواب منفی می‌باشد زمان پیشنهادی شما چه مدت می‌باشد؟

## ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیا ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی (ستاره) ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی (ستاره) ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله متحرک
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- پرگار فلزی
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان نیمگرد ۱۵۰ میلی متری
- ۱۲- قیچی مستقیم بر
- ۱۳- قیچی گردبر
- ۱۵- قلم تخت

- ۱۶- قلم ناخنی
- ۱۷- قلم نیمگرد
- ۱۸- قیچی اهرمی
- ۱۹- عینک حفاظتی
- ۲۰- قیچی نیبلر دستی
- ۲۱- چکش کروی (قلوه‌ای)

### مراحل انجام کار:

۱- طول گسترده مفتول مورد نیاز برای ساخت فرم شمعدانی را محاسبه کنید. شکل

(۵۲-۶)




شکل ۵۲-۶

۲- با استفاده از قیچی اونیورسال مفتول مورد محاسبه را به اندازه قطع نمایید.


۳- دو طرف مفتول را مطابق شکل به گیره بسته و با استفاده از سوهان پخ زنی کنید.

(شکل ۵۳-۶)

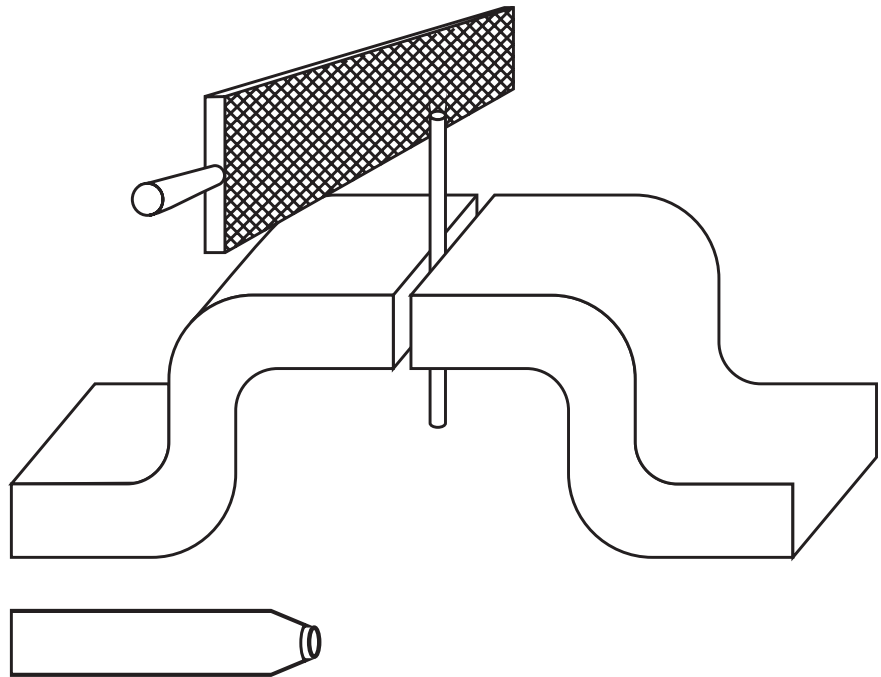

شکل ۵۳-۶

۴- با استفاده از چکش کروی (قلوه ای) و سندان نسبت به فرم دادن مفتول اقدام نمائید. برای این منظور با اعمال ضربات متوالی و یکنواخت و طی چند مرحله نسبت به گرد کردن مفتول اقدام کنید. (شکل ۶-۵۴)

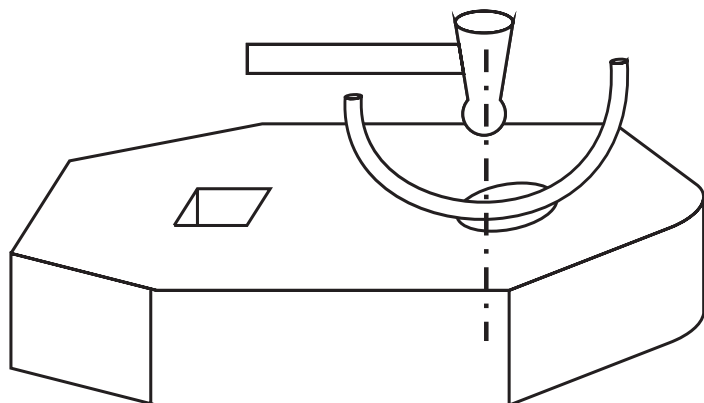


شکل ۶-۵۴

۵- برای کنترل ابعادی می توان دایره های با قطر ۱۰۰ روی میز کار کشیده و در طول انجام کار به تناوب نسبت به کنترل آن اقدام نمود.


۶- برای شکل دهی به قسمت انتهائی شمعدان می توان از یک لوله و یا میله گرد استفاده نموده و قوس مورد نظر را ایجاد نمود. (شکل ۶-۵۵)

۷- فرم شمعدانی را با استفاده از چکش و سندان صافکاری نموده و تکمیل نمائید.

۸- برای درست کردن برگ های شمعدانی می توان دو عدد برگ درخت چنار با ابعاد مختلف را انتخاب و به عنوان شابلن استفاده نموده و بر روی ورق فلزی رسم نموده و سپس با استفاده از قیچی دستی نسبت به برش آنها اقدام نمود. (شکل ۶-۵۶)

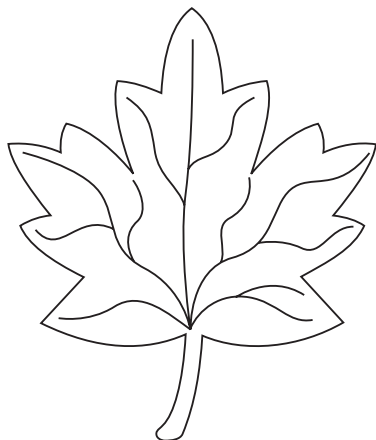


شکل ۶-۵۶

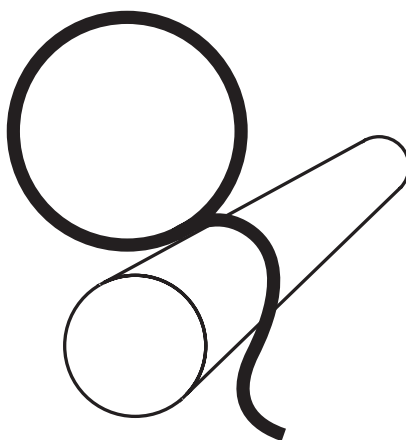


شکل ۶-۵۵

۹- برای ایجاد رگه های برگ روی ورق از قلم تخت استفاده کنید و مطابق شکل (۵۷-۶) این رگه ها را روی ورق ایجاد نمایید.

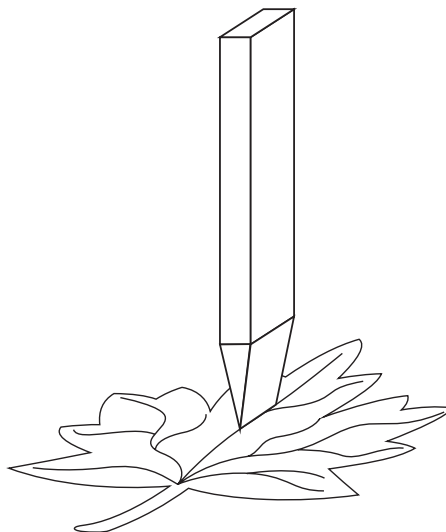


شکل ۵۷-۶

۱۰- برای درست کردن جای شمع می توان به وسیله کاس کاری آن را تهیه نمود مراحل انجام کار به قرار زیر می باشد.

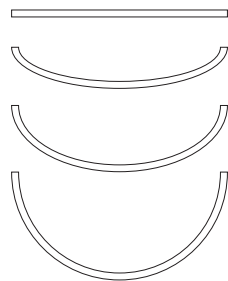


محدب و مقعر کردن (کاس کردن) با دست عبارتست از کاس کردن گرده ای از ورق فلزی بطریقی که ضربات چکش بطور منظم از لبه گرده ورق شروع شده و به مرکز آن ختم گردد. و این عمل تا آنجا ادامه یابد که قطعه تا حد مورد نظر کاس شود. برای انجام این عمل از چکش سر کروی (قلوه ای) و یا چکش صافکاری سرگرد و سندان چدنی چکش خوار یا چوبی که فرم مورد نظر در آن تعبیه شده باشد استفاده می شود. شکل (شکل ۵۸-۶) مراحل انجام کاس کاری را نشان می دهند.

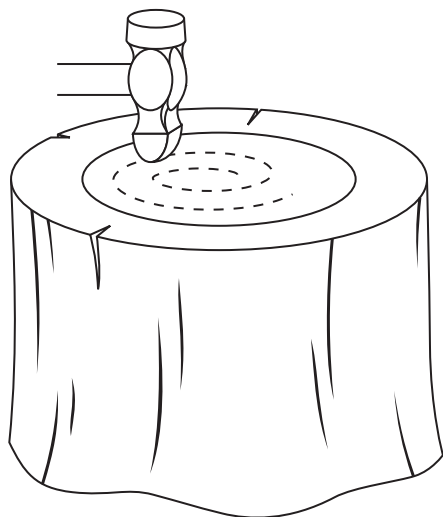

شکل ۵۸-۶



۱۱- پس از تکمیل قطعات آنها را با استفاده از فرآیند اکسی گاز و روش لحیم کاری به یکدیگر مونتاژ کنید و سپس با انجام مراحل تکمیلی آن را برای ارزشیابی ارائه نمایید.

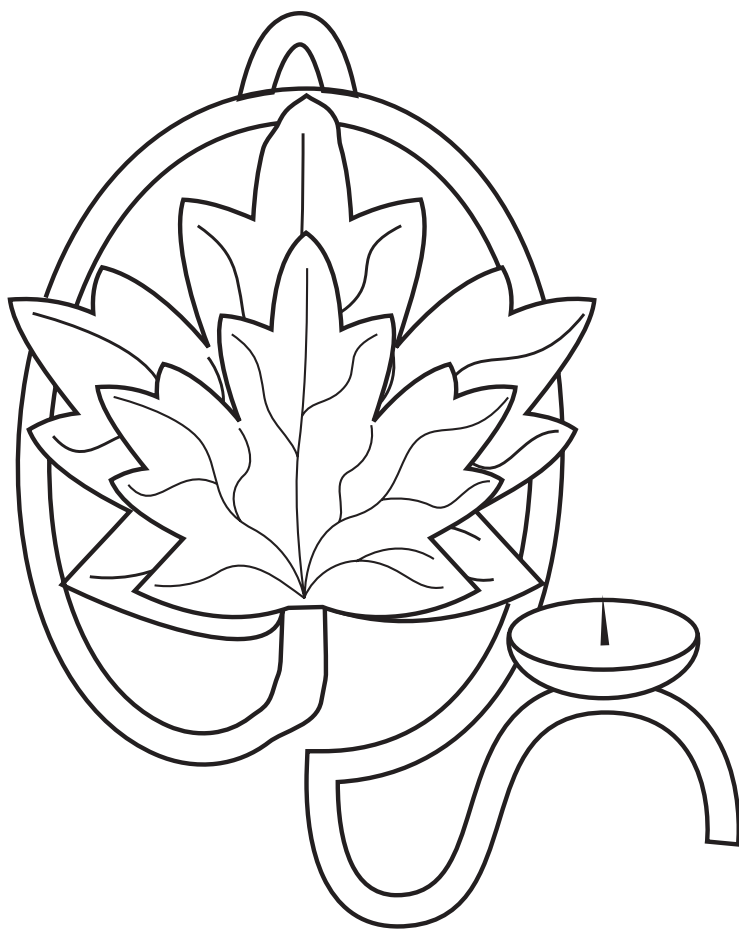

## فصل هفتم

### روش‌های خم‌کاری ورق‌های فلزی

## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهد.
- ۲- روش‌های خمکاری ورق‌های فلزی را توضیح دهد.
- ۳- خمکاری ورق‌های فلزی را با روش‌های مختلف انجام دهد.




## ۷- تمرین‌های خمکاری

روش‌های خمکاری ورق‌های فلزی


خمکاری ورق‌های فلزی

خمکاری ورق‌های فلزی را با ابزارهای دستی مانند گیره، چکش و... یا به وسیله

ماشین انجام می‌دهند. (شکل ۱-۷)

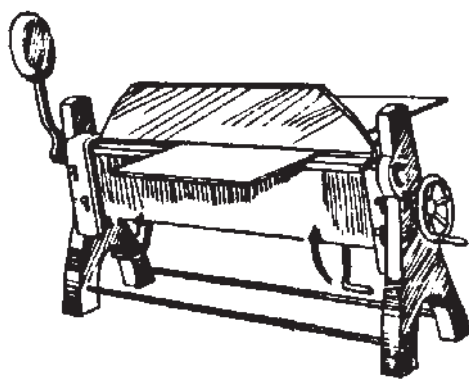

ب) خمکاری با استفاده از دستگاه خمکن

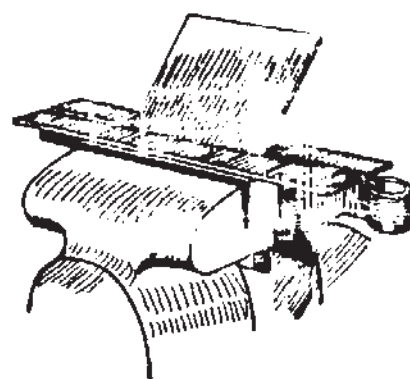

الف) خمکاری با استفاده از گیره و ابزار دستی

شکل ۱-۷ روش‌های خمکاری

قبل از خمکاری عواملی از قبیل شعاع خمش زاویه و جهت خمکاری را باید تعیین کرد. شعاع خم با توجه به مقدار قوس مورد نظر در محل خمکاری انتخاب می‌شود. یعنی شعاع خمش مهمترین مساله در خمکاری است. اگر میزان خمکاری از حداقل شعاع خمش از حداقل مجاز کمتر باشد فلز در محل خم ترک خورده و می‌شکند.

خمکاری را در محور می‌دهند تا ایجاد شعاع خمش کوچک مقدور باشد و از ترک خوردن جسم جلوگیری شود. در جدول‌های (۱-۷ و ۲-۷ و ۳-۷) حداقل شعاع خمش برای فلزات مختلف آورده شده است.

جدول ۷-۱ کوچک‌ترین شعاع خمش برای فولاد با سختی متفاوت

استحکام به میلی‌متر			ضخامت ورق به میلی‌متر	استحکام به میلی‌متر			ضخامت ورق به میلی‌متر
۶۵ تا ۵۰	۵۰ تا ۴۰	۴۰ تا		۶۵ تا ۵۰	۵۰ تا ۴۰	۴۰ تا	
۱۶	۱۶	۱۲	۸	۱/۶	۱/۵	۱	۱
۲۰	۲۰	۱۶	۱۰	۲/۵	۲	۱/۶	۱/۵
۲۵	۲۵	۲۰	۱۲	۴	۳	۲/۵	۲/۵
۳۲	۲۸	۲۵	۱۴	۵	۴	۳	۳
۳۶	۳۲	۲۸	۱۶	۶	۵	۵	۴
۴۵	۴۰	۳۶	۱۸	۸	۸	۶	۵
۵۰	۴۵	۴۰	۲۰	۱۰	۱۰	۸	۶
				۱۲	۱۲	۱۰	۷

جدول ۷-۲ شعاع خمش برای فلزات مختلف با ضخامت ۱ میلی‌متر به بالا

جنس فلز	ضخامت ورق به mm										
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۰
فولاد نرم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	se
فولاد ضد زنگ	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
فولاد نیم سخت	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
آلومینیوم حرارت دیده	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
آلومینیوم حرارت ندیده	۱	۳	۵	۷	۱۰	۱۳	۱۶	۲۰	۲۵	۳۰	
$Ay_r$	۱/۵	۳	۴/۵	۶	۷/۵	۹	۱۰/۵	۱۲	۱۳/۵	۱۵	
$Ay_o$	۲	۳/۵	۵	۶/۵	۸	۹/۵	۱۱	۱۲/۵	۱۴	۱۶	
$Ay_f$ حرارت دیده	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	
$Ay_f$ حرارت ندیده	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	
مس حرارت دیده	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
مس حرارت ندیده	۳/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
روی	۱	۳	۵	۷	۱۰	۱۳	۱۶	۲۰	۲۵	۳۰	

جدول ۷-۳ حداقل شعاع خمش به میلی‌متر برای ورق‌های فلزی نازک

ضخامت به میلی‌متر	جنس ورق				
	فولاد ۲۰	دور آلومین	آلومینیوم	مس	برنج
۰/۲	—	—	—	۰/۲	۰/۲
۰/۳	۰/۵	۱/۰	۰/۵	۰/۳	۰/۴
۰/۴	۰/۵	۱/۵	۰/۵	۰/۴	۰/۵
۰/۵	۰/۶	۱/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۰/۶	۰/۸	۱/۸	۰/۶	۰/۶	۰/۶
۰/۸	۱	۲/۴	۱/۰	۰/۸	۰/۸
۱	۱/۲	۳	۱	۱	۱
۱/۲	۱/۵	۳/۶	۱/۲	۱/۰	۱/۲
۱/۵	۱/۸	۴/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵
۲	۲/۵	۶/۵	۲/۰	۱/۵	۲/۰
۲/۵	۳/۵	۹	۲/۵	۲	۲/۵
۳	۵/۵	۱۱	۳	۲/۵	۳/۵
۴	۹	۱۶	۴	۳/۵	۴/۵
۵	۱۳	۱۹/۵	۵/۵	۴	۵/۵
۶	۱۵/۵	۲۲	۶/۵	۵	۶/۵

**۷-۱ خمکاری با ابزار دستی:**


خمکاری ورق‌های نازک فلزی را می‌توان با استفاده از ابزار دستی انجام داد. برای استفاده از این روش خمکاری به نکته‌های زیر باید توجه کرد.

الف) خط محل خم تعیین و ترسیم شود.


ب) قطعه با استفاده از لب گیره به گیره محکم شود

پ) با نیروی دست ورق روی گیره خم شود. نیروی مصرف شده باید به قدری باشد

که بتواند حالت ارتجاعی فلز را خنثی کند و تغییر شکل پایدار به آن بدهد. (شکل ۷-۲)

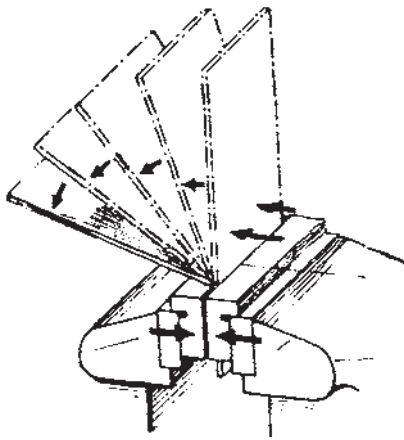


(ب)

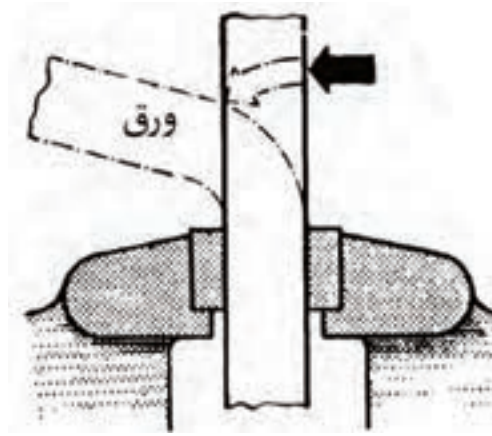

(الف)


شکل ۲-۷

خمکاری باید مقداری بیشتر از زاویه مورد نظر اجرا شود زیرا جسم حالت ارتجاعی دارد و فلز پس از خمکاری مقداری به حالت اول برمی گردد. مقدار برگشت زاویه خم به جنس کار بستگی دارد هر چه جنس کار سخت تر وضخامت قطعه و زاویه خمش کمتر باشد مقدار برگشت بیشتر خواهد بود بنابراین باید مقدار برگشت را با توجه به عوامل ذکر شده در نظر داشت. (شکل ۳-۷)

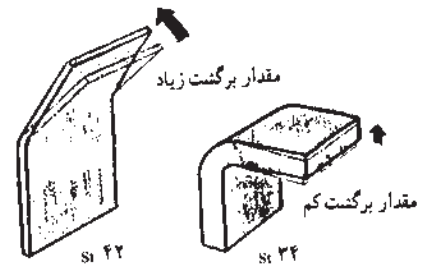


شکل ۳-۷ برگشت قطعه خمکاری شده

بعد از خمکاری با وسایل دستی خط خم را با قالب تنه یا چکش غیر فلزی می کوبیم تا مقدار شعاع خم کاهش یابد. (شکل ۴-۷)

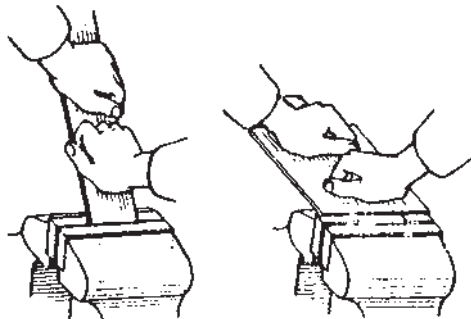


(الف) خمکاری با دست

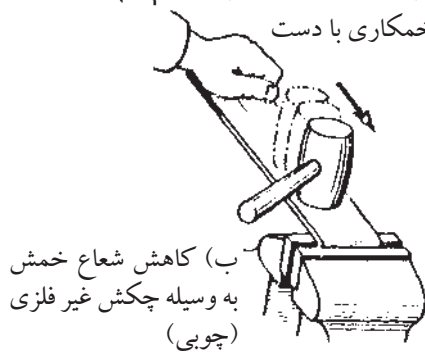

(ب) کاهش شعاع خمش به وسیله چکش غیر فلزی (چوبی)

شکل ۴-۷

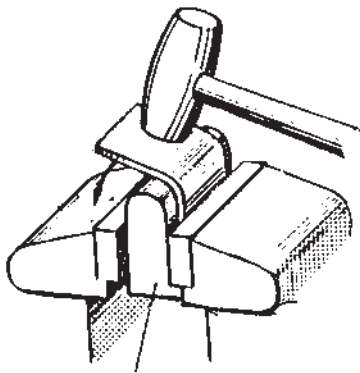


شکل ۵-۷

برای خمکاری با شعاع خمش زیاد بطور معمول از قالب خمکاری استفاده می شود. در شکل (۵-۷) نمونه ای از قالب خم را برای شعاع خمش زیاد مشاهده می کنید. قالب ها با قوس های مختلف برای شعاعهای خمش متفاوت بکار می روند. برای شکل دادن ورق با چکش چوبی یا لاستیکی به قطعه ضربه های لازم وارد می شود. برای خمکاری لبه ورق های غیر آهنی مانند آلومینیوم می توان با فشار دادن میله گرد و حرکت دادن و لغزاندن آن روی آن خمکاری نمود. شکل (۶-۷) و با چکش غیر فلزی لبه خم شده را صاف کرد.



(ب)

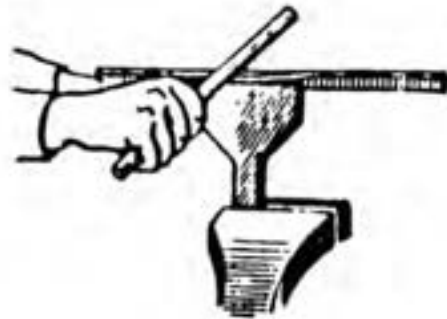

(الف)

شکل ۶-۷

خمکاری ورق های نازک به شکل های مختلف با استفاده از قالب های مخصوص امکان پذیر می باشد. (۷-۷)




شکل ۷-۷


خمکاری با طول زیاد به وسیله ابزار دستی بطور معمول با استفاده از نبش های کمکی صورت می گیرد. با این روش یک سر نبشی کمکی به گیره موازی بسته شده سر دیگر آن با بست یا گیره مخصوص محکم می شود. ورق مورد خمکاری نیز بین




نبشی ها ثابت می گردد. سپس با ضربه های چکش -خمکاری قطعه انجام می گردد ضربه ممکن است بطور مستقیم به قطعه وارد شود یا برای جلوگیری از اثر چکش روی قطعه با استفاده از قطعه چوبی که به عنوان واسطه بین ضربه های چکش و قطعه قرار می گیرد صورت پذیرد در شکل (۷-۸) روش خمکاری ورق های طویل را با استفاده از ابزار دستی مشاهده می کنید.

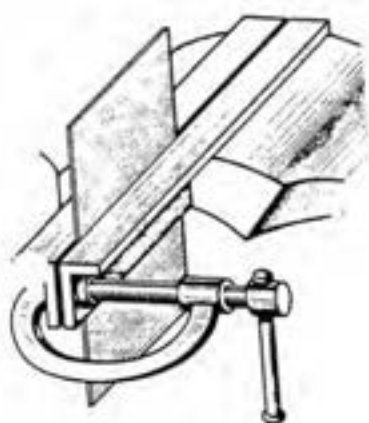

(پ)

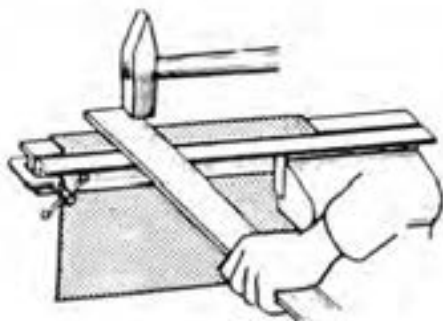


(ب)

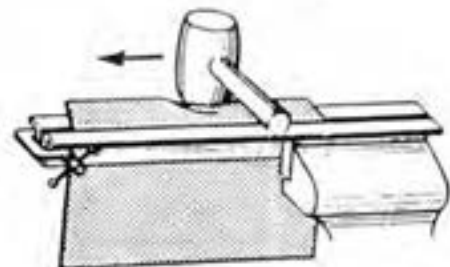

(الف)


شکل ۷-۸

برای خمکاری ورق های باریک تحت زوایای مختلف به ویژه در کارهای سری و تولید انبوه می توان از قالب خمکاری استفاده نمود. شکل (۷-۹) قالب ذکر شده متناسب با شکل قطعه تهیه می شود روی قالب تعدادی سوراخ ایجاد می شود و با قرار دادن میله درون آنها مسیر خمکاری مشخص می گردد.

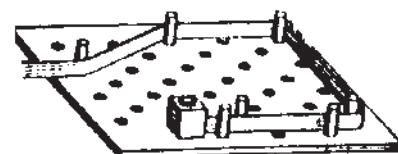

شکل ۷-۹

خمکاری ورق های نازک با طول زیاد از میز های صافی و یک صفحه کمکی صورت می گیرد. در این روش نیروی خمکاری توسط دست اعمال می شود شکل (۷-۱۰) برای خمکاری با این روش ورق را روی صفحه به گونه ای قرار می دهیم که خط محل خم روی لبه صفحه قرار می گیرد سپس قطعه کمکی دیگری مانند تخته یا صفحه فلزی مسطحی را روی ورق قرار می دهیم و با کف دست آن را روی ورق محکم کرده با دست دیگر کم در جهت مطلوب ورق را خم می کنیم این عمل را در اصطلاح (خمکاری گوشه) می نامند.

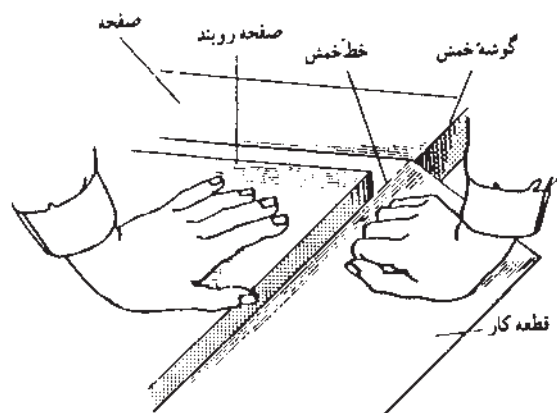


شکل ۷-۱۰

خمکاری ورق‌های نازک را تحت زاویه ۹۰ درجه با استفاده از ابزار دستی طی دو مرحله انجام می‌دهند در مرحله اول قطعه را ۴۰ تا ۵۰ درجه خم نموده و در مرحله بعد زاویه را کامل می‌کنند.

## ۲-۱-۷ خم کاری

### خمکاری با ماشین خمکن

دستگاه خمکن از دو فک بالایی و پایینی و فک خم‌کننده تشکیل شده است که می‌تواند تحت زاویه‌های مختلف حرکت کند. این دستگاه به شکل‌های متفاوت و ابعاد مختلف ساخته شده است. مکانیزم کار این دستگاهها نیز با یکدیگر فرق دارد ولی بطور کلی فک پایینی محل قرار گرفتن ورق است و فک بالایی عمل نگهداری و ثابت کردن ورق را انجام می‌دهد. فک خم‌کننده که قبل از خمکاری در قسمت زیر ورق قرار دارد می‌تواند با نیروی اعمال شده به آن به طرف بال حرکت کرده و تحت زاویه دلخواه ورق را خم کند. (شکل ۷-۱۱)

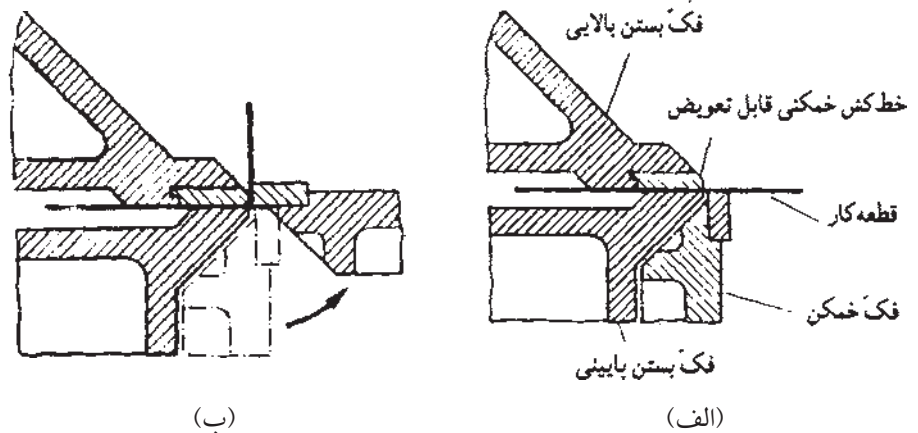


شکل ۷-۱۱

با دستگاه خمکن (متناسب با طول دستگاه ۰/۵ تا ۳ متر) می‌توان ورق‌های طویل را خمکاری کرد. ضخامت مورد خمکاری نیز به قدرت و مکانیزم کار دستگاه بستگی دارد. دستگاه‌های خمکن دستی بطور معمول تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر و خمکن‌های برقی تا ۳ میلی‌متر را خمکاری می‌کنند.

در خمکاری ورق‌های فلزی با استفاده از دستگاه خمکن با توجه نوع خمکاری مراحل مختلفی را باید طی کرد. برای خم کردن ورق‌ها در حالت معمولی ابتدا ورق را بین دو فک ماشین قرار می‌دهیم و خط محل خم را با لبه جلو فک بالای دستگاه به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که بر روی هم منطبق باشند سپس فک بالا را پایین آورده و بر روی سطح ورق قرار می‌دهیم دوباره خط خم را کنترل نموده تا بطور کامل بر لبه جلوی قالب منطبق باشد. دوباره فک بالا را کنترل می‌کنیم تا ورق کاملاً محکم ثابت شده باشد. اکنون صفحه گردان را حرکت می‌دهیم تا ورق را روی قالب بالایی خم کند. این عمل را آنقدر ادامه می‌دهیم تا قطعه تحت زاویه مورد نظر خم شود.


خم اول قطعاتی که لازم است به شکل ناودانی باشند به وسیله دستگاه خمکن به سادگی صورت می‌گیرد اما برای خم دوم به قالب مخصوص متناسب با ارتفاع قطعه نیاز می‌باشد که بطور معمول از چوب یا از قالب‌های فلزی تهیه می‌شوند. ثابت کردن قالب در محل خم می‌بایست بطور دقیق انجام شده و بطور کامل روی ورق محکم شود تا خمکاری بطور دقیق در محل تعیین شده صورت پذیرد. (شکل ۱۲-۷)

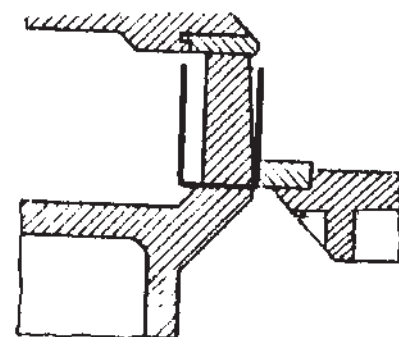

شکل ۱۲-۷


با دستگاه خمکن می‌توان لبه ورق را تازد و روی هم خم کرد برای این کار

ابتدا محل خم را تعیین می‌کنیم و پس از خم کردن لبه ورق در حد تعیین شده - ورقی هم ضخامت ورق مورد خمکاری بین محل تا شده قرار داده و مجدداً محل خم شده را زیر دستگاه می‌گذاریم. فک بالایی دستگاه را روی آن محکم کرده و سپس برای روی هم قرار گرفتن کامل لبه ورق لازم است لبه را به گونه‌ای بین فک‌های خمکن تحت فشار قرار داده که لبه روی ورق پرس شود. این عمل برای تازدن دوبل نیز قابل اجرا می‌باشد. (شکل ۱۳-۷)

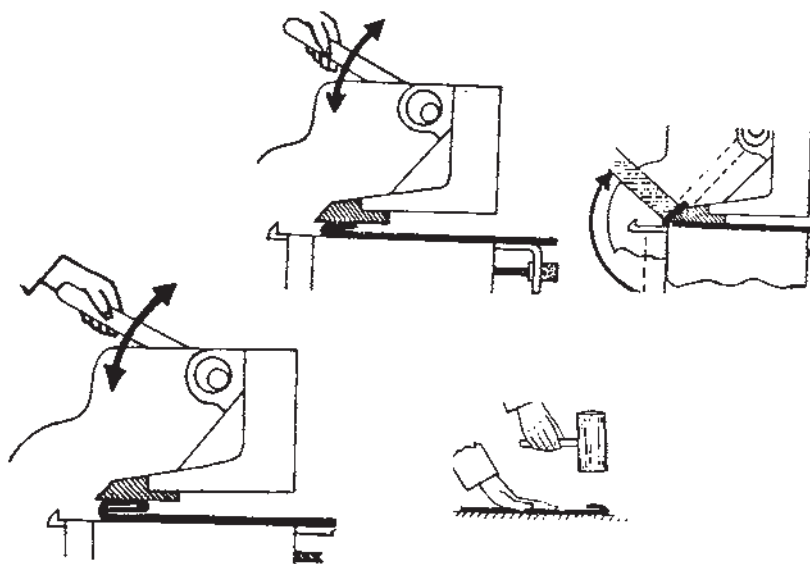

شکل ۱۳-۷

میزان شعاع خمش را می‌توان با دستگاه خمکن تنظیم کرد. در حالت عادی لبه فک خمکننده باید مقابل لبه فک پایینی (میز دستگاه) دستگاه باشد. فک خم کننده می‌تواند به وسیله پیچ‌های تنظیم به طرف بالا و پایین حرکت کند. هر چه این فک از فک ثابت دستگاه پایین تر باشد به همان نسبت شعاع خمش بزرگتر می‌شود. از این روش می‌توان برای ایجاد قوس در محل خم استفاده کرد. گاهی این عمل که (گرد خمکنی نام دارد) با استفاده از قالب لب گرد نیز انجام می‌گیرد. در شکل (۷-۱۴) گرد خم کردن ورق با استفاده از قالب را مشاهده می‌کنید.

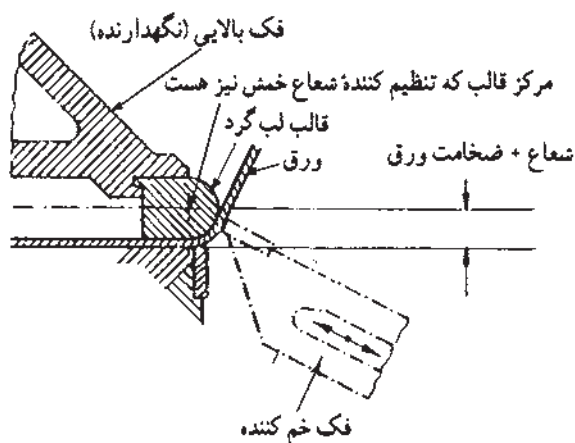


شکل ۷-۱۴

### استفاده از خمکن‌های لقمه‌ای

در خمکن‌های معمولی قالب خم یک پارچه است و خمکاری در طول ورق صورت می‌گیرد. خمکاری قسمتی از ورق به ویژه در وسط آن با دستگاه‌های معمولی مقدور نیست به همین منظور خمکن‌های لقمه‌ای ساخته شده‌اند. قالب خم این دستگاه‌ها از تعدادی لقمه (تیغه) با ابعاد مختلف تهیه شده است. این ماشین برای کلیه کارهای خمکاری مناسب بوده و می‌توان برای شکل دادن ورق به ابعاد مورد نیاز و فرم‌های گوناگون از آنها استفاده کرد. تیغه‌های خم کن به وسیله یک پیچ وضامن نگهدارنده روی دستگاه نصب می‌گردند و در مواقع غیر ضروری جدا می‌شوند. برای خمکاری در طول کم می‌توان تیغه مناسب را انتخاب کرد و روی دستگاه بست. باید دقت شود هنگام مونتاژ تیغه‌های فرم دهنده لقمه بدرستی و بطور مطمئن در شیار که به این منظور در ماشین تعبیه شده است قرار گیرند و پس از نصب هر تیغه پیچ آن محکم بسته شود.

برای طولهای زیاد می توان چند تیغه که طول مجموع آنها معادل طول خمکاری است  
 انتخاب نموده و آنها را روی دستگاه بست در شکل (۷-۱۵) دستگاه خمکن لقمه ای  
 و شیوه بستن تیغه های آن را می بینید.

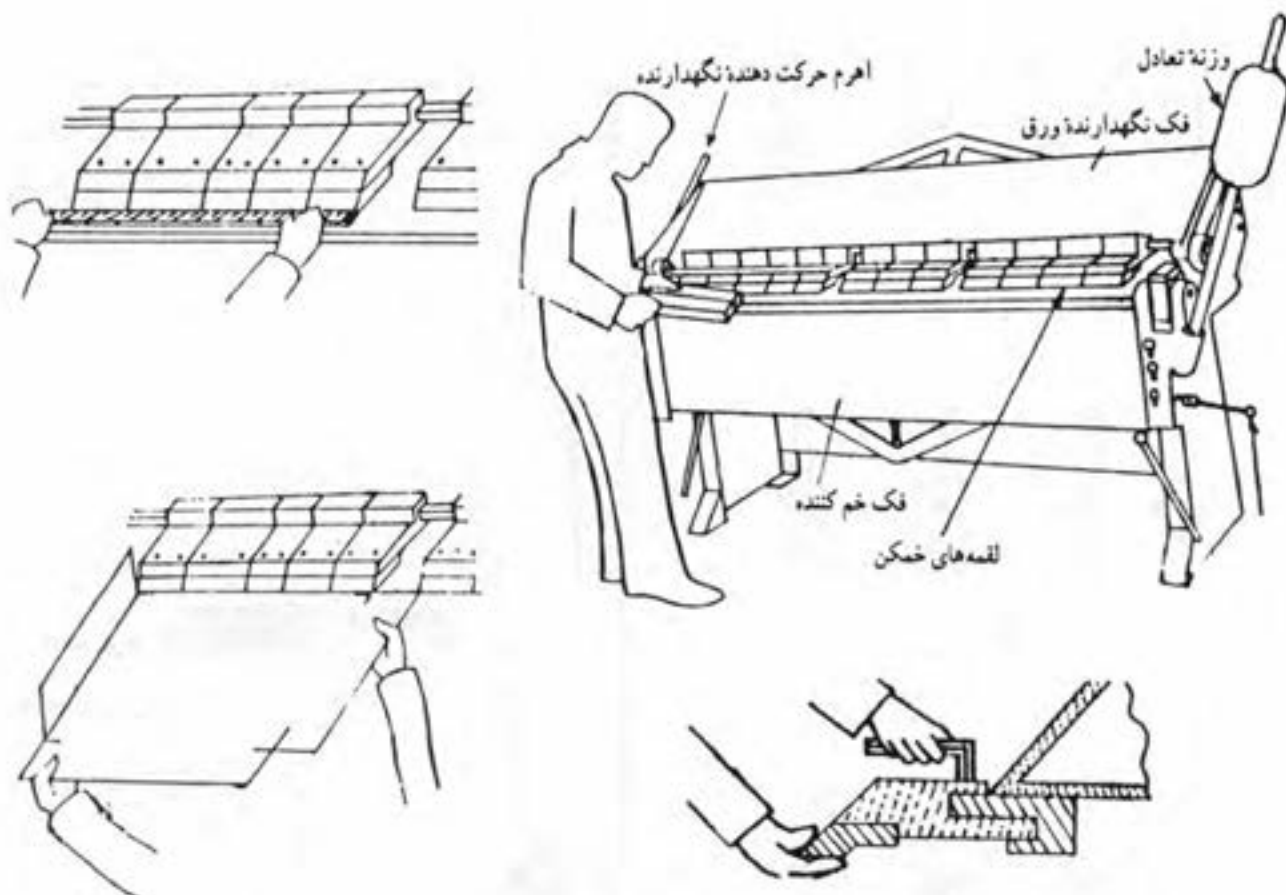

شکل ۷-۱۵

## ۷-۴ نکات عملی پرچکاری

### روش پرچکاری چکشی

پرچکاری چکشی در حالت سرد و گرم به منظورهای مختلف مانند اتصال و آب‌بندی و غیره انجام می‌شود. سر میخ پرچ‌ها معمولاً مطابق سر اصلی آن شکل داده می‌شود.

### برای انجام پرچکاری مراحل زیر صورت می‌گیرد:

انتخاب میخ پرچ از نظر جنس

تعیین قطر و طول میخ پرچ

تعیین قطر مته برای سوراخکاری قطعه‌ها

انتخاب و آماده‌سازی ابزار مورد نیاز

عملیات پرچکاری

بررسی و کنترل کیفیت پرچ



### ۷-۴-۱ انتخاب میخ پرچ

میخ پرچ متناسب با ویژگی‌های قطعات مورد اتصال انتخاب می‌شود. عوامل مورد

توجه در انتخاب میخ پرچ عبارتند از: جنس و شکل پرچ در جدول‌های (۷-۷ تا ۷-۷)


نمونه‌هایی از پرچ‌ها را با ویژگی‌های مربوطه مشاهده می‌کنید.

جدول ۷-۴ ویژگی‌های پرچ‌های تا قطر ۱۰ میلی‌متر

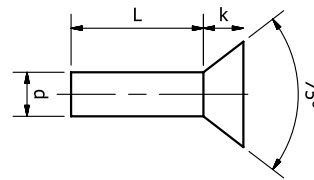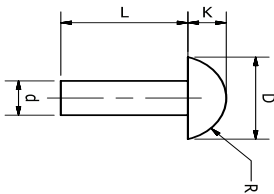


قطر میخ پرچ (d)	۱	۱/۴	۱/۷	۲	۲/۶	۳	۳/۵	۴	۵	۶	۷	۸	۹
D	۱/۸	۲/۵	۳	۳/۵	۴/۵	۵/۲	۶/۲	۷	۸/۸	۱۰/۵	۱۲/۲	۱۴	۱۵/۸
K	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲	۱/۶	۱/۸	۲/۱	۲/۴	۳	۳/۶	۴/۲	۴/۸	۵/۴
K <sub>r</sub>	۰/۵	۰/۷	۰/۹	۱	۱/۳	۱/۵	۱/۸	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
R	۱	۱/۴	۱/۶	۱/۲	۲/۴	۲/۸	۳/۴	۳/۸	۴/۶	۵/۷	۶/۶	۷/۵	۸/۵

جدول ۵-۷ ویژگی‌های پرچ‌های تا قطر ۱۰ میلی‌متر

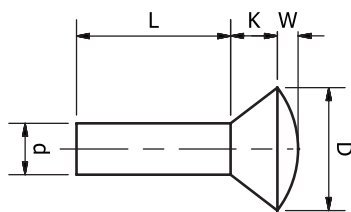


قطر میخ پرچ (d)	۱/۷	۲	۲/۶	۳	۳/۵	۴	۵	۶	۷	۸
$D_p$	۳/۴	۴	۵/۲	۶	۷	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶
$R_p$	۲/۹	۳/۳	۴/۳	۵	۶	۶/۵	۸/۲	۱۰	۱۱/۶	۱۳/۱
$W$	۰/۶	۰/۷	۰/۹	۱	۱/۲	۱/۳	۱/۷	۲	۲/۴	۲/۷
$K_p$	۰/۹	۱	۱/۳	۱/۵	۱/۸	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴
$D_p$	۳/۸	۴/۵	۵/۸	۶/۸	۷/۸	۹	۱۱/۲	۱۳/۵	۱۵/۸	۱۸
$R_p$	۳/۳	۳/۶	۴/۷	۵/۴	۶/۱	۷/۱	۸/۸	۱۰/۷	۱۲/۵	۱۴/۲

جدول ۶-۷ ویژگی‌های پرچ‌ها از قطر ۱۰ تا ۳۶ میلی‌متر

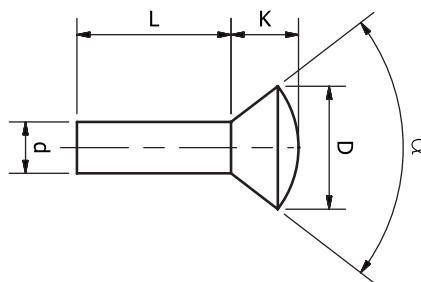

قطر میخ پرچ (d)	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۶
زاویه سر پرچ $\alpha$	۷۵°					۶۰°				۴۵°		
قطر سر پرچ $D$	۱۴/۵	۱۸	۲۱/۵	۲۶	۳۰	۳۱/۵	۳۴/۵	۳۸	۴۲	۴۲/۵	۴۶/۵	۵۱
ارتفاع سر پرچ $K$	۳	۴	۵	۶/۵	۸	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳/۵	۱۵	۱۶/۵	۱۸
قطر سوراخ پرچ $d$	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۵	۲۱	۲۳	۲۵	۲۸	۳۱	۳۴	۳۷

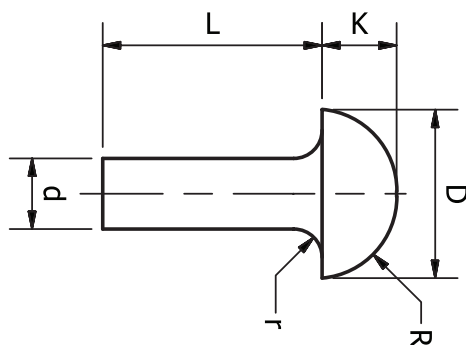

قطر میخ پرچ (d)	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۶
D	۱۸	۲۲	۲۵	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۳	۴۸	۵۳	۵۸	۶۴
K	۷	۹	۱۰	۱۱/۵	۱۳	۱۴	۱۶	۱۷	۱۵	۲۱	۲۳	۲۵
R	۹/۵	۱۱	۱۳	۱۴/۵	۱۶/۵	۱۸/۵	۲۰/۵	۲۲	۲۴/۵	۲۷	۳۰	۳۳
r	۱	۱/۶	۱/۶	۲	۲	۲	۲	۲/۵	۲/۵	۳	۳	۴
-	$M_{۱۰}$	$M_{۱۲}$	-	$M_{۱۶}$	-	$M_{۲۰}$	-	$M_{۲۴}$	$M_{۲۷}$	$M_{۳۰}$	$M_{۳۳}$	$M_{۳۶}$
قطر سوراخ پرچ $d_1$	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۹	۲۱	۲۳	۲۵	۲۸	۳۱	۳۴	۳۷


برای تعیین قطر میخ پرچ، طول آن و همچنین قطر مته برای سوراخکاری علاوه بر استفاده از جدول‌های بالا می‌توان از روابطی که در فصل ۵ آورده شده است استفاده نمود.

### انتخاب و آماده سازی ابزار پرچکاری

پرچکاری به یکی از روش‌های سرد و یا گرم با استفاده از ابزار دستی یا ماشینی صورت می‌گیرد. اجرای پرچکاری با هر یک از روش‌های ذکر شده مستلزم تهیه ابزار مناسب مربوط به آن است. در پرچکاری با ابزار دستی وسایلی از قبیل سندان، پرچکش، قالب زیر و روی پرچ و چکش مورد نیاز است.




این ابزار باید دارای مشخصات مناسبی باشد. به طور مثال سر چکش‌هایی که در پرچکاری از آنها استفاده می‌شود، باید صاف و بی‌عیب باشد تا از اثر گذاشتن روی سر پرچ جلوگیری شود یا قالب‌های پرچ باید از فولادهای آلیاژی تهیه شوند. تا در اثر ضربه‌ها و تنش‌های وارده زود فرسوده نشوند. در شکل (۷-۱۶) نمونه از این ابزارها را مشاهده می‌کنید.

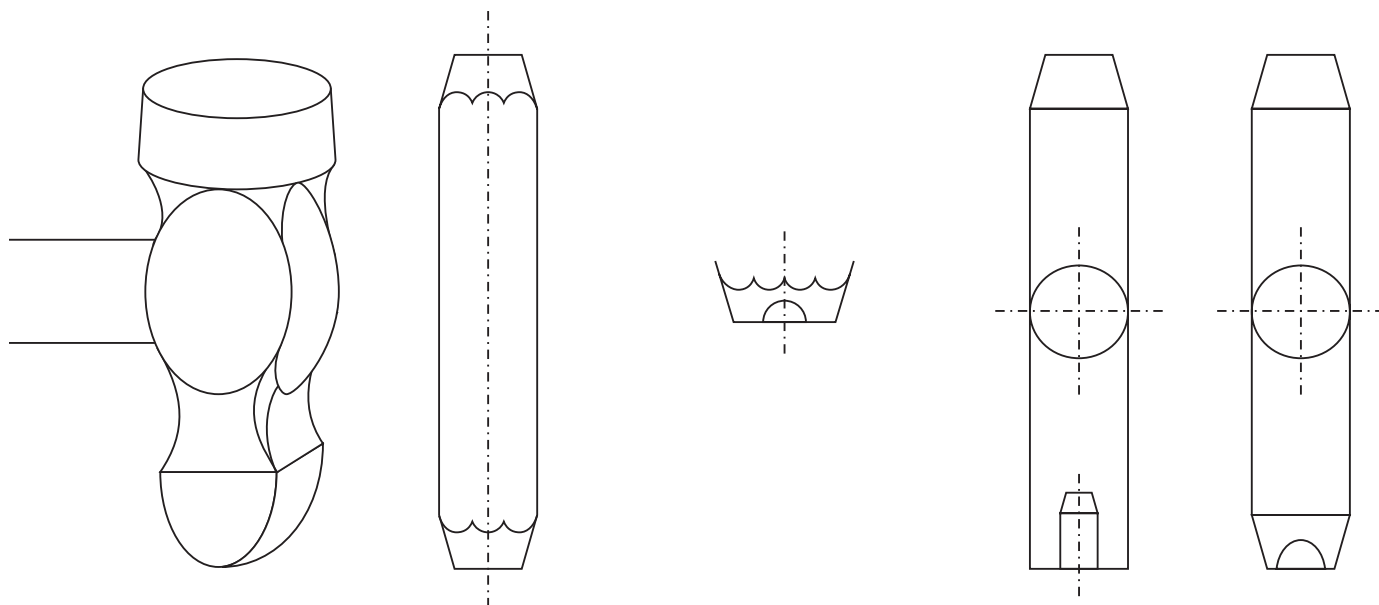

شکل ۷-۱۶

### عملیات پرچکاری

برای انجام پرچکاری ابتدا قطعات با مته انتخاب شده سوراخ شوند. این عمل پس از نصب مته بر روی دستگاه و ثابت کردن قطعه کار صورت می‌گیرد. در شکل (۷-۱۷) روش محکم کردن قطعات را هنگام سوراخکاری مشاهده می‌کنید. نیروی لازم پرچکاری توسط ضربه‌های چکش یا به وسیله دستگاه تامین می‌شود. شیوه کار در پرچکاری دستی متناسب با نوع پرچکاری تغییر می‌کند و شامل مراحل زیر است:

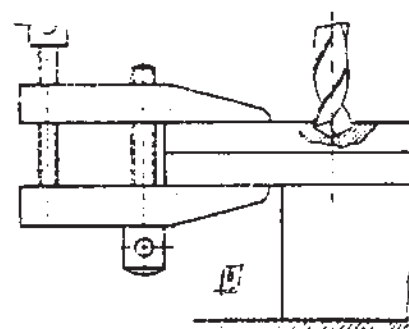


شکل ۷-۱۷


مرحله اول - جازدن: در این مرحله پرچ در سوراخ ایجاد شده بوسیله مته در جای خود قرار می‌گیرد.

مرحله دوم - کشیدن پرچ است: در این مرحله پرچ جازده شده بوسیله پرچ کش، کشیده می شود تا فاصله بین قطعات از بین برود. این عمل باید دقیق صورت گیرد. در غیر این صورت کیفیت پرچکاری به علت وجود فاصله میان قطعات با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

مرحله سوم - فرم دادن: پس از جازدن و کشیدن پرچ با ضربه های چکش سر پرچ کوبیده می شود و با قالب فرم شکل نهایی را به خود می گیرد. در شکل های (۷-۱۸) و (۷-۱۹) روش پرچکاری سر تخت و سر نیمکروی را با ابزار دستی می بینید.

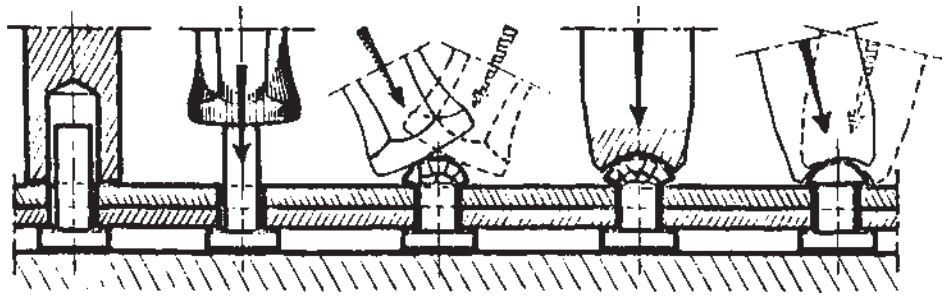

شکل ۷-۱۸

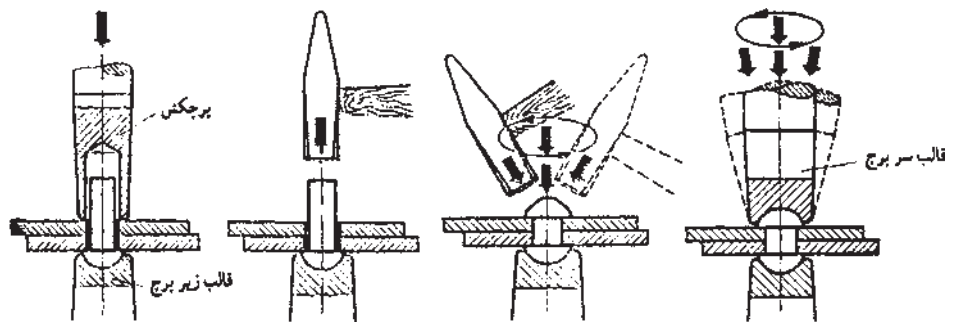

شکل ۷-۱۹

#### ۷-۴-۴ نکته های ایمنی در پرچکاری

۱- در انتخاب ابزار دقت کنید که ابزارهای پرچکاری از هر قطر سالم باشند و موجب عیب های اتصال نشوند.


۲- هنگام سوراخکاری قطعات مورد اتصال را بخوبی محکم کنید تا علاوه بر تنظیم دقیق سوراخ از پرتاب و برخورد قطعه به افراد و ایجاد جراحت ها جلوگیری شود.

۳- هنگام زدن ضربه های چکش قالب را محکم نگه دارید تا به اطراف پرتاب

نشود

## کار عملی نقشه شماره ۱

زمان آموزش		اجرای فرنگی پیچ ساده و گوشه	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه روغنی با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
		۱) $۱۵۰ \times ۶۷ \times ۰/۵$	
		۲) $۱۵۰ \times ۷۴ \times ۰/۵$	
۵/۵	۰/۵	۳) $۱۵۰ \times ۸۱ \times ۰/۵$	

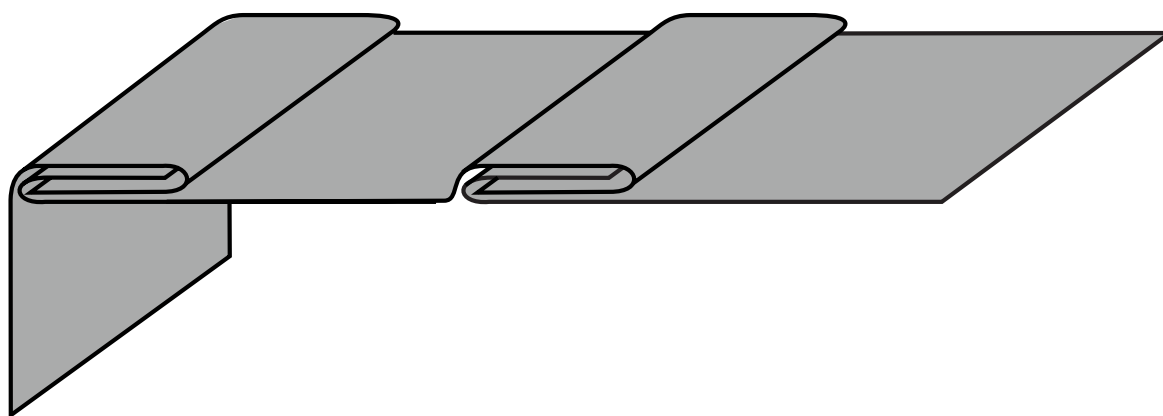


### فعالیت در کارگاه

- ۱- به گروه‌های سه نفره تقسیم و از میان خود یک سرگروه انتخاب نمائید.
- ۲- با تبادل افکار و آموخته‌های قبلی خود ابعاد قطعات الف/ب/وپ را محاسبه نمائید.
- ۳- در هنگام محاسبه ابعاد قطعات در صورت نیاز به اندازه عرض قالب فرنگی پیچ اندازه موجود در انبار کارگاه را در نظر بگیرید.
- ۴- برای ساخت نقشه کار مورد نظر به چه ابزاری نیاز دارید. آنها را لیست کنید.

## مراحل اجرا کار

۱- ابعاد قطعات الف، ب و پ را مطابق نقشه برشکاری نمائید. (شکل ۷-۲۰)

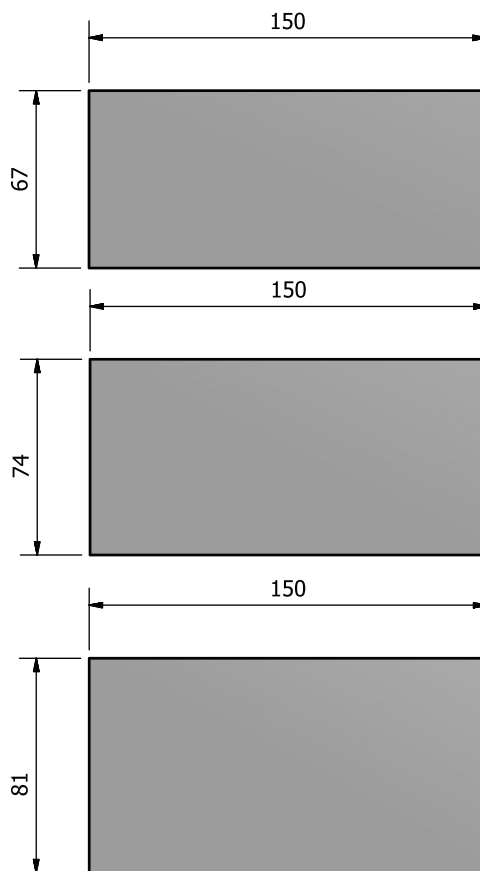

(شکل ۷-۲۰)

۲- قطعات را با گونیا کنترل نمائید. (شکل ۷-۲۱)




(شکل ۷-۲۱)

۳- قطعه الف را مطابق شکل (۷-۲۲) با استفاده از قالب تنه و سندان خمکاری نمائید.



(شکل ۷-۲۲)


۴-قطعه ب را مطابق شکل (۲۳-۷) وبا استفاده از قالب تنه و سندان خمکاری نمائید.

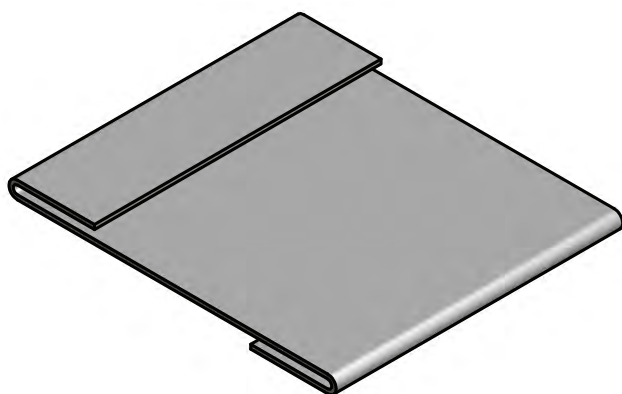

شکل (۲۳-۷)

۴-قطعه پ را مطابق شکل (۲۴-۷) وبا استفاده از قالب تنه و سندان خمکاری


نمائید.

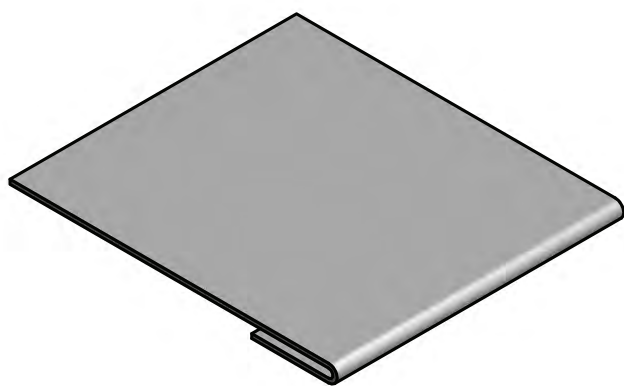

شکل (۲۴-۷)


۵-قطعه الف و ب را مطابق شکل (۲۵-۷) مونتاژ نمائید و سپس با استفاده از قالب

فرنگی پیچ آن را کامل نمائید.

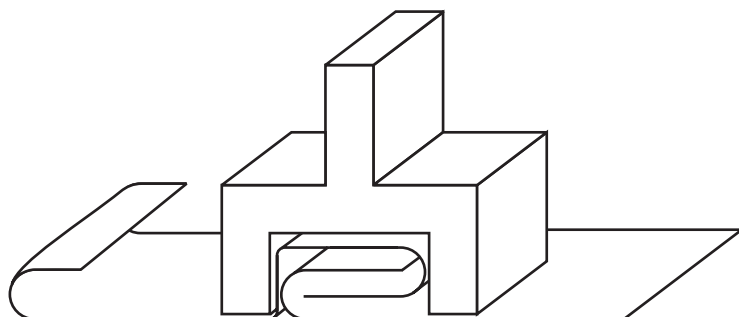

شکل ۲۵-۷

۶- قطعه تکمیل شده در مرحله قبل را با قطعه ج مونتاژ نمائید. مراحل انجام فرنگی پیچ گوشه در شکل (۷-۲۶) آورده شده است.

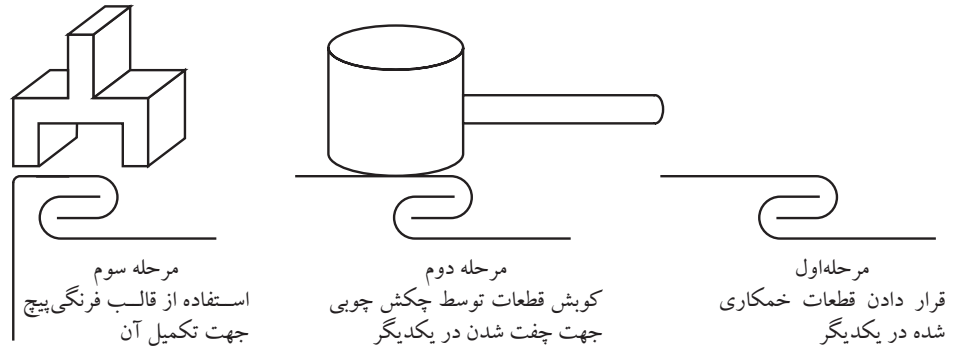

شکل ۷-۲۶ مراحل اجرای فرنگی پیچ گوشه با استفاده از چکش چوبی و گیره

۷- پس از تکمیل و کنترل نهایی آن را برای ارزشیابی به هنر آموز خود ارائه نمائید.


**فعالیت:** در حین انجام کار با چه مشکلاتی روبرو بودید؟ جهت برطرف نمودن آن

چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

آیا می توان با دستگاه چرخ ورقکاری تمرین فوق را انجام داد؟

## نقشه کار شماره ۲

زمان آموزش		اجرای تمرین پرچ کاری	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه روغنی با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
		۱) $۱۵۰ \times ۸۰ \times ۱$	
		۲) $۱۵۰ \times ۸۰ \times ۱/۵$ یا $۱/۲$	
۷/۵	۰/۵	۳) $۱۵۰ \times ۸۰ \times ۲$	

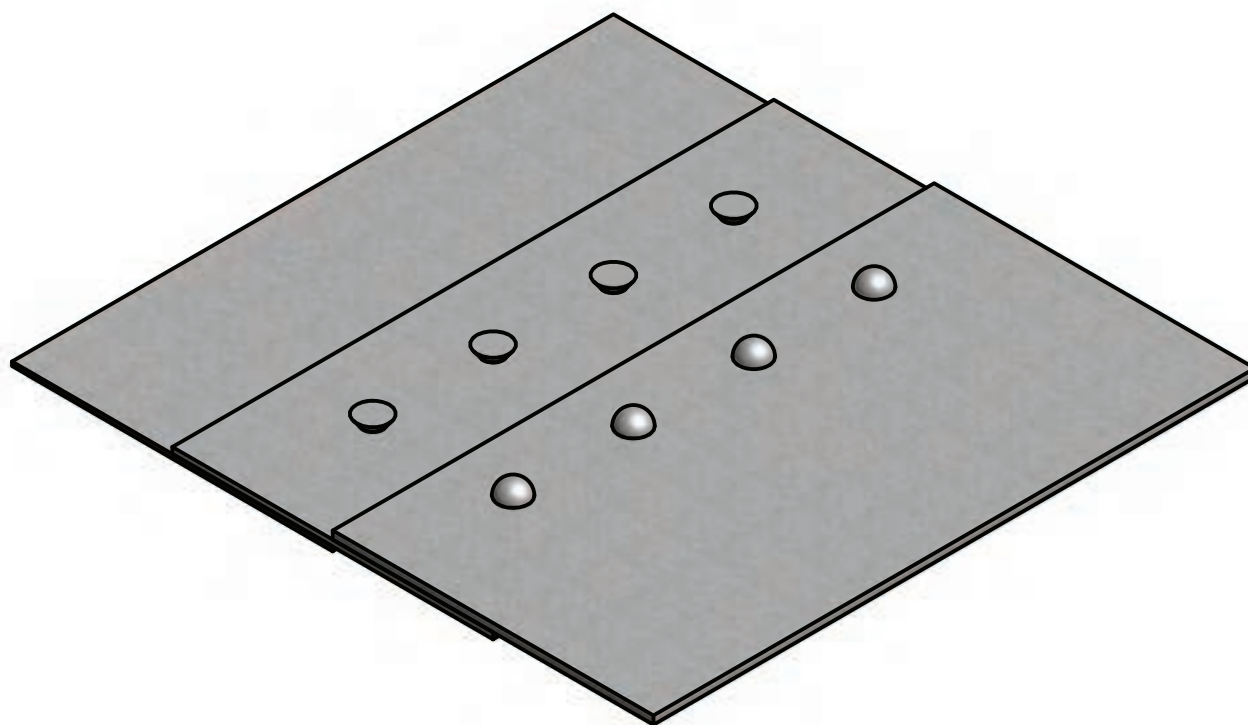

### فعالیت

با توجه نقشه کار فعالیت های زیر را انجام دهید.

۱- به گروههای ۳ نفره تقسیم شده و یک سرگروه از بین خود انتخاب نمایید.

۲- با توجه به نقشه کار چه نوع میخ پرچی می توان بکار برد.


۳- محاسبات مربوط به پرچکاری نظیر. طول پرچ، قطرپرچ، میزان روی هم قرار گرفتن قطعات، قطر مته مورد نیاز جهت سوراخکاری، تعداد میخ پرچ و فاصله میخ پرچ ها از لبه قطعه کار را انجام دهید.

۴- ابزارهای موردنیاز خود را لیست نمایید.

- ۵- محاسبات خود را با گروه‌های دیگر کلاس مقایسه کنید.
- ۶- مراحل پیشنهادی شما برای اجرای کار چگونه است.
- ۷- محاسبات و مراحل اجرای کار خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.


### مراحل اجرای کار

۱- سه قطعه مطابق با جدول نقشه کار شماره ۲ آماده نمایید.

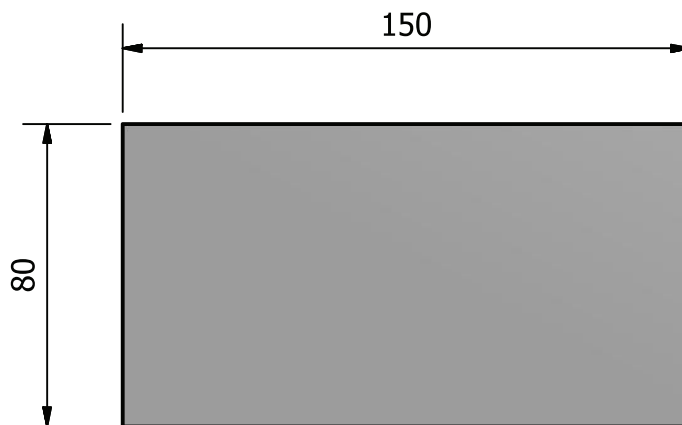

شکل ۲۷-۷


۲- قطعات را با خط کش و گونیا کنترل نمایید.

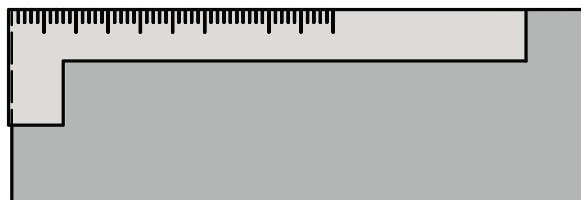

شکل ۲۸-۷




۳- با توجه به تعداد پرچ مورد نیاز قطعات را به گیره بسته و نسبت به سوراخکاری قطعات اقدام نمایید. (شکل ۷-۲۹)

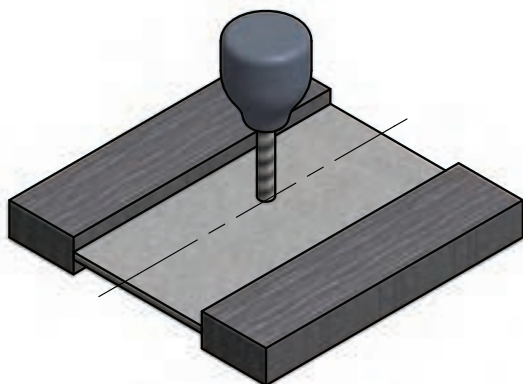

شکل ۷-۲۹


- ۴- با توجه به نقشه کار طول میخ پرچ ها را با سوهان کمان اره اندازه نمایید.
- ۵- با استفاده از پیچ و مهره هم قطر با سوراخها و بستن آنها در جای پرچها نسبت به کنترل هم راستا بودن سوراخ اقدام نمایید. پس از مطمئن شدن از صحیح بودن آنها نسبت به مونتاژ قطعه الف و ب اقدام نمایید.
- ۶- مراحل پرچکاری را مطابق آموخته های خود انجام دهید. ۱- جازدن ۲- کشیدن ۳- فرم دادن (شکل ۷-۳۰)

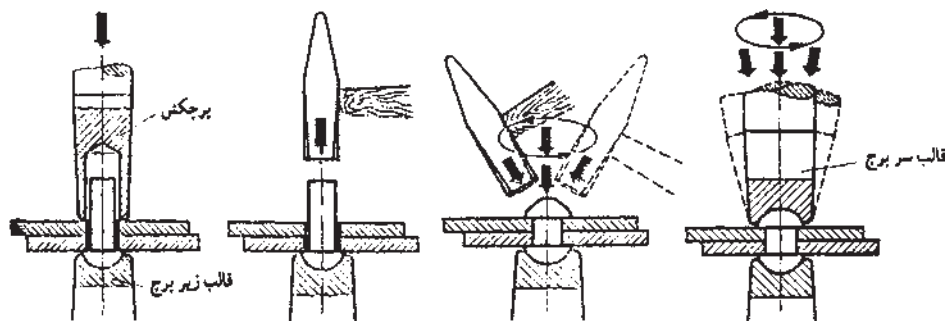

شکل ۷-۳۰

۷- حال قطعه مونتاژ شده در مرحله ۶ را به قطعه پ مانند مرحله قبل مونتاژ نمایید.


(شکل ۳۱-۷)

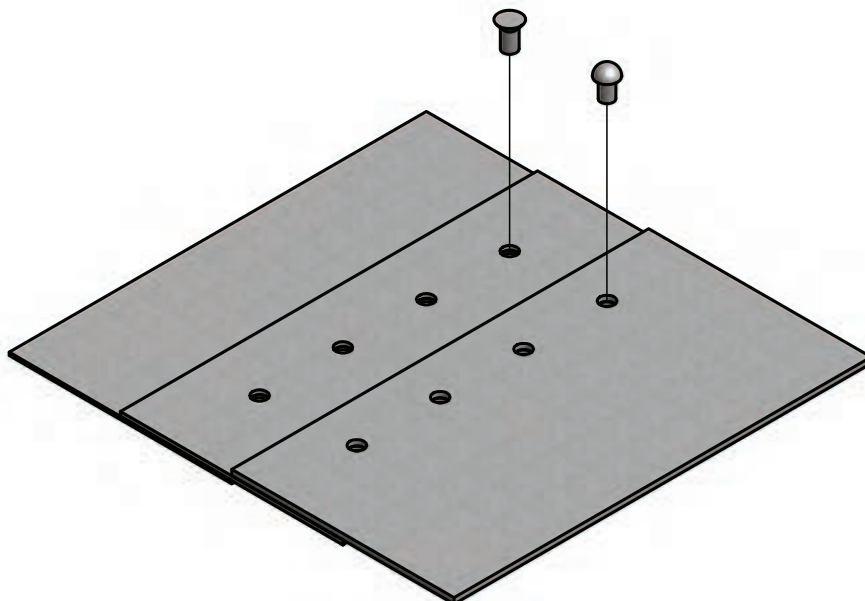

شکل ۳۱-۷

۸- پس از اتمام کار و کنترل نهائی آن را جهت ارزشیابی به هنر آموز خود ارائه


دهید. (شکل ۳۲-۷)

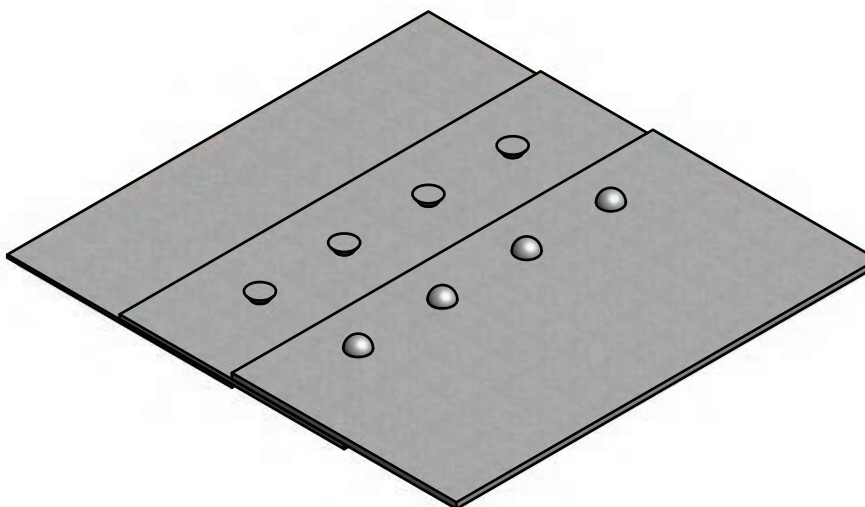


شکل ۳۲-۷

### نقشه کار شماره ۳

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری و پرچ کاری	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن گالوانیزه با ابعاد ۱۷۷×۱۳۲×۰/۵	جنس و ابعاد مواد اولیه
۷			

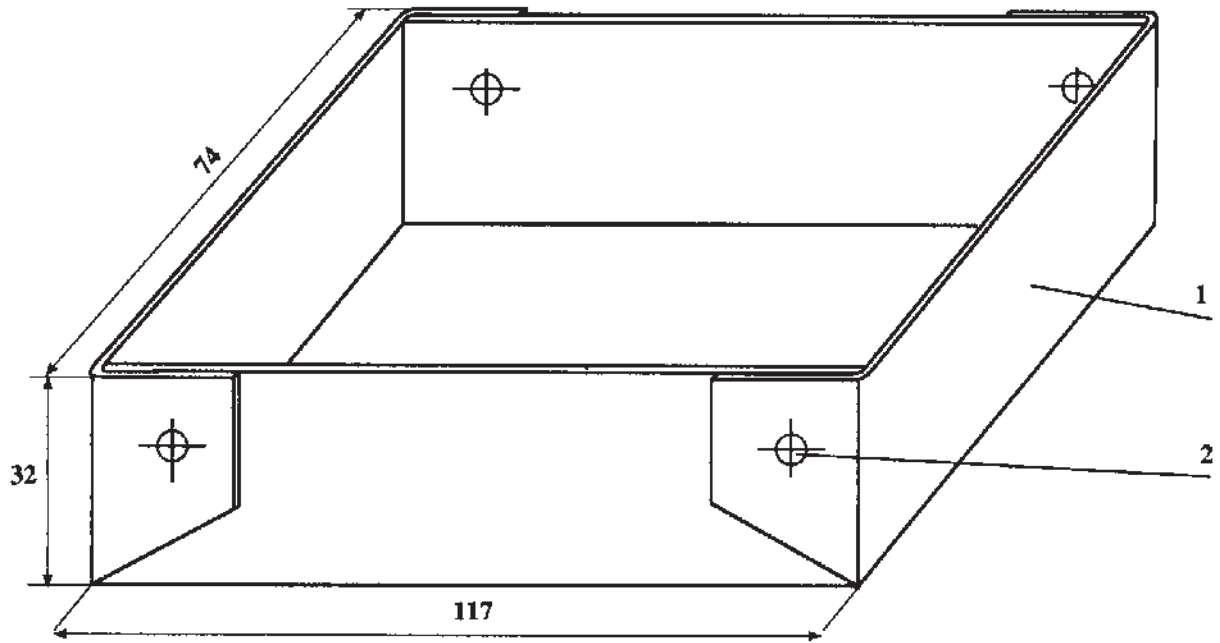

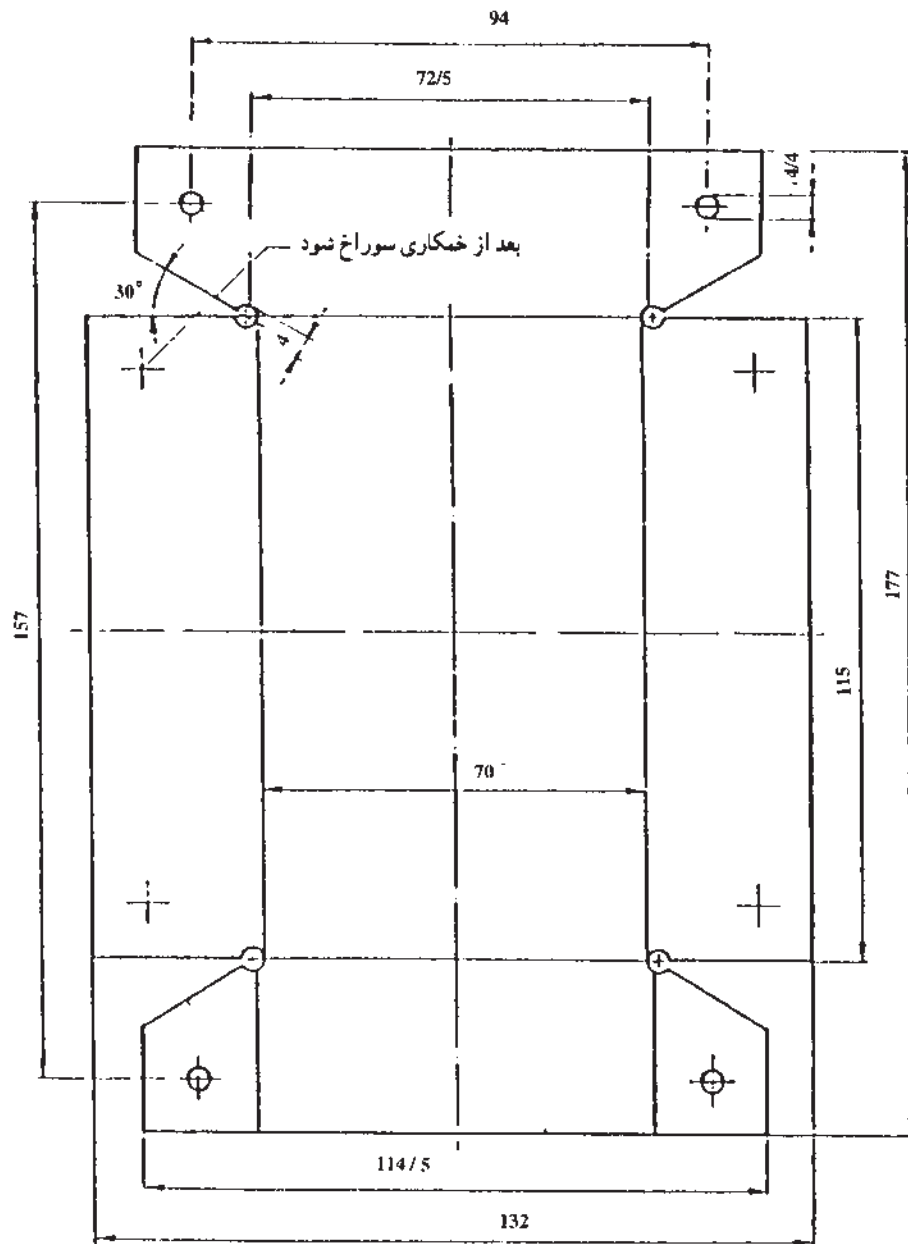

## فعالیت

### با توجه به شکل و نقشه کار

- ۱- به گروه‌های ۳ نفره تقسیم شوید. و یک سر گروه برای خود انتخاب نمایید.
- ۲- با توجه به نقشه کار مراحل انجام آن را با هم گروهی های خود طراحی نمایید.
- ۳- مراحل انجام کار را برای اجرای دستی و همچنین با خمکن بنویسید.
- ۴- کار خود را با گروه‌های دیگر مقایسه نموده و بهترین آن را انتخاب نمایید.
- ۵- دستور کار انتخابی را به هنرآموز خود ارائه نموده و پس از تأیید ایشان آن را برای اجرا آماده کنید.
- ۶- ابزار مورد نیاز خود را لیست نمایید.
- ۷- پس از اجرای کار مشکلات به وجود آمده در حین اجرا را با هم گروهی های خود و گروه های دیگر در میان گذاشته و دلایل بوجود آمدن آنها را مورد بررسی قرار دهید.
- ۸- راهکار خود برای برطرف نمودن مشکلات را ارائه نمایید.
- ۹- پس از اجرای کار آن را برای ارزشیابی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

## نقشه کار شماره ۴

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری و ساخت قندان	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق استنلس استیل یا ورق روغنی به ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
۶	۰/۵	(۱) $۶ \times ۷۰ \times ۷۰ \times ۰/۵$ (۲) $۱۴۰ \times ۱۴۰ \times ۰/۵$	




### فعالیت

- ۱- برای خود یک هم گروهی انتخاب نمایید.
- ۲- بر روی کاغذ وبا استفاده از پرگار یک پنج ضلعی منظم ترسیم نمایید.
- ۳- برای ترسیم پنج ضلعی بر روی ورق های استنلس استیل چگونه باید عمل کرد.
- ۴- ابزارهای مورد نیاز خود را لیست کنید.


## مراحل اجرای کار

۱- ورق‌های استنلس استیل را به ابعاد  $70 \times 70$  برشکاری نموده و با کشیدن قطرهای آنها مرکز آنها را مشخص کنید و سنبه نشان بزنید. (شکل ۷-۳۳)

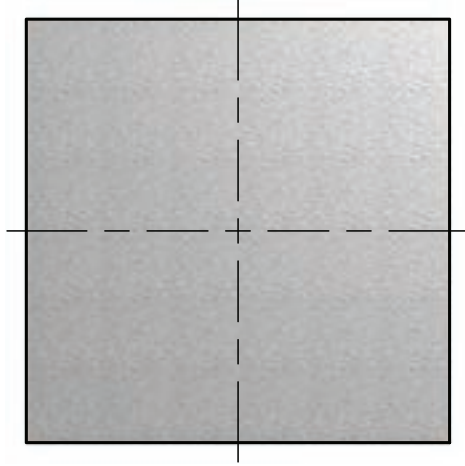


شکل ۷-۳۳

۲- دایره ای به قطر  $70$  سانتی متر رسم کنید و آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم نمایید. برای این منظور مطابق مراحل زیر عمل می‌کنیم. (شکل ۷-۳۴)

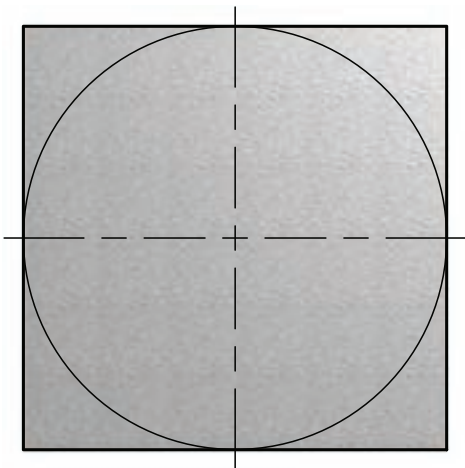


شکل ۷-۳۴

- (۱) دهانه پرگار را اندازه شعاع دایره باز کرده و به مرکز  $O$  دایره ای رسم می کنیم عمود منصف  $AO$  را رسم می کنیم تا نقطه  $C$  بدست آید.
- (۲) دهانه پرگار را به اندازه  $BC$  باز کرده و قوس زده تا نقطه  $D$  بدست آید.
- (۳) اندازه پاره خط  $DB$  یک قسمت از پنج قسمت دایره خواهد بود. (شکل ۷-۳۵)

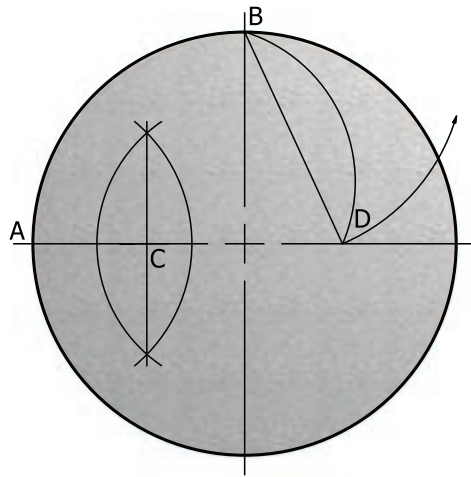

شکل ۷-۳۵

- ۳- پنج ضلعی قطعات را ترسیم کرده و سپس با قیچی دستی دایره ها را برش می دهیم و با سوهان پلیسه آنها را رفع نمائید. (شکل ۷-۳۶)

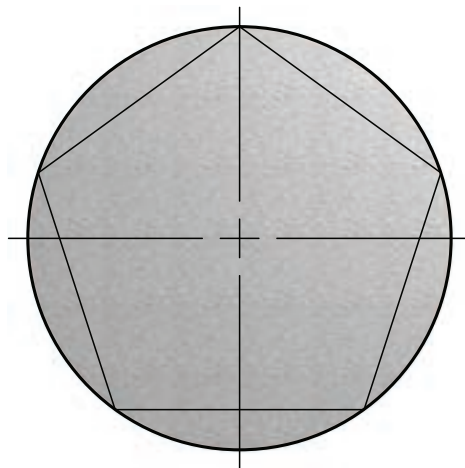

شکل ۷-۳۶



۴- از خط خم شروع به خمکاری پنج ضلعی ها کنید. و هر شش قطعه را تکمیل کنید. (شکل ۴۰-۷)



شکل ۴۰-۷

۵- قطعات تکمیل شده را به وسیله نقطه جوش به یکدیگر مونتاژ نمایید. (شکل ۴۱-۷)



شکل ۴۱-۷

۶- پس از تکمیل بدنه درب قندان را تکمیل نمایید. و سپس دسته درب را مطابق شکل بسازید. (شکل ۴۲-۷)




۷- پس از تکمیل قطعه آن را جهت ارزشیابی با هنرآموز خود ارائه نمایید.  
(شکل ۷-۴۳)




شکل ۷-۴۳

نقشه کار شماره ۵

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری ساخت جا کاغذی	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
		۲×۲۱۰×۱۸۰×۲ (۱)	
		۴۸۰×۴۱۰×۱ (۲)	
۱۶		۳۸۰×۴۱۰×۱ (۳)	

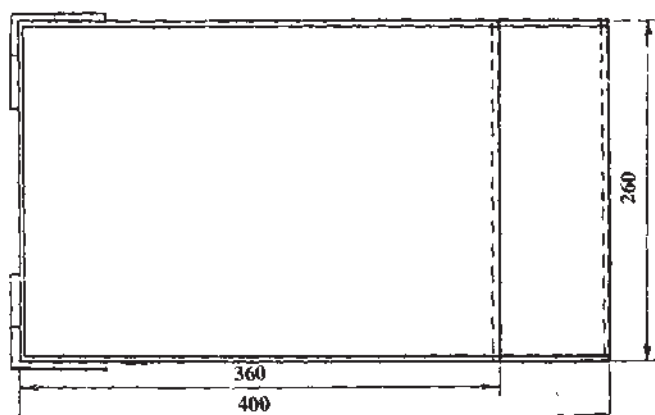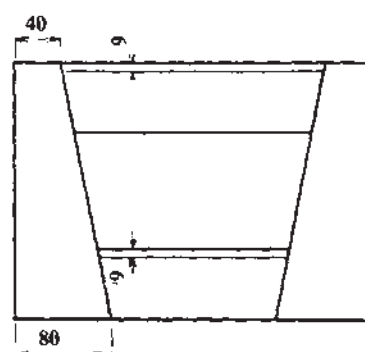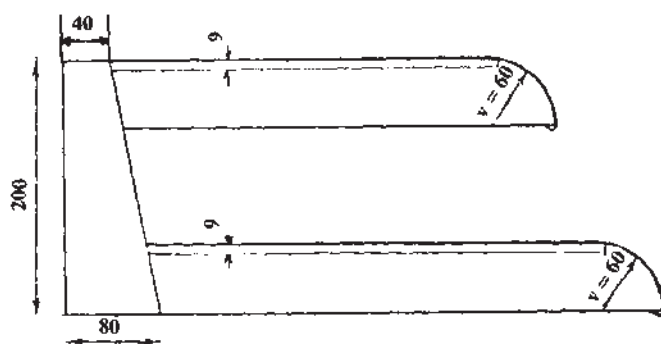


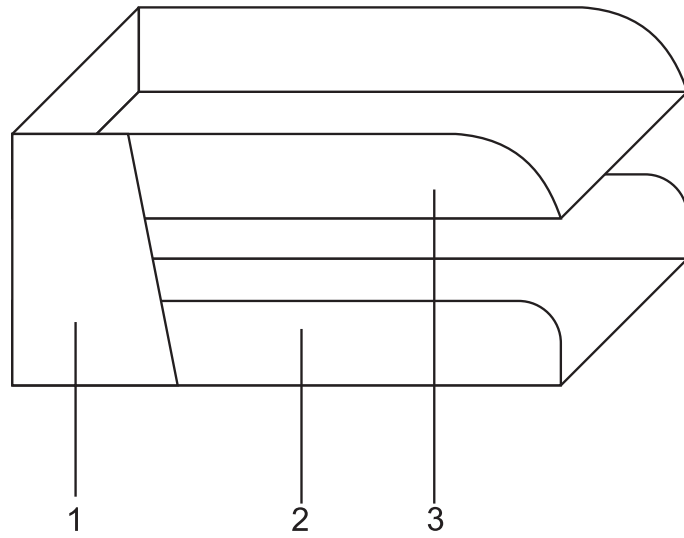

ورق آهن سیاه ۱×۴۰۰×۴۸۰

قطعه شماره ۲


جنس و ابعاد ورق اولیه

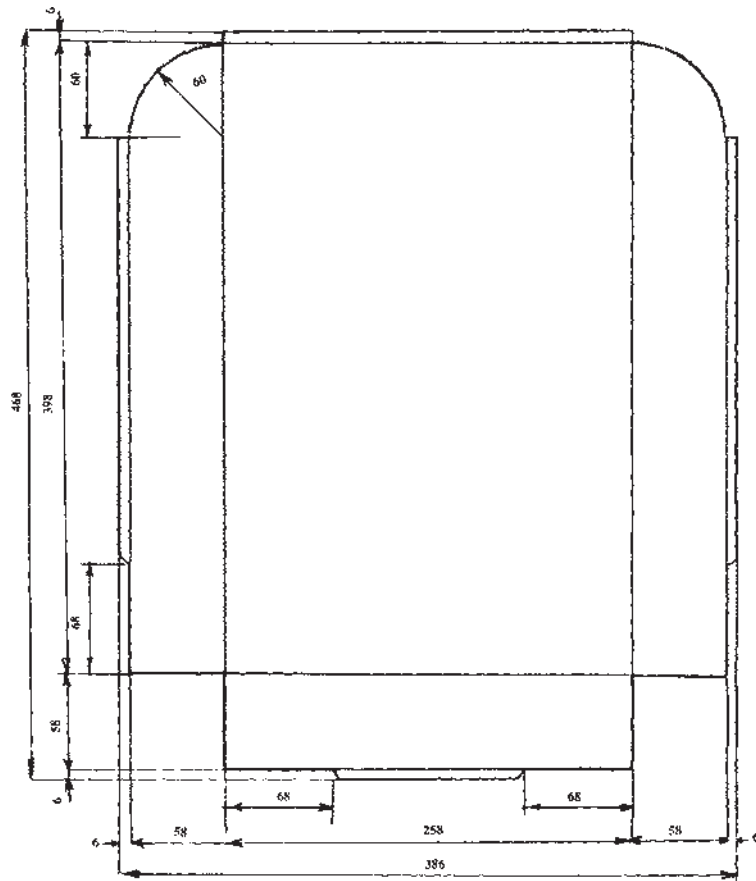

ورق آهن سیاه ۴۵۵×۴۰×۱

قطعه شماره ۳

جنس و ابعاد ورق اولیه

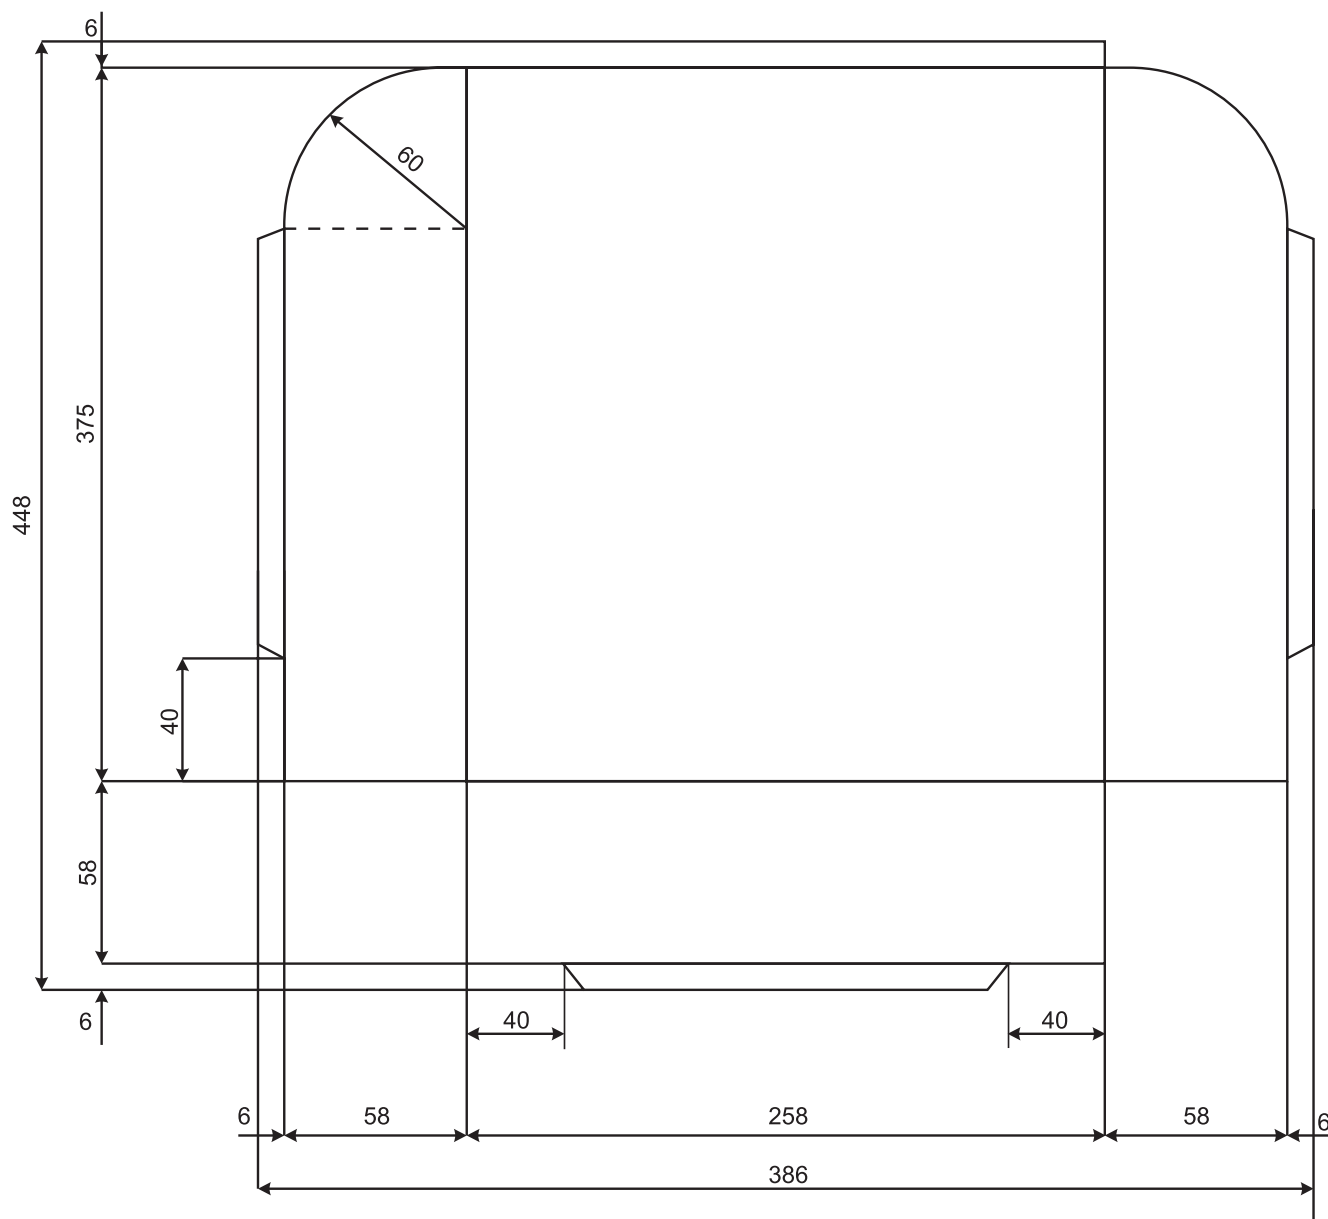


## ابزارها و ماشین‌های مورد نیاز

- ۱- خط کش فلزی مدرج
- ۲- سوزن خط کش
- ۳- سنبه نشان
- ۴- پرگار فلزی
- ۵- سوهان تخت
- ۶- چکش فلزی
- ۷- چکش چوبی
- ۸- قیچی اهرمی
- ۹- قیچی گردبر دستی
- ۱۰- ماشین خمکن یک متری


## مراحل انجام کار

- ۱- ابعاد قطعات ۳ و ۲ (طبقه‌های جا کاغذی) را با خط کش فلزی ۵۰ سانتی متری و کلیس کنترل کنید.
- ۲- گسترش طبقه‌های جا کاغذی را مطابق شکل (۷-۴۴) روی ورق‌های مربوطه رسم کنید.

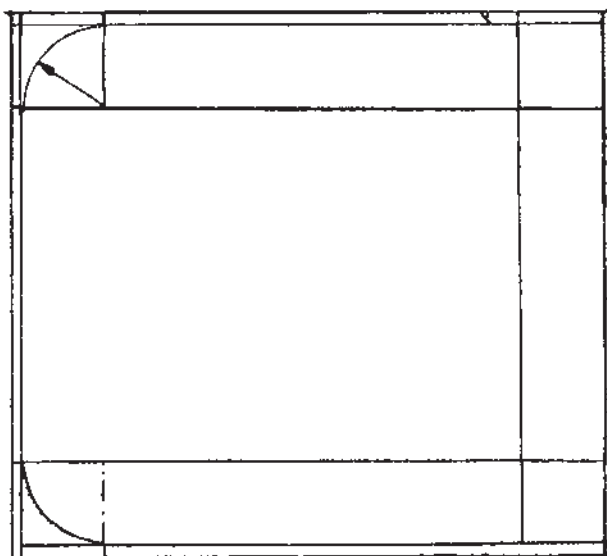


شکل ۷-۴۴

۳- قسمت‌های اضافی را که با خط‌های هاشور روی گسترش طبقه جا کاغذی مشخص شده است با قیچی اهرمی ببرید. شکل (۴۵-۷)

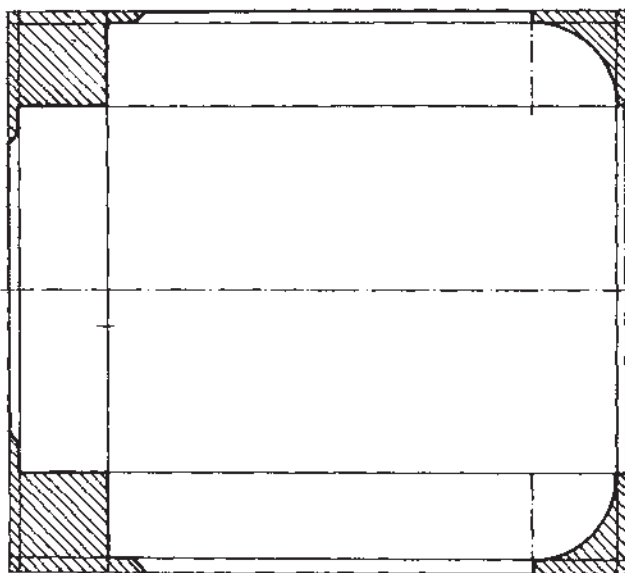


شکل ۴۵-۷

۴- لبه‌های خط‌های بریده شده را در صورت نیاز پلیسه‌گیری و صافکاری کنید.  
 ۵- لبه‌های طبقه‌ها را مطابق شکل (۴۶-۷) مرحله به مرحله خمکاری کرده روی بدنه قطعه پرس کنید.

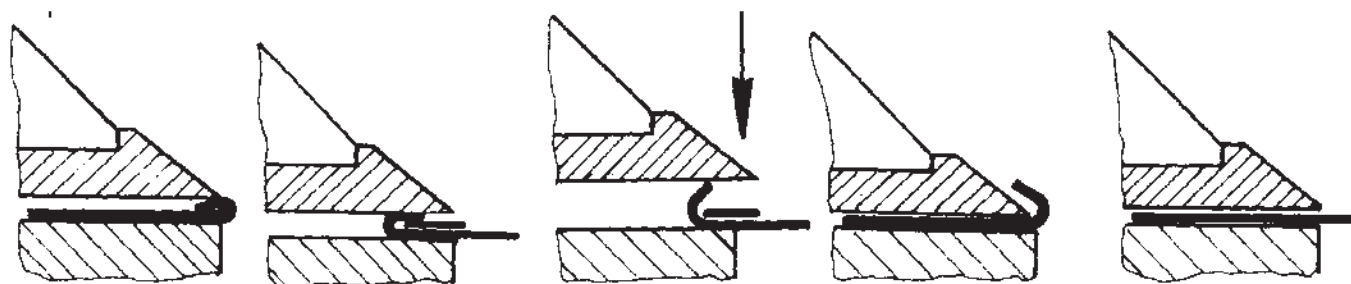

شکل ۴۶-۷

۶- به ترتیب شماره ای که روی گسترش قطعات مشخص شده است دیوارهای هر دو قطعه را مطابق شکل (۴۷-۷) خمکاری کنید.

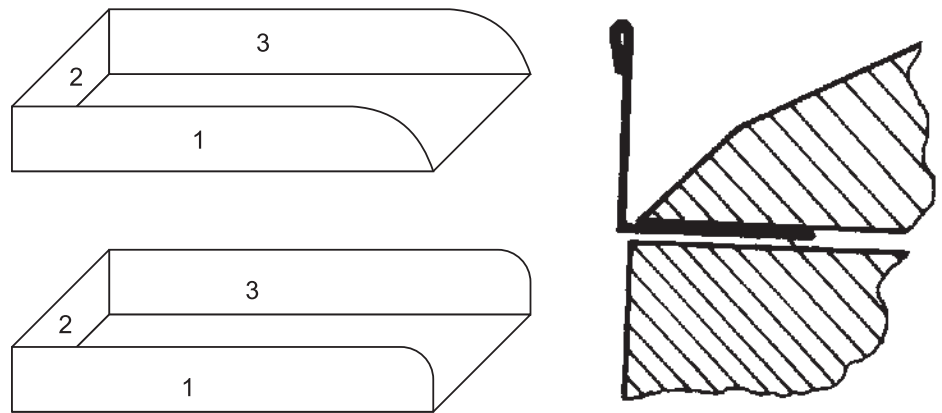


شکل ۴۷-۷

۷- دیواره ها را پس از خمکاری به وسیله گونیای ۹۰ درجه کنترل کنید.  
(شکل ۴۸-۷)

### یاد آوری


گونیا یی دیوارها هنگام مونتاژ اهمیت زیادی دارد.

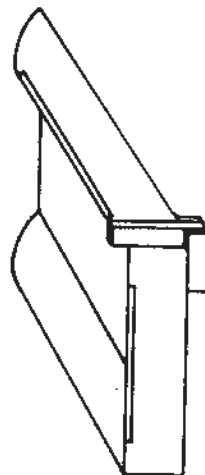

شکل ۴۸-۷




۸- گسترش پایه ها را مطابق شکل (۴۹-۷) روی ورق آهن سیاه به ضخامت ۲ میلی متر طبق اندازه های داده شده ترسیم کنید.

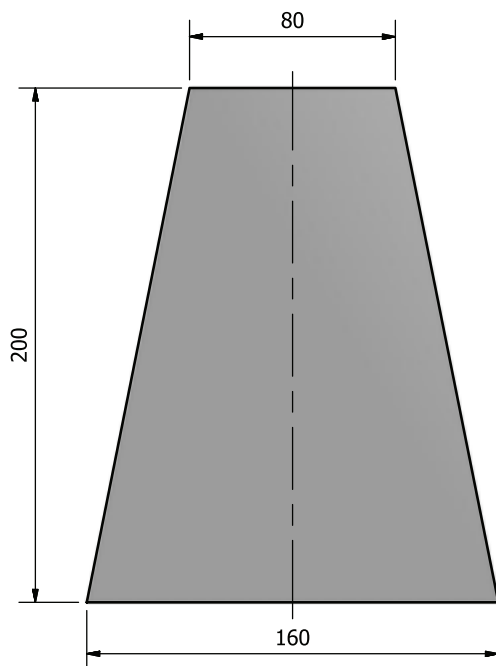


شکل ۴۹-۷

۹- قسمت های اضافی را با قیچی اهرمی یا در صورت امکان با گیوتین ببرید.  
 ۱۰- پایه ها را به وسیله ماشین خمکن تحت زاویه ۹۰ درجه بطور دقیق خمکاری کنید. (شکل ۵۰-۷)

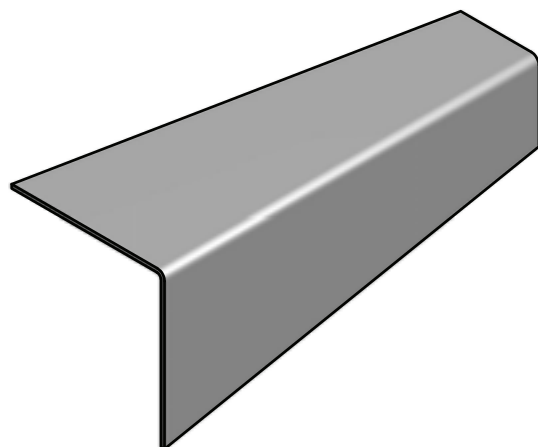

شکل ۵۰-۷

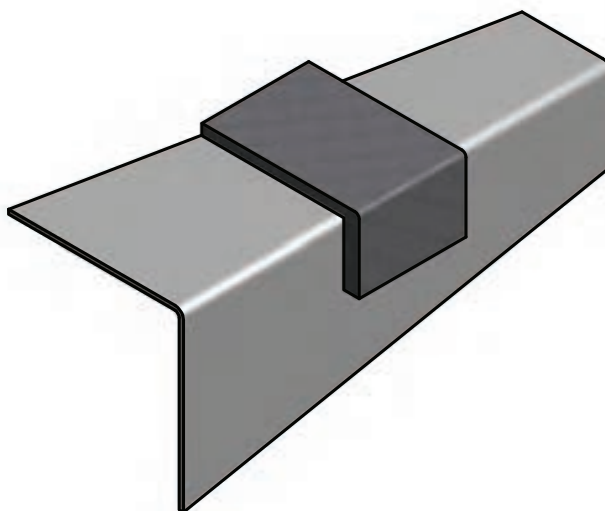

شکل ۲-۵۱

### یاد آوری

گونییای بودن پایه هنگام مونتاژ از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین باید در خمکاری آنها دقت نمود.

۱۲- یکی از پایه‌ها را با گیره دستی یا انبر قفلی به قطعه شماره ۲ (طبقه بزرگ جا کاغذی) به گونه‌ای که به طور کامل تراز و گونیا باشد محکم کنید.


۱۳- دستگاه نقطه جوش را آماده کنید. الکترودهای آن را کنترل نموده و چنانچه نیاز به سوهانکاری یا تنظیم دارند در این مورد اقدام ننمائید. آمپر دستگاه نقطه جوش را تنظیم ننمائید. در حالی که قطعه‌ها را با گیره‌ی دستی به پایه محکم کرده‌اید با دقت فقط یک نقطه جوش در وسط هر پایه بزنید برای اطمینان یافتن از تراز بودن و گونیایی آن‌را کنترل کنید و در صورت درست بودن چهار نقطه‌ی جوش دیگر در اطراف نقطه جوش اولی بزنید.


۱۴- پس از اتصال پایه‌ها به قطعه شماره ۲ قطعه شماره ۳ را به وسیله نقطه جوش به ابتدای پایه‌ها متصل کنید. بطوری که به طور کامل با قطعه شماره ۲ موازی باشد. برای

- داشتن دقت عمل در موقع اتصال قطعه شماره ۳ که هم موازی با قطعه شماره ۲ باشد  
و هم در راستای پلینه ها قرار گیرد می توان از یک شابلن استفاده نمود.
- ۱۵- در صورت نیاز محل های نقطه جوش شده را صافکاری کنید.
- ۱۶- چنانچه پلیسه یا ناهمواری روی لبه ها یا سطح کار وجود دارد آن را برطرف  
نمائید.
- ۱۷- قطعه کار را بازرسی و کنترل نهائی نموده و برای ارزشیابی تحویل نمائید.

## نقشه کار شماره ۶

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری، فرنگی پیچ	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
۲۲	۲		

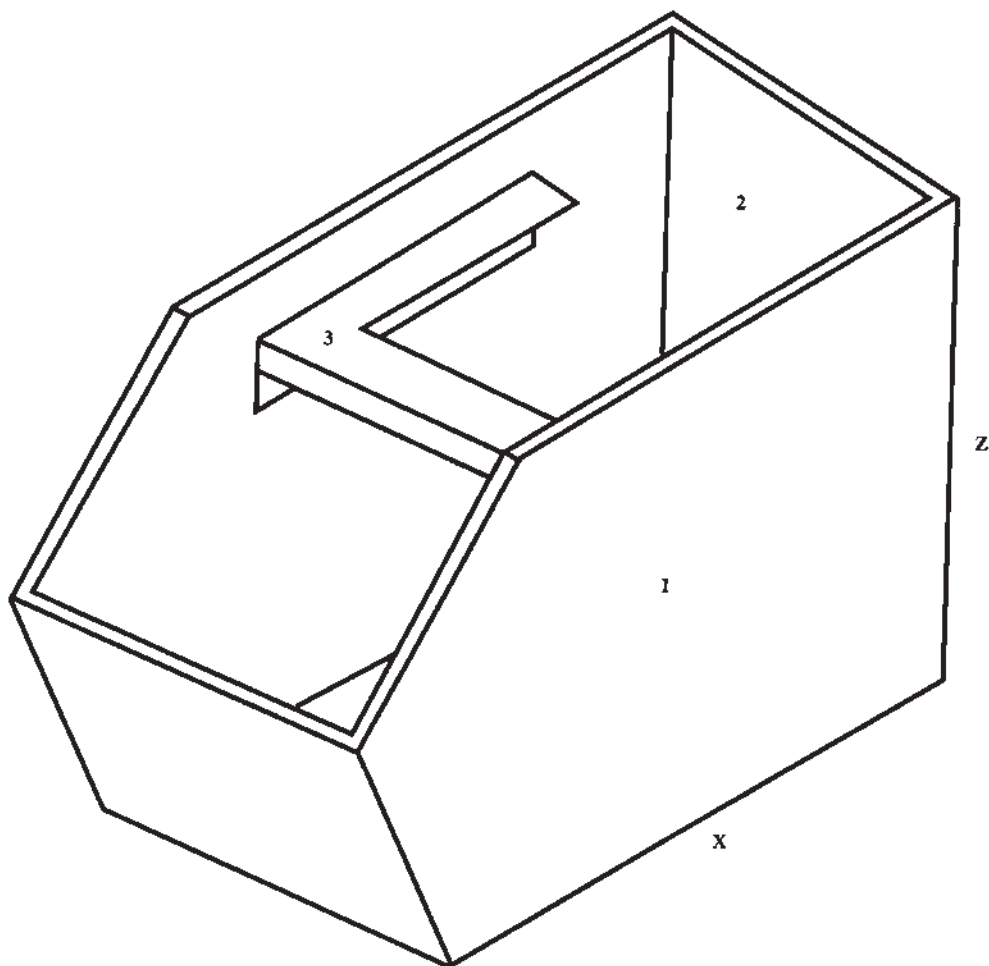

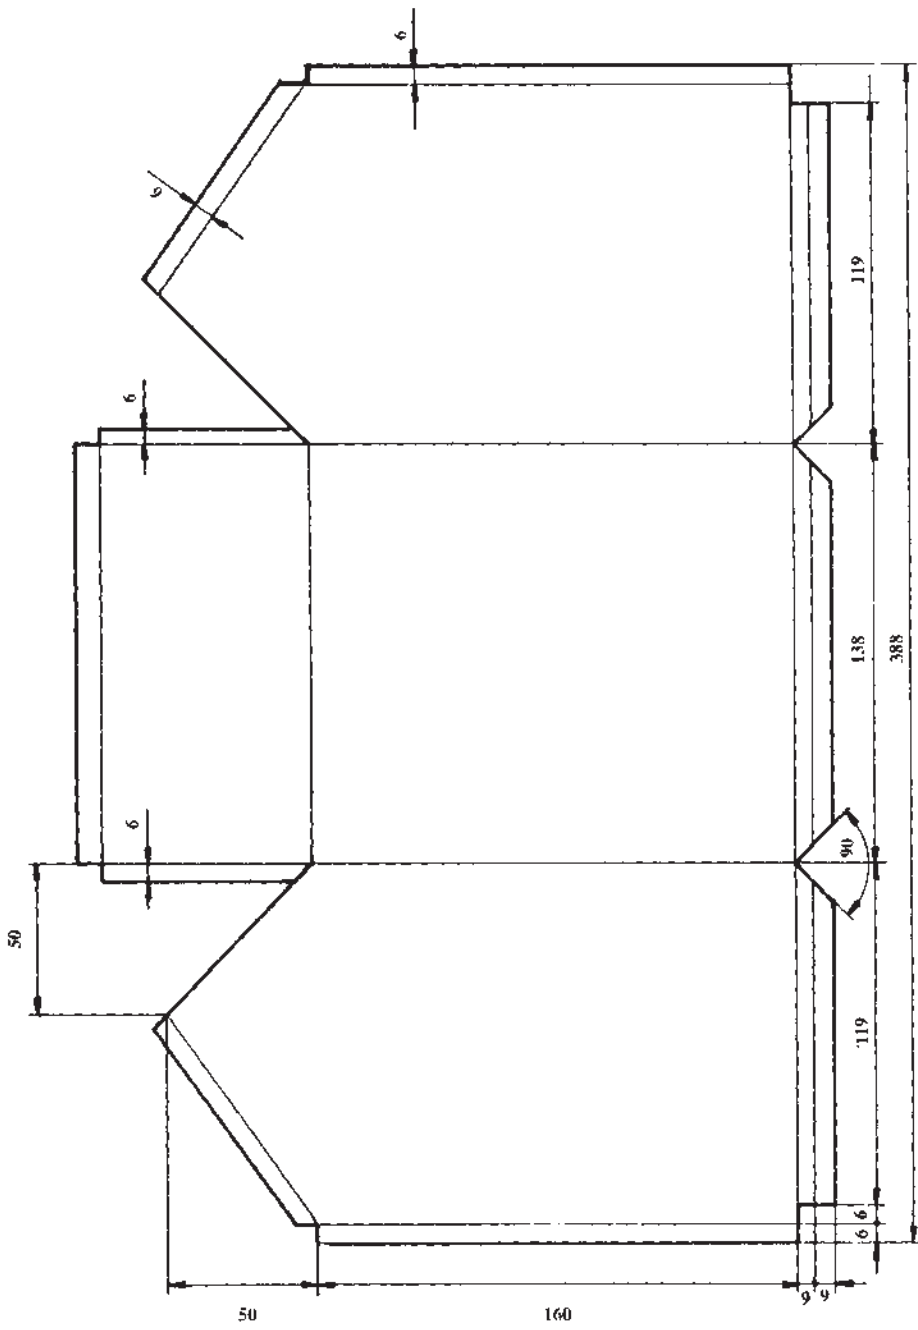


## فعالیت

- ۱- به گروه‌های سه نفره تقسیم و یک سر گروه برای خود انتخاب نمائید.
- ۲- با توجه به نقشه کار ابعاد قطعات ۱-۲ و ۳ را بدست آورید.
- ۳- کار خود را با گروه‌های دیگر مقایسه نموده و جواب را جهت اجرا با هنرآموز خود هماهنگ نمائید.
- ۴- ابزارهای مورد نیاز خود را لیست نمائید.
- ۵- دستگاه‌های مورد نیاز جهت ساخت این نقشه کار را لیست کنید.
- ۶- در صورتیکه در کارگاه هنرستان خود خمکن لقمه ای ندارید برای خمکاری کار چه پیشنهادی را دارید.
- ۷- مراحل انجام کار پیشنهادی خود را ارائه نمائید.

## مراحل انجام کار


- ۱- ابتدا ابعاد قطعه را کنترل کنید.
- ۲- گسترش بدنه جعبه را بر روی ورق مورد نظر مطابق نقشه‌ی کار رسم کنید.
- ۳- قسمت‌های اضافی را که در شکل (۷-۵۲) با خط‌های هاشور مشخص شده‌اند به وسیله قیچی اهرمی رومیزی یا قیچی دستی ببرید.

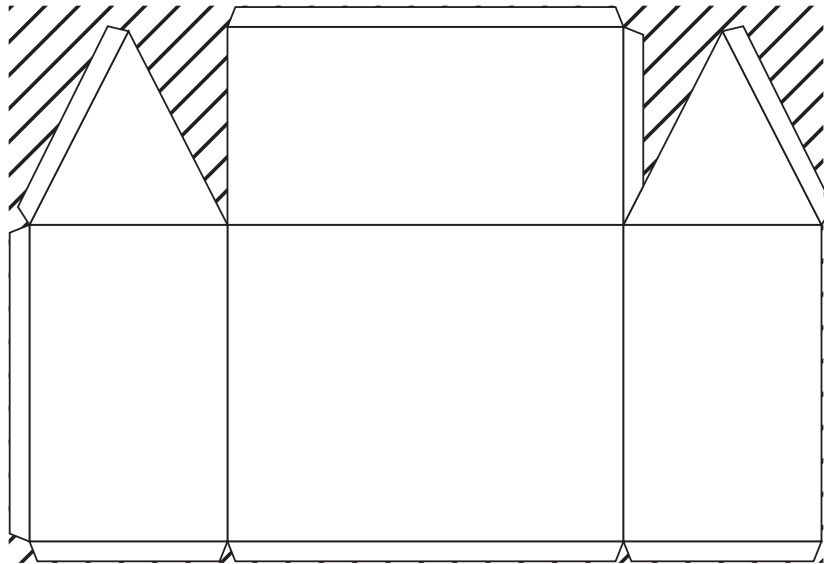

شکل ۷-۵۲

۴-خمکاری لبه‌ها:

الف) ابتدای شماره ۱ را جهت فرنگی پیچ پشت جعبه مطابق (شکل ۷-۵۳) خمکاری کنید.

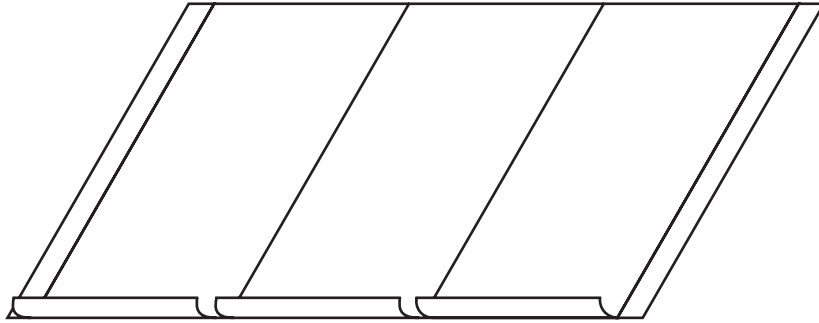


شکل ۷-۵۳

ب) خط‌های لبه‌ها را پشت قطعه کار منتقل کرده از لبه شماره ۲ تا ۶ را با استفاده از ماشین خمکن لبه برگردان کنید.


۵-خمکاری سطوح جانبی جعبه:

الف) و ب) را که در شکل (۷-۵۴) مشخص شده اند ۹۰ درجه خم کنید.

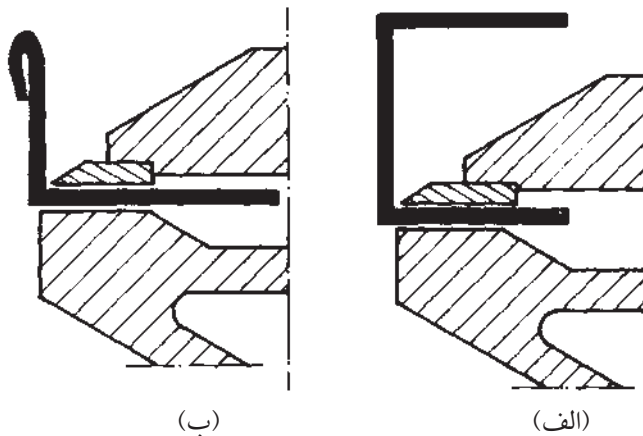

شکل ۷-۵۴

سطح ب) را با استفاده از ماشین‌های خمکن لقمه ای یا با استفاده از یک قالب دست ساز که ارتفاع آن کمی از ارتفاع جعبه بیشتر است خمکاری کنید. توجه داشته باشید که لبه‌های ۷ و ۸ همزمان با قسمتهای الف و ب خم می‌شوند. (شکل ۷-۵۵)

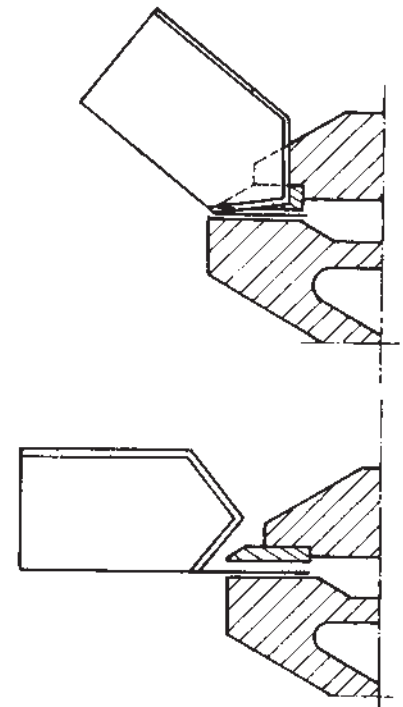


شکل ۷-۵۵

ورق آهن سیاه ۱۵۱×۱۳۰×۱

قطعه شماره ۲


جنس و ابعاد ورق اولیه

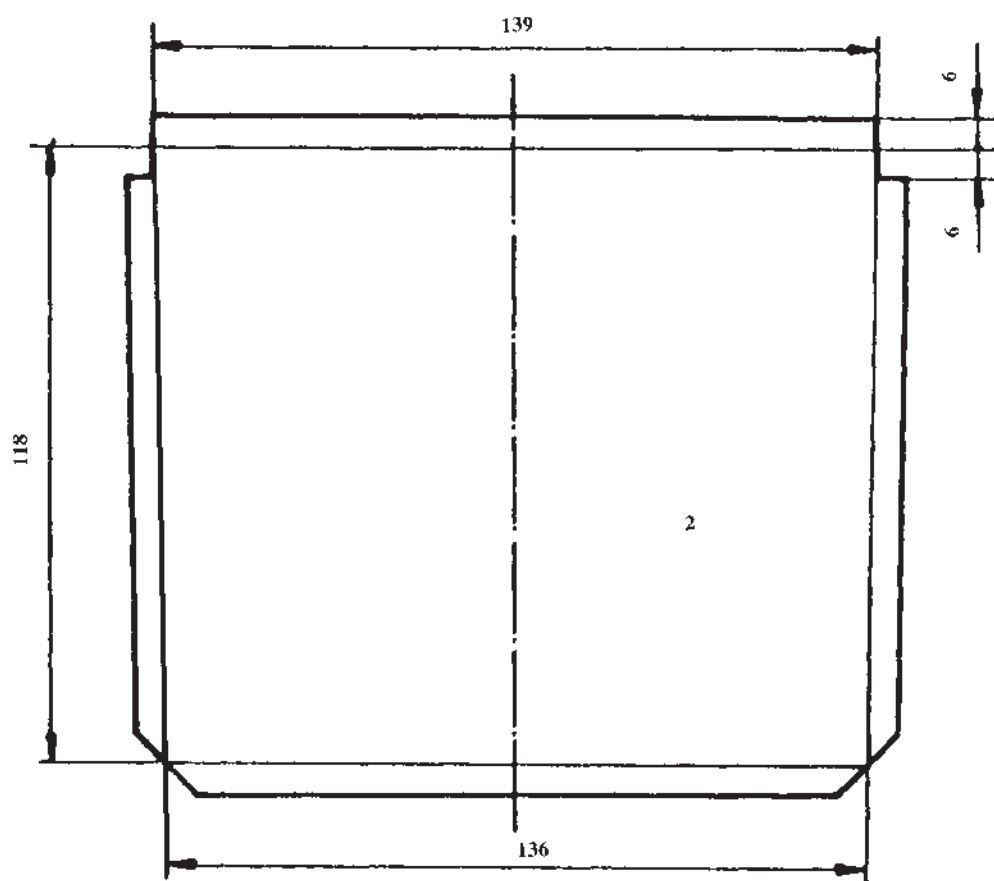




## مراحل انجام کار برای قطعه شماره ۲

- ۱- گسترش قطعه شماره ۲ را بر روی روق آهن سیاه به ضخامت یک میلی متر طبق اندازه‌های داده شده رسم کنید. (شکل ۷-۵۶)

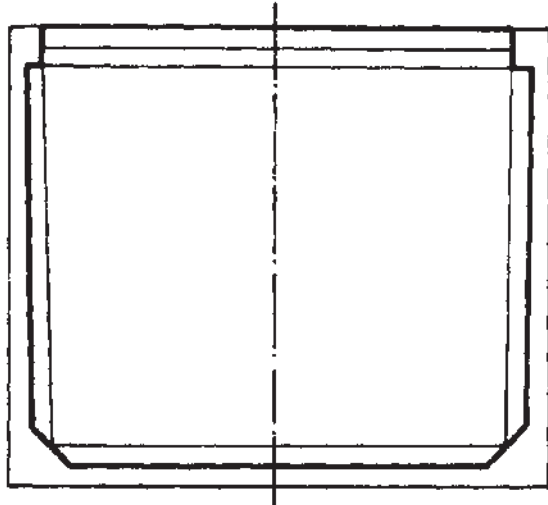


شکل ۷-۵۶

- ۲- قسمت‌های اضافی قطعه را که با خط‌های هاشور در شکل (۷-۵۷) مشخص شده است، با قیچی دستی یا اهرمی رومیزی با قیچی گیوتین مناسب ببرید.

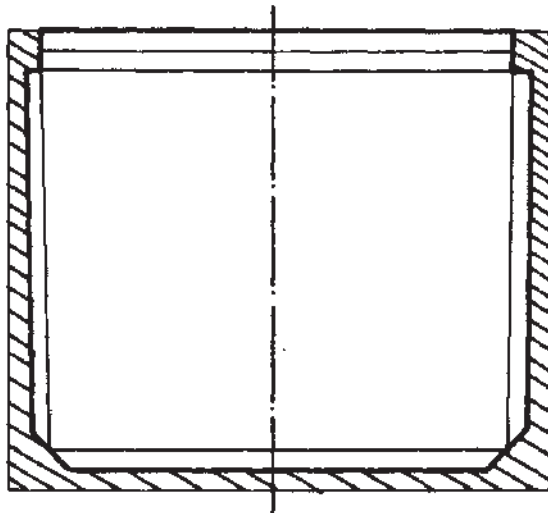


شکل ۷-۵۷

۳- خط‌های بریده شده و همچنین گوشه‌ها را در صورت نیاز صافکاری و پلیسه‌گیری کنید. (شکل ۷-۵۸)

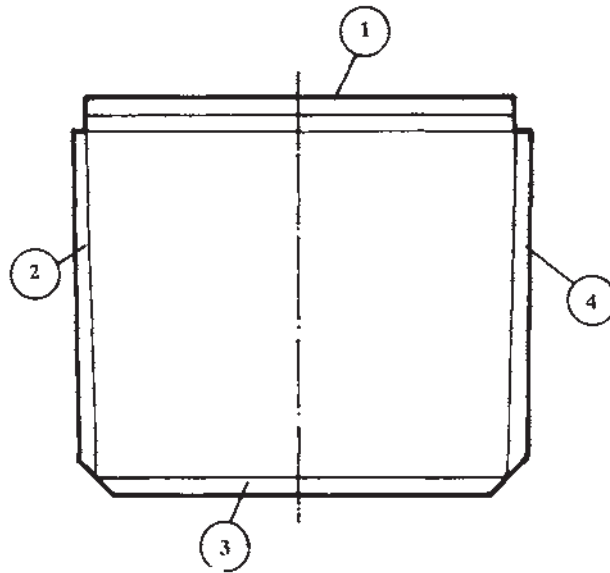


شکل ۷-۵۸

۴- لبه شماره یک را که در شکل (۷-۵۹) نشان داده شده است، تا بزینید. لبه‌های شماره ۲، ۳، و ۴ را در همان جهت ۹۰ درجه خمکاری کنید.

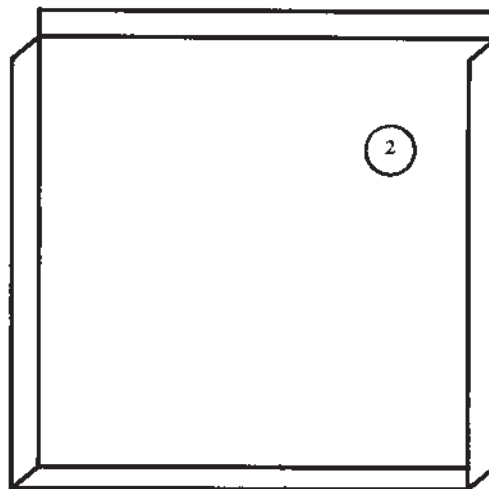


شکل ۷-۵۹

۵- لبه‌های برگردانده شده قطعه شماره (۲) پشت جعبه را در لبه‌های تا شده جعبه قطعه شماره‌ی (۱) مطابق شکل (۶۰-۷) منطبق کنید و جعبه را برای کوبیدن و ایجاد فرنگی پیچ دوپل به روی سندان (شمش) منتقل کنید.

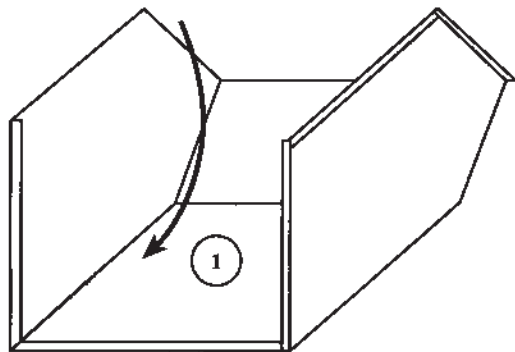


شکل ۶۰-۷

۶- اکنون، مطابق شکل (۶۱-۷) لبه‌ها را با چکش چوبی بکوبید. توجه داشته باشید برگرداندن لبه‌ها باید مرحله به مرحله انجام پذیرد (شکل ۶۲-۷)، در غیر این صورت، ناهمواری و ناصافی سطوح اطراف حتمی است.

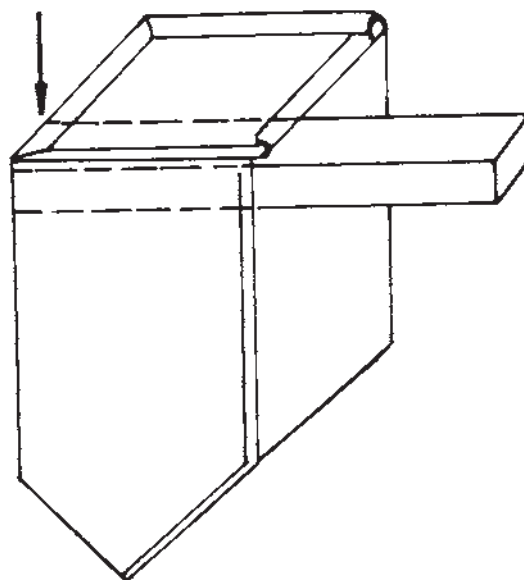


شکل ۶۱-۷

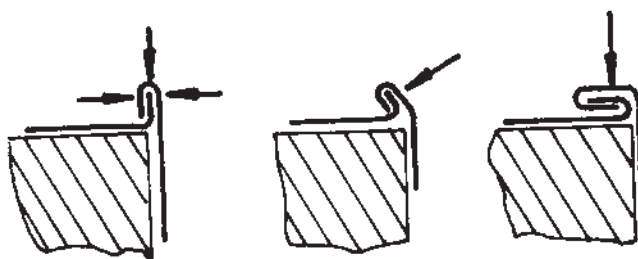

شکل ۶۲-۷


### مراحل انجام کار برای ساخت قطعه شماره ۳

۱- ابعاد قطعه را از نظر اندازه و گونمایی کنترل کنید. (شکل ۶۳-۷)

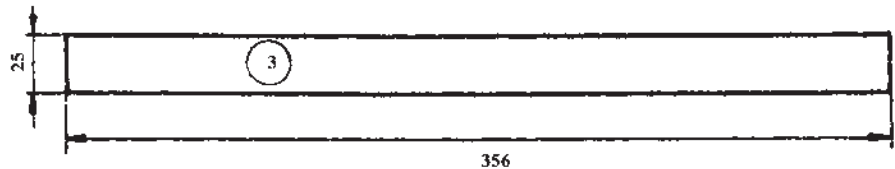


شکل ۶۳-۷

۲- گسترش قطعه شماره (۳) را طبق اندازه‌های داده شده روی ورق آهن به ابعاد ۱×۲۵×۳۵۶ رسم کنید. (شکل ۶۴-۷)

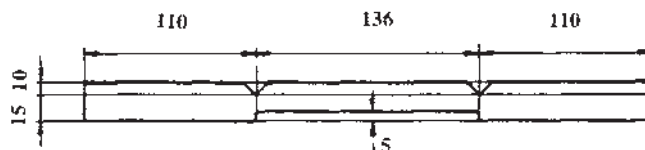


شکل ۶۴-۷

۳- قسمت‌های اضافی را که با خط‌های هاشور مشخص شده است، ببرید و نیز خط‌های (الف) و (ب) را به وسیله قیچی دستی برش بزنید. (شکل ۶۵-۷)

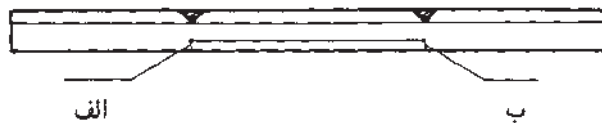

شکل ۶۵-۷

۴- پس از برش خط‌های (الف) و (ب) و بریدن قسمت‌های اضافی، مربع مستطیل ۱۳۶×۵ میلی‌متر را با بستن قطعه بین لبه‌های گیره موازی خم کنید (شکل ۶۶-۷) و با زدن ضربه‌های چکش مناسب برگردانید.

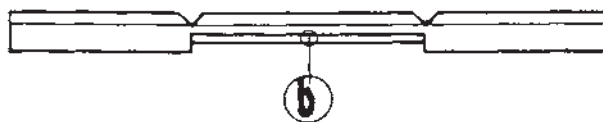


شکل ۶۶-۷

۵- مربع مستطیل ۱۰×۱۳۶ میلی متر را با ماشین خمکن مناسب خمکاری کنید.  
(شکل ۶۷-۷)




شکل ۶۷-۷

۶- قطعه را از قسمت‌های فاق‌بری شده تحت زاویه ۹۰ درجه خم کنید. (شکل ۶۸-۷)

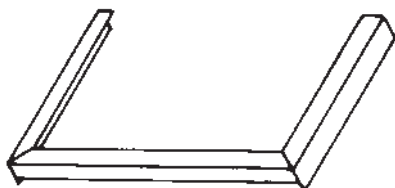

شکل ۶۸-۷

۷- قطعه خم شده را درون جعبه انبار طبق اندازه داده شده در شکل (۶۹-۷) قرار دهید و به وسیله گیره دستی یا انبر قفلی ثابت کنید.

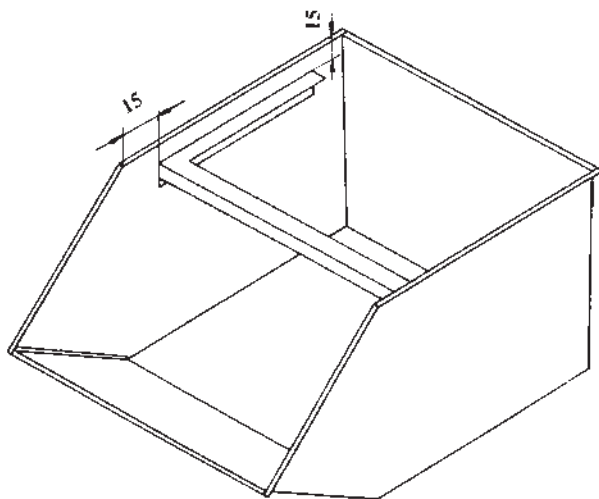


شکل ۶۹-۷

- ۸- دستگاه نقطه جوش را تنظیم کنید، الکترودهای دستگاه را در صورت لزوم سوهانکاری کرده سپس قطعه شماره (۳) را به بدنه قطعه شماره (۱) نقطه جوش کنید.
- ۹- نقاط جوش شده را در صورت نیاز صافکاری کنید.
- ۱۰- جعبه ساخته شده را پرداخته نهایی کنید و برای ارزشیابی تحویل دهید.

# پیوست‌ها



## کار فرفوژه

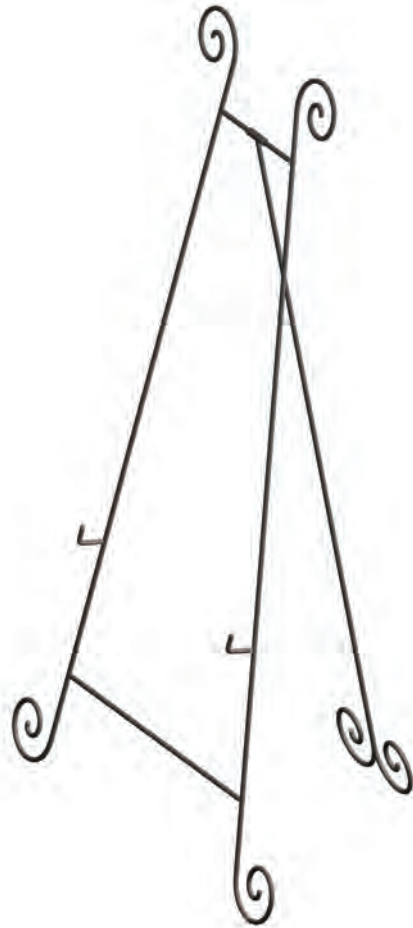

نام قطعه کار: محل قرار تابلو نقاشی

برای ساخت قطعه کار لازم است مراحل زیر انجام شود:

۱- مطابق نقشه کار و براساس جدول اقدام به برش قطعات نمایید.


۲- با بکارگیری فرآیند اکسی اسیتلن و با استفاده از سندان و چکش اقدام به فرم دهی قطعات نمایید.

۳- پس از تکمیل قطعات آنها را به یکدیگر مونتاژ نمایید.


۴- محل های جوشکاری شده را با استفاده از سوهان خشن صاف کنید.

۵- مراحل تکمیلی را انجام دهید.





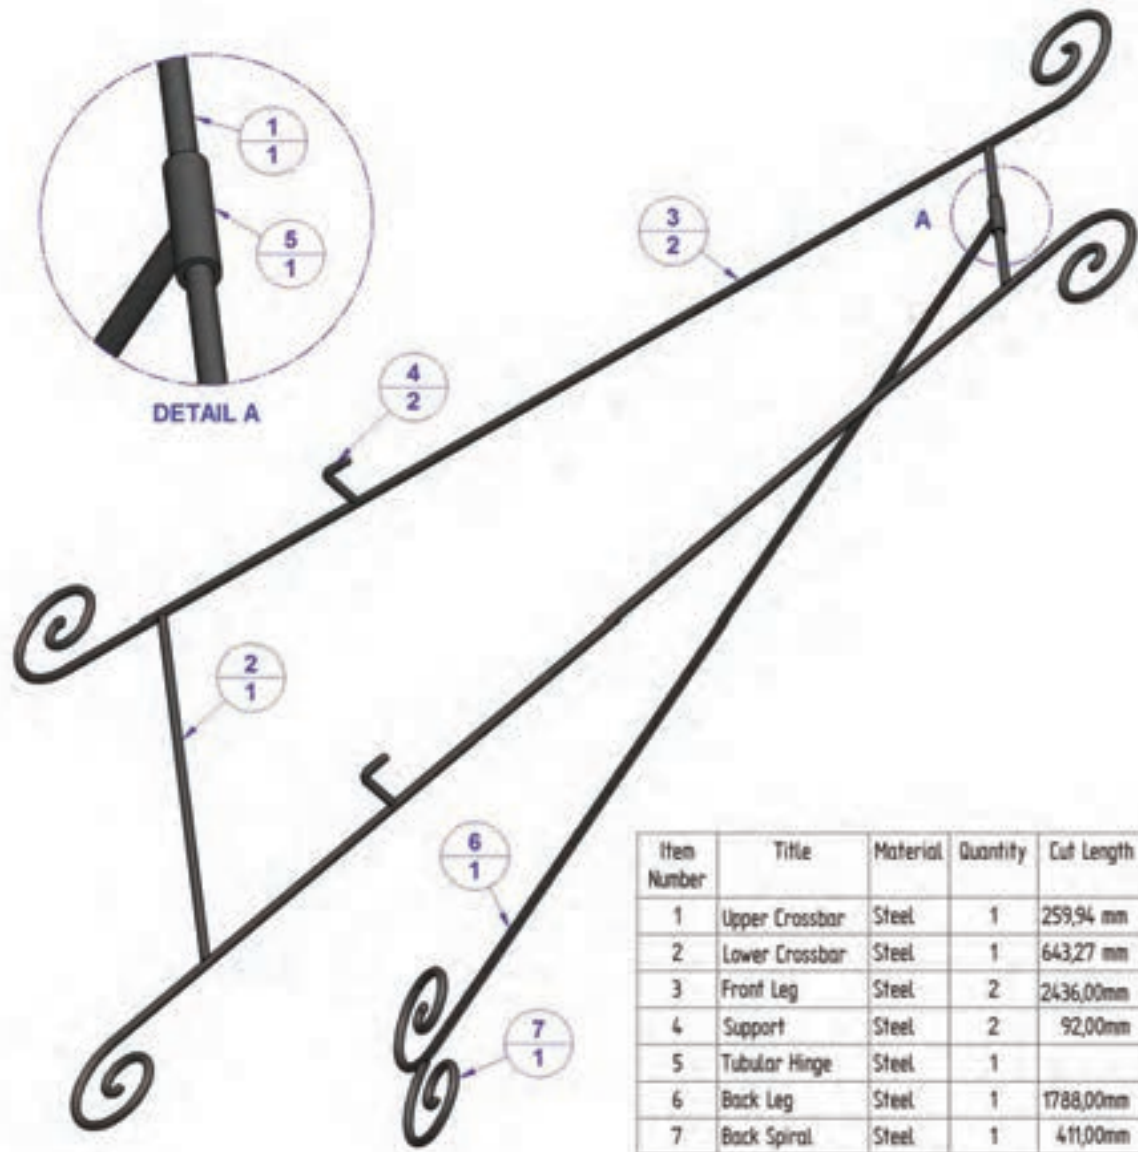



Item Number	Title	Material	Quantity	Cut Length
1	Upper Crossbar	Steel	1	259,94 mm
2	Lower Crossbar	Steel	1	643,27 mm
3	Front Leg	Steel	2	2436,00mm
4	Support	Steel	2	92,00mm
5	Tubular Hinge	Steel	1	
6	Back Leg	Steel	1	1788,00mm
7	Back Spiral	Steel	1	411,00mm

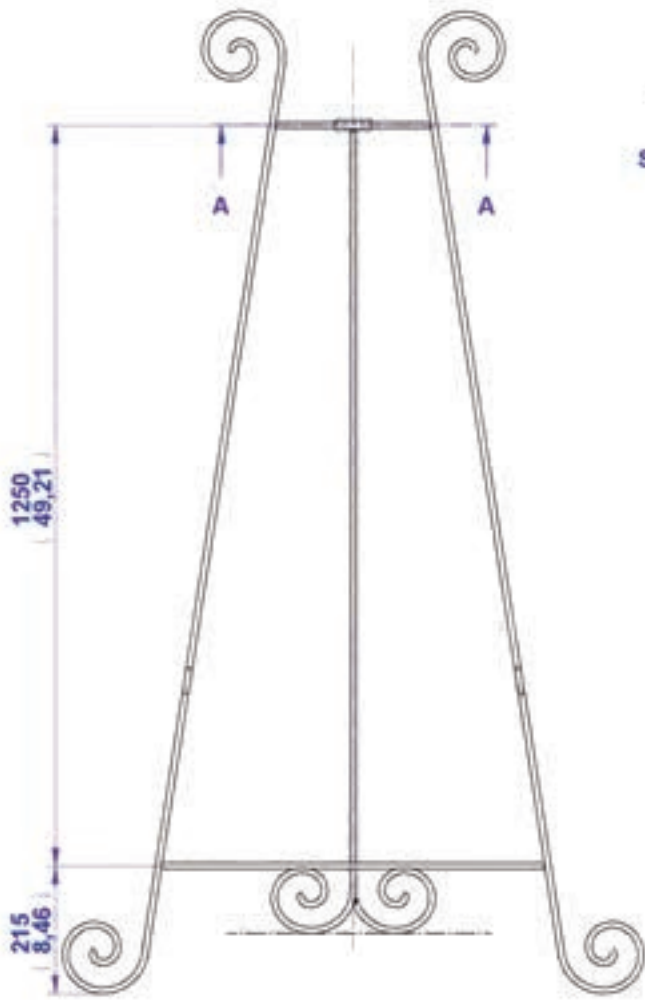



SECTION A-A


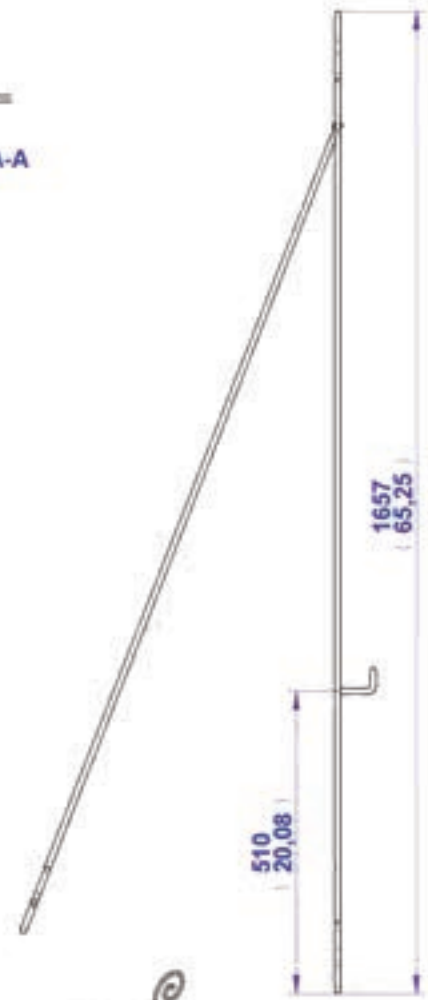


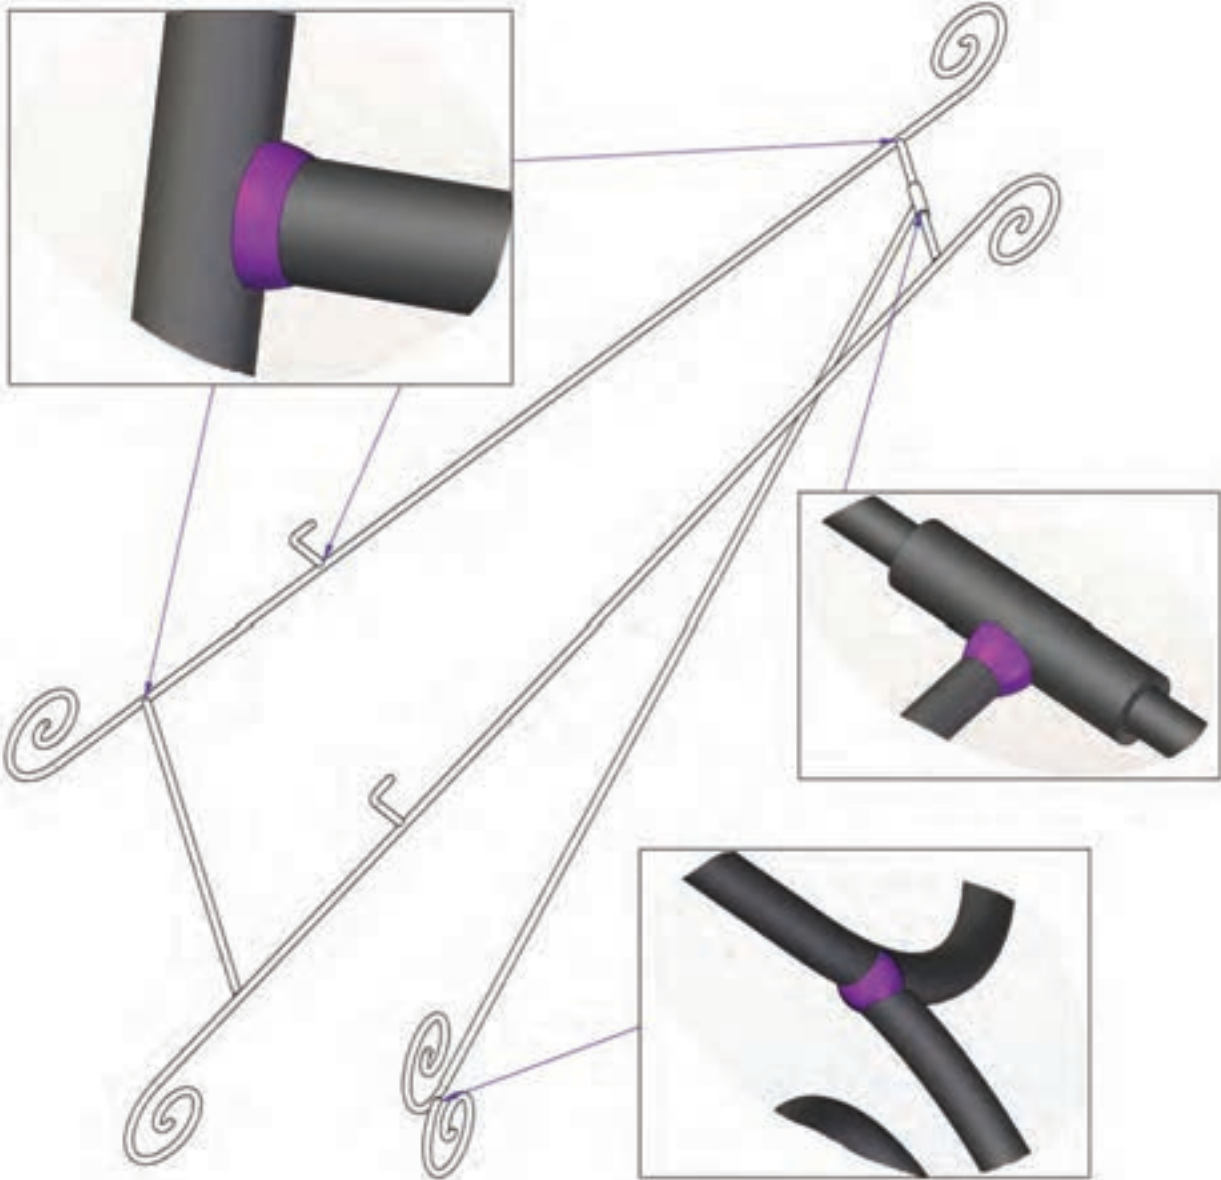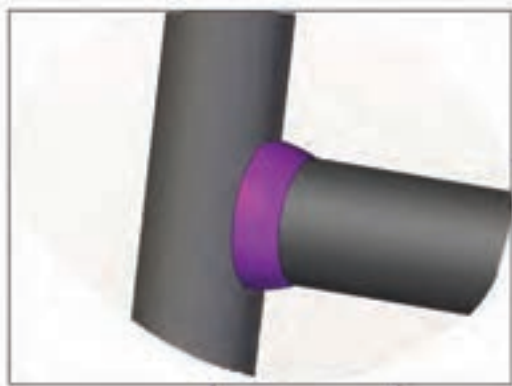

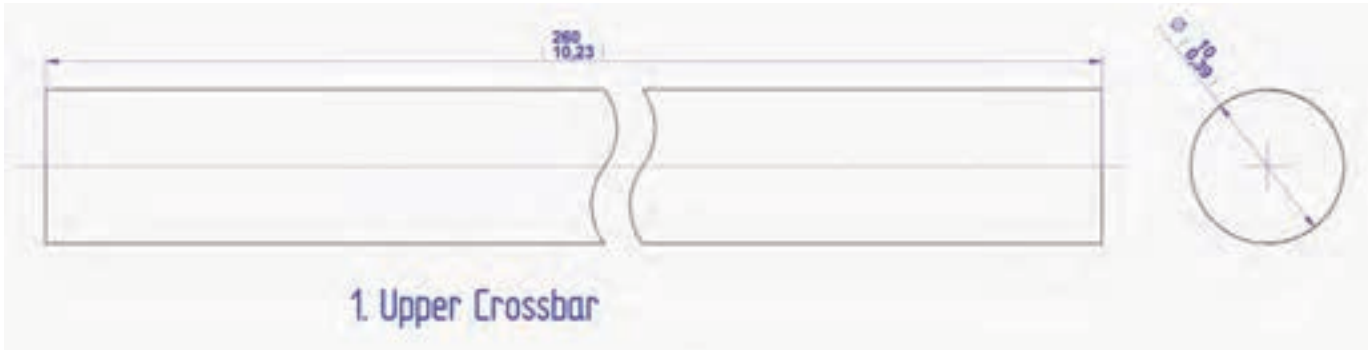

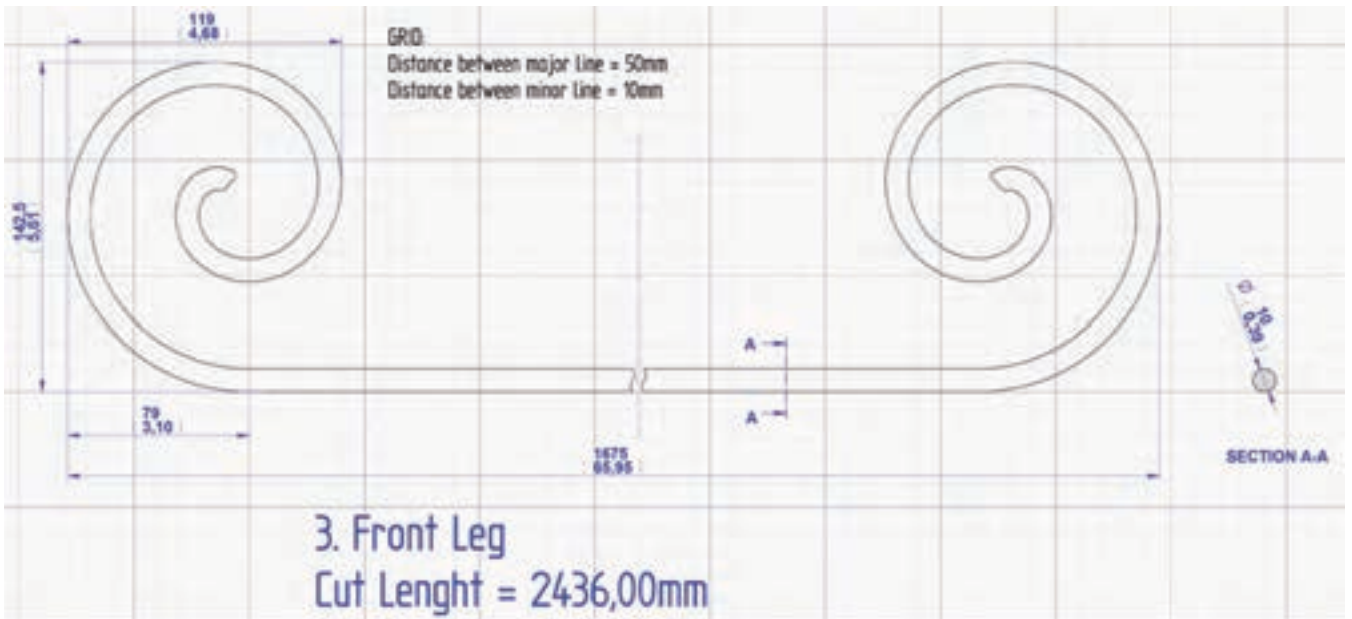

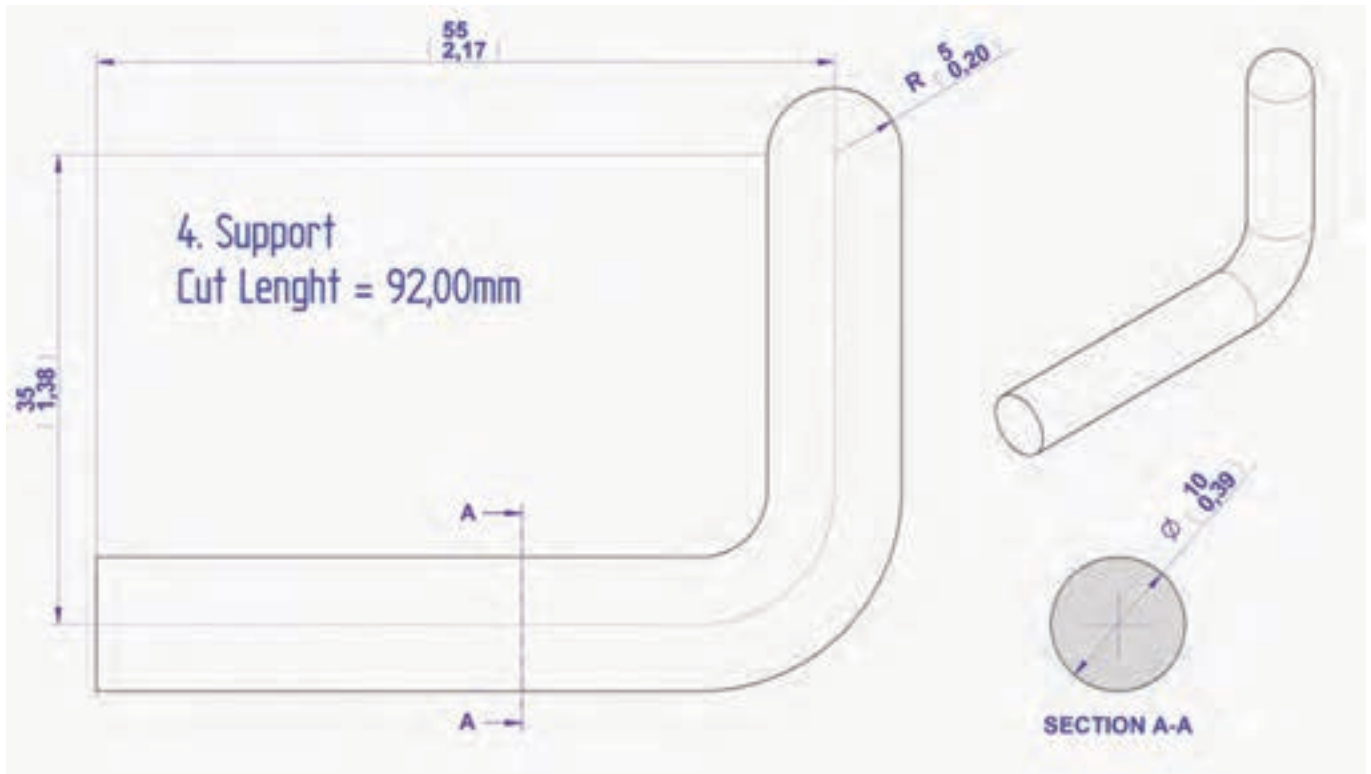


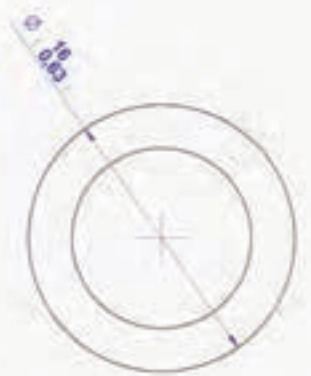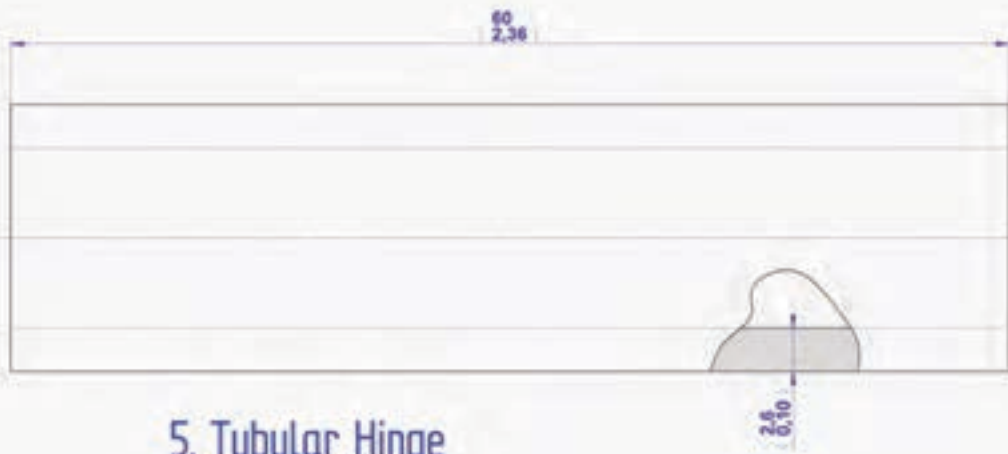

5. Tubular Hinge





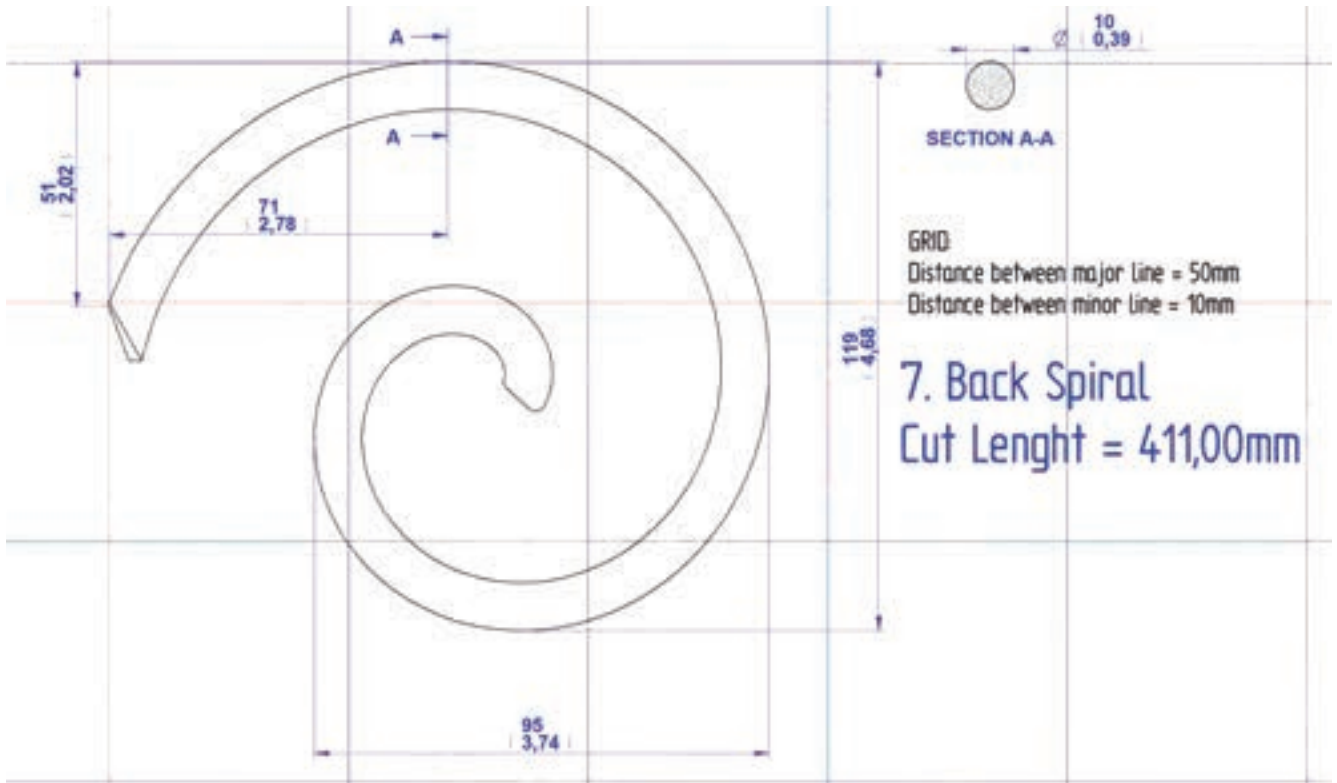

# واژه‌نامه



## واژه نامه

Auxiliary	کمکی، معین
Average	متوسط، میانگین
Axe	تبر
Axial	محوری
Axis	محورها (محور تقارن)
Axle	محور ثابت، اکسل
Axle Suspension	اتصال محوری

## B

Baling Strip Snips	ترازو
Ball peen	چکش ته گرد
Band Saw	اره نواری، اره تسمه ای
Bar	میله، مفتول سیمی
Barycentre	مرکز ثقل
Base	پایه، شاسی، بدنه
Base Bearing	یاتاقان ثابت
Basic Dimension	اندازه اصلی
Batch Board	دیوار وسط، تیغه وسط
Batch Process	عملیات مرحله ای، عملیات منقطع
Batching	تخلیه کردن
Bead	رخ، روکوب زدن، رخ زدن
Bean Divider	پرگار میله ای
Belt	تسمه
Belt Clamp	اتصالی تسمه
Bench	میز کار
Bent	خم شده، منحنی

## A

Acceleration	تندی، سرعت، شتاب
Accessories	اسباب، لوازم یدکی
Adjust	تنظیم کردن، میزان کردن
Adjustable Wrench	آچار قابل تنظیم، آچار فرانسه
Advance	پیش رفتن، جلو افتادن
Air Drain	هواکش
Align	ردیف کردن
Allen Key	آچار شش سو، آچار مغزی
Allen Wrench	آچار مغزی، آچار آلن
Alloy	آلیاژ، هم بسته، آمیخته، عیار
Alternate	تناوب، متناوب
Angle	زاویه، گوشه
Angular	زاویه دار، گوشه دار
Anneal	حرارت دادن و با دوام کردن فلزات
Anvil	سندان
Apex	نوک، زاویه راس، اوج
Appendix	ضمیمه، پیوست
Arbour	محور، شاه میله
Arc	قوس، کمان، هلال
Arch	طاق، قوس، کمان
Article	کالا، ماده
Artificial	مصنوعی
Assembling	سوار کردن، جمع کردن
Auger	مته دستی
Austenitic Stainless	فولاد ضد زنگ، آلیاژی از آهن، کرم، نیکل و کربن

Burin	قلم، قلم حکاکی
Burn	سوزاندن، سوختن
Bush	بوش، استوانه، محور دان
Butt Joint	اتصال لب به لب
Button	تکمه، دکمه
Buzz Saw	اره گرد، اره مدور
By Product	محصول فرعی

## C

Cable	سیم، کابل
Cadmium	کادمیوم، فلزی صنعتی و نقره ای رنگ
Calibre	قطر داخلی لوله
Calliper	کولیس
Cam	بادامک
Cam Shaft	میل بادامک، محور بادامک
Capacity	ظرفیت
Cape Chisel	قلم کنده کاری نوک تیز
Carriage	نورد (در ماشین)
Counterbore	خزینه زن استوانه ای (مته)
Countersink	خزینه زن مخروطی (مته)
Coupling	رابط، کوپلینگ
Cover	پوششش، پوشاندن، سرپوش
Cow	برش مقعر
Cowl	پوشش، کلاهک (دودکش)
Crack	ترک، شکاف، درز
Crane	جرتقیل
Crank	لنگ، دسته محور
Crank Case	محفظه میل لنگ، دنده لنگ
Crank Gear	دنده میل لنگ، دنده لنگ

Bib	شیر
Blacksmith Anvil	سندان آهنگری
Blacksmith Hammer	پتک آهنگری
Blend	کور کردن، مخلوط کردن، یکنواخت کردن
Block	قطعه، کنده، بلوک
Body	بدنه، تنه
Bolt	پیچ
Bond	اتصالی، قید
Bond Pin	بست، پیچ بست
Bore	سوراخ کردن، منفذ
Bore Cutter Holder	کلاهک داخل تراش
Boring	سوراخ کاری
Borty	الماس ناخالص (مصارف صنعتی)
Bottle Screw	پیچ چپ و راست، دو پیچه
Box Spanner	آچار چرخ، آچار بکس
Bracket	چفت و بست، سگدست، بست
Brad	میخ سر پهن، پونز
Brake	ترمز، شکستن
Brass	فلز برنج، آلیاژ مس و روی
Brazing	لحیم کاری سخت، زردجوش کردن
Breast Drill	مته دستی
Breather	هواکش
Brimstone	گوگرد
Brittle	ترد، شکننده
Build	ساختن، بنا کردن
Building	ساختمان
Bulb	لامپ الکتریکی
Bulge	برآمدگی، تحدب
Bump	کوبیدن

Diameter	قطر	Crank Handle	دسته لنگ، هندل
Digger	چکش بادی	Crank Shaft	میل لنگ
Dimension	اندازه، بعد	Crescent	هلالی شکل
Direction	راستا، جهت	Cross Shaft	محور عرضی
Disadvantage	عیب، نقص	Curve	خمیدگی، انحنا
Disassemble	جدا کردن، سوا کردن، پیاده کردن	Cut Off Die	قالب برش
Dismount	جدا کردن	Cutter	ابزار برش، وسیله تراش و برش
Divider	پرگار فلزی	Cutting Angel	زاویه برش، زاویه تراش
Dolley Block	قطعه مقاوم	Cutting of Wheel	چرخ سنگ برش
Door	در	Cycle	دور، دوره
Door Lock Striker	ضامن قفل در	Cylindrical	استوانه ای
Door Panel	روپوش درب	Cylindrical Drift	سنجه استوانه ای
Door Pillar	ستون درب		
Dot	خال، نقطه		
Dowel	پین، مفتول، سیخ	<b>D</b>	
Dowel Pin	میخ بدون سر	Damage	خسارت، صدمه، خسارت دیده
Drift Punch	سنجه پرچ	Damper	ضربه گیر
Drill	مته فلزکاری	Data	اطلاعات، داده ها
Drill Gauge	شابلون اندازه گیری مته (قواره)	Datum	خط مبنا
Drill Sleeve	کلاهک مته	Deburring	پلیسه گیری
Drilling	مته کاری	Decarbonisation	عمل کربن گیری
Duct	مجرا، لوله	Declination	انحراف
Ductility	شکل پذیری	Degreasing	چربی زدایی
Duraloy	دورآلوی، آلیاژی از آهن، کرم، منگنز و کربن	Degree	درجه
Duralumin	دورآلومین، فلزی سبک و با دوام	Depth	عمق
		Detach	جدا کردن
		Device	اسباب، الت، وسیله، دستگاه
		Devil	قیچی لب کنگره

Flexible	قابل انعطاف، قابل انحناء
Float Ball	گوی شناور
Flow	جریان
Flue	دودکش، لوله آبگرم کن یا بخار
Fluid	سیال، روان، ماده سیاله
Flush Bolt	پیچ خزینه رو
Flute	شیار
Fold	تا کردن، تا، لا
Forged Steel	فولاد آهنگری شده
Foundry	ریخته گری
Fracture	شکستگی، ترک، شکاف
Fragile	شکستنی
Free of Losses	بدون افت
Fret Saw	اره مویی
Frigid	سرد، خنک
Front Elevation	نمای جلوئی
Front Face	سطح جلوئی
Front Spacer	نوار هادی جلوی قالب
Fuel	سوخت
Fulcrum	تکیه گاه، اهرم
Fume	بخار، دود
Functional	عملی
Fundament	اصل، بنیاد، پایه
Funnel	قیف، مخروط وار
Funnel Stake	سنبله مخروطی
Fusible	ذوب شدنی
Fusion	ذوب، گداختگی

## F

Fabricate	ساختن، تولید کردن
Fabrication	ساخت، تولید
Face View	نمای اصلی
Factory	کارخانه
Factory Unit	واحد صنعتی، کارخانه
Fasten	محکم کردن، بستن
Fat	چرب، چربی
Fault	اشتباه، خطا، غلط
Feed Back	پس خوراندن
Ferrous	آهن دار
File	سوهان
Fillings	براده فلز، براده دم سوهان
Filling	سوهان کاری
Fitting	جا سازی
Flame	شعله
Flange	لبه، لبه دار کردن، فلانچ
Flange Square	طوقه لبه برگردان
Flank	دامنه، طرف، پهلو
Flaring Tool	دهانه لوله برج کن، لوله گشاده کن
Flash	جرقه
Flat	تخت، صاف
Flat Bar	آهن چهار سو، میله تخت
Flat Chisel	قلم تخت
Flat File	سوهان تخت
Flat Scraper	شابر تخت، ابزار پوسته کن تخت
Flat Iron	آهن تسمه، ورق آهن نواری
Flex	انعطاف داشتن، خم کردن

Gray	مات، خاکستری
Grinder	ماشین سنگ زنی، سنگ زن
Grinding	سنگ زدن، ساییدن
Grinding Gauge	ابزار زاویه سنج (بعد از سنگ زدن)
Grinding Machine	ماشین سنگ زنی
Grinding Point	سنگ انگشتی
Grinding Wheel	چرخ سمباده، چرخ سنگ سمباده
Grip	محکم بستن، بست، گیر دادن
Grit	شیار، شیار دادن
Groove	شیار تراش
Groove Cutter	درجه، مقیاس، اسباب
Gauge	اندازه گیری
Guide Bar	میله راهنما
Guide Bolt	خار راهنما
Guide Screw	پیچ راهنما
Guide post	میله راهنما
Gusset	ورق نبشی، ورق گونیایی

## H

Hacksaw	اره آهن بر
Hacksaw Blade	تیغه اره، تیغه کمان اره
Hacksaw Frame	کمان اره
Half-Round Chisel	قلم نیم گرد
Half-Round File	سوهان نیم گرد
Half Round Scrapper	شابر نیم گرد
Hammer	چکش
Hand Seamer	خم کن دستی
Handle	دسته

## G

Gadget	آلت، ابزار
Gagger	قید، بست، قید و بست
Galvanization	آبکاری و روکش کردن با فلز روی
Gap	فاصله، شکاف
Gas	گاز
Gasket	واشر (لاستیکی) برای وسایل گاز
Gauging	اندازه گیری
Gear	دنده
Generator	مولد، دینام، ژنراتور
Gib	پشت بند
Gibbous	برآمده، محدب، کوژ
Girder	تیر آهن، شاه تیر
Gland	آب بندی کردن، آب بندی
Gland Washer	واشر آب بندی
Glass Paper	کاغذ سنباده
Glossy	براق، جلادار، پرداخت شده
Gloves	دستکش
Glue	چسب، چسباندن
Goad	دیلیم
Goggle	عینک ایمنی
Gorge	ریل، شیار
Gouge	مغار
Govern	میزان کردن، تنظیم کردن
Governor	تنظیم کننده، رگلاتور
Grade	درجه
Grain	دانه، ذره
Graph	نمودار
Gravity	ثقل، گرانش



Hydrargyrum	سیماب، جیوه
Hydraulic Press	(پرس روغنی) هیدرولیک
Hypoid	دنده ای

## I

Identical	همانند، یکسان
Impact Screwdriver	آچار پیچ گوشتی ضربه ای
Inactive	غیر فعال
Inflexion	انحناء، انعطاف، خم سازی
Inflow	ورودی
Infusible	غیر قابل ذوب
Infusion	القاء، ریزش، خیساندن
Ingot	شمش
Initial	اولیه
Inject	تزریق کردن
Inlet	ورودی
Input Unit	بخش ورودی، واحد ورودی، دستگاه ورودی
Insert	جاگذاری، الحاق، ضمیمه کردن
Inside Bevel Gouge	مغار مفر، قلم مفر
Inside Calliper	کولیس، برای اندازه گیری داخلی
Inspection	بازرسی
Install	نصب کردن، کار گذاشتن
Instruction	دستورالعمل
Insulate	عایق کردن، عایق شدن
Insulating	عایق کاری
Insulator	عایق، نارسانا
Intake	ورودی

Hard	سخت
Hardening	سخت کاری
Hardie	گوه، قلم
Hatchet	تبر کوچک
Heat	حرارت، گرما
Heat Insulator	عایق حرارتی
Heater	بخاری
Height	ارتفاع
Helical	مارپیچ
Helical Spring	فنر مارپیچ
High Speed Steel	فولاد تند بر که برای ساخت ابزار تراش به کار می رود
Hinge	لولا کردن، مفصل، لولا
Hob	سنبه پرکاری، میخ سرپهن، فرز چرخ دنده مارپیچ
Holder	سرپیچ، نگهدارنده
Hole	سوراخ، منفذ
Hole Cutter	سوراخ بر، ابزار ایجاد سوراخ
Hole Snips	قیچی گرد بر
Hollow	کاس شده، تو خالی
Hollow Punch	سنبه منگنه
Hone	سنگ تیز کن
Hook	قلاب، آویز، گیره
Hoop	حلقه، طوقه
Hopper	خزینه، محفظه خوراک ماشین
Horizontal	افقی
Horning Die	قالب تازنی، قالب حلب کاری
Hose	شلنگ، لوله حامل گاز یا هوای فشرده
Hub	مقر، توپی، طوقه، ناف
Humid	نم دار، مرطوب

Knock	کوبیدن، زدن، ضربه
Knuckle	سگک
Knuckle Joint	اتصال زانویی
Knurled	عاج دار
Knurled Nut	مه‌ره عاج دار

## L

Laboratory	آزمایشگاه
Labour	کار
Laminate	ورقه ورقه کردن
Laminate Iron	آهن لایه ای، آهن ورقه ای
Lamination	تورق، ورقه ورقه کردن
Lap Joint	اتصال روی هم، اتصال لب به لب
Lap Tool	ابزار صافکاری و صیقل
Lapping	صیقل کاری، پرداخت
Latch	قفل، چفت
Lathe	ماشین تراش، چرخ تراش، دستگاه خراطی
Lay	کار گذاشتن، قرار دادن، وضع دادن
Lay Shaft	محور هرز گرد
Layer	لایه قشر
Layout	طرح، نقشه اولیه
Lead	فلز سرب
Lead Pencil	مواد سربی
Leak	تراوش کردن، نشت کردن، رخنه
Leakage	نشت، تراوش
Leather	چرخ
Leg	پایه، ساقه

Intake Valve	دریچه ورودی، سوپاپ ورودی، شیر ورودی
Integral	یکپارچه، یک تکه
Interchange	تعویض کردن
Interior	داخلی، درونی
Intermediate	واسطه، میانی
Internal	داخلی، درونی
Intersection	تقاطع، فصل مشترک
Involute Gear	دنده مارپیچ
Iron	آهن

## J

Jack	جک، بالابر
Jag	درز، برش، شکاف، دنده، ریزه، دانه
Jam	گیر کردن، مسدود کردن
Jaw	دم گیر، فک، گیره
Jerk	تکان، لرزش
Jig Saw	اره چکشی
Jigs and Fixtures	قید و بست ها
Joint	اتصال، مفصل
Joint Wrench	آچار زانویی
Jolt	تکان دادن

## K

Key Wrench	آچار کلیدی
Keyhole Saw	اره باریک
Knife	چاقو، کارد

Mass Production	تولید به مقیاس صنعتی	Length	درازا، طول
Master Switch	شاه کلید	Level	تراز
Mate	جفت، لبگه، تا	Lever	اهرم، دیلم، اهرم کردن
Matter	ماده	Lever Arm	بازوی اهرم، بازوی مفصل
Mean	میانگین، معدل	Lid	سرپوش
Medium Hard Steel	فولاد نیم سخت	Light	روشن، سبک
Melt	مذاب	Link	جفت کردن، بهم پیوستن
Member	قطعه، عضو	Lip	لبه، کناره
Mercury	جیوه	Lip Angle	زاویه لبه
Mesh	چشمه (تور)، شبکه، درگیری (دو چرخ دنده)	Liquid	مایع
Metal Band saw	اره نواری فلزبر	Load	بار، سنگینی
Metallic	فلزی	Location	مکان، موقعیت
Metalize	روکش کردن با مواد	Lock Nut	مهره پشت گیر، مهره قفلی
Mild Steel	فولاد نرم	Long	دراز، طویل
Milling	فرز کاری	Loop	حلقه، حلقه شده، حلقه زدن
Mineral	معدنی، جسم معدنی	Loose	هرز، شل، باز، افت
Minor	کوچکتر، اقصر	Loss Factor	ضریب افت
Mix	آمیختن، مخلوط کردن	Lozenge	لوزی
Mixture	مخلوط، آمیخته	Lubricate	روغن کاری، روان کردن
Molten	گداخته، ذوب شده	Lumber	تخته
Moment	گشتاور، لنگر	Lute	درزگیر
Monkey Wrench	آچار تنظیم		
Mounted	نصب شده، سوار شده، مونتاژ شده		
Movement	حرکت		
Mumetal	آلیاژی از نیکل، آهن، مس با ضریب مغناطیسی زیاد		

## M

Magnet	آهن ربا
Major	بزرگتر، اطول
Make	ساختن
Make and Break	دستگاه قطع و وصل
Mandrill ,Mandrel	میله، سنبه، مرغک
Manual	دستی
Margin	حاشیه، لبه، کناره

Pipe Extractor	چپ گرد
Pipe Wrench	آچار لوله گیر، آچار شلاقی
Pit	چاله دار کردن، حفره دار کردن
Pitch	گام، ارتفاع دندان
Pivot	لولا، پاشنه، روی محور گردیدن
Plan	طرح، نقشه، روش
Plane	صفحه، سطح مستوی، رویه صاف و تخت
Planetary Gear	چرخ دنده سیاره ای
Plant	کارگاه، کارخانه، دستگاه صنعتی
Planting	آبکاری
Plate	صفحه، ورق تخت فلزی
Plate Jig	صفحه غربال
Plug	سرپوش، درپوش، تویی، سوراخ گیر، دو شاخه اتصال
Plunger	پیستون غوطه ور
Pointer	عقربه شاخص، نشان دهنده
Polish	پرداخت کردن
Power	نیرو، قدرت، توان
Power Hacksaw	اره آهن بر برقی
Practical	عملی
Pressure	فشار
Prick Punched Mark	علامت سنبه نشان
Primary	اولیه، ابتدایی
Production	تولید
Profile	نیم رخ، برش عمودی، مقطع طولی
Progressive Die	قالب (حدیده) چند مرحله ای
Propel	راندن، به جلو بردن

## N

Nail	میخ
Nail Puller	میخ کش
Narrow	نازک، تنگ
Needle Valve	شیر سوزنی
Negative	منفی
Network	شبکه
Nick	شکا، شکاف دادن
Nickel	فلز نیکل
Nickel Plating	آب نیکل کاری
Nickel Silver	ورشو، آلیاژی از مس، نیکل و روی
Nippers	گاز انبر
Noble Metal	فلز زنگ نزن
Non-ferrous	غیر آهنی
Non-Metallic	غیر فلزی
Non-Return Valve	شیر یک طرفه
Non-conductor	عایق، غیر هادی
Norm	معیار، نمونه
Normal	معمولی، طبیعی

## P

Pillar	ستون، پایه
Pillar Drill	ماشین پایه دار
Pilot	راهنما
Pilot Wheel	چرخ راهنما، چرخ تنظیم
Pin	سنجاق، اسپیل
Pincers	گاز انبر
Pipe	لوله

Quill محور مجوف

## R

Rack میله دنده (چرخ دنده با شعاع بی نهایت)

Radial شعاعی

Radial Drill مته بازویی

Radial Saw اره گرد، اره مدور

Radiation تابش، تشعشع

Radius شعاع

Radius of Curvature شعاع انحناء (خمش)

Rake زاویه شیب، کج کردن

Ram کوبیدن، فشردن

Rap لُق کردن، تکان دادن

Rapid سریع

Rat-tail File سوهان گرد

Rat-tail Splice رگه، ترک مویی

Ratio نسبت

Raw خام (مواد اولیه)

Reamer برقو، جدار تراش

Rectangular راست گوشه، مربع مستطیل، کتابی شکل

Reducer کاهنده، تبدیل کننده، متعادل کننده

Reducing Tee سه راهی تبدیل

Reflex Angle زاویه محدب

Repair تعمیر

Rib شیار

Right-Hand Screw پیچ راست گرد (با چرخیدن به راست پیش می رود)

Rim لبه، حاشیه، طوقه

Property خاصیت

Proportion تناسب، نسبت

Protection محافظت

Protractor نقاله

Pull کشیدن

Pulley چرخ فلکه، طوقی، پولی

Pulverize پودر کردن، ساییدن

Pump تلمبه، پمپ

Punch منگنه کردن

Punch Press پرس ضربه ای

Punching منگنه کاری

Pure خالص

Purification تخلیص، تصفیه

Purlin لایه

Push فشار دادن

Push Button تکمه فشاری، شستی

Putty شیشه و مرمر

## Q

Quadrangle چهار گوش

Quadrangular چهار گوش

Quadrilateral چهار ضلعی

Quadruple Thread پیچ چهار سو

Quality کیفیت، ماهیت

Quantity کمیت، مقدار

Quick سریع، تند

Quick Action Clamp گیره سریع العمل

Quick Change Chuck سه نظام خود کار

Quick Silver جیوه

Scope	خط انداختن، خط	Ring	طوقه، حلقه، رینگ
Scrap Metal	فلز قراضه	Rivet	میخ پرچ، پرچ کردن
Screw	پیچ	Rivet Drill	مته پرچ گیر
Scriber	سوزن خط کش	Rivet Fastening	اتصال با پرچ
Seal	آب بندی	Rivet Punch	سنبله پرچ بر، انبر پرچ بر
Seam	درز، بخیه	Rivet Set	قالب پرچ
Seamless	بی درز، یک تکه	Riveting Gun	پرچ کن طپانچه ای
Section	قطعه، قسمت، برش	Rod	میله، بار
Semicircle	نیم دایره	Roll	نوورد
Semiconductor	نیمه هادی	Roller	غلطک
Separate	جدا کردن	Roof	سقف، پوشاندن، مسقف کردن
Shank	میله، دسته	Roofing Snip	قیچی ورق بری
Shape	شکل، قالب	Rotary	گردان، چرخان
Shaping Snipe	قیچی میخ بر	Rotate	گردیدن، چرخیدن
Sharp	تیز، برنده	Rotor	گردنده، چرخنده، روتور
Shear Force	نیروی برش	Rough	خشن، زبر، زمخت
Shearing	قیچی کاری	Route Sheet	ورقه مسیر کار
Shears	(قیچی آهن بر) ورق آهن	Router	قلم، ابزار کننده کاری و تراش، جا خار تراش
Sheath	غلاف، پوشش	Rub	مالیدن، سائیدن
Sheave	چرخک	Rubber	لاستیک
Sheet	ورق، ورقه، برگ	Ruler	خط کش
Sheet Metal	ورق فلزی	Running Current	جریان کار
Sheet Metal Shear	قیچی ورق فلز بر	Rust	زنگ، زنگ زدن
Shell	قشر، ورقه، غلاف		
Shock	ضربه		
Shock Absorber	ضربه گیر		
Shop	کارگاه		
Skelp	ورق فلز (برای ساختن لوله)	<b>S</b>	
Slab	تخت، صفحه، تابلو	Safety	ایمنی
Slack	شل، هرز	Saw	اره، اره کردن
Sledge	پتک	Saw File	سوهان پرداخت، سوهان نرمه
Sleeve	ماسوره، غلاف، بوش، مهره، آستین	Scissor	قیچی

## منابع و ماخذ

- ۱- کتاب صنعت ورقکاری Deil.K.Allen ترجمه یوحنا
- ۲- کتاب اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرش تالیف مهندس مسعود رخس خورشید.
- ۳- شکل دهی فلزات تالیف مجتبی زبرجد
- ۴- کاتالوگ های شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- ۵- جزوات دوره مهندسی بین المللی جوش SLV
- ۶- کتابهای درسی رشته صنایع فلزی - تالیف آقای عبدالحسین گل سرخی
- ۷- سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۸- Basic Fabrication and welding En

