

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ماشین‌های الکتریکی AC

رشته الکتروتکنیک

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۱۳۴

۶۲۱	علی مددی، محمد
۳۱	ماشین‌های الکتریکی AC / مؤلفان: محمد علی مددی، علی اکبر مطیع بیرجندی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های
۱۴۶ م	درسی ایران، ۱۳۹۴.
۱۳۹۴	۲۰۷ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۱۳۴)
	متون درسی رشته الکتروتکنیک، زمینه صنعت.
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته الکتروتکنیک دفتر
	تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.
	۱. ماشین‌آلات برقی. ۲. برق - جریان متناوب. الف. علی مددی، محمد. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون
	برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته الکتروتکنیک. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

جدول هدف محتوای کتاب ماشین‌های الکتریکی AC در سال ۱۳۸۸ با توجه به فناوری‌های جدید، نیازهای جامعه و درخواست هنرآموزان و گروه‌های آموزشی سراسر کشور و تأیید کمیسیون تخصصی رشته‌الکتروتکنیک، مورد بازنگری و اصلاحات کلی قرار گرفت و سپس در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به طور کامل تألیف مجدد شد.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

عنوان و کد کتاب : ماشین‌های الکتریکی AC — ۴۹۰/۲

شماره درس : ۲۱۳۴

مؤلفان : محمد علی مددی، علی اکبر مطیع بیرجندی

ویراستار فنی : محمد حیدری

اعضای کمیسیون تخصصی الکتروتکنیک : شهرام خدادادی — امیرحسین ترکمانی — محمدحسن اسلامی — مجتبی انصاری‌پور — نقی اصغری

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی — ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱ — دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶ — کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت: www.chap.sch.ir

رسامی و تصویرسازی رایانه‌ای : علیرضا سیاحی، مریم دهقان‌زاده

طراح جلد : حامد موسوی

صفحه‌آرا : غزاله نجمی، غزاله کشمیری

حروفچین : زهرا ایمانی نصر

مصحح : سیما لطفی، پریسا پژوهی‌پاد

امورآماده‌سازی خبر : سپیده ملک‌ایزدی

امورفنی رایانه‌ای : حمید ثابت کلاچاهی، راحله زادفتح‌الله


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران — کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج — خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱ — دورنگار ۴۴۹۸۵۱۶۰ — صندوق پستی ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهارم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

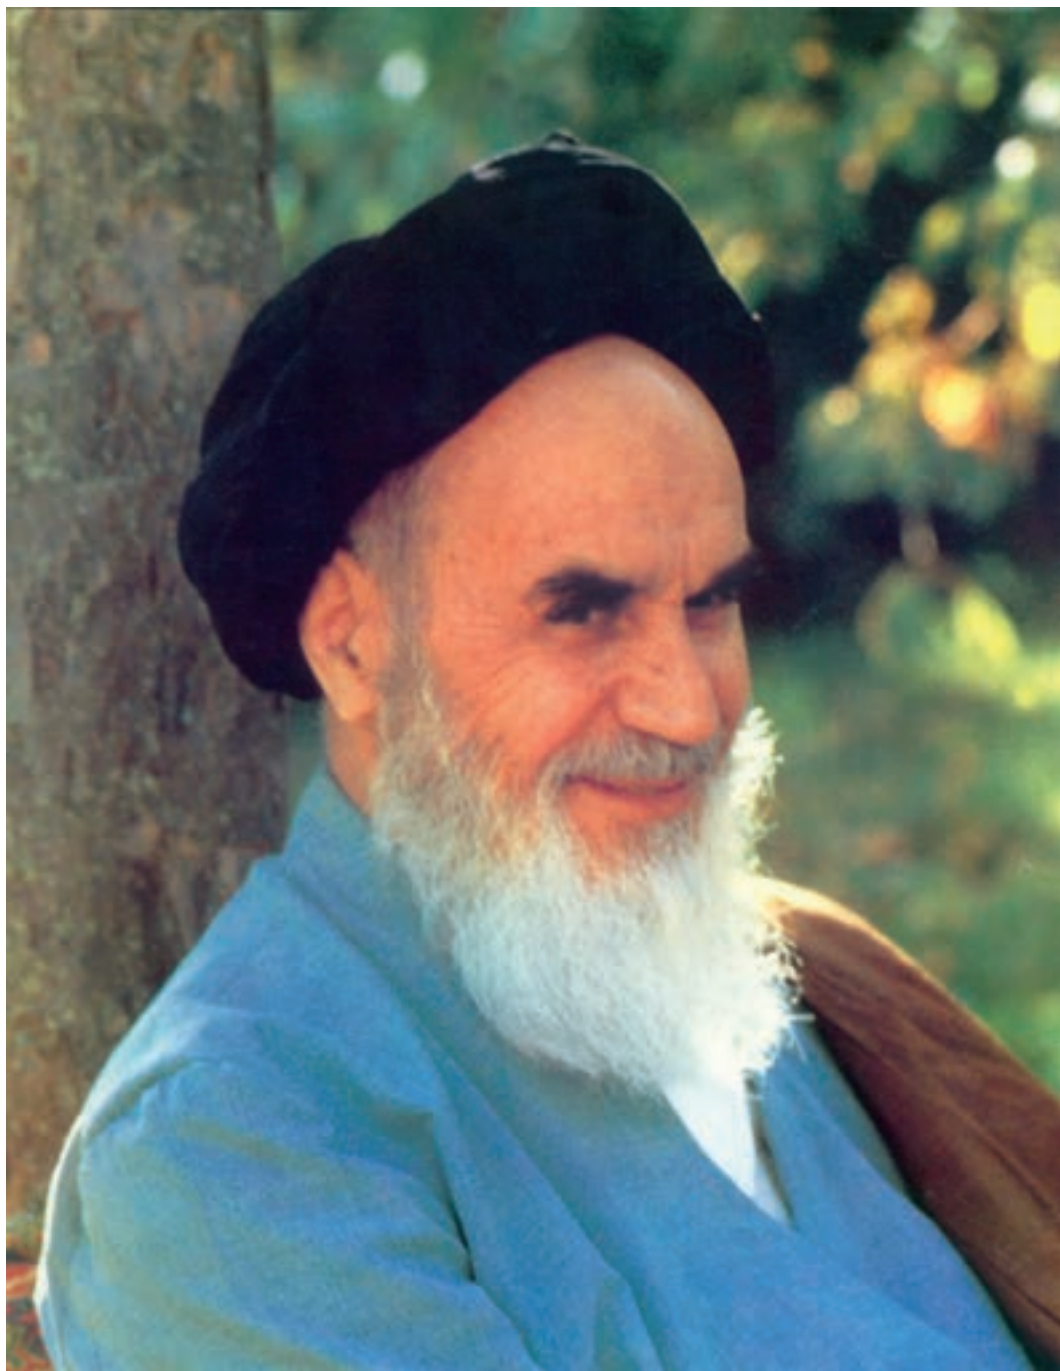

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سره الشریف»

فهرست

فصل ۱	
۱۷	مقدمه
۱۷	۱-۱- ساختمان ترانسفورماتور
۱۸	۱-۱-۱- هسته
۲۰	۱-۱-۲- سیم پیچ
۱۲	۱-۲- تئوری و طرز کار ترانسفورماتور
۲۳	۱-۳- ترانسفورماتور ایده‌آل
۲۳	۱-۳-۱- کلیات
۲۴	۱-۳-۲- روابط اساسی ترانسفورماتور
۲۵	۱-۳-۳- تبدیل امپدانس - انتقال امپدانس
۲۶	۱-۳-۴- نتیجه‌گیری از روابط اساسی ترانسفورماتور ایده‌آل
۲۷	۱-۴- ترانسفورماتور واقعی
۲۷	۱-۴-۱- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بی‌باری
۳۰	۱-۴-۲- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری
۳۴	۱-۵- دیاگرام برداری حالت بارداری
۳۸	۱-۶- تعیین مقادیر پارامترهای مدار معادل به کمک آزمایش‌های تجربی
۳۹	۱-۶-۱- آزمایش حالت بی‌باری
۴۰	۱-۶-۲- آزمایش اتصال کوتاه
۴۲	۱-۷- ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور
۴۲	۱-۸- جریان اتصال کوتاه واقعی در ترانسفورماتور
۴۳	۱-۹- تلفات در ترانسفورماتور
۴۳	۱-۹-۱- تلفات هسته (آهنی)
۴۵	۱-۹-۲- تلفات اهمی سیم پیچ (مسی)
۴۶	۱-۱۰- راندمان یا بازده ترانسفورماتور
۴۸	۱-۱۱- انواع ترانسفورماتورهای تک‌فاز خاص
۴۸	۱-۱۱-۱- ترانسفورماتور ایزوله
۴۹	۱-۱۱-۲- ترانسفورماتور جریان
۵۱	۱-۱۱-۳- ترانسفورماتور ولتاژ
۵۲	۱-۱۱-۴- ترانسفورماتور جوشکاری
۵۲	۱-۱۱-۵- اتوترانسفورمر
۵۳	۱-۱۱-۶- مقایسه بین ترانسفورماتور معمولی و اتوترانسفورمر
۵۷	پرسش‌های پایان فصل (۱)
۵۸	مسائل پایان فصل (۱)
فصل ۲	
مقدمه	
۶۴	۲-۱- دلیل استفاده از ترانسفورماتور سه فاز
۶۵	۲-۲- ساختمان ترانسفورماتور سه فاز از نقطه نظر مغناطیسی و الکتریکی
۶۵	۲-۲-۱- هسته
۶۷	۲-۲-۲- چیدمان هسته
۶۸	۲-۲-۳- سیم پیچ
۶۹	۲-۳- ساختمان ترانسفورماتور سه فاز از نقطه نظر عایق بندی و تهویه
۶۹	۲-۳-۱- ترانسفورماتورهای روغنی
۷۱	۲-۴- ترانسفورماتورهای خشک
۷۲	۲-۵- تجهیزات جانبی ترانسفورماتور
۷۲	۲-۵-۱- رله بوخ هلثس
۷۴	۲-۵-۲- ترمومتر (دماسنج ترانسفورماتور)
۷۶	۲-۵-۳- سیستم کنترل دما به کمک سنسور RTD
۷۶	۲-۵-۴- رطوبت گیر (محفظه سلیکاژل)
۷۷	۲-۵-۵- روغن نما
۷۸	۲-۵-۶- شیر فشار شکن یا اطمینان
۷۸	۲-۵-۷- فشار و خلأ سنج
۷۹	۲-۵-۸- کلید تنظیم ولتاژ
۸۰	۲-۵-۹- پیچ اتصال بدنه
۸۰	۲-۵-۱۰- جعبه ترمینال
۸۱	۲-۵-۱۱- پوشینگ
۸۲	۲-۶- انواع اتصالات مورد استفاده در ترانسفورماتورهای سه فاز
۸۲	۲-۶-۱- اتصال ستاره
۸۳	۲-۶-۲- اتصال مثلث
۸۵	۲-۶-۳- مقایسه اتصال مثلث و اتصال ستاره در سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور
۸۵	۲-۶-۴- اتصال زیگزاگ
۸۶	۲-۷- تقسیم‌بندی ترانسفورماتورهای سه فاز بر اساس نوع اتصال ورودی و خروجی

۱۲۱	۳-۹-۳ لغزش موتور در حین کار
۱۲۲	۳-۹-۴ لغزش منفی
۱۲۲	۳-۹-۵ لغزش‌های بزرگتر از واحد (بیش از ۱۰۰٪)
۱۲۳	۳-۱۰-۱-۰ کمیت‌های الکتریکی رتور
۱۲۳	۳-۱۰-۱-۱ فرکانس ولتاژ القایی مدار رتور
۱۲۴	۳-۱۰-۲-۰ راکتانس رتور
۱۲۴	۳-۱۰-۳-۰ مقاومت مدار رتور
۱۲۴	۳-۱۰-۴-۰ ولتاژ رتور
۱۲۴	۳-۱۰-۵-۰ امیدانس رتور
۱۲۵	۳-۱۰-۶-۰ جریان رتور
۱۲۶	۳-۱۰-۷-۰ ضریب قدرت مدار رتور
۱۲۶	۳-۱۱-۱ گشتاور ماشین‌های القایی
۱۲۹	۳-۱۲-۱ ناحیه‌بندی ماشین‌های القایی براساس مشخصه گشتاور-دور
۱۲۹	۳-۱۳-۱ مشخصه گشتاور- دور موتور القایی
۱۳۳	۳-۱۴-۱ مشخصه ضریب قدرت - سرعت موتور القایی
۱۳۴	۳-۱۵-۱ تأثیر فاصله هوایی میان رتور و استاتور بر مقدار ضریب قدرت موتور
۱۳۵	۳-۱۶-۱ روش‌های راه‌اندازی موتورهای القایی
۱۳۵	۳-۱۶-۱-۱ راه‌اندازی مستقیم DOL
۱۳۶	۳-۱۶-۲-۱ راه‌اندازی ستاره - مثلث
۱۳۷	۳-۱۶-۳-۱ راه‌اندازی با اتو ترانسفورماتور
۱۳۷	۳-۱۶-۴-۱ راه‌اندازی با تجهیزات الکترونیک قدرت - راه‌اندازی نرم
۱۳۸	۳-۱۶-۵-۱ روش راه‌اندازی رتوری
۱۴۱	۳-۱۷-۱ تغییر سرعت موتورهای القایی
۱۴۱	۳-۱۷-۱-۱ کنترل هم‌زمان فرکانس و ولتاژ
۱۴۳	۳-۱۷-۲-۱ تغییر قطب‌های سیم‌بندی
۱۴۴	۳-۱۷-۳-۱ موتور دالاندر
۱۴۴	۳-۱۷-۴-۱ قراردادن دو سیم‌بندی مجزا در داخل استاتور
۱۴۵	۳-۱۷-۵-۱ تغییر مقدار لغزش
۱۴۶	۳-۱۸-۱-۰ ترمز موتورهای القایی
۱۴۷	۳-۱۸-۱-۱ ترمز جریان مخالف
۱۴۷	۳-۱۸-۲-۱ ترمز با جریان مستقیم

۸۶	۲-۷-۱-۱ اتصال ستاره - ستاره (y-Y)
۸۷	۲-۷-۲-۱ اتصال مثلث - ستاره (D-y)
۸۷	۲-۷-۳-۱ اتصال ستاره - زیگزگ (Y-z)
۸۸	۲-۷-۴-۱ اتصال مثلث باز (V-V)
۸۹	۲-۷-۵-۱ گروه ترانسفورماتور
۸۹	۲-۸-۱ موازی کردن ترانسفورماتورها
۸۹	۲-۸-۱-۱ شرایط موازی کردن
۹۰	۲-۸-۲-۱ چگونگی موازی کردن دو ترانسفورماتور
۹۰	۲-۸-۳-۱ موازی کردن ترانسفورماتور تک‌فاز
۹۱	۲-۸-۴-۱ موازی بستن دو ترانسفورماتور سه‌فاز
۹۲	۲-۹-۱ محاسبه قدرت ظاهری ترانسفورماتور پس از اتصال موازی
۹۴	۲-۱۰-۱ تلفات و راندمان
۹۸	۲-۱۱-۱ پلاک خوانی ترانسفورماتور
۱۰۰	پرسش‌های پایان فصل (۲)
۱۰۰	مسائل پایان فصل (۲)

فصل ۳

۱۰۴	مقدمه
۱۰۵	۳-۱-۱ ساختمان ماشین‌های القایی
۱۰۵	۳-۱-۱-۱ استاتور
۱۰۶	۳-۱-۱-۲ سیم پیچ
۱۰۷	۳-۱-۱-۳ رتور
۱۰۷	۳-۱-۱-۴ رتور قفسی
۱۰۸	۳-۱-۱-۵ رتور سیم‌پیچی شده (wound rotor)
۱۰۹	۳-۲-۱ اساس کار موتورهای القایی
۱۰۹	۳-۳-۱ پدیده میدان دوار در ماشین‌های القایی
۱۱۴	۳-۴-۱ تغییر جهت چرخشی میدان دوار
۱۱۶	۳-۵-۱ عوامل مؤثر در سرعت میدان دوار
۱۱۷	۳-۶-۱ نحوه ایجاد چرخش رتور در موتورهای القایی
۱۱۹	۳-۷-۱ موتورهای القایی از نوع رتور قفس سنجابی
۱۲۰	۳-۸-۱ لغزش در ماشین‌های القایی
۱۲۱	۳-۹-۱ رفتار ماشین‌های القایی در لغزش‌های مختلف
۱۲۱	۳-۹-۱-۱ لغزش در زمان راه‌اندازی
۱۲۱	۳-۹-۲-۱ لغزش در سرعت سنکرون

۱۷۸	۴-۹- ساختمان موتور سنکرون
۱۷۸	۴-۱۰- اصول کار موتور سنکرون
۱۷۹	۴-۱۱- روش‌های راه‌اندازی موتور سنکرون
۱۷۹	۴-۱۱-۱- راه‌اندازی داخلی
۱۷۹	۴-۱۱-۲- راه‌اندازی خارجی
۱۷۹	۴-۱۲- رفتار موتور سنکرون در زیر بار
۱۸۰	۴-۱۳- حالات کاری موتور سنکرون
۱۸۱	۴-۱۴- کاربرد موتور سنکرون
۱۸۲	پرسش‌های پایان فصل (۴)
۱۸۲	مسائل پایان فصل (۴)

فصل ۵

۱۸۶	مقدمه
۱۸۷	۵-۱- موتورهای القایی تک‌فاز
۱۸۷	۵-۱-۱- چگونگی ایجاد چرخش در موتورهای القایی تک‌فاز
۱۹۰	۵-۱-۲- موتورهای القایی تک‌فاز با فاز شکسته
۱۹۱	۵-۱-۳- موتورهای القایی با خازن راه‌انداز
۱۹۲	۵-۱-۴- موتور القایی با خازن دائم کار
۱۹۲	۵-۱-۵- موتورهای القایی دو‌خازنی (خازن راه‌انداز و دائم کار)
۱۹۳	۵-۱-۶- موتور القایی قطب‌چاک‌دار
۱۹۴	۵-۱-۷- تغییر جهت گردش در موتورهای القایی تک‌فاز
۱۹۵	۵-۱-۸- مقایسه موتورهای القایی تک‌فاز
۱۹۵	۵-۲- موتور یونیورسال
۱۹۷	۵-۳- استفاده از موتورهای سه‌فاز در شبکه برق تک‌فاز
۱۹۹	پرسش‌های پایان فصل (۵)

۲۰۰	پیوست I : الفبای یونانی
۲۰۱	پیوست II : واژه‌نامه
۲۰۷	فهرست مراجع کتاب

۱۴۹	۳-۱۸-۳- ترمز ژنراتوری
۱۵۰	۳-۱۸-۴- ترمز الکترومکانیکی
۱۵۱	۳-۱۹- رفتار ژنراتوری ماشین القایی
۱۵۲	۳-۱۹-۱- اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق
۱۵۳	۳-۱۹-۲- استفاده از خازن (مولد القایی در حالت منفرد)
۱۵۳	۳-۲۰- تلفات و راندمان
۱۵۶	۳-۲۱- مقایسه موتورهای رتور قفسی و رتور سیم‌پیچی
۱۵۷	۳-۲۲- پلاک‌خوانی موتورهای القایی و استفاده از برگ مشخصات فنی
۱۶۰	پرسش‌های پایان فصل (۳)
۱۶۲	مسائل پایان فصل (۳)

فصل ۴

۱۶۵	مقدمه
۱۶۵	۴-۱- اصول کار ژنراتورهای سنکرون
۱۶۷	۴-۲- ساختمان ژنراتورهای سنکرون
۱۶۷	۴-۲-۱- استاتور
۱۶۷	۴-۲-۲- رتور
۱۶۸	۴-۳- انواع رتور ماشین‌های سنکرون
۱۶۸	۴-۳-۱- رتور با قطب صاف یا استوانه‌ای
۱۶۹	۴-۳-۲- رتور با قطب برجسته
۱۶۹	۴-۴- کمیت‌های ژنراتور سنکرون
۱۶۹	۴-۴-۱- فرکانس ژنراتور سنکرون
۱۷۰	۴-۵- ولتاژ ژنراتور سنکرون
۱۷۲	۴-۶- موازی کردن ژنراتورهای سنکرون
۱۷۲	۴-۷- تلفات و راندمان در ژنراتورهای سنکرون
۱۷۴	۴-۸- انواع نیروگاه‌های برق
۱۷۴	۴-۸-۱- نیروگاه حرارتی
۱۷۴	۴-۸-۲- نیروگاه بخاری
۱۷۴	۴-۸-۳- نیروگاه گازی
۱۷۵	۴-۸-۴- نیروگاه هسته‌ای
۱۷۶	۴-۸-۵- نیروگاه سیکل ترکیبی
۱۷۶	۴-۸-۶- نیروگاه آبی
۱۷۷	۴-۸-۷- نیروگاه بادی
۱۷۷	۴-۸-۸- جمع‌بندی

هدف کلی

تحلیل ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب (AC)

سخنی با همکاران

همکاران عزیز، کتاب حاضر براساس مصوبات کمیسیون تخصصی رشته الکتروتکنیک و مطابق با اهداف رفتاری پیش‌بینی شده، تألیف گردیده است.

همانگونه که مستحضرید، درس ماشین‌های الکتریکی AC از دروس مهم رشته الکتروتکنیک بوده که با توجه به مباحث کاربردی مطرح در این درس، مورد توجه تکنسین‌ها و کارشناسان صنعت برق می‌باشد. لذا در مباحث کتاب سعی شده است، ضمن رعایت اختصار و توجه به بازه زمانی محدود تعیین شده (۴ ساعت آموزش) و اهداف رفتاری، مباحث به صورت کاربردی و صنعت محور ارائه شوند.

بدین ترتیب در تدوین مباحث علاوه بر بسط هدف‌های رفتاری، مطالب درسی منطبق بر نیاز صنعت ارائه شده است تا هنرجویان بتوانند با استفاده از این درس پاسخ‌گوی نیاز خود در صنعت باشند.

موارد ذیل را می‌توان از ویژگی‌های کتاب برشمرد:

۱- در این کتاب برای تسهیل آموزش و تطبیق با واقعیات موجود به استفاده از تصاویر واقعی، طرح واژه‌های ابتکاری و نیز ارائه نمودار اولویت داده شده است.

۲- دروس به صورت تشریحی با روش استقرایی از کل به جز ارائه شده‌اند و با طرح سؤال‌هایی حین متن، ذهن هنرجویان را به یافتن و کاوش هدایت نموده است.

۳- از روش کشف راه‌حل مسئله در برخورد با موضوعات و پدیده‌ها برای هنرجو، استفاده شده است تا خلاقیت را در ایشان بارور نماید. لذا توصیه می‌شود در روش تدریس به این موضوع توجه شود.

۴- در ارائه دروس به اصول پیش‌نیازی و هم‌نیازی با مباحث سایر کتب درسی توجه شده است.

۵- از آموخته‌های سایر دروس همچون درس تحلیل مدارهای الکتریکی و کاربرد آن، جهت تقویت فهم موضوعات استفاده شده است.

۶- سعی شده است در تدوین مطالب، منابع علمی به روز به کار گرفته شوند.

۷- به منظور افزایش اطلاعات هنرجویان و جلوگیری از شیوه حفظ محوری در روابط، بخشی به نام «بیشتر بدانید» در کتاب گنجانیده شده است که به چگونگی شکل‌گیری بعضی از روابط پرداخته است. لازم به یادآوری است که اثبات هیچ رابطه‌ای جزو اهداف رفتاری کتاب نیست و لذا نباید مورد آزمون و پرسش قرار گیرند، بلکه کاربرد آنها مورد توجه می‌باشد.

۸- برای ترغیب هنرجویان به تحقیق در مورد موضوعات مطرح شده و ایجاد روحیه پژوهش، بخشی به نام «تحقیق کنید» به کتاب افزوده شده است که به طرح موضوعاتی مرتبط با درس اما فراتر از سطح کتاب می‌پردازد، که نباید به عنوان سؤال درس تلقی شوند. هنرجویان علاقه‌مند می‌توانند با کمک هدایت شما عزیزان و با استفاده از منابع کمک درسی و یا سایت‌های فنی و تخصصی به کشف موضوع بپردازند.

۹- پرسش‌ها و مسائل میان فصلی و انتهای هر فصل به یادآوری مفاهیم مرتبط با هدف‌های رفتاری آن فصل می‌پردازند که می‌توانند به عنوان الگوی طرح سؤال شما عزیزان نیز مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به اهداف رفتاری پیش‌بینی شده برای این درس و ارتباط افقی و عمودی با سایر دروس موضوعات این

درس به ترتیب ذیل مرتب شده اند.

در فصل اول با کمک مفاهیم اولیه الکتریسته و مغناطیس چگونگی ایجاد ترانسفورماتور تشریح و سپس به تحلیل عملکرد و کاربرد آن پرداخته شده است.

در فصل دوم ساختمان ترانسفورماتورهای سه فاز و تجهیزات جانبی آنها بیان شده و همچنین رفتار ترانسفورماتورهای سه فاز با اتصالات کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم ماشین‌های القایی سه فاز، آسنکرون با رویکرد ارائه مفاهیم اولیه و بررسی رفتار آن ارائه شده است.

در فصل چهارم، ماشین‌های سنکرون و نیز انواع نیروگاه‌ها معرفی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در فصل پنجم، مطالبی پیرامون روش عملکرد انواع موتورهای تکفاز ارائه شده است.

به نظر می‌رسد اگر موارد ذیل رعایت شوند، آموزش به نتایج بهتری دست خواهد یافت :

۱- با توجه به حجم مطالب و ارتباط با سایر دروس، پیشنهاد می‌شود در نیم سال اول فصل اول و دوم و فصل سوم، چهارم و پنجم در نیم سال دوم برای تدریس بودجه‌بندی شوند ضمن آنکه مطالب ارائه شده در این کتاب برای چهار ساعت تدریس در هفته در یک سال تحصیلی مدون شده‌اند. هرچند می‌توان برای حل تمرین‌های بیشتر مطابق شرایط هنرستان، برنامه فوق العاده لحاظ نمود.

۲- می‌توان به جهت پیشبرد اهداف این کتاب از بضاعت کارگاهی هنرستان‌ها (نظیر کارگاه‌های سیم‌پیچی و برق صنعتی) استفاده نمود. به عنوان نمونه می‌توان به صورتی برنامه‌ریزی نمود که هر فراگیر بتواند آزمایش‌های بی‌باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتوری که خود وی پیچیده است انجام داده و مدار معادل و مقادیر مورد نیاز را از آزمایش استخراج و رفتار ترانسفورماتور را تحلیل نماید.

امیدواریم کتاب حاضر بتواند در رشد و ارتقای دانش علمی و عملی هنرجویان و هماهنگی با نیازهای صنعت برق گامی مؤثر بردارد. بدون شک در این راستا و به منظور تحقق این هدف آرمانی و اهداف تعیین شده این کتاب به همکاری کلیه شما عزیزان نیازمند بوده و هستیم چرا که نقش‌آفرینی معلم در امر آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست.

از آنجایی که هیچ کاری خالی از اشتباه و نقص نیست خواهشمند است ما را از نقطه نظرات سازنده خود بی‌نصیب نگذارید. این موارد را می‌توانید از طریق گروه‌های آموزشی و یا به صورت مستقیم به دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای گروه تخصصی رشته الکتروتکنیک و یا به آدرس پست الکترونیکی motiebirjandi@srttu.edu و

m.alimadadi@sahetce.com اعلام نمایید.

با تشکر - مؤلفان


سخنی با هنرجویان

هنرجوی گرامی، درس ماشین‌های الکتریکی AC یکی از دروس مهم و پایه‌ای در رشته‌الکتروتکنیک است و این کتاب برای درک پایه‌ای منطبق بر نیازهای فردای شما در صنعت تدوین شده است. به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موفقیت شما در رشته‌الکتروتکنیک به میزان تسلط شما به ماشین‌های الکتریکی وابسته است، چرا که در هر قسمت صنعت برق شما می‌توانید نقش‌آفرینی ماشین‌های الکتریکی AC را مشاهده نمایید.

اکنون به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از کتاب، توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

- ۱- لازم است مطالب پایه‌ای مربوط به دروس مبانی برق، ریاضیات ۱ و ۲ را در ابتدای شروع سال تحصیلی دوره نمایید.
- ۲- به هدف‌های رفتاری که در جدول هدف و محتوای درسی تنظیم شده‌اند (وبگاه دفتر تألیف مراجعه شود) و مفاهیم پایه‌ای که در متن کتاب آورده شده است دقت نمایید چرا که از شما انتظار می‌رود در پایان فصل به اهداف ذکر شده دست یابید.
- ۳- سؤالاتی در متن درس و نیز در پایان هر فصل ارائه شده است. ضمن پاسخگویی به آنها سعی نمایید خودتان نیز سؤالاتی منطبق بر هدف‌های رفتاری مطرح و به آنها پاسخ دهید.
- ۴- استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز می‌تواند شما را در دریافت مفاهیم کمک نماید. بنابراین تلاش کنید مدارهای معادل ارائه شده را در نرم‌افزار مدارهای الکتریکی مورد شبیه‌سازی قرار داده شود.
- ۵- در محیط زندگی روزمره خود به پلاک‌های ماشین‌های الکتریکی توجه نمایید و انطباق مطالب درسی با آنها را مورد کاوش قرار دهید. البته رعایت نکات ایمنی جزو اصول اولیه است که انتظار می‌رود به آن توجه داشته باشید.
- ۶- مباحثی که با عنوان بیشتر بدانید یا تحقیق کنید در کتاب شما آمده است، تنها برای توجه دادن شما به موضوعاتی فراتر از سطح کتاب است، بنابراین توصیه می‌شود در اوقات فراغت خود با کمک معلم درس، به این موضوعات توجه نمایید.

۱ ترانسفورماتورهای تک فاز

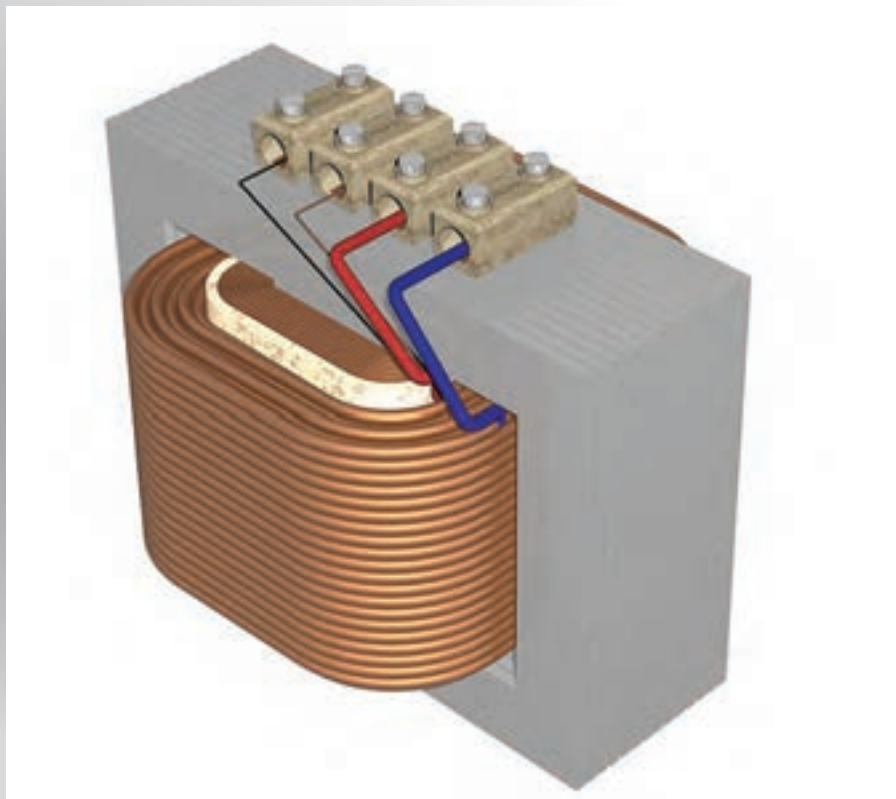

هدف‌های رفتاری :

- شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند.
- ضریب تزویج (کوپلینگ) مغناطیسی K را تعریف کند.
- رابطه بین φ و K را توضیح دهد.
- ضریب القای متقابل M را تعریف کند.
- رابطه بین K و m را توضیح دهد.
- اجزای تشکیل دهنده ترانسفورمر را نام ببرد.
- طرز کار هر یک از اجزای ترانسفورمر را توضیح دهد.
- طرز کار ترانسفورمر را توضیح دهد.
- رابطه نیروی محرکه القایی در سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره نیروی محرکه القایی را تشریح کند.
- رابطه اساسی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره رابطه اساسی ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرین در رابطه اساسی و نیروی محرکه القایی را حل کند.
- ترانسفورمر ایده‌آل را تعریف کند.
- رابطه اساسی در ترانسفورمرهای ایده‌آل را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره رابطه اساسی ترانسفورمر ایده‌آل را تشریح کند.
- تمرین درباره رابطه اساسی ترانسفورمر ایده‌آل را حل کند.
- تلفات را تعریف کند.
- انواع تلفات را نام ببرد.
- تلفات هیستریزیس را تعریف کند.
- تلفات هیستریزیس در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- روش کاهش تلفات هیستریزیس را توضیح دهد.
- تلفات فوکو را تعریف کند.
- تلفات فوکو در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- روش کاهش تلفات فوکو در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- تلفات مسی را تعریف کند.
- تلفات مسی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- روش کاهش تلفات مسی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- بلوک دیاگرام توان در ترانسفورمر را ترسیم کند.
- ارتباط عناصر در بلوک دیاگرام توان‌ها را توضیح دهد.
- بازده در یک ترانسفورمر را تعریف کند.

- رابطه بازده در یک ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال داده شده درباره بلوک دیاگرام توان و بازده را تشریح کند.
- تمرین درباره بلوک دیاگرام توان و بازده را حل کند.
- حالت بی‌باری ترانسفورمر را تعریف کند.
- طرز کار ترانسفورمر در حالت بی‌باری را توضیح دهد.
- جریان مغناطیس‌کننده I_m را شرح دهد.
- جریان اهمی تلفات هسته را شرح دهد.
- مدل کردن هسته به کمک R_{Fe} و X_m را توضیح دهد.
- مدار معادل هسته با R_{Fe} و X_m را رسم کند.
- مثال داده شده در رابطه با مدار معادل هسته را تشریح کند.
- تمرین در رابطه با مدار معادل را حل کند.
- مدل کردن فوران فراری اولیه به کمک X_1 را توضیح دهد.
- مدل کردن افت ولتاژ تلفات مسی اولیه به کمک R_1 را توضیح دهد.
- مدار معادل سیم‌پیچ اولیه را رسم کند.
- مدار معادل ترانسفورمر در حالت بی‌باری را رسم کند.
- دیاگرام برداری حالت بی‌باری ترانسفورمر را رسم کند.
- حالت بارداری ترانسفورمر را تعریف کند.
- طرز کار ترانسفورمر در حالت بارداری را توضیح دهد.
- اثر بار در جریان اولیه از طریق شارهای مغناطیسی را شرح دهد.
- خودتنظیمی ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مدل کردن فوران فراری ثانویه به کمک X_2 را توضیح دهد.
- مدل کردن افت ولتاژ و تلفات مسی به کمک R_2 را توضیح دهد.
- مدار معادل سیم‌پیچ ثانویه را رسم کند.
- مدار معادل واقعی ترانسفورمر را از دیدگاه اولیه رسم کند.
- انواع بارهای الکتریکی را نام ببرد (RC, RL, R).
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خالص را توضیح دهد.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خالص را رسم کند.
- اثر بار اهمی خالص بر روی ولتاژ خروجی را توضیح دهد.
- رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی خالص را به دست آورد.
- مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی را از دیدگاه اولیه تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی را از دیدگاه اولیه حل کند.

- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی سلفی را توضیح دهد.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی سلفی را ترسیم کند.
- اثر بار اهمی سلفی بر ولتاژ خروجی را توضیح دهد.
- رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی سلفی را به دست آورد.
- مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی سلفی را از دیدگاه اولیه تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی سلفی را از دیدگاه اولیه حل کند.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خازنی را توضیح دهد.
- دیاگرام برداری حالت بارداری در بار اهمی خازنی را ترسیم کند.
- اثر بار اهمی خازنی بر ولتاژ خروجی را توضیح دهد.
- رابطه افت ولتاژ درونی ترانس با توجه به دیاگرام برداری بار اهمی خازنی را به دست آورد.
- مثال مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی خازنی را از دیدگاه اولیه تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه افت ولتاژ بار اهمی خازنی را از دیدگاه اولیه حل کند.
- دلیل آزمایش بی‌باری ترانسفورمر را بیان کند.
- مدار آزمایش بی‌باری را ترسیم کند.
- نحوه انجام آزمایش بی‌باری را توضیح دهد.
- نتایج حاصل از آزمایش بی‌باری را تجزیه و تحلیل کند.
- اثر تغییرات بار و ولتاژ اولیه بر تلفات آهنی را تشریح کند.
- با استفاده از نتایج آزمایش بی‌باری پارامترهای مدار معادل را به دست آورد.
- مثال مربوط به نتایج آزمایش بی‌باری را تشریح کند.
- تمرین مربوط به نتایج آزمایش بی‌باری را حل کند.
- دلیل آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورمر را بیان کند.
- مدار آزمایش اتصال کوتاه را ترسیم کند.
- نحوه انجام آزمایش اتصال کوتاه را توضیح دهد.
- نتایج حاصل از آزمایش اتصال کوتاه را تجزیه و تحلیل کند.
- اثر تغییرات بار بر تلفات مسی را توضیح دهد.
- با استفاده از نتایج آزمایش اتصال کوتاه پارامترهای مدار معادل را به دست آورد.
- مثال مربوط به نتایج آزمایش اتصال کوتاه را تشریح کند.
- تمرین مربوط به نتایج آزمایش اتصال کوتاه را حل کند.
- ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کند.
- درصد ولتاژ اتصال کوتاه را با ذکر رابطه تعریف کند.
- مثال مربوط به محاسبه درصد ولتاژ اتصال کوتاه را تشریح کند.

- تمرین مربوط به محاسبه درصد ولتاژ اتصال کوتاه را حل کند.
- اتصال کوتاه در ترانسفورمر را تعریف کند.
- جریان اتصال کوتاه در ترانسفورمر را شرح دهد.
- رابطه جریان اتصال کوتاه دائم در ترانسفورمر را تعریف کند.
- مثال مربوط به محاسبه جریان اتصال کوتاه دائم را تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه جریان اتصال کوتاه دائم را حل کند.
- راندمان را تعریف کند.
- دیاگرام توازن قدرت در ترانسفورمر را ترسیم کند.
- روابط توان‌های ورودی، خروجی در ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال مربوط به محاسبه راندمان و تلفات در ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه راندمان و تلفات در ترانسفورمر را حل کند.
- اثر تغییر ضریب قدرت و بار را بر روی راندمان ترانسفورمر تعریف کند.
- نمودار مربوط به تأثیر بار و ضریب قدرت بر ترانسفورمر را تحلیل کند.
- مثال مربوط به تغییر بار و ضریب قدرت بر راندمان ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرین مربوط به تغییر بار و ضریب قدرت بر راندمان ترانسفورمر را حل کند.
- شرط راندمان ماکزیمم را تعریف کند.
- مثال مربوط به محاسبه راندمان ماکزیمم را تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه راندمان ماکزیمم را حل کند.
- موازی کردن ترانسفورمر را تعریف کند.
- علت موازی کردن ترانسفورمرها را شرح دهد.
- شرایط موازی کردن ترانسفورمرها را شرح دهد.
- نحوه موازی کردن ترانسفورمرها را از روی شکل شرح دهد.
- ترانسفورمر کاهنده و افزایشنده را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر کاهنده و افزایشنده را توضیح دهد.
- ترانسفورمر ایزوله را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر ایزوله را توضیح دهد.
- ترانسفورمرهای CT را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر CT را توضیح دهد.
- ترانسفورمر PT را تعریف کند.
- کاربرد ترانسفورمر PT را توضیح دهد.
- ترانسفورمر جوشکاری را تعریف کند.

- کاربرد ترانسفورمر جوشکاری را توضیح دهد.
- اتو ترانسفورمر را تعریف کند.
- ساختمان داخلی اتو ترانسفورمر افزایشده کاهنده را با رسم شکل توضیح دهد.
- دیباگرام توازن قدرت در اتو ترانسفورمر را رسم کند.
- روابط اساسی اتو ترانسفورمر را توضیح دهد.
- مثال مربوط به اتو ترانسفورمر را تشریح کند.
- تمرین مربوط به اتو ترانسفورمر را حل کند.
- کاربردهای اتو ترانسفورمر را بیان کند.
- اطلاعات اصلی بر روی پلاک ترانسفورمر را فهرست کند.
- با استفاده از یک پلاک اطلاعات خواسته شده را استخراج کند.
- تمرین‌های مربوط به ترانسفورمر و اتو ترانسفورمر را حل کند.

مقدار نیروی محرکه القایی ناشی از القای متقابل به ضریب القای متقابل M بستگی دارد هرچه خطوط میدان مغناطیسی بیشتری بین دو سیم پیچ برقرار شود ضریب القای متقابل M بزرگتر می شود. ضریب القای متقابل به چگونگی قرارگیری سیم پیچ ها و فاصله آنها از یکدیگر بستگی دارد. القای متقابل کامل در سیم پیچ زمانی اتفاق می افتد که تمام خطوط قوای مغناطیسی یک سیم پیچ به سیم پیچ دوم برسد. اگر هیچ یک از خطوط قوای مغناطیسی دو سیم پیچ از داخل هم عبور نکنند، القای متقابل بین آنها وجود نخواهد داشت و ضریب القای متقابل صفر است. برای درک بهتر مطالب فوق به شکل (۱) توجه کنید.

خود را بیازمایید




(۱) القای متقابل چیست؟

(۲) ضریب القای متقابل دو سیم پیچ به چه عواملی بستگی دارد؟

با عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. مجموع خطوط قوای میدان مغناطیسی سیم پیچ فوران یا شار مغناطیسی نامیده می شود. اگر جریان الکتریکی DC از سیم پیچ بگذرد، شار سیم پیچ مقداری ثابت خواهد داشت.

اگر جریان الکتریکی AC از سیم پیچ عبور داده شود شار تولید شده مقدار متغیری خواهد داشت که نسبت به زمان تغییر خواهد کرد.

همچنین هرگاه دو سیم پیچ در نزدیک یکدیگر قرار گیرند به طوری که خطوط قوای مغناطیسی متغیر تولید شده در یکی از سیم پیچ ها بتواند حلقه های سیم پیچ دوم را قطع کند، در آن سیم پیچ نیروی محرکه القا می کند و در صورتی که مسیر عبور جریان از سیم پیچ دوم نیز مهیا باشد، میدان مغناطیسی تولید می کند و شار مغناطیسی آن نیز روی سیم پیچ اول نیروی محرکه القا می کند این پدیده را القای متقابل (M) می گویند.

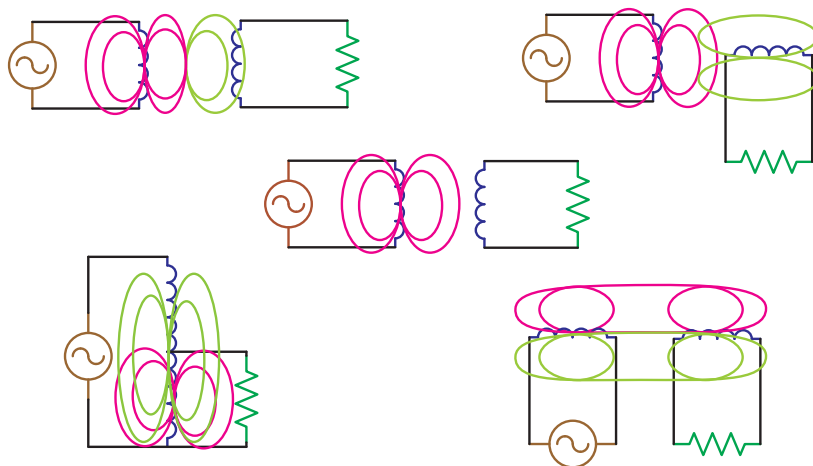

شکل ۱- وابستگی القای متقابل به چگونگی استقرار سیم پیچ ها

۱-۱- ساختمان ترانسفورماتور

که در شکل نشان داده شده است هر سیم پیچ بر روی یک بازوی هسته مغناطیسی پیچیده شده است.

سیم پیچی که به منبع ولتاژ متناوب متصل می شود را

ترانسفورماتور وسیله ای است که از پیچیدن دو سیم پیچ یا بیشتر بر روی یک هسته مغناطیسی ساخته می شود. شکل (۲) ساختمان یک ترانسفورماتور ساده را نشان می دهد. همانطور

مصرف کننده‌های الکتریکی استفاده می‌شود. ساختمان ترانسفورماتور از دو قسمت تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

- هسته مغناطیسی
- سیم پیچ

خود را بیازمایید





- ۱- منظور از سیم پیچ اولیه و ثانویه چیست؟
- ۲- ترانسفورماتور افزایشده را تعریف کنید.
- ۳- منظور از سیم پیچ فشارقوی و ضعیف چیست؟

سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که به مصرف کننده الکتریکی متصل می‌شود را سیم پیچ ثانویه گویند.


به علاوه سیم پیچ با ولتاژ بیشتر را سیم پیچ فشار قوی (H.V) و سیم پیچ با ولتاژ کمتر را سیم پیچ فشار ضعیف (L.V) می‌نامند.

طبق تعریف اگر سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت اولیه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت ثانویه باشد آن را ترانسفورماتور کاهشده و ولتاژ می‌نامند و در صورتی که سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت ثانویه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت اولیه باشد آن را ترانسفورماتور افزایشده می‌گویند.

از ترانسفورماتور کاهشده و افزایشده به ترتیب برای کاهش و افزایش ولتاژ و برای تأمین ولتاژ مناسب جهت تغذیه

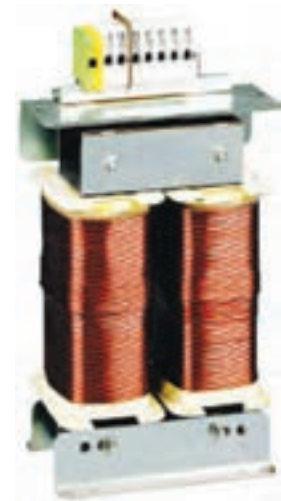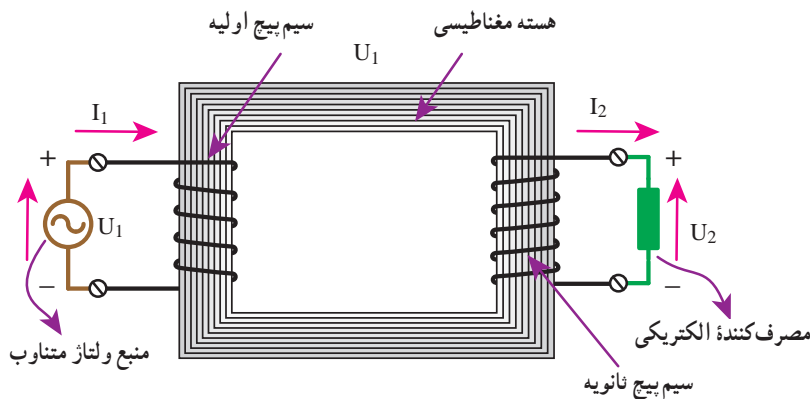

شکل ۲- نمای ظاهری و ساختمان داخلی یک ترانسفورماتور

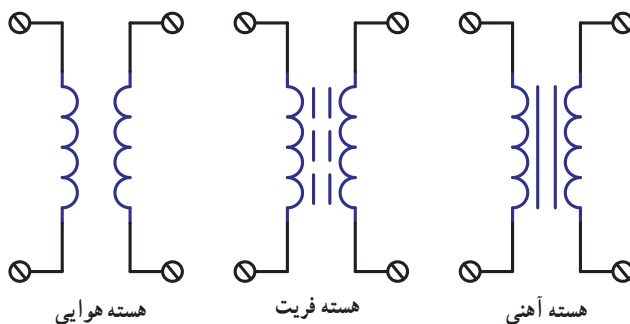


شکل ۳- علائم اختصاری ترانسفورماتور با هسته‌های مختلف

۱-۱-۱- هسته: هسته ترانسفورماتور مسیر عبور شار مغناطیسی بین سیم پیچ‌ها را برقرار می‌کند تا القای متقابل بین آنها برقرار شود.

جنس هسته مغناطیسی ترانسفورماتورها می‌تواند از جنس هوا، فریت و یا فولاد الکتریکی باشد.


علامت اختصاری هر یک از این ترانسفورماتورها در شکل (۳) نشان داده شده است.

شکل ورقه‌های این هسته به صورت دو ورقه L یا ورقه U و I می‌باشد.

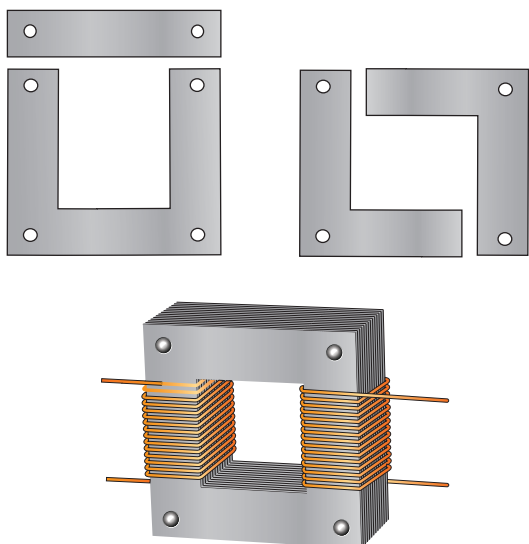

شکل ۵- نمای از یک ترانسفورماتور ستونی و شکل ورقه‌های آن


ب) اگر هر دو سیم پیچ مطابق شکل (۶) روی یک پایه پیچیده شوند، ترانسفورماتور را با هسته زرهی می‌گویند ورقه این نوع هسته ها به صورت E و I ساخته می‌شوند.

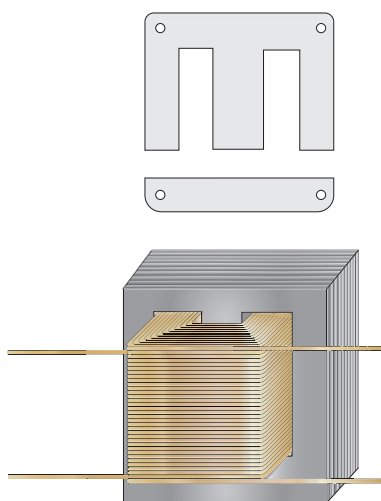

شکل ۶- نمای از یک ترانسفورماتور با هسته زرهی و شکل ورقه‌های آن

هسته‌های هوایی و فریت^۱ در ترانسفورماتورهای با فرکانس بالا^۲ و در صنایع مخابراتی کاربرد فراوان دارند.

سیم پیچ های این نوع ترانسفورماتور مطابق شکل (۴) با حداقل ضریب القای متقابل روی هسته پیچیده می‌شوند.

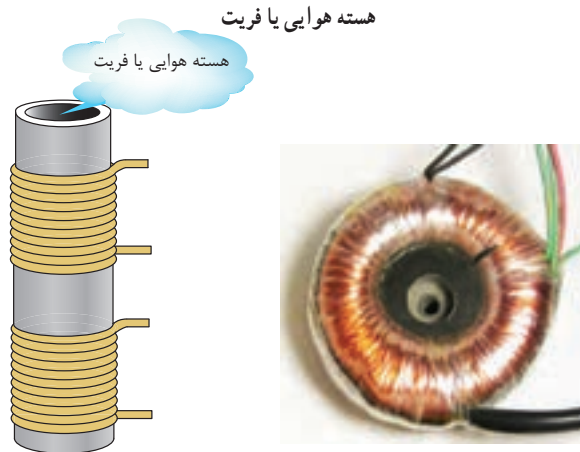

شکل ۴- نمای از یک ترانسفورماتور با هسته هوایی یا فریت

از هسته مغناطیسی با جنس فولاد الکتریکی در ترانسفورماتورهای قدرت و تقویت کننده‌های صوتی (AF)^۳ استفاده می‌شود.

آنچه در این کتاب مورد توجه می‌باشد، بررسی ترانسفورماتورهای قدرت است. ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهایی را گویند که در صنعت انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجاکه هسته این نوع ترانسفورماتورها فولاد الکتریکی است بنابراین در ادامه فقط به آنها پرداخته خواهد شد.

از نظر ساختمانی ترانسفورماتورهای تکفاز با توجه به قرارگرفتن سیم پیچ‌ها روی هسته ترانسفورماتور به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف) اگر هر سیم پیچ روی یک پایه هسته پیچیده شود به آن هسته ستونی می‌گویند. شکل (۵) ورقه‌های این نوع هسته و نمای کامل ترانسفورماتور با این نوع هسته را نمایش می‌دهد.

۱- فریت نوعی آلیاژ فرو مغناطیسی پودری می‌باشد، که فشرده شده است.

۲- فرکانس های بالای ۲۰ KHz




خود را بیازماید



- ۱- وظیفه هسته مغناطیسی در ترانسفورماتور را شرح دهید.
- ۲- جنس هسته های مغناطیسی در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت از چیست؟

۲-۱-۱- سیم پیچ : سیم پیچ های ترانسفورماتور مطابق شکل (۷) بر روی قرقره پیچیده می شوند سپس هسته را درون قرقره جا می زنند.

با توجه به شکل (۵)، در ترانسفورماتورهای ستونی، سیم پیچ ها بخش قابل ملاحظه ای از محیط هسته را اشغال می کنند و روی دو قرقره پیچیده می شوند. در صورتی که در ترانسفورماتورهای زرهی، هسته ترانسفورماتور، سیم پیچ های اولیه و ثانویه را در بر می گیرد. بنابراین از آنجا که در ترانسفورماتورهای زرهی برای پیچیدن سیم پیچ از یک قرقره استفاده می شود در نتیجه ضریب القای متقابل سیم پیچ ها بزرگتر می شود. در ترانسفورماتور، شار مغناطیسی از طریق هسته عبور می کند پس برای ایجاد حداکثر ضریب القای متقابل باید مقاومت مغناطیسی آن بسیار کم باشد به همین دلیل جنس هسته مغناطیسی از فولاد الکتریکی انتخاب می شود برای کاهش تلفات فوکو در هسته آن را ورقه ورقه می کنند و هر ورق را با لاک عایقی نازک می پوشانند که معمولاً دارای ضخامتی بین ۰/۳۵ تا ۰/۵ میلی متر می باشند.

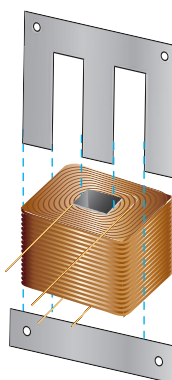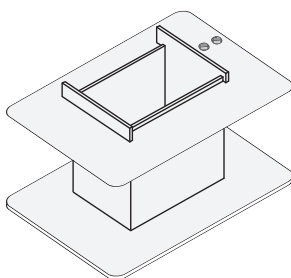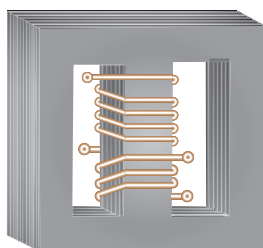

شکل ۷- شکل های متفاوتی از اجزای داخلی ترانسفورماتور

با عبور جریان از سیم پیچ به دلیل وجود مقاومت الکتریکی سیم در آن باعث ایجاد حرارت می شود. هر چقدر جریان بیشتر باشد تلفات حرارتی بیشتر خواهد شد. در طراحی ترانسفورماتورها سعی می کنند تا حرارت

سطح مقطع سیم در مقدار جریان عبوری از سیم پیچ مؤثر است و نیروی محرکه القایی سیم پیچ نیز بستگی به تعداد دور سیم پیچ دارد بنابراین هر سیم پیچ برای ولتاژ و جریان مشخصی طراحی می شود که به آن ولتاژ و جریان نامی سیم پیچ می گویند.

ایجاد شده در سیم پیچ به خارج آن منتقل شود تا مانع از بین رفتن عایق آن جلوگیری شود.



خود را بیازمایید

- ۱- قطر سیم پیچ ترانسفورماتور چه تأثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد؟
- ۲- تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور چه تأثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد؟
- ۳- برای کاهش دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور چه راه هایی پیشنهاد می کنید.

جریان از سیم پیچ باعث تولید شار مغناطیسی درون سیم پیچ می شود این شار از داخل هسته عبور می کند. مقدار شار ایجاد شده به تعداد دور و جریان سیم پیچ بستگی دارد.


با عبور این شار از سیم پیچ دوم که به مصرف کننده متصل است نیروی محرکه الکتریکی در آن القا می کند، زیرا مقدار آن به طور متناوب تغییر می کند.^۱

مقدار نیروی محرکه القا شده به تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه و تغییرات شار نسبت به زمان بستگی دارد بنابراین می توان با انتخاب تعداد دور سیم پیچ به ولتاژهای مختلفی دست یافت. از طرفی به دلیل بسته بودن مدار، جریانی متناسب با بار از سیم پیچ دوم عبور می کند بدین ترتیب انرژی الکتریکی از طریق یک ارتباط مغناطیسی از سیم پیچ اول به سیم پیچ دوم منتقل می شود.

در واقع پدیده فوق بیانگر همان قانون القای فاراده می باشد زیرا تغییرات جریان عبوری در سیم پیچ باعث تغییرات فوران (شار) سیم پیچ شده و در نتیجه ولتاژی در هر دو سیم پیچ القا می کند.

۱-۲- تئوری و طرز کار ترانسفورماتور

هنگامی که یکی از سیم پیچ های ترانسفورماتور به منبع ولتاژ متناوب متصل گردد، از آن جریان عبور می کند. عبور

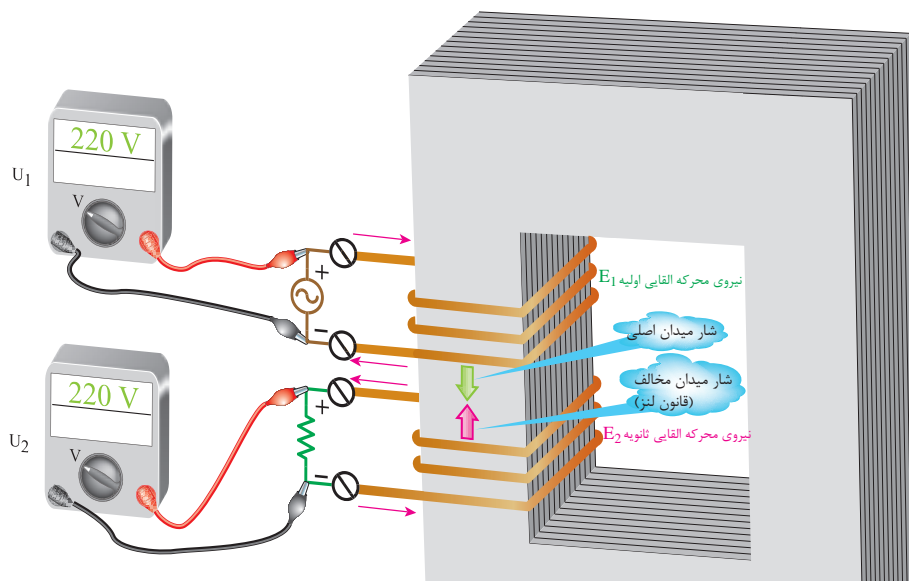

شکل ۸- مسیر عبور جریان در سیم پیچ ها و عبور شار مغناطیسی از هسته

۱- شار عبوری از سیم پیچ با عبور جریان متناوب ایجاد شده پس ماهیتی متناسب با جریان متناوب دارد.

با توجه به قانون ولتاژ فاراده داریم :

$$E = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad (1-2)$$

در رابطه (۱-۲)

$\Delta\phi$ تغییرات فوران مغناطیسی

Δt تغییرات زمان

N تعداد دور سیم پیچ

E نیروی محرکه الکتریکی القایی

چون جریان متناوب سینوسی است فوران هم متناوب

سینوسی می باشد.

یعنی :

$$\phi_{(t)} = \phi_m \sin \omega t \quad (1-3)$$

نیروی محرکه القایی سیم پیچ در فرکانس 50° هرتر چندولت است؟

$$E = 4/44 N B_m A f$$

$$= 4/44 \times 10000 \times 1/126 \times 10 \times 10^{-4} \times 50 \approx 250 \text{ V}$$

در صورت استفاده از سیم پیچ فوق به عنوان اولیه امکان

استفاده از آن در ولتاژی بالاتر از 250 V وجود ندارد.

از آنجا که هر سه کمیت چگالی میدان مغناطیسی

هسته « B_m »، سطح مقطع هسته « A » و فرکانس شبکه « f » در

ترانسفورماتور ثابت هستند و تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه

در ترانسفورماتورها می تواند متفاوت اختیار شود، پس رابطه

(۱-۴) را می توان به صورت روابط (۱-۵) و (۱-۶) نوشت.

$$E_1 = 4/44 N_1 B_m A f \quad (1-5)$$

$$E_2 = 4/44 N_2 B_m A f \quad (1-6)$$

بنابراین در سیم پیچ اولیه و ثانویه هر ترانسفورماتور

متناسب با تعداد دور سیم پیچ، نیروی محرکه در آن القا می شود.

با توجه به رابطه (۱-۵) و (۱-۶) رابطه (۱-۷) به دست

می آید و آن را رابطه کلی ترانسفورماتور گویند.

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-7)$$

نسبت $\frac{N_1}{N_2}$ را نسبت تبدیل ترانسفورماتور می گویند و

آن را با a نمایش می دهند. گاهی از عکس این نسبت در روابط

استفاده می شود که آن را با K نمایش می دهند و آن را ضریب

تبدیل گویند. بنابراین داریم :

$$a = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-8)$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} \quad (1-9)$$

معمولاً در مشخصات فنی یک ترانسفورماتور به ندرت

تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه آورده می شود و غالباً

ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور روی پلاک آن درج

می شود. سازندگان ترانسفورماتور هم بر اساس ولتاژ مورد نیاز

مصرف کننده و ولتاژ منبع، تعداد دور متناسب هر سیم پیچ را

محاسبه می کنند که با چگونگی محاسبه آن در کتاب سیم پیچی

آشنا خواهید شد.

بیشتر بدانید



$$E = -N \frac{d\phi}{dt} = -N \frac{d(\phi_m \sin \omega t)}{dt} = N \phi_m \omega \cos \omega t$$

$$E_m = N \phi_m \omega \Rightarrow E = \frac{N \phi_m \omega}{\sqrt{2}}$$

$$E = \frac{N B_m A (\sqrt{2} \pi f)}{\sqrt{2}} \Rightarrow E = 4/44 N B_m A f$$

$$E = 4/44 N B_m A f \quad (1-4)$$

در رابطه (۱-۴)

E مقدار نیروی محرکه القایی مؤثر بر حسب V

N تعداد دور سیم پیچ

B_m حداکثر چگالی میدان مغناطیسی بر حسب T

A سطح مقطع هسته بر حسب m^2

f فرکانس برق بر حسب Hz

مثال ترانسفورماتوری دارای یک هسته با سطح مقطع

10 cm^2 می باشد. اگر تعداد حلقه های یکی از سیم پیچ های آن 10000

دور و حداکثر چگالی میدان مغناطیسی در هسته $1/126 \text{ T}$ باشد.




مثال اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتوری دارای 200 دور و سیم پیچ ثانویه 50 دور باشد نسبت تبدیل و ضریب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است؟

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{200}{50} = 4$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{50}{200} = 0.25$$

شار پراکنندگی یا خارج شده از هسته وجود نداشته باشد و ضریب القای متقابل حداکثر باشد.

● با افزایش شدت میدان مغناطیسی، چگالی میدان مغناطیسی نیز زیاد شود. اما در واقعیت این طور نیست یعنی با افزایش شدت میدان مغناطیسی H مطابق منحنی شکل (۹) هسته اشباع خواهد شد.

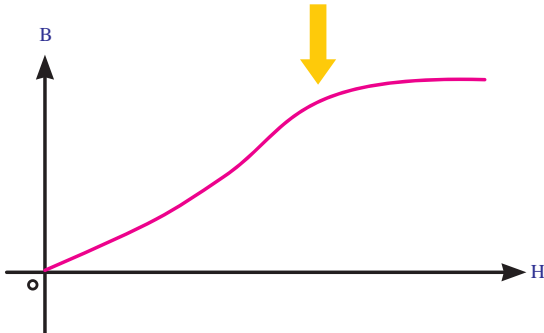

شکل ۹- منحنی مغناطیسی در هسته‌های آهنی و نمایش نقطه اشباع

خود را بیازمایید

- ۱- شار مغناطیسی ایجاد شده در یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۲- نسبت تبدیل ترانسفورماتور چیست؟
- ۳- ترانسفورماتوری دارای هسته با سطح مقطع 40 cm^2 و چگالی شار $1/25$ تسلا می باشد، تعداد دور سیم پیچ این ترانسفورماتور با ولتاژ القایی 110 ولت در شبکه 50 هرتز چقدر است؟

۱-۳- ترانسفورماتور ایده آل

۱-۳-۱- کلیات: با اینکه در طبیعت هیچ چیز ایده آلی وجود ندارد ولی گاهی اوقات برای تشریح یک موضوع علمی لازم است در ابتدا ایده آل آن، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی ترانسفورماتور ایده آل نیز صرفاً به خاطر تشریح رفتار واقعی ترانسفورماتور مورد توجه می باشد.

به طور کلی ترانسفورماتوری را ایده آل می گویند که دارای شرایط زیر باشد:

● مقاومت الکتریکی سیم پیچ ها صفر باشد (یعنی هیچگونه افت ولتاژ الکتریکی وجود نداشته باشد).

تمامی شار مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه برسد یعنی همه شار از داخل هسته عبور کند و

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{120}{U_2} = \frac{500}{1500} \Rightarrow U_2 = \frac{1500 \times 120}{500} = 360V$$

پس این ترانسفورماتور یک ترانسفورماتور افزایشده ولتاژ می‌باشد.

وقتی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور به مصرف کننده متصل می‌شود جریانی متناسب با بار مصرف کننده از آن عبور می‌کند. همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور ایده‌آل توان ورودی و خروجی با هم برابر است یعنی:

$$S_1 = S_2 \quad (1-14)$$

$$U_1 \times I_1 = U_2 \times I_2 \quad (1-15)$$

رابطه (1-15) را می‌توان به صورت رابطه (1-16) نیز

نوشت:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1-16)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل نسبت ولتاژ سیم پیچ‌ها با عکس نسبت جریان عبوری از آنها برابر است.

با توجه به رابطه (1-13)، (1-16) رابطه (1-17) را می‌توان نوشت:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1-17)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل نسبت تعداد حلقه‌های سیم پیچ با عکس نسبت جریان عبوری از آنها برابر است.

در ترانسفورماتور ایده‌آل با توجه به رابطه (1-17)، جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور بیشتری دارد کمتر است و همین‌طور جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور کمتری دارد، بیشتر می‌باشد.

۲-۳-۱- روابط اساسی ترانسفورماتور: با توجه به

مدار شکل (۱۰) مشاهده می‌شود که در ترانسفورماتورهای ایده‌آل ولتاژ اعمال شده به ترمینال سیم پیچ اولیه یعنی U_1 (یا همان ولتاژ ورودی) با نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه یعنی E_1 برابر است همچنین نیروی محرکه القا شده در سیم پیچ ثانویه یعنی E_2 هم برابر با ولتاژ ترمینال خروجی ترانسفورماتور یعنی U_2 است. دلیل برابری این ولتاژها صرف نظر کردن از همان مقاومت سیم پیچ‌ها و همچنین عدم پراکندگی میدان در سیم پیچ اولیه و ثانویه می‌باشد. بنابراین:


$$U_1 = E_1 \quad (1-10)$$

$$U_2 = E_2 \quad (1-11)$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-12)$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-13)$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل نسبت ولتاژ سیم پیچ‌ها با نسبت تعداد حلقه‌های آنها برابر است.

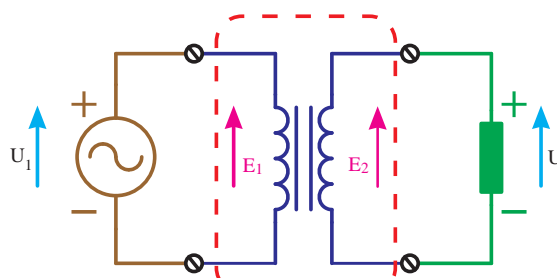

ترانسفورماتور ایده‌آل


شکل ۱۰- اتصال ترانسفورماتور ایده‌آل به منبع ولتاژ و مصرف کننده

مثال در یک ترانسفورماتور ایده‌آل سیم پیچ اولیه ۵۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۱۵۰۰ دور می‌باشد. اگر سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ متناوبی با ولتاژ مؤثر ۱۲۰ ولت متصل شود ولتاژ خروجی چقدر خواهد بود؟


خود را بیازماید



- ۱- قطر سیم پیچ فشار ضعیف از سیم پیچ فشار قوی می باشد. (کمتر / بیشتر)
- ۲- تعداد دور سیم پیچ فشار قوی از سیم پیچ فشار ضعیف می باشد. (کمتر / بیشتر)
- ۳- در ترانسفورماتور سیم پیچی که تعداد دور آن بیشتر است جریان آن است. (کمتر / بیشتر)
- ۴- یک ترانسفورماتور دارای ولتاژ اولیه ۴۰۰ V و ثانویه ۱۰۰ ولت است، اگر سیم پیچ ثانویه این ترانسفورماتور دارای ۸۰ دور سیم باشد، سیم پیچ اولیه آن چند دور است؟

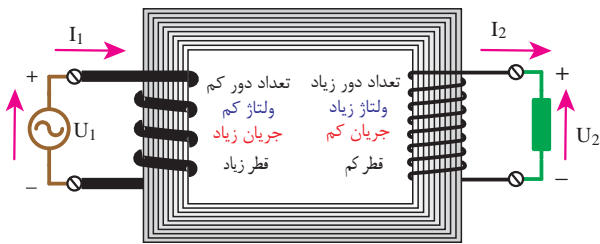

(ب) ترانسفورماتور افزایشده

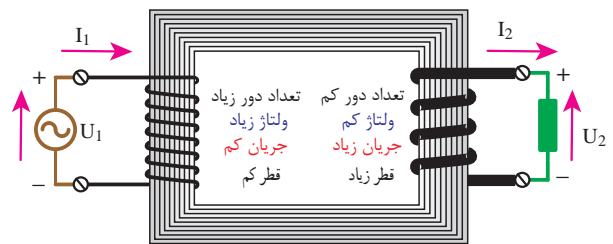

(الف) ترانسفورماتور کاهشده

شکل ۱۱- تأثیر تعداد دور سیم پیچ در تشخیص سیم پیچ فشار ضعیف یا فشار قوی

جریان سیم پیچ سمت فشار ضعیف (LV) نیز مطابق رابطه (۱-۱۶) همواره بیشتر از جریان سیم پیچ سمت فشار قوی (HV) می باشد. به همین دلیل سطح مقطع سیم های سیم پیچ فشار ضعیف نسبت به سیم پیچ فشار قوی بیشتر و تعداد دور آن کمتر از سیم پیچ های فشار قوی می باشد در نتیجه با دیدن سیم پیچ های یک ترانسفورماتور می توان سیم پیچ فشار ضعیف را از سیم پیچ فشار قوی تشخیص داد. این نکته در شکل (۱۱) نشان داده شده است.

مثال در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه ۱۰۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۱۰۰ دور سیم دارد اگر از سیم پیچ ثانویه ۵ آمپر عبور کند از سیم پیچ اولیه چند آمپر می گذرد؟

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{1000}{100} = \frac{5}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{5 \times 100}{1000} = 0.5 \text{ A}$$

می باشد و آن را امپدانس انتقالی گویند. بین امپدانس Z_1 و Z_2 رابطه (۱-۲۰) برقرار است.

$$Z_1 = a^2 Z_2 \quad (1-20)$$

۳-۳-۱- تبدیل امپدانس - انتقال امپدانس :

یک ترانسفورماتور ایده آل مطابق شکل (۱۲) در اتصال به منبع ولتاژ متناوب جریان I_1 را دریافت کرده و بار Z_2 را در ثانویه با جریان I_2 تغذیه می نماید با توجه به قانون اهم می توان نوشت :

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2} \quad (1-18)$$

از طرفی ولتاژ جریان سیم پیچ اولیه U_1 و I_1 نیز تداعی یک

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1} \quad (1-19)$$

امپدانس را می کنند و می توان نوشت :

بیشتر بدانید



بنابراین خواهیم داشت :

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1/I_1}{U_2/I_2} = \frac{U_1 \times I_2}{U_2 \times I_1} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1}{U_2} \times \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{N_1}{N_2} \times \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = a^2$$

در رابطه (۲۰-۱)

a نسبت تبدیل

Z_r امپدانس بار در سمت ثانویه (Ω)

Z_1 امپدانس انتقالی بار به سمت اولیه (Ω)

مثال بار 8Ω به سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور ایده آل

متصل است اگر سیم پیچ اولیه این ترانسفورماتور 5° دور و

سیم پیچ ثانویه آن 5° دور باشد از دیدگاه اولیه ترانسفورماتور این


بار الکتریکی چند اهم دیده می شود؟

$$N_1 = 500$$


$$N_2 = 50$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$

$$Z_1 = a^2 Z_r \Rightarrow Z_1 = 10^2 \times 8 = 800 \Omega$$

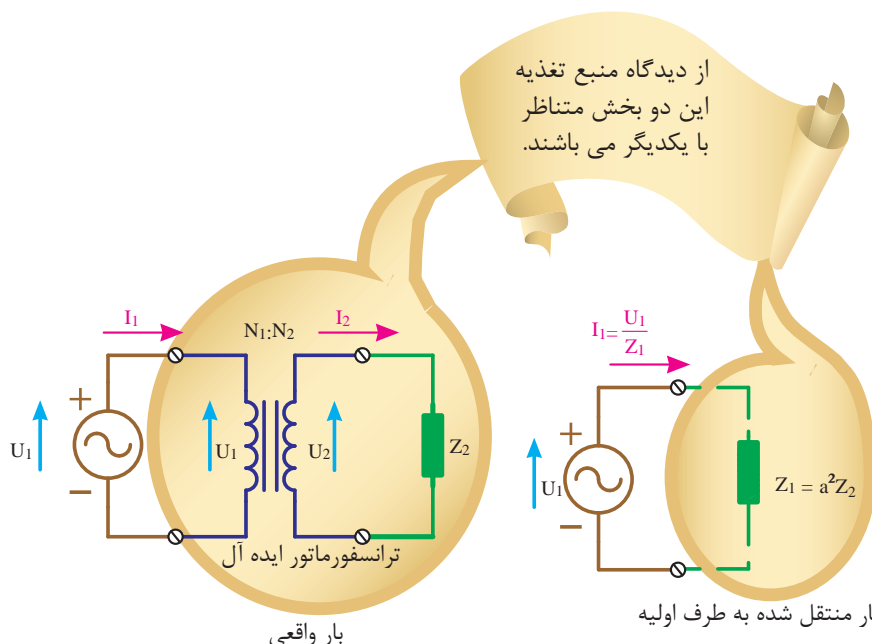

شکل ۱۲ - نمایش امپدانس بار در ثانویه و انتقال آن به اولیه ترانسفورماتور

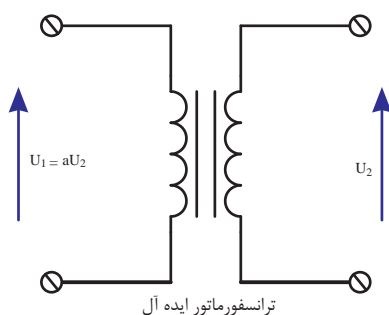

شکل ۱۳ - انتقال ولتاژ ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل

می دانید که ترانسفورماتور مثال قبلی یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور کاهنده جریان در سمت ثانویه بیشتر از سمت اولیه است. پس می توان تصور کرد از آنجا که امپدانس انتقالی در سمت اولیه بیشتر شده است مقدار جریان اولیه نیز کمتر است. بدین معنی که امپدانس 8 اهمی در چنین ترانسفورماتوری از سمت اولیه 800Ω دیده می شود.

۴-۳-۱ - نتیجه گیری از روابط اساسی ترانسفورماتور

ایده آل: از ترانسفورماتور ایده آل به طور خلاصه نتایج زیر حاصل می شود:


جریان طرف ثانویه با عکس نسبت تبدیل ($\frac{1}{a}$) به طرف اولیه منتقل می شود.

ولتاژ طرف ثانویه با نسبت مستقیم ضریب تبدیل (a) به طرف اولیه منتقل می شود.

خود را بیازمایید



۱) مقاومت $4\ \Omega$ در ثانویه یک ترانسفورماتور به اولیه منتقل و $1\ \Omega$ دیده می شود. ضریب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است؟

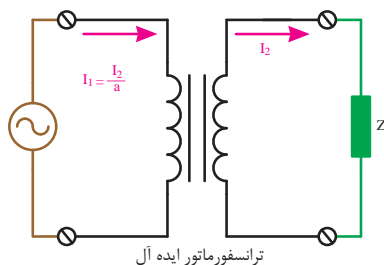

ترانسفورماتور ایده آل

شکل ۱۴- انتقال جریان از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل


۴-۱- ترانسفورماتور واقعی

در عمل هیچکدام از ترانسفورماتورهایی که مورد استفاده قرار می گیرند ایده آل نیستند یعنی سیم پیچ های اولیه و ثانویه دارای مقاومت اهمی R_1 و R_2 می باشند. همچنین شار ایجاد شده به وسیله جریان های سیم پیچ اولیه و یا ثانویه همگی از مدار مغناطیسی هسته عبور نمی کنند و بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می بندند. این شارهای مغناطیسی را شار پراکندگی می گویند.

با توجه به شکل (۱۶) وضعیت ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری و بار داری به طور کامل نشان داده شده است.


۴-۱-۱- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی

در حالت بی باری: اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور مطابق شکل (۱۶-الف) به یک منبع ولتاژ متناوب سینوسی متصل گردد، در حالی که مدار ثانویه آن باز باشد، از سیم پیچ ثانویه این ترانسفورماتور جریانی عبور نمی کند به عبارتی $I_2 = 0$ است.

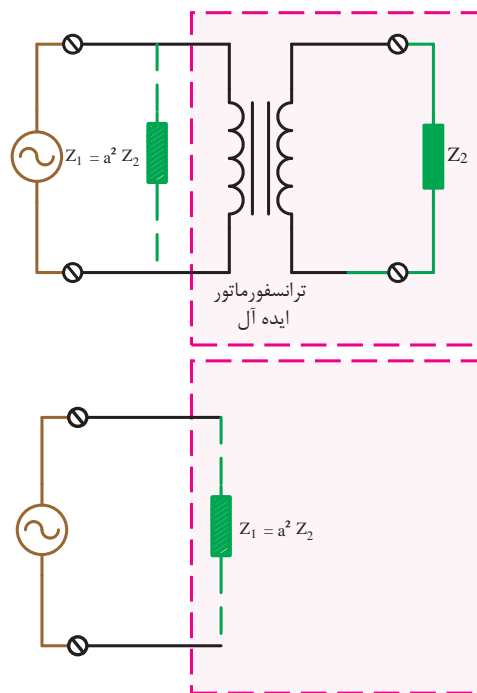


شکل ۱۵- انتقال امپدانس (مقاومت ظاهری) از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل

توان ظاهری ترانسفورماتور ایده آل در دو طرف اولیه و ثانویه بدون تغییر می باشد.

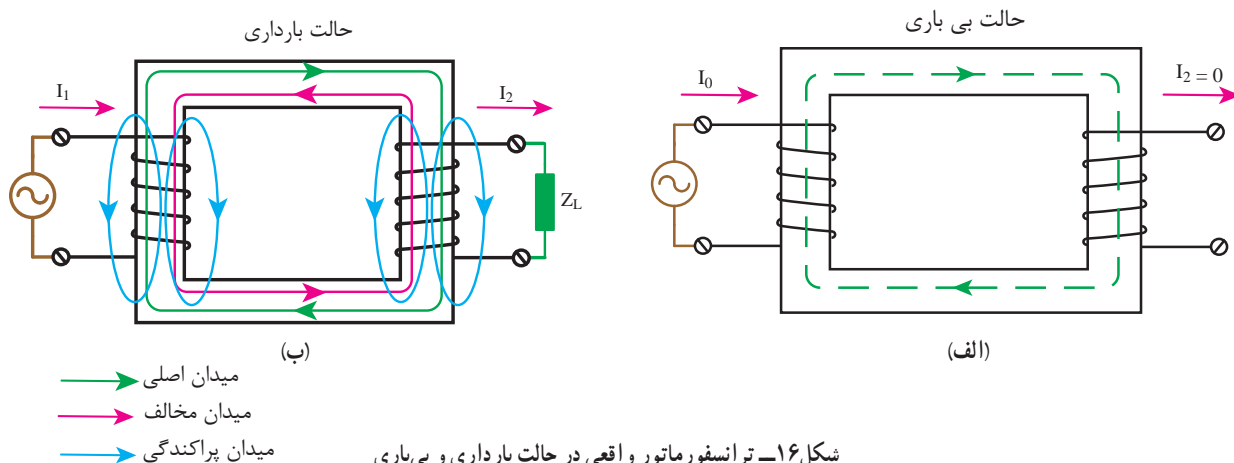

می‌آید. این بخش از جریان، مؤلفه تولید حرارت جریان بی‌باری است که باعث گرم شدن هسته ترانسفورماتور می‌شود و آن را با I_C نمایش می‌دهند. جریان I_C با نیروی محرکه القایی سیم‌پیچ اولیه هم فاز است.

با توجه به دو پیامد حاصل از جریان بی‌باری، می‌توان نتیجه گرفت، که این جریان علاوه بر مغناطیس کردن هسته باعث ناخواسته گرم شدن هسته نیز می‌شود. برای نمایش مدار معادل هسته، المان‌های الکتریکی فرضی (سلف و مقاومت) را به صورت موازی در نظر می‌گیرند. در شکل (۱۷) بردارهای جریان در حالت بی‌باری نمایش داده شده است.

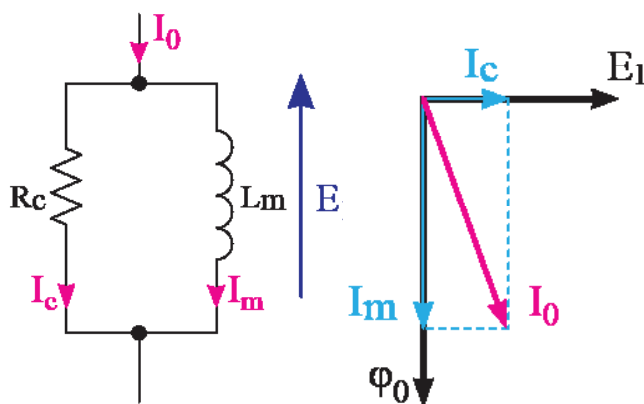

شکل ۱۷- مدار معادل هسته

از طرفی به دلیل بسته بودن مدار سیم‌پیچ اولیه از آن جریانی عبور می‌کند که به آن جریان بی‌باری ترانسفورماتور گفته می‌شود و آن را با I_0 نمایش می‌دهند. گاهی اوقات به جریان بی‌باری جریان تحریک ترانسفورماتور نیز می‌گویند. عبور جریان بی‌باری از سیم‌پیچ اولیه دو پیامد دارد:

پیامد اول:

جریان بی‌باری باعث مغناطیس شدن هسته ترانسفورماتور می‌شود. در نتیجه از هسته فوران مغناطیسی Φ عبور می‌کند که باعث القای نیروی محرکه E_1 و E_2 در سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه می‌شود. قسمتی از جریان بی‌باری که به مغناطیس شدن هسته و تولید فوران مغناطیسی Φ می‌انجامد را با I_m نشان می‌دهند و آن را جریان مغناطیس‌کننده می‌نامند.

از آنجا که این جریان اثر مغناطیسی دربی دارد، آن را معادل جریان یک سلف فرض می‌کنند. بنابراین در ترسیم برداری کمیت‌ها، جریان I_m نسبت به نیروی محرکه القایی E_1 سیم‌پیچ اولیه 90° پس فاز است.

پیامد دوم:

گرم شدن هسته ترانسفورماتور نشان می‌دهد که بخش دیگری از جریان بی‌باری صرف تولید گرما در هسته ترانسفورماتور می‌شود این تلفات حرارتی در هسته را می‌توان با عبور جریان از یک مقاومت الکتریکی فرضی مدلسازی نمود، چرا که با عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی نیز گرما پدید




شکل ۱۸- مدار معادل سیم پیچ اولیه

بنابراین عبور جریان از سیم پیچ اولیه، افت ولتاژ اهمی و افت ولتاژ پراکندگی در آن به وجود می آید. در نتیجه نیروی محرکه القا شده در سیم پیچ از نیروی محرکه ورودی کوچک تر می شود.

به خاطر داشته باشید که در ترانسفورماتورهای ایده آل از مقاومت الکتریکی (اهمی) سیم پیچ ها و شار پراکندگی صرف نظر شد و به همین دلیل ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه E_1 با ولتاژ ورودی U_1 برابر گردید.

با جمع بندی آنچه درباره اثرات جریان بی باری گفته شد مدار معادل شکل (۱۹) برای حالت بی باری ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود.

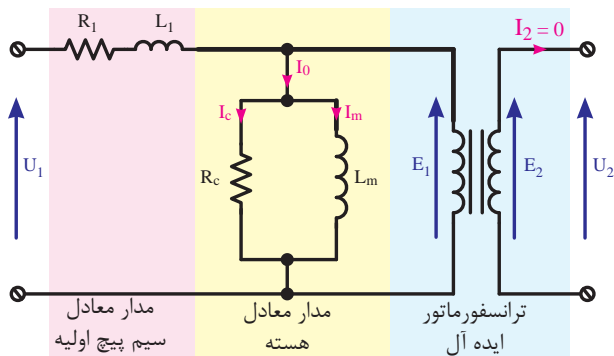

شکل ۱۹- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی باری

نکته مهم دیگر آنکه در ترانسفورماتورهای قدرت چون فرکانس ثابت است برای مدل کردن سلف ها به جای قرار دادن ضریب خود القایی غالباً راکتانس آنها مورد توجه قرار می گیرد یعنی به جای L_1 معادل راکتانس پراکندگی X_1 و به جای L_m معادل راکتانس میدان اصلی X_m مطابق شکل (۲۰) در مدار معادل قرار داده می شوند.

در شکل (۱۷) اندازه بردار I_C بزرگنمایی شده است. در واقعیت این جریان خیلی کوچک تر از I_m می باشد. به همین خاطر می توان گفت که جریان تحریک I_C نسبت به E_1 (نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه) حدوداً 90° درجه پس فاز می باشد. بنابراین آنچه گفته شد نقش جریان تحریک در ترانسفورماتور واقعی را می توان معادل با مدار شکل (۱۷) در نظر گرفت. در شکل (۱۷) L_m نمایانگر خود القایی است که با عبور جریان I_m ، میدان اصلی در هسته ترانسفورماتور تولید می کند و R_C هم معرف همان مقاومتی است که تلفات حرارتی در هسته را مدل می کند و نشان دهنده تلفات در هسته می باشد.


همچنین چون در ترانسفورماتورهای واقعی هر سیم پیچ از تعداد دور مشخصی، سیم با سطح مقطع معینی تشکیل شده است، بنابراین دارای مقاومت اهمی معینی است. این مقاومت را با R_1 نمایش می دهند. لذا عبور جریان از سیم پیچ اولیه، افت ولتاژ اهمی در آن ایجاد می کند.

از طرف دیگر همه شار مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان مغناطیس کننده I_m از هسته عبور نمی کند بلکه در صورت اشباع هسته، بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می بندد، بنابراین آن بخشی از شار مغناطیسی که فقط از یک سیم پیچ می گذرد و مسیر خود را از هوا می بندد شار پراکندگی، نشتی یا فراری می نامند. لازم به ذکر است که آن قسمت از شار که مسیر خود را از داخل هسته می بندد شار میدان اصلی نام دارد. با عبور شار میدان اصلی از داخل سیم پیچ ها نیروی محرکه در آنها القا می شود.

شار پراکندگی را با یک سلف یا ضریب خود القایی L_1 مدل می کنند.

چون شار پراکندگی و مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه هر دو باعث افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور می شوند هر دو المان R_1 و L_1 را، در ورودی ترانسفورماتور به صورت سری با یکدیگر باید در نظر گرفت. در نتیجه R_1 باعث افت ولتاژ اهمی و L_1 باعث افت ولتاژ سلفی و برآیند برداری آنها افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را نشان می دهد.

در ترانسفورماتورها چگالی میدان مغناطیسی به مقدار جریان تحریک وابسته است. از این رو جریان تحریک بیانگر نقطه کار ترانسفورماتور می‌باشند. نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت، نقطه اشباع می‌باشد. با توجه به شکل (۲۰) مشاهده می‌شود جریان تحریک تابع ولتاژ ورودی V_1 می‌باشد لذا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از مقدار نامی جریان تحریک را افزایش می‌دهد و نقطه کار جابه‌جا می‌شود و هسته ترانسفورماتور به ناحیه اشباع مغناطیسی وارد می‌شود. با زیاد شدن جریان تحریک از یک مقدار مشخص تلفات حرارتی در هسته زیاد می‌شود و باعث آسیب رسیدن به سیم‌پیچی‌ها می‌شود لذا از افزایش ولتاژ در ورودی از ترانسفورماتور باید محافظت کرد.

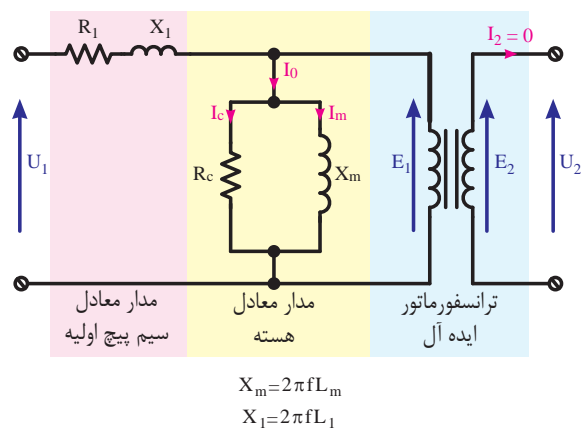


شکل ۲۰- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی‌باری

در ترانسفورماتور واقعی به دلیل افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی و پراکندگی سیم‌پیچ اولیه ولتاژ القایی E_1 از ولتاژ U_1 کوچک‌تر می‌باشد.

خود را بیازمایید



- ۱- منظور از جریان تحریک ترانسفورماتور چیست؟
- ۲- شار پراکندگی در یک ترانسفورماتور چگونه به وجود می‌آید و به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۳- چرا راکتانس معادل پراکندگی و مقاومت سیم‌پیچ را در ورودی ترانسفورماتور به صورت سری در نظر می‌گیرند؟

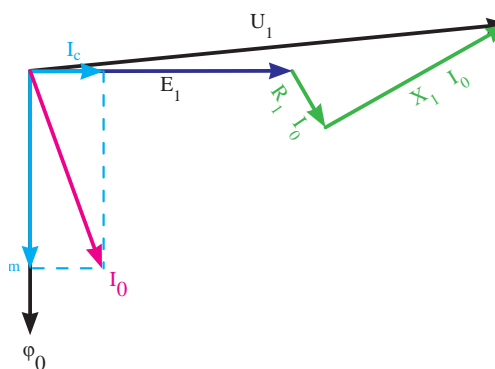

شکل ۲۱- وضعیت بردارهای ولتاژ و جریان در حالت بی‌باری

۲-۴-۱- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در

حالت باردار: شکل (۱۶-ب) ترانسفورماتوری را که سیم‌پیچ اولیه آن تحت ولتاژ U_1 به منبع متناوب سینوسی و سیم‌پیچ ثانویه آن به باری با امپدانس Z_L متصل شده است نشان می‌دهد. در حالت بی‌باری فقط فوران مغناطیسی ϕ که معادل همان شار میدان اصلی است در هسته گردش می‌کند و در سیم‌پیچ ثانویه نیروی محرکه E_2 القا می‌شود. حال که مدار در سمت ثانویه بسته شده است، در مدار ثانویه جریان I_2 جاری می‌شود. سپس آمپر دوری برابر $N_2 I_2$ که معادل نیروی محرکه

در دیاگرام برداری شکل (۲۱) افت ولتاژ اهمی سیم‌پیچ با جریان تحریک I_0 هم‌فاز است. بنابراین برداری همسنگ با بردار I_0 ولی در امتداد با ولتاژ E_1 و اندازه $R_1 I_1$ ترسیم کرده و عمود بر آن بردار افت ولتاژ بر اثر شار پراکندگی را رسم می‌نمائیم. این بردار 90° از جریان تحریک I_0 جلوتر و اندازه آن معادل $X_1 I_0$ می‌باشد.

با توجه به نمودار شکل (۲۱)، همواره رابطه (۲۱-۱) بین نیروی محرکه القایی اولیه و ولتاژ ورودی ترانسفورماتور واقعی بی‌بار برقرار است.

$$\overline{U_1} = \overline{E_1} + \overline{R_1 I_1} + \overline{X_1 I_1} \quad (1-21)$$

فوران پراکندگی در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور معادل $X_2 I_2$ در نظر گرفته می شود. همچنین به دلیل مقاومت اهمی سیم پیچ ثانویه جریان عبوری از آن باعث افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ می شود که معادل $R_2 I_2$ می باشد. مشابه آنچه برای سیم پیچ اولیه گفته شد در ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری، ثانویه ترانسفورماتور با یک مقاومت اهمی R_2 سری شده با راکتانس پراکندگی X_2 مطابق شکل (۲۲)، مدل سازی می شود.



$$X_2 = 2\pi f L_2$$

شکل ۲۲- مدار معادل سیم پیچ ثانویه


شکل (۲۳)، مدار معادل سیم پیچ اولیه، هسته و سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را در حالت واقعی نمایش می دهد.

در مدار معادل شکل (۲۳) بخشی که مربوط به ترانسفورماتور ایده آل است، تمام خصوصیات آن را در برداشته و در نتیجه روابط ترانسفورماتور ایده آل برای آن صادق است.

مغناطیسی سمت ثانویه است، در آن ایجاد می شود. نیروی محرکه مغناطیسی نیز شار مغناطیسی تولید می کند. بخشی از این شار مغناطیسی مسیر خود را از داخل هسته می بندد که آن را با Φ_1 نشان می دهند و طبق قانون لنز سعی در خنثی کردن میدان اصلی شار Φ_1 دارد. و جزئی از آن فقط از سیم پیچ ثانویه عبور می کند و مسیر خود را از هوا می بندد که همان شار پراکندگی یا فراری سیم پیچ ثانویه است. کاهش شار مغناطیسی Φ_1 باعث کاهش نیروی محرکه القایی سیم پیچ اولیه و ثانویه می شود ولی از آنجا که سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ U_1 متصل است، برای مقابله با این پدیده و ثابت نگاه داشتن Φ_1 جریان بیشتری از منبع ولتاژ دریافت می کند. مقدار این جریان به قدری است که نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه تغییر نکند بنابراین مقدار جریان I_1 از حالت بی باری به جریان I_1 در حالت بارداری افزایش می یابد و متناسب با آن فوران مغناطیسی Φ_1 در هسته جاری می شود. به عبارتی جمع برداری فوران Φ_1 ، Φ_2 همواره ثابت و برابر مقدار Φ_0 می باشد. یعنی

$$\bar{\Phi}_1 + \bar{\Phi}_2 = \bar{\Phi}_0 \quad (۱-۲۲)$$

نکته قابل توجه اینکه با افزایش جریان در سیم پیچ ثانویه، فوران پراکندگی سیم پیچ نیز افزایش می یابد این موضوع سبب کاهش ولتاژ خروجی U_2 ترانسفورماتور می شود. به همین خاطر

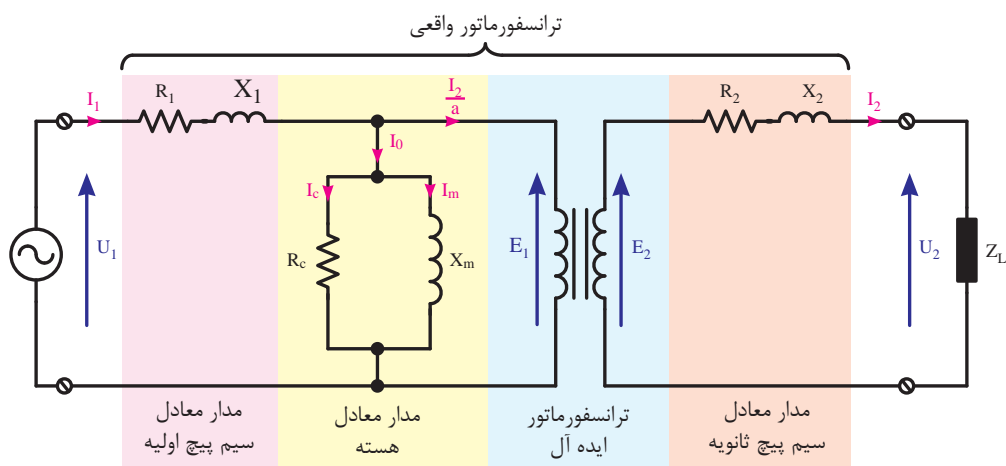

شکل ۲۳- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری


داد. برای ساده تر کردن مدار معادل شکل (۲۳)، سیم پیچ ثانویه به سمت اولیه منتقل شده تا شکل (۲۴) به دست آید.

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را می توان با حذف ترانسفورماتور ایده آل ساده تر نیز نمود چرا که انتقال امپدانس از سمتی به سمت دیگر با توجه به نسبت تبدیل صورت گرفته و هیچ تأثیری در تحلیل مدار آن ندارد لذا می توان آن بخش را از مدار معادل حذف کرد و به خاطر سپرد.

اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی به تفکیک عبارتند از:

- مدار معادل سیم پیچ اولیه
- مدار معادل هسته
- مدار معادل سیم پیچ ثانویه


همان طور که قبلاً توضیح داده شد می توان امپدانس را در طرفین ترانسفورماتور ایده آل با توجه به رابطه (۲۰-۱) انتقال

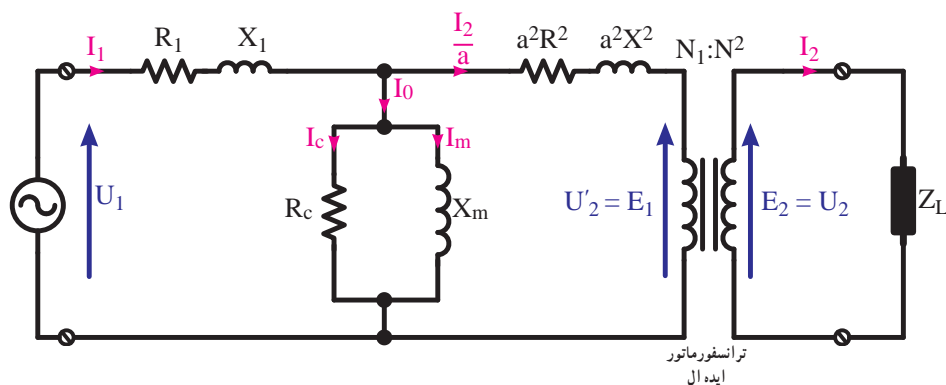

شکل ۲۴- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری


تقریب اول: در ترانسفورماتورهای قدرت، جریان تحریک (جریان بی باری I_0) بسیار کم و در حدود ۲ تا ۶ درصد مقدار نامی جریان است و از طرفی مقدار مقاومت سیم پیچ و راکتانس پراکنندگی بزرگ نیست.

در محاسبات دقیق ترانسفورماتورهای قدرت باید از مدار معادل واقعی شکل (۲۵) استفاده شود ولی برای سادگی تحلیل و حل مسائل این کتاب لازم است با مدار معادل های تقریبی ترانسفورماتورهای قدرت نیز آشنا شوید.

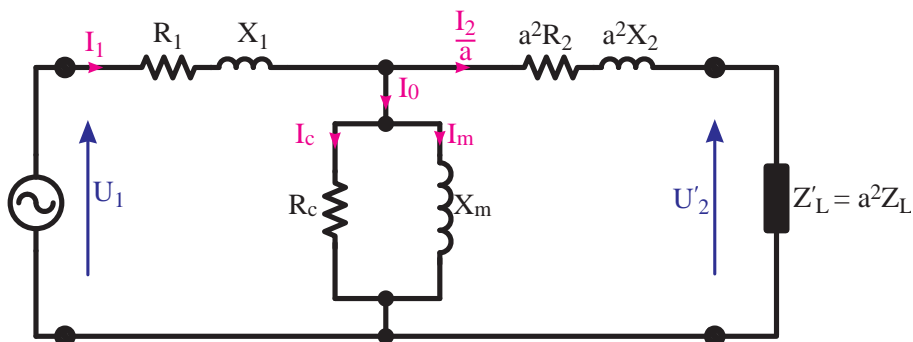


شکل ۲۵- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با انتقال بار به اولیه

بنابراین می توان با جابه جایی شاخه موازی (مدار معادل هسته) مطابق شکل (۲۶) به طرف ورودی، مدار معادل را بطور محسوسی ساده کرد.

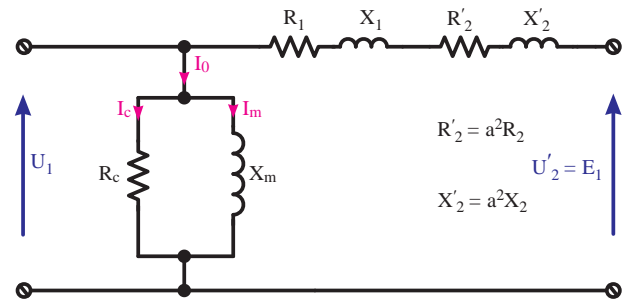

شکل ۲۶- جابه جایی شاخه موازی (مدار معادل هسته) به طرف ورودی


در این صورت با سری شدن مقاومت های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه و ثانویه و با توجه به روابط $R_c = R_1 + R'_2$ و $X_c = X_1 + X'_2$ مدار معادل تقریبی شکل (۲۷) به دست می آید. در این تقریب از تأثیر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ در امپدانس سیم پیچ اولیه صرف نظر شده است.

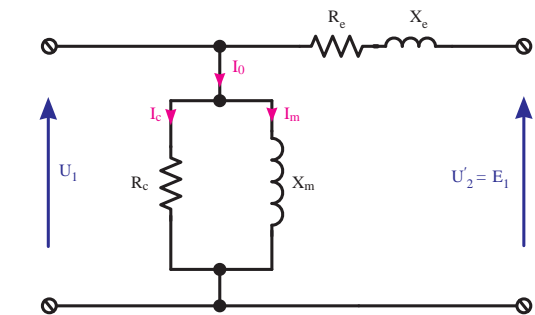

شکل ۲۷- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول


تقریب دوم: با استدلالی مشابه آنچه در تقریب اول گفته شد می توان شاخه موازی را به طرف خروجی جابه جا کرد. سپس مقاومت های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه و ثانویه سری را با توجه به روابط $R_c = R_1 + R'_2$ و $X_c = X_1 + X'_2$ ساده نموده و مدار معادل تقریبی شکل (۲۸) را به دست آورد.

در این تقریب، اثر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود.

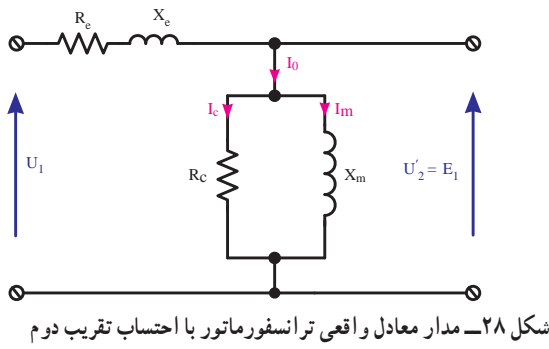


شکل ۲۸- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب دوم

تقریب سوم: هنگامی که ترانسفورماتور زیر بار باشد و بیش از نصف جریان نامی از آن بارگیری شود می توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور (جریان بی باری I_0) در مقابل جریان اولیه صرف نظر کرد. پس مدار معادل به شکل (۲۹) تبدیل می شود.

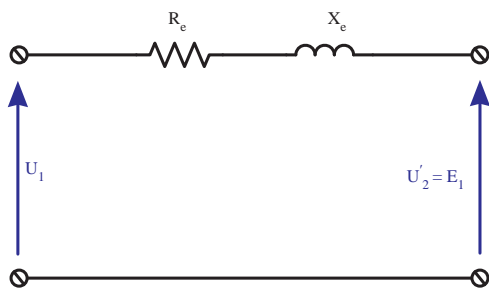

شکل ۲۹- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب سوم

تقریب چهارم: در ترانسفورماتورهای قدرتی که توان آنها از ۱ MVA بیشتر باشد مقدار راکتانس معادل سیم پیچ ها خیلی بزرگ تر از مقاومت اهمی آنها است. به عبارتی $R_c \ll X_c$ می باشد. این موضوع به دلیل مقطع بالای سیم پیچ های ترانسفورماتور است. در این حالت می توان از مقدار مقاومت اهمی R_c در مقابل راکتانس X_c صرف نظر کرد. لذا مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرتی در ترانسفورماتورهای پر قدرت به شکل (۳۰) در می آید.

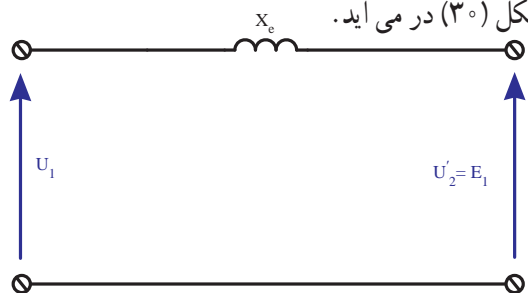


شکل ۳۰- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب چهارم



خود را بیازمایید

- ۱- شارهای مغناطیسی ایجاد شده ترانسفورماتور در حالت بارداری را نام برده و هر یک را توضیح دهید.
- ۲- اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را نام ببرید.
- ۳- چرا در تقریب سوم می توان از اثر جریان تحریک صرف نظر کرد؟
- ۴- مدار معادل ترانسفورماتورهای پر قدرت را رسم نموده کمیت های آن را معرفی کنید.

همین خاطر از تقریب نوع سوم استفاده می شود.
مدار معادل ترانسفورماتور در تقریب نوع سوم مجدداً در شکل (۳۱) آورده شده است.

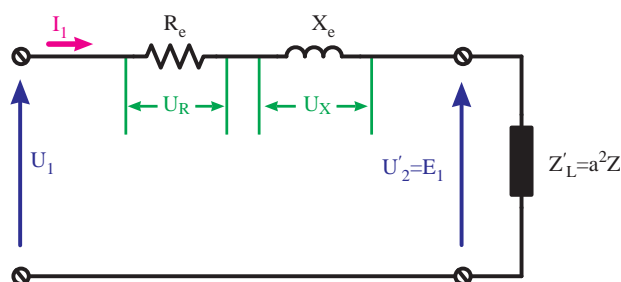

شکل ۳۱- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در زیر بار

رابطه ولتاژ جریان در مدار شکل (۳۱) به صورت زیر

می باشد:

$$\overline{U_1} = \overline{U_R} + \overline{U_X} + \overline{U'_2} \quad (1-23)$$

رابطه (۱-۲۳) نشان می دهد با جمع برداری سه بردار

U_R ، U'_2 و U_X بردار U_1 به دست می آید.

$$\overline{U_1} = \overline{R_e I_1} + \overline{X_e I_1} + \overline{U'_2} \quad (1-24)$$

$$U_R = R_e I_1 \quad (1-25)$$

$$U_X = X_e I_1 \quad (1-26)$$

در رابطه (۱-۲۵) و (۱-۲۶) افت ولتاژ ناشی از

مقاومت اهمی سیم پیچ ها و U_X افت ولتاژ ناشی از پراکندگی

سیم پیچ ها می باشد.

بنابراین:

برای ترسیم این بردارها ابتدا بردار ولتاژ E_1 را که حالا

معادل ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه (U'_2) نیز هست به

عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می شود آنگاه با توجه به

مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I_1 با زاویه مناسب نسبت به

برداری ولتاژ E_1 یا U'_2 کشیده می شود. در بار اهمی خالص ولتاژ

و جریان با یکدیگر مطابق شکل (۳۲) هم فاز می باشند.



شکل ۳۲- ترسیم دیگر برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با

بار اهمی خالص (مرحله ۱)

تحقیق کنید



در یک مثلث قائم الزاویه طول یک ضلع ۱ cm و ضلع دیگر ۱۰ cm است، اندازه تقریبی وتر چقدر است؟ (آیا می توانید تقریب های دیگری از این دست بیابید)

۱-۵- دیگر برداری حالت بارداری

در تحلیل بارداری ترانسفورماتور و رفتار آن با انواع

بارهای مختلف می توان از مدار معادل واقعی ترانسفورماتور

استفاده کرد ولی مدار معادل های تقریبی بدست آمده از روی

مدل واقعی نیز با در نظر گرفتن شرایط تقریب مفید می باشند. در

تقریب سوم قید شد که در صورت زیر بار رفتن ترانسفورماتور

بیش از نصف جریان نامی، می توان از اثر جریان تحریک

ترانسفورماتور (جریان بی باری I_0) در مقابل جریان اولیه

صرف نظر کرد. از آنجا که در تحلیل بارداری ترانسفورماتورهای


قدرت و دیگر برداری حالت بارداری آن مورد نظر می باشد به

بارداری برای بار اهمی - سلفی تکرار می‌شود. ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه (U'_p) به عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می‌شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I_1 با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ U'_p کشیده می‌شود. در بار اهمی - سلفی مطابق شکل (۳۶) جریان به اندازه زاویه ϕ از ولتاژ عقب‌تر است.




شکل ۳۶- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۱)

در ادامه بردار U_R که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم‌فاز با جریان می‌باشد همسنگ با بردار I_1 و از انتهای بردار U'_p مطابق شکل (۳۷) ترسیم می‌شود.

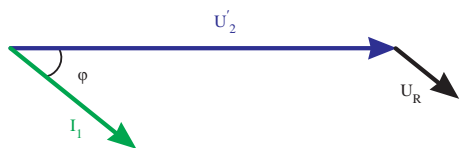

شکل ۳۷- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۲)

سپس بردار U_X نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره 90° جلوتر از جریان I_1 می‌باشد در ادامه بردار U_R ترسیم می‌شود. شکل (۳۸) می‌شود.

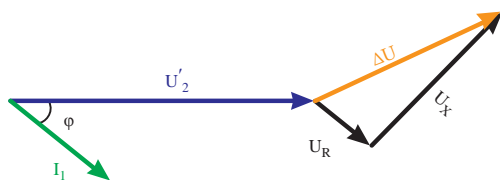


شکل ۳۸- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۳)

در ادامه بردار U_R که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم‌فاز با جریان می‌باشد همسنگ با بردار I_1 و از انتهای بردار E_1 یا U'_p مطابق شکل (۳۳) ترسیم می‌شود.




شکل ۳۳- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۲)

سپس بردار U_X نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره 90° جلوتر از جریان I_1 می‌باشد در ادامه بردار U_R رسم می‌شود. شکل (۳۴)، برآیند بردارهای U_X و U_R بیانگر افت ولتاژ کلی ΔU می‌باشد.

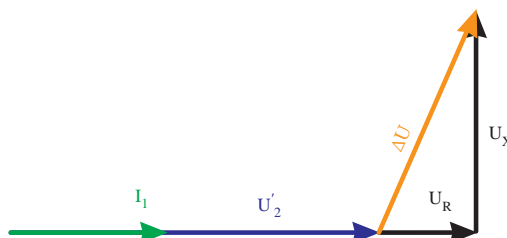

شکل ۳۴- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۳)


حالا ابتدای بردار E_1 یا U'_p به انتهای بردار U_X مطابق شکل (۳۵) وصل می‌شود تا برآیند U_R و U'_p به دست آید. این بردار، بردار U_1 ولتاژ ورودی است.

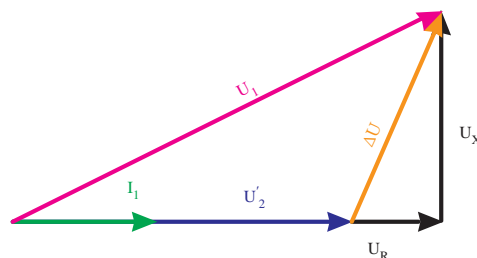

شکل ۳۵- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۴)


مجدداً مراحل فوق برای ترسیم دیاگرام برداری حالت

سپس بردار U_X نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره 90° جلوتر از جریان I_1 می باشد در ادامه بردار U_R ترسیم می شود (شکل ۴۲).

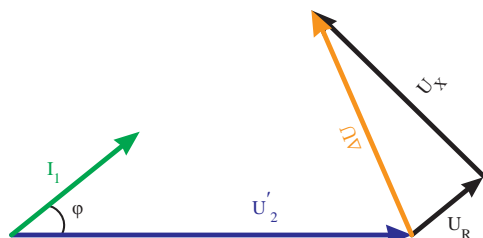


شکل ۴۲- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۳)

حالا ابتدای بردار U_2' به انتهای بردار U_X مطابق شکل (۴۳) وصل می شود. این بردار، بردار U_1 ولتاژ ورودی است. دیاگرام برداری هریک از بارهای اهمی خالص، اهمی - سلفی و اهمی - خازنی همگی در شکل (۴۴) نشان داده شده است. در همه دیاگرام ها برای مقایسه رفتار ترانسفورماتور در مواجهه با بارهای مختلف، اندازه ولتاژ اولیه U_1 و جریان عبوری I_1 برابر و یکسان ترسیم شده است. از دیاگرام های شکل (۴۴) نتایج زیر حاصل می شود:

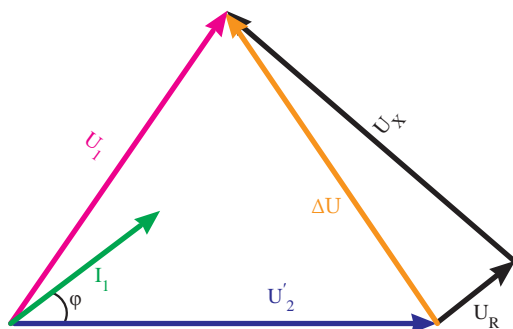

شکل ۴۳- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۴)

حالا ابتدای بردار U_2' به انتهای بردار U_X مطابق شکل (۳۹) وصل می شود تا برآیند U_1 ، U_2' و U_X به دست آید. این بردار، بردار U_1 ولتاژ ورودی است.

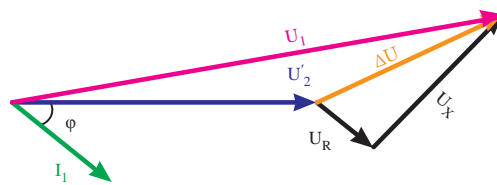


شکل ۳۹- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۴)

مراحل فوق برای ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری برای بار اهمی - خازنی نیز تکرار می شود. ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه (U_2') به عنوان مبدا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می شود آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I_1 با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ U_2' کشیده می شود. در بار اهمی - خازنی مطابق شکل (۴۰) جریان به اندازه زاویه ϕ از ولتاژ جلوتر است.



شکل ۴۰- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۱)

در ادامه بردار U_R که معادل افت ولتاژ اهمی است و هم فاز با جریان می باشد همسنگ با بردار I_1 و از انتهای بردار U_2' مطابق شکل (۴۱) ترسیم می شود.

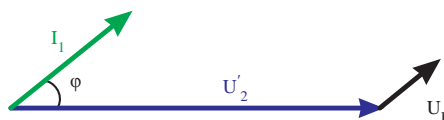


شکل ۴۱- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۲)

نکته ۱



در بار اهمی - خازنی بردار U'_2 از U_1 بزرگتر شده اما در بار اهمی خالص اندازه بردار U'_2 کمی از U_1 کوچکتر و در بار اهمی - سلفی این اختلاف بیشتر شده است. با احتساب نوع بار به نظر می رسد در بار سلفی خالص U'_2 به کوچکترین اندازه خود نسبت به U_1 و در بار خازنی خالص U'_2 به بزرگترین مقدار خود نسبت به U_1 برسد. به عنوان تمرین این حالت ها را ترسیم کنید. به همین خاطر می توان نتیجه گرفت مقدار ولتاژ خروجی ترانسفورماتور وابسته به نوع بار آن می باشد.

ولتاژ خروجی ترانسفورماتور به نوع و مقدار امپدانس بار وابسته می باشد.

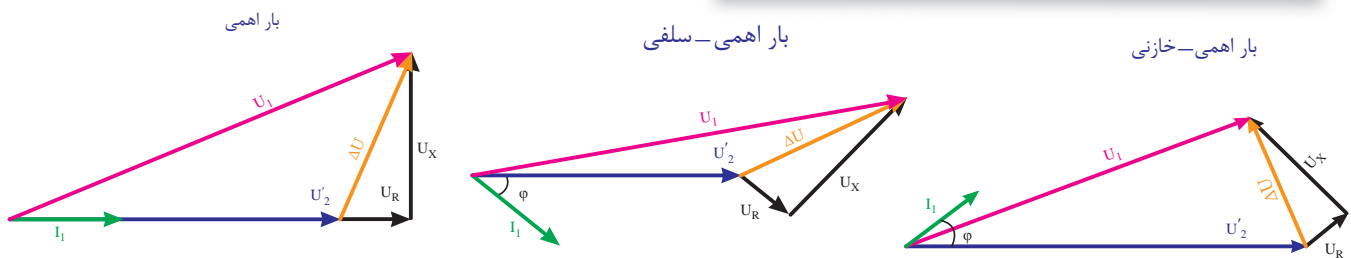


شکل ۴۴ - دیاگرام برداری حالت بارداری در بارهای اهمی خالص، اهمی - سلفی و اهمی - خازنی

نکته ۲



در هر سه نمودار شکل (۴۴) دو بردار U_X و U_R یک مثلث قائم الزاویه تشکیل داده اند که وتر این مثلث معادل بردار افت ولتاژ کل ترانسفورماتور می باشد. اندازه این بردار در بارهای با امپدانس یکسان، مساوی می باشد ولی چون وتر این مثلث با تغییر نوع بار تغییر جهت می دهد محاسبه مقدار افت ولتاژ در بارهای مختلف کمی پیچیده تر می شود. به این جهت برای محاسبه افت ولتاژ کلی در ترانسفورماتور دو دایره یکی به مرکز مبدأ بردارها و به شعاع U'_2 و دیگری به همان مرکز ولی به شعاع U_1 ترسیم می شود. اختلاف شعاع دوایر را با تقریب خوبی می توان معادل افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار دانست.

در شکل (۴۵) با ترسیم بزرگتر این مثلث چگونگی محاسبه افت ولتاژ نشان داده شده است. این مثلث به مثلث کاپ^۱، مشهور است.

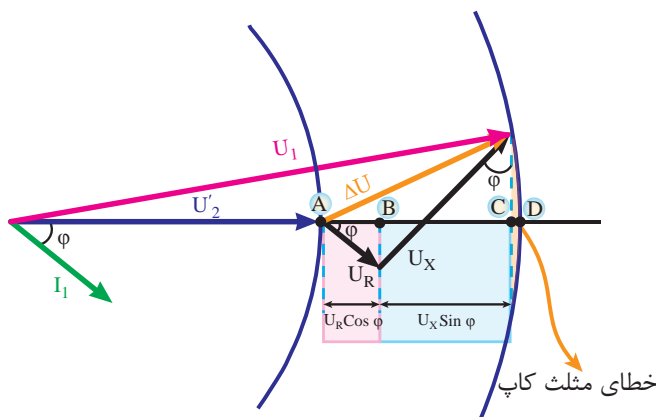

شکل ۴۵ - محاسبه افت ولتاژ با استفاده از دیاگرام برداری مثلث کاپ

۱- کاپ نام فرد مبتکر این روش است.

در شکل (۴۵) داریم :

$$\overline{\Delta U} = \vec{U}_R + \vec{U}_X \quad (1-27)$$

$$U_{AB} = U_R \cos \phi \quad (1-28)$$

$$U_{BC} = U_X \sin \phi \quad (1-29)$$

$$\Delta U \approx U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$$

U_{CD} = خطای مثلث کاپ

$$\Delta U \approx U_R \cos \phi + U_X \sin \phi \quad (1-30)$$

بنابراین با تقریب رابطه (۱-۳۴) برقرار است.

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U \quad (1-31)$$

ΔU - افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار از دیدگاه

اولیه

U_R - افت ولتاژ ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچ ها از

دیدگاه اولیه

U_X - افت ولتاژ ناشی از پراکندگی شار از دیدگاه اولیه

ϕ - زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بار

$$\Delta U = U_R \cos \phi + U_X \sin \phi$$

$$\Delta U = 10 \times 1 + 30 \times 0 = 10 \text{ V}$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 250 - 10 = 240 \text{ V}$$

(ب) بار اهمی - سلفی با ضریب قدرت ۰/۶

$$\Delta U = U_R \cos \phi + U_X \sin \phi$$

$$\Delta U = (10 \times 0/6) + (30 \times 0/8) = 30 \text{ V}$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 250 - 30 = 220 \text{ V}$$

(ج) بار اهمی - خازنی با ضریب قدرت ۰/۶

چون بار خازنی است پس ϕ منفی است و مقدار $\sin \phi$

نیز منفی می شود.

$$\Delta U = U_R \cos \phi + U_X \sin \phi$$

$$\Delta U = (10 \times 0/6) + (30 \times (-0/8)) = -18 \text{ V}$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 250 - (-18) = 268 \text{ V}$$

خود را بیازمایید



۱- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی زیر بار را با تقریب

سوم رسم نموده و رابطه ولتاژهای آن را بنویسید.

۲- با افزایش بار ترانسفورماتور واقعی فوران پراکندگی و

افت ولتاژ آن چگونه تغییر می کند؟

۳- بیشترین افت ولتاژ در کدام نوع بار اتفاق می افتد؟

۴- ترانسفورماتوری با افت ولتاژ اهمی ۲۵ ولت و افت

ولتاژ القایی ۴۰ ولت باری را با ضریب قدرت ۰/۸ پس

فاز تحت ولتاژ ۲۴۰ ولت تغذیه می کند. ولتاژی باری

خروجی ترانسفورماتور را به دست آورید.

توجه ۱



در بارهای اهمی - سلفی افت ولتاژ باعث کاهش

ولتاژ خروجی می شود اما در بار اهمی - خازنی چون

(جریان از ولتاژ جلو تر است) پس ϕ منفی بوده و

مقدار $\sin \phi$ منفی می گردد و از آنجا که مقدار U_X در

ترانسفورماتور ها خیلی بیشتر از U_R می باشد حاصل ΔU

منفی بوده و در نتیجه افت ولتاژ در بار اهمی خازنی سبب

افزایش ولتاژ خروجی می شود.

۶-۱- تعیین مقادیر پارامترهای مدار معادل به کمک

آزمایش های تجربی

مقدار عناصر مدار معادل ترانسفورماتور را می توان با

آزمایش بی باری و اتصال کوتاه تعیین نمود به علاوه به کمک این

آزمایش ها می توان تلفات ترانسفورماتور را نیز بدست آورد.

همان طور که در شکل (۴۶) ملاحظه می کنید مدار معادل

مثال در یک ترانسفورماتور مقدار افت ولتاژ اهمی در

سیم پیچ ها ۱۰ ولت و افت ولتاژ بر اثر پراکندگی میدان ۳۰ ولت

می باشد. اگر این ترانسفورماتور به ولتاژ ۲۵۰ ولت وصل شود

مطلوب است ولتاژ دو سر بار در هر یک از حالت های زیر

(الف) بار اهمی خالص


در بار اهمی خالص ضریب قدرت یک است.

را که دستگاه‌های اندازه‌گیری نشان می‌دهند یادداشت می‌نماییم. با توجه به مدار معادل شکل (۴۷-ب) مدار ثانویه باز است. لذا جریانی در مدار ثانویه جاری نمی‌شود. بنابراین ولتاژ اعمالی به سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور باعث مغناطیسی شدن هسته ترانسفورماتور می‌شود و جریان بی‌باری I_0 از آمپر متر عبور می‌کند. از آنجایی که جریان I_0 در حدود ۲ تا ۶ درصد جریان نامی است لذا افت ولتاژ ناشی از $R_1 I_0$ و $X_1 I_0$ ناچیز بوده و بطور تقریبی می‌توان نتیجه گرفت $U_1 = E_1$ می‌باشد.

توان مصرفی که توسط وات‌متر اندازه‌گیری می‌شود مطابق شکل (۴۷) شامل توان تلف شده در هسته و تلفات اهمی سیم‌پیچ در سمت اولیه است اما چون جریان بی‌باری درصد ناچیزی از جریان نامی است پس تلفات اهمی سیم‌پیچ اولیه نیز در این حالت درصد ناچیزی از کل تلفات نشان داده شده توسط وات‌متر است. بنابراین توان اندازه‌گیری شده توسط وات‌متر P_0 تقریباً همان توان تلف شده در هسته ترانسفورماتور است که به آن تلفات هسته (P_{Core}) می‌گویند. یعنی

$$P_0 \approx P_{Core}$$


ترانسفورماتور شامل تعدادی المان سری و موازی می‌باشد. المان‌های موازی را به کمک آزمایش حالت بی‌باری و المان‌های سری را به کمک آزمایش اتصال کوتاه می‌توان مشخص نمود.

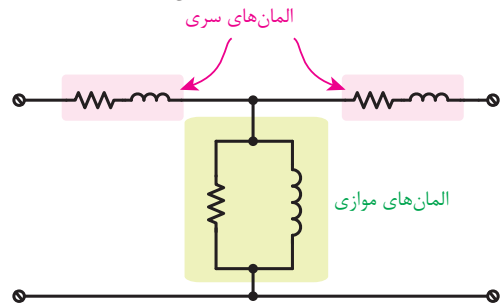


شکل ۴۶- نمایش المان‌های سری و موازی بر روی مدار معادل واقعی ترانسفورماتور

۱-۶-۱- آزمایش حالت بی‌باری: هدف از انجام

این آزمایش تعیین مقادیر المان‌های مربوط به شاخه موازی مدار معادل یعنی (R_c, X_m) می‌باشد. ابتدا مداری مطابق آنچه در شکل (۴۷-الف) نشان داده شده است را فراهم و ترانسفورماتور را در حالتی که سیم‌پیچ ثانویه آن باز است به ولتاژ نامی شبکه متصل می‌کنیم و مدار را مورد آزمایش قرار می‌دهیم و مقادیری

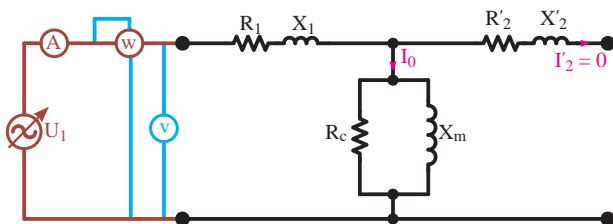


(ب)

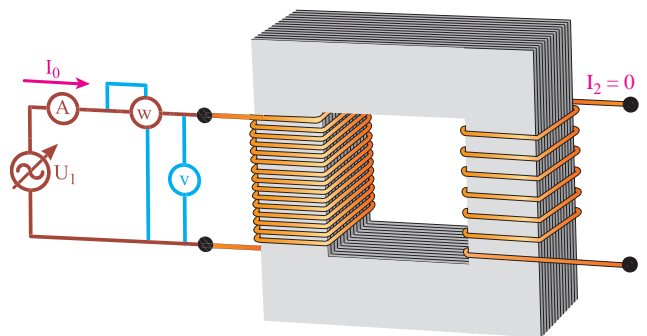

(الف)

شکل ۴۷- مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش بی‌باری

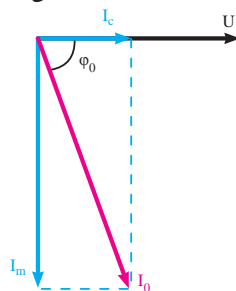

شکل ۴۸- دیاگرام برداری ولتاژ و جریان در حالت بی‌باری



۲-۶-۱- آزمایش اتصال کوتاه: هدف از انجام این

آزمایش تعیین مقادیر المان‌های مربوط به شاخه سری مدار معادل یعنی (R_1, X_1) و (R'_2, X'_2) می‌باشد. در این آزمایش مطابق مدار شکل (۴۹-الف) دو سر سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه می‌کنند.

از آنجا که در مدار شکل (۴۹) ثانویه اتصال کوتاه شده است یعنی $Z_L = 0$ می‌باشد، لذا برای جلوگیری از افزایش شدت جریان در سمت اولیه ترانسفورماتور، باید ترانسفورماتور را توسط یک منبع ولتاژ متناوب متغیر تغذیه نمود. در ابتدای این آزمایش باید از صفر بودن ولتاژ ورودی اطمینان حاصل کرد. سپس ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه می‌کنیم و آنگاه مقدار ولتاژ اولیه را به تدریج افزایش می‌دهیم تا جریان نامی از سیم پیچ اولیه عبور کند علت انتخاب جریان نامی به این جهت است که مقادیر به دست آمده در نقطه کار نامی ترانسفورماتور باشد.

آنچه وات‌متر در این آزمایش نشان می‌دهد مجموع تلفات مسی سیم پیچ‌ها و تلفات هسته است. P_{SC} توانی که وات‌متر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می‌دهد برابر است با:

$$P_{SC} = P_{Cu_1} + P_{Cu_2} + P_{core} \quad (1-38)$$

در آزمایش اتصال کوتاه ولتاژ ورودی کوچکتر از ولتاژ نامی است. از طرفی چون فرکانس شبکه برق ثابت است و تلفات هسته متناسب با مجذور ولتاژ ورودی می‌باشد، پس تلفات آهنی نیز به نسبت حالتی که با ولتاژ نامی تغذیه می‌شود خیلی کوچکتر خواهد بود. بنابراین می‌توان ثابت کرد، در آزمایش اتصال کوتاه، توانی که وات‌متر نشان می‌دهد تقریباً همان تلفات مسی سیم پیچ‌ها است.

در نتیجه با توجه به مدار معادل شکل (۴۹-ب) توانی که وات‌متر نشان می‌دهد عبارت است از توان تلف شده در مقاومت‌های R_1 و R'_2 که به صورت حرارت در سیم پیچ‌ها تلف می‌شود.

$$P_{SC} = R_1 I_n^2 + R'_2 I_n^2 \quad (1-39)$$

$$P_{SC} = (R_1 + R'_2) I_n^2 \quad (1-40)$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_1 I_0} \quad (1-32)$$

$$\sin \varphi_0 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_0} \quad (1-33)$$

$$I_C = I_0 \cos \varphi_0 \quad (1-34)$$

$$I_m = I_0 \sin \varphi_0 \quad (1-35)$$

$$X_m = \frac{U_1}{I_m} \quad (1-36)$$

$$R_C = \frac{U_1}{I_C} \quad (1-37)$$

$\cos \varphi_0$ ضریب قدرت در حالت بی‌باری

P_0 توانی که وات‌متر در آزمایش بی‌باری نشان می‌دهد

U_1 ولتاژ ورودی

I_0 جریان بی‌باری (جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد)

با توجه به مدار معادل، جریان تحریک I_0 مستقل از جریان بار I_2 است، لذا تغییر بار نمی‌تواند باعث تغییر تلفات در هسته شود، زیرا مقدار این تلفات وابسته به المان مقاومتی شاخه موازی است که به جای تلفات گرمایی ایجاد شده در هسته مدل شده است. تلفات هسته تابع ولتاژ و فرکانس برق ورودی است که با توجه به ثابت ماندن ولتاژ و فرکانس در شبکه برق، تلفات در هسته ترانسفورماتور را ثابت می‌ماند و آن را تلفات ثابت ترانسفورماتور گویند.

خود را بیازمایید



- ۱- در آزمایش بی‌باری: ولتاژ اتصال به اولیه..... و جریان خروجی..... است. و از شبکه جریان..... دریافت می‌شود.
- ۲- چرا تلفات هسته در ترانسفورماتور تلفات ثابت می‌نامند؟
- ۳- چرا در آزمایش بی‌باری از تلفات سیم پیچ صرف نظر می‌شود؟

پس می توان مقدار X_e را از رابطه (۱-۴۷) محاسبه کرد.

$$X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2} \quad (1-44)$$

$$R_e = R_1 + R_2' \quad (1-45)$$


$$X_e = X_1 + X_2' \quad (1-46)$$

$$P_{SC} = R_e I_n^2 \quad (1-41)$$


$$R_e = \frac{P_{SC}}{I_n^2} \quad (1-42)$$

U_{SC} ولتاژی است که ولت متر نشان می دهد و چون $U_{SC} = Z_e I_n$ بنابراین:

$$Z_e = \frac{U_{SC}}{I_n} \quad (1-43)$$

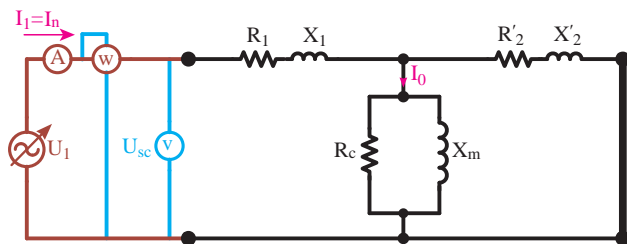

(ب)

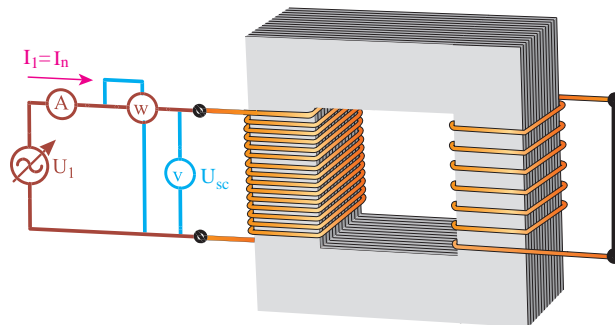

(ف)

شکل ۴۹- مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش اتصال کوتاه

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left(\frac{S}{S_n}\right)^2 \quad (1-49)$$

S توان ظاهری بار

S_n توان ظاهری نامی ترانسفورماتور

P_{Cu} تلفات مسی در بار

P_{Cu_n} تلفات مسی در بار نامی S_n

در رابطه (۱-۵۰) نسبت $\frac{S}{S_n}$ یا $\frac{I}{I_n}$ را ضریب بار

می گویند و با حرف A نمایش می دهند.

$$A = \frac{I}{I_n} = \frac{S}{S_n} \quad (1-50)$$

پس می توان رابطه (۱-۴۸) یا (۱-۴۹) را به صورت

رابطه (۱-۵۴) نوشت:

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} A^2 \quad (1-51)$$

از آنجا که تلفات مسی ترانسفورماتور وابسته به جریان بار می باشد و با تغییرات جریان بار تلفات مسی تغییر می کند از این رو تلفات مسی ترانسفورماتور را تلفات متغیر نیز می نامند. تلفات مسی بدست آمده از آزمایش اتصال کوتاه به ازای عبور جریان نامی است که آن را با P_{Cu_n} نمایش می دهند. بنابراین:

$$P_{SC} = P_{Cu_1} + P_{Cu_2} = P_{Cu_n} \quad (1-47)$$

در صورتی که تلفات مسی در جریانی غیر از جریان نامی

ترانسفورماتور به دست آید می توان از روابط (۱-۵۱) و (۱-۵۲) استفاده کرد.

$$\frac{P_{Cu}}{P_{Cu_n}} = \frac{R_e I^2}{R_e I_n^2} \Rightarrow$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left(\frac{I}{I_n}\right)^2 \quad (1-48)$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left(\frac{U_n I}{U_n I_n}\right)^2 \Rightarrow$$



خود را بیازمایید

- ۱- کدامیک از کمیت‌های الکتریکی مدار معادل ترانسفورماتور را می‌توان از آزمایش اتصال کوتاه مشخص نمود؟
- ۲- مهم‌ترین نکته حفاظتی را که باید هنگام انجام آزمایش اتصال کوتاه رعایت نمود چیست؟
- ۳- چرا در آزمایش اتصال کوتاه از تلفات هسته صرف نظر می‌شود؟
- ۴- یک ترانسفورماتور ۲۰ KVA در آزمایش اتصال کوتاه توان ۸۰۰ وات از شبکه دریافت می‌کند. تلفات مسی آن را در ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد بارنامی محاسبه کنید؟

U_{sc} ولتاژی که ولت‌متر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می‌دهد

U_n ولتاژ نامی ترانسفورماتور

در عمل ترانسفورماتورها را بسته به مورد کاربردشان با ولتاژهای اتصال کوتاه متنوع می‌سازند.
جدول (۱) محدوده درصد افت ولتاژ چند نوع ترانسفورماتور واقعی را نشان می‌دهد.

جدول ۱- درصد ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتورهای مختلف

ولتاژ اتصال کوتاه به درصد	نوع ترانسفورماتور
۴ تا ۱۰	ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز
۸ تا ۱۰	ترانسفورماتورهای منابع تغذیه



خود را بیازمایید

- ۱- ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کنید.
- ۲- ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه آن کم است، در زیر بار دارای افت ولتاژ..... می‌باشد.
- ۳- اگر ترانسفورماتوری دارای امپدانس داخلی بزرگ باشد حتما دارای ولتاژ اتصال کوتاه..... است.



تحقیق کنید

آزمایش اتصال کوتاه را از طرف ثانویه انجام دهیم بهتر است یا اولیه؟ آزمایش بی‌باری را چگونه؟ چرا؟

۱-۷ ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

ولتاژی که ولت‌متر در حالت آزمایش اتصال کوتاه نشان می‌دهد را ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با U_{sc} نمایش می‌دهند. نسبت ولتاژ اتصال کوتاه به ولتاژ نامی ترانسفورماتور را ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ΔU_k ترانسفورماتور می‌گویند و آن را به صورت درصد بر روی پلاک نشان می‌دهند.

$$\% \Delta U_k = \frac{U_{sc}}{U_n} \times 100 \quad (1-52)$$

۱-۸ جریان اتصال کوتاه واقعی در ترانسفورماتور

در هنگام بارداری ترانسفورماتورها از تقریب سوم مدار معادل واقعی استفاده می‌شود. این تقریب در تحلیل اتصال کوتاه واقعی هم درست و به واقعیت نزدیک است. لذا از مدار معادل شکل (۵۰) استفاده می‌شود. اگر مطابق شکل (۵۰) به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در حالی که دو سر سیم پیچ ثانویه آن مستقیماً

خود را بیازمایید



- ۱- جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور چیست؟
- ۲- در اجرای آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور اولین نکته حفاظتی که باید رعایت شود چیست؟
- ۳- اتصال کوتاه ثانویه ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه..... دارد، خطرناک تر است.
- ۴- خروجی یک ترانسفورماتور با ولتاژ اتصال کوتاه ۸٪، اتصال کرده و جریان ۱۲۰ آمپر از سیم پیچ اولیه عبور کرده است، جریان نامی اولیه را محاسبه کنید.

۹-۱- تلفات در ترانسفورماتور


ترانسفورماتور وسیله‌ای است که انرژی ورودی را با ماهیت الکتریکی از شبکه برق دریافت کرده و در خروجی نیز آن را با همان ماهیت الکتریکی به بار تحویل می‌دهد. اما همه انرژی جذب شده از شبکه برق تحویل بار نمی‌شود، بلکه بخشی از آن در هسته و سیم پیچ به گرما تبدیل می‌شود. به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان در ترانسفورماتور به گرما تبدیل می‌شود تلفات گویند.

بنابراین تلفات ترانسفورماتور مربوط به هسته و سیم پیچ می‌باشد.

۹-۱-۱- تلفات هسته (آهنی):

مقدار انرژی الکتریکی که در هسته ترانسفورماتور به گرما تبدیل می‌شود را تلفات هسته گویند و چون جنس هسته عموماً آهن است به آن تلفات آهنی نیز می‌گویند. تلفات در هسته خود شامل تلفات هیستریزس و فوکو می‌باشد.

بهم وصل شده‌اند ولتاژ نامی به آن اعمال شود، جریان زیادی از سیم پیچ‌ها عبور کرده و پس از ایجاد حرارت باعث سوختن سیم پیچ‌های ترانسفورماتور می‌شود. این جریان را جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با I_k نمایش می‌دهند.

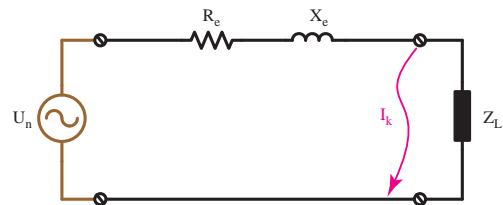

شکل ۵- مدار معادل ترانسفورماتور در حال اتصال کوتاه واقعی

در شرایط کار ترانسفورماتور باید مراقب بود که هیچ‌گاه در ترانسفورماتور اتصال کوتاه رخ ندهد. همچنین تمهیدات لازم جهت حفاظت ترانسفورماتور در برابر اتصال کوتاه اندیشیده شود. به همین دلیل در ابتدای آزمایش اتصال کوتاه باید از صفر بودن ولتاژ اولیه مطمئن شد، زیرا در غیر این صورت ممکن است اتصال کوتاه واقعی رخ دهد.

جریان اتصال کوتاه از رابطه (۱-۵۳) به دست می‌آید.

$$I_k = \frac{I_n}{\Delta U_k} \quad (1-53)$$

جریان I_k را جریان اتصال کوتاه داریم ترانسفورماتور می‌نامند.

این جریان در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه کمی دارند، زیاد و بسیار خطرناک و در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه آنها زیاد است، کم می‌باشد.

روش‌های محاسبه جریان اتصال کوتاه احتیاج به محاسبات پیشرفته ریاضی و تحلیل همه جانبه کمیت‌های شبکه دارد که از حوصله این کتاب خارج است.^۱

۱- استاندارد ۶۰۹۰۹ IEC به تحلیل اتصال کوتاه پرداخته است.

جنس هسته جزء ثابت ساختمان ترانسفورماتور هستند پس مقدار این تلفات ثابت می‌باشد.

خود را بیازمایید




- ۱- تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتور مربوط به کدام اجزای آن می‌باشد؟
- ۲- چه عواملی باعث افزایش تلفات هیستریزیس در ترانسفورماتور می‌شود؟
- ۳- تلفات هیستریزیس ثابت است یا متغیر؟ چرا؟

تلفات فوکو: با عبور شار مغناطیسی از هسته، در هسته ترانسفورماتور نیز نیروی محرکه القا می‌شود. و چون هسته ترانسفورماتور هادی است، لذا جریان الکتریکی در آن القا می‌شود. مسیر حرکت جریان القایی هسته عمود بر مسیر عبور شار و مانند گرداب در مقطع هسته می‌باشد به همین خاطر آن را جریان گردابی^۲ می‌گویند. در شکل (۵۲) برش مقطعی از یک هسته و مسیر جریان گردابی نشان داده شده است.

با جاری شدن جریان گردابی در هسته، بدلیل وجود مقاومت الکتریکی آن، هسته ترانسفورماتور گرم می‌شود. مقدار انرژی که در واحد زمان ناشی از جریان‌های گردابی در هسته به گرما تبدیل می‌شود را تلفات فوکو گویند.

تلفات هیستریزیس: اگر نیروی محرکه مغناطیسی در مدار مغناطیسی به طور متناوب تغییر جهت دهد در این صورت منحنی $B-H$ یعنی چگالی میدان مغناطیسی بر حسب شدت میدان مغناطیسی مطابق شکل (۵۱) خواهد شد.

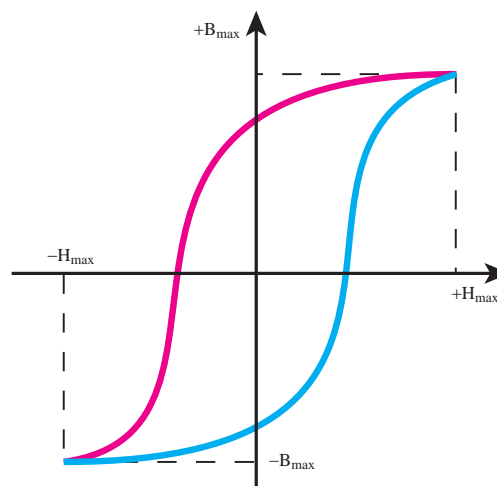

شکل ۵۱- منحنی هیستریزیس در یک ماده مغناطیسی

حلقه نشان داده شده در شکل (۵۱) را حلقه هیستریزیس می‌گویند. این حلقه بیانگر آن است که در هر سیکل برای تغییر جهت میدان مغناطیسی در مولکول‌های هسته انرژی الکتریکی لازم است. هرچه حلقه باریک‌تر باشد مساحت آن کمتر و در نتیجه انرژی تلف شده به صورت گرما در آن کمتر خواهد بود و بالعکس.

به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان صرف تغییر جهت شار مغناطیسی در هسته می‌شود را تلفات هیستریزیس گویند.

مقدار تلفات هیستریزیس به فرکانس و جنس هسته بستگی دارد. برای کاهش تلفات هیستریزیس جنس هسته از مواد فرومغناطیس با پسماند کم انتخاب می‌شود.^۱

هرچه فرکانس شبکه بیشتر باشد عمل تغییر جهت میدان مغناطیسی سریع‌تر صورت می‌گیرد لذا افزایش فرکانس باعث افزایش تلفات هیستریزیس می‌شود اما از آنجا که فرکانس شبکه

۱- فولاد سیلسیم نورد سرد شده دارای خاصیت خوب مغناطیسی می‌باشد.

خود را بیازمایید



- ۱- جهت جریان‌های گردابی در هسته نسبت به جهت عبور شار مغناطیسی است. (عمود - موازی)
- ۲- هرچه مقاومت هسته بیشتر باشد تلفات فوکو کمتر است.
- ۳- تلفات فوکو در ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟


۲-۹-۱- تلفات اهمی سیم پیچ (مسی): سیم پیچ‌های ترانسفورماتور معمولاً از تعداد زیادی دور سیم تشکیل می‌شوند هرچه تعداد دور سیم پیچ بیشتر باشد، طول سیم آن بیشتر و بنابراین مقاومت الکتریکی سیم پیچ بیشتر خواهد شد به علاوه سطح مقطع سیم نیز تأثیر عکس در مقدار مقاومت الکتریکی آن دارد.

وقتی ترانسفورماتور زیر بار قرار می‌گیرد، در سیم پیچ‌های آن جریان جاری می‌شود و تلفاتی متناسب با (RI^2) در هر یک از سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه به گرما تبدیل می‌شود.

به مقدار انرژی الکتریکی که در واحد زمان در سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور و بر اثر مقاومت اهمی سیم پیچ‌ها به گرما تبدیل می‌شود، تلفات اهمی سیم پیچ‌های ترانسفورماتور می‌گویند. و از آنجا که غالباً جنس سیم پیچ‌ها مسی است، به این تلفات، تلفات مسی نیز گفته می‌شود.

تلفات مسی با مجذور جریان متناسب است و از آنجا که جریان عبوری از سیم پیچ‌های ترانسفورماتور تابع جریان بار است لذا تلفات مسی جزو تلفات متغیر ترانسفورماتور به حساب می‌آید.

برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتورها، بارگذاری مناسب بر روی آنها توصیه می‌شود تا بدین ترتیب با عبور جریان مناسب تلفات مسی را به توان کنترل نمود. افزایش بار مخصوصاً تجاوز آن از مقدار نامی باعث افزایش تلفات مسی در ترانسفورماتور خواهد شد.

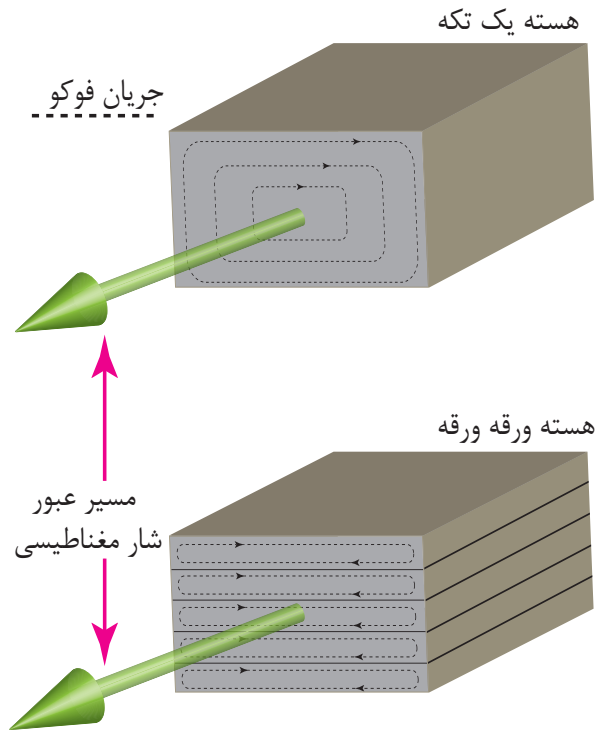

شکل ۵۲- نمای عبور جریان فوکو از مقطع هسته ترانسفورماتور

همان طور که در شکل (۵۲) مشاهده می‌شود با ورقه ورقه کردن هسته و عایق کردن آنها از یکدیگر مقاومت الکتریکی هسته را افزایش می‌دهند تا تلفات فوکو کاهش یابد.

مقدار تلفات فوکو به حجم هسته، مقاومت الکتریکی و ضخامت ورقه های هسته و همچنین مجذور ولتاژ اعمال شده به ورودی ترانسفورماتور بستگی دارد.

چون ولتاژ شبکه ثابت است و هسته نیز جزو ساختمان ترانسفورماتور محسوب می‌شود پس این تلفات نیز در ترانسفورماتور بدون تغییر بوده و ثابت می‌باشد.

به مجموع تلفات هیستریزس و فوکو، تلفات هسته ترانسفورماتور گویند و از آنجا که هر ترانسفورماتور در یک ولتاژ نامی و فرکانس نامی به کار گرفته می‌شود. بنابراین تلفات هسته ثابت خواهد بود. از طرفی چون جنس هسته ترانسفورماتور از ترکیبات آهنی است، به تلفات هسته، تلفات آهنی نیز گفته می‌شود. بدلیل ثابت بودن تلفات هسته ترانسفورماتور در محاسبات آن را به عنوان تلفات ثابت ترانسفورماتور در نظر می‌گیرند.

$$P_{in} = P_{out} + \Delta P \quad (1-56)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} \quad (1-57)$$

$$\Delta P = P_{core} + P_{Cu} \quad (1-58)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{core} + P_{Cu}} \quad (1-59)$$

$$P_{out} = U_V I_V \cos \varphi \quad (1-60)$$

و راحت تر آنکه رابطه فوق به شکل رابطه (۱-۶۱) نوشته

شود :

$$\eta = \frac{U_V I_V \cos \varphi}{U_V I_V \cos \varphi + P_{core} + P_{Cu}} \quad (1-61)$$

در رابطه (۱-۶۱)

U_V ولتاژ نامی مصرف کننده بر حسب V

I_V جریان نامی ثانویه بر حسب A

$\cos \varphi$ ضریب قدرت بار

P_{core} تلفات هسته ترانسفورماتور یا همان تلفات ثابت

P_{Cu} تلفات مسی ترانسفورماتور یا همان تلفات متغیر

البته چون تلفات مسی با تغییر جریان بار تغییر می کند،

ابتدا باید تلفات مسی به ازای آن مقدار عبور جریان با کمک

روابط (۱-۴۸)، (۱-۴۹) و (۱-۵۰) محاسبه شود.

توان ظاهری نامی و تلفات مسی در بار نامی و تلفات هسته

از مشخصات اصلی ترانسفورماتور به حساب می آید که روی

پلاک آنها نوشته شده است. بنابراین با توجه به رابطه (۱-۵۰)،

(۱-۶۱) و (۱-۶۲) می توان راندمان را از رابطه (۱-۶۹) نیز

محاسبه کرد.

$$P_{out} = S \cos \varphi \quad (1-62)$$

$$\eta = \frac{AS_n \cos \varphi}{AS_n \cos \varphi + P_{core} + A^2 P_{Cu_n}} \quad (1-63)$$

در رابطه (۱-۶۳) :

S_n قدرت ظاهری نامی بر حسب VA

A ضریب بار

خود را بیازمایید



۱- هر چه تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور بیشتر باشد

مقاومت الکتریکی آن..... و تلفات مسی آن..... است. (بیشتر - کمتر)

۲- اگر جریان بار یک ترانسفورماتور سه برابر شود تلفات مسی آن..... برابر می شود.

۳- مناسب ترین روش برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتور چیست؟

۱-۱۰- راندمان یا بازده ترانسفورماتور

بازده ترانسفورماتور با رابطه (۱-۵۴) بر حسب درصد

$$\eta \% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (1-54)$$


η بازده یا راندمان بر حسب درصد

P_{out} توان مصرفی (حقیقی) خروجی

P_{in} توان مصرفی (حقیقی) ورودی

دیگرام توازن توان در ترانسفورماتور مطابق شکل (۵۳)

می باشد.

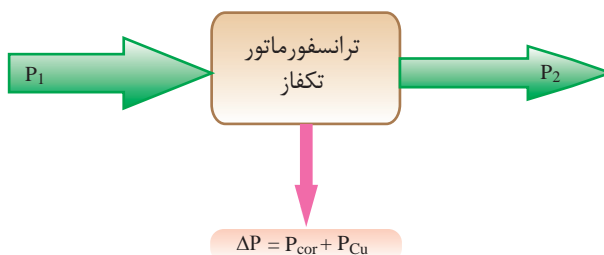

شکل ۵۳- دیگرام توازن توان در یک ترانسفورماتور

با توجه به دیگرام توازن توان در صورتی که مقدار توان


حقیقی P_{in} مستقیماً در دسترس نبود، به طور غیر مستقیم برای

محاسبه مقدار راندمان می توان مطابق روابط زیر عمل نمود.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (1-55)$$

با توجه به رابطه (۱-۶۳)، راندمان ترانسفورماتور به ضریب قدرت نیز وابسته است و از آنجا که دامنه تغییرات ضریب قدرت از صفر تا یک می‌باشد، لذا به‌طور جدی می‌تواند باعث کاهش یا افزایش راندمان ترانسفورماتور شود. مقدار ضریب قدرت نیز به نوع بار مصرفی متصل شده به ترانسفورماتور وابسته است.

شکل (۵۴) تغییرات راندمان هم‌زمان ضریب بار و ضریب توان را نشان می‌دهد.

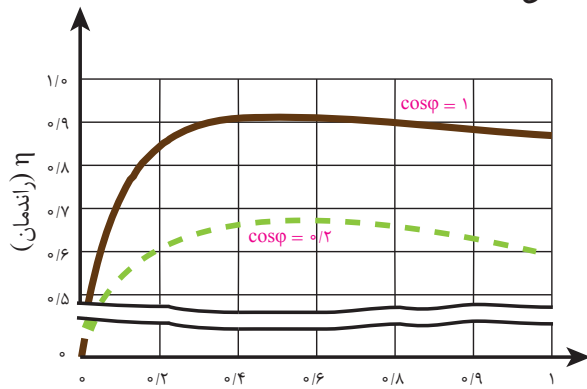

$$A = \frac{S}{S_N} = \left(\frac{\text{قدرت ظاهری خروجی}}{\text{قدرت ظاهری نامی}} \right)$$

شکل ۵۴- منحنی تغییرات راندمان بر حسب تغییرات بار و ضریب قدرت

$\cos\phi$ ضریب قدرت بار مصرفی

P_{core} تلفات هسته خروجی آزمایش بی‌باری بر حسب W

P_{Cun} تلفات به‌ازای بار نامی خروجی آزمایش اتصال

کوتاه بر حسب W

همان‌طور که در رابطه (۱-۶۳) دیده می‌شود راندمان تابعی

از ضریب بار و ضریب قدرت است. زیرا مقادیر توان ظاهری نامی، تلفات آهنی و تلفات مسی در بار کامل به ساختمان ترانسفورماتور بستگی داشته و در ترانسفورماتور قابل تغییر نیستند.

ثابت می‌شود راندمان ترانسفورماتور زمانی ماکزیمم است

که مقدار ضریب بار مطابق رابطه (۱-۶۴) باشد.

$$A = \sqrt{\frac{P_{\text{core}}}{P_{\text{Cun}}}} \quad (1-64)$$

اصولاً در ساخت ترانسفورماتورهایی که قرار است

به‌طور دائم زیر بار کار کنند، سیم‌پیچ آنها را طوری طراحی می‌کنند که در جریان بار کامل یا نامی تلفات آهنی و مسی آنها باهم برابر شوند تا راندمان ترانسفورماتور در موقع کار و در بار کامل ماکزیمم باشد.

بنابراین هرگاه مجموع تلفات مسی و تلفات هسته برابر

شد، راندمان ترانسفورماتور حداکثر خواهد شد.

یعنی اگر

$$\eta = \eta_{\text{max}} \Rightarrow P_{\text{Cu}} = P_{\text{core}}$$

تحقیق کنید



درستی عبارت زیر را ثابت کنید.

$$\eta = \eta_{\text{max}} \Rightarrow P_{\text{Cu}} = P_{\text{core}}$$

بارگیری ترانسفورماتور وابسته به مقدار جریان بار می‌باشد

و چون مصرف‌کننده انرژی ممکن است به‌طور مداوم بار خروجی ترانسفورماتور را تغییر دهد پس راندمان ترانسفورماتور هم کاملاً متغیر می‌باشد و وابسته به بار تغییر خواهد کرد.

تحقیق کنید



گاهی اوقات در صنعت برق ترانسفورماتورها را با نسبت تبدیل یک می‌سازند یعنی تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه آنها برابر بوده و ولتاژ دو سمت ترانسفورماتور باهم برابر است.

آیا به نظر شما ساخت چنین ترانسفورماتوری منطقی است؟

حال اگر بدن یک شخص مطابق شکل (۵۵ - الف) به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیم فاز برخورد کند جریان از طریق بدن فرد و زمین بسته شده و موجبات برق گرفتگی شخص را فراهم می‌کند.

اما اگر سر راه فاز و نول یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل یک گذاشته شود بدون آنکه ولتاژ تغییری کرده باشد انرژی الکتریکی از طریق القا الکترومغناطیسی به سمت ثانویه منتقل شده و ارتباط الکتریکی سیم نول با زمین قطع خواهد شد. در واقع با این کار در خروجی ترانسفورماتور سیم نول وجود ندارد بلکه ولتاژ بین دو سر سیم پیچ موجود است و با اتصال یک سر سیم پیچ به زمین جریان برقرار نمی‌گردد. در این مدار تنها با اتصالی دوسر سیم پیچ ثانویه جریان در آن برقرار می‌شود.

به همین خاطر مطابق استاندارد، پریزهای برق نصب شده در حمام و مکان‌های مرطوب باید مجهز به این ترانسفورماتور باشند زیرا اتصال ثانویه را از نول یا زمین جدا می‌کند که به آن ترانسفورماتور ایزوله می‌گویند.

خود را بیازمایید



۱- نسبت تعداد دور اولیه به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله چقدر است؟

۲- اتصال شخص به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله در چه صورتی باعث برق گرفتگی می‌شود؟

خود را بیازمایید



۱- از ثانویه یک ترانسفورماتور 100 A جریان عبور می‌کند، اگر جریان نامی این ترانسفورماتور 120 A باشد ضریب بار چقدر است؟

۲- یک ترانسفورماتور 150 KVA باری را با توان 80 KVA تغذیه می‌کند ضریب بار چقدر است؟

۳- در بار نامی یک ترانسفورماتور تلفات از تلفات (هسته - مسی) بیشتر است.

۴- ترانسفورماتوری که در راندمان ماکزیمم کار می‌کند ضریب بار آن حتماً از واحد است. (بیشتر - کمتر)

۵- یک ترانسفورماتور 40 KVA با تلفات مسی نامی 1200 وات و تلفات هسته 800 وات ، بار نامی با ضریب قدرت 70% پس فاز را تغذیه می‌کند. راندمان ترانسفورماتور چقدر است؟


۶- حداکثر راندمانی را که ترانسفورماتور مسئله (۵) می‌تواند با همان ضریب قدرت تأمین نماید را به دست آورید.

۱-۱- انواع ترانسفورماتورهای تکفاز خاص

۱-۱-۱- ترانسفورماتور ایزوله: در مصرف کننده‌های

تکفاز اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو سیم فاز و نول وجود دارد که غالباً از طریق ترانسفورماتور توزیع سه فاز با اتصال خروجی ستاره یا زیگزاگ^۱ تأمین می‌شوند. در توزیع انرژی الکتریکی سیم نول را زمین می‌کنند تا خطاهای ناشی از اتصال به زمین فاز برای دستگاه‌های حفاظتی قابل تشخیص باشد.

۱- با چگونگی این اتصالات در فصل بعد آشنا خواهید شد.

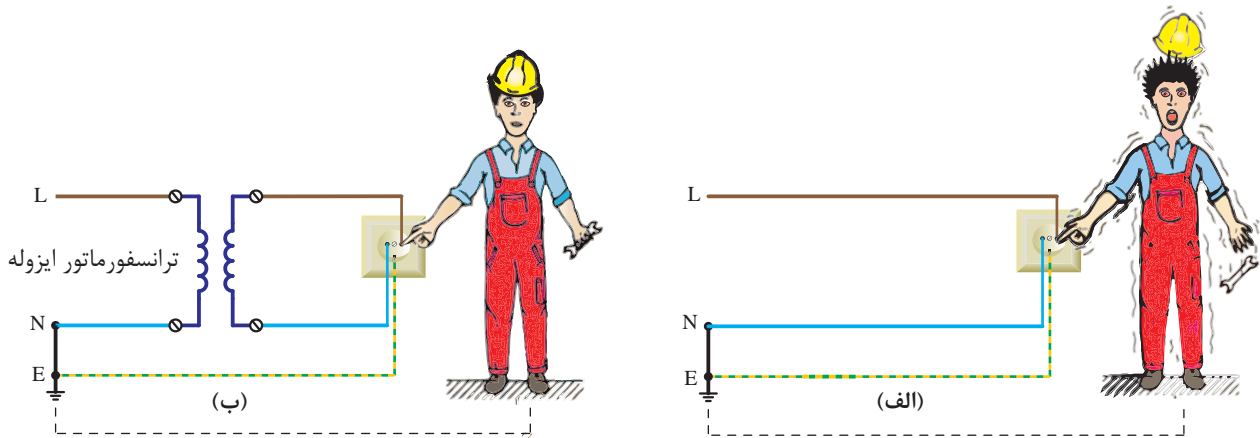

شکل ۵۵ - نقش ترانسفورماتور ایزوله در زمان اتصال بدن شخص با قسمت برقدار

۲-۱۱-۱- ترانسفورماتور جریان: جریان‌های

عبوری از یک سیم در شبکه‌های برق به منظور کاربردهای کنترلی و حفاظتی باید اندازه‌گیری شود. در شبکه‌های برق با ولتاژ بالا و جریان‌های زیاد امکان اندازه‌گیری جریان به صورت مستقیم وجود ندارد.

از طرفی می‌دانیم که اطراف سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و در صورت عبور جریان متناوب، این میدان نیز متناوباً تغییر خواهد کرد به طوری که اندازه این میدان متناسب با مقدار جریان عبوری از سیم می‌باشد.

از همین اثر برای اندازه‌گیری غیر مستقیم جریان در شبکه‌های با ولتاژ و جریان زیاد استفاده می‌شود.

بدین ترتیب با قرار دادن یک هسته مغناطیسی پیرامون سیم حامل جریان، میدان‌های متغیر حاصل از آن در هسته، تولید شار مغناطیسی کرده و اگر روی همین هسته سیم پیچ دیگری با سطح مقطع کم و تعداد دور زیاد داشته باشیم می‌تواند در سمت ثانویه نیروی محرکه القا نماید. در صورت بسته شدن مدار ثانویه نیز جریانی از آن عبور می‌کند که طبق روابط اساسی ترانسفورماتور مقدار جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه متناسب با جریان سیم حامل جریان شبکه خواهد بود. این ترانسفورماتور

را ترانسفورماتور جریان^۱ یا CT می‌گویند.

ضریب تبدیل این ترانسفورماتور را به صورت کسری و نسبت جریان اولیه به ثانویه $\frac{I_1}{I_2}$ تعریف می‌کنند مثلاً ترانسفورماتور جریان $\frac{100A}{5A}$ می‌تواند جریان عبوری $100A$ مدار را به $5A$ در دستگاه اندازه‌گیری تبدیل کند و دیگر جریان‌های عبوری تا $100A$ را به صورت خطی در دستگاه اندازه‌گیری با همین نسبت کوچک نماید. ضریب تبدیل ترانسفورماتورهای جریان، شاخصی مؤثر در انتخاب آن محسوب می‌شود و همواره روی پلاک مشخصات CT درج می‌گردد. البته لازم به ذکر است جریان ثانویه این گونه ترانسفورماتورها را معمولاً برای $1A$ یا $5A$ طراحی می‌نمایند.


به طور کلی می‌توان گفت ترانسفورماتور جریان ترانسفورماتوری است که اولیه آن سیم حامل جریان و ثانویه آن به یک وسیله اندازه‌گیری مثلاً آمپر متر متصل می‌باشد. در شکل (۵۶) نمای ظاهری چند نمونه CT آورده شده است.

چگونگی قرار گرفتن CT و آمپر متر در شبکه برق در شکل (۵۷) نشان داده شده است. چون CT قرار است نمونه جریان را به وسیله اندازه‌گیری انتقال دهد، لذا به طور سری در مسیر جریان قرار می‌گیرد.




شکل ۵۶ - نمای ظاهری چند ترانسفورماتور جریان CT

- همهٔ شار مربوط به میدان اولیه در هسته به صورت تلفات هسته ظاهر می شود و باعث افزایش گرما در هسته می شود.
- از آنجا که CT یک ترانسفورماتور افزایشدهنده است، (تعداد دور ثانویه نسبت به اولیه بیشتر است) ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به قدری بالا می رود که باعث از بین رفتن عایق بندی ترانسفورماتور می شود و برای اپراتور نیز خطر در پی دارد.

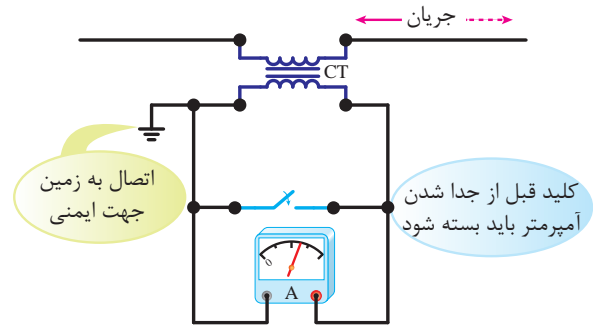

طرف ثانویه ترانسفورماتور جریان را نباید باز گذاشت یا آن را توسط فیوز محافظت کرد.

همچنین در هنگام باز کردن دستگاه‌های اندازه‌گیری از ثانویه CT مطابق شکل (۵۷) باید ابتدا مدار ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه و سپس دستگاه اندازه‌گیری را جدا نمود. به علاوه جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه CT ها باید به شبکه زمین متصل شود. گاهی اوقات برای اندازه‌گیری جریان در یک کابل بدون آنکه آن را قطع کنند از آمپر مترهای انبری مطابق شکل (۵۸) استفاده می شود.

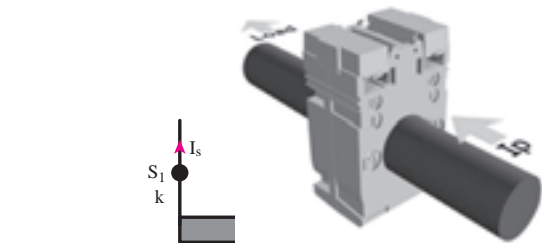

شکل ۵۷ - چگونگی اتصال ترانسفورماتور جریان CT در مدار

از طرفی امیدانس داخلی آمپر متر بسیار ناچیز است پس می توان گفت مدار ثانویه CT در حالت کار اتصال کوتاه می باشد به همین خاطر ترانسفورماتور جریان را برای حالت کار اتصال کوتاه در سمت ثانویه محاسبه می کنند. یعنی همواره باید شار مخالف حاصل از نیروی محرکه مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ ثانویه شار میدان اولیه را در هسته خنثی کند.

البته در صورت باز شدن مدار ثانویه شار مخالف در هسته دیگر وجود نخواهد داشت و در نتیجه موارد زیر اتفاق می افتد:



شکل ۵۸ - نمای ظاهری یک آمپر متر انبری

هسته این ترانسفورماتور به طور دو تکه و به شکل انبر ساخته می شود چنان که با باز کردن دهانه انبر حامل جریان در داخل هسته قرار می گیرد و سپس دهانه انبر بسته می شود و آمپرمتری که در مدار ثانویه از داخل متصل شده و روی انبر نصب گردیده است جریان عبوری از کابل را نشان می دهد.

۳-۱۱-۱- ترانسفورماتور ولتاژ: به منظور جداسازی مدارهای حفاظتی و اندازه گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر ولتاژ شبکه به مقدار مورد نیاز دستگاه های اندازه گیری و حفاظتی لازم است از ترانسفورماتورهای موسوم به ترانسفورماتورهای ولتاژ یا PT استفاده شود. شکل (۵۹) دو نمونه PT را نشان می دهد.

PT یک نوع ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و در واقع



شکل ۵۹- نمای ظاهری ترانسفورماتور ولتاژ PT

تفاوت زیادی بین ساختمان آن و دیگر ترانسفورماتورهای معمولی وجود ندارد ولی چون از دسته ترانسفورماتورهای اندازه گیری است باید دارای دقت بالاتر و تلفات کمتر باشد به علاوه چون اختلاف ولتاژ بین سیم پیچ اولیه و ثانویه آن غالباً زیاد است، نوع عایق بندی در آن اهمیت ویژه ای دارد حتی برای اتصال ثانویه PT ها به دستگاه های اندازه گیری یا حفاظتی از سیم هایی با


پوشش عایقی ضخیم باید استفاده شود.

ثانویه این ترانسفورماتورها معمولاً با ولتاژهای $100V$ ، $120V$ یا $220V$ ساخته می شود. اولیه و ثانویه PT ها برخلاف ترانسفورماتورهای جریان CT باید در برابر جریان اتصال کوتاه محافظت شوند. به همین منظور در اولیه و ثانویه این نوع ترانسفورماتور باید از فیوز استفاده شود. همچنین جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه PT ها باید به شبکه زمین متصل شود.

خود را بیازمایید



- ۱- ترانسفورماتور جریان در صنعت برق چه کاربردی دارد؟
- ۲- ساختمان ترانسفورماتور جریان را شرح داده طریقه نصب آن را در مدار ترسیم نمایید.
- ۳- آیا می توان آمپر متر متصل به ثانویه ترانسفورماتور جریان را هنگام کار باز نمود؟ چرا؟
- ۴- تفاوت PT (ترانسفورماتور ولتاژ اندازه گیری) با ترانسفورماتورهای دیگر چیست؟
- ۵- از اولیه یک ترانسفورماتور جریان $1/1000$ آمپر، جریان 750 آمپر عبور می کند. چه جریانی از مدار آمپر متر عبور می کند.
- ۶- ولتاژ اندازه گیری شده در ثانویه یک PT ، $100V/2KV$ ، 65 ولت اندازه گیری شده است، ولتاژ شبکه چقدر می باشد؟

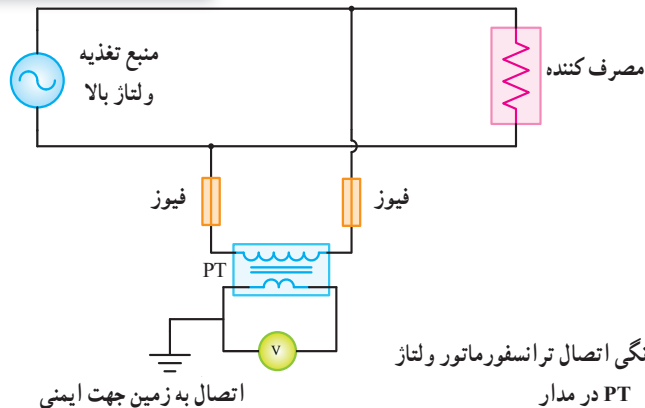

شکل ۶۰- چگونگی اتصال ترانسفورماتور ولتاژ PT در مدار

۱- ولتاژهای شبکه: $6KV$ ، $20KV$ ، $23KV$ ، $132KV$ ، $230KV$ ، $230KV$ و $400KV$

باشد. پس باید ولتاژ اتصال کوتاه نسبی این گونه ترانسفورماتورها بسیار زیاد و نزدیک به صد درصد باشد. برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتورها یا باید از سیم‌هایی با مقاومت زیاد جهت سیم‌پیچی استفاده کرد که این کار با وجود جریان بالای جوشکاری باعث افزایش تلفات حرارتی در ترانسفورماتور شده و امکان پذیر نیست و راه دیگر ایجاد پراکندگی بیشتر میدان است که برای ترانسفورماتور جوشکاری از این راه استفاده می‌شود. افزایش پراکندگی با در نظر گرفتن یک کوپلینگ ضعیف بین سیم‌پیچ اولیه و ثانویه محقق می‌گردد.

۴-۱۱-۱- ترانسفورماتور جوشکاری: ترانسفورماتورهای جوشکاری بر حسب نوع و ساختمانشان متنوع هستند. در اینجا ترانسفورماتورهای جوشکاری از نوع قوس الکتریکی مد نظر می‌باشد.



شکل ۶۱- نمای ظاهری دستگاه جوش و عملیات جوشکاری

خود را بیازمایید



– چرا برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتور، از سیم‌های با مقاومت الکتریکی بالا استفاده نمی‌شود؟

تحقیق کنید




– چه راه‌هایی برای ایجاد کوپلینگ ضعیف در ترانسفورماتورهای جوش وجود دارد؟
– آیا راه‌های دیگری برای تأمین جریان جوشکاری می‌شناسید؟

۵-۱۱-۱- اتوترانسفورمر:

کلیات: همه ترانسفورماتورهایی که تا به حال بحث شد دارای دو سیم‌پیچ جدا از هم بودند. نوع دیگری از ترانسفورماتور وجود دارد که فقط شامل یک سیم‌پیچ است. این نوع ترانسفورماتور را اتوترانسفورمر می‌گویند. شکل‌های (۶۳- الف و ب) مدار ساده‌ای از یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزایشنده ولتاژ را نمایش می‌دهند.

ترانسفورماتور جوشکاری باید مشخصه جریان و ولتاژ خروجی مطابق شکل (۶۲) را دارا باشد. بدین ترتیب که در حالت بی‌باری، ولتاژ حدود ۶۰ تا ۷۰ ولت باشد تا بتواند قوس الکتریکی ایجاد شود همچنین پس از برقراری قوس (چون امپدانس قوس بسیار کم است)، خروجی ترانسفورماتور تقریباً اتصال کوتاه می‌شود و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوش در حدی است که قوس را در حالت پایدار نگاه دارد. بنابراین این نوع ترانسفورماتور باید طوری طراحی شود

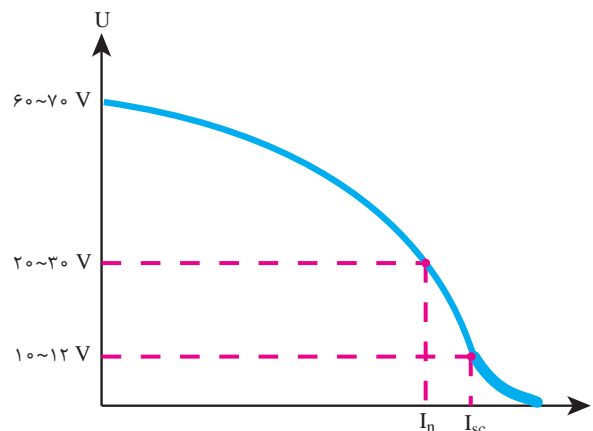

شکل ۶۲- مشخصه جریان و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوشکاری

که اتصال کوتاه‌های بی در بی باعث آسیب دیدن آن نشود لذا در این ترانسفورماتورها باید امپدانس داخلی در حد قابل توجهی بالا


آن بخش از سیم پیچ که مطابق شکل (۶۳) بین نقاط A و B قرار گرفته است، سیم پیچ سری نام گذاری می‌گردد. توان الکتریکی منتقل شده از این بخش سیم پیچ به بار مصرفی را توان تیپ یا توان انتقالی از طریق هسته می‌نامند. مقدار توان این بخش با توجه به مدار شکل (۶۳-الف)، مطابق رابطه (۱-۷۱) می‌باشد.

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 \quad (1-65)$$

همچنین توان تیپ اتوترانسفورمر شکل (۶۳-ب) از رابطه (۱-۷۲) محاسبه می‌شود.

$$S_B = (U_2 - U_1) \times I_2 \quad (1-66)$$

توان تیپ را با S_B نمایش می‌دهند.

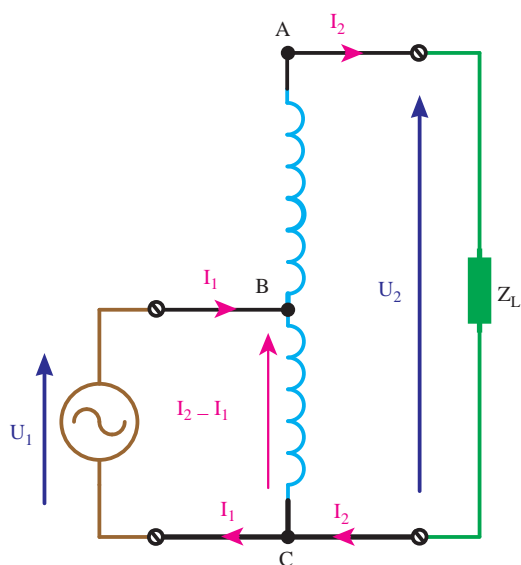


ب) افزایشده

مطابق شکل (۶۳) سیم پیچ بخش BC بین ورودی و خروجی مشترک است به همین خاطر آن را سیم پیچ مشترک می‌نامند.

توان الکتریکی ورودی در بخش مشترک سیم پیچ، به طور مستقیم از منبع تغذیه به بار منتقل می‌شود. این توان را توان الکتریکی هدایت شده توسط سیم پیچ به بار می‌گویند.

اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به منبع ولتاژ ورودی متصل شود اتوترانسفورمر باعث افزایش ولتاژ خروجی خواهد شد یعنی اتوترانسفورمر افزایشده ولتاژ می‌شود و بالعکس اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به بار خروجی متصل شود اتوترانسفورمر نقش کاهشده ولتاژ خروجی را خواهد داشت.

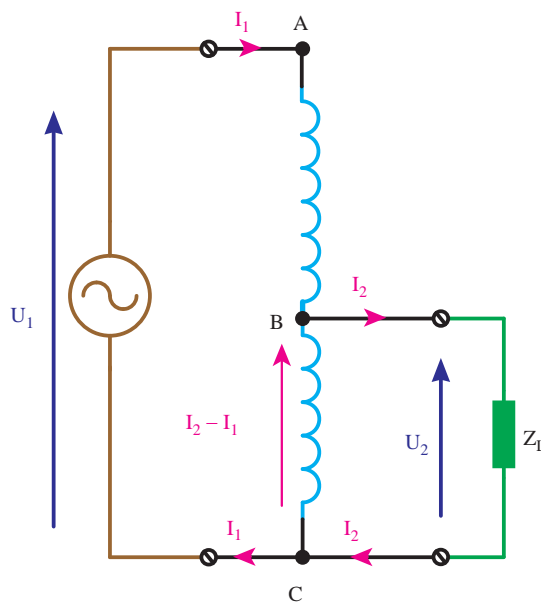

الف) کاهشده

شکل ۶۳- مدار یک اتوترانسفورمر کاهشده و افزایشده ولتاژ

۶-۱۱-۱- مقایسه بین ترانسفورماتور معمولی و

اتوترانسفورمر: در اتوترانسفورمر بین ورودی و خروجی علاوه بر ارتباط مغناطیسی، ارتباط الکتریکی نیز وجود دارد.

تحقیق کنید



صحت رابطه ذیل را تحقیق کنید.

ولتاژ طرف فشار قوی U_H

ولتاژ طرف فشار ضعیف U_L

توان ظاهری اتوترانسفورمر S

توان تیپ S_B


$$S_B = \frac{U_H - U_L}{U_H} S$$

بیشتر بدانید



آیا می‌توانید نشان دهید چرا هر چه نسبت تعداد دور سیم پیچ بخش مشترک به واحد نزدیکتر باشد صرفه جویی مصرف سیم در اتوترانسفورمر بیشتر است؟ این نسبت را ضریب صرفه‌ای بودن اتوترانسفورمر می‌گویند. به همین خاطر در قدرت مشابه و مقادیر ولتاژهای ورودی و خروجی نزدیک به هم، وزن سیم پیچ و حجم هسته اتوترانسفورمرها کمتر از ترانسفورماتور معمولی بوده و قیمت آن ارزانتر خواهد شد.

در اتوترانسفورمر بین مدار سیم پیچ اولیه و ثانویه علاوه بر کوپلینگ مغناطیسی اتصال الکتریکی نیز وجود دارد این موضوع سبب می‌شود که ایجاد عیب (مانند قطعی یا اتصال کوتاه) در هر سمت اتوترانسفورماتور طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال به مدار شکل (۶۴) دقت کنید. اگر قطعی یا پارگی در سیم پیچ مشترک رخ دهد ولتاژ زیاد منبع تغذیه روی بار ظاهر می‌شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

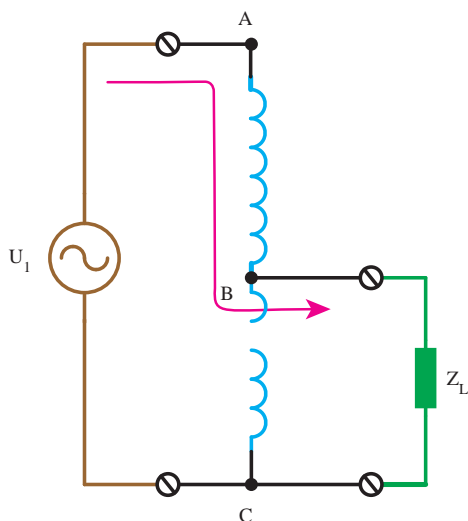

شکل ۶۴ - پارگی سیم پیچ بخش مشترک

نکته ۱



چون بخشی از توان اتوترانسفورمر از طریق هسته و بخش دیگر از طریق هدایت الکتریکی به خروجی منتقل می‌شود، لذا در شرایط و مشخصات یکسان و در مقایسه با ترانسفورماتور معمولی، تلفات هسته در اتوترانسفورمر کمتر می‌باشد.

نکته ۲



به خاطر استفاده از یک سیم پیچ، کوپل مغناطیسی در اتوترانسفورمر خیلی بیشتر از زمانی است که دو سیم پیچ به طور مجزا از یکدیگر باشند. در نتیجه تلفات پراکندگی نیز در اتوترانسفورمر کاهش می‌یابد.

نکته ۳




به دلیل تفاضل جریان ورودی و خروجی در بخش سیم پیچ مشترک، جریان این بخش از سیم پیچ کم بوده و در نتیجه تلفات مسی در آن کاهش قابل توجهی دارد.

به طور کلی می‌توان گفت که در اتوترانسفورمر به خاطر تلفات بسیار کم تقریباً راندمان به واحد نزدیک است. بنابراین استفاده از روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده‌آل با تقریب خوبی برای اتوترانسفورمرها جایز است.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{K} = a \quad (1-67)$$

همچنین به دلیل ارتباط الکتریکی دو طرف اتوترانسفورمر، از این ترانسفورماتور به عنوان ترانسفورماتور ایزوله نمی توان استفاده نمود.

مثال یک اتوترانسفورماتور مطابق شکل ۶۵ زیر با ولتاژ ورودی 220V ، ولتاژ 160V را برای یک مقاومت 8Ω در سمت دیگر مهیا می کند. اگر تعداد دور کل حلقه ها 300 دور باشد. مطلوب است:

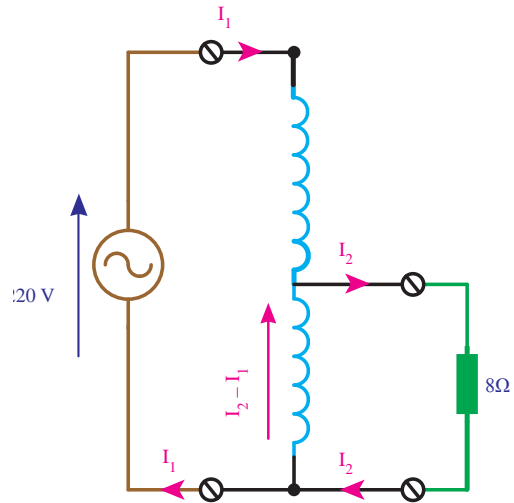

شکل ۶۵

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{160} = \frac{300}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{160 \times 300}{220} \approx 218$$

ب) جریان بار $I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{160}{8} = 20\text{A}$

ج) جریان بخش سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{220}{160} = \frac{20}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{160 \times 20}{220} \approx 14/5\text{A}$$

$$\text{جریان بخش مشترک} = I_2 - I_1 = 20 - 14/5 = 5/5\text{A}$$

د) توان الکتریکی منتقل شده توسط هسته (توان تیپ)

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 = (220 - 160) \times 14/5 = 870\text{VA}$$

موارد کاربرد: یکی از مهمترین کاربردهای اتوترانسفورمر استفاده از آن برای راه اندازی موتورهای سه فازه القایی است که در فصل ۳ به تفصیل تشریح خواهد شد. همچنین در شبکه های انتقال برق و برای جبران افت ولتاژ خطوط انتقال از اتوترانسفورماتور استفاده می شود.

در آزمایشگاه های برق نیز برای ایجاد یک منبع AC با ولتاژ خروجی متغیر از اتوترانسفورمر متغیر استفاده می شود. نام تجاری این نوع اتوترانسفورمرها واریاک می باشد.

رفتار این نوع اتوترانسفورمر بسیار شبیه پتانسیومتر در مدار است. یعنی می توان با آن ولتاژ متغیری در خروجی داشت. البته پتانسیومتر با عمل تقسیم ولتاژ، ولتاژ مورد نظر را برای مصرف کننده مهیا می کند. اما تفاوت های اساسی بین اتوترانسفورمر و پتانسیومتر وجود دارد که آنها را از هم متمایز می سازد که موارد زیر از آن جمله می باشند:


- در پتانسیومتر قدرت الکتریکی تنها از راه هدایت الکتریکی به بار انتقال می یابد در صورتی که در اتوترانسفورمر علاوه بر انتقال قدرت از طریق هدایت الکتریکی بخش دیگر از طریق کوپلینگ مغناطیسی و نیروی محرکه الکتریکی تولیدی در سیم پیچ منتقل می شود.

- با اتوترانسفورمر افزایشده می توان ولتاژی بالاتر از ولتاژ منبع تولید کرد در صورتی که پتانسیومتر حداکثر می تواند ولتاژ اعمال شده به ورودی را به خروجی تحویل دهد.

- در پتانسیومتر جریان ورودی همواره بیش از جریان خروجی است در حالی که در اتوترانسفورمر کاهشده مقدار جریان سمت خروجی از ورودی بیشتر است.

- پتانسیومتر هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب عمل می کند ولی اتوترانسفورمر فقط در جریان متناوب قابل استفاده است.

شکل ۶۶ شمای مداری یک اتوترانسفورمر متغیر (واریاک) را که دارای یک هسته مشترک چنبره ای می باشد نشان می دهد. با لغزش جاروبک زغالی روی محیط هسته و اتصال آن با سیم پیچ توسط یک دسته متحرک ولتاژ خروجی اتوترانسفورمر تغییر می کند.

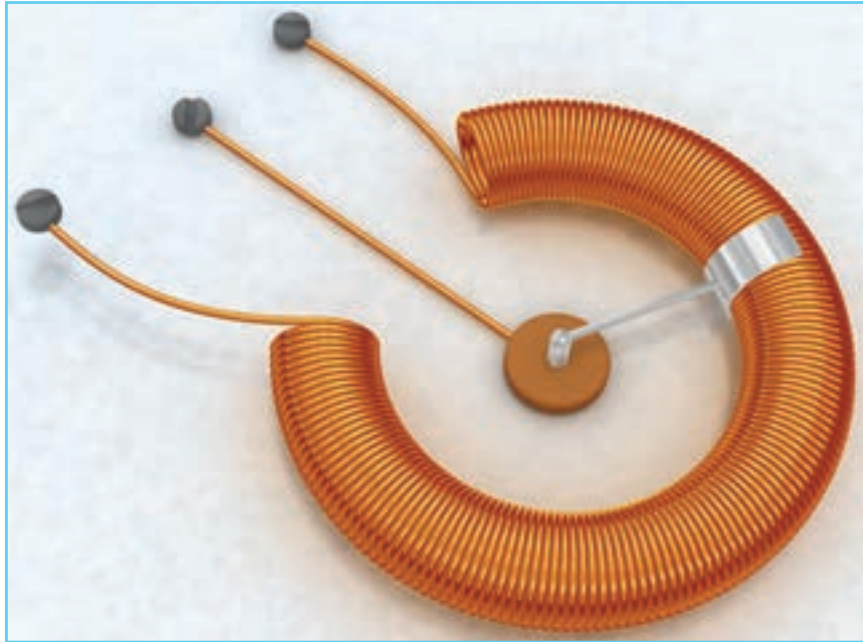

شکل ۶۶- نمای ظاهری و شماتیک اتوترانسفورمر متغیر (اریاک)

پرسش‌های پایان فصل (۱)


- ۱) اجزای اصلی یک ترانسفورماتور را نام برده و وظیفه هر یک را بنویسید.
- ۲) ورودی یک ترانسفورماتور به منبع ولتاژ مستقیم متصل شده است، خروجی آن چند ولت است؟ چرا؟
- ۳) عوامل مؤثر در مقدار ولتاژ القایی ثانویه ترانسفورماتور را بیان کنید.
- ۴) ویژگی‌های یک ترانسفورماتور ایده‌آل را نام ببرید.
- ۵) محل نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه‌گیری را روی منحنی اشباع نشان دهید و آن را تحلیل کنید.
- ۶) چگونه جریان اولیه با افزایش بار ترانسفورماتور بیشتر می‌شود؟
- ۷) در چه شرایطی از جریان بی‌باری در برابر جریان واقعی ترانسفورماتور صرف‌نظر می‌شود؟
- ۸) هر چه تلفات هسته بیشتر باشد مقدار مقاومت الکتریکی مدل شده برای آن..... (کمتر – بیشتر) است.
- ۹) مدار معادل ترانسفورماتوری را ترسیم کنید که از تلفات هسته آن صرف‌نظر شده باشد.
- ۱۰) منظور از شار پراکندگی چیست؟
- ۱۱) چرا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از

حد نامی مجاز نیست؟

- ۱۲) دیاگرام برداری ترانسفورماتور با بار اهمی – سلفی را از دیدگاه اولیه رسم کنید.
- ۱۳) آیا امکان دارد در ترانسفورماتور زیر بار، $U'_p = U_p$ گردد؟ (کدام نوع بار؟)
- ۱۴) تلفات هیستریزس یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۵) ایجاد امپدانس داخلی مناسب در ترانسفورماتور جوشکاری چگونه انجام می‌شود؟
- ۱۶) تفاوت‌های عمده اتوترانسفورمر و پتانسیومتر را بنویسید.
- ۱۷) دو عیب مهم اتوترانسفورمر را نسبت به ترانسفورماتور معمولی، بنویسید.
- ۱۸) کاربردهای اتوترانسفورمر را بیان کنید.

مسائل پایان فصل (۱)

(۱) نیروی محرکه مغناطیسی بویینی با 500 دور سیم پیچ که از آن جریان 2 آمپر عبور می کند چقدر است؟
 (۲) ترانسفورماتوری طبق شکل زیر در شبکه 50 HZ دارای هسته ای با چگالی شار $1/25$ T می باشد. ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه را به دست آورید.

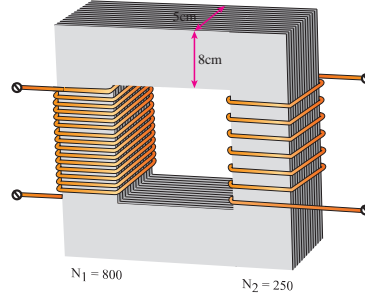


(۳) یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل $a = 8$ دارای 2000 دور سیم پیچ در اولیه می باشد. تعداد دور ثانویه چقدر است؟

(۴) مقاومت بار 4% اهم در ترانسفورماتور با ضریب تبدیل $a = 10$ در سمت اولیه چقدر دیده می شود؟

(۵) نسبت تبدیل و عکس نسبت تبدیل یک ترانسفورماتوری که دارای 1000 دور سیم پیچ اولیه و 200 دور سیم پیچ ثانویه می باشد را محاسبه کنید.

(۶) ترانسفورماتور ایده آل مطابق شکل زیر موجود است:

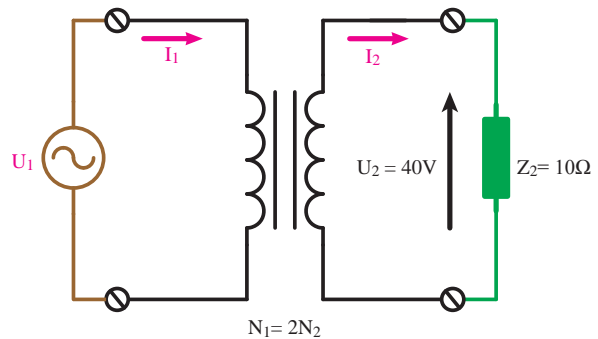

الف) ولتاژ U_1
 ب) جریان I_1
 ج) امپدانس انتقالی به اولیه
 د) نتایج به دست آمده از آزمایش بی باری و اتصال کوتاه مطابق ذیل می باشد:
 در آزمایش اتصال کوتاه مقادیر وات متر 80 W
 ولت متر 40 V
 آمپر متر 20 A
 و در آزمایش بی باری مقادیر وات متر 80 W
 ولت متر 400 V
 آمپر متر 2 A مطلوب است:

الف) مقادیر تلفات آهنی - تلفات مسی نامی - جریان بی باری - جریان نامی - درصد ولتاژ اتصال کوتاه - جریان اتصال کوتاه دائم

ب) مدار معادل و مقادیر المان های موازی ترانسفورماتور

ج) مدار معادل و مقادیر المان های سری به شرطی که $X_1 = 3X_2$, $R_1 = R_2$

د) مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با ذکر مقادیر
 ه) مدار معادل ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول، دوم و سوم

۸) در یک ترانسفورماتور واقعی 1000 V / 100 V، مقاومت معادل تلفات هسته 2 K Ω و راکتانس میدان اصلی 1000 Ω می باشد. جریان بی باری و تلفات هسته را با احتساب تقریب اول به دست آورید.

۹) یک ترانسفورماتور در بار نامی دارای افت ولتاژ اهمی 25 ولت و افت ولتاژ القایی 40 ولت و ولتاژ نامی 200 ولت می باشد. ولتاژ دوسر بار را از دیدگاه اول در حالات خواسته شده به دست آورید:

الف) بار اهمی خالص
 ب) بار پیش فاز با ضریب قدرت 0.8
 پ) بار سلفی خالص
 ۱۰) جریان اتصال کوتاه دائم یک ترانسفورماتور با

جریان نامی ۵ آمپر و ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ۲۵ درصد را بدست آورید.

(۱۱) تلفات مسی یک ترانسفورماتور با توان نامی ۱۰ KVA برابر با ۸۰۰ وات است. تلفات مسی آن را در ۷۵٪ بار نامی به دست آورید.

(۱۲) یک ترانسفورماتور ۵ KVA در آزمایش بی‌باری ۲۵۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۴۰۰ وات، توان از شبکه دریافت می‌کند راندمان این ترانسفورماتور را در بارهای زیر محاسبه کنید.

الف) بار نامی اهمی خالص

ب) ۵۰٪ بار نامی با ضریب قدرت ۰/۷

ج) راندمان ماکزیمم در باری با ضریب قدرت ۰/۸
(۱۳) یک ترانسفورماتور ۸KVA در آزمایش بی‌باری ۳۰۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۵۰۰ وات توان از شبکه دریافت می‌کند. به دست آورید:

الف) ضریب بار در ضریب قدرت یک که در آن

راندمان ماکزیمم می‌شود

ب) راندمان ماکزیمم در ضریب قدرت یک

(۱۴) ورودی یک اتوترانسفورمر به ولتاژ ۴۰۰ ولت و خروجی آن با ولتاژ ۷۵۰ ولت به باری با امپدانس 75Ω وصل است به شرطی که تعداد حلقه های سیم پیچی کل آن ۱۵۰۰ دور باشد. مطلوب است:

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک

ب) جریان بار

ج) جریان عبوری از سیم پیچ مشترک

د) توان تیپ

(۱۵) اتوترانسفورمری که ۴۰۰ دور سیم پیچ مشترک آن به شبکه ۴۰۰ ولتی متصل است، جریان ۵ آمپر را به بار الکتریکی تحت ولتاژ ۸۰۰ ولت می‌دهد. جریان سیم پیچ مشترک و توان تیپ را حساب کنید.



ترانسفورماتورهای سه فاز



هدف‌های رفتاری :

- ترانسفورمر سه فاز را تعریف کند.
- ترانسفورمر سه فاز را با یک فاز مقایسه کند.
- علت استفاده از ترانسفورمرهای سه فاز را شرح دهید.
- ساختمان ظاهری و داخلی ترانسفورمرهای سه فاز تا 20°KV را توضیح دهد.
- طرز کار ترانسفورمر سه فاز را توضیح دهد.
- اتصال ستاره در سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را با رسم شکل تعریف کند.
- کاربرد اتصال ستاره را توضیح دهد.
- اتصال مثلث در سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را با رسم شکل تعریف کند.
- کاربرد اتصال مثلث را توضیح دهد.
- اتصال زیگزاگ در سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را با رسم شکل تعریف کند.
- کاربرد اتصال زیگزاگ را توضیح دهد.
- انواع اتصالات $(\lambda-\lambda, \lambda-\Delta, \lambda-\lambda)$ را شرح دهد.
- کاربرد هر یک از اتصالات $(\lambda-\lambda, \lambda-\Delta, \lambda-\lambda)$ را بیان کند.
- چگونگی تنظیم ولتاژ در ترانسفورمرهای سه فاز را شرح دهد.
- ترانسفورمرهای سه فاز با اتصال V را شرح دهد.
- حفاظت در ترانسفورمر را تعریف کند.
- انواع حفاظت در ترانسفورمر را نام ببرد.
- عدد گروه در ترانسفورمر را تعریف کند.
- انواع گروه‌های ترانسفورمر را نام ببرد.
- شرایط موازی کردن ترانسفورمرهای سه فاز را توضیح دهد.
- تقسیم بار بین دو ترانسفورمر موازی را تعریف کند.
- چگونگی تقسیم بار بین دو ترانسفورمر را شرح دهد.
- مثال مربوط به چگونگی تقسیم بار بین دو ترانسفورمر موازی را تشریح کند.
- تمرین مربوط به چگونگی تقسیم بار بین دو ترانسفورمر موازی را حل کند.
- تلفات در ترانسفورمرهای سه فاز را تعریف کند.
- راندمان و روابط مربوط در ترانسفورمرهای سه فاز را توضیح دهد.
- مثال مربوط به محاسبه راندمان در ترانسفورمرهای سه فاز را تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه راندمان در ترانسفورمرهای سه فاز را حل کند.
- کاربردهایی از ترانسفورمرهای سه فاز را بیان کند.
- مشخصات ترانسفورمرهای سه فاز را از روی پلاک استخراج کند.
- تمرین‌های مربوط به ترانسفورمرهای سه فاز را حل کند.

مقدمه

نتیجه فاصله بین نیروگاه‌ها و مصرف کننده‌های برق غالباً طولانی است. بنابراین اگر بخواهیم برق تولید شده را با ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده انتقال دهیم سهم زیادی از انرژی الکتریکی در خطوط انتقال به حرارت تبدیل می‌شود.

نیروگاه‌ها انرژی الکتریکی را از تبدیل سایر انرژی‌ها به دست می‌آورند. از طرفی به لحاظ زیست محیطی و دسترسی به انرژی، احداث آنها در داخل شهر امکان پذیر نیست. از سوی دیگر چون اغلب مصرف کننده‌ها در شهر و حومه آنها متمرکز می‌باشند در




شکل ۲- نمایی از یک نیروگاه گازی^۱



شکل ۱- نمایی از یک سد و نیروگاه آبی که در کنار آن قرار دارد^۲

این تغییر ولتاژ در محلی به نام پست برق صورت می‌گیرد. شکل (۳) طرح واره‌ای از مراحل تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی را نشان می‌دهد.

ترانسفورماتورها می‌توانند با افزایش سطح ولتاژ و کاهش جریان با کمترین تلفات ممکن انرژی الکتریکی را از محل تولید که گاهی هزاران کیلومتر دورتر می‌باشد تا نقاط مصرف، برسانند

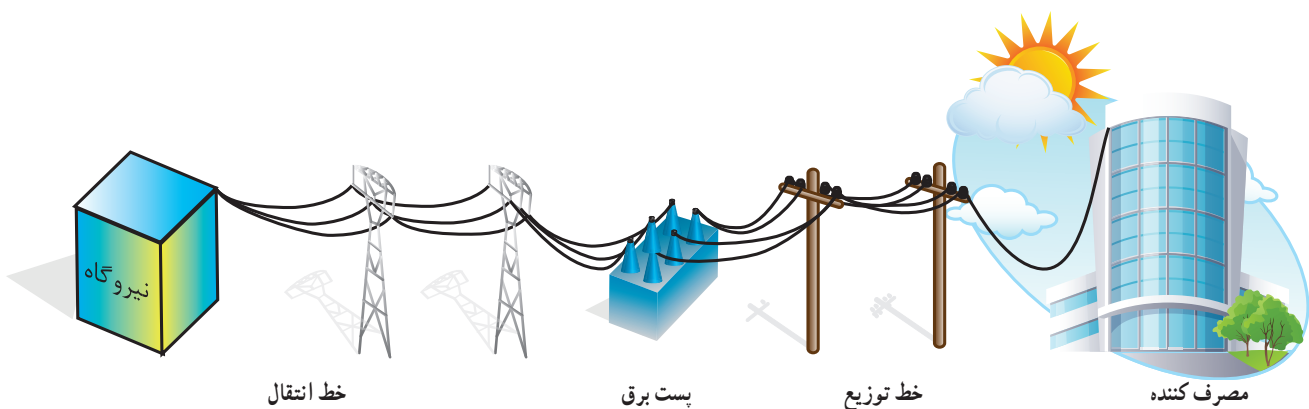

شکل ۳- طرح واره کلی از تولید، انتقال و توزیع برق

۱- استفاده از انرژی این آب برای تولید برق فقط در نقاط بلند کوهستانی و دره‌های اطراف آن امکان پذیر است.

۲- این نوع نیروگاه‌ها به دلیل ایجاد آلودگی، در داخل شهرها ساخته نمی‌شوند.

و حتی در بعضی از کشورها تا 75°KV یا 100°KV نیز تبدیل می‌شوند. در محل مصرف، مجدداً مقدار ولتاژ در چند مرحله توسط ترانسفورماتور به میزان مناسب کاسته می‌شود و به این ترتیب شرایط استفاده از انرژی الکتریکی تولید شده برای مصرف‌کننده‌ها را فراهم می‌کند. شکل (۴) انواع پست‌های برق را نشان می‌دهد.

نیروگاه‌ها برای تولید انرژی الکتریکی از ژنراتورهای سه‌فاز استفاده می‌کنند که ولتاژ خروجی آنها به صورت سه فاز می‌باشد و بسته به میزان قدرتشان دارای سطح ولتاژی از 3KV تا 21KV و در موارد خاص این ولتاژ تا 30KV نیز می‌رسد. سپس در شبکه‌های انتقال برق به کمک ترانسفورماتور و در چند مرحله، این ولتاژ به ولتاژهایی نظیر 63KV ، 132KV ، 230KV ، 400KV



ج) پست توزیع صنعتی



هـ) پست توزیع هوایی



الف) پست فوق توزیع



د) پست توزیع زمینی



ب) پست انتقال

شکل ۴- انواع پست برق

20KV را به سطح ولتاژ LV (فشار ضعیف 400V یا 380V) تبدیل می‌کند، ترانسفورماتور توزیع گفته می‌شود. در این فصل سعی شده بیشتر به توضیح در مورد این نوع ترانسفورماتور پرداخته شود.

ترانسفورماتورهای توزیع از نوع کاهنده بوده و جهت تأمین مصارف صنایع کوچک، تجاری و خانگی استفاده می‌شوند. میزان ولتاژ مصرف در این شبکه به صورت سه فاز 400V و یا تک‌فاز 230V می‌باشد.

تنوع سطوح ولتاژ هم در تولید، انتقال و مصرف وجود دارد. انتخاب هر یک از این ولتاژها بر اساس مطالعاتی صورت گرفته که به لحاظ اقتصادی کمترین هزینه را در پی داشته باشد.


در شبکه برق ایران سطوح ولتاژی مختلفی تعریف شده است.

این سطوح ولتاژ عبارتند از:

- سطح ولتاژ سراسری
- سطح ولتاژ فوق توزیع
- سطح ولتاژ توزیع
- سطح ولتاژ مصرف یا فشار ضعیف

برق تولیدی نیروگاه‌ها باید توسط ترانسفورماتور به شبکه سراسری متصل شود. این شبکه، برق را به تمام مناطق کشور می‌رساند سپس با توجه به نیاز هر مصرف‌کننده مطابق شکل (۵) از سطح ولتاژ خاصی انشعاب گرفته می‌شود.

به ترانسفورماتوری که سطح ولتاژ MV (فشار متوسط

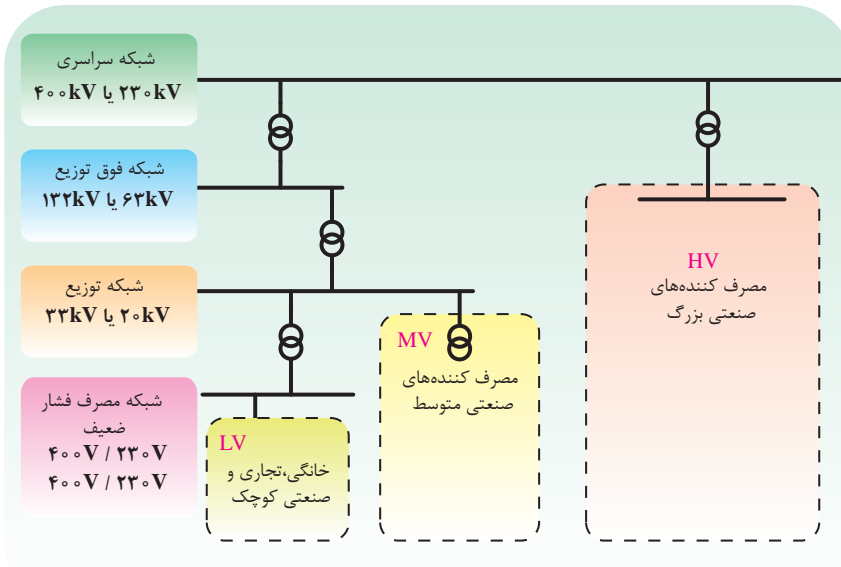

شکل ۵- چگونگی توزیع انرژی برق

شکل (۶) مقایسه‌ای کلی بین شکل موج ولتاژ سیستم تک‌فاز با سیستم سه فاز را نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود مقدار لحظه‌ای ولتاژ در سیستم تک‌فاز لحظاتی به صفر می‌رسد ولی در شبکه‌های سه فاز اینگونه نیست. لذا در زمان صفر شدن ولتاژ لحظه‌ای شبکه‌های تک‌فاز، توان صفر می‌شود اما در شبکه‌های سه فاز هیچ‌گاه توان لحظه‌ای به صفر نمی‌رسد. از این جهت، استفاده از سیستم سه فاز در شبکه‌های تولید، انتقال و مصرف اقتصادی می‌باشد. بنابراین با توجه به سه فاز بودن شبکه برق لازم است ترانسفورماتور نیز به صورت سه‌فاز طراحی شود تا قابلیت اتصال به این شبکه را دارا باشد.


خود را بیازمایید




- ۱- وظیفه ترانسفورماتور در شبکه برق چیست؟
- ۲- ولتاژ خروجی مولدهای نیروگاهی معمولاً در چه سطحی است؟

۱-۲- دلیل استفاده از ترانسفورماتور سه فاز

در سیستم سه فاز، سه ولتاژ در اختیار می‌باشد، که دامنه آنها با هم یکسان ولی از نظر مکانی هر یک با دیگری 120° اختلاف فاز دارند.

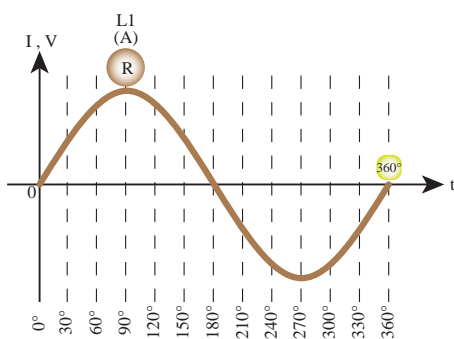

(ب) سیستم تک‌فاز

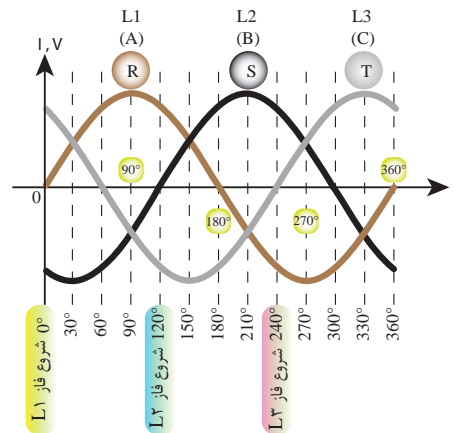

(الف) سیستم سه فاز

شکل ۶- نمایش ولتاژ و جریان سیستم‌های سه فاز و تک‌فاز



خود را بیازمایید

۱- برتری سیستم سه فاز الکتریکی نسبت به تک فاز را توضیح دهید.

۲-۲-۲- ساختمان ترانسفورماتور سه فاز از نقطه نظر مغناطیسی و الکتریکی


اجزای اصلی ترانسفورماتور سه فاز نیز همان هسته و سیم پیچ می باشند.

۱-۲-۲- هسته : در ترانسفورماتورهای سه فاز نیز مانند ترانسفورماتور تک فاز جهت عبور شار مغناطیسی و انتقال انرژی الکتریکی از یک سمت به سمت دیگر باید از هسته آهنی استفاده شود.

ترانسفورماتورهای سه فاز را با توجه به نوع هسته به دو دسته مجزا و یکپارچه تقسیم می کنند.

۱-۲-۲- الف - هسته های مجزا : ساده ترین راه ایجاد ترانسفورماتور سه فاز استفاده از سه ترانسفورماتور مشابه تک فاز است. این سیستم را بانک ترانسفورماتور سه فاز نیز می نامند. بنابراین هسته های هر فاز مجزا از یکدیگر می باشند و مدار مغناطیسی جدا از هم دارند.

مطابق شکل (۷) سه ترانسفورماتور تک فاز کنار هم قرار می گیرند و ورودی و خروجی آنها با یکی از اتصالات سه فاز سر بندی می شوند. بدین ترتیب سه بوبین اولیه به فازهای L_1 ، L_2 ، L_3 به شبکه وصل می شوند. چون هسته مغناطیسی هر فاز مجزا است. بنابراین جریان های مغناطیس کننده هر فاز در هسته مربوط به خود، فورانی متناظر با همان جریان ایجاد می نماید. به عبارتی در هسته اول Φ_A ، در هسته دوم Φ_B ، و در هسته سوم Φ_C گردش می کند به همین دلیل این ترانسفورماتورها به ترانسفورماتور با هسته مجزا یا بانک معروف هستند.

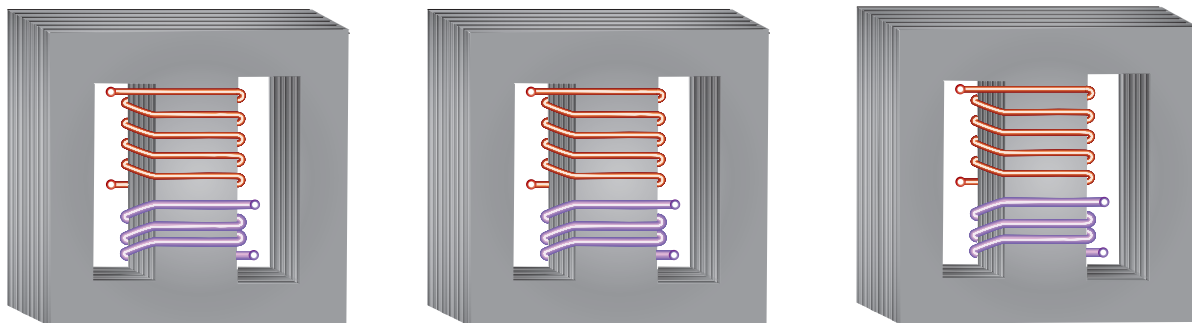

شکل ۷- ترانسفورماتور سه فاز با هسته های مجزا


اگر هسته های آهنی سه ترانسفورماتور تک فاز مطابق شکل (۸) در کنار هم قرار داده شوند. شارهای مغناطیسی جاری شده در هر بازو Φ_A ، Φ_B ، و Φ_C (مربوط به فاز مستقل) از بازوی مشترک نیز عبور می کنند.

در گذشته این نوع ترانسفورماتورها در شبکه های توزیع استفاده می شد. در این ترکیب معمولاً در کنار سه ترانسفورماتور، یک دستگاه ترانسفورماتور اضافی نیز به عنوان بدکی قرار می گیرد تا در زمان خرابی از آن استفاده شود.

در حال حاضر به دلیل بالا رفتن تکنولوژی عایق بندی و دستیابی به عایق های خوب و به دلایلی که اشاره خواهد شد از این ترکیب به ندرت استفاده می شود.

۱-۲-۲-ب - هسته‌های یکپارچه : در عمل،

ترانسفورماتورهای سه فاز با هسته یکپارچه به صورت شکل (۱۰) ساخته می‌شوند :

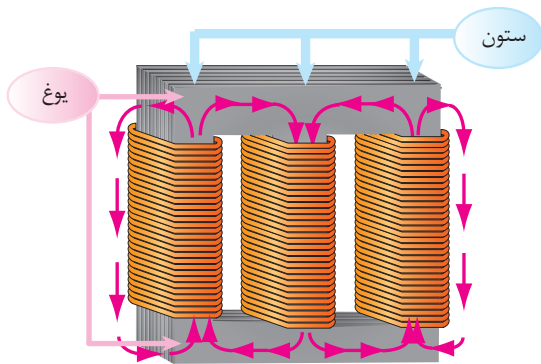


شکل ۱۰ - هسته یکپارچه

در این ترکیب هسته از سه ستون تشکیل شده و سیم پیچ‌ها در آن قرار می‌گیرند، سپس دو یوغ طرفین آن را مهار می‌کنند. بنابراین هر سیم پیچ روی یک ستون قرار می‌گیرد. به این نوع هسته، هسته ستونی می‌گویند.




شکل ۱۱ - هسته ستونی

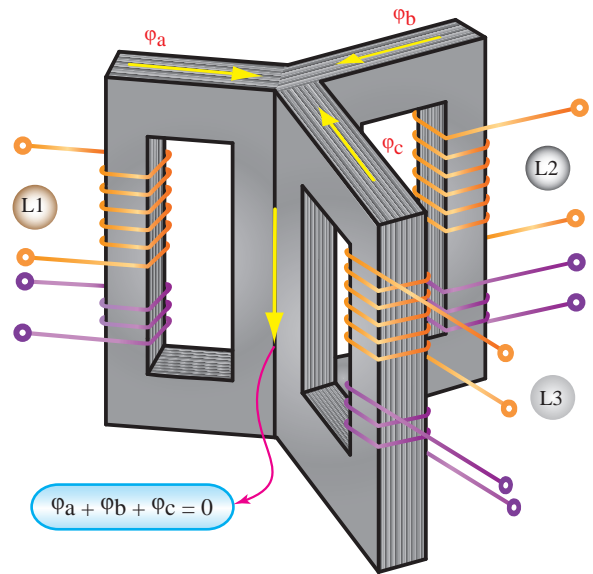

شکل ۸ - هسته ترانسفورماتور سه فاز با ستون مشترک بهم چسبیده

اما همان‌طور که مجموع جریان‌های سه فاز با دامنه مساوی متعادل برابر صفر است، مجموع شارهای مغناطیسی سه فاز که از بازوی وسط هسته می‌گذرند نیز صفر می‌شود؛ بنابراین می‌توان از بازوی وسط هسته صرف نظر و آن را حذف نمود. به این ترتیب هسته ترانسفورماتور را می‌توان به صورت یکپارچه مطابق شکل (۹) ساخت.

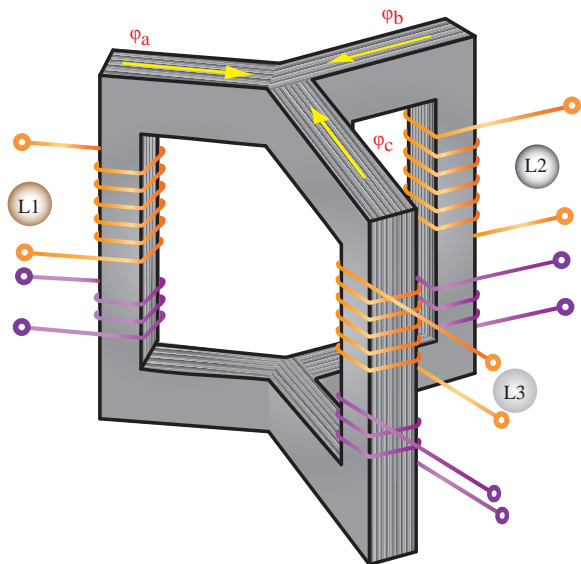

شکل ۹ - هسته ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه ابتدایی

۱- مجموع سه بردار مساوی با اختلاف سه فاز ۱۲۰ صفر می‌شود.

۲-۲-۲- چیدمان هسته : هسته ترانسفورماتورهای سه فاز نیز مانند ترانسفورماتورهای تک فاز از ورق‌های مغناطیسی تشکیل شده است. شکل (۱۲) یک قرقره ورق مغناطیسی آماده برشکاری در خط تولید ورق هسته را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲- قرقره ورق مغناطیسی در خط تولید ورق هسته

برای تولید هسته، قرقره‌های ورق فولاد مغناطیسی را با اندازه مناسب در جهت نورد شده برش زده و طوری آن را کنار هم قرار می‌دهند که شار مغناطیسی همیشه در راستای نورد شده از آن عبور کند زیرا در این صورت مقاومت مغناطیسی هسته کمتر خواهد شد. برای راحتی کار در هنگام جا زدن بوبین‌ها و پرکردن فضای داخل بوبین و کاهش حجم ترانسفورماتور، پهنای ورقه‌ها را مانند شکل (۱۳- الف) متفاوت درست می‌کنند تا سطح مقطع هسته به صورت پله‌ای به شکل دایره نزدیک تر شود. به این ترتیب حجمی از یک هسته کامل ایجاد می‌شود.

برای محکم شدن ورقه‌ها روی یکدیگر مطابق شکل (۱۳- ب) سه قطعه ورق ۲، ۳ و ۴ را در هر لایه برعکس می‌گذارند و در نهایت این ورقه‌ها را با عبور پرچ‌های عایق شده از داخل سوراخ‌های هسته محکم می‌کنند.

خود را بیازمایید



- ۱- چرا در ترانسفورماتورهای سه فاز پهنای ورقه‌های یک بازو متفاوت است؟
- ۲- چرا در ترانسفورماتورها ورقه‌های هسته را در راستای نورد شده بریده و کنار هم قرار می‌دهند؟

در شکل (۱۱) یک نمونه هسته ستونی که یوغ بالای آن هنوز قرار داده نشده است مشاهده می‌شود.

مزایا و معایب ترانسفورماتورهای سه فاز با مدار مغناطیسی پیوسته نسبت به سه ترانسفورماتور تک فاز مشابه که به صورت سه فاز سریندی و در یک قدرت یکسان استفاده می‌شوند عبارتند از:

مزایا :

● در ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه از آهن کمتری استفاده شده است.

● وزن آن سبک‌تر و حجم آن کوچک‌تر است.

● قیمت تمام شده آن کمتر است.

● راندمان بیشتری دارد.

● در عمل به سیم‌پیچ، اتصالات و عایق‌بندی کمتری نیاز

دارد (با دانش فنی امروز)

معایب :

● هزینه نگهداری و تعمیر آن بیشتر است.


● با ایجاد اشکال حتی در یکفاز ترانسفورماتور باید کل

ترانسفورماتور از مدار خارج و جهت تعمیر آن اقدام شود. در صورتی که اگر از سه ترانسفورماتور تک فاز استفاده شده بود به راحتی فقط ترانسفورماتور معیوب از مدار خارج می‌شد و ترانسفورماتور ذخیره که قبلاً به آن اشاره شد جای آن را می‌گرفت.

خود را بیازمایید



- ۱- چرا در ترانسفورماتور با هسته یکپارچه از بازوی مشترک می‌توان صرف نظر کرد؟
- ۲- ترانسفورماتورهای سه فاز با هسته یکپارچه را نسبت به ترانسفورماتور با هسته مجزا مقایسه کنید.

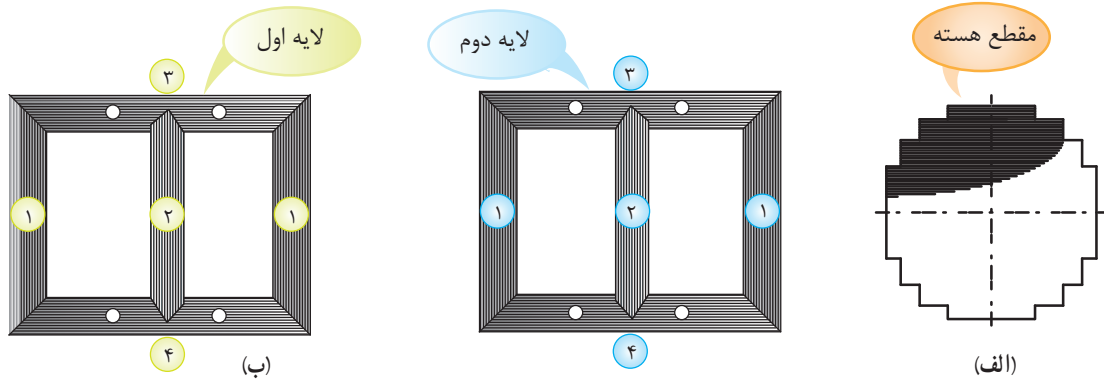

شکل ۱۳- چگونگی قرارگیری هسته ها روی یکدیگر

از سیم پیچ کاغذهای آغشته به روغن مخصوص پیچیده می شود همچنین برای عایق کاری بین سیم پیچ ها از چوب طبیعی و مصنوعی نیز استفاده می گردد (شکل ۱۴).

۲-۲-۲- سیم پیچ: در ترانسفورماتورهای توزیع درصد ولتاژ اتصال کوتاه باید حتی الامکان کوچک باشد. جدول (۱) مقادیر درصد ولتاژ اتصال کوتاه را برای ترانسفورماتورهای توزیع نشان می دهد. در عمل برای کاهش ولتاژ اتصال کوتاه سیم پیچ های فشار قوی و ضعیف را روی یک بازو یا ستون می پیچند تا شار پراکندگی کمتر شود. از آنجا که ولتاژ فشار ضعیف نسبت به فشار قوی پتانسیل کمتری تا زمین دارد از نظر عایقی بهتر است ابتدا سیم پیچ فشار ضعیف را روی هسته بیچند و سپس سیم پیچ فشار قوی را روی آن قرار دهند.

سیم های استفاده شده برای سیم پیچ دارای سطح مقطع گرد یا چهار گوش بوده و با عایق لاکه پوشیده می شوند. دور هر لایه

خود را بیازمایید




اگر در یک ترانسفورماتور سه فاز سیم پیچ فشار ضعیف و سیم پیچ فشار قوی روی یک بازو پیچیده شود ولتاژ اتصال کوتاه آن و ولتاژ اتصال کوتاه آن می یابد. (افزایش - کاهش)

جدول ۱- مقادیر تلفات بی باری (آهنی)، بارداری (مسی) و ولتاژ اتصال کوتاه

ترانسفورماتورهای توزیع

توان نامی (KVA)	تلفات بی باری (W)	تلفات مسی در بار نامی (W)	ولتاژ اتصال کوتاه (%)
۵۰	۱۹۰	۱۱۰۰	۴
۱۰۰	۳۲۰	۱۷۵۰	۴
۱۶۰	۴۶۰	۲۳۵۰	۴
۲۵۰	۶۵۰	۳۲۵۰	۴
۴۰۰	۹۳۰	۴۶۰۰	۴
۶۳۰	۱۳۰۰	۶۵۰۰	۴
۶۳۰	۱۲۰۰	۶۷۵۰	۶
۱۰۰۰	۱۷۰۰	۱۰۵۰۰	۶
۱۶۰۰	۲۶۰۰	۱۷۰۰۰	۶
۲۵۰۰	۳۸۰۰	۲۶۵۰۰	۶

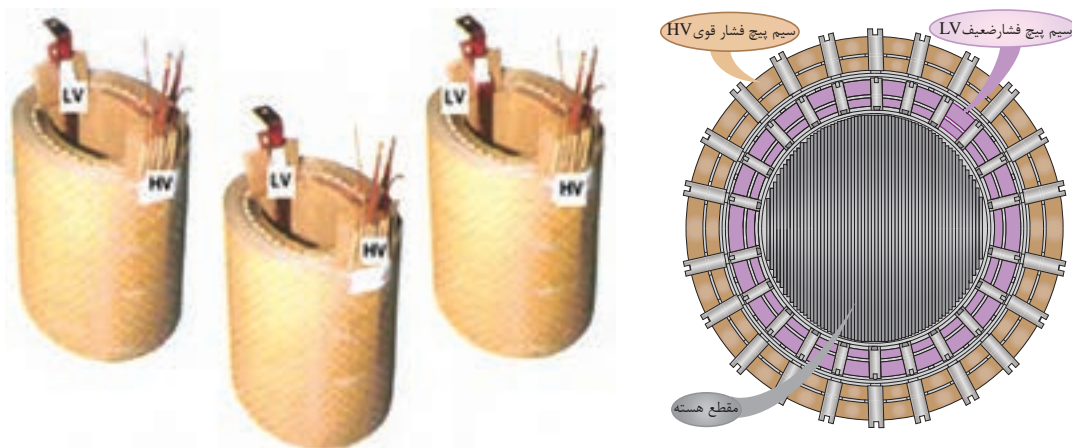

شکل ۱۴- ساختمان سیم پیچ ترانسفورماتورهای سه فاز

خود را بیازمایید



– در ترانسفورماتورها خنک سازی با گردش روغن به چند صورت انجام می شود؟ کد آنها را بنویسید.

ترانسفورماتورهای توزیع قدرت را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

- ترانسفورماتورهای روغنی
- ترانسفورماتورهای خشک

۱-۲-۳- ترانسفورماتورهای روغنی: در ترانسفورماتورهای روغنی، وظیفه روغن، عایق کردن سیم پیچ ها و بدنه از یکدیگر و خنک سازی آن می باشد و لذا هسته و سیم پیچ ها را مطابق شکل (۱۵) پس از ساخت به صورت غوطه ور در داخل یک مخزن روغن قرار می دهند.



شکل ۱۵- نحوه قرار دادن هسته و سیم پیچ ها در داخل مخزن روغن

۲-۳- ساختمان ترانسفورماتور سه فاز از نقطه نظر عایق بندی و تهویه

با توجه به اینکه چگونگی خنک سازی ترانسفورماتورها با هم متفاوت است به همین دلیل لازم است نحوه تهویه ترانسفورماتور با یک کد مشخص بر روی پلاک درج شود. انواع پر کاربرد روش های خنک سازی عبارتند از:

- ۱- خنک سازی با گردش عادی هوا که به اختصار با AN (Air Natural) نمایش داده می شود.
- ۲- خنک سازی با گردش اجباری هوا (یعنی از طریق فن) که به اختصار با AF (Air Forced) نمایش داده می شود.
- ۳- خنک سازی با گردش عادی روغن که به اختصار با ON (Oil Natural) نمایش داده می شود.
- ۴- خنک سازی با گردش اجباری روغن (یعنی از طریق پمپ روغن) که به اختصار با OF (Oil Forced) نمایش داده می شود.

به عنوان مثال ترانسفورماتوری که با کد ONAN نشان داده شده است. یعنی ترانسفورماتور روغنی که روغن در آن به صورت عادی گردش می کند و از تهویه طبیعی (بدون استفاده از فن) نیز بهره می گیرد.

ممکن است یک ترانسفورماتور دارای مشخصه ONAN/ONAF باشد. یعنی در صورتی که گرما از حد خاصی بالاتر رود سیستم تهویه اجباری از طریق فن وارد مدار می شود.

خاصیت عایقی روغن بیشتر حفظ می‌شود و در نتیجه نیازی به بازدید دوره‌ای روغن در این ترانسفورماتورها نیست (شکل ۱۷). از آنجا که در مکان‌های شرجی و مرطوب جذب رطوبت توسط روغن زیاد است، توصیه می‌شود از ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن بسته استفاده شود.

با گرم شدن روغن در داخل این نوع ترانسفورماتور، حجم آن زیاد شده و چون ترانسفورماتور مخزن انبساط ندارد به دوروش این اضافه حجم ایجاد شده کنترل می‌شود:

- ترانسفورماتور بدون بالشتک گازی^۱: در این ترانسفورماتور بدنه ترانسفورماتور پس از گرم شدن طوری منبسط می‌شود تا بتواند اضافه حجم روغن ایجاد شده را در خود جای دهد. این ترانسفورماتورها کاملاً پر از روغن هستند و برای همیشه آب‌بندی می‌شوند.



شکل ۱۷- ترانسفورماتور روغنی بدون بالشتک گازی

- ترانسفورماتور روغنی با بالشتک گازی^۲: در این ترانسفورماتور بدنه را کمی بزرگ‌تر از حجم روغن در نظر می‌گیرند و فضای خالی بالای روغن را با گاز نیتروژن پر

حال با توجه به اینکه روغن نسبت به محیط خارج از ترانسفورماتور آب‌بندی باشد یا خیر این ترانسفورماتورها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن انبساط
- ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن بسته

خود را بیازمایید



۱- وظیفه روغن در ترانسفورماتور روغنی چیست؟

۱-۲-۳ الف - ترانسفورماتورهای روغنی با

منبع انبساط: در این ترانسفورماتورها ارتباط روغن با هوای بیرون از طریق منبع انبساط می‌باشد. زیرا روغن در اثر گرما افزایش حجم داده و در منبع انبساط جمع می‌شود. برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل و تخریب روغن از رطوبت‌گیر استفاده می‌شود (شکل ۱۶).



شکل ۱۶- ترانسفورماتور روغنی با منبع انبساط

۱-۲-۳ ب - ترانسفورماتورهای روغنی با

مخزن بسته (هرمتیک): در این ترانسفورماتورها روغن در مخزن بسته بوده و هیچ تماسی با محیط و هوای بیرون ندارد، لذا

۱- Hermetically sealed without gas cushion



۲- Hermetically sealed with gas cushion

خود را بیازمایید



- ۱- علت استفاده از مخزن انبساط در بعضی ترانسفورماتورها چیست؟
- ۲- ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن بسته برای چه مکان‌هایی توصیه می‌شود؟
- ۳- انواع ترانسفورماتور روغنی با مخزن بسته را نام ببرید.

می‌کنند. لذا پس از انبساط روغن، حجم اضافه شده به سطح گاز فوقانی فشار آورده و روغن در آن فضا جا به جا می‌شود. در واقع انبساط و انقباض روغن سبب می‌شود تا گاز نیتروژن واقع در بالای سطح روغن تغییر فشار دهد (شکل ۱۸).

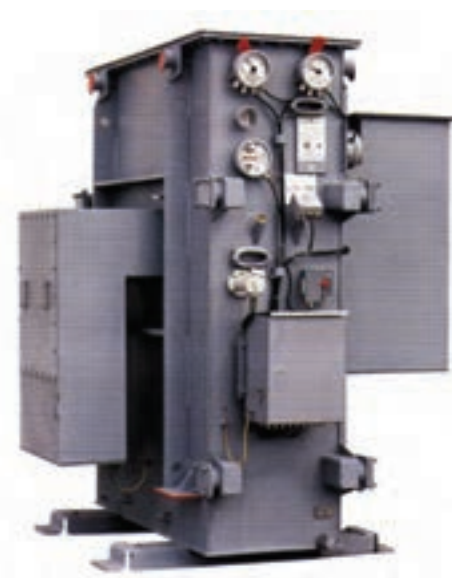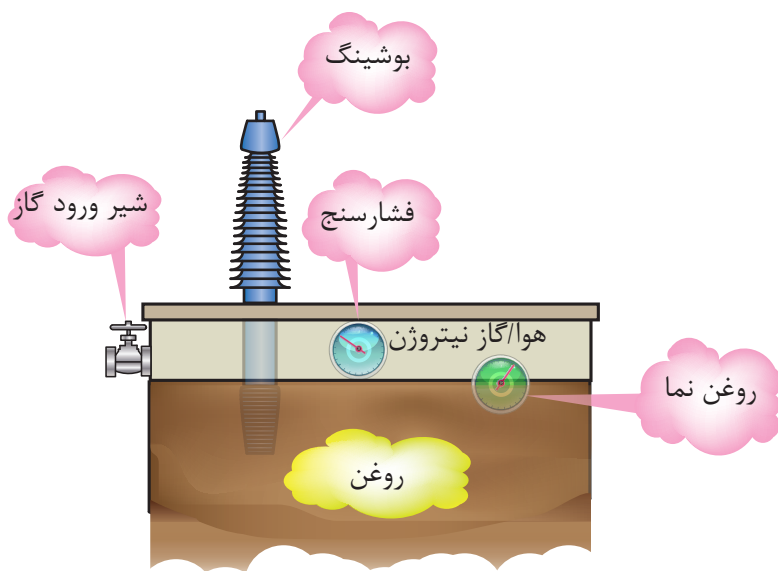


شکل ۱۸- ترانسفورماتور روغنی با بالشتک گازی

این ترانسفورماتورها در حال حاضر تا قدرت 3150 KVA ساخته می‌شوند و برای قدرت‌های بالاتر از این اقتصادی نیستند.

۲-۴- ترانسفورماتورهای خشک

در این ترانسفورماتورها به منظور عایق‌بندی سیم‌پیچ‌ها از بدنه از مواد عایقی خشک استفاده شده است. این ترانسفورماتورها فقط از طریق هوا خنک می‌شوند. و چون در ساختمان آنها از روغن استفاده نشده است، احتمال آتش‌سوزی آن بسیار کم است. به همین خاطر ترانسفورماتور خشک در پست‌های توزیع ایستگاه‌های مترو، برج‌های مسکونی، فرودگاه‌ها و... کاربرد دارد. استفاده از این ترانسفورماتور برای محیط‌های بیرون ساختمان و مکان‌هایی که سیستم تهویه ندارند مناسب نیست (شکل ۱۹).

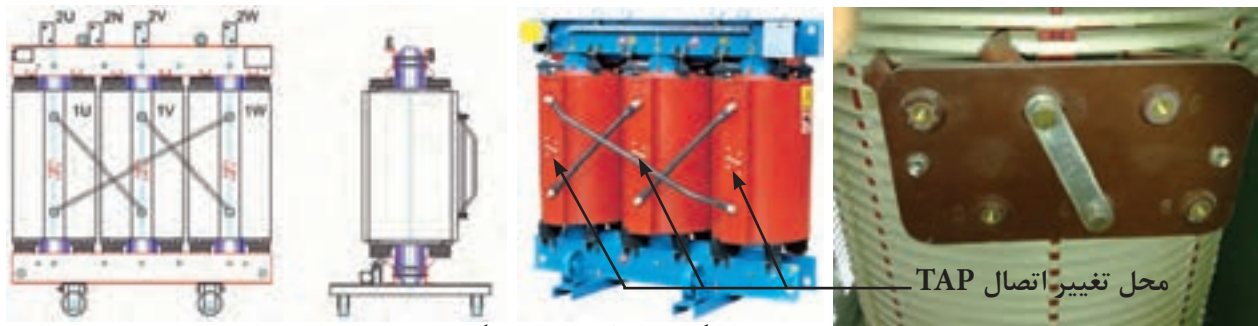

شکل ۱۹- ترانسفورماتور خشک

۱-۵-۲- رله بوخ هلئس: برای حفاظت

ترانسفورماتورهای روغنی مجهز به منبع انبساط از رله بوخ هلئس استفاده می‌شود. در ساختمان ترانسفورماتور روغنی هر یک از خطاهای زیر می‌تواند رخ دهد:

- تنش حرارتی در هسته ترانسفورماتور که سبب ایجاد گاز می‌شود.
- افزایش حرارت سیم‌پیچ‌ها بر اثر اتصال کوتاه بین حلقه‌های سیم‌پیچ که سبب ایجاد گاز می‌شود.
- ایجاد شکست الکتریکی در مقره‌ها و عایق سیم‌پیچ‌ها که سبب ایجاد گاز می‌شود.
- اتصال بدنه یا اتصال زمین در داخل ترانسفورماتور که سبب ایجاد گاز می‌شود.
- ایجاد جرقه در اثر شل بودن ترمینال‌های داخلی که سبب ایجاد گاز می‌شود.
- کاهش سطح روغن به دلیل نشست از مخزن

پس از وقوع هر یک از خطاهای فوق (به جز کاهش سطح روغن)، روغن داخل مخزن ترانسفورماتور علاوه بر ایجاد گاز، به شدت گرم و منبسط می‌شود، در نتیجه با سرعت به سمت منبع انبساط جریان می‌یابد. گاز ایجاد شده نیز برای رهایی از فشار به طرف مخزن انبساط می‌رود. به همین دلیل این رله بوخ هلئس را بین مخزن اصلی و منبع انبساط قرار می‌دهند (شکل ۲۱).

خود را بیازمایید



- ۱- ترانسفورماتور خشک چگونه خنک می‌شود؟
- ۲- از ترانسفورماتور خشک در چه مکان‌هایی استفاده می‌شود؟

۲-۵-۲- تجهیزات جانبی ترانسفورماتور


تجهیزات جانبی به تجهیزاتی گفته می‌شود که مستقیماً جزو ساختمان ترانسفورماتور به حساب نمی‌آیند ولی وجود آنها یا باعث حفاظت از ترانسفورماتور می‌شود یا قابلیت آن را افزایش می‌دهد. شکل (۲۰) ترانسفورماتور را در حال انفجار و آتش‌سوزی نشان می‌دهد. به کمک تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور می‌توان قبل از بروز خطا، نوع خطا را شناسایی و از پیامدهای زیان‌بار آن جلوگیری کرد.



شکل ۲۰- انفجار ترانسفورماتور قدرت



ت) نمای ظاهری رله

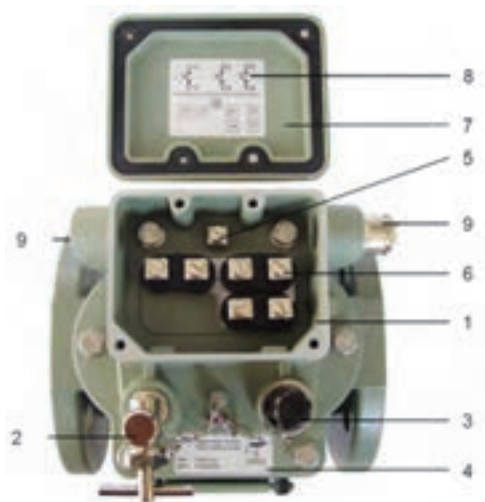


ج) نمای داخلی رله از بالا

- ۱) جعبه ترمینال
- ۲) شیر تست
- ۳) کلید تست
- ۴) پلاک
- ۵) ترمینال اتصال زمین
- ۶) ترمینال های آلارم و تریپ
- ۷) درب جعبه ترمینال
- ۸) پلاک کنتاکت های رله
- ۹) محل کابل ورودی و خروجی




ج) نمای داخلی رله از پایین

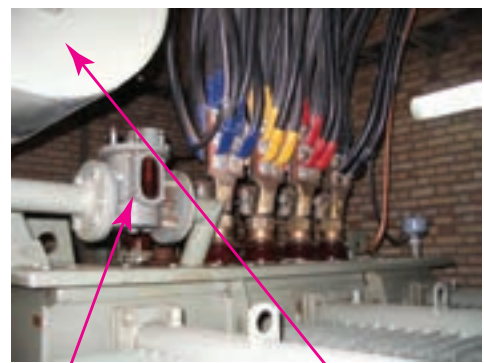


رله بوخ هلثس

مخزن انبساط


الف) محل قرارگیری رله

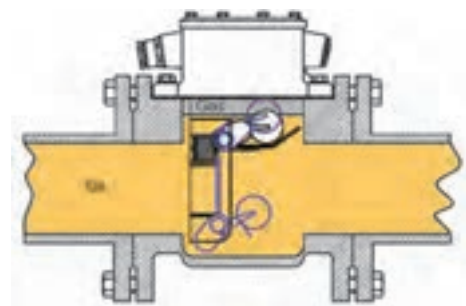

ب) عملکرد رله در خطای اتصال کوتاه جزئی

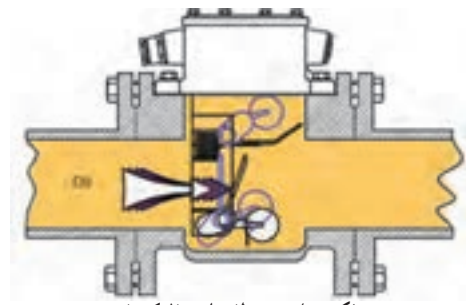

پ) عملکرد رله در خطای اتصال کوتاه شدید

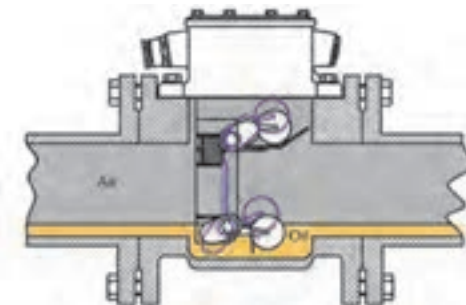

ت) عملکرد رله در خطای نشست روغن

شکل ۲۱- نمای ظاهری، ساختمان داخلی و محل قرارگیری رله بوخ هلثس

خود را بیازمایید



- ۱- چهار مورد از خطاهای ترانسفورماتور را بیان کنید.
- ۲- رله بوخ هلتنس دارای چند کلید عمل کننده بوده و وظیفه هر یک چیست؟
- ۳- در چه ترانسفورماتورهایی از رله بوخ هلتنس استفاده می‌شود؟
- ۴- عملکرد رله بوخ هلتنس در برابر کاهش روغن چگونه است؟
- ۵- دلیل قرار گرفتن شیر روی رله بوخ هلتنس چیست؟

۲-۵-۲- ترمومتر (دماسنج ترانسفورماتور):

برای اندازه‌گیری و نمایش دمای ترانسفورماتور از وسیله‌ای به نام ترمومتر استفاده می‌شود.

در ترانسفورماتورهای روغنی امکان نصب دو نوع ترمومتر وجود دارد:

- ترمومتر روغن (که معمولاً در قدرت‌های بالاتر از 63°KVA نصب می‌شود)
- ترمومتر سیم پیچ (که معمولاً در قدرت‌های بالاتر از 125°KVA نصب می‌شود)

عمر عایق ترانسفورماتور به حرارت ایجاد شده در داخل ترانسفورماتور وابسته می‌باشد. عوامل مختلفی همچون دمای محیط، محل نصب و شرایط بارگیری در میزان گرم شدن ترانسفورماتور تأثیر دارد.

خود را بیازمایید



- برای اندازه‌گیری و نمایش دمای روغن ترانسفورماتور از استفاده می‌شود.

این رله شامل یک محفظه روغن از فولاد ریختگی و دو کلید عمل کننده برای آلارم و تریپ است. کلید بالایی، فعال کننده سیستم هشدار و کلید پایینی فعال کننده مدار کنترل برای خارج کردن ترانسفورماتور از مدار است.

هریک از کلیدها دارای یک شناور با محفظه آلومینیومی است که به راحتی می‌تواند حول محور خودش بچرخد. کلید نیز در یک محفظه جیوه‌ای جا دارد که به دلیل مایع بودن جیوه در هنگام حرکت شناور جابه‌جا می‌شود و سبب قطع یا وصل کنتاکت می‌گردد.

به جز نشست روغن همه خطاهای داخلی سبب ایجاد گاز در روغن می‌شوند. گاز ایجاد شده به دلیل سبک‌تر بودن نسبت به روغن به سمت منبع انبساط حرکت کرده و در مسیر خود حتماً از رله بوخ هلتنس می‌گذرد. اگر میزان گاز جمع شده در روغن کم باشد کلید بالایی فعال شده و مدار فرمان آلارم را ارسال می‌کند. اما اگر شدت خطا خیلی زیاد باشد، گاز ایجاد شده باعث تحریک و اتصال کلید پایین خواهد شد و فرمان قطع لحظه‌ای (آنی) ترانسفورماتور ارسال می‌گردد. مسلماً نشستی روغن نیز ابتدا باعث تحریک شناور بالایی و در صورت ادامه تحریک شناور پایینی می‌شود که به ترتیب فرمان آلارم و قطع صادر خواهد شد. به منظور اطمینان از صحت عملکرد کلیدهای رله و آزمایش آن بر روی قسمت بالای رله دکمه‌ای فشاری قرار داده شده است که با فشردن آن کلیدهای رله عمل خواهند نمود. بر روی محفظه رله بوخ هلتنس یک شیر جهت تخلیه و نمونه‌برداری از گازهای جمع شده در بالای آن تعبیه شده است که پس از عملکرد رله باید سریعاً نمونه‌برداری از گاز صورت پذیرد.

در رله‌های بوخ هلتنس می‌توان از طریق رنگ گاز جمع شده پس از عملکرد رله به نوع اشکال بی برد

این رله غالباً برای ترانسفورماتورهای روغنی با قدرت بالاتر از 80°KVA که دارای مخزن انبساط می‌باشند، باید نصب شود.

۱-۲-۵-۲- ساختمان و روش اندازه‌گیری

ترموتر روغن: بخش حسگر ترمومتر از بیمتالی تشکیل شده که توسط یک غلاف فلزی از بالای ترانسفورماتور در داخل مخزن روغن قرار می‌گیرد و بخش نشان‌دهنده آن نیز روی بدنه

ترانسفورماتور نصب می‌شود.

در شکل (۲۲) ترمومتر ساده کنتاکت دار نشان داده شده است.



شکل ۲۲- ترمومتر ساده کنتاکت دار و محل نصب آن روی مخزن ترانسفورماتور



شکل ۲۳- چند نمونه ترمومتر با رابط جیوه‌ای


قبل از رسیدن به عقربه زرد به تنهایی و اگر دما باز هم بالاتر بود هر دو عقربه باهم حرکت می‌کنند (شکل ۲۳).

صفحه نمایش ترمومتر غالباً دارای دو عقربه به رنگ‌های متفاوت است که یکی (مثلاً قرمز) دمای فعلی ترانسفورماتور را نمایش می‌دهد و دیگری (مثلاً زرد) بیشترین دمای ایجاد شده در ترانسفورماتور را نشان می‌دهد. مکانیزم عملکرد این دو عقربه به این صورت است که در زمان حرکت عقربه به سمت زیادتر شدن دما هر دو عقربه باهم حرکت می‌کنند. وقتی دما کاهش می‌یابد فقط عقربه‌ای که دمای فعلی را نشان می‌دهد به عقب برمی‌گردد. بدین ترتیب عقربه زرد بالاترین دمای ایجاد شده در ترانسفورماتور را ثبت می‌نماید. اگر بار دیگر عقربه قرمز به سمت بالا حرکت کند تا

خود را بیازمایید



- ۱- دمای هشدار و دمای قطع در ترانسفورماتورهای روغنی به چه صورت تنظیم می‌شوند؟
- ۲- در اغلب ترمومترها صفحه نمایش چند عقربه دارد و عملکرد هر یک چگونه است؟

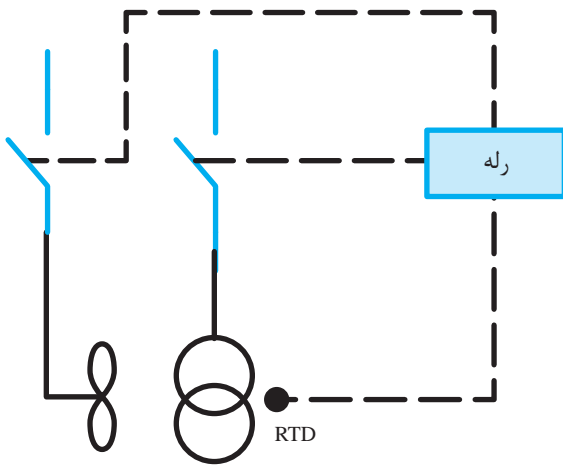

شکل ۲۵- طرح واره عملکرد سیستم کنترل دما توسط RTD

۲-۵-۲-۲- ترمومتر سیم پیچ: در ساختمان ترمومتر سیم پیچ یک مقاومت سیمی (فیلار) پیش بینی شده است. جریان عبوری یکی از فازهای سمت فشار ضعیف را از طریق ترانسفورماتور جریان (CT) (که برای همین موضوع در بوشینگ ترانسفورماتور از قبل جاسازی شده) نمونه برداری و به مقاومت سیمی ترمومتر وصل می کنند. عبور جریان از مقاومت حرارت تولید می کند و حرارت ایجاد شده در آن متناسب با میزان جریان عبوری از سیم پیچ می باشد. بنابراین سیستم نمایشگر ترمومتر می تواند میزان گرمای تولید شده در مقاومت، یعنی همان دمای سیم پیچ ترانسفورماتور را اندازه گیری نموده و نشان دهد (شکل ۲۴).



شکل ۲۴- محل نصب ترمومتر سیم پیچ و روغن روی یک نمونه ترانسفورماتور

خود را بیازمایید



- ۱- در ترمومتر سیم پیچ از کدام سمت ترانسفورماتور جریان را نمونه برداری می کنند؟
- ۲- ترمومتر سیم پیچ چگونه دمای سیم پیچ ترانسفورماتور را اندازه می گیرد؟
- ۳- برای اندازه گیری دمای ترانسفورماتورهای خشک از استفاده می شود.

۴-۵-۲- رطوبت گیر (محفظه سلیکازل): وجود

رطوبت در روغن باعث کاهش مقاومت عایقی آن می شود و با پایین آمدن مقاومت عایق احتمال شکست عایق و اتصال کوتاه داخلی در ترانسفورماتور بالا می رود. به همین دلیل در ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن انبساط باید از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل ترانسفورماتور جلوگیری کرد.

۳-۵-۲- سیستم کنترل دما به کمک

سنسور RTD^۱: در ترانسفورماتورهای نوع خشک، حرارت ایجاد شده در سیم پیچ به هر دلیلی (افزایش بار و یا اتصال کوتاه) مستقیماً باعث گرم شدن عایق اطراف سیم پیچ می شود. لذا برای کنترل دمای این نوع ترانسفورماتورها از سنسورهای RTD استفاده می شود. این سنسورها به کلید قطع کننده ترانسفورماتور و فن مربوط به آن فرمان می دهند (شکل ۲۵).

۱- آشکار ساز مقاومت حساس به دما Resistance Temperature Detector

۵-۲-۵-۲- روغن نما: برای کنترل سطح روغن ترانسفورماتور از روغن نما استفاده می‌شود.

دو نوع روغن نما وجود دارد:

روغن نمای عقربه‌ای (در ترانسفورماتورهای با مخزن انبساط)

روغن نمای چشمی (در ترانسفورماتورهای با مخزن بسته)

۵-۲-۵-۲- الف- روغن نمای عقربه‌ای: روغن نمای

عقربه‌ای بر روی منبع انبساط نصب می‌شود. برخی از این روغن نماها دارای دو کنتاکت بوده که یکی برای ارسال فرمان آلارم و دیگری برای فرمان قطع به کار می‌رود (شکل ۲۷).



شکل ۲۷- انواع روغن نماهای عقربه‌ای

۵-۲-۵-۲- ب- روغن نمای چشمی: در ترانسفورماتورهای

روغنی با مخزن بسته برای حصول اطمینان از سطح روغن در بدنه سوراخی به عمق مورد اطمینان تعبیه می‌شود. برای نشان دادن سطح روغن لوله‌ای حاوی یک گوی روغن نما که از محیط بیرون ایزوله شده است، داخل این سوراخ جاسازی می‌شود. قرار داشتن این گوی در بالا، نشانه مناسب بودن سطح روغن است. بعضی از این روغن نماها دارای دو کنتاکت جهت فرمان آلارم و قطع می‌باشند (شکل ۲۸).

خود را بیازمایید



- ۱- انواع روغن نماها را در ترانسفورماتور نام ببرید.
- ۲- روغن نمای چشمی در ترانسفورماتورهای کاربرد دارد.
- ۳- دلیل استفاده از کنتاکت‌های آلارم و قطع در روغن نما چیست؟



شکل ۲۶- رنگ ماده رطوبت گیر قبل و بعد از جذب رطوبت

برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل ترانسفورماتور قسمت فوقانی مخزن انبساط از طریق یک لوله به محفظه شیشه‌ای حاوی مواد رطوبت گیر (سلیکاژل) متصل می‌شود. وجود این ماده سبب جذب رطوبت در هنگام ورود هوا به داخل می‌گردد و در نتیجه هوای خشک وارد مخزن می‌شود. (یعنی از ورود رطوبت به داخل ترانسفورماتور جلوگیری می‌کند). رنگ ماده رطوبت گیر در حالت عادی، آبی پررنگ است و با جذب رطوبت رنگ آن تغییر می‌کند به طوری که ابتدا به بنفش و سپس به رنگ صورتی و سفید تغییر رنگ می‌دهد.

وقتی رنگ ماده رطوبت گیر تغییر کرد یعنی از رطوبت اشباع شده است و دیگر توان انجام وظیفه خود را ندارد لذا باید نسبت به تعویض فوری آن در چنین شرایطی اقدام نمود (شکل ۲۶).

خود را بیازمایید



- ۱- محفظه شیشه‌ای رطوبت گیر در چه قسمتی از ترانسفورماتور قرار دارد؟
- ۲- رنگ ماده (سلیکاژل) رطوبت گیر در صورت اشباع شدن از رطوبت به رنگ در می‌آید.
- ۳- از رطوبت گیر در ترانسفورماتورهای استفاده می‌شود. (روغنی با مخزن انبساط - روغنی با مخزن بسته - خشک)



شکل ۲۸- روغن نمای چشمی

۲-۵-۶- شیر فشار شکن یا شیر اطمینان^۱ : در

هنگام افزایش بیش از حد فشار داخلی مخزن بر اثر ایجاد گازهای ناشی از اتصال کوتاه این شیر به طور خودکار عمل نموده و روغن با فشار از این شیر بیرون می‌ریزد تا از وقوع انفجار جلوگیری کند. به همین دلیل به این وسیله شیر اطمینان نیز می‌گویند. بعضی از این شیرها دارای یک کنتاکت قطع نیز می‌باشند تا در زمان عملکرد، به ترانسفورماتور فرمان قطع نیز صادر شود (شکل ۲۹).



شکل ۳۰- فشار سنج

خود را بیازمایید



- ۱- فشارسنج در چه ترانسفورماتورهایی استفاده می‌شود؟
- ۲- عملکرد رله فشار ناگهانی در ترانسفورماتور با مخزن بسته چگونه است؟



شکل ۲۹- شیر فشار شکن

۲-۵-۷- فشار و خلأ سنج^۲ : این وسیله فقط در

ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد و وظیفه آن نمایش فشار داخلی مخزن می‌باشد (شکل ۳۰).


۱- Pressur Relief Valve

۲- Pressure and Vacuum Gauge

موتوری باشد. میزان تنظیم ولتاژ در هر پله کلید غالباً از ۲/۵ درصد بیشتر نیست. بهره‌بردار بنا به شرایط ولتاژ خروجی می‌تواند پله مناسب را انتخاب کرده و ولتاژ خروجی را بر آن اساس تنظیم کند. معمولاً برای دستیابی به هر ولتاژ در ترانسفورماتورها محل قرارگیری **tap** روی پلاک مشخص می‌شود. لازم به ذکر است، برای تغییر ولتاژ ترانسفورماتورهای خشک به جای کلید تنظیم ولتاژ از ترمینال‌های بیرون آمده از سیم پیچ مطابق شکل (۱۹) صفحه ۷۶ استفاده می‌شود. معمولاً چگونگی اتصال ترمینال‌ها برای ولتاژهای مختلف روی پلاک ترانسفورماتورها مشخص می‌شوند (شکل ۳۱).

۸-۵-۲- کلید تنظیم ولتاژ^۱: برای اینکه بتوان ولتاژ

شبکه در ثانویه ترانسفورماتور را در حد مطلوب نگه داشت از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می‌شود. این کلید مانند یک سلکتور سوئیچ چند پله (معمولاً ۳ یا ۵ پله) عمل می‌کند. از آنجا که در ترانسفورماتورهای توزیع سمت اولیه جریان کمتری نسبت به ثانویه دارد این کلید در سمت فشار قوی نصب می‌شود. مقادیر ولتاژ مورد نظر در کنار هر وضعیت کلید حک شده است. در کلید تنظیم ولتاژ، سیستم قفل‌کننده‌ای روی آن پیش‌بینی شده است تا اتصال کلید در وضعیت خود محکم باشد. تغییر محل دادن کلید بسته به قدرت ترانسفورماتور و ابعاد و اندازه کلید ممکن است دستی و یا

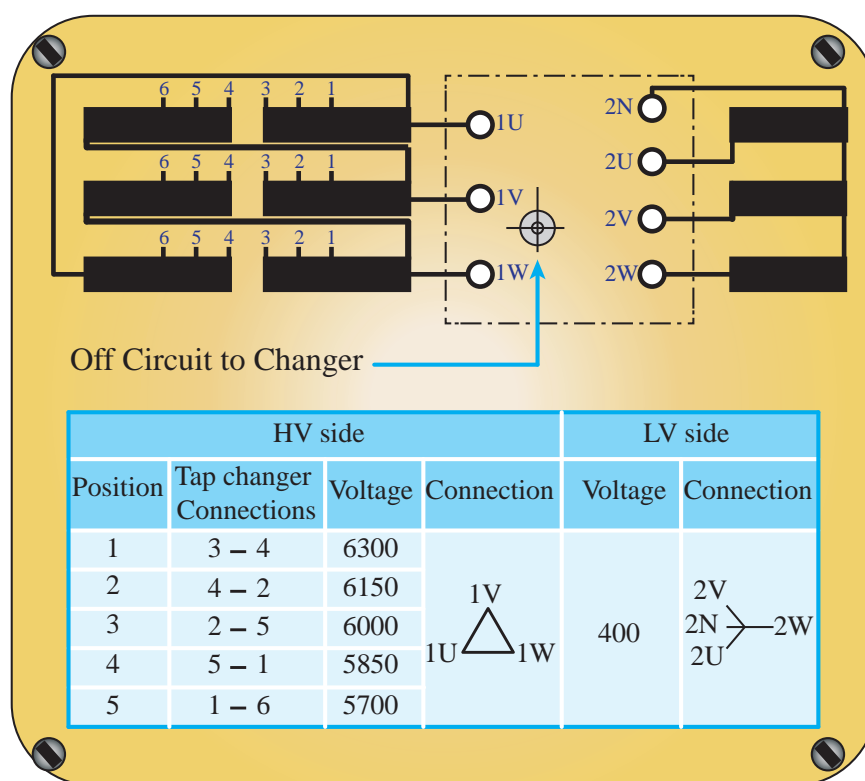


شکل ۳۱- چگونگی اتصالات کلید تنظیم

انواع کلیدهای tap changer عبارتند از:
 الف) کلید از نوع off Load
 ب) کلید از نوع on Load

وجود ندارد. در نتیجه بهره‌بردار باید قبل از تنظیم ولتاژ برق ترانسفورماتور را قطع کند (شکل ۳۲).

۱-۵-۲ الف - کلید از نوع Off Load :

این کلیدها، هنگام برق‌دار بودن ترانسفورماتور امکان تنظیم ولتاژ

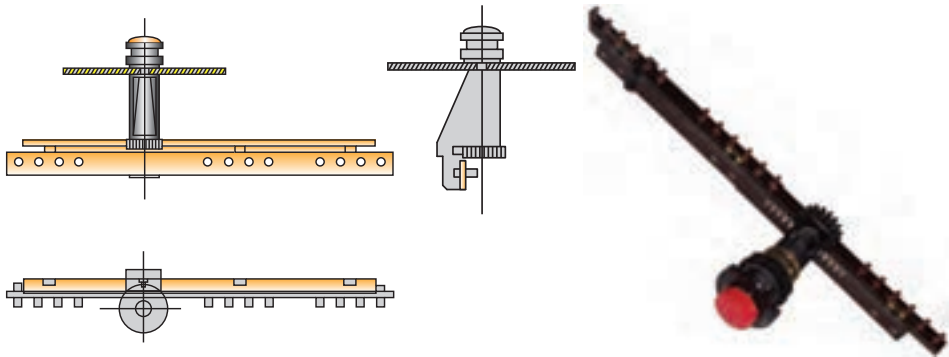

شکل ۳۲- کلید تنظیم ولتاژ off-load

۹-۵-۲ پیچ اتصال بدنه :

برای حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی بدنه فلزی کلیه دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کنند، به‌طور مناسب باید به زمین متصل شوند. ترانسفورماتورها نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین سازندگان غالباً روی بدنه ترانسفورماتور دو پیچ جهت اتصال بدنه ترانسفورماتور به سیم زمین پیش‌بینی می‌کنند تا ترانسفورماتور پس از نصب حتماً به سیم زمین پست متصل گردد (شکل ۳۳).

۱-۵-۲ ب- کلید از نوع On Load :

این کلیدها با تغییر خودکار وضعیت کلید، ولتاژ خروجی ترانسفورماتور را ثابت نگه می‌دارند. مسلماً این کلیدها بسیار گران‌تر از کلیدهای Off Load می‌باشند و در ترانسفورماتورهای توزیع به‌ندرت استفاده می‌شوند.



خود را بیازمایید

- ۱- وظیفه کلید تنظیم ولتاژ چیست؟
- ۲- کلید تنظیم ولتاژ در کدام قسمت از ترانسفورماتور قرار می‌گیرد؟ چرا؟
- ۳- انواع کلیدهای تنظیم ولتاژ را نام برده و تفاوت آنها را بنویسید.



شکل ۳۳- محل اتصال سیم زمین

۱۰-۵-۲ جعبه ترمینال^۱ :

برق ورودی به ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً از طریق سیم هوایی یا کابل متصل می‌شود. همچنین برق خروجی این نوع ترانسفورماتورها غالباً از طریق کابل وصل می‌گردند. سازنده ترانسفورماتور می‌تواند برای انجام اتصالات، جعبه ترمینال در نظر بگیرد. مخصوصاً در ترانسفورماتورهایی که تعداد کابل‌ها زیاد است، استفاده از جعبه ترمینال یک مزیت به‌شمار می‌آید (شکل ۳۴).

تحقیق کنید



چرا در ترانسفورماتورهای خشک از کلید تنظیم ولتاژ استفاده نمی‌شود؟

۱- Earthing System

۲- Terminal Box



ب) ترانسفورماتور بدون جعبه ترمینال



الف) ترانسفورماتور با جعبه ترمینال

شکل ۳۴- اتصال کابل به ترانسفورماتور

درون آن هادی عبور می‌کند (شکل ۳۵). در سطح ولتاژهای توزیع، جنس پوشینگ‌ها از چینی (porcelain) و یا عایق رزینی می‌باشد.

۱۱-۵-۲- پوشینگ^۱: پوشینگ وسیله‌ای برای هدایت هادی‌های داخل ترانسفورماتور با بیرون مخزن ترانسفورماتور می‌باشد. این وسیله از یک استوانه ضخیم عایق ساخته شده که از



ج) پوشینگ چینی فشار قوی

جرقه گیر



ب) پوشینگ چینی فشار ضعیف

شکل ۳۵- انواع پوشینگ



الف) پوشینگ سوکتی

خود را بیازمایید





– ساختمان پوشینگ را مختصر توضیح دهید.

۲-۶- انواع اتصالات مورد استفاده در ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتور سه فاز از سه سیم پیچ در سمت اولیه و سه سیم پیچ در سمت ثانویه تشکیل شده است که هر یک از این




سیم پیچ‌ها دارای سه سر و سه ته می‌باشند (شکل ۳۶). سیم پیچ‌های هر طرف ترانسفورماتور را می‌توان به صورت ستاره، مثلث و یا زیگزاگ به هم متصل نمود.

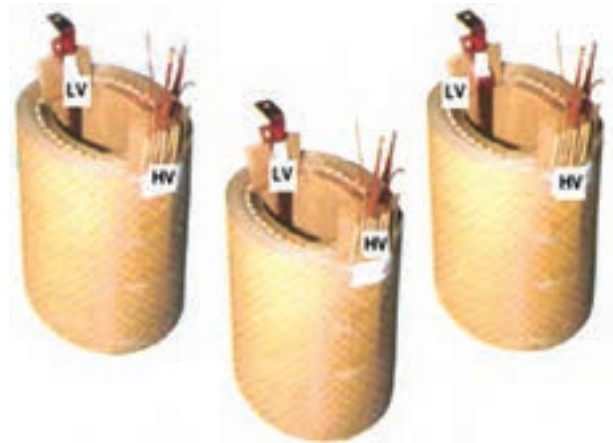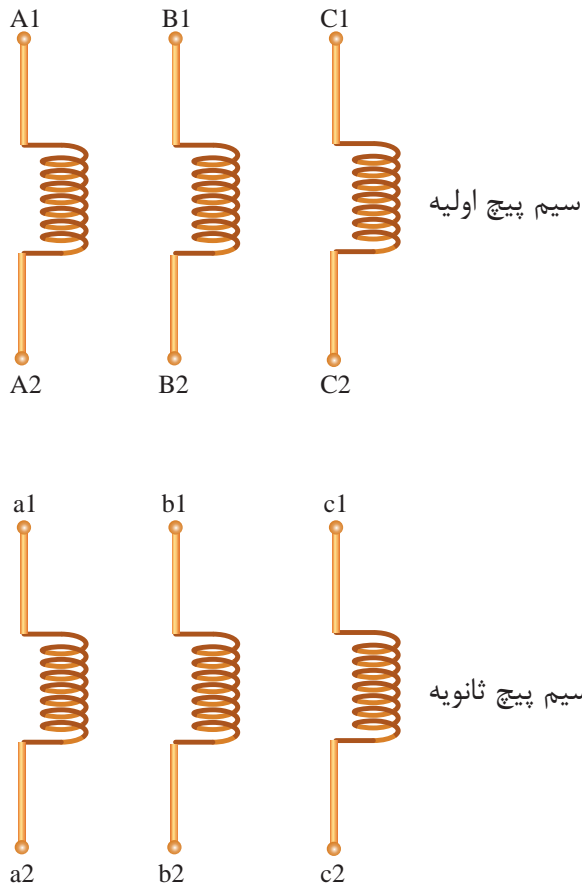

شکل ۳۶- سیم پیچ‌های ترانسفورماتور سه فاز

این اتصال را اتصال ستاره می‌نامند و آن را به اختصار با حرف Y بزرگ در سمت فشار قوی و حرف y کوچک در سمت فشار ضعیف نمایش می‌دهند (شکل ۳۷).

۱-۲-۶- اتصال ستاره : در اتصال ستاره سه سر یا سه ته سیم پیچ‌های سه فاز را به هم اتصال داده و طرف دیگر را به صورت آزاد برای اتصال به شبکه باقی می‌گذارند. بدین ترتیب

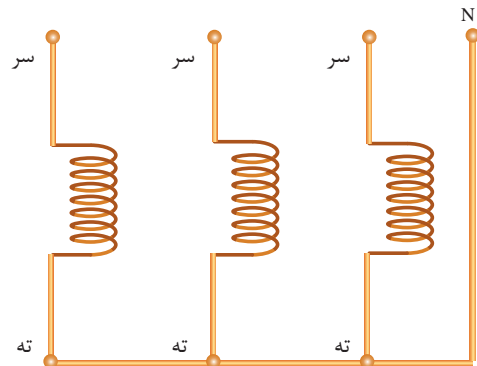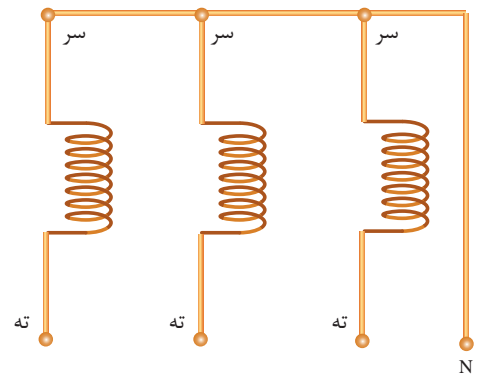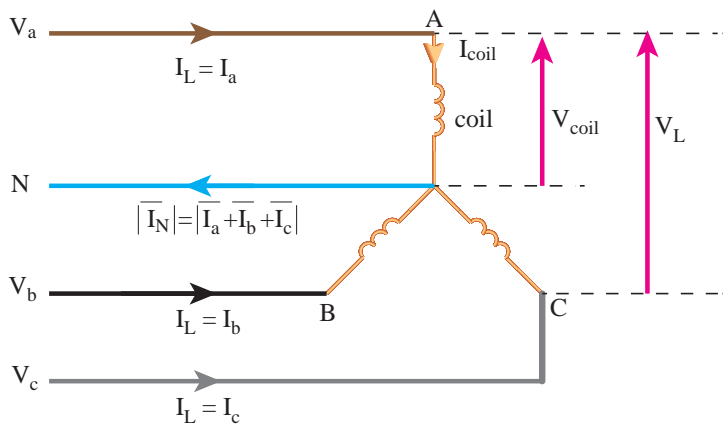

شکل ۳۷- اتصال ستاره

۲-۶-۲- اتصال مثلث: هرگاه سه سیم پیچ را مطابق

شکل (۳۸) با یکدیگر سری کنند یعنی ابتدای یک سیم پیچ را به انتهای دیگری اتصال داده تا سه سیم پیچ تشکیل یک حلقه دهند، اتصال مثلث ایجاد خواهد شد.

این اتصال نیز می‌تواند مطابق شکل (۳۸) به یکی از دو حالت نشان داده شده اجرا شود.

در هر دو اتصال مطابق شکل (۳۸)، سیم پیچ‌ها می‌توانند از یک سمت (سر و یا ته) به ترمینال خروجی متصل شوند. از خصوصیات مهم این اتصال عبارتند از:

- ۱- برابری ولتاژ دو سر هر بوبین با ولتاژ خط $V_{Coil} = V_L$
- ۲- در صورت متعادل بودن بار سه فاز، جریان عبوری از هر سیم پیچ به اندازه $\sqrt{3}$ برابر از جریان خط کوچک‌تر است.

$$I_{coil} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

از خصوصیات مهم این اتصال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- جریان عبوری از هر بوبین با جریان همان خط برابر است.



$I_L = I_{Coil}$

- ولتاژ دو سر بوبین به اندازه ولتاژ فازی می‌باشد و از ولتاژ خط $\sqrt{3}$ برابر کوچک‌تر است.

$$V_{Coil} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

با استفاده از این اتصال می‌توان به نقطه خنثی (یا صفر) اتصال ستاره یعنی محل تعادل جریان سه فاز $\vec{I}_N = \vec{I}_a + \vec{I}_b + \vec{I}_c$ نیز دست یافت. اگر مرکز خنثی اتصال ستاره از طریق سیم به بیرون آورده شده باشد و در دسترس قرار گیرد بعد از علامت اتصال ستاره (Y) یک حرف n نیز اضافه می‌شود. برای مثال (Yn) دلالت بر دسترسی به نقطه خنثی اتصال ستاره دارد.

اتصال مثلث را با اختصار با حرف D بزرگ در سمت فشار قوی ترانسفورماتور و حرف d کوچک در سمت فشار ضعیف نمایش می دهند.

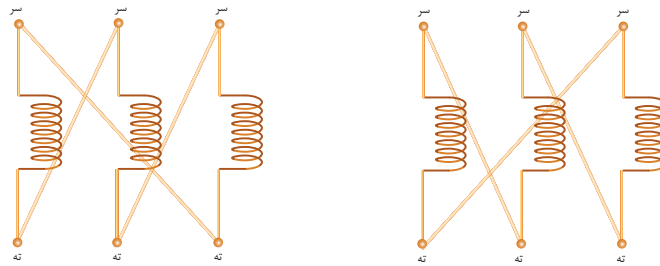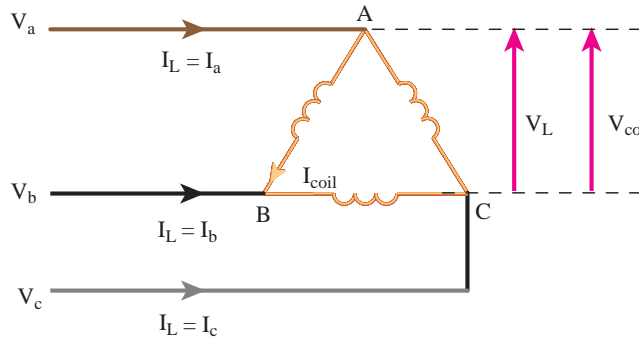


شکل ۳۸- اتصال مثلث

جریان خط در دو اتصال با هم برابر باشند، در اتصال مثلث می توان سطح مقطع سیم را کمتر در نظر گرفت. در نتیجه در ولتاژهای بالا، اقتصادی تر آن است که از اتصال ستاره و در جریان های زیاد از اتصال مثلث استفاده شود. زیرا در جریان های زیاد مقطع هادی سیم پیچ نسبت به اتصال ستاره کمتر است و در ولتاژهای بالا تعداد دور سیم پیچ اتصال ستاره نسبت به اتصال مثلث کمتر است.

۳-۶-۲- مقایسه اتصال مثلث و اتصال ستاره در

سیم پیچ های ترانسفورماتور: چون ولتاژ دو سر هر سیم پیچ در اتصال ستاره $V_{coil} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ و در اتصال مثلث $V_{coil} = V_L$ است، در نتیجه در اتصال مثلث تعداد دور سیم پیچ برای هر فاز $\sqrt{3}$ برابر بیشتر از اتصال ستاره می شود و دیگر آنکه جریان عبوری از هر سیم پیچ و جریان خط در اتصال ستاره با هم برابرند در صورتی که در اتصال مثلث به شرط متعادل بودن بار سه فاز جریان خط $\sqrt{3}$ برابر از جریان سیم پیچ بیشتر است. بنابراین اگر

داشت. نیمی از بوبین‌ها (نیمه بالایی یا پایینی) را به صورت ستاره با یکدیگر اتصال می‌دهند. آنگاه ادامه هر بوبین متصل به اتصال ستاره، با بوبین مربوط به فاز دیگر در جهت عکس سری می‌شود. به همین خاطر این اتصال را، به نام اتصال ستاره شکسته نیز می‌شناسند. چگونگی این اتصال در شکل (۳۹) ملاحظه می‌شود.

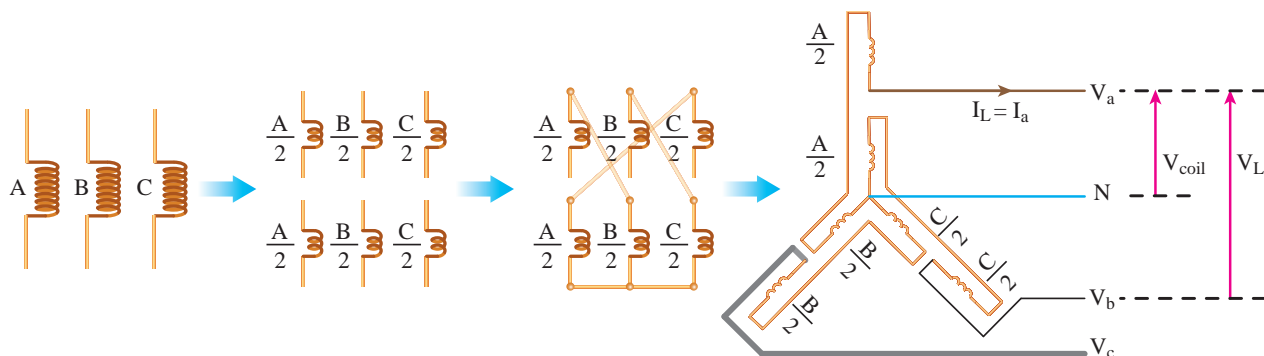

شکل ۳۹- اتصال زیگزاگ

البته اگر دسترسی به مرکز خنثی در هر سمت ترانسفورماتور مد نظر باشد باید از اتصال ستاره در همان طرف استفاده کرد.

۴-۶-۲- اتصال زیگزاگ: این اتصال مخصوص

ترانسفورماتورها است و در دیگر تجهیزات برقی صورت نمی‌پذیرد، همچنین از این اتصال فقط در ثانویه ترانسفورماتور استفاده می‌شود. برای انجام این اتصال مطابق شکل (۳۹) هر بوبین به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. بنابراین شش بوبین خواهیم

خود را بیازمایید



- ۱- اتصال ستاره سیم پیچ‌های ترانسفورماتور سه فاز را رسم و روابط ولتاژ و جریان آنها را بنویسید.
- ۲- برای ایجاد نیروی محرکه مغناطیسی مساوی، تعداد دور و سطح مقطع سیم پیچ را در دو اتصال ستاره و مثلث مقایسه کنید.
- ۳- اتصال زیگزاگ در کدام سمت از ترانسفورماتور استفاده شده و چه مزیتی نسبت به اتصال ستاره دارد؟

جریان عبوری از بوبین اتصال زیگزاگ با حالت اتصال ستاره برابر می‌باشد، در حالی که ولتاژ فازی اتصال زیگزاگ از اتصال ستاره کمتر است.

از مزایای این اتصال جاری شدن جریان یک فاز در دو ستون هسته ترانسفورماتور می‌باشد. این موضوع سهم به‌سزایی در متعادل کردن جریان در سمت فشار قوی ترانسفورماتور دارد. به همین جهت در صنعت از این اتصال در سمت ثانویه ترانسفورماتور استفاده می‌شود.

همچنین در این اتصال امکان دسترسی به نقطه خنثی سیم پیچ وجود دارد که از دیگر مزایای این اتصال به شمار می‌رود. اتصال زیگزاگ را به اختصار با Z نمایش می‌دهند.

تحقیق کنید



رابطه ولتاژ فاز با ولتاژ خط در اتصال زیگزاگ چگونه است؟

۲-۷-۲ تقسیم بندی ترانسفورماتورهای سه فاز بر اساس نوع اتصال ورودی و خروجی

هر ترانسفورماتور سه فاز حداقل دارای سه سیم پیچ در سمت اولیه و سه سیم پیچ در سمت ثانویه است. چنین ترانسفورماتورهایی را ترانسفورماتور سه فاز متقارن می نامند.

البته ترانسفورماتورهای سه فازی که از این قاعده مستثنی باشند نیز وجود دارند.


بر اساس سه نوع اتصال ذکر شده و مستقل از اینکه این

اتصالات در سمت اولیه یا در سمت ثانویه ترانسفورماتور صورت گیرد انواع اتصالات متقارن عبارتند از:

- ۱- اتصال ستاره-ستاره $Y-y$
- ۲- اتصال مثلث-ستاره $D-y$
- ۳- اتصال ستاره-زیگزاگ $Y-z$

۱-۷-۲- اتصال ستاره-ستاره ($Y-y$): این

اتصال در ترانسفورماتورهایی که دسترسی به نقطه خنثی مد نظر باشد کاربرد دارد. چگونگی این اتصال در شکل (۴۰) مشاهده می شود.

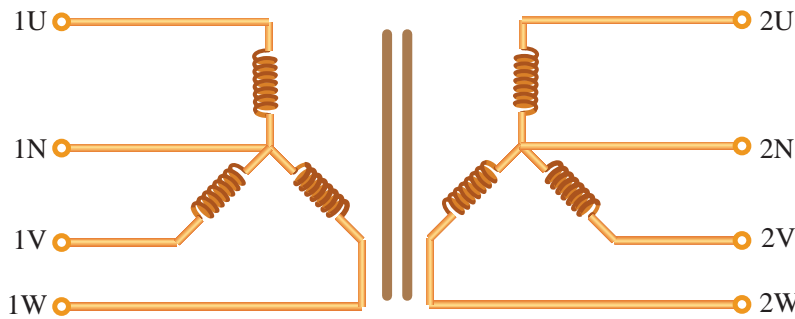

شکل ۴۰- ترانسفورماتور با اتصال ستاره-ستاره

Yy (ستاره-ستاره) به صورت تک فاز یا نامتعادل نامطلوب است و استاندارد میزان نامتعادلی را تا 10° درصد توان نامی مجاز می داند. در شبکه های توزیع از این اتصال به ندرت استفاده می شود.

همچنین در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ سمت اولیه و ثانویه آن بسیار زیاد باشد، می توان از این اتصال استفاده کرد. با توجه به اینکه ولتاژ هر سیم پیچ $\sqrt{3}$ برابر کمتر از ولتاژ خط است، بنابراین سبب کاهش مقدار عایق مورد استفاده شده در هر بوبین می شود. در ولتاژهای کمتر از یک کیلوولت تأثیر قابل ملاحظه ای بین مقدار عایق مصرفی به ازای ولتاژ خط و ولتاژ فاز وجود ندارد. اما در ولتاژهای بالاتر این اختلاف قابل ملاحظه است. به عنوان مثال اگر ولتاژ خط 132 Kv در یک سمت قرار گیرد با استفاده از این اتصال ولتاژی که به هر سیم پیچ می رسد در حدود 77 Kv خواهد شد که قطعاً هزینه عایق بندی برای این ولتاژ بسیار کمتر از ولتاژ 132 Kv خواهد بود.


در صورتی که ثانویه این نوع ترانسفورماتور از طریق یک فاز زیر بار برود هر سه فاز اولیه زیر بار می رود و باعث بالا رفتن جریان بی باری و زیاد شدن تلفات در ترانسفورماتور می گردد. همچنین ولتاژ در یک فاز در ثانویه افزایش و در فازهای دیگر کاهش یابد. به همین دلیل زیر بار رفتن ترانسفورماتورهای با اتصال

خود را بیازمایید



- ۱- معمولاً از ترانسفورماتور ستاره-ستاره در چه جایی استفاده می شود؟
- ۲- آیا می توان ترانسفورماتور ستاره-ستاره را از طریق یک فاز زیر بار برد؟ چرا؟
- ۳- ثانویه یک ترانسفورماتور با ولتاژ خط 400 V ولت دارای اتصال ستاره-ستاره می باشد و بار متعادلی را با جریان 20 A تغذیه می کند. بدست آورید:
 - (الف) جریان عبوری از هر بوبین ثانویه
 - (ب) ولتاژ دو سر هر بوبین در ثانویه

دسترسی به مرکز اتصال ستاره یعنی نقطه خنثی در سمت مصرف کننده است که امکان اتصال این گونه مصرف کننده‌ها نیز به آن وجود دارد. از دیگر محاسن این نوع اتصال این است که اگر یکی از فازهای ثانویه به تنهایی زیر بار برود مشکلات مربوط به اتصال ستاره-ستاره را ندارد (شکل ۴۱).

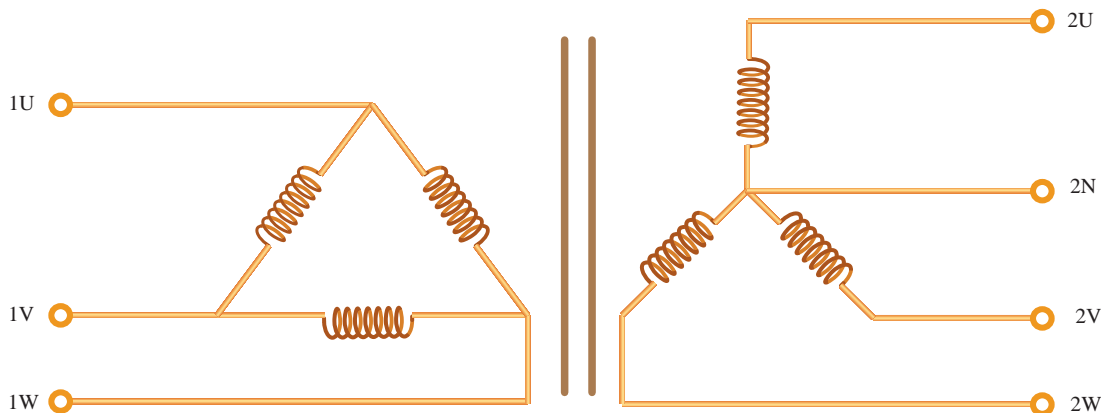

شکل ۴۱- ترانسفورماتور با اتصال مثلث - ستاره

۲-۷-۲- اتصال مثلث-ستاره (D-y) : این روش

اتصال در ترانسفورماتورهای کاهنده و در شبکه‌های توزیع بسیار کاربرد دارد. در کشور ما اغلب مصرف کننده‌های توزیع از طریق ترانسفورماتور با اتصال KV Dyn ۲۰/۰/۴ تغذیه می‌شوند.

مصرف کننده‌های تک فاز به سیم نول احتیاج دارند و در شبکه توزیع بسیار فراوان هستند. از خصوصیات مهم این اتصال

مس مصرفی اتصال Yz نسبت به اتصال Yy افزایش می‌یابد. البته از مزایای این اتصال جاری شدن جریان یک فاز در بوبین‌های دو ستون ترانسفورماتور سمت ثانویه می‌باشد که سبب القا و لتاژ نیز در آن می‌شود. این عمل باعث متعادل شدن جریان در سمت فشار قوی خواهد شد.

دسترسی به نقطه خنثی نیز از دیگر مزایای این ترانسفورماتور محسوب می‌شود یعنی غالباً این اتصال به صورت Yzn ارائه می‌گردد. این نیز از خواص اتصال ستاره می‌باشد (شکل ۴۲). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مزیت این اتصال ترکیب محاسن اتصال ستاره و مثلث است و عیب آن هزینه بیشتر به ازای دریافت قدرت یکسان نسبت به ترانسفورماتور Yyn می‌باشد.

۲-۷-۳- اتصال ستاره - زیگزگ (Y-z) :


این نوع اتصال در ترانسفورماتورهای توزیع با مصرف کننده‌های سه فاز نامتعادل کاربرد دارد.

در اتصال زیگزگ ولتاژ سیم بیچ‌های هر فاز طبق رابطه (۲-۱) ۸۶٪ حالت ستاره می‌باشند.

$$V_{\text{Coil-Zigzag}} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_{\text{Coil-Star}} \quad (2-1)$$

با توجه به رابطه (۲-۱) مشاهده می‌شود، اگر بخواهیم ولتاژ فازی اتصال زیگزگ برابر با ولتاژ هر فاز اتصال ستاره شود، تعداد حلقه‌های هر فاز را باید به نسبت $\frac{2}{\sqrt{3}}$ برابر افزایش داد بنابراین با توجه به افزایش تعداد دور (حدوداً ۱۵ درصدی) هر بوبین وزن

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = 1/15-1$$

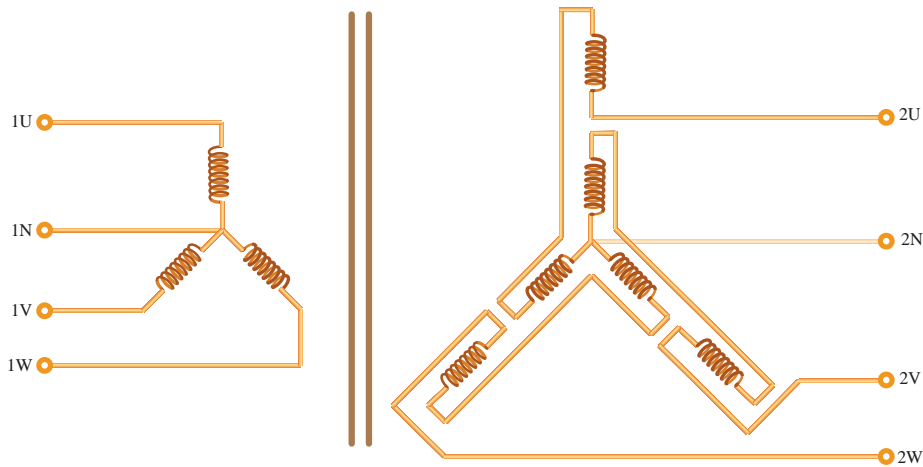

شکل ۴۲- ترانسفورماتور با اتصال ستاره - زیگزاگ

صنعتی اقتصادی نمی‌باشد و در موارد بسیار خاص و محدود از آن استفاده می‌شود.

مثال توان خروجی دو ترانسفورماتور تک‌فاز با ولتاژ نامی 400V و جریان نامی 10A در صورتی که یکبار با اتصال V به عنوان ترانسفورماتور سه فاز مورد استفاده قرار گیرند و بار دیگر به صورت تک‌فاز استفاده شوند را با هم مقایسه کنید.

در صورت استفاده از ترانسفورماتور به صورت تک‌فاز

$$S = U_p I_p = 400 \times 10 = 4000\text{VA}$$

چون تعداد ترانسفورماتورها در صورت استفاده به صورت تک‌فاز، دوتا می‌باشند پس مجموعاً 8000VA توان خروجی خواهد داشت.

در صورت استفاده از ترانسفورماتور به صورت سه فاز با

اتصال V داریم:

$$S = \sqrt{3} U_p I_p = \sqrt{3} \times 400 \times 10 = 6930\text{VA}$$

تحقیق کنید




چرا در ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری ولتاژ «PT» از اتصال مثلث باز استفاده می‌شود؟

۲-۷-۴- اتصال مثلث باز (V-V): گاهی اوقات

با اتصال دو ترانسفورماتور تک‌فاز مشابه نیز می‌توان انرژی الکتریکی سه فاز را از یک طرف به سمت دیگر منتقل نمود. یکی از این اتصالات را که فقط در سیستم سه فاز سه سیمه با بار کاملاً متعادل کاربرد دارد، اتصال مثلث باز یا $V-V$ می‌گویند. زیرا مانند اتصال مثلثی است که از یک طرف باز شده است و البته چون شبیه حرف V لاتین نیز هست به این نام شناخته می‌شود (شکل ۴۳).

اگر در سیستم سه فاز از سه ترانسفورماتور تک‌فاز استفاده شود و یکی از این ترانسفورماتورها دچار اشکال شود، می‌توان به جای آنکه کل شبکه را بی برق نمود، ترانسفورماتور معیوب را از مدار خارج کرده و اولیه و ثانویه دو ترانسفورماتور دیگر را به صورت اتصال V به هم متصل نمود. البته از این اتصال فقط در شبکه سه فاز سه سیمه با بار متعادل می‌توان استفاده کرد.

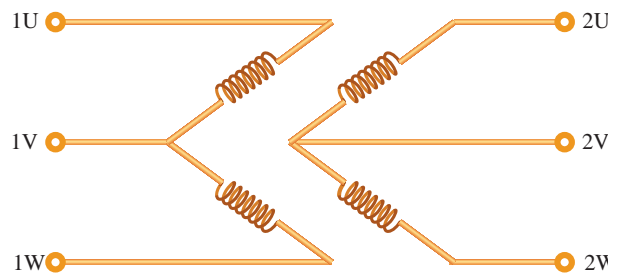

شکل ۴۳- ترانسفورماتور با اتصال V

در اتصال V توان تحویلی به بار کمتر از مجموع توان دو ترانسفورماتور تک‌فاز است. بنابراین این ترانسفورماتور از نظر



خود را بیازمایید

۱- از اتصال مثلث باز در چه شبکه و چه نوع باری می توان استفاده کرد؟

۲- یک ترانسفورماتور سه فاز با اتصال مثلث باز، باری را با جریان ۲۵ آمپر تحت ولتاژ نامی ۴۰۰ ولت تغذیه می کند. اگر همین ترانسفورماتور در شبکه تک فاز همان بار را تغذیه کند، مطلوب است مقایسه توان های دریافتی بار در هر دو حالت.

۵-۷-۲- گروه ترانسفورماتور: گروه ترانسفورماتور

عددی است قراردادی که به ازای هر 30° اختلاف فاز بین ولتاژ اولیه و ثانویه اطلاق می شود.

مثلاً اگر گروه یک ترانسفورماتور ۵ باشد. یعنی ولتاژ فاز L_1 در سمت ثانویه $30^\circ \times 5$ به عبارتی 150° نسبت به فاز مشابه در سمت اولیه پس فاز یا عقب تر است.

به طور کلی فقط چهار گروه اصلی وجود دارند که عبارتند از گروه 5° و 6° و 11° .

گروه برداری یک شاخص مهم برای ترانسفورماتورهای سه فاز محسوب می شود که همیشه بعد از علامت اختصاری اتصالات ترانسفورماتور آورده می شود.

به طور مثال در ترانسفورماتور Dyn11 اتصال اولیه آن مثلث سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ستاره و نقطه خنثی (مرکز اتصال ستاره) با سیم به بیرون ترانسفورماتور کشیده شده و ترانسفورماتور دارای گروه ۱۱ است. یعنی بین ولتاژهای همنام اولیه و ثانویه 33° اختلاف فاز وجود دارد.

۸-۲- موازی کردن ترانسفورماتورها

در بعضی موارد ظرفیت توان در یک پست توزیع برق ممکن است از $250^\circ KVA$ تجاوز کند به طور مثال ممکن است مصرف داخلی یک واحد صنعتی $800^\circ KVA$ شود، بدین ترتیب استفاده از یک ترانسفورماتور با این ظرفیت معقول نیست. زیرا هزینه ساخت ترانسفورماتور را بالا می برد و خارج از اندازه های رایج

می باشد. در عمل استفاده از چهار ترانسفورماتور $200^\circ KVA$ به صورت موازی ساده تر بوده و ضریب اطمینان شبکه را بالا می برد.

مزایای اصلی استفاده از ترانسفورماتورهای موازی در شبکه برق عبارت است از:

۱- بالا بردن ضریب اطمینان مثلاً زمانی که یک ترانسفورماتور با ایجاد خطا از مدار خارج شود برق کل شبکه قطع نمی گردد.

۲- امکان برنامه ریزی مناسب جهت انجام سرویس تعمیر و نگهداری تجهیزات برقی (مثلاً ترانسفورماتور، تابلوها، کلیدها، ...) بدون آنکه بی برقی کامل در شبکه به وجود آید.

۱-۸-۲- شرایط موازی کردن: شرایط موازی کردن ترانسفورماتورها عبارت اند از:

نکته ۱

الف) ولتاژ دو سمت ترانسفورماتور با هم برابر باشند (که نتیجه می گیریم در ترانسفورماتورهای موازی شده با یکدیگر نسبت تبدیل باید برابر باشد)

ب) اختلاف فاز ولتاژ بین فازهای متناظر سمت ثانویه که به هم متصل می شوند وجود نداشته باشد یعنی گروه برداری ترانسفورماتورهای موازی نیز باید با هم برابر باشند.

نکته ۲

حتی الامکان همه ترانسفورماتورها به یک نسبت زیر بار رفته و جریان به یک نسبت بین آنها تقسیم شود برای دستیابی به این هدف نیز موارد ذیل باید رعایت شوند:

الف) نسبت توان ترانسفورماتورهای موازی شده از سه برابر تجاوز نکند (بهترین حالت برابری توان همه ترانسفورماتورهای موازی شده است)

ب) ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتورها باید با هم برابر باشند. البته ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور با توان کمتر می تواند تا 10% از ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور با توان بیشتر بزرگ تر باشد.

تحقیق کنید



چرا هیچگاه برای موازی کردن چند ترانسفورماتور، ترانسفورماتور با قدرت کمتر نباید ولتاژ اتصال کوتاه کمتر نیز داشته باشد؟


۲-۸-۲ چگونگی موازی کردن دو ترانسفورماتور :

همان گونه که ملاحظه شد برای موازی بستن ترانسفورماتورها داشتن مقادیری مانند ولتاژ سمت اولیه و ثانویه گروه ترانسفورماتور، ولتاژ اتصال کوتاه و توان نامی آنها لازم است به همین دلیل همه این موارد در پلاک مشخصه ترانسفورماتور باید توسط سازنده درج شود.

۳-۸-۲ موازی کردن دو ترانسفورماتور

تک فاز : برای موازی کردن دو ترانسفورماتور تک فاز مطابق شکل (۴۴) ابتدا سیم پیچ اولیه هر دو ترانسفورماتور را به شبکه بالادست متصل نموده سپس یکی از سیم های سیم پیچ ثانویه هر دو ترانسفورماتور به شبکه پایین دست متصل می شوند. آنگاه دو سر آزاد بر جای مانده دو سیم پیچ ثانویه از طریق ولت متر به هم وصل می شوند.

در صورتی که ولت متر ولتاژ صفر را نشان داد می توانند آن دو سر را نیز به هم وصل کنند. اما اگر ولتاژ نمایش داده شده حدوداً دو برابر ولتاژ نامی ترانسفورماتور بود، باید جای دو اتصال در ثانویه جابه جا و سپس با هم موازی شوند.

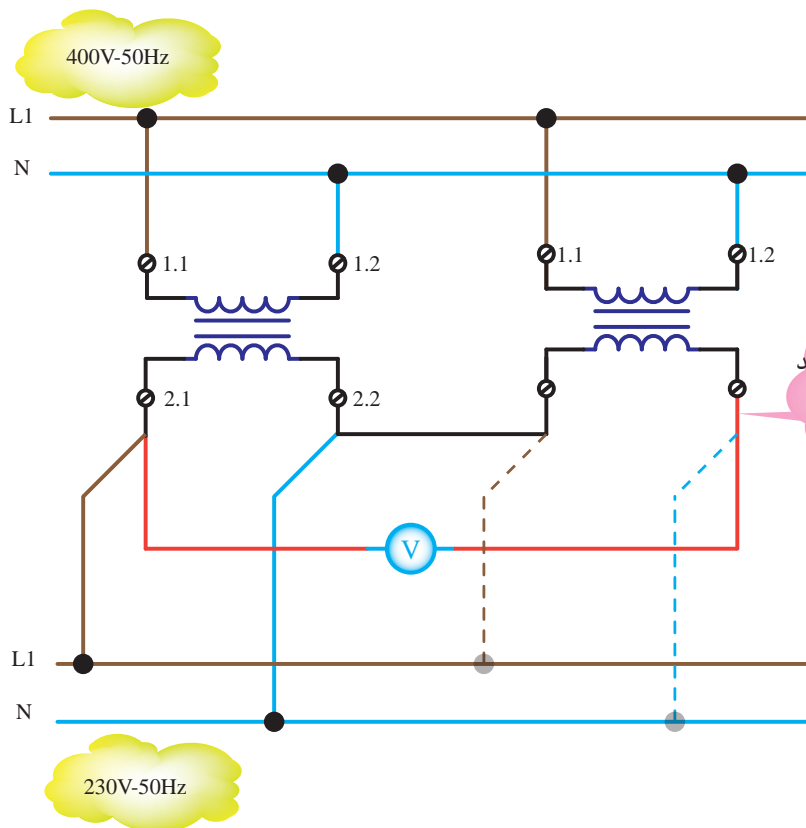


در صورتیکه ولت متر عدد صفر را نمایش دهد سیم ها به محل نمایش داده شده متصل می شوند

شکل ۴۴- موازی کردن ترانسفورماتورهای تک فاز

۴-۸-۲- موازی بستن دو ترانسفورماتور سه

فاز: پس از بررسی و اطمینان از شرایط اولیه جهت موازی بستن ترانسفورماتورها مداری مطابق شکل (۴۵) فراهم نموده و اتصال صحیح فازها با ولت متر بررسی می‌شوند. در صورتی که اتصال

فازها درست باشد ولت متر عدد صفر را نشان می‌دهد. فقط در چنین حالتی می‌توان همه اتصالات ثانویه را به شبکه پایین دست متصل نمود.

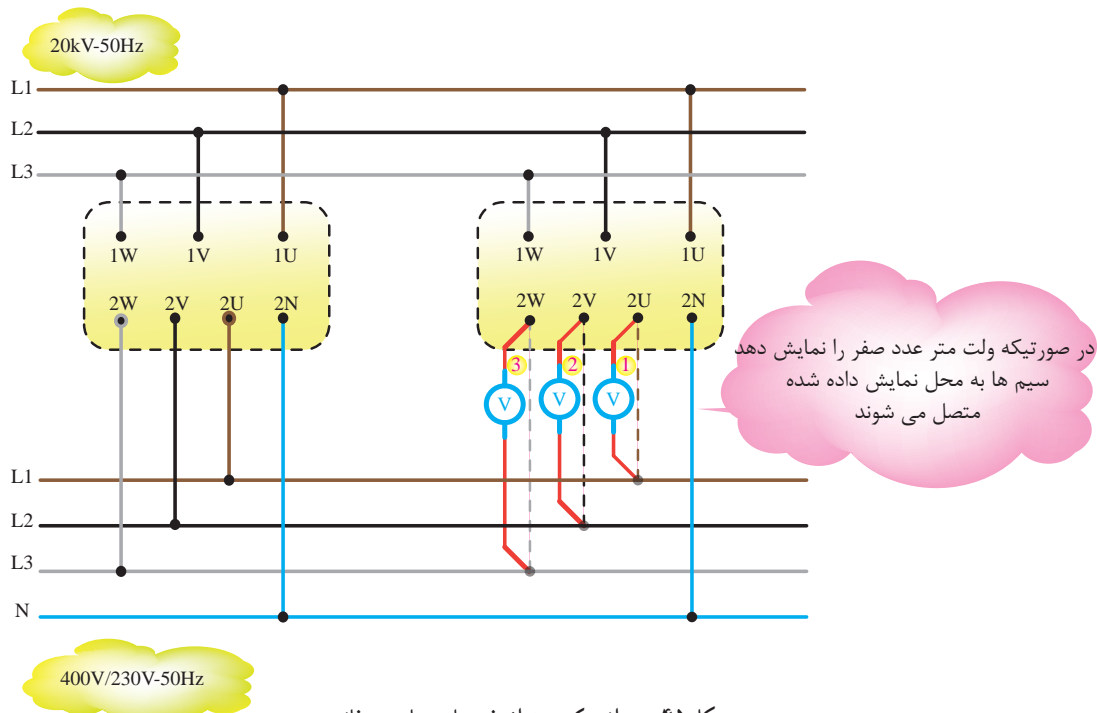

شکل ۴۵- موازی کردن ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتور وجود ندارد. البته با توجه به تشابه برداری و تنها با تعویض اتصالات مطابق جدول (۲) با تغییر جای فازها، گروه ۵ و ۱۱ را می‌توان به هم تبدیل کرد.

در ترانسفورماتورهای سه فاز امکان موازی بستن ترانسفورماتورها بدون توجه به گروه اتصال آنها وجود ندارد. در عمل و با توجه به اینکه سربندی و اتصال ترانسفورماتورها در داخل ترانسفورماتور صورت می‌گیرد امکان تعویض گروه

جدول ۲- تبدیل گروه‌های ۵ و ۱۱ با تعویض محل اتصال از بیرون

عدد مشخصه موجود	عدد مشخصه مورد نیاز	نحوه اتصال فازها به سیم پیچ‌ها					
		قسمت فشار قوی			قسمت فشار ضعیف		
		L1	L2	L3	L1	L2	L3
۵	۵	۱U	۱V	۱W	۲U	۲V	۲W
۱۱		۱U	۱W	۱V	۲W	۲V	۲U
۱۱	۱۱	۱U	۱V	۱W	۲U	۲V	۲W
۵		۱U	۱W	۱V	۲W	۲V	۲U

خود را بیازمایید



- ۱- گروه اتصال را تعریف کنید.
- ۲- گروه اتصال Dyn5 را تشریح کنید.
- ۳- گروه های اصلی اتصال ترانسفورماتور سه فاز را نام ببرید.
- ۴- مزایای استفاده از یک ترانسفورماتور به جای چند ترانسفورماتور موازی را بنویسید.
- ۵- شرایط اصلی و لازم برای موازی بستن ترانسفورماتورها را به طور کامل شرح دهید.
- ۶- نحوه اتصال دو ترانسفورماتور تک فاز را به صورت موازی در شبکه توضیح دهید.
- ۷- کدام دو گروه از ترانسفورماتورها را می توان با تغییر اتصال به صورت موازی به شبکه اتصال داد؟ چگونه؟


در عمل برای پیدا کردن فازهای مشابه امروزه از دستگاه توالی سنج استفاده می شود، این دستگاه بدون نیاز به بستن مدار شکل (۴۶) می تواند نوع فازهای خروجی را قبل از اتصال به هم تشخیص دهد.



شکل ۴۶- نمای ظاهری دستگاه توالی سنج

۲-۹- محاسبه قدرت ظاهری ترانسفورماتور پس از اتصال موازی

وقتی چند ترانسفورماتور با هم موازی می شوند مشابه یک ترانسفورماتور بزرگ تر عمل می کنند (شکل ۴۷).

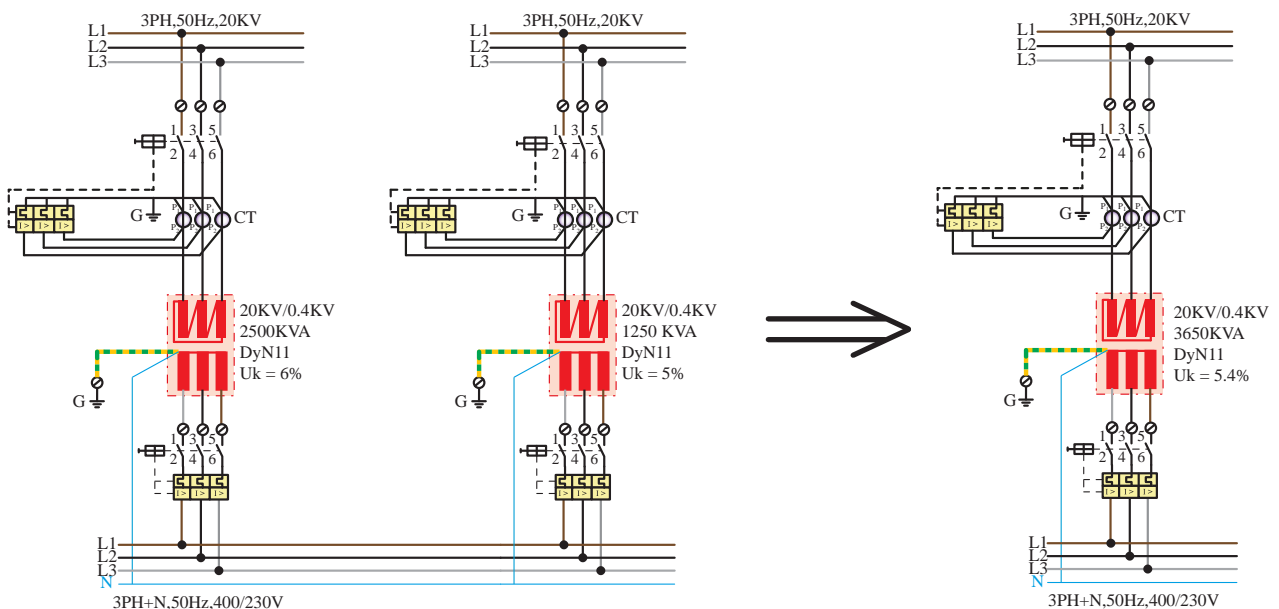

شکل ۴۷- ترانسفورماتورهای موازی و ترانسفورماتور معادل آن

جمع توان نامی همه ترانسفورماتورها به راحتی می توان $\sum S_n$ را نیز به دست آورد پس با انجام یک طرفین ساده می توان U_{keq} را به دست آورد.

$$U_{keq} = \frac{\sum S_n}{\frac{S_{n1}}{U_{k1}} + \frac{S_{n2}}{U_{k2}} + \frac{S_{n3}}{U_{k3}} + \dots} \quad (2-6)$$

با توجه به رابطه (2-6) در صورتی که درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبی همه ترانسفورماتورها با هم برابر باشند درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبی معادل کل آنها نیز برابر درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبی تک تک ترانسفورماتورها خواهد شد. پس در این حالت خاص می توان از رابطه (2-2)، رابطه (2-7) را نتیجه گرفت.

$$\frac{S_i}{\sum S} = \frac{S_{ni}}{\sum S_n} \quad (2-7)$$

مثال سه دستگاه ترانسفورماتور با مشخصات ذیل موازی شده اند:

$$S_{n1} = 400 \text{ KVA} \quad S_{n2} = 630 \text{ KVA} \quad S_{n3} = 800 \text{ KVA}$$

$$U_{k1} = 6\% \quad U_{k2} = 5\% \quad U_{k3} = 4\%$$

اگر کل بار الکتریکی اعمال شده به این ترانسفورماتور $\sum S = 1000 \text{ KVA}$ باشد میزان قدرت اخذ شده توسط هر ترانسفورماتور چقدر است؟

$$U_{keq} = \frac{\sum S_n}{\frac{S_{n1}}{U_{k1}} + \frac{S_{n2}}{U_{k2}} + \frac{S_{n3}}{U_{k3}}} = \frac{1830}{\frac{400}{0.06} + \frac{630}{0.05} + \frac{800}{0.04}} \approx 0.466$$

$$S_1 = \frac{U_{keq}}{U_{k1}} \times \frac{S_{n1}}{\sum S_n} \times \sum S = \frac{0.466}{0.06} \times \frac{400}{1830} \times 1000 = 169.8 \text{ KVA}$$

$$S_2 = \frac{U_{keq}}{U_{k2}} \times \frac{S_{n2}}{\sum S_n} \times \sum S = \frac{0.466}{0.05} \times \frac{630}{1830} \times 1000 = 320.9 \text{ KVA}$$

اگر چند ترانسفورماتور با قدرت ظاهری $S_{n1}, S_{n2}, S_{n3}, \dots$ که ولتاژ اتصال کوتاه آنها به ترتیب $U_{k1}, U_{k2}, U_{k3}, \dots$ باشد، و با حفظ شرایط لازم با هم موازی شوند، چنانچه کل بار الکتریکی تحمیل شده از سوی مصرف کننده $\sum S$ باشد همواره رابطه (2-2) در ترانسفورماتورهای موازی صدق می کند.

$$\frac{S_i}{\sum S} = \frac{U_{keq}}{U_{ki}} \times \frac{S_{ni}}{\sum S_n} \quad (2-2)$$

$$S_i = \frac{U_{keq}}{U_{ki}} \times \frac{S_{ni}}{\sum S_n} \times \sum S \quad (2-3)$$

در رابطه (2-3)

S_i توان ظاهری یکی از ترانسفورماتورهای مفروض موازی شده، مثلاً S_1, S_2, S_3, \dots است.

U_{keq} درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبی معادل کل ترانسفورماتورهاست که از رابطه (2-5) باید محاسبه شود.

S_{ni} توان نامی ظاهری ترانسفورماتور مفروض مثلاً $S_{n1}, S_{n2}, S_{n3}, \dots$ می باشد.

$\sum S_n$ مجموع توان های نامی همه ترانسفورماتورهای موازی شده است.

از طرفی در ترانسفورماتورهای موازی شده با یکدیگر سهم مشارکت هر ترانسفورماتور برای زیر بار رفتن، نسبت قدرت نامی به ولتاژ اتصال کوتاه خودش تعریف می شود:

$$\text{سهم مشارکت هر ترانسفورماتور} = \frac{S_{ni}}{U_{ki}} \quad (2-4)$$

بنابراین برای همه ترانسفورماتورهای موازی شده می توان

نوشت:

مجموع سهم مشارکت هر ترانسفورماتور با سهم مشارکت ترانسفورماتورهای معادل کل برابر است.

عبارت ریاضی جمله فوق مطابق رابطه (2-5) می باشد.

$$\frac{\sum S_n}{U_{keq}} = \frac{S_{n1}}{U_{k1}} + \frac{S_{n2}}{U_{k2}} + \frac{S_{n3}}{U_{k3}} + \dots \quad (2-5)$$

چون در رابطه (2-5) توان نامی و درصد ولتاژ اتصال کوتاه نسبی همه ترانسفورماتورهای موازی شده معلوم است و با

بار (over load)، ترانسفورماتور دوم در وضعیت کاهش بار (under load) و ترانسفورماتور سوم در نزدیکی قدرت نامی ترانسفورماتور زیر بار رفته‌اند که مسلماً شراکت بار به خوبی انجام نشده است.

خود را بیازمایید



— دو ترانسفورماتور موازی با توان‌های ۴۵ KVA و ۶۰ KVA به ترتیب دارای ولتاژ اتصال کوتاه ۶٪ و ۵٪ می‌باشند و هر دو باری با توان ۸۰ KVA را تغذیه می‌کنند. سهم هر یک از دو ترانسفورماتور را در تقسیم بار محاسبه کنید.

۱-۲- تلفات و راندمان

در ترانسفورماتورهای سه فاز نیز مانند ترانسفورماتورهای تک فاز تلفات شامل تلفات هسته P_{core} و تلفات مسی P_{Cu} می‌باشد که تلفات هسته ترانسفورماتور را می‌توان با آزمایش بی‌باری و تلفات مسی را با آزمایش اتصال کوتاه بدست آورد. در شکل (۴۸) مدار مربوط به هر آزمایش ترانسفورماتور سه فاز نمایش داده شده است.

$$S_3 = \frac{U_{keq}}{U_{k3}} \times \frac{S_{n3}}{\sum S_n} \times \sum S =$$

$$= \frac{0.466}{0.4} \times \frac{800}{1830} \times 1000 = 509.3 \text{ KVA}$$

همان‌طور که از پاسخ مسئله پیداست به دلیل رعایت کردن شرط دوم موازی در ترانسفورماتورها، بار به درستی بین ترانسفورماتورها تقسیم شده است.

مثال سه دستگاه ترانسفورماتور با احتساب شرایط موازی با مشخصات ذیل موازی شده‌اند.

$$S_{n1} = 50 \text{ KVA} \quad S_{n2} = 250 \text{ KVA} \quad S_{n3} = 800 \text{ KVA}$$

$$U_{k1} = 4\% \quad U_{k2} = 8\% \quad U_{k3} = 5\%$$

اگر کل بار الکتریکی اعمال شده به این ترانسفورماتور $\sum S = 1000 \text{ KVA}$ باشد میزان قدرت اخذ شده توسط هر

ترانسفورماتور چقدر است؟

$$U_{keq} = \frac{\sum S_n}{\frac{S_{n1}}{U_{k1}} + \frac{S_{n2}}{U_{k2}} + \frac{S_{n3}}{U_{k3}}} =$$

$$= \frac{1100}{\frac{50}{0.4} + \frac{250}{0.8} + \frac{800}{0.5}} \approx 0.54$$

$$S_1 = \frac{U_{keq}}{U_{k1}} \times \frac{S_{n1}}{\sum S_n} \times \sum S =$$

$$= \frac{0.54}{0.4} \times \frac{50}{1100} \times 1000 = 61.3 \text{ KVA}$$

$$S_2 = \frac{U_{keq}}{U_{k2}} \times \frac{S_{n2}}{\sum S_n} \times \sum S =$$


$$= \frac{0.54}{0.8} \times \frac{250}{1100} \times 1000 = 153.3 \text{ KVA}$$

$$S_3 = \frac{U_{keq}}{U_{k3}} \times \frac{S_{n3}}{\sum S_n} \times \sum S =$$

$$= \frac{0.54}{0.5} \times \frac{800}{1100} \times 1000 = 785.4 \text{ KVA}$$

ملاحظه می‌شود ترانسفورماتور اول در وضعیت اضافه


مدار آزمایش بی باری

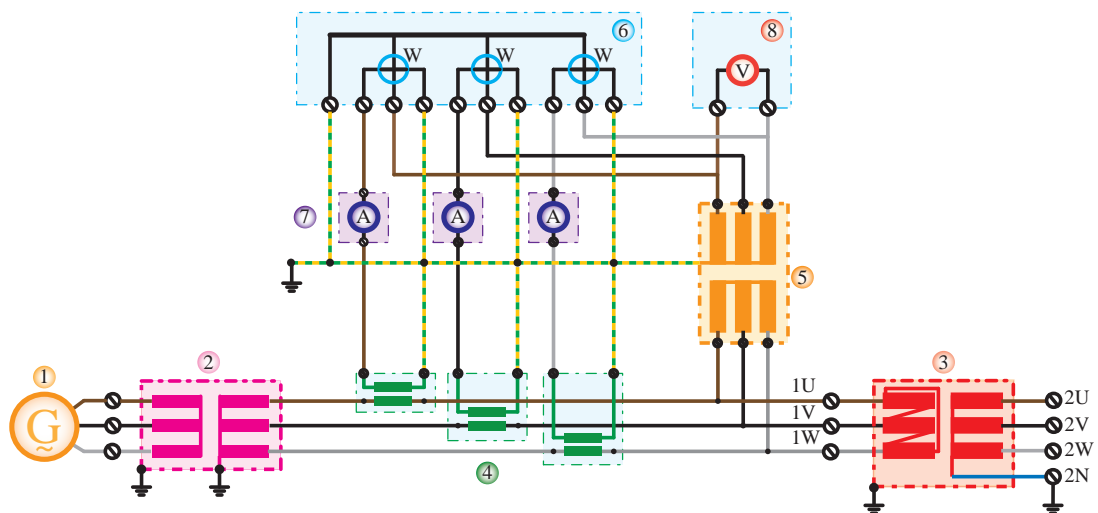

- (۱) مولد
- (۲) ترانسفورماتور ایزوله
- (۳) ترانسفورماتور مورد آزمایش
- (۴) ترانسفورماتور جریان
- (۵) ترانسفورماتور ولتاژ
- (۶) وات متر
- (۷) آمپر متر
- (۸) ولت متر

شکل ۴۸- الف) مدار مربوط به آزمایش بی باری ترانسفورماتور

مدار آزمایش اتصال کوتاه

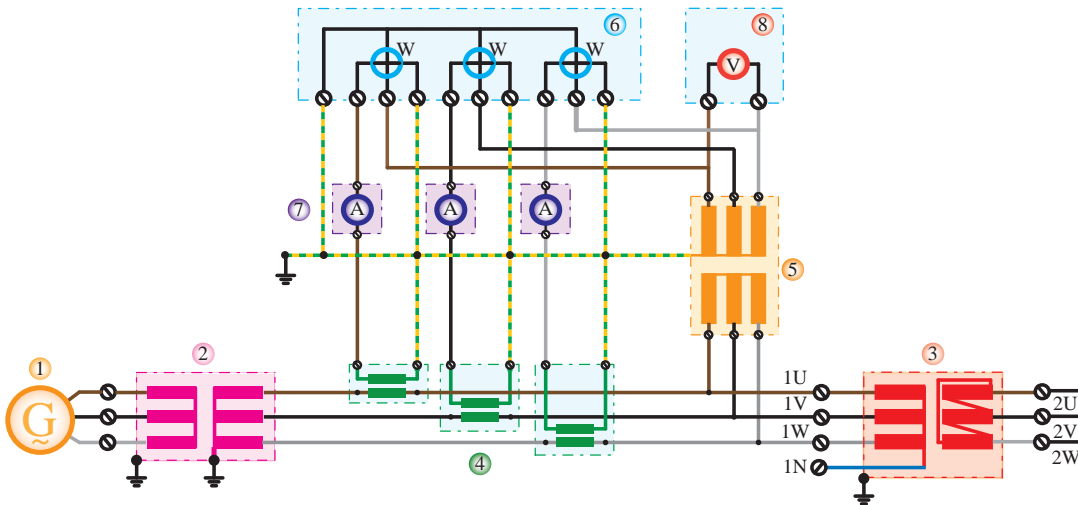

- (۱) مولد
- (۲) ترانسفورماتور ایزوله
- (۳) ترانسفورماتور مورد آزمایش
- (۴) ترانسفورماتور جریان
- (۵) ترانسفورماتور ولتاژ
- (۶) وات متر
- (۷) آمپر متر
- (۸) ولت متر

شکل ۴۸- ب) مدار مربوط به آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور

به آن استفاده نمود.

در اینجا نیز تلفات هسته به دلیل ثابت بودن ولتاژ ورودی جزو تلفات ثابت و تلفات مسی به دلیل تغییر بار مصرف کننده جزو تلفات متغیر محسوب می‌شوند.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

(۸-۲)

در سیستم سه فاز توان الکتریکی حقیقی از رابطه (۹-۲) محاسبه می‌شود.

راندمان در تمام ماشین‌های الکتریکی از رابطه (۸-۲) محاسبه می‌شود با این تفاوت که در هر ماشین باید از روابط منحصر

S توان ظاهری قرار داده شده روی ترانسفورماتور بر حسب

$$VA$$

P_{Fe} تلفات بی‌باری (آهنی) خروجی آزمایش بی‌باری

بر حسب W

P_{Cu_n} تلفات بارداری (مسی) خروجی آزمایش اتصال کوتاه

بر حسب W

P_{Cu} تلفات مسی متناظر با توان ظاهری بار روی

ترانسفورماتور بر حسب W

S_n قدرت ظاهری نامی بر حسب VA

A ضریب بار

$\cos \phi$ ضریب قدرت بار مصرفی

در ترانسفورماتورهای سه فاز نیز مانند ترانسفورماتورهای

تک‌فاز در صورتی که ضریب بار $A = \sqrt{\frac{P_{core}}{P_{Cu_n}}}$ باشد، راندمان به

ماکزیم مقدار خود خواهد رسید.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، چگونگی محاسبه تلفات و

راندمان در ترانسفورماتورهای تک‌فاز و سه فاز شبیه یکدیگر است

و تنها محاسبات ولتاژ و جریان در دو سیستم تک‌فاز و سه فاز با

هم متفاوت است.

مثال یک ترانسفورماتور سه فاز ۱۰۰۰ KVA با ولتاژ

۲۰KV/۴۰۰V و گروه اتصال Dyn۱۱ در آزمایش بی‌باری

۱۷۰۰ W و در آزمایش اتصال کوتاه ۱۰۵۰۰ W توان از شبکه

دریافت می‌کند مطلوبست محاسبه: با ولتاژ

الف) راندمان ترانسفورماتور در صورتی که باری را با

جریان و ولتاژ نامی و ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز تغذیه کند.

جواب: وقتی جریان و ولتاژ بار نامی باشد بنابراین توان

ظاهری آن نیز برابر توان نامی ترانسفورماتور یعنی ۱۰۰۰ KVA

خواهد بود در این صورت توان مصرفی و راندمان برابر است با:

$$\eta = \frac{AS_n \cos \phi}{AS_n \cos \phi + P_{Fe} + A^2 P_{Cu_n}}$$


$$= \frac{1000000 \times 0.8}{1000000 \times 0.8 + 1700 + 10500} = 98/5$$

ب) ماکزیم راندمان این ترانسفورماتور در چه باری رخ

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \phi = S \cos \phi \quad (2-9)$$

از طرفی دیاگرام توازن توان در ترانسفورماتورهای سه فاز

مطابق شکل (۴۹) می‌باشد.

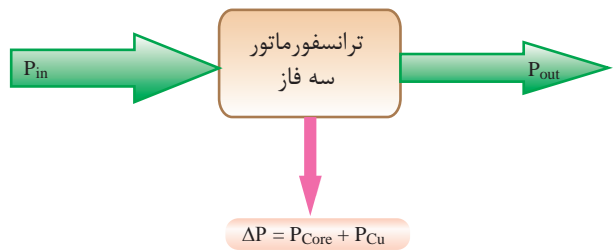

شکل ۴۹- دیاگرام توازن توان در ترانسفورماتور سه فاز

با توجه به دیاگرام توازن توان و رابطه (۲-۸) داریم:

$$P_1 = P_2 + P_{core} + P_{Cu} \quad (2-10)$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{core} + P_{Cu}} \quad (2-11)$$

با استفاده از دو رابطه (۲-۹) و (۲-۱۱) می‌توان نتیجه

گرفت:

$$\eta = \frac{S_2 \cos \phi}{S_2 \cos \phi + P_{core} + P_{Cu_i}} \quad (2-12)$$

ضریب بار با رابطه (۲-۱۳) تعریف می‌شود.

$$A = \frac{I}{I_n} = \frac{S}{S_n} \quad (2-13)$$

بنابراین می‌توان تلفات مسی در بارهای متفاوت را از رابطه

$$A = \frac{P_{Cu_i}}{P_{Cu_n}} = \left(\frac{S_2}{S_n} \right) \Rightarrow \quad (2-14)$$

بدست آورد.

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} A^2 \quad (2-14)$$

با جایگذاری رابطه (۲-۱۴) در رابطه (۲-۱۲)، راندمان هر

ترانسفورماتور را می‌توان با رابطه (۲-۱۵) بدست آورد.

$$\eta = \frac{AS_n \cos \phi}{AS_n \cos \phi + P_{Fe} + A^2 P_{Cu_n}} \quad (2-15)$$

۱۱-۲- پلاک خوانی ترانسفورماتور

مشخصات هر ترانسفورماتور روی پلاک آن آورده می‌شود. در شکل (۵۰) پلاک یک ترانسفورماتور نشان داده شده است. پلاک هر ترانسفورماتور غالباً از جنس فولاد ضد زنگ یا سایر موارد غیر قابل خوردگی و مقاوم در برابر هوا ساخته شده و نوشته‌ها روی آن حکاکی می‌گردد.

می‌دهد و در ضریب قدرت ۰/۸ راندمان آن چقدر است؟

$$A = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_n}}} = \sqrt{\frac{1700}{10500}} = 0.4$$

$$A = \frac{S}{S_n} \Rightarrow S = A \times S_n = 0.4 \times 10000 = 4000 \text{ KVA}$$

$$\eta = \frac{AS_n \cos \phi}{AS_n \cos \phi + P_{Fe} + A^2 P_{Cu_n}}$$

$$= \frac{0.4 \times 10000 \times 0.8}{0.4 \times 10000 \times 0.8 + 1700 + (0.4^2 \times 10500)} \approx 99$$

SHERKATE SAHAMI AAM **ایران ترانسفو** شرکت سهامی عام

IRAN-TRANSFO

Type **TSUN6339** No. Year **2001** IEC76/VDE0532

Rated power kVA **2000** Kind **P.T** Frequency Hz **50**

6300 Kind of service **CONT.**

Rated voltage V **6000** **400** Vector group **Dyn11**

5700 Sys. highest voltage **7.2/1.1**

Rated current A **192.5** **2886.8** Insulation class **A**

Impedance voltage Short circuit current kA

Cooling method **ONAN** Max. short circuit duration s **2**

Mass of core & winding t **2.611** Max. ambient temperature °C **50**

Total weight t **6.205** Sea level altitude m **1000**

Oil weight t **1.32** Oil IEC 296 class **I**

Off circuit tap changer

Caution!: tapping is permissible only in off circuit

HV side			LV side	
Pos.	Tap changer Connections	Voltage	Voltage	Connection
1	3 - 4	6300	400	2V 2N-2W 2U
2	4 - 2	6150		
3	2 - 5	6000		
4	5 - 1	5850		
5	1 - 6	5700		

MADE IN IRAN ساخت ایران

253025

شکل ۵۰- پلاک یک ترانسفورماتور توزیع

مشخصه	توضیحات
Type no.	نوع ترانسفورماتور با توجه به کد کارخانه
Year	سال تولید ۲۰۰۱ به میلادی
IEC76 / VDE 0532	شماره استاندارد ساخت ترانسفورماتور
Rated power	قدرت نامی به ۲۰۰۰KVA
Kind (PT)	نوع ترانسفورماتور (ترانسفورماتور ولتاژ)
Rated voltage	ولتاژ نامی (۴۰۰/۶۳۰۰-۶۰۰۰-۵۷۰۰ به ولت)
Kind of service	نوع کار (دائم CONT. =)
Vector group	گروه برداری (Dyn11)
Frequency	فرکانس (۵۰ هرتز)
Rated current	جریان نامی (۲۸۸۶/۱۹۲ آمپر)
System highest voltage	بیشترین ولتاژ قابل تحمل (۱/۱ / ۷/۲ کیلو ولت)
Insulation class	کلاس عایقی A
Impedance voltage	درصد ولتاژ اتصال کوتاه
Cooling method	روش خنک سازی ترانسفورماتور ONAN
Short circuit current	جریان اتصال کوتاه به آمپر
MAX. Short circuit duration	بیشترین زمان تحمل جریان اتصال کوتاه (۲ ثانیه)
MAX. Ambient temperature	بیشترین دمای مجاز محیط (۵۰ °C)
Mass of core & winding	وزن هسته و سیم پیچ (۲/۶۱۱ تن)
Total weight	وزن کل (۶/۲۰۵ تن)
Oil weight	وزن روغن (۱/۳۲ تن)
Sea level altitude	ارتفاع از سطح دریا (۱۰۰۰ متر)
Oil IEC ۲۹۶ class	کلاس روغن براساس استاندارد IEC ۲۹۶ (I)

پرسش‌های پایان فصل (۲)

- ۱- وظیفه ترانسفورماتور توزیع چیست؟
- ۲- چرا انتقال و مصرف انرژی الکتریکی در شبکه سه فاز اقتصادی‌تر است؟
- ۳- در ترانسفورماتور توزیع قدرت سیم‌پیچ فشار ضعیف و فشار قوی را به چه نحوی روی هسته می‌پیچند؟
- ۴- روش‌های تهویه و خنک‌سازی ترانسفورماتور را نام ببرید.
- ۵- مزایای ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن بسته را نسبت به ترانسفورماتورهای روغنی با مخزن انبساط بیان کنید.
- ۶- ساختمان ترانسفورماتور با بالشتک گازی را شرح دهید.
- ۷- مزایای ترانسفورماتور خشک نسبت به روغنی چیست؟
- ۸- محل قرار گرفتن رله بوخ‌هلتنس در ترانسفورماتور کجاست؟ چرا؟
- ۹- رله بوخ‌هلتنس در برابر چه خطاهایی عمل می‌کند؟
- ۱۰- چگونه دمای ترانسفورماتور نوع خشک کنترل می‌شود؟
- ۱۱- تأثیر رطوبت در ترانسفورماتور روغنی چیست؟
- ۱۲- شیر اطمینان در ترانسفورماتورها چه وظیفه‌ای دارد؟
- ۱۳- وظیفه پوشینگ را بنویسید.
- ۱۴- کدامیک از انواع اتصالات سه فاز در ولتاژهای بالا اقتصادی‌تر است؟
- ۱۵- وظیفه رله بوخ‌هلتنس را بنویسید.
- ۱۶- منظور از گروه اتصال ترانسفورماتور چیست؟
- ۱۷- شرایط موازی کردن دو ترانسفورماتور با توان‌های نابرابر را بیان کنید.

مسائل پایان فصل (۲)

- ۱- دو ترانسفورماتور تک‌فاز کاملاً مشابه، با ولتاژ نامی 440V و جریان نامی 25A آمپر با اتصال مثلث باز به یکدیگر اتصال دارند؛
- الف) توان نامی این دو ترانسفورماتور در شبکه سه فاز چقدر است؟
- ب) اگر ترانسفورماتورها در شبکه تک‌فاز به صورت مجزا استفاده شوند، مجموع توان نامی آنها چقدر است؟
- ۲- دو ترانسفورماتور سه فاز با توانهای 30KVA و 45KVA با ولتاژ اتصال کوتاه برابر بار 60KVA را تغذیه می‌کنند. سهم بار هر یک را بدست آورید.
- ۳- سه ترانسفورماتور سه فاز با توانهای 20KVA و 35KVA و 50KVA به ترتیب دارای ولتاژاتصال کوتاه $6/5$ و 5 درصد می‌باشد. اگر توان تحمیلی بار 90KVA باشد مطلوب است: سهم بار هر یک از ترانسفورماتورها
- ۴- یک ترانسفورماتور سه فاز $400\text{V}/20\text{Kv}$ با توان ظاهری 80KVA دارای تلفات ثابت 850W و تلفات متغیر 1250W می‌باشد. راندمان ترانسفورماتور در بار نامی و با ضریب قدرت 0.75 پس فاز را بدست آورید.
- ۵- یک ترانسفورماتور $400\text{V}/6\text{KV}$ با توان نامی 20KVA دارای تلفات آهنی و مسی نامی به ترتیب 250W و 400W می‌باشد. بدست آورید:
- الف) راندمان ترانسفورماتور در 0.75 بار نامی اهمی خالص
- ب) راندمان ماکزیمم

۳ ماشین های القایی سه فاز



هدف‌های رفتاری :

- مفاهیم آسنکرون و سنکرون را تعریف کند.
- ماشین آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعریف کند.
- ساختمان ظاهری و داخلی ماشین آسنکرون را از روی شکل توضیح دهد.
- اساس کار موتورهای آسنکرون را توضیح دهد.
- چگونگی تولید میدان دوار در یک استاتور سه فاز دوقطبی را توضیح دهد.
- تأثیر فرکانس و تعداد قطب بر سرعت میدان دوار را توضیح دهد.
- مثال مربوط به سرعت میدان دوار را تشریح کند.
- تمرین مربوط به سرعت میدان دوار را حل کند.
- لغزش را تعریف کند.
- علت ایجاد لغزش در موتورهای آسنکرون را توضیح دهد.
- مثال مربوط به محاسبه لغزش را تشریح کند.
- تمرین مربوط به محاسبه لغزش را حل کند.
- لغزش در حالت‌های مختلف موتور آسنکرون را توضیح دهد.
- اثر تغییرات لغزش بر مدار رتور را توضیح دهد.
- مشخصه‌های $T = f(n)$, $T = f(s)$ را رسم کند.
- با استفاده از مشخصه‌های $T = f(n)$, $T = f(s)$ گشتاورهای راه‌اندازی و بحرانی را نشان دهد.
- ساختمان داخلی روتور موتورهای قفسی را در کلاس‌های مختلف توضیح دهد.
- روش‌های راه‌اندازی موتورهای روتور قفسی را بیان کند.
- کاربرد موتورهای روتور قفسی را بیان کند.
- ساختمان داخلی موتورهای روتور سیم‌پیچی را توضیح دهد.
- اثر تغییر مقاومت مدار روتور سیم‌پیچی را در دو حالت راه‌اندازی و زیربار توضیح دهد.
- کاربرد موتورهای روتور سیم‌پیچی را بیان کند.
- انواع تلفات در موتورهای آسنکرون را تعریف کند.
- دیاگرام توازن قدرت در موتورهای آسنکرون را رسم کند.
- روابط توان، تلفات و بازده را توضیح دهد.
- مثال مربوط به توان و بازده را تشریح کند.
- تمرین مربوط به توان و بازده را حل کند.
- روش‌های کنترل سرعت در موتورهای القایی را شرح دهد.

- روش‌های ترمز در موتورهای القایی را شرح دهد.
- اطلاعات لازم را از پلاک موتورهای القایی استخراج کند.
- حالت مولدی ماشین‌های آسنکرون را توضیح دهد.
- تمرین‌های پایان فصل را حل کند.

ساده‌تر از موتورهای DC است. ولی مکانیزم عملکرد، کنترل سرعت و گشتاور در این نوع موتورها نیازمند درک عمیق‌تری از مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس می‌باشد. این نوع موتور در قدرت‌های متنوع (کسری از کیلووات تا چند ده مگاوات) ساخته و بهره‌برداری می‌شوند.

موتورهای القایی سه فاز، پرکاربردترین موتورهایی هستند که برای به حرکت درآوردن، چرخ‌های صنعت از آنها استفاده می‌شود. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگهداری پایین و اتصال آسان به منبع سه فاز امتیازات اصلی موتورهای القایی هستند. با اینکه ساختمان موتورهای القایی سه فاز به مراتب



شکل ۱- انواع موتورهای الکتریکی و کاربرد آن در صنعت

۳-۱-۱ ساختمان ماشین‌های القایی

به‌طور کلی هر ماشین القایی (موتور یا مولد القایی) از دو بخش استاتور و رتور تشکیل شده است. استاتور بخش ثابت و رتور بخش متحرک ماشین می‌باشد.


در شکل (۲) ساختمان ماشین القایی نشان داده شده است.

۳-۱-۱-۱ استاتور: استاتور ماشین‌های القایی، شامل بدنه، هسته مغناطیسی، سیم‌پیچ‌ها و باتاقان‌ها می‌باشد.^۱

هسته استاتور، مجموعه‌ای از ورق‌های فولادی است که دارای شیار در سطح داخلی آن مطابق شکل (۳-الف) می‌باشد که پس از قرار گرفتن در کنار هم تشکیل یک حجم استوانه‌ای توخالی را مطابق شکل (۳-ب) می‌دهد.

سیم‌پیچ‌های سه فاز ماشین‌های القایی در داخل همین شیارها قرار می‌گیرند.

در فصل ۱ با پدیده هیستریزس و فوکو آشنا شدید. در ماشین‌های القایی نیز به دلیل تلفات هیستریزس، جنس هسته باید از فولاد الکتریکی با پسماند کم^۲ انتخاب شود تا تلفات هیستریزس ماشین به حداقل ممکن برسد. همچنین برای کاهش تلفات فوکو نیز از روش ورق، ورق کردن هسته بهره می‌گیرند. ابعاد هسته استاتور به‌گونه‌ای است که به راحتی در بدنه فولادی، چدنی یا آلومینیومی استاتور محکم می‌شود این بدنه به صورت پره دار ساخته می‌شود تا برای تهویه بهتر، سطح تماس بیشتری با هوای محیط (سطح بیرونی) خود داشته باشد. وظیفه بدنه، پوشش نهایی ماشین‌های القایی می‌باشد که هسته و سیم‌پیچ‌ها را در خود جای داده است و ضمن محافظت ماشین در برابر ورود اجسام خارجی امکان نصب ماشین را فراهم می‌کند. همچنین برای اتصال سیم‌پیچ‌ها روی بدنه ماشین جعبه ترمینال^۳ قرار می‌گیرد.

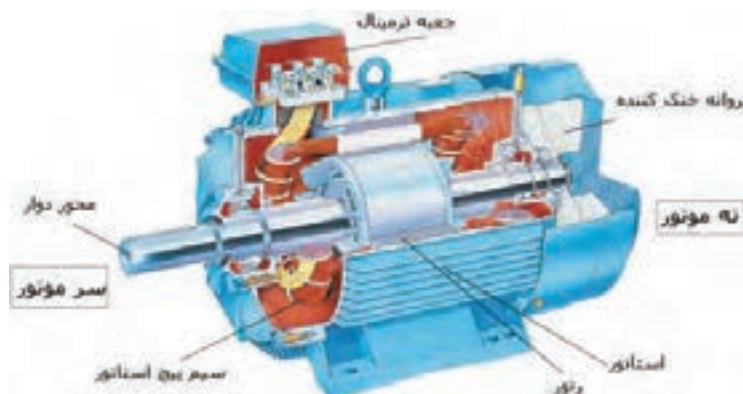


شکل ۲- اجزای تشکیل دهنده یک موتور القایی

۱- در صورت نیاز ممکن است به منظور خنک سازی ماشین‌های القایی و یا حفاظت آن از لوازم بیشتری نظیر فن، هیتر یا گرم کن، سنسور لرزش، مقاومت‌های متغیر با دما و ... در آن استفاده شود.

۲- فولاد سیلیس دار

۳- Terminal Box


۲-۱-۳- سیم پیچ: استاتور ماشین القایی سه فاز با توجه به محیط 360° دایره ای شکل خود باید حداقل دارای سه سیم پیچ با اختلاف زاویه 120° مکانی از هم مطابق شکل (۴) باشد.

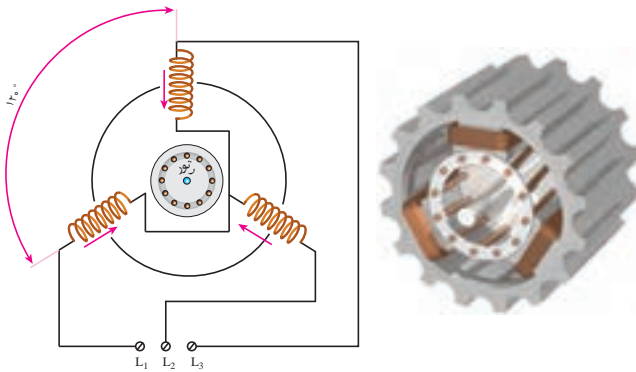

به اختلاف مکانی 120° درجه سیم پیچ توجه کنید.



شکل ۴- استقرار سیم پیچ های ماشین القایی و مدار الکتریکی آن

در عمل سیم پیچ های سه فاز استاتور ماشین القایی احتیاج به حداقل ۶ شیار مطابق شکل (۵) دارند. سیم پیچ ها به گونه ای جاسازی می شوند که هر سیم پیچ با دیگری 120° درجه اختلاف فاز مکانی داشته باشد. در این شکل سه دسته سیم پیچ با حروف (aa', bb', cc') مشخص شده اند. در ماشین های القایی صنعتی شیارهای استاتور بیشتر از این تعداد می باشند.

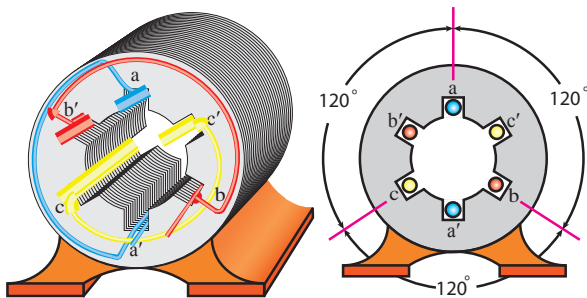


شکل ۵- استاتور ماشین الکتریکی سه فاز دو قطب شامل سه کلاف تک حلقه

به علاوه دو درپوش و یاتاقان های طرفین ماشین به گونه ای طراحی می شوند که قسمت متحرک ماشین (رتور) به راحتی در داخل استاتور بچرخد و تکیه گاه مکانیکی مناسبی برای رتور فراهم شود. این بخش در ساختار الکتریکی ماشین نقشی ندارد و جزو تجهیزات مکانیکی ماشین به حساب می آید. در موتورهای سنگین که جابه جایی آن برای افراد میسر نیست، یک قلاب در بالای بدنه ماشین پیش بینی می شود که بتوان با جرثقیل آن را جابه جا نمود.

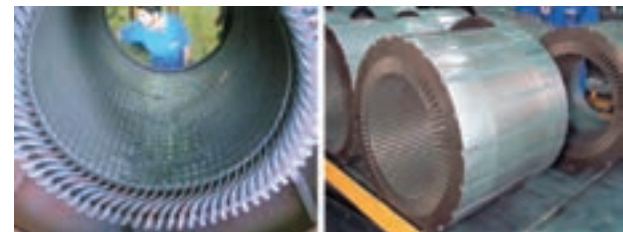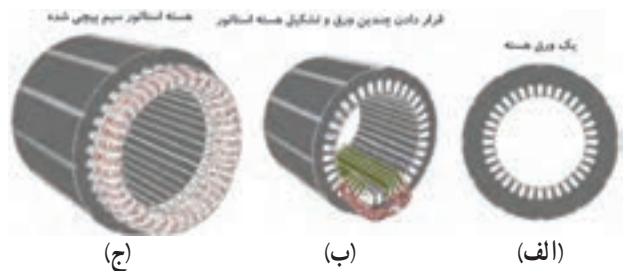

شکل ۳- هسته استاتور، بدنه و سیم پیچ استاتور

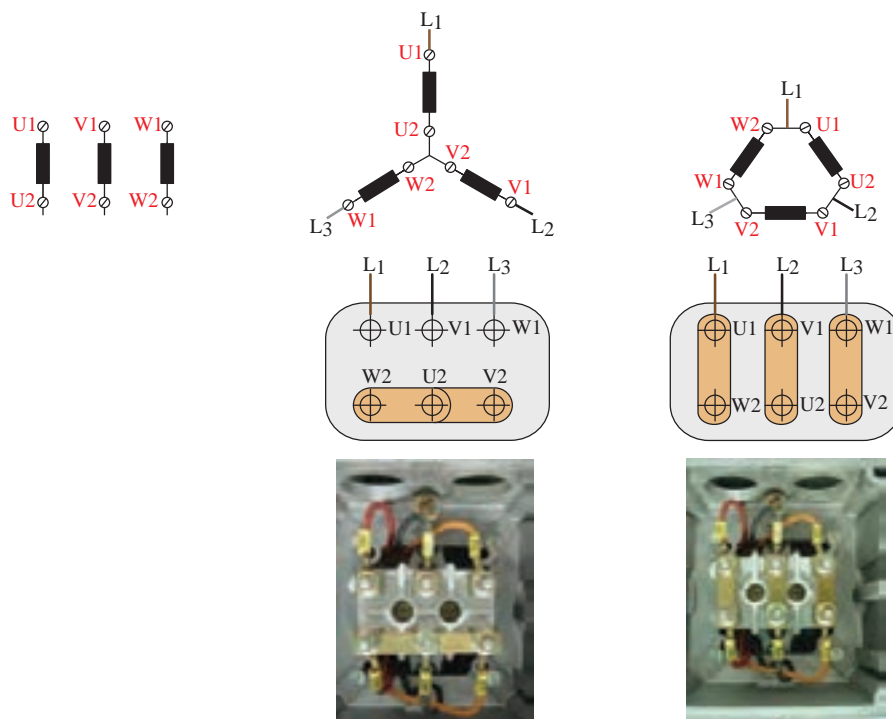

شکل ۶- نحوه اتصال سرسیم ها در ترمینال ماشین القایی سه فاز

سپس این میله ها از هر دو طرف توسط دو حلقه هم جنس با میله ها (آلومینیوم یا مس) به هم متصل شده اند. شکل (۷) ابعاد چند نوع رتور قفسی را نشان می دهد.

در ماشین های القایی، سر و ته سیم پیچ ها (aa' , bb' , cc') را به داخل جعبه ترمینال می آورند تا به ترمینال های خروجی متصل شوند. بدین ترتیب تغییر اتصال ستاره و یا مثلث در جعبه ترمینال بسیار ساده مانند شکل (۶) می باشد.

۳-۱-۳ رتور: رتور ماشین های القایی بر دو نوع

است:


- رتور قفسی

- رتور سیم پیچی شده

هسته هر دو نوع رتور از ورقه های مغناطیسی دایره ای شکلی تشکیل شده اند که از مرکز آن محور فولادی رتور عبور کرده است. محور فولادی رتور بایستی از نظر مکانیکی از استحکام کافی برخوردار بوده ولی از نظر خاصیت مغناطیسی ضعیف باشد.

۳-۱-۴ رتور قفسی: این نوع رتور، از تعدادی


میله های مسی یا آلومینیومی مطابق شکل (۲۱) تشکیل شده است که آنها را در داخل شیارهای ورقه مغناطیسی رتور تعبیه کرده اند.

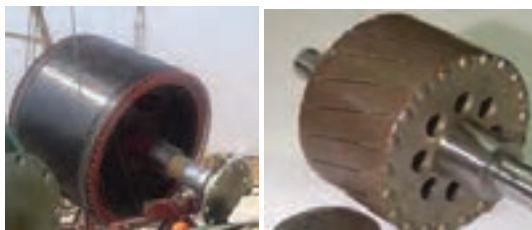

شکل ۷- رتور قفسی در ابعاد مختلف

سیم پیچ‌های رتور اغلب با اتصال ستاره^۱ به هم وصل می‌شوند و سه سر دیگر سیم پیچ‌ها توسط حلقه‌های لغزان^۲ و جاروبک به بیرون رتور جهت اتصال به مقاومت راه انداز انتقال داده می‌شوند.

بدین ترتیب در ماشین‌های القایی رتور سیم پیچی، امکان دسترسی به مدار داخلی رتور وجود دارد. مدار الکتریکی و اتصال سیم پیچ‌های رتور به حلقه‌های لغزان در شکل (۹) نشان داده شده است.

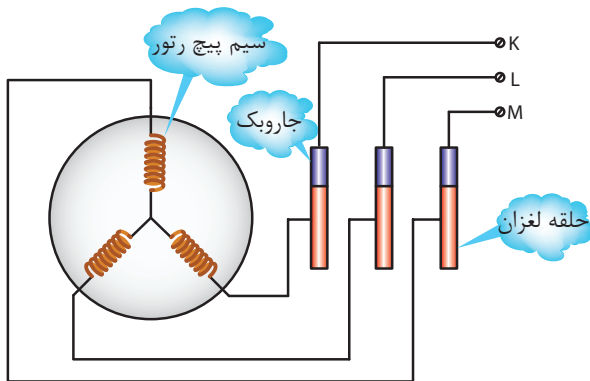

شکل ۹- مدار الکتریکی رتور سیم پیچی

۵-۱-۳- رتور سیم پیچی شده (Wound rotor):

بر روی این نوع رتور سه دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی 120° درجه مانند استاتور ماشین القایی سه فاز با همان تعداد قطب پیچیده می‌شوند. این سیم پیچ‌ها نسبت به بدنه رتور عایق شده است. نمایی از این نوع رتور در شکل (۸) دیده می‌شود.



شکل ۸- رتور سیم پیچی شده در ابعاد مختلف

خود را بیازمایید



- ۱- مزیت‌های ماشین‌های القایی جریان متناوب نسبت به ماشین‌های جریان مستقیم را بیان کنید.
- ۲- به قسمت ثابت ماشین‌های القایی... و به قسمت متحرک آن... می‌گویند.
- ۳- قسمت‌های اصلی استاتور ماشین‌های القایی را نام ببرید.
- ۴- چرا هسته استاتور ماشین‌های القایی را به صورت ورقه ورقه و با پسماند کم می‌سازند؟
- ۵- اجزای تشکیل دهنده رتور قفسی را نام ببرید.

نکات قابل توجه در رابطه با ماشین‌های القایی رتور سیم پیچی عبارتست از:

(الف) تعداد شیارهای رتور همواره کمتر از تعداد شیارهای استاتور است.


(ب) تعداد قطب‌های سیم پیچی رتور باید برابر با تعداد قطب‌های سیم پیچی استاتور باشد.

۱- گاهی در صنعت می‌توان موتورهای القایی رتور سیم پیچی شده‌ای یافت که سیم پیچ‌های رتور آن با اتصال مثلث به هم وصل شده باشند.

۳-۲- اساس کار موتورهای القایی

مطابق شکل (۱۰)، مدار الکتریکی موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده مانند یک ترانسفورماتور سه فاز است. در واقع هر دو از اثر القای نیروی محرکه در سیم پیچ طرف دیگر استفاده می‌کنند لذا به این موتورها، موتورهای القایی گفته می‌شود. البته در ساختار موتور القایی بین استاتور (اولیه) و رتور

(ثانویه) علاوه بر هسته مغناطیسی، فاصله هوایی نیز وجود دارد و از آنجا که در قدرت‌های یکسان، نیروی محرکه مغناطیسی بیشتری جهت غلبه بر تلفات مکانیکی رتور و مقاومت مغناطیسی ناشی از فاصله هوایی بین استاتور و رتور مورد نیاز است، بنابراین در قدرت یکسان جریان بی باری موتورهای القایی نسبت به ترانسفورماتورها بیشتر می‌باشد.

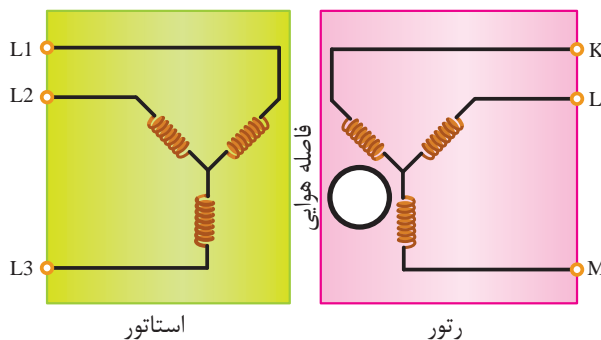

شکل ۱۰- مدار الکتریکی (پایین) و جعبه ترمینال (بالا) موتور القایی با رتور سیم پیچی شده

۳-۳- پدیده میدان دوار در ماشین‌های القایی


در این بخش پس از معرفی ساختار ماشین القایی سه فاز، ثابت می‌شود که چگونه با عبور جریان سه فاز از سه سیم پیچ استاتور ماشین القایی می‌توان میدان دوار ایجاد کرد به طوری که این میدان پیرامون هسته استاتور گردش نموده و بدین ترتیب شرایط لازم برای چرخش رتور را فراهم کند. البته برای اثبات موضوع فوق از معادلات ریاضی بهره

می‌گیرند ولی از آنجا که می‌توان این موضوع را با دلایل فیزیکی نیز شرح داد، لذا برای اثبات میدان دوار از تشریح فیزیکی میدان استفاده می‌گردد.


در آغاز انواع میدان‌های ایجاد شده توسط جریان‌های مستقیم و متناوب یادآوری می‌شود. مطابق شکل (۱۱) با عبور جریان DC از یک سیم پیچ می‌توان میدان ثابت ایجاد کرد. زیرا اندازه و جهت این میدان همواره ثابت است. همچنین با عبور

ضربانی می‌گویند. جهت میدان‌های مغناطیسی اطراف سیم پیچ در جریان متناوب تکفاز مطابق شکل (۱۲) می‌باشد.

جریان متناوب تک فاز میدانی متغیر ایجاد می‌شود که به صورت ضربانی جهت آن در هر نیم سیکل مرتب تغییر می‌کند که به آن میدان

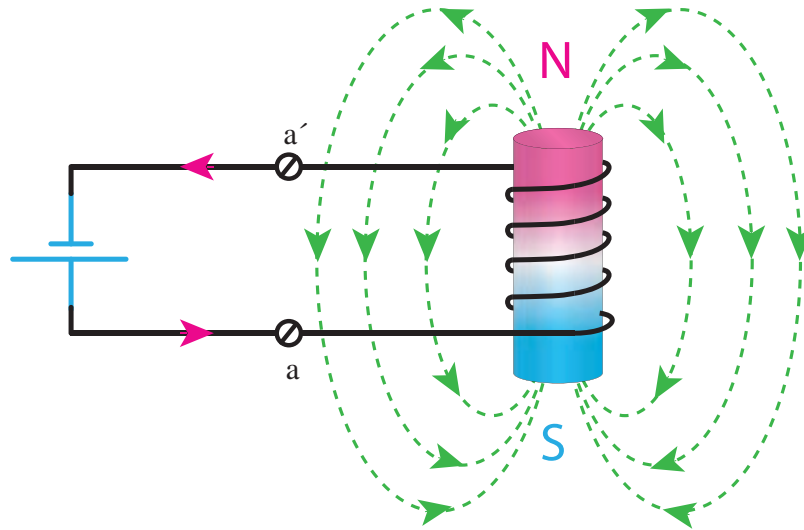


شکل ۱۱- میدان مغناطیسی حاصل از منبع جریان مستقیم

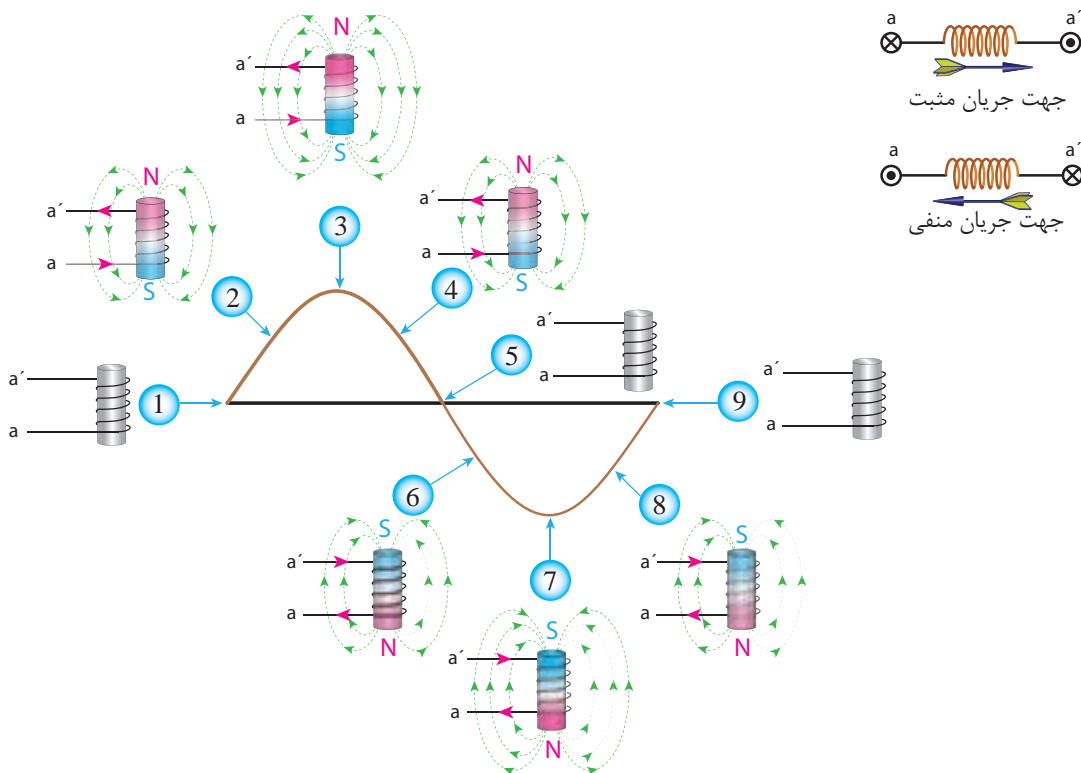


شکل ۱۲- جهت میدان مغناطیسی سیم پیچ در جریان متناوب

شکل (۱۳- الف) سیم بندی سه فازه ماشین القایی دو قطبی ساده را نشان می دهد. با توجه به شکل (۱۳- ب، ج)، سیم پیچ های سه فاز a, b, c در بدنه استاتور، با اختلاف 120° درجه مکانی نسبت به یکدیگر جاسازی شده اند در این ماشین بازوی برگشت سیم پیچ های هر فاز استاتور، ماشین


پیکان نشان داده شده در شکل ۱۲ جهت جریان فرضی وارد و خارج شده از سیم پیچ را نشان می دهد. در ادامه نشان داده می شود که با عبور جریان های متناوب سه فاز در سه سیم پیچ مطابق شکل (۱۳) میدان های گردشی یا دوار ایجاد خواهد شد.

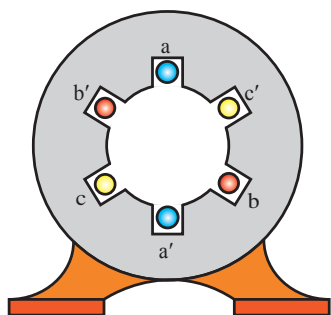

ج) شمای تک حلقه سیم بندی ماشین القایی با سیم پیچ گسترده بر اساس موقعیت مکانی

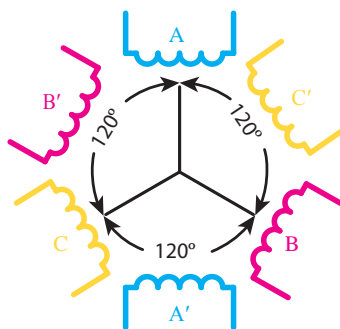

ب) نمایش کلاف ها بر اساس موقعیت مکانی

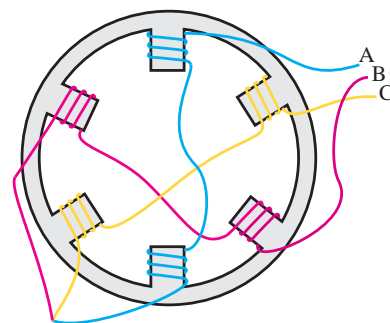

الف) شمای واقعی با ماشین القایی با سیم پیچ متمرکز



د) شکل واقعی ماشین القایی سیم پیچ متمرکز مدل آزمایشگاهی


شکل ۱۳- ماشین القایی سه فاز

استاتور، جریان الکتریکی در آن جاری می شود و سپس در هادی های هر سیم پیچ متناسب با جهت جریان عبوری از آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود.


برای تحلیل آسان تر میدان دوار، اندازه و جهت جریان های سه فازه شکل (۱۴) در زمان های t_1 تا t_6 در نظر گرفته می شود. در نتیجه فاصله هر یک از نمونه های زمانی 60° درجه از یکدیگر می باشد. بنابراین با تحلیل این ۶ نقطه می توان گردش کامل میدان دوار را در مسیر دایره ای (یعنی 360° درجه) بررسی نمود.

را به دو نیم تبدیل نموده است یعنی بازوی رفت سیم پیچ مثلاً a با بازوی برگشت آن یعنی a' ، 180° درجه اختلاف مکانی دارد بنابراین در این ماشین القایی میدان دو قطبی ایجاد می شود.

برای شروع انتهای سیم پیچ های سه فاز استاتور یعنی (a', b', c') را با اتصال ستاره به هم متصل کرده و ابتدای آنها یعنی (a, b, c) را به منبع برق سه فاز با ولتاژ مناسب، وصل می کنند. بلافاصله پس از اتصال برق سه فاز به سیم پیچ های

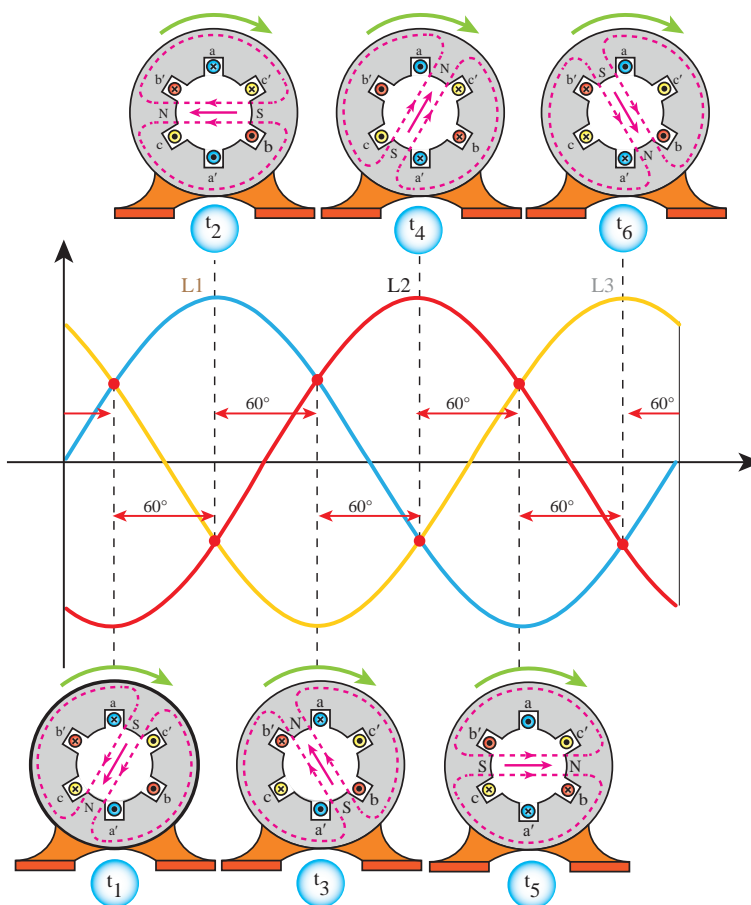

شکل ۱۴- میدان دوار استاتور در یک دوره تناوب

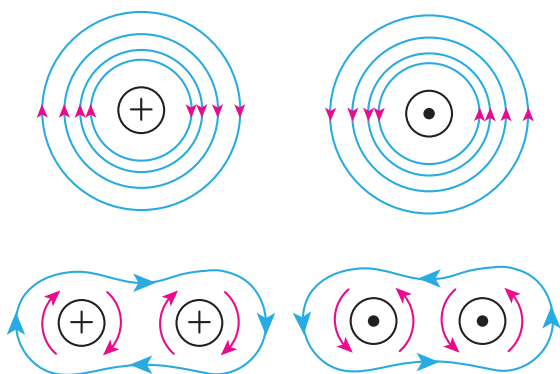

شکل ۱۵- میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان و دو سیم مجاور یا جریان هم جهت

جدول (۱) تحلیل جهت جریان هر یک از سیم‌پیچ‌ها را در یک دوره تناوب شکل موج سه فاز نشان می‌دهد. جهت جریان هادی‌های هر شیار و وضعیت میدان‌های مغناطیسی استاتور در هر یک از زمان‌های t_1 تا t_6 به کمک جدول (۱) به دست می‌آید. از آنجا که شیارهای استاتور، هادی‌های هر فاز را در خود جای داده‌اند و جهت جریان هادی‌های هر شیار در هر لحظه با توجه به فرض فوق قابل علامت‌گذاری هستند. لذا می‌توان جدول (۱) را کامل نمود. بنابراین با توجه به میدان مغناطیسی اطراف هادی‌های هم جوار، جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده در هر لحظه به دست می‌آید.

همین ترتیب در سطر مربوط به هر زمان قرار داده می‌شود. با در نظر گرفتن جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده از زمان t_1 تا t_6 می‌توان نتیجه گرفت که میدان مغناطیسی در هسته استاتور می‌چرخد. این میدان در حال گردش را میدان دوار می‌گویند.

به عنوان نمونه با توجه به شکل موج جریان‌های سینوسی سه فاز، در لحظه t_1 فاز a مثبت، فاز b منفی و فاز c مثبت است. پس علامت جهت جریان در ابتدای سیم پیچ a، \otimes و در انتهای آن یعنی a' ، \odot درج می‌شود. این علامت‌ها برای فازهای دیگر نیز به

جدول ۱- جهت جریان سیم پیچ‌های استاتور

	علامت جریان هر فاز			جهت جریان در مقاطع سیم پیچ						
	I_a	I_b	I_c	a	c'	b	a'	c	b'	
t_1	+	-	+	\otimes	\odot	\odot	\odot	\otimes	\otimes	
t_2	+	-	-	\otimes	\otimes	\odot	\odot	\odot	\otimes	
t_3	+	+	-	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	\odot	\odot	
t_4	-	+	-	\odot	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	\odot	
t_5	-	+	+	\odot	\odot	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	
t_6	-	-	+	\odot	\odot	\odot	\otimes	\otimes	\otimes	

جهت گردش میدان



۳-۴- تغییر جهت چرخشی میدان دوار

در صورتی که جای دو فاز از سه فاز متصل شده به ماشین القایی به اختیار عوض شود، میدان دوار ماشین القایی سه فاز تغییر جهت می دهد. این تغییر در جدول (۲) بر اساس

شکل (۱۶) انجام شده است.


شکل (۱۶) جهت چرخش میدان مغناطیسی دوار را با تعویض جای فاز a و b نمایش می دهد. از این روش برای تغییر جهت گردش موتور القایی استفاده می شود.

جدول ۲- اثر تغییر جای دو فاز بر جهت میدان دوار

زمان	علامت جریان هر فاز			جهت جریان در مقاطع سیم پیچ						
	I_a	I_b	I_c	a	c'	b	a'	c	b'	
t_1	—	+	+							
t_2	—	+	—							
t_3	+	+	—							
t_4	+	—	—							
t_5	+	—	+							
t_6	—	—	+							

جهت گردش میدان



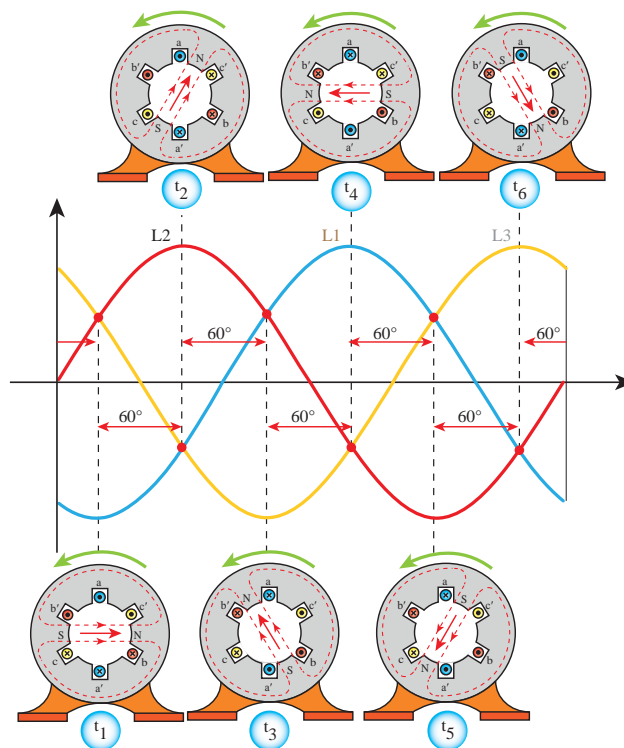

شکل ۱۶- جهت جریان سیم پیچ‌های استاتور و تغییر جهت میدان دوار در یک دوره تناوب

خود را بیازمایید



- ۱- چرا جریان بی‌باری موتورهای القایی بیشتر از ترانسفورماتورها می‌باشد؟
- ۲- آیا می‌توان با جریان مستقیم میدان دوار ایجاد کرد؟
- ۳- با توجه به علامت جریان‌های داده شده در جدول زیر، جهت جریان در سیم‌پیچ‌های ماشین القایی و جهت میدان دوار را تعیین کنید.

زمان	علامت جریان هر فاز			جهت جریان در مقاطع سیم پیچ					
	I_a	I_b	I_c	a	c'	b	a'	c	b'
t_1	+	+	-						
t_2	-	+	-						
t_3	-	+	+						
t_4	-	-	+						
t_5	+	-	+						
t_6	+	-	-						

۵-۳- عوامل مؤثر در سرعت میدان دوار

همانطور که ملاحظه کردید برای ترسیم میدان دوار از شکل موج جریان‌های سه فاز در فواصل منظم و در یک دوره تناوب استفاده می‌شود. حالا تصور کنید هر چه دوره تناوب در زمان کوتاه‌تری تکرار گردد مسلماً سرعت چرخشی میدان دوار نیز بیشتر خواهد شد و بالعکس با افزایش زمان دوره تناوب سرعت میدان دوار کندتر می‌شود.

یکی از کمیت‌های شبکه برق متناوب، فرکانس f است که با دوره تناوب T نسبت عکس دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت یکی از عوامل مؤثر بر سرعت میدان دوار، فرکانس شبکه برق می‌باشد ولی از آنجا که فرکانس متناسب با عکس زمان تناوب است، بنابراین با کاهش فرکانس، سرعت چرخش میدان دوار، کم می‌شود و با افزایش فرکانس، سرعت چرخش میدان دوار زیاد می‌شود.

سرعت میدان دوار ماشین‌القایی را با n_s نمایش می‌دهند و آن را سرعت سنکرون می‌نامند.

سرعت میدان دوار متناسب با فرکانس است بنابراین

می‌نویسیم:

$$n_s \propto f$$

از آنجا که جریان عبوری از سیم‌پیچ‌ها در یک دوره تناوب

فقط یکبار تغییر جهت می‌دهند، می‌توان نتیجه گرفت که قطب‌های N و S میدان دوار در این مدت فقط یکبار عوض می‌شود. بنابراین در یک ماشین دو قطبی که قطب‌ها (360° درجه) محیط استاتور را اشغال کرده‌اند در یک دوره تناوب، میدان دوار یک دور محیط استاتور را طی می‌کند در حالی که در یک ماشین چهار قطبی که هر دو قطب آن (180° درجه) محیط استاتور را اشغال کرده است در یک دوره تناوب، میدان دوار تنها نیم دور (180° درجه) محیط استاتور را طی می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت، افزایش تعداد قطب‌های استاتور باعث کم شدن سرعت میدان دوار می‌شود.

بنابراین عامل دیگر تعیین کننده سرعت میدان دوار، تعداد قطب‌های سیم‌بندی ماشین‌القایی می‌باشد.

با مراجعه به جدول (۳) دیده می‌شود که میدان دوار ماشین ۴ قطبی در مقایسه با ماشین ۲ قطبی در یک دوره تناوب نیم دور محیط استاتور را طی می‌کند.

با توجه به جدول (۳) سرعت میدان دوار با رابطه $\frac{2}{P}$ متناسب است.

$$n_s \propto \frac{2}{P}$$

p تعداد قطب‌ها

n_s سرعت میدان دوار

جدول ۳- اثر افزایش تعداد قطب ماشین‌القایی بر سرعت رتور

تعداد قطب‌ها	محیط اشغال شده توسط یک جفت قطب	چرخش میدان در یک دوره تناوب
۲	$\frac{360^\circ}{2} = \frac{360^\circ}{1} = 360^\circ$	$\frac{2}{2} = 1$ یک دور کامل
۴	$\frac{360^\circ}{4} = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ نیم دور
۶	$\frac{360^\circ}{6} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$	$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ثلث دور
...
p	$\frac{360^\circ}{P}$	$\frac{2}{P}$ دور


خود را بیازمایید



- ۱- در ماشین القایی هر چقدر دوره تناوب بزرگ تر باشد سرعت میدان دوار است.
- ۲) چرا در ماشین‌های القایی هر چقدر تعداد قطب‌ها بیشتر باشد سرعت میدان دوار کمتر می‌شود؟
- ۳) سرعت میدان دوار ماشین القایی ۱۰۰۰ RPM و فرکانس شبکه ۵۰ Hz می‌باشد. تعداد قطب‌های ماشین را به دست آورید.

۳-۶- نحوه ایجاد چرخش رتور در موتورهای القایی

تغییرات فوران عامل ایجاد نیروی محرکه القایی در سیم پیچ است. از آنجاکه جریان DC فوران با مقدار ثابت تولید می‌کند لذا سیم پیچ حامل جریان DC در سیم پیچ مجاور خود نیروی محرکه القایی نمی‌کند.

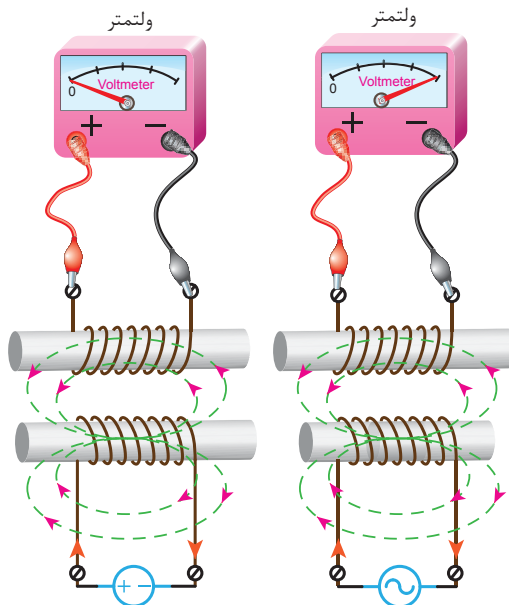

شکل ۱۷- ایجاد ولتاژ القایی با ولتاژ متناوب (سمت راست) عدم ایجاد ولتاژ القایی با ولتاژ جریان مستقیم (سمت چپ)

رابطه سرعت میدان دوار با در نظر گرفتن هر دو عامل فرکانس و تعداد قطب‌های سیم پیچی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$n_s = \frac{2 \times f}{p} \quad (3-1)$$

(n_s بر حسب دور در ثانیه)

سرعت میدان دوار در رابطه (۳-۱) بر حسب دور بر ثانیه می‌باشد ولی از آنجا که سرعت ماشین‌های دوار را معمولاً بر حسب دور بر دقیقه (RPM) نمایش می‌دهند، لذا رابطه سرعت میدان دوار به صورت رابطه (۳-۲) خواهد شد.

$$n_s = \frac{120 \times f}{p} \quad (3-2)$$

در رابطه (۳-۲):

n_s سرعت میدان دوار بر حسب RPM

f فرکانس شبکه برق بر حسب Hz

P تعداد قطب‌های سیم‌بندی ماشین القایی

به یاد داشته باشید که فرکانس در شبکه‌های برق ثابت است در نتیجه حداکثر سرعت میدان دوار در ماشین القایی دو قطبی ایجاد می‌شود.


مثال: سرعت میدان دوار یک ماشین ۲ قطبی در شبکه برق

ایران با فرکانس (۵۰ Hz) چقدر است؟

$$n_s = \frac{120 \times f}{p} = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ RPM}$$

این سرعت بیشترین مقداری است که میدان دوار ماشین القایی در اتصال به شبکه برق کشور ایران می‌تواند داشته باشد.

که سیم پیچ استاتور به برق اتصال داشته باشد رتور به حرکت خود ادامه خواهد داد.

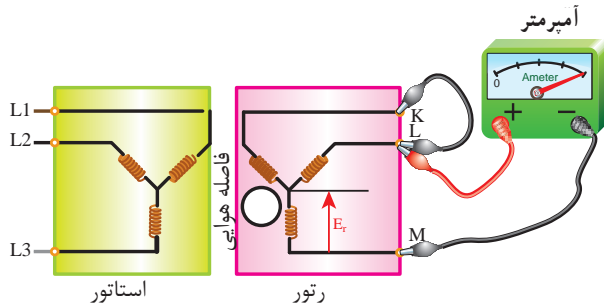


شکل ۱۹- مدار الکتریکی ماشین القایی رتور سیم پیچی شده در حالی که استاتور آن توسط منبع سه فاز برقرار و مدار رتور آن اتصال کوتاه است

ولتاژ القاء شده در مدار بسته رتور باعث جاری شدن جریان در سیم پیچ‌های آن می‌شود.

آمپر متر شکل (۱۹) جریان یکی از فازهای سیم پیچ رتور را نشان می‌دهد. این جریان را I_r نامند و آن را با I_r نمایش می‌دهند.

با اتصال سیم پیچ استاتور ماشین القایی رتور سیم پیچی شده به منبع ولتاژ متناوب و ایجاد میدان دوار در استاتور طبق قانون القای فارادی، نیروی محرکه‌ای متناسب با آهنگ تغییرات فوران در سیم پیچ‌های رتور القاء خواهد شد. اما، با باز بودن مدار خروجی K, L, M رتور شکل (۱۸)، رتور حرکت نمی‌کند و با قرار دادن یک ولت متر مطابق شکل (۱۸) در دو سر سیم پیچی رتور می‌توان مقدار نیروی محرکه القایی سیم پیچی رتور را اندازه گرفت. از آنجا که رتور در این حالت ساکن است و چرخش ندارد، این نیروی محرکه القایی را ولتاژ حالت سکون رتور می‌نامند و آن را با E_r نمایش می‌دهند.

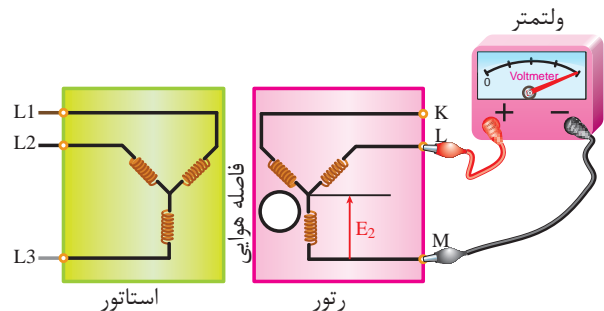

شکل ۱۸- مدار الکتریکی ماشین القایی رتور سیم پیچی شده در حالی که استاتور آن توسط منبع سه فاز برقرار گردیده و مدار رتور آن باز است

در واقع با ایجاد میدان دوار استاتور، نیروی محرکه E_r در سیم پیچی رتور القاء می‌شود ولی از آنجا که جریانی از مدار رتور عبور نمی‌کند در نتیجه نیروی لورنس هم به سیم پیچی رتور وارد نمی‌شود.

در صورتی که بخواهیم به رتور نیروی لورنس وارد شود باید در سیم پیچی رتور جریان جاری شود. بنابراین اگر حلقه‌های خروجی مدار رتور مطابق شکل (۱۹) به یکدیگر اتصال داده شوند و آمپر متر در مسیر M و L قرار گیرد، مدار رتور بسته می‌شود و در سیم پیچی رتور جریان جاری می‌شود و نیروی لورنس پدید می‌آید لذا رتور حول محورش می‌گردد و تا زمانی


خود را بیازمایید



- ۱- چرا برای به چرخش در آمدن رتور ماشین القایی علاوه بر میدان دوار، سیم پیچی رتور نیز باید حامل جریان باشد؟
- ۲- منظور از ولتاژ حالت سکون در ماشین القایی با رتور سیم پیچی شده چیست؟
- ۳- هرچقدر اختلاف سرعت رتور و میدان دوار کمتر باشد ولتاژ القایی در رتور است.

۷-۳- موتورهای القایی رتور قفس سنجابی



شکل (۲۰) چگونگی چرخش رتور قفسی در موتورهای القایی را به سادگی نمایش داده است. شما می‌توانید با تهیه وسایل نشان داده شده، این آزمایش را انجام دهید. در این آزمایش با چرخاندن دسته متحرک، آهنربای دائم می‌چرخد و در پی آن دیسک آلومینیومی نیز که اندکی از آهنربا فاصله دارد به حرکت در می‌آید.

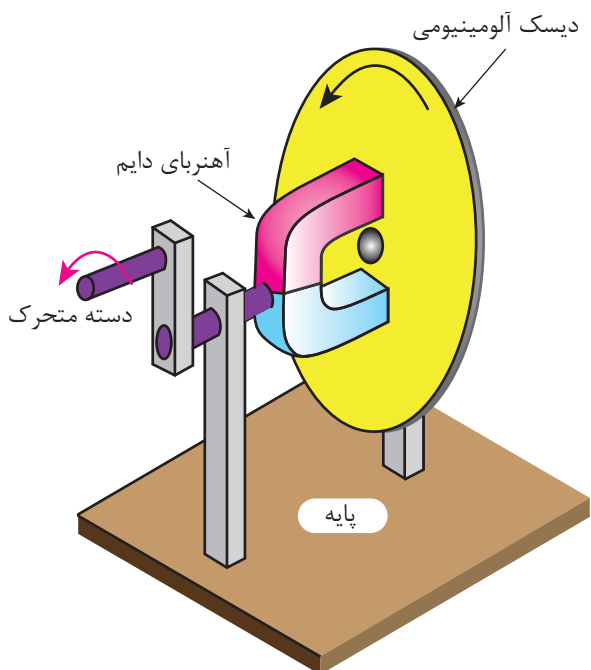

شکل ۲۰- یک وسیله ساده برای فهم بهتر اثر میدان دوار در چرخش دیسک

آیا با توجه به چرخش میدان و تغییر میدان مغناطیسی در دیسک آلومینیومی مطابق آنچه در شکل (۲۰) می‌بینید، می‌توان نتیجه گرفت که عامل چرخش دیسک القای نیروی محرکه و ایجاد جریان القایی در آن است؟

در شکل (۲۱) ابتدا و انتهای مفتول‌ها به یکدیگر متصل و در نتیجه مدار اتصال کوتاه شده‌ای در هادی‌های رتور ایجاد شده است و از آنجا که شکل ایجاد شده شبیه یک قفس است، به همین دلیل به رتور شکل (۲۱) رتور قفسی می‌گویند. برای ساختن این نوع رتور ابتدا ورقه‌های هسته رتور را کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا هسته یکپارچه رتور تشکیل شود سپس

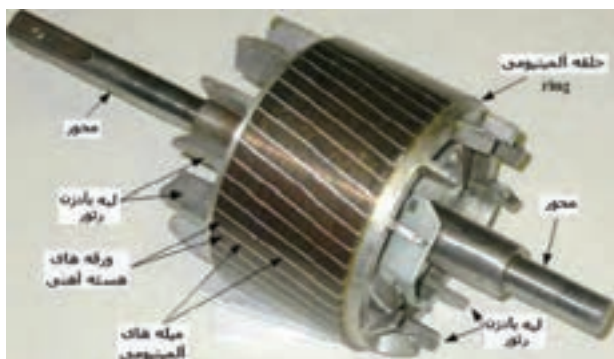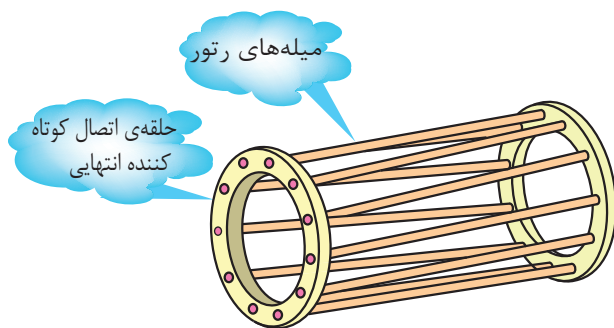

شکل ۲۱- ساختمان رتور قفسی (سمت راست) رتور کامل با معرفی اجزای آن (سمت چپ)

ماشین‌های القایی قفس سنجایی از نظر ساختمان ساده تر و از نظر اقتصادی به صرفه تر از ماشین‌های رتور سیم‌پیچی شده هستند و کمتر به تعمیر و نگهداری احتیاج دارند.

آلومینیوم و یا گاهی مس ذوب شده را به داخل هسته رتور تزریق می‌نمایند. ماده مذاب تزریق شده در هسته پس از سرد شدن به شکل مفتول‌هایی درمی‌آیند که در داخل هسته قالب‌گیری شده است. لذا این هادی‌ها نسبت به هسته عایق نیستند.

خود را بیازمایید





– وظیفه دو حلقه ای که در طرفین میله‌های رتور قفسی به مفتول‌ها متصل می‌شوند، چیست؟

تحقیق کنید



چرا جریان القاشده در هادی‌های رتور قفسی با اینکه رتور عایق نشده است، به بدنه ماشین منتقل نمی‌شود؟

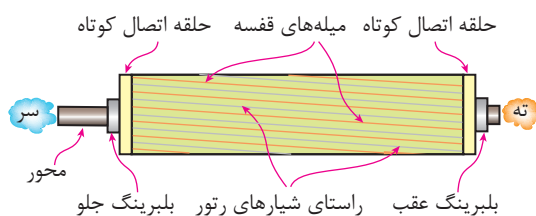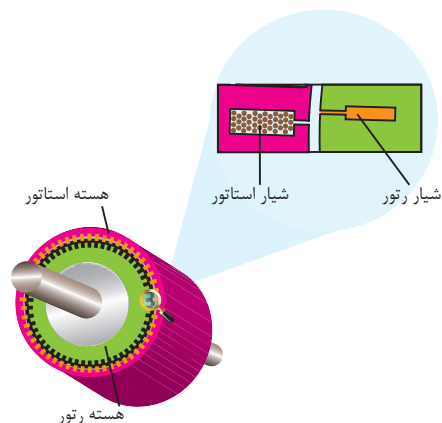

شکل ۲۲- نمایش انحراف شیارهای رتور نسبت به امتداد شیارهای استاتور

۸-۳- لغزش در ماشین‌های القایی

در ماشین القایی به اختلاف سرعت رتور (n_r) با سرعت میدان دوار (n_s) سرعت لغزش می‌گویند. و آن را با رابطه (۳-۳) نشان می‌دهند.

$$\Delta n = n_s - n_r \quad (3-3)$$

از آنجا که سرعت رتور متغیر است لذا سرعت لغزش هم به تناسب آن تغییر می‌کند. نسبت سرعت لغزش به سرعت میدان دوار را لغزش می‌گویند و آن را با S نمایش می‌دهند.

$$S = \frac{\Delta n}{n_s} \quad (3-4)$$

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \quad (3-5)$$

معمولاً لغزش را در ماشین‌های القایی به صورت درصد نمایش می‌دهند و آن را از رابطه زیر محاسبه می‌کنند.

$$\% S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100$$

از آنجا که شکل (۲۱) شبیه قفس سنجاب به نظر می‌رسد، ماشین‌های القایی که ساختمان رتور آنها این گونه است را قفس سنجایی نیز می‌گویند.

مطابق شکل (۲۲) در اغلب ماشین‌های القایی شیارهای رتور با محور ماشین موازی نیستند یعنی شیارها نسبت به محور ماشین مورب است. این عمل باعث کاهش سر و صدای رتور در زمان چرخش آن می‌شود. معمولاً انحراف شیارهای رتور به اندازه پهنای یک شیار استاتور در نظر گرفته می‌شود. در ماشین‌های القایی با شیارهای مورب، راه‌اندازی سریعتر بوده و قابلیت تحمل اضافه بار در چنین ماشین‌هایی بیشتر است.

هنگام راه اندازی سرعت رتور صفر است ولی میدان دوار با سرعت سنکرون می چرخد. بنابراین خواهیم داشت :

$$n_r = 0 \Rightarrow S = \frac{n_s - 0}{n_s} = 1$$

$$\Delta n = n_s$$

لغزش ماشین در زمان راه اندازی برابر ۱ یا ۱۰۰٪ است.

۲-۹-۳ لغزش در سرعت سنکرون : اگر رتور

بتواند با سرعتی برابر سرعت سنکرون و یا با همان سرعت میدان دوار گردش کند لغزش ماشین صفر می شود.

$$n_r = n_s \Rightarrow S = \frac{n_s - n_s}{n_s} = 0$$

$$\Delta n = 0$$

این کار زمانی امکان پذیر است که رتور ماشین القایی به کمک یک نیروی محرکه خارجی به اندازه سرعت میدان دوار در همان جهت چرخانده شود.

لغزش ماشین القایی در سرعت سنکرون صفر است.

۳-۹-۳ لغزش موتور در حین کار : رتور موتور

القایی پس از راه اندازی دور می گیرد و سرعت آن به تدریج افزایش می یابد. با زیاد شدن سرعت رتور، اختلاف سرعت رتور با سرعت میدان دوار کم می شود. این افزایش سرعت تا جایی که نزدیک به سرعت سنکرون است می تواند ادامه یابد. زیرا اگر سرعت رتور با میدان دوار برابر شود، میدان استاتور هم نمی تواند هادی های رتور را قطع نماید و در نتیجه نیرویی به رتور وارد نمی شود. با وجود وزن خود رتور و نیروی اصطکاک یاتاقان ها و هوا، سرعت رتور هرگز به سرعت سنکرون نمی رسد بلکه در نزدیک آن پایدار می شود. از آنجا که در موتورهای القایی بین

مثال رتور موتور القایی چهار قطب در فرکانس ۵۰ HZ با سرعت ۱۴۵۰ RPM می چرخد مطلوب است. سرعت لغزش و لغزش این موتور القایی :

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ RPM}$$

$$\Delta n = n_s - n_r = 1500 - 1450 = 50 \text{ RPM}$$

$$S = \frac{\Delta n}{n_s} = \frac{50}{1500} = 0.033$$

$$0.033 \times 100 = 3\%$$

با توجه به رابطه (۳-۵) می توان نوشت :

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \Rightarrow s n_s = n_s - n_r \Rightarrow n_r = n_s - s n_s$$

$$n_r = n_s (1 - s) \quad (3-6)$$

از رابطه (۳-۶) برای محاسبه سرعت رتور می توان استفاده نمود.

مثال اگر لغزش یک موتور القایی چهار قطب در فرکانس ۵۰ HZ، ده درصد باشد، سرعت رتور را محاسبه نمایید.

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ RPM}$$

$$S = 10\% = \frac{10}{100} = 0.1$$

$$n_r = n_s (1 - S) = 1500 \cdot (1 - 0.1) = 1350 \text{ RPM}$$

۹-۳ رفتار ماشین های القایی در لغزش های مختلف

در بخش قبل گفته شد که لغزش ماشین القایی با مقادیر مختلف سرعت رتور تغییر می کند. در این قسمت مقادیر لغزش در سرعت های متفاوت رتور بررسی می گردد.

۱-۹-۳ لغزش در زمان راه اندازی : به محض

اتصال سیم پیچ های استاتور ماشین القایی سه فاز به برق یعنی

این وضعیت را در ماشین‌های القایی حالت ژنراتوری می‌نامند.


۵-۹-۳- لغزش‌های بزرگ‌تر از واحد (بیش از

۱۰۰٪): شکل (۲۴) یک ماشین القایی را نشان می‌دهد که توسط کلید راستگرد، چپگرد سه فاز به شبکه برق متصل است. اگر این ماشین به حالت موتوری در جهت راستگرد راه‌اندازی شود، رتور آن راستگرد می‌چرخد. حال چنانچه موتور به وسیله کلید ابتدا از شبکه قطع شود و بلافاصله به طور لحظه‌ای چپگرد راه‌اندازی گردد، میدان دوار آن چپگرد شده و سرعت رتور سریعاً به صفر می‌رسد. در نتیجه با توجه به جهت گردش رتور در حالت راستگرد پیش از ایستادن رتور، میدان دوار به حالت چپگرد در آمده و در نتیجه اختلاف سرعت رتور با سرعت سنکرون افزایش می‌یابد و لذا مقدار لغزش بیش از واحد خواهد شد. به این وضعیت عملکرد، حالت ترمزی ماشین‌های القایی می‌گویند.

سرعت میدان دوار و سرعت رتور همواره اختلاف وجود دارد در نتیجه به آنها موتورهای آسنکرون^۱ نیز گفته می‌شود.


لغزش موتور القایی در حین کار کمتر از لغزش زمان راه‌اندازی است.

لغزش موتور القایی در حین کار بیش از لغزش در سرعت سنکرون است.

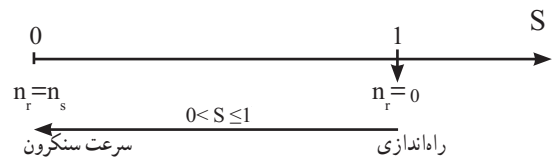

۴-۹-۳- لغزش منفی: اگر محور رتور ماشین


القایی متصل شده به شبکه برق توسط وسیله‌ای با سرعتی بیش از سرعت سنکرون در جهت چرخش میدان دوار چرخانده شود، بنابراین طبق رابطه (۳-۵) چون $n_r > n_s$ می‌باشد مقدار لغزش منفی خواهد شد.

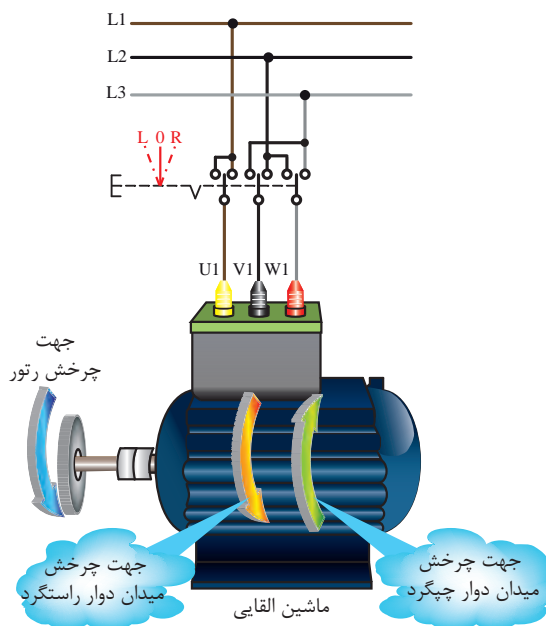

شکل ۲۴ - نمایش حالت ترمزی ماشین القایی

مطابق رابطه (۳-۵) داریم:

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \Rightarrow S = \frac{n_s - (-n_r)}{n_s} = \frac{n_s + n_r}{n_s} > 1$$

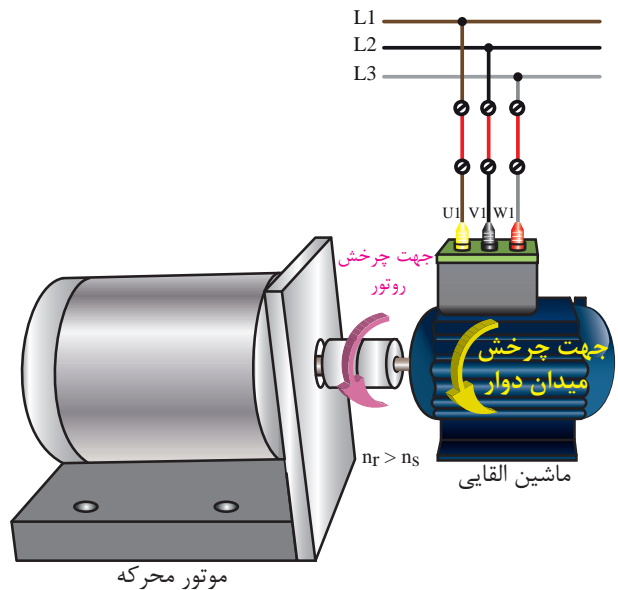

شکل ۲۳ - نمایش حالت مولدی ماشین القایی

۱- غیر هم‌زمان

ماشین القای در لغزش‌های بزرگ‌تر از واحد، رفتار ترمزی دارد.



خود را بیازمایید

- ۱- با افزایش سرعت رتور، مقدار سرعت لغزش می‌یابد.
- ۲- رفتار ماشین القایی را در لحظه راه‌اندازی تشریح کنید.
- ۳- آیا امکان دارد موتور القایی در سرعت سنکرون قرار گیرد؟ چرا؟
- ۴- در ماشین‌های القایی اگر رتور با سرعتی بیشتر و در جهت میدان دوار بچرخد، ماشین در ناحیه کار کرده و لغزش آن است.
- ۵- سرعت چرخش رتور موتور القایی ۴ قطب در شبکه 50 HZ برابر با 1425 RPM می‌باشد لغزش آن را به اعشار و درصد محاسبه کنید.
- ۶- لغزش موتور القایی که محور آن با سرعت 2500 RPM می‌گردد برابر با $1/5$ می‌باشد. سرعت میدان دوار آن چقدر است؟

۱-۳- فرکانس ولتاژ القایی مدار رتور: موتور

القایی مانند ترانسفورماتوری است که سیم پیچ اولیه آن سیم پیچ استاتور و ثانویه آن هادی‌های رتور است. اما مهم‌ترین تفاوتی که بین آنها وجود دارد یکسانی فرکانس برق در دو سمت ترانسفورماتور و تفاوت فرکانس برق در استاتور و رتور موتورهای القایی است. زیرا با توجه به امکان گردش رتور موتورهای القایی، فرکانس ولتاژ القایی مدار رتور یعنی (f_r) تغییر نموده و تابع سرعت رتور ماشین می‌باشد.

فرکانس ولتاژ مدار رتور با کاهش سرعت لغزش

کم و با افزایش آن زیاد می‌شود. $(\Delta n = n_s - n_r)$

در واقع تنها در صورت ساکن بودن رتور، فرکانس ولتاژ استاتور و رتور برابر است و با افزایش سرعت رتور چون سرعت لغزش کاهش می‌یابد، فرکانس ولتاژ القایی رتور نیز کم می‌شود. سرعت میدان دوار و رتور در سرعت سنکرون برابر می‌باشند. بنابراین مقدار فرکانس ولتاژ مدار رتور در شرایطی که اختلاف سرعت بین میدان دوار و رتور وجود ندارد، صفر است. همچنین در حالت سکون ماشین القایی نیز سرعت لغزش به اندازه میدان دوار است در نتیجه فرکانس ولتاژ مدار رتور با فرکانس منبع برابر می‌باشد. بنابراین در لغزش واحد فرکانس ولتاژ مدار رتور با فرکانس میدان دوار برابر است. در سرعت‌هایی هم که بین نقطه سکون و سرعت سنکرون وجود دارد، مقدار فرکانس ولتاژ مدار رتور متناسب با سرعت لغزش مطابق رابطه (۳-۷) به صورت خطی تغییر می‌کند.

$$f_r = S f \quad (3-7)$$

در رابطه (۳-۷)،

f_r فرکانس ولتاژ مدار رتور

S لغزش

f فرکانس ولتاژ استاتور

سوال در سرعت سنکرون، f_r ماشین القایی چقدر می‌شود؟

۱-۳- کمیت‌های الکتریکی رتور

برای استفاده از موتور القایی باید رفتار آن را در مواردی همچون راه‌اندازی، ترمز و کنترل دور بتوان پیش‌بینی نمود. لذا ضروری است که کمیت‌های الکتریکی رتور مورد بررسی قرار گیرند. هر یک از کمیت‌های الکتریکی رتور متناسب با لغزش به گونه‌ای خاص تغییر می‌کنند.

۱- به همین خاطر گاهی به ترانسفورماتورها ماشین‌های الکتریکی ساکن نیز می‌گویند.

با افزایش سرعت رتور، لغزش کم می‌شود و چون هادی‌های رتور با سرعت کمتری توسط میدان قطع می‌شوند، نیروی محرکه القایی رتور کاهش می‌یابد.

نیروی محرکه القایی هر فاز مدار رتور را با E_r نمایش می‌دهند. این نیروی محرکه با افزایش یا کاهش لغزش به‌طور خطی اضافه و یا کم می‌شود و از رابطه (۳-۹) پیروی می‌کند.

$$E_r = SE_p \quad (3-9)$$

خود را بیازمایید



۱- رفتار موتور القایی در چه شرایطی شبیه ترانسفورماتور می‌باشد؟

۲- در ماشین القایی فرکانس رتور به چه عواملی بستگی دارد؟

۳- ولتاژ القایی رتور در لحظه راه‌اندازی..... و در سرعت سنکرون برابر با..... می‌باشد.

۴- راکتانس القایی مدار رتور از زمان راه‌اندازی تا سرعت سنکرون چگونه تغییر می‌کند؟

۵- یک موتور القایی 50° Hz دارای راکتانس القایی $1/6 \Omega$ و مقاومت اهمی 5Ω و ولتاژ القایی 30 V در لحظه راه‌اندازی می‌باشد. کمیت‌های فوق در لغزش 8% چقدر است؟

۵-۱-۳- امیدانس رتور: هادی‌های رتور ماشین

القایی، دارای مقاومت اهمی R_r و همچنین راکتانس القایی X_r می‌باشند. بنابراین اثر با هم بودن آنها در مدار جریان متناوب می‌تواند معادل یک مدار سری $R-L$ در نظر گرفته شود. در نتیجه امپدانس این مدار مفروض مربوط به رتور بوده و آن را با Z_r نمایش می‌دهند.

۲-۱-۳- راکتانس رتور: با عبور جریان از مفتول

و یا سیم‌پیچ‌های رتور، در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و چون اطراف هادی‌ها را هسته آهنی رتور فرا گرفته است، اثر القایی ناشی از جریان عبوری از آن افزایش می‌یابد. بدین سبب در مدار رتور اثر سلفی (راکتانس القایی) نیز وجود دارد که آن را با X_r نمایش می‌دهند. اثر راکتانس سلفی با فرکانس جریان عبوری از آن رابطه مستقیم دارد^۱. بنابراین هر چقدر فرکانس رتور کمتر شود (یعنی سرعت رتور به سرعت سنکرون نزدیک‌تر شود) راکتانس آن نیز کاهش می‌یابد.

با توجه به رابطه راکتانس سلفی و فرکانس رتور نتیجه می‌گیریم:

$$X_r = 2\pi f_r L_r$$

$$f_r = Sf$$

$$X_r = 2\pi S f L_r = S \underbrace{2\pi f L_r}_{X_p} \Rightarrow$$

$$X_r = S X_p$$

راکتانس رتور ماشین القایی در زمان راه‌اندازی را با X_p نشان می‌دهند.

۳-۱-۳- مقاومت مدار رتور: از آنجا که هادی‌های

رتور ماشین القایی دارای طول و سطح مقطع معینی هستند لذا مقدار مقاومت اهمی ثابتی دارند. مقدار مقاومت اهمی هر فاز مدار رتور را با R_p نشان می‌دهند.

۴-۱-۳- ولتاژ رتور: پیش از این چگونگی ایجاد

نیروی محرکه القایی در مدار رتور بیان گردید^۲ و ملاحظه شد که با ایجاد میدان دوار استاتور، در مدار رتور، نیروی محرکه القا می‌شود.

البته باید توجه داشت که در زمان راه‌اندازی موتور القایی

بیشترین نیروی محرکه در مدار رتور القاء می‌گردد. زیرا لغزش 100% است. این ولتاژ را ولتاژ حالت سکون رتور می‌نامند و آن را با E_p نمایش می‌دهند.

۱- $X_r = 2\pi f_r L_r$

۲- اساس کار ماشین‌های الکتریکی و پدیده میدان دوار

بیشتر بدانید




اما از آنجایی که با تغییر لغزش در مدار شکل (۲۶-الف) هر دو کمیت (E_r, X_r) با هم تغییر می کنند برای سهولت در تحلیل مدار معادل الکتریکی رتور می توان مقادیر مربوط به کمیت های (E_r, X_r) را در رابطه (۳-۱۲) قرار داده و به رابطه (۳-۱۳) رسید.

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} \Rightarrow I_r = \frac{SE_r}{\sqrt{R_r^2 + (SX_r)^2}}$$

$$\Rightarrow I_r = \frac{SE_r}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{S}\right)^2 + X_r^2}}$$

$$I_r = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{S}\right)^2 + X_r^2}} \quad (3-13)$$

شکل (۲۶-ب) مدار معادل الکتریکی رتور را بر اساس رابطه (۳-۱۳) نشان می دهد. در این رابطه تنها کمیت متغیر لغزش است. نمودار این رابطه در شکل (۲۷) نشان داده شده است.

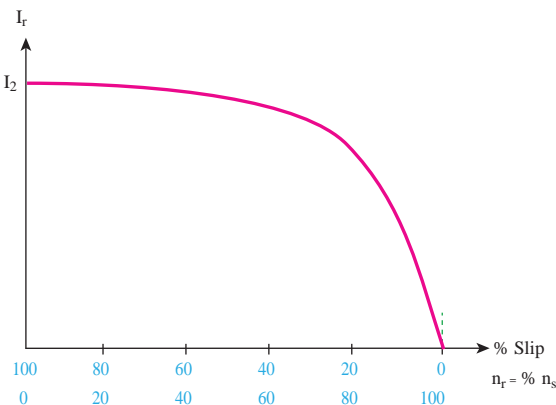

شکل ۲۷ - منحنی تغییر جریان رتور بر حسب تغییرات لغزش و سرعت رتور


با جایگزینی رابطه (۳-۱۰) را کتانس رتور در رابطه امپدانس مدار L-R سری داریم:

$$Z_r = \sqrt{R_r^2 + X_r^2} \quad (3-10)$$

$$Z_r = \sqrt{R_r^2 + (SX_r)^2} \quad (3-11)$$

می توان نمودار تغییرات امپدانس مدار رتور را بر اساس لغزش مطابق رابطه (۳-۱۰) ترسیم نمود.


البته لازم به یادآوری است، تغییرات امپدانس بر حسب فرکانس مدار R-L سری را در درس مدارهای الکتریکی خوانده اید. این تغییرات با توجه به رابطه (۳-۱۱) خطی نیست. نمودار شکل (۲۵) بر اساس تغییر لغزش و تأثیر آن بر امپدانس مدار رتور ترسیم شده است و نشان می دهد که این امپدانس به صورت منحنی (غیر خطی) تغییر می نماید.

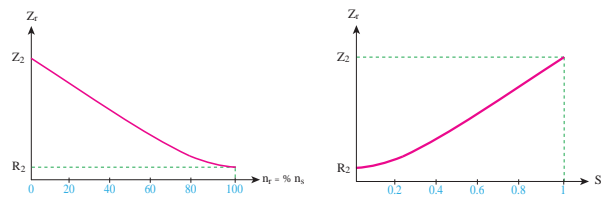

شکل ۲۵ - منحنی تغییر امپدانس رتور بر حسب تغییرات لغزش و سرعت رتور

۶-۱۰-۳- جریان رتور: در صورت بسته بودن مسیر سیم پیچ یا هادی های مدار رتور از آن جریان جاری می شود. میزان جریان عبوری از مدار رتور به ولتاژ القاء شده و امپدانس مدار رتور وابسته است. رابطه (۳-۱۲) با توجه به مدار معادل شکل (۲۶-الف) به دست می آید:

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{E_r}{\sqrt{R_r^2 + X_r^2}} \quad (3-12)$$

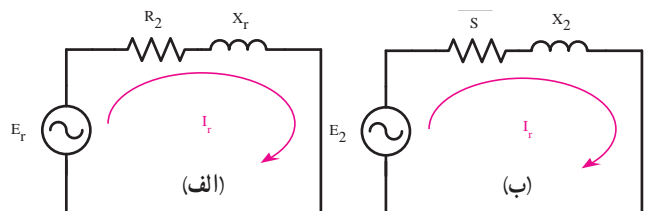

شکل ۲۶ - مدار معادل الکتریکی یک فاز رتور


خود را بیازمایید



- ۱- جریان رتور در سرعت سنکرون چقدر است؟ چرا؟
- ۲- مقدار ضریب قدرت مدار رتور در سرعت سنکرون چقدر است؟
- ۳- مقاومت‌های اهمی و راکتانس القایی رتور یک موتور القایی در راه‌اندازی به ترتیب ۶/۰ و ۲ اهم می‌باشد. اگر ولتاژ القایی رتور در زمان راه‌اندازی ۴۲ ولت باشد، جریان رتور را در راه‌اندازی و در لغزش ۱۵/۰ به دست آورید.
- ۴- با توجه به داده‌های سؤال ۳ ضریب قدرت رتور را در حالات زیر به دست آورید:
الف) در لحظه راه‌اندازی (ب) در لغزش ۵/۰

۳-۱۱- گشتاور ماشین‌های القایی

به شکل (۲۹) توجه کنید. با کدام آچار باز کردن پیچ آسانتر است؟

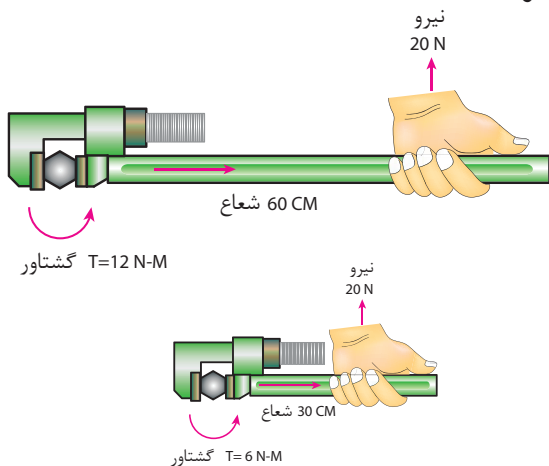

شکل ۲۹- مقایسه گشتاور وارد شده به پیچ

در واقع گشتاور وابسته به نیرویی است که در فاصله مشخص، به جسم وارد می‌شود تا آن را حول یک محور بچرخاند. در شکل (۲۹) با اعمال گشتاور به پیچ، پیچ می‌چرخد.

با توجه به نمودار شکل (۲۷) مشاهده می‌شود که جریان رتور در سرعت سنکرون به صفر می‌رسد. یعنی در این سرعت هیچ جریانی از مدار رتور عبور نمی‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در سرعت سنکرون به دلیل عدم عبور جریان از رتور، هیچ نیرویی به رتور وارد نمی‌شود. همچنین با افزایش لغزش، جریان و به دنبال آن تلفات رتور افزایش می‌یابد.


۱-۰-۳- ضریب قدرت مدار رتور: ضریب قدرت مدار R-L سری شکل (۲۶- الف) با رابطه (۳-۱۴) تعریف می‌شود.

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{Z_r} \quad (3-14)$$

که با جایگذاری مقدار Z_r در رابطه فوق می‌توان نوشت:

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (SX_r)^2}} \quad (3-15)$$

در لحظه راه‌اندازی ضریب قدرت ماشین مقداری ثابت خواهد داشت ولی با افزایش بی در پی سرعت (کاهش لغزش)، راکتانس سلفی مدار رتور (X_r) به طور غیر خطی کاهش می‌یابد به طوری که در سرعت سنکرون امپدانس مدار رتور برابر با مقدار R_r می‌شود و در نتیجه ضریب قدرت مدار رتور به مقدار واحد می‌رسد. ضریب قدرت مدار رتور در لحظه راه‌اندازی را با $\cos \phi_r$ نمایش می‌دهند. هر چه ضریب قدرت رتور موتور القایی در زمان راه‌اندازی بیشتر باشد، گشتاور راه‌اندازی موتور به نسبت بیشتر است.

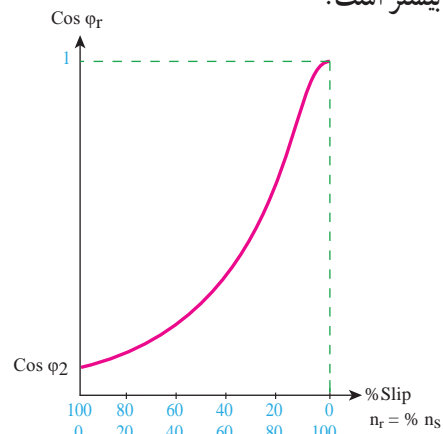

شکل ۲۸- منحنی تغییرات ضریب قدرت بر حسب تغییرات لغزش و سرعت

میدان‌های استاتور و رتور و اختلاف فاز بین آن دو می‌باشد.

بیشتر بدانید



$$T \propto B_s B_r \cos \varphi_r \quad (3-16)$$

تقابل دو میدان استاتور (B_s) و رتور (B_r) را برای ایجاد گشتاور الکترومغناطیسی می‌توان به صورت رابطه (۳-۱۷) نوشت.

$$T = K_s B_s B_r \cos \varphi_r \quad (3-17)$$

B_s چگالی میدان مغناطیسی استاتور

B_r چگالی میدان مغناطیس رتور

T گشتاور کار ماشین القایی

\propto علامت تناسب

وابستگی ولتاژ القایی رتور به میدان مغناطیسی استاتور را می‌توان با رابطه (۳-۱۸) نشان داد.

$$E_r \propto B_s \Rightarrow E_r = K_s B_s$$

$$B_s = \frac{1}{K_s} E_r \Rightarrow$$

$$B_s = K_r E_r \quad (3-18)$$

چگالی میدان مغناطیس رتور نیز متناسب با جریان رتور می‌باشد بنابراین:

$$B_r \propto I_r \Rightarrow B_r = K_r I_r \quad (3-19)$$

از جایگزینی روابط (۳-۱۸) و (۳-۱۹)

در رابطه (۳-۱۷) خواهیم داشت:

$$T = K_s B_s B_r \cos \varphi_r \Rightarrow T = \frac{K_s K_r K_r}{K} E_r I_r \cos \varphi_r$$


$$T = K E_r I_r \cos \varphi_r$$

$$T = K S E_r \times \frac{E_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}} \times \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (S X_r)^2}}$$


$$T = K E_r^2 \times \frac{S R_r}{R_r^2 + (S X_r)^2} \quad (3-20)$$

برای چرخش رتور در ماشین‌های القایی نیز به گشتاور احتیاج است. این گشتاور بر اثر نیروی الکترومغناطیسی ایجاد می‌شود. همانطور که در شکل (۳-۰ الف و ب) نشان داده شده است میدان استاتور و یارتور به تنهایی برای وارد شدن نیرو به رتور کافی نیست و لازم است برای ایجاد گشتاور الکترومغناطیسی دو میدان مغناطیسی بر هم اثر نمایند.

در شکل (۳-۰ ج و د)، مشاهده می‌شود که گشتاور وارد شده به رتور و گردش آن، با اثر متقابل دو میدان ایجاد شده است. این دو میدان یکی توسط جریان استاتور و دیگری ناشی از جریان رتور می‌باشد.

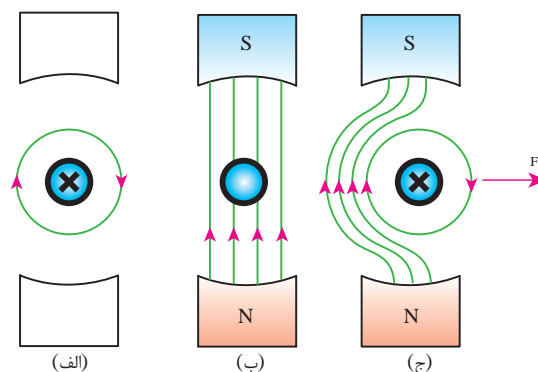


نمایش میدان اطراف یک میدان رتور (الف) نمایش میدان استاتور (ب) تقابل دو میدان (ج)

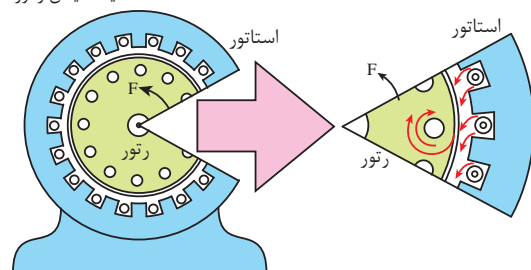

شکل ۳-۰ نحوه تولید گشتاور در موتور القایی

میدان‌های استاتور و رتور هر یک دارای اندازه و جهت مشخصی می‌باشند، پس می‌توان آنها را با بردار نمایش داد از طرفی این دو بردار با هم به میزان φ_r اختلاف فاز دارند.

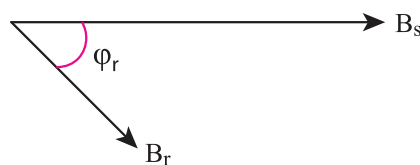


بنابراین عوامل تعیین کننده گشتاور ماشین القایی، اندازه

(۱) رابطه تناسب گشتاور با اندازه میدان‌های استاتور و رتور و اختلاف فاز بین آنها را می‌توان با ضرب یک مقدار ثابت نظیر K_s به تساوی تبدیل نمود.

نتیجه ۱ :

رابطه (۲۰-۳) نشان می دهد که گشتاور ماشین القایی با مجذور نیروی محرکه القایی رتور در حالت سکون (E_p) نسبت مستقیم دارد. از طرفی نیروی محرکه القایی رتور وابسته به ولتاژ ورودی ماشین (ولتاژ استاتور) می باشد. بنابراین گشتاور ماشین القایی با مجذور ولتاژ استاتور نسبت مستقیم دارد.


البته از آنجا که در تحلیل ماشین القایی تصور تغییرات سرعت راحت تر است، لذا در اغلب اوقات بجای مشخصه گشتاور بر حسب لغزش شکل (۳۱) از مشخصه گشتاور بر حسب دور شکل (۳۲) استفاده می شود.

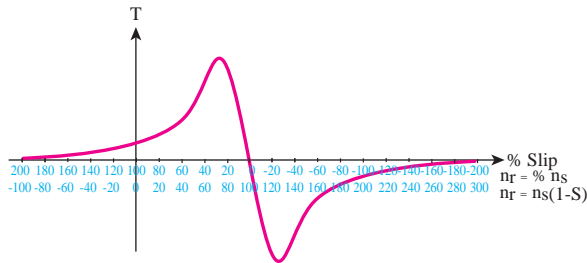

شکل ۳۲- منحنی تغییرات گشتاور ماشین القایی بر حسب لغزش و سرعت رتور

نتیجه ۳ :

منحنی شکل (۳۱ و ۳۲) در ولتاژ مشخصی ترسیم شده است. یعنی ولتاژ استاتور ماشین القایی ثابت لحاظ گردیده است. اما با توجه به رابطه (۲۰-۳)، گشتاور ماشین القایی با مجذور ولتاژ استاتور نیز نسبت مستقیم دارد بنابراین با تغییر ولتاژ استاتور، منحنی (گشتاور- دور) $T = f(n_p)$ یا (گشتاور- لغزش) $T = f(S)$ با نسبت مجذوری جابه جا خواهند شد.

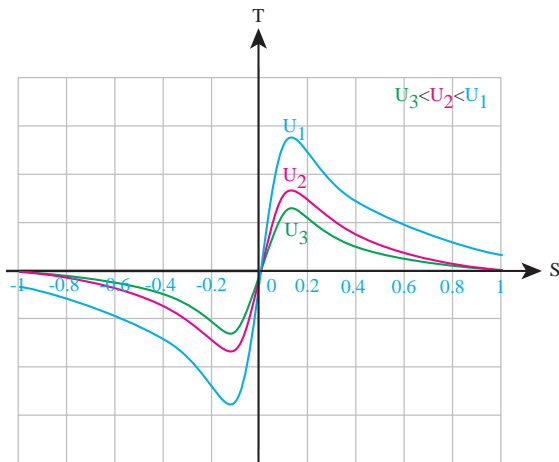


شکل ۳۳- اثر تغییرات ولتاژ بر منحنی گشتاور- لغزش ماشین القایی

سوال می توانید بگویید ۲۰ درصد افزایش ولتاژ ورودی باعث چه میزان افزایش در گشتاور ماشین القایی می شود؟

نتیجه ۲ :

از آنجا که کمیت های R_p و X_p همواره مقداری ثابت دارند، با توجه به رابطه (۲۰-۳) اگر ماشین القایی در یک ولتاژ مشخص استفاده شود، تنها عامل تغییر دهنده گشتاور ماشین القایی، لغزش می باشد. لذا با ترسیم تابع تغییرات گشتاور بر اساس تغییرات لغزش در روی صفحه مختصات، منحنی شکل (۳۱) به دست می آید که به عنوان منحنی تغییرات تابع گشتاور نسبت به لغزش $T = f(S)$ شناخته می شود.

توجه: از دانش آموزان انتظار می رود شکل کیفی منحنی های زیر را به خاطر بسپارند.

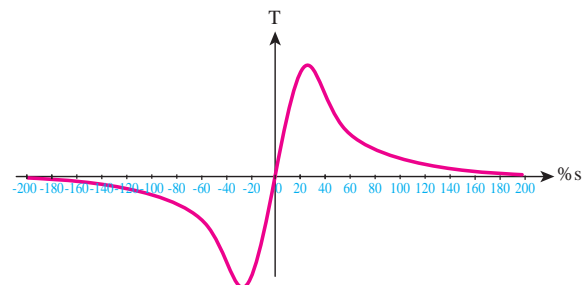

شکل ۳۱- نمودار تغییرات گشتاور ماشین القایی بر حسب لغزش


خود را بیازمایید



- ۱- عوامل تعیین کننده گشتاور در ماشین های القایی کدامند؟
- ۲- تنها عامل تغییر دهنده گشتاور ماشین القایی که با ولتاژ ثابت کار می کند چیست؟
- ۳- در یک ماشین القایی، ولتاژ شبکه ۵ درصد کاهش می یابد. گشتاور ماشین چقدر تغییر می کند؟
- ۴- منحنی مشخصه گشتاور - لغزش یک ماشین القایی را در فاصله $(-1 \leq S \leq 0)$ ترسیم نمایید.

۱۳-۳- مشخصه گشتاور - دور موتور القایی

با توجه به شکل (۳۵)، ناحیه عملکرد موتوری ماشین القایی در سرعت $0 < n_r \leq n_s$ و یا $0 \leq S \leq 1$ می باشد. لذا در تحلیل رفتار موتوری فقط همین ناحیه را ترسیم نموده و مورد بررسی قرار می دهند. شکل (۳۵) مشخصه گشتاور - دور موتور القایی را نشان می دهد.

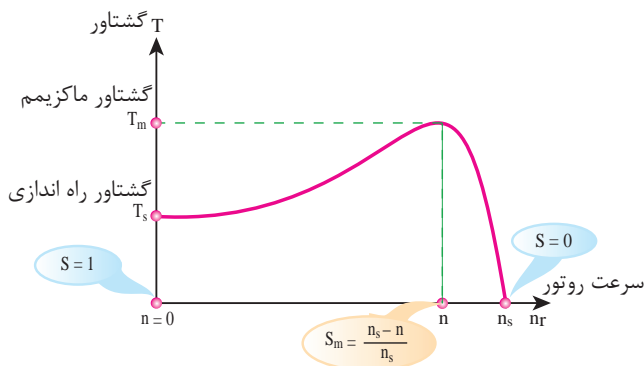

شکل ۳۵- منحنی گشتاور - دور موتور القایی

از مشخصه شکل (۳۵) نکات زیر به دست می آید.

با توجه به وابستگی گشتاور به مجذور ولتاژ ورودی می توان رابطه تناسبی (۳-۲۱) را نوشت.


$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{U_1^2}{U_2^2} \quad (3-21)$$

در رابطه (۳-۲۱)

- T_1 گشتاور ماشین القایی در ولتاژ U_1
 - T_2 گشتاور ماشین القایی در ولتاژ U_2
 - U_1 ولتاژ استاتور ماشین القایی در حالت اول
 - U_2 ولتاژ استاتور ماشین القایی در حالت دوم
- آیا حالا می توانید به سؤال مربوط به نتیجه ۱ به راحتی پاسخ دهید؟

۱۲-۳- ناحیه بندی ماشین القایی بر اساس مشخصه گشتاور - دور

مطابق آنچه در توصیف رفتار ماشین های القایی با توجه به مقادیر مختلف لغزش «بند ۱۰» بیان شد می توان نواحی عملکرد ماشین القایی را بر روی منحنی (گشتاور - دور) و (گشتاور - لغزش) ماشین القایی مشخص نمود. این تقسیم بندی در شکل (۳۴) نشان داده شده است.

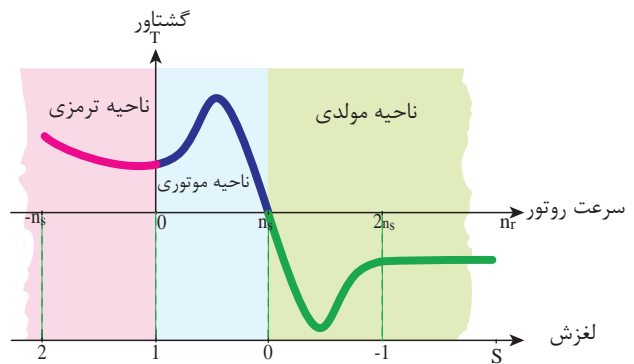

شکل ۳۴- نواحی مختلف ماشین القایی



نکته ۱: در لحظه راه‌اندازی ($n_r = 0$) و یا $S = 1$) گشتاور برابر مقدار « T_s » است که به عنوان گشتاور راه‌اندازی شناخته می‌شود.




نکته ۲: با کمک روابط ریاضی ثابت می‌شود بیشترین مقدار گشتاور « T_m » در لغزشی معادل با نسبت مقاومت اهمی مدار رتور به راکتانس القایی حالت سکون آن ($\frac{R_2}{X_2}$) اتفاق می‌افتد که آن را لغزش بحرانی می‌نامند.



نکته ۳: از آنجا که در فاصله نقطه T_s تا T_m روی مشخصه گشتاور-دور موتور، افزایش گشتاور و سرعت با هم رخ می‌دهند، بنابراین در این فاصله امکان تثبیت سرعت وجود ندارد. یا به عبارتی موتور در حال افزایش سرعت است.



نکته ۴: هر موتور القایی مقدار مشخصی گشتاور راه‌اندازی « T_s » دارد که به طراحی آن وابسته است. برای چرخاندن هر بار مکانیکی باید به این مقدار گشتاور دقت ویژه داشت. زیرا گشتاور راه‌اندازی موتور القایی باید بیش از گشتاور راه‌اندازی بار مکانیکی باشد تا موتور بتواند آن را به حرکت درآورد.

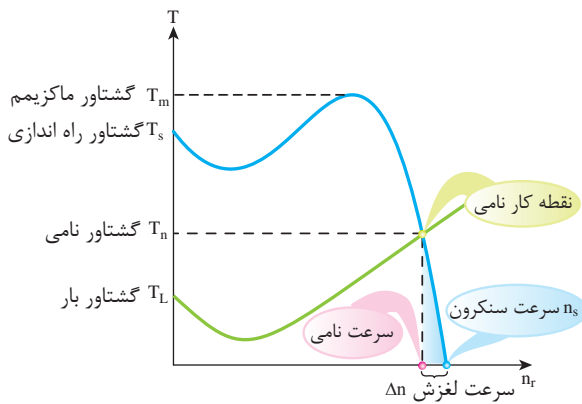

شکل ۳۶- تقابل نمودار گشتاور-دور بار مکانیکی و گشتاور-دور موتور القایی و تشکیل نقطه کار

در شکل (۳۶) مشخصه گشتاور-دور موتور القایی و یک نوع بار مکانیکی^۱ ترسیم شده است.^۲



نکته ۵: در فاصله T_s تا T_m همراه با افزایش سرعت موتور مقدار گشتاور نیز مرتباً زیاد می‌شود. ولی با عبور از نقطه T_m (گشتاور ماکزیمم) این وضعیت تغییر نموده و گشتاور شروع به کاهش می‌نماید. بنابراین با رسیدن گشتاور موتور (گشتاور محرک) به مقدار گشتاور بار (گشتاور مقاوم) یعنی نقطه تلاقی مشخصه گشتاور-دور موتور القایی با مشخصه گشتاور-دور بار مکانیکی (نیروی مقاوم) مطابق شکل (۳۶) سرعت موتور تثبیت می‌گردد. این نقطه را نقطه کار موتور می‌گویند. در واقع برابری گشتاور موتور و بار مکانیکی سبب تثبیت سرعت موتور در نقطه کار می‌شود.

۱- مشخصه گشتاور-دور بپ

۲- چگونگی مشخصه‌های گشتاور-دور بارهای مقاوم وابسته به عملکرد مکانیکی آن می‌باشد و توصیف آن از حوصله کتاب خارج است.



نکته ۸: در موتورهای القایی رتور قفسی به جای سیم پیچ از هادی‌های مفتولی شکل در هسته رتور استفاده می‌شود. شکل شیپار رتورهای قفسی که مفتول‌ها در آنجا دارند، تأثیر بسزایی در نحوه عملکرد موتور و مشخصه گشتاور-دور آن دارد.




نکته ۶: گشتاور مورد نظر سازنده موتور القایی در نقطه کار را گشتاور نامی موتور می‌نامند و آن را با « T_n » نمایش می‌دهند. مسلماً این گشتاور در یک لغزش و سرعت مشخص اتفاق می‌افتد. که بر روی پلاک موتور نیز یادداشت می‌شود.



نکته ۷: برای تحلیل رفتار موتور القایی و به حرکت در آوردن بار مکانیکی مقادیر T_n ، T_m ، T_s از اهمیت بالایی برخوردار است که سازندگان موتورهای القایی، مقدار T_n و نسبت‌های $\frac{T_m}{T_n}$ و $\frac{T_s}{T_n}$ را در برگه مشخصات فنی^۱ در اختیار بهره بردار قرار می‌دهند.

میدان هادی‌هایی که در شیپارهای عمیق جای دارند توسط آهن رتور احاطه می‌شوند. در نتیجه مطابق شکل (۳۷-ب) موجب می‌شود که میدان اطراف آن پراکندگی کمتری داشته باشد لذا در مغناطیس نمودن هسته نقش بیشتری دارد که معادل خاصیت راکتانس سلفی بیشتر در رتور است. چنین موتورهایی در نقطه کار دارای لغزش کمتری هستند و خاصیت کار بهتری دارند. از آنجا که سطح مقطع نسبی مفتول‌های نزدیک‌تر به سطح رتور کوچکتر از مفتول‌های عمیق است در نتیجه مقاومت

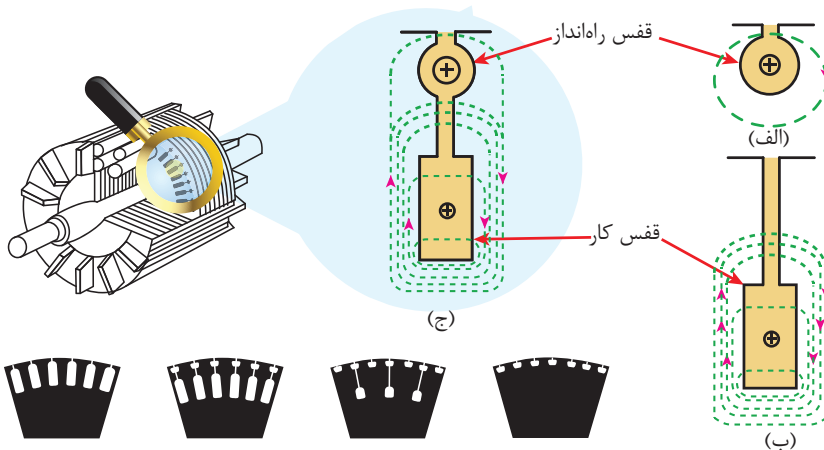

به دلیل نزدیک بودن شیپار به سطح میدان به راحتی به دور آن گردش نمی‌کند. این نوع شیپارها اثر القایی کم دارند و چون سطح مقطع نسبی آن‌ها کمتر است خاصیت اهمی بیشتری دارند.

اطراف شیپارهای عمیق را آهن رتور قرار گرفته است پس راکتانس القایی آن نسبت به شیپارهای نزدیک به سطح بیشتر است.

- ۷ شیپارهای با قفس زیاد مقاومت زیاد
- شیپارهای با گشتاور راه اندازی زیاد و جریان راه اندازی کم
- شیپارهای با راکتانس زیاد
- شیپارهای مربوط به کاربرد عمومی موتورهای با


شکل ۳۷- انواع قفس رتور ماشین‌های القایی از لحاظ شکل و چگونگی استقرار

این نوع رتورها را رتور دو قفسی می‌نامند. موتورهای دو قفسی به دلیل داشتن هر دو خاصیت دارای گشتاور راه‌اندازی بالا و همچنین لغزش کم در نقطه کار می‌باشند. به طور کلی استاندارد NEMA^۱ مشخصه کارکرد انواع موتورهای رتور قفسی را به چهار دسته (A,B,C,D) تقسیم نموده که در جدول (۴) آمده است.

اهمی بیشتری نسبت به مفتول‌های درون شیار عمیق دارند. گشتاور موتورهایی که رتور آنها چنین خصوصیتی دارد در زمان راه‌اندازی بیشتر است ولی در نقطه کار با لغزش زیاد کار می‌کنند شکل (۳۷-الف). یکی از انواع موتورهای رتور قفسی که رتور آن دارای هر دو نوع شیار می‌باشد در شکل (۳۷-ج) نشان داده شده است.

* مقادیر بیشتر مربوط به موتورهایی با توان کمتر است.
جدول ۴- مشخصات انواع رتورهای قفسی طبقه‌بندی شده بر اساس استاندارد NEMA

کاربرد عمومی	لغزش	جریان راه‌اندازی (درصد نسبت به جریان نامی)	گشتاور ماکزیمم (درصد نسبت به جریان نامی)	گشتاور راه‌اندازی (درصد نسبت به جریان نامی)	نوع طراحی
فن، دمنده‌های هوا، پمپ‌های سانترفیوژ، کمپرسورها و هرجایی که گشتاور راه‌اندازی مورد نیاز بار به نسبت کم باشد.	۵٪~۵٪	مشخص نشده	۱۷۵~۳۰۰	۷۰~۲۷۵*	طراحی A- گشتاور راه‌اندازی معمولی جریان راه‌اندازی زیاد
فن، دمنده‌های هوا، پمپ‌های سانترفیوژ، کمپرسورها و هرجایی که گشتاور راه‌اندازی مورد نیاز بار به نسبت کم باشد.	۵٪~۵٪	۶۰۰~۸۰۰	۱۷۵~۳۰۰	۷۰~۲۷۵*	طراحی B- گشتاور راه‌اندازی معمولی جریان راه‌اندازی معمولی
تسمه نقاله‌ها سنگ شکن‌ها، ماشین‌های همزن و هرجایی که راه‌اندازی زیر بار مورد نیاز باشد.	۱~۵٪	۶۰۰~۸۰۰	۱۹۰~۲۲۵	۲۰۰~۲۸۵*	طراحی C- گشتاور راه‌اندازی زیاد جریان راه‌اندازی معمولی
ماشین پانچ، بالابرها، پمپ‌های چاه نفت و هرجایی که مقدار بار مکانیکی همراه یا بدون جرخ طیار زیاد باشد.	≥۵٪	۶۰۰~۸۰۰	۲۷۵	۲۷۵*	طراحی D گشتاور راه‌اندازی زیاد لغزش زیاد

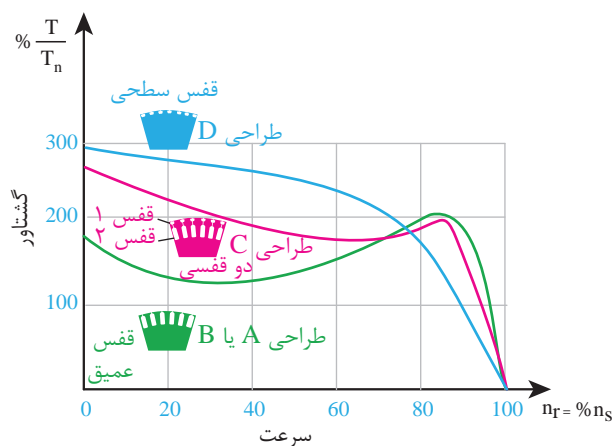

شکل ۳۸- منحنی مشخصه گشتاور- دور انواع موتورهای قفسی بر اساس استاندارد NEMA



خود را بیازمایید

۱- منحنی گشتاور - دور موتور القایی را ترسیم نموده و بر روی آن نقطه گشتاور ماکزیمم را مشخص کنید. این گشتاور در چه لغزشی اتفاق افتاده و مقدار لغزش چگونه محاسبه می شود؟

۲- نقطه کار در منحنی گشتاور - دور، نشان دهنده چیست؟


۳- چه عاملی سبب تثبیت سرعت موتور در زیر بار می گردد؟

۴- در رتورهای قفسی هر چقدر عمق شیارها بیشتر باشد، مقاومت القایی رتور.....(بیشتر/ کمتر) است چرا؟

۵- ساختمان رتور دو قفسی را توضیح

دهید.

البته لازم به ذکر است که ضریب قدرت در لحظه راه اندازی هر موتور به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد در برگیرنده مشخصات سازنده ارائه می شود.

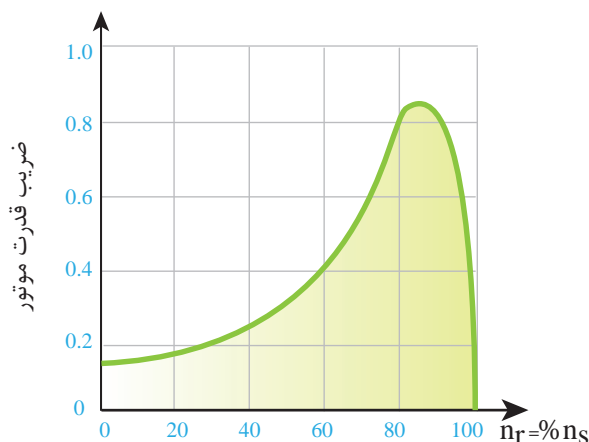

شکل ۳۹ - منحنی تغییرات ضریب قدرت یک نوع موتور القایی بر حسب سرعت رتور

با توجه به شکل (۳۹) ملاحظه می شود که در زمان راه اندازی ضریب قدرت موتور بسیار کم است ولی با افزایش سرعت، مقدار آن افزایش یافته و پس از عبور از لغزش بحرانی مقدار آن رو به کاهش می گذارد و در سرعت سنکرون صفر می شود.

بنابراین در انتخاب موتور القایی برای چرخش بار مکانیکی مشخص نباید توان موتور را خیلی بالاتر از آن اختیار نمود، زیرا باعث هرزگردی (بی باری) و کاهش ضریب قدرت و در نتیجه دریافت توان راکتیو بیشتر موتور از شبکه برق می شود و اتلاف انرژی را در پی خواهد داشت و مقرون به صرفه نیست.

در استانداردهای مختلف، میزان متفاوتی برای بیشتر بودن توان موتور الکتریکی از توان مکانیکی بار مشخص شده است.

۱۴-۳- مشخصه ضریب قدرت - سرعت موتور القایی

یکی از مهمترین پارامترهای شبکه های برق، ضریب قدرت مصرف کننده می باشد. در واقع ضریب قدرت $\cos \phi$ (یا PF) ناشی از اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان است.

از آنجا که تغییر سرعت رتور باعث تغییر امپدانس مدار رتور می شود و همچنین به دلیل القای متقابل مدار رتور و تأثیر آن بر میدان استاتور، امپدانس کلی موتور نیز تغییر می کند. بنابراین تغییر سرعت رتور بر ضریب قدرت موتور نیز اثر گذار است. در شکل (۳۹) منحنی تغییرات ضریب قدرت بر حسب دور موتور القایی نمایش داده شده است.

خود را بیازمایید



۱- با افزایش فاصله هوایی رتور و استاتور موتور القایی هر یک از کمیت‌های زیر چه تغییری می‌کند؟

(الف) جریان مغناطیس‌کننده

(ب) ضریب قدرت

(ج) انرژی دریافتی از شبکه

۲- در موتورهای القایی، جریان راه‌اندازی حدوداً چند برابر جریان نامی می‌باشد؟

۳- در هر یک از حالات زیر عملکرد موتور القایی بر روی بار مکانیکی چگونه خواهد بود؟

(الف) بار مکانیکی بیشتر از توان موتور باشد.

(ب) بار مکانیکی بسیار کمتر از توان موتور باشد.

۴- منظور از جریان رتور قفل شده در موتور القایی چیست؟

۵- در یک موتور القایی جریان راه‌اندازی ۲۴ آمپر و جریان نامی ۴/۸ آمپر است. جریان رتور قفل شده چقدر است؟

۶- کاربرد منحنی زمان تحمل سیم‌پیچ استاتور را شرح دهید.

در جدول (۵) توان موتور پمپ به نسبت بار مکانیکی آن بر اساس استاندارد API ۶۱۰ ارائه شده است.

جدول ۵- انتخاب توان موتور بر حسب توان مورد نیاز پمپ بر اساس استاندارد API

توان مکانیکی		انتخاب توان نامی موتور (%)
kw	hp	
<۲۲	<۳۰	۱۲۵
۲۲-۵۵	۳۰-۷۵	۱۱۵
>۵۵	>۷۵	۱۱۰

انتخاب موتور القایی که توان آن خیلی بیشتر از توان مکانیکی بار است، باعث مصرف بیهوده انرژی می‌گردد

۱۵-۳- تأثیر فاصله هوایی میان رتور و استاتور بر مقدار ضریب قدرت موتور

در موتورهای القایی با ثابت بودن ولتاژ و فرکانس، شار مغناطیسی عبوری از فاصله هوایی نیز ثابت خواهد ماند. اما اگر دو موتور با مشخصات کاملاً یکسان و با فاصله هوایی متفاوت بین استاتور و رتور هر دو به یک شبکه برق یعنی به ولتاژ و فرکانس یکسان متصل شوند، موتوری که دارای فاصله هوایی بیشتر است، برای عبور شار یکسان از فاصله هوایی خود به جریان مغناطیس‌کننده بیشتری احتیاج دارد. جریان مغناطیس‌کننده بیشتر به معنای دریافت توان راکتیو بیشتر از شبکه برق می‌باشد که باعث کاهش ضریب قدرت موتور می‌گردد.

موتورهای القایی که رتور و استاتور آن فاصله هوایی بیشتری دارند، انرژی الکتریکی بیشتری مصرف می‌کنند.

۱۶-۳- روش‌های راه‌اندازی موتورهای القایی

با توجه به تنوع بار (پمپ‌ها، کمپرسورها، بالابرها، نوارهای نقاله، همزن‌ها و...) موتورهای القایی و میزان بار آنها در شروع راه‌اندازی و همچنین نوع و یا شکل قفس رتور، جریان راه‌اندازی در این نوع موتورها نسبتاً زیاد و حدود ۵ تا ۸ برابر جریان نامی آنها است. بنابراین بررسی روش‌های راه‌اندازی از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد.

در زمان راه‌اندازی موتور، دو موضوع باید ملاحظه شود: الف) نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور نامی ($\frac{T_s}{T_n}$) این نسبت نشان می‌دهد که موتور القایی برای رسیدن به نقطه کار به چه مدت زمانی احتیاج دارد، هر چه مقدار این نسبت بیشتر باشد موتور شتاب بیشتری گرفته و زودتر به نقطه کار می‌رسد.

ب) نسبت جریان راه‌اندازی به جریان نامی ($\frac{I_s}{I_n}$) مقدار این نسبت هر چه بیشتر باشد یعنی جریان راه‌اندازی بیشتر است. در طی زمان راه‌اندازی به دلیل ازدیاد جریان، شبکه برق، کابل و منبع تغذیه تحت فشار قرار می‌گیرند و لذا دچار افت ولتاژ می‌شوند.

بنابراین هرچه نسبت $\frac{I_s}{I_n}$ کمتر باشد، شرایط راه‌اندازی بهتر است.

با در نظر گرفتن این دو موضوع می‌توان راه‌اندازی موتور

القایی را به‌طور کلی با دو روش انجام داد:

- روش راه‌اندازی استاتوری (قابل کاربرد در کلیه موتورهای القایی)

- روش راه‌اندازی رتوری (قابل کاربرد در موتورهای القایی رتور سیم‌پیچی)

انواع روش‌های راه‌اندازی استاتوری عبارت‌اند از:

- راه‌اندازی مستقیم (DOL) Direct On Line

- راه‌اندازی ستاره – مثلث (Star Delta) (DYD)


- راه‌اندازی با اتو ترانسفورماتور

- راه‌اندازی نرم (با تجهیزات الکترونیک قدرت) Soft Starter

۱-۱۶-۳- راه‌اندازی مستقیم DOL: در این

روش تنها (از یک کلید قطع و وصل (کنتاکتور) مطابق شکل (۴۰) استفاده می‌شود. این روش ساده‌ترین راه برای راه‌اندازی موتور القایی و در عین حال به دلیل مقرون به صرفه بودن رایج‌ترین روش می‌باشد.

با اتصال مستقیم موتور به شبکه هیچ تغییری در منحنی مشخص گشتاور – دور شکل (۴۰) ایجاد نمی‌شود. بنابراین از معایب این روش، جریان بالای راه‌اندازی پس از وصل کلید است. هر چند وقتی از این روش استفاده می‌شود، کابل، شبکه برق (ترانسفورماتور یا ژنراتور و دیگر تجهیزات متصل به شبکه)

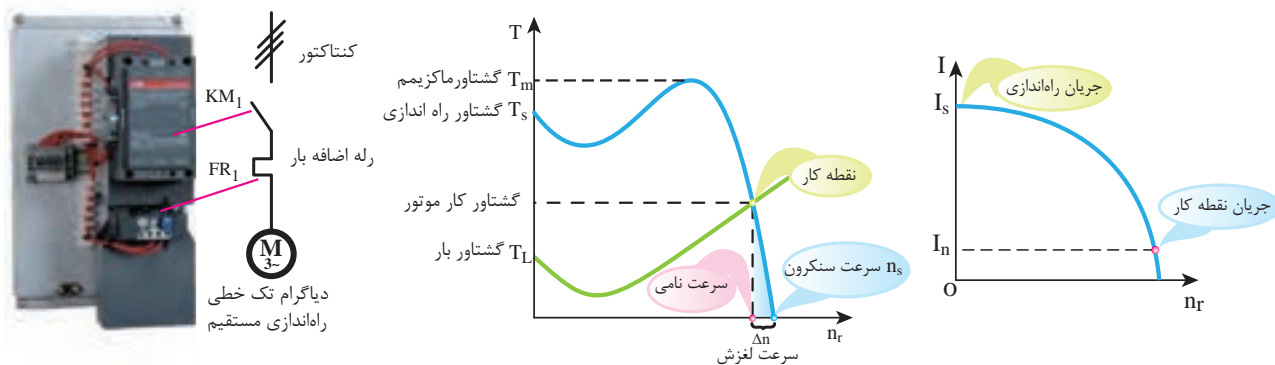

شکل ۴۰ – مدار قدرت و نمودارهای مربوط به راه‌اندازی مستقیم DOL

فشار ضعیف برق ایران بتواند $7 \times 38^\circ$ ولتاژ خط را تحمل نماید زیرا در اتصال مثلث سیم‌پیچ‌های هر فاز به ولتاژ خط متصل می‌شوند.

راه‌اندازی هر موتور القایی به صورت ستاره - مثلث امکان‌پذیر نیست.

در راه‌اندازی به صورت ستاره - مثلث ابتدا برای کاهش جریان راه‌اندازی، موتور را با اتصال ستاره به برق متصل می‌کنند سپس بعد از عبور جریان اولیه راه‌اندازی که در اتصال ستاره $\frac{1}{3}$ جریان راه‌اندازی با اتصال مثلث است، اتصال سیم‌پیچ‌ها را به مثلث تبدیل می‌نمایند. زمان راه‌اندازی در این روش گاهی به ۱۵ ثانیه می‌رسد. در صورتی که عمل تغییر اتصال به موقع انجام نشود، ممکن است موتور در زیر بار بماند زیرا توان حالت مثلث ۳ برابر توان در حالت ستاره است و موتور برای غلبه بر نیروی مقاوم بار به توان حالت مثلث احتیاج دارد. به همین خاطر برای تغییر اتصال این روش راه‌اندازی در مدار فرمان از تایمر استفاده می‌شود.

با این روش راه‌اندازی، جریان و گشتاور راه‌اندازی به حدود 30% جریان راه‌اندازی حالت مستقیم (DOL) می‌رسد. شکل (۴۱) مدار قدرت و نمودارهای مربوط به راه‌اندازی ستاره - مثلث را نشان می‌دهد. از معایب (راه‌اندازی ستاره - مثلث) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- استفاده از سه کلید قطع و وصل (کنتاکتور) به جای یک کلید در راه‌اندازی مستقیم DOL
- بالا رفتن هزینه کابل و کابل‌کشی (زیرا باید سر و ته کلاف‌های سه فاز موتور به تابلو منتقل شوند).
- کاهش گشتاور راه‌اندازی که باید پیش از انتخاب این روش از بالاتر بودن آن نسبت به گشتاور راه‌اندازی بار اطمینان حاصل کرد.
- مدار کنترل پیچیده‌تر نسبت به راه‌اندازی مستقیم DOL

باید تحمل عبور جریان بالای راه‌اندازی^۱ (۵ تا ۸ برابر جریان نامی) و افت ولتاژ حاصل از این جریان را تا چند ثانیه داشته باشند.

به‌علاوه در این روش گشتاور راه‌اندازی موتور بسیار زیاد است که در صورت اختلاف خیلی زیاد با گشتاور بار در زمان راه‌اندازی، نیروی بیشتری به اتصالات مکانیکی موتور و تجهیزات متصل به آن وارد می‌شود که با گذشت زمان باعث کاهش عمر مکانیکی تجهیزات می‌گردد.

جریان راه‌اندازی موتور القایی در روش اتصال مستقیم (DOL) زیاد است. ساده‌ترین راه برای کاهش جریان راه‌اندازی، کم کردن ولتاژ ورودی در زمان راه‌اندازی می‌باشد. در بخش‌های قبل تأثیر تغییر ولتاژ برگشتاور موتور القایی بحث گردید. با توجه به شکل (۳۳) باید توجه داشت که کاهش ولتاژ استاتور در زمان راه‌اندازی، علاوه بر کاهش جریان راه‌اندازی موتور، باعث کاهش گشتاور راه‌اندازی نیز می‌شود. بنابراین نمی‌توان بدون مطالعه بار متصل به موتور ولتاژ ورودی موتور را کاهش داد.

برای کاهش ولتاژ استاتور شیوه‌های مختلفی وجود دارد که هریک دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشند که در ذیل معرفی شده است.

● قرار دادن مقاومت پر قدرت در مسیر جریان موتور (این روش به دلیل کاهش راندمان موتور و اتلاف انرژی منسوخ شده است).




- روش ستاره - مثلث
- استفاده از اتوترانسفورماتور
- استفاده از راه‌انداز نرم

۲-۱۶-۳- راه‌اندازی ستاره - مثلث: مهمترین مشکل راه‌اندازی مستقیم (DOL)، عبور جریان زیاد در زمان راه‌اندازی است. لازم به توضیح است که فقط موتورهایی را می‌توان با روش ستاره مثلث راه‌اندازی نمود که بدون بار باشند و سیم‌پیچ هر فاز آنها تحمل اتصال به ولتاژ خط (U_L) را داشته باشد. یعنی در شبکه

۱- نسبت جریان راه‌اندازی به جریان نامی موتورهای کوچک‌تر، بیشتر از موتورهای با قدرت بالا می‌باشد.



توجه: به دلیل ایجاد تلفات هارمونیکی در اتصال مثلث توصیه می‌شود موتورهای با توان بالا را با اتصال مثلث به برق متصل نکنند.

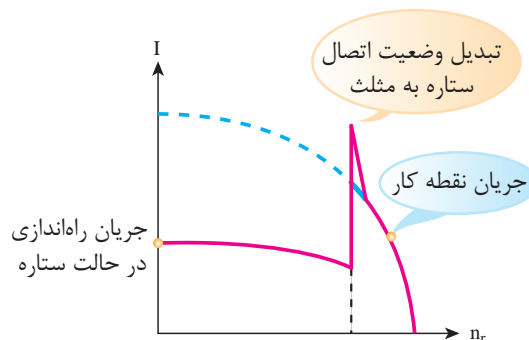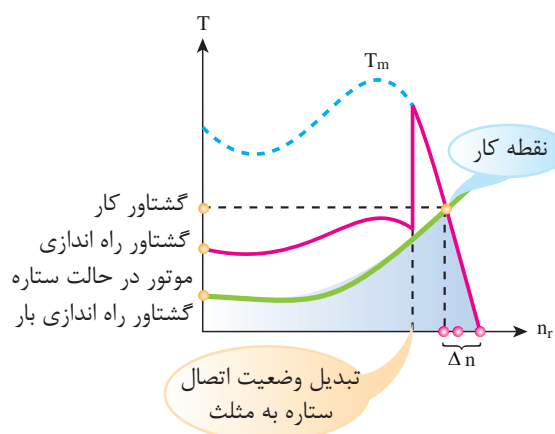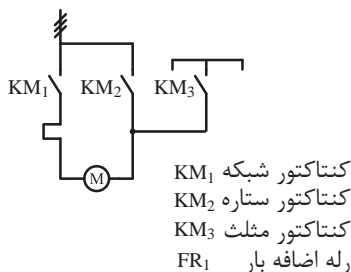

شکل ۴۱ - مدار قدرت و نمودارهای مربوط به راه اندازی ستاره - مثلث

۳-۱۶-۳- راه اندازی با اتو ترانسفورماتور:


جریان راه اندازی کنترل شده و در ادامه با عبور از مرحله راه اندازی، مدار کنترل عمل تغییر اتصال را انجام می‌دهد و ولتاژ شبکه به طور کامل به موتور می‌رسد.

این روش به سه کلید قطع و وصل (کنتاکتور) و یک اتو ترانسفورماتور متناسب با توان راه اندازی موتور احتیاج دارد. در راه اندازی موتورهای توان زیاد که امکان راه اندازی آنها به صورت ستاره - مثلث وجود ندارد، از این روش می‌توان استفاده نمود.

در شکل (۴۲) راه اندازی موتور سه فاز القایی به کمک اتو ترانسفورماتور سه فاز نشان داده شده است. در این روش برای کم کردن جریان راه اندازی از کاهش ولتاژ به کمک اتو ترانسفورماتور استفاده می‌شود. اتو ترانسفورماتورهای راه انداز موتور القایی مطابق شکل (۴۲) دارای دو سر خروجی هستند که در این نمونه ولتاژ برای راه اندازی در ۸۰٪ ولتاژ نامی تأمین شده است.

در شروع راه اندازی، سر وسط اتو ترانسفورماتور، ولتاژی متناسب با راه اندازی موتور را در اختیار موتور قرار می‌دهد. لذا

۱- تلفات هارمونیکی از گردش یک جریان در داخل حلقه اتصال مثلث ایجاد می‌شود. این تلفات در اتصال ستاره وجود ندارد.

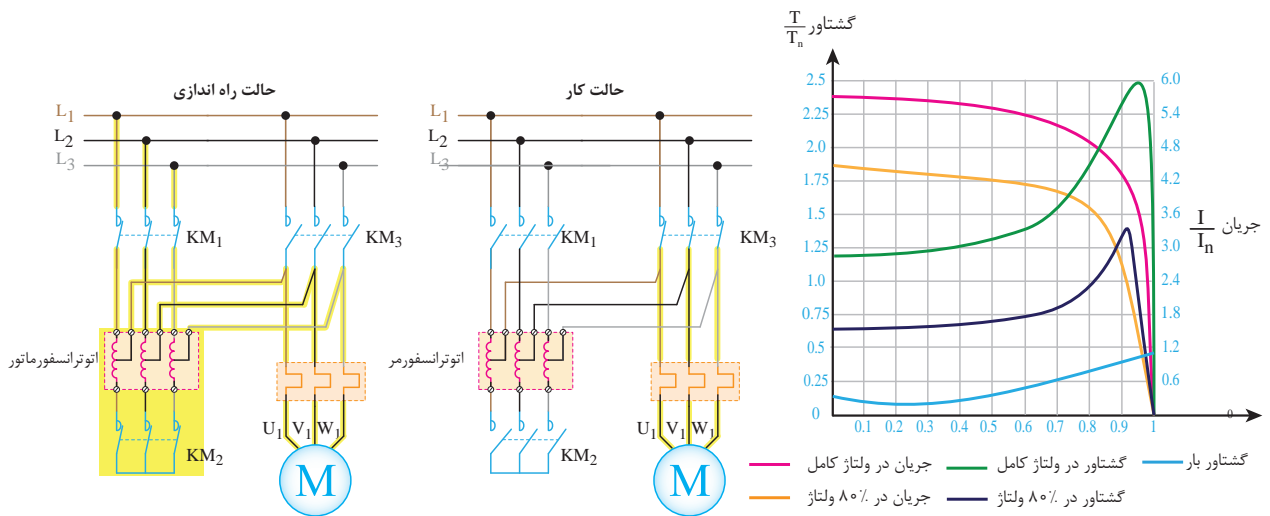

شکل ۴۲- مدار قدرت راه‌اندازی موتور القایی توسط اتوترانسفورماتور و اثر کاهش جریان راه‌اندازی با استفاده از اتوترانسفورماتور در منحنی گشتاور- دور (الف) حالت راه‌اندازی (ب) حالت کار

۴-۱۶-۳- راه‌اندازی با تجهیزات الکترونیک

قدرت - راه‌اندازی نرم: یکی دیگر از روش‌های مفید

راه‌اندازی، استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت موسوم به راه‌اندازی نرم^۱ می‌باشد که در حال حاضر بسیار پر کاربرد است. این تجهیز ساختار متفاوتی نسبت به دیگر روش‌های راه‌اندازی دارد.

یک نمونه راه‌انداز نرم در شکل (۴۳) نشان داده شده است. در راه‌انداز نرم از تجهیزات الکترونیک قدرت نظیر ترایستور و مدارهای کنترل استفاده شده است. وظیفه المان‌های الکترونیک قدرت و مدارات کنترلی، تنظیم ولتاژ مناسب جهت راه‌اندازی موتور می‌باشد، به طوری که در زمان راه‌اندازی جریان راه‌اندازی کاهش یابد.

در این روش ابتدا موتور با ولتاژ کم راه‌اندازی می‌شود سپس به طور هم‌زمان جریان موتور نیز توسط المان‌های الکترونیک قدرت کنترل می‌شود و افزایش ولتاژ به گونه‌ای است که جریان راه‌اندازی به آرامی به جریان نامی برسد.

افزایش ولتاژ ورودی موتور به صورت تدریجی تا ولتاژ نامی ادامه می‌یابد. در نتیجه گشتاور خروجی موتور نیز به تدریج اضافه می‌شود. بدین ترتیب از ایجاد ضربه (شوک)‌های مکانیکی

در زمان راه‌اندازی جلوگیری می‌گردد. یعنی در زمان راه‌اندازی مقدار گشتاور به اندازه‌ای است که تنها بر نیروی اصطکاک و ایستایی موتور غلبه می‌کند. به همین خاطر به این روش راه‌اندازی، راه‌اندازی نرم می‌گویند.

در این روش جریان راه‌اندازی، حدوداً بین ۲ تا ۵ برابر جریان نامی می‌باشد.


یکی از مزایای این روش امکان تنظیم دقیق گشتاور موردنیاز در هر لحظه است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی را کاهش می‌دهد.

کلیه دستگاه‌های راه‌انداز نرم (Soft Starter) دارای سیستم توقف نرم (Stop-Soft) نیز می‌باشند.

از آنجا که اینرسی یا لختی یک جسم متحرک پس از فرمان خاموشی موتور می‌تواند باعث ادامه حرکت شود لذا ممکن است باعث ایجاد آسیب در تجهیزات مکانیکی متصل شده گردد. به همین خاطر کارشناسان مکانیک ترجیح می‌دهند که فرمان ایستادن موتور نیز به صورت نرم صورت گیرد تا در زمان ایستادن نیز تنش‌های مکانیکی به حداقل ممکن برسد.



استفاده از راه انداز نرم باعث افزایش طول عمر موتور می‌شود. شاید تنها عیب آن گران تر بودن آن نسبت به دیگر روش‌های راه اندازی است. البته با افزایش تولید و فراگیر شدن تجهیزات الکترونیک قدرت به نظر می‌رسد در آینده نزدیک قیمت آن به طور قابل توجهی کاهش یابد.

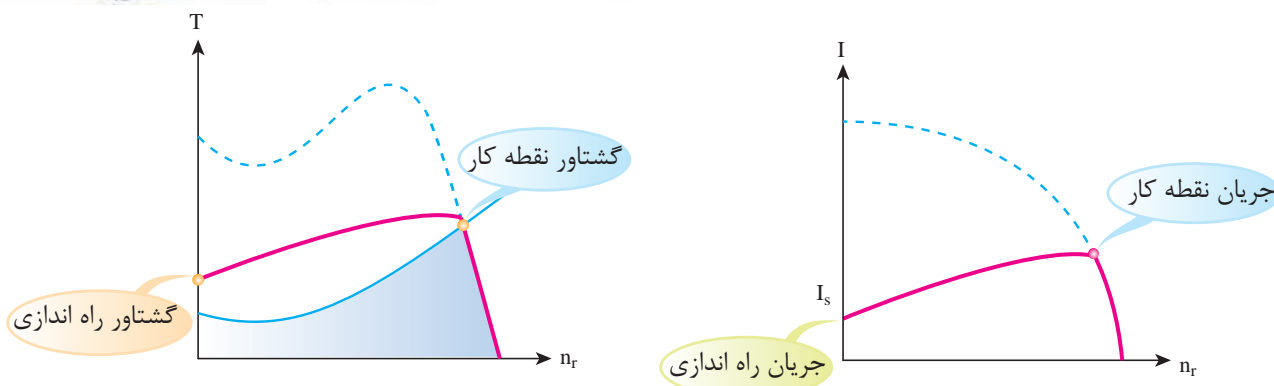

شکل ۴۳- مدار راه اندازی نرم موتورهای القایی (بالا) - نمودار جریان راه اندازی نرم (سمت راست) و گشتاور- دور موتور القایی با راه انداز نرم (سمت چپ)

بیشتر بدانیم

برای یافتن گشتاور ماکزیمم کافست در رابطه گشتاور (۳-۲۰):

$$T = KE_v^2 \frac{SR_v}{R_v^2 + (SX_v)^2}$$

رابطه $S_m = \frac{R_v}{X_v}$ جایگزین شود، در این صورت خواهیم داشت:

$$T_m = KE_v^2 \frac{\frac{R_v}{X_v} \times R_v}{R_v^2 + \left(\frac{R_v}{X_v} \times X_v\right)^2} \Rightarrow$$

$$T_m = KE_v^2 \frac{R_v^2}{2R_v X_v}$$

$$T_m = KE_v^2 \frac{1}{2X_v} \quad (3-22)$$



۳-۱۶-۵- روش راه اندازی رتوری: با توجه به

آنکه تنها در موتور رتور سیم پیچی امکان دسترسی به مدار رتور وجود دارد، این روش راه اندازی فقط در این موتورها قابل استفاده است.

برای کاهش جریان راه اندازی موتور در این روش، با استفاده از یک مقاومت اهمی متغیر سه فاز و اتصال آن از طریق رینگ‌ها به مدار رتور مقاومت اهمی مدار رتور را افزایش می‌دهند. در واقع افزایش مقاومت اهمی مدار رتور باعث افزایش امپدانس مدار رتور و به دنبال آن کاهش جریان و افزایش ضریب قدرت مدار رتور می‌شود. از طرفی با کاهش جریان مدار رتور میدان مغناطیسی حاصل از آن ضعیف تر می‌گردد. یکی از مزیت‌های این روش راه اندازی، افزایش گشتاور راه اندازی همراه با کاهش جریان راه اندازی است. اندازه گشتاور راه اندازی به مقدار مقاومت اضافه شده به مدار رتور (R_r) وابسته است.

موتور القایی رتور سیم‌پیچی به صورت راه‌انداز چهار مرحله‌ای را نشان می‌دهد.



مهمترین کاربرد موتور القایی رتور سیم‌پیچی در مواردی است که بار مکانیکی به گشتاور راه‌اندازی زیاد و قطع و وصل بی‌دری موتور احتیاج داشته باشد. البته قیمت این موتورها و

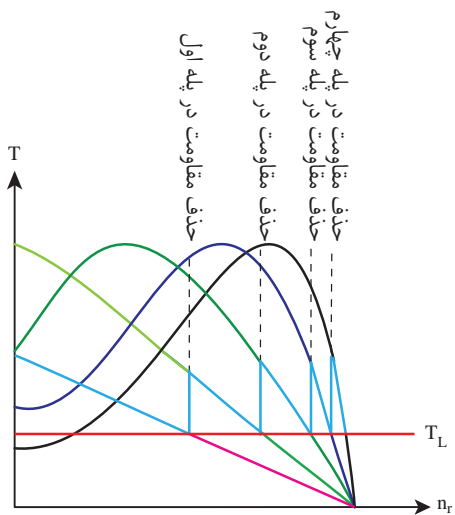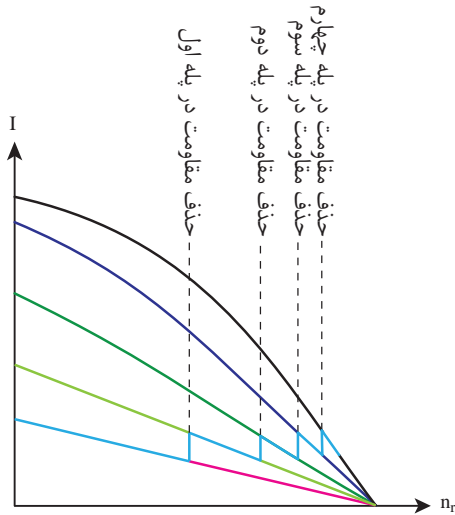

شکل ۴۵- راه‌انداز چهار پله‌ای موتور القایی رتور سیم‌پیچی و نمایش چگونگی مهار جریان راه‌اندازی

هزینه تعمیر و نگهداری آن در مقایسه با موتور القایی رتور قفسی زیاد است همچنین به دلیل اتصال جاروبک و احتمال ایجاد جرقه نمی‌توان از آن در مکان‌هایی نظیر پالایشگاه استفاده نمود.

گشتاور ماکزیمم موتور القایی از رابطه (۲۲-۳) به دست می‌آید. در رابطه (۲۲-۳) پیداست که گشتاور ماکزیمم موتور القایی به مقاومت اهمی مدار رتور وابسته نیست ولی با توجه به رابطه $S_m = \frac{R_r}{X_p}$ مقدار مقاومت اهمی مدار رتور می‌تواند مقدار لغزش مربوط به گشتاور ماکزیمم را تغییر دهد. از رابطه $S_m = \frac{R_r}{X_p}$ می‌توان نتیجه گرفت که افزایش مقاومت مدار رتور باعث جابه‌جاشدن مختصات گشتاور ماکزیمم، در نمودار گشتاور-لغزش می‌شود و آن را به مختصات لحظه راه‌اندازی می‌تواند نزدیک‌تر کند این موضوع در شکل (۴۴) نشان داده شده است.

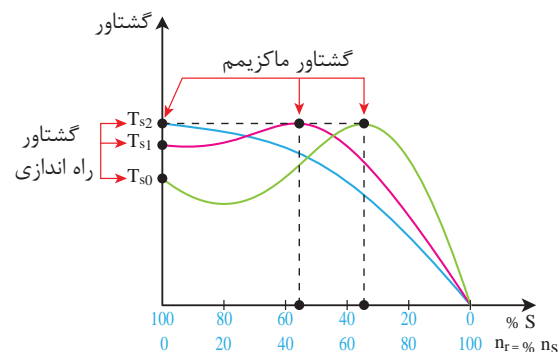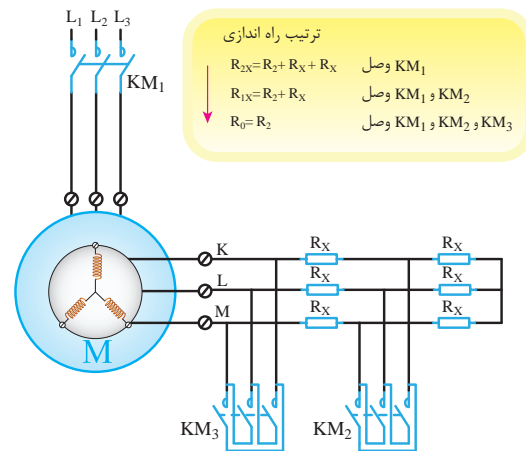

شکل ۴۴- مدار راه‌اندازی موتور القایی به روش تغییر مقاومت رتور (شکل بالا) و اثر تغییر مقاومت مدار رتور بر منحنی گشتاور- دور (شکل پایین)

البته باید توجه داشت که بخشی از انرژی الکتریکی در مقاومت اضافه شده به مدار رتور به حرارت تبدیل و تلف می‌شود. شکل (۴۵)، منحنی گشتاور لغزش و جریان - سرعت



خود را بیازمایید

- ۱- روش‌های راه‌اندازی موتورهای القایی را نام ببرید.
- ۲- برداشت شما از نسبت گشتاور راه‌اندازی به گشتاور نامی چیست؟
- ۳- معایب استفاده از روش راه‌اندازی مستقیم چیست؟
- ۴- در روش‌های راه‌اندازی استاتور ساده‌ترین راه کاهش جریان راه‌اندازی چیست؟
- ۵- روش راه‌اندازی ستاره - مثلث برای کدام یک از موتورهای القایی قابل اجرا می‌باشد؟
- ۶- اگر در روش راه‌اندازی ستاره - مثلث فاصله زمانی بین اتصال ستاره و مثلث بیش از حد باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا؟
- ۷- کاربرد روش راه‌اندازی اتوترانسفور ماتور در کجاست؟
- ۸- روش راه‌اندازی نرم چه مزیت‌هایی نسبت به دیگر روش‌های استاتوری دارد؟
- ۹- روش راه‌اندازی رتوری فقط در موتورهای القایی قابل اجرا می‌باشد.
- ۱۰- افزایش مقاومت رتور چه اثری بر گشتاور ماکزیمم و لغزش نظیر گشتاور ماکزیمم دارد؟
- ۱۱- مهمترین کاربرد موتور القایی با رتور سیم‌پیچی شده در چه نوع بارهایی می‌باشد؟

۱۷-۳- تغییر سرعت موتورهای القایی

گاهی در صنایع لازم است، سرعت موتور قابل کنترل باشد. در گذشته یکی از ضعف‌های موتور القایی را دشواری تنظیم سرعت آن و تنها برتری موتورهای DC را کنترل پذیری آسان سرعت آن می‌دانستند. در حال حاضر با رشد صنعت الکترونیک و توسعه تجهیزات الکترونیک قدرت، کنترل سرعت موتورهای القایی به سهولت امکان پذیر شده است.

به‌طور کلی برای تغییر سرعت موتورهای القایی روش‌های زیر به کار گرفته می‌شود.

تغییر سرعت میدان دوار (n_p) با :

- روش کنترل هم‌زمان فرکانس و ولتاژ
- تغییر قطب‌های سیم‌بندی
- تغییر مقدار لغزش (S) با :
- تغییر ولتاژ
- تغییر مقاومت مدار رتور (مخصوص موتورهای رتور سیم‌پیچی)

۱-۱۷-۳- کنترل هم‌زمان فرکانس و ولتاژ : با توجه

به رابطه (۲-۳) می‌توان با تغییر فرکانس، سرعت میدان دوار را تغییر داد. اما لازمه استفاده از این روش داشتن یک مبدل فرکانس است. شکل (۴۶) نمای ظاهری یک نمونه از مبدل‌های فرکانسی را نشان می‌دهد. مبدل فرکانسی را VSD^1 یا VFD نیز می‌گویند.



شکل ۴۶- نمای ظاهری یک نمونه از مبدل فرکانسی کنترل‌کننده سرعت موتور

القایی



۱- (Variable Speed Drive Or Variable Frequency Drive)

(۴۷) ملاحظه می‌شود که با افزایش فرکانس، گشتاور موتور مرتب کاهش یافته و با کاهش فرکانس گشتاور موتور افزایش می‌یابد. این موضوع بسیار با اهمیت است. زیرا با افزایش بیش از حد فرکانس ممکن است گشتاور موتور از گشتاور بار کمتر شود و موتور زیر بار بماند. از طرفی با کاهش فرکانس موتور، هسته ماشین به ناحیه اشباع مغناطیسی وارد می‌شود، لذا برای جلوگیری از سوختن سیم‌پیچ ماشین در هر دو حالت باید به‌طور همزمان ولتاژ و فرکانس تغییر نماید، به طوری که نسبت $\frac{E}{f}$ ثابت بماند.

هر مبدل فرکانسی دارای دو بخش می‌باشد. ابتدا ولتاژ AC (۵۰ یا ۶۰ هرتز) در این دستگاه به ولتاژ DC تبدیل می‌شود سپس ولتاژ DC را به ولتاژ AC، با فرکانس قابل کنترل معمولاً بین ۲۵۰ Hz ~ تبدیل می‌کند.

نکته قابل توجه اینکه، تغییر فرکانس علاوه بر تغییر سرعت سنکرون بر روی نیروی محرکه القاء شده رتور و همچنین سایر کمیت‌های مغناطیسی موتور و گشتاور نیز اثر می‌گذارد.

مشخصه گشتاور - دور موتور القایی در فرکانس‌های مختلف در شکل (۴۷) نشان داده شده است. با توجه به شکل

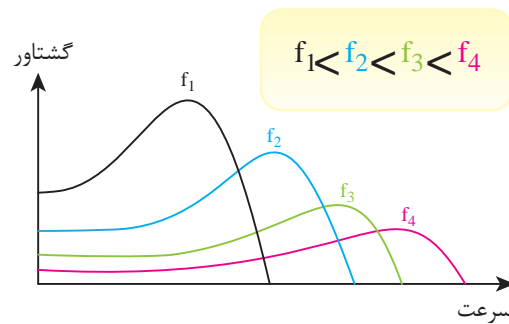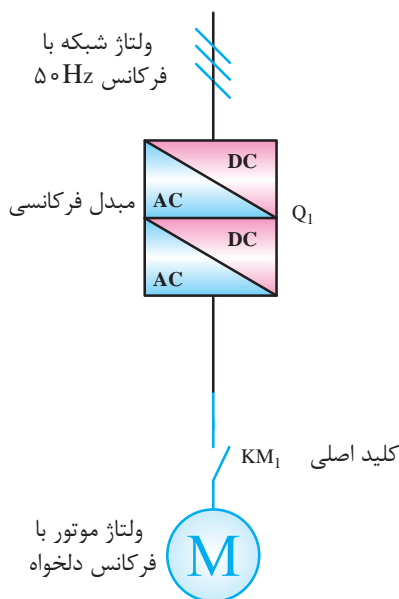

شکل ۴۷- شمای تک خطی اتصال مبدل فرکانسی به موتور القایی (شکل سمت چپ) اثر تغییر فرکانس بر گشتاور و سرعت (شکل سمت راست)

یابد. و از آنجا که تقابل دو میدان باعث ایجاد گشتاور در موتور القایی می‌شود لذا تغییرات شار مغناطیسی به تغییر گشتاور مفید موتور می‌انجامد.

رابطه (۳-۲۴) را می‌توان به صورت رابطه (۳-۲۵) نوشت، بنابراین برای تثبیت مقدار شار مغناطیسی مطابق رابطه (۳-۲۵) لازم است مقدار ولتاژ و فرکانس با یک نسبت تغییر کنند.

$$\frac{E}{f} = \frac{4}{44} N \phi \quad (3-25)$$

در فصل اول بیان گردید که ولتاژ القایی در یک سیم‌پیچ از رابطه (۳-۲۳) به دست می‌آید.


$$E = \frac{4}{44} N B A f \quad (3-23)$$

به عبارتی

$$E = \frac{4}{44} N \phi f \quad (3-24)$$

در صورتی که فرکانس به تنهایی افزایش یا کاهش یابد، برای برقراری رابطه (۳-۲۴) باید شار فاصله هوایی کاهش یا افزایش

در شکل (۴۸) شمای تک خطی راه اندازی و کنترل دور موتور القایی به وسیله یک مبدل ولتاژ-فرکانس نشان داده شده است.

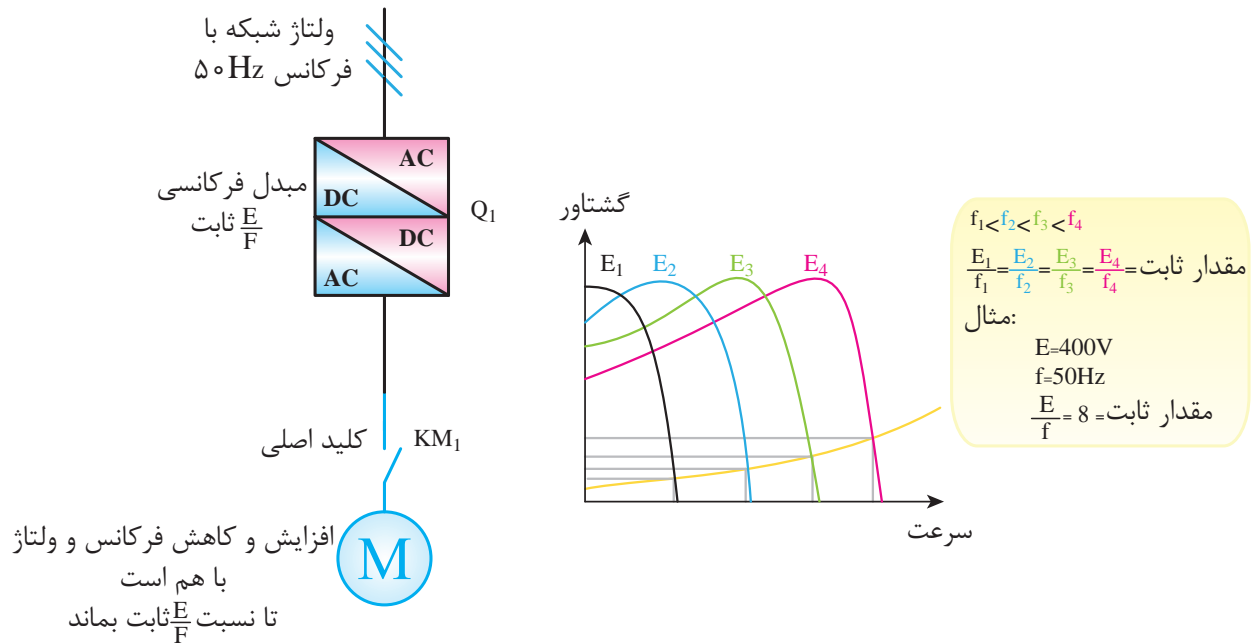

شکل ۴۸- شمای تک خطی اتصال مبدل فرکانسی / ولتاژ به موتور القایی (شکل سمت چپ) اثر تغییر فرکانس و ولتاژ همزمان بر منحنی گشتاور- دور (شکل سمت راست)

۲-۱۷-۳- تغییر قطب‌های سیم‌بندی: یکی دیگر از راه‌های تغییر سرعت میدان دوار با توجه به رابطه (۲-۳) تغییر تعداد قطب‌های سیم‌بندی موتور القایی است. ولی تعداد قطب‌های موتور القایی:

اولاً به نوع سیم‌پیچی استاتور موتور وابسته است.

ثانیاً از لحاظ فیزیکی تعداد قطب‌ها مضرب زوج می‌باشند.

(۲, ۴, ۶, ...)

بنابراین تغییر تعداد قطب‌ها باعث تغییر پیوسته سرعت نمی‌شود بلکه سرعت به‌طور ناپیوسته و پله‌ای تغییر می‌کند. تغییر تعداد قطب‌های موتور القایی به روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

(الف) استفاده از سیم‌پیچی دلاندر

(ب) قراردادن دو سیم‌بندی مجزا در داخل استاتور

خود را بیازمایید



- ۱- روش‌های کنترل سرعت موتورهای القایی را نام ببرید.
- ۲- عملکرد مبدل فرکانس در کنترل سرعت موتور القایی چگونه است؟
- ۳- افزایش بیش از حد فرکانس شبکه چه اثری بر گشتاور موتور القایی دارد؟ چرا؟
- ۴- رابطه‌ای براساس محاسبه شار مغناطیسی بنویسید که نشان دهد برای ثابت ماندن آن بایستی ولتاژ و فرکانس همزمان تغییر کنند.


تغییر توان و گشتاور موتور در سرعت تند و یا کند می‌شود. به همین خاطر توان و گشتاور موتورهای دالاندر در اتصالات مختلف در برهه مشخصات فنی موتور توسط سازنده ارائه می‌گردد.

شکل (۴۹) چگونگی اتصال دو نوع از متداول‌ترین موتورهای دالاندر را به شبکه برق سه فاز نشان می‌دهد.


۳-۱۷-۳- موتور دالاندر: در موتورهای القایی

روشی برای سیم‌بندی وجود دارد که به اتصال دالاندر معروف است. در اتصال دالاندر می‌توان تعداد قطب‌ها را با تغییر اتصال کلاف‌های موتور نصف و یا دو برابر نمود. بنابراین سرعت موتورهای دالاندر به نسبت ۱ به ۲ می‌باشد.

انتخاب نوع اتصالات داخلی موتور دالاندر باعث

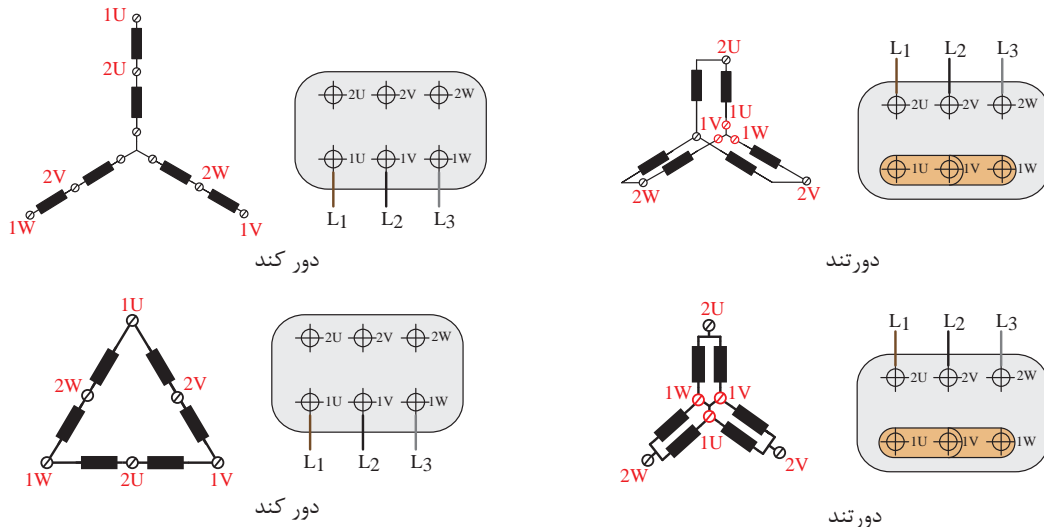

شکل ۴۹ - جعبه ترمینال و نحوه اتصال دو نوع موتور دالاندر

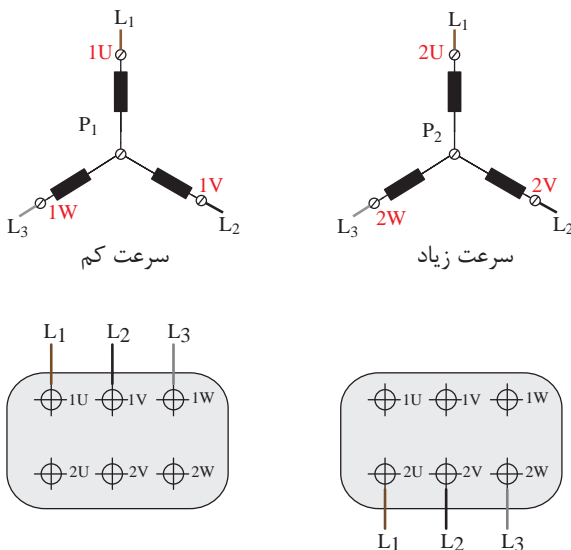

شکل ۵۰ - جعبه ترمینال و نحوه اتصال یک نوع موتور با سیم‌بندی جداگانه

۳-۱۷-۴- قرار دادن دو سیم‌بندی مجزا در داخل

استاتور: اگر در استاتور موتور القایی دو گروه سیم‌بندی کاملاً مستقل از هم قرار گیرند به طوری که هیچ ارتباط الکتریکی بین آنها وجود نداشته باشد، در این صورت آن را موتور القایی با سیم‌بندی جداگانه یا مستقل می‌نامند.

در این موتور هر یک از سیم‌بندی‌ها می‌توانند با تعداد قطب مشخصی طراحی و در استاتور موتور قرار داده شوند. که البته در یک زمان فقط یکی از آنها باید در مدار باشند. مثلاً با داشتن موتوری که دارای دو سیم‌بندی ۴ و ۶ قطبی در فرکانس ۵۰ Hz است می‌توان به هر دو سرعت ۱۵۰۰ RPM و ۱۰۰۰ RPM دسترسی داشت.

تغییر سرعت به کمک تغییر مقاومت مدار رتور :

پیش از این گفته شد که افزایش در مقاومت مدار رتور باعث کاهش جریان راه اندازی می شود. ضمن اینکه منحنی گشتاور موتور به صورت شکل (۵۱-ب) تغییر می کند.

با توجه به شکل (۵۱-ب) تغییر مقاومت مدار رتور، باعث جابه جایی نقطه کار موتور می شود. از معایب این روش کنترل سرعت، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- افزایش مقاومت مدار رتور برای کاهش سرعت باعث افزایش تلفات و کاهش راندمان در موتور می شود.

خود را بیازمایید



۱- در موتور های القایی هر چقدر تعداد قطب بیشتر شود سرعت موتور می شود.
 ۲- موتوری دالاندر دارای ۶ قطب در یکی از سرعت های (کند یا تند) مفروض است، اگر فرکانس شبکه ۵۰HZ باشد، به نظر شما سرعت میدان دوار آن در دور کند و تند چقدر است؟

۳- مهمترین عیب موتور چند سرعتی با سیم پیچ مجزا را بنویسید.

۴- آیا می توان بدون تغییر سرعت میدان دوار، سرعت موتور القایی را تغییر داد؟ با استفاده از کدام روش؟


۵- آیا می توان برای کاهش سرعت موتور القایی از طریق کنترل ولتاژ، مقدار ولتاژ ورودی را تا هر سطح دلخواه کاهش داد؟ چرا؟
 ۶- کنترل سرعت موتور القایی از روش تغییر مقاومت رتور با چه عیب هایی همراه است؟

از این نمونه موتور در قدرت های کمتر از ۲۰KW در صنعت استفاده می شود. البته مدل تک فاز این نوع موتور در کولرهای آبی استفاده می شود.

۵-۱۷-۳- تغییر مقدار لغزش :

باشد با تغییر مقدار لغزش، بدون تغییر سرعت میدان دوار، سرعت چرخشی بار مکانیکی تغییر کند، باید مطابق شکل (۵۱-الف) از تغییر ولتاژ و یا شکل (۵۱-ب) از تغییر مقاومت مدار رتور استفاده شود.

در هر دو نمودار شکل (۵۱) ملاحظه می شود، تغییر مقادیر ولتاژ و یا مقاومت رتور باعث تغییر دور و جابه جایی نقطه کار می گردد یعنی نسبت به حالت اول سرعت لغزش تغییر می کند.

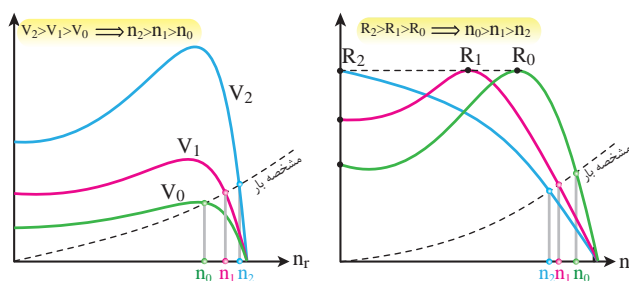

شکل ۵۱- اثر تغییر ولتاژ (سمت چپ) و تغییر مقاومت رتور (سمت راست) بر سرعت موتور القایی

تغییر سرعت به کمک تغییر ولتاژ :

با توجه به رابطه (۲۰-۳) گشتاور موتور القایی با مجذور ولتاژ متناسب است. یعنی می توان با تغییر ولتاژ موتور القایی مطابق شکل (۵۱-الف) نقطه کار را جابه جا نمود و در نتیجه سرعت گردش رتور را تغییر داد. البته باید توجه داشت که :

اولاً: نمی توان ولتاژ را بیش از حد ولتاژ نامی افزایش داد. زیرا باعث اشباع مغناطیسی هسته موتور می شود و در ضمن ممکن است، عایق سیم پیچ ها تحمل این ولتاژ را نداشته باشند. ثانیاً: کاهش ولتاژ علاوه بر کم کردن سرعت باعث کم شدن گشتاور و توان موتور نیز می شود در این حالت امکان کم شدن گشتاور و موتور از گشتاور بار و زیر بار ماندن آن وجود دارد.

۱۸-۳- ترمز موتورهای القایی

رتور موتور الکتریکی در حال گردش به دلیل سرعتی که دارد، دارای انرژی جنبشی (اینرسی حرکتی) است و پس از خاموش شدن تمایل به ادامه چرخش دارد. مقدار این انرژی به وزن و ابعاد رتور بستگی دارد. بنابراین پس از فرمان خاموشی موتور، تا مدتی رتور به چرخش خود ادامه می‌دهد.

در بعضی از بارهای مکانیکی (مانند پمپ و فن) اصراری برای توقف سریع رتور وجود ندارد. چرا که بار متصل به آن نیاز به ایست فوری ندارد. اما در بارهایی نظیر بالابرها، ماشین‌های نساجی و ... زمان و محل ایستادن ماشین اهمیت دارد. در نتیجه لازم است به محض خاموش شدن موتور، رتور کاملاً متوقف شود. عمل توقف سریع رتور را در موتورهای الکتریکی، ترمز گویند.


در شکل (۵۲) چهار ناحیه عملکردی موتور بر اساس محورهای گشتاور و دور مشخص شده است. با توجه به علامت سرعت و گشتاور در ناحیه دوم و چهارم شکل (۵۲)، که خلاف یکدیگر می‌باشند حالت ترمزی رخ می‌دهد.

برای توقف رتور، باید انرژی جنبشی محور دوار سریعاً مستهلک شود. برای رسیدن به این هدف لازم است انرژی جنبشی موتور به انرژی حرارتی تبدیل شود و یا آنکه با تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی بتوان آن را به شبکه برق برگرداند.

اکثر روش‌های ترمزی، انرژی جنبشی رتور را به حرارت تبدیل می‌کنند اما در روش برگرداندن انرژی به شبکه برق، حرارت داخلی موتور افزایش نمی‌یابد و در نتیجه عمر کاری موتور طولانی‌تری می‌شود.

به‌طور کلی برای ترمز موتورهای القایی روش‌های زیر وجود دارد:

- ترمز جریان مخالف
- ترمز با جریان مستقیم
- ترمز ژنراتوری
- ترمز الکترومکانیکی

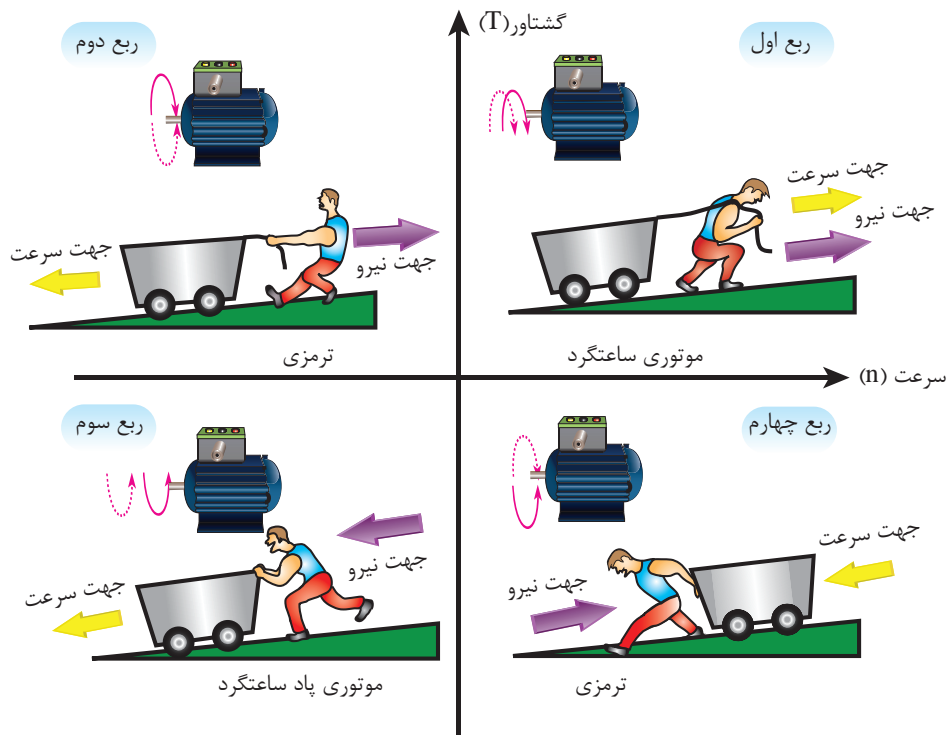

شکل ۵۲ - چهار ناحیه عملکردی موتور الکتریکی با توجه به جهت سرعت رتور و گشتاور

۱-۱۸-۳- ترمز جریان مخالف : می توان با تغییر

جای دو فاز جهت چرخش میدان دوار در استاتور را تغییر داد. حالا فرض کنید، موتوری با سرعت n_r در یک جهت در حال چرخش است. اگر به محض خاموش کردن موتور جای دوفاز ورودی آن عوض شود، میدان دوار سریعاً تغییر جهت می دهد ولی رتور به دلیل انرژی ذخیره شده در آن می خواهد همچنان در جهت قبلی به چرخش ادامه دهد. اما تقابلی میدان رتور با میدان دوار استاتور منجر به توقف آنی حرکت رتور می شود.




نکته ۱ : به دلیل اینکه لغزش در این روش بزرگ تر از واحد است لذا جریان ترمزی از جریان راه اندازی بیشتر می شود. پس در انتخاب موتور و تجهیزات قطع و وصل کننده آن باید توجه ویژه داشت.



نکته ۲ : تمهیدات لازم برای معکوس نشدن جهت گردش رتور پس از انجام ترمز باید پیش بینی شود.



نکته ۳ : انتخاب این روش برای ترمز موتورهای کوچک به دلیل اینرسی بسیار کمی که دارند توصیه نمی شود زیرا پس از ترمز، جهت چرخش در آن سریعاً عکس گردیده و پس از گردش در جهت مخالف متوقف می شود.

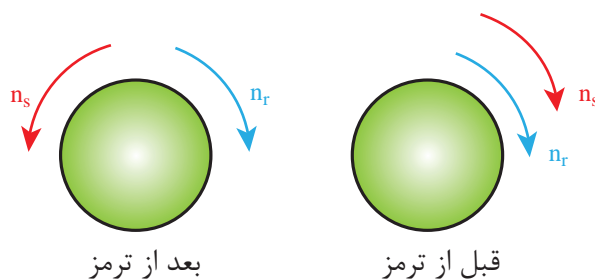

شکل ۵۳- جهت سرعت میدان دوار و سرعت رتور در حالت موتوری و ترمزی

با توجه به تعریف لغزش، مطابق شکل (۵۳) و به دلیل آنکه n_r و n_s خلاف جهت یکدیگر هستند^۱، می توان نوشت :

$$S = \frac{n_s - (-n_r)}{n_s} > 1$$

به یاد دارید که در ماشین های القایی هرگاه لغزش بزرگتر از واحد ($S > 1$) شود، ماشین در ناحیه عملکرد ترمزی قرار می گیرد. البته در استفاده از این روش ترمزی نکات زیر باید مد نظر قرار گیرند :

۲-۱۸-۳- ترمز با جریان مستقیم : در این روش

ابتدا سیم پیچ های استاتور موتور، از شبکه برق جدا می شوند و بلافاصله به یک منبع ولتاژ مستقیم (DC) وصل می گردند. این روش را ترمز با جریان مستقیم موتور القایی می گویند.

۱- اهمیتی ندارد n_s را مثبت و n_r را منفی در نظر گرفت و یا بالعکس، مهم این است که این دو در خلاف جهت یکدیگر می باشند زیرا حالت ترمزی به این مفهوم است :

$$S = \frac{-n_s - n_r}{-n_s} > 1$$



نکته ۱: ولتاژ منبع DC به مراتب باید کمتر از ولتاژ شبکه باشد. معمولاً برای تأمین این ولتاژ مطابق شکل (۵۴) از یک ترانسفورماتور کاهنده به همراه یکسوساز استفاده می‌شود.




نکته ۲: برای انجام ترمز آرام، جریان DC اعمال شده به سیم پیچ باید تقریباً $\frac{1}{3}$ برابر جریان نامی موتور باشد بدین لحاظ نسبت به ترمز جریان مخالف برتری دارد. (جریان ترمزی آن کمتر است)



نکته ۳: جریان DC اعمال شده به سیم پیچ‌ها با توقف موتور باید قطع شود. چون در این روش تغییر جهت چرخش رخ نمی‌دهد، می‌توان از آن در موتورهای کوچک القایی نیز استفاده کرد.



نکته ۴: برای افزایش گشتاور ترمزی در موتورهای القایی رتور سیم پیچی، علاوه بر اتصال جریان DC، می‌توان از اضافه کردن مقاومت الکتریکی به مدار سیم پیچی رتور نیز استفاده نمود.

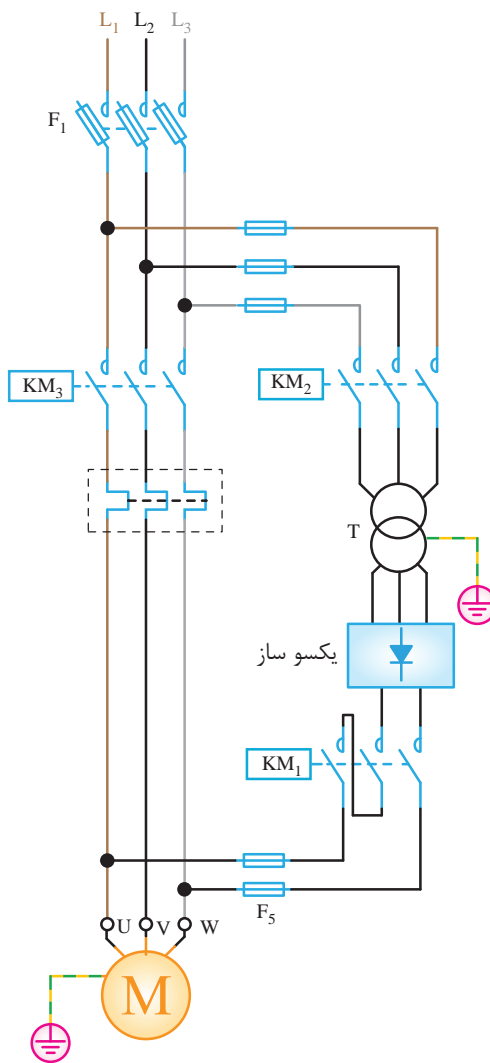

شکل ۵۴- ترمز با جریان مستقیم موتور القایی

شکل (۵۴) مدار قدرت ترمز با جریان مستقیم را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل (۵۴) ملاحظه می‌گردد کلید KM_2 اتصال مدار یکسوساز را برعهده دارد. در این روش پس از قطع ولتاژ AC ورودی توسط کلید KM_3 کلید KM_1 وصل گردیده و برق یکسو شده را به کلاف‌های موتور می‌رساند. با اتصال ولتاژ مستقیم به کلاف‌های موتور میدان ساکن در استاتور تولید می‌شود که در نتیجه القای این میدان ساکن رتور سریعاً متوقف می‌گردد. نکات قابل توجه در این روش عبارتند از:


۳-۱۸-۳- ترمز ژنراتوری: شکل (۵۵) نمودار

گشتاور- دور موتور القایی دالاندر را نشان می‌دهد. در موتورهای دالاندر، سرعت میدان دوار در حالت دور کند نصف حالت دور تند می‌باشد. لذا نمودار (۱) مربوط به دور تند و نمودار (۲) مربوط به دور کند موتور دالاندر است. فرض کنید موتور با سرعت n_{r1} در حال چرخش است برای انجام عمل ترمز می‌توان اتصال موتور را از دور تند به دور کند تغییر داد. این موضوع سبب می‌شود که سرعت میدان دوار بلافاصله از n_{s1} به n_{s2} کاهش یابد. به این ترتیب در مشخصه گشتاور- دور، وضعیت موتور از نقطه A، روی نمودار (۱) به نقطه B، روی نمودار (۲) شکل (۵۸) جا به جا می‌شود. ولی به دلیل اینرسی بار و رتور، سرعت رتور هنوز به این حد کاهش نیافته است. در این حالت تا زمان رسیدن سرعت رتور به نقطه کار جدید، مقدار گشتاور موتور مسیر نشان داده شده در نمودار (۲) را طی می‌نماید تا سرعت آن در نقطه کار جدید تثبیت شود.

فاصله بین نقطه B تا نقطه کار (۲) ناحیه ژنراتوری ماشین در دور کند می‌باشد ولی چون تداوم نیروی مکانیکی مانند مولدها روی محور ماشین وجود ندارد، سرعت محور سریعاً رو به کاهش می‌گذارد. تا سرعت آن روی نقطه کار (۲) تثبیت شود. بنابراین با این روش ترمزی توقف کامل حاصل نمی‌شود بلکه کاهش سریع سرعت تا زمان وارد شدن ماشین به ناحیه موتوری و رسیدن موتور به نقطه کار جدید ادامه می‌یابد که روی نمودار (۲) شکل (۵۵) نشان داده شده است. آیا چنین کاهش سرعتی را در هنگام اتومبیل سواری و استفاده راننده از دنده معکوس در سرعت بالا دیده‌اید؟

این روش ترمزی برای موتور بالابرها و جرثقیل‌ها کاربرد دارد.

باید توجه داشت که در کنار این روش ترمزی لازم است از سایر روش‌های ترمزی نیز استفاده شود.

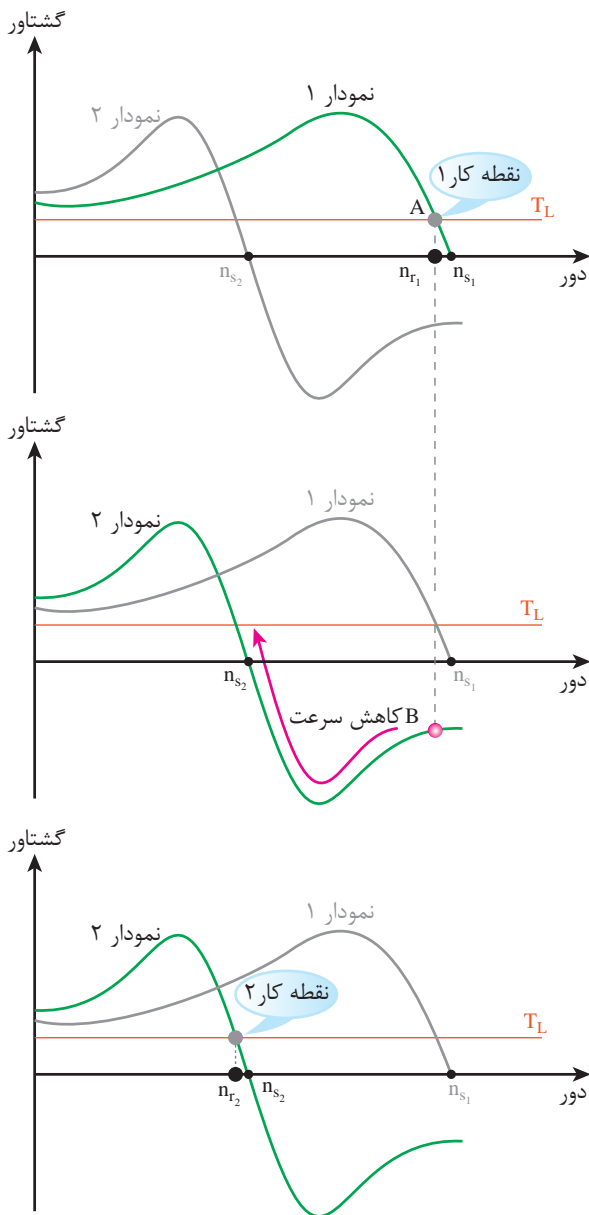

شکل ۵۵- تشریح عملکرد ترمز مولدی در موتور دالاندر

۴-۱۸-۳- ترمز الکترومکانیکی : در این شیوه به

کمک اصطکاک میان قسمت ثابت با یک دیسک عمل ترمز انجام می‌شود. رتور الکتروموتورهایی که از این روش ترمز استفاده می‌کنند به همراه دیسک به صورت یکپارچه ساخته می‌شوند.


این روش ترمزی به دو صورت انجام می‌شود :
الف) ترمز الکترومکانیکی که در زمان نبود جریان برق عمل می‌کند.

در شکل (۵۷) مشاهده می‌شود که در هنگام قطع برق موتور، فنر به صفحه مغناطیسی یا همان دیسک فشار آورده و آن را محکم به محور می‌چسباند ولی به محض برقرار شدن موتور، بوبین الکترومغناطیسی، دیسک را از روی محور جدا می‌نماید.


ب) ترمز الکترومکانیکی که با عبور جریان عمل می‌کند.
شکل (۵۸) نمونه‌ای از یک موتور الکتریکی با این نوع ترمز را نشان می‌دهد.

در این روش برای برقرار نمودن بوبین الکترومغناطیسی باید از مدار فرمان استفاده شود. زیرا قفل شدن محور موتور با اعمال جریان الکتریکی به بوبین الکترومغناطیسی مربوط به دیسک صورت می‌گیرد.

الف) ترمز با تغذیه از خود

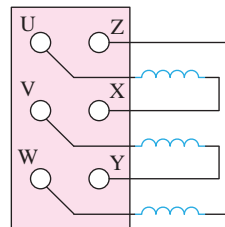


شمای اتصالات در روی پلاک ترمینال‌ها

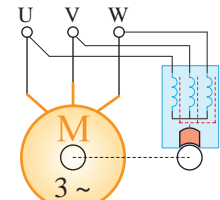


نماد ترمز موتوری که در نبود جریان فعال می‌شود.

قابل اجرا فقط در موتورهایی که ترمز آنها در نبود جریان عمل می‌کند.

ب) ترمز با تغذیه مستقل (۱ یا ۳ سیم پیچ)

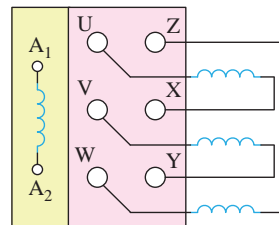

شمای اتصالات در روی پلاک ترمینال‌ها

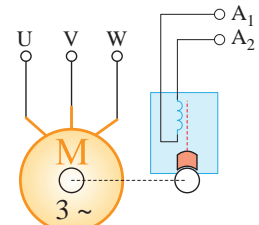

نماد ترمز موتوری که در نبود جریان فعال می‌شود.

در هر دو روش ترمز الکترومکانیکی قابل اجرا است.


شکل ۵۶- انواع موتورهای القایی با ترمز الکترومکانیکی




نکته ۱ : برخی سازندگان موتور، ولتاژ تغذیه ترمز را متفاوت با ولتاژ اصلی موتور در نظر می‌گیرند که باید مورد توجه بهره بردار قرار گیرد.



نکته ۲ : ترمز الکترومکانیکی گزینه خوبی جهت ترمز مکمل بارهای ثقلی نظیر آسانسورها و جرثقیل محسوب می‌شود.

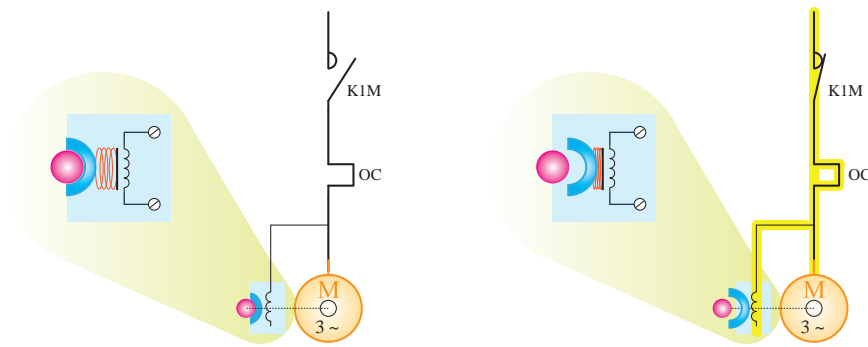


شکل ۵۷ - با خاموش شدن موتور، دیسک به محور می چسبد

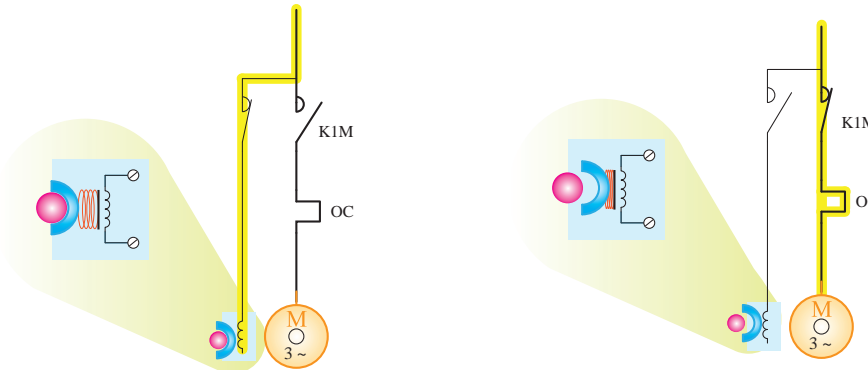

شکل ۵۸ - با فرمان ترمز الکترومکانیکی موتور خاموش و دیسک به محور می چسبد

۱۹-۳- رفتار ژنراتوری ماشین القایی

ماشین الکتریکی به عنوان موتور، انرژی الکتریکی را از طریق میدان مغناطیسی به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. همچنین به ماشینی که انرژی مکانیکی را با کمک میدان مغناطیسی به انرژی الکتریکی تبدیل می کند ژنراتور می گویند. بنابراین عملکرد ژنراتور دقیقاً عکس حالت موتور الکتریکی تعریف می شود. تعاریف ژنراتور و موتور به صورت طرح واره در شکل (۵۹) نشان داده شده است.

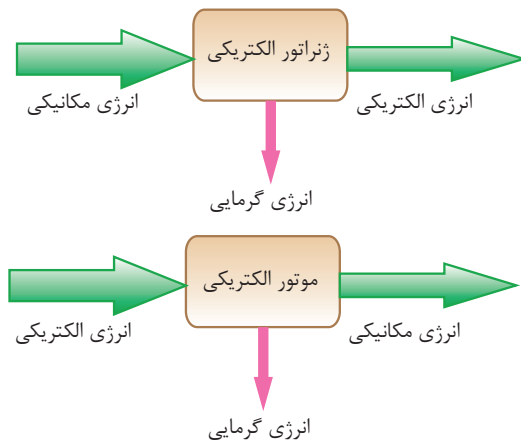

شکل ۵۹ - نمایش ژنراتور و موتور الکتریکی از نقطه نظر انرژی

خود را بیازمایید




- ۱- انواع روش های ترمز در موتورهای القایی را نام ببرید.
- ۲- به نظر شما چرا در روش ترمز جریان مخالف، جریان ترمزی بیشتر از جریان راه اندازی است؟
- ۳- چگونگی عملکرد ترمز دینامیکی را توضیح دهید.
- ۴- دو مزیت روش ترمز دینامیکی نسبت به ترمز جریان مخالف چیست؟
- ۵- توضیح دهید، هنگامی که یک موتور دالاندر از سرعت تند به کند تغییر حالت می دهد، چه اتفاقی می افتد؟
- ۶- کاربرد مهم روش ترمز ژنراتوری در کجاست؟ چرا؟

۱-۱۹-۳- اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق :

در این حالت ژنراتور القایی، توان راکتیو (Q) را از شبکه برق سه فاز دریافت نموده و در نتیجه توان اکتیو (P) را به شبکه برق تحویل می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که باید سرعت رتور از سرعت میدان دوار بیشتر باشد ($n_r > n_s$) در این صورت لغزش منفی است ($S < 0$) تا ماشین القایی در ناحیه ژنراتوری قرار گیرد.

با اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق، سرعت میدان دوار همواره ثابت و از رابطه (۲-۳) تبعیت می‌کند و چون سرعت رتور به سرعت محرک مکانیکی وابسته می‌باشد، تأثیری بر فرکانس ندارد. اما از آنجا که ژنراتور با فرکانس ثابت شبکه کار می‌کند، توان اکتیو تحویلی به شبکه فقط به سرعت رتور بستگی دارد.

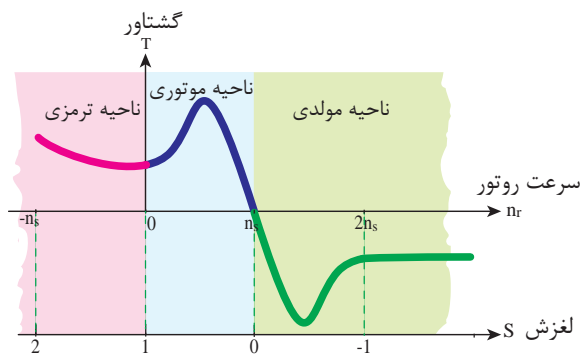

شکل ۶۱- یادآوری نواحی مختلف ماشین القایی




نکته: هر چه سرعت رتور ژنراتور سریع‌تر باشد توان اکتیو تولید شده بیشتر است و بالعکس با کاهش سرعت، توان اکتیو کمتری به شبکه تحویل می‌شود.

بنابراین ژنراتور القایی، ژنراتوری است که می‌تواند با دور متغیر کار کند بدون آنکه تأثیری روی فرکانس شبکه ایجاد نماید کاربرد این نوع ژنراتورها در نیروگاه‌های بادی است. زیرا سرعت باد را نمی‌توان کنترل نمود.

ماشین القایی، می‌تواند هم به صورت ژنراتور و یا به عنوان موتور استفاده شود. ماشین القایی در حالت موتوری از شبکه برق توان اکتیو (P) و توان راکتیو (Q) جذب می‌کند. که توان اکتیو (P) را به مصرف خروجی جهت غلبه بر بار مکانیکی می‌رساند و البته بخشی از آن نیز تلف می‌شود. توان راکتیو را موتور القایی برای ایجاد میدان دوار مغناطیسی نیاز دارد.

شکل (۶۰) این واقعیت را نمایش می‌دهد. البته سمت انتقال توان اکتیو و راکتیو (P,Q) در موتورها از شبکه برق به طرف موتور می‌باشند.

اما در حالتی که ماشین القایی به عنوان ژنراتور استفاده شود، قدرت مکانیکی (ورودی) به محور ماشین القایی مطابق شکل (۶۰) به صورت توان اکتیو (P) به شبکه برق تحویل می‌شود البته به شرطی که توان راکتیو (Q) مورد نیاز ماشین تأمین شود.

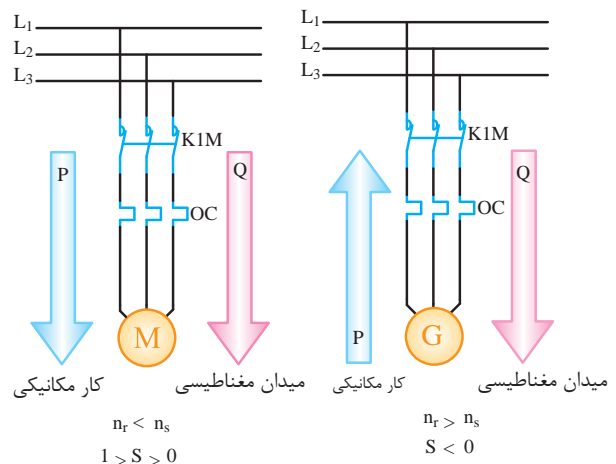

شکل ۶۰- موتور و ژنراتور القایی متصل به شبکه برق

برای تأمین توان راکتیو (Q) دو راه وجود دارد :
الف) اتصال ژنراتور القایی به شبکه برق
ب) استفاده از خازن


خود را بیازمایید



- ۱- نقش توان‌های اکتیو و راکتیو دریافتی از شبکه توسط موتورهای القایی را توضیح دهید.
- ۲- اگر بخواهیم یک ماشین القایی به صورت مولد کار کند چه نوع توانی را از شبکه دریافت و چه نوعی از توان را به شبکه تحویل می‌دهد؟
- ۳- یک ماشین القایی سه فاز به شبکه برق متصل است و در ناحیه ژنراتوری کار می‌کند: الف) سرعت رتور را با سرعت میدان دوار مقایسه کنید ب) اگر سرعت رتور در حال تغییر باشد چه اثری بر فرکانس شبکه دارد؟

۲-۳- تلفات و راندمان

از آنجا که ماشین‌های القایی بیشتر به عنوان موتور استفاده می‌شوند در این بخش تلفات و راندمان موتور القایی مورد بحث قرار می‌گیرد. موتور القایی توان الکتریکی از شبکه دریافت می‌نماید و توان مکانیکی را به خروجی تحویل می‌دهد. نمودار دریافت توان الکتریکی و تحویل توان مکانیکی در شکل (۶۳) نشان داده شده است.

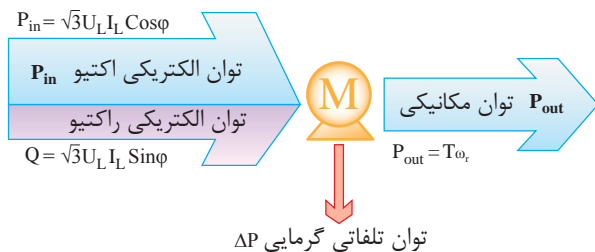


شکل ۶۳- دیگران توان در موتورهای القایی سه فاز

ملاحظه می‌شود، بخشی از توان دریافتی از شبکه برق مطابق شکل (۶۳)، توان راکتیو است؛ این بخش از توان برای تولید میدان دوار، وارد ماشین می‌شود و چون مجدداً به شبکه

۲-۱۹-۳- استفاده از خازن (مولد القایی در حالت

منفرد): هرگاه از ژنراتور القایی به صورت منفرد استفاده شود، باید توان راکتیو مورد نیاز آن را مطابق شکل (۶۲) توسط خازن تأمین نمود.

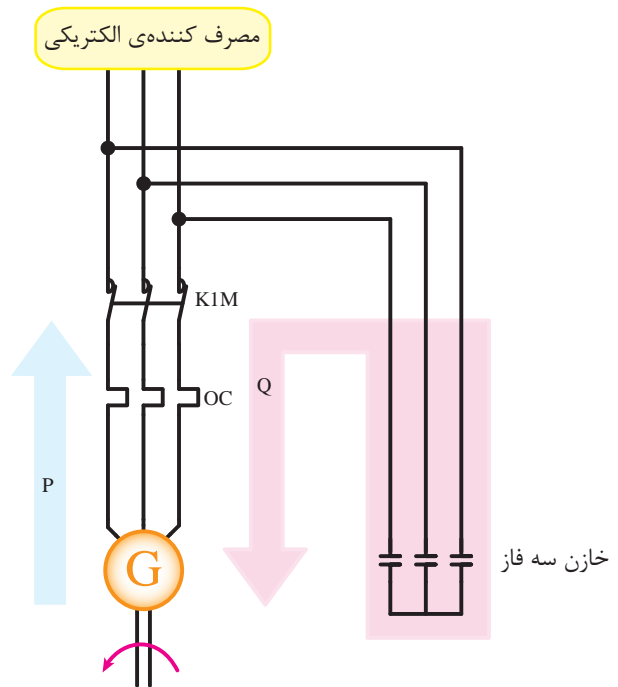

شکل ۶۲- مولد القایی در حالت منفرد

با توجه به وابستگی فرکانس به سرعت چرخش رتور و منفرد بودن ژنراتور، فرکانس برق تولید شده در این حالت کاملاً به سرعت رتور وابسته است. لازم به ذکر است که شرط ایجاد ولتاژ، وجود پسماند مغناطیسی در رتور این گونه ژنراتورها می‌باشد.

کاربرد این ژنراتورها در مواردی است که بار مصرفی فقط از نوع اکتیو باشد. (مانند ژنراتورهای جوشکاری)

تحقیق کنید: چرا باید مصرف‌کننده‌های ژنراتور القایی در حالت منفرد از نوع اکتیو باشد؟

راندمان را می‌توان به صورت درصد یا نسبت به واحد هم محاسبه کرد.

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (3-30)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{\sqrt{3} U_L I_L \cos \phi} \quad (3-31)$$

مطابق دیاگرام شکل (۶۳) می‌توان راندمان را به صورت رابطه (۳-۳۲) نیز نوشت:

$$P_{in} = P_{out} + \Delta P \quad (3-32)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} \quad (3-33)$$

$$\Delta P = \Delta P_s + \Delta P_r \quad (3-34)$$

ΔP_s تلفات استاتور موتور القایی بر حسب (W)

ΔP_r تلفات رتور موتور القایی بر حسب (W)

ΔP در رابطه (۳-۳۴)، مجموعه تلفات موتور القایی است که شامل تلفات استاتور و رتور می‌باشد.

تلفات استاتور ΔP_s شامل تلفات اهمی در سیم‌پیچ‌های استاتور (P_{cus}) و تلفات هسته (P_{core}) می‌باشد. تلفات هسته موتور القایی جزو تلفات ثابت موتور بوده که به دلیل حضور جریان‌های گردابی و تلفات هیستریزس در هسته ایجاد می‌شوند.

$$\Delta P_s = P_{cus} + P_{core} \quad (3-35)$$

ΔP_r شامل تلفات اهمی سیم‌پیچ رتور در موتورهای القایی رتور سیم‌پیچی و یا تلفات اهمی حاصل از مفتول‌های به کار رفته در موتورهای رتور قفسی می‌باشد. لذا تلفات اهمی در رتور را تلفات مسی رتور^۱ می‌نامند. و آن را با P_{cur} نمایش می‌دهند.

برمی‌گردد، در محاسبات تلفات و راندمان ماشین به حساب نمی‌آید.

بخش دیگری از توان ورودی به موتور القایی، توان اکتیو است. این توان در موتورهای سه فاز از رابطه (۳-۲۶) محاسبه می‌شود.

$$P_{in} = \sqrt{3} U_L I_L \cos \phi \quad (3-26)$$

در رابطه (۳-۲۶)

U_L ولتاژ خط بر حسب V

I_L جریان خط بر حسب V

$\cos \phi$ ضریب قدرت موتور

حداکثر توانی را که موتور می‌تواند به بار تحویل دهد توان نامی موتور تعریف می‌کنند و بر روی پلاک موتور درج می‌شود، همچنین در برگه مشخصات فنی موتور نیز ارائه می‌گردد. توان نامی موتور القایی سه فاز از رابطه (۳-۲۷) قابل محاسبه است.

$$P_n = T_n \omega_r \quad (3-27)$$

$$P_n = T_n \times \frac{2\pi n_r}{60} \quad (3-28)$$

در رابطه (۳-۲۸)،

T_n گشتاور نامی یا مفید بر حسب N-m

n_r سرعت نامی رتور بر حسب RPM

P_n توان نامی رتور بر حسب W

اگر بار مکانیکی روی محور با توان نامی موتور برابر باشد در این صورت خواهیم داشت:

$$P_{out} = P_n$$

راندمان موتور القایی را مانند دیگر ماشین‌ها براساس نسبت توان خروجی به توان ورودی مطابق با رابطه (۳-۲۹) می‌توان محاسبه نمود.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (3-29)$$

۱- تلفات ایجاد کننده گرما

بخش دیگری از تلفات در رتور، تلفات مکانیکی است که به علت وجود اصطکاک هوا و یاتاقانها ایجاد می‌شود و چون سرعت موتور القایی ثابت است، تلفات مکانیکی نیز ثابت می‌باشد این تلفات را با P_{mis} نشان می‌دهند.

از آنجا که فرکانس رتور در حال چرخش کم است لذا از تلفات آهنی رتور می‌توان چشم‌پوشی کرد زیرا تلفات آهنی با مجذور فرکانس نسبت مستقیم دارد.


بنابراین تلفات رتور مطابق رابطه (۳-۳۶) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{Cur} + P_{mis} \quad (3-36)$$

با جایگزینی مقدار ΔP_r و ΔP_s می‌توان تلفات کل ماشین را از رابطه (۳-۳۷) به دست آورد.

$$\Delta P = P_{Cus} + P_{Core} + P_{jr} + P_{mis} \quad (3-37)$$

نمودار توازن توان در موتورهای القایی در شکل (۶۴) نمایش داده شده است.

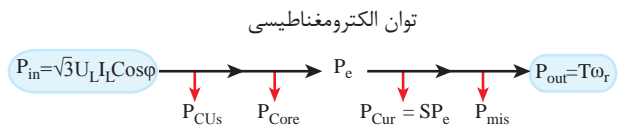

شکل ۶۴- نمودار توازن توان در موتورهای القایی

توان الکترومغناطیسی (P_e) توانی است که از طریق میدان دوار استاتور در فاصله هوایی به رتور منتقل می‌شود.

توان الکترومغناطیسی (P_e) را می‌توان به‌طور مستقیم از رابطه (۳-۳۸) نیز محاسبه نمود.

$$P_e = T_e \omega_s \quad (3-38)$$

$$P_e = T_e \times \frac{2\pi n_s}{60} \quad (3-39)$$

در رابطه (۳-۳۹):

T_e گشتاور الکترو مغناطیسی بر حسب N-m

n_s سرعت سنکرون موتور القایی بر حسب RPM

P_e توان الکترو مغناطیسی بر حسب W

همچنین با توجه به دیاگرام توان شکل (۶۴) داریم:

$$P_e = P_1 - (P_{Cus} + P_{Fe}) \quad (3-40)$$

$$P_e = P_{out} + P_{Cur} + P_{mis} \quad (3-41)$$

تلفات ژولی رتور را می‌توان از حاصلضرب لغزش در توان الکترومغناطیسی به دست آورد.

$$P_{Cur} = S P_e \quad (3-42)$$

در رابطه (۳-۴۲)،

S لغزش موتور

P_e توان الکترو مغناطیسی بر حسب W

P_{Cur} تلفات مسی رتور بر حسب W

رابطه (۳-۴۲) نشان می‌دهد که با افزایش لغزش، تلفات مسی در مدار رتور افزایش یافته و در نتیجه توان خروجی کاهش می‌یابد.

هم‌چنان که در بخش تغییر سرعت موتورهای رتور سیم‌پیچی عنوان شد، افزایش مقاومت مدار رتور به منظور کاهش سرعت و یا افزایش گشتاور راه‌اندازی باعث افزایش لغزش می‌گردد.

بنابراین طبق رابطه (۳-۴۲) افزایش لغزش، افزایش تلفات مسی در مدار رتور را در پی دارد و به دنبال آن راندمان موتور کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه تلفات مسی در استاتور و تلفات مسی رتور به جریان سیم‌پیچ استاتور و رتور وابسته هستند و این جریان نیز با تغییرات بار، تغییر می‌کند. لذا به مجموع تلفات مسی استاتور و تلفات مسی رتور تلفات متغیر موتور القایی می‌گویند.

$$P_{Cus} + P_{Cur} = \text{تلفات متغیر} \quad (3-43)$$

تلفات مکانیکی رتور و تلفات هسته در استاتور تلفات ثابت

۲۱-۳- مقایسه موتورهای رتور قفسی و رتور

سیم‌پیچی

از مزایای موتور القایی رتور قفسی به جای رتور سیم‌پیچی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- موتور رتور قفسی در یک توان مشخص، مقاومت اهمی کمتری در رتور داشته و لذا تلفات مسی رتور در آن کمتر است.
- موتور رتور سیم‌پیچی نیاز به حلقه‌های لغزان، جاروبک و سیم‌پیچی رتور دارد در نتیجه گرانترازی یک موتور رتور قفسی است.
- موتور رتور قفسی به دلیل نداشتن جاروبک و حلقه‌های لغزان، هزینه تعمیر و نگهداری کمتری دارد.
- از معایب موتور رتور قفسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- گشتاور راه‌اندازی کمتر نسبت به موتور رتور سیم‌پیچی
- ضریب قدرت کم در هنگام راه‌اندازی

با این حال چون موتورهای رتور قفسی ساختمان ساده‌ای دارند، تعمیر و نگهداری آنها ساده است و در هر مکانی قابل استفاده هستند و از نظر قیمت نیز در قدرت یکسان، ارزان‌تر از موتور رتور سیم‌پیچی می‌باشند بدین لحاظ امروزه جایگاه ویژه‌ای برای کاربرد در اکثر صنایع پیدا کرده‌اند.

هستند و به مجموع آنها تلفات ثابت موتور القایی می‌گویند. بنابراین داریم:

$$P_{\text{Core}} + P_{\text{mis}} = \text{تلفات ثابت} \quad (3-44)$$

پس تلفات کل موتور القایی برابر مجموع تلفات ثابت و تلفات متغیر است.

تلفات متغیر + تلفات ثابت = ΔP

$$\Delta P = P_{\text{Cus}} + P_{\text{Cur}} + P_{\text{Core}} + P_{\text{mis}} \quad (3-45)$$

روابط فوق در حل بسیاری از مسائل مربوط به محاسبه راندمان سودمند است.


خود را بیازمایید



- ۱- چرا در محاسبات توان تلفاتی و راندمان ماشین‌های القایی از توان راکتیو استفاده نمی‌شود؟
- ۲- منظور از توان نامی موتور القایی چیست؟ رابطه آن را نوشته و کمیت‌های آن را معرفی کنید.
- ۳- چرا در موتورهای القایی رتور سیم‌پیچی شده با افزایش مقاومت رتور، راندمان کاهش می‌یابد؟
- ۴- منظور از تلفات ثابت و متغیر در ماشین‌های القایی چیست؟
- ۵- تلفات استاتور موتور القایی را تشریح کنید.
- ۶- تلفات رتور موتور القایی را تشریح کنید.
- ۷- به کمک نمودار توازن توان موتورهای القایی، توان الکترومغناطیسی را محاسبه کنید.

۲۲-۳- پلاک خوانی موتورهای القایی و استفاده از برگ مشخصات فنی

در شکل (۶۵) یک نمونه پلاک موتور القایی با توضیحات مربوطه نشان داده شده است. لازم به توضیح است که برگه مشخصات فنی همان موتور نیز در ادامه آمده است.

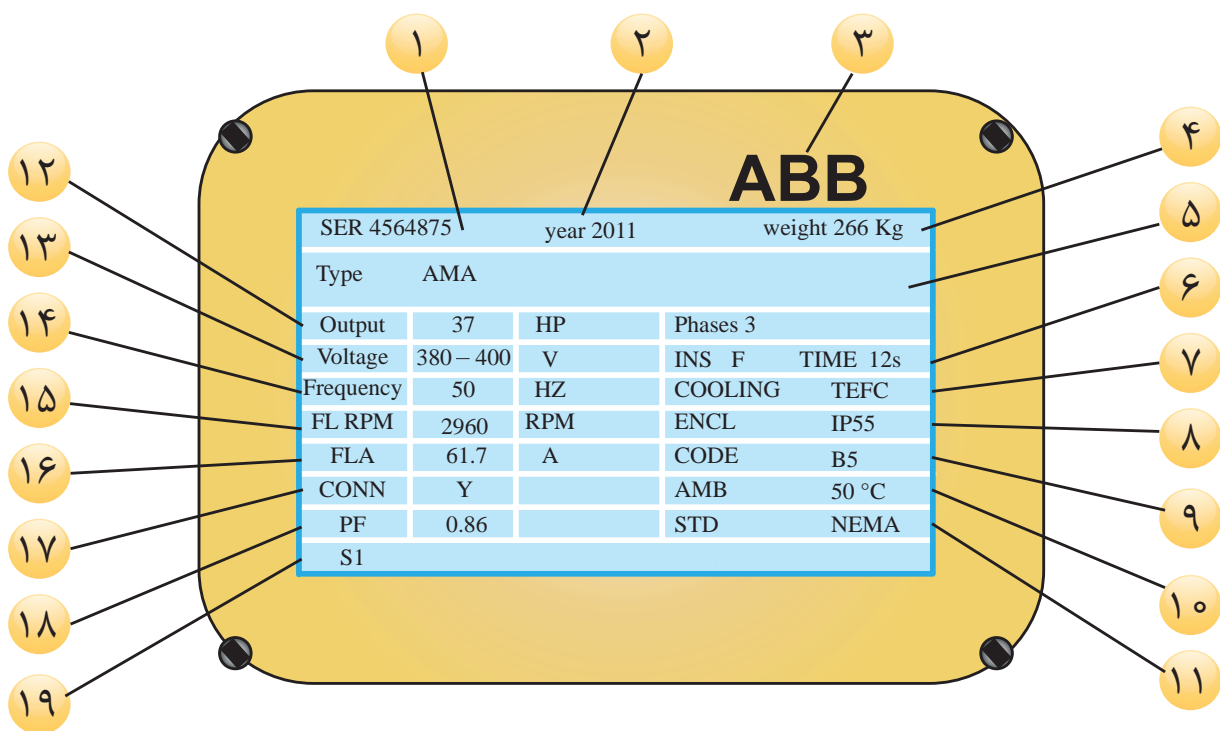

شکل ۶۵- نمونه پلاک موتور

مشخصه	توضیحات
۱_ Serial number	شماره سریال کارخانه ۴۵۶۴۸۷۵
۲_ Manufacturing year	سال تولید ۲۰۱۱ به میلادی
۳_ Manufacturer	سازنده [ABB]
۴_ Machine weight [Kg]	وزن ماشین به کیلوگرم (۲۶۶ کیلوگرم)
۵_ Type designation	نوع موتور با توجه به کد کارخانه
۶_ Insulation class	کلاس عایقی F با ۱۲ ثانیه تحمل در حالت قفل شدگی رتور
۷_ Type of cooling [IC code]	روش خنک سازی TEFC (تقسیم بندی با توجه به استاندارد NEMA)
۸_ Degree of protection [IP class]	درجه حفاظتی IP۵۵ (تقسیم بندی با توجه به استاندارد ۵-۳۴-۶۰)
۹_ Mounting arrangement [IM code]	چگونگی نصب B۵ (تقسیم بندی با توجه به استاندارد NEMA)
۱۰_ Ambient Temperature	دمای محیط ۵۰ درجه سانتی گراد
۱۱_ Standard	استاندارد ساخت NEMA
۱۲_ Output [Kw] or [Hp]	توان خروجی به کیلو وات یا اسب بخار ۳۷ کیلو وات
۱۳_ Stator voltage [V] & Number Of Phase	ولتاژ استاتور به ولت و تعداد فاز ۳۸۰/۴۰۰ ولت سه فاز
۱۴_ Frequency [Hz]	فرکانس منبع ۵۰ هرتز
۱۵_ [Rotating speed [rpm]	سرعت رتور ۲۹۶۰ دور در دقیقه
۱۶_ Stator current [A]	جریان استاتور به ۶۱/۷ آمپر
۱۷_ Type of connection	ستاره
۱۸_ Power factor [cosfi]	ضریب قدرت موتور ۰/۸۶
۱۹_ Duty	روش استفاده دائمی (تقسیم بندی با توجه به استاندارد ۱-۳۴-۶۰) [S۱]

توان خروجی	Output	: 37 kW
فرکانس	Frequency	: 50 Hz
تعداد قطب	Poles	: 2
سرعت نامی	Rated speed	: 2960 rpm
لغزش	Slip	: 1.33 %
ولتاژ نامی	Rated voltage	: 400V
جریان نامی	Rated current	: 67.1 A
جریان راه اندازی	L. R. Amperes	: 470 A
نسبت جریان راه اندازی به جریان نامی	II/In	: 7.0
جریان بی بار	No load current	: 25.0 A
گساور نامی	Rated torque	: 12.2 kgfm
گساور راه اندازی	Locked rotor torque	: 260 %
گساور ماکزیمم	Breakdown torque	: 280 %
کلاس عایقی	Insulation class	: F
زمان تحمل رنور قبل بسدن	Locked rotor time	: 12 s (hot)
ضریب افزایش دما	Service factor	: 1.00
ضریب قدرت نامی	Rated Power factor	: 0.86
ضریب قدرت در حالت رنور قبل شده	Locked rotor Power factor	: 0.17
روس استفاده	Duty cycle	: S1
دهای محیط	Ambient temperature	: 50°C
روس خشک سازی	Cooling method	: TEFC
درجه حفاظت در برابر آب و آسمان خارجی	Enclosure	: IP55
حگونگی نصب	Mounting	: B5
جهت چرخش	Rotation	: Counter clockwise
وزن تقریبی	Aprox. weight*	: 266 kg

خلاف عقربه ساعت

پرسش‌های پایان فصل (۳)

- ۱- نحوه تولید میدان دوار در ماشین‌های القایی را توضیح دهید.
- ۲- چگونه می‌توان جهت میدان را در ماشین القایی تغییر داد؟
- ۳- در یک ماشین القایی با رتور سیم‌پیچی شده؛ استاتور دارای ۲۴ شیار و ۶ قطب و با اتصال مثلث می‌باشد. در مورد تعداد شیار، تعداد قطب و نحوه اتصال سیم‌پیچی رتور توضیح دهید.
- ۴- چرا جریان رتور موتور القایی بعد از راه‌اندازی کاهش می‌یابد؟
- ۵- اجزای تشکیل دهنده رتور قفسی را نام برده و وظیفه هر یک را بیان کنید.
- ۶- استاتور موتور القایی دارای ۸ قطب می‌باشد، در یک سیکل کامل جریان عبوری از آن، رتور چند دور می‌زند؟
- ۷- رفتار ماشین القایی را در لغزش 0° و 1° با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۸- مشخصه گشتاور- دور ماشین القایی را ترسیم نموده و نواحی موتوری، مولدی و ترمزی را در آن نشان دهید.
- ۹- یک رتور قفسی، شیارهای نزدیک به سطح با سطح مقطع کوچک دارد، مقاومت القایی و اهمی آن چگونه است؟
- ۱۰- چرا در رتور قفسی هر چه عمق شیار بیشتر باشد راکتانس القایی رتور بیشتر است؟
- ۱۱- در روش راه‌اندازی مستقیم چه نکاتی را باید در نظر داشت؟
- ۱۲- روش راه‌اندازی نرم را توضیح دهید.
- ۱۳- در لحظه راه‌اندازی موتور القایی رتور سیم‌پیچی شده هر چقدر مقاومت اهمی رتور بیشتر باشد، جریان راه‌اندازی و گشتاور راه‌اندازی خواهد بود.
- ۱۴- مزایا و معایب موتورهای القایی رتور سیم‌پیچی را نسبت به موتورهای رتور قفسی بیان کنید.
- ۱۵- مشخصه گشتاور- دور موتور القایی جهت کنترل سرعت به روش همزمان ولتاژ و فرکانس را در ۳ مرحله ترسیم نمایید.
- ۱۶- تفاوت موتور دالاندر و موتور چند سرعتی با سیم‌پیچ مجزا را بیان کنید.
- ۱۷- آیا می‌توان در موتورهای از روش ترمز مولدی، به تنهایی استفاده نمود؟ چرا؟
- ۱۸- چرا ماشین القایی که به صورت ژنراتور کار می‌کند به توان راکتیو احتیاج دارد؟
- ۱۹- چرا در ماشین‌های القایی تلفات هسته و تلفات مکانیکی را در تمام مراحل کاری ثابت فرض می‌کنند؟
- ۲۰- مشخصات فنی موتور LD۴۱-۴۰۰ HXR را از کاتالوگ صفحه بعد استخراج نمایید.

Output kW	Motor type	Speed r/min	Efficiency		Power factor		Current			Torque			Motor weight kg
			Full load 100%	3/4 load 75%	Full load 100%	3/4 load 75%	I_N A	$\frac{I_s}{I_N}$	I_0 A	T_N Nm	$\frac{T_s}{T_N}$	$\frac{T_{max}}{T_N}$	
6000 V 50 Hz													
1500 r/min = 4 poles													
160	HXR 355LA4 1	1487	94.6	94.3	0.82	0.77	20	5.6	8	1028	0.9	2.2	1720
180	HXR 355LA4 2	1486	94.7	94.5	0.81	0.77	23	5.4	9	1157	0.8	2.0	1730
200	HXR 355LA4 3	1486	94.9	94.8	0.83	0.79	25	5.3	10	1285	0.8	2.1	1730
224	HXR 355LC4 1	1486	95.0	94.9	0.82	0.79	28	5.3	11	1440	0.8	2.1	1730
250	HXR 355LC4 2	1486	95.3	95.3	0.83	0.80	30	5.5	11	1606	0.8	2.1	1830
280	HXR 355LC4 3	1487	95.4	95.3	0.84	0.81	34	6.5	13	1798	1.1	2.3	1780
315	HXR 355LE4	1488	95.6	95.6	0.85	0.81	37	6.5	14	2021	1.1	2.3	1970
355	HXR 400LC4	1486	96.0	96.0	0.86	0.84	41	5.2	13	2281	0.7	2.0	2530
400	HXR 400LD4 1	1487	96.2	96.2	0.86	0.83	47	5.5	15	2568	0.8	2.1	2660
450	HXR 400LD4 2	1490	96.5	96.5	0.87	0.85	52	6.2	16	2884	0.9	2.2	2720
500	HXR 400LE4	1490	96.6	96.6	0.88	0.86	57	6.1	17	3204	0.9	2.1	2850
560	HXR 400LG4	1491	96.8	96.8	0.87	0.85	64	6.3	19	3587	0.9	2.2	3100
630	HXR 450LE4	1492	96.9	96.8	0.87	0.84	72	6.6	24	4031	0.8	2.4	3810
710	HXR 450LG4	1492	97.0	97.0	0.88	0.86	80	6.4	24	4545	0.8	2.3	4130
800	HXR 450LJ4	1492	97.2	97.2	0.88	0.87	90	6.3	25	5121	0.8	2.2	4450
900	HXR 500LF4	1491	97.1	97.1	0.89	0.87	100	6.1	28	5763	0.8	2.2	5430
1000	HXR 500LG4	1492	97.2	97.2	0.89	0.87	112	6.2	32	6401	0.8	2.2	5690
1120	HXR 500LJ4	1493	97.3	97.3	0.88	0.86	125	6.6	37	7165	0.8	2.3	6080
1250	HXR 500LP4	1493	97.5	97.5	0.88	0.86	140	6.5	42	7994	0.8	2.3	7030

مسائل پایانی فصل (۳)

۱- یک ماشین القایی شش قطب، 60 Hz با سرعت 880 RPM می‌چرخد. به دست آورید:

الف) سرعت میدان دوار

ب) سرعت لغزش

ج) مقدار لغزش

۲- کمیت‌های رتور یک موتور القایی 50 Hz در لحظه

راه‌اندازی به ترتیب:

$$E_r = 50\text{ V}, R_r = 0.5\ \Omega, X_r = 2\ \Omega$$

مطلوب است محاسبه هر یک از کمیت‌های فوق در لغزش

۱۵ درصد

۳- یک موتور القایی ۴ قطب 50 Hz هرگز در لحظه

راه‌اندازی دارای مقاومت اهمی $0.4\ \Omega$ و راکتانس $1/2\ \Omega$

می‌باشد. چنانچه ولتاژ القایی هر فاز رتور 45 V باشد، جریان

و ضریب قدرت رتور را در حالات زیر به دست آورید:

الف) در راه‌اندازی

ب) در سرعت 1350 RPM

۴- اگر در یک ماشین القایی مقادیر ولتاژ، مقاومت

القایی و مقاومت اهمی به ترتیب 40 V ، $1/5\ \Omega$ ، $0.6\ \Omega$ باشد

به دست آورید:

الف) در چه لغزشی جریان رتور $2/5$ آمپر خواهد شد؟

ب) در چه لغزشی اختلاف فاز رتور 45 درجه خواهد شد؟

ج) اگر سرعت میدان دوار 1000 RPM باشد در چه

سرعتی گشتاور ماکزیمم اتفاق می‌افتد؟

۵- توان الکترومغناطیسی یک موتور القایی 6400

وات و تلفات استاتور 360 وات و راندمان 89% درصد می‌باشد.

توان‌های ورودی و خروجی موتور را به دست آورید.

۶- توان دریافتی یک موتور القایی از شبکه 400 V ولت در

بار نامی برابر با 6850 W و توان الکترومغناطیسی آن 6340 وات

است. اگر تلفات آهنی موتور 230 W و ضریب قدرت موتور

0.87 باشد. به دست آورید:

الف) تلفات مسی استاتور

ب) جریان دریافتی موتور از شبکه

۷- یک موتور القایی 400 V ولت، در بار نامی 350 آمپر

از شبکه دریافت می‌کند. چنانچه مجموع تلفات 20 کیلووات و

ضریب قدرت آن 0.83 باشد، به دست آورید:

الف) توان دریافتی از شبکه

ب) توان خروجی

ج) راندمان موتور

۸- یک موتور القایی ۶ قطب در شبکه 400 V ، 50 Hz

بار مکانیکی نامی با توان 3500 W را می‌چرخاند. اگر تلفات ژولی

رتور 189 W و تلفات مکانیکی آن 81 W باشد به دست آورید:

الف) توان الکترومغناطیسی


ب) گشتاور الکترومغناطیسی

ج) لغزش موتور در نقطه کار و سرعت رتور

د) گشتاور خروجی

۴

ماشین های سنگرون

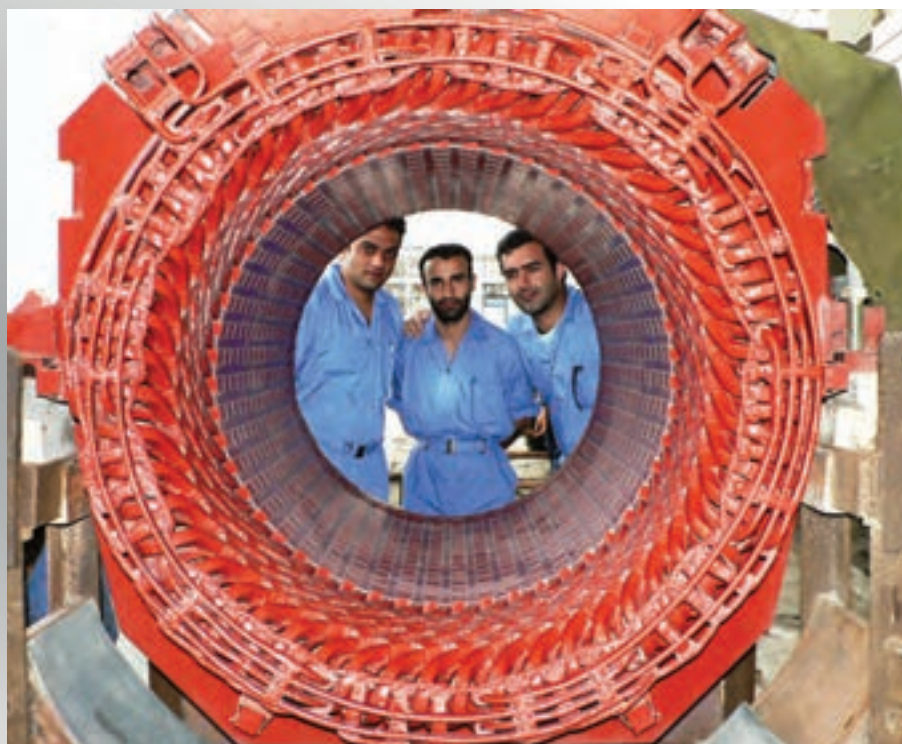

هدف‌های رفتاری :

- انواع ماشین‌های سنکرون را نام ببرد.
- ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد.
- اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد.
- لغزش در موتورهای سنکرون را توضیح دهد.
- حالت‌های کاری موتور سنکرون را تعریف کند.
- حالت‌های کاری موتور سنکرون را با تغییر بار و جریان تحریک شرح دهد.
- منحنی مشخصه V را رسم کند.
- منحنی مشخصه V را تشریح کند.
- کاربرد موتورهای سنکرون را بیان کند.
- ساختمان داخلی مولدهای سنکرون را توضیح دهد.
- اساس کار مولدهای سنکرون را توضیح دهد.
- نحوه تنظیم ولتاژ را در مولدهای سنکرون توضیح دهد.
- انواع تلفات در مولدهای سنکرون را تعریف کند.
- دیاگرام توازن قدرت در مولدهای سنکرون را رسم کند.
- روابط توان، تلفات و بازده را توضیح دهد.
- مثال مربوط به توان و بازده را تشریح کند.
- تمرین مربوط به توان و بازده را تشریح کند.
- انواع مولدهای سنکرون را نام ببرد.
- زمینه‌های کاربردی مولدهای سنکرون را بیان کند.
- انواع نیروگاه‌ها را نام ببرد.
- تمرین‌های پایان فصل را حل کند.


در ماشین‌های سنکرون سرعت رتور برابر سرعت میدان دوار است.

پس سرعت لغزش در این ماشین طبق رابطه زیر همواره صفر خواهد بود.

$$\Delta n = n_s - n_r \quad (4-1)$$

۱-۴- اصول کار ژنراتورهای سنکرون

اگر یک حلقه هادی در داخل میدان مغناطیسی مطابق شکل (۲-الف) حرکت کند حلقه خطوط شار مغناطیسی را قطع می‌کند در این صورت در حلقه هادی طبق قانون فارادی نیروی محرکه القا می‌شود^۲.

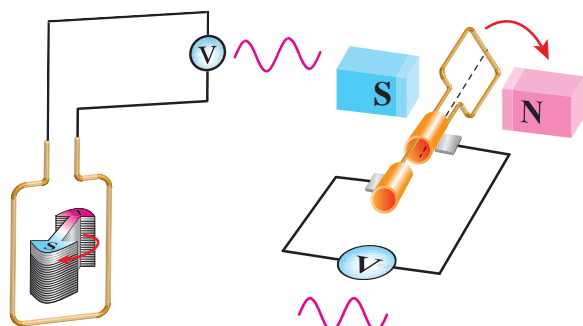


ب) میدان متحرک

الف) میدان ثابت

شکل ۲- نحوه القای ولتاژ در یک حلقه هادی

ماشین سنکرون^۱ ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار آن برابر است. ماشین سنکرون به عنوان ژنراتور سنکرون به منظور تولید انرژی الکتریکی و یا موتور سنکرون قابل استفاده می‌باشد. در ادامه با ویژگیها و ساختمان این ماشین سنکرون آشنا می‌شوید.

شکل (۱) برابری سرعت گردش رتور و سرعت میدان دوار را در ماشین‌های سنکرون به سادگی نمایش داده است. شما می‌توانید با تهیه وسایل نشان داده شده، این آزمایش را به انجام برسانید. مطابق شکل (۱) با چرخاندن دسته متحرک، آهنربای دائم متصل به آن می‌چرخد و با توجه به جذب قطب‌های غیر هم نام دیسک مغناطیسی، در نتیجه دیسک مغناطیسی نیز با سرعت دسته متحرک به چرخش در می‌آید.

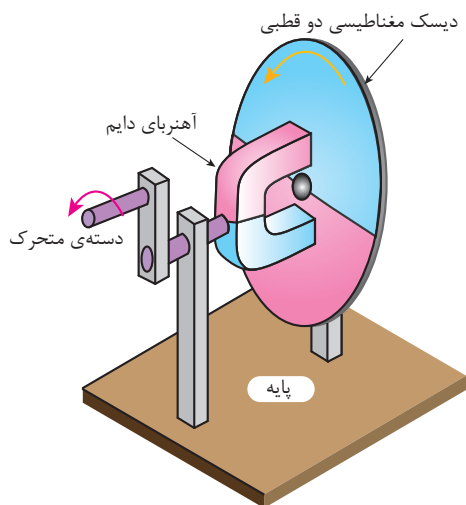

شکل ۱- یک وسیله ساده برای فهم بهتر عملکرد ماشین سنکرون

این همان برابری سرعت میدان دوار n_s و سرعت گردش رتور n_r می‌باشد. علت استفاده از واژه سنکرون، نیز همان برابری سرعت گردش رتور و سرعت میدان دوار در تمام حالات کاری این ماشین می‌باشد یعنی :

$$n_s = n_r$$



۱- سنکرون = هم‌زمانی

۲- به کتاب ماشین‌های الکتریکی DC رجوع کنید.

بار خطوط شار مغناطیسی حلقه را قطع کرده و در آن نیروی محرکه القا خواهد شد.

حالا اگر مطابق شکل (۲-ب)، حلقه هادی را ساکن نگه داشته و میدان مغناطیسی درون آن به گردش در آورده شود، این

سیم پیچ تحریک از طریق دو عدد رینگ و جاروبک بی‌ترمینال خروجی متصل است

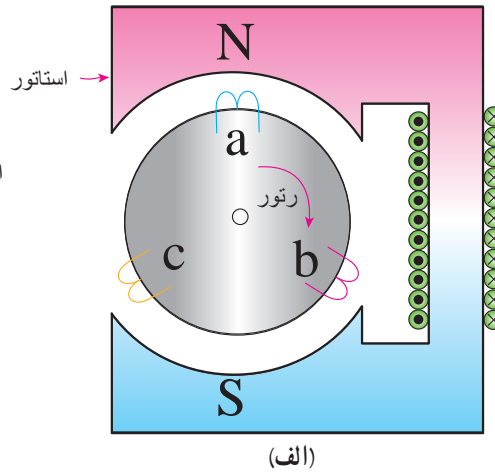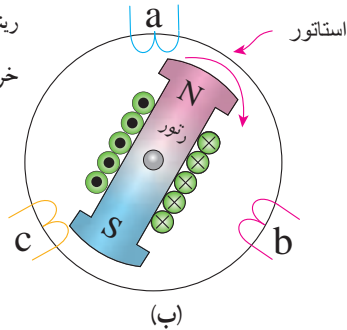

مهم : در تمام ژنراتورها اتصال سیم‌پیچ‌های سه فاز به صورت ستاره می‌باشد.
شکل ۳- روش‌های تولید انرژی الکتریکی در ژنراتورهای سنکرون سه فاز

در ماشین‌های سنکرون سیم‌پیچ تولیدکننده میدان مغناطیسی را سیم‌پیچ تحریک و جریان عبوری از آن را جریان تحریک می‌گویند.

میدان مغناطیسی شکل (۲-الف) میدان مغناطیسی ساکن نامیده می‌شود. میدان مغناطیسی شکل (۲-ب) را میدان مغناطیسی دوار می‌نامند. چرا که میدان مغناطیسی در داخل ماشین حول یک محور گردش می‌کند.

ژنراتور سنکرون سه فاز به دو روش انرژی الکتریکی تولید می‌کند:

به کمک میدان مغناطیسی ساکن : در این حالت میدان مغناطیسی ساکن به وسیله سیم پیچ تحریک درون استاتور به وجود می‌آید و سه سیم پیچ مشابه با اختلاف فاز مکانی 120° روی رتور قرار داده می‌شود و در داخل میدان مغناطیسی ساکن استاتور چرخانده می‌شود (مطابق شکل (۳-الف)).

به کمک میدان مغناطیسی دوار : در این حالت میدان مغناطیسی به وسیله سیم پیچ تحریک بر روی رتور به وجود می‌آید و با چرخش رتور میدان مغناطیسی دوار فراهم می‌شود و سه سیم پیچ مشابه درون استاتور با اختلاف فاز مکانی 120° قرار داده می‌شود (مطابق شکل (۳-ب)).

البته القاگر بودن رتور (چرخش میدان مغناطیسی توسط رتور) و دریافت انرژی الکتریکی از سیم پیچ‌های استاتور مزیت بیشتری نسبت به حالت عکس آن دارد زیرا :


الف) جریان تحریک خیلی کمتر از جریان آرمیچر می‌باشد و در نتیجه ارتباط آن از طریق حلقه‌های لغزان و جاروبک آسانتر و بی درد سرتراست.

ب) عایق‌بندی سیم‌پیچ‌های رتور به علت داشتن ولتاژ پایین (زیر 1000 ولت) بسیار آسان و ساده است.

ج) دریافت ولتاژ و جریان بالای سه فاز، از ترمینال‌های ثابت استاتور به سادگی امکان پذیر است.

د) از آنجا که قدرت ژنراتورهای نیروگاهی غالباً زیاد

باید توجه داشت که هر چقدر سرعت چرخش رتور افزایش یابد زمان تناوب شکل موج سینوسی کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر موجب افزایش فرکانس شکل موج می‌شود.

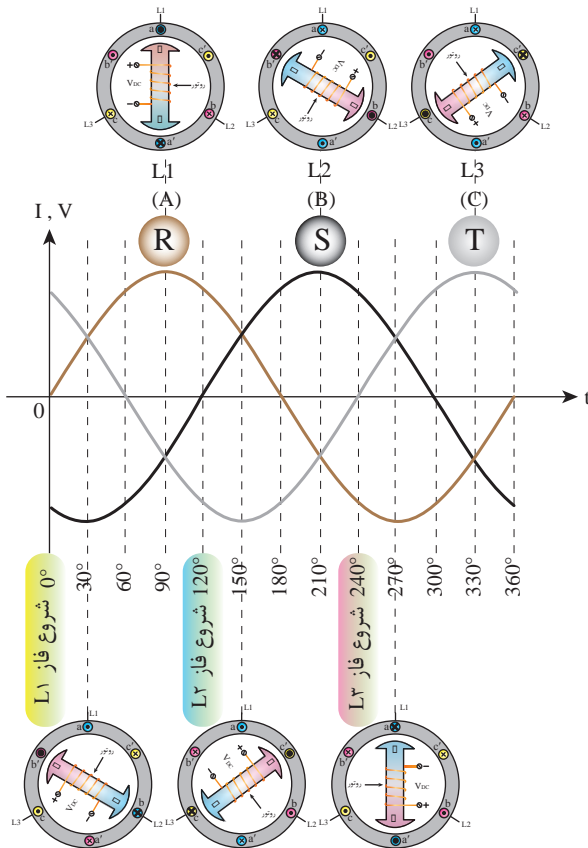

شکل ۴- تولید ولتاژ سه فاز با گردش میدان دو قطبی

۲-۲-۴- رتور: در رتور ژنراتور سنکرون با جاری شدن جریان در سیم پیچ تحریک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود تا با چرخش رتور میدان دوار تولید شود. شکل (۵) طرح واره ایجاد میدان مغناطیسی دو قطبی و چهار قطبی را با سیم پیچ‌های رتور ماشین سنکرون نشان می‌دهد. در رتور ماشین سنکرون برای داشتن هسته مغناطیسی، ورقه‌های آهنی سیلیس دار را روی هم قرار می‌دهند تا هسته مناسبی برای عبور میدان مغناطیسی ایجاد شود. سپس با قرار دادن سیم پیچ‌ها در این هسته و اتصال آنها به منبع جریان مستقیم، رتور ماشین الکترومغناطیس می‌شود. اتصال سیم پیچ‌های میدان (تحریک) به منبع جریان مستقیم از طریق دو عدد رینگ و جاروبک صورت می‌گیرد.

است، حجم سیم بندی القا کننده و در نتیجه وزن آن به مراتب بیشتر از سیم پیچ تحریک بوده و لذا پیاده سازی آن بر روی رتور (که دائماً متحرک می‌باشد)، مشکل عدم توازن وزن مکانیکی را در پی خواهد داشت.

هر چند دلایل فوق استفاده از چرخش میدان مغناطیسی توسط رتور را در تمامی موارد توجیه می‌کند، اما گاهی در ژنراتورهای با قدرت کم از میدان مغناطیسی ساکن در استاتور و تولید ولتاژ سه فاز توسط سیم پیچ‌های رتور استفاده می‌شود. در ادامه، ژنراتورهای سنکرونی بررسی خواهند شد که اصول عملکردشان همان چرخش میدان مغناطیسی است.

خود را بیازمایید



- ۱- لغزش ماشین سنکرون هنگام کار چقدر است؟ چرا؟
- ۲- القاگر بودن رتور در ماشین‌های سنکرون چه مزیت‌هایی دارد؟
- ۳- معمولاً ولتاژ تحریک ژنراتورهای سنکرون کمتر از ولت است.





۲-۴- ساختمان ژنراتورهای سنکرون

ژنراتورهای سنکرون از دو قسمت اصلی استاتور و رتور تشکیل شده‌اند.

۱-۲-۴- استاتور: استاتور ژنراتور سنکرون شبیه استاتور ماشین‌های القایی است و به صورت سه فاز سیم پیچی می‌شود که سیم پیچ‌های هر فاز نسبت به یکدیگر 120° الکتریکی اختلاف فاز مکانی دارند.

با توجه به شکل (۴)، اگر رتور این ژنراتور دو قطبی یک دور کامل بزند، بر روی سیم پیچ هر فاز، نیروی محرکه‌ای به شکل سینوسی القا خواهد شد.

بر اساس چرخش رتور و اختلاف فاز مکانی در سیم پیچ‌های a، b، و c در نیروی محرکه القایی، اختلاف فاز زمانی متناظر ایجاد خواهد شد.

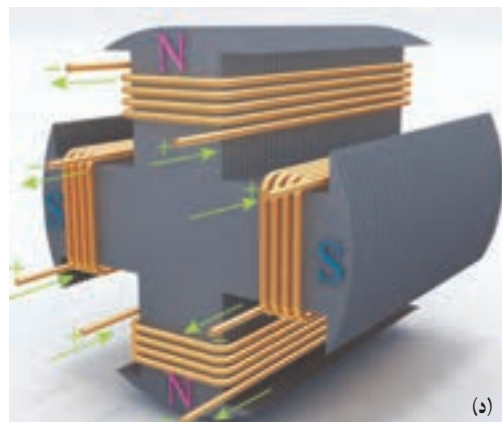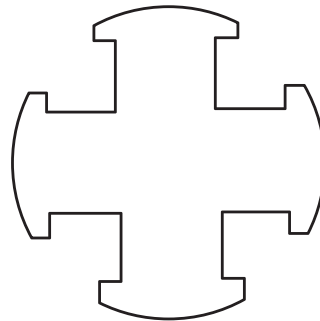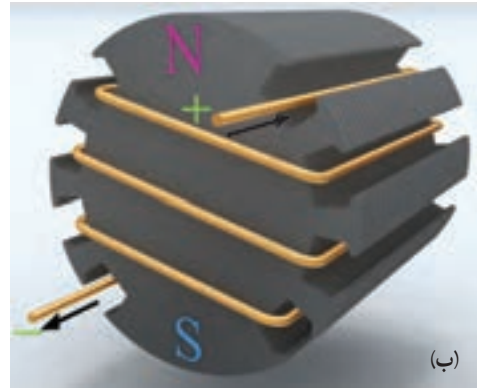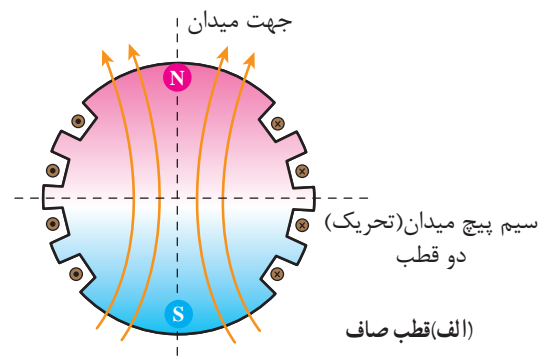

خود را بیازمایید



- ۱- استاتور ژنراتور سنکرون دارای سه دسته سیم پیچ با 120° درجه است.
- ۲- رتور ژنراتور سنکرون دارای سیم پیچی است که به جریان (مستقیم/متناوب) متصل می شود.
- ۳- رتور با قطب صاف در استفاده می شود.
- ۴- رتور ژنراتور سنکرون از نوع برجسته دارای طول نسبی و قطر (زیاد/کم) می باشد.

۴-۴- کمیت های ژنراتور سنکرون

۴-۴-۱- فرکانس ژنراتور سنکرون : فرکانس ولتاژ

ژنراتور سنکرون به عوامل زیر بستگی دارد :

- تعداد قطب های سیم پیچی

- سرعت رتور

در فصل ۳ با رابطه سرعت سنکرون ماشین های القایی آشنا شدید. در اینجا رابطه بر حسب فرکانس نوشته شده است.

$$n_s = \frac{120 \times f}{p} \Rightarrow \quad (4-2)$$

$$f = \frac{n_s \times p}{120} \quad (4-3)$$

در رابطه (۴-۲) :

n_s سرعت گردش رتور ژنراتور سنکرون بر حسب دور

در دقیقه (RPM)

P تعداد قطب ها

f فرکانس بر حسب (Hz)


۲-۳-۴- رتور با قطب برجسته : رتور ژنراتورهای

با تعداد قطب زیاد و سرعت کم معمولاً از نوع قطب برجسته هستند. طول این رتورها به نسبت قطر آن کمتر است و متناسب با سرعت های کم ساخته می شوند.

ساختمان رتور قطب برجسته و چگونگی قرارگیری سیم پیچ های تحریک بر روی آن در شکل (۷) نشان داده شده است.

رتور ژنراتور نیروگاه های آبی^۱ و دیزل ژنراتورها^۲ این گونه ساخته می شوند.

در شکل (۸) رتور ژنراتور نیروگاه های آبی در حال نصب نشان داده شده است.

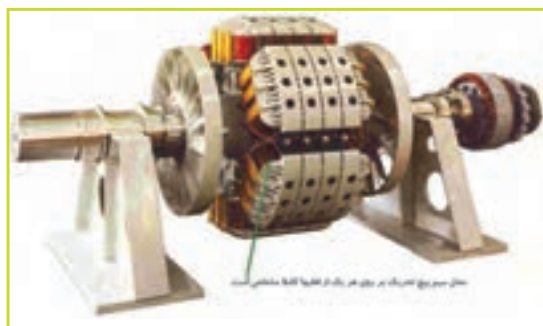

شکل ۷- رتور قطب برجسته (آشکار)



شکل ۸- رتور ژنراتور نیروگاه آبی سد شهید عباسپور در حال

قرارگیری در استاتور

۱- هیدرو ژنراتور Hydro Generator

۲- دیزل ژنراتورها در قدرت های کوچک و اضطراری ساخته و استفاده می شوند و وسیله گرداننده رتور آنها موتور دیزل است.

بنابراین ولتاژ تولید شده ژنراتور به عوامل زیر بستگی دارد :

N تعداد دور هر فاز سیم پیچ استاتور

ϕ شار مغناطیسی هر قطب بر حسب وبر (Wb)

f فرکانس شبکه بر حسب هرتز (Hz)

در عمل ولتاژ ژنراتور را با تنظیم فوران قطبها یا تغییر

جریان تحریک تثبیت می کنند و فرکانس ژنراتور را با تنظیم

سرعت رتور تثبیت می نمایند.

در عمل برای تنظیم ولتاژ خروجی ژنراتور، شار

مغناطیسی قطبها را تغییر می دهند.

فرض کنید رتور یک ژنراتور دو قطبی با سرعت 3000

دور در دقیقه بچرخد در نتیجه فرکانس ولتاژ تولید شده 50 هرتز

خواهد شد. یعنی :

$$f = \frac{n_s \times p}{120} \Rightarrow$$

$$f = \frac{3000 \times 2}{120} = 50 \text{ Hz}$$

رابطه (۳-۴) همان رابطه سرعت سنکرون در ماشینهای

القایی است که در اینجا بر حسب فرکانس بیان شده است.

نکته ۱



با تغییرات جریان تحریک رتور می توان

ولتاژ خروجی ژنراتور را تغییر داد.

سوال می خواهیم فرکانس ولتاژ ژنراتوری 50 هرتز

باشد؛ الف) اگر رتور این ماشین چهار قطبی باشد، محور ژنراتور

را با چه سرعتی بچرخانیم؟

$$n_s = \frac{120 \times f}{p} \Rightarrow n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ RPM}$$

ب) اگر سرعت رتور (محور ژنراتور) 750 RPM باشد،

از ژنراتور چند قطبی باید استفاده کرد؟

$$p = \frac{120 \times f}{n_s} \Rightarrow p = \frac{120 \times 50}{750} = 8$$

از ژنراتور ۸ قطبی باید استفاده شود.

۴-۵- ولتاژ ژنراتور سنکرون

ولتاژ تولید شده در سیم پیچهای استاتور ژنراتور سنکرون


با توجه به قانون القای فارادی از رابطه (۴-۴) بدست می آید.

$$E = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad (4-4)$$

نیروی محرکه القا شده در هرفاز ژنراتور سنکرون از

رابطه (۴-۵) محاسبه می شود.

$$E = 4/44 N\phi f \quad (4-5)$$

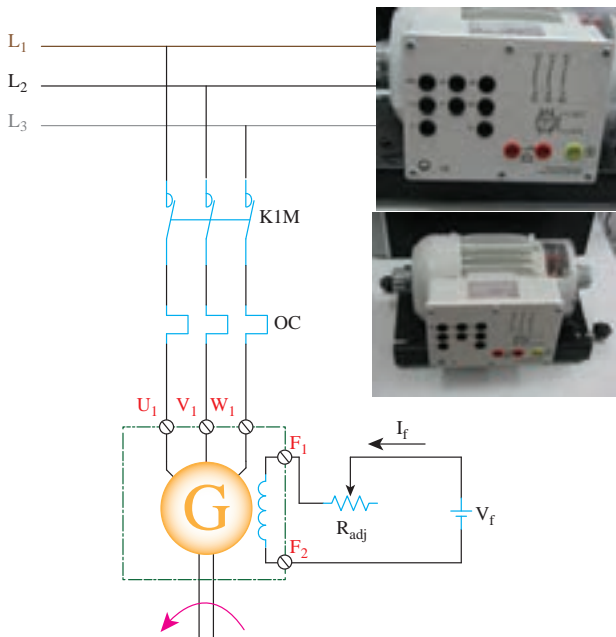

شکل ۹- نمایی از یک ماشین سنکرون آزمایشگاهی و طرح واره تنظیم جریان تحریک

۱- اثبات این رابطه در فصل یک آمده است.

ژنراتور سنکرون برخلاف ژنراتور آسنکرون مطابق شکل (۱۰)، علاوه بر تولید توان اکتیو، می‌تواند توان راکتیو نیز تولید نموده و به شبکه برق تحویل دهد. به سبب داشتن همین توانایی، در تولید نیروی برق اکثر نیروگاه‌های سراسر دنیا از این ژنراتور استفاده می‌شود.

نکته ۳



با افزایش توان راکتیو (Q) بار، ولتاژ ژنراتور رو به کاهش می‌گذارد که باید جهت تثبیت ولتاژ، جریان تحریک ژنراتور را افزایش داد. در واقع با زیاد شدن جریان تحریک شار مغناطیسی افزایش یافته و بدین ترتیب توان راکتیو بیشتری تولید و به شبکه برق تحویل داده می‌شود.

افزایش توان راکتیو باعث افت ولتاژ ژنراتور سنکرون می‌گردد.

نکته ۴



وقتی بار متصل به ژنراتور، توان اکتیو (P) مصرف می‌کند، سرعت ژنراتور رو به کاهش می‌گذارد و فرکانس کم می‌شود. برای جلوگیری از کاهش فرکانس باید جهت تثبیت سرعت چرخش، ژنراتور را با توان بیشتری چرخاند، به طوری که توان اکتیو مورد نیاز مصرف کننده تولید شود. این موضوع مانند گاز دادن بیشتر به اتومبیل در یک مسیر سربالایی است برای آنکه بتوان سرعت آن را نسبت به مسیر مسطح، ثابت نگه داشت.


مصرف توان اکتیو باعث کاهش فرکانس ژنراتور سنکرون می‌گردد.

برای تنظیم ولتاژ ژنراتور، مطابق شکل (۹) در مدار سیم پیچ تحریک می‌توان از یک رثوستا استفاده نمود. این رثوستا قادر است با تغییر مقاومت مدار تحریک، جریان تحریک را کم و یا زیاد کند و در نتیجه با تنظیم جریان تحریک، فوران (شار) مغناطیسی و در نهایت ولتاژ خروجی ژنراتور قابل تنظیم خواهد بود.

نکته ۲




سیم پیچ موتورهای الکتریکی، سلف چراغ‌های فلورسنت، میدان مغناطیسی خطوط انتقال برق و به طور کلی در هر کجا که اثر میدان مغناطیسی جریان متناوب وجود دارد، توان در شبکه جاری می‌کند. همان‌گونه که به کارگیری اثر میدان مغناطیسی نشانگر جاری شدن توان راکتیو است، تولید میدان مغناطیسی توسط سیم پیچ‌های تحریک در ژنراتورهای سنکرون نیز نشانگر جاری شدن توان راکتیو می‌باشد. بنابراین با تغییر جریان تحریک توان راکتیو ژنراتور سنکرون، تغییر می‌کند.

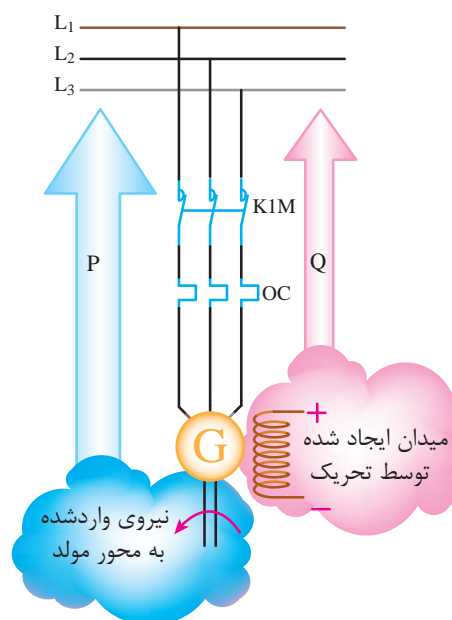

شکل ۱۰- ژنراتور سنکرون متصل به شبکه برق

یکی از ولت متر و فرکانس مترها ولتاژ و فرکانس طرف ژنراتور و دیگری ولتاژ و فرکانس طرف شبکه برق را اندازه گیری می کند. نشانگر سنکرونسکوپ زاویه فاز بین ولتاژهای شبکه و ژنراتور را جهت کنترل توالی فازها نشان می دهد. وجود این سه دستگاه در تابلوی فرمان نیروگاه برای عمل موازی سازی لازم است. برای برابر شدن ولتاژ ژنراتورها جریان تحریک آنها را تغییر می دهند و برای تساوی شدن فرکانس آنها سرعت ژنراتورها را تنظیم می کنند.

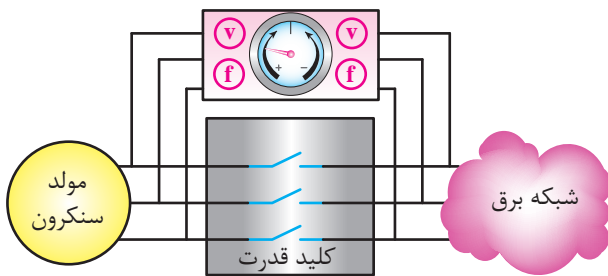

شکل ۱۱- مدار موازی سازی ژنراتور سنکرون

سرعت چرخش عقربه سنکرونسکوپ به اختلاف فاز بین ژنراتور و شبکه برق بستگی دارد.

هنگامی که عقربه دستگاه سنکرونسکوپ در وسط و روی عدد صفر ایستاد بهترین زمان وصل کلید قدرت بوده و موازی کردن ژنراتور بلامانع است.



شکل ۱۲- تابلوی فرمان سه ژنراتور که با شبکه برق سراسری موازی شده اند

۷-۴- تلفات و راندمان در ژنراتورهای سنکرون

به دلیل تفاوت ساختمان ژنراتورهای سنکرون نسبت به دیگر ماشینها (ژنراتورها) لازم است در محاسبه راندمان بیشتر

۱- اگر یک ژنراتور با توان بالا استفاده شود ممکن است به دلیل کاهش مصرف در ساعاتی از شبانه روز مجبور باشد با کسری از بار کار کند و این سبب کاهش بازده ژنراتور در

طول زمان عملکرد آن می شود.

خود را بیازمایید

۱- عوامل تعیین کننده فرکانس ژنراتور سنکرون را نام ببرید.

۲- در ژنراتور سنکرون ۱۴ قطبی با فرکانس تولیدی 50 Hz ، سرعت چرخش رتور چند دور بر دقیقه است؟

۳- سرعت چرخش یک ژنراتور سنکرون چهار قطبی برابر با 1800 RPM است. فرکانس برق تولیدی آن را به دست آورید.

۴- عوامل تعیین کننده ولتاژ ژنراتور سنکرون را نام ببرید.

۵- برای افزایش ولتاژ ژنراتور سنکرون بایستی مقاومت (رئوستا) مدار تحریک را (افزایش/کاهش) داد.

۶-۴- موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

در نیروگاهها به جای یک ژنراتور بزرگ از چند ژنراتور کوچک تر به صورت موازی با یکدیگر استفاده می شود، علت این کار:

- بالا بردن ضریب اطمینان تأمین شبکه برق
- تغییر دائم قدرت درخواستی از شبکه^۱

شرایط موازی کردن ژنراتورها

- برابری ولتاژ خروجی ژنراتورها
- برابری فرکانس ژنراتورها
- رعایت توالی فاز در ژنراتورها

برای انجام عملیات موازی کردن دو ژنراتور سنکرون با هم و یا یک ژنراتور سنکرون با شبکه برق سراسری از مدارهای مطابق شکل (۱۱) استفاده می شود. مدار موازی سازی شامل دو دستگاه ولت متر، دو فرکانس متر و یک دستگاه سنکرونسکوپ می باشد.

$$P_{Cur} = R_f I_f^2 \quad (4-11)$$

$$P_{Cus} = 3R_s I_{ph}^2 \quad (4-12)$$

در رابطه (4-11 و 4-12)

R_f مقاومت تحریک بر حسب اهم

I_f جریان تحریک بر حسب آمپر

R_s مقاومت هر فاز سیم پیچ استاتور

I_{ph} جریان عبوری از هر فاز سیم پیچ استاتور

مثال یک ژنراتور سنکرون 4000 ولت با اتصال ستاره، باری با جریان 80 آمپر و ضریب قدرت 0.7 را تأمین می‌کند. اگر از تلفات مسی رتور صرف نظر کنیم و تلفات هسته 4000 وات و تلفات مکانیکی 6000 وات و مقاومت هر فاز استاتور 0.4 اهم باشد راندمان ژنراتور را محاسبه کنید.

$$P_{cur} = 0$$

$$P_{cus} = 3R_a I_a^2$$

$$P_{cus} = 3 \times 0.4 \times 80^2 = 7680W$$

$$\Delta P = P_{mis} + P_{Cur} + P_{Cus} + P_{Core}$$

$$\Delta P = 4000 + 6000 + 7680 = 17680W$$

$$P_{out} = \sqrt{3} U_L I_L \cos\phi = \quad \times \quad \times \quad =$$

$$\sqrt{3} \times 4000 \times 80 \times 0.7 = 38755W$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} = \frac{38755}{38755 + 17680} = 0.95$$

خود را بیازمایید



۱- مزایای استفاده از چند ژنراتور سنکرون به جای یک ژنراتور بسیار بزرگ را بنویسید.

۲- برای کنترل توالی و مقدار لحظه‌ای ولتاژ فازها از استفاده می‌شود.


۳- رابطه محاسبه تلفات کل ژنراتور سنکرون را نوشته و هر یک از کمیت‌های آن را معرفی کنید.

دقت شود. چرا که توان ورودی ژنراتور سنکرون از دو بخش تأمین می‌شود:

• بخش اول؛ توان الکتریکی (DC) مربوط به مدار تحریک (P_{dc})

• بخش دوم؛ توان مکانیکی (P_{mec}) ورودی

برای آشنایی بیشتر به دیاگرام شکل (۱۳) توجه نمایید:

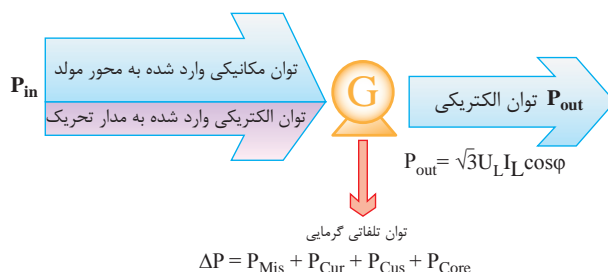

شکل ۱۳- دیاگرام توازن توان ژنراتور سنکرون

$$P_{in} = P_{mec} + P_{dc} \quad (4-6) \text{ توان ورودی:}$$

$$P_{out} = \sqrt{3} U_L I_L \cos\phi \quad (4-7) \text{ توان خروجی:}$$

در رابطه (4-7)

U_L ولتاژ خط بر حسب ولت

I_L جریان خط بر حسب آمپر

$\cos\phi$ ضریب قدرت شبکه می‌باشد.

با توجه به دیاگرام توان شکل (۱۳)

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} \quad (4-8)$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} \quad (4-9)$$

ΔP یا مجموع تلفات ژنراتور سنکرون، از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\Delta P = P_{mis} + P_{Cur} + P_{Cus} + P_{Core} \quad (4-10)$$

در رابطه (4-10)

P_{mis} تلفات مکانیکی رتور بر حسب وات

P_{Cur} تلفات مسی رتور بر حسب وات

P_{Cus} تلفات مسی استاتور بر حسب وات

P_{Core} تلفات هسته ماشین بر حسب وات

۴-۸- انواع نیروگاه‌های برق

نیروگاه به محلی گفته می‌شود که در آن انرژی‌های دیگری نظیر انرژی بخار آب یا هوای فشرده یا باد توسط توربین ابتدا به انرژی مکانیکی موردنیاز ژنراتور تبدیل می‌شود و سپس ژنراتور انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌نماید. نیروگاه‌ها انواع مختلفی دارند که در این بخش به اختصار توضیح داده می‌شود.



شکل ۱۴- نمایی از اتاق کنترل نیروگاه

۴-۸-۱- نیروگاه حرارتی: به نیروگاهی اصطلاحاً


حرارتی گفته می‌شود که انرژی نهفته در سوخت‌های جامد، مایع، گاز و یا فعل و انفعالات شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. انواع نیروگاه‌های حرارتی شامل بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و هسته‌ای می‌باشد.

۴-۸-۲- نیروگاه بخاری: در این نیروگاه با سوزاندن

سوخت‌های فسیلی (گاز متان، زغال سنگ یا مازوت) آب به بخار تبدیل می‌شود و انرژی بخار تولید شده برای چرخاندن توربین ژنراتور استفاده می‌شود (شکل ۱۵).

۴-۸-۳- نیروگاه گازی: در نیروگاه‌های گازی توسط

کمپرسور، هوا را فشرده می‌سازند تا حجم آن کم شود و سپس با پاشیدن گاز متان بر این هوا عمل احتراق صورت می‌گیرد لذا سیالی با فشار زیاد و حجم زیاد به دست می‌آید که دارای انرژی

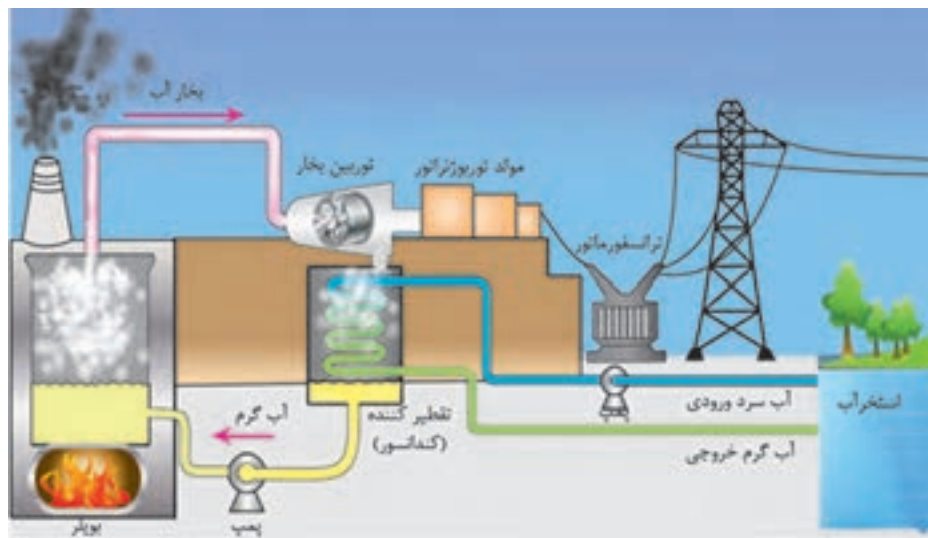

شکل ۱۵- طرح واره تولید برق در نیروگاه بخار


نیروگاه‌های گازی و بخاری از نوع سنکرون با قطب صاف می‌باشند.

مناسبی جهت گرداندن توربین متصل به ژنراتور می‌باشد. به دلیل سرعت بالای توربین‌های گازی و بخاری اغلب ژنراتورهای

۴-۸-۴- نیروگاه هسته‌ای: در نیروگاه‌های هسته‌ای

با شکست اتم‌های سنگینی همچون اورانیوم و فعل و انفعالات شیمیایی مربوطه گرمای بسیار زیاد ایجاد می‌شود که از آن برای تولید بخار آب استفاده می‌نمایند. سپس بخار ایجاد شده را از توربین بخار عبور می‌دهند تا ژنراتور را بگرداند.

نیروگاه‌های هسته‌ای بسیار تمیز و کارآمد هستند با این وجود در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی و بهره برداری غلط می‌توانند برای محیط زیست خطرناک باشند. این نیروگاه‌ها به دلیل استفاده از مواد رادیواکتیو در صورت نشت به محیط اطراف، فاجعه آفرین هستند.

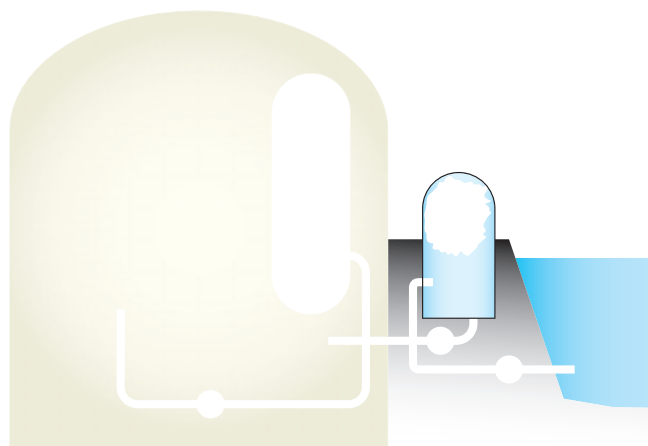


۶-۸-۴- نیروگاه آبی: استفاده از انرژی پتانسیل آب در پشت سد می تواند منبع مناسبی برای به حرکت در آوردن توربین های یک ژنراتور باشد. به همین دلیل در کنار هر یک از سدها آب راه مناسبی جهت خروج آب تعبیه می کنند که آب پشت سد را با فشار و نیروی مناسب به پره های توربین ژنراتور وارد می کند و آن را به گردش در می آورد. به دلیل سرعت کم توربین های آبی، ژنراتور این نوع نیروگاهها از نوع سنکرون با قطب برجسته می باشد.


۵-۸-۴- نیروگاه سیکل ترکیبی: به دلیل راندمان بسیار کم نیروگاه های گازی و بخاری معمولاً این دو نیروگاه را در نزدیک هم می سازند. به این ترتیب که انرژی (گرمای) باقیمانده در گازهای خروجی از توربین گازی را جهت گرم کردن اولیه آب به سمت دیگ بخار هدایت می کنند. در نتیجه گرمای خارج شده از اگزوز نیروگاه گازی هدر نمی رود و تلفات انرژی کاهش یافته و راندمان نیروگاه افزایش می یابد. به همین دلیل به این نیروگاه سیکل ترکیبی می گویند.

نیروگاه دماوند به عنوان بزرگ ترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه با مجموع ظرفیت ۲۸۶۸ مگاوات می باشد. این نیروگاه با ۵۰ درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در میان سایر نیروگاه های حرارتی دارد.

طرح واره عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی در شکل (۱۸) نشان داده شده است.

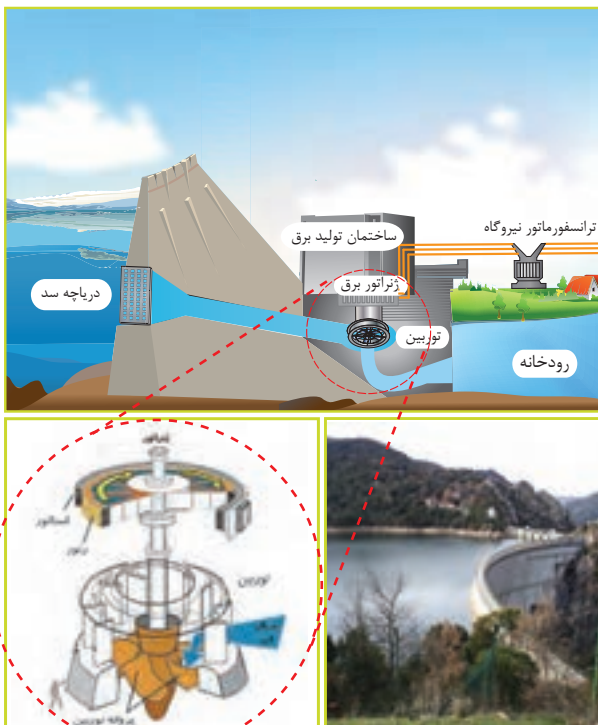

شکل ۱۹- طرح واره تولید برق در نیروگاه های آبی

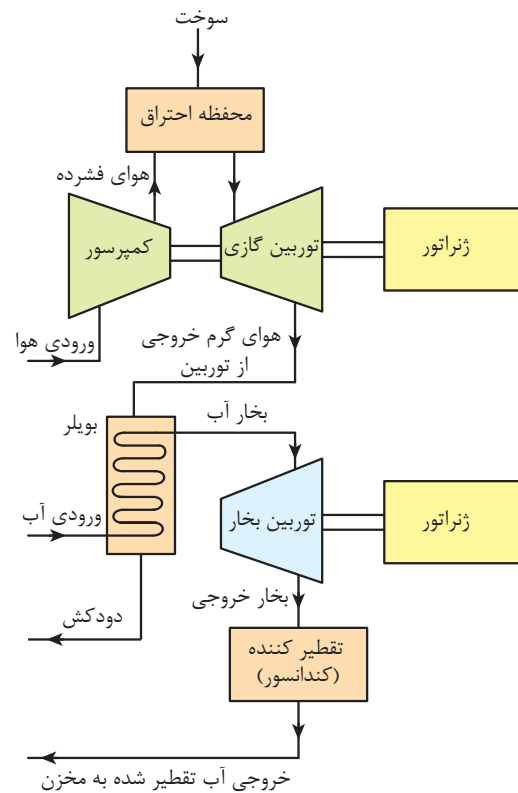

شکل ۱۸- طرح واره عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی

هستند و به دنبال آن مطالعه و ساخت نیروگاه‌هایی موسوم به انرژی نو همچون خورشیدی، زمین گرمایی، جزر و مد دریا و... را آغاز کرده‌اند. هرچند در حال حاضر هزینه ساخت نیروگاه‌های انرژی نو در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی بسیار بیشتر است و در برخی نقاط غیر ممکن می‌باشد ولی هنوز آنها را نا امید نکرده است. در ایران نیز نیروگاه‌هایی احداث شده‌اند که در شکل (۲۱) نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود.

خود را بیازمایید



- ۱- انواع نیروگاه‌های حرارتی را نام ببرید.
- ۲- نحوه به حرکت درآوردن توربین در نیروگاه گازی چگونه است؟
- ۳- راندمان نیروگاه‌های و بسیار کم بوده و از کنار هم قراردادن این دو نیروگاه، نیروگاه می‌سازند.
- ۴- ژنراتور سنکرون مورد استفاده در نیروگاه آبی از نوع رتور.....(برجسته/ صاف) می‌باشد.
- ۵- نشت گازهای رادیواکتیو به بیرون از خطرات نیروگاه می‌باشد.
- ۶- چند نوع نیروگاه انرژی نو را نام ببرید.

۷-۸-۴- نیروگاه بادی: این نوع نیروگاه با توجه به شرایط اقلیمی یک منطقه بادخیز احداث می‌شود. در این روش توربین‌هایی که دارای سه پره با طول بلند می‌باشند روی یک پایه نسبتاً بلند سوار شده‌اند و انرژی جنبشی وزش باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. البته با توجه به سرعت متغیر باد در این نیروگاه‌ها از ژنراتور آسنکرون استفاده می‌شود.^۱



شکل ۲۰- توربین نیروگاه بادی

۸-۸-۴- جمع‌بندی: در تمام کشورها معمولاً برق پایه (یا همان مصرف متوسط) از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، هسته‌ای، آبی و بخاری تأمین می‌شود و تولید برق بیشتر را در ساعات اوج مصرف با اضافه شدن نیروگاه‌های گازی و آبی جبران می‌نمایند. ضمن اینکه دیگر نیروگاه‌ها در صورت نیاز، همواره انرژی خود را به شبکه برق سراسری تحویل می‌دهند.


تحقیق کنید



چرا شبکه برق را به صورت سراسری استفاده می‌کنند؟

با در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از اثرات مخرب زیست‌محیطی و به پایان رسیدن ذخایر نفت و گاز در جهان، دانشمندان به دنبال راهی مناسب جهت حذف نیروگاه‌های حرارتی

۱- برای توضیحات بیشتر به فصل ۳ مبحث ژنراتور آسنکرون مراجعه شود.

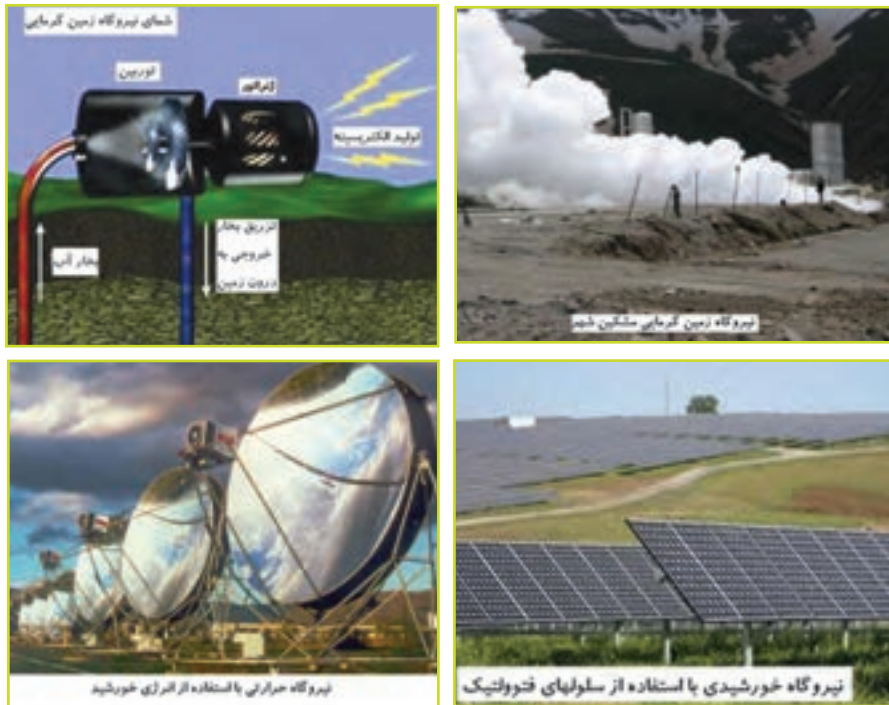

شکل ۲۱- نمایی از نیروگاه‌های موسوم به انرژی نو

اگر سیم پیچی رتور این موتور که مانند رتور ژنراتورهای سنکرون است و تعداد قطب‌های آن با تعداد قطب‌های استاتور برابر می‌باشد را به منبع ولتاژ DC متصل کنیم، بر اثر عبور جریان تحریک از آن، رتور ماشین تبدیل به آهنربای دائم با تعداد قطب‌هایی متناسب با میدان گردان می‌شود. اما از آنجا که سرعت میدان دوار (مثلاً با فرکانس 50 Hz) خیلی زیاد است، قطب‌های ساکن رتور، قطب‌های دوار را لحظه‌ای در مقابل و خیلی سریع در مخالف خود می‌بینند، بنابراین گشتاور یا نیروی راه‌اندازی به آن وارد نمی‌شود و رتور حرکت نمی‌کند. اما اگر رتور را با سرعتی نزدیک به سرعت سنکرون به حرکت در آوریم در این حالت دو قطب غیر همنام رتور و میدان دوار با یکدیگر قفل شده و با سرعت ثابت (میدان دوار) و در جهت چرخش میدان شروع به گردش می‌کنند.

چون گشتاور راه‌اندازی موتور سنکرون صفر است پس موتور سنکرون نیاز به راه‌انداز دارد.

۴-۹- ساختمان موتور سنکرون


ساختمان موتورهای سنکرون سه فاز مشابه ژنراتورهای سنکرون است. البته تفاوت‌های جزئی بین آنها وجود دارد. به عنوان نمونه رتور موتورهای سنکرون غالباً از نوع قطب برجسته است. در صورتی که در ژنراتورها چنین نیست. همچنین در ساختمان رتور موتورهای سنکرون از میله‌های قفس سنجایی به شکلی که در فصل ۳ گفته شد استفاده می‌شود که در ادامه علت به‌کارگیری این میله‌ها بیان خواهد شد.

۴-۱۰- اصول کار موتور سنکرون

اگر سیم پیچ‌های سه فاز استاتور موتور سنکرون را به شبکه سه فاز متصل کنیم، مطابق آنچه که در موتورهای القایی گفته شد، میدان دواری با سرعت n_s طبق رابطه (۴-۱۳) در داخل موتور ایجاد می‌گردد.

$$n_s = \frac{120 \times f}{P} \quad (4-13)$$

هر سرعتی حرکت کند خودروی کشیده شده با حفظ فاصله از خودروی کشنده از همان سرعت تبعیت می‌کند.

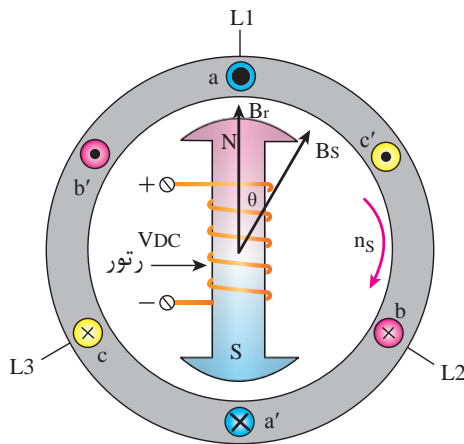

شکل ۲۲- عقب افتادن میدان رتور از استاتور در زیر بار

زاویه بین میدان رتور و میدان استاتور را زاویه گشتاور می‌گویند. این زاویه با زیاد شدن بار افزایش می‌یابد بدون آنکه سرعت سنکرون تغییر کند. بنابراین برای کاهش زاویه گشتاور، جریان تحریک باید افزایش یابد بیشترین گشتاور موتور سنکرون زمانی ایجاد می‌شود که هر قطب رتور بین دو قطب میدان دوار قرار گیرد زیرا میدان قطب عقبی آن را به شدت رانده و میدان قطب جلویی آن را به شدت جذب می‌کند. در موتور سنکرون دوقطبی اگر با افزایش بار، زاویه گشتاور به 90° درجه برسد و یا از آن تجاوز کند ممکن است دو حالت پیش بیاید:

الف) اگر اضافه بار خیلی کم و یا موقتی اعمال گردد، لغزش در موتور ایجاد می‌شود و در صورتی که در ساختمان رتور از میله‌های قفس سنجابی استفاده شده باشد، موتور به حالت آسنکرون در می‌آید و با کم شدن بار مجدداً موتور به وضعیت سنکرون برمی‌گردد.

ب) اگر اضافه بار خیلی زیاد باشد و یا موقتی نباشد در صورت نداشتن میله‌های قفس سنجابی، موتور سریعاً از حالت سنکرون خارج شده و می‌ایستد، که این وضعیت برای موتور سنکرون خطرناک بوده و موجب سوختن آن می‌گردد. حتی اگر موتور میله‌های قفس سنجابی داشت، عملکرد طولانی مدت آن در حالت آسنکرون نیز برای موتور ضرر دارد. بنابراین برق موتور سنکرون باید فوراً قطع شود.

۴-۱۱- روش‌های راه‌اندازی موتور سنکرون

۴-۱۱-۱- راه‌اندازی داخلی: برای راه‌اندازی موتورهای

سنکرون به این شیوه از رتورهایی که بر روی آنها میله‌های قفس سنجابی تعبیه گردیده، استفاده می‌شود. بدین ترتیب که موتور در لحظه راه‌اندازی مانند موتور القایی راه می‌افتد و بعد از آنکه سرعت رتور به 75% سرعت میدان دوار رسید جریان تحریک سیم پیچ رتور را برقرار می‌کنند، لذا موتور به صورت سنکرون به کار خود ادامه خواهد داد. به این روش راه‌اندازی روش القایی نیز می‌گویند.

از دیگر ویژگی‌های میله‌های قفس سنجابی در رتور موتورهای سنکرون خنثی کردن ضربات ناشی از بار به موتور در شرایط اضافه بار می‌باشد.

۴-۱۱-۲- راه‌اندازی خارجی: در این روش به کمک

یک محرک خارجی موتور سنکرون را راه‌اندازی می‌نمایند، سپس محرک خارجی را خاموش و از سیستم خارج می‌کنند.

خود را بیازمایید



- ۱- چرا در موتور سنکرون با اتصال ولتاژ شبکه به استاتور و ایجاد جریان تحریک، رتور نمی‌چرخد؟
- ۲- در راه‌اندازی داخلی، موتور سنکرون به صورت راه‌اندازی می‌شود.

۴-۱۲- رفتار موتور سنکرون در زیر بار

هنگامی که رتور موتور سنکرون سه فاز در زیر بار است و با سرعت سنکرون می‌چرخد دو میدان حاصل از استاتور و رتور طبق آنچه که در شکل (۲۲) نشان داده شده است، در یک راستا قرار نمی‌گیرند. در واقع زاویه میدان رتور از میدان استاتور عقب می‌افتد. این عقب افتادن مانند کشیده شدن یک اتومبیل توسط یک خودروی دیگر است. یعنی اگر اتومبیل جلویی با

ج) حالت فوق تحریک : با افزایش جریان تحریک بیش از مقدار نرمال، موتور سنکرون، توان راکتیو (Q) تولید شده اضافی را به شبکه برق تحویل می‌دهد و بنابراین موتور سنکرون در شبکه رفتار خازنی نشان می‌دهد.

چون هر منحنی V موتور سنکرون به ازای بار مشخص و ثابتی به دست می‌آید لذا موتور در بارهای دیگر دارای یک منحنی متفاوت می‌باشد. به همین دلیل معمولاً سازندگان منحنی V، موتورهای سنکرون را حداقل در بار نامی، نصف بار نامی و بی‌باری ارائه می‌کنند.

ضریب قدرت موتورهای سنکرون قابل کنترل بوده و به جریان تحریک آنها بستگی دارد.

خود را بیازمایید



۱- زاویه عقب افتادن میدان رتور از میدان استاتور در موتور سنکرون را زاویه می‌گویند.

۲- عکس العمل موتور سنکرون بدون میله قفس سنجابی در مقابل اضافه بارهای زیاد چگونه است؟

۳- در حالت کاری نرمال موتور سنکرون، ضریب قدرت و رفتار موتور در شبکه برق همانند عنصر (اهمی - سلفی - خازنی) می‌باشد.

۴- اگر در موتور سنکرون جریان تحریک بیش از مقدار نرمال باشد، رفتار موتور در شبکه چگونه است؟


۵- برای افزایش ضریب قدرت شبکه برق باید موتور سنکرون را در حالت استفاده کرد.

۶- منحنی V موتورهای سنکرون را رسم نموده و نواحی مختلف کاری در آن را تعیین کنید.

به زاویه گشتاور 90° درجه در موتورهای سنکرون زاویه بحرانی می‌گویند.

۱۳-۴ حالات کاری موتور سنکرون

از آنجایی که جریان تحریک موتور سنکرون در اختیار بهره‌بردار است، لذا می‌توان پس از راه‌اندازی موتور، با تغییرات جریان تحریک، توان راکتیو دریافتی از شبکه را کنترل نمود. این تغییرات توان راکتیو نسبت به جریان تحریک مانند حرف لاتین V (موسوم به منحنی V) می‌باشد.

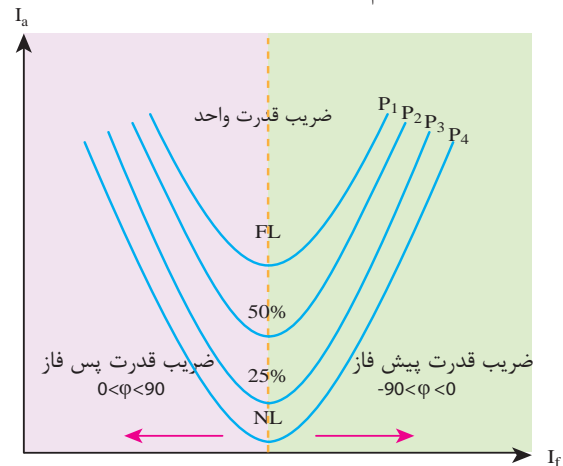

$P_1 =$ بار کامل = FL (Full Load)
 $P_2 =$ بار ۵۰٪
 $P_3 =$ بار ۲۵٪
 $P_4 =$ بی‌باری = NL (No Load)

شکل ۲۳- منحنی V در موتورهای سنکرون

مطابق این منحنی سه حالت کاری برای موتور سنکرون وجود دارد :

الف) حالت نرمال : در این حالت جریان تحریک، توان راکتیو مورد نیاز را به میزان مصرف داخلی خود موتور تولید می‌کند و جریان آرمیچر دارای حداقل می‌باشد لذا از دیدگاه شبکه، موتور سنکرون مانند یک عنصر اهمی خالصی عمل می‌نماید که توان راکتیو دریافتی از شبکه آن صفر است و در نتیجه ضریب قدرت موتور در این حالت ($\cos \phi = 1$) واحد می‌باشد.

ب) حالت زیر تحریک : از آنجا که جریان تحریک در این حالت کمتر از جریان حالت نرمال است بنابراین موتور سنکرون همچون یک عنصر اهمی سلفی در شبکه، توان راکتیو (Q) جذب می‌نماید.

۱۴-۴- کاربرد موتور سنکرون

با توجه به جدول (۱) و مقایسه ویژگی‌های دو موتور القایی (آسنکرون) و سنکرون از موتور سنکرون می‌توان جهت اصلاح ضریب قدرت شبکه استفاده نمود. به همین علت به موتور سنکرون، خازن سنکرون هم می‌گویند. که شرح عملکرد آن در بخش قبلی آمده است.

از دیگر کاربردهای این موتور استفاده از آن در بارهایی می‌باشد که نیاز به سرعت ثابت دارند. موتورهای سنکرون به دلیل پیچیدگی ساختمان در مقایسه با موتورهای القایی بسیار گران‌تر هستند ولی استفاده از موتورهای سنکرون در توان‌های خیلی زیاد به صرفه‌تر است.

موتورهای القایی (آسنکرون)	موتور سنکرون
دارای گشتاور راه‌اندازی می‌باشد.	گشتاور راه‌اندازی ندارد (به یک سیستم راه‌اندازی نیاز دارد).
سرعت آن با افزایش بار افت می‌کند و هرگز در سرعت سنکرون نمی‌چرخد.	در تمام بارهای ممکن با سرعت سنکرون می‌چرخد.
به تحریک DC نیاز ندارد.	به تحریک DC نیاز دارد.
ضریب قدرت این موتور همواره پس‌فاز است.	می‌تواند در ضریب قدرت‌های متفاوت پس‌فاز یا پیش‌فاز و یا واحد کار کند.
برای گردش بارهای مکانیکی به کار گرفته می‌شود.	هم برای گردش بارهای مکانیکی و هم به عنوان اصلاح‌گر ضریب قدرت در شبکه می‌تواند استفاده شود.

جدول ۱- مقایسه موتورهای سنکرون و آسنکرون

پرسش‌های پایان فصل (۴)

- ۱- انواع روش‌های تولید برق، توسط ژنراتور سنکرون را بیان نمایید.
- ۲- چرا با آنکه رتور ژنراتور سنکرون مانند آهنربای دائم عمل می‌کند، هسته آن را ورقه ورقه می‌سازند؟
- ۳- شکل فیزیکی یک رتور دو قطبی با قطب صاف و رتور با قطب برجسته را ترسیم کنید.
- ۴- چگونه می‌توان ولتاژ خروجی ژنراتور سنکرون را کنترل نمود؟
- ۵- چگونه می‌توان فرکانس خروجی ژنراتور سنکرون را کنترل نمود؟
- ۶- شرایط موازی کردن ژنراتورهای سنکرون را بنویسید.
- ۷- معمولاً از نیروگاه‌های آبی و گازی در چه مواقعی استفاده می‌شود؟
- ۸- ساختمان ژنراتور و موتور سنکرون چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
- ۹- استفاده از روش راه‌اندازی القایی موتور سنکرون نسبت به روش خارجی چه مزایایی دارد؟
- ۱۰- چرا به موتور سنکرون، خازن سنکرون می‌گویند؟
- ۱۱- چهار مورد از تفاوت‌های موتور سنکرون و موتور آسنکرون را بیان کنید.

مسائل پایان فصل (۴)

- ۱- استاتور یک ژنراتور سنکرون که با اتصال ستاره به بار خروجی متصل است، دارای جریان خط $173A$ بوده و مقاومت هر فاز آن 25Ω می‌باشد. چنانچه مقاومت مدار تحریک 5Ω و ولتاژ تحریک رتور $125V$ باشد، تلفات مسی رتور و استاتور را به دست آورید.
- ۲- یک ژنراتور سنکرون، توان اکتیو $354/65 KW$ را با ولتاژ خط $2 KV$ و جریان $125A$ به بار مصرفی می‌رساند چنانچه راندمان ماشین 93% باشد، به دست آورید:
 - الف) ضریب قدرت ژنراتور
 - ب) توان دریافتی ژنراتور
 - ج) تلفات کل ژنراتور
 - د) اگر توان ورودی $W, DC 1344$ باشد، توان مکانیکی ورودی چقدر است؟

موتورهای تک فاز



هدف‌های رفتاری :

- نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید.
- لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد.
- ساختمان داخلی موتورهای القایی تک فاز را از روی شکل شرح دهد.
- طرز کار موتورهای القایی تک فاز را توضیح دهد.
- انواع موتورهای القایی تک فاز را نام ببرد.
- شکل واقعی موتور فاز شکسته را از میان موتورهای تک فاز دیگر تمیز دهد.
- ساختمان موتور فاز شکسته را توضیح دهد.
- شکل مداری موتور یک فاز فاز شکسته را رسم کند.
- طرز کار موتور یک فاز فاز شکسته را توضیح دهد.
- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور فاز شکسته را رسم کند.
- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور فاز شکسته را تشریح کند.
- کاربردهای موتور تک فاز فاز شکسته را بیان کند.
- شکل واقعی موتور تک فاز با خازن راه انداز را از میان موتورهای دیگر تمیز دهد.
- ساختمان موتور با خازن راه انداز را توضیح دهد.
- شکل مداری موتور تک فاز با خازن راه انداز را رسم کند.
- طرز کار موتور تک فاز با خازن راه انداز را توضیح دهد.
- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را رسم کند.
- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.
- کاربردهای موتور تک فاز با خازن راه انداز را بیان کند.
- شکل واقعی موتور تک فاز خازن دائم کار را از میان موتورهای دیگر تمیز دهد.
- ساختمان موتور با خازن دائم کار را توضیح دهد.
- شکل مداری موتور با خازن دائم کار را توضیح دهد.
- شکل مداری موتور با خازن دائم کار را رسم کند.
- منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور با خازن دائم کار را رسم کند.
- طرز کار موتور با خازن دائم کار را تشریح کند.
- کاربرد موتورهای تک فاز با خازن دائم کار را بیان کند.
- شکل واقعی موتور تک فاز دوخازنی را از میان موتورهای تک فاز تمیز دهد.
- ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد.

- شکل مدارهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد.
- شکل مدارهای تک فاز دوخازنی را رسم کند.
- منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور دوخازنی را رسم کند.
- منحنی پیشرفته گشتاور سرعت موتور دوخازنی را تشریح کند.
- کاربرد انواع موتورهای تک فاز دوخازنی را بیان کند.
- چگونگی تغییر جهت چرخش در موتورهای القایی تک فاز را توضیح دهد.
- کاربردهای تغییر جهت چرخش در موتورهای القایی تک فاز را نام ببرد.
- شکل واقعی موتور قطب چاک دار را از دیگر موتورهای تک فاز تمیز دهد.
- ساختمان موتور قطب چاک دار را از روی شکل توضیح دهد.
- طرز کار موتور قطب چاک دار را توضیح دهد.
- منحنی مشخصه موتور قطب چاک دار را رسم کند.
- منحنی مشخصه موتور قطب چاک دار را تشریح کند.
- کاربردهای موتور قطب چاک دار را نام ببرد.
- شکل واقعی موتور انیورسال را از دیگر موتورهای تک فاز تمیز دهد.
- ساختمان داخلی موتورهای انیورسال را از روی شکل توضیح دهد.
- طرز کار موتور انیورسال را توضیح دهد.
- منحنی مشخصه موتور انیورسال را رسم کند.
- منحنی مشخصه موتور انیورسال را تشریح کند.
- کاربردهای موتورهای انیورسال را بیان کند.
- نحوه راه اندازی موتورهای سه فاز در شبکه تک فاز را با رسم شکل مدار آن توضیح دهد.
- ساختمان داخلی مولد القایی تک فاز را از روی شکل توضیح دهد.
- طرز کار مولد القایی تک فاز را بیان کند.
- کاربردهای مولد القایی تک فاز را بیان کند.

مقدمه

تکفاز شروع شد و این ضعف به طور کلی از پرونده برق AC پاک گردید.

به طور کلی انواع موتورهای الکتریکی که در شبکه های برق تکفاز جریان متناوب استفاده می شوند جزء ماشین های مخصوص به حساب می آیند.

از آنجا که موتورهای الکتریکی تکفاز بسیار متنوع هستند، لذا هر یک بنا بر ویژگی های خود در جایی کاربرد دارند. این موتورها در قدرت های کم معمولاً تا ۴ کیلو وات ساخته می شوند.

علاوه بر دسترسی ساده به برق تکفاز در هر مکان، سازندگان لوازم خانگی، دلیل اصلی استفاده از موتورهای الکتریکی تکفاز را قیمت ارزان و مشخصه گشتاور- دور خاص این موتورها می دانند.

به طور کلی موتورهای تکفاز به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

- موتور القایی تکفاز
- موتور یونیورسال
- موتور سنکرون تکفاز

در این کتاب فقط انواع موتورهای القایی تکفاز و موتور یونیورسال تشریح می شود و ساختمان انواع موتورهای سنکرون تکفاز در دوره های بالاتر تحصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.^۳

غالباً در ساختمان های مسکونی، کارگاه های کوچک، مغازه ها و فروشگاه ها از شبکه برق تکفاز استفاده می شود. بنابراین برای استفاده از وسایلی همچون کولر، یخچال، ماشین لباسشویی، پمپ های آب خانگی و دیگر وسایل مورد نیاز در زندگی امروزی به موتور تکفاز الکتریکی احتیاج می باشد.

آنچنان که در فصل ۳ بیان شد، منبع تغذیه AC تکفاز میدان ضربانی ایجاد می کند. به همین خاطر در ابتدا تصور می شد که یکی از ضعف های برق AC عدم کارایی آن در تولید موتورهای الکتریکی تکفاز است.^۱

با همت مهندس فرانسوی موریس لبلانس^۲ و ارائه تئوری دو میدانی میدان های ضربانی، طراحی و تولید انواع موتورهای



شکل ۱- کاربردهای موتورهای تکفاز در لوازم خانگی

۱- حامیان برق DC، یکی دیگر از نقاط ضعف برق AC را کنترل ناپذیر بودن سرعت موتورهای جریان متناوب می دانستند که با رشد صنعت الکترونیک قدرت بر این مشکل نیز

چیره شدند.


۲- Maurice Leblanc (۱۹۲۳-۱۸۵۷)

۳- دانش آموزان به فصل ۳، بخش اساس کار ماشین های القایی و پدیده میدان دوار رجوع نمایند.

۱-۵- موتورهای القایی تک فاز

برای ساختن موتور القایی تک فاز، باید بتوان با ابتکاری خاص میدان دوار ایجاد نمود. هر چند طرح‌های ارائه شده در جهت ایجاد میدان دوار دارای نواقصی است اما برای چرخش موتورهای با توان کم کافی می‌باشد.

همان‌گونه که بیان شد عامل ایجاد چرخش در موتورهای القایی سه فاز، ایجاد میدان دوار در داخل استاتور می‌باشد. در صورتی که با عبور جریان AC تک فاز از یک سیم پیچ میدان ضربانی ایجاد می‌شود.

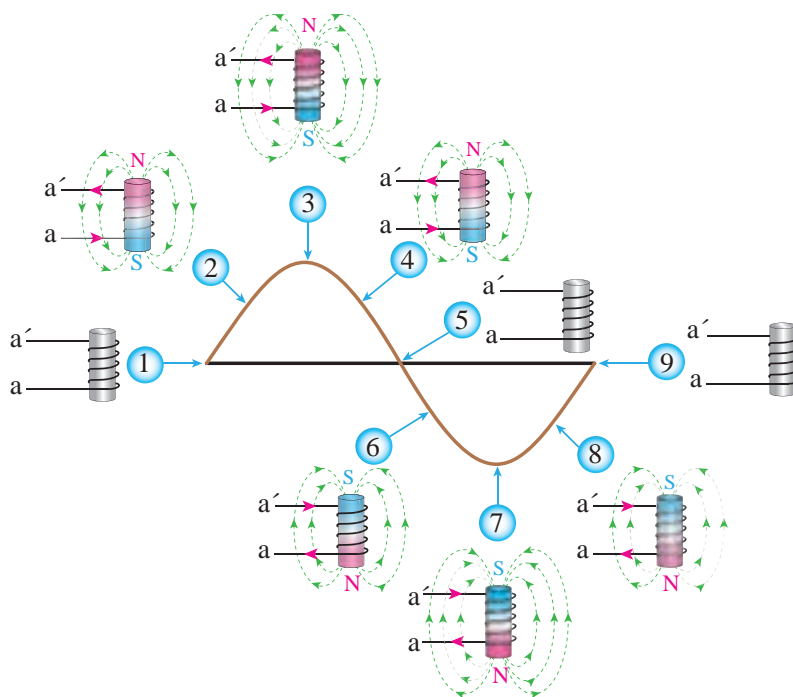


شکل ۲- ولتاژ و جریان تک فاز در یک سیم پیچ میدان ضربانی ایجاد می‌کند

یک جهت، مثلاً راست‌گرد، به چرخش درآید رتور در همان جهت به حرکت دورانی خود ادامه می‌دهد. موضوع جالب توجه اینکه اگر ابتدا رتور به سمت چپ چرخانده شود، ادامه چرخش رتور چپگرد خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت میدان ضربانی موتور تک فاز شامل دو میدان دوار با اندازه‌ای برابر، یکی راست‌گرد و دیگری چپ‌گرد است. با آزمایش شکل (۳) مشخص می‌شود که با کمک وسیله راه‌انداز یکی از دو میدان بر دیگری غلبه نموده و باعث چرخش رتور در یک جهت می‌شود. در واقع تئوری دو میدانی اثبات می‌کند که میدان ضربانی


در واقع چگونگی القای ولتاژ در هادی‌های رتور و چرخش آن در موتورهای سه فاز و تک فاز شبیه یکدیگر است از این رو به دلیل سادگی ساختمان موتورهای القایی تک فاز، رتور همه آنها را از نوع قفسه سنجایی می‌سازند.

۱-۱-۵- چگونگی ایجاد چرخش در موتورهای


القایی تک فاز: در تشریح عملکرد موتورهای القایی، نحوه ایجاد میدان دوار در استاتور ماشین از اصول اساسی می‌باشد. آزمایش شکل (۳) نشان می‌دهد که در صورت اتصال موتور به شبکه برق تک فاز AC، رتور حرکتی نخواهد داشت. اما اگر با کمک یک وسیله راه‌انداز رتور این موتور در

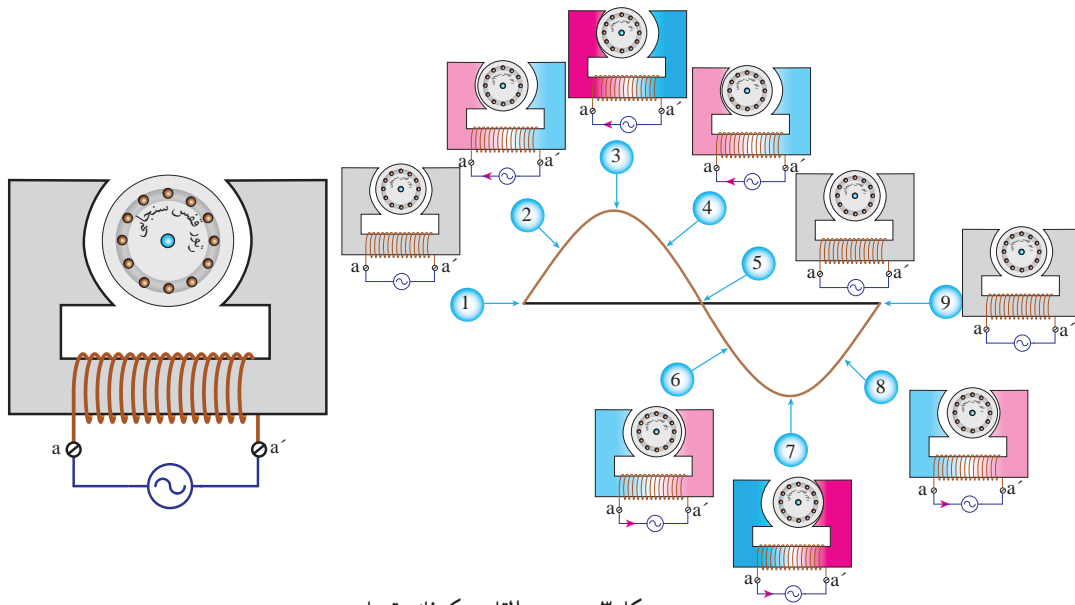

شکل ۳- موتور القایی تک فاز مقدماتی

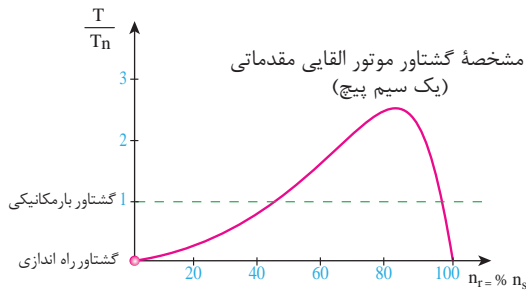

(الف)

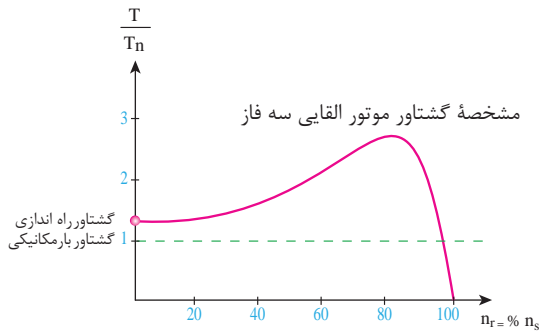

(ب)

شکل ۴- مقایسه مشخصه گشتاور - دور موتور القایی تک فاز مقدماتی و سه فاز

همچنین اگر مطابق شکل (۵) در پوسته استاتور دو دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی 90° درجه نسبت به هم جا سازی شوند به طوری که جریان عبوری از آنها دارای اختلاف فاز 90° درجه باشد، می توان میدان دوار ایجاد کرد.



برق تک فاز با مجموع دو میدان دوار هم اندازه مختلف جهت برابر می باشد. هر چند تشریح موضوع فوق با روابط ریاضی تبیین می گردد اما در این کتاب به مشاهدات فیزیکی آن بسنده می شود. مشخصه گشتاور - دور موتور تک فاز مقدماتی، مطابق شکل (۴ - الف) می باشد. با توجه به شکل (۴ - الف) می توان مشاهده نمود که موتور القایی تک فاز مقدماتی گشتاور راه اندازی ندارد و به همین دلیل بدون وسیله راه انداز به چرخش در نمی آید. بنابراین باید برای راه اندازی موتور القایی تک فاز تدبیری اندیشیده شود.

همان طور که در تئوری ایجاد میدان دوار موتورهای سه فاز القایی گفته شد، با قرار دادن سه دسته سیم پیچ با اختلاف مکانی 120° درجه در پوسته استاتور و عبور جریان سه فاز از آنها میدان دوار ایجاد می شود.^۱

۱- برای توضیحات بیشتر به فصل سوم مبحث ایجاد میدان دوار مراجعه کنید.

فاز ایجاد نمود. ایجاد این اختلاف فاز با استفاده از یک المان مناسب انجام می‌شود.

با توجه به الگوی شکل (۶- الف)، برای ایجاد چرخش در موتورهای تک‌فاز القایی می‌توان از دو دسته سیم‌پیچ استفاده کرد به شرطی که بتوان بین جریان سیم‌پیچ‌ها اختلاف

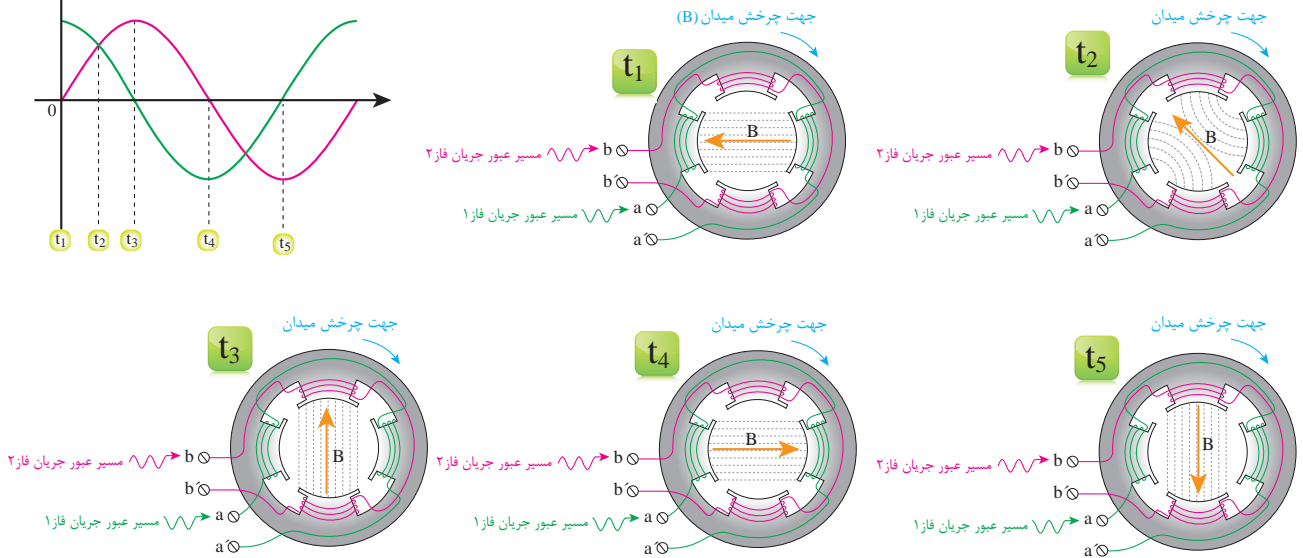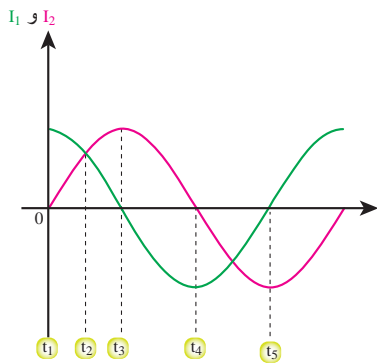


شکل ۵- ایجاد میدان دوار با کمک دو دسته سیم‌پیچ و دو جریان متناوب با اختلاف فاز 90° درجه

جریان سیم‌پیچ اصلی را با I_m و جریان سیم‌پیچ راه‌انداز را با I_a نشان می‌دهند.

هر چه اختلاف فاز جریان سیم‌پیچ اصلی (I_m) با سیم‌پیچ راه‌انداز (I_a) بیشتر باشد گشتاور راه‌اندازی بیشتر و میدان دوار ایجاد شده متقارن‌تر است.

یکی از این دو سیم‌پیچ را سیم‌پیچ اصلی (Main) و دیگری را سیم‌پیچ کمکی (Auxiliary) یا راه‌انداز می‌نامند. سیم‌پیچ‌های موتور تک‌فاز القایی و المان ایجادکننده اختلاف فاز در مدار شکل (۶- ب) نمایش داده شده است.

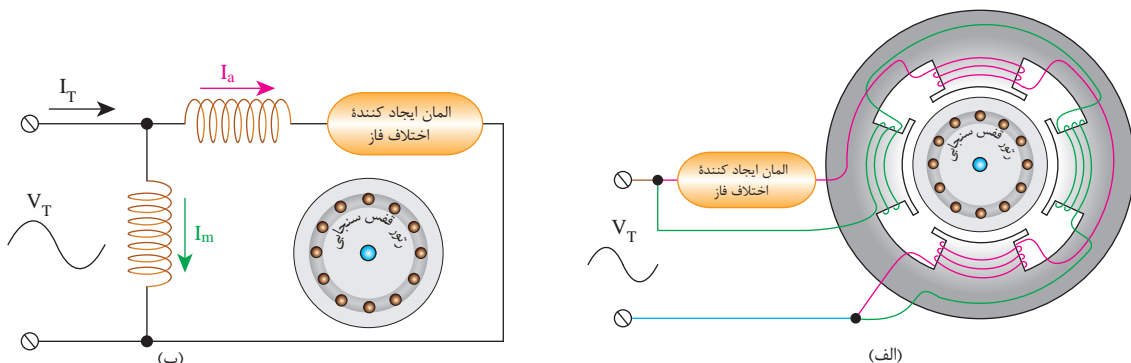

شکل ۶- مدار اتصال موتور تک‌فاز چهار قطب به جریان برق تک‌فاز

سلفی دارد. در نتیجه مطابق دیاگرام برداری شکل (۷) بین جریان دو سیم پیچ اختلاف فاز ایجاد می‌شود.

بهترین راه افزایش نسبت مقاومت اهمی به مقاومت القایی، استفاده از سیم نازک‌تر در سیم پیچ می‌باشد. ضمن آنکه با قرارگیری سیم پیچ در عمق کمتر شیارهای استاتور اثر مقاومت القایی سیم پیچ کاهش می‌یابد. در عمل با قرار دادن سیم پیچ راه‌انداز بر روی سیم پیچ اصلی، سیم پیچ راه‌انداز در عمق کمتر و سیم پیچ اصلی در عمق بیشتر قرار گرفته و بدین سبب مقاومت القایی آن کمتر از مقاومت القایی سیم پیچ اصلی می‌شود.

از آنجا که مقاومت اهمی سیم پیچ راه‌انداز زیاد می‌باشد، در صورت ادامه کار موتور، تلفات حرارتی در سیم پیچ راه‌انداز باعث افزایش دمای سیم پیچ و سوختن آن می‌شود.

به همین خاطر باید پس از راه‌اندازی موتور و زمانی که سرعت آن حدوداً به ۷۵ درصد سرعت نامی رسید، سیم پیچ راه‌انداز از مدار خارج گردد.


بیشترین گشتاور راه‌اندازی زمانی است که اختلاف فاز جریان دو سیم پیچ 90° درجه باشد. در این حالت میدان دوار ایجاد شده کاملاً متقارن می‌باشد.

موتورهای تک فاز القایی بر اساس انتخاب المان ایجاد کننده اختلاف فاز به صورت ذیل دسته بندی می‌شوند:

- موتورهای القایی تک فاز با فاز شکسته
- موتورهای القایی با خازن راه‌انداز
- موتور القایی با خازن دائم کار
- موتورهای القایی دو خازنی (خازن راه‌انداز و دائم کار)
- موتور القایی قطب چاک دار

۲-۱-۵- موتورهای القایی تک فاز با فاز شکسته:

در این موتورها برای ایجاد اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ اصلی و راه‌انداز، نسبت مقاومت اهمی به القایی سیم پیچ راه‌انداز را بیشتر از سیم پیچ اصلی اختیار می‌کنند. یعنی امپدانس سیم پیچ راه‌انداز بیشتر خاصیت اهمی و امپدانس سیم پیچ اصلی بیشتر خاصیت

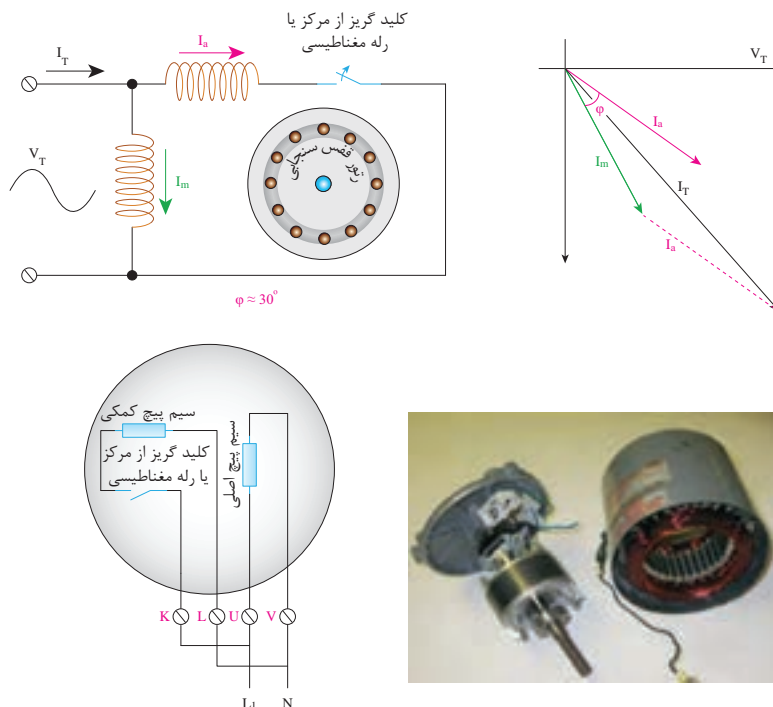

شکل ۷- موتور القایی تک فاز فاز شکسته

۳-۱-۵- موتورهای القایی با خازن راه انداز :

شکل (۸) ایجاد اختلاف فاز جریان سیم پیچ اصلی و راه انداز را به کمک یک خازن سری شده با سیم پیچ راه انداز نشان می دهد. با محاسبه مقدار مناسب ظرفیت خازن می توان اختلاف زاویه بین دو جریان را در زمان راه اندازی به 90° درجه رساند. در نتیجه گشتاور راه اندازی چنین موتوری بسیار خوب می باشد. زیرا بیشترین مقدار گشتاور در موتور القایی تک فاز با ایجاد این زاویه به دست می آید.

بعد از راه اندازی موتور، عبور جریان زیاد از خازن باعث سوختن آن می شود به همین خاطر باید خازن را توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج کرد.

با توجه به اینکه از خازن راه انداز جریان زیادی عبور می کند، باید ظرفیت آن نیز زیاد باشد. از طرفی چون این خازن مدت کوتاهی در مدار است بنابراین می توان از خازن های الکترولیتی استفاده کرد، زیرا با در نظر گرفتن ظرفیت خازن های الکترولیتی، حجم آنها کوچک و قیمتشان ارزان است.


برای این کار در بعضی موتورها مانند موتور کولر از کلید گریز از مرکز و در برخی دیگر مانند یخچال و فریزر از رله مغناطیسی استفاده می شود.

کلید گریز از مرکز کلیدی است که با افزایش سرعت موتور از یک حد معین، عمل می کند.

رله مغناطیسی نیز با افزایش نسبی جریان سیم پیچ کمکی بعد از راه اندازی موتور سبب قطع مدار می شود. با ساختمان داخلی این کلیدها در کتاب برق صنعتی آشنا می شوید.

در موتورهای القایی تک فاز، که سیم پیچ راه انداز آنها از مدار خارج می شود، معمولاً $\frac{1}{3}$ شیارهای استاتور به سیم پیچ راه انداز و $\frac{2}{3}$ دیگر به سیم پیچ اصلی تعلق دارند.

این موتورها در وسایلی همچون پمپ های کوچک خانگی، یخچال، فریزر و کولرها کاربرد دارند.

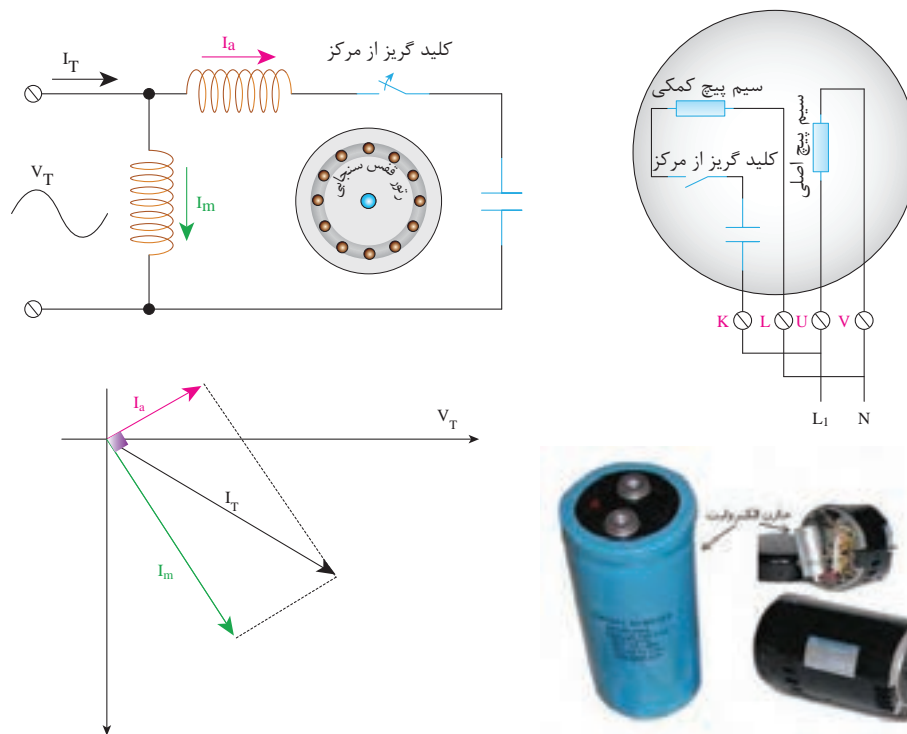

شکل ۸- موتور القایی با خازن راه انداز

به دلیل اینکه سیم پیچ راه انداز از مدار خارج نمی شود در نتیجه سیم پیچ اصلی و راه انداز را در این موتورها مانند هم در نظر می گیرند و هر کدام نصف شیارهای استاتور را اشغال می کنند.


از خصوصیات خوب این موتورها سر و صدای کم در زمان کار می باشد ضمن آنکه با تغییر ولتاژ سرعتشان قابل کنترل است. به همین خاطر در وسایلی همچون پنکه، ماشین لباسشویی خانگی و هر جایی که تغییر بار در نقطه کار نداشته باشیم، مناسب است.

۵-۱-۵- موتورهای القایی دو خازنی (خازن راه انداز و دائم کار): اگر در موتور القایی از هر دو خازن دائم کار و راه انداز مطابق شکل (۱۰) هم زمان استفاده شود، موتور را دو خازنی می گویند.

همان طور که در بخش های پیشین به آن اشاره شد خازن راه انداز از نوع کترولیتی و با ظرفیت زیاد می باشد در حالی که خازن دائم کار از نوع روغنی و دارای ظرفیت کم است.

موتورهای القایی با خازن راه انداز مشخصه راه اندازی خوبی داشته و به طور کلی در وسایلی همچون کمپرسورها، دستگاه های چند کاره نجاری و ... کاربرد دارند.

۴-۱-۵- موتور القایی با خازن دائم کار: اگر مطابق شکل (۹) خازن سری شده با سیم پیچ راه انداز طوری محاسبه گردد تا در موقع راه اندازی اختلاف فاز اندک ولی در زمان کار، اختلاف فاز تقریباً 90° درجه شود، می توان خازن را در مدار نگه داشت. در این صورت مقدار ظرفیت خازن دائم کار نسبت به خازن راه انداز کمتر است و در زمان راه اندازی جریان کمتری از آن عبور می کند. از طرفی چون خازن دائم کار مدت زمان بیشتری باید در مدار بماند بنابراین خازن الکترولیت برای آن مناسب نیست. لذا خازن این موتورها از نوع روغنی انتخاب می شود که قیمت آنها گران تر از خازن های الکترولیت است. راندمان، ضریب قدرت و گشتاور کار این موتورها در حالت کار بسیار خوب است.

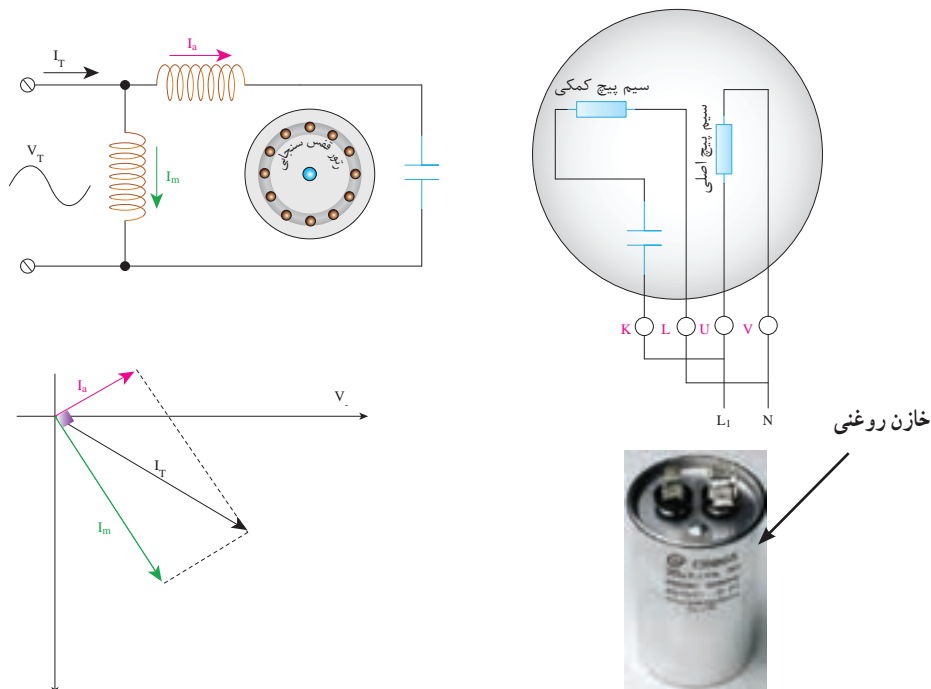

شکل ۹- موتور القایی با خازن دائم کار


۶-۱-۵- موتور القایی قطب چاک دار: اگر بروی

قطب های برجسته موتور شکل (۳) شیارهایی تعبیه گردد و یک یا چند حلقه هادی اتصال کوتاه شده مطابق شکل (۱۱) در داخل آن قرار داده شود در این صورت به این نوع موتور القایی، موتور قطب چاک دار می گویند.

حلقه های هادی اتصال کوتاه شده در طرفین قطب ها نقش سیم پیچ راه انداز و ایجاد کننده اختلاف فاز بین میدان اصلی و میدان قطب چاک دار را ایفا می کنند. زیرا میدان القا شده در حلقه های اتصال کوتاه 90° درجه نسبت به میدان قطب اصلی اختلاف فاز داشته و این اختلاف دو میدان در این نوع موتورها، برای ایجاد گشتاور راه اندازی کافی می باشد.

در ابتدای راه اندازی موتور، هر دو خازن با هم موازی بوده و با سیم پیچ راه انداز به طور سری در مدار قرار می گیرند ولی پس از رسیدن دور موتور به ۷۵ درصد دور نامی به وسیله کلید گریز از مرکز خازن راه انداز از مدار خارج می شود و تنها خازن روغنی در مدار باقی می ماند. به دلیل وجود این دو خازن، این نوع موتورها هم دارای مشخصه گشتاور راه اندازی خوب می باشند و هم در زمان کار آرام و بی صدا کار می کنند. در این موتورها سیم پیچ اصلی و راه انداز شبیه یکدیگر در نظر گرفته می شود.

این موتورها غالباً جزء موتورهای صنعتی محسوب می شوند و در وسایلی مانند ماشین لباسشویی صنعتی، یخچال های صنعتی، موتورهای بالابر و ... کاربرد دارند.

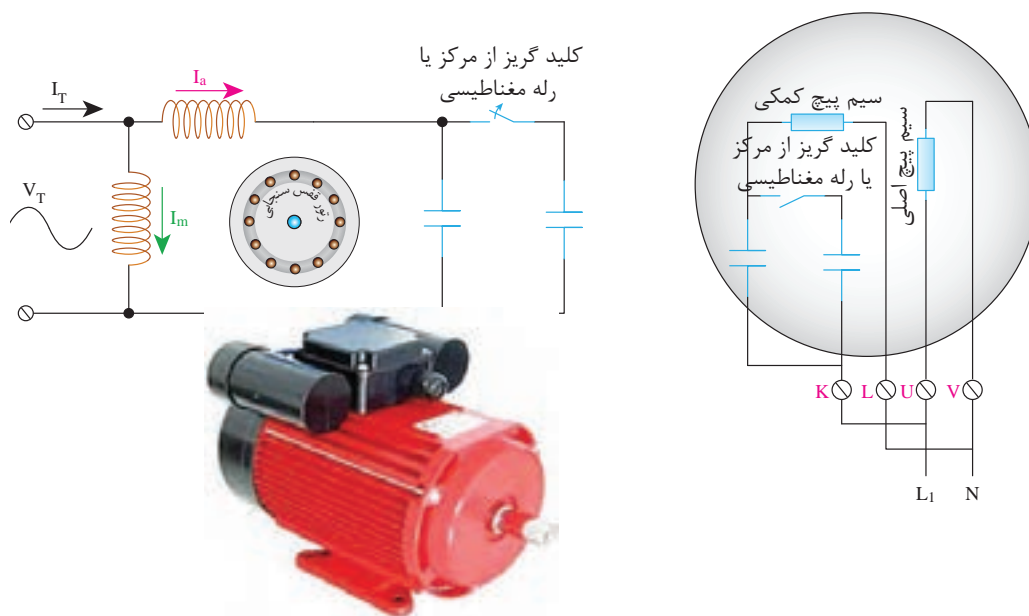

شکل ۱۰- موتور القایی دو خازنی (خازن راه انداز و دائم کار)



پمپ آب کولر، فن های کوچک آشپزخانه و ... وسایلی هستند که از این موتورها در ساخت آن استفاده می شود.

گشتاور راه اندازی و ضریب بهره این موتورها بسیار کم است و معمولاً در توان های کمتر از 150 وات ساخته می شوند. مزیت اصلی این موتورها سادگی ساختمان آنها می باشد.

در تغییر جهت گردش موتورهای القایی با خازن دائم کار غالباً از مدار شکل (۱۲) استفاده می‌شود. چون مشخصات سیم پیچ اصلی و راه‌انداز مانند هم می‌باشند بنابراین می‌توان خازن را طوری در مدار قرار داد که در یک جهت با سیم پیچ اصلی و در جهت دیگر با سیم پیچ راه‌انداز سری شود.

۷-۱-۵ - تغییر جهت گردش در موتورهای

القایی تک فاز: به طور کلی برای تغییر جهت گردش موتورهای القایی تک فاز باید جهت جریان را در یکی از سیم پیچ‌های اصلی یا راه‌انداز عوض نمود.

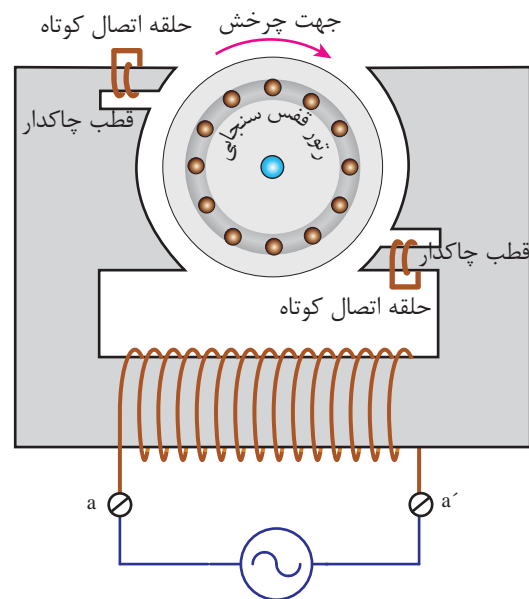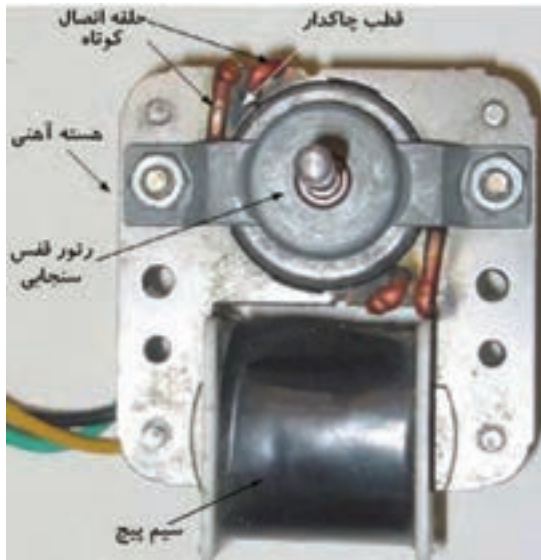


شکل ۱۱- موتور القایی قطب چاک‌دار (به جهت چرخش و قطب‌ها توجه شود)

از آنجا که جریان راه‌اندازی موتورهای القایی تک‌فاز با خازن دائم کار کم است بنابراین برای قطع و وصل بی‌دری در شبکه برق کمتر ایجاد اشکال می‌کند. همچنین از ویژگی‌های دیگر این موتور سادگی مدار تغییر جهت در آن می‌باشد.

در موتورهای قطب چاک‌دار مطابق شکل (۱۱) جهت چرخش همواره ثابت و از سمت چاک‌دار یک قطب به سمت بدون چاک دیگر می‌باشد.


باید توجه داشت که در این مدار با تغییر جهت جریان خازن، جهت چرخش رتور عوض می‌شود.

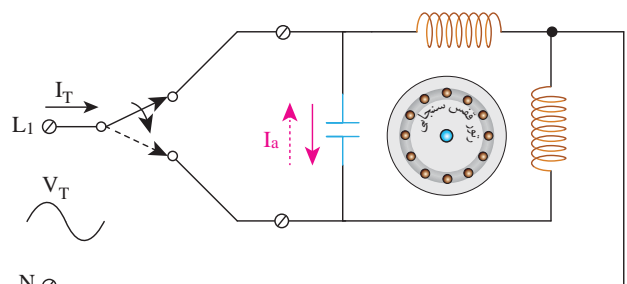

شکل ۱۲- تغییر جهت در موتور القایی تک‌فاز با خازن کار

۸-۱-۵- مقایسه موتورهای القایی تک فاز:

هریک از موتورهای القایی تک فاز در جای خاصی کاربرد دارند. در شکل (۱۳) مشخصه‌های گشتاور - دور کلیه موتورهای القایی تک فاز با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به شکل (۱۳) مشخص است که موتور القایی دو خازنی از بیشترین گشتاور راه اندازی برخوردار بوده و کمترین گشتاور مربوط به موتور قطب چاک دار است.

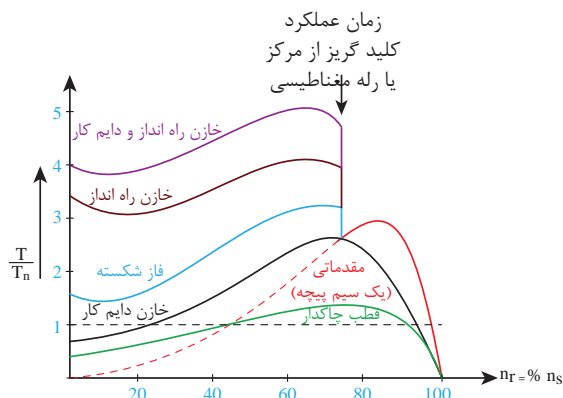

شکل ۱۳ - مقایسه مشخصه گشتاور - دور موتورهای القایی تک فاز

۲-۵- موتور یونیورسال

در درس ماشین الکتریکی DC ساختمان موتور سری ارائه شده است و رابطه گشتاور آن از رابطه (۵-۱) تبعیت می کند:

$$T = KI_a^2 \quad (5-1)$$

در رابطه (۵-۱)

K ضریبی است که به ساختمان داخلی موتور سری بستگی

دارد

I_a جریان عبوری از آرمیچر بر حسب آمپر

T گشتاور موتور بر حسب N - m

با توجه به رابطه (۵-۱)، گشتاور موتور سری رابطه مجذوری با جریان آرمیچر دارد. به طور مثال تغییرات گشتاور بر اساس جریان آرمیچر به ازای $K=1$ به صورت منحنی شکل (۱۴) در خواهد آمد.

بیشتر بدانید



همچنین دیگر خصوصیات تقریبی هر یک از موتورهای القایی به طور خلاصه در جدول (۱) آورده شده است.

نوع موتور القایی تک فاز	گشتاور راه اندازی (درصد از گشتاور نامی)	ضریب توان در بار نامی	بازده در بار نامی (به درصد)	محدوده توان (اسب بخار)	مقایسه تقریبی قیمت (به درصد)
فاز شکسته	۱۵۰~۲۰۰	۰/۵ ~ ۰/۶۵	۵۵ ~ ۶۵	۰/۰۵ ~ ۱	۱۰۰
خازن دائم کار	۱۵۰~۳۰	۰/۷ ~ ۰/۹	۶۰ ~ ۷۰	۰/۱۲۵ ~ ۶	۱۴۰
خازن راه انداز	۲۵۰~۴۰۰	۰/۵ ~ ۰/۶۵	۵۵ ~ ۶۵	۰/۱۲۵ ~ ۱۰	۱۲۰
دو خازنی	۲۵۰~۴۵۰	۰/۷ ~ ۰/۹	۶۰ ~ ۷۰	۰/۱۲۵ ~ ۱۰	۱۸۰
قطب چاک دار	۲۰~۶۰	۰/۲۵ ~ ۰/۴	۱۵ ~ ۴۰	۰/۰۱ ~ ۰/۱۶	۵۰

جدول ۱- مقایسه ویژگی انواع موتورهای القایی تک فاز

با مفهوم عکس العمل آرمیچر در درس ماشین الکتریکی DC آشنا شده‌اید. پدیده عکس العمل آرمیچر با عبور جریان متناوب از موتور سری هم ایجاد می‌شود که باعث تضعیف میدان اصلی موتور و تغییر مکان صفحه خشی می‌گردد.

بر خلاف جریان مستقیم، با اتصال موتور یونیورسال به جریان متناوب، در هسته سیم پیچ تحریک نیز، تلفات فوکو و هیستریزیس ایجاد خواهد شد و در نتیجه برای مقابله با آن باید جنس هسته از فولاد مغناطیسی مرغوب و به صورت ورقه ورقه ساخته شود. به طور کلی برای بهبود عملکرد موتور یونیورسال در جریان متناوب باید ملاحظات ویژه‌ای در طراحی، ساختمان و سیم پیچی آن رعایت شود.

یکی از خصوصیات موتور یونیورسال افزایش سرعت آن در بی باری و کاهش سرعت آن در زیر بار می‌باشد. این همان خاصیت موتور سری است. زیرا بر اثر کاهش جریان آرمیچر I_a ، فوران (شار مغناطیسی قطب‌ها) نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه برای جبران ولتاژ آرمیچر طبق رابطه (۲-۵)، رتور باید با سرعت بیشتری بچرخد.^۲

$$E_a = K\phi\omega \quad (۲-۵)$$

در رابطه (۲-۵) :

E_a ولتاژ آرمیچر بر حسب ولت

K ضریب ثابتی است که به ساختمان موتور بستگی دارد


ϕ شار مغناطیسی زیر هر قطب بر حسب وبر

ω سرعت زاویه رتور بر حسب رادیان بر ثانیه

با توجه به شکل (۱۴)، با تغییر جهت جریان آرمیچر، مقدار گشتاور یا نیروی وارد شده به محور منفی نمی‌شود بنابراین جهت گشتاور همواره مثبت بوده و عوض نمی‌گردد.

از آنجایی که تغییر جهت جریان تنها بر اساس تغییر پلاریته ولتاژ اعمالی بر موتور امکان پذیر است بنابراین با اتصال منبع تغذیه جریان متناوب به موتور سری، این موتور با رفتار مشابهی که در جریان مستقیم دارد می‌تواند استفاده شود.

البته بدیهی است برای عملکرد بدون آسیب موتور، باید اندازه ولتاژ مؤثر منبع تغذیه متناوب، معادل مقدار ولتاژ منبع تغذیه جریان مستقیم باشد. از آنجا که این موتورها می‌توانند با هر دو نوع جریان متناوب و یا مستقیم کار کنند، موتورهای یونیورسال^۱ نامیده می‌شوند.

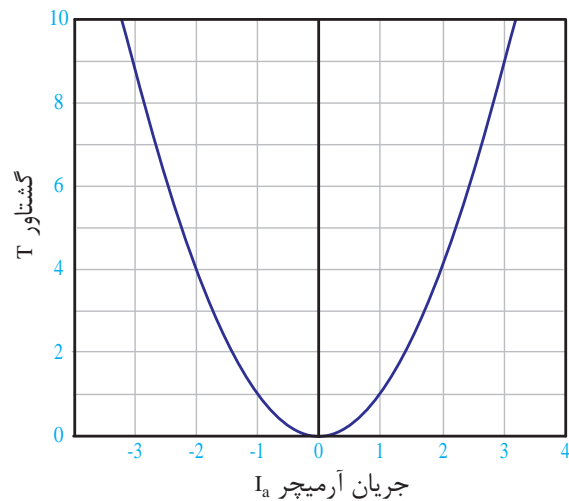

شکل ۱۴ - مشخصه الکترو مغناطیسی موتور DC


باید توجه داشت با اتصال موتور سری به جریان متناوب، علاوه بر مقاومت اهمی سیم پیچ‌های موتور به دلیل وجود اندوکتانس آن، مقاومت القایی نیز به مدار اضافه می‌شود در نتیجه امپدانس آن افزایش می‌یابد، بنابراین به نسبت اتصال موتور به جریان مستقیم، جریان کمتری از سیم پیچ‌های موتور عبور می‌کند.

۱- همه منظوره - فراگیر

۲- برای توضیح بیشتر این رابطه به کتاب ماشین DC رجوع کنید.

از موتور سری کمتر است. این تفاوت در مشخصه گشتاور آنها در شکل (۱۶) نشان داده شده است.

البته گشتاور موتور یونیورسال به دلیل وجود راکتانس سیم پیچ های آرمیچر و قطب ها و همچنین عکس العمل آرمیچر

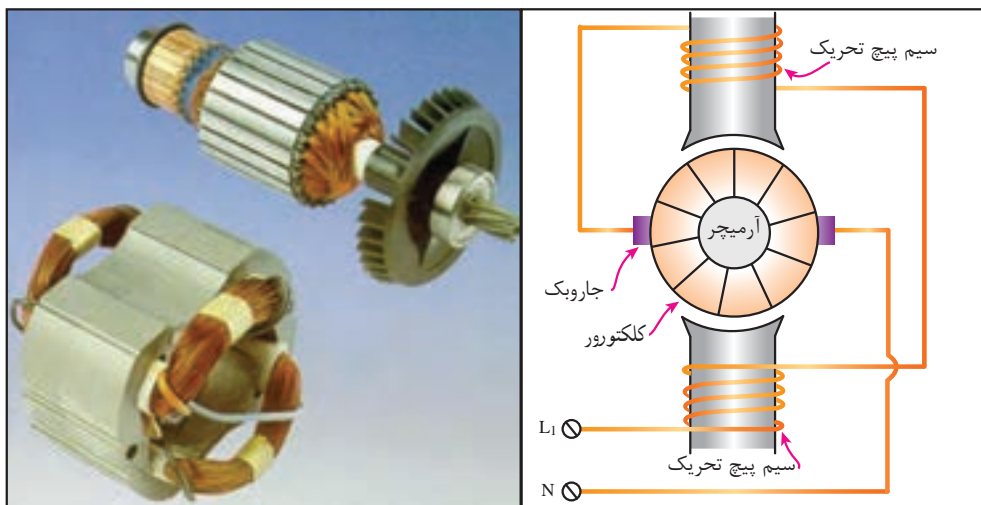

شکل ۱۵ - شکل ظاهری موتور یونیورسال


برخی لوازم خانگی مانند جارو برقی مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-۵ - استفاده از موتورهای سه فاز در شبکه

برق تک فاز

در بعضی مواقع^۱ ضرورت دارد که از موتور سه فاز القایی در شبکه برق تک فاز استفاده شود. با کمک خازن روغنی و با انتخاب ظرفیت مناسب می توان این نوع موتور را در شبکه برق تک فاز راه اندازی نمود.

این طرح برای اولین بار توسط مهندس چارلز اشتاین متز^۲ ارائه گردید و مدارات شکل (۱۷) به نام ایشان معروف است. بوبین هر فاز موتور سه فاز القایی $380V$ ، تحمل ولتاژ $220V$ را دارد، پس اگر چنین موتوری بخواهد با برق تک فاز راه اندازی گردد باید به طور مثلث به مدار اتصال داده شود تا ولتاژ اعمال شده به هر بوبین آن $220V$ باشد. همچنین برای اتصال

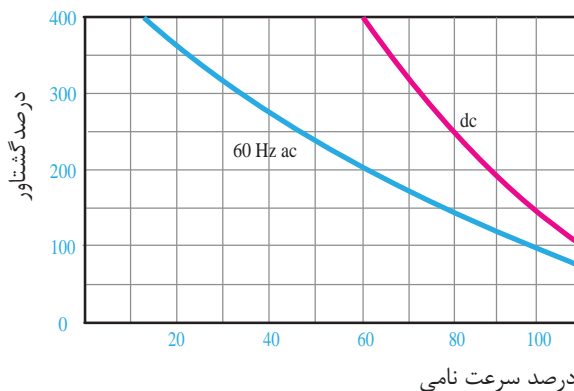

شکل ۱۶ - مشخصه گشتاور - دور موتور یونیورسال

از محاسن این نوع موتور حجم کم و سبکی وزن آن به نسبت قدرت تولیدی آن می باشد.

همچنین گشتاور فوق العاده این موتور در زیر بار، سهولت در کنترل سرعت و استفاده از آن در سرعت های بالا (حتی تا 20000 RPM) از دیگر مزایای این موتور به شمار می آید.

این نوع موتور حداکثر تا توان $\frac{3}{4}$ اسب بخار ساخته می شود و در وسایل و ابزارهای کارگاهی مانند مته، سنگ فرز و

۱- در دسترس نبودن شبکه برق سه فاز

۲- مهندس آلمانی تباری که کشف پدیده هیستریزس و روش های مقابل با آن نیز از جمله فعالیت های ایشان می باشد.

موتور سه فازی با ولتاژ ۲۲۰/۱۲۵ V به برق تک فاز باید آن را به صورت ستاره به شبکه متصل نمود.

تحقیق کنید



دلیل اتصال ستاره در موتور سه فاز با ولتاژ ۲۲۰/۱۲۵V هنگام استفاده در شبکه برق تک فاز چیست؟

با توجه به قرارگیری خازن به صورت دائم در این مدار، از خازن روغنی باید استفاده شود. تجربه نشان داده است که در حالت راه اندازی تک فاز موتور سه فاز، برای ایجاد گشتاور راه اندازی تا حدود ۳۰ درصد گشتاور نامی موتور و گشتاور کاری تا حدود ۷۵ درصد آن، به ازای هر کیلو وات مؤثر موتور، باید خازنی با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰ میکرو فاراد، به کار برد و البته در صورت تمایل به افزایش گشتاور راه اندازی از مقدار ۳۰ درصد، باید مقدار ظرفیت خازن را بیشتر نمود. این کار با اضافه شدن یک خازن الکترولیت به طور موازی با خازن قبلی صورت می گیرد که پس از راه اندازی موتور توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج می شود.


به دلیل وابستگی گشتاور بار به مقدار ظرفیت خازن انتخاب شده و ثابت بودن آن لازم است که گشتاور بار تغییر نداشته باشد لذا توصیه می گردد از این روش فقط در بارهای گشتاور ثابت استفاده شود.

مثال برای راه اندازی تک فاز موتور سه فاز القایی با توان ۳ کیلو وات تقریباً به چه مقدار ظرفیت خازن نیاز می باشد؟

$$C(\mu F) = \sqrt{3} \left(\frac{\mu F}{KW} \right) \times P(KW)$$


$$C = \sqrt{3} \left(\frac{\mu F}{KW} \right) \times 3(KW) = 210 (\mu F)$$

بنابراین موتور فوق برای داشتن گشتاور راه اندازی تا حدود ۳۰ درصد گشتاور نامی و گشتاور کاری تا حدود ۷۵ درصد آن به خازنی با ظرفیت ۲۱۰ (μF) نیاز دارد.

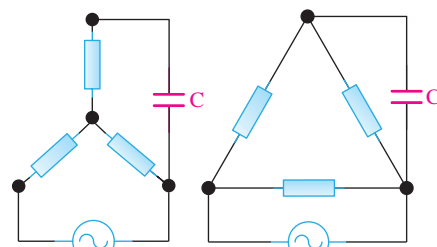

(الف) اتصال ستاره

(ب) اتصال مثلث

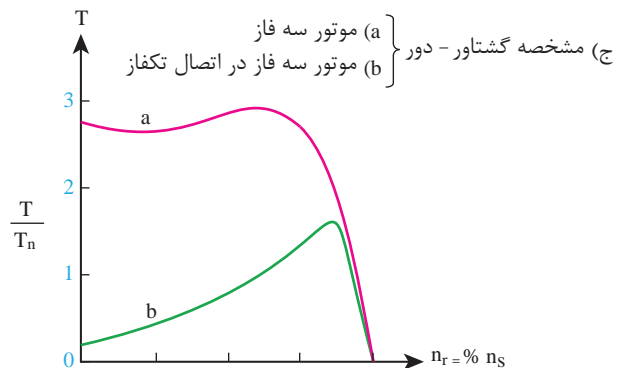

شکل ۱۷ - انواع مدار راه اندازی موتور سه فاز به صورت تک فاز با کمک

خازن

پرسش‌های پایان فصل (۵)

- الف) تقریباً همان گشتاور راه‌اندازی است ولی ضریب قدرت بهتری دارد.
- ب) ضریب قدرت راه‌اندازی و کار بالاتری دارد.
- ج) گشتاور راه‌اندازی بالاتر اما ضریب قدرت کمتری دارد.
- د) گشتاور راه‌اندازی کمتر اما ضریب قدرت بزرگتری دارد.
- ۸- جهت چرخش موتور قطب چاک‌دار چگونه تعیین می‌شود؟ با ترسیم شکل نشان دهید.
- ۹- در ابزارهای دستی از چه نوع موتور تک‌فازی استفاده می‌شود و چرا؟
- ۱۰- تفاوت‌های عملکردی موتور یونیورسال را در جریان DC و AC توضیح دهید.
- ۱۱- مقدار خازن مورد نیاز جهت راه‌اندازی یک موتور سه فاز $1/5 \text{ Kw}$ به صورت تک‌فاز چقدر باید باشد؟

- ۱- چرا به موتورهای تک‌فاز AC نیاز داریم؟
- ۲- موتور تک‌فاز مقدماتی (یک سیم‌پیچ) در صورت راه‌اندازی می‌تواند راست‌گرد یا چپ‌گرد بچرخد. (درست/غلط)
- ۳- موتور تک‌فاز یک سیم‌پیچ دارای گشتاور راه‌اندازی..... (صفر/کم/زیاد) است.
- ۴- انواع موتورهای تک‌فاز القایی را نام برده و نحوه عملکرد آن را شرح دهید.
- ۵- چرا ضریب قدرت موتورهای القایی تک‌فاز با فاز شکسته در حالت کار کم است؟
- ۶- تغییر جهت چرخش در موتورهای القایی تک‌فاز چگونه است؟ با مدار نشان دهید.
- ۷- در مقایسه موتورهای دو خازنی با موتورهای القایی با خازن راه‌انداز کدام پاسخ درست است؟

پیوست I – الفبای یونانی

انگلیسی	فارسی	حروف کوچک یونانی	حروف بزرگ یونانی	انگلیسی	فارسی	حروف کوچک یونانی	حروف بزرگ یونانی
nu	نو	ν	Ν	alpha	آلفا	α	Α
xi	زی	ξ	Ξ	beta	بتا	β	Β
omicron	اُمیکرون	ο	Ο	gamma	گاما	Γ	Γ
pi	پی	π	Π	delta	دلتا	δ	Δ
rho	رو	ρ	Ρ	epsilon	اپسیلون	ε	Ε
sigma	سیگما	σ	Σ	zeta	زتا	ζ	Ζ
tau	تاو	τ	Τ	eta	اتا	η	Η
upsilon	آپسیلون	υ	Υ	theta	تتا	θ	Θ
phi	فی	φ	Φ	iota	یوتا	ι	Ι
chi	خی	χ	Χ	kappa	کاپا	κ	Κ
psi	سای	ψ	Ψ	lambda	لامبدا	λ	Λ
omega	امگا	ω	Ω	mu	مو	μ	Μ

پیوست II – واژه نامه

A	
Active power	توان حقیقی
Air gap	فاصله هوایی
Alternating current	جریان متناوب
Angle	زاویه
Apparent power	توان ظاهری
Armature	آرمیچر
Armature current	جریان آرمیچر
Armature voltage	ولتاژ آرمیچر
Armature winding	سیم بیج آرمیچر
Asynchronous	غیر همزمان
Asynchronous generator	مولد آسنکرون
Asynchronous motor	موتور آسنکرون
Auto transformer	اتوترانسفورمر
B	
Bearing	یاتاقان
Brake	ترمز
Brush	جاروبک
C	
capacitor	خازن
Cast iron	چدن ریخته‌گری
Cast steel	فولاد ریخته‌گری
Circuit	مدار
Clock wise	ساعت‌گرد
Coil	بوبین
Conductor	هادی
Connection	اتصال
Copper	مس
Copper losses	تلفات مسی
Copper wire	سیم مسی

Core	هسته
Core losses	تلفات هسته
Core type transformer	ترانسفورماتور نوع هسته‌ای (ستونی)
Counter clock wise	پاد ساعتگرد
Current	جریان
Cylinder	استوانه
Cylindrical rotor	رتور قطب صاف (استوانه‌ای)
D	
Delay	تأخیر
Delta connection	اتصال مثلث
Direct current	جریان مستقیم
Direction	مستقیم
Drop	افت
Dynamic braking	ترمز دینامیکی
E	
Eddy current	جریان گردابی
Eddy current losses	تلفات فوکو
Efficiency	راندمان
Electromotive force	نیروی محرکه الکتریکی
Equivalent circuit	مدار معادل
H_ G_ F	
Fan	فن
Field	میدان
Field current	جریان تحریک
Field winding	سیم پیچ تحریک
Flux	شار
Flux density	چگالی شار
Force	نیرو
Frame	قاب - بدنه
Frequency	فرکانس
Frequency converter	مبدل فرکانس
friction	اصطکاک
Full load	بار کامل

Generator	مولد
High voltage	ولتاژ فشار قوی
Hydro generator	مولد برق آبی
Hysteresis	هیستریزیس – پسماند
Hysteresis loop	حلقه هیستریزیس – حلقه پسماند
Hysteresis losses	تلفات هیستریزیس – تلفات پسماند

K – J – I

Ideal transformer	ترانسفورماتور ایده آل
Impedance	امپدانس – مقاومت ظاهری
Induce voltage	ولتاژ القایی
Inductance	اندوکتانس
Induction generator	مولد القایی
Induction motor	موتور القایی
Industrial load	بار صنعتی
Industry	صنعت
Input	ورودی
Inrush current	جریان هجومی

N – M – L

Lagging	پس فاز
Lagging power factor	ضریب قدرت پس فاز
Laminated core	هسته مورق شده
Leading	پیش فاز
Leading power factor	ضریب قدرت پیش فاز
Leakage	نشستی
Leakage flux	شار پراکندگی
Line current	جریان خط
Line voltage	ولتاژ خط
Load	بار – مصرف کننده
Load current	جریان بار
Load torque	گشتاور بار
Locked	قفل شده
Locked rotor	رتور قفل شده
Losses	تلفات

Low voltage	ولتاژ فشار ضعیف
Magnetic circuit	مدار مغناطیسی
Motive Force_ MAGNO	نیروی محرکه مغناطیسی
Maintenance	نگهداری
Maximum torque	گشتاور ماکزیمم
Mechanical losses	تلفات مکانیکی
Moment of inertia	ممان اینرسی
Motor	موتور
Nameplate	پلاک
No load	بی باری
No load current	جرین بی باری
No load test	آزمایش بی باری
No load voltage	ولتاژ بی باری
Q – P – O	
Open circuit	مدار باز
Open circuit test	آزمایش مدار باز
Open delta	مثلث باز
Operator	بهره بردار
Output	خروجی
Over voltage	اضافه ولتاژ
Phase angle	زاویه فاز
Phase current	جریان فازی
Phase voltage	ولتاژ فازی
Pole	قطب
Power	توان
Power factor	ضریب قدرت
Power factor correction	اصلاح ضریب قدرت
Power losses	تلفات توان
Power plant	نیروگاه
Power triangle	مثلث توان
Primary winding	سیم بیج اولیه
R	
Rated current	جریان نامی

Rated power	توان نامی
Rated speed	سرعت نامی
Rated voltage	ولتاژ نامی
Rating	نامی
Reactance	راکتانس
Reactive power	توان غیر حقیقی
Regulation	تنظیم
Resistance	مقاومت
Rotating field	میدان دوار
Rotating flux	شار دوار
Rotor	رتور
S	
Salient pole	قطب برجسته (آشکار)
Saturation curve	منحنی اشباع
Secondary winding	سیم بیج ثانویه
Short circuit	اتصال کوتاه
Short circuit test	آزمایش اتصال کوتاه
Single phase	تک فاز
Single phase induction motor	موتور القایی تک فاز
Single phase motor	موتور تک فاز
Single phase transformer	ترانسفورماتور تک فاز
Slip	لغزش
Slip ring rotor	روتور دارای حلقه لغزان
Speed regulation	تنظیم سرعت
Squirrel cage rotor	رتور قفس سنجابی
Stall	سکون
Star connection	اتصال ستاره
Starter	راه انداز
Starting current	جریان راه انداز
Starting current	جریان راه اندازی
Starting torque	گشتاور راه اندازی
Stator	استاتور
Synchronous	همزمانی

Synchronous generator	مولد سنکرون
Synchronous motor	موتور سنکرون
Synchronous speed	سرعت سنکرون
T	
Tap changer	تغییر دهنده انشعاب
Three phase	سه فاز
Three phase induction motor	موتور القایی سه فاز
Three phase synchronous generator	مولد سنکرون سه فاز
Three phase synchronous motor	موتور سنکرون سه فاز
Three phase transformer	ترانسفورماتور سه فاز
Torque	گشتاور
Transformer	ترانسفورماتور
Turbo generator	مولد توربینی
Z – Y – X – W – V – U	
Universal motor	موتور یونیورسال
curves_ v	منحنی های v
Voltage drop	افت ولتاژ
Voltage regulation	تنظیم ولتاژ
Wave	موج
Winding	سیم پیچ
Wounded rotor	رتور سیم پیچی شده
ZAG connection – ZIG	اتصال زیگزاگ

فهرست مراجع کتاب

- ۱) Electrical machinery theory, performance and application
Author: Prof. P.S. BIMBHRA – edition 2003
- ۲) Electric machinery – Author A.E. Fitzgerald
Charles Kingsley, JR.
Stephen D. UMANS – edition 2003
- ۳) Electric machinery fundamentals
Author: Stephan J. Chapman – edition 2007
- ۴) Power transformers principles and applications
Author: John J. Winders, Jr. – edition 2002
- ۵) The J & p transformer book
Author: Martine J. HEATHCATE, CENG, FIEE – edition 2005
- ۶) Electric power transformer engineering
Author: James H. Harlow – edition 2004
- ۷) Induction machine handbook
Author: Lon BOLDEA and SYED NASAR edition 2004
- ۸) Electric motors and drives
Author: AUSTINE HUGHES – edition 2006
- ۹) Electrical engineer's handbook
Author: D.F. WARNE – edition 2000
- ۱۰) AC power generation and storage using high voltage
approach
Author: BJORN BOLUND – edition 2002
- ۱۱) AC power system handbook
JERRY C. WHITAKER – edition 2007
- ۱۲) ABB,SIEMENS and SCHNEIDER latest handbooks
- ۱۳) Naval education and training document for US army corps
and engineer
- ۱۴) کتاب ماشین الکتریکی جریان متناوب – کد ۲۱۳۵

