

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار

رشته ساخت و تولید

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۵۵۰

عنوان و نام پدیدآور :	تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار ، رشته ساخت و تولید، زمینه صنعت، شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای، شماره درس ۱۵۵۰ [کتاب‌های درسی] ۴۶۳/۱، مؤلف : محمدحسن اسلامی، برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مشخصات نشر :	تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴ .
مشخصات ظاهری :	۱۵۴ ص. : مصور : (رنگی)، جدول (رنگی).
شابک :	۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۳۶-۶
یادداشت :	چاپ قبلی : انتشارات فنی ایران ۱۳۹۱، کتاب‌نامه .
موضوع :	۱. برق- ابزار و وسایل ۲. برق- سیستم‌ها ۳. ماشین‌آلات برقی
شناسه افزوده :	اسلامی، محمدحسن، ۱۳۴۰ . الف - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ب - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش ج- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی .
رده‌بندی کنگره :	TK ۷۸۷/۸ ت ۱۳۹۲
رده‌بندی دیویی :	۳۷۳ ک ۱۵۵۰

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار - ۴۶۳/۱

مؤلف : محمدحسن اسلامی

اعضای کمیسیون تخصصی : غلامحسن پایگانه، محمد مهرزادگان، حسن آقابابایی، محمد سعیدکافی، حسن امینی و

سید حسن تقی‌زاده

ویراستار ادبی : آرمین بامدادیان

نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹ ، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶ ، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

مدیر هنری : محبوبه آقاحسینی

عکاس : محمدحسن اسلامی

صفحه‌آرا : آناهیتا بامدادیان

رسم فنی : سیدعلی هدایتی، جلال الماسی

طراح جلد : محبوبه آقاحسینی


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن : ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵ ، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

نوبت و سال چاپ : چاپ سوم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

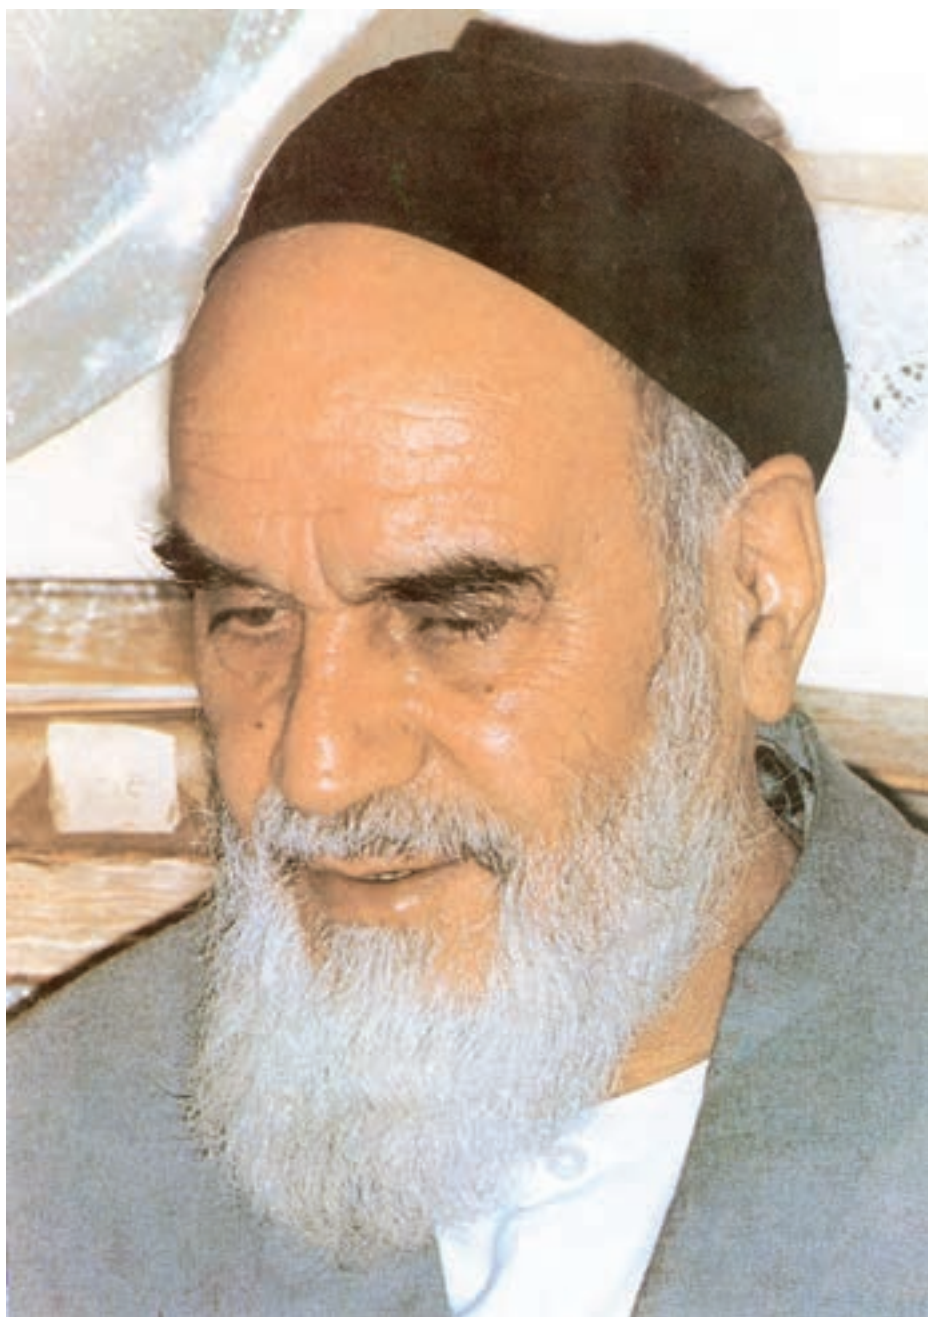

جوانها قدر جوانی‌شان را بدانند و آن را در علم و تقوی و سازندگی خودشان
صرف کنند که اشخاصی امین و صالح بشوند. مملکت ما با اشخاص امین
می‌تواند مستقل باشد.

امام خمینی (قدّس سرّه الشّریف)

پیشگفتار مؤلف

در هر کشوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه، پیشرفت در حوزه صنعت و توانایی رقابت آن در سطح جهانی است. از طرفی یکی از محرکه‌های چرخه صنعت را نیروی کار متخصص و تکنیسین‌ها تشکیل می‌دهند. لذا در این میان با توجه به پیشرفت سریع فن‌آوری و تغییراتی که به صورت وسیع در دنیای کار به ویژه در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد، به روزآوری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اهمیت زیادی پیدا می‌کند. آنچه که انگیزه‌ای برای تألیف جدید این کتاب شد، متناسب‌سازی مطالب و محتوای این کتاب با نیاز بازار کار است.

ابتدا سرفصل‌ها و جدول هدف محتوای این کتاب به تأیید کمیسیون تخصصی برنامه‌ریزی رشته ساخت و تولید رسید و به دنبال آن محتوای کتاب به پنج فصل تقسیم‌بندی شد که دو فصل ۴ و ۵ کاربردی بوده و در تألیف آن‌ها سعی شده موضوعاتی بررسی شود که هنرجویان در دنیای کار و اشتغال با آن‌ها مواجه می‌شوند. فصل‌های ۱، ۲، و ۳ نیز مبانی برق را مورد بررسی قرار می‌دهد و به نوعی پیش‌نیاز دو فصل ۴ و ۵ است.

هدف از آموزش این کتاب به هیچ وجه تربیت متخصص نیست بلکه آشنایی با مفاهیم اصلی در برق، نصب مدارها و راه‌اندازی الکتروموتورها و همچنین تشخیص و رفع عیوب جزئی این وسایل است. در پایان از تمامی هنرآموزان گرامی، خواهشمند است که با نظرهای اصلاحی و پیشنهادات ارزنده خود ما را در اصلاح و بهبود کیفیت مطالب کتاب یاری رسانند. محتوای کتاب بر اساس آموزش ۲ ساعت در هفته تنظیم شده است.

یکی هم بود دست آموزگار

زبوسیدنی‌های این روزگار

مؤلف

نکات اجرایی عمومی در کارگاه

بعد از هر جلسه کارگاهی، گزارش مربوط به کار آن جلسه را تنظیم و در دفتر گزارش کار درج کنند. مشخصات و محتوای دفتر گزارش کار به شرح زیر است:

دفتر ۶۰ برگه در صورت امکان شطرنجی یا میلی متری و ترجیحاً در اندازه بزرگ (قطع رحلی) تهیه شود.

دفتر گزارش کار سال قبل هنرجویان در صورت داشتن صفحات کافی قابل قبول است.

محتویات گزارش کار به شرح زیر است:

□ خلاصه‌ای از شرح کار عملی و آزمایش انجام شده حداکثر در ۵ سطر

□ شرح مراحل اجرای کار عملی یا آزمایش به‌طور دقیق و درج نتایج به‌دست آمده

□ پاسخ به سؤالات نظری آزمایش یا کار عملی انجام شده شامل سؤالات مطرح شده در کلاس و کتاب

□ جمع بندی و بیان نتایج کلی کار عملی و آزمایش و مشکلات و پیشنهادات

□ برای هر یک از موارد بالا باید تیتراژ درشت در دفتر گزارش کار آورده شود.

□ کلیه نقشه‌ها و نمودارها باید به‌طور دقیق روی کاغذ شطرنجی یا میلی متری کشیده شود.

تشکیل گروه‌های کاری: در ابتدای هر سال گروه‌های

دو نفری کارگاهی شکل می‌گیرد (در کارگاه‌هایی که افراد یک نفره کار می‌کنند و گروه کاری انفرادی است) و

میز آنان تحویل داده می‌شود. معمولاً انتخاب افراد گروه اختیاری بوده و تا هفته دوم کارگاه قابل جابه‌جایی است.

در گروه‌های کاری دو نفره توصیه می‌شود به منظور ارتقاء سطح عملی کلاس و هنرجویان گروه‌ها با یک

هنرجوی قوی و یک هنرجوی متوسط شکل بگیرد.

حضور به موقع در کارگاه: چنانچه دانش آموزی با تأخیر در کارگاه حضور یابد از حضور وی در ساعت اول کارگاهی جلوگیری به عمل می‌آید. این ساعت برای وی غیبت محسوب شده و در نمره انضباط کارگاهی دخالت داده می‌شود.

پوشیدن لباس کار و داشتن اتیکت: کلیه هنرجویان زمانی می‌توانند در کارگاه حضور یابند که لباس کار پوشیده و روی سینه در سمت چپ اتیکت شامل نام و نام‌خانوادگی و کلاس نصب شده باشد. از حضور هنرجویان بدون لباس کار یا با لباس کار کثیف، فاقد دکمه و پاره و بدون اتیکت در کارگاه ممانعت به عمل می‌آید و تخلف آن‌ها در پرونده انضباطی کارگاهی ثبت شده و در نمره انضباط کارگاهی آنان دخالت داده می‌شود.

تشکیل پرونده کارگاهی: در هر کارگاه برای هر دانش‌آموز پرونده کارگاهی تشکیل می‌شود. روی این پرونده عکس دانش‌آموز الصاق شده و کلیه فعالیت‌های مثبت و منفی در آن درج می‌شود. این پرونده ملاک ارزشیابی نهایی است.

غیبت در کارگاه: از آن‌جا که نمرات کارگاهی از مجموع نمرات مستمر و پایانی شکل می‌گیرد و امکان تکرار آزمایش در جلسات بعد برای هنرجو وجود ندارد، غیبت در کارگاه ممنوع است و نمره مستمر هنرجویان غایب در آن روز کاری صفر محسوب می‌شود.

کتاب و دفتر گزارش کار: در هر جلسه کارگاهی هنرجو ملزم به داشتن کتاب کارگاه و دفتر گزارش کار کامل شده است. همراه نداشتن موارد فوق موجب ممانعت از حضور هنرجویان در کلاس و پذیرش تبعات آن خواهد شد.

نحوه تنظیم دفتر گزارش کار: هنرجویان می‌بایستی

الف) ارشد و مأمورین نظافت: در ابتدای هر سال برای هر جلسه کارگاهی دو نفر به عنوان ارشد کارگاه و دو نفر به عنوان مأمورین نظافت تعیین می‌شوند. معمولاً فهرست اسامی ارشدها و مأمورین نظافت به صورت یک برنامه کلی در تابلو اعلانات کارگاه با ذکر روز و تاریخ درج می‌شود.

ب) شرح وظایف ارشد کارگاه: ارشد کارگاه موظف است، اقلام مورد نیاز هنرجویان را به صورت یکجا از انبار تحویل گرفته و بین آن‌ها توزیع کند. همچنین در پایان وقت اقلام را جمع‌آوری کرده و تحویل انبار دهد. ضمناً برقراری نظم در کارگاه و کنترل حضور و غیاب و اعلام آن به هنرآموز کارگاه از وظایف ارشدهای کارگاه است و کلیه هنرجویان موظف به اجرای دستورات ارشد کارگاه هستند.

شرح وظایف مأمورین نظافت: پس از این که هر یک از گروه‌ها، روی میز و زیر میز خود را تمیز کردند و مانند بدو ورود به کارگاه آماده کردند، کار مأمورین نظافت به شرح زیر شروع می‌شود:

هنرجویان میزهای خود را تمیز می‌کنند و تحویل ارشدهای کارگاه می‌دهند. نظارت در این مرحله توسط هنرآموزان کارگاه وجود دارد.

یکی از هنرآموزان کارگاه هنرجویان را به کلاس هدایت می‌کند و به جمع‌بندی و رفع اشکال هنرجویان می‌پردازد.

در این فاصله مأمورین نظافت، کلیه قسمت‌های کارگاه را تمیز می‌کنند و تحویل هنرآموزان می‌دهند.

هنرستان وسایل مورد نیاز برای نظافت را از قبل آماده می‌کند.

در جلسه اول و جلسه پایانی سال، نظافت کلی با نظارت هنرآموزان توسط کلیه هنرجویان انجام می‌شود. **مراقبت از تجهیزات و جلوگیری از خسارت:** هنگامی که هنرجو وارد کارگاه می‌شود و میز خود را تحویل می‌گیرد موظف به حفظ و نگهداری آن است. در صورتی که خسارتی به میز ابزار، قطعات، تجهیزات و غیره وارد شود مسئولیت آن به عهده افراد استفاده‌کننده از میز در آن جلسه است.

بررسی دقیق میزهای کار: به منظور بررسی دقیق و جلوگیری از ضایع شدن حقوق هنرجویان لازم است کلیه هنرجویان بعد از تحویل گرفتن میز و قبل از شروع کار و حداکثر تا ده دقیقه بعد از شروع کار، تجهیزات قطعات روی میز را بازرسی دقیق کنند و چنانچه خسارتی به آن وارد شده‌است در فرم‌های مخصوص درج و به هنرآموزان کارگاه تحویل دهند. هنرآموزان کارگاه در اولین فرصت موضوع را بررسی و علت عیب را تعیین می‌کنند.

رعایت نظم در کارگاه: هر گونه صحبت و سر و صدا و جابه‌جایی در کارگاه ممنوع است.

نحوه ارزیابی در کارگاه: آزمون کارگاهی به‌طور مستمر از کارهای اجرا شده در هر جلسه و آزمون‌های میانی و پایانی نظری و عملی خواهد بود. توجه داشته باشید که در پایان فقط یک نمره برای هر هنرجو ثبت می‌شود که میانگین نمرات مستمر و آزمون‌های میانی و پایانی خواهد بود. از طرفی چون حد نصاب قبولی نمره کارگاهی ۱۲ است لازم است هنرآموزان محترم نظر اولیاء و هنرجویان را به این امر جلب کنند تا در پایان سال انشا... کارگاه‌های تخصصی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

فهرست

صفحه

عنوان

۳	فصل اول: مفاهیم و کمیت‌های الکتریکی
۲۵	فصل دوم: حفاظت و ایمنی در برق
۳۸	فصل سوم: مدارهای پایه
۶۴	فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی
۹۸	فصل پنجم: راه‌اندازی موتورهای الکتریکی

هدف کلی کتاب:

آشنایی با مفاهیم اصلی در برق، نصب مدارهای پایه و راه‌اندازی


ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب

فصل اول: مفاهیم و کمیت‌های الکتریکی

◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را توضیح دهد.
- شبکه‌های فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف را با هم مقایسه کند.
- چگونگی توزیع برق را از نظر سطح ولتاژ توضیح دهد.
- کمیت‌های الکتریکی (جریان، اختلاف پتانسیل، مقاومت) را شرح دهد.
- مدار الکتریکی را توضیح دهد.
- عناصر مدار الکتریکی و مشخصات آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهد.
- انواع مولتی‌متر و موارد کاربرد آن‌ها را بیان کند.
- روش استفاده از مولتی‌متر را توضیح دهد.
- مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی به کار برد.
- جریان متناوب را تشریح کند.
- خازن را تعریف کند.
- مشخصات فنی خازن را شرح دهد.
- سیم‌پیچ را توضیح دهد.
- نکات ایمنی را در هنگام انجام آزمایش‌ها و کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری رعایت کند.
- در مصرف انرژی الکتریکی صرفه‌جویی کند.

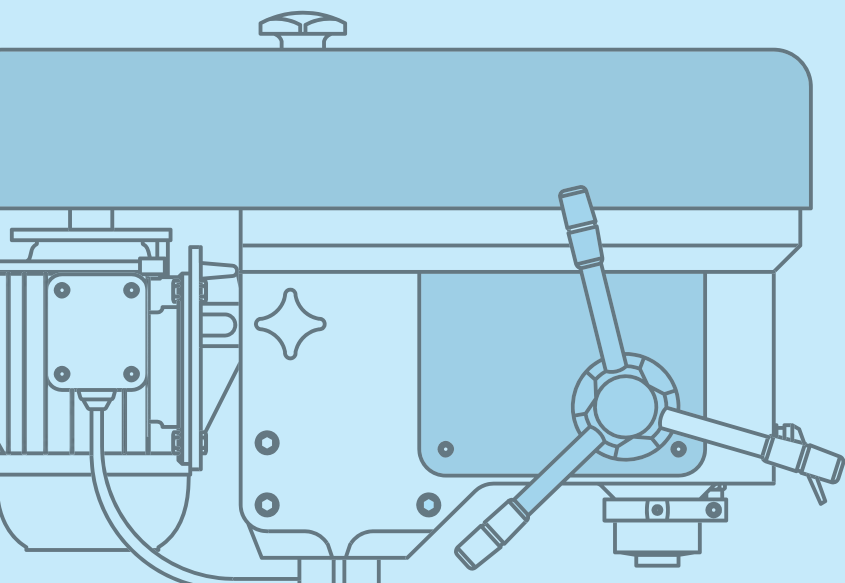

مقدمه

نقش انرژی الکتریکی در صنعت مانند جریان یافتن خون در رگ‌های موجودات زنده است. شما در صنایع و کارگاه‌های صنعتی در بخش‌های متعددی از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنید. از روشنایی اتاق‌ها، کارگاه‌ها، تاراه‌اندازی ماشین‌های تراش، فرز، دریل ستونی، دریل رومیزی، سنگ سنباده، ماشین برش، کمپرسور باد، اره لنگ، همه و همه تجهیزاتی هستند که در آن‌ها انرژی الکتریکی به کار رفته است. لذا داشتن اطلاعات و مهارت‌های مربوط به برق، برای هنرجویان رشته ساخت و تولید ضروری است. در این فصل درباره تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی توضیحات اجمالی داده می‌شود و سپس به مفاهیم پایه برق پرداخته خواهد شد.

۱-۱ تولید انرژی الکتریکی

به محل تولید انرژی الکتریکی، نیروگاه برق می‌گویند. در یک نیروگاه برق برای تولید انرژی الکتریکی از طریق مولدهای الکتریکی، به انرژی مکانیکی نیاز است تا بتوان این مولدها را به حرکت درآورد. مولد انرژی مکانیکی می‌تواند نیروی آب، نیروی بخار آب، نیروی یک موتور احتراقی و یا عامل دیگری باشد. تولید انرژی الکتریکی به روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱-۱-۱ بهره‌گیری از انرژی آب

یکی از ساده‌ترین روش‌های تولید انرژی الکتریکی، استفاده از انرژی آب است. پس از احداث سد و انباشتن آب در پشت آن، از نیروی آب برای چرخاندن توربین و مولد برق استفاده می‌کنند، تا این مولدها پس از چرخش، به تولید برق پردازند (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی آب (سد شهید عباسپور در مسجدسلیمان).

۱-۱-۲ بهره‌گیری از سوخت

استفاده از سوخت‌های مختلف یکی از شیوه‌های تولید انرژی الکتریکی است. انرژی حرارتی حاصل از سوخت (گاز) در زیر دیگ‌های بخار باعث تبخیر



آب می‌شود. بخار آب با فشار به پره‌های توربین بر خورد می‌کند و توربین را به حرکت در می‌آورد. این حرکت به محور مولد منتقل گشته و مولد، انرژی الکتریکی تولید می‌کند (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی حاصل از سوخت (نیروگاه فارس).

نیروگاه‌های هسته‌ای نیز اساس کاری شبیه به نیروگاه‌های گازی دارند و تنها تفاوت این نیروگاه‌ها در سوخت آنهاست. در نیروگاه هسته‌ای از اورانیم به عنوان سوخت استفاده می‌کنند و برای این منظور هسته اتم اورانیم را می‌شکافند. راکتور هسته‌ای وسیله‌ای است که در آن فرایند شکاف هسته‌ای انجام می‌گیرد. از آنجا که انرژی گرمایی حاصل از شکافت هسته اورانیم بسیار زیاد است، از این گرما برای تولید بخار آب استفاده می‌کنند. (در اثر شکافت نیم کیلوگرم اورانیم انرژی معادل بیش از ۱۵۰۰ تن زغال‌سنگ به دست می‌آید.) در مرحله بعد، بخار آب تولیدشده، وارد توربین می‌شود و آنرا به حرکت در می‌آورد. در نهایت مولد برق به کار افتاده و این فرآیند به تولید برق می‌انجامد. ایران نیز در زمینه فن آوری هسته‌ای، چه از لحاظ تأمین انرژی الکتریکی و چه از نظر بهره‌برداری‌های صلح‌آمیز آن در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، پزشکی و خدمات به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته است. شکل ۱-۳ تولید انرژی الکتریکی را با استفاده از انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی هسته‌ای (نیروگاه اتمی بوشهر).

۳-۱-۱ بهره‌گیری از انرژی‌های نو

◀ انرژی خورشیدی

در این روش انرژی تابشی خورشیدی بدون استفاده از دستگاه‌های متحرک، مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. دستگاهی که این عمل را انجام می‌دهد، سلول خورشیدی نام دارد. نمونه‌ای از سلول‌های خورشیدی را در

ماشین حساب‌ها یا روشنایی چراغ‌های خیابانی دیده‌اید. این انرژی علاوه بر این‌که از منبع فناپذیر خدادادی بهره می‌برد، به محیط زیست نیز آسیبی نمی‌رساند. (شکل ۱-۴)



(ج) سلول خورشیدی.



(ب) سلول خورشیدی در ماشین حساب.



(الف) سلول خورشیدی در روشنایی معابر.

شکل ۱-۴ تولید انرژی الکتریکی با بهره‌گیری از انرژی خورشید

انرژی باد

در این روش از انرژی باد برای چرخش پره‌های توربین استفاده می‌شود. محور توربین حرکت را به محور مولد برق منتقل کرده و مولد، انرژی الکتریکی تولید می‌کند. به این نیروگاه‌ها، **نیروگاه بادی** می‌گویند و در محل‌هایی احداث می‌شود که در تمام فصول باد می‌وزد. نمونه‌ای از این نیروگاه در شهر منجیل استان گیلان احداث شده است. (شکل ۱-۵)



شکل ۱-۵ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی باد (نیروگاه بادی منجیل).



در مورد تولید انرژی الکتریکی توسط انواع انرژی‌های نو، از جمله انرژی خورشیدی و انرژی باد تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید. (در پایگاه اینترنتی سازمان انرژی‌های نو (سانا) به نشانی www.sun.org می‌توانید به اطلاعات بیشتری در مورد انرژی‌های نو دسترسی پیدا کنید.)

۱-۲ انتقال انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی پس از تولید، توسط سیم‌های هوایی و دکل‌ها (پایه‌های فلزی) از محل نیروگاه برق به سمت شهرها و روستاهایی که قرار است برق‌رسانی شود، انتقال می‌یابد. مقدار ولتاژ خطوط انتقال برق در ایران ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت است. شکل ۱-۶ انتقال انرژی الکتریکی توسط دکل‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۶ انتقال انرژی الکتریکی توسط دکل‌ها.

۱-۳ توزیع انرژی الکتریکی

همان‌گونه که گفتیم انرژی الکتریکی تولیدشده در نیروگاه، توسط خطوط انتقال به مراکز مصرف می‌رسد. در مدخل مراکز مصرف، که عمدتاً شهرها و روستاها و مناطق مسکونی هستند، ابتدا ولتاژ بسیار بالای انتقالی تا حد (۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت) کاهش می‌یابد. با این حال هنوز ولتاژ زیاد است. بدین ترتیب

ولتاژ در مرحله‌ای دیگر به مقدار ۲۰ کیلوولت کاهش یافته و پس از آن در مرحله آخر در محلات به ولتاژهای ۴۰۰ ولت سه فاز و ۲۳۰ ولت یک فاز قابل استفاده مصرف‌کننده‌ها تبدیل و توزیع می‌گردد. پخش انرژی الکتریکی نیز توسط کابل‌های زمینی یا سیم‌های هوایی انجام می‌گیرد. (شکل ۱-۷)


در قسمتی از شبکه برق ایران، توزیع برق در محلات و خیابان‌ها به صورت پنج سیمه و توسط تیرهای برق صورت می‌گیرد. در شکل ۱-۸ هر کدام از این سیم‌ها نام‌گذاری شده‌اند.

برای آن دسته از مشترکانی که مصرف‌کنندگان تک‌فاز هستند، از جمله منازل مسکونی و برخی از واحدهای تجاری، برق تک‌فاز نیاز است و باید کابلی دوسیمه دارای یک سیم فاز و یک سیم نول به آن‌ها اختصاص یابد. شکل ۱-۹ تصویر واقعی و شکل ۱-۱۰ این موضوع را به صورت شماتیک نشان می‌دهد. اما برای صناعی که مصرف‌کنندگان سه فاز هستند، از جمله کارگاه‌هایی که الکتروموتورهای سه فاز دارند، برق سه فاز مورد نیاز است و باید کابل چهارسیمه‌ای به این مراکز اختصاص یابد. این کابل چهار رشته دارای سه سیم

۲۰ کیلوولت




شکل ۱-۷ تبدیل ولتاژ ۲۰ کیلوولت به ۴۰۰ و ۲۳۰ ولت.

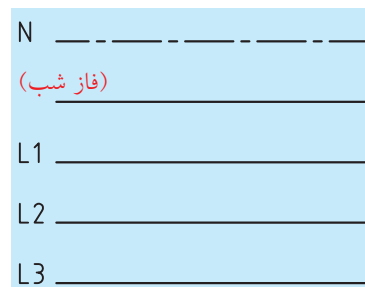


شکل ۱-۸ نام‌گذاری سیم‌های تیر چراغ برق.



شکل ۱-۹ چگونگی اتصال برق منازل مسکونی.

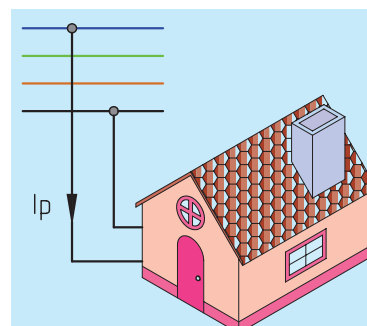

شکل ۱-۱۰

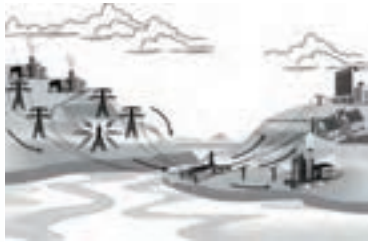

شکل ۱-۱۱ تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در یک نگاه.

فاز و یک سیم نول است. شکل ۱-۱۱ نمودار ساده‌ای از تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را نشان می‌دهد.

در این قسمت به تشریح مفاهیم پایه برق می‌پردازیم. هنرجویان می‌توانند با درک این مفاهیم، موضوعات مرتبط با برق را در فصول بعدی کتاب که جنبه عملی دارد به‌سادگی فرا گیرند.

۴-۱ کمیت‌های الکتریکی

۱-۴-۱ اختلاف پتانسیل الکتریکی

نیرویی را که باعث ایجاد جریان الکتریکی در مدار می‌شود «نیروی محرکه الکتریکی» می‌نامند. بنا به تعریف، در صورتی که هر بار الکتریکی بتواند بار الکتریکی دیگری را با عمل جذب یا دفع به حرکت درآورد، کاری انجام می‌شود. لذا به آن نیروی محرکه‌ای که بتواند بار الکتریکی را به حرکت درآورد «پتانسیل الکتریکی» می‌گویند. «پتانسیل» یا «ولتاژ» به اختصار، توانایی انجام کار نیز نامیده می‌شود. پتانسیل الکتریکی به کمک رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V = \frac{W}{q}$$



هرگاه کار بر حسب ژول و مقدار بار الکتریکی بر حسب کولن باشد، پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت به دست می‌آید. ولتاژهایی که در کارهای روزمره با آن سر و کار داریم، عبارت‌اند از:

۱/۵ ولت : ولتاژ پیل‌های خشک (قلمی)

۹ ولت : ولتاژ پیل‌های کتابی

۱۲ ولت : ولتاژ باتری‌های ماشین

۲۲۰ ولت: ولتاژ منازل مسکونی (برق تک‌فاز)

۳۸۰ ولت : ولتاژ مراکز صنعتی (برق سه‌فاز)

در رسم مدارها پیل‌ها (باتری‌ها) را با علامت $\text{---}||\text{---}$ نشان می‌دهیم.

در شکل ۱-۱۲ تصویر چند نوع پیل نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۲ باتری قلمی، کتابی و باتری خودرو.

برای اندازه‌گیری ولتاژ از وسیله‌ای به نام ولت‌متر که علامت اختصاری آن به صورت V است، استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۳ ب) ولت‌متر دیجیتالی




شکل ۱-۱۳ الف) ولت‌متر عقربه‌ای

۲-۴-۱ شدت جریان

چنان‌چه بخواهیم از انرژی الکتریکی برای انجام کاری استفاده کنیم می‌بایست الکتریسیته تولیدشده را در مدار جاری کنیم. به عبارت دیگر اگر بتوانیم با انرژی دادن به یک اتم، الکترون‌های آن را آزاد کنیم و در یک مسیر حرکت دهیم «جریان الکتریکی» به وجود می‌آید.

تعداد الکترون‌هایی که انرژی هم جهت دارند میزان شدت جریان الکتریکی را تعیین می‌کنند (شکل ۱-۱۴).

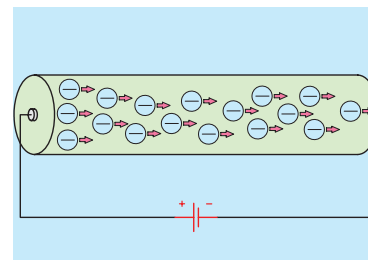


شکل ۱-۱۴ حرکت الکترون‌ها در یک سیم.

شدت جریان الکتریکی را با حرف (I) نشان می‌دهند. بنا به تعریف، مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می‌کند «شدت جریان الکتریکی» می‌نامند.

حرکت الکترون‌های آزاد در درون سیم به صورت «ضربه‌ای» صورت می‌گیرد. یعنی الکترون‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و از اتمی به اتم دیگر منتقل می‌شوند.

سرعت این ضربه‌ها در حدود سرعت سیر نور (۳۰۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه) است. ضربه‌های انرژی که از یک الکترون به الکترون دیگر برخورد می‌کنند و باعث جابه‌جایی آن می‌شوند را در اصطلاح جریان الکتریکی می‌نامند. در شکل ۱-۱۵ ضربه‌های انرژی وارد شده به الکترون‌ها را مشاهده می‌کنید.

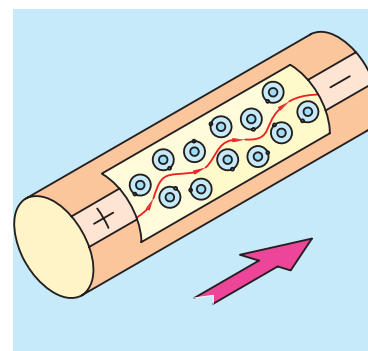

شکل ۱-۱۵ ضربه‌های انرژی وارد شده به الکترون‌ها در یک سیم.





شکل ۱-۱۶ تصاویر دو نمونه آمپر متر.

در مدارهای الکتریکی برای اندازه گیری جریان از وسیله ای به نام آمپر متر که علامت اختصاری آن A است، استفاده می شود. شکل ۱-۱۶ دو نمونه آن را نشان می دهد.


شکل ۱-۱۷ یک نمونه آمپر متر تعبیه شده بر روی یک دستگاه فرز را نشان می دهد.



شکل ۱-۱۷ آمپر در ماشین فرز

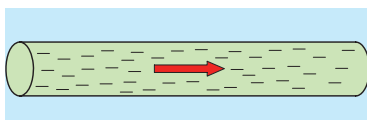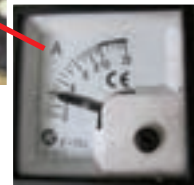

(الف)

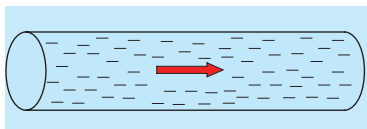

(ب)

شکل ۱-۱۸ تراکم جریان در سیم ها.

 
از تراکم جریان، در تعیین ماکزیمم جریان قابل تحمل در سیم ها استفاده می شود. برای مثال اگر بخواهیم جریانی معادل ۵ آمپر را از دو سیم طبق شکل ۱-۱۸ عبور دهیم، مشاهده می شود که تراکم و فشردگی الکترون های جاری در سیم شکل (ب) از سیم (الف) بیشتر است، زیرا سطح مقطع سیم (ب) از سیم (الف) کوچک تر است.

مقدار شدت جریان و ولتاژ چه تأثیری در جوشکاری قوسی دارند؟

۳-۴-۱ مقاومت الکتریکی

«مقاومت الکتریکی» خاصیتی است که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم های رابط به صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتریکی به وجود می آید که چنین مقاومتی باعث ایجاد تلفات الکتریکی می شود.

مقاومت می تواند به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده در مدارهای الکتریکی قرار گیرد. رشته سیم حرارتی (المنت) دستگاه بخاری برقی به عنوان یک مقاومت، نه تنها مزاحم نیست، بلکه می تواند باعث تولید حرارت مفید شوند. مقدار مقاومت الکتریکی را بر حسب اهم (Ω) می سنجند. علامت اختصاری مقاومت را به صورت شکل ۱-۱۹ نشان می دهند.



شکل ۱-۱۹ علامت اختصاری مقاومت الکتریکی.

در شکل ۱-۲۰ عنصر واقعی مقاومت در دستگاه های الکترونیکی نشان داده شده است. دستگاهی که مقدار مقاومت را می سنجد اهم متر نام دارد. (شکل ۱-۲۱) مقدار مقاومت الکتریکی به عوامل فیزیکی و الکتریکی گوناگونی بستگی دارد.



شکل ۱-۲۰ مقاومت الکتریکی.

۱-۵ مدار الکتریکی


مسیری را که شامل اجزای زیر باشد «مدار الکتریکی ساده» گویند.

الف) منبع تغذیه (مولد) ب) سیم های رابط ج) مصرف کننده (بار) منبع تغذیه در یک مدار، نقش تولیدکننده انرژی الکتریکی را دارد و می تواند یک باتری یا ژنراتور باشد. مصرف کننده (بار)، وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مورد نیاز تبدیل می کند. وظیفه سیم های رابط، انتقال انرژی الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف کننده است. در شکل ۱-۲۲ تصویر یک مدار الکتریکی ساده را ملاحظه می کنید.




شکل ۱-۲۱ نحوه اندازه گیری مقاومت با اهم متر.

در مدارهای الکتریکی علاوه بر سه عامل اصلی فوق، از اجزای دیگری نیز استفاده می شود. از جمله این اجزا می توان کلید، فیوز و وسایل اندازه گیری را نام برد. اگر اجزای فوق در یک مدار الکتریکی وجود نداشته باشند، ایرادی در کار پیش نمی آید، ولی اصولاً در چنین شرایطی مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود.

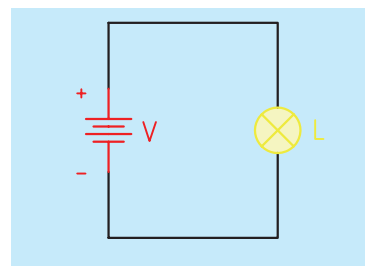


شکل ۱-۲۲ مدار الکتریکی ساده.


کلید در مدارهای الکتریکی به عنوان قطع و وصل کننده جریان به کار می رود. اگر برای عبور جریان الکتریکی مسیر کاملی از طریق قطب مثبت باتری، سیم های رابط و مصرف کننده به قطب منفی وجود داشته باشد، آن مدار را «مدار بسته» یا «مدار کامل» می گویند. در شکل ۱-۲۳ نمونه ای از یک مدار الکتریکی بسته (کامل) را مشاهده می کنید.

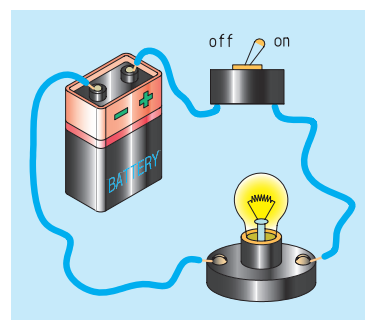


شکل ۱-۲۳ مدار الکتریکی بسته (کامل).

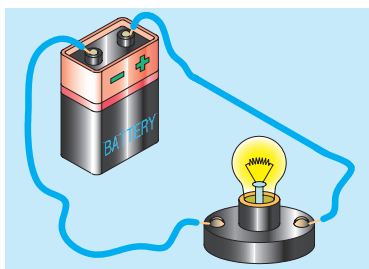

شکل ۱-۲۴

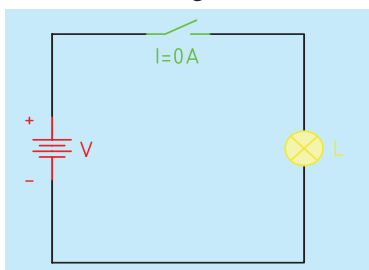

شکل ۱-۲۵ مدار الکتریکی باز.

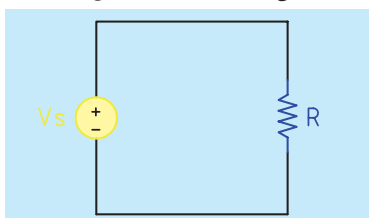

شکل ۱-۲۶ نقشه مدار الکتریکی.



شکل ۱-۲۷ مولتی متر آنالوگ و دیجیتال

در صورتی که مسیر عبور جریان به دلایلی همچون قطع سیم‌های رابط، سوختن فیوز، قطع مصرف‌کننده یا قطع شدن کلید کامل نباشد، مدار را «مدار باز» یا «مدار ناقص» می‌گویند. شکل‌های ۱-۲۴ و ۱-۲۵ نمونه‌هایی از مدار باز را نشان می‌دهد. در یک مدار الکتریکی مصرف‌کننده در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می‌دهد، لذا آن‌را با علامت اختصاری مقاومت در مدار نشان می‌دهیم شکل (۱-۲۶).

۱-۶ اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی از جمله جریان، ولتاژ و مقاومت الکتریکی از دستگاه‌هایی که به همین منظور ساخته شده، استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری ولتاژ از ولت‌متر، برای اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی از اهم‌متر و جهت اندازه‌گیری جریان الکتریکی از آمپر‌متر استفاده می‌شود. به‌طور کلی وقتی کلمه متر به‌صورت پسوند با واحد کمیت‌های اندازه‌گیری به‌کار می‌رود، نام دستگاهی می‌شود که همان کمیت را اندازه می‌گیرد، مثل آمپر‌متر، ولت‌متر، اهم‌متر و ... از آنجایی که در هر کار برقی به ولت‌متر، اهم‌متر و آمپر‌متر نیاز است، لذا برای سادگی کار از دستگاه اندازه‌گیری به‌نام آوومتر که می‌تواند هر سه کمیت ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی را به‌صورت یکجا اندازه‌گیری کند، استفاده می‌شود. نام‌گذاری آوومتر از به‌کارگیری حروف ابتدایی آمپر، ولت و اهم صورت گرفته است. نام دیگر این دستگاه مولتی‌متر است.

مولتی‌متر

مولتی‌متر به معنی دستگاه اندازه‌گیر چندمنظوره است. به‌عبارت دیگر دستگاهی که بتواند چند کمیت مختلف را اندازه‌گیری کند، مولتی‌متر نامیده می‌شود. مولتی‌مترها از نظر ساختمان در دو نوع آنالوگ (عقربه‌ای) و دیجیتال ساخته می‌شوند. سیمای ظاهری یک مولتی‌متر از سه بخش تشکیل شده است:

۱. صفحه نشان‌دهنده،

۲. سلکتور یا دکمه‌های انتخاب‌کننده،

۳. ترمینال‌های ورودی و دکمه‌های تنظیم‌کننده.

در شکل ۱-۲۷ تصویر دو مولتی‌متر آنالوگ و دیجیتال مشاهده می‌شود.

برای اندازه‌گیری یک کمیت الکتریکی مراحل زیر را انجام دهید:
 - مولتی‌متر را روشن کنید. برای این کار کافی است کلید سلکتور را از حالت OFF خارج کنید. در بعضی از مولتی‌مترها برای روشن کردن باید یک کلید فشرده شود (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۸

- یکی از پراب‌ها (سیم‌های مولتی‌متر) را در درگاه یکی از ترمینال‌های ورودی یعنی COM قرار دهید (شکل ۱-۲۹).



شکل ۱-۲۹

- نوع کمیت مورد اندازه‌گیری را تعیین کنید و پراب دیگر را متناسب با نوع کمیت مورد نظر در محل ترمینال ورودی دیگر مثلاً A یا V قرار دهید (شکل ۱-۳۰).



شکل ۱-۳۰

- با توجه به نوع جریان برق (DC یا AC) و همچنین کمیت مورد اندازه‌گیری، سلکتور را روی همان نوع جریان و کمیت قرار دهید.

- محدوده مقدار اندازه‌گیری (رنج) را تعیین کرده و سلکتور را روی آن اندازه قرار دهید. برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستگاه اندازه‌گیری، دقت کنید که رنج انتخابی روی دستگاه از رنج کمیت اندازه‌گیری بیشتر باشد. برای مثال برای اندازه‌گیری مقدار ولتاژ برق شهر (۲۲۰ ولت)، رنج انتخابی توسط سلکتور باید بیشتر از ۲۲۰ باشد.

- دو سر پراب‌ها (سیم‌های رابط) را به محل مورد نظر اتصال دهید. به نوع اتصال سری یا موازی دقت کنید. در شکل ۱-۳۱ ولتاژ دو سر یک باتری قلمی ۱/۶۵ ولت اندازه‌گیری شده است.



شکل ۱-۳۱

- مقدار اندازه‌گیری شده را قرائت کنید. (شکل ۱-۳۲).



شکل ۱-۳۲



نکات ایمنی در هنگام استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری

۱. مواقعی که در اندازه‌گیری با مولتی‌متر دچار اشتباه می‌شوید فیوزی که درون آن قرار دارد، عمل می‌کند. در این شرایط سیم واقع در داخل فیوز ذوب شده و قطع می‌شود که در صورت بروز چنین رویدادی باید فیوز را تعویض کنید. شکل ۱-۳۳ یک نمونه فیوز را نشان می‌دهد. در هنگام تعویض فیوز به مقدار جریانی که روی قسمت فلزی آن حک شده است، دقت کنید.



شکل ۱-۳۳ فیوز مولتی‌متر.

۲. در ابتدای هر اندازه‌گیری با مولتی‌متر آنالوگ، پیچ تنظیم صفر را به کمک یک پیچ‌گوشتی طوری تنظیم کنید که عقربه دقیقاً روی عدد صفر قرار گیرد.
۳. برای اندازه‌گیری کمیتی که مقدار آن را نمی‌دانید اندازه‌گیری را از بالاترین رنج شروع کنید.
۴. وقتی سلکتور را روی آمپر می‌گذارید مولتی‌متر را حتماً به صورت سری و هنگام اندازه‌گیری ولتاژ حتماً به صورت موازی در مدار قرار دهید.
۵. هنگام اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی لازم است که جریان برق را قطع کنید.
۶. در صورتی که هنگام جابه‌جایی مولتی‌متر به آن ضربه‌ای وارد شود، حساسیت خود را از دست می‌دهد.



(۲ ساعت)

کار عملی

هدف: اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
باتری	۹ ولت	سیم رابط	نمره ۰/۲۵mm
لامپ	۹ ولت پیچی	مولتی متر	متناسب با لامپ
پیچ گوشتی	کوچک	سرپیچ	دیجیتالی

مراحل انجام کار


۱. یک مدار الکتریکی شامل منبع تغذیه (باتری)، لامپ و سیم رابط را ببندید.



شکل ۱-۳۴



۲. مولتی متر را روشن کنید. پراب‌ها را به ترمینال‌های ورودی COM و V وصل کنید. سلکتور را روی کمیت ولتاژ از نوع DC قرار دهید و پس از متصل کردن سر دو پراب به دو سر باتری و لامپ، مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده را بخوانید. (شکل ۱-۳۵)

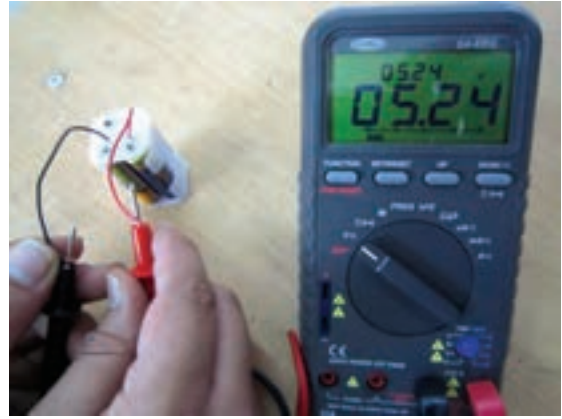

شکل ۱-۳۵ اندازه‌گیری ولتاژ.

مقادیر اندازه‌گیری شده را در جدول زیر یادداشت کنید:

ولت	کمیت
	ولتاژ دو سر لامپ
	ولتاژ دو سر باتری

۳. پراب‌ها را به ترمینال‌های ورودی COM و A وصل کنید. سلکتور را روی کمیت جریان از نوع DC و رنج مولتی‌متر را روی بیشترین مقدار قرار دهید. سیم رابط را از یک محل قطع کنید و سر دو پراب را به دو سر آن اتصال دهید. با این کار آمپر متر را در مدار سری کرده‌اید. حال مقدار جریان اندازه‌گیری شده را بخوانید. (شکل ۳۶-۱)



شکل ۳۶-۱ اندازه‌گیری جریان.

مقادیر اندازه‌گیری شده را در جدول زیر یادداشت کنید:

کمیت	آمپر
جریان مدار	

۴. مدار الکتریکی را باز کنید. پراب‌ها را به ترمینال‌های ورودی COM و Ω وصل کنید. سلکتور را روی کمیت اهم و رنج آن را روی بیشترین مقدار قرار دهید. پس از متصل کردن سر دو پراب به دو سر لامپ، مقدار مقاومت الکتریکی اندازه‌گیری شده لامپ را بخوانید. (شکل ۳۷-۱)



مقادیر اندازه‌گیری شده را در جدول زیر یادداشت کنید:


کمیت	اهم
مقاومت لامپ	



شرح کار و نتایج حاصل شده را در دفتر گزارش کار یادداشت کنید.

شکل ۳۷-۱ اندازه‌گیری مقاومت.



۷-۱ جریان متناوب

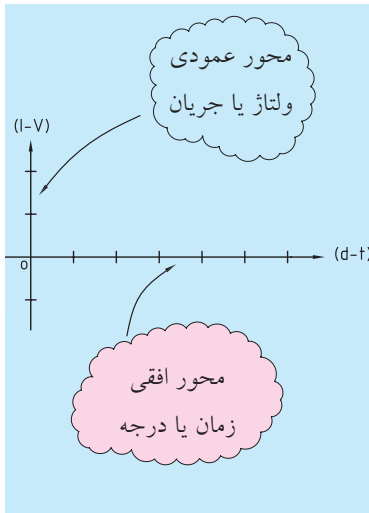


شکل ۳۸-۱ محورهای مختصاتی برای رسم شکل موج.

در هر مدار بسته‌ای که ولتاژ وجود داشته باشد، جریان الکتریکی نیز جاری خواهد شد. جریان متناوب به جریانی گفته می‌شود که در طی مدت زمان مشخص، اندازه و جهت آن تغییر می‌کند و این شرایط به صورت تناوبی ادامه می‌یابد. تغییرات ولتاژ یا جریان در مدارهای الکتریکی را به صورت «شکل موج» نشان می‌دهند. برای رسم شکل موج، محورهای مختصاتی مطابق شکل ۳۸-۱ نیاز داریم. محور عمودی بیانگر اندازه ولتاژ یا جریان و محور افقی معرف زمان است. بالای محور افقی را قسمت مثبت موج، و پایین محور افقی را قسمت منفی موج گویند.

در جریان متناوب معمولاً شکل موج سینوسی از سایر انواع موج‌ها متداول‌تر است. شکل موج برق شهری، متناوب است. در شکل ۳۹-۱ یک نمونه شکل موج متناوب سینوسی توسط دستگاه اسیلوسکوپ نشان داده شده است.

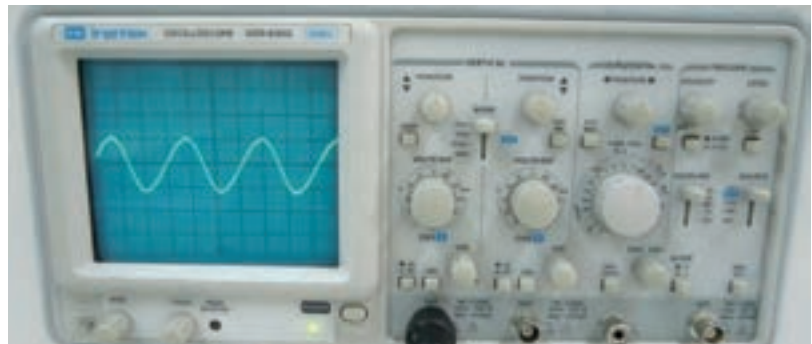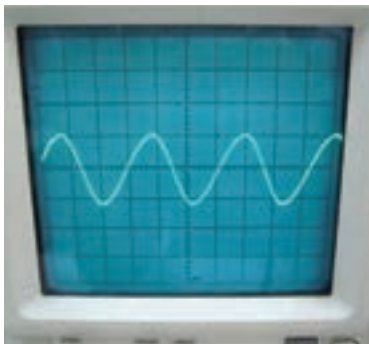

شکل ۳۹-۱ یک نمونه موج سینوسی.

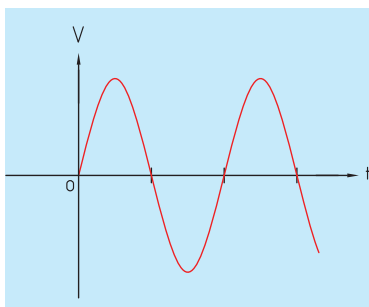


شکل ۴۰-۱ جریان متناوب در مدار الکتریکی.

جریان الکتریکی متناوب همیشه در یک جهت جریان ندارد. یعنی ابتدا در یک جهت جریان یافته، سپس جهت خود را عوض می‌کند و در خلاف جهت قبل جاری می‌شود (شکل ۴۰-۱).


۸ - اجریان مستقیم

اگر قطب‌های ولتاژ مدار هرگز تغییری نکنند، جهت جریان ثابت می‌ماند که به آن «جریان مستقیم یا DC» می‌گویند. (شکل ۱-۴۱)

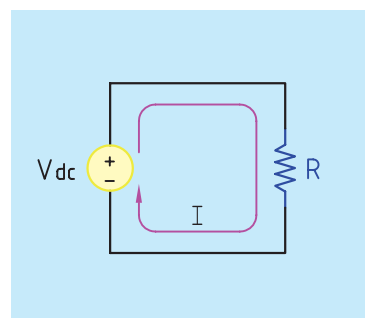


شکل ۱-۴۱ مدار با جریان مستقیم.



اگر جریان DC از قطعه سیمی عبور کند، جریان از قطب مثبت شروع شده و به قطب منفی ختم می‌شود و در این حالت تعدادی از الکترون‌ها به قطب منفی منتقل می‌شوند. (شکل ۱-۴۲)

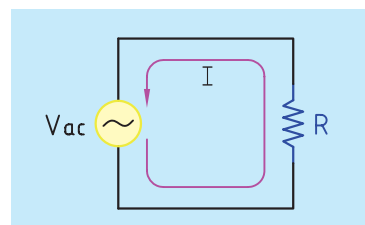

شکل موج‌های فاقد دارای قسمت منفی، موج مستقیم هستند. جریان برق باتری‌ها دارای شکل موج مستقیم است. در شکل ۱-۴۳ یک نمونه شکل موج باتری توسط دستگاه اسیلوسکوپ نشان داده شده است.

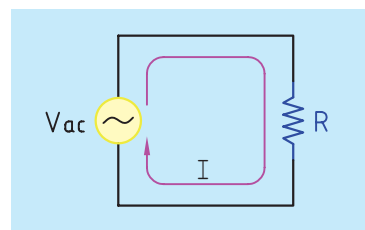

شکل ۱-۴۲

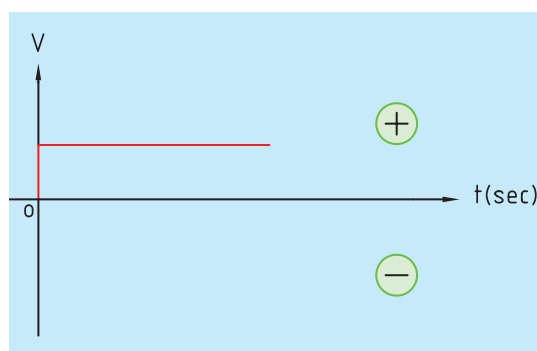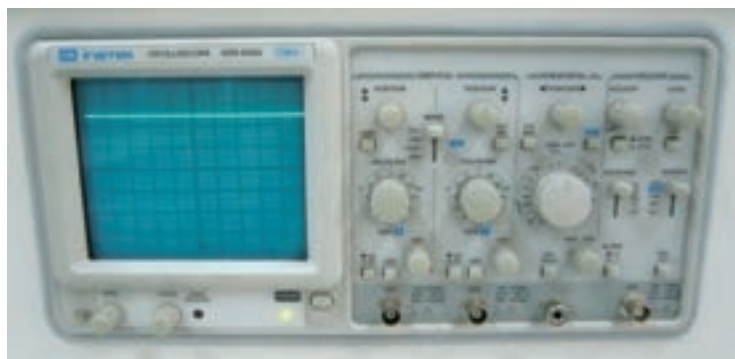

شکل ۱-۴۳ شکل موج جریان مستقیم.

۹ - ۱ بوبین (سیم پیچ)



شکل ۱-۴۴ سیم پیچ.

اگر مقداری سیم به دور محور یا هسته‌ای پیچیده شود بوبین یا سیم پیچ به وجود می‌آید. این سیم پیچ می‌تواند انرژی الکتریکی را به صورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره کند. به سیم پیچ، سلف نیز می‌گویند. در شکل ۱-۴۴ یک نمونه بوبین به همراه علامت اختصاری آن نشان داده شده است. از سیم پیچ‌ها یا سلف‌ها در ساخت انواع رله‌های مغناطیسی و موتورهای الکتریکی استفاده می‌شود.

ساختمان بوبین

یک بوبین از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود.

الف) سیم پیچ: مقداری سیم با روکش عایق لاک‌ی که دور یک قرقره پیچیده شده است (شکل ۱-۴۵).



شکل ۱-۴۵ سیم پیچ روی قرقره پیچیده شده.

ب) هسته: جنس هسته از مواد مغناطیسی ساخته شود. مواد مغناطیسی مانند آهن، تمام خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ را به راحتی از خود عبور می‌دهد. نقش هسته تقویت میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ است. در شکل ۱-۴۶ یک نمونه هسته نشان داده شده است.



شکل ۱-۴۶ هسته آهنی.

۱۰ - ۱ خازن


خازن وسیله‌ای است که می‌تواند مقداری الکتریسیته را در خود ذخیره کند، همان‌گونه که یک مخزن آب برای ذخیره‌سازی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۴۷ تصویر ظاهری نمونه خازنی که در موتورهای الکتریکی ماشین‌های ابزار کاربرد زیادی دارند، نشان داده شده است. با کاربرد خازن در ماشین‌های ابزار در فصول بعد آشنا می‌شوید.



شکل ۱-۴۷ خازن.

۱-۱۰-۱ ساختمان خازن

خازن از دو صفحه هادی که بین آنها عایق (دی الکتریک) قرار دارد تشکیل می‌شود. شکل ۱-۴۸ طرح ساده یک خازن مسطح و علامت اختصاری آنرا نشان می‌دهد.

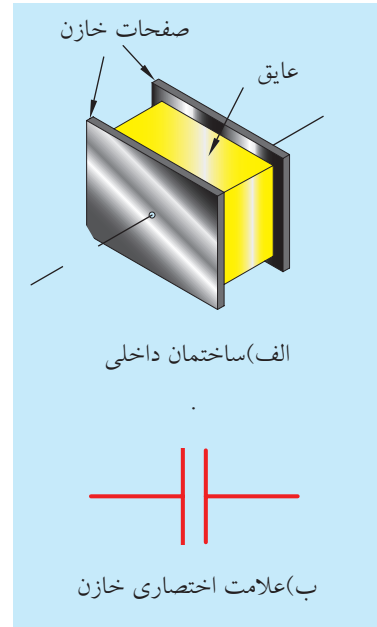

شکل ۱-۴۸

خازن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

- (الف) صفحات خازن: صفحات خازن هادی بوده و معمولاً از ورقه‌های نازک آلومینیم، روی یا نقره ساخته می‌شوند.
- (ب) ماده عایق (دی الکتریک): ماده عایق به کار رفته بین صفحات خازن را دی الکتریک گویند. این ماده عایق می‌تواند هوا، خلأ، کاغذ، شیشه، میکا، روغن و غیره باشد (شکل ۱-۴۹).

ظرفیت خازن

مقدار توانایی یک خازن در ذخیره‌سازی الکتریسیته را «ظرفیت خازن» می‌گویند. به عبارت دیگر ظرفیت خازن برابر است با مقدار باری که باید روی یکی از صفحات خازن ذخیره شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه دیگر به اندازه یک ولت افزایش یابد. واحد ظرفیت خازن فاراد است و ظرفیت را با حرف C نمایش می‌دهند. مقدار ظرفیت خازن روی بدنه آن و یا برگه مشخصات (کاتالوگ) آن مشخص می‌شود. ظرفیت خازن را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

$$C = \frac{Q}{V}$$

که در آن:

C: ظرفیت خازن (برحسب فاراد) Q: بار الکتریکی ذخیره شده در صفحات (برحسب کولن) V: ولتاژ دو سر خازن (برحسب ولت)

چون فاراد واحد بسیار بزرگی است، لذا برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن از واحدهای کوچک‌تری مانند میکروفاراد یا $\frac{1}{1000000}$ فاراد استفاده می‌شود. که آنرا با μF نشان می‌دهند.

$$F = 10^6 \mu F \Rightarrow F = 1 \times 10^{-6} \mu F = 1 \text{ میکروفاراد}$$




شکل ۱-۴۹ صفحات خازن.

۲- ۱۰- ۱ مشخصات خازن


برخی از مشخصات فنی خازن عبارت اند از:

◀ ظرفیت

نخستین موضوع پر اهمیت در انتخاب یک خازن ظرفیت آن است. مقدار ظرفیت، روی بدنه خازن نوشته می شود. در شکل ۵۰- ۱ مقدار ظرفیت خازن $100 \mu F$ توسط کارخانه سازنده روی بدنه آن حک شده است. بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که مقدار ظرفیت خازن مورد نیاز ما در حوزه خازن های استاندارد موجود در بازار نیست. در چنین شرایطی می توانیم به کمک چند خازن، مقدار ظرفیت خازن معادل را بسازیم. توجه به ظرفیت خازن ها در گزینش و ساخت خازن معادل بسیار مهم است.

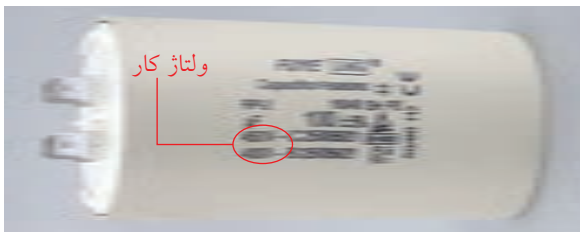

شکل ۵۱ - ۱

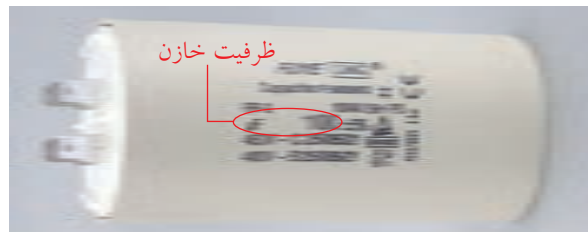

شکل ۵۰ - ۱

◀ ولتاژ کار

به حداکثر ولتاژی که می توان به خازن اعمال کرد، به طوری که عایق دی الکتریک آن آسیب نبیند، ولتاژ کار خازن می گویند (شکل ۵۱ - ۱). توجه به مقدار این ولتاژ بسیار مهم است. مقدار ولتاژ اعمال شده به خازن باید مساوی یا کمتر از مقدار ولتاژ کار خازن باشد. مقدار ولتاژ کار را یا روی خود خازن می نویسند و یا توسط کارخانه سازنده در برگه مشخصات (کاتالوگ) آن آورده می شود.


◀ تولرانس

به حداکثر انحراف مجاز مقدار ظرفیت خازن نسبت به ظرفیت اسمی آن گویند. همان گونه که در شکل ۵۲- ۱ نشان داده شده است، تولرانس ظرفیت این خازن ده درصد است، یعنی ظرفیت خازن می تواند ده درصد بیشتر یا ده درصد کمتر از مقدار ظرفیت درج شده بر روی آن باشد.

◀ ضریب حرارتی

به حداکثر میزان تغییر ظرفیت خازن به ازای تغییر یک درجه حرارت آن ضریب حرارتی می گویند.

تولرانس

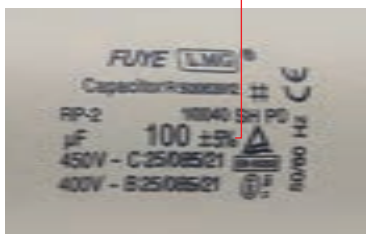

شکل ۵۲ - ۱

ارزشیابی پایانی


۱. چگونگی توزیع برق به مناطق شهری را از نظر سطح ولتاژ توضیح دهید.
۲. توان الکتریکی را شرح دهید.
۳. انرژی الکتریکی را شرح دهید.
۴. کمیت‌های الکتریکی روبه‌رو را تعریف کنید: جریان، اختلاف پتانسیل، مقاومت.
۵. یک مدار الکتریکی را به همراه تمام اجزای آن ترسیم کنید.
۶. عناصر مدار الکتریکی و مشخصات آن‌ها را توضیح دهید.
۷. انواع مولتی‌متر را از نظر ساختمان نام برده و نحوه اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی با آن‌را توضیح دهید.
۸. نکاتی را که در اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی با مولتی‌متر باید مورد توجه قرار داد، بنویسید.
۹. جریان متناوب و جریان مستقیم را با رسم شکل موج‌های هر یک توضیح دهید.
۱۰. خازن را تعریف کنید. ساختمان و مشخصات خازن‌ها را توضیح دهید.
۱۱. سیم‌پیچ و ساختمان آن‌را توضیح دهید.

فصل دوم: حفاظت و ایمنی در برق

◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- انواع خطاهای ناشی از جریان برق را توضیح دهد.
- انواع فیوز و نمونه‌های کاربردی هر یک را در ماشین‌های افزار نام ببرد.
- ساختمان و طرز کار هر یک از فیوزها را شرح دهد.
- موارد ایمنی هنگام فعال‌سازی فیوز عمل‌کرده را توضیح دهد.
- حفاظت الکتریکی را تعریف کند
- هر یک از انواع حفاظت الکتریکی را توضیح دهد.
- برق‌گرفتگی را توضیح دهد.
- اقدامات لازم برای نجات شخص برق‌گرفته را شرح دهد.
- کلید حفاظت جان را توضیح دهد.
- فیوز را در مدار الکتریکی قرار دهد.
- نکات ایمنی را در هنگام کار با برق رعایت کند.

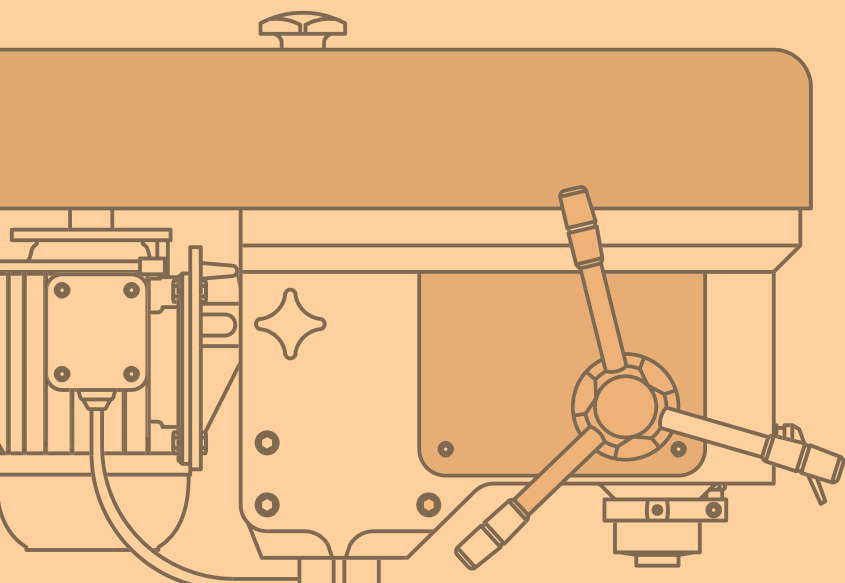

مقدمه

به دلیل اقتصادی بودن تولید انرژی الکتریکی و همچنین تبدیل ساده آن به انرژی‌های دیگر، استفاده از این انرژی تا سال‌ها برقرار خواهد بود، ولی خطرات این انرژی بر روی بدن انسان هرگز تغییر نخواهد کرد و به‌کارگیری آن همیشه و در همه جا با خطراتی روبه‌رو است. مهم‌ترین این خطرات به شرح زیر است:

الف) خطر برق‌گرفتگی: خطر برق‌گرفتگی موجب بروز صدمات جدی و حتی از دست دادن جان انسان می‌گردد.

ب) خطر آتش‌سوزی: اتصال کوتاه ایجادشده در مسیر جریان برق باعث ایجاد جرقه و سوختن سیم‌های برق و وسایل الکتریکی و همچنین آتش‌سوزی می‌شود که با خسارات زیادی همراه است (شکل ۲-۱).
بنابراین پیش‌گیری از حوادث برق و رعایت اصول حفاظت و ایمنی می‌تواند حوادث ناشی از آنرا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

۲-۱ خطاهای ناشی از جریان برق

خطاهای ناشی از جریان برق عمدتاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) اتصال بدنه

اتصال سیم حامل جریان برق به بدنه دستگاه را اتصال بدنه می‌گویند. با توجه به این‌که بیشتر دستگاه‌های الکتریکی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که قسمت‌های الکتریکی به‌وسیله عایق از بدنه جدا شده باشد، ممکن است بر اثر گذشت زمان و کهنگی دستگاه و یا گرمای ناشی از عبور جریان در سیم‌ها قسمتی از عایق از بین برود و در نتیجه قسمت برق‌دار موجب برق‌گرفتگی شود که در این حالت باید سریعاً دستگاه را از برق جدا کرده و درصدد تعمیر آن برآمد. شکل ۲-۲
اتصال سیم حامل جریان برق را به بدنه یک موتور الکتریکی نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱ آتش‌سوزی حاصل از ایجاد جرقه و سوختن سیم‌های برق.



شکل ۲-۲ اتصال سیم‌های حامل جریان با بدنه فلزی یک موتور الکتریکی.

ب) اتصال کوتاه


اتصال دو سیم لخت (بدون روکش) که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی هستند را اتصال کوتاه می‌گویند. حالت اتصال کوتاه در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقاومت مصرف‌کننده (بار) به صفر برسد، یعنی دو سر مصرف‌کننده با سیمی که مقاومتی ندارد به یکدیگر متصل شوند. در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت، زیرا طبق قانون اهم با قرار دادن مقدار صفر در مخرج رابطه:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{0}$$

جریان، بسیار زیاد خواهد شد و دستگاه‌های الکتریکی که در مسیر چنین جریان شدیدی قرار بگیرند، خواهند سوخت.

ج) اتصال زمین

اتصال یکی از سیم‌های حامل جریان برق به زمین را اتصال زمین می‌گویند. شکل ۲-۳ انواع خطاها را در یک سیستم الکتریکی نشان می‌دهد.

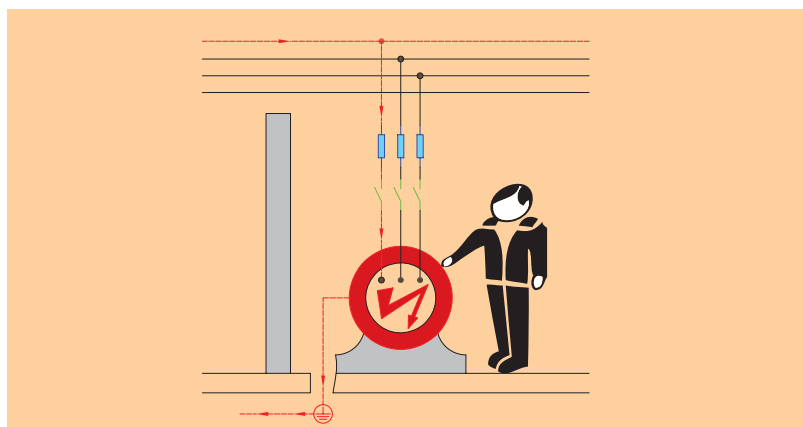

شکل ۲-۳ خطای اتصال بدنه، اتصال کوتاه و اتصال زمین.

۲-۲ فیوز

فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تأسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع جریان برق در دستگاه‌های معیوب به کار می‌رود. این وسیله باید به گونه‌ای انتخاب شود که در هنگام وقوع اتصال کوتاه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از وارد شدن صدمه به سیم‌ها و تأسیسات الکتریکی، مدار را قطع کند. فیوزها به صورت سری در مدار اتصال داده می‌شوند و همیشه در مسیر سیم فاز قرار می‌گیرند. فیوزها از نظر زمان قطع به دو نوع کندکار و تندکار تقسیم می‌شوند.

◀ **فیوز تندکار:** این فیوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برق مصرف‌کننده را قطع می‌کند و به همین دلیل در مصارف روشنایی از آن استفاده می‌شود.

◀ **فیوز کندکار:** این فیوز زمان قطع بیشتری نسبت به فیوز تندکار دارد و برای راه‌اندازی موتورهای الکتریکی به کار می‌رود. (زیرا موتورها در ابتدای راه‌اندازی، جریان زیادی از شبکه برق می‌کشند و سپس جریان به حالت عادی خود برمی‌گردد).

۲-۳ انواع فیوز

فیوز در انواع مختلف ذوب‌شونده (فشنگی)، اتوماتیک (آلفا) و مینیاتوری ساخته می‌شود.

الف) فیوز ذوب‌شونده (فشنگی)

این فیوز از یک سیم حرارتی ساخته شده که به ازای یک جریان خاص در مدت زمان معین، ذوب و باعث قطع مدار می‌شود. فیوزهای قطع سریع با علامت F و فیوزهای تأخیری با علامت ∞ مشخص می‌شوند. شکل ۲-۴ نمای بیرونی و درونی این نوع فیوز و پایه آنرا نشان می‌دهد.



(الف) نمای بیرونی



(د) پایه، فیوز و کلاهک



(ج) نمای برش‌خورده
شکل ۲-۴ فیوز فشنگی.



(ب) پایه فیوز



رنگ پولک فشنگ این فیوزها نشان‌دهنده جریان آن است. در شکل ۲-۵ دو فیوز با آمپرهای مختلف نشان داده شده است. رنگ پولک سبز، فیوز ۶ آمپر و رنگ قرمز روشن، فیوز ۱۰ آمپر است.

شکل ۲-۶ نمونه‌ای از کاربرد این فیوز در تابلوی برق یک ماشین تراش و تابلوی برق یک نمونه اره لنگ را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۵ جریان فیوز مطابق با رنگ پولک.

فیوز فشنگی



(ب) تابلو برق اره لنگ



(الف) تابلو برق ماشین تراش

فیوز فشنگی

شکل ۲-۶

نکته

مقررات بین‌المللی، ترمیم فیوز فشنگی را منع کرده است و در صورت بروز خرابی و یا عمل کردن فیوز باید فشنگ آن را تعویض کرد.

(ب) فیوز اتوماتیک

فیوز اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می‌شود. در فیوزهای اتوماتیک دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغناطیسی آن اتصال کوتاه یا جریان‌های بسیار زیاد و قسمت حرارتی آن افزایش تدریجی جریان را قطع می‌کند. این فیوز از نوع پیچی است و روی پایه فیوز پیچ می‌شود. زمانی که این فیوز عمل می‌کند، دکمه سیاه رنگ از محل خود به سمت بیرون می‌آید که پس از رفع عیب باید آن را به سمت داخل فشرود. برای

خارج کردن فیوز از مدار باید دگمه قرمز رنگ بر روی آن را فشار دهیم. (شکل ۲-۷)



شکل ۲-۷ فیوز اتوماتیک.

ج) فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری نوعی فیوز اتوماتیک است که از نظر ساختمان داخلی به آن شباهت دارد و از سه قسمت مغناطیسی (جریان زیاد در مدت زمان کم)، حرارتی (افزایش تدریجی جریان) و کلید تشکیل شده است. این کلیدها در دو نوع B و C ساخته شده است. نوع B در مصارف روشنایی به کار می‌رود و تندکار است و نوع C در راهاندازی الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و کندکار است. فیوز باید با توجه به نوع مصرف‌کننده و جریان عبوری از آن گزینش شود. (شکل ۲-۸)



الف) نوع B



د) ساختمان داخلی




ج) تابلو فیوز مینیاتوری



ب) نوع C

شکل ۲-۸ فیوز مینیاتوری.

فیوز مینیاتوری دارای زبانه‌ای است که وقتی به سمت بالا باشد فیوز در حالت وصل قرار می‌گیرد و هنگامی که عمل می‌کند این زبانه به سمت پایین می‌افتد. پس از عمل کردن این فیوزها تا سرد شدن عنصر حرارتی در آنها فیوز مجدداً وصل نمی‌شود. فیوزهای مینیاتوری روی یک ریل فلزی نصب می‌شوند. شکل ۹-۲ روش نصب فیوز مینیاتوری را روی ریل نشان می‌دهد.

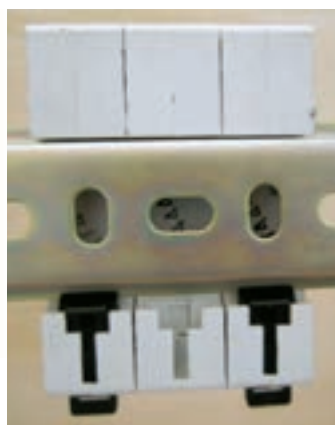

شکل ۹-۲ چگونگی قرارگیری فیوز مینیاتوری روی ریل.

مقادیر فیوزها

مقادیر استاندارد فیوزها ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ و ... آمپر است.

حفاظت الکتریکی

به اقداماتی که باید در تأسیسات الکتریکی انجام داد تا خطرات ناشی از جریان برق باعث صدمه زدن به اشخاص و دستگاه‌های الکتریکی به کمترین مقدار ممکن برسد، حفاظت الکتریکی می‌گویند.

۴-۲ انواع حفاظت

۴-۲-۱ حفاظت سیم‌ها و کابل‌ها

وقتی برای مدت زمانی از سیم‌ها جریان بیش از حد نرمال (جریان اضافی) و یا در مدت زمان بسیار کمی جریان بسیار شدیدی (جریان اتصال کوتاه) عبور کند، سیم‌ها گرم می‌شوند و این گرمای بیش از حد باعث صدمه دیدن

عایق آنها شده و می‌تواند باعث آتش‌سوزی و وقوع خسارت‌های بسیاری به تأسیسات الکتریکی شود. برای حفاظت سیم‌ها می‌توان از رله و فیوزها استفاده کرد. این وسایل بایستی به‌گونه‌ای انتخاب شوند که در صورت بروز اضافه‌جریان یا اتصال کوتاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از وارد آمدن صدمه‌ای به سیم‌ها و تجهیزات الکتریکی، برق مصرف‌کننده را قطع کند. به‌طور معمول در محل‌های مسکونی برای حفاظت سیم‌های روشنایی از فیوز ۱۰ آمپر و برای سیم‌های پریزهای تک‌فاز از فیوز ۱۶ آمپر استفاده می‌شود.

۲-۴-۲ حفاظت مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی

مصرف‌کننده‌ها و دستگاه‌های الکتریکی بایستی در برابر خطاهای احتمالی همچون اتصال کوتاه و اضافه‌جریان حفاظت شوند. برای حفاظت این دستگاه‌ها معمولاً قبل از مصرف‌کننده، از فیوزها و رله‌های حرارتی طوری استفاده می‌شود که در صورت بروز خطا، مصرف‌کننده به‌طور کلی از برق جدا شود. بخش عمده مصرف‌کننده‌ها در تأسیسات الکتریکی را موتورهای تشکیل می‌دهند. از این‌رو در مورد چگونگی حفاظت آن‌ها بیشتر توضیح می‌دهیم. معمولاً جهت حفاظت موتورهای الکتریکی از کلید محافظ موتور استفاده می‌شود. با این کلید در فصل پنجم به‌طور کامل آشنا می‌شوید.


۲-۴-۳ حفاظت اشخاص

تحقیقات نشان می‌دهد که پنجاه درصد از برق‌گرفتگی‌ها در اثر تماس مستقیم با سیم حامل برق در حمام، استخر، حیاط، زیرزمین، پارک‌ها و یا مکان‌های مرطوب بوده که جریان برق به‌طور مستقیم از بدن افراد عبور کرده است و بقیه به علت فرسودگی سیم‌ها یا عدم عایق‌بندی صحیح دستگاه‌های برقی صنعتی و خانگی و یا سیم‌کشی‌های نادرست اتفاق افتاده است.

در صورت اتصال یک سیم به بدنه فلزی دستگاه، ولتاژ بین بدنه دستگاه و زمین به‌وجود می‌آید. در چنین شرایطی اگر شخصی بدنه دستگاه را لمس کند، بین محل تماس بدن و زمین ولتاژی به‌وجود می‌آید (ولتاژ تماس) که چنانچه مقدار آن از ۶۵ ولت بیشتر باشد برای او خطرناک خواهد بود. حداقل جریان خطرناک برای انسان ۰/۰۵ آمپر است، زیرا مقاومت بدن انسان حدود ۱۳۰۰ تا ۳۰۰۰ اهم است.

۲-۵ برق گرفتگی

عبور جریان برق از بدن را برق گرفتگی می‌گویند. برق گرفتگی در شخص زمانی به وجود می‌آید که شخص در مسیر عبور جریان برق قرار گیرد. در این صورت جریان برق از راه پوست وارد بافت‌های بدن شده و باعث پختگی آن‌ها، انقباض ماهیچه‌ها و عضلات و همچنین قلب می‌شود. ایست قلبی، خفگی و سوختگی نیز از عوارض دیگر برق گرفتگی و در صورتی که شدت برق گرفتگی بالا باشد باعث مرگ حتمی خواهد شد. شدت برق گرفتگی به میزان شدت جریان، ولتاژ، سطح تماس و مدت زمان عبور برق از بدن شخص بستگی دارد. (شکل ۲-۱۰)

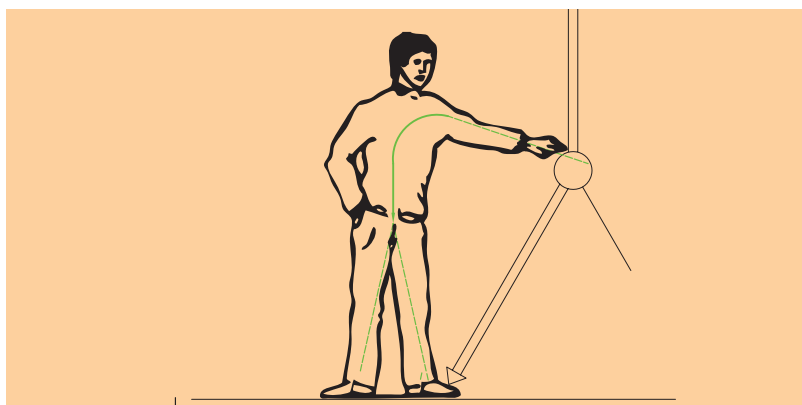

شکل ۲-۱۰ شخص در مسیر عبور جریان برق قرار گرفته است.

انواع برق گرفتگی

◀ الف) تماس مستقیم: در این نوع برق گرفتگی شخص مستقیماً با یکی از سیم‌های برق تماس پیدا می‌کند. (شکل ۲-۱۱ الف)

◀ ب) تماس غیر مستقیم: در این روش شخص با قسمت‌های فلزی دستگاه‌های برقی که اتصال بدنه پیدا کرده‌اند، تماس پیدا می‌کند. (شکل ۲-۱۱ ب)

۲-۶ اقدامات لازم برای نجات شخص برق گرفته

مرحله اول: باید شخص برق‌گرفته را از منبع برق جدا کرد. این عمل با قطع کلید مدار یا قطع فیوز صورت می‌گیرد. اگر امکان قطع برق وجود نداشته باشد،



(الف) تماس مستقیم با سیم برق

(ب) تماس با بدنه فلزی دستگاه که اتصال بدنه پیدا کرده

شکل ۲-۱۱

باید شخص را توسط یک عایق از منبع برق جدا کنیم. برای این کار می‌توان با بهره‌گیری از یک ماده نارسانا، منبع برق را از مصدوم جدا کرد. توجه داشته باشید که هرگز نباید مستقیماً به مصدوم دست بزنید. (شکل ۲-۱۲)



شکل ۲-۱۲: طریقه جدا کردن شخص برق گرفته.

مرحله دوم: باید علائم حیاتی شخصی برق گرفته را بررسی کرد. برای مثال: بررسی کنید که آیا مصدوم، نبض دارد یا نه. اگر نبض داشت و نفس نمی‌کشید باید تنفس مصنوعی را شروع کرد. در صورت احیاء تنفس باید به پزشک مراجعه شود. شکل ۲-۱۳: مراحل برگشت حیات را نشان می‌دهد.

حفاظت توسط کلید محافظ جان FI

اساس کار این کلید بر پایه اختلاف جریان بین سیم‌های رفت و برگشت یک دستگاه الکتریکی استوار است. در حالت کار عادی دستگاه اختلاف جریانی بین سیم‌های رفت و برگشت وجود ندارد، اما در صورت ایجاد اتصال بدنه در دستگاه، مقداری از جریان به زمین نشت می‌کند و اختلاف جریانی بین سیم‌های رفت (فاز) و برگشت (نول) به وجود می‌آید که باعث می‌شود تا این کلید مصرف‌کننده را از شبکه برق قطع کند.




شکل ۲-۱۳: مراحل برگشت حیات



نکته

تابلو و میز کار شما باید به کلید محافظ جان مجهز باشد

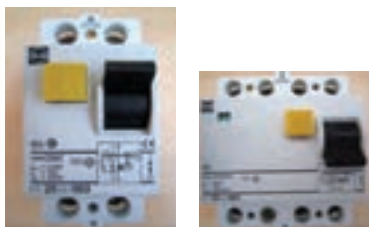


(الف) تک فاز

(ب) سه فاز

شکل ۲-۱۴ کلید محافظ جان سه فاز و تک فاز.

این وسیله به اندازه‌ای حساس است که می‌تواند جریان‌های ناشی کوچک را که باعث عملکرد فیوز نمی‌شود، ولی می‌تواند برای شروع یک آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی کافی باشد، حس کرده و منبع تغذیه را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع می‌کند. شکل ۲-۱۴ تصویر ظاهری کلید محافظ جان تک‌فاز را نشان می‌دهد. این کلید دارای یک پیچ اتصال با شماره ۱ و پیچ دیگری با نام N برای اتصال سیم فاز و نول ورودی اصلی است. پیچ‌های ۱ و N نیز در زیر کلید برای اتصال به مصرف‌کننده واقع شده است. بر روی این کلیدها جریان و ولتاژ قابل تحمل آن‌ها نوشته می‌شود. این کلیدها در نوع سه‌فاز نیز ساخته می‌شوند.

توصیه‌های ایمنی

۱. علامت  بر روی تابلوهای برق نشان‌دهنده وجود برق است. بدون وسایل ایمنی از باز کردن در تابلو و دست زدن به قسمت‌های داخلی آن خودداری کنید (شکل ۲-۱۵).

۲. هنگام تعویض لامپ سوخته یا شکسته حتماً کلید چراغ را خاموش کنید و به کمک فازمتر از قطع جریان برق اطمینان یابید.

۳. سیم‌های برق باید دارای روپوش عایق بوده و از پیچیده‌شدن آن‌ها به دور اشیاء تیز و برنده خودداری کنید. شکل کابلی را نشان می‌دهد که توسط شیئی برنده عایق خود را از دست داده است و استفاده از آن بسیار خطرناک بوده و باعث برق‌گرفتگی خواهد شد. (شکل ۲-۱۶)

۴. از یک پریش برق برای چند وسیله برقی استفاده نکنید، زیرا سیم‌های پریش دارای تحمل شدت جریان خاصی هستند. در چنین شرایطی اگر مصرف‌کننده‌های زیادی از این پریش



شکل ۲-۱۵ تابلوی برق دریل ستونی و یک نمونه دستگاه تراش.



شکل ۲-۱۶ کابلی که روکش عایق آن با شیئی برنده بریده شده است.


تغذیه کنند، جریان بالا رفته، سیم‌های پریز گرم شده و عایق خود را از دست می‌دهند و در نتیجه موجب برق گرفتگی و آتش سوزی احتمالی خواهند شد. (شکل ۲-۱۷)



شکل ۲-۱۷ انشعاب غیر استاندارد از پریز برق.

۵. سیم‌های پوسیده و زخمی وسایل الکتریکی را تعویض کنید. (شکل ۲-۱۸)

۶. در حال کار با برق دقت کنید که زیر پایتان مرطوب نباشد و عایق خوبی همچون چوب خشک یا مواد پلاستیکی را در زیر پا قرار دهید. همچنین پیش از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید، از خشک بودن کامل دست‌هایتان اطمینان یابید. (شکل ۲-۱۹)

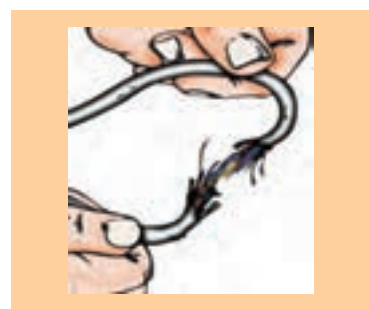

شکل ۲-۱۸ سیم‌های پوسیده

۷. اگر دو شاخه یک وسیله برقی شکسته است هرچه سریع‌تر یک دوشاخه سالم برای آن تهیه کنید (شکل ۲-۲۰).

نکته

در محیط کارگاه و برای انجام کارهای عملی از لباس کار، کلاه ایمنی و کفش ایمنی استفاده کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱



شکل ۲-۲۲

هنگام کار با دستگاه‌های پرسروصدا و خطرآفرین از گوشی و عینک مخصوص استفاده کنید. (شکل ۲-۲۲)



شکل ۲-۱۹ کف‌پوش عایق



شکل ۲-۲۰

رعایت نکردن نکات ایمنی نشانه دانش، مهارت یا شهامت نیست، بلکه نشانه بی‌توجهی است که به‌طور قطع خسارات جبران‌ناپذیری را وارد می‌سازد.


ارزشیابی پایانی

۱. روش‌های حفاظت الکتریکی را نام ببرید.
۲. برق‌گرفتگی را تعریف کنید.
۳. نحوه کار رله محافظ جان در حفاظت شخص را بیان کنید.
۴. انواع خطاهای ناشی از جریان برق را بیان کنید.
۵. اتصال بدنه را شرح دهید.
۶. اتصال کوتاه را شرح دهید.
۷. فیوز تندکار و کندکار را شرح دهید.
۸. انواع فیوز را بنویسید.
۹. فیوز ذوب‌شونده را شرح دهید.
۱۰. فیوز اتوماتیک را شرح دهید.
۱۱. فیوز مینیاتوری را شرح دهید.
۱۲. حداقل ۵ مقدار استاندارد فیوزها را بر حسب آمپر بنویسید.
۱۳. توصیه‌های ایمنی را به طور مختصر و کوتاه بنویسید.

فصل سوم: مدارهای پایه

◀ هدف‌های رفتاری

- پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:
- کاربرد ابزارهای مورد نیاز در سیم‌کشی را بیان کند.
- سیم‌ها و انواع اتصالات آن‌ها را توضیح دهد.
- موارد کاربرد انواع سیم و کابل را توضیح دهد.
- با توجه به علائم روی کابل و سیم، مشخصات فنی و موارد استفاده آن‌ها را شرح دهد.
- ساختمان و قسمت‌های مختلف کابل‌ها را شرح دهد.
- ساختمان و طرز کار وسایل الکتریکی مورد نیاز در سیم‌کشی را توضیح دهد.
- انواع سیم‌کشی را توضیح دهد.
- مدار الکتریکی کلید یک‌پل، را توضیح دهد و کاربرد آن را بیان کند.
- مدار الکتریکی کلید یک‌پل، را ببندد.
- در انجام کارهای عملی نکات ایمنی را رعایت کند.
- در انجام کارهای عملی در مصرف سیم صرفه‌جویی کند.
- برای صرفه‌جویی در مصرف برق لامپ‌های فلورسنت فشرده (کم‌مصرف) را جایگزین لامپ‌های رشته‌ای کند.

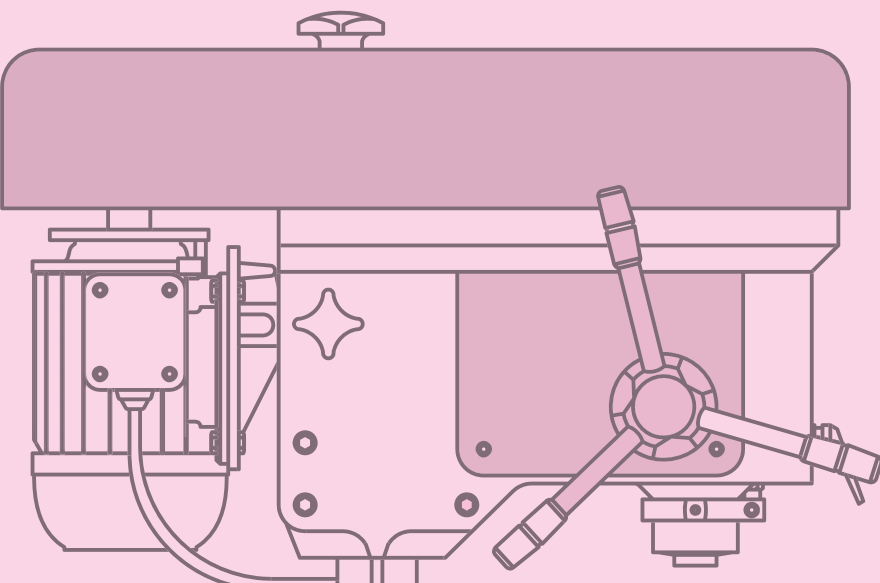

مقدمه

در تأسیسات الکتریکی وسایل برقی متنوعی به کار می‌رود و این محصولات با پیشرفت فن‌آوری هر روز متنوع‌تر و با توانمندی‌های بیشتری وارد بازار می‌شوند. در این فصل ابتدا با وسایل الکتریکی و سپس مدارات روشنایی و نقشه‌های الکتریکی آن‌ها آشنا می‌شوید.

۳-۱ آشنایی با ابزار و وسایل سیم‌کشی

ابزار و دستگاه‌هایی که در کارهای برقی به کار می‌روند، بسیار زیاد هستند. در این بخش به شرح مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

۱- ۳-۱ فازمتر

فازمتر وسیله‌ای شبیه پیچ‌گوشتی است که علاوه بر باز و بسته کردن پیچ‌های کوچک، به منظور تشخیص سیم فاز از نول به کار می‌رود. تصویر ظاهری فازمتر در شکل ۳-۱ آمده است. لازم به ذکر است که نام فازمتر در حقیقت یک اصطلاح عامیانه است که در اصل «فازنما» نام دارد، زیرا این وسیله فقط فاز را از نول مشخص می‌کند.



شکل ۳-۱ فازمتر.

اگر نوک فازمتر به سیم فاز اتصال داده شود و یکی از انگشتان دست روی پیچ فلزی انتهایی فازمتر قرار گیرد، لامپ فازمتر روشن می‌شود، اما اگر نوک فازمتر

به سیم نول تماس داده شود، لامپ تعبیه شده در ته آن روشن نخواهد شد. هنگام کار با سیم‌های برق برای اطمینان از برق‌دار نبودن سیم‌ها حتماً آن‌ها را با فازمتر بیازمایید. (شکل ۳-۲)



شکل ۳-۲

۳-۱-۲ انبردست

انبردست برای نگاه داشتن قطعه کار و لخت کردن یا بریدن سیم (در صورت عدم وجود سیم‌چین و سیم لخت‌کن) به کار می‌رود. به‌طور کلی از نظر فنی به جز در مواقع ضروری نباید انبردست را به جای سیم‌چین یا سیم لخت‌کن به کار برد. (شکل ۳-۳)



شکل ۳-۳ انبردست.



(الف) دسته عایق انبردست (در برابر ۱۰۰۰ ولت)

بر روی دسته عایق انبردست‌ها مقدار ولتاژ قابل تحمل نوشته شده است که باید هنگام کار به آن دقت کرد. هنگام کار با انبردست به کامل بودن عایق دسته آن توجه کنید. (شکل ۳-۴)



(ب) دسته غیر عایق و معیوب

شکل ۳-۴

۳-۱-۳ دم‌باریک

دم‌باریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، با این تفاوت که نوک آن از انبردست بلندتر و باریک‌تر است. از دم‌باریک در فضاهای محدودی که انبردست کاربرد ندارد، استفاده می‌شود. از این ابزار می‌توان برای بریدن و فرم دادن به سیم‌ها نیز بهره گرفت. (شکل ۳-۵)



شکل ۳-۵ دم‌باریک.

۴-۱-۳ سیم چین

سیم چین دارای دو لبه تیز است که برای بریدن سیم‌ها به کار می‌رود. (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۶ سیم چین.

نکته

هرگز از سیم‌چین برای لخت کردن سیم استفاده نکنید، زیرا معمولاً در این حالت هادی سیم آسیب می‌بیند و اتصال از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می‌شود.

۵-۱-۳ سیم‌لخت‌کن

از سیم‌لخت‌کن برای برداشتن روکش عایق سیم استفاده می‌شود. سیم‌لخت‌کن در دو نوع ساده و خودکار (اتوماتیک) در بازار موجود است:

سیم‌لخت‌کن خودکار (اتوماتیک)

این سیم‌لخت‌کن به تنظیم نیازی ندارد و ساده‌ترین آن‌ها دارای دو لبه متحرک هستند. روی این لبه‌ها شیارهایی تعبیه شده است که با روی هم قرار گرفتن آن‌ها، سوراخ‌هایی با قطرهای مختلف تشکیل می‌شود. سیم را درون این شیارها قرار می‌دهند. وقتی می‌خواهیم سیم را لخت کنیم، ابتدا شیار مناسب را انتخاب می‌کنیم. سپس سیم را داخل آن قرار می‌دهیم و دسته سیم‌لخت‌کن را فشار می‌دهیم. با این کار لبه‌های صاف پایین می‌آیند و سیم را نگه می‌دارند. حال با فشردن بیشتر دسته سیم‌لخت‌کن، روکش قسمت انتهایی سیم خارج می‌شود (شکل‌های ۳-۷ و ۳-۸).



شکل ۳-۸ مراحل لخت کردن سیم توسط سیم‌لخت‌کن اتوماتیک.



شکل ۳-۷ سیم‌لخت‌کن اتوماتیک.

۶-۱-۳ ابزار پرس سرسیم و فیش‌ها

برای اتصال سیم برق به دستگاه‌های الکتریکی از سرسیم یا فیش استفاده می‌کنند. این اتصال باید قابل جدا شدن باشد. بیشتر اتصالاتی که در سیم‌کشی دستگاه‌های الکتریکی وجود دارد از نوع جدا شدنی هستند. در این نوع سیم‌کشی‌ها، تعمیرات به آسانی انجام می‌گیرد. برای اتصال فیش به سرسیم‌ها از دستگاه پرس استفاده می‌کنند. در شکل ۳-۹ انواع گوناگون دستگاه‌های پرس سرسیم آمده است.



شکل ۳-۹ چند نمونه دستگاه پرس.

تمامی این دستگاه‌ها و ابزارها دارای شماره مخصوصی هستند که توسط کارخانه سازنده در کاتالوگ آن آمده‌اند. شماره ابزار را برحسب مدل، اندازه، جنس و نوع کار تعیین می‌کنند. با انتخاب شماره هر ابزار می‌توان آن ابزار را از کارخانه یا نمایندگی کارخانه دریافت کرد.



۲-۳ سیم‌ها و اتصالات آن‌ها


۱-۲-۳ ساختمان سیم‌ها

سیم‌ها از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده‌اند. هادی سیم‌ها عموماً مسی یا آلومینیمی است، ولی از مس به دلیل داشتن حجم کم و هدایت بهتر (نسبت به دیگر فلزات) بیشتر استفاده می‌شود. عایق سیم‌ها از مواد پلاستیکی تشکیل شده است که آن‌را به صورت لایه‌ای روی هادی روکش می‌کنند. شکل ۳-۱۰ ساختمان سیم را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۰ ساختمان سیم.

۲-۲-۳ هادی‌های مورد استفاده در سیم‌کشی

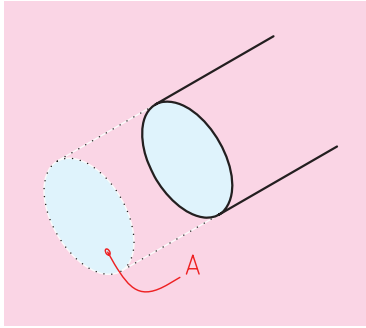

شکل ۱۱-۳ سطح مقطع سیم.



چون در مدارهای الکتریکی از انواع مختلف هادی‌ها استفاده می‌شود لازم است که اشکال و مشخصات الکتریکی متداول‌ترین آن‌ها را بشناسید و فرا بگیرید. برای مقایسه مقدار مقاومت و اندازه فیزیکی یک هادی با هادی دیگر باید واحد استاندارد در دست باشد. جهت اندازه‌گیری قطر یک سیم، میلی‌متر و برای طول آن، متر واحد مناسبی است. استاندارد سطح مقطع سیم‌ها به میلی‌متر مربع است و از آن برای شماره‌گذاری سیم‌های روکش‌دار استفاده می‌شود. مثلاً سیم شماره یک و نیم به معنی آن است که سطح مقطع سیم $1/5$ میلی‌متر مربع است. سایز استاندارد سیم‌ها $0/75$ ، 1 ، $1/5$ ، $2/5$ ، 4 ، 6 ، 10 ، 16 ، 25 ، 50 ، 35 و ... میلی‌متر مربع است. شکل ۱۱-۳ سطح مقطع سیم (A) را نشان می‌دهد.





۳-۲-۳ انواع سیم‌ها

معمولاً جنس، عایق و نوع کاربرد سیم‌ها با حروف مشخص و استاندارد روی روکش خارجی آن‌ها نوشته می‌شوند، به طوری که طبق استاندارد هر حرف معنی خاص خود را دارد. در جدول ۳-۱ تعدادی از این حروف آمده است.

جدول ۳-۱

نوع سیم	تصویر	حروف مشخصه
سیم مفتولی (تک‌لا)		NYA
سیم افشان		NYAF

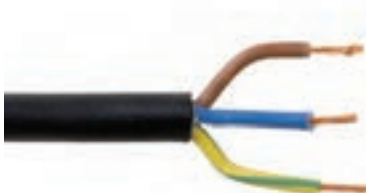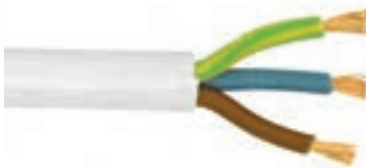

در جدول ۳-۱ هر یک از حروف مفهوم به‌خصوصی دارند. برای مثال، N علامت سیم مسی است که طبق استاندارد VDE آلمان ساخته شده باشد. Y به معنی روکش پلاستیک (PVC) است.

عمده‌ترین انواع سیم‌های عایق‌دار مورد استفاده در تأسیسات برقی را می‌توان به سه دسته کلی زیر تقسیم کرد. در زیر با نمونه‌هایی از این تقسیم‌ها آشنا می‌شوید.

◀ سیم‌های مفتولی

هادی این نوع سیم‌ها از مس استاندارد شده با پوششی از ماده پی‌وی سی است و در سطح مقطع‌های ۱/۵ تا ۲۴۰ میلی‌متر مربع، ساخته می‌شود. (شکل ۳-۱۲)



شکل ۳-۱۲ سیم مفتولی.

◀ سیم‌های نیمه افشان


ساختمان این سیم مشابه سیم‌های مفتولی است، با این تفاوت که به جای یک رشته سیم از چند رشته سیم به هم تابیده شده، استفاده می‌شود. این عمل باعث می‌شود که سیم کمتر گرم شود. در مواردی که به انعطاف بیشتری نسبت به سیم‌های مفتولی نیاز است هم این سیم‌ها کاربرد ویژه‌ای پیدا می‌کنند. (شکل ۳-۱۳)



شکل ۳-۱۳ سیم نیمه افشان

◀ سیم‌های افشان

ساختمان این نوع سیم‌ها مانند سیم‌های مفتولی و نیمه افشان است و در آن‌ها به جای چند رشته، از تعداد رشته‌های بیشتر و نازک‌تری استفاده شده است. رشته‌ای کردن سیم‌ها باعث می‌شود تلفات در سیم کاهش یابد و حرارت حاصل از عبور جریان در آن کمتر شود. قابلیت انعطاف این سیم نیز نسبت به سیم‌های نیمه افشان بیشتر است. (شکل ۳-۱۴)

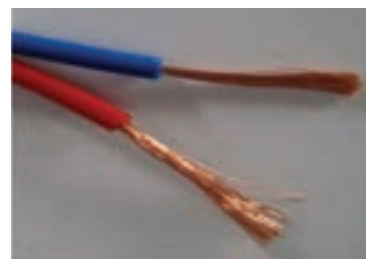

شکل ۳-۱۴ سیم‌های افشان.

شدت جریان مجاز و همچنین فیوز مربوطه برای سیم با عایق پلاستیکی در جدول ۳-۲ نشان داده شده است.

جدول ۳-۲ تناسب سطح مقطع سیم با شدت جریان مجاز سیم و شدت جریان فیوز

شدت جریان فیوز (آمپر)	شدت جریان مجاز سیم (آمپر)	سطح مقطع سیم (میلی متر مربع)
۱۰	۱۲	۱
۱۶	۱۶	۱/۵
۲۰	۲۱	۲/۵
۲۵	۲۷	۴
۳۵	۳۵	۶
۵۰	۴۸	۱۰
۶۳	۶۵	۱۶
۸۰	۸۸	۲۵
۱۰۰	۱۱۰	۳۵
۱۲۵	۱۴۰	۵۰


۴-۲-۳ اتصالات سیم‌ها

منظور از اتصالات سیم‌ها به هم بستن هادی‌ها یا اتصالات آن‌ها به وسایل الکتریکی است. درستی اتصالات نیز بسیار پراهمیت است، زیرا یک مدار الکتریکی هنگامی درست کار می‌کند که اتصالات معیوب نداشته باشد. اتصال باید از نظر مکانیکی محکم و از نظر الکتریکی هادی خوبی باشد. نمونه‌ای از تقسیم‌بندی این اتصالات به صورت زیر است.



◀ اتصالات پیچی

اتصالات پیچی با پیچ و مهره انجام شده و واشرها از آسیب رساندن مهره با سرپیچ به قطعه در هنگام کشش جلوگیری می‌کند (شکل ۳-۱۵). برای اتصال سیم‌های نول یا سیم اتصال زمین (ارت) از اتصال پیچی واقع در یک تسمه مسی (شین) در تابلوهای برق استفاده می‌شود.

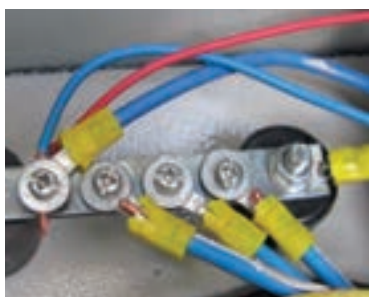

شکل ۳-۱۵ اتصال پیچی.

◀ اتصالات فیشی (سر سیمی)

برای قرار دادن سیم‌های رشته‌ای در زیر پیچ باید از سر سیم‌های فیشی استفاده کرد. در شکل ۳-۱۶ تعدادی از اتصالات سر سیمی نشان داده شده است. این فیش‌ها (سر سیم‌ها) دارای انواع مختلف حلقه‌ای، تیغه‌ای، کشویی و میله‌ای هستند که هر یک از آن‌ها در زمینه‌های خاصی کاربرد دارند.



شکل ۳-۱۶ سر سیم.

اتصال‌ها و بست‌های انتهایی که در آن لحیم به کار برده نمی‌شوند، ولی با فشار و به‌طور محکم به هادی متصل می‌گردند تماس الکتریکی کافی را برقرار می‌سازند. استحکام مکانیکی این اتصالات نیز مناسب و در حد مطلوب است.

بست کمر بندی سیم‌ها

برای دسته‌بندی و نظم بخشیدن به سیم‌هایی که به یک مسیر یا قسمت خاص در تابلوهای برق و دستگاه‌ها مربوط می‌شوند از کمر بندهای پلاستیکی مطابق شکل ۳-۱۷ جهت بستن و محکم کردن سیم‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۳-۱۷ بست کمر بندی.

◀ اتصالات ترمینالی

در این اتصال منبع تغذیه به مصرف‌کننده از طریق یک ارتباط‌دهنده به نام ترمینال متصل می‌شود که از دو سمت دارای پیچ اتصال است. در شکل ۳-۱۸ یک نمونه ترمینال نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۸ ترمینال.

کار عملی ۱



(۲ ساعت)

هدف: اتصالات سیم‌ها به روش پرس و ترمینالی

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
سیم	نمره ۱/۵ میلی‌متر مربع	سیم‌چین	
سیم‌لخت‌کن	اتوماتیک	پرس سرسیم	متناسب با سایز سیم
ترمینال پلاستیکی	سایز ۶	پیچ گوشتی	دوسو کوچک

مراحل انجام کار

- سه رشته سیم نمره ۱/۵ میلی‌متر مربع را در اندازه‌های ۱۵ سانتی‌متری با سیم‌چین قطع کنید.
- توسط سیم‌لخت‌کن سر هر یک از سیم‌ها را به اندازه ۱ سانتی‌متر لخت کنید. (شکل ۳-۱۹)



شکل ۳-۱۹




۳. قسمت لخت شده سیم‌ها را درون سرسیم‌ها قرار دهید. (شکل ۳-۲۰)



شکل ۳-۲۰



۴. به کمک انبر پرس، مانند شکل ۳-۲۱ سرسیم را روی سیم پرس کنید.

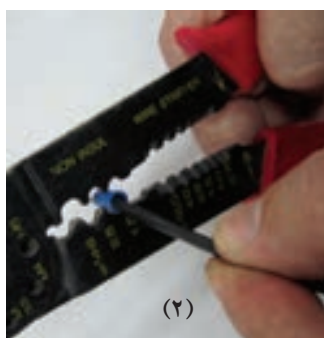

شکل ۳-۲۱ پرس کردن سرسیم.




۵. هشت رشته سیم نمره ۱/۵ میلی‌متر مربع را در اندازه‌های ۱۵ سانتی‌متری با سیم چین قطع کنید.

۶. توسط سیم لخت‌کن سر هر کدام از سیم‌ها را به اندازه یک سانتی‌متر لخت کنید.

۷. قسمت لخت شده سیم‌ها را مانند شکل ۳-۲۲ داخل ترمینال قرار داده و به کمک پیچ‌گوشتی پیچ ترمینال را محکم کنید. توجه داشته باشید که همه قسمت لخت شده سیم زیر پیچ ترمینال قرار گیرد و از بیرون مشاهده نشود.


۸. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

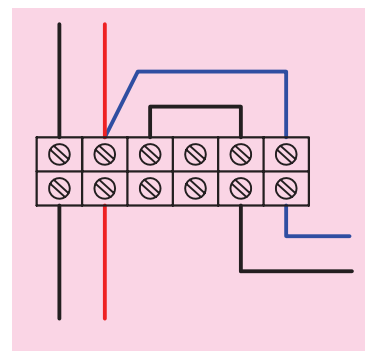

شکل ۳-۲۲

۳-۳ کابل

امروزه در صنعت، برق‌رسانی به ماشین‌آلات به وسیله کابل‌ها صورت می‌گیرد. کاربرد کابل‌ها در تمامی صنایع بسیار وسیع و دارای اهمیت است. کارخانه‌های کابل‌سازی کابل‌ها را در اندازه‌ها و کاربردهای گوناگون و با ساختمان‌های داخلی متفاوت تولید می‌کنند. شکل ۳-۲۳ نمونه‌هایی از این کابل‌ها را نشان می‌دهد.

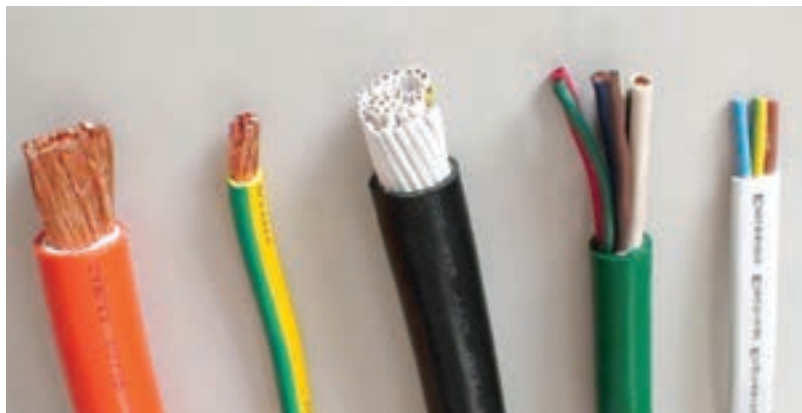

شکل ۳-۲۳ چند نمونه کابل.

نکته



تهیه و تنظیم دفتر گزارش کار برای هر کار عملی، بازیابی فعالیت‌های انجام شده، در نظر گرفتن هدف و نتیجه، پیدا کردن اشکالات و رفع آن‌ها در شما تقویت می‌کند.

ساختمان کابل‌ها

کابل‌ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده‌اند. تفاوت کابل‌ها ناشی از کاربرد آن‌هاست، یعنی نوع کارشان موجب می‌شود که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی‌ها و عایق‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوت‌ها موجب تقسیم‌بندی کابل‌ها می‌گردد.

◀ هادی کابل‌ها

هادی‌ها از سیم مسی و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلومینیم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می‌شوند. سطح مقطع هادی‌ها، با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد، در اندازه‌های گوناگون و شکل‌های متفاوت درست می‌شود. در این جا کابل‌ها را از نظر سطح مقطع هادی و تعداد رشته به صورت زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) هادی‌ها از نظر تعداد رشته به دو دسته تک رشته (مفتولی) و چندرشته (افشان) تقسیم می‌شوند. برای مشخص کردن هادی‌های تک رشته از حرف اختصاری (e) و برای کابل‌های چندرشته از حرف اختصاری (m) استفاده می‌شود. **ب)** هادی‌ها از نظر شکل سطح مقطع نیز در دو شکل گرد و مثلثی (سکتور) مطابق شکل ۲۴-۳ وجود دارند. برای مشخص کردن هادی‌های گرد از حرف اختصاری (r) و برای معرفی کابل‌های مثلثی حرف اختصاری (s) را به کار می‌برند.



الف) سطح مقطع گرد



ب) سطح مقطع مثلثی

شکل ۲۴-۳ کابل‌های تک رشته و چندرشته.

◀ عایق کابل‌ها

با توجه به این که کابل‌ها در زیر زمین و یا روی تجهیزات فلزی نصب می‌شوند، نباید هیچ گونه اتصال الکتریکی بین هادی و زمین برقرار گردد. به عبارت دیگر باید ولتاژ روی بدنه عایق نسبت به زمین صفر باشد. برای عایق کردن کابل‌های الکتریکی، بسته به نوع مصرف و ولتاژ روی هادی کابل، از مواد مختلفی به عنوان عایق استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن پی‌وی‌سی (PVC) است که به نام پروتودور شهرت دارد. شکل ۲۵-۳ یک نوع کابل با عایق پی‌وی‌سی (PVC) را نشان می‌دهد.


برای جلوگیری از اشتباه و جهت تشخیص سیم‌های کابل از یکدیگر، عایق سیم‌های هادی را در رنگ‌های مختلف انتخاب می‌کنند.



شکل ۲۵-۳ کابل با عایق پی‌وی‌سی.

چگونگی استخراج اطلاعات از روی کابل‌ها

روی بدنه کابل‌ها از یک سری حروف که نشان‌دهنده نوع عایق به‌کار رفته در کابل است و همچنین یک سری اعداد که نشانگر تعداد رشته و سطح مقطع هر رشته است (به همراه حروف اختصاری تعداد رشته و سطح مقطع، در کنار ولتاژ قابل تحمل عایق کابل)، استفاده می‌شود. از این اطلاعات می‌توان برای تشخیص زمینه کاربرد کابل‌ها بهره گرفت. با توجه به توضیحات فوق، ساختار کلی نوشتن اطلاعات روی کابل‌ها را می‌توان به صورت شکل ۲۶-۳ بیان کرد.

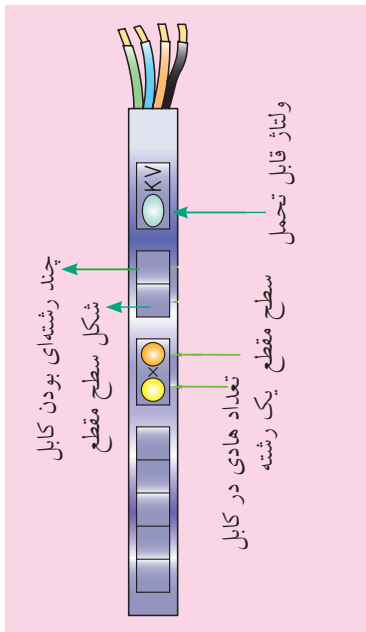

شکل ۲۶-۳ استخراج اطلاعات از روی کابل.

برای مثال کابلی که در شکل ۲۷-۳ نشان داده شده، دارای سه رشته سیم است که سطح مقطع هر رشته از سیم‌های آن ۲/۵ میلی‌متر مربع است. در ساخت این کابل از استاندارد ملی به شماره ۵۳ (۶۰۷) استفاده شده و این محصول ساخت ایران است.

برای بیان جنس هادی و عایق به‌کار رفته در کابل‌ها و همچنین برای توضیحات بیشتر، از حروف اختصاری استفاده می‌شود. در جدول ۳-۳ به چند نمونه آن‌ها اشاره شده است.



شکل ۲۷-۳ یک نمونه کابل NYY.

جدول ۳-۳ توضیحات حروف اختصاری نوع کابل

حروف اختصاری	توضیحات
N	کابل‌های نرم شده بر اساس استاندارد VDE آلمان
Y (اولین Y در ردیف حروف)	عایق پروتودور (پی‌وی‌سی)
Y (دومین Y در ردیف حروف)	روپوش پروتودور (پی‌وی‌سی)
A (نخستین حرف)	نوع هادی از جنس آلومینیم

مثال: کابل (NYY)

این نوع کابل برق، برای کابل کشی در محل هایی که احتمال ضربه مکانیکی نباشد، مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان این نوع کابل ها از رشته های هادی مسی نرم شده ای (N) است که به وسیله پی وی سی عایق (Y) می شوند و همچنین جنس غلاف آن ها هم از جنس پی وی سی (Y) است. مقطع هادی این نوع کابل ها گرد یا سه گوش است. شکل ۲۸-۳ این کابل را نشان می دهد.



شکل ۲۸-۳



تحقیق

۳-۴ سیم کشی

در سیم کشی، وسایل مختلفی به کار برده می شود که شناسایی هر یک، توانایی انتخاب و کاربرد آن ها را در کیفیت کار افزایش می دهد. در این جا اجزای ضروری مدار برای سیم کشی را تشریح می کنیم.


اطلاعات مربوط به کابل یک ماشین تراش یا فرز موجود در یک کارگاه ساخت و تولید را از روی آن استخراج کنید و نتیجه را به هنرآموز و همکلاسی های خود دهید.

۱-۴-۳ جعبه تقسیم

در سیم کشی اغلب لازم است که از سیم ها انشعاب گرفته شود. به همین دلیل در مسیر سیم ها جعبه ای به نام جعبه تقسیم قرار داده می شود. جعبه تقسیم در دو نوع روکار و توکار ساخته می شود. جعبه تقسیم در نقشه های الکتریکی مطابق شکل ۲۹-۳ نشان داده می شود.



شکل ۲۹-۳ جعبه تقسیم.

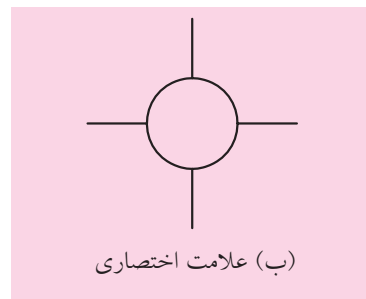

(ب) علامت اختصاری

۲- ۳-۴ پریزها



هرگاه بخواهیم انرژی الکتریکی را مستقیماً مورد استفاده قرار دهیم به وسیله‌ای نیاز داریم که بتوانیم انرژی الکتریکی را توسط آن به دستگاه مورد نظر برسانیم. این اتصال توسط پریز انجام می‌شود. پریزها به دو دسته توکار و روکار، تقسیم می‌شوند.




(الف) تصویر ظاهری

همان‌گونه که در فصل گذشته آموختیم برای حفاظت اشخاص و کاهش خطرات برق‌گرفتگی، از سیستم حفاظت توسط سیم زمین استفاده می‌شود. در سیستم حفاظت توسط سیم زمین، بدنه دستگاه‌ها به وسیله سیمی به زمین وصل می‌شوند و با این کار خطر برق‌گرفتگی در اثر تماس با بدنه دستگاه را از بین می‌برند. پریزهای برق با اتصال زمین دارای سه پیچ هستند که یکی از آن‌ها به اتصال سیم زمین مربوط است (شکل ۳-۳۰).

یادآوری



تمامی پریزها باید به هادی حفاظتی مجهز باشند. استفاده از پریزهای دو کنتاکت یا انواع پریزهای مخصوص، برحسب مورد، فقط در صورتی مجاز خواهد بود که از روش‌های ایمنی مخصوص استفاده شده باشد.

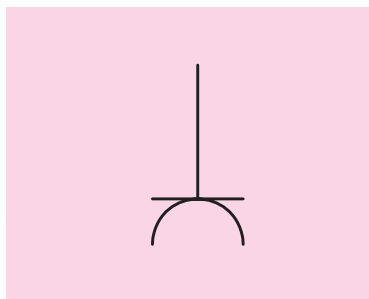

(ب) علامت اختصاری

شکل ۳-۳۰ پریز برق.

در شکل ۳-۳۱ یک نمونه پریز سه‌فاز در کنار تابلوی برق دستگاه تراش نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۱ پریز سه‌فاز روی دستگاه تراش.

۳-۴-۳ دوشاخه و سه شاخه

برای اتصال مصرف کننده های الکتریکی تک فاز و سه فاز به پریز برق از وسیله هایی به نام دوشاخه یا سه شاخه استفاده می کنند. دوشاخه دارای دو میله فلزی است که روی پایه ای پلاستیکی نصب می شود و دو سر سیم را به آن وصل می کنند. همچنین کارخانه های سازنده وسایل الکتریکی تماسی از بدنه فلزی دستگاه ها به سیم اتصال بدنه برقرار کرده و آن را به دوشاخه آن وسایل متصل می کنند. به همین خاطر این گونه دوشاخه ها دارای زائده فلزی هستند که از طریق پریز، سیم زمین را با دستگاه مرتبط می سازند. در شکل ۳-۳۲ یک نمونه دوشاخه و چند شاخه را مشاهده می کنید.



(ج) سه شاخه با یک شاخک اضافی برای سیم ارت

(ب) سه شاخه

(الف) دوشاخه

شکل ۳-۳۲ دوشاخه و سه شاخه.

ایمنی



شکل ۳-۳۳ روش درست بیرون کشیدن دوشاخه

هنگام بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، نخست دستگاه را خاموش کنید. سپس دست چپ را دو طرف پریز قرار داده، با دست دیگر قسمت سخت دوشاخه را بگیرید و آن را از پریز برق جدا کنید (از کشیدن سیم جداً خودداری کنید).



به علت سیم‌کشی نادرست یا وجود سیم‌های بدون روکش همه‌ساله افراد زیادی در معرض خطر برق‌گرفتگی قرار می‌گیرند.

۲-۴-۳ سرپیچ

سرپیچ وسیله‌ای است که لامپ را درون آن می‌پیچند. سرپیچ‌ها در دو نوع آویز و دیواری ساخته می‌شوند. سرپیچ دیواری را روی سطح کار نصب می‌کنند. سرپیچ آویز را به سطح کار می‌آویزند. در شکل ۳-۳۴ چند نمونه سرپیچ آویز و دیواری را مشاهده می‌کنید. جنس سرپیچ‌ها از پلاستیک یا چینی است. بعضی از آن‌ها مانند پیچ و مهره ساخته شده‌اند که به هم اتصال پیدا می‌کنند. در موقع بستن لامپ به سرپیچ باید دقت کرد که دو کنتاکت سرپیچ به هم اتصال نداشته باشند.



(ج) دیواری حباب‌دار



(ب) آویز



(الف) دیواری

شکل ۳-۳۴ انواع سرپیچ.



برای تعویض لامپ‌ها ابتدا کلید را روی حالت خاموش قرار دهید و به کمک فازمتر از قطع جریان برق مطمئن شوید. سپس با یک دست قسمت عایق سرپیچ را نگه دارید و با دست دیگر لامپ را باز کنید.

۵-۴-۳ لامپ‌ها

لامپ وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل می‌کند و برای ایجاد روشنایی به کار می‌رود. اولین لامپ روشنایی (رشته‌ای) در سال ۱۸۷۹ توسط توماس ادیسون اختراع شد و بعدها راه تکامل را پیمود. تاکنون پس از گذشت بیش از ۱۳۰ سال، لامپ‌ها در انواع مختلفی؛ از قبیل لامپ‌های رشته‌ای، لامپ فلورسنت و لامپ متال هالید یا سدیمی و لامپ‌های نئون ساخته شده‌اند. شکل ۳-۳۵ تصاویری از نمونه‌های مختلف لامپ‌ها را نشان می‌دهد.



متال هالید



هالوژن



فلورسنت (مهتابی)



LED



سدیمی

رشته‌ای



فلورسنت فشرده
(کم مصرف)

شکل ۳-۳۵ انواع لامپ‌ها.

◀ لامپ فلورسنت فشرده^۱ (کم مصرف)

لامپ کم مصرف خود نوعی لامپ فلورسنت است. در سال‌های اخیر به دلیل توجه بیشتر به مصرف بهینه انرژی الکتریکی و همچنین از آنجایی که روشنایی بخش عمده‌ای از مصرف برق را شامل می‌شود و همچنین به دلیل تلفات نود درصدی لامپ‌های رشته‌ای، به کارگیری لامپ‌های کم مصرف افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های کم مصرف به‌طور متوسط هزینه برق را به یک سوم کاهش می‌دهد.

1.Compact Floursent Lamp (C.F.L)

آیا می‌دانید



لامپ‌های رشته‌ای حدود ۹۵ درصد انرژی الکتریکی را مستقیماً به گرما تبدیل نموده و تنها پنج درصد آن به نور تبدیل می‌شود.



شکل ۳-۳۶ لامپ فلورسنت فشرده.
(کم مصرف)

لامپ کم مصرف بسته به توان مصرفی و رده برچسب راندمان انرژی، از یک چهارم تا یک ششم یک لامپ رشته‌ای با نور معادل، انرژی الکتریکی مصرف می‌کند. شکل ۳-۳۶ یک لامپ کم مصرف را نشان می‌دهد.

انتخاب لامپ

انتخاب لامپ به عواملی مانند شکل ظاهری، رنگ نور، محل نصب، مدت زمان روشن بودن لامپ و تناوب خاموش و روشن شدن آن بستگی دارد. لامپ‌های رشته‌ای برای محل‌هایی که مدت زمان روشن و خاموش بودن آن‌ها کوتاه و تعداد دفعات قطع و وصل آن‌ها زیاد است، مناسب هستند.


۳-۵ نقشه مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی را به صورت‌های مختلفی رسم می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها نقشه «فنی» و «حقیقی» به شرح زیر هستند:

۱- ۳-۵ نقشه فنی (نقشه تک خطی مدار)

نقشه فنی، نمای ساده یک خطی است که علاوه بر نمایش تعداد و نوع تجهیزات به کار رفته، ارتباط و اتصال قسمت‌های اصلی مدار را نشان می‌دهد. نقشه فنی لوله‌های سیم‌کشی رابط بین اجزای مدار را نشان می‌دهد و تعداد سیم‌هایی را که از داخل لوله می‌گذرد، مشخص می‌کند.

تعداد سیم‌ها به وسیله رسم خطوط کوتاه مایل روی قسمت‌های مختلف مشخص می‌شود. اگر تعداد سیم‌های موازی سه یا بیشتر شود، می‌توان تعداد سیم‌ها را با عدد نشان داد (شکل ۳-۳۷).

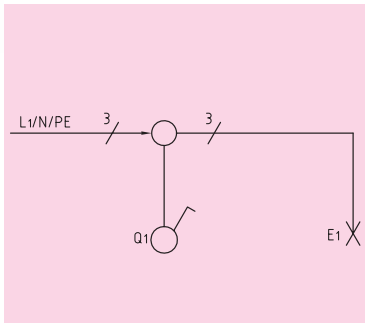

شکل ۳-۳۷ نقشه فنی (تک خطی).


آیا می‌دانید



یک لامپ کم مصرف در طول زمان کارکرد خود با صرفه‌جویی در مصرف برق حدوداً ۱۰ برابر هزینه خرید خود را جبران می‌کند.

۲-۵-۳ نقشه حقیقی

نقشه حقیقی، نقشه عملی است و برای نشان دادن طریقه اتصال تمامی سیم‌های رابط از منبع تغذیه به کلیدها و مصرف‌کننده‌ها و تا حدودی محل واقعی قرار گرفتن اجزای مدار به کار می‌رود (شکل ۳-۳۸).

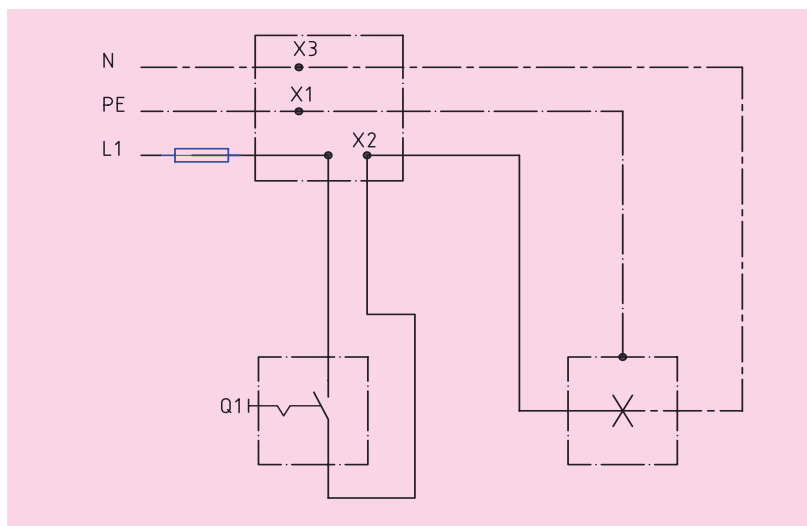

شکل ۳-۳۸ نقشه حقیقی.

علائم الکتریکی

برای این که علائم نقشه‌ها در تمام نقاط دنیا یکنواخت باشند و مفهوم واحدی را به نقشه‌خوان برسانند باید نقشه با علائم الکتریکی مورد قبول تمام کشورها ترسیم شود و تمام برق‌کاران نیز با این علائم آشنا شوند تا با مشاهده یک نقشه بتوانند نقشه را اجرا کنند. در جدول ۳-۴ علائم الکتریکی منطبق بر استاندارد IEC آمده است. هر برق‌کاری باید اطلاعات کافی از جداول داشته باشد.

جدول ۳-۴ علائم اختصاری الکتریکی

علامت اختصاری	علامت اختصاری	علامت اختصاری	علامت اختصاری
	کلید دو پل		سیم فاز
	کلید تبدیل		سیم نول
	اتصال به زمین		سیم محافظ (سیم ارت)
	جعبه تقسیم		لامپ و چراغ
	سیم‌کشی روکار		لامپ فلورسنت
	سیم‌کشی توکار		پریریز
	فیوز		کلید یک‌پل

۶-۳ انواع سیم‌کشی

سیم‌کشی به دو صورت روکار و توکار انجام می‌گیرد:


ایمنی



انجام سیم‌کشی‌های روکار با استفاده از سیم‌های چندلا (مانند بندهای لاستیکی) و بست‌های میخی یا میخ معمولی، اکیداً ممنوع است.

۱- ۶-۳ سیم‌کشی روکار

معمولاً در سیم‌کشی روکار سیم‌ها را از روی سطح تمام شده کار به صورت آزاد یا در داخل لوله یا داکت عبور می‌دهند. در این روش تمامی سیم‌ها و لوله‌ها در معرض دید هستند و به همین دلیل عیب‌یابی در این نوع سیم‌کشی آسان است. شکل ۳-۳۹ تصویر دو نمونه اجرای سیم‌کشی روکار توسط داکت و لوله را نشان می‌دهد.

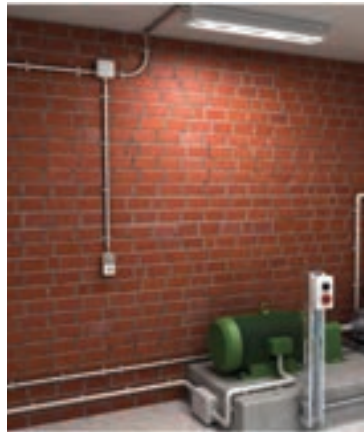

(الف) سیم‌کشی داخل لوله

(ب) سیم‌کشی داخل داکت

شکل ۳-۳۹ سیم‌کشی روکار.

۲- ۶-۳ سیم‌کشی توکار

در این نوع سیم‌کشی باید سیم را از داخل دیوار یا سقف یا کف عبور داد. برای این منظور لوله‌های مخصوصی را قبل از گچ‌کاری دیوارها یا سقف و کف‌پوش مطابق نقشه کار می‌گذارند و سیم‌ها را از درون آن‌ها عبور می‌دهند.



شکل ۳-۴۰ سیم‌کشی.

۷-۳ مدار الکتریکی

یک لامپ رشته‌ای باید از یک محل با یک کلید قطع و وصل شود. برای کنترل لامپ رشته‌ای باید از یک کلید استفاده کرد. کلید مذکور در مسیر رفت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کلید در مسیر رفت بین منبع تغذیه و مصرف‌کننده واقع می‌گردد.

۸ - ۳ کلیدها

ایمنی




کلید در مدار، وظیفه قطع و وصل جریان الکتریکی را به عهده دارد. برای متوقف کردن جریان، باید دست کم یکی از سیم‌های حامل جریان الکتریکی قطع شود، یعنی مدار الکتریکی باز شود. برای به کار انداختن مجدد دستگاه نیز باید مسیر قطع شده به حالت اول برگردد، یعنی مدار بسته شود. وسیله‌ای که عمل قطع و وصل را در مدار انجام می‌دهد کلید نام دارد. کلیدها متناسب با نوع عملکرد در مدار به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند.

کلید یک پل

این کلید دارای یک پل - به عبارت دیگر یک دکمه - برای قطع و وصل و یک مسیر برای عبور جریان است. دکمه قطع و وصل ممکن است به صورت فشاری، بالا و پایین یا دوار باشد. محفظه و سایر قسمت‌های عایق این کلید از جنس پلاستیک است که می‌تواند ولتاژ معینی را تحمل کند. کلید یک پل در دو نوع توکار و روکار ساخته می‌شود. تصویر ظاهری و علائم اختصاری این کلید در شکل ۴۱-۳ نشان داده شده است.

۱. از به کارگیری سیم‌های پوسیده یا سیم‌هایی که از چند نقطه به هم اتصال داده شده‌اند، خودداری کنید، زیرا سیم حالت عایق خود را از دست داده و خطر آتش‌سوزی و برق‌گرفتگی را به همراه دارد.

۲. کلیدهای کنترل مدارها (از جمله چراغ‌ها) به دلایل ایمنی باید هادی فاز را قطع و وصل کنند. قطع و وصل هادی نول برای کنترل مدار ممنوع است.

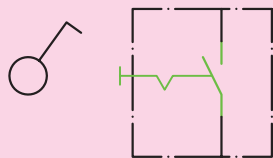

(ج) شمای حقیقی و فنی



(ب) توکار



(الف) روکار

شکل ۴۱-۳ کلید یک پل.

کار عملی ۲



(۲ ساعت)

هدف: بستن مدار الکتریکی کلید یک پل

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
سیم رشته‌ای	۱/۵ میلی‌متر مربع	سرپیچ	متناسب با لامپ (دیواری)
کلید	یک پل	لامپ	رشته‌ای ۴۰ وات
جعبه تقسیم	پلاستیکی	سیم چین	
پیچ گوشتی	دوسو	فاز متر	
انبردست			


روش اتصال

در این مدار ابتدا سیم فاز به کنتاکت ته فیوز وصل می‌شود و سپس از کنتاکت سرفیوز به جعبه تقسیم می‌رود. سیم فاز از جعبه تقسیم به یکی از ترمینال‌های کلید یک پل وصل می‌شود. از ترمینال دوم کلید یک پل، سیم برگشت به یکی از ترمینال‌های سرپیچ وصل می‌شود، آن‌گاه سیم نول به ترمینال بدنه سرپیچ متصل می‌گردد. شکل ۳-۴۲ شمای فنی و حقیقی این مدار را نشان می‌دهد.

مراحل انجام کار

۱. مدار الکتریکی کلید یک پل را با رعایت نکات ایمنی سیم‌کشی کنید.
۲. با نظارت مربی، سلامت مدار را آزمایش کنید.
۳. توسط دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ منبع تغذیه و همچنین ولتاژ و جریان مصرف‌کننده را اندازه‌گیری کنید.
۴. مدار را از شبکه برق جدا کنید.
۵. طرز کار مدار را شرح دهید.
۶. گزارش کار خود را در دفتر گزارش کار یادداشت کنید.



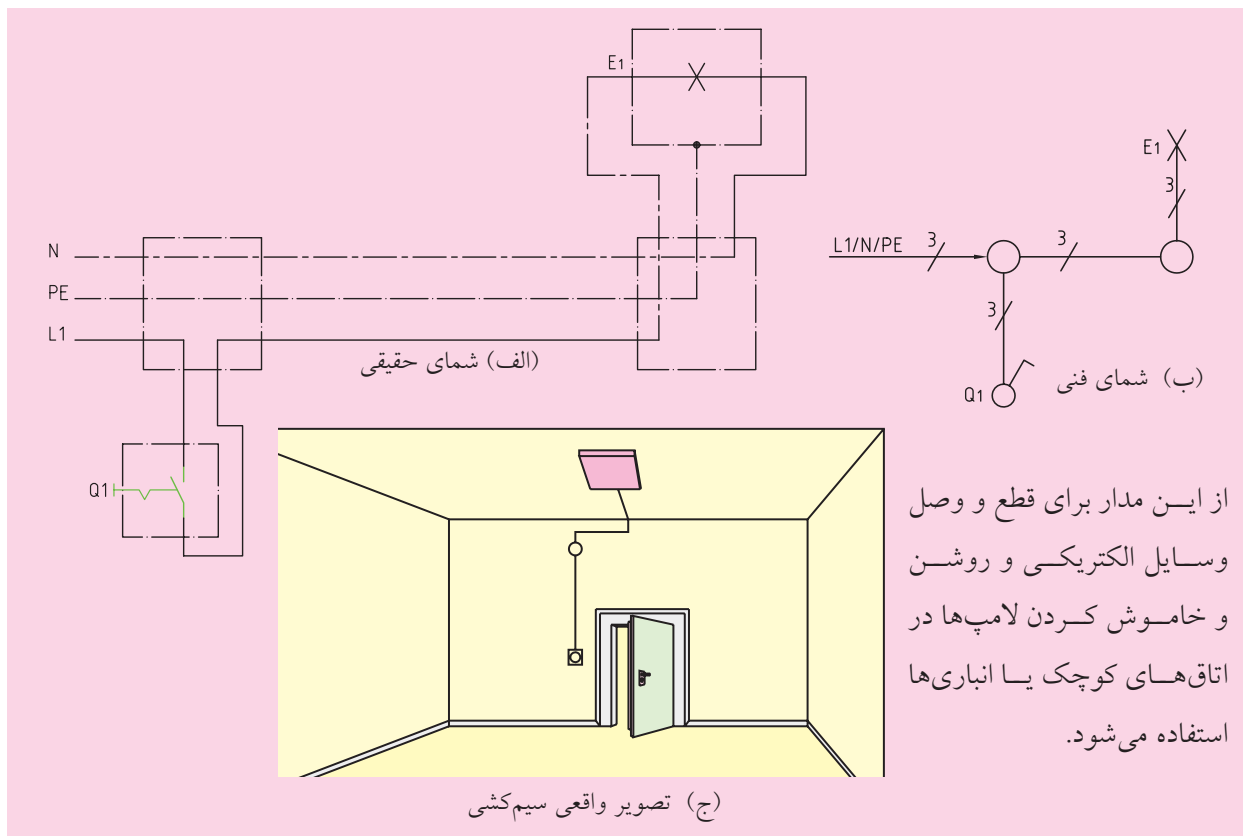

شکل ۴۲-۳ مدار الکتریکی کلید یک پل.

عیب‌یابی و رفع عیب

عیب

در یک مدار کلید یک پل با یک پریز، فیوز به طور مداوم عمل می‌کند و امکان وصل مجدد وجود ندارد. به پریز یک مصرف‌کننده (وسیله برقی) با سیم متحرک وصل شده است.

رفع عیب

۱. مدار را از شبکه برق جدا کنید.
۲. هر دو قسمت مدار را با یک اهم‌تر به منظور وجود یا عدم وجود ارتباط آزمایش کنید.
۳. تمام قسمت‌های معیوب و اتصالات مربوط و وسایل را آزمایش کنید.
۴. عیب را از بین ببرید.
۵. دوباره تمام بخش‌های مختلف مدار را به هم وصل کرده و آماده سازید.
۶. تمام قسمت‌های سیستم را بار دیگر آزمایش کرده و مدار را دوباره به کار بگیرید.
۷. روش عیب‌یابی و مراحل آن را به همراه نتایج مربوط در دفتر گزارش کار بنویسید

ایمنی

سوختن (عمل کردن) فیوز در مدارهای الکتریکی نشانه وجود اتصال کوتاه در آن مدار یا مصرف‌کننده‌های مربوط به آن مدار است..



ارزشیابی پایانی


۱. ابزار و وسایل سیم‌کشی را نام ببرید.
۲. هادی کابل‌ها را شرح دهید.
۳. ساختمان سیم‌ها را توضیح دهید، و انواع آن‌را نام ببرید.
۴. انواع اتصالات سیم‌ها را توضیح دهید.
۵. کابل را تعریف کنید و ساختمان آن‌را توضیح دهید.
۶. انواع لامپ‌ها را نام ببرید. در انتخاب لامپ چه عواملی تأثیرگذار است؟
۷. انواع نقشه‌ها را نام ببرید.
۸. انواع سیم‌کشی را توضیح دهید.
۹. نقشه حقیقی و فنی مدارهای الکتریکی کلید یک پل را ترسیم کنید.

فصل چهارم: ماشین‌های الکتریکی



◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- مغناطیس و میدان مغناطیسی را تعریف کند.
- ترانسفورماتور را تعریف کند.
- ساختمان و اساس کار ترانسفورماتورهای تک‌فاز را شرح دهد.
- ترانسفورماتور کاهنده و افزایشنده را توضیح دهد.
- نمونه‌های کاربردی ترانسفورماتور در ماشین‌های ابزار را نام ببرد.
- ماشین‌های الکتریکی را تعریف کند.
- انواع ماشین‌های الکتریکی را نام ببرد.
- انواع موتورهای سه‌فاز را نام ببرد.
- نمونه‌های کاربردی موتورهای الکتریکی سه‌فاز را در ماشین‌های ابزار نام ببرد.
- خصوصیات ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای آسنکرون (القایی) را شرح دهد.
- روش‌های راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز آسنکرون در شبکه‌ی سه‌فاز را توضیح دهد.
- اطلاعات پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه‌فاز ماشین‌های ابزار را استخراج کند و هر یک را توضیح دهد.
- نمونه‌های کاربردی موتورهای الکتریکی تک‌فاز را در ماشین‌های ابزار نام ببرد.
- چگونگی راه‌اندازی انواع موتورهای تک‌فاز را شرح دهد.
- اطلاعات پلاک مشخصات الکتروموتورهای تک‌فاز ماشین‌های ابزار را استخراج کند و هر یک را تشریح کند.
- نکات ایمنی را در باز و بسته کردن موتورهای الکتریکی رعایت کند.

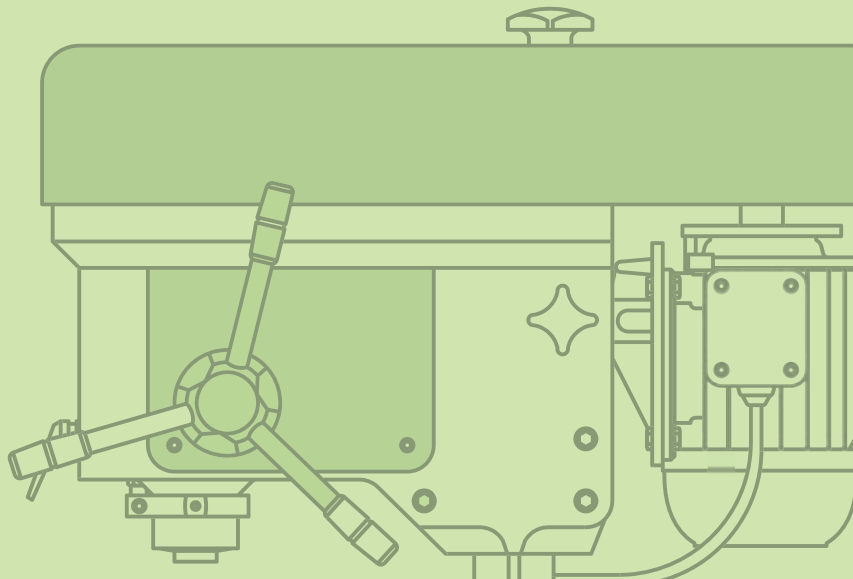


۴-۱ مغناطیس

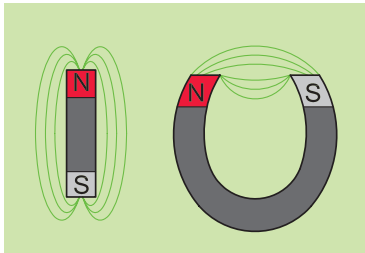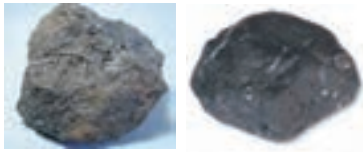

شکل ۴-۱ مغناطیس طبیعی.

به خاصیت مغناطیسی که در اطراف یک آهنربای دائمی وجود دارد و بر اجسام مغناطیسی دیگر اثر می‌گذارد، مغناطیس طبیعی گویند (شکل ۴-۱). مغناطیس از جمله مباحثی است که در موتورهای الکتریکی کاربرد دارد.


برای تشخیص قطب‌های یک آهنربا باید هر یک از قطب‌های آن را به ترتیب به قطب‌های مشخص یک آهنربای آویخته شده، نزدیک کنید. دو قطبی که همدیگر را دفع می‌کنند «همنام» و دو قطبی که یکدیگر را جذب می‌کنند «غیر همنام» هستند (شکل ۴-۲).

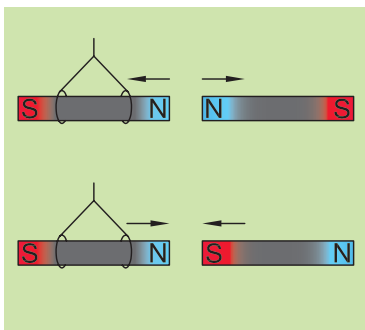

شکل ۴-۲ جذب و دفع قطب‌های آهنرباها.

خطوط نیروی مغناطیس و میدان مغناطیسی

یک آهنربا می‌تواند بدون این که با یک قطعه آهن تماس داشته باشد، آن را جذب کند و تا فاصله مشخصی روی آهنربای دیگر اثر کند. دلیل این که یک آهنربا از فاصله‌های کم به آهنربای دیگر نیرو وارد می‌کند، وجود «میدان مغناطیسی» در اطراف آن است. پس می‌توان میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف کرد:

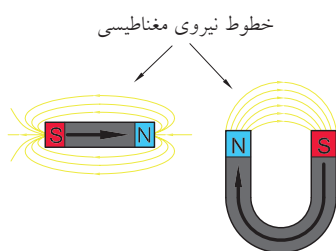

شکل ۴-۳ خطوط نیروی مغناطیسی.

فضایی از اطراف جسم مغناطیسی که می‌تواند روی اجسام مغناطیسی دیگر اثر بگذارد، «میدان مغناطیسی» می‌گویند. میدان مغناطیسی را می‌توان با خطوطی به نام «خطوط نیروی میدان مغناطیسی» نشان داد. میدان مغناطیسی عبارت است از تمامی خطوط نیروی مغناطیسی که از آهنربا خارج می‌شود. جهت این خطوط از قطب N به سمت قطب S است (شکل ۴-۳).

با عبور جریان الکتریکی از داخل یک سیم، خاصیت مغناطیسی در اطراف آن سیم پدید می آید که به آن «خاصیت الکترومغناطیسی» می گویند (شکل ۴-۴). هرگاه یک سیم صاف را مطابق شکل ۴-۵ به صورت چند حلقه (سیم پیچ) درآوریم، میدان مغناطیسی به وجود آمده در اطراف حلقه ها با هم جمع می شوند و میدان مغناطیسی قوی تری پدید می آید.


◀ کاربرد مغناطیس

یکی از کاربردهای میدان مغناطیسی در ماشین های فرز است. همان طور که می دانید پس از پایان یافتن عملیات فرزکاری و خاموش کردن دستگاه، موتور الکتریکی آن باید به سرعت متوقف شود و حتی یک دور هم نباید بچرخد و یا به عبارتی باید ترمز شود. نوع ترمز این موتور، مغناطیسی است که به آن مگنت می گویند. پس از عمل کردن مگنت، لنتی بر روی محور موتور قرار می گیرد و آن را به سرعت متوقف می سازد.


۲- ۴ ترانسفورماتور تک فاز

ترانسفورماتور، یک مبدل (تبدیل کننده) ولتاژ است که بر اساس میدان مغناطیسی کار می کند و از آن در شبکه ها و وسایل الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شود.


ترانسفورماتور در نوع انرژی الکتریکی تغییری ایجاد نمی کند و فقط انرژی الکتریکی را با مقادیر ولتاژ و جریانی مشخص دریافت می کند و آن را با مقادیر ولتاژ و جریانی دیگر تحویل می دهد. چند نمونه ترانسفورماتور را در شکل ۴-۶ رؤیت می کنید.

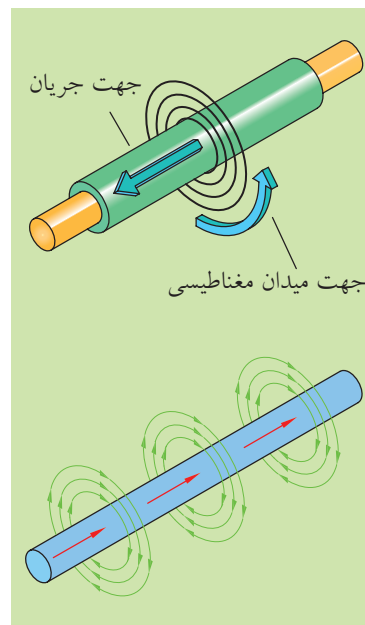

شکل ۴-۴ خاصیت مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان.

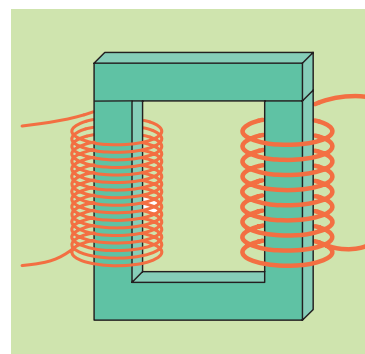

شکل ۴-۵ سیم پیچ و میدان مغناطیسی اطراف آن.

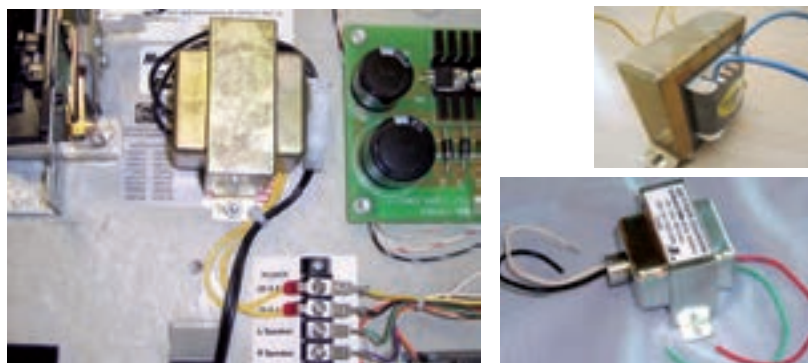


شکل ۴-۶

۱-۲-۴ ساختمان ترانسفورماتور



ترانسفورماتور از یک هسته آهنی تشکیل می‌شود که روی آن دو سیم پیچ قرار دارد. این دو سیم پیچ نسبت به یکدیگر و نسبت به هسته آهنی عایق هستند، یعنی هیچ ارتباط الکتریکی بین آن‌ها برقرار نیست. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متصل می‌شود «سیم پیچ اولیه» نام دارد.



این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ V_1 و جریان I_1 دریافت می‌کند. سیم پیچی که به مصرف کننده متصل می‌شود «سیم پیچ ثانویه» نامیده می‌شود. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ V_2 و جریان I_2 به مصرف کننده ارایه می‌کند. (شکل ۴-۷)

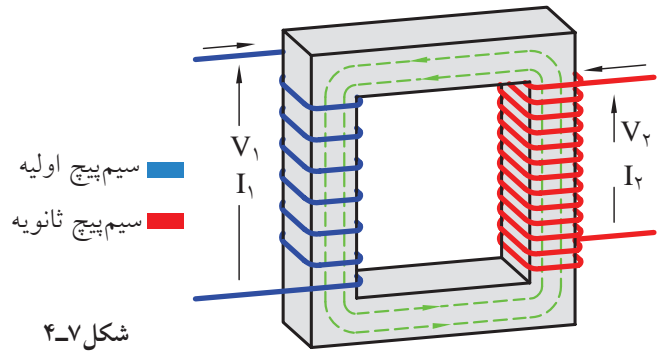

شکل ۴-۷

سیم پیچ ترانسفورماتور


سیم پیچی ترانسفورماتور معمولاً از جنس مس پیچیده می‌شود. سطح مقطع سیم‌های ترانس متناسب با جریان مورد نیاز مصرف کننده، محاسبه می‌شود. سیم پیچ‌های ترانسفورماتورهای کوچک را به‌طور معمول روی قرقره‌های پلاستیکی (ترموپلاست) می‌پیچند و در آن از سیم‌های لاک‌ی با مقطع گرد استفاده می‌شود. تعداد دور سیم پیچ‌ها را با حرف N نشان می‌دهند. شکل ۴-۸ نمونه‌هایی از قرقره‌های خالی و سیم پیچی شده را نشان می‌دهد.

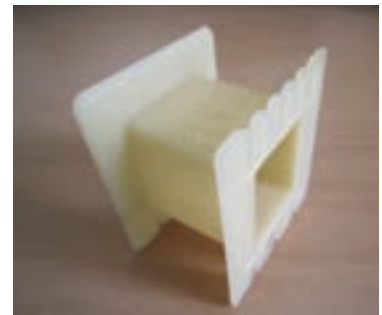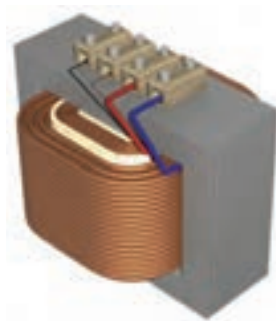

شکل ۴-۸

◀ هسته ترانسفورماتور

جنس هسته ترانسفورماتور از آهن است که در شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند. برای کاهش تلفات در ترانسفورماتورها هسته ترانسفورماتور را از مجموع چند ورق می‌سازند. ورق‌هایی که شکل EI دارند، از جمله ورق‌های پرکاربرد در زمینه ترانسفورماتورها هستند. در شکل ۴-۹ هسته ترانس و چند نمونه از ورق‌های گوناگون نشان داده شده است.

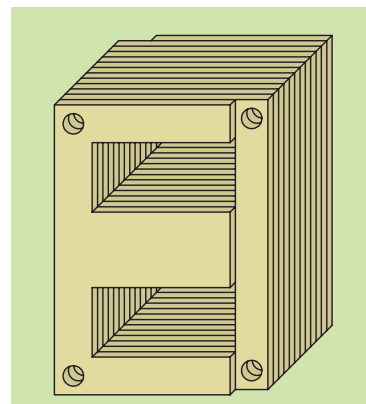


شکل ۴-۹

۲-۲-۴ اساس کار ترانسفورماتور

اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای اثر میدان‌های مغناطیسی (القای متقابل) بین سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه است. هرگاه سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتوری را مطابق شکل ۴-۱۰ به یک منبع ولتاژ متناوب با ولتاژ V_1 وصل کنیم، جریانی از آن عبور کرده و در فضای اطراف سیم‌پیچ اولیه میدان مغناطیسی تولید می‌کند که این میدان پس از عبور از هسته ترانس سیم‌پیچ‌های ثانویه را قطع کرده و باعث القای ولتاژ V_2 در آن می‌شود. هرگاه در ثانویه ترانسفورماتور مصرف‌کننده (بار) قرار گیرد به علت انسداد مسیر جاری، در نتیجه جریان I_2 در آن جاری می‌گردد.

در یک ترانسفورماتور ایده‌آل رابطه زیر همواره صادق است، که به آن رابطه اساسی ترانسفورماتور می‌گویند.

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

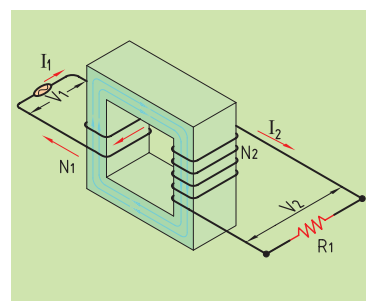

شکل ۴-۱۰

کمیت‌های به کار رفته در این رابطه عبارت‌اند از:

V_1 - ولتاژ منبع تغذیه

V_1 - ولتاژ دو سر مصرف کننده

N_1 - تعداد حلقه‌های اولیه

N_1 - تعداد حلقه‌های ثانویه

I_1 - جریان سیم پیچ اولیه

I_1 - جریان سیم پیچ ثانویه


سطح مقطع سیم پیچ‌های ترانسفورماتور نشان‌دهنده مقدار جریان قابل تحمل آن‌هاست. هرچه سطح مقطع سیم پیچ بزرگ‌تر باشد، قابلیت عبور جریان بیشتری را دارد و بدیهی است سیم پیچی با سطح مقطع سیم کوچک‌تر تحمل جریان عبوری کم‌تری را دارد.

۳-۲-۴ انواع ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورها را از نظر مقدار ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

(الف) ترانسفورماتور کاهنده

(ب) ترانسفورماتور افزایشنده

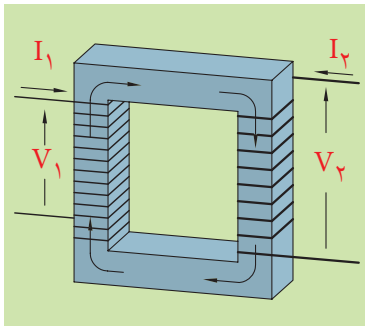

(الف)


◀ ترانسفورماتور کاهنده

ترانسفورماتور کاهنده به ترانسفورماتوری گفته می‌شود که ولتاژ ثانویه آن کم‌تر

از اولیه است، یعنی: $V_2 < V_1$

بر پایه این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که در ترانسفورماتور کاهنده تعداد دور

سیم پیچ‌های ثانویه کم‌تر از سیم پیچ‌های اولیه است. یعنی: $N_2 < N_1$

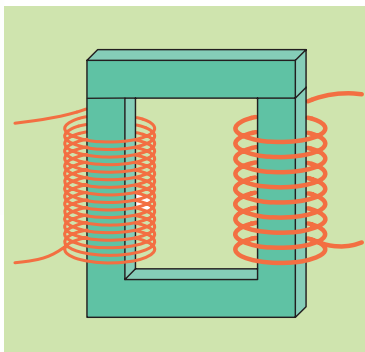

(ب)

شکل ۴-۱۱ سیم پیچ و میدان مغناطیسی اطراف آن.

شکل ۴-۱۱ تصاویری از ترانسفورماتور کاهنده را نشان می‌دهد. همان گونه که

در شکل مشاهده می‌شود، سمتی که ولتاژ بیشتری دارد (اولیه) دارای تعداد دور

سیم پیچ بیشتری است.

معمولاً از این ترانسفورماتورها زمانی استفاده می‌شود که ولتاژ کار مصرف کننده

کمتر از ولتاژ منبع تغذیه باشد، مانند ترانسفورماتورهایی که در لوازم خانگی مانند

رادیو، ضبط و غیره به کار می‌روند. در آداپتورها نیز از این نوع ترانسفورماتور

استفاده می‌شود.

کاربردهای ترانسفورماتور کاهنده

یکی از کاربردهای ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ، در دستگاه جوش کاری است. ترانسفورماتور جوش کاری ولتاژ ۲۲۰ ولت را به ولتاژی بین و تبدیل می کند. دو سر سیم پیچ ولتاژ بالای این ترانسفورماتور (سیم پیچ اولیه) به ولتاژ ۲۲۰ ولت متصل می شود. هنگام جوش کاری نیز یک سر سیم پیچ ثانویه توسط سیم جوشی که به انبرک متصل است به قطعه کار که به سر دیگر سیم پیچ متصل شده، وصل می شود در این حالت (حالت اتصال کوتاه) جریان بسیار شدیدی از مسیر سیم پیچ، سیم جوش و قطعه کار می گذرد و باعث ذوب شدن مواد سیم جوش روی قطعه کار می شود. در شکل ۴-۱۲ نمای ظاهری و ساختمان داخلی یک نمونه دستگاه جوش کاری را مشاهده می کنید.



شکل ۴-۱۲

کاربرد دیگر ترانسفورماتور در کاهش ولتاژ در تابلوی برق ماشین های تراش و فرز است. ولتاژ برق بخش کنترلی دستگاه (که در فصل بعد با آن آشنا می شوید) یعنی مدارهای فرمان را توسط ترانسفورماتور از مقدار ۲۲۰ ولت به ۲۴ ولت کاهش می دهند. نمونه ای از این ترانس را در تابلوی برق دستگاه تراش و فرز در شکل ۴-۱۳ مشاهده می کنید.



شکل ۴-۱۳ ترانسفورماتور در تابلوی برق دستگاه تراش.

یکی دیگر از کاربردهای ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ در دستگاه نقطه جوش است که در دروس دیگر به طور کامل با آن آشنا می شوید.

تغییر شدت جریان (آمپر) در دستگاه نقطه جوش چگونه انجام می شود؟



شکل ۴-۱۴ دستگاه نقطه جوش.





شکل ۴-۱۵



شکل ۴-۱۶ سیم پیچ های یک موتور الکتریکی .

کاربرد دیگر میدان مغناطیسی در سیم پیچ ها مربوط به الکتروموتورهاست که در ماشین های ابزار کاربرد فراوان دارد. شکل های ۴-۱۵ و ۴-۱۶ سیم پیچ های یک موتور الکتریکی را نشان می دهد.

۳-۴ موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی می توانند برای راه اندازی انواع و اقسام وسایل به کار روند. امروزه ماشین های تراش، فرز، اره لنگ، سنگ سنباده، دریل ها و کمپرسورهای باد به موتورهای الکتریکی مجهز هستند، به طوری که می توان گفت امروزه در بیشتر ماشین های ابزار از موتورهای الکتریکی استفاده می شود. به همین جهت داشتن اطلاعات کافی در زمینه اصول کار، ساختمان داخلی و طرز کار موتورها برای ما امری ضروری است. آشنایی با چنین مواردی ما را در رفع عیب های ساده، تعویض قطعات یا انتخاب موتور مناسب با کار مورد نظر در ماشین های ابزار یاری می کند. شکل ۴-۱۷ چند نمونه موتور الکتریکی که در ماشین های ابزار به کار می رود را نشان می دهد. مزایای استفاده روز افزون از موتورهای الکتریکی نسبت به سیستم های مکانیکی عبارت اند از: قیمت ارزان تر- راه اندازی کم هزینه - کاربرد آسان - سر و صدا و حجم کم - تأثیر کم سرما و گرمای محیط بر آنها- جلوگیری از آلودگی هوا- امکان فرار گرفتن در وضعیت های مختلف - سرویس و نگهداری آسان



الکتروموتور اصلی دستگاه تراش موتور



الکتروپمپ آب صابون در دستگاه تراش موتور




موتور الکتریکی در دریل ستونی



موتور الکتریکی پیش برنده سوپورت در دستگاه تراش



موتور الکتریکی در اره لنگ

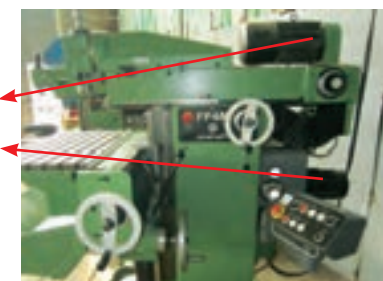

دو موتور الکتریکی در ماشین فرز

شکل ۴-۱۷ نمونه هایی از کاربرد موتورهای الکتریکی در ماشین های ابزار.

۱-۳-۴ انواع موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان مصرفی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

موتورهای جریان متناوب (AC)

موتورهای جریان مستقیم (DC)

بیشتر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع موتورهای با جریان متناوب (AC) هستند. یعنی با برق جریان متناوب کار می‌کنند. موتورهای جریان متناوب خود به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند:

◀ موتورهای سنکرون

موتورهایی هستند که در همه شرایط، سرعت ثابتی دارند.

◀ موتورهای آسنکرون

وقتی این موتورها زیر بار قرار می‌گیرند کمی سرعتشان افت می‌کند. از آنجایی که موتورهای سنکرون در ماشین‌های ابزار به کار نمی‌روند از توضیح آن خودداری می‌کنیم و به موتورهای آسنکرون می‌پردازیم. موتورهای جریان متناوب آسنکرون به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

۱. موتورهای سه‌فاز

۲. موتورهای تک‌فاز

موتورهای تک‌فاز از برق تک‌فاز و موتور سه‌فاز از برق سه‌فاز تغذیه می‌کند. در شکل ۴-۱۸ نمونه‌هایی از موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز AC را مشاهده می‌کنید.

◀ ساختمان موتور آسنکرون

ساختمان این موتورها از دو قسمت اصلی استاتور و روتور تشکیل شده است. در شکل ۴-۱۹ تصویر واقعی استاتور و روتور موتور آسنکرون را مشاهده می‌کنید.



(الف) موتور تک‌فاز



(ب) موتور سه‌فاز

شکل ۴-۱۸ موتورهای AC.



(ب) استاتور



(الف) روتور

شکل ۴-۱۹ استاتور و روتور موتور آسنکرون.



(الف) سیم پیچی شده



(ب) بدون سیم پیچی
شکل ۴-۲۰ استاتور.


الف) استاتور (ساکن): استاتور عبارت از استوانه‌ای تو خالی است که از کنار هم قرار گرفتن ورقه‌های آهنی نازک که نسبت به هم عایق هستند، ساخته شده است. در درون این استوانه شیارهایی تعبیه شده که سیم پیچ‌ها داخل آن قرار می‌گیرند. (شکل ۴-۲۰)

ب) روتور (گردنده): روتور عبارت از استوانه‌ای تو پر است که از کنار هم قرار گرفتن ورقه‌های آهنی نازک که نسبت به هم عایق هستند، ساخته شده است و روی محوری قرار گرفته است. در درون این استوانه تو پر شیارهایی تعبیه شده که هادی‌های روتور در آن قرار می‌گیرند.

هادی‌های روتور به صورت میله‌هایی هستند که از هر دو طرف به دو حلقه انتهایی، متصل شده‌اند. چون شکل به دست آمده برای این روتور، شبیه یک قفس فلزی است (شکل ۴-۲۱) به همین دلیل این گونه موتورهای القایی را «روتور قفسی» می‌گویند. در حدود ۹۵٪ از موتورهای الکتریکی جریان متناوب از نوع روتور قفسی هستند.



شکل ۴-۲۲ نماهای برش خورده موتور
آسنکرون سه فاز.

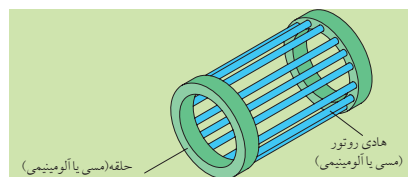


شکل ۴-۲۱ روتور.

نماهای برش خورده یک موتور سه فاز آسنکرون در شکل ۴-۲۲ نشان داده شده است



شکل ۴-۲۳ نقشه انفجاری یک الکتروموتور را با ذکر نام قسمت‌های مختلف آن نشان می‌دهد.

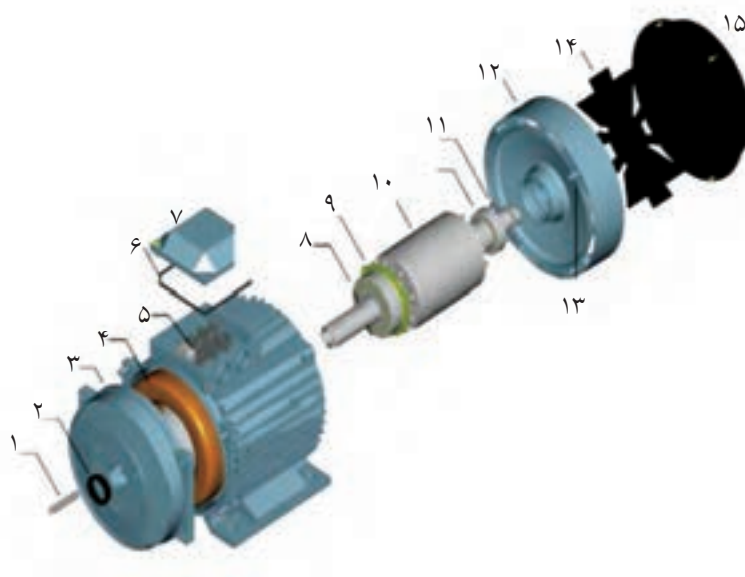


۱. پین
۲. درزگیر یا آب بندکننده
۳. درب سمت پولی و اشرفری
۴. سیم بندی استاتور
۵. صفحه ترمینال
۶. واشر آب بندکننده
۷. درب ترمینال
۸. بدنه و پایه استاتور
۹. بلبرینگ سمت پولی
۱۰. روتور قفسی
۱۱. بلبرینگ سمت پروانه
۱۲. کاسه نمذ
۱۳. محافظ داخلی
۱۴. پروانه خنک کننده
۱۵. محافظ پروانه خنک کننده


شکل ۴-۲۳ نقشه انفجاری یک موتور سه فاز آسنکرون.

۴-۳-۲ اصول کار موتورهای آسنکرون سه فاز

وقتی آهن باریکی را روی یک پایه قرار می‌دهیم و آهنربایی را به آن نزدیک می‌کنیم، به طرف آن می‌رود. حال اگر آهن ربا را به صورت دایره‌ای حول ورق آهنی بچرخانیم، مشاهده می‌کنیم که ورق آهنی نیز جهت حرکت آهن ربا را دنبال می‌کند و در جهت حرکت میدان مغناطیسی آهن ربا می‌چرخد. لذا می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که میدان مغناطیسی حول قسمت گردنده بچرخد، قسمت گردنده نیز به صورت دورانی به چرخش درخواهد آمد. (شکل ۴-۲۴)

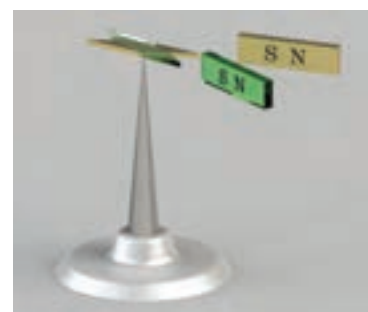

شکل ۴-۲۴ ورق آهنی حرکت آهن ربا را دنبال می‌کند.

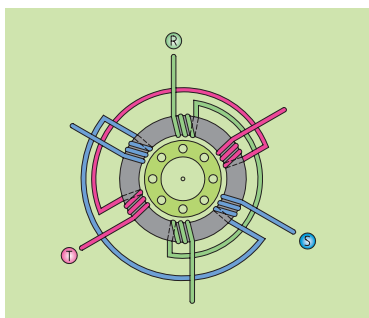

شکل ۲۵-۴ سیم‌پیچ‌های موتور الکتریکی.

در موتورهای الکتریکی سه فاز به‌جای آهن‌ریا از سه دسته سیم‌پیچ استفاده می‌شود. این سیم‌پیچ‌ها در شیارهای استاتور قرار می‌گیرند و با اتصال به شبکه برق، میدان مغناطیسی مورد نیاز را به‌وجود می‌آورند. در چنین شرایطی میدان مغناطیسی به‌وجود آمده نیز گردان است. (شکل ۲۵-۴)

۳-۳-۴ آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه‌فاز

برای انتخاب درست و مناسب موتور سه‌فاز می‌بایست به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه‌فاز و همچنین اطلاعات نوشته شده روی آن‌ها متفاوت است. شکل ۲۶-۴ توضیحات مربوط به بخش‌های گوناگون یک نمونه پلاک موتور سه‌فاز را نشان می‌دهد.

نام کارخانه یا کشور سازنده			
مدل (تیپ ماشین)			
تعداد فاز (یک فاز یا سه فاز)	موتور یا مولد	شماره بدنه	
نوع اتصال موتور (ستاره یا مثلث)	ولتاژ کار موتور (بر حسب ولت)	جریان موتور (بر حسب آمپر)	
نوع کار موتور (پیوسته یا موقت)	قدرت خروجی موتور (بر حسب اسب بخار یا کیلووات)	ضریب قدرت موتور	
سرعت موتور (بر حسب دور در دقیقه)	فرکانس موتور (بر حسب هرتز)		
حفاظت بین‌المللی	درجه حرارت محیطی که موتور در آن کار می‌کند		
استاندارد مورد استفاده در ساخت موتور	سال ساخت	وزن موتور	

شکل ۲۶-۴ پلاک مشخصات موتور الکتریکی سه‌فاز.

◀ توضیحات علائم به کار رفته بر روی پلاک حفاظت بین المللی

روی پلاک موتور برای نشان دادن نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب از دو حرف IP (حفاظت بین المللی - International Protection) و دو رقم کد استفاده می شود. نخستین رقم، درجه ایمنی در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومین رقم، درجه ایمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می دهد. برای مثال اگر روی پلاک موتوری IP44 نوشته شده باشد، بیان گر آن است که این موتور در مقابل اجسام خارجی بزرگ تر از قطر یک میلی متر و همچنین در مقابل پاشیده شدن آب حفاظت شده است. در جداول ۴-۱ و ۴-۲ حفاظت بین المللی موتورهای الکتریکی آمده است.

جدول ۴-۱ حفاظت بین المللی موتورهای الکتریکی.

مفهوم	رقم اول
حفاظت نشده	۰
حفاظت در برابر اشیا خارجی با قطر بیش از ۵۰ mm	۱
حفاظت در برابر اشیا خارجی با قطر بیش از ۱۲ mm	۲
حفاظت در برابر اشیا خارجی با قطر بیش از ۲/۵ mm	۳
حفاظت در برابر اشیا خارجی با قطر بیش از ۱ mm	۴
حفاظت در برابر ورود گرد و غبار تا حدی که مانع کار عادی آن نشود.	۵
حفاظت کامل در برابر ورود گرد و غبار	۶

جدول ۴-۲ حفاظت بین المللی موتورهای الکتریکی.

مفهوم	رقم دوم
حفاظت نشده	۰
حفاظت در برابر قطرات آب ناشی از رطوبت هوا که به صورت عمودی به چراغ بخورد	۱
حفاظت در برابر چکیدن قطرات آب، حداکثر واویه چراغ ۱۵ درجه با محور قائم	۲
حفاظت در برابر چکیدن قطرات آب، حداکثر واویه چراغ ۶۰ درجه با محور قائم	۳
حفاظت در برابر ترشح آب از هر سمت	۴
حفاظت در برابر نفوذ آب از طریق نازل از یک سمت	۵
حفاظت در برابر پاشش آب و برخورد با آب متلاطم	۶
حفاظت در برابر فرو رفتن در آب برای مدت زمان معین و فشار مخصوص	۷
حفاظت کامل در برابر فرو رفتن در آب برای مدت زمان نا معین و فشار مشخص	۸

کلاس حرارتی

از آنجایی که افزایش بیش از حد دما روی خواص مکانیکی و عایقی ماشین‌های الکتریکی تأثیر می‌گذارد، لذا روی بدنه آن‌ها حداکثر دمای مجاز ماشین مشخص شده است.

در اصطلاح به این دما «کلاس حرارتی» یا «کلاس عایقی» گفته می‌شود. بر روی پلاک ماشین با حروف اختصاری به صورت ISOL یا CONTCLASS نشان می‌دهند.




شکل ۴-۲۷ پلاک مشخصات موتور الکتریکی اصلی یک نمونه دستگاه تراش (ساخت چین)

حال چند نمونه پلاک‌های موتورهای الکتریکی که در شکل‌های ۴-۲۷، ۴-۲۸، ۴-۲۹ و ۴-۳۰ نشان داده شده است، اطلاعات را استخراج کرده و در جداول مربوطه پر کنید:



تیپ:		نوع ماشین:	
نوع جریان:		مقدار جریان:	
مقدار ولتاژ:		فرکانس:	
توان:	کسینوس فی:	استاندارد:	
سرعت موتور:	درجه حفاظت:		

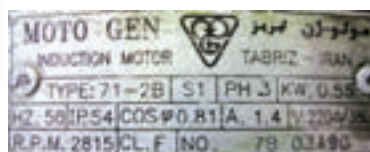

شکل ۴-۲۸ پلاک مشخصات موتور الکتریکی جلو برنده سوپورت یک نمونه ماشین تراش (ساخت تبریز)


نام کارخانه سازنده:			
فارسی:		انگلیسی:	
توان موتور:	تعداد فاز:	کلاس کار:	تیپ:
ولتاژ موتور:	جریان موتور:	کسینوس فی:	درجه حفاظت:
شماره سریال موتور:	کلاس	سرعت موتور:	

نام کارخانه سازنده:			
کلاس کاری موتور:	تعداد فاز و نوع جریان موتور:	توان موتور:	تیپ:
سرعت موتور:	کسینوس فی:	درجه حفاظت موتور:	
فرکانس	جریان موتور در حالت ستاره و مثلث	ولتاژ موتور در حالت ستاره و مثلث	



شکل ۲۹-۴ پلاک مشخصات الکتروپمپ آب صابون یک نمونه دستگاه تراش (ساخت تبریز)

نام کارخانه سازنده:					
فارسی:			انگلیسی:		
کلاس کار موتور:	توان موتور:	درجه حفاظت:	فرکانس:	تعداد فاز:	تیپ:
ولتاژ:	کسینوس فی:	سرعت موتور:			
وزن موتور:	استاندارد:	سال ساخت:	جریان موتور:		

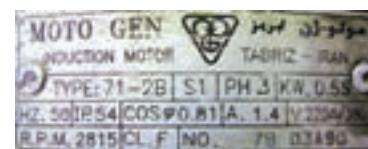

شکل ۳۰-۴ پلاک مشخصات موتور الکتریکی یک نمونه دریل ستونی (ساخت تبریز)



تحقیق

پلاک موتورهای الکتریکی ماشین‌های موجود در کارگاه هنرستان خود و یا کارگاه‌های دیگر را بررسی و مشخصات آن‌ها را یادداشت کنید.

۴-۳-۴ نکاتی درباره انتخاب موتورهای الکتریکی

در صورتی که بخواهیم موتوری را برای کار خاصی انتخاب کنیم باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:

◀ تناسب قدرت موتور با کار موردنظر

برای این منظور می‌بایست قدرت لازم جهت انجام کار موردنظر را برحسب «وات» یا «اسب‌بخار» تعیین و سپس موتوری متناسب با آن قدرت انتخاب کرد.

◀ میزان جریان‌دهی تابلوی برق

ظرفیت جریان‌دهی تابلوی برق می‌بایست در حدود سه برابر جریان نامی موتور باشد تا توانایی تأمین جریان راه‌اندازی موتور را داشته باشد.



(الف) مکانیکی



(ب) نوری

◀ سرعت دورانی مورد نیاز موتور (RPM)

اگر سرعت مورد نیاز برای انجام کار را به صورت از پیش تعیین شده نمی‌دانید، بهتر است دنبال دستگاهی مشابه باشید یا این که موتوری با دور استاندارد برگزینید و سپس با تغییر ولتاژ تغذیه آن به کمک اتوترانسفورماتور و یا به کمک گیربکس و چرخ‌دنده، تعداد دور مناسب کار را به دست آورید. برای اندازه‌گیری سرعت دورانی موتورهای الکتریکی از دستگاهی به نام دورسنج استفاده می‌شود. در شکل ۴-۳۱ دو دورسنج دیجیتالی مکانیکی و نوری را مشاهده می‌کنید.

شکل ۴-۳۲ الف چگونگی قرارگیری این دورسنج‌ها را روی محور موتور الکتریکی به صورت مکانیکی و نوری نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری سرعت به صورت مکانیکی باید محور دور سنج را دقیقاً مقابل محور موتور قرار داده و

شکل ۴-۳۱ سرعت‌سنج دیجیتالی.



شکل ۴-۲۳ الف نحوه اندازه‌گیری مکانیکی سرعت موتور.

به آن اتصال دهیم، طوری که حرکت محور موتور به محور دورسینج منتقل شود. سپس با فشردن شستی سمت راست (در این نمونه) دورسینج، سرعت موتور را از صفحه نمایش آن قرائت کنیم.

مقدار اندازه‌گیری شده برحسب دور بر دقیقه نمایش داده می‌شود. در دورسینج نوری باید حسگر نوری را به سمت محور موتور و عمود بر آن قرار داده و شستی سمت راست دور سنج را فشار دهیم و سپس مقدار سرعت را قرائت کنیم (شکل ۳۲-۴ ب).

◀ شرایط کاری موتور

منظور از شرایط کاری آن است که بررسی کنیم موتوری که برای کار مورد نظر انتخاب می‌شود، چه مدت در حالت خاموش و چه مدت تحت بار کامل می‌تواند، باشد.

حالت کاری موتور بر روی پلاک با حرف S و یک عدد مشخص می‌شود که در زمان انتخاب می‌بایست به آن توجه کرد. معمولاً شرایط کاری موتورهای یکی از دو حالت موتور با کار مداوم و موتور با کار متناوب است.

◀ نوع (تیپ) موتور

در انتخاب نوع موتور به عواملی همچون نوع شبکه (سه‌فاز - تک فاز)، هزینه خرید، شرایط و تجهیزات راه‌اندازی، گشتاور و جریان نامی موتور باید توجه کرد. برای انتخاب فیوز موتورهای الکتریکی باید به جریان درج شده روی پلاک مشخصات موتور دقت کرد و فیوز را بر اساس جریان کار موتور انتخاب کرد. (شکل ۳۳-۴)

◀ وضعیت نصب موتور

وضعیت نصب، یکی از عوامل فیزیکی است که در انتخاب یک موتور باید به آن توجه داشت، زیرا وضعیت نصب نوع یاتاقان و چگونگی روغن کاری موتور را تعیین می‌کند. اگر به دو عامل فوق، یعنی نوع یاتاقان و شرایط روغن کاری توجه ویژه‌ای نشود، موتور انتخابی مناسب نبوده و امکان دارد عمر آن نیز کاهش یابد. نصب موتور در یکی از حالات کف، روی دیوار و آویز از سقف اثر و نیروهایی را بر محور و یاتاقان‌های موتور وارد می‌آورد. در جدول ۲-۴ چگونگی نصب موتورهای الکتریکی بر اساس استاندارد IEC نشان داده شده است.



شکل ۳۲-۴

ب- نحوه اندازه‌گیری نوری سرعت موتور.



شکل ۳۳-۴ انتخاب وسایل حفاظتی متناسب با

پلاک مشخصات موتور.


جدول ۳-۴ شکل ساختمانی ماشین‌های الکتریکی و چگونگی نصب آن‌ها					
IEC - علائم	شرح	شکل	IEC - علائم	شرح	شکل
ماشین با یاتاقان سپری			ماشین برای وضعیت عمودی		
B5 IM3001	با دو یاتاقان سپری و طوق (فلانچ) نصب		V4 IM3211	مانند V3، اما سر آزاد محور در سمت پایین	
B6 IM1051	با دو یاتاقان سپری و یک سر آزاد محور، برای نصب روی دیوار در سمت پایین		V5 IM1011	با دو یاتاقان نمونه، پایه برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین	
B7 IM1061	مانند B6، اما سر آزاد محور در سمت چپ		V10 IM4011	با دو یاتاقان سپری، طول نصب و سر آزاد محور در سمت پایین	
B8 IM1071	مانند B6، اما برای نصب از سقف		V18 IM3611	مانند V10، اما سطح نصب بر روی طرف پیشانی (جلو)	
B10 IM4001	با دو یاتاقان سپری و طوق (فلانچ) نصب		ماشین بدون یاتاقان و با یاتاقان مجزا		
B14 IM3601	با دو یاتاقان سپری و سطح نصب بر روی سمت پیشانی (جلو)		A2 IM5510	بدون محور، بدنه دارای پایه	
ماشین برای وضعیت عمودی			C2 IM6010	با دو یاتاقان سپری و یک یاتاقان مجزا	
V1 IM3011	با دو یاتاقان نمونه و طول نصب، سر آزاد محور در سمت پایین		D1 IM7005	با یک یاتاقان مجزا و محور طوق‌دار	
V2 IM3231	مانند V1، اما سر آزاد محور در سمت بالا		D9 IM7201	با دو یاتاقان مجزا، سر محور آزاد	
V3 IM3031	مانند V1، اما طوق نصب و سر آزاد محور در سمت بالا		W1 IM8015	یاتاقان عرضی در بالا، طوق اتصال در پایین. نصب بر روی ستون حامل، الوار چوبی، حلقه چاه	

◀ سیستم انتقال قدرت موتور

اگر بخواهیم موتوری را برای دستگاهی جایگزین یا انتخاب کنیم باید به سیستم انتقال قدرت آن توجه خاصی داشته باشیم. برای انتقال قدرت دو نوع سیستم وجود دارد:

الف) سیستم انتقال قدرت مستقیم

ب) سیستم مبدل سرعت

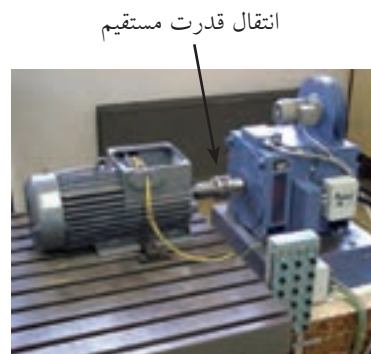

شکل ۴-۳۴ سیستم انتقال قدرت مستقیم

الف) سیستم انتقال قدرت مستقیم: در صورتی که سرعت دستگاه با سرعت موتور یکی باشد، می توان از سیستم انتقال قدرت مستقیم استفاده کرد. این کار با نصب مستقیم قطعه گردنده ماشین روی محور موتور (کوپل کردن) امکان پذیر است.

ب) سیستم مبدل سرعت: از این مبدل زمانی استفاده می شود که سرعت لازم برای وسیله مورد نظر با سرعت موتور انتخاب شده، یکی نباشد. در این صورت با یکی از دو روش جعبه دنده (گیربکس) یا تسمه و زنجیر، عمل تبدیل سرعت انجام می شود. در دریل ستونی و رومیزی و موتور اصلی دستگاه تراش، انتقال قدرت با پولی و تسمه انجام می شود. (شکل های ۴-۳۵ و ۴-۳۶)

تسمه و پولی



(ج) دستگاه تراش




(ب) دریل ستونی



(الف) دریل رومیزی

شکل ۴-۳۵ انتقال قدرت با پولی و تسمه.

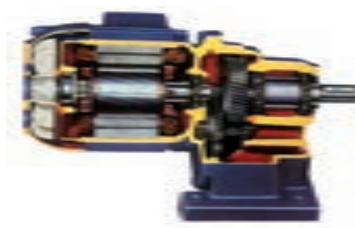

شکل ۴-۳۶ انتقال قدرت با جعبه دنده.

کار عملی ۱



(۲ ساعت)

هدف: شناسایی قطعات مکانیکی و الکتریکی الکتروموتور سه فاز

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
چکش	پیچ گوشتی ضربه خور
پولی کش	آچار رینگی
پیچ گوشتی	آچار بوکس

مراحل انجام کار

۱. یک موتور الکتریکی را به همراه ابزار از انبار تحویل بگیرید. (شکل ۳۷-۴)



شکل ۳۷-۴

۲. درب جعبه اتصالات الکتریکی موتور را باز کنید.



شکل ۳۸-۳

۳. پیچ‌های درپوش جلو و عقب موتور را مطابق شکل ۳۹-۴ توسط آچار مناسب باز کنید. (در صورتی که پیچ‌ها به سختی باز می‌شوند آن‌ها را روغن کاری کنید).



شکل ۳۹-۴

۴. برای باز کردن درپوش‌های جلو و عقب موتور نخست باید درب فن را که در پشت موتور قرار دارد، باز کنید.



شکل ۴۰-۴

۵. با پولی کش، فن خنک‌کننده را از محل خود (محور موتور) خارج کنید.



شکل ۴۱-۴

۶. مطابق شکل ۴-۴۲ نوک پیچ گوشستی را بین لبه درپوش جلو و بدنه موتور گذاشته و با چکش ضربه وارد کنید تا درپوش ها از محل خود خارج شوند.



شکل ۴-۴۲

۷. درپوش عقب را نیز به همین صورت باز کنید. شکل ۴-۴۳



شکل ۴-۴۳

۸. پس از باز کردن درپوش های جلو و عقب، محور و بلبرینگ های جلو و عقب موتور قابل مشاهده است. همچنین روتور و سیم پیچ های استاتور نیز در شکل ۴-۴۴ نشان داده شده است.



شکل ۴-۴۴

۹. روتور را از داخل استاتور بیرون بکشید. شکل ۴-۴۵



۱۰. یاتاقان‌ها (بلبرینگ‌ها)، محور روتور (شفت)، استاتور، سیم‌پیچ‌ها، جعبه اتصالات الکتریکی و نوع اتصال موتور را شناسایی کنید. شکل ۴-۴۶



شکل ۴-۴۵

شکل ۴-۴۶

۱۱. مشاهدات خود را در دفتر گزارش کار ثبت کنید. شکل ۴-۴۷



شکل ۴-۴۷

مطالعه آزاد

در جدول ۴-۴ با چند نمونه از عیب‌های متداول و روش‌های رفع عیب در موتورهای سه فاز آسنکرون آشنا می‌شویم.


جدول ۴-۴

عیب	علت احتمالی	رفع عیب
یاتاقان‌ها بیش از حد گرم می‌شوند.	در قسمت انتقال قدرت تسمه سفت است.	فشار تسمه کم شود.
	یاتاقان خراب است.	یاتاقان تعویض شود.
	در محفظه یاتاقان گریس یا روغن کم یا زیاد است.	گریس کاری شود، از پر بودن بیش از حد جلوگیری شود.
	موتور در اتصال مستقیم با ماشین کار درست مرتبط نشده است.	موتور و ماشین کار به صورت هم‌محور تنظیم و سفت شود.
	موتور روی شاسی تراز نیست.	موتور روی شاسی سفت و محکم شود.
موتور کار نمی‌کند.	قطع سیم رابط از تابلوی اصلی تا موتور.	برطرف کردن قطعی سیم رابط.
	قطع فیوز.	تست و تعویض فیوز.
	قطع کلید محافظ موتور.	جریان موتور اندازه‌گیری شود و مقدار آن بر روی کلید محافظ تنظیم شود.
	قطع در جعبه اتصالات موتور یا سیم پیچی استاتور.	تست سیم پیچ‌ها و اتصالات در جعبه اتصالات موتور، سیم پیچ سوخته یا قطع شده تعویض شود.
موتور به سختی راه اندازی می‌شود و به هنگام بار، سرعت موتور به شدت افت می‌کند.	بار بیش از حد است.	اندازه‌گیری توان و کم کردن بار یا استفاده از موتور با توان بالاتر.
	ولتاژ تغذیه خیلی کم است.	ولتاژ شبکه تست شود.
موتور با راه‌اندازی ستاره - مثلث، در مرحله ستاره راه‌اندازی نمی‌شود.	قطعی در کلید ستاره - مثلث.	تست کلید با اهم‌متر و رفع عیب.
	گشتاور راه‌اندازی در مرحله ستاره کافی نیست.	استفاده از موتور با توان بالاتر.
موتور لرزش دارد.	روتور، پولی یا کولپینگ بالانس نیست.	بالانس شود.
موتور بیش از حد گرم می‌شود.	بار بیش از حد روی موتور.	بار کاهش یابد.
	ولتاژ کم یا خیلی زیاد است.	ولتاژ تست شود و به حد نرمال برسد.
	قطع در یکی از فازها.	اندازه‌گیری ولتاژ منبع تغذیه و رفع قطعی.
	مشکل در خنک‌کننده موتور.	گرفتگی خروجی هوا برطرف شود.

۴-۴ الکتروموتورهای تک فاز

۴-۴-۱ ساختمان

ساختمان داخلی این موتورها از یک قسمت ساکن (استاتور) و یک قسمت گردان (روتور) تشکیل شده است. استاتور و روتور این موتورها شبیه موتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی است، با این تفاوت که در استاتور آن‌ها دو نوع سیم پیچی «سیم پیچ اصلی» و «سیم پیچ راه انداز یا کمکی» وجود دارد. موتورهای تک فاز برای راه اندازی به جریان متناوب تک فاز (N و L1) نیاز دارند. این موتورها از اندازه‌های کوچک $\frac{1}{4}$ اسب بخار تا حدود پنج اسب بخار ساخته می‌شوند. شکل ۴-۴۸ تصویر استاتور و روتور یک نوع موتور تک فاز را نشان می‌دهد. شکل ۴-۴۹ تصویر باز شده یک موتور تک فاز را نشان می‌دهد.

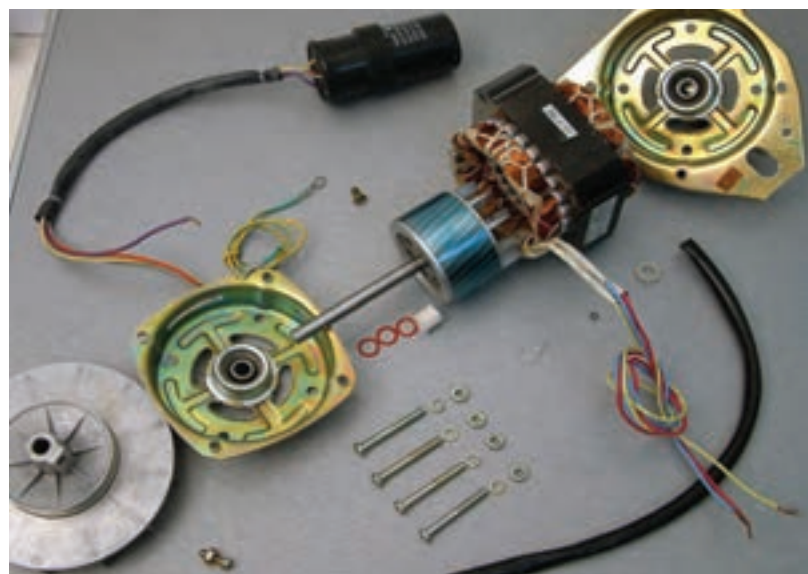

شکل ۴-۴۹ اجزای موتور آسنکرون تک فاز

شکل ۴-۴۸ استاتور و روتور موتور آسنکرون تک فاز

۴-۴-۲ اصول کار

اصول کار بیشتر موتورهای تک فاز مانند موتورهای سه فاز بر خاصیت القایی استوار است. در نتیجه برای به حرکت درآمدن، به میدان دوار نیاز دارند. این موضوع در موتورهای سه فاز به دلیل وجود سه سیم پیچ و سه جریان متناوب که با یکدیگر اختلاف فاز متقارن دارند، امکان پذیر است، اما در موتورهای

تک‌فاز با یک سیم‌پیچی و یک جریان امکان ایجاد میدان دوار نیست. به‌همین دلیل برای راه‌اندازی موتورهای تک‌فاز از یک سیم‌پیچ دیگر برای کمک به سیم‌پیچ اصلی در راه‌اندازی موتور به‌صورت موقت استفاده می‌شود. به این سیم‌پیچ که در راه‌اندازی به‌کمک سیم‌پیچ اصلی می‌آید سیم‌پیچ کمکی یا راه‌انداز (استارت) می‌گویند. این سیم‌پیچ می‌تواند در لحظه راه‌اندازی به‌همراه سیم‌پیچ اصلی گشتاور قابل توجهی به محور روتور اعمال کرده و باعث چرخش آن شود. از آنجایی که وظیفه سیم‌پیچ کمکی فقط راه‌اندازی موتور است، لذا می‌توان پس از شروع به‌کار موتور آن را از مدار خارج کرد.

۳-۴-۴ انواع موتورهای تک فاز

موتورهای تک‌فاز را براساس ساختمان داخلی و روش راه‌اندازی به‌صورت زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:

◀ موتورهای القایی (فاز شکسته - خازن‌دار)

◀ موتورهای اونیورسال

موتور با فاز شکسته


در موتورهای القایی تک‌فاز با فاز شکسته، یک سیم‌پیچ اصلی و یک سیم‌پیچ کمکی در موتور وجود دارد. این دو سیم‌پیچ به‌صورت موازی درکنار هم قرار می‌گیرند. سیم‌پیچ راه‌انداز پس از راه‌اندازی و رسیدن سرعت موتور به ۷۵٪ سرعت نامی به‌وسیله کلید تابع دور (کلید گریز از مرکز) از مدار خارج می‌شود. قدرت این موتورها معمولاً بین $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{4}$ اسب بخار است. در شکل ۴-۵۰ شکل ظاهری و اتصال سیم‌پیچی‌های موتور نشان داده شده است.

موتور با راه‌انداز خازنی

در موتورهای تک‌فاز با راه‌انداز خازنی برای افزایش گشتاور موتور در لحظه راه‌اندازی، از خازن به‌صورت سری با سیم‌پیچ کمکی استفاده می‌شود. خازن مورد نظر از نوع الکترولیتی با ظرفیت بالاست و معمولاً به‌صورت جداگانه روی بدنه موتور نصب می‌شود. در مدار سیم‌پیچ راه‌انداز با خازن از یک کلید



(الف) شکل ظاهری

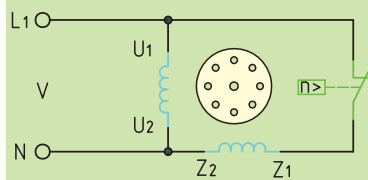

(ب) مدار الکتریکی



(ج) تصویر کلید گریز از مرکز

شکل ۴-۵۰ موتور تک‌فاز با فاز شکسته


گریز از مرکز (تابع دور) نیز استفاده می‌شود، که سیم‌پیچ کمکی و خازن را در ۷۵٪ دور نامی موتور از مدار خارج می‌کند. این موتورها از قدرت $\frac{1}{8}$ اسب بخار به بالا رنج‌های استاندارد در صنعت ساخته می‌شوند. شکل ۴-۵۱ تصویر ظاهری و مدار الکتریکی موتور تک‌فاز با راه‌انداز خازنی را نشان می‌دهد.



(الف) شکل ظاهری



(ج) خازن

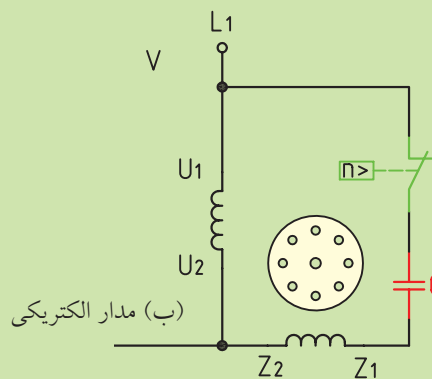


(ب) مدار الکتریکی

شکل ۴-۵۱ موتور تک‌فاز با خازن راه‌انداز

◀ موتور با خازن دائم کار

در این موتورها از یک خازن روغنی که با سیم‌پیچ راه‌انداز سری شده، استفاده می‌شود. این موتورها کلید تابع دور ندارند و سیم‌پیچ راه‌انداز به‌همراه خازن پس از راه‌اندازی نیز در مدار باقی می‌مانند. شکل ۴-۵۲ مدار الکتریکی موتور تک‌فاز با خازن دائم کار را به‌همراه شکل ظاهری یک نمونه از این نوع موتورها نشان می‌دهد. قرار داشتن خازن به‌صورت دائم در مدار، گشتاور در حالت کار را افزایش می‌دهد.

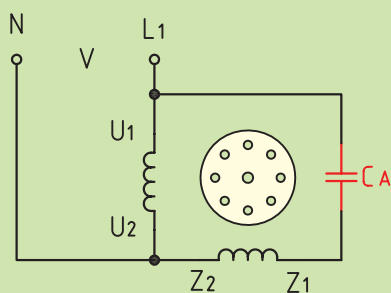

(ب) مدار الکتریکی




(الف) شکل ظاهری

شکل ۴-۵۲ موتور تک‌فاز با خازن دائم کار



شکل ۴-۵۳

خازن دائم کار در ماشین سنگ سنباده

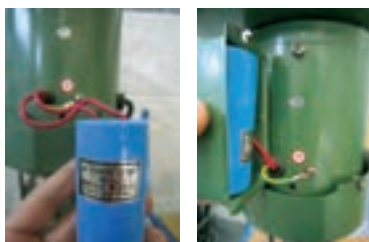

شکل ۴-۵۴

خازن دائم کار در ماشین مته رومیزی

شکل ۴-۵۳ یک خازن دائم کار در ماشین سنگ سنباده را نشان می دهد. ظرفیت این خازن ۶ میکروفاراد با تلورانس ۵ درصد بوده و قابلیت تحمل ولتاژ را تا ۴۵۰ ولت دارد.

شکل ۴-۵۴ نیز یک نمونه خازن ماشین مته رومیزی با موتور تک فاز و با خازن دائم کار را نشان می دهد. ظرفیت این خازن ۸ میکرو فاراد است و توان تحمل ولتاژ تا ۴۵۰ ولت و درجه حرارت تا ۸۰ درجه سانتی گراد را دارد.

موتور تک فاز دو خازنی

در این موتورها از یک خازن به صورت لحظه ای و یک خازن به صورت دائم کار استفاده می شود. این دو خازن با یکدیگر به صورت موازی و هر دو نسبت به سیم پیچ راه انداز به صورت سری قرار گرفته اند. پس از راه اندازی و رسیدن دور موتور به ۷۵٪ دور نامی، خازن راه انداز توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج شده، ولی خازن دائم کار به همراه سیم پیچ راه انداز در مدار باقی می ماند. خازن راه انداز از نوع الکترولیتی و خازن دائم کار از نوع روغنی است. این موتورها ترکیبی از خصوصیات دو نوع موتور قبلی را دارند، یعنی هم دارای گشتاور راه اندازی و هم گشتاور کار خوبی هستند. شکل ۴-۵۵ مدار الکتریکی چگونگی اتصال خازن ها با سیم پیچ اصلی و کمکی و شکل ظاهری چند نمونه را نشان می دهد.



(الف) شکل ظاهری (موتور ماشین مته و کمپرسور باد)

(ب) مدار الکتریکی

شکل ۴-۵۵ موتور تک فاز دو خازنی

۴-۴-۴ آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای تک فاز

برای استفاده درست از موتورها لازم است تا به پلاک مشخصات آنها توجه زیادی داشته باشیم. پلاک مشخصات موتورهای تک فاز به جز تعیین مقدار ظرفیت خازن آن شبیه پلاک مشخصات موتورهای سه فاز است. شکل ۴-۵۶ پلاک مشخصات چند نمونه موتور تک فاز را مشاهده می کنید. اطلاعات این پلاکها را در جداول مربوط وارد کنید.

موتور			
توان		تعداد قطب	
ولتاژ		تعداد فاز	
فرکانس		سرعت (دور در دقیقه)	
جریان		کلاس کار موتور	



شکل ۴-۵۶ پلاک مشخصات موتور الکتریکی یک نمونه دریل رومیزی


نام کارخانه سازنده:	
ولتاژ:	توان:
فرکانس:	جریان:
	سرعت (دور در دقیقه)
	سریال موتور:



نام موتور:		
توان موتور (کیلو وات):	توان موتور (اسب بخار):	تیپ:
سرعت موتور (دور در دقیقه):	جریان:	ولتاژ:
درجه حفاظت:	کلاس:	فرکانس:
کسینوس فی:	ولتاژ و ظرفیت خازن ها:	
سریال موتور:	وزن:	استانداردها:
کشور سازنده:		



شکل ۴-۵۷ پلاک مشخصات موتور الکتریکی یک نمونه سنگ

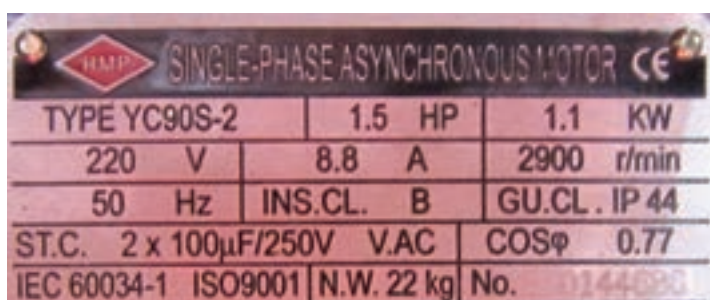

شکل ۴-۵۸ پلاک مشخصات موتور الکتریکی یک نمونه کمپرسور باد

کار عملی ۲



(۲ ساعت)

هدف: شناسایی قطعات مکانیکی و الکتریکی الکتروموتور تک فاز (سنگ سنپاده)

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
چکش	پیچ گوشتی ضربه خور
پولی کش	آچار رینگگی
پیچ گوشتی	آچار بوکس

مراحل انجام کار

۱. یک ماشین سنگ سنپاده را به همراه ابزار از انبار تحویل بگیرید. (شکل ۴-۵۹)



شکل ۴-۵۹


۲. سنگ‌ها و حفاظ آن‌را از روی ماشین باز کنید.

۳. درپوش زیر ماشین که محل اتصالات و سیم‌کشی موتور تک‌فاز است را باز کنید. این قسمت حکم جعبه اتصالات را دارد. در این جعبه کابل سه‌رشته (فاز، نول و ارت) وارد شده و سیم فاز نول پس از عبور از کلید ۱-۰ به موتور و خازن دائم‌کار آن متصل شده است. سیم ارت نیز به بدنه وصل شده است. شکل ۴-۶۱

۴. سیم ارت را از بدنه ماشین جدا کرده و خازن را نیز که توسط بست به بدنه دستگاه محکم شده، باز کنید تا بتوان درپوش چپ و راست ماشین را باز کرد.



شکل ۴-۶۰

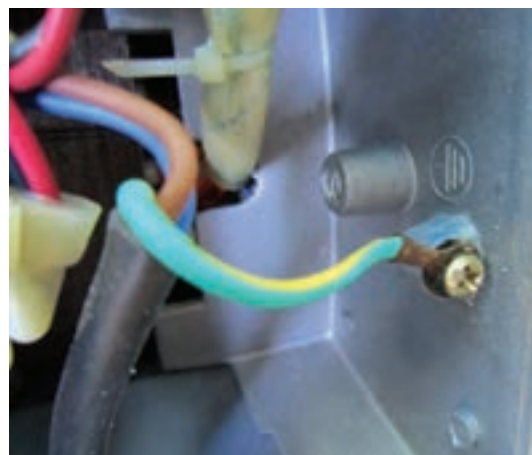

شکل ۴-۶۱



شکل ۴-۶۲

۵. پیچ‌های درپوش چپ و راست موتور را مطابق شکل ۴-۶۳ توسط آچار مناسب باز کنید.



شکل ۴-۶۳

۶. پس از باز کردن درپوش‌های چپ و راست، محور و بلبرینگ‌های جلو و عقب موتور قابل مشاهده است. همچنین روتور و سیم‌پیچ‌های استاتور نیز در شکل ۴-۶۴ نشان داده شده است.



شکل ۴-۶۴

۷. مدار الکتریکی ماشین سنگ سنباده را از روی دستگاه باز شده برداشته و روی برگه‌ای ترسیم کنید.



شکل ۴-۶۵

۸. یاتاقان‌ها (بلبرینگ‌ها)، محور روتور (شفت)، استاتور، سیم‌پیچ‌ها، جعبه اتصالات الکتریکی و خازن موتور را شناسایی کنید (شکل ۴-۶۶).




شکل ۴-۶۶

۹. مشاهدات خود را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

ارزشیابی پایانی


۱. ترانسفورماتور را تعریف کنید.
۲. ساختمان ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهید.
۳. اساس کار ترانسفورماتور و چگونگی القا را شرح دهید.
۴. ترانسفورماتور کاهنده و افزایشنده را تعریف کنید.
۵. انواع موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان و تعداد فاز را نام ببرید.
۶. ساختمان موتورهای الکتریکی را توضیح دهید.
۷. اصول کار موتورهای الکتریکی سه فاز را توضیح دهید.
۸. در شکل ۴-۶۷ اطلاعات پلاک مشخصات یک نمونه موتور الکتریکی سه فاز در اره لنگ را استخراج کنید و هر یک را توضیح دهید.

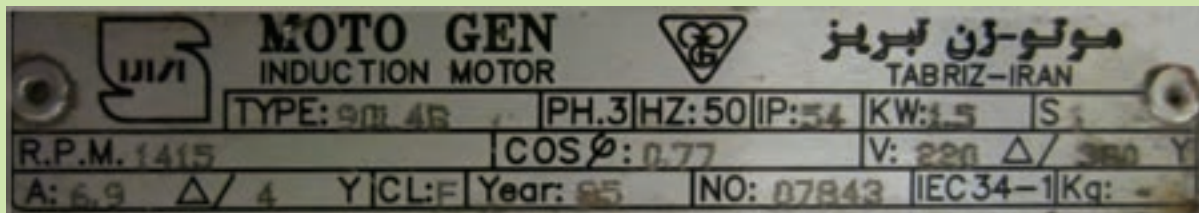

شکل ۴-۶۷ پلاک موتور

MOTO GEN					
INDUCTION MOTOR			TABRIZ-IRAN		
TYPE	PH	HZ	IP:	KW:	S:
R.P.M	COSφ:	V: /			
A:	CL:	Year:	NO:	1-IEC 34	KG:

۹. در شکل ۴-۶۸ اطلاعات پلاک مشخصات یک نمونه موتور الکتریکی تک فاز در کمپرسور باد را استخراج کنید.

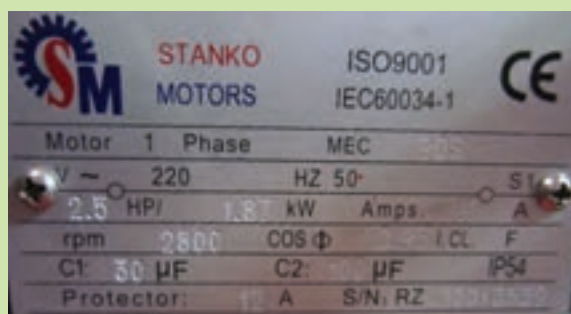

شکل ۴-۶۸



شکل ۴-۶۹

۱۰. در انتخاب موتور الکتریکی به چه نکاتی باید دقت کرد؟

۱۱. وضعیت نصب موتور اصلی دستگاه تراش، دریل ستونی در کارگاه شما مانند کدام یک از حالات جدول ۴-۳ است؟

۱۲. انواع سیستم‌های انتقال قدرت در موتورهای الکتریکی را توضیح دهید.

۱۳. اصول کار موتورهای الکتریکی تک فاز را توضیح دهید.

۱۴. طرز کار موتورهای الکتریکی تک فاز القایی را شرح دهید.

۱۵. مدار الکتریکی انواع موتورهای تک فاز القایی را ترسیم کنید.

۱۶. کاربرد هر یک از موتورهای الکتریکی تک فاز القایی را بیان کنید.

۱۷. فن دستگاه جوش به چه نوع موتوری متصل است؟

۱۸. اطلاعات مربوط به خازن‌های یک موتور تک فاز دو خازنی در شکل ۴-۶۹


نشان داده شده است. مشخصات و خازن را استخراج کنید.

فصل پنجم: راه‌اندازی موتورهای الکتریکی

◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- پلاک اتصالات (تخته کلم) موتور سه‌فاز و تک‌فاز را شرح دهد.
- سالم بودن سیم پیچ‌های موتور الکتریکی را آزمایش کند.
- موتورهای سه‌فاز را به وسیله کلید زبانه‌ای 0-1 راه‌اندازی کند.
- موتور سه‌فاز را به وسیله کلید زبانه‌ای 1-0-2 چپ‌گرد، راست‌گرد راه‌اندازی کند.
- یک موتور تک‌فاز را با کلید زبانه‌ای راه‌اندازی کند.
- یک موتور تک‌فاز را با کلید زبانه‌ای به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد راه‌اندازی کند.
- ساختمان و طرز کار و کاربرد تجهیزات جانبی مدارهای فرمان (شامل کلیدهای مغناطیسی، کنتاکتور، فیوز، بی‌متال، و لامپ سیگنال) را شرح دهد.
- یک موتور سه‌فاز را به کمک کنتاکتور و تجهیزات مربوط به صورت لحظه‌ای راه‌اندازی کند.
- یک موتور سه‌فاز را به وسیله کنتاکتور و تجهیزات مربوط به صورت دائم راه‌اندازی کند.
- دو موتور سه‌فاز را به وسیله کنتاکتور و تجهیزات مربوط به صورت یکی پس از دیگری راه‌اندازی کند.
- یک موتور سه‌فاز را به صورت چپ‌گرد، راست‌گرد و به کمک کنتاکتور راه‌اندازی کند.
- نکات ایمنی را در هنگام انجام کارهای عملی و راه‌اندازی موتورهای الکتریکی رعایت کند.

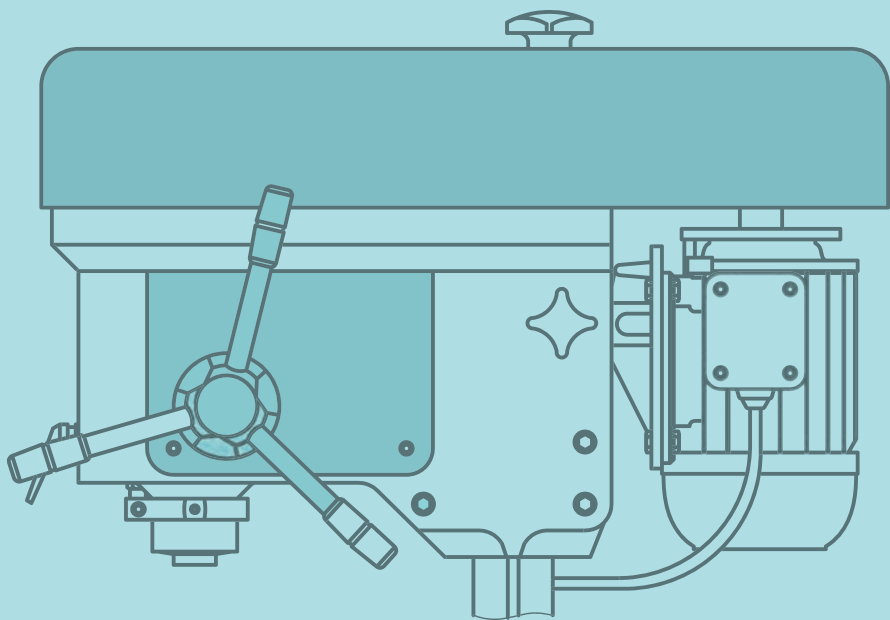

مقدمه

امروزه موتورهای الکتریکی در ماشین‌های ابزار نقش مهمی را ایفا می‌کنند و کم‌تر ماشینی دیده می‌شود که موتور الکتریکی در آن به کار نرفته باشد. لذا در به‌کارگیری این ماشین‌ها باید راه‌اندازی موتورهای الکتریکی، سرویس و نگهداری و رفع عیوب ساده آن‌ها را فراگرفت تا در مواقع ضروری بدون حضور متخصصین برق بتوان مشکلات الکتریکی جزئی پیش آمده را رفع کرد. همچنین آگاهی از چگونگی کارکرد سیستم‌های الکتریکی ماشین‌های ابزار کاربر را در استفاده درست دستگاه کمک می‌کند و حتی باعث طول عمر بیشتر دستگاه نیز خواهد شد. راه‌اندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای دستی یا مغناطیسی انجام می‌شود و ضروری است که هنرجویان با ساختمان، طرز کار، کاربرد و همچنین با نقشه‌های فنی مدارهای راه‌اندازی آشنا شوند و مهارت‌های لازم را به‌دست آورند.




۱-۵ پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

در فصل پیش با ساختمان و طرز کار موتورهای الکتریکی آشنا شدید. برای راه‌اندازی موتورها باید آن‌ها را به شبکه برق متصل کرد. برای اتصال سیم‌پیچ‌های درون موتور سه‌فاز به شبکه برق، سرسیم‌ها از داخل به ترمینال موتور هدایت می‌شوند که در اصطلاح به جعبه اتصالات موتور «تخته کلم» می‌گویند. شکل ۱-۵ جعبه تخته کلم دو موتور الکتریکی مربوط به یک نمونه ماشین تراش را نشان می‌دهد.

موتورهای الکتریکی سه‌فاز سه دسته سیم‌پیچ دارند و سر و ته کلاف‌های سیم‌پیچی آن‌ها با دو حرف مشخص می‌شوند. برای نام‌گذاری سرسیم‌پیچ‌ها اول تا سوم در استاندارد (VDE آلمان) به ترتیب از حروف U، V و W و برای ته کلاف‌ها به ترتیب از حروف X، Y و Z استفاده می‌شود، اما در استاندارد (IEC کمیته بین‌المللی الکتروتکنیک) به ترتیب سرکلاف‌ها با حروف (U₁، V₁ و W₁) و ته کلاف‌ها با حروف (U₂، V₂ و W₂) نام‌گذاری می‌شوند. چگونگی قرار گرفتن سرسیم‌ها در زیر پیچ‌های تخته کلم مطابق شکل ۲-۵ صورت می‌گیرد.

شکل ۱-۵ دو نمونه تخته کلم موتور الکتریکی سه‌فاز ماشین تراش.

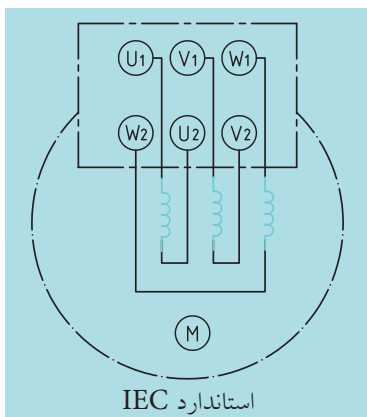

شکل ۲-۵ چگونگی قرار گرفتن سرسیم‌ها در زیر پیچ‌های تخته کلم.



(۱ ساعت)

کار عملی ۱



هدف: اطمینان از سلامت سیم پیچ‌های (کلاف‌ها) الکتروموتور

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
مولتی متر	موتور سه فاز
آچار	انبردست

مراحل انجام کار

۱. درب تخته کلم موتور سه فاز را باز کرده و محل اتصال سر و ته کلاف‌ها را به همراه حروف مشخصه یادداشت کنید.
۲. آوومتر موجود در کارگاه را در حالت اهم متر قرار دهید. ابتدا دو سر اهم متر را به هم متصل کرده و از سالم بودن دستگاه اطمینان یابید. سپس دو سر آن را مطابق شکل ۳-۵ به پیچ‌های تخته کلم وصل کنید. توجه داشته باشید دو پیچی که دو سر اهم متر را به آن‌ها متصل می‌کنید باید به یک سیم پیچ (کلاف) مربوط باشد.

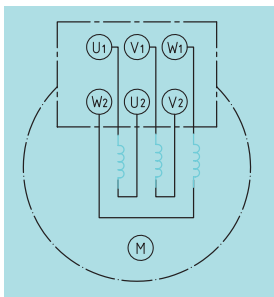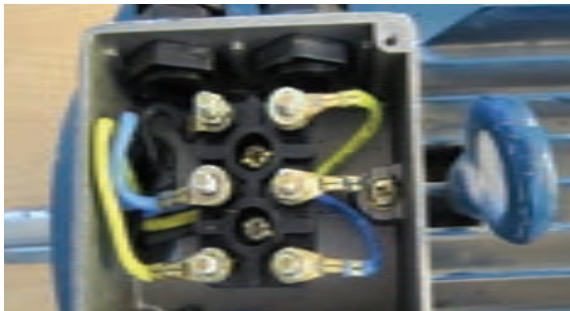

شکل ۳-۵ چگونگی قرار گرفتن سر سیم‌ها در زیر پیچ‌های تخته کلم.



(مثلاً U_1 و U_2) در این صورت لازم است اهم‌متر دیجیتالی عدد کوچکی در صفحه نمایش اهم‌متر نشان دهد. این موضوع نشان دهنده سلامت سیم پیچ و عدم وجود قطعی در سیم پیچ است.



شکل ۵-۴



۳. محل سر سیم‌های اهم‌متر را مطابق شکل ۵-۵ تغییر دهید. در این حالت نیز اهم‌متر عدد $3/5$ اهم را که نشانگر مقدار مقاومت اهمی یکی از سیم‌پیچ‌های موتور است، نشان می‌دهد.



شکل ۵-۵

اگر دو سر اهم‌متر را به دو سر سیمی که به یک سیم‌پیچ مربوط نیستند، اتصال دهیم اهم‌متر حروف O.L یا عدد ۱ را نشان خواهد داد.



شکل ۵-۶

مانند شکل ۵-۷، محل قرار گرفتن سر سیم‌های اهم‌متر را تغییر دهید. در این شرایط نیز لازم است اهم‌متر عدد کوچکی را نشان دهد.

ایمنی

در صورتی که بروز هرگونه قطعی در سیم‌پیچ‌های موتور، اهم‌متر دیجیتال عدد ۱ یا حروف O.L را نشان می‌دهد. عقربه اهم‌متر آنالوگ نیز منحرف نخواهد شد و عدد بسیار زیادی را به نشانه باز بودن مسیر و وجود قطعی در سیم‌پیچ‌ها نشان خواهد داد و در این صورت موتور سالم نیست و نباید آن‌را به شبکه برق متصل و راه‌اندازی کرد.



شکل ۵-۷

ایمنی

تست اتصال بدنه

در صورت سالم بودن موتور هرگاه یک سر اهم‌متر به بدنه فلزی موتور و سر سیم دیگر آن به هر یک از سیم‌پیچ‌های موتور وصل شود، عقربه نباید منحرف شود. به عبارت دیگر نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین سیم‌پیچ‌های موتور با بدنه وجود داشته باشد. برای اطمینان می‌توان از لامپ تست یا اهم‌متر در رنج‌های بالا، اتصال بدنه را آزمایش کرد (شکل ۵-۸).


موتوری که اتصال بدنه داشته باشد در هنگام اتصال به شبکه برق، ما را دچار برق‌گرفتگی خواهد کرد.



شکل ۵-۸ تست اتصال بدنه.

۲-۵ اتصال سیم‌پیچ‌های موتور

برای راه‌اندازی موتور باید سرهای سیم‌پیچ‌های آن به شبکه برق سه‌فاز متصل


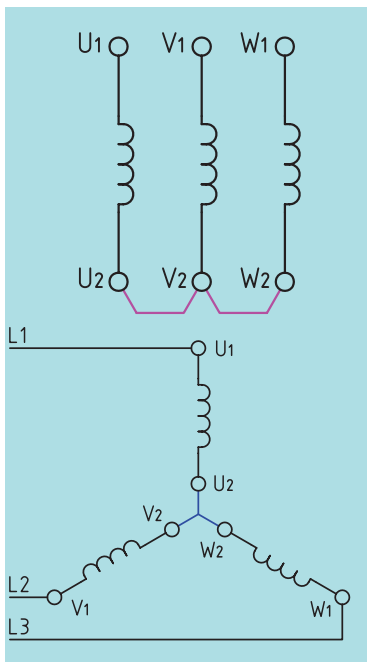


شکل ۵-۹ اتصال ستاره سیم پیچ های موتور.

شوند. شبکه برق سه فاز دارای سه سیم است که با حروف $L_1 - L_2 - L_3$ نام گذاری شده اند. این سه سیم باید به سرهای سیم پیچ های موتور یعنی به $U_1 - V_1 - W_1$ اتصال داده شوند، اما ته کلاف ها را گذاشته نمی شوند و آن ها نیز دارای اتصالاتی هستند.

◀ اتصال ستاره

اگر سرهای کلاف ها یعنی $U_1 - V_1 - W_1$ به شبکه برق سه فاز $L_1 - L_2 - L_3$ متصل شوند و ته سیم پیچ ها یعنی $U_2 - V_2 - W_2$ به همدیگر متصل گردند، اتصال ستاره به وجود می آید. این اتصال به سبب شکل قرارگیری سیم پیچ های آن نسبت به هم، اتصال ستاره نام گذاری شده است. (شکل ۵-۹) روی تخته کلم برق سه فاز $L_1 - L_2 - L_3$ به زیر پیچ های $U_1 - V_1 - W_1$ متصل شده و پیچ های $U_2 - V_2 - W_2$ توسط دو تسمه مسی به یکدیگر متصل می گردند. شکل ۵-۱۰ چگونگی ایجاد اتصال ستاره را با بهره گیری از تسمه مسی بر روی تخته کلم با حروف اختصاری جدید نشان می دهد.

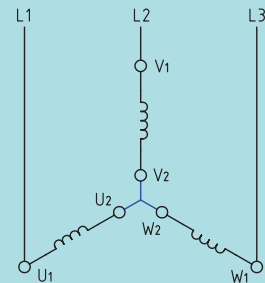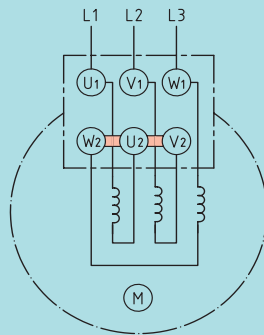

شکل ۵-۱۰ اتصال ستاره در تخته کلم.

با به کارگیری آچار مخصوص مهره مربوط به اتصالات تخته کلم مطابق شکل ۵-۱۱ انتهای کلاف ها را به یکدیگر وصل کنید.



شکل ۵-۱۱

برق سه‌فاز توسط یک کابل سه رشته و از طریق گلند کابل وارد تخته کلم می‌شود و با محکم کردن مهره گلند، کابل محکم می‌شود. (شکل ۵-۱۲)

۳-۵ راه‌اندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای دستی

برای راه‌اندازی و کنترل الکتروموتورها از کلیدهای خاصی استفاده می‌کنند. کلیدهای دستی در ماشین‌های ابزار کاربرد فراوانی دارد و بسیاری از ماشین‌ها مانند ماشین‌های تراش و فرز با کلیدهای دستی روشن و خاموش می‌شوند. از نظر ساختمان، کلیدها را به صورت اهرمی و زبانه‌ای می‌سازند.

۱-۳-۵ انواع کلیدهای دستی

◀ کلید اهرمی

این کلیدها مطابق شکل ۵-۱۳ دارای انواع مختلف یک‌فاز، دو‌فاز و سه‌فاز هستند. در این کلیدها نیرو به وسیله یک اهرم به تیغه‌های متحرک کلید وارد می‌شود و آن‌ها را به کنتاکت‌های ثابت وصل می‌کند. از این کلیدها بیشتر در مدارهای جریان کم استفاده می‌شود. در صنعت به این کلیدها «کلید چاقویی» یا «کلید کاردی» نیز می‌گویند.

◀ کلید زبانه‌ای

امروزه در صنعت از کلیدهای زبانه‌ای، به دلیل مزایای زیاد آن‌ها نسبت به کلیدهای دیگر استفاده بیشتری می‌شود چون نسبت به کلید اهرمی عمر طولانی‌تری دارند و جریان بیشتری را از خود عبور می‌دهند. در این کلید مطابق شکل ۵-۱۴ استوانه را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که چندین برجستگی و فرورفتگی داشته باشد و با حرکت استوانه به دور محور خود، زبانه بالا و پایین برود. زبانه مزبور کنتاکت‌های متحرک (پلاتین) را به کنتاکت‌های ثابت، وصل یا



شکل ۵-۱۲ کلید اهرمی.



(الف) تک‌فاز




(ب) سه‌فاز

شکل ۵-۱۳ کلید اهرمی.



شکل ۱۴-۵ نمای ظاهری و نقشه

انفجاری کلید زبانه‌ای تابلویی.

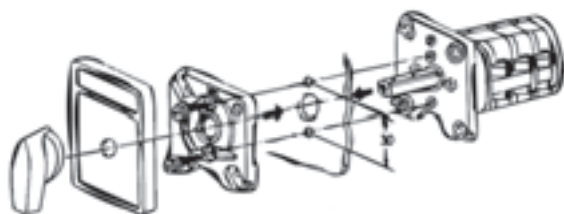



از آن‌ها جدا (قطع) می‌سازد. کلید زبانه‌ای به صورت‌های توکار و روکار ساخته می‌شود. در صنعت به این کلیدها «کلید سلکتور» هم می‌گویند.



در کلیدهای زبانه‌ای علاوه بر اتصالات داخلی، ممکن است در خارج نیز چند پیچ به وسیله یک قطعه فلز مسی ثابت به یکدیگر اتصال یابند. در شکل ۵-۱۵ نمای ظاهری نمونه دیگری از کلیدهای سلکتور (زبانه‌ای) و کاربرد آن در ماشین تراش نشان داده شده است.



شکل ۵-۱۵ کلید زبانه‌ای تابلویی.

۲-۳-۵ کاربرد کلیدهای دستی

این کلیدها بر اساس کاربردهای زیر در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند:

۱. قطع و وصل مدار و ماشین‌های الکتریکی
۲. تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی (چپ‌گرد، راست‌گرد)
۳. تغییر سرعت موتورهای الکتریکی (کند، تند)

در بازار کلیدهای دیگری نیز وجود دارند که برای مصارف خاص صنعتی و عمومی ساخته می‌شوند. شما در ادامه مطالب با طرز کار کلیدهای زیر آشنا می‌شوید و در کارگاه روش اتصال آن‌ها به مدار مصرف‌کنندگان را به صورت عملی فرا می‌گیرید.

۳-۳-۵ برقرسانی به موتورهای الکتریکی

برقرسانی و راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز از اهمیت خاصی برخوردار است. به گزینش قطعاتی مانند فیوز، کلید، نوع سیم و سطح مقطع آن می‌بایست دقت ویژه‌ای کرد، چرا که در صورت انتخاب نادرست هر یک از این موارد، احتمال وقوع حالات زیر وجود خواهد داشت:

- الف) به علت کم بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور، هنگام راه‌اندازی، فیوز می‌سوزد و موتور راه‌اندازی نمی‌شود.
- ب) به علت کم بودن جریان نامی موتور نسبت به جریان نامی فیوز، قطعات به‌کار رفته در مدار می‌سوزند.


ج) به علت کم بودن جریان نامی کلید بین کنتاکت‌های کلید، جرقه‌های شدیدی ایجاد شده و یا گرم می‌شوند.

د) به علت کم بودن سطح مقطع کابل انتخابی نسبت به سطح مقطع مورد نیاز، کابل گرم شده و یا می‌سوزد.



۴-۵ اتصال موتورهای الکتریکی سه‌فاز به شبکه برق با کلید قطع و وصل (۰-۱)

در ماشین‌های ابزار این کلید برای روشن و خاموش کردن برق تابلوی اصلی ماشین تراش، دریل و سنگ یا الکتروپمپ آب صابون دستگاه تراش به کار می‌رود. در شکل ۵-۱۶ با نمونه‌های کاربردی این کلید آشنا می‌شوید. در این نمونه، یک کلید ۰-۱ برای برق‌دار کردن کل دستگاه به کار رفته و کلید ۰-۱ دیگری برای روشن کردن پمپ مایع خنک‌کننده تعبیه شده است.

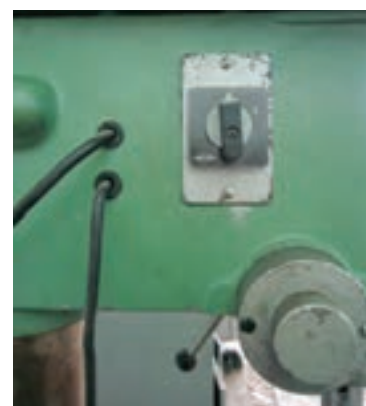

(الف) دستگاه تراش



(ب) دریل



(ج) سنگ سنباده

شکل ۵-۱۶ نمونه‌های کاربردی کلید قطع و وصل (۰-۱)

اصول کار

کلید زبانهای (۰-۱) دو حالت قطع و وصل دارد. برای راه‌اندازی موتور سه‌فاز یک بار باید سه‌فاز $L_3 - L_2 - L_1$ را به سرهای U_1, V_1, W_1 در موتور اتصال دهد و در حالت دوم باید این اتصال را قطع کند. حالت کاری این کلید به‌صورت زیر است:

$$L_1 \rightarrow U_1$$

$$L_2 \rightarrow V_1$$

$$L_3 \rightarrow W_1$$



نقشه‌ی حقیقی و فنی

در شکل ۵-۱۷ شمای حقیقی و فنی کلید زبانهای برای راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز نشان داده شده است.

با توجه به نقشه این مدار در استاندارد IEC سه فاز $L_3 - L_2 - L_1$ به ترمینال‌های ۱ و ۳ و ۵ اتصال می‌یابد و ترمینال‌های خروجی ۲ و ۴ و ۶ به سرهای موتور U_1, V_1, W_1 متصل می‌شوند.

نکته

اگر یکی از فازهای موتور الکتریکی سه‌فاز در هنگام کار قطع شود به اصطلاح می‌گویند موتور دو فاز شده است. در چنین شرایطی موتور سر و صدای غیر طبیعی و زیادی ایجاد می‌کند و جریان الکتریکی زیادی از شبکه برق می‌کشد. به همین سبب موتور داغ کرده و پس از چند لحظه اگر توسط عناصر حفاظتی در مدار مانند بی‌متال یا اپراتور از شبکه برق خارج نشود، خواهد سوخت.

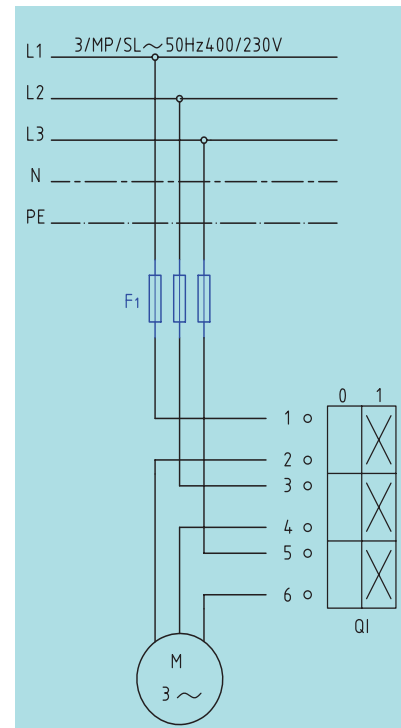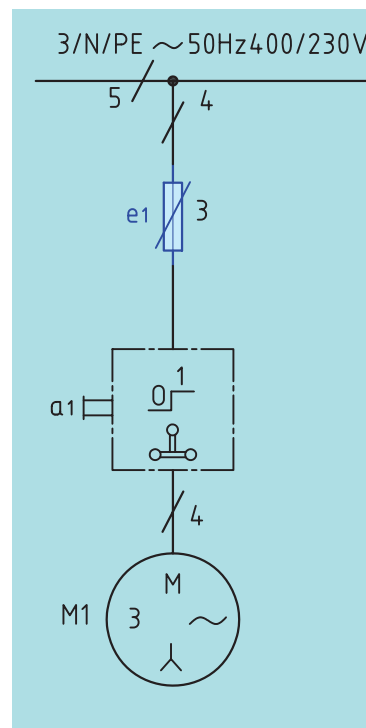

شکل ۵-۱۷



(۲ ساعت)

کار عملی ۲


هدف: راه‌اندازی موتور سه‌فاز دستگاه تراش با کلید زبان‌های (۱-۰)

تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
موتور سه‌فاز	موجود در کارگاه	ترمینال	نمره ۶
کلید	زبان‌های ۱ - ۰	کابل	۴ × ۲/۵ mm ^۲ NYY
فیوز	مینیاثوری متناسب با موتور	بست کابل	متناسب با کابل


مراحل انجام کار

- اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
- مقدار جریان فیوز و همچنین سطح مقطع کابل را انتخاب کنید.
- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
- کلید زبان‌های، فیوزها و ترمینال را نصب کنید.

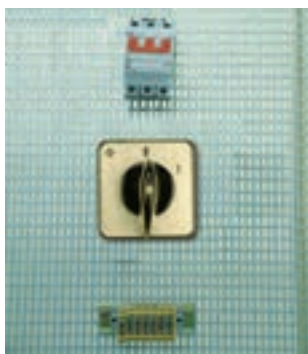

شکل ۵-۱۸



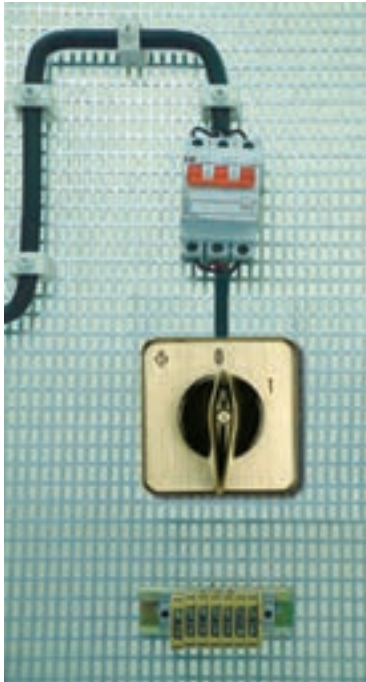

شکل ۱۹-۵

۵. کابل کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال درست انجام دهید (شکل ۵-۱۹).

۶. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

۷. فیوزها را وصل و کلید را از حالت صفر به یک ببرید و موتور را پس از تأیید مربی راه‌اندازی کنید.

۸. کمیت‌های سرعت محور، ولتاژ دو سر موتور و جریانی که موتور از شبکه برق دریافت می‌کند را اندازه‌گیری کنید.

◀ پرسش

پس از انجام کار عملی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. اگر یکی از فازهای موتور سه‌فاز قطع باشد در هنگام وصل کلید موتور چه رفتاری را از خود نشان می‌دهد؟

۲. اگر یکی از فازهای موتور سه‌فاز در حین کار قطع شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

۳. جریان موتور را در هنگام کار اندازه‌گیری کنید. آیا مقدار این جریان با مقدار درج شده بر روی پلاک مشخصات موتور مطابقت دارد؟

۴. کاربردهایی از راه‌اندازی موتورها را در ماشین‌های ابزار نام ببرید.

۵. نتایج کار عملی را در دفتر گزارش کار خود یادداشت کنید.

۵-۵ تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز

در بسیاری از موارد دستگاه‌های الکتریکی از جمله دستگاه تراش یا فرز نیازمند تغییر جهت گردش (غیر مکانیکی) از راست گرد به چپ گرد یا به عکس هستند. به همین منظور باید از کلیدی که به همین منظور ساخته شده است، استفاده کرد. در شکل ۵-۲۰ تصویر یک کلید زبانه‌ای چپ گرد - راست گرد و نمونه‌های کاربردی آنرا در ماشین فرز و ماشین مته نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۰ نمونه کاربردی کلید زبانه‌ای چپ گرد، راست گرد.

اصول کار

کلید زبانه‌ای (۱-۰-۲) دارای سه حالت (۰ قطع، ۱) راست گرد و (۲) چپ گرد است. در حالت اول باید سه فاز L_1, L_2, L_3 را به سرهای U_1, V_1, W_1 در موتور اتصال داد و در حالت دوم باید محل اتصال دو فاز از سه فاز ورودی را برای اتصال به سرهای U_1, V_1, W_1 به طور دلخواه عوض کرد. حالت کاری این کلید به صورت زیر است:



$$\begin{aligned} V_1 &\leftarrow L_1 \rightarrow U_1 \\ U_1 &\leftarrow L_2 \rightarrow V_1 \\ W_1 &\leftarrow L_3 \rightarrow W_1 \end{aligned}$$

از مقایسه حالت‌های چپ گرد و راست گرد با یکدیگر مشاهده می‌شود که در یک فاز مشترک‌اند و می‌توان به رابطه کلی زیر دست یافت:

$$\begin{aligned} V_1 &\leftarrow L_1 \rightarrow U_1 \\ U_1 &\leftarrow L_2 \rightarrow V_1 \\ W_1 &\rightarrow L_3 \end{aligned}$$

شمای حقیقی

شکل ۵-۲۱ شمای حقیقی راه‌اندازی موتور الکتریکی را به صورت چپ گرد - راست گرد با کلید زبانه‌ای نشان می‌دهد.

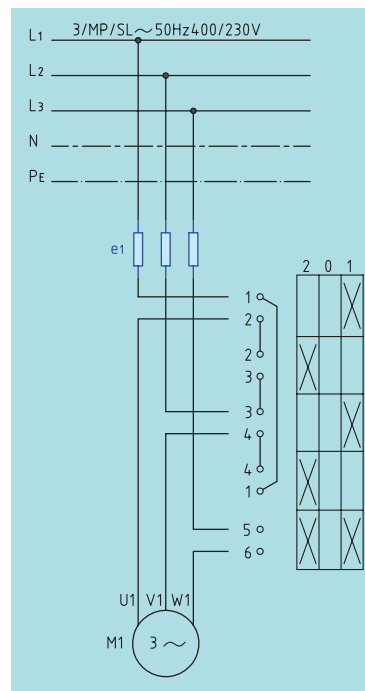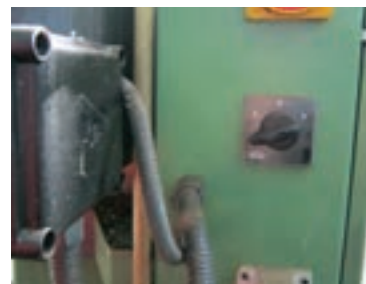

شکل ۵-۲۱ شمای حقیقی راه‌اندازی موتور الکتریکی به صورت چپ گرد - راست گرد

کار عملی ۳



(۲ ساعت)

هدف: راه اندازی موتور سه فاز دستگاه فرز به صورت چپ گرد -
راست گرد با کلید زبانه‌ای (۱-۰-۲)

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
موتور سه فاز	موجود در کارگاه	ترمینال	نمره ۶
کلید	زبانه‌ای ۱ - ۰	کابل	$4 \times 2.5 \text{ mm}^2 \text{ NY Y}$
فیوز	مینیاتوری متناسب با موتور	بست کابل	متناسب با کابل

مراحل انجام کار

- اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
- مقدار جریان فیوز و همچنین سطح مقطع کابل را برگزینید.
- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
- کلید زبانه‌ای، فیوزها و ترمینال را نصب کنید. (شکل ۲۲-۵)



شکل ۲۲-۵




۵. کابل کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال درست، انجام دهید. (شکل ۵-۲۳)
۶. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
۷. فیوزها را وصل و موتور را پس از تأیید مربی به صورت راست‌گرد راه‌اندازی کنید. سپس آن‌را به حالت چپ‌گرد ببرید.
۸. کمیت‌های سرعت محور، ولتاژ دو سر موتور و جریانی که موتور از شبکه برق دریافت می‌کند را اندازه‌گیری کنید.



شکل ۵-۲۳

در شکل ۵-۲۴ نحوه کابل کشی و برق‌رسانی به یک موتور سه‌فاز آسنکرون توسط کلید زبان‌ای (۱-۰-۲) را مشاهده می‌کنید.

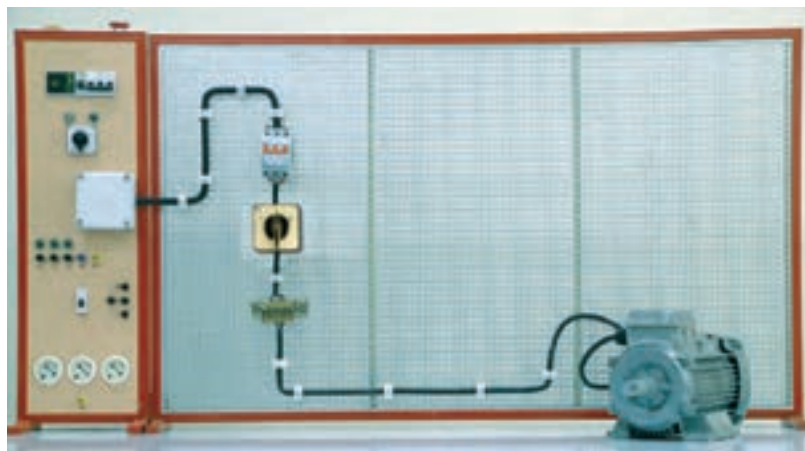


شکل ۵-۲۴ نحوه کابل کشی و برق‌رسانی به یک موتور سه‌فاز آسنکرون توسط کلید زبان‌ای (۱-۰-۲)

◀ پرسش

- پس از انجام کار عملی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱. آیا مقدار ولتاژ اعمال شده به موتور با ولتاژ درج شده بر روی پلاک مشخصات مطابقت دارد؟
 ۲. کاربردهایی از تغییر جهت گردش موتورها را در ماشین‌های ابزار بنویسید.
 ۳. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار یادداشت کنید.

۶- ۵ پلاک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کلم)

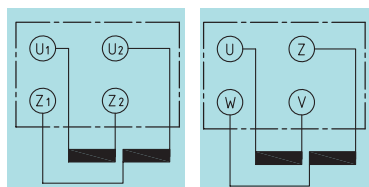


(الف)

(ب)

استاندارد جدید

استاندارد قدیم

شکل ۵-۲۵ نقشه تخته کلم موتورهای تک فاز

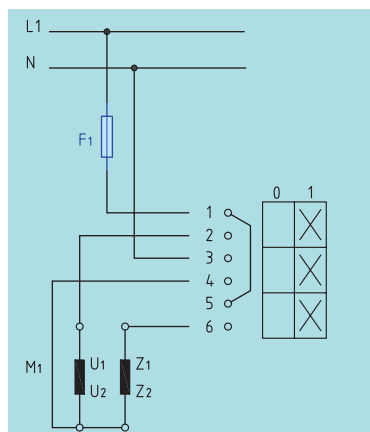


شکل ۵-۲۶ مدار راه اندازی موتور تک فاز

با کلید زبانه ای

نکته

به طور معمول سیم نول را نیز مانند سیم فاز از طریق کلید به سر سیم های موتور اتصال می دهند.

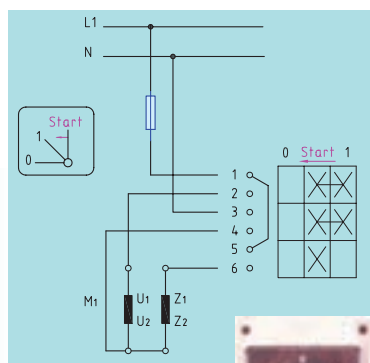

شکل ۵-۲۷ شمای

حقیقی راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه ای



به طور کلی بر روی تخته کلم موتورهای تک فاز در استاندارد (VDE آلمان) از حروف U و V برای مشخص کردن سر و ته سیم پیچ اصلی و از حروف W و Z برای سیم پیچ کمکی استفاده می شود، (شکل ۲۵-۵) اما در استاندارد (IEC) از حروف U₁ و U₂ برای نشان دادن سرهای سیم پیچ اصلی و از حروف Z₁ و Z₂ برای معرفی سرهای سیم پیچ کمکی استفاده می شود (شکل ۲۶-۵).

۷- ۵ راه اندازی موتورهای الکتریکی تک فاز

ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی تک فاز زبانه ای مشابه کلید سه فاز است. مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه ای را در شکل ۲۶-۵ مشاهده می کنید. در این نقشه و در لحظه اول راه اندازی پیچ های ۱ با ۲، ۳ با ۴ و ۵ با ۶ اتصال دارند، بنابراین U₁ به L₁، Z₁ به L₁ و U₂ به N وصل می شوند و تا زمانی که کلید قطع نشود موتور کماکان به کار خود ادامه می دهد.

نوع دیگر کلید دستی تک فاز زبانه ای با راه انداز نیز وجود دارد. این کلید به گونه ای طراحی شده که دارای سه حالت ۰ و استارت و ۱ است: - در حالت صفر ارتباط الکتریکی موتور با شبکه برق قطع است. - در حالت استارت هر دو سیم پیچ موتور تغذیه می شوند. - در حالت ۱، سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود و موتور تنها با سیم پیچ اصلی به کار خود ادامه خواهد داد.

نحوه اتصال پیچ های این کلید بدین صورت است که پیچ های ۱ با ۲، ۳ با ۴ و ۵ با ۶ اتصال دارند.

پس از راه اندازی و رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی خود باید کلید را از حالت استارت به حالت ۱ برد. در این حالت موتور به کار خود ادامه می دهد و اتصال پیچ های ۵ و ۶ قطع می شود و در نتیجه سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود.

شکل ۵-۲۷ تصویر ظاهری کلید و مدار الکتریکی آن را نشان می دهد.



(۲ ساعت)

کار عملی ۴


هدف: راه‌اندازی موتور تک‌فاز

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
موتور سه‌فاز	موجود در کارگاه	ترمینال	نمره ۶
کلید	زبانه‌ای ۱-۰	کابل	3 × 2/5 mm ² NYN
فیوز	مینیا توری متناسب با موتور	بست کابل	متناسب با کابل


مراحل انجام کار


- اطلاعات موتور الکتریکی تک‌فاز را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
- مقدار جریان فیوز و همچنین سطح مقطع کابل را برگزینید.
- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
- کلید زبانه‌ای، فیوز و ترمینال‌ها را نصب کنید. (شکل ۲۸-۵)

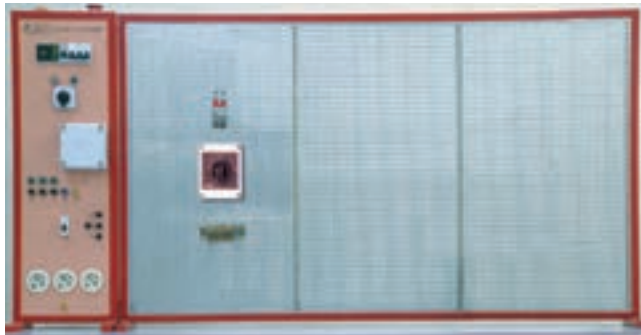


شکل ۲۸-۵

- سیم فاز ونول را به پیچ‌های ۱ و ۳ کلید اتصال دهید.
- از پیچ‌های ۲ و ۴ کلید سیم‌های کابل را خارج و از طریق ترمینال به حروف U_۱ و U_۲ و از پیچ ۶ به Z_۱ اتصال دهید.
- در روی تخته کلم موتور U_۲ را به Z_۲ وصل کنید.
- قبل از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

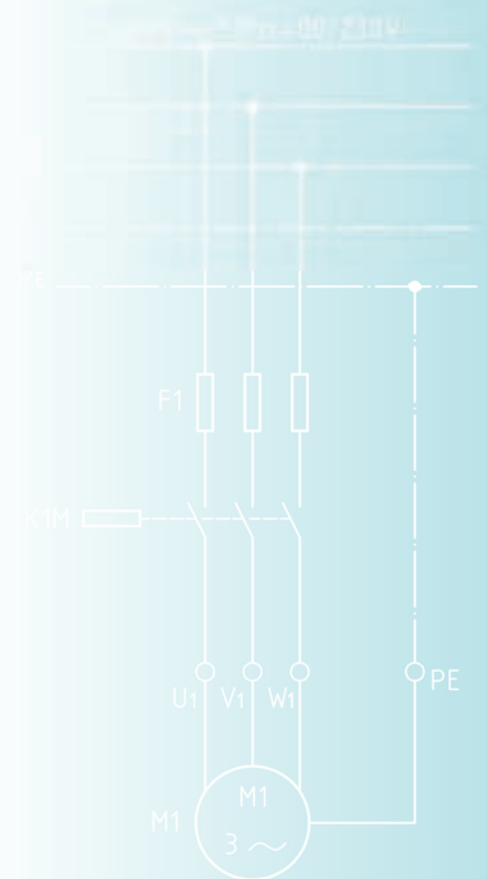


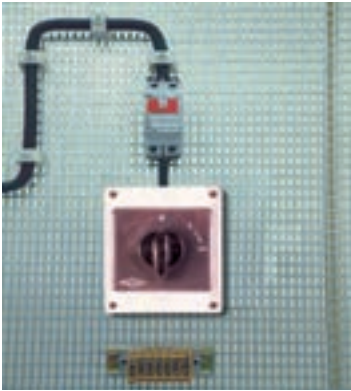


شکل ۵-۲۹

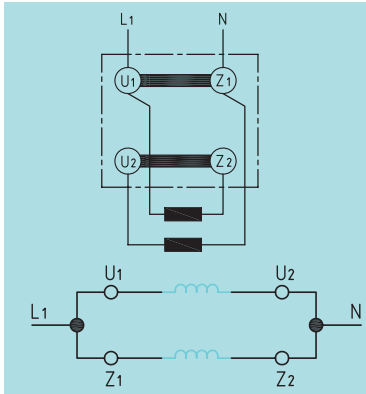

شکل ۵-۳۱ نقشه تخته کلم و اتصال سیم پیچ‌های موتور تک‌فاز در جهت راست‌گرد.

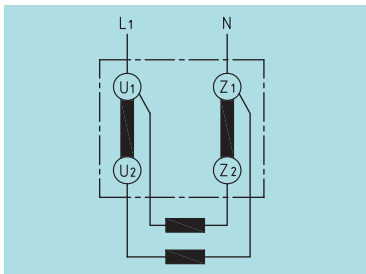

شکل ۵-۳۲ نقشه تخته کلم و اتصال سیم‌پیچ‌های موتور تک‌فاز در جهت راست‌گرد.

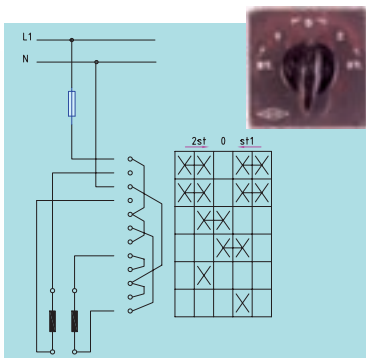


شکل ۵-۳۳

۹. پس از تأیید مربی، فیوز را وصل و کلید را از حالت صفر به یک ببرید و سپس موتور را راه‌اندازی کنید.

۱۰. کمیت‌های سرعت محور، ولتاژ دو سر موتور و جریانی که موتور از شبکه برق دریافت می‌کند را اندازه‌گیری کنید.

در شکل ۵-۳۰ روش کابل‌کشی و برق‌رسانی به یک موتور تک‌فاز آسنکرون توسط کلید زبانه ای (۱-۰) به صورت واقعی مشاهده می‌شود.

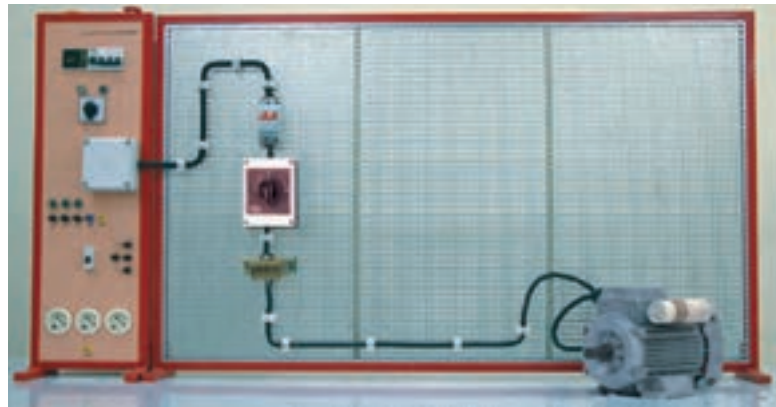

شکل ۵-۳۰ روش کابل‌کشی و برق‌رسانی به یک موتور تک‌فاز آسنکرون توسط کلید زبانه‌ای (۱-۰)

۸- ۵ تغییر جهت گردش در موتورهای تک‌فاز

برای تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی تک‌فاز باید جهت جریان الکتریکی در سیم‌پیچی کمکی (راه انداز) را عوض کنیم، یعنی باید جای سر و ته سیم‌پیچ متصل شده به فاز و نول عوض شود. بر اثر این جابه‌جایی، جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده در فضای داخلی استاتور و بالطبع نیروی وارده بر روتور عوض می‌شود. با تغییر جهت نیروی وارده، جهت گردش موتور نیز به حالت عکس جهت اول تغییر می‌یابد.

شکل ۵-۳۱ تصویر مداری و شکل تصویر تخته کلم موتور تک‌فاز را در حالت راست‌گرد نشان می‌دهد.

شکل ۵-۳۲ تصویر مداری و تصویر تخته کلم موتور تک‌فاز در حالت چپ‌گرد را نشان می‌دهد.

شکل ۵-۳۳ تصویر ظاهری کلید و شمای حقیقی مدار الکتریکی راه‌اندازی موتور الکتریکی تک‌فاز به صورت راست‌گرد و چپ‌گرد را نشان می‌دهد.



(۲ ساعت)

کار عملی ۵

هدف: راه‌اندازی موتور تک‌فاز به صورت راست‌گرد و چپ‌گرد

تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	مشخصات فنی	نام ابزار	مشخصات فنی
موتور سه‌فاز	موجود در کارگاه	ترمینال	نمره ۶
کلید دستی تابلویی	چپ‌گرد - راست‌گرد	کابل	$3 \times 2/5 \text{ mm}^2$
مینیاتوری	متناسب با موتور	بست کابل	متناسب با موتور

مراحل انجام کار

- اطلاعات موتور الکتریکی تک‌فاز را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
- مقدار جریان فیوز و همچنین سطح مقطع کابل را انتخاب کنید.
- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
- کلید زبانه‌ای، فیوز و ترمینال‌ها را نصب کنید. (شکل ۵-۳۴)



شکل ۵-۳۴

۵. فاز و نول را به پیچ‌های ۱ و ۴ کلید اتصال دهید.


۶. از پیچ‌های ۲ و ۴ کلید سیم‌های کابل را خارج کنید و از طریق ترمینال به حروف U_1 و U_2 اتصال دهید.

۷. از پیچ شماره ۶ و ۹ کلید به ترتیب به سرهای Z_1 و Z_2 موتور وصل کنید.

۸. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

۹. پس از تأیید مربی فیوز را وصل و توسط کلید، موتور را به صورت راست‌گرد و سپس چپ‌گرد راه‌اندازی کنید.

در شکل ۵-۳۵، چگونگی کابل‌کشی و برق‌رسانی به یک موتور تک‌فاز آسنکرون توسط کلید زبان‌های (۱-۰-۲) به صورت واقعی نشان داده شده است.

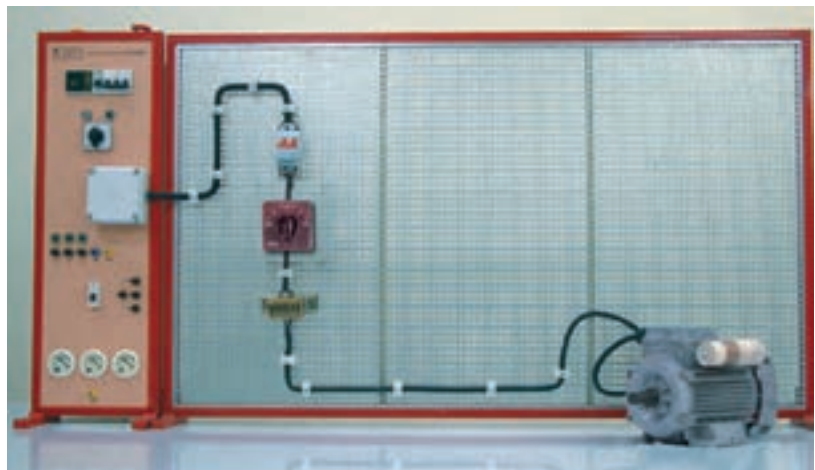

شکل ۵-۳۵ چگونگی کابل‌کشی و برق‌رسانی به یک موتور تک‌فاز آسنکرون توسط کلید زبان‌های (۱-۰-۲).


جدول ۱-۵ عیب‌های متداول در موتورهای الکتریکی و همچنین روش رفع این عیوب را نشان می‌دهد.

عیوب ممکن در موتورهای آسنکرون سه‌فاز (روتور قفسه‌ای)

عیب	علت عیب	رفع عیب
موتور به حرکت در نمی‌آید یا فقط به دور کمی می‌رسد		
در یک کلاف هیچ جریانی وجود ندارد. موتور زیر بار به دور کامل نمی‌رسد. جریان کلاف‌ها مختلف است. سرو صدای زیاد در زمان روشن کردن	پاره شدن کابل برق گشتاور مقاوم بسیار بزرگ است. اتصال بد. جابه‌جا وصل شدن سر و ته یک کلاف. بدون ولتاژ بودن یک سیم بیرونی. روتور به هسته استاتور خیلی نزدیک شده است.	برطرف نمودن پارگی بازرسی ماشین در حالت کار برای پیدا کردن اضافه بار. اتصالات بازرسی شود. کلاف سیم‌پیچ درست شود. شبکه بازرسی شود. باتاقان تعویض شود.
بارگذاری موتور سبب کاهش شدید دور آن می‌شود.		
شدت جریان بسیار بزرگ است. ولتاژ موتور بسیار کم است.	اضافه بار، موتور به جای مثلث به صورت ستاره وصل شده است. سطح مقطع کابل برق بسیار کوچک است.	موتور قویتر به کار برده شود، به مشخصات موتور در روی پلاک آن توجه شود، اتصال استاتور در وضعیت مناسب قرار داده شود. کابلی با سطح مقطع بزرگتری به کار برده شود.
گرمای بسیار شدید		
موتور حتی در حالت بی‌باری گرم می‌شود. کلاف‌ها مجزا در استاتور داغ می‌شوند. موتور بیش از هر چیز در حالت بارگذاری گرم می‌شود. یک کلاف به شدت گرم می‌شود، موتور در بار کم متوقف می‌شود. باتاقان‌ها گرم می‌شوند.	اتصال نادرست استاتور، اغلب اتصال مثلث به جای اتصال ستاره به کار رفته است. ولتاژ شبکه بسیار زیاد یا بسیار کم است. تهویه و خنک کردن موتور نامناسب است. جهت چرخش نادرست در موتورهای با پروانه بادبزنی مایل. اتصال در سیم‌پیچ یا اتصال بدنه. اضافه بار ولتاژ شبکه در جعبه تقسیم موتور (تخته کلم) بسیار کم است. موتور به جای اتصال مثلث به صورت اتصال ستاره بسته شده است. اتصال نادرست کلید ستاره - مثلث. وجود اتصال بد در جعبه تقسیم و همچنین در کابل‌ها. در باتاقان‌های غلتکی: گریس فاسد شده است. در باتاقان‌های لغزشی: روغن نامناسب، باتاقان صدمه دیده است.	به مشخصات روتور در روی پلاک آن توجه شود. نحوه اتصال استاتور تصحیح شود. ولتاژ شبکه آزمایش شود. مسیر عبور هوا بازرسی و تمیز شود. پروانه بادبزنی تعویض شود. جریان کلاف‌ها اندازه‌گیری شود، مقاومت کلاف‌ها اندازه‌گیری شود. در صورت نیاز کلاف سیم‌پیچ تازه‌ایی به کار برده یا موتور تعویض می‌شود. ماشین در حالت کار بازرسی شود. موتور بزرگتری به کار برده شود. ولتاژ اندازه‌گیری و به پلاک مشخصات موتور توجه شود. به پلاک مشخصات موتور توجه و استاتور به شکل مناسب بسته شود. کلید ستاره - مثلث برای اطمینان از تغییر اتصال مثلث آزمایش شود. استاتور به شکل مناسب بسته شود. نقاط اتصال آزمایش، تمیز و سنباده‌کاری شود. باتاقان را بیرون آورده، آزمایش کرده، و در صورت نیاز تعویض و گریس‌کاری شود. باتاقان را بیرون آورده و آزمایش کنید.

راه‌اندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای مغناطیسی

در ماشین‌های ابزار علاوه بر کلیدهای دستی، از کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها) نیز برای راه‌اندازی استفاده می‌شود. این روش راه‌اندازی امکانات جدیدی را برای کنترل ماشین‌آلات به وجود می‌آورد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. در این فصل، ضمن آشنایی با اجزای تشکیل‌دهنده مدارهای کنترل، با اصول کار چندین مدار کنترل و راه‌اندازی موتورهای الکتریکی توسط کنتاکتور آشنا می‌شوید.

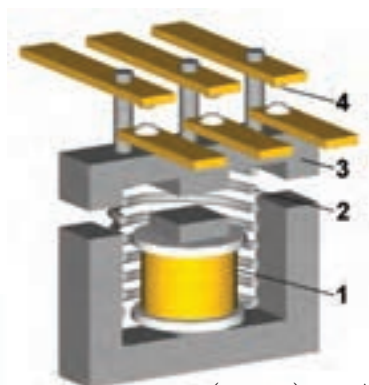

۱. بوبین (سیم پیچ)
۲. فنر
۳. هسته متحرک
۴. تیغه (کنتاکت)

شکل ۳۶-۵ دو نمونه کنتاکتور و طرح ساده‌ای از آن‌ها.

۹-۵ اجزا تشکیل‌دهنده مدارهای کنترل

برای طراحی مدارهای کنترل و کار با آن‌ها باید اجزاء تشکیل‌دهنده آن‌را به طور کامل شناخت و با اصول ساختمان و موارد استفاده این وسایل آشنا شد. وسایلی که در مدارهای فرمان و کنترل ماشین‌آلات به کار می‌روند و در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از:

۱. کنتاکتور (کلید مغناطیسی)
۲. شستی استاپ استارت
۳. رله زمانی (تایمر)
۴. لامپ‌های سیگنال
۵. رله‌های حرارتی و مغناطیسی (بی‌متال و فیوز)
۶. کلید محافظ موتور
۷. لیمیت سویچ

۱-۹-۵ کلید مغناطیسی یا کنتاکتور

کنتاکتور با بهره‌گیری از ویژگی الکترومغناطیس - مانند رله‌ها - تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل یا از هم جدا می‌سازد. از این خاصیت جهت قطع و وصل، یا تغییر اتصال مدار استفاده می‌شود.

در شکل ۳۶-۵ تصاویری از چند نمونه کنتاکتور و طرح ساده‌ای از آن‌را مشاهده می‌کنید.

مطالعه آزاد


در شکل ۵-۳۷ تصاویری از ساختمان داخلی کنتاکتور را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۳۷ تصویر داخلی کنتاکتور.

۱. قسمت بالایی کنتاکتور که هسته متحرک و تیغه‌های باز و بسته بر روی آن قرار دارد.
۲. سه پیچ که به تیغه‌های قدرت متصل هستند و یک پیچ دیگر که به تیغه فرمان متصل است. همه تیغه‌های فرمان و قدرت بر روی هسته متحرک قرار دارند.
۳. سیم پیچ (بوبین) کنتاکتور که منبع تغذیه به دو سر آن متصل می‌شود. این سیم پیچ بر روی یک قرقره پلاستیکی پیچیده شده است و می‌تواند به ولتاژ ۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز متصل شود.
۴. هسته ثابت و هسته متحرک که به شکل حرف E است. هسته ثابت در زیر هسته متحرک قرار دارد و سیم پیچ و قرقره در بازوی وسط این هسته قرار می‌گیرند.

کنتاکتورها دارای تعدادی تیغه هستند. این تیغه‌ها مسئولیت قطع و وصل مدارها را برعهده دارند و به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول، تیغه‌های قدرت هستند که ضخیم‌ترین و قابلیت عبور جریان زیادی را دارند و برای اتصال موتور به شبکه برق سه‌فاز به کار می‌روند. هر کنتاکتور دارای سه تیغه قدرت است که در حالت عادی باز هستند و پس از این که کنتاکتور عمل کرد، بسته شده و برق را به موتور سه‌فاز می‌رسانند. شماره تیغه‌های قدرت یک رقمی هستند. شماره این تیغه‌ها ۱، ۳ و ۵ در بالای کنتاکتور و شماره‌های ۲، ۴ و ۶ در پایین کنتاکتور نام‌گذاری می‌شود. شکل ۵-۳۸ پیچ‌های مربوط به کنتاکت‌های قدرت را نشان می‌دهد.

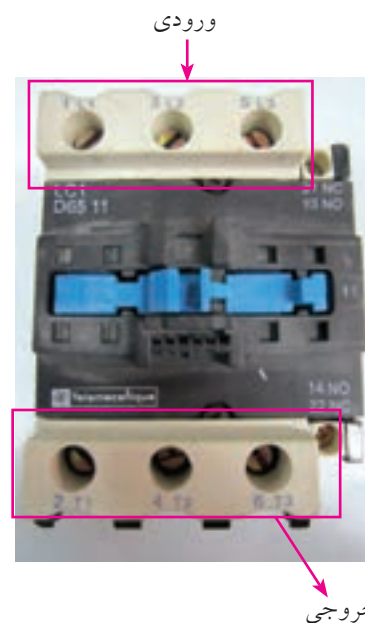

شکل ۵-۳۸



شکل ۳۹- ۵

کنتاکتورها علاوه بر تیغه‌های قدرت دارای تیغه‌های ظریف‌تری به نام تیغه‌های فرمان نیز هستند. تیغه‌های فرمان هم باز هستند و هم بسته، که با عمل کردن کنتاکتور، تیغه‌های باز، بسته شده و تیغه‌های بسته، باز می‌شوند. تیغه‌های فرمان با اعداد دو رقمی نام‌گذاری می‌شوند که عدد یکان آن باز یا بسته بودن آن تیغه را مشخص می‌کند و عدد دهگان نیز نشان دهنده شماره تیغه است. در یکان عدد دو رقمی، عدد ۱ و ۲ نشان‌دهنده بسته بودن تیغه و عدد ۳ و ۴ نشان‌دهنده باز بودن تیغه است. برای مثال عدد ۲۱-۲۲ نشان‌دهنده دومین تیغه‌ی بسته از یک کنتاکتور است. شکل ۳۹-۵ پیچ‌های مربوط به کنتاکت‌های فرمان را نشان می‌دهد.

◀ مزایای استفاده از کنتاکتورها

- کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح زیر دارند:
۱. مصرف‌کننده از راه دور کنترل می‌شود.
 ۲. سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهلاک آن کم است.
 ۳. از نظر حفاظتی مطمئن‌ترند و حفاظت مناسب‌تر و کامل‌تری دارند.
 ۴. عمر مؤثرشان بیشتر است.
 ۵. هنگام قطع برق، مدار مصرف‌کننده نیز قطع می‌شود و به استارت مجدد نیاز پیدا می‌کند؛ در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیری می‌شود.

شناخت مشخصات فنی کنتاکتور

نوع کنتاکتور

با توجه به نوع مصرف‌کننده و شرایط کار، کنتاکتورها قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف دارند، بنابراین باید به جدول و مشخصات کنتاکتور توجه کافی مبذول کرد و انتخاب کنتاکتور را منطبق بر مشخصات مورد نیاز قرار داد. برای اتصال مصرف‌کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده شود که کنتاکت‌های آن تحمل جریان موتور را داشته باشند. بدین منظور و برای این که بتوانیم کنتاکتور مناسب را برای اتصال موتور به شبکه برق انتخاب کنیم، باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم. این مقادیر برای کلید زبانه‌ای نیز وجود دارد. در زیر با این مقادیر، که معمولاً مهم‌ترین آن‌ها بر روی بدنه‌ی کلید (شکل ۴۰-۵) نوشته شده است، آشنا می‌شویم.



شکل ۴۰- ۵ مشخصات فنی کنتاکتور.

حروف AC³ بر روی کنتاکتور نشان‌دهنده این است که این کنتاکتور می‌تواند برای راه‌اندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز روتور قفسی به‌کار رود. برای انتخاب کنتاکتورها در قدرت‌های مختلف می‌توان از جدول ۲-۵ استفاده کرد.

جدول ۲ - ۵

توان (ولتاژ ۳۸۰ ولت)		جریان (بر حسب آمپر)		
kW (کیلووات)	HP (اسب بخار)	کنتاکتور	بی‌متال	فیوز
۰/۳۷	۰/۵	۹	۱-۱/۶	۲
۰/۵۵	۰/۷۵	۹	۱/۶-۲/۵	۲-۴
۰/۷۵	۱	۹	۱/۶-۲/۵	۲-۴
۱/۱	۱/۵	۹	۲/۵-۴	۴-۶
۱/۵	۲	۹	۲/۵-۴	۴-۶
۲/۲	۳	۹	۴-۶	۶-۸
۳	۴	۹	۴-۶	۸-۱۲
-	-	۹	۵/۵-۸	۸-۱۲
۴	۵/۵	۱۶	۷-۱۰	۱۰-۱۲
۵/۵	۷/۵	۱۶	۱۰-۱۳	۱۲-۱۶
۷/۵	۱۰	۱۶	۱۳-۱۵	۱۶-۲۰

۲-۹-۵ شستی استاپ و استارت

شستی‌ها از جمله وسایل فرمان هستند که تحریک آن‌ها به وسیله‌ی دست انجام می‌گیرد و در انواع مختلف و برای کاربردهای متفاوتی طراحی می‌شوند. شستی‌هایی که پس از اعمال فشار، دو کنتاکت وصل را قطع می‌کنند، شستی استاپ (قطع) و شستی‌هایی که پس از اعمال نیرو دو کنتاکت قطع را وصل می‌کنند، شستی استارت (وصل) نامیده می‌شوند. شستی‌هایی که هر دو عمل را در یک زمان اجرا می‌کنند، به شستی استاپ و استارت دوپل معروف‌اند. شکل ۴۱-۵ شستی استارت استاپ را نشان می‌دهد.



شکل ۴۱-۵ شستی استارت و استاپ.

در شکل ۴۲-۵ نمونه‌های کاربردی شستی استارت و استاپ در دستگاه‌های تراش و فرز نشان داده شده است.



الف) دستگاه فرز



ب) دستگاه تراش



شکل ۴۲-۵ شستی استارت و استاپ.

◀ آزمایش سالم بودن شستی استارت و استاپ

برای تست سالم بودن شستی استارت ابتدا مولتی‌متر را در حالت اهم‌متر قرار می‌دهیم، سپس دو سر اهم‌متر را در دو طرف پیچ‌های استارت اتصال می‌دهیم. از آنجایی که در حالت عادی تیغه استارت باز است، لذا مسیر دو سر اهم‌متر بسته نخواهد شد و اهم‌متر به نشانه باز بودن مسیر، حروف O.L یا عدد ۱ را نشان می‌دهد. سپس شستی استارت را فشار می‌دهیم و پس از برقراری ارتباط بین دو کنتاکت شستی، اهم‌متر عدد صفر را به نشانه سالم بودن شستی نشان می‌دهد. (شکل ۴۳-۵)



شکل ۴۳-۵

برای تست سالم بودن شستی استاپ، دو سر اهم‌متر را در دو طرف پیچ‌های استاپ اتصال می‌دهیم. از آنجایی که در حالت عادی تیغه استاپ بسته است لذا مسیر دو سر اهم‌متر بسته خواهد شد و اهم‌متر به نشانه بسته بودن مسیر عدد صفر را نشان می‌دهد. سپس شستی استاپ را فشار می‌دهیم در این حالت کنتاکت شستی باز خواهد شد و اهم‌متر به نشانه سالم بودن شستی حروف O.L و یا عدد ۱ را نشان می‌دهد. (شکل ۴۴-۵)



شکل ۴۴-۵

۳-۹-۵ رله زمانی (تایمر)

یکی از وسایل فرمان دهنده مدارهای کنترل مدار را برای مدت زمانی معین به عهده دارند.

◀ رله زمانی الکترونیکی

از تایمرهای الکترونیکی برای تنظیم زمان‌های کمتر از ثانیه تا چندین ثانیه استفاده می‌شود. در ساختمان این تایمرها، از مدارها و اجزای الکترونیکی استفاده شده است. در شکل ۵-۴۵ نمای ظاهری دو نوع تایمر نشان داده شده است. تایمرهای متداول در صنعت برق از نوع تأخیر در وصل است. این نوع تایمر با لبه بالا رونده (وصل برق) زمان سنجی را آغاز می‌کند و پس از اتمام زمان تنظیم شده بر روی آن، عمل می‌کند این تایمر با لبه پایین رونده (قطع برق) به حالت اولیه خود بر می‌گردد (شکل ۵-۴۶).

تایمر تأخیر در قطع با لبه بالا رونده (وصل برق) عمل می‌کند و با لبه پایین رونده (قطع برق)، زمان سنجی را آغاز می‌کند و با اتمام زمان به حالت اولیه بر می‌گردد. (شکل ۵-۴۷)


یکی از کاربردهای تایمر در ماشین‌های ابزار، در دستگاه نقطه جوش است. به طوری که عمل جوش نقطه‌ای در مدت زمان بسیار کمی که بر روی تایمر تنظیم می‌شود، اتفاق می‌افتد. به عبارتی مدار ترانس پس از گذشت زمان کمی، باز می‌شود و ترانس را از برق جدا می‌سازد.

حروف و اعداد پلاستیکی


در تابلوهای برق برای مشخص کردن سر و ته سیم‌های متصل شده در زیر پیچ وسایل مختلف، معمولاً از حروف و اعداد پلاستیکی روی سیم‌ها استفاده می‌شود. این حروف و اعداد محل‌های اتصال سر و ته سیم را مشخص می‌کنند. (شکل ۵-۴۸)




شکل ۵-۴۵ رله زمانی (تایمر) الکترونیکی.

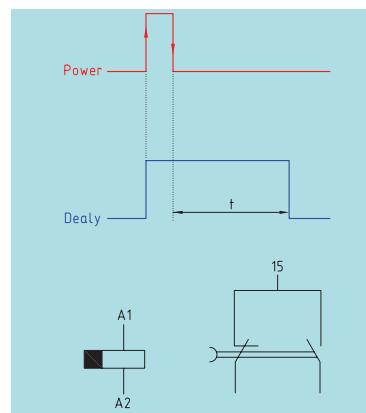

شکل ۵-۴۶ شمای فنی و نمودار زمانی عملکرد تایمر با تأخیر در وصل.

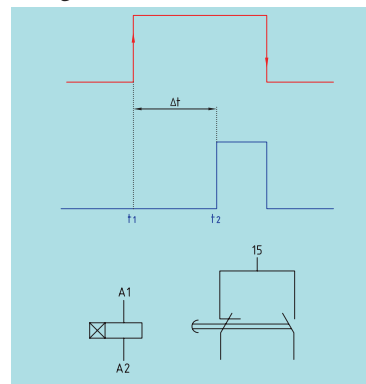

شکل ۵-۴۷ شمای فنی و نمودار زمانی عملکرد تایمر با تأخیر در قطع.

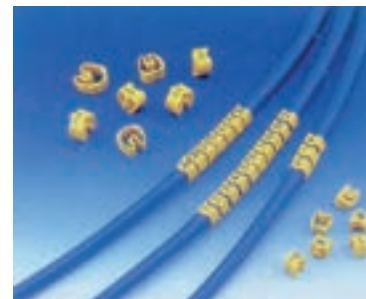

شکل ۵-۴۸ حروف و اعداد پلاستیکی.

کمر بند کابل

در مواردی که تعداد زیادی سیم در مسیر کانال قرار گرفته باشد و یا به دلایلی سیم‌ها در مسیر خارج از کانال واقع شوند، برای مشخص کردن و دسته‌بندی سیم‌هایی که به یک قسمت خاص مربوط هستند، از کمر بند کابل برای بستن و محکم کردن سیم‌ها استفاده می‌شود. روش‌های دیگری برای دسته‌بندی سیم‌ها در تابلوهای برق، از جمله استفاده از لوله‌های خرطومی، کانال‌های شیاردار و نوارهای بانداژ پلاستیکی وجود دارد که در شکل ۵-۴۹ مشاهده می‌کنید.


شکل ۵-۵۰ در یک مدار کنتاکتوری استفاده از حروف و اعداد پلاستیکی و همچنین کمر بند کابل را نشان می‌دهد.

علائم اختصاری

پیش از بررسی و اتصال مدارهای الکتریکی لازم است با برخی علائم اختصاری الکتریکی آشنا شویم. جدول ۵-۳ نمونه‌های مختلفی از این گونه علائم را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۳

	لامپ سیگنال
	بوین کنتاکتور
	شستی وصل (استارت)
	شستی قطع (استاپ)
	لمینت سویچ
	کنتاکت باز کنتاکتور
	کنتاکت بسته کنتاکتور
	کنتاکت بسته بی متال

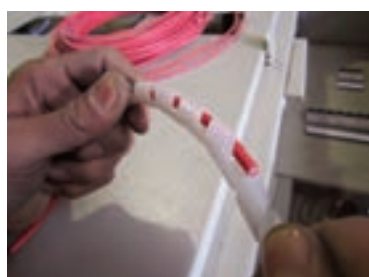

شکل ۵-۴۹ نوارهای بانداژ پلاستیکی.



شکل ۵-۵۰



(۴ ساعت)

کار عملی ۶

الف: راه اندازی موتور الکتریکی پیشروی سوپورت در یک دستگاه تراش

تجهیزات مورد نیاز

مشخصات فنی	مشخصه در نقشه	نام ابزار
—	—	تابلو مونتاژ
۱۰A مینیاتوری نوع C	F1	فیوز قدرت
۱۰A مینیاتوری نوع B	F0	فیوز فرمان
AC3	K1M	کنتاکتور
رنگ مشکی یا سبز	I	شستی استارت
۴×۲۵/۲ mm ^۲	—	کابل
1hp	M1	موتور سه فاز

شکل ۵-۵۱ موتور الکتریکی پیشروی سوپورت و شستی استارت (به رنگ مشکی) مربوط به آن در یک نمونه دستگاه تراش نشان داده شده است.



شکل ۵-۵۱



شرح کار

موتور سه‌فاز پیشروی سوپورت در یک دستگاه تراش، باید توسط کنتاکتور به شبکه برق اتصال یابد. تا زمانی که دست ما روی شستی استارت قرار دارد، موتور به حرکت خود ادامه می‌دهد و هنگامی که اعمال نیروی دست به شستی قطع شود، موتور از حرکت باز می‌ایستد. مدار الکتریکی قدرت و مدار فرمان راه‌اندازی این موتور را به تفکیک بررسی می‌کنیم.


◀ مدار قدرت

برای راه‌اندازی این موتور به یک کنتاکتور $K1M$ و یک شستی وصل I نیاز است. کنتاکتور $K1M$ باید موتور را به شبکه اتصال دهد؛ بدین ترتیب مدار قدرت آن به صورت شکل ۵-۵۲ درمی‌آید.


سه سیم برق سه‌فاز را به پیچ‌های مربوط به تیغه‌های قدرت که دارای تحمل جریان بیشتری هستند، متصل می‌کنیم (پیچ‌های شماره ۵، ۳، ۱) و از پیچ‌های دیگر قدرت (پیچ‌های شماره ۲، ۴، ۶) سه سیم گرفته و به موتور الکتریکی اتصال می‌دهیم. بین شبکه برق و کنتاکتور سه عدد فیوز سر راه هر کدام از سیم‌های برق سه‌فاز قرار می‌دهیم، که در شکل ۵-۵۳ نشان داده شده است.

◀ مدار فرمان


در مدار فرمان موارد زیر را مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم.
- نخست در تمامی مدارهای الکتریکی ضروری است از یک فیوز که به صورت سری با کل مدار قرار می‌گیرد، جهت حفاظت مدار در مقابل اتصال کوتاه استفاده کرد. (شکل ۵۴ - ۵)

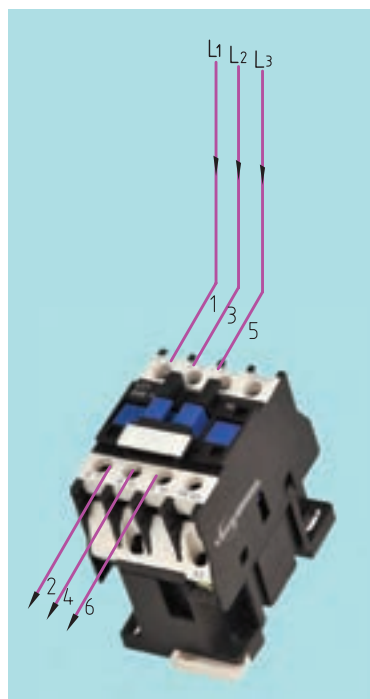

شکل ۵-۵۲ مدار قدرت.

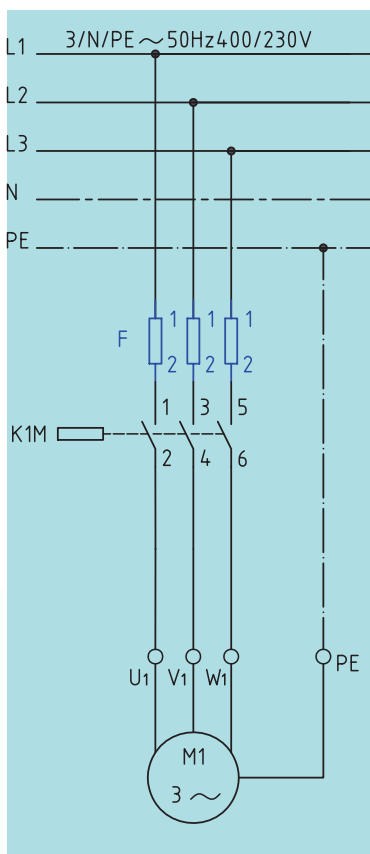


شکل ۵-۵۳ نقشه مدار قدرت.

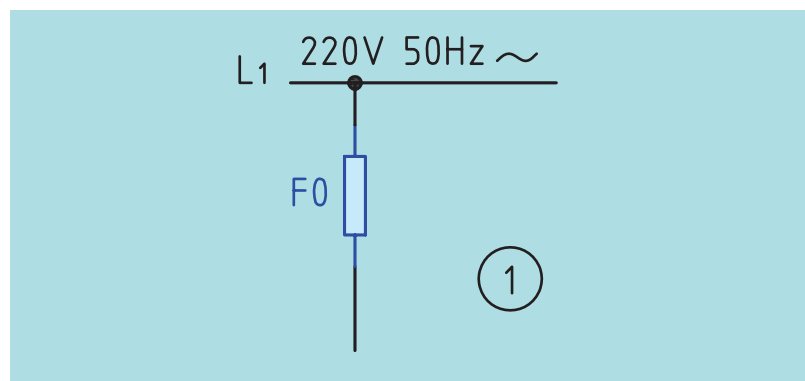

شکل ۵-۵۴


- برای شروع به کار هر مدار فرمانی باید از یک وسیله وصل کننده مانند یک شستی استارت استفاده کرد و همچنین برای قطع مدار باید از قطع کننده یا استاپ بهره گرفت که محل قرار گرفتن استاپ در این مدار پس از فیوز است. (شکل ۵-۵۵).

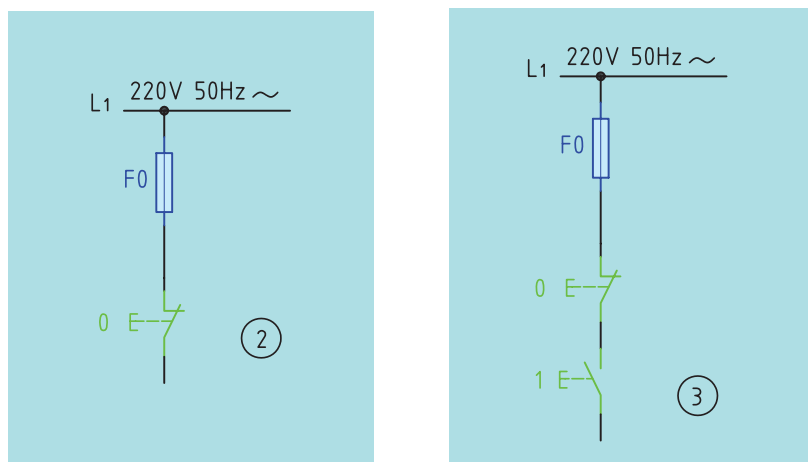

شکل ۵-۵۵

در انتهای مسیر باید از بوبین (سیم پیچ) کنتاکتور استفاده کرد. بوبین کنتاکتور دارای دو سر است که یک سر آن به انتهای استارت و سر دیگر آن به سیم نول متصل می شود. (شکل ۵-۵۶).


در این مدار اگر شستی استارت وصل شود، جریان الکتریکی از فیوز عبور کرده و پس از استارت به یکی از سرهای بوبین کنتاکتور می رسد و از سر دیگر آن که به سیم نول متصل است، بوبین کنتاکتور برق دار شده و جذب می کند. در این لحظه تیغه های قدرت و فرمان آن تغییر وضعیت می دهند. (تیغه های باز، بسته می شوند و بالعکس). تا زمانی که دست ما روی شستی قرار داشته باشد موتور به کار خود ادامه می دهد و هرگاه دست خود را از روی شستی برداریم، موتور متوقف می شود.

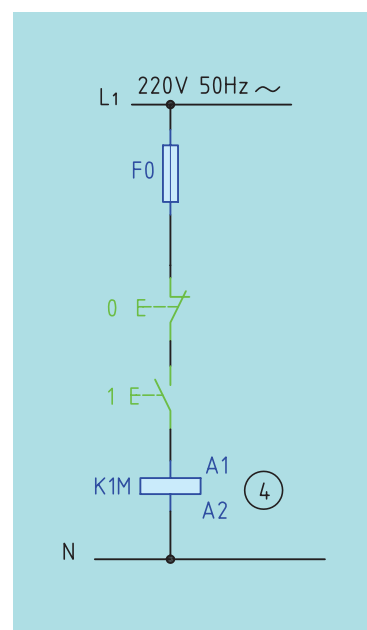

شکل ۵-۵۶ نقشه مدار فرمان.

کاربرد دیگر این مدار در دستگاه نقطه جوش است که عمل جوش را به صورت لحظه ای و با فشار بر روی پدال انجام می دهد.

شکل ۵-۵۷ تصاویر مربوط به مراحل ساخت و مونتاژ یک تابلوی برق را بر روی تابلوی آموزشی نشان می‌دهد.

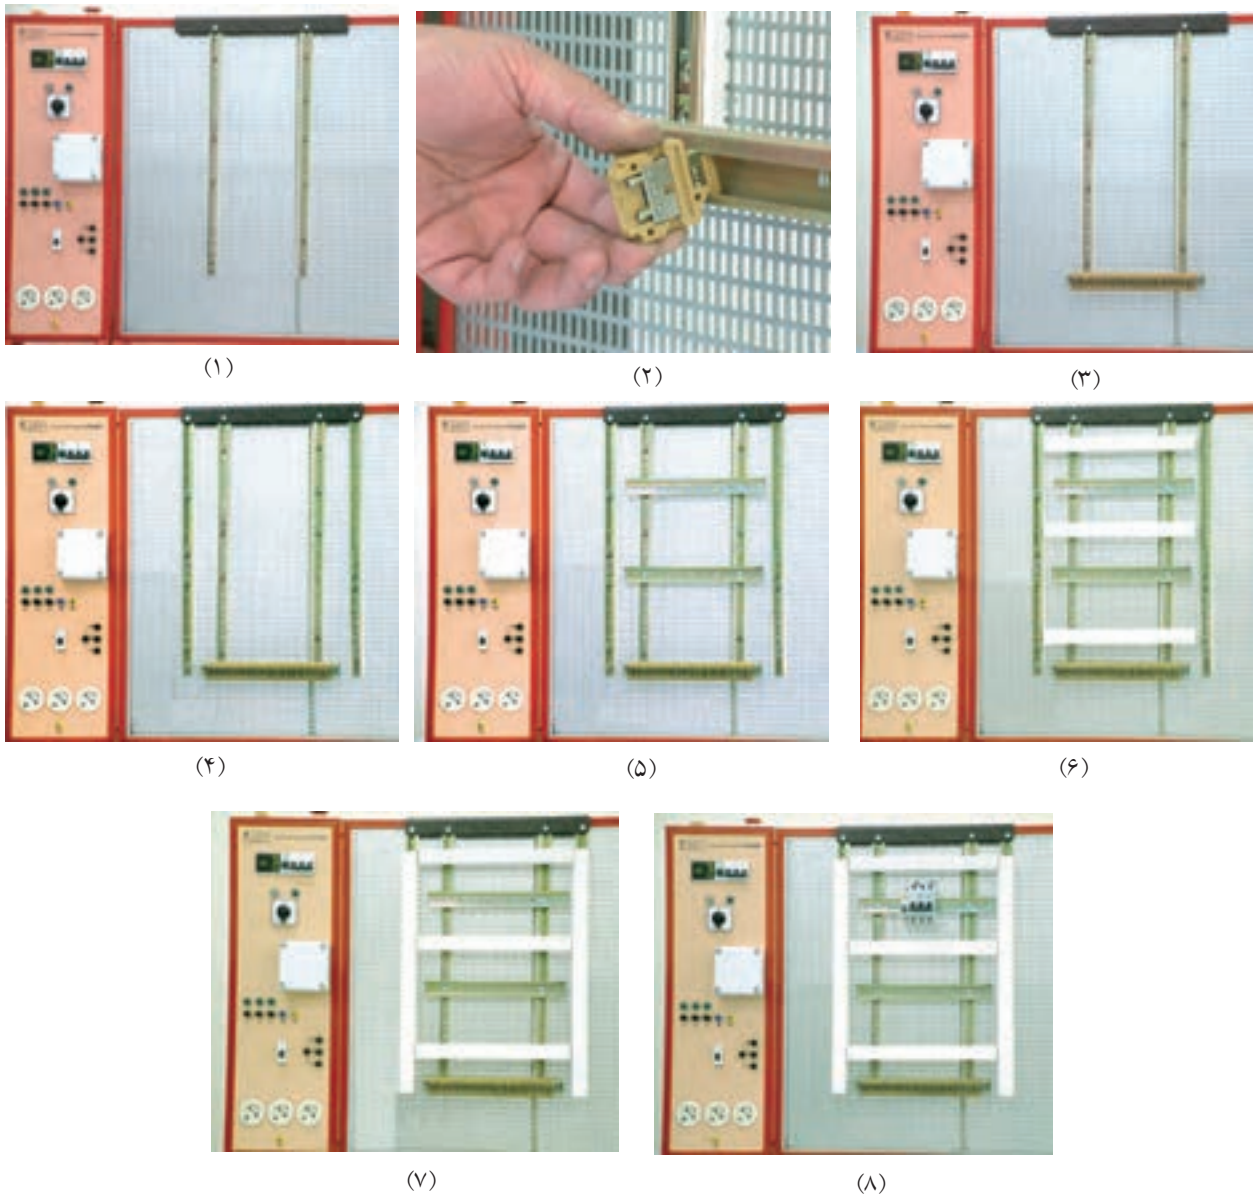

شکل ۵-۵۷

مراحل انجام کار

۱. اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
۲. با رعایت اندازه‌های داده شده، کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
۳. تجهیزات را بر روی تابلو نصب کنید.
۴. کابل‌کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال درست انجام دهید.
۵. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات


ایمینی بررسی کنید.

۶. فیوزها را وصل و موتور را پس از تأیید مربی راه‌اندازی کنید.

۷. در صورت وجود عیب در مدار، فیوزها را قطع و عیب مدار را بیابید و رفع کنید.


۸. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

شکل ۵-۵۸ تصویر تابلوی برق مدار راه‌اندازی موتور الکتریکی سه‌فاز را برای این کار عملی با تجهیزات مورد نیاز نشان می‌دهد.

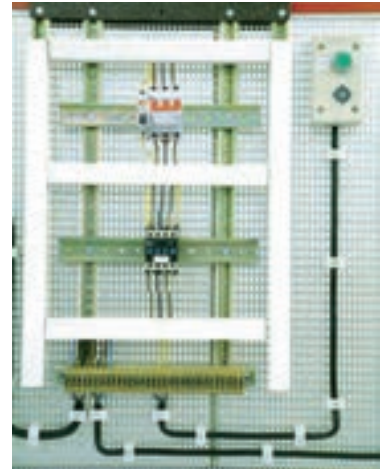

نکته

به هنگام زیر پیچ قرار دادن سیم‌ها و فرم مناسب قرارگیری کابل‌ها در کنار هم دقت کنید. (شکل ۵-۵۹)

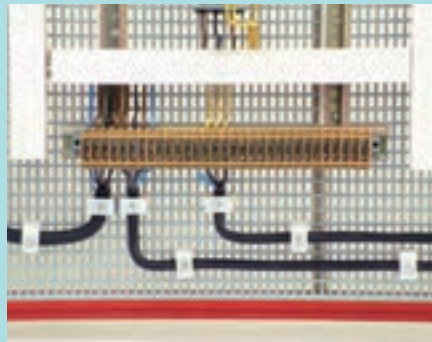

شکل ۵-۵۹

شکل ۵-۶۰ روش نصب کنتاکتور، فیوز مینیاتوری سه‌فاز و ترمینال را بر روی ریل نشان می‌دهد.




شکل ۵-۶۰

ایمنی



هنگام قرار دادن سیم زیر پیچ دقت کنید سیم به اندازه کافی لخت شود و تمام قسمت هادی آن زیر پیچ قرار گیرد.

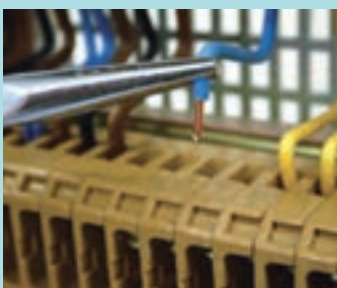

شکل ۵-۶۲

نکته




برای راه‌اندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز باید هر سه فیوز را هم‌زمان با هم وصل کرد. (چرا؟) برای این منظور زائده‌های روی این سه فیوز قرار دارد که آن‌ها را به هم متصل می‌سازد. به همین خاطر با وصل فیوزها هر سه با هم وصل می‌شوند. (شکل ۵-۶۱)



شکل ۵-۶۱ وصل هم‌زمان سه فیوز در مدارهای راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز

تمرین

طرز کار نقشه مدار فرمان شکل ۵-۶۳ را بنویسید.

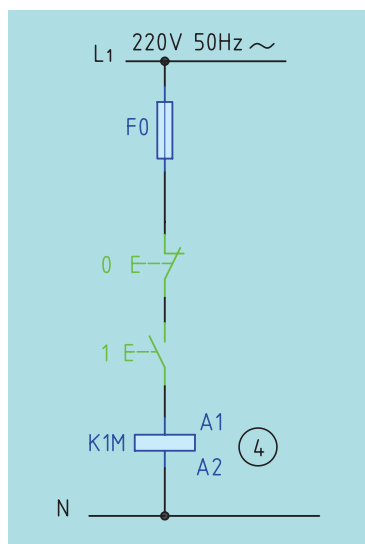

شکل ۵-۶۳ فرمان راه‌اندازی یک موتور

.....

.....

.....

.....

۴-۹-۵ لامپ‌های سیگنال

لامپ‌های علامت‌دهنده یا لامپ‌های سیگنال در بیشتر ماشین‌های ابزار و تابلوهای توزیع برق و فرمان به موتورها و وسایل الکتریکی به کار می‌روند. نوع استفاده از این لامپ‌ها متفاوت است. از این لامپ به عنوان لامپ خبر استفاده می‌شود و می‌تواند روشن بودن، خاموش بودن یا عیب دستگاه و غیره را نشان دهد. لامپ‌های سیگنال را پیش از هر بار کار انداختن دستگاه باید به وسیله کلید مخصوص آزمایش کرد و از سالم بودن مدار و همچنین لامپ آن کاملاً مطمئن شد تا در صورت بروز خطا در مدار بتواند به خوبی عمل کند.



شکل ۵-۶۴ لامپ‌های سیگنال



ب: راه‌اندازی موتور الکتریکی اصلی در یک دستگاه تراش با کنتاکتور

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	مشخصه در نقشه	مشخصات فنی
تابلوی مونتاژ	—	—
فیوز قدرت	F۱	۱۰A مینیاتوری نوع C
فیوز فرمان	F0	۴A مینیاتوری نوع B
کنتاکتور	K۱M	AC۳
شستی استاپ	0	رنگ قرمز
شستی استارت	I	رنگ سبز
کابل	—	۴×۲/۵ mm ^۲
موتور سه‌فاز	M۱	۴ hp



شکل ۵-۶۵ کاربرد لامپ‌های سیگنال در یک نمونه دستگاه تراش


در شکل ۵-۶۶ موتور الکتریکی اصلی یک نمونه دستگاه تراش نشان داده شده است.



شکل ۵-۶۶ موتور الکتریکی دستگاه تراش

شرح کار

موتور سه‌فاز اصلی در یک دستگاه تراش، باید توسط کنتاکتور به شبکه برق اتصال یابد. در این مدار باید پس از فشردن شستی استارت، موتور سه‌فاز روشن شود و پس از برداشتن نیروی دست از روی شستی همچنان به صورت دائم به کار خود ادامه دهد. پس از پایان کار برای خاموش کردن آن باید بتوان موتور را با یک شستی استتاپ خاموش و متوقف کرد. مدار الکتریکی قدرت و مدار فرمان راه‌اندازی این موتور را به تفکیک بررسی می‌کنیم.

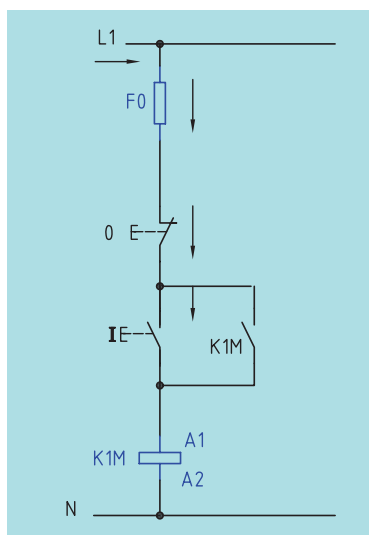



◀ مدار قدرت

برای راه‌اندازی این موتور به یک کنتاکتور K1M و یک شستی وصل I نیاز است. کنتاکتور K1M باید موتور را به شبکه اتصال دهد، لذا مدار قدرت راه‌اندازی این موتور نیز مانند کار عملی شماره ۷ است و تفاوت این مدار با مدار کار عملی قبل در مدار فرمان آن‌هاست.

◀ مدار فرمان

در مدار کار عملی قبل تا زمانی که دست ما روی شستی استارت باشد برق به بوبین کنتاکتور می‌رسد و به محض این که دست خود را از روی شستی برداریم، مسیر جریان برق قطع، و موتور خاموش خواهد شد.


در این مدار باید پس از این که دستمان را از روی شستی برداشتیم، موتور همچنان بتواند به کار خود ادامه دهد، لذا باید مسیر دیگری به موازات مسیر عبور جریان در استارت به وجود آوریم تا وقتی مسیر شستی استارت قطع شد، آن مسیر جریان برق را به بوبین کنتاکتور برساند و کار موتور را دائمی کند. برای این کار یکی از تیغه‌های باز (تیغه‌های فرمان) کنتاکتور را با شستی استارت موازی می‌کنیم. این مراحل کار در شکل ۶۷-۵ نشان داده شده است. به تیغه بازی که مدار را در حالت دائمی و پایدار نگه می‌دارد، تیغه نگهدارنده گویند.

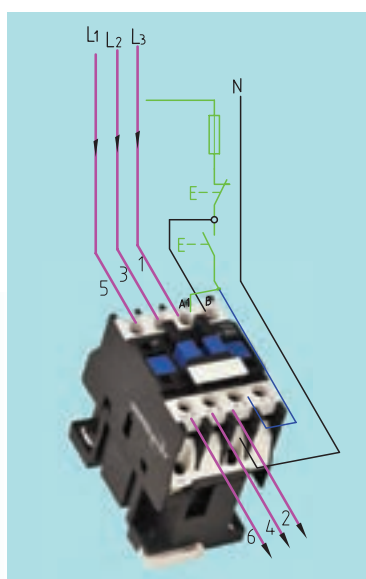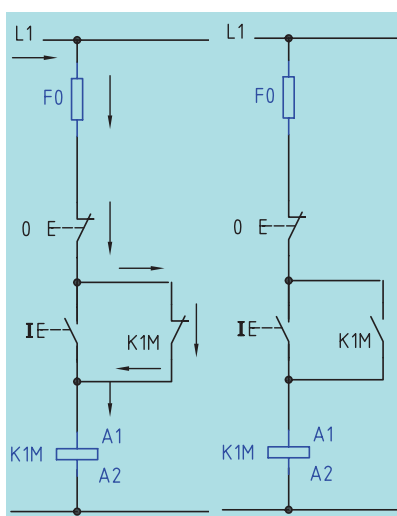


شکل ۶۷-۵

مراحل انجام کار

۱. اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
۲. با رعایت اندازه‌های داده شده، کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
۳. تجهیزات را روی تابلو نصب کرده و کابل‌کشی و سیم‌کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال صحیح انجام دهید. (شکل ۵-۶۸)


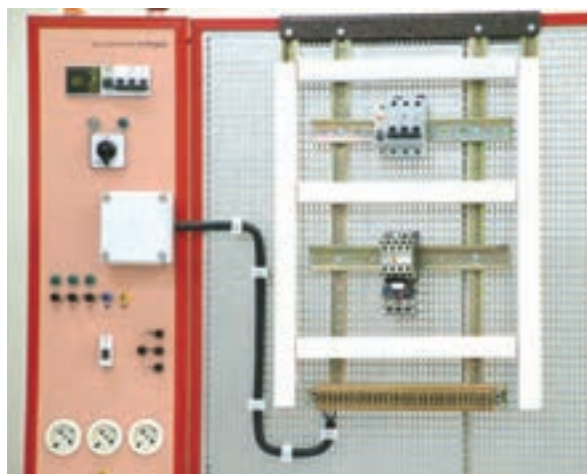


شکل ۵-۶۸

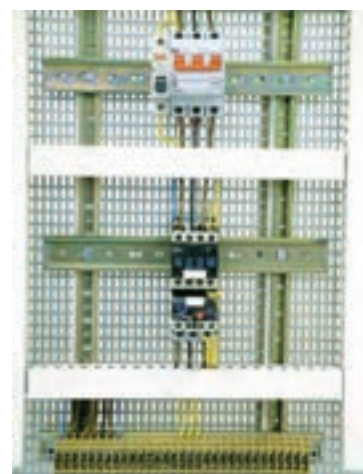


۴. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
۵. فیوزها را وصل، و موتور را پس از تأیید مربی راه‌اندازی کنید.
۶. در صورت وجود عیب در مدار، فیوزها را قطع، و عیب مدار را پیدا کرده و به رفع آن پردازید.
۷. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

شکل ۵-۶۹ تصویر تابلوی برق مدار راه‌اندازی موتور الکتریکی سه‌فاز برای این کار عملی را با تجهیزات مورد نیاز نشان می‌دهد.

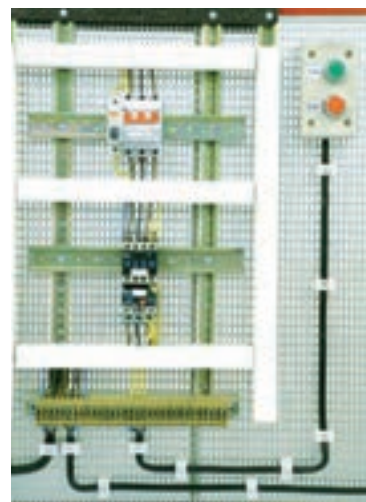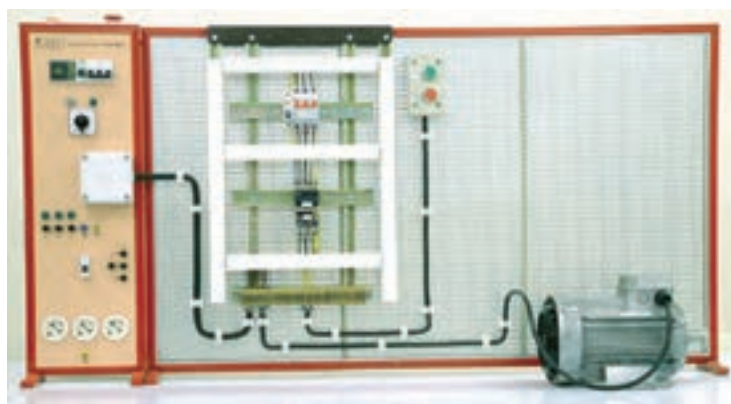

شکل ۵-۶۹ تصویر تابلوی برق مدار راه‌اندازی موتور الکتریکی سه‌فاز

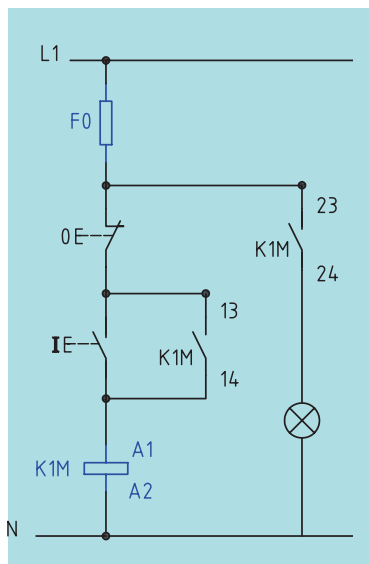


شکل ۵-۷۰

اگر بخواهیم روشن بودن موتور را بر روی دستگاه با روشن بودن لامپ سیگنالی نشان دهیم، لازم است در مدار فرمان یکی از تیغه‌های فرمان کنتاکتور را با لامپ سیگنال به صورت سری قرار داده و به دو سر فاز و نول در مدار فرمان متصل کنیم. (شکل ۵-۷۰)

تمرین (نقشه خوانی)

طرز کار نقشه مدار فرمان شکل ۵-۷۱ را بنویسید.

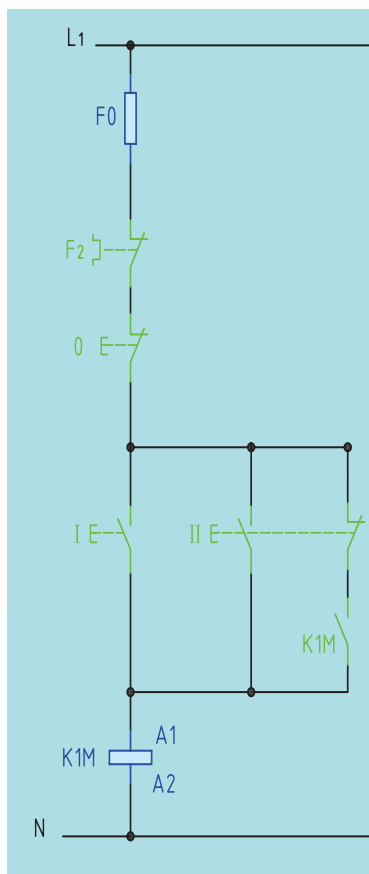

شکل ۵-۷۱

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

۵-۹-۵ رله حرارتی (بی متال)


دستگاه‌های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه‌های حفاظت موتورهای الکتریکی، استفاده از رله حرارتی و رله مغناطیسی است. رله حرارتی، موتور را در مقابل اضافه‌بار (بار زیاد) حفاظت می‌کند. بار زیاد باعث می‌شود که موتور الکتریکی از شبکه برق جریان زیادی دریافت کند. اصول ساختمان رله حرارتی از دو فلز، که دارای ضریب انبساط طولی مختلفی هستند، تشکیل شده است (شکل ۵-۷۲).

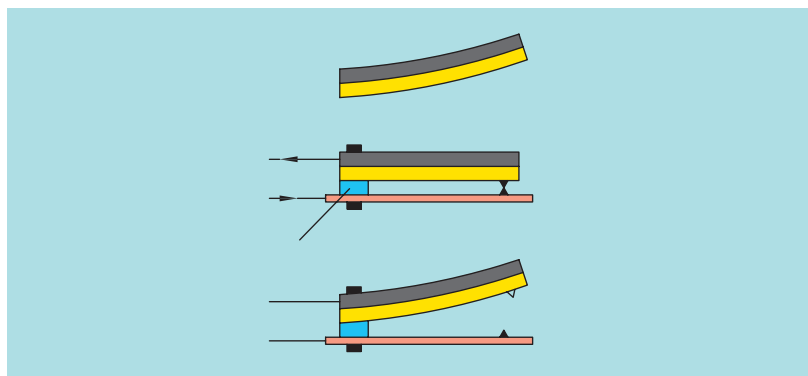

شکل ۵-۷۲ نحوه عملکرد رله حرارتی (بی متال)

این دو فلز در حالت گرم، به وسیله غلتک پرس و به صورت یک تکه دیده می‌شوند و یک بی متال را تشکیل می‌دهند. در اثر عبور جریان، هر دو فلز گرم و طول آن‌ها افزایش می‌یابد و چون ازدیاد طول یکی از فلزات بیش از دیگری است، از این رو دو فلز با هم خم می‌شوند. این حرکت به طور مستقیم، یا به وسیله‌ی اهرم‌هایی به یک کنتاکت منتقل می‌شود و مدار را قطع یا وصل می‌کند. از خاصیت بی متال در فیوزها و رله‌های بی متال استفاده می‌شود. این رله‌ها قابل تنظیم هستند و در مقابل اضافه جریان (اضافه بار) از ۱/۰۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی، موتور را قطع می‌کنند.

در نمونه سه‌فاز آن، رله حرارتی از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف‌کننده، تشکیل شده و دارای دو کنتاکت فرمان است: یکی کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذیه کنتاکتور و دیگری کنتاکت باز که پس از عمل بی‌متال بسته می‌شود و برای اعلام هشدار خطای حاصل در مدار به کار می‌رود.

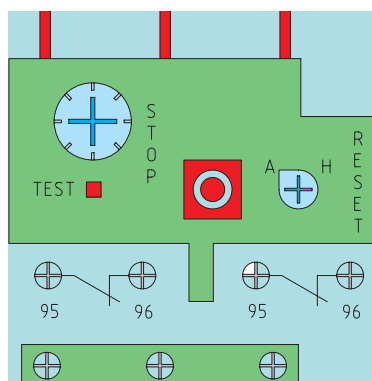


برخی از این رله‌ها کلیدی دارند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده‌اند. در حالت دستی پس از عمل رله، باید آن‌را با دست به حالت اول برگرداند. در حالت اتوماتیک، رله پس از مدت زمان معینی به حالت اول بازمی‌گردد. در شکل ۵-۷۳ یک نمونه بی‌متال نشان داده شده است.





شکل ۵-۷۳ تصویر ظاهری بی‌متال

در شکل ۵-۷۴ چگونگی اتصال یک نمونه رله حرارتی زیر کنتاکتور را مشاهده می‌کنید.

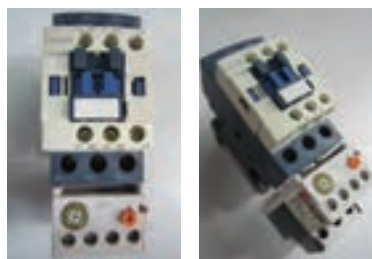

شکل ۵-۷۴ چگونگی قرارگیری بی‌متال زیر کنتاکتور

در شکل ۵-۷۵ مدار الکتریکی و نحوه اتصال رله حرارتی در شبکه برق سه‌فاز و تک‌فاز را مشاهده می‌کنید.

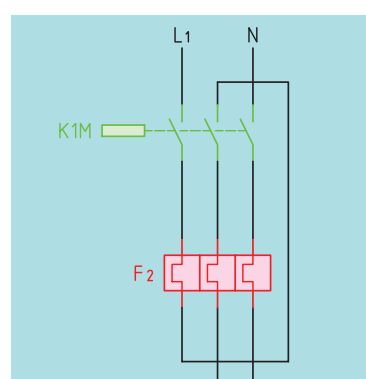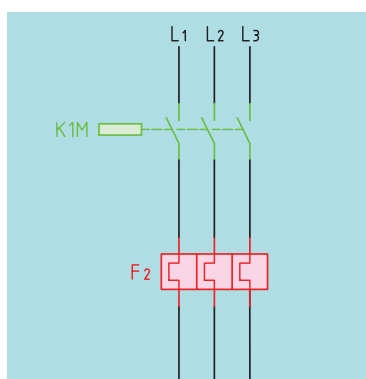

شکل ۵-۷۵ شمای حقیقی مدار کنتاکتوری همراه بی‌متال



(۴ ساعت)

کار عملی ۷

هدف: راه‌اندازی موتور سه‌فاز اصلی و الکتروپمپ آب صابون در دستگاه فرز به صورت یکی پس از دیگری

تجهیزات مورد نیاز


مشخصات فنی	مشخصه در نقشه	نام ابزار
—	—	تابلو مونتاژ
۱۰A مینیاتوری نوع C	F _۳ و F _۱	فیوز قدرت
۴A مینیاتوری نوع B	F _۰	فیوز فرمان
متناسب با موتور	F _۲ و F _۴	بی متال
AC _۳	K _{۱M} و K _{۲M}	کنتاکتور
رنگ قرمز	۰	شستی استاپ
رنگ سبز	I و II	شستی استارت
NY _Y ۴×۲/۵ mm ^۲	—	کابل
۰/۵hp, ۲hp	M _۲ و M _۱	موتور سه‌فاز

شرح کار

برای اطمینان یافتن از این‌که در هنگام کار با دستگاه فرز، مایع خنک‌کننده روی قطعه‌کار ریخته می‌شود در این مدار باید ابتدا موتور پمپ آب صابون روشن، و سپس موتور اصلی دستگاه راه‌اندازی شود. به‌علاوه موتور اصلی دستگاه فرز هرگز نباید به‌تنهایی اجازه روشن شدن را داشته باشد. به‌عبارتی پس از استارت پمپ آب صابون، کنتاکتور این پمپ وصل شده و در این لحظه به موتور اصلی اجازه راه‌اندازی شدن را می‌دهد تا کسی نتواند مستقیماً موتور اصلی را راه‌اندازی کند.




◀ مدار قدرت

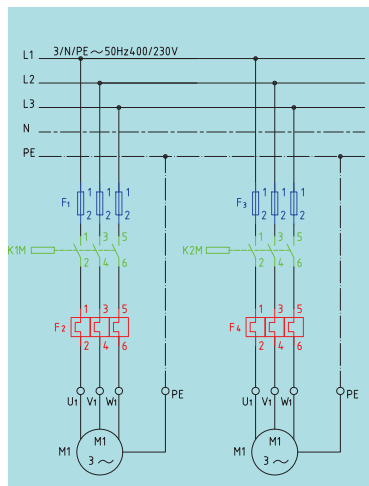

شکل ۵-۷۶ مدار قدرت


برای مدار قدرت به یک کنتاکتور جهت هر یک از موتورها نیاز است، بنابراین برای موتور M_1 ، کنتاکتور K_{1M} و برای موتور M_2 ، کنتاکتور K_{2M} را در نظر می‌گیریم و مدار قدرت آنرا مانند شکل ۵-۷۶ ترسیم می‌کنیم. حفاظت برای اتصال کوتاه و حفاظت برای بار زیاد (بی‌متال)، در مورد هر یک از موتورها به‌طور جداگانه در نظر گرفته می‌شود. همچنین از کلید Q_1 به‌عنوان کلید اصلی برای قطع و وصل مدار استفاده می‌شود.

◀ مدار فرمان

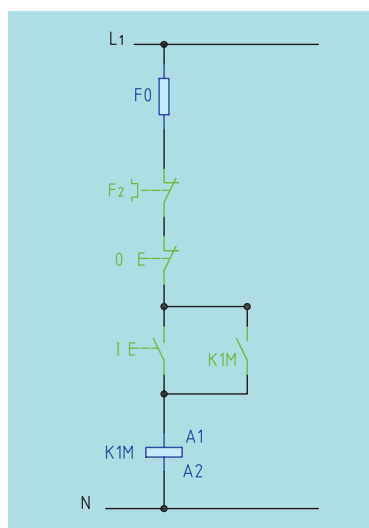

شکل ۵-۷۷ نقشه مدار فرمان.

برای اجرای این کار عملی به سه شستی نیاز است که شستی I برای راه‌اندازی پمپ آب صابون، شستی II برای راه‌اندازی موتور اصلی و شستی O برای قطع کل مدار است. نخست برای راه‌اندازی موتور، پمپ آب صابون (M_1) از کنتاکتور K_{1M} استفاده می‌کنیم، به‌طوری که با فشار به شستی I کنتاکتور K_{1M} جذب و توسط کنتاکت باز خود، نگاه داشته شود. (شکل ۵-۷۷).

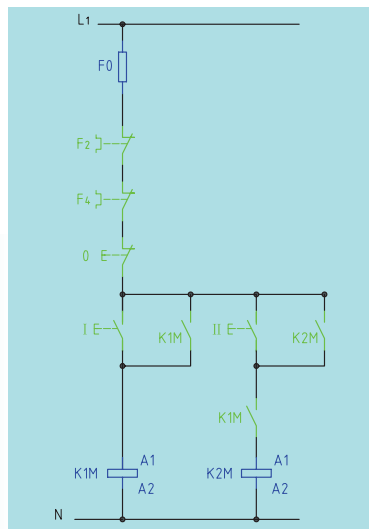

شکل ۵-۷۸ نقشه مدار فرمان.

موتور اصلی دستگاه فرز (M_2) نباید بدون پمپ آب صابون (M_1) کار کند. این موضوع را باید در مدار فرمان پیش‌بینی کرد. از این‌رو باید ترتیبی اتخاذ شود که در صورت کار نکردن موتور M_1 ، مدار بوبین کنتاکتور K_{2M} قابلیت وصل نداشته باشد. برای این کار می‌توانیم از یک کنتاکت باز K_{1M} به‌طور سری در مدار بوبین K_{2M} استفاده کنیم. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اگر کنتاکتور K_{1M} وصل نباشد و شستی II فشار داده شود، به‌علت باز بودن مسیر بوبین K_{2M} ، موتور M_2 کار نخواهد کرد. برای قطع کل مدار نیز از شستی O به‌طور سری در مدار استفاده می‌کنیم. قطع‌کننده‌های حرارتی (بی‌متال) F_3 و F_4 نیز به‌طور سری با کل مدار قرار می‌گیرند تا در صورت اضافه‌بار برای هر یک از موتورها، کل مدار قطع شود. فیوز F_0 نیز برای حفاظت مدار فرمان به‌کار می‌رود. مدار فرمان کامل این کار عملی، در شکل ۵-۷۸ نشان داده شده است.


مراحل انجام کار

۱. اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات، استخراج و یادداشت کنید.
۲. با رعایت اندازه‌های داده شده، کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
۳. تجهیزات را بر روی تابلو نصب کنید.
۴. کابل‌کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال درست انجام دهید.
۵. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
۶. فیوزها را وصل و موتور را پس از تأیید مربی راه‌اندازی کنید.
۷. در صورت وجود عیب در مدار، فیوزها را قطع و عیب مدار را یافته و به رفع آن پردازید.
۸. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

تمرین

طرز کار نقشه‌های مدارهای قدرت و فرمان شکل ۵-۷۹ را بنویسید.


۲. نمونه‌های دیگر کاربرد مدار راه‌اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری را در ماشین‌های ابزار نام ببرید.

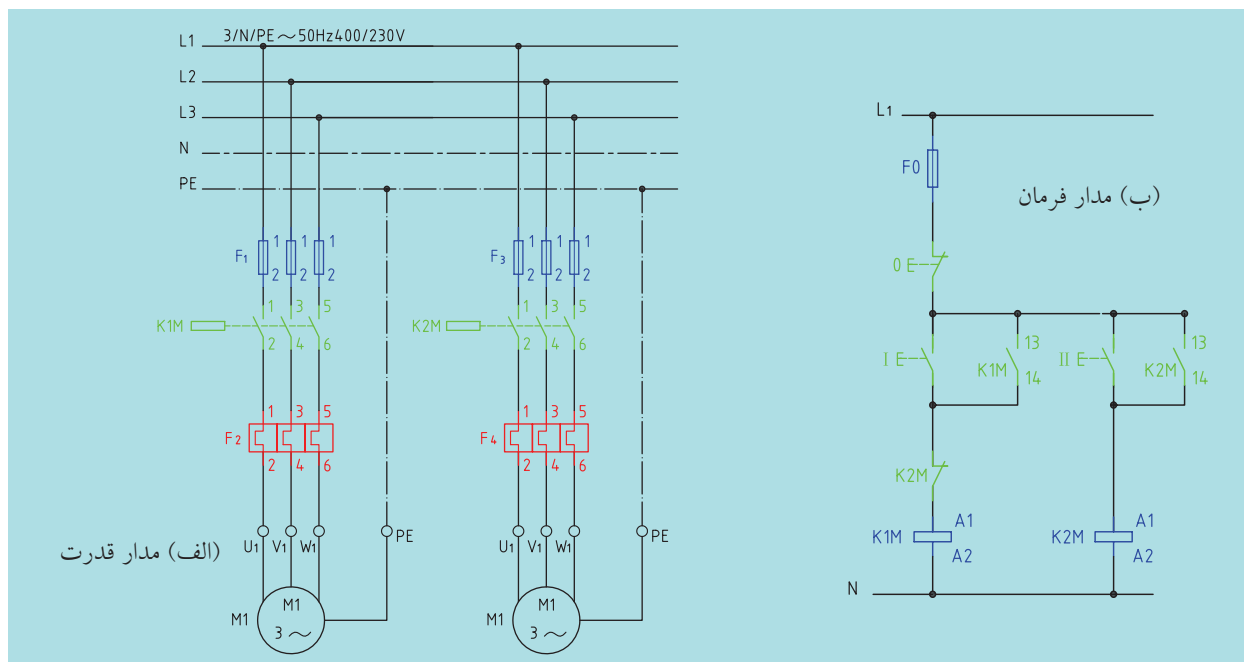

شکل ۵-۷۹ مدار راه‌اندازی دو موتور به صورت یکی به جای دیگری.

۶- ۹- ۵ کلید محافظ موتور

این کلید، موتور را در مقابل بار اضافی که روی آن قرار می‌گیرد و همچنین اتصال کوتاه حفاظت می‌کند. به این صورت که چنانچه در اثر اضافه باری که روی موتور قرار می‌گیرد و یا قطع یکی از فازهای شبکه برق (که به آن اصطلاحاً دو فاز شدن موتور می‌گویند) جریان، کمی بیشتر از جریان نامی موتور شود، کلید موتور را از شبکه برق قطع می‌کند (شکل‌های ۵-۸۰ و ۵-۸۱).

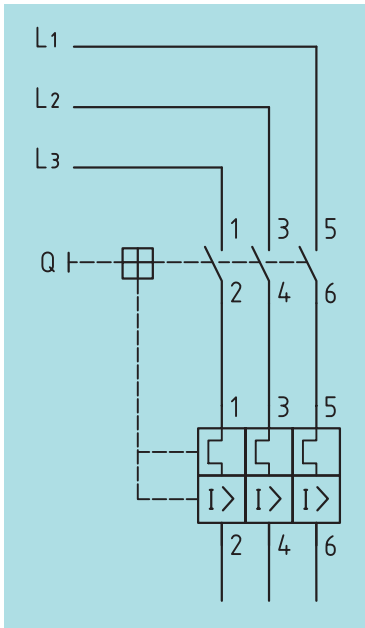

شکل ۵-۸۱



(ب) نمونه کاربردی در تابلوی برق دستگاه تراش



(الف) شکل ظاهری

شکل ۵-۸۰ کلید محافظ موتور.

اگر خطایی مانند اتصال کوتاه در موتور پیش آید در اثر عبور جریان زیاد نیز کلید موتور را قطع می‌کند. کلید محافظ موتور می‌تواند جایگزین فیوز و بی‌متال در مدار راه‌اندازی موتور شود. (شکل ۵-۸۰).

۷- ۹- ۵ سویچ محدودکننده (لیمیت سویچ)

سویچ‌های محدودکننده برای محدود کردن حرکت دستگاه‌ها به کار می‌روند. ساختمان این سویچ‌ها مانند استارت استاپ‌هاست و به صورت ساده یا دابل ساخته می‌شوند. (شکل ۵-۸۲).



شکل ۵-۸۲ یک نمونه لیمیت سویچ.

بر روی این سویچ‌ها زبانه یا زائده‌ای قرار دارد که با برخورد قطعه یا بخشی از دستگاه به آن، این زبانه حرکت را به تیغه‌های آن منتقل کرده و تیغه باز آن را بسته و تیغه بسته آن را باز می‌کند.

نمونه‌ای از این لیمیت سویچ‌ها در شکل ۵-۸۳ نشان داده شده است. وصل لیمیت سویچ ممکن است با اعمال نیرو در جهت محور Xها یا Yها باشد.



شکل ۵-۸۳



تحقیق



نمونه‌های کاربردی لیمیت سویچ را در ماشین‌های ابزار بیابید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

کار عملی ۸



(۴ ساعت)

هدف: راه‌اندازی موتور سه‌فاز دستگاره لنگ و محدودسازی حرکت دستگاره با لیمیت سویچ

تجهیزات موردنیاز

مشخصات فنی	مشخصه در نقشه	وسیله
—	—	تابلو مونتاژ
۱۰A مینیاتوری نوع C	F۱	فیوز قدرت
۶A مینیاتوری نوع B	F۰	فیوز فرمان
متناسب با موتور	F۲	بی‌متال
AC۳	K۱M	کنتاکتور
رنگ قرمز	۰	شستی استاپ
رنگ سبز	I	شستی استارت
۲۵۰۷ - ۵A		لیمیت سویچ
۴×۲/۵ mm ²	—	کابل
۲hp	M۱	موتور سه‌فاز

شرح کار

در این مدار ابتدا باید موتور دستگاره لنگ را راه‌اندازی کرد. پس از راه‌اندازی، حرکت موتور به ااره منتقل شده و عمل برش شروع می‌شود. در حین برش، ااره به سمت پایین آمده و در پایان برش، تیغه فلزی دستگاره به لیمیت سویچ برخورد کرده و لیمیت سویچ، فرمان قطع برق موتور را می‌دهد. در شکل ۵-۸۴ نمونه واقعی این کار عملی نشان داده شده است.



لیمیت سویچ

شکل ۵-۸۴ کاربرد لیمیت سویچ در دستگاره لنگ



◀ مدار قدرت


برای این کار عملی به یک کنتاکتور $K1M$ ، فیوزهای قدرت و همچنین بی‌متال برای موتور نیاز است. مدار قدرت در شکل ۵-۸۷ ترسیم شده است.



شکل ۵-۸۵ تیغه فلزی دستگاه به لیمیت سویچ برخورد کرده است.



شکل ۵-۸۶ دستگاه در حال برش و تیغه فلزی دستگاه به لیمیت سویچ برخورد نکرده است.

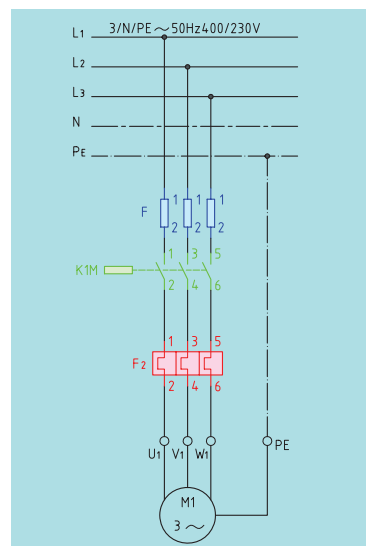


شکل ۵-۸۷ مدار قدرت.

◀ مدار فرمان


برای اجرای این کار عملی به دو شستی نیاز است که شستی استارت I برای راه‌اندازی موتور و شستی O برای قطع کل مدار است. همچنین برای محدود سازی حرکت دستگاه به یک لیمیت سویچ نیز نیاز داریم.

ابتدا برای راه‌اندازی موتور ($M1$) از کنتاکتور $K1M$ استفاده می‌کنیم، به طوری که با فشار به شستی I کنتاکتور $K1M$ جذب و توسط کنتاکت باز خود، نگاه داشته شود. (شکل ۵-۸۸).

برای محدود کردن حرکت دستگاه، تیغی بسته لیمیت سویچ را در مسیر مدار فرمان و بعد از شستی استارت قرار می‌دهیم. برای قطع کل مدار نیز از شستی O به طور سری و بعد از بی‌متال در مدار استفاده می‌کنیم. قطع کننده حرارتی (بی‌متال) $F3$ نیز به طور سری با کل مدار و پس از فیوز مدار فرمان قرار می‌گیرد. فیوز $F0$ نیز برای حفاظت مدار فرمان استفاده می‌شود.

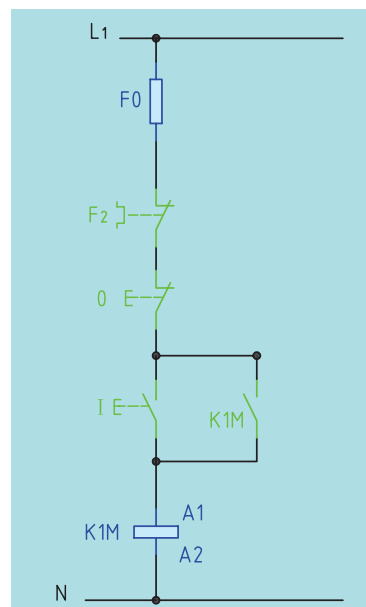

شکل ۵-۸۸ نقشه مدار فرمان.

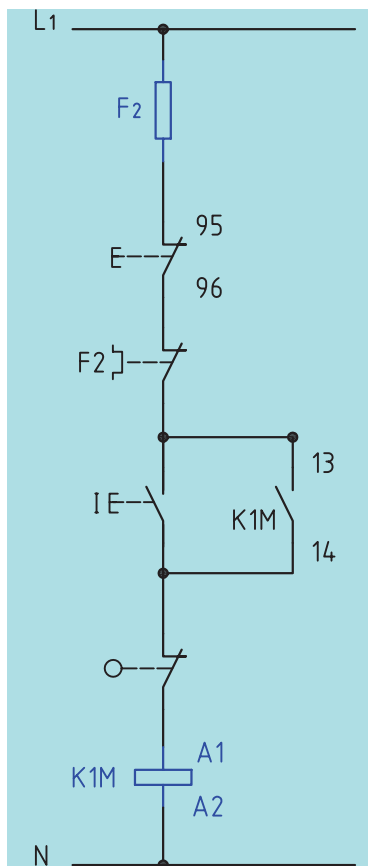

شکل ۵-۸۹ نقشه مدار فرمان.

مدار فرمان کامل این کار عملی، در شکل ۵-۸۹ نشان داده شده است.

مراحل انجام کار

۱. اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
۲. با رعایت اندازه‌های داده شده، کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
۳. تجهیزات را بر روی تابلو نصب کنید.
۴. کابل‌کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال صحیح انجام دهید.
۵. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
۶. فیوزها را وصل و موتور را پس از تأیید مربی راه‌اندازی کنید.
۷. در صورت وجود عیب در مدار، فیوزها را قطع و عیب مدار را یافته و به رفع آن پردازید.
۸. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.

تمرین

۱. کاربرد لیمیت سوئیچ در شکل ۵-۹۰ به چه منظور است؟
۲. نقشه مدار فرمان تمرین قبل را ترسیم کنید.



شکل ۵-۹۰

◀ تغییر جهت گردش در موتورهای سه‌فاز

برای ایجاد تغییر جهت گردش در موتورهای سه‌فاز در دستگاه فرز و بعضی نمونه‌های دستگاه‌های تراش، کافی است به‌طور دلخواه جای دو سیم فاز از سه سیم ورودی به سیم‌پیچ‌های استاتور موتور را عوض کرد. در اثر این جابه‌جایی جهت میدان مغناطیسی دوار در استاتور تغییر می‌کند. بدین ترتیب جهت نیروی القایی برعکس شده و در نتیجه موتور بر خلاف جهت قبلی به حرکت در می‌آید.



(۴ ساعت)

کار عملی ۹

هدف: تغییر جهت گردش یک موتور سه فاز یک نمونه دستگاه تراش

تجهیزات مورد نیاز


مشخصات فنی	مشخصه در نقشه	وسیله
—	—	تابلو مونتاژ
۱۰A مینیاتوری نوع C	F۱	فیوز قدرت
۴A مینیاتوری نوع B	F۰	فیوز فرمان
متناسب با موتور	F۲	بی متال
AC۳	K۲M و K۱M	کنتاکتور
رنگ قرمز	۰	شستی استاپ
رنگ سبز	I	شستی استارت
رنگ مشکی	II	شستی دوبل
NY ۴×۲/۵ mm ^۲	—	کابل
۲hp	M۱	موتور سه فاز

شرح کار

در این مدار نخست باید موتور اصلی دستگاه تراش راه اندازی شود و به صورت پایدار به کار خود ادامه دهد، سپس برای تغییر جهت گردش موتور باید ابتدا موتور را خاموش، و سپس در جهت عکس دوباره راه اندازی کرد. تابلوی برق یک نمونه دستگاه تراش در شکل ۵-۹۱ و شستی های آن در شکل ۵-۹۲ نشان داده شده است.



همان‌طور که از شکل ۵-۹۲ پیداست بر روی این دستگاه سه شستی برای جهت‌های راست‌گرد، چپ‌گرد و خاموش کردن موتور قرار دارد. در تابلوی برق این دستگاه تراش نیز دو کنتاکتور موجود است که هر یک از این کنتاکتورها وظیفه اتصال موتور به برق در یک جهت چرخش را دارند.

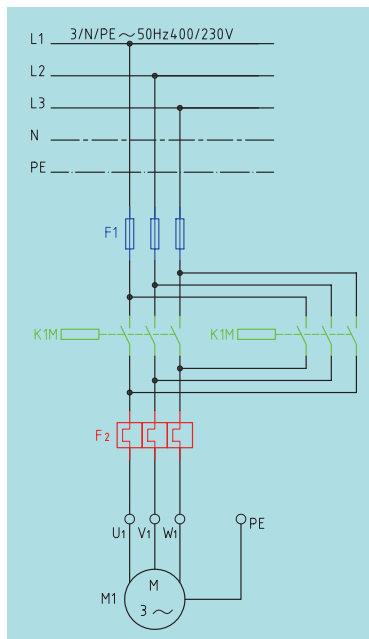

شکل ۵-۹۳ نقشه مدار قدرت.



شکل ۵-۹۲ شستی‌های دستگاه تراش



شکل ۵-۹۱ نمونه تابلوی برق دستگاه تراش


◀ مدار قدرت

در این کار عملی، لازم است با دادن فرمان به موتور سه فاز، جهت چرخش آن عوض شود. برای انجام این کار باید اتصال دو فاز در روی ترمینال موتور با هم تعویض گردند. برای اجرای این عمل به وسیله کنتاکتور، باید برای حالت راست‌گرد، توسط کنتاکتور $K1M$ ، فازهای $L1$ ، $L2$ و $L3$ به ترتیب به سرسیم‌های موتور در جعبه اتصالات به نام‌های $U1$ ، $V1$ و $W1$ و برای حالت چپ‌گرد، توسط کنتاکتور $K2M$ ، فازهای $L1$ به W و $L2$ به $V1$ و $L3$ به $U1$ مانند شکل ۵-۹۳ اتصال یابند.

با کمی دقت در شکل ملاحظه می‌شود که کنتاکتورهای $K1M$ و $K2M$ نباید حتی برای یک لحظه نیز با هم اتصال یابند، زیرا بین دو فاز $L1$ و $L3$ ، توسط هر دو کنتاکتور، اتصال کوتاه ایجاد می‌شود. این نکته را باید در مدار فرمان در نظر داشت.


◀ مدار فرمان

در مدار فرمان برای هر حالت راست‌گرد و چپ‌گرد باید یک شستی استارت و برای قطع کلی مدار، یک شستی استاپ در نظر گرفت که شستی استاپ برای قطع هر دو حالت چپ‌گرد و راست‌گرد کاربرد دارد (شکل ۵-۹۴).

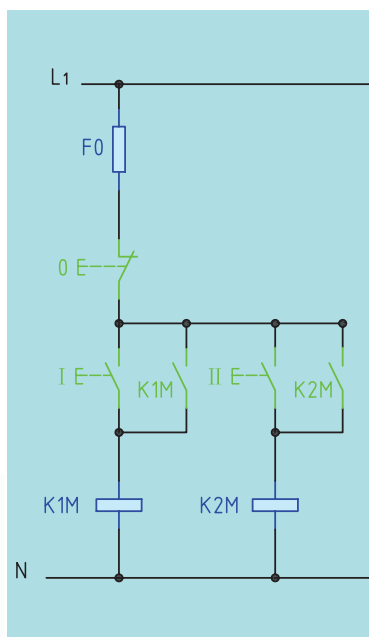

شکل ۵-۹۴ نقشه مدار فرمان.


اما در این مدار احتمال این که در هنگام کار موتور بتوانیم جهت گردش را تغییر دهیم وجود دارد، زیرا در این صورت بین دو فاز اتصال کوتاه ایجاد می‌شود. برای حل این مشکل باید مدار فرمان را طوری طراحی کرد که کنتاکت‌های بسته هر کدام از کنتاکتورها بر سر راه بوبین کنتاکتور دیگر باشد تا هر وقت یک کنتاکتور عمل کرد، کنتاکتور دیگر قطعاً قطع باشد. به عبارتی برای وصل یکی از کنتاکتورها احتیاج به قطع کنتاکتور دیگر باشد. شکل ۵-۹۵ این موضوع را نشان می‌دهد.

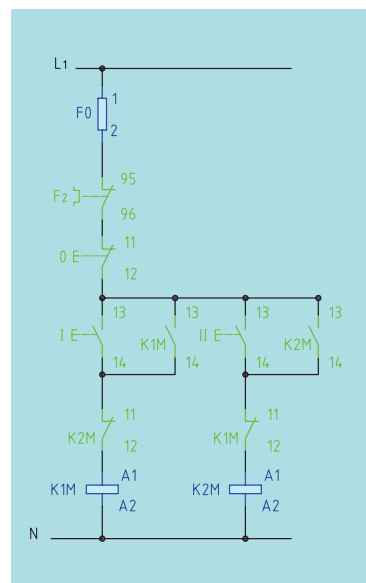

شکل ۵-۹۵ نقشه مدار فرمان.

با توجه به شکل ۵-۹۵ ملاحظه می‌شود که اگر موتور مثلاً با متصل بودن کنتاکتور K1M راست‌گرد باشد، برای چپ‌گرد کردن آن، باید اول شستی قطع و پس از آن شستی وصل II فشار داده شود تا کنتاکتور K2M جذب و موتور چپ‌گرد شود.

مدار شکل ۵-۹۶ یک ایراد دارد و آن هم این است که اگر هر دو شستی استارت را هم‌زمان با هم فشار دهیم، ممکن است هر دو کنتاکتور با هم عمل کنند و بین دو فاز اتصال کوتاه به وجود آید. برای رفع این مشکل می‌توان دو شستی استارت را از نوع دوبل انتخاب کرد و مدار را مانند شکل ۵-۹۶ اتصال داد.

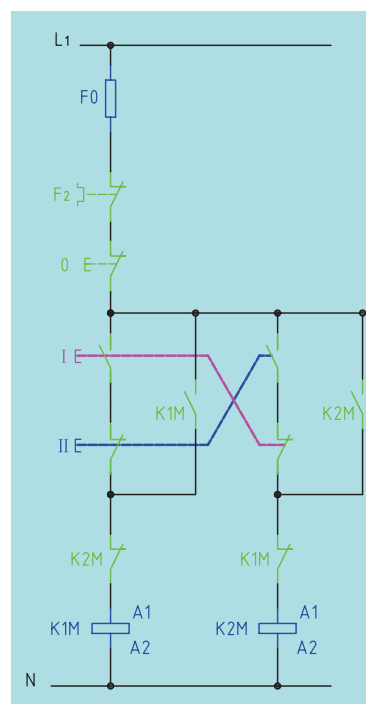


شکل ۵-۹۶ نقشه مدار فرمان.

مراحل انجام کار

۱. اطلاعات موتور الکتریکی را از روی پلاک مشخصات استخراج و یادداشت کنید.
۲. با رعایت اندازه‌های داده شده، کابل‌ها را بریده و لخت کنید.
۳. تجهیزات را بر روی تابلو نصب کنید.
۴. کابل‌کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال درست انجام دهید.
۵. پیش از راه‌اندازی موتور، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
۶. فیوزها را وصل و موتور را پس از تأیید مربی راه‌اندازی کنید.


۷. در صورت وجود عیب در مدار، فیوزها را قطع و عیب مدار را یافته و رفع کنید.
۸. گزارش کار عملی را در دفتر گزارش کار ثبت کنید.
- شکل ۵-۹۷ تابلوی برق مدار راه اندازی موتور الکتریکی سه فاز را برای این کار عملی با تجهیزات مورد نیاز نشان می دهد.

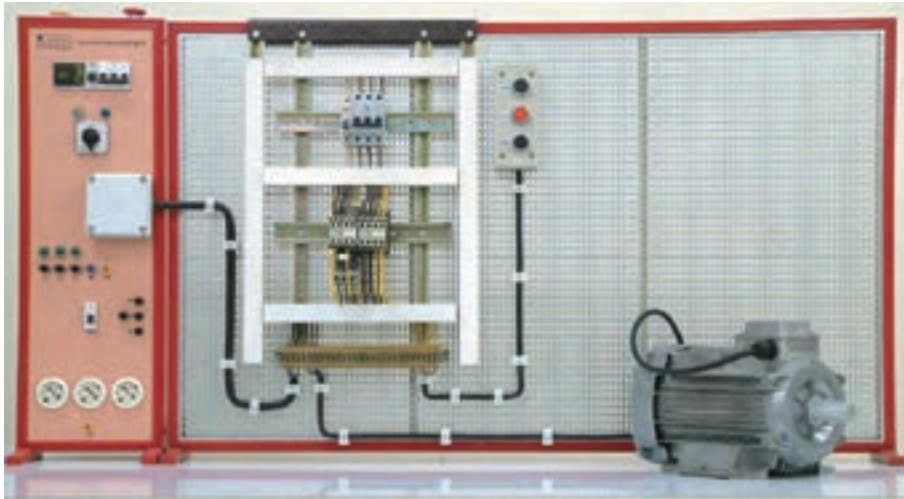

شکل ۵-۹۷ تصویر تابلوی برق مدار راه اندازی موتور الکتریکی سه فاز برای این کار عملی با تجهیزات مورد نیاز.

تمرین

کدام یک از نقشه های قدرت شکل ۵-۹۸ صحیح است

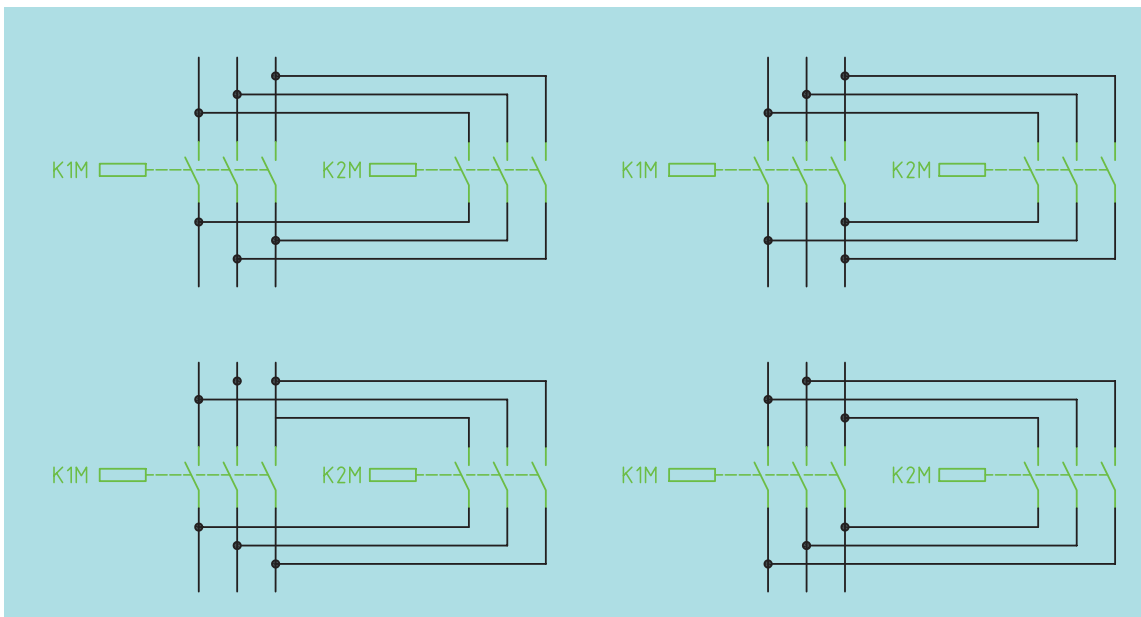

شکل ۵-۹۸ مدار فرمان



جدول ۵-۴ عیب‌های متداول در مدارهای کنتاکتوری

موضوع عیب	علت عیب	رفع عیب
کنتاکتور جذب نمی‌کند.	در مدار فرمان قطع شدگی وجود دارد.	فیوز مدار فرمان و سیم‌های رابط را کنترل و در صورت لزوم تعویض کنید.
	کنتاکت‌های شستی‌ها و یا لیمیت‌سوییچ به‌خوبی اتصال نمی‌دهد.	کنتاکت‌ها را تمیز کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.
	ولتاژ تغذیه کنتاکتور مناسب نیست.	از بوبین یا ولتاژ مناسب استفاده کنید.
	تایمر و یا کلید محافظ موتور عمل نمی‌کنند.	مدار تغذیه و کنتاکت‌های تایمر را کنترل کنید.
کنتاکتور موقتاً جذب کرده و بعد قطع می‌شود.	تیغه کمکی، مدار نگهدارنده را نمی‌بندد.	تیغه باز کمکی را تمیز کرده و اتصالات را کنترل کنید.
	در مسیر سیم‌کشی مدار فرمان اتصال کوتاه رخ داده است.	ابتدا مدار را قطع کرده، سپس اتصال کوتاه را یافته و آنرا برطرف سازید.
در موقع وصل، فیوز مدار فرمان قطع می‌شود.	سیم‌پیچ (بوبین) کنتاکتور سوخته است.	سیم‌پیچ (بوبین) کنتاکتور را تعویض کنید.

راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز آسنکرون در شبکه تک‌فاز

در صورت عدم دسترسی به شبکه سه‌فاز، می‌توان یک موتور سه‌فاز آسنکرون را در شبکه تک‌فاز راه‌اندازی کرد. برای این که شرایط موتور دارای قدرت و گشتاور راه‌اندازی مناسب باشد، معمولاً از یک خازن روغنی در مدار سیم‌پیچی استاتور استفاده می‌شود. در این روش اتصال، قدرت الکتروموتور نسبت به حالت اتصال سه‌فاز در حدود ۶۰ میکروفاراد کاهش می‌یابد. ظرفیت خازن مناسب را می‌توان به‌صورت تجربی برای هر اسب بخار، ۵۰ میکرو فاراد و برای هر کیلو وات توان موتور، ۷۰ میکرو فاراد در نظر گرفت.

چگونگی قرار گرفتن خازن در مسیر سیم‌پیچی‌های موتور نیز می‌تواند به دو صورت راست‌گرد و چپ‌گرد باشد. شکل ۵-۹۹ وضعیت اتصال خازن به سیم‌پیچ‌های موتور را نشان می‌دهد.

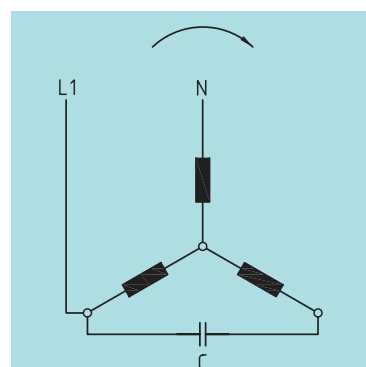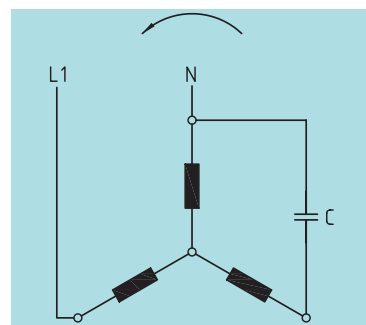

شکل ۵-۹۹ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با برق تک‌فاز با استفاده از خازن روغنی

ارزشیابی پایانی

۱. چگونه اتصال بدنه یک موتور الکتریکی را تست می‌کنید؟
۲. تخته کلم موتور سه‌فاز را در اتصال ستاره ترسیم کنید.
۳. انواع کلیدهای دستی را توضیح دهید؟ و کاربرد آنها را نام ببرید.
۴. چگونگی تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی سه‌فاز را توضیح دهید.
۵. تخته کلم موتور تک‌فاز را ترسیم کنید.
۶. چگونگی تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی تک‌فاز را شرح دهید.
۷. مزایای استفاده از کنتاکتور را نسبت به کلیدهای دستی نام ببرید.
۸. چگونگی کار رله حرارتی (بی‌متال) را توضیح دهید. نقشه اتصال آنرا به برق سه‌فاز و تک‌فاز ترسیم کنید.
۹. نحوه کار کلید محافظ موتور را توضیح دهید.
۱۰. نقشه اتصال کلید محافظ را به برق سه‌فاز ترسیم کنید.
۱۱. انواع تایمر را نام برده و ویژگی هر یک را شرح دهید.
۱۲. اساس کار لیمیت‌سوییچ را توضیح دهید.
۱۳. راه‌اندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز را با برق تک‌فاز توضیح دهید.
۱۴. مدار راه‌اندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز را با برق یک‌فاز ترسیم کنید.

واژگان فنی

Frequence	فرکانس	Erthing	اتصال زمین
Fuse	فیوز	Short circuit	اتصال کوتاه
Ohm s low	قانون اهم	Cunnection	اتصالات
Cable	کابل	Stator	استاتور
protective Motor	کلید محافظ موتور	Solar energy	انرژی خورشیدی
Contactur	کنتاکتور	Socket	پریز
Welding	لحیم کاری	Transformer	ترانسفورماتور
Flursent lamp	لامپ فلورسنت	Current	جریان
Limit Switch	لیمیت سویچ	Alternative Current	جریان متناوب
Resistance	مقاومت	Direct Current	جریان مستقیم
Magnetic	مغناطیسی	Electrical Protection	حفاظت الکتریکی
Electrical circuit	مدار الکتریکی	International Protection	حفاظت بین المللی
Open circuit	مدار باز	Capasitor	خازن
Asynchron Motor	موتور آسنکرون	RelayThermal(Overload)	رله حرارتی (بی متال)
delta Circuit _star	مدار ستاره - مثلث	Timer	رله زمانی (تایمر)
Power plant	نیروگاه برق	Rotor	روتور
Voltage	ولتاژ	Wire	سیم
		Winding	سیم پیچی
		Wiring	سیم کشی

معرفی پایگاه‌های اینترنتی مرتبط:

نام پایگاه	موضوع
www.osram.com	لامپ‌ها
www.sun.org	انرژی‌های نو (بادی - خورشیدی و ...)
www.isiri.org	استانداردهای ملی در زمینه برق
www.saba.org.ir	بازده وسایل برقی
www.tavanir.org.ir	تولید، انتقال و توزیع برق

منابع و مراجع

۱. رحیمیان پرور، علی. جاهد بزرگان، هادی. (۱۳۸۸). کارگاه سیم‌کشی (۱). اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
۲. اعتضادی، محمود. ساعتچی، ناصر. یوسفی، عباس. خدادادی، شهرام. اسلامی، محمد حسن. حجرگشت، علیرضا. (۱۳۸۸) *تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی*. اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی.
۳. قیصرانی، فریدون. نظریان، فتح‌الله. اسلامی، محمد حسن. (۱۳۸۸). *مبانی تکنولوژی برق صنعتی*. اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
۴. خدادادی، شهرام. اسلامی، محمد حسن. (۱۳۸۸). *برق تأسیسات*. اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی.
۵. خدادادی، شهرام. (۱۳۸۸). *مبانی الکتریسیته*. شرکت صنایع آموزشی وابسته به آموزش و پرورش.
۶. خدادادی، شهرام. (۱۳۸۴). *راه‌اندازی موتورهای سه فاز و تکفاز*، (جلد اول تا سوم). شرکت صنایع آموزشی وابسته به آموزش و پرورش.
۷. اسلامی، محمد حسن. (۱۳۸۹). *ماشین‌های ثابت کشاورزی*، (جلد دوم). انتشارات گویش نو.
۸. حجرگشت، علیرضا. اسلامی، محمد حسن. (۱۳۸۹). *کتاب گزارش کار تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی*، (جلد دوم) انتشارات گویش نو.
۹. هاشمی، امیر. (مترجم). (۱۳۸۲). *جلد اول مهندسی برق و قدرت*، انتشارات طراح.
۱۰. مالکی، قاسم. (مترجم). *تکنولوژی برق صنعتی*. انتشارات طراح.
۱۱. سعیدی، مسعود. (مترجم). *هندبوک تأسیسات برق*، (جلد اول و دوم). انتشارات طراح
۱۲. کاتالوگ‌های شرکت‌های مختلف سازنده
۱۳. سایت‌های مرتبط

