

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تولید سرامیک به روش پلاستیک

رشته سرامیک

گروه مواد و فرآوری

شاخه فنی و حرفه ای

پایه دهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب: تولید سرامیک به روش پلاستیک - ۲۱۰۵۱۱

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: غلامرضا امامی میبدی، هادیبرزگر بفرویی، حمید تقی‌پور ارمکی، ندی دیده‌ور، محمود سالاریه، ناصر ضیاییان مفید (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

غلامرضا امامی میبدی، هادیبرزگر بفرویی، سمیرا دادستان، محمود سالاریه، شراره شادان فر، الهام صمدبین و ناصر ضیاییان مفید (اعضای گروه تألیف)

دکتر مهران غفاری (ویراستار فنی) - دکتر محمد محمودی (ویراستار ادبی)

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی: سیدمرتضی میرمجیدی (رسم فنی) - فرشته حسن‌خانی قوام (صفحه‌آرا) - نسرتین اصغری (عکاس)

نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶۸۸۳، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۵

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵-۲۶۸۹-۷-۷ - ISBN: 978-964-05-2689-7



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قدّس سره الشریف)

- ۱ تعیین پلاستیسته
- ۳۳ شکل دهی به روش اکستروژن
- ۶۳ شکل دهی به روش تراش
- ۸۷ شکل دهی به روش جیگر و جولی
- ۱۱۵ شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته سرامیک طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های این کتاب می باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هر یک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان "تعیین پلاستیسیته" که ابتدا مفهوم پلاستیسیته و سپس به عوامل مؤثر بر پلاستیسیته اشاره شده است و در ادامه به شیوه‌های تعیین دقیق پلاستیسیته پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان "شکل دهی به روش اکستروژن" دارد، که در آن مفهوم اکستروژن، کاربرد و ویژگی‌های محصولات تولیدی با این روش آموزش داده شده است و در ادامه به ابزار و تجهیزات و روش شکل دهی با این روش پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: دارای عنوان "شکل دهی به روش تراش" است. در این پودمان ابتدا روش تراش و کاربرد آن آموزش داده شده و در ادامه مکانیزم و مراحل شکل دهی با این روش شرح داده شده است.

پودمان چهارم: "شکل دهی به روش جیگر و جولی" نام دارد. ابتدا تاریخچه دستگاه و اجزای جیگر و جولی شرح داده شده و در ادامه روش شکل دهی با استفاده از دستگاه رولر آموزش داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان "شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی" می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا با محصولات دستگاه قالبگیری تزریقی و اجزای آن آشنا می‌شوند و سپس مکانیزم و مراحل شکل دهی این روش آورده شده است.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

گروه مولفان

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی تعیین پلاستیسیته
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته سرامیک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید سرامیک به روش پلاستیک شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.


همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

فصل ۱

تعیین پلاستیسیته

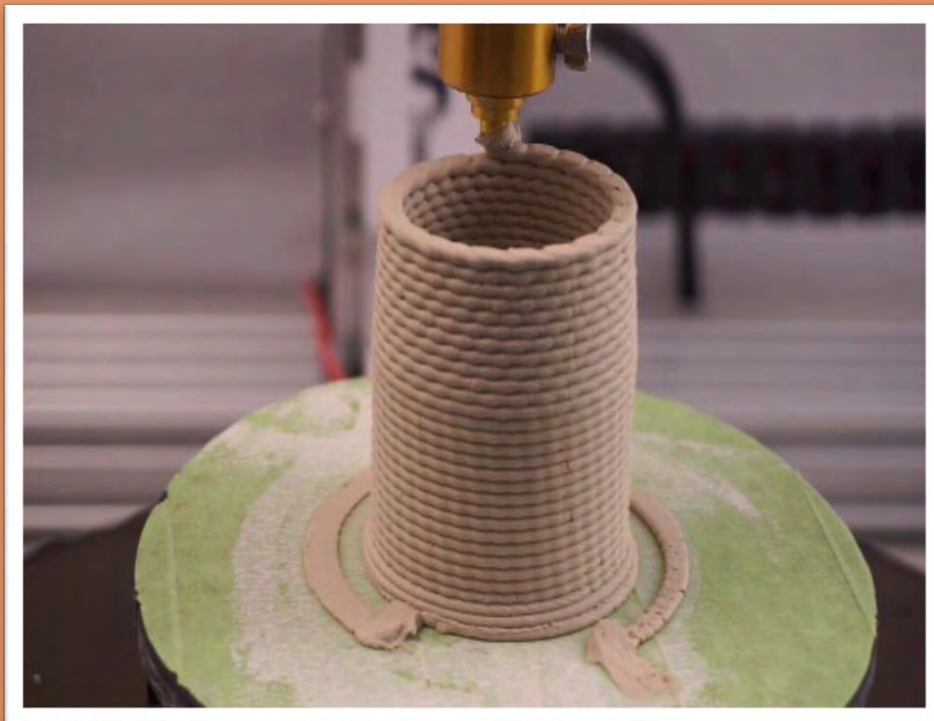

از جمله ویژگی‌های مهم برای شکل دهی و تولید انواع محصولات قابلیت شکل‌پذیری (پلاستیسیته) است؛ بنابراین پلاستیسیته مورد نیاز برای تولید محصولات مختلف با توجه به نوع محصول و روش شکل‌دهی آن متفاوت است. برای تعیین پلاستیسیته آزمون‌های زیادی پیشنهاد شده است. متداول‌ترین این آزمون‌ها بر اساس اندازه‌گیری مقدار رطوبت لازم برای ایجاد پلاستیسیته است.

واحد یادگیری ۱

شایستگی تعیین پلاستیسیته

شایستگی تعیین پلاستیسیته و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شایستگی فراگیری دانش و مهارت تعیین پلاستیسیته به روش های مختلف است که در تولید سرامیک ها به روش پلاستیک مورد توجه قرار دارد. بررسی عوامل موثر بر پلاستیسیته رس و همچنین تعیین پلاستیسیته با روش های متداول در این واحد در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد:


در این واحد ابتدا مفهوم پلاستیسیته و سپس عوامل موثر بر پلاستیسیته را فراخواهید گرفت. هم چنین شیوه تعیین دقیق پلاستیسیته با روش های مختلف توضیح داده شده است. به منظور یادگیری مهارت درک و تعیین پلاستیسیته کارهای عملی متعددی در نظر گرفته شده است.

تعیین پلاستیسیته

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سوالات پاسخ دهید:
- به نظر شما قابلیت شکل پذیری این خمیرهای بازی یکسان است؟



۲

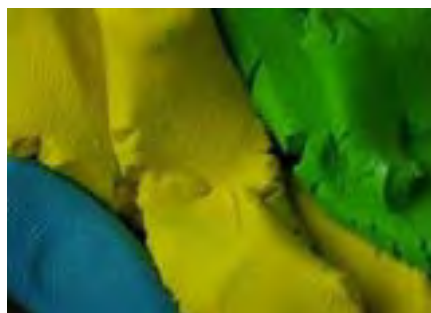

۱

- به نظر شما کدام حالت برای شکل دهی خمیر نان مناسبتر است؟



۴



۳

- برای تولید یک محصول سرامیکی به روش پلاستیک کدام گل مناسبتر است؟



۶



۵

در تمامی تصاویری که تاکنون دیدید قابلیت شکل پذیری یا پلاستیسیته اهمیت دارد.

تعریف پلاستیسیته

پلاستیسیته^۱ ویژگی‌ای است که یک ماده را قادر می‌سازد تا در اثر یک نیروی خارجی تغییر شکل یافته به طوری که بعد از حذف یا کاهش نیرو هم چنان شکل خود را حفظ کند بدون آن که از هم گسیخته شود.

فکر کنید



آیا پلاستیسیته گل به کار رفته برای شکل‌دهی در شکل زیر مناسب بوده است؟



ب

الف


شکل ۱

مواد اولیه صنعت سرامیک را از نظر پلاستیسیته می‌توان به سه دسته پلاستیک، نیمه پلاستیک و غیر پلاستیک تقسیم‌بندی کرد که در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱- دسته‌بندی مواد اولیه صنعت سرامیک از نظر پلاستیسیته

ماده اولیه	دسته بندی براساس پلاستیسیته
کائولن	پلاستیک
بالکلی	
رس‌های قرمز	
رس دیرگداز	
بنتونیت	
تالک	نیمه پلاستیک
پیروفیلیت	
سیلیس	غیر پلاستیک
آلومینا	
فلدسپات‌ها	

مهم‌ترین ویژگی رس‌ها خاصیت پلاستیسیته است. در شکل ۲ تصاویر میکروسکوپی کائولن نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، شکل ذرات رس ورقه‌ای است که با افزودن آب به سهولت می‌توانند بر روی هم بلغزند.

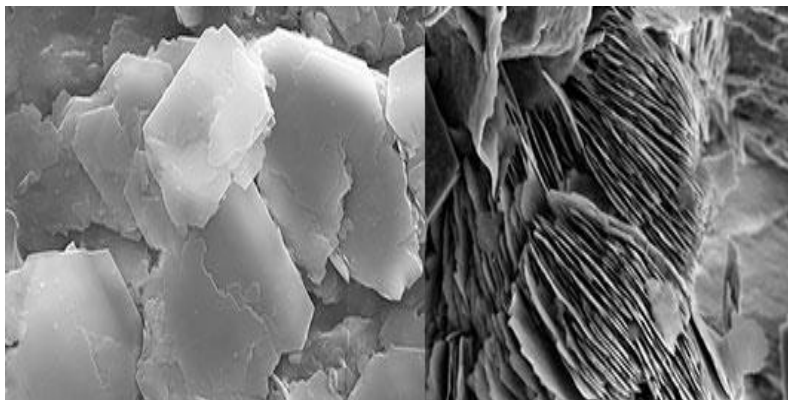


شکل ۲- تصویر میکروسکوپی کائولن

آب پلاستیسیته

رطوبت رس با در نظر گرفتن میزان آب افزوده شده تغییر می‌کند. با افزودن آب، رس از حالت خشک به حالت نیمه‌خشک، پلاستیک و دوغاب تبدیل می‌شود.

مقدار آبی که باعث می‌شود گل خاصیت پلاستیسیته داشته باشد، آب پلاستیسیته نامیده می‌شود. مقدار آب پلاستیسیته محدوده مشخصی دارد که اصطلاحاً به آن «محدوده آب پلاستیسیته» گفته می‌شود. همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌کنید، اگر مقدار آب مصرفی کم‌تر از این محدوده باشد پلاستیسیته کاهش می‌یابد و گل بسیار سفت می‌شود. هم‌چنین اگر مقدار آب مصرفی بیشتر از محدوده آب پلاستیسیته باشد، گل مورد نظر بیش از حد نرم شده و استحکام قطعه حاصل از آن مناسب نخواهد بود. در این شکل محدوده آب پلاستیسیته با PL^2 نشان داده شده است.

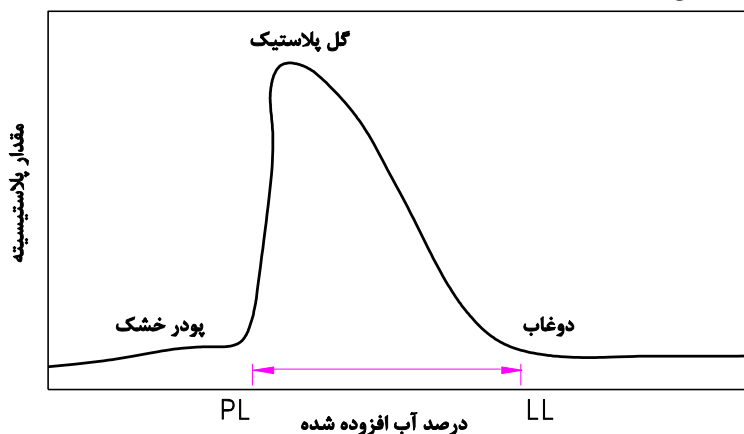

شکل ۳- تغییرات پلاستیسیته رس با میزان آب افزوده شده

مقدار آب پلاستیسیته به نوع رس بستگی دارد. در جدول ۲ میزان آب پلاستیسیته رس‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۲- آب پلاستیسیته رس‌های مختلف

درصد آب پلاستیسیته	نوع رس
۳۶-۴۵	کائولن شسته نشده
۴۴-۴۷	کائولن شسته شده
۳۵-۵۳	بال کلی
۳۲/۵-۳۸	رس‌های نسوز
۱۴/۵-۳۷/۵	رس‌های آجری

فکر کنید



چرا درصد آب پلاستیسیته در کائولن شسته شده بیشتر است؟

پلاستی سایزر^۳

در صورتی که مواد اولیه تأمین کننده پلاستیسیته مورد نظر برای تولید بدنه سرامیکی نباشند، لازم است که مواد دیگری به مخلوط مواد اولیه افزوده شود. افزودنی‌ها، مواد اصلی تشکیل دهنده اجزای بدنه‌های سرامیکی نیستند اما برای ایجاد ویژگی مورد نظر در بدنه نقش بسزایی دارند. از جمله این افزودنی‌ها، پلاستی‌سایزرها هستند. پلاستی‌سایزرها با ایجاد لایه نازکی بین ذرات، پلاستیسیته را افزایش می‌دهند. انواع پلاستی‌سایزرها عمدتاً به صورت ترکیبات آلی هستند. البته پلاستی‌سایزرهای غیرآلی نظیر فسفات‌ها و سودا نیز کاربرد دارند. در جدول ۳ انواع پلاستی‌سایزرها معرفی شده است.


جدول ۳- برخی از پلاستی‌سایزرهای متداول در مقایسه با آب

پلاستی‌سایزر	نقطه جوش (°C)	پلاستی‌سایزر	نقطه جوش (°C)
آب	۱۰۰	گلیسرول	۲۹۰
اتیلن گلیکول	۱۹۷	ترا اتیلن گلیکول	۳۲۷
دی اتیلن گلیکول	۲۴۵	تری اتیل گلیکول	۲۸۸
دی متیل فنالات	۲۸۴	دی بوتیل فنالات	۳۴۰




چرا نقطه جوش پلاستی سائزرها اهمیت دارد؟

روش‌های تعیین پلاستیسیته

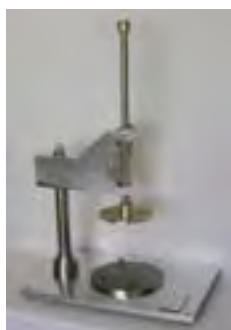

شکل ۴- دستگاه‌های کاربردی برای تعیین پلاستیسیته

- آیا تعیین دقیق پلاستیسیته دارای اهمیت است؟
- آیا پلاستیسیته گل را می‌توان به طور دقیق با دست و بررسی ظاهری گل تعیین کرد؟
- میزان پلاستیسیته برای تولید بدنه‌های مختلف به روش پلاستیک اهمیت دارد. روش‌های مختلفی برای تعیین پلاستیسیته مطرح شده است. انواع آزمون‌های تعیین پلاستیسیته در نمودار شکل ۵ بیان شده است.

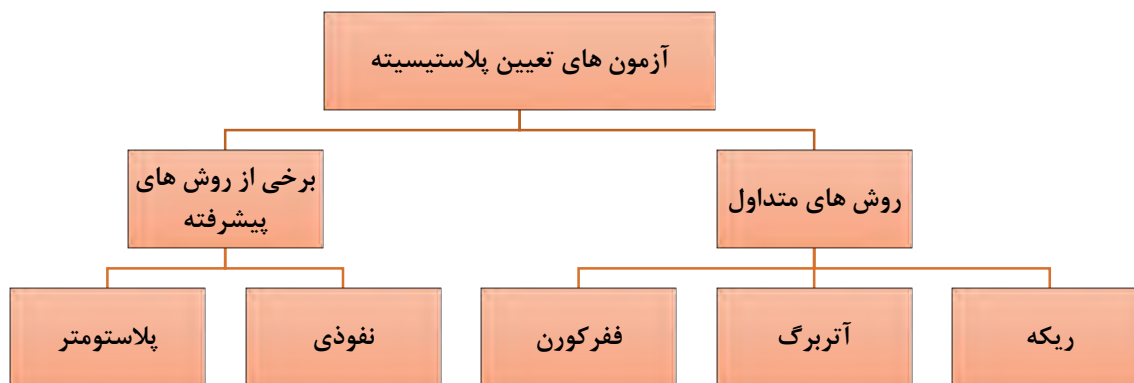

شکل ۵- نمودار انواع روش‌های متداول و پیشرفته تعیین پلاستیسیته

در بین روش‌های متداول، ریکه و آتربرگ غیردستگاهی بوده و روش ففرکورن از جمله روش‌های دستگاهی است.

۱- تعیین پلاستیسیته به روش ریکه^۴

در این روش میزان پلاستیسیته براساس بررسی گل با درصد رطوبت مختلف تعیین می‌شود و با بررسی ظاهر گل و لمس کردن آن و انجام محاسبات، عدد پلاستیسیته به دست می‌آید.

حالت اول و دوم ریکه به ترتیب زیر بررسی می‌شود:
حالت اول ریکه: حالتی از گل پلاستیک است که در مرز چسبیدن و نچسبیدن به دست است (شکل ۶).



شکل ۶- حالت اول اریکه

حالت دوم ریکه: حالتی از گل پلاستیک است که در سطح گل ترک‌های واضح و مشخص باشد (شکل ۷).



شکل ۷- حالت دوم اریکه

پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، عدد ریکه تفاضل درصد آب در دو حالت اول و دوم است.

کدام یک از نمونه‌های شکل ۸ برای تعیین نمونه حالت اول ریکه مناسب است؟

فکر کنید



ب



الف

شکل ۸

شرح آزمون ریکه

➤ مرحله اول: تهیه دوغاب و تعیین حالت اول و دوم ریکه
در ابتدا خاک مورد نظر در خشک‌کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده می‌شود؛ زمان خشک کردن باید به قدری طولانی شود تا خاک تغییر وزن نداشته باشد. سپس دوغاب همگنی تهیه و بر روی لوح گچی پهن می‌شود. پس از زیر و رو کردن و ورز دادن، گل یکنواختی حاصل می‌شود.
دو حالت برای گل وجود دارد:

۱- در صورت چسبیدن گل به دست، شرایط برای تعیین حالت اول ریکه فراهم است. بنابراین در این حالت می‌توان گل را به قدری بر روی سطح لوح گچی ورز داد تا به حالت مرز چسبیدن و نچسبیدن به دست برسد.
 ۲- هنگامی که گل به دست نچسبد، می‌توان حالت دوم ریکه را تعیین کرد. بنابراین در این حالت با ورز دادن گل بر روی سطوح گچی، بر روی گل ترک‌هایی به وضوح ظاهر خواهد شد.

➤ مرحله دوم: تعیین وزن تر و خشک حالت اول و دوم ریکه

برای تعیین عدد ریکه باید جدولی مطابق جدول ۴ رسم کرده و وزن نمونه‌های مختلف را در آن یادداشت کرد. وزن‌های خشک پس از قرار دادن نمونه‌ها در خشک‌کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس تعیین می‌شود.

جدول ۴- وزن تر و خشک نمونه در حالت اول و دوم ریکه

نمونه	W_{R_1} : وزن تر در حالت اول ریکه (g)	W_{R_2} : وزن خشک در حالت اول ریکه (g)	وزن تر در	W_{R_1} : وزن خشک در حالت دوم ریکه (g)

➤ مرحله سوم: محاسبه درصد رطوبت بر مبنای خشک

با توجه به جدول ۴ و رابطه ۱ و ۲، درصد رطوبت بر مبنای خشک برای حالت اول ریکه و حالت دوم ریکه محاسبه می‌شود.

$$M_{d_1} = \frac{W_{R_1} - W_{R_2}}{W_{R_2}} \times 100$$

رابطه ۱: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول ریکه (مرز چسبیدن و نچسبیدن گل به دست)

$$M_{d_2} = \frac{W_{R_2} - W_{R_1}}{W_{R_1}} \times 100$$

رابطه ۲: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت دوم ریکه (ظاهر شدن ترک بر روی سطح گل)

➤ مرحله چهارم: تعیین عدد پلاستیسیته ریکه

در مرحله آخر عدد پلاستیسیته ریکه با توجه به درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه (M_{d_1} و M_{d_2}) و مطابق رابطه ۳ محاسبه می‌شود:

$$R = M_{d_1} - M_{d_2}$$

رابطه ۳:

نکته

برای اطمینان از نتایج به دست آمده، آزمون ریکه چند بار تکرار می‌شود و میانگین نتایج به عنوان عدد پلاستیسیته گزارش می‌شود.



هر چه عدد ریکه بالاتر باشد، گل مورد نظر پلاستیسیته بالاتری خواهد داشت. در جدول ۵ عدد ریکه خاک‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۵- عدد ریکه رس‌های مختلف

عدد ریکه	خاک
۴-۷	کائولن
۹-۱۱	بالکلی
۱۰-۱۴	رس قرمز

فکر کنید



چه خطاهایی ممکن است در تعیین پلاستیسیته به روش ریکه ایجاد شود؟ روش‌های برطرف کردن آنها را بیان کنید.

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۱: تعیین پلاستیسیته کائولن به روش ریکه
 مواد و ابزار: کائولن، آب، الک مش ۶۰، ترازو، ظرف، لوح گچی، کاردک، کولیس، خشک کن
 شرح فعالیت:
 ۱- ابتدا مقداری از کائولن را از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید. سپس ۵۰۰ گرم از کائولن خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب بردارید و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید. دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با کاردک یا دست به خوبی آن را زیر و رو کنید تا گل همگنی ایجاد شود.
 ۲- پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، نمونه‌های استوانه‌ای شکل به طول تقریبی ۲ سانتی متر و قطر ۵۰ میلی‌متر تهیه کنید و نمونه‌ها را کدگذاری کنید (R_1 و R_2 : حالت اول و دوم ریکه).
 ۳- وزن تر نمونه بلافاصله پس از ساخت نمونه‌ها اندازه گیری شود.
 ۴- نمونه‌ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید و وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
 ۵- درصد رطوبت را بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه و عدد ریکه را محاسبه کنید.

نکته



نکته ۱: همواره برای تهیه دوغاب، خاک را داخل آب بریزید.
 نکته ۲: از تمیز بودن لوح گچی و کاردک اطمینان حاصل کنید.
 نکته ۳: مراقب باشید که کاردک باعث کنده شدن سطح لوح گچی و ورود گچ به گل نشود.
 نکته ۴: برای جلوگیری از اشتباه در شناسایی نمونه‌ها، در کدگذاری آنها نام گروه خود را (با استفاده از نوک خودکار بی‌رنگ) نیز مشخص کنید.



کار عملی ۲: تعیین پلاستیسیته بالکلی به روش ریکه
مواد و ابزار: بالکلی، آب، الک مش ۶۰، ترازو، ظرف، لوح گچی، کاردک، کولیس، خشک کن
شرح فعالیت:

- ۱- ابتدا مقداری از بالکلی را از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید. سپس ۵۰۰ گرم از بالکلی خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب بردارید و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید. دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با کاردک یا دست به خوبی آن را زیر و رو کنید تا گل همگنی ایجاد شود.
- ۲- پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، نمونه های استوانه ای شکل به طول تقریبی ۲ سانتی متر و قطر ۵۰ میلی متر تهیه کنید و آنها را کدگذاری کنید (R_1 و R_2 : حالت اول و دوم ریکه).
- ۳- وزن تر نمونه بلافاصله پس از ساخت نمونه ها اندازه گیری شود.
- ۴- نمونه ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید و وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۵- درصد رطوبت را بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه و عدد ریکه را محاسبه کنید.



کار عملی ۳: تعیین پلاستیسیته بنتونیت به روش ریکه
مواد و ابزار: بنتونیت، الک مش ۶۰، آب، لوح گچی، کاردک، ترازو، خط کش، خشک کن
شرح فعالیت:


- ۱- ابتدا مقدار مناسبی از بنتونیت را از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن در دمای ۵۰ درجه سلسیوس قرار دهید. سپس ۵۰۰ گرم از بنتونیت خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب بردارید و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید و دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با کاردک به خوبی زیر و رو کنید تا گل همگنی ایجاد شود.
- ۲- پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، نمونه های استوانه ای شکل به طول تقریبی ۲ سانتی متر و قطر ۵۰ میلی متر تهیه کنید و آنها را کدگذاری کنید (R_1 و R_2 : حالت اول و دوم ریکه).
- ۳- وزن تر نمونه بلافاصله پس از ساخت نمونه ها اندازه گیری شود.
- ۴- نمونه ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید و وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۵- درصد رطوبت را بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه و عدد ریکه را محاسبه کنید.

۲- تعیین پلاستیسیته به روش آتربرگ^۵

روش آتربرگ مانند ریکه یک روش غیردستگاهی است و عدد پلاستیسیته آن معمولاً به روش ریکه نزدیک است.

سه محدوده برای مقدار رطوبت موجود در خاک می توان تعریف کرد: حد انقباض (SL^6)، حد پلاستیک (PL^7) و حد روانی (LL^8) (شکل ۹).

حد انقباض: میزان رطوبتی است که در آن رطوبت خاک رفتاری بین نیمه جامد و جامد دارد.
 حد پلاستیک: میزان رطوبتی است که در آن رطوبت خاک رفتاری بین پلاستیک و نیمه جامد دارد.
 حد روانی: میزان رطوبتی است که در آن رطوبت خاک رفتاری بین پلاستیک و دوغاب دارد.

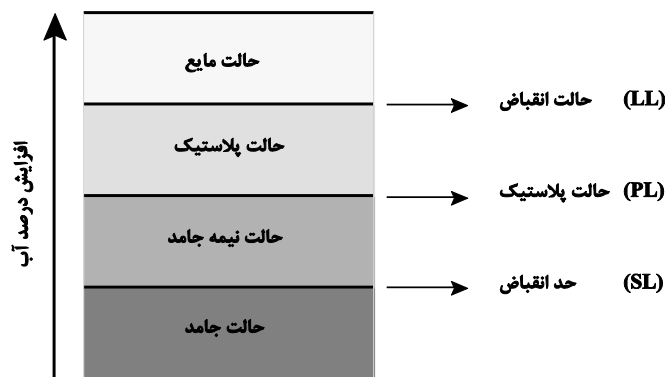

شکل ۹- حالت های مختلف خاک براساس رطوبت

در سنجش پلاستیسیته به روش آتربرگ، درصد رطوبت در دو حد پلاستیک و حد روانی اندازه گیری می شود. برای همین منظور اختلاف درصد آب در دو حالت تعیین شود: حالت اول «مرز یکی شدن شیار» و حالت دوم «ظهور اولین ترکها» است.



شکل ۱۰- حالت اول و دوم آتربرگ

- 6-Solid limite
- 7-Plastic limite
- 8-Liquiddelimite



روش آتربرگ اولین بار توسط آلبرت آتربرگ کشف شد. او دریافت که پلاستیسیته از ویژگی‌های خاص مواد رسی است و محدوده شکل‌پذیری آتربرگ به خاطر تلاش‌های این دانشمند در این زمینه نامگذاری شده است.

آیا می‌دانید



شرح آزمون آتربرگ

در این آزمون تعیین درصد آب برای دو حالت مرز یکی شدن شیار و ظهور اولین ترکها اهمیت دارد. بنابراین باید درصد آب این دو حالت با توجه به وزن تر و خشک آنها تعیین شود.

➤ مرحله اول: تهیه گل

در ابتدا خاک مورد نظر در خشک‌کن به دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده می‌شود. زمان خشک کردن باید به قدری طولانی شود تا خاک تغییر وزن نداشته باشد. سپس دوغاب همگنی تهیه شده و بر روی لوح گچی پهن می‌شود و با زیر و رو کردن و ورز دادن گل یکنواختی به دست می‌آید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱- تهیه گل یکنواخت با دوغاب

➤ مرحله دوم: تعیین حالت اول آتربرگ

اگر گل پلاستیک به دست بچسبد باید ورز دادن تا حدی ادامه یابد که با کاهش رطوبت، گل به دست نچسبد؛ در این حالت امکان تعیین حالت «مرز یکی شدن شیار» فراهم شده است. در این حالت گل را به صورت دایره یا تخت درآورده و سطح آن را با کاردک صاف کنید (شکل ۱۲).



شکل ۱۲

سپس با تیغه کاردک شیاری ایجاد کرده و چند ضربه بر روی آن وارد کنید. اگر شیار ایجاد شده کمی جمع شود ولی لبه دو نصفه گل به یکدیگر نرسد، در این حالت



شکل ۱۳

به مرحله اول آتبرگ (مرز یکی شدن شیار) به دست آمده است (شکل ۱۳).

پس از رسیدن به مرحله اول آتبرگ، تکه‌ای از گل را برداشته و بعد از کدگذاری، وزن آن را یادداشت کنید. سپس آن تکه گل را داخل خشک‌کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار داده تا خشک شود. سپس وزن خشک نمونه‌ها را یادداشت کنید.

نکته

اگر شیار ایجاد شده کاملاً به هم چسبیده، حالت مرز یکی شدن شیار به دست نیامده است. در این صورت دوباره گل ورز داده می‌شود تا شیار بر روی گل ایجاد شود.

نکته

به منظور تعیین دقیق مرز یکی شدن شیار، از ظرف‌هایی معروف به جام کاساگرانده (Casagrande) و شیارزن استفاده می‌شود که در شکل ۱۴ نشان داده شده است.



شکل ۱۴- جام کاساگرانده و شیارزن



شکل ۱۵- بررسی فتيله در روش آتربرگ

➤ مرحله سوم: تعیین حالت دوم آتربرگ

برای تعیین حالت دوم آتربرگ، مقداری گل را برداشته و به قدری ورز داده می‌شود تا اولین ترک‌ها بر روی سطح آن ظاهر شود. در این حالت وزن آن با ترازو اندازه‌گیری و یادداشت می‌شود. سپس فتيله را داخل خشک‌کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت تقریباً ۲۴ ساعت قرار داده تا خشک شود. در پایان، وزن خشک‌شده آن را یادداشت کنید (شکل ۱۵ را ببینید).

➤ مرحله چهارم: محاسبات و تعیین عدد پلاستیسیته آتربرگ

برای تعیین عدد پلاستیسیته باید درصد رطوبت بر مبنای خشک محاسبه شود. روش محاسبه درصد رطوبت بر مبنای خشک مشابه روش ریکه است. در ابتدا جدول ۶ کامل می‌شود.

جدول ۶- وزن تر و خشک نمونه‌ها در حالت اول و دوم آتربرگ

نمونه	W_{A_1} : وزن تر در حالت اول آتربرگ (g)	W_{A_r} : وزن خشک در حالت اول آتربرگ (g)	W_{A_f} : وزن تر در حالت دوم آتربرگ (g)	W_{A_r} : وزن خشک در حالت دوم آتربرگ (g)

سپس با توجه به جدول ۶ و رابطه‌های شماره ۴ و ۵، درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول و دوم آتربرگ تعیین می‌شود.

$$M_{d_1} = \frac{W_{A_1} - W_{A_r}}{W_{A_r}} \times 100$$

رابطه ۴: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول آتربرگ (مرز یکی شدن شیار)

$$M_{d_f} = \frac{W_{A_f} - W_{A_r}}{W_{A_r}} \times 100$$

رابطه ۵: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت دوم آتربرگ (ظاهر شدن ترک)

برای محاسبه عدد پلاستیسیته آتربرگ از رابطه ۶ به‌دست می‌آید. در این رابطه M_{d_1} درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول آتربرگ و M_{d_f} درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت دوم آتربرگ است.

$$A = M_{d_1} - M_{d_f}$$

رابطه ۶: عدد پلاستیسیته به روش آتربرگ

نکته



برای تعیین دقیق تر عدد پلاستیسیته به روش آتبرگ باید این آزمون را چندین بار تکرار کرد و میانگین اعداد به دست آمده را به عنوان عدد پلاستیسیته گزارش کرد.

در آزمون آتبرگ هر چه عدد به دست آمده بزرگتر باشد، گل مورد نظر پلاستیسیته بالاتری خواهد داشت. در جدول ۷ عدد آتبرگ خاک‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۷ - عدد آتبرگ رس‌های مختلف

عدد آتبرگ	خاک
۱۰-۲۲	کائولن
۳۰-۵۵	ایلیت
۵۹-۱۰۰	مونت موریونیت

فکر کنید



به نظر شما چه خطاهایی در آزمون آتبرگ ممکن است وجود داشته باشد؟

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۴: تعیین پلاستیسیته کائولن به روش آتبرگ
مواد و ابزار: کائولن، آب، الک مش ۶۰، لوح گچی، کاردک، ترازو، خط‌کش، کاساگرانده یا کفه الک، کاشی لعابدار، کاردک، خشک کن
شرح فعالیت:

ابتدا مقداری کائولن را از الک مش ۶۰ عبور داده و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده شود. سپس ۵۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب برداشته و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید.

پس از آن، مطابق شرح آزمون آتبرگ (مراحل ۱ تا ۴) عدد پلاستیسیته را محاسبه کنید.

نکته



مدت زمان قرارگیری خاک در خشک کن باید به قدری باشد که کاهش وزن نداشته باشد.



کار عملی ۵: تعیین پلاستیسیته بالکلی به روش آتربرگ
مواد و ابزار: بالکلی، آب، الک مش ۶۰، لوح گچی، کاردک، ترازو، خط کش، کاساگرانده یا کفه الک، کاشی
لعابدار، کاردک، خشک کن


شرح فعالیت:

ابتدا مقداری بالکلی را از الک مش ۶۰ عبور داده در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده
شود. سپس ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب برداشته و در یک ظرف مناسب دوغاب
همگنی تهیه کنید.

پس از آن مطابق شرح آزمون آتربرگ (مراحل ۱ تا ۴) عدد پلاستیسیته را محاسبه کنید.

تعیین عدد پلاستیسیته به روش ففرکورن

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اندازه‌گیری پلاستیسیته، آزمون ففرکورن است. در شکل ۱۶، تصویر و مشخصات
دستگاه ففرکورن نشان داده شده است. در این روش، استوانه‌ای گلی با ابعاد مناسب به وسیله قالب مخصوص
(نمونه‌ساز) ساخته می‌شود که بر روی آن یک وزنه به جرم ۱۱۹۰ گرم از ارتفاع استاندارد ۱۸۵ میلی‌متری (در
شکل با A نشان داده شده) سقوط می‌کند.

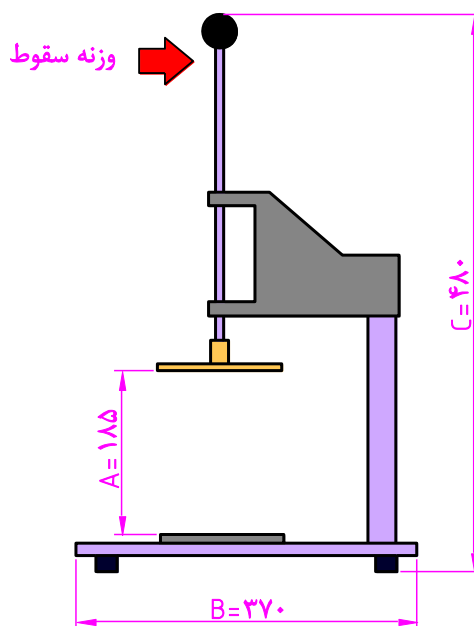

شکل ۱۶- دستگاه ففرکورن (A: ارتفاع کف وزنه سقوط از محل قرارگیری نمونه)

شرح آزمون ففرکورن

➤ مرحله اول: تهیه گل

در ابتدا دوغاب همگنی تهیه شده و بر روی لوح گچی پهن می‌شود. پس از زیر و رو کردن و ورز دادن، گل
یکنواختی حاصل می‌شود. زمانی که گل به دست نچسبد، می‌توان نمونه‌های آزمون را تهیه کرد.

➤ مرحله دوم: ساخت نمونه

پس از آماده شدن گل با استفاده از قالب ففرکورن (یک استوانه به ارتفاع ۴۰ میلی‌متر و قطر ۳۳ میلی‌متر) حداقل ۶ نمونه ساخته شود.



شکل ۱۷- دستگاه ففرکورن و قالب نمونه‌ساز

➤ مرحله سوم: تعیین ارتفاع ثانویه

در این مرحله نمونه‌ها در دستگاه ففرکورن قرار داده شده و ضامن وزنه آزاد می‌شود تا روی استوانه گلی سقوط کند و ارتفاع ثانویه اندازه‌گیری می‌شود. سپس نمونه‌ها کدگذاری شده و بلافاصله وزن آن‌ها یادداشت می‌شود. پس از آن، نمونه‌ها برای تعیین وزن خشک، درون خشک‌کن با دمای 110°C به مدت ۲۴ ساعت قرار می‌گیرند و سپس وزن خشک نمونه‌ها به وسیله ترازو تعیین می‌شود. تمامی اطلاعات حاصل از این مرحله در جدولی مانند جدول ۸ یادداشت می‌شود.

جدول ۸- اطلاعات لازم برای تعیین پلاستیسیته به روش ففرکورن

نمونه	h_1 : ارتفاع اولیه (mm)	h_2 : ارتفاع ثانویه (mm)	W_1 : وزن تر (g)	W_2 : وزن خشک (g)
۱	۴۰			
۲	۴۰			
۳	۴۰			
۴	۴۰			
۵	۴۰			
۶	۴۰			

➤ مرحله چهارم: تعیین عدد پلاستیسیته ففرکورن و درصد آب کارپذیری


با توجه به وزن تر و خشک نمونه‌ها، درصد رطوبت بر مبنای خشک نمونه‌ها محاسبه می‌شود. سپس در یک نمودار، ارتفاع نمونه بر حسب درصد رطوبت بر مبنای خشک را مشخص کرده و نزدیک‌ترین خط به نقاط مورد نظر ترسیم می‌شود. با توجه به این خط، درصد رطوبت بر مبنای خشک در ارتفاع ۱۶ میلی‌متر نشان دهنده

تعیین پلاستیسیته

عدد پلاستیسیته ففرکورن است و درصد رطوبت بر مبنای خشک در ارتفاع ۱۲ میلی‌متر درصد آب‌کارپذیری ففرکورن را نشان می‌دهد.

نمونه‌های آماده شده پس از آزمایش باید در همه محدوده‌های ارتفاع کمتر از ۱۲، بین ۱۲ و ۱۶ و بیشتر از ۱۶ میلی‌متر باشند.

نکته

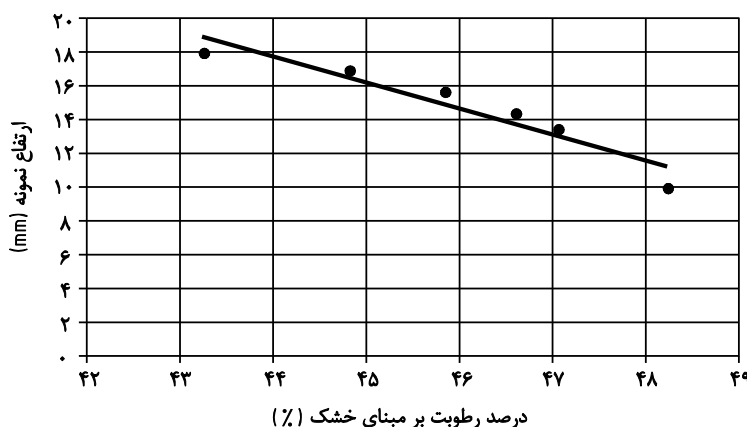

شکل ۱۸- نمودار درصد رطوبت بر مبنای خشک و ارتفاع نمونه

در جدول ۹، عدد پلاستیسیته ففرکورن و درصد آب‌کارپذیری رس‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۹- عدد پلاستیسیته و درصد آب‌کارپذیری خاک‌های مختلف به روش ففرکورن

خاک	عدد پلاستیسیته	درصد آب‌کارپذیری
کائولن	۱۴-۲۲	۴۳-۴۸
بالکلی	۳۲-۷۲	۳۰-۵۲
زنوز	۲۵-۴۷	۲۲-۴۴

گفتگو کنید



درباره ارتباط عدد پلاستیسیته ففرکورن و درصد آب‌کارپذیری رس‌های مختلف بحث کنید.

نکته



روش ففرکورن برای تعیین پلاستیسیته بدنه‌های حاوی مواد غیر رسی که معمولاً برای تهیه مواد پیشرفته کاربرد دارند، مناسب نیست. دلیل این موضوع، پلاستیسیته کم این نمونه‌ها است که دقت اندازه‌گیری را کاهش می‌دهد.



کار عملی ۶: تعیین پلاستیسیته کائولن به روش ففرکورن
مواد و ابزار: کائولن، آب، الک مش ۶۰، لوح گچی، کاردک، ترازو، کولیس، کاشی لعابدار، خشک کن
شرح فعالیت:

- ۱- مقداری خاک کائولن از الک مش ۶۰ عبور داده و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده شود.
- ۲- ۵۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب اندازه‌گیری کرده و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه شود.
- ۳- دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با زیر و رو کردن آن، گل یکنواختی تهیه شود.
- ۴- با استفاده از نمونه ساز حداقل ۶ نمونه تهیه و هر یک کدگذاری شود.
- ۵- سپس وزنه و ارتفاع سقوط وزنه دستگاه ففرکورن ارزیابی شود.
- ۶- هر یک از نمونه‌ها را در دستگاه ففرکورن قرار داده و وزنه را آزاد کنید تا بر روی نمونه سقوط کند.
- ۷- ارتفاع ثانویه و وزن هر یک از نمونه‌ها را یادداشت کرده و سپس آنها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید و سپس وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۸- با توجه به شرح آزمون، درصد رطوبت بر مبنای خشک نمونه‌ها را به دست آورده و نتایج را بر روی کاغذ شطرنجی رسم کنید و سپس عدد پلاستیسیته و درصد آب کارپذیری را تعیین نمایید.



- نکته ۱: قبل از تهیه نمونه‌ها، داخل نمونه ساز را با مقدار کمی روغن چرب کنید.
- نکته ۲: سطح زیرین وزنه را قبل از سقوط روغن کاری کنید (به مقدار بسیار کم).
- نکته ۳: خشک کن را از لحاظ جریان هوا بررسی کنید. هم چنین خشک کن نباید از بخار آب اشباع شده باشد.
- نکته ۴: گل روغنی شده را نباید به بقیه گل بازگرداند.



- کار عملی ۷: تعیین پلاستیسیته بالکلی به روش ففرکورن
- مواد و ابزار: الک مش ۶۰، بالکلی، آب، لوح گچی، کاردک، ترازو، کولیس، کاشی لعابدار، خشک کن
- شرح فعالیت:
- ۱- مقداری بالکلی را از الک مش ۶۰ عبور داده و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید.
 - ۲- ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب اندازه گیری کرده و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید.
 - ۳- دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با زیر و رو کردن آن گل یکنواختی تهیه کنید.
 - ۴- با استفاده از نمونه ساز حداقل ۶ نمونه تهیه و هر یک کدگذاری شود.
 - ۵- وزنه و ارتفاع سقوط وزنه دستگاه ففرکورن را ارزیابی کنید.
 - ۶- هر یک از نمونه‌ها را در دستگاه ففرکورن قرار داده و وزنه را آزاد کنید تا بر روی نمونه سقوط کند.
 - ۷- ارتفاع ثانویه و وزن هر یک از نمونه‌ها را یادداشت کرده و سپس آن‌ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید و سپس وزن خشک آن‌ها یادداشت کنید.
 - ۸- با توجه به شرح آزمون، درصد رطوبت بر مبنای خشک نمونه‌ها را به دست آورده و نتایج را بر روی کاغذ شطرنجی رسم کنید و سپس عدد پلاستیسیته و درصد آب کارپذیری را تعیین نمایید.



عدد پلاستیسیته که از فعالیت‌های کارگاهی ۱ تا ۷ به دست آورده‌اید را در جدول زیر یادداشت کنید و درباره نتایج گروه‌های مختلف بحث و گفت‌وگو کنید.

روش تعیین پلاستیسیته			نوع خاک
روش ففرکورن	روش آتربگ	روش ریکه	
			کائولن
			بالکلی


عوامل مؤثر بر پلاستیسیته

آیا می‌توان بدون تغییر آمیز (مخلوط مواد اولیه) میزان پلاستیسیته را تغییر داد؟ برای تعیین پلاستیسیته مواد رسی عوامل مؤثر بر آنها باید بررسی شود. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پلاستیسیته در نمودار شکل ۱۹ بیان شده است.




شکل ۱۹- عوامل مؤثر بر پلاستیسیته


در این قسمت هر یک از عوامل مؤثر بر پلاستیسیته بررسی شده است:
 ۱- اندازه ذرات
 کدام یک از تصاویر شکل ۲۰ سطح بیشتری دارد؟

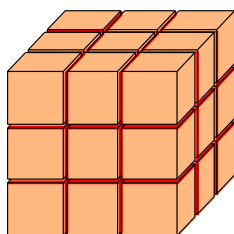

(ج)

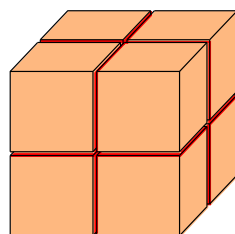


(ب)

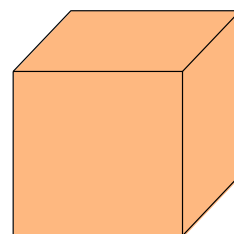

(الف)

شکل ۲۰

با ریز شدن، سطح ذرات افزایش می‌یابد و امکان قرارگیری آب بین ذرات بیشتر می‌شود. بنابراین ذرات راحت‌تر بر روی هم می‌لغزند و قابلیت پلاستیسیته افزایش می‌یابد (شکل ۲۱).

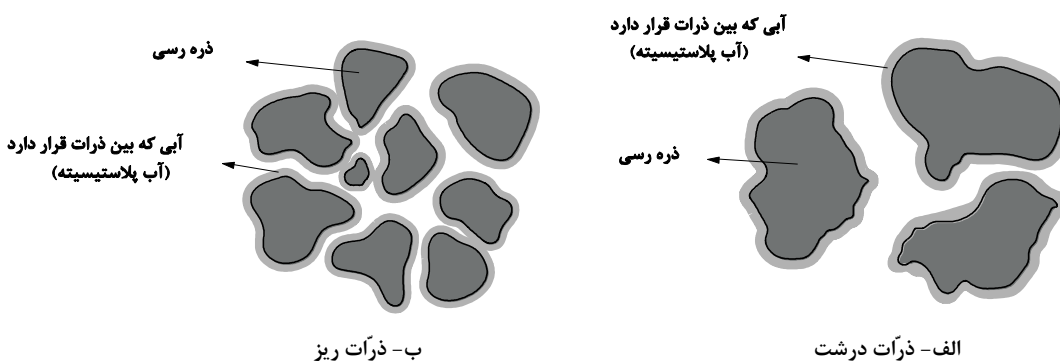

شکل ۲۱- قرارگیری آب بین ذرات در دو حالت: الف- ذرات ریز ب- ذرات درشت

نکته



کوارتز و فلدسپات با وجود اینکه خاصیت پلاستیک ندارند، اگر بیش از حد ریزدانه شوند، خاصیت پلاستیسیته بسیار کمی از خود نشان می‌دهند اما باید توجه داشت که خاصیت پلاستیسیته آنها قابل مقایسه با رس‌ها نیست.


فعالیت
کارگاهی



- کار عملی ۸: مقایسه اثر اندازه ذرات بر پلاستیسیته
- مواد و ابزار: دو عدد ظرف، کائولن، سیلیس، آب، الک مش ۴۰ و ۱۰۰، ترازو، خشک کن، دستگاه ففرکورن شرح فعالیت:
- ۱- مقداری خاک کائولن بردارید و از الک ۴۰ عبور دهید. سپس در خشک کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید.
 - ۲- مقداری سیلیس بردارید و مقداری از آن را از الک مش ۴۰ و مقداری از آن را از الک مش ۱۰۰ عبور دهید.
 - ۳- دو ظرف جداگانه بردارید و هر یک را کدگذاری کنید. در ظرف شماره یک ۲۰۰ سی سی آب بریزید و با ۲۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۱۰۰ گرم سیلیس عبور کرده از الک مش ۴۰ مخلوط کنید.
 - ۴- در ظرف شماره ۲، ۲۰۰ سی سی آب بریزید و با ۲۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۱۰۰ گرم سیلیس عبور کرده از الک مش ۱۰۰ مخلوط کنید.
 - ۵- دوغاب‌های به دست آمده را به طور جداگانه بر روی لوح گچی پخش کنید و با زیر و رو کردن آن، گل‌های یکنواختی به دست آورید.
 - ۶- سپس با توجه به شرح آزمون ففرکورن، عدد پلاستیسیته هر یک از گل‌ها را به دست آورید و نتایج را مقایسه کنید.

۲- توزیع اندازه ذرات

هنگامی که محدوده اندازه ذرات بسیار ریز و نزدیک به هم باشد، مقدار پلاستیسیته افزایش می‌یابد. زیرا در این حالت اصطکاک بین آن‌ها بسیار کم می‌شود و راحت‌تر بر روی هم می‌لغزند (شکل ۲۲).

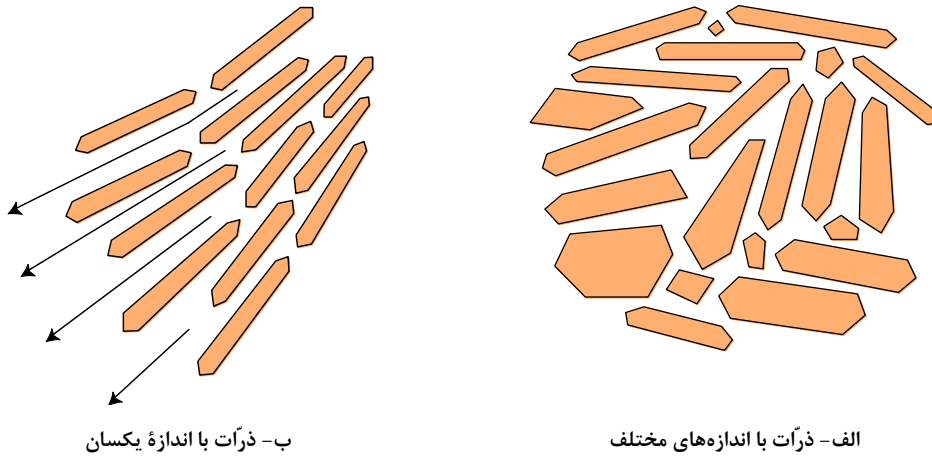

شکل ۲۲- توزیع اندازه ذرات

فکر کنید




هنگامی که اندازه ذرات بسیار ریز و نزدیک به هم باشد، استحکام قطعه شکل‌دهی شده مناسب خواهد بود؟

۳- شکل ذرات

به تصویر زیر نگاه کنید:

سطح تماس ذرات در کدام شکل بیشتر می‌شود؟

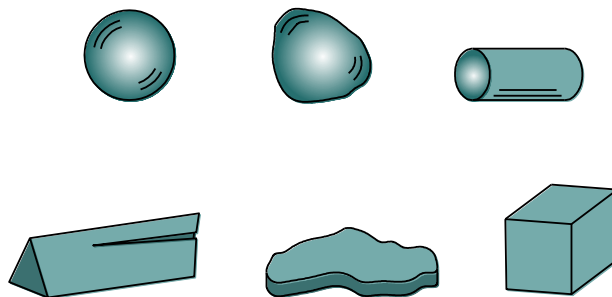

شکل ۲۳- اشکال مختلف ذرات



میزان سطح تماس ذرات با توجه به شکل آن‌ها تغییر می‌کند. هر چه شکل ذرات به کروی بودن نزدیک‌تر باشد، سطح تماس بین ذرات کاهش خواهد یافت و میزان آبی که در بین ذرات کروی قرار دارند کاهش می‌یابد، بنابراین خاصیت پلاستیسیته کم می‌شود.

۴- نوع و درصد مایع افزوده شده به تصویر زیر نگاه کنید:


انحراف جریان آب در مقابل شانه باردار شده به کدام ویژگی آب مربوط می‌شود؟



نوع و میزان مایعی که در بین ذرات رس قرار می‌گیرد، از جمله عوامل مؤثر بر پلاستیسیته است. در مایعات قطبی، ذرات تشکیل‌دهنده قطبی بوده و دارای سر مثبت و منفی هستند که با نیروی جاذبه الکتروستاتیکی یکدیگر را جذب می‌کنند (شکل ۲۴).

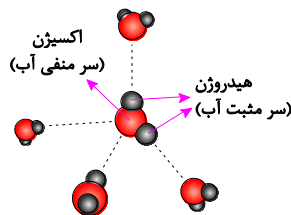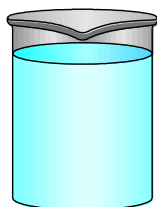

شکل ۲۴- ذرات تشکیل‌دهنده مولکول‌های آب

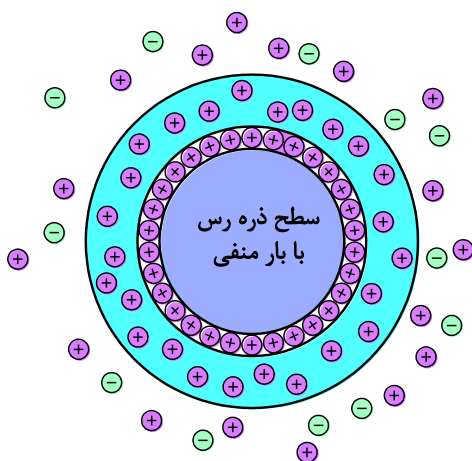

شکل ۲۵- بارهای موجود در سطح ذره رس

همانطور که در شکل ۲۵ می‌بینید، در سطح ذرات رس بار منفی و در لبه‌ها بار مثبت وجود دارد که باعث جذب مولکول‌های مایعات قطبی می‌شود. اما در حلال‌های غیرقطبی، ذرات غیرقطبی هستند و تنها نیروی جاذبه ضعیف واندروالسی بین آنها وجود دارد. بنابراین هنگامی که مولکول‌های مایعات قطبی مانند آب و الکل در بین ذرات رسی قرار می‌گیرند، باعث لغزش و سهولت حرکت صفحات رسی و ایجاد خاصیت پلاستیسیته می‌شوند؛ در حالی که مایعات غیرقطبی مانند تتراکلرید کربن^۹ یا بنزن^{۱۰} خاصیت پلاستیسیته ایجاد نمی‌کنند.

گفتگو کنید



درباره تأثیر میزان آب افزوده شده بر پلاستیسیته رس بحث و گفتگو کنید.

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۹: اثر نوع مایع افزوده شده بر پلاستیسیته مواد و ابزار: دو عدد ظرف، الک مش ۶۰، بالکلی، آب، مایع غیرقطبی نظیر تولوئن، ترازو، خشک کن شرح فعالیت:

- ۱- مقداری بالکلی بردارید و از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن با دمای ۱۱۰ سلسیوس قرار دهید.
- ۲- دو ظرف جداگانه بردارید و هر یک را کدگذاری کنید.
- ۳- در ظرف شماره ۱، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و داخل آن ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده بریزید و از آن دوغاب همگنی تهیه کنید.
- ۴- در ظرف شماره ۲، ۳۰۰ سی سی تولوئن بریزید و داخل آن ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده بریزید و از آن دوغاب همگنی تهیه کنید.
- ۵- هر یک از دوغابها را به طور جداگانه بر روی لوح گچی پهن کنید و به وسیله دست یا کاردک زیرورو کنید تا آب اضافی آن جذب شود و گل همگنی به دست آید.
- ۶- سپس با توجه به شرح آزمون ففر کورن، عدد پلاستیسیته هر یک از گلها را به دست آورید و نتایج به دست آمده را مقایسه کنید.

نکته



در صورت استفاده از کاردک، مراقب باشید سطح لوح گچی کنده نشود.

نکته ایمنی



در هنگام استفاده از مایعات غیرقطبی از دستکش و ماسک استفاده کنید. برخی از مایعات غیرقطبی مانند بنزن شدیداً سمی هستند؛ هیچگاه از این مایعات استفاده نکنید.

۵- نحوه آماده سازی گل

برای تهیه گل، روشهای مختلفی وجود دارد که متداولترین آنها شامل موارد زیر است: در روش اول، دوغابی از آب و رس تهیه شده و بر روی لوح گچی پهن می شود. سپس با زیر و رو کردن گل، رطوبت آن جذب لوح گچی می شود و گل یکنواختی به دست می آید (شکل ۲۶).



شکل ۲۶



شکل ۲۷

در روش دوم، گل پلاستیک با افزودن مقدار کمتری آب به خاک تهیه می‌شود. در این روش مقدار آب افزوده شده کم‌تر از دوغاب است و با زیرورو کردن و ورز دادن می‌توان گل یکنواختی تهیه کرد (شکل ۲۷).

گلی که از روش اول به دست می‌آید، از لحاظ توزیع رطوبت در قسمت‌های مختلف گل یکنواخت‌تر است؛ بنابراین پلاستیسیته بهتری خواهد داشت که برای شکل‌دهی مناسب‌تر است.

بالمیل کردن دوغاب باعث افزایش یکنواختی و پلاستیسیته آن می‌شود.

نکته



۲- مقدار و نوع کانی‌رسی

بدیهی است که با توجه به ویژگی‌های بیان شده برای رس‌ها، مقدار بیشتر کانی‌های رسی خاصیت پلاستیسیته بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ در حالی که وجود مواد غیرپلاستیک مانند فلدسپات‌ها خاصیت پلاستیسیته آمیز را کاهش می‌دهند. در نمودار شکل ۲۸ رایج‌ترین کانی‌های رسی معرفی شده است.



شکل ۲۸- رایج‌ترین کانی‌های رسی

تحقیق کنید



خاک‌های حاوی کانی مونت مورینیت چه کاربردهایی در صنایع مختلف دارند؟ چرا؟

فعالیت
کارگاهی



کار عملی ۱۰: تعیین جذب آب خاک‌های مختلف
مواد و ابزار: دو عدد ظرف، الک مش ۶۰، بالکلی، تالک، فلدسپات، آب، ترازو، خشک کن
شرح فعالیت:

- ۱- مقداری بالکلی، تالک و فلدسپات بردارید و هر یک را جداگانه از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن بادمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید.
- ۲- سپس سه ظرف جداگانه بردارید و هر یک را کدگذاری کنید.
- ۳- در ظرف شماره ۱، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و با ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید.
- ۴- در ظرف شماره ۲، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و با ۵۰۰ گرم تالک خشک شده مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید.
- ۵- در ظرف شماره ۳، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و با ۵۰۰ گرم فلدسپات خشک شده مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید.
- ۶- میزان ته نشین شدن هر یک از دوغاب‌ها و ارتباط آن‌ها را با جذب آب تعیین کنید.

نکته ایمنی



هنگام الک کردن از ماسک استفاده کنید.
از سالم بودن هواکش‌ها در محیط کارگاه اطمینان حاصل کنید.



شکل ۲۹- خواباندن گل

۳- مدت زمان خواباندن گل
خواباندن گل باعث افزایش پلاستیسیته می‌گردد که دلیل آن نفوذ بیشتر آب به تمامی قسمت‌های گل و همچنین تجزیه مواد آلی به وسیله باکتری‌های موجود در رس است. باکتری‌ها با ایجاد کپک باعث لغزندگی ذرات رس می‌شوند که بوی نامطبوعی نیز ایجاد می‌کنند.



اندازه‌گیری دقیق پلاستیسیته کار دشواری است، بنابراین با توجه به سایر ویژگی‌ها مانند رطوبت، استحکام و فشار وارد شده بر قطعه می‌توان پلاستیسیته گل را تعیین کرد. پلاستیسیته در روش‌های ریکه، آتربرگ و ففرکورن براساس رطوبت تعیین می‌شود. در این قسمت سایر روش‌های پلاستیسیته نظیر روش نفوذی و روش پلاستومتر بیان شده است. تعیین پلاستیسیته در روش نفوذی و پلاستومتر با اندازه‌گیری میزان فشار وارد شده بر آمیز تعیین می‌شود.

روش نفوذی

در این روش از یک ابزار برای نفوذ در گل استفاده می‌شود. این ابزار تحت نیروی مشخصی به درون نمونه مورد نظر وارد می‌شود. مقدار فشاری که برای نفوذ درون نمونه بکار می‌رود، به عنوان معیار پلاستیسیته در نظر گرفته می‌شود (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- روش نفوذی

دستگاه‌های نفوذسنج به طور گسترده در صنایع سرامیک کاربرد دارند. در شکل ۳۱ انواع دستگاه‌های نفوذسنج نشان داده شده است.



شکل ۳۱- انواع دستگاه‌های نفوذسنج




در شکل ۳۲ نمونه‌های روش نفوذی در دو حالتی که گل مقدار آب کم یا زیاد دارد، نشان داده شده است.



شکل ۳۲- محل اثر دستگاه نفوذسنج در گل در حالت مقدار کم

روش پلاستومتر

در این روش با اعمال فشار، گل از یک نازل با شکل هندسی مشخص خارج شده و مقاومت آن در هنگام عبور از نازل توسط دستگاه اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده مقدار پلاستیسیته است. در شکل ۳۳ اجزای دستگاه پلاستومتر نشان داده شده است. این دستگاه در صنایع مختلف از جمله سرامیک کاربرد دارد.

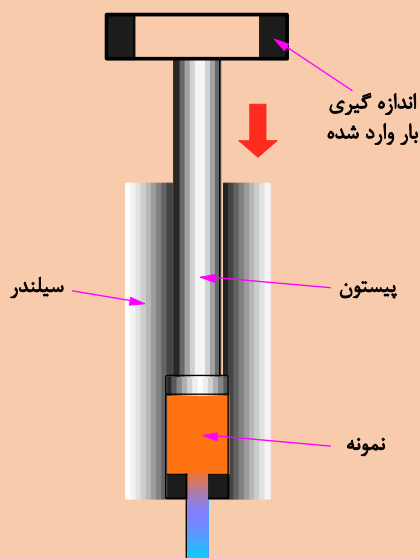

شکل ۳۳- اجزای دستگاه پلاستومتر



با جست‌وجو در منابع مختلف، سایر روش‌های پیشرفته تعیین پلاستیسیته را بیان کنید.


ارزشیابی شایستگی تعیین پلاستیسیته

شرح کار: درک مفهوم پلاستیسیته روش های تعیین پلاستیسیته بررسی عوامل موثر بر پلاستیسیته بررسی و تحلیل نتایج			
استاندارد عملکرد: درک مفهوم پلاستیسیته و کسب مهارت تعیین پلاستیسیته شاخص ها: تعیین پلاستیسیته و توجه به عوامل تأثیرگذار در نتایج آن			
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، دستگاه ففرکورن، خشک کن، ترازو ابزار و تجهیزات: ظرف، کاردک، لوح گچی، دستگاه ففرکورن، کاسه گراند و شیارزن، الک، خشک کن، ترازو کولیس، کاغذ شطرنجی، روغن تجهیزات ایمنی: لباس کار مناسب، ماسک تنفسی، دستکش کار، تجهیزات اطفای حریق			
معیار شایستگی:			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	مفهوم پلاستیسیته	۱	
۲	تعیین پلاستیسیته	۲	
۳	عوامل موثر بر پلاستیسیته	۱	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت پذیری- رعایت موارد زیست محیطی	۲	
	میانگین نمرات		*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۲

شکل‌دهی به روش اکستروژن

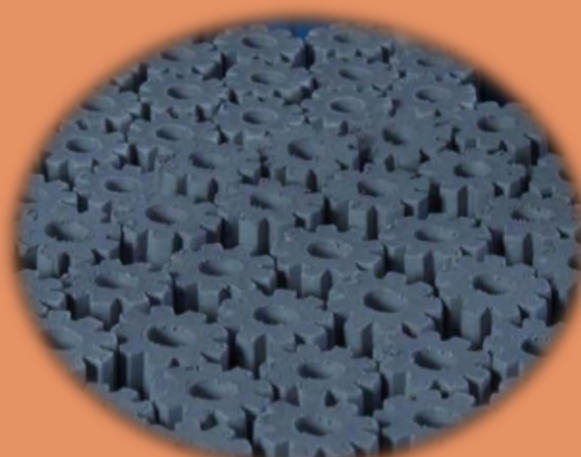

در بین روش‌های شکل‌دهی، تعداد کمی از آنها مانند شکل‌دهی به روش اکستروژن وجود دارد که در زمینه‌های مختلف کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است. اولین کاربرد شکل‌دهی اکستروژن در تولید لوله‌های سرامیکی بوده است که امروزه در صنایع مختلف مانند صنایع پلاستیک، غذایی و شیمیایی و صنایع وابسته کاربرد پیدا کرده است. این روش یکی از روش‌های شکل‌دهی پلاستیک به شمار می‌رود که به دلایلی مانند سهولت کاربرد، هزینه پایین و قابلیت بالا در زمینه تولید قطعات ظریف و پیچیده کاربرد زیادی دارد.

واحد یادگیری ۲

شایستگی شکل دهی به روش اکستروژن


شایستگی شکل دهی به روش اکستروژن و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شایستگی، فراگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش اکستروژن است. آشنایی با مکانیزم روش اکستروژن و ایجاد توانایی برای انجام شکل دهی با آن در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد:

در این واحد ابتدا با مفهوم اکستروژن و کاربرد و ویژگی محصولات آن در صنایع مختلف آشنا خواهید شد. در ادامه، بعد از آشنایی با ابزار و تجهیزات اکستروژن، شکل دهی با این روش و انواع آن را فراخواهید گرفت. به منظور ایجاد تجربه عملی، فعالیت‌های کارگاهی برای شکل دهی با روش اکستروژن ارائه شده است. در انتها با عیوب احتمالی در قطعات اکستروژن شده آشنا خواهید شد.

آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که روکش سیم‌های مسی بلند و بدون درز یا ماکارونی چگونه شکل‌دهی می‌شوند؟

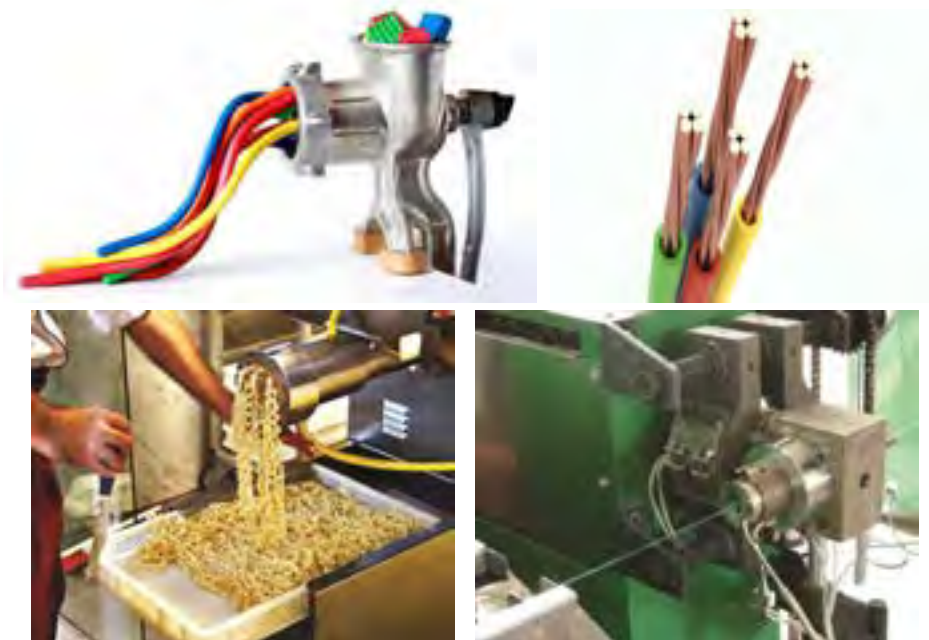

شکل ۱

به محصولات شکل ۲ نگاه کنید.
به نظر شما قطعات تولیدشده با این روش دارای چه خصوصیات مشترکی هستند؟



شکل ۲

قطعات ساخته شده در شکل ۲ همگی حاصل یکی از روش‌های رایج شکل‌دهی پلاستیک به نام اکستروژن هستند. به محصولات تولید شده به روش اکستروژن، محصولات اکستروژن شده گفته می‌شود. با دقت کردن در شکل ۲ متوجه خواهید شد که محصولات اکستروژن شده، دارای ویژگی‌های زیر هستند:

- سطح مقطع یکنواخت و ثابت در امتداد طولی
 - بدون درز طولی
 - امکان تولید قطعات با جدار نازک و ساختار ریز و مشبک
- مثال‌های دیگری از محصولات اکستروژن شده در شکل ۳ نشان داده شده است.




پایه کاتالیست لانه زنبوری، مبدل حرارتی



کاشی، آجر دیرگداز، بلوک ساختمانی



لوله و محافظ سرامیکی

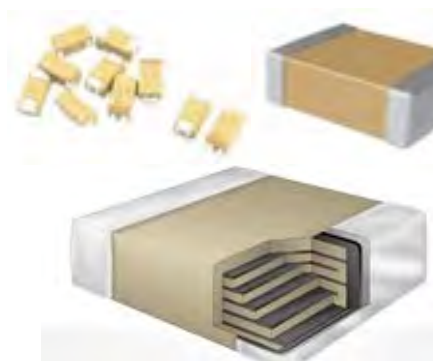

خازن سرامیکی

شکل ۳- محصولات سرامیکی شکل‌دهی شده به روش اکستروژن

به فرآورده‌های حاصل از روش اکستروژن در شکل‌های ۱، ۲ و ۳ توجه کنید و در مورد سایر ویژگی‌های محصولات تولید شده با این روش بحث کنید.


گفتگو کنید



تقریباً تمام مواد سرامیکی، فلزی، پلیمری و حتی مواد غذایی اگر پلاستیسیته لازم برای فشرده شدن از روزنه قالب را داشته باشند، می‌توانند به روش اکستروژن شکل‌دهی شوند. ولی با توجه به تفاوت‌هایی که در ساختار

شکل‌دهی به روش اکستروژن

و ویژگی‌های انواع مواد ذکر شده وجود دارد، در شکل‌دهی آنها با این روش تفاوت‌هایی جزئی وجود خواهد داشت.

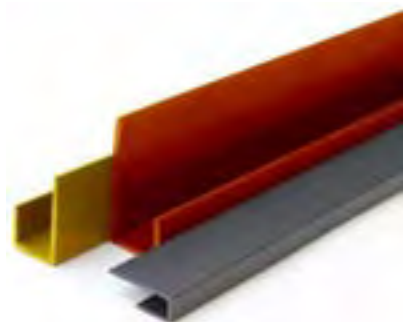

محصولات اکستروژن شده پلیمری



محصولات اکستروژن شده فلزی



محصولات اکستروژن شده سرامیکی

شکل ۴



فهرستی از محصولات سرامیکی و کاربرد آنها در صنایع مختلف را که با روش اکستروژن شکل‌دهی و تولید می‌شوند، تهیه کنید.

تحقیق کنید



ابزار و تجهیزات اکستروژن

در شکل‌دهی به روش اکستروژن، با اعمال نیرو، گل پلاستیک از داخل محفظه اکستروژن به طرف قالب با شکل مشخص هدایت شده و با تجهیزات برش، قطعه با اندازه مشخص برش داده می‌شود.

با توجه به موارد گفته شده، دستگاه‌های مورد استفاده در روش اکستروژن از سه بخش اصلی تشکیل شده‌اند:



سیستم اعمال نیرو: گل را فشرده کرده و موجب می‌شود تا بدنه از روزنه اکسترودر خارج شود.

۱

قالب اکسترودر: از روزنه‌ای با شکل خاص، سطح مقطع ایجاد می‌شود و به بدنه شکل می‌دهد.

۲


ابزار برش‌دهنده: قطعه اکسترود شده را به اندازه مورد نظر برش می‌زند.

۳

شکل ۶- اجزاء ماشین اکسترودر

روند ساخت قطعات سرامیکی به روش اکستروژن:

در نمودار زیر مراحل ساخت یک قطعه سرامیکی به روش اکستروژن را مشاهده می‌کنید.

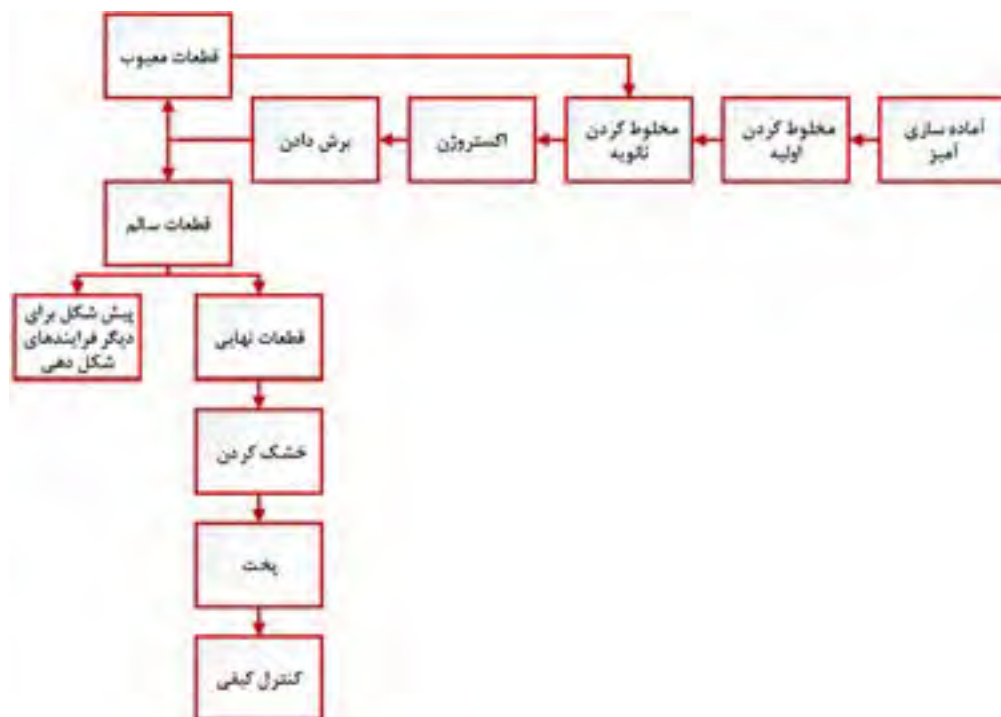

۱- آماده‌سازی آمیز

موادی که قابلیت شکل‌دهی پلاستیک با روش اکستروژن را دارند، چه ویژگی‌هایی دارند؟ برای انجام شکل‌دهی به روش اکستروژن، لازم است در ابتدا گل ورودی به دستگاه آماده شود. بنابراین، باید گل کاملاً همگن شده و رطوبت در تمام قسمت‌های آن یکسان باشد و هواگیری شود. برای این منظور عملیات مخلوط‌سازی انجام می‌شود که ممکن است در یک یا دو مرحله (مخلوط‌سازی اولیه و ثانویه) انجام شود. موادی که دارای پلاستیسیته مناسب باشند، قابلیت شکل‌دهی با روش اکستروژن را دارند. رطوبت بدنه‌های اکستروژن شده با توجه به مواد اولیه می‌تواند از ۱۴ تا ۲۲ درصد باشد. مواد اولیه برای شکل‌دهی اکستروژن لازم است دارای دو ویژگی زیر باشند:



شکل ۵- قطعات سرامیکی اکستروژن شده

ممکن است این سؤال در ذهن ایجاد شود که آیا مواد فاقد پلاستیسیته نیز قابلیت شکل‌دهی به روش اکستروژن را دارند؟

موادی که پلاستیسیته کافی برای شکل‌دهی را نداشته باشند، می‌توان با افزودن مواد پلاستی‌سایزر و چسب، قابلیت اکستروژن شدن را در آنها ایجاد کرد. به طور مثال، در لوله‌های محافظ ترموکوپل از جنس نیتريد آلومینیوم، که پلاستیسیته کافی برای شکل‌دهی با اکستروژن را ندارند، با افزودن پلاستی‌سایزر و چسب، پلاستیسیته لازم در آنها ایجاد شده و اکستروژن می‌شوند (شکل ۵).



اکستروژن کردن قطعاتی از جنس آلومینا به عنوان یک مادهٔ سرامیکی، با اندازه ذرات ۵ میکرومتر را در نظر می‌گیریم. پودر اولیه آلومینا در آب یا حلال‌های دیگر دارای پلاستیسیتهٔ لازم نبوده و لذا عمل اکستروژن کردن به راحتی انجام نمی‌گیرد. با افزودن ذرات ریز بوهمیت (Boehmite [$AlOOH$]) که از کانی‌های حاوی آلومینیوم است، با اندازه ذرات بسیار ریز، به ذرات آلومینای پودر اولیه، میزان پلاستیسیته افزایش می‌یابد. در واقع ذرات ریز بوهمیت بین ذرات آلومینای پودر اولیه قرار می‌گیرند و باعث پلاستیسیتهٔ بیشتر آنها می‌شوند. چند نمونه از چسب‌های مورد استفاده در آماده‌سازی آمیز در جدول زیر آمده است.

جدول ۱- چند نمونه از چسب‌های مصرفی در اکستروژن سرامیک‌ها

نام فارسی	نام لاتین
صمغ عربی	Gum Arabic
پلی وینیل الکل	Poly vinyl alcohol (PVA)
نشاسته	Starch
پلی اتیلن ایمین	Poly ethylene imine
متیل سلولز	Methylcellulose
کربوکسی متیل سلولز	Carboxymethyl cellulose (CMC)
اکریلات	acrylates
دکسترین	dextrin
آلژینات	alginates
صمغ‌های طبیعی	Natural gums

مخلوط‌سازی اولیهٔ گل مورد نیاز برای اکستروژن به دو روش انجام می‌شود:
 الف- استفاده از مخلوط کن: در این روش خاک همراه با مقدار مشخصی آب در داخل مخلوط‌کن با یکدیگر مخلوط می‌شوند تا گل مورد نظر به دست آید.
 ب- استفاده از فیلتر پرس: در این روش خاک با مقدار زیادی آب به صورت دوغاب درمی‌آید. به این دوغاب می‌توان مواد افزودنی لازم اضافه کرد و با هم‌زدن به صورت هم‌گن درآورد. سپس دوغاب حاصل شده به دستگاه فیلتر پرس هدایت می‌شود تا آب آن گرفته شود. توده‌های گل خارج شده از بین صفحات فیلتر پرس، کیک نام دارند. این گل برای ادامه مراحل شکل‌دهی آماده است.

به نظر شما گل تهیه شده با کدام روش کاملاً هم‌گن است؟




مخلوط سازی ثانویه در دستگاه اکسترودر حلزونی و پاگمیل انجام می شود.



۲- ساخت قطعات به روش اکستروژن

در شکل‌دهی اکستروژن، مواد اولیه با اعمال فشار وارد یک محفظه استوانه‌ای می‌شوند و با عبور از روزنه در انتهای دهانه اکسترودر (قالب)، پس از شکل‌گیری، از دستگاه خارج می‌شوند. (مانند خروج خمیر دندان از تیوپ آن). در شکل ۷ قطعه اکسترودر شده لانه زنبوری در حین خروج از اکسترودر نشان داده شده است.

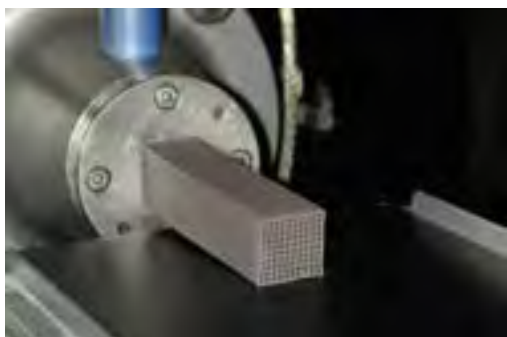


شکل ۷- خروج محصولات از دهانه اکسترودر (قالب)




شکل ۶- خروج خمیردندان از تیوپ

به تصاویر شکل ۸ نگاه کنید، به نظر شما شکل سطح مقطع قطعات اکسترودر شده چگونه تعیین می شود؟

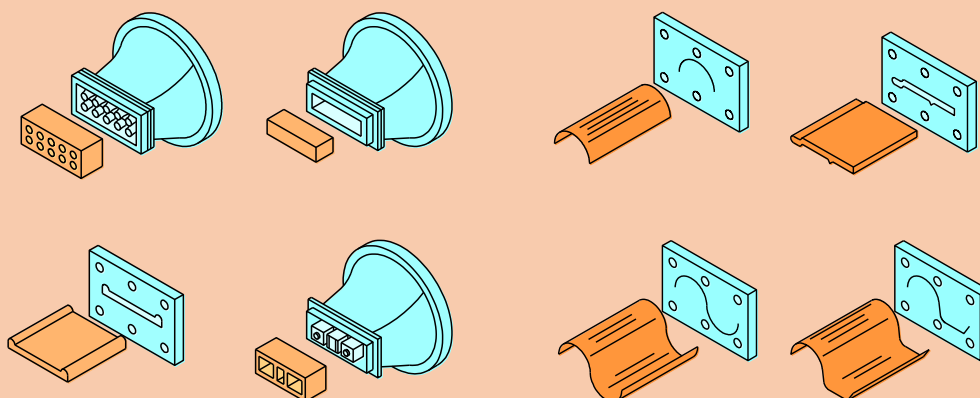

شکل ۸

در قسمت خروجی محفظه اکسترودر قالب تعبیه می‌شود. قالب‌ها در ابعاد و شکل‌های متنوعی با توجه به شکل سطح مقطع قطعات مورد نیاز برای اکستروژن طراحی و ساخته می‌شوند. ساخت قالب به طراحی و محاسبات پیچیده‌ای نیاز دارد زیرا ابعاد دقیق و طراحی مناسب قالب، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت قطعه اکستروژن شده دارد. همچنین استحکام و طول عمر قالب و جنس آن از عوامل مهم در طراحی قالب است. چند نمونه از قالب‌های اکستروژن در شکل ۹ نشان داده شده است.

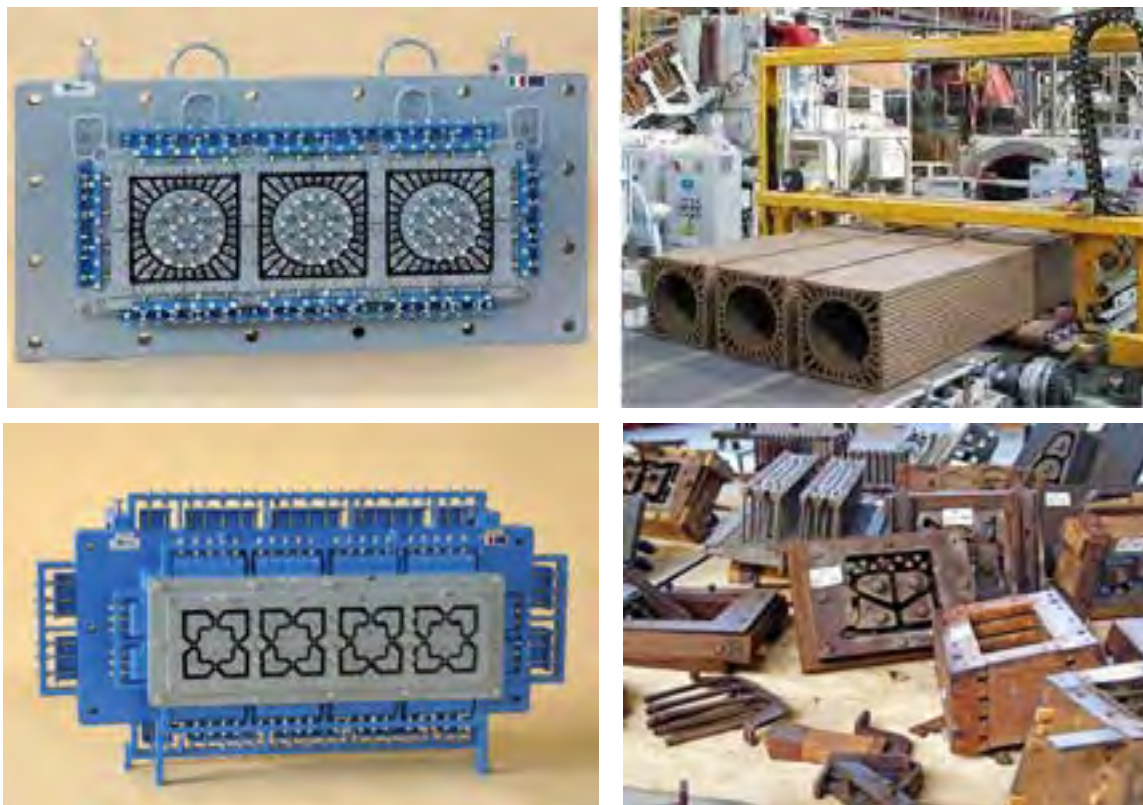

شکل ۹ - قالب اکستروژن

لازم است بدانیم گاهی بدنه‌های اکستروژده، محصول با شکل نهایی (به عنوان مثال: بلوک ساختمانی) نیست و اکستروژن به عنوان روشی برای آماده‌سازی و پیش‌شکل‌دهی قطعات به کار می‌رود که در نهایت شکل اصلی و نهایی با روش‌های دیگر مانند تراش و جیگر-جولی انجام می‌شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰

در فرایند اکستروژن، تراکم به طور مستقیم به میزان رطوبت گل سرامیکی بستگی دارد و نسبت آب به خاک تعیین کننده نهایی تراکم محصول است؛ یعنی با کاهش میزان آب نسبت به مواد سرامیکی در گل ورودی به اکستروژر، تراکم محصول اکستروژده بیشتر می‌شود. بنابراین برای گل اکستروژده پیش شکل و آماده شده برای روش‌های شکل‌دهی دیگر مانند تراش و جیگر و جولی، لازم است مقدار رطوبت موجود در گل کم باشد تا تراکم گل آماده شده بالا باشد.

نکته



با استفاده از سرنگ معمولی یک نمونه سازی خلاقانه انجام دهید و ویژگی‌های حاصل از محصول به دست آمده را با نتایج سایر گروه‌ها مقایسه کنید.

فعالیت
کارگاهی



نکته ایمنی



از سرنگ بدون سوزن استفاده کنید.

پرسش



در مورد ویژگی‌های گل مورد استفاده در این فعالیت با یکدیگر گفت‌وگو کنید.



شکل ۱۱

نکته



خامه‌ریزی برای آراستن کیک نیز شباهت‌هایی با روش اکستروژن دارد.



شکل ۱۲- قالب برای خامه‌ریزی کیک

مراحل شکل‌دهی به روش اکستروژن

در شکل ۱۳ مراحل اکستروژن به صورت ساده و با ابزار دستی نشان داده شده است:
(۱) آماده‌سازی مواد اولیه با ترکیب و رطوبت مناسب، به طوری که ویژگی‌ها و شرایط لازم برای اکستروژن شدن را داشته باشد.

(۲) انتخاب شکل دهانه اکسترودر و پر کردن مخزن دستگاه با آمیز

(۳) اعمال نیرو به منظور بیرون راندن آمیز اکستروژن شده از قالب و برش محصولات



مرحله ۱



مرحله ۲



مرحله ۳

شکل ۱۳- مراحل اکستروژن به صورت دستی

در شکل ۱۳، مراحل شکل‌دهی اکستروژن به صورت دستی مشاهده شد. این مراحل به صورت کارگاهی در شکل ۱۴ نشان داده شده است:

- (۱) آماده‌سازی گل با ترکیب مورد نظر، پر کردن مخزن دستگاه با گل
- (۲) اعمال نیرو به منظور هدایت کردن و بیرون راندن مواد اکستروژن شده از قالب با شکل مشخص
- (۳) برش دادن محصولات
- (۴) آماده‌شدن قطعات شکل داده شده



مرحله ۱



مرحله ۲



مرحله ۴



مرحله ۳

شکل ۱۴ - مراحل اکستروژن به صورت کارگاهی

۳- برش دادن قطعات اکستروود شده

قطعات اکستروود شده باید در ابعاد طولی مورد نظر بریده شوند. برش دادن قطعات خروجی از اکستروودر لازم است با دقت بالایی انجام شود تا از ایجاد عیوب در لبه قطعات جلوگیری شود. برش طولی قطعات می‌تواند به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود. معمولاً عمل بریدن با استفاده از سیم‌های نازک انجام می‌شود. در شکل ۱۵ نمونه‌هایی از نحوه برش دادن قطعات و ابزارهای برش نشان داده شده است.



الف




ب

شکل ۱۵- ابزار برش قطعات اکستروود شده (الف) به صورت دستی (ب) به صورت اتوماتیک

دسته‌بندی روش‌های اکستروژن

به طور کلی روش شکل‌دهی اکستروژن تقسیم‌بندی متفاوتی دارد که روش‌های متداول آن در نمودار شکل ۱۶ نشان داده شده است:

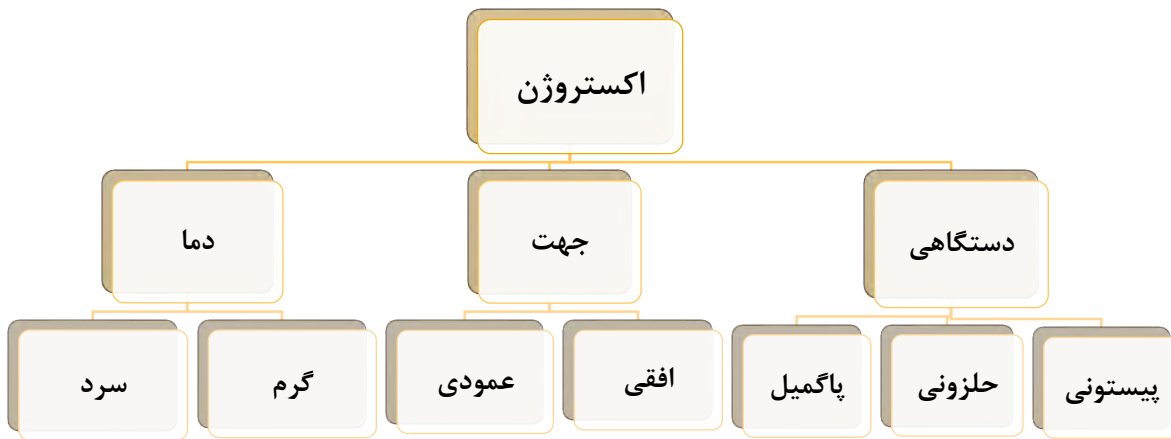

شکل ۱۶ - روش‌های متداول شکل‌دهی به روش اکستروژن

۱- دسته‌بندی بر اساس تجهیزات دستگاهی

روش شکل‌دهی اکستروژن در تقسیم‌بندی از لحاظ تجهیزات و دستگاهی شامل دو نوع پیستونی و حلزونی است.


اکسترودر پیستونی

اکسترودر پیستونی ساده‌ترین نوع سیستم اکسترودر به شمار می‌رود که شامل محفظه (سیلندر)، پیستون و قالب است. در این سیستم، لازم است عملیات مخلوط‌سازی گل برای شکل‌دهی قبل از ریختن آن به داخل دستگاه به صورت کامل انجام گیرد.

گل جهت شکل‌دهی به محفظه اکسترودر ریخته می‌شود و سپس با اعمال فشار، پیستون در داخل محفظه استوانه‌ای به سمت دهانه قالب هدایت شده و با عبور از دهانه، به صورت شکل‌داده شده خارج می‌گردد. اکسترودر پیستونی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند موارد زیر باشد:

- بر اساس میزان نیروی اعمالی
- نوع سیستم اعمال فشار برای جلو راندن پیستون داخل محفظه (هیدرولیکی یا مکانیکی)
- جهت اکسترودر (عمودی یا افقی و مستقیم یا غیرمستقیم)
- نحوه شارژ آمیز (دستی یا اتوماتیک)
- دمای سیستم (گرم یا سرد)

به شکل ۱۷ دقت کنید و با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اکسترودر پیستونی، ضمن پرکردن جاهای خالی در شکل، توصیفی از عملکرد اجزای معرفی شده در شکل را در این دستگاه ارائه دهید.

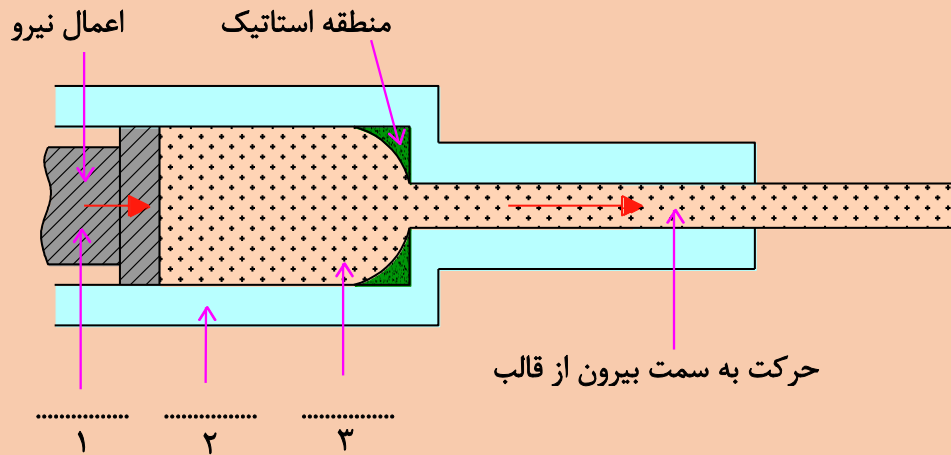

شکل ۱۷- اکسترودر پیستونی

فعالیت
کلاسی:



منطقه استاتیک: در این قسمت از قالب، گل فشرده شده و امکان خروج از انتهای اکسترودر وجود ندارد (شکل ۱۷).

نکته



پرسش




برای رفع مشکل منطقه استاتیک چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

اکسترودر حلزونی

در اکسترودر حلزونی که ساختار آن در مقایسه با اکسترودر پیستونی کمی پیچیده‌تر است، از یک یا چند حلزونی به جای پیستون استفاده می‌شود که این حلزونی‌ها با چرخش، گل ورودی را به سمت جلو و قالب هدایت می‌کنند. در این سیستم علاوه بر شکل‌دهی، تا حدودی عملیات مخلوط‌سازی ثانویه نیز توسط حلزونی‌ها انجام می‌شود. در شکل ۱۸ نمایی از حلزونی نشان داده شده است. اکسترودر حلزونی مانند اکسترودر پیستونی دارای دسته‌بندی‌های مختلفی است که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند موارد زیر باشد:

- بر اساس میزان نیروی اعمال شده
- نوع سیستم اعمال فشار برای جلو راندن پیستون داخل محفظه (هیدرولیکی یا مکانیکی)
- جهت اکسترودر (عمودی یا افقی)

- نحوه شارژ آمیز (دستی یا اتوماتیک)
- دمای سیستم (گرم یا سرد)

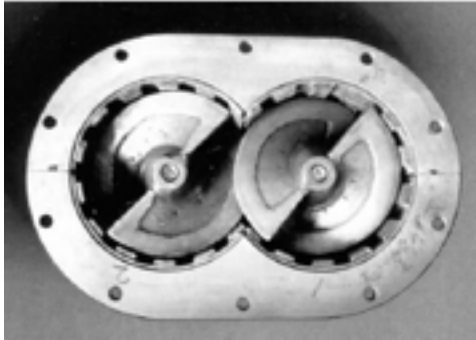

ب- دو حلزونی



الف - تک حلزونی

شکل ۱۸


در صنایع سرامیک از اکسترودر با بیش از یک حلزونی استفاده می‌شود که تیغه‌های یک حلزون از بین تیغه‌های دیگری عبور می‌کند. حلزونی‌ها می‌توانند جهت چرخش متفاوتی نسبت به هم داشته باشند.

آیا می‌دانید



به شکل‌های ۱۹ دقت کنید و با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت اکسترودر حلزونی، توصیفی از عملکرد اجزای معرفی شده در شکل را در این دستگاه ارائه دهید.

پرسش

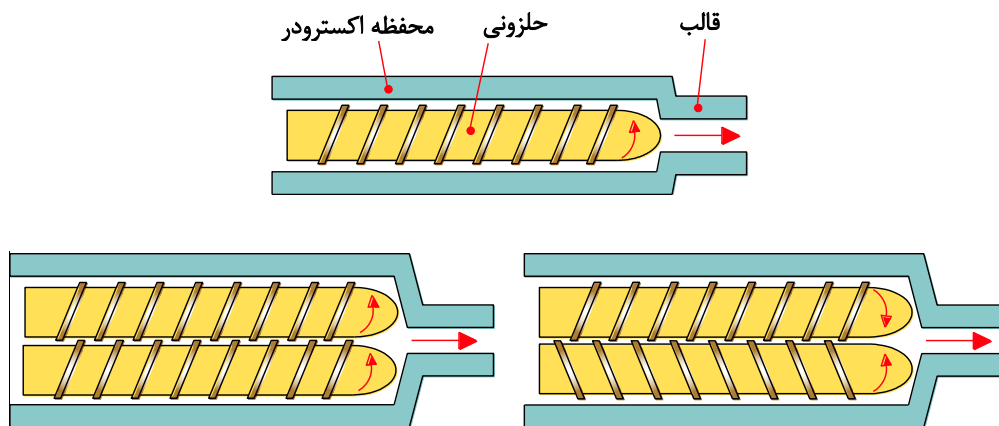

شکل ۱۹

فکر کنید



چه تفاوتی بین دو سیستم اکسترودر پیستونی و حلزونی وجود دارد؟ این دو روش اکستروژن چه معایب و مزایایی نسبت به همدیگر دارند؟

در جدول ۳ مقایسه‌ای بین دو روش اکستروژن پیستونی و حلزونی آمده است. با توجه به این دو روش جدول را کامل کنید.

جدول ۳- مقایسه اکسترودر پیستونی و حلزونی

حلزونی	پیستونی
اکسترودر حلزونی به صورت پیوسته امکان انجام هم‌زمان مخلوط‌سازی و تولید قطعه را دارد؛ بنابراین سرعت تولید بالاست.	در اکسترودر پیستونی سرعت تولید قطعات در مقایسه با نوع حلزونی کمتر است؛ زیرا به صورت غیر پیوسته کار می‌کند.
.....	در استفاده از دستگاه پیستونی، تماس گل ورودی به اکسترودر، با محفظه و سایر اجزای دستگاه نسبت به نوع حلزونی کمتر است؛ بنابراین امکان آلودگی نیز کمتر می‌شود.
در اکسترودر حلزونی،..... تا حدودی به عملیات مخلوط‌سازی و همگن کردن گل کمک می‌کند.	در روش پیستونی لازم است عملیات مخلوط‌سازی قبل از هدایت گل به داخل محفظه اکسترودر انجام شود.
.....


پرسش



آیا ویژگی‌های قطعات حاصل از شکل‌دهی با اکسترودر پیستونی با قطعات حاصل از شکل‌دهی با اکسترودر حلزونی تفاوت دارند؟


پاگمیل

به منظور شکل‌دهی با روش اکستروژن به صورت پیوسته و عملیات هم‌زمان مخلوط‌سازی گل، یک دستگاه پاگمیل یا مخلوط‌کن دیگری که دارای سیستم هوازدایی نیز است به عنوان جزئی از سیستم اکستروژن در دستگاه طراحی می‌شود. پاگمیل دارای ردیف‌هایی از پره‌ها بر روی میله است که با چرخش آن، گل بین پره‌ها فشرده شده و با اعمال فشار به مخلوط شدن آن کمک می‌کند. به این ترتیب، با حرکت گل بین پره‌ها و فشرده شدن آن، تا حدودی هوای موجود در داخل گل خارج شده و مخلوط همگن می‌شود. همچنین با افزودن سیستم تخلیه هوا (ایجاد خلأ) به دستگاه اکسترودر، امکان هوازدایی مخلوط گل فراهم می‌شود. پس از این مرحله، گل آماده عملیات شکل‌دهی با روش اکستروژن می‌گردد. جزئیات بیان شده را می‌توانید در شکل‌های ۱۹ و ۲۰ مشاهده کنید.

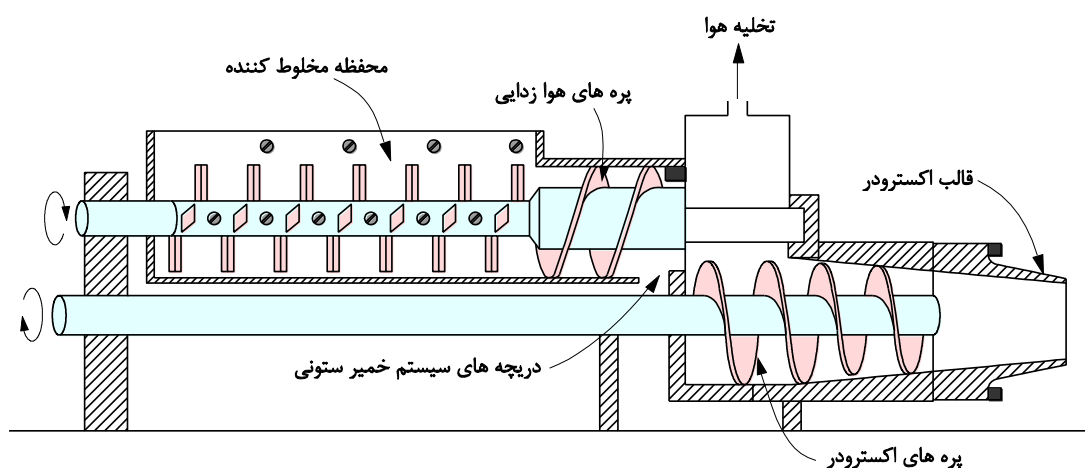

شکل ۱۹- پاگمیل

شکل‌دهی به روش اکستروژن

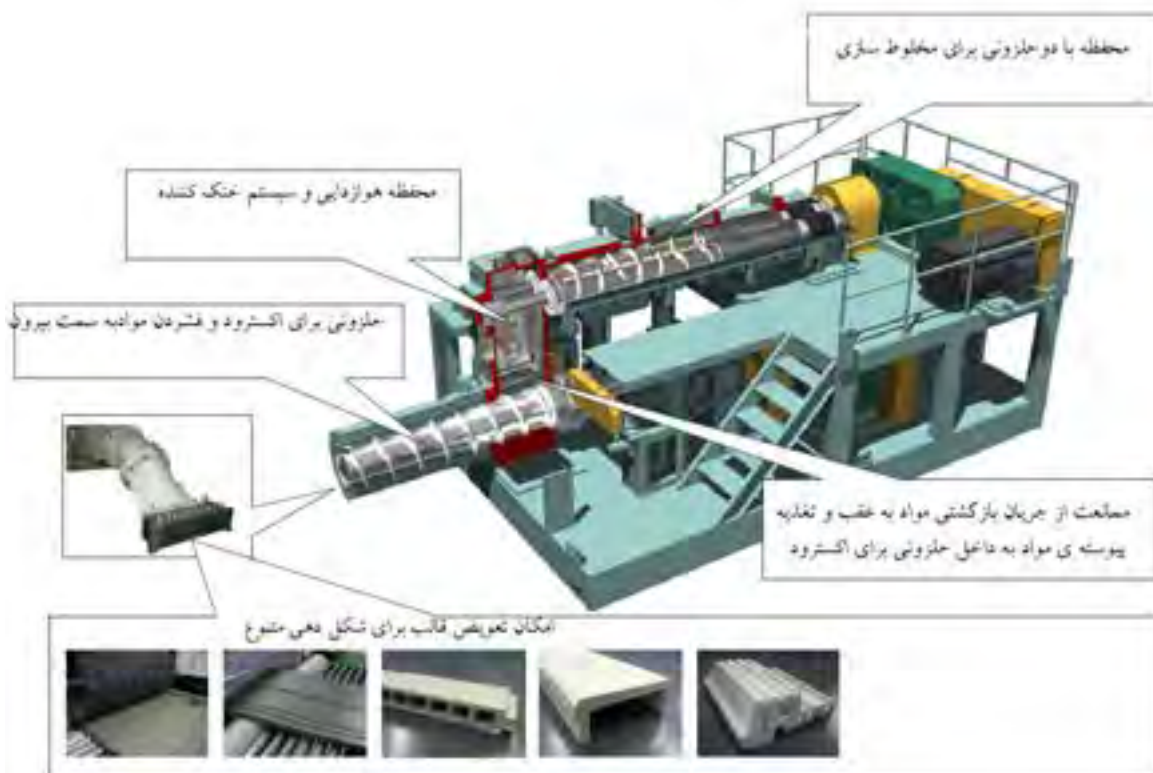

شکل ۲۰- اجزای اکسترودر حلزونی همراه با پاگمیل

گل اکستروژن با ترکیب مشخص و پلاستیسیته مناسب به محفظه ورودی مواد ریخته می‌شود و با یک حلزونی به سمت تیغه چرخنده هدایت می‌شود. این تیغه ضمن گسیختن و تکه‌تکه کردن گل ورودی از هم‌دیگر، هواگیری نیز انجام می‌دهد. به منظور جلوگیری از ورود هوا به داخل گل، لازم است شارژ و ریختن گل با سرعت انجام گیرد. بعد از هوازدایی و گسیختن (تکه‌تکه شدن) گل از هم توسط تیغه‌های چرخشی، گل به سمت حلزونی بعدی هدایت می‌شود تا کار مخلوط‌سازی و فشردن آن انجام شود و گل به صورت توده‌ای یکنواخت درآید. سپس گل به سمت قالب با شکل و اندازه مشخص فشرده و شکل‌دهی می‌شود.

نکته



- ۱: اندازه قالب باید با سرعت ریختن گل به داخل دستگاه متناسب باشد، به ویژه در دستگاه‌های اکسترودر با ظرفیت کم باید دقت کافی شود تا گل بیش از حد ظرفیت به دستگاه ریخته نشود.
- ۲: در بعضی از دستگاه‌های اکسترودر، هنگام اکستروژن کردن قطعه، در قسمت‌هایی از دستگاه به گل حرارت اعمال می‌شود.
- ۳: در فرایند اکستروژن مخلوط کردن گل از مراحل حساس و مهم به شمار می‌رود.




آشنایی با اجزاء دستگاه اکسترودر
- در کارگاه قسمت‌های مختلف انواع دستگاه اکسترودر شامل نیروی محرکه مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه، نحوه اعمال نیرو به گل جهت خارج کردن مواد آن از دستگاه و قالب دهانه اکسترودر را بررسی کنید.
- به صورت عملی بر روی تعویض قالب اکسترودر کار کنید.



- ۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲- حین بررسی اجزای دستگاه دقت کنید که برق دستگاه از تابلو مرکزی کارگاه قطع شده باشد.
- ۳- از نزدیک کردن دستان خود به داخل محفظه ورودی گل خودداری کنید.
- ۴- مراقب باشید تا حین تعویض قالب اکسترودر به خود آسیب نزنید.
- ۵- مواظب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.

۲- دسته‌بندی اکسترودرها بر اساس جهت شکل‌دهی

اکسترودرها می‌توانند به صورت افقی و عمودی به کار گرفته شوند. نوع افقی در تولید انواع سرامیک‌ها کاربرد بیشتری دارد، ولی در ساخت برخی قطعات لوله‌ای شکل با جداره نازک و قطر بزرگ نوع عمودی ترجیح داده می‌شود. زیرا در اکسترودر عمودی، خارج کردن محصول اکسترود شده بدون تغییر شکل سطح مقطع آن امکان‌پذیر است. در شکل ۲۱ نمونه‌ای از اکسترودر افقی و عمودی و خروج محصولات از اکسترودر افقی و عمودی نشان داده شده است.

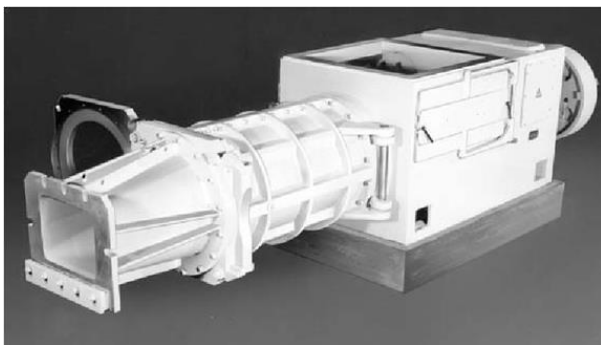

ب- اکسترودر افقی



الف - اکسترودر عمودی

شکل‌دهی به روش اکستروژن



ج - محصولاتی از اکسترودر عمودی



د- محصولاتی از اکسترودر افقی

شکل ۲۱



شکل ۲۲

در مورد عملکرد دستگاه اکسترودر برای شکل‌دهی استوانه توخالی گفت‌وگو کنید.

پرسش



نمایش فیلم



مراحل شکل‌دهی قطعات با اکسترودر

فعالیت
کارگاهی



قابلیت اکستروژن شدن آمیز بالکلی و آلومینا

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

۱۰ کیلوگرم آلومینا، ۱۰ کیلوگرم بالکلی، آب، دو عدد ظرف مناسب برای تهیه گل

شرح فعالیت:

مقدار ۱۰ کیلوگرم خاک بالکلی و به همان مقدار پودر آلومینا تهیه و با افزودن ۱۸٪ آب به هر کدام، گل آماده کنید. پس از آماده سازی گل، هر کدام را جداگانه داخل محفظه اکستروژن ریخته و عملیات شکل دهی اکستروژن را انجام دهید.

نکته ایمنی



۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.

۲- از نزدیک کردن دستتان خود به داخل محفظه ورودی مواد اولیه خودداری کنید.

۳- حتماً از وسایل جانبی برای ریختن آمیز داخل دستگاه استفاده شود.

۴- مواظب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.

پرسش



گل‌های حاصل از بالکلی و آلومینا را از لحاظ قابلیت اکستروژن شدن با هم مقایسه کنید.

فعالیت
کارگاهی



قابلیت اکستروژن شدن آمیز با درصد‌های رطوبت مختلف مواد و تجهیزات مورد نیاز :
۲۰ کیلوگرم کائولن، آب، دو عدد ظرف مناسب برای تهیه دوغاب
شرح فعالیت:

مقدار ۲۰ کیلوگرم خاک کائولن را تهیه و با نیمی از آن در یک ظرف و با نیمی دیگر در ظرف دیگری جداگانه دوغاب آماده کرده و پس از آگیری، از هر کدام گل با پلاستیسیته‌های متفاوت تهیه کنید. پس از آماده‌سازی گل از هر آمیز، هر کدام را جداگانه داخل محفظه اکسترودر ریخته و عملیات شکل‌دهی اکستروژن را انجام دهید. مقدار پلاستیسیته و رطوبت دو گل حاصل را با یکی از روش‌های آموزش داده شده در فصل اول تعیین کنید.

نکته ایمنی



- ۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲- از نزدیک کردن دستان خود به داخل محفظه ورودی مواد اولیه خودداری کنید.
- ۳- حتماً از وسایل جانبی برای ریختن آمیز داخل دستگاه استفاده شود.
- ۴- مواظب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.

پرسش



گل با درصد‌های متفاوت رطوبت را از لحاظ قابلیت اکستروژن شدن با هم مقایسه کنید.


تحقیق کنید



تقسیم بندی های دیگری از روش شکل‌دهی اکستروژن را بیان کنید.

عیوب اکستروژن

به شکل‌های زیر نگاه کنید، در این شکل‌ها نمایی از محصولات معیوب فرایند اکستروژن نشان داده شده‌اند که در هر یک از آنها یک سری عیوب قابل مشاهده است.

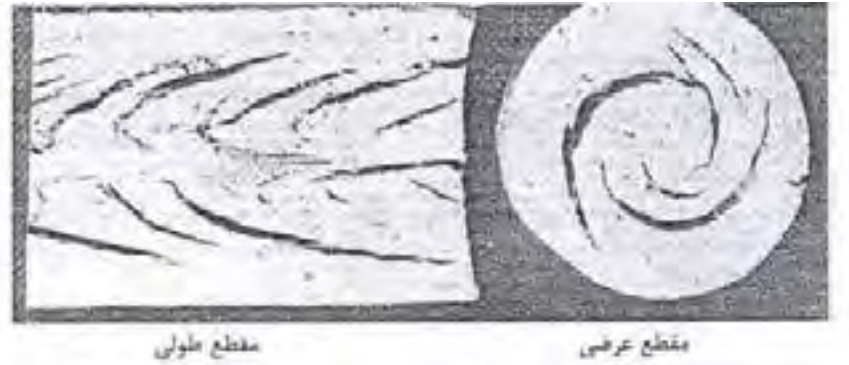

الف



ج

ب



د

شکل ۲۲- برخی از عیوب قطعات اکستروژن شده: الف) لایه‌لایه شدن در مقطع عرضی و طولی و دیواره قطعه، ب) ترک Y شکل، ج) ترک S شکل، د) پارگی لبه‌ها

در هر روش شکل‌دهی امکان به وجود آمدن یک سری از عیوب در قطعه است که با بررسی دقیق می‌توان عامل آنها را شناسایی کرد و راه‌حلی برای رفع آن ارائه داد. در تولید قطعه از اکستروژن، گروهی از عیوب در آنها ممکن است به وجود آید که در جدول ۴ بیان شده است.

به نظر شما چه عواملی باعث ایجاد این عیوب هستند؟
در مورد عامل ایجاد هر یک از این عیوب فکر کنید و راه‌حلهایی برای هر کدام ارائه دهید:

جدول ۴- عیوب در قطعات اکستروژن شده و عامل ایجاد آنها و راه‌حل رفع عیوب

نوع عیب	عامل ایجاد عیب	راه‌حل برای رفع عیب
لایه‌لایه شدن	عملکرد اکسترودرهای حلزونی به گونه‌ای است که باعث ایجاد حالت لایه‌لایه‌ای در گل می‌شود و زمانی که مخلوط آمیز قبل از خروج از انتهای قالب به صورت کامل به هم تنیده نشده ایجاد می‌شود.	با انتخاب مواد رسی با پلاستیسیته مناسب و نیز طراحی درست قالب می‌توان عیب لایه‌دار شدن گل را از بین برد.
پارگی لبه‌های سطحی: ترک‌های سطحی که در هنگام خروج گل از اکسترودر ایجاد می‌شود.	۱- اصطکاک تماسی بین دیواره اکسترودر و آمیز از علل ایجاد این عیب است.	۱- با استفاده از مواد روانساز اصطکاک گل را در قالب کم کرد.
	۲- از مواد با دانه‌های درشت استفاده شده باشد.	۲-.....
	۳- درصد رطوبت گل کم شده باشد.	۳- درصد رطوبت گل را افزایش داد.
	۴- خاک رسی ما پلاستیسیته کافی نداشته باشد.	۴- با افزودن مواد کمکی چسبندگی گل را بهبود بخشید.
ترک S شکل	این عیوب در درون قطعات توپر مشاهده می‌شوند. با توجه به کاهش تدریجی قطر حلزونی به سمت قالب، در ناحیه انتهای حلزونی، گل‌های فشرده اطراف باید جای خالی آن را پر کنند، لذا گل فشرده شده برای پر کردن جای خالی حلزون از اطراف به مرکز هدایت می‌شود و در ناحیه میانی به هم وصل می‌شوند. در صورتی که گل آماده‌شده دارای خواص نامطلوب باشد، عدم پیوستگی گل در مرکز قطعه وجود دارد که بعد از خشک شدن به صورت S ظاهر می‌شود.	انتخاب گل با پلاستیسیته مناسب

نوع عیب	عامل ایجاد عیب	راه حل برای رفع عیب
ترک Y شکل (ستاره‌ای)	وجود ذرات غیرپلاستیک درشت (شاموت) که انقباض کمتری در هنگام خشک شدن دارند، در داخل گل پلاستیک با ایجاد تنش در اطراف آنها باعث ترک می‌شوند.
اعوجاج قطعات اکسترودر شده
تخلخل در قطعات اکسترودر شده

به طور کلی کار کردن با اکسترودر با وجود مشکلات زیاد، به دلیل سرعت تولید بالا، از لحاظ اقتصادی دارای ارزش سرمایه‌گذاری است. در این روش شکل‌دهی با دقت و تجربه بالا و ارائه راه حل‌های مناسب می‌توان بر مشکلات آن غلبه کرد.

ارزشیابی شایستگی شکل‌دهی به روش اکستروژن

<p>شرح کار: آماده سازی ابزار آلات و تجهیزات شکل دادن به روش اکستروژن شکل دادن به روش اکستروژن کنترل نهایی</p>																				
<p>استاندارد عملکرد: سالم و تمیز بودن ابزار آماده کردن دستگاه اکسترودر تعویض قالب شکل دادن قطعه با اکسترودر - کنترل نهایی و بررسی عیوب شاخص‌ها: کار با دستگاه اکسترودر و تولید قطعه بدون عیب با اکسترودر</p>																				
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</p> <p>شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، انواع دستگاه اکسترودر</p> <p>ابزار و تجهیزات: اکسترودر عمودی، اکسترودر حلزونی، پاگمیل، کولیس، خط کش، شابلون، مواد اولیه، پمپ خلاء، قالب دستگاه اکسترودر، خشک کن</p>																				
<p>معیار شایستگی:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>مرحله کار</th> <th>حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>آماده سازی تجهیزات و آمیز مناسب برای اکسترودر</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>شکل دهی به روش اکستروژن</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>توانایی تشخیص عیوب قطعات اکسترودر شده و روش‌های رفع آنها</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td></td> <td>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی- مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست‌محیطی</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td></td> <td>میانگین نمرات</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>			ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو	۱	آماده سازی تجهیزات و آمیز مناسب برای اکسترودر	۱	۲	شکل دهی به روش اکستروژن	۲	۳	توانایی تشخیص عیوب قطعات اکسترودر شده و روش‌های رفع آنها	۱		شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی- مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست‌محیطی	۲		میانگین نمرات	*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو																		
۱	آماده سازی تجهیزات و آمیز مناسب برای اکسترودر	۱																		
۲	شکل دهی به روش اکستروژن	۲																		
۳	توانایی تشخیص عیوب قطعات اکسترودر شده و روش‌های رفع آنها	۱																		
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی- مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست‌محیطی	۲																		
	میانگین نمرات	*																		
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>																				

فصل ۳

شکل دهی به روش تراش



یکی از روش های متداول برای شکل دهی قطعات سرامیکی (به ویژه قطعات سرامیکی مورد استفاده در صنایع برق و نساجی)، تراش می باشد. در این روش شمش گل بر روی دستگاه تراش نصب می شود و همزمان با چرخش، به وسیله شابلون تیز شکل نهایی قطعه تراشیده می شود.

واحد یادگیری ۳

شایستگی شکل دهی به روش تراش

شایستگی شکل دهی به روش تراش و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شایستگی فراگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش تراش می باشد. یکی از مصارف عمده قطعات شکل گرفته به روش تراش، در صنایع برق می باشد. آشنایی با دستگاه تراش و مکانیزم شکل دهی با این روش در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد:

در این واحد هنرجو ابتدا با محصولات مختلف تولید شده با روش تراش و کاربرد آنها آشنا خواهد شد و در ادامه دستگاه تراش و اجزاء آن را می شناسد. همچنین مکانیزم و مراحل شکل دهی با این روش به طور کامل شرح داده خواهد شد. به منظور کسب مهارت، کارهای عملی شکل دادن قطعات مختلف با استفاده از روش تراش در نظر گرفته شده است.

شکل‌دهی به روش تراش

یکی از روش‌های متداول برای شکل‌دهی قطعات فلزی و چوبی، تراش یا خراطی است. در این روش تکه‌ای چوب یا فلز بر روی دستگاه تراش نصب می‌شود و همزمان با چرخش، به وسیله تیغه‌ای تیز شکل نهایی قطعه تراشیده می‌شود.

در شکل‌های ۱- الف و ب، قطعات فلزی و چوبی شکل داده شده با این روش را مشاهده می‌کنید.



ب



الف

شکل ۱- الف- تراشکاری فلز ب- خراطی چوب

قطعات شکل داده شده به روش تراش از جنس چوب و فلز از نظر ظاهری چه شباهت‌هایی دارند؟

پرسش



شکل ۲- قطعات چوبی شکل داده شده با تراش



شکل ۳- قطعات فلزی شکل داده شده با تراش

روش تراشکاری برای شکل‌دهی قطعات سرامیکی نیز استفاده می‌شود. امروزه قطعات سرامیکی شکل‌دهی شده به روش تراش با بازار مصرف قابل توجهی در صنایعی مانند نساجی، مخابرات و برق روبه‌رو است. بیشترین کاربرد این روش در ساخت مقره‌های صنعت برق و نساجی است. در شکل زیر قطعات سرامیکی مورد استفاده در صنعت برق و نساجی را مشاهده می‌کنید که به روش تراش شکل داده شده‌اند.



ب



الف

شکل ۴- قطعات شکل‌دهی شده به روش تراش در صنایع: الف- برق ب- نساجی

شکل‌دهی قطعات به روش تراش

نمایش فیلم



شکل‌دهی به روش تراش

در شکل‌دهی به روش تراش، ابتدا گلی که پیش‌شکل داده شده و سپس به صورت نیمه‌خشک درآمده، در دستگاه تراش به منظور شکل‌دهی نهایی قرار می‌گیرد. ستون گل پیش‌شکل داده شده پس از تنظیم رطوبت به صورت افقی و یا عمودی در دستگاه تراش قرار گرفته، چرخانده می‌شود و با تیغه یا شابلون فلزی تراشیده می‌شود. در این روش با انتخاب طرح و ابزار مناسب قطعات مختلفی را می‌توان شکل داد.



شکل ۵- شکل‌دهی قطعات سرامیکی به روش تراش



به تصاویر زیر نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:

- آیا شکل دهی این قطعات با روش تراش امکان‌پذیر است؟
- آیا شکل‌دهی با روش تراش برای تولید قطعات متقارن مناسب است؟



شکل ۶

مراحل تراش گل

در شکل ۷ مراحل شکل‌دهی گل پلاستیک به روش تراش نشان داده شده است. قبل از شکل‌دهی بررسی ویژگی شمش گل و ابزارهای تراش اهمیت دارد.



شکل ۷- مراحل شکل‌دهی گل پلاستیک به روش تراش

آماده‌سازی شمش گل

روش تراش از روش‌های شکل‌دهی گل پلاستیک است و رطوبت گل در این روش نیز اهمیت دارد و باید قبل از شکل‌دهی، میزان رطوبت گل بررسی شود.

آماده‌سازی شمش گل در پنج مرحله انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از:

- ۱- اکستروود کردن
- ۲- تولید شمش
- ۳- خواهاندن گل
- ۴- بررسی درصد رطوبت
- ۵- بررسی قابلیت تراش شمش

فکر کنید



آیا گل هواگیری نشده برای تراشکاری مناسب است؟



قبل از شکل دهی باید مقدار رطوبت و پلاستیسیته شمش گل براساس شکل نهایی محصول تعیین شود و پس از تنظیم رطوبت آن، طرح بر روی شمش اجرا شود. در جدول ۱ درصد رطوبت شمش برای محصولات مختلف بیان شده است.

جدول ۱- درصد رطوبت شمش گل در قطعات مختلف سرامیکی


درصد رطوبت شمش گل	نوع بدنه
۱۷-۱۹	در مقره‌های کوچک دوشیاره و سه شیاره
۱۲-۱۵	در مقره‌های بزرگ پوشینگ
۱۲-۱۵	گلوله‌های سرامیکی
۱۰-۱۲	پایه‌های تزئینی سرامیکی

به نظر شما اگر درصد رطوبت شمش نامناسب باشد، در فرایند شکل دهی چه مشکلی پیش می‌آید؟

پرسش



از دیگر عوامل مؤثر در شکل دهی به روش تراش، درصد رطوبت شمش گلی اکستروود شده است.

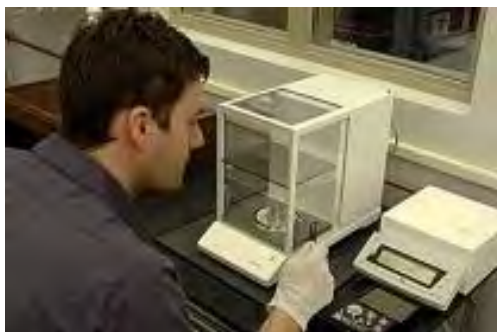

شکل ۸- بررسی میزان رطوبت شمش

برای شکل دهی به روش تراش، ابتدا شمش گل به وسیله اکستروود تهیه می‌شود. شمش گلی که از اکستروود به دست می‌آید، هواگیری شده و مقدار رطوبت آن مشخص است. رطوبت شمش مورد استفاده برای تراش، معمولاً بین ۱۲ تا ۱۸ درصد است. میزان رطوبت به روش تجربی با فشار دادن دست روی سطح تازه تراش خورده شمش بررسی می‌شود و یا میزان رطوبت لایه تراش داده شده با نمونه‌برداری و بررسی وزن تر و خشک آن تعیین می‌شود.



کار عملی ۱: بررسی شکل‌پذیری شمش گل با درصد‌های مختلف رطوبت مواد و ابزار: تالک خام، تالک کلسینه شده، منیزیت، بالکلی، دولومیت، کوارتز، بنتونیت و فلوسپات، خشک‌کن، ترازوی آزمایشگاهی، دستگاه تراش، سیم برش، کورنومتر
شرح فعالیت:
شمش گلی را با ترکیب داده شده در جدول زیر آماده کنید.

مقدار (%)	ماده اولیه
۴۰	تالک خام
۱۵	تالک کلسینه شده
۱۵	منیزیت
۲۰	بالکلی
۵	کوارتز
۵	بنتونیت

- شمش تهیه شده را به مدت یک هفته در محلی مرطوب و دور از نور خورشید بخوابانید.
- شمش گل را به چهار قسمت تقسیم کنید.
- وزن هر یک از قسمت‌ها را با ترازوی آزمایشگاهی به دست آورید.
- هریک از قسمت‌های بریده‌شده را داخل خشک‌کن ۶۰ درجه سلسیوس قرار دهید.
- هر یک از قسمت‌ها را پس از گذشت ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ دقیقه از خشک‌کن خارج کنید.
- در هر مرحله، وزن شمش‌های خارج شده از خشک‌کن را به دست آورید.
- درصد رطوبت شمش را در هر مرحله پس از خروج از خشک‌کن محاسبه کنید.
- با قرار دادن شمش در دستگاه تراش، شکل‌پذیری آن را بررسی کنید.
- شکل‌پذیری شمش‌ها با درصد‌های مختلف رطوبت را با هم مقایسه کنید.



- ۱: با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲: مواظب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.
- ۳: احتیاط کنید که دست‌هایتان بین حد فاصل شابلون و مقرون در حال تراش قرار نگیرد.

یکنواختی رطوبت سطح نسبت به عمق در شمش‌های بزرگ بیشتر مورد توجه قرار دارد. مثلاً در مقرون‌های کوچک چون اندازه شمش کوچک (با طول ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر و قطر ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر) است، بنابراین تفاوت درصد رطوبت سطح نسبت به عمق شمش هنگام آماده‌سازی شمش گل زیاد نیست و با خواباندن گل به مدت زمان کافی (پس از یک تا دو روز) رطوبت سطح و عمق شمش یکنواخت خواهد بود.

نکته



خواباندن گل باید در شرایط مناسب یعنی در محیط مرطوب و دور از نور خورشید باشد.



شکل ۹- شمش‌هایی با ابعاد مختلف

فعالیت
کلاسی:



به شکل‌های زیر نگاه کنید. برای شکل‌دهی قطعات ۱، ۲ و ۳ شمش مناسب را پیدا کنید.

شمش	قطعه	ردیف
		۱
		۲
		۳

شکل‌دهی به روش تراش

درصد رطوبت شمش‌های بزرگ باید به زیر ۱۵ درصد کاهش یابد تا شمش در حین تراش پایداری کافی داشته باشد. برای این کار تراش مرحله به مرحله انجام می‌شود تا شمش به شکل مورد نظر درآید. لایه‌برداری با ابزارهای تراش تا حدی انجام می‌شود که شمش پایداری مناسب داشته باشد. پایداری شمش باید متناسب با سرعت چرخش دستگاه باشد.


برای تراش قطعات بزرگ، مابین مراحل تراش دستگاه به مدت چند ساعت متوقف می‌شود تا رطوبت لایه‌ها کاهش یابد.

نکته



برای اینکه تمامی ضخامت شمش دارای رطوبت یکنواختی باشد، از روش عبور جریان برق مستقیم (AC) استفاده می‌شود.

آیا می‌دانید

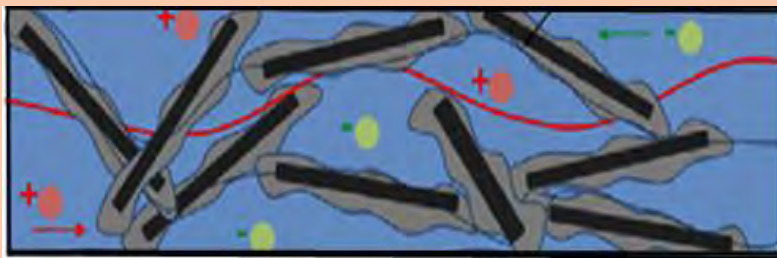

شکل ۱۰- یک شمش گل دارای رطوبت و دانه‌های سرامیکی تحت جریان برق

شمش گل مناسب برای تولید قطعات زیر را از لحاظ اندازه و درصد رطوبت با هم مقایسه کنید.

فکر کنید



شکل ۱۱

۲- ابزارهای تراش گل و تجهیزات آن

برای تراش با توجه به شمش و طرح مورد نظر، ابزارهای مناسب انتخاب می‌شود. برخی از ابزارها مانند شابلون تراش گل را انجام می‌دهند که بر روی دستگاه تراش نصب می‌شود. هم‌چنین برخی از ابزارها نیز برای پرداخت و جدا کردن قطعه از دستگاه به کار می‌رود.

عوامل مؤثر بر انتخاب ابزار تراش:

- درصد رطوبت
 - سرعت چرخش شمش گل در دستگاه
 - پیچیدگی طرح
- مهم‌ترین ابزار و تجهیزات تراش گل در جدول ۲ بیان شده است.

جدول ۲

تصویر	تعریف	نوع ابزار
	ابزاری از جنس فولاد زنگ نزن که در برابر سایش مقاومت بالایی دارد و مطابق طرح مورد نظر به کار می‌رود.	شابلون
	ابزاری از جنس فولاد زنگ نزن یا از جنس پلاستیک (پلیمر) محکم که دارای دسته فلزی است و برای برش قطعه پس از ساخت به کار می‌رود.	تیغه یا سیم برش
	دستگاهی است که کلیه ابزارهای تراش مطابق دستورالعمل بر روی آن نصب شده و به صورت دستی یا اتوماتیک طرح مورد نظر بر روی گل اجرا می‌شود.	ماشین تراش

جنس شابلون‌های مورد استفاده از موادی با سختی بالا انتخاب می‌شود و باید در برابر زنگ‌زدگی مقاوم باشند.

گفتگو کنید



دربارهٔ سؤالات زیر با یکدیگر بحث و گفت‌وگو کنید:
 آیا تیز بودن لبهٔ شابلون‌ها بر کیفیت سطحی محصولات تولیدی تأثیری دارد؟
 شابلون مناسب برای تراشکاری علاوه بر فلز، چه جنس‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

طراحی و پیاده‌سازی شابلون

در روش تراش وظیفه اصلی شکل‌دهی به عهده شابلون است. برای شکل‌دهی مقرردها به روش تراش، ابتدا طرح مورد نظر با توجه به مشخصاتی مانند ابعاد و جزئیات شکل تهیه شده و سپس برحسب شکل و پیچیدگی طرح، شابلون مناسب انتخاب می‌شود. ضخامت نهایی محصول، فقط براساس نصب صحیح شابلون تنظیم می‌شود. در

شکل‌دهی به روش تراش

شکل ۱۲ طراحی و پیاده‌سازی شابلون آمده است. همان‌طور که در شماره ۱۳ می‌بینید پس از انتخاب، شابلون بر روی دستگاه تراش نصب و تنظیم می‌شود و تیزی و کیفیت تراش شابلون کنترل می‌شود.

نکته

با توجه به نوع و طرح قطعه تولیدی پس از کنترل دقیق شابلون و اطمینان از سالم بودن آن و با به‌کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری، شابلون مناسب انتخاب می‌شود.



ج- کنترل تیزی و کیفیت تراش شابلون




ب- نصب و تنظیم شابلون



الف- انتخاب شابلون


شکل شماره ۱۲- مراحل پیاده‌سازی شابلون

نمونه طرح‌هایی که از شابلون‌های مختلف ساخته می‌شود، در شکل شماره ۱۳ نشان داده شده است.

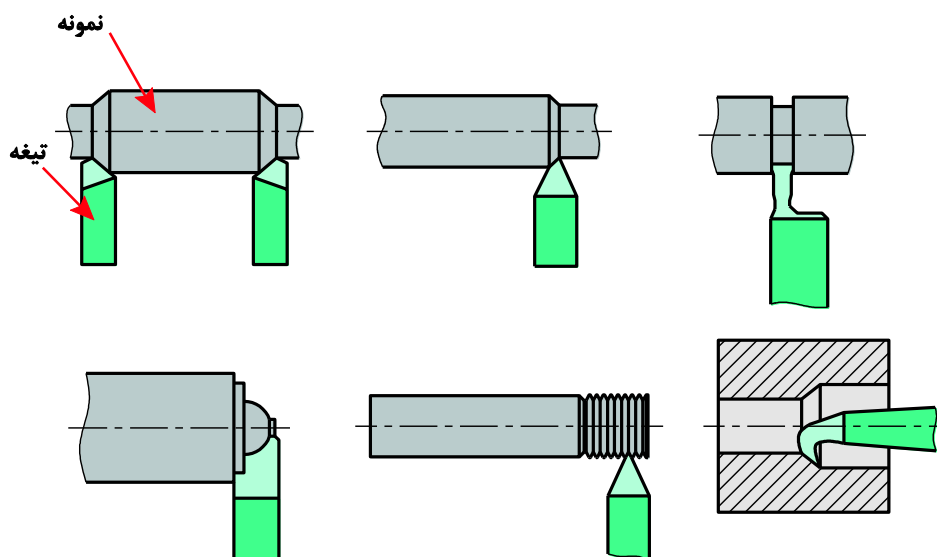

شکل ۱۳- شابلون‌های مختلف

همانطور که اشاره شد، برای انتخاب طرح مناسب شابلون با توجه به نقشه شکل نهایی ساخته می‌شود. نمونه‌ای از طرح مقره‌ها در شکل ۱۴ آمده است.

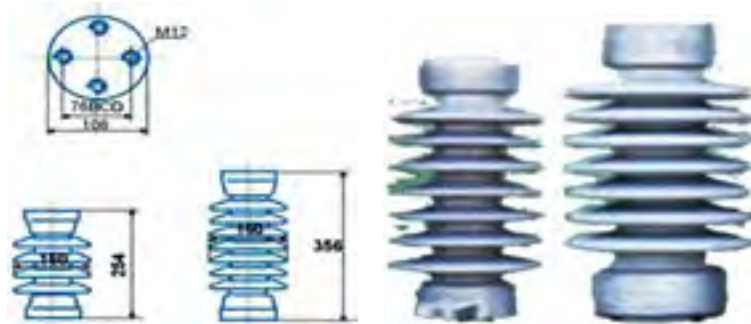

شکل ۱۴

فعالیت
کلاسی:



مشخص کنید که هر یک از اعداد روی طرح شکل ۱۴ نشان‌دهنده چه چیزی است؟

فعالیت
کارگاهی:



کار عملی ۲: نصب و تنظیم شابلون
مواد و ابزار: شابلون، دستگاه تراش
شرح فعالیت:

۱. طرح مورد نظر را انتخاب کنید.
 ۲. شابلون مناسب را انتخاب کنید.
 ۳. پس از کنترل دقیق و اطمینان از تیزی شابلون، آن را در دستگاه تراش قرار داده و نصب کنید.
- به سوال زیر پاسخ دهید.
آیا می‌توان شابلون را بعد از قرار دادن نمونه روی دستگاه نصب کرد؟

نکته ایمنی



- ۱: با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲: مواظب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.
- ۳: از جابه‌جایی و دست‌کاری بی‌مورد شابلون خودداری کنید.
- ۴: احتیاط کنید که دست‌هایتان بین حد فاصل شابلون و مقره در حال تراش قرار نگیرد.

شکل‌دهی به روش تراش



شکل ۱۵- استقرار شافت و شمش گل

۳- استقرار شافت و شمش برای تراش

هدف از انتخاب شافت در روش تراش شمش گل، تولید قطعات کاملاً مدور است که با کمک دستگاه تراش ساخته می‌شوند.

در شکل ۱۵ می‌توانید شافت و محل استقرار شمش گل را مشاهده کنید.

در حال حاضر امکان شکل‌دهی قطعات غیرمدور (غیرمتقارن) به روش تراش فراهم شده است.

نکته



انتخاب شافت مناسب برای شکل‌دهی به عواملی مانند ابعاد قطعه (قطر، ارتفاع و ضخامت) و نوع قطعه تولیدی بستگی دارد.



شکل ۱۶- دستگاه تراش

در تصویر زیر شافت و شابلون را مشخص کنید.

فعالیت
کلاسی:



قرارگیری صحیح شمش بر روی جایگاه بسیار مهم است، زیرا در هنگام تراش با اعمال فشار زیاد شابلون در اثر چرخش حول محور نیاز است که شمش در محل قرارگیری خود مستحکم و پایدار باشد.

نکته






مهم‌ترین کاربرد روش شکل‌دهی تراش در تولید مقره‌ها است. مقره پایه عایقی است که در تمامی مناطقی که عبور جریان برق یا تجمع بار الکتریکی وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در مقره‌های عبور نخ در صنایع نساجی و یا در دکل‌های برق که در محل اتصال کابل‌های برق با دکل به کار می‌روند. در خطوط انتقال نیرو به منظور محافظت از کابل‌های انتقال‌دهنده جریان برق از مقره‌ها استفاده می‌شود. شکل و جنس مقره‌ها بر حسب ولتاژ و شرایط محیطی نظیر آلودگی و رطوبت متفاوت است.



شکل ۱۷- مقره‌های سرامیکی

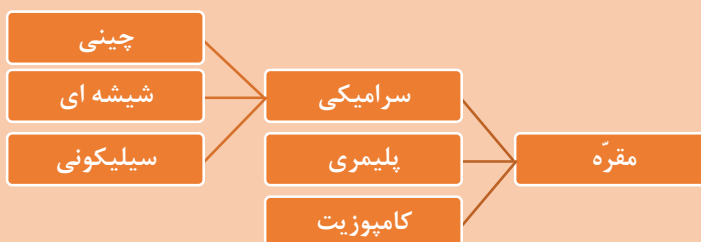

مقره‌های چینی از چهار ماده مختلف تشکیل شده است که در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳

مقدار مواد در ترکیب (%)	ماده اولیه
۲۰-۳۰	کائولن
۲۰-۳۰	بالکلی
۲۰-۳۰	سیلیس
۲۵-۳۰	فلدسپات

مهم‌ترین ویژگی‌های مقره‌ها شامل موارد زیر است:

- ۱- عایق‌بندی بین سیم‌ها، زمین و سیم‌ها
- ۲- توانایی تحمل وزن سیم‌های خطوط انتقال جریان برق حتی زمانی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم‌ها زیاد باشد.
- ۳- مقاومت کافی در شرایط متفاوت محیطی مانند بارندگی، برف، گرما، باد
- ۴- مقاومت الکتریکی بالا
- ۵- مقاومت شیمیایی بالا

شکل‌دهی

در این قسمت مراحل شکل‌دهی تراش برای شکل‌دهی مقره دوشیاره و شکل‌دهی مقره بوشینگ و گلوله آسیاب بیان شده است.

قبل از شکل‌دهی، دستگاه از نظر سرعت چرخش و سالم بودن تسمه و نیروی محرکه کنترل شود.

نکته



شکل‌دهی مقره دوشیاره به روش تراش



۱

در این قسمت مراحل شکل‌دهی مقره دوشیاره به روش تراش توضیح داده شده است که این مراحل برای ساخت دیگر قطعات با ابعاد کوچک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- انتخاب شمش گل مناسب و قرار دادن آن روی دستگاه ابتدا شمش سوراخ دار با درصد رطوبت مناسب، با طول معین برش داده شده و بر روی شافت قرار داده می‌شود.



۲

۲- اجرای طرح

با توجه به طرح و اندازه قطعه مورد نظر با حرکت شابلون به سمت شمش، ابتدا یک لایه نازک از روی شمش برداشته می‌شود. هدف از این کار کاهش اثرات فشار دست روی شمش و اختلاف رطوبت سطح با لایه داخلی است. سپس با حرکت دادن شابلون به سمت عمق، به تدریج لایه‌های سطحی برداشته می‌شود تا شکل نهایی ایجاد شود.



۳

۳- پرداخت

به منظور حذف ناصافی‌های سطحی قطعه شکل داده شده از اسفنج مرطوب استفاده می‌شود.

پرداخت قسمت‌های با ضخامت کم با دقت بیشتری انجام شود.



۴

۴- برش

پس از شکل‌دهی قطعه با استفاده از ابزارهای برش مانند سیم برش، قطعه شکل داده شده از سطح جدا شود.



۵

۵- جداکردن قطعه

همانطور که در شکل ۱۸ می‌بینید، پس از اتمام تراش، با فشار کم دو دست، قطعه به آرامی به سمت بالا حرکت داده شده و با اندکی فشار بیرون آورده می‌شود. سپس قطعه را به داخل خشک‌کن انتقال داده می‌شود تا به آرامی خشک شود.

شکل ۱۸- مراحل تراشکاری مقره

پس از جدا کردن قطعه ممکن است برخی از سطوح نیاز به پرداخت داشته باشد.



نمونه‌هایی از مقره‌های شیاردار در شکل ۱۹ نشان داده شده است.



شکل ۱۹- مقره‌های شیاردار سرامیکی

شکل‌دهی مقره‌های دوشیاری به روش تراش





کار عملی ۳: ساخت مقره دوشیاره با دستگاه تراش
مواد و ابزار: شمش آماده شده، دستگاه تراش، سیم برش
شرح فعالیت:

۱. شمش مناسب برای شکل‌دهی را تهیه کنید.
۲. شمش را در دستگاه تراش قرار دهید.
۳. طرح مورد نظر را انتخاب کنید.
۴. شابلون مناسب را انتخاب کنید.
۵. با دستگاه تراش یک مقره دوشیاره را شکل دهید.



- ۱: با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی، دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲: مراقب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.
- ۳: از جابه‌جایی و دست‌کاری بی‌مورد شابلون خودداری کنید.
- ۴: احتیاط کنید که دست‌هایتان بین حد فاصل شابلون و مقره در حال تراش قرار نگیرد.

شکل‌دهی مقره بوشینگ به روش تراش:

در این قسمت مراحل تراش مقره‌های بوشینگ بزرگ توضیح داده شده است. این مراحل برای دیگر قطعات با ابعاد بزرگ نیز به کار می‌رود.

۱- برش شمش با طول مناسب
ابتدا شمش با طول مناسب بریده و روی شافت قرار داده شود.



شکل ۲۰- برش شمش با طول مناسب

۲- استقرار شمش

بعد از استقرار شمش، دستگاه روشن می‌شود تا از هم‌مرکز بودن و دوران صحیح شمش اطمینان حاصل شود.



شکل ۲۱- استقرار شمش



قرارگیری شمش‌های بزرگ به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و باید این کار به صورت چند نفره و یا با استفاده از جرثقیل صورت پذیرد.



شکل ۲۲- جابه‌جایی شمش‌ها به کمک جرثقیل

۳- تراش

با توجه به طرح و اندازه قطعه مورد نظر، شابلون ابتدا یک لایه کلی از روش شمش برداشته (مرکز نمودن شمش) سپس به وسیله ابزارهای تراش فرآیند تراش دادن شمش انجام می‌شود. فرآیند تراش قطعات کوچک در یک مرحله و قطعات بزرگ در چند مرحله انجام می‌شود.



شکل ۲۳- مراحل تراش مقره بوشینگ

شکل‌دهی به روش تراش



شکل ۲۴- پرداخت



شکل ۲۵- جداکردن قطعه



شکل ۲۶- نمونه‌هایی از مقره‌های بوشینگ و تابلویی

۴- پرداخت

به منظور حذف ناصافی‌های سطحی ناشی از ابزارهای تراش با اسفنج مرطوب پرداخت انجام می‌شود.

۵- بریدن

پس از فرآیند تراش و پرداخت قطعه برای مدتی روی شافت باقی می‌ماند تا با کاهش رطوبت، استحکام مناسبی پیدا کند. سپس به کمک تیغ قطعه شکل داده شده از سطح بریده می‌شود.

۶- جداکردن قطعه

قطعه برش داده شده از سطح تکیه‌گاه از شافت جدا شده و در خشک‌کن با دمای کم و مدت زمان طولانی قرار داده می‌شود.

نمونه‌هایی از مقره‌های بوشینگ و مقره‌های تابلویی شکل گرفته به روش تراش در شکل ۲۶ نشان داده شده است.

بعضی از قطعات ابتدا با روش‌های دیگر شکل داده شده، سپس با تراش دادن مرحله شکل‌دهی کامل می‌شود.

نکته





کار عملی ۴: ساخت مقره ساده با دستگاه تراش
مواد و ابزار: شمش آماده شده، دستگاه تراش، سیم برش، ابزار تراش
شرح فعالیت:

۱. شمش مناسب برای شکل دهی را با استفاده از مقادیر داده شده در جدول تهیه کنید.

ماده اولیه	مقدار (%)
کائولن	۳۰
بالکلی	۱۵
فلدسپات	۳۰
سیلیس	۲۵

۲. مواد اولیه مورد استفاده را از الک مش ۲۰۰ عبور دهید.

۳. شمش را در دستگاه تراش قرار دهید.

۴. طرح مورد نظر را انتخاب کنید.

۵. شابلون مناسب را انتخاب کنید.

۶. با دستگاه تراش یک مقره ساده را شکل دهید.



۱: با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی، دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.

۲: مواظب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.

۳: از جابه جایی و دست کاری بی مورد شابلون خودداری کنید.

۴: احتیاط کنید که دست هایتان بین حد فاصل شابلون و مقره ی در حال تراش قرار نگیرد.



شکل ۲۷- گلوله های سرامیکی



در تصاویر زیر مراحل شکل‌دهی گلوله‌های سرامیکی به روش تراش نشان داده شده است. درباره هر یک از مراحل بحث و گفتگو کنید.

شکل‌دهی گلوله‌های آسیاب بالمیل:



(۲)



(۱)



(۴)



(۳)



(۶)



(۵)



(۷)

شکل ۲۸- مراحل شکل‌دهی گلوله‌های سرامیکی





کار عملی ۵: ساخت گلوله سرامیکی با دستگاه تراش
مواد و ابزار: شمش آماده شده، دستگاه تراش، سیم برش
شرح فعالیت:

- شمش مناسب برای شکل‌دهی را تهیه کنید.
- شمش را در دستگاه تراش قرار دهید.
- شابلون مناسب را انتخاب کنید.
- با دستگاه تراش یک گلوله سرامیکی را شکل دهید.

ارزشیابی شایستگی شکل‌دهی به روش تراش

<p>شرح کار: تراش گل پلاستیک آماده سازی شمش گل انتخاب ابزار تراش استقرار شافت و شمش شکل‌دهی گل پلاستیک به روش تراش عملیات نهایی</p>																											
<p>استاندارد عملکرد: کسب مهارت شکل‌دهی پلاستیک به روش تراش</p> <p>شاخص‌ها: بررسی هریک از عوامل موثر بر تراش گل پلاستیک</p>																											
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</p> <p>شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، دستگاه تراش، شابلون شکل‌دهی</p> <p>ابزار و تجهیزات: ترازو، ظرف، الک، تیغه برش، شافت، دستگاه تراش، خشک کن، تجهیزات پرداخت</p>																											
<p>معیار شایستگی:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>مرحله کار</th> <th>حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th>نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>آماده سازی شمش گل برای شکل‌دهی تراش</td> <td>۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>شکل‌دهی گل به روش تراش</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>بررسی و انتخاب ابزار تراش</td> <td>۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست‌محیطی</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">میانگین نمرات</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	آماده سازی شمش گل برای شکل‌دهی تراش	۱		۲	شکل‌دهی گل به روش تراش	۲		۳	بررسی و انتخاب ابزار تراش	۱			شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست‌محیطی	۲		میانگین نمرات			*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																								
۱	آماده سازی شمش گل برای شکل‌دهی تراش	۱																									
۲	شکل‌دهی گل به روش تراش	۲																									
۳	بررسی و انتخاب ابزار تراش	۱																									
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست‌محیطی	۲																									
میانگین نمرات			*																								
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>																											

فصل ۴

شکل‌دهی به روش جیگر و جولی



یکی از روش‌های کاربردی برای شکل‌دهی سرامیک‌ها به روش گل پلاستیک، شکل‌دهی به شیوه جیگر و جولی است که با استفاده از شابلون صورت می‌گیرد. در این روش، گل پلاستیک بر روی قالب قرار می‌گیرد و با پایین آوردن شابلون، قطعه با شکل مورد نظر شکل داده می‌شود. در حال حاضر روش‌هایی مانند رولر نیز که روش توسعه‌یافته جیگر و جولی است، به سرعت در حال استفاده است.

واحد یادگیری ۴

شایستگی شکل‌دهی به روش جیگر^۱ و جولی^۲

شایستگی شکل‌دهی به روش جیگر و جولی و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شایستگی، فراگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش جیگر و جولی است. در حال حاضر این روش شکل‌دهی مقرون به صرفه‌ترین شیوه برای تولید ظروف آشپزخانه‌ای (بشقاب، فنجان و نعلبکی) و سایر قطعات سرامیکی با کاربردهای گوناگون (بوته‌های سرامیکی) است که در سال‌های اخیر بسیار توسعه یافته است. آشنایی با دستگاه جیگر و جولی، مکانیزم شکل‌دهی با این روش و روش‌های توسعه‌یافته آن در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد:

در این واحد، ابتدا با تاریخچه ابداع این روش آشنا خواهید شد. در ادامه، دستگاه و اجزای جیگر و جولی معرفی می‌شود و مکانیزم شکل‌دهی با استفاده از این روش به طور کامل شرح داده خواهد شد. سپس روش شکل‌دهی با استفاده از دستگاه رولر که توسعه‌یافته دستگاه جیگر و جولی است، توضیح داده می‌شود. همچنین به منظور کسب مهارت شکل دادن قطعات مختلف با استفاده از روش جیگر و جولی کارهای عملی در نظر گرفته شده است.

1 -Jiggering
2 -Jolling

شکل دهی به روش جیگر و جولی

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:
از چه روش‌هایی برای ساخت قطعات زیر می‌توان استفاده کرد؟



شکل ۱- قطعات سرامیکی




شکل ۲- چرخ سفال‌گری

یکی از روش‌های مورد استفاده برای شکل دادن گل پلاستیک، شکل‌دهی با چرخ سفال‌گری است. در شکل ۲ دستگاه چرخ سفال‌گری را مشاهده می‌کنید. در این روش پس از تهیه گل پلاستیک با پلاستیسیته مناسب، شکل‌دهی با استفاده از دست بر روی چرخ سفال‌گری انجام می‌شود.



- در مورد شکل‌دهی به روش چرخ سفال‌گری تحقیق کنید.
- مزایا و معایب شکل‌دهی به روش چرخ سفال‌گری را بیان کنید.


شکل‌دهی با استفاده از جیگر و جولی تکامل یافته روش شکل‌دهی با چرخ سفالگری است که با آن می‌توان قطعاتی با دقت ابعاد و تعداد بالا تولید کرد. شکل دادن با چرخ سفال‌گری دارای مشکلاتی است که این امر موجب شده تا ماشین‌هایی نظیر جیگر و جولی و رولر ساخته شود. مشکلات روش چرخ سفال‌گری عبارت است از:

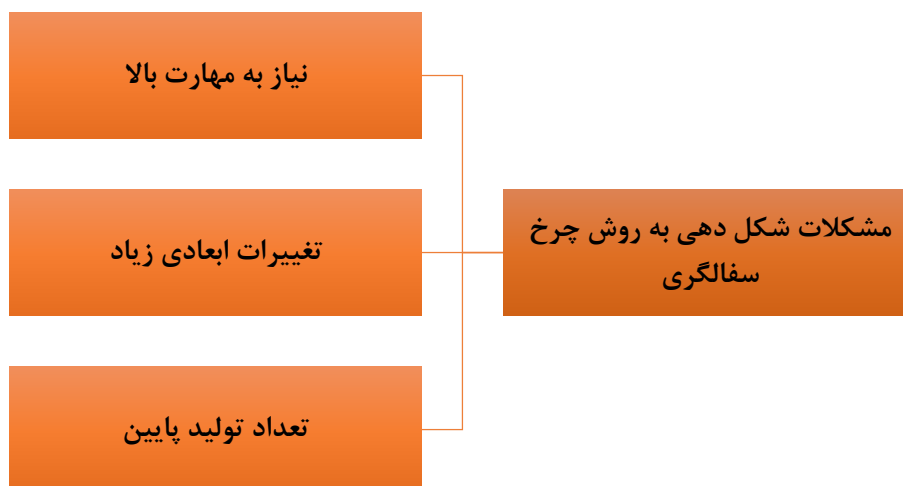

شکل ۳- مشکلات شکل‌دهی به روش چرخ سفال‌گری

شکل دهی به روش جیگر و جولی

شکل ۴ انواع روش‌های جیگر و جولی را نشان می‌دهد.

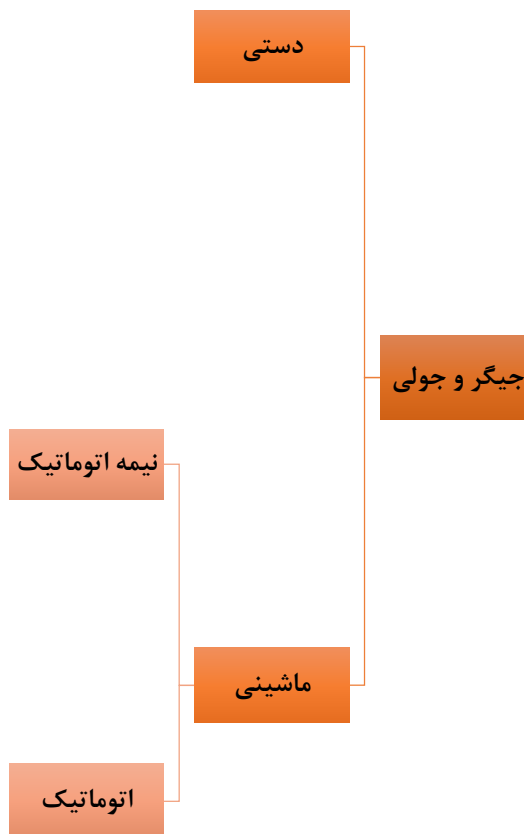

شکل ۴- انواع روش‌های جیگر و جولی



شکل ۵- قطعات تولیدشده به روش جیگر و جولی

چه قطعاتی را با روش جیگر و جولی می‌توان تولید کرد؟


با استفاده از این روش امکان تولید قطعاتی با اشکال هندسی ساده از قبیل ظروف آشپزخانه (فنجان و بشقاب) وجود دارد (شکل ۵). برای تولید محصولاتی که شکل ساده و گرد دارند، از این روش استفاده می‌شود؛ اگرچه از این روش برای ساخت قطعاتی بیضی‌شکل و چهارگوش نیز استفاده می‌شود.

امکان استفاده از روش جیگر و جولی در صنایع کوچک و کارگاهی نیز وجود دارد و زمانی مقرون به صرفه است که از تمام ظرفیت این روش برای تولید استفاده شود. با استفاده از یک دستگاه جیگر و جولی اتوماتیک امکان تولید چند صد قطعه در ساعت نیز وجود دارد. در جدول ۱ میزان تولید قطعات سرامیکی با سه روش دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک به صورت مقایسه‌ای بیان شده است.

جدول ۱- سرعت تولید قطعات سرامیکی با سه روش دستی، اتوماتیک و رولر

نوع روش شکل‌دهی	تعداد قطعه تولیدی در ساعت
دستی	۱۰۰
نیمه اتوماتیک	۱۵۰-۲۰۰
اتوماتیک	۲۵۰-۴۰۰

بیشتر قطعاتی که با روش جیگر و جولی تولید می‌شوند، با روش ریخته‌گری دوغابی نیز می‌توان تولید کرد. (در این روش دوغابی مناسب تهیه می‌کنند و در قالب‌هایی که عمدتاً از جنس گچ هستند، ریخته‌گری کرده و قطعات مورد نظر را تولید می‌کنند). مزایای تولید قطعات با استفاده از روش جیگر و جولی در مقایسه با روش ریخته‌گری دوغابی عبارت است از:

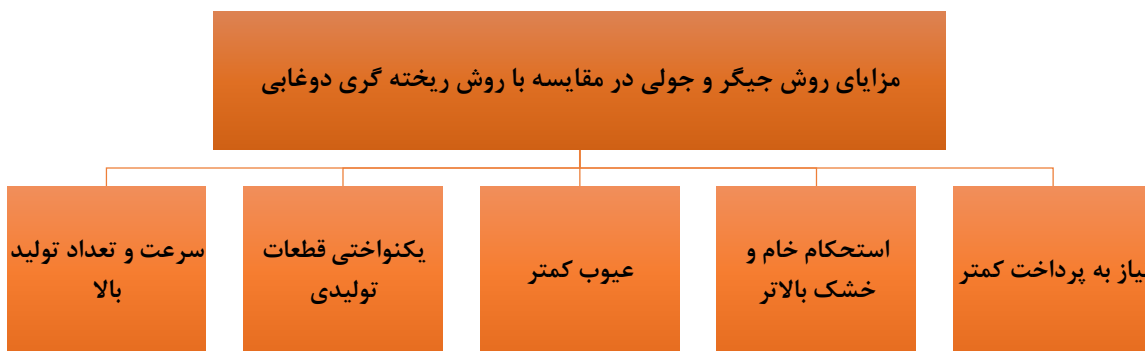

شکل ۶


در روش جیگر و جولی از گل پلاستیک برای شکل‌دهی استفاده می‌شود. در مقابل، در روش ریخته‌گری دوغابی از دوغاب استفاده می‌شود. بنابراین مقدار آب مورد استفاده در روش ریخته‌گری دوغابی بیشتر از روش جیگر و جولی است؛ در نتیجه میزان جذب آب قالب گچی در روش جیگر و جولی در مقایسه با روش ریخته‌گری دوغابی کمتر است و فرایند خشک شدن آنها سریع‌تر رخ می‌دهد.

نکته



فرایند تولید در روش جیگر و جولی

روند تولید قطعات به روش جیگر، جولی و رولر در شکل ۷ نشان داده شده است.

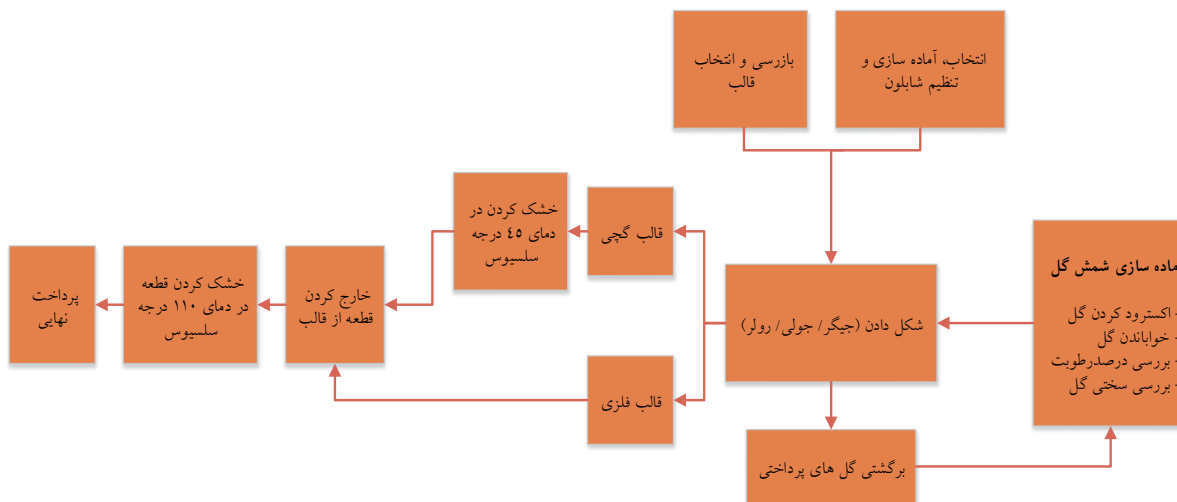

شکل ۷- روند کلی تولید قطعات به روش جیگر، جولی و رولر



شکل ۸- اکستروود کردن گل پلاستیک

در ادامه هر یک از این مراحل توضیح داده شده است.
مواد و تجهیزات

مواد اولیه

گل پلاستیک مورد استفاده در روش جیگر و جولی می تواند هر آمیزی از گل پلاستیک با مقدار پلاستیسیته مناسب باشد. همان طور که در شکل ۸ مشاهده می کنید، گل مورد نیاز برای ساخت قطعه در این روش با استفاده از اکستروود کردن گل پلاستیک تهیه می شود.

گل پلاستیک مورد استفاده در روش جیگر و جولی در مقایسه با گل پلاستیک مورد استفاده در روش شکل دهی با چرخ سفالگری مقدار رطوبت کمتری دارد (شکل ۹).

نکته





شکل ۹- گل پلاستیک مورد استفاده در روش جیگر و جولی

عوامل مهمی که در انتخاب گل پلاستیک باید مدنظر قرار داد، عبارتند از:

الف- سختی گل پلاستیک

اگر میزان سختی گل بالا باشد، مهم‌ترین قسمتی که دچار مشکل می‌شود، تیغه برش است. هرچه سختی بیشتر باشد تیغه برش زودتر کند شده و در نتیجه باعث ایجاد عیوب می‌شود.



شکل ۱۰- اندازه‌گیری سختی شمش گل قبل از شکل‌دهی

اندازه‌گیری سختی و درصد رطوبت شمش گل

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

گل پلاستیک، دستگاه اندازه‌گیری سختی گل، ترازو و خشک‌کن

شرح فعالیت:

اندازه‌گیری سختی

با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری سختی، سختی ۵ نقطه مختلف شمش گل مورد استفاده جهت شکل‌دهی

به روش جیگر و جولی را اندازه‌گیری کنید.

فعالیت
کارگاهی



اندازه‌گیری درصد رطوبت
مواد و تجهیزات مورد نیاز:
گل پلاستیک، خشک‌کن، سیم برش، ترازو
شرح فعالیت:

- ۱- برش یک لایه از شمش گل را با استفاده از سیم برش
- ۲- اندازه‌گیری وزن تر
- ۳- خشک‌کردن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت
- ۴- اندازه‌گیری وزن خشک
- ۵- محاسبه درصد رطوبت

ب- جهت‌گیری ترجیحی ذرات

مقدار گل اضافه زیر دستگاه، اختلاف دور کلگی و اسپیندل، سرعت دور کلگی و اسپیندل، زمان شکل دادن و جهت قرار دادن گل، همگی بر آرایش ذرات قطعه پس از شکل‌دهی مؤثرند.

۲- قالب

در این روش از دو نوع قالب گچی و فلزی استفاده می‌شود. ساخت قالب گچی در این روش با روش ریخته‌گری دوغابی مشابه است که در سال آینده با آن آشنا خواهید شد. در حالت کلی، در روش جیگر و جولی به طور معمول از سه نوع قالب استفاده می‌شود:

- قالب یک تکه
- قالب چند تکه
- قالب تزئین

بسته به سرعت خشک شدن قالب، می‌توان آن را چند بار در روز استفاده کرد. بیشتر تولیدکنندگان کارگاهی کوچک، قالب‌های گچی را در هوای محیط خشک می‌کنند که با توجه به این شرایط، از هر قالب ۲ بار در روز می‌توان استفاده کرد. در مقابل، کارخانجات با تعداد تولید بالا از خشک‌کن‌های صنعتی برای خشک کردن قالب استفاده می‌کنند که با توجه به این شرایط، قابلیت استفاده از هر قالب تا ۴ بار در هر شیفت کاری فراهم می‌شود. شکل ۱۱ و ۱۲ قالب‌های گچی و فلزی مورد استفاده در روش جیگر و جولی را نشان می‌دهد.




شکل ۱۱- قالب‌های گچی مورد استفاده در روش جیگر و جولی: الف) یک تکه، ب) چند تکه



شکل ۱۲- قالب فلزی چند تکه مورد استفاده در روش جیگر و جولی

دستگاه جیگر و جولی

از این دستگاه برای شکل دادن بیرون قطعات (جیگر) و داخل قطعات (جولی) استفاده می‌شود. در این روش گل بدنه بر روی قالب قرار داده می‌شود و با پایین آوردن شابلون بر روی گل و تراشیدن آن، شکل‌دهی صورت می‌گیرد. در شکل ۱۳ فرایند شکل‌دهی با استفاده از جیگر و جولی به صورت شماتیک نشان داده شده است.

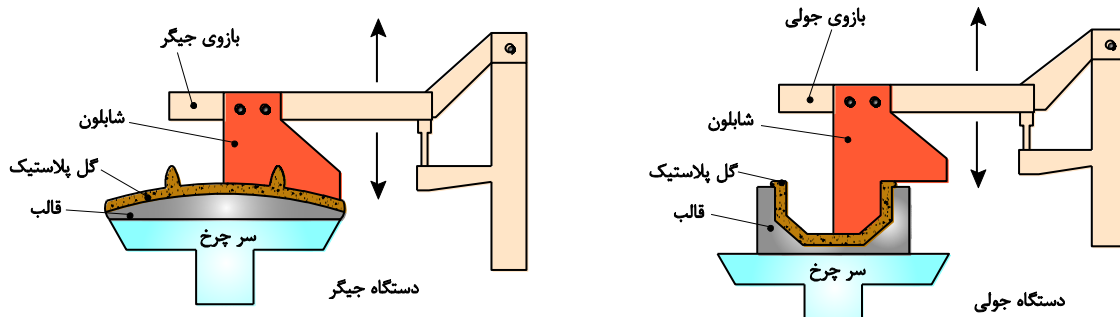

شکل ۱۳- شماتیک شکل‌دهی به روش جیگر و جولی

اجزا و تجهیزات دستگاه جیگر و جولی


دستگاه جیگر و جولی دارای اجزای مختلفی است که هرکدام از آنها نقش مؤثری در فرایند شکل‌دهی دارند. اجزای دستگاه جیگر و جولی عبارتند از:



شکل ۱۴- اجزا و تجهیزات دستگاه جیگر و جولی

شکل دهی به روش جیگر و جولی

در شکل ۱۵ شماتیکی از اجزای مختلف دستگاه جیگر نشان داده شده است.

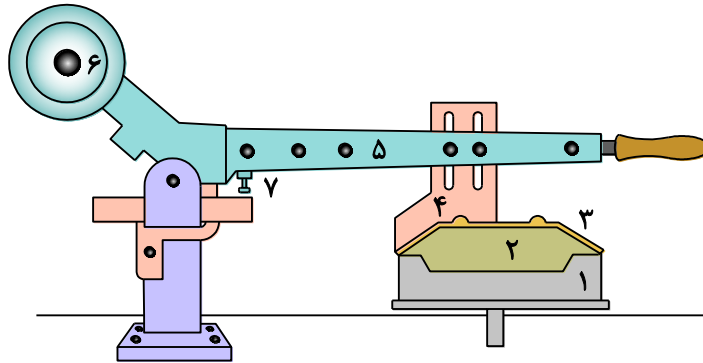

شکل ۱۵ - شماتیکی از اجزای دستگاه جیگر و جولی برای تولید ظروف تخت: ۱- سرچرخ با زبانه، ۲- قالب، ۳- گل پلاستیک شکل داده شده به صورت بشقاب، ۴- شابلون، ۵- بازوی دستگاه، ۶- وزنه تعادل، ۷- پیچ تنظیم ضخامت قطعه

در ادامه مهم‌ترین اجزای دستگاه جیگر و جولی شرح داده می‌شود.

سرچرخ

این قسمت از دستگاه شامل یک زبانه است که قالب گچی را نگه می‌دارد. در دستگاه جیگر و جولی از دو نوع سرچرخ استفاده می‌شود که عبارتند از:



شکل ۱۶- انواع سرچرخ مورد استفاده در دستگاه جیگر

✓ سرعت تنظیمی برای سرچرخ معمولاً ۲۵۰-۴۰۰ دور بر دقیقه در نظر گرفته می‌شود. قطعات کوچک از قبیل فنجان را می‌توان با سرعت سرچرخ بالاتری (حدود ۴۰۰ دور بر دقیقه) تولید کرد.
✓ از آنجا که زبانه از جنس فولاد زنگ‌نزن است، اگر به صورت هم‌مرکز با سرچرخ درنیاید، سریع ساییده می‌شود. برای جلوگیری از این حالت، دیواره‌های بیرونی با پوشش لاستیکی یا حلقه‌های فلزی تقویت می‌شود.

نکته



شابلون

به طور معمول شابلون‌ها از جنس فولاد و یا آلیاژهای زنگ‌نزن ساخته می‌شوند. حداقل ضخامت فولاد مورد استفاده در ساخت شابلون ۳ میلی‌متر است. در شکل ۱۷ انواع شابلون مورد استفاده برای شکل‌دهی با استفاده از روش جیگر و جولی مشاهده می‌شود.



شکل ۱۷- انواع شابلون مورد استفاده در شکل‌دهی با استفاده از روش جیگر و جولی



شکل ۱۸- شابلون تقویت شده با چوب

همانطور که در شکل ۱۸ می‌توان دید، گاهی برای ایجاد استحکام بیشتر، شابلون‌های فلزی را با استفاده از قرار دادن چوب در پشت آن تقویت می‌کنند.

با توجه به سایش در تیغه شابلون، تیغه هر چند وقت یک‌بار باید تیز شود. همچنین پس از طراحی شابلون با ویژگی‌های مورد نظر، شابلون‌هایی از روی آن تولید شده و شابلون اصلی به منظور تولید شابلون در آینده نگهداری می‌شود. هنگام قرار دادن شابلون روی دستگاه باید دقت کرد تا شابلون در مرکز قرار بگیرد، در غیر این صورت عیوب مارپیچی و یا عدم تقارن در قطعه نهایی ایجاد می‌شود. برای تولید قطعاتی که تعداد آنها کمتر است از شابلون‌های چوبی و پلاستیکی نیز می‌توان استفاده کرد (شکل ۱۹).



شکل ۱۹- شابلون چوبی و پلاستیکی تقویت شده با چوب

عمر این شابلون‌ها در مقایسه با شابلون فلزی کوتاه‌تر است. همان‌طور که در شکل ۲۰ دیده می‌شود، شابلون را می‌توان با استفاده از پیچ و مهره قابل تنظیم بر روی دستگاه نصب کرد.

شکل دهی به روش جیگر و جولی



شکل ۲۰- شابلون با پیچ و مهره قابل تنظیم

ساخت شابلون

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

تخته چوب، ابزار برش چوب، سمباده

شرح فعالیت:

- ۱- ابتدا با توجه به نوع شابلون، طراحی اولیه شابلون انجام می‌شود.
- ۲- طرح شابلون بر روی تخته چوب کشیده شود.
- ۳- با استفاده از ابزار برش طرح پیاده شده برش داده شود.
- ۴- پس از ساخت اولیه شابلون با استفاده از سمباده محل برش پرداخت شود.

فعالیت
کارگاهی



نکته ایمنی



در حین برش و سنباده کاری مراقب باشید تا به دستانتان آسیب نرسد.
در حین کار از ماسک استفاده کنید.

تیغه برش

پس از شکل دهی، مقداری گل اضافی از محیط قالب بیرون می‌زند که باید به وسیله ابزاری حذف شود. در این موارد از تیغه برش استفاده می‌شود.



شکل ۲۱- تیغه برش در حال حذف گل اضافی

تحقیق کنید



اگر تیغه برش به خوبی تنظیم نشود (بالاتر یا پایین تر از سطح قالب باشد) چه مشکلاتی ایجاد می شود؟ آیا جنس تیغه برش در بروز عیوب نقش دارد؟

پیچ تنظیم ضخامت قطعه

یکی دیگر از اجزای مهم دستگاه جیگر و جولی پیچ تنظیم ضخامت قطعه است. وظیفه این پیچ تنظیم فاصله شابلون تا قالب است که ضخامت نهایی قطعه را تعیین می کند.

نکته



پیچ تنظیم ضخامت قطعه در هر شیفت کاری چندین بار باید مورد بررسی قرار گیرد.

پرداخت:


پرداخت در قطعات تولیدشده به روش جیگر و جولی به ویژگی های گل پلاستیک مورد استفاده بستگی دارد. به طور معمول پرداخت، تنها برای صاف کردن لبه های ظروف تولیدشده انجام می گیرد. پرداخت قطعه مرحله مجزا از تولید است و اگر تعداد شکل دهی بالا باشد، بهتر است پرداخت توسط دستگاه اتوماتیکی انجام شود. عملیات پرداخت می تواند بر روی دستگاه جیگر و جولی صورت بگیرد. بهترین مرحله پرداخت برای تمام محصولات رسی زمانی است که قطعه به مرحله دوم رسیده باشد. معمولاً برای پرداخت، قطعه بر روی چرخ می چرخد و پرداخت با استفاده از اسفنج مرطوب صورت می گیرد. بهترین روش برای فرایند پرداخت قطعات استفاده از اسفنج مرطوب است. در شکل ۲۲ فرایند پرداخت به صورت دستی و اتوماتیک نشان داده شده است.



شکل ۲۲- پرداخت نمونه به روش (الف) دستی - (ب) اتوماتیک


فرایند شکل دهی به روش جیگر و جولی

ابتدا گل مورد نظر به روش دستی و یا دستگاهی آماده شده سپس به مقدار لازم برش داده می شود (شکل ۲۳).

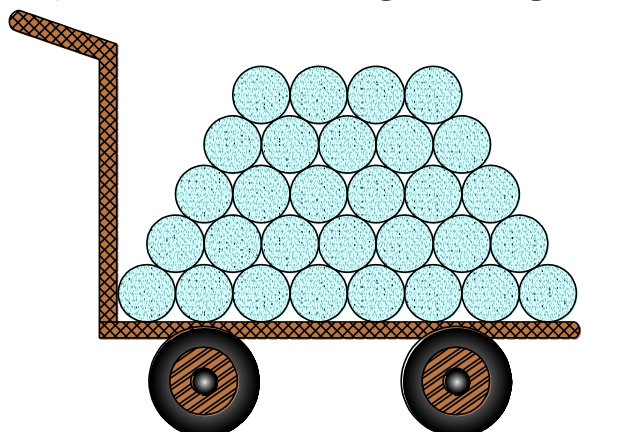


شکل ۲۳- آماده کردن گل پلاستیک

گل برش خورده درون قالب گچی قرار داده شده، سپس قالب گچی در زبانه قرار داده شده و شکل دهی با پایین آوردن شابلون انجام می شود (شکل ۲۴).

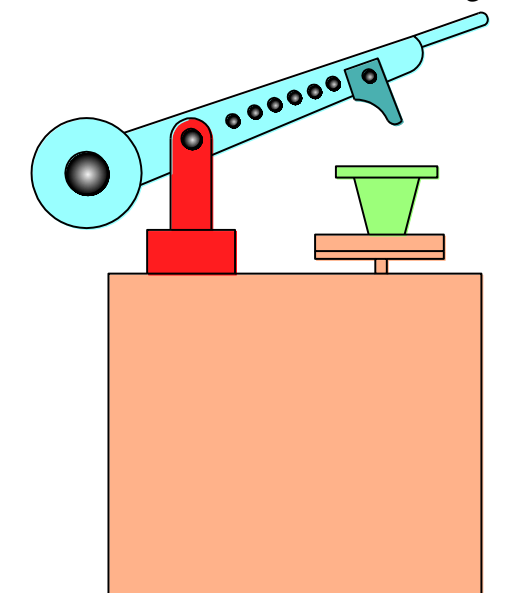


شکل ۲۴- قرار دادن قالب گچی در زبانه و شکل دهی

پس از شکل دهی قالب در واگن قرار داده و قالب جدیدی را جایگزین می کنند (شکل ۲۵).

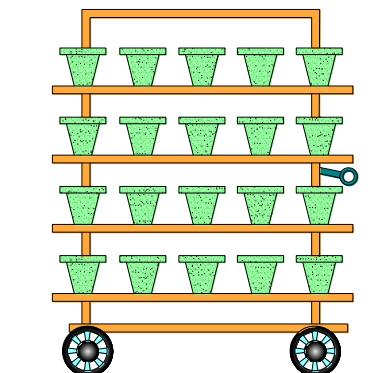


شکل ۲۵- قرار دادن قالب گچی و قطعات شکل گرفته در واگن

واگن حاوی قالب و قطعات شکل گرفته در خشک‌کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس قرار داده می‌شود (شکل ۲۶).

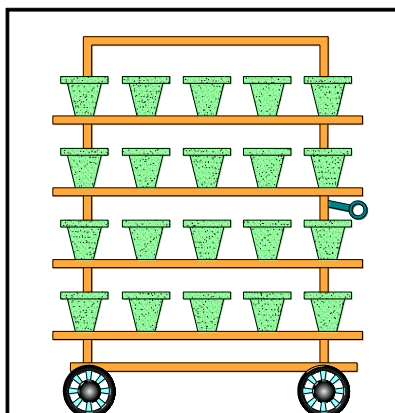


شکل ۲۶- انتقال قالب حاوی قطعات به خشک‌کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس

پس از آنکه قالب و قطعات خشک شدند، قطعات از قالب خارج می‌شود و قالب خشک‌شده به فرایند تولید برمی‌گردد (شکل ۲۷). سپس قطعه به خشک‌کن ۱۱۰ درجه سلسیوس برای خشک شدن کامل منتقل می‌شود.

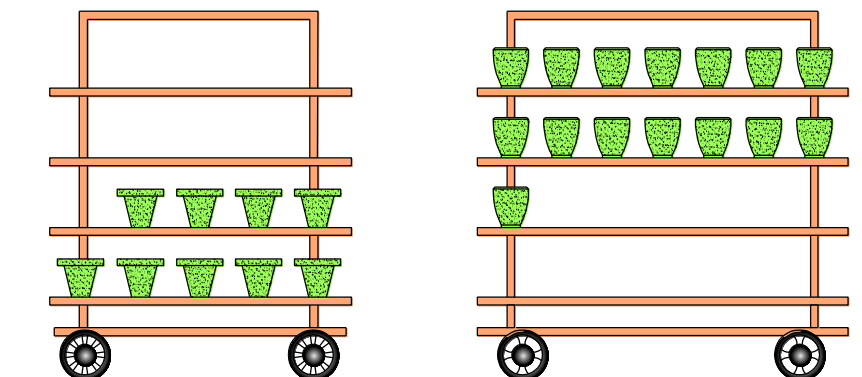


شکل ۲۷- خارج کردن قطعات خشک‌شده از قالب و برگشت قالب به خط تولید

پرداخت دیواره با استفاده از زبانه گردان انجام می‌شود (شکل ۲۸).

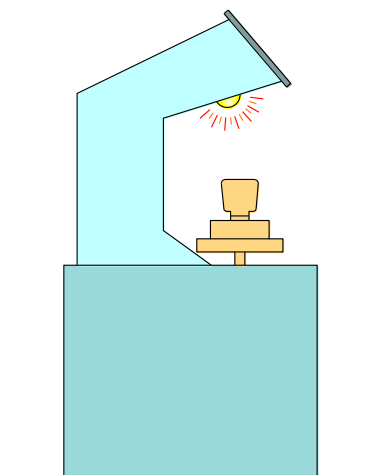

شکل ۲۸- پرداخت قطعات

قطعات پس از خشک شدن برای مرحله بعدی تولید پرداخت شده و سپس آماده پخت بیسکویت و لعاب‌زنی می‌شود (شکل ۲۹).

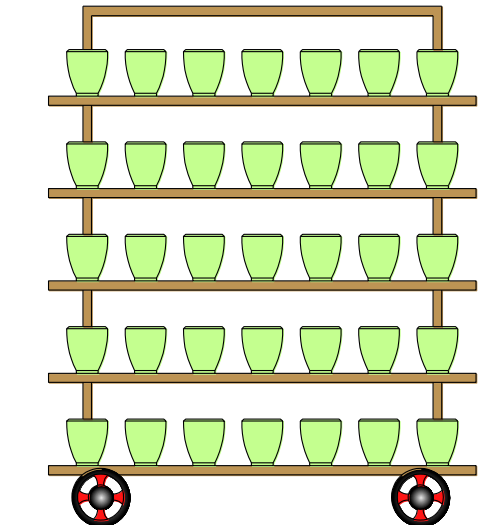

شکل ۲۹- خشک کردن قطعات و آماده کردن برای مراحل بعدی تولید

شکل دهی به روش جیگر و جولی

۱- انتخاب، آماده‌سازی و تنظیم شابلون

اولین مرحله در شکل دهی به روش جیگر و جولی انتخاب شابلون متناسب با قطعه تولیدی است. شابلون باید مطابق با ضخامت و شکل قطعه تنظیم و بر روی دستگاه بسته شود. بر اثر نیرویی که در هنگام شکل دهی به شابلون وارد می‌شود، ممکن است شابلون از موقعیت خود خارج شود.

لازم است باید روزانه حداقل یک بار وضعیت قرارگیری شابلون بر روی دستگاه کنترل شود.



شکل ۳۰- آماده کردن گل به صورت ورقه‌ای

شکل‌دهی بیرون قطعات با استفاده از جیگر
در ابتدا برش‌هایی از گل با وزن معین آماده می‌کنیم. وزن گل $1/4 - 1/3$ برابر وزن قطعه و قطری در حدود قطر پایه قطعه در نظر گرفته می‌شود. این ورقه‌ها اصولاً با برش گل به وسیله سیم برش تهیه می‌شوند. امروزه در کارخانجات بزرگ تمام این مراحل به وسیله دستگاه انجام می‌شود. قبل از پایین آوردن شابلون و شکل‌دهی، گل پلاستیک با استفاده از گل‌پهن‌کن بر روی قالب پهن می‌شود و سپس شکل‌دهی صورت می‌گیرد.



شکل ۳۱- قرار دادن قالب بر روی زبانه

قرار دادن قالب روی زبانه و اعمال گل روی قالب

پهن کردن گل و پایین آوردن بازوی دستگاه و شکل دادن قطعه (به طور همزمان چند قطره آب روی سطح قطعه ریخته شود تا سطحی صاف به دست آید).



شکل ۳۲- الف) پهن کردن گل، ب) شکل دادن



شکل ۳۳- حذف گل‌های اضافی

شکل دهی به روش جیگر و جولی

خارج کردن قطعه از قالب و پرداخت آن



شکل ۳۵- پرداخت

خشک کردن قالب و قطعه در خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس



شکل ۳۴

نمایش فیلم



شکل دهی قطعات تخت از قبیل بشقاب با استفاده از روش جیگر

فعالیت
کارگاهی



شکل دادن بشقاب با استفاده از دستگاه جیگر

مواد و تجهیزات مورد نیاز:

گل پلاستیک، قالب گچی، شابلون، اسفنج، دستگاه جیگر، خشک کن
شرح فعالیت:

- ۱- انتخاب شابلون مناسب و نصب آن بر روی دستگاه
- ۲- قرار دادن قالب گچی روی زبانه
- ۳- تنظیم فاصله شابلون و قالب به وسیله پیچ تنظیم
- ۴- انتخاب مقدار مناسب گل و قرار دادن آن روی قالب
- ۵- پهن کردن گل
- ۶- پایین آوردن بازوی دستگاه و انجام عمل شکل دهی با سرعت مناسب
- ۷- بیرون آوردن قالب از دستگاه و پرداخت اولیه
- ۸- قرار دادن قالب و قطعه در خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس
- ۹- خارج کردن قطعه از قالب
- ۱۰- خشک کردن قطعه در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس
- ۱۱- پرداخت نهایی



با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
از آنجا که شابلون تیز است، در حین نصب آن مواظب باشید تا دستتان آسیب نبیند.
مراقب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.
هیچ‌گونه تماس مستقیمی با ابزار برش و اجزای دستگاه نداشته باشید.

شکل‌دهی داخل قطعات با استفاده از شابلون (جولی)

مقدار مناسبی از گل را که به صورت گلوله درآمده است، انتخاب می‌کنیم. مقدار گل باید به دقت وزن شود، ولی اپراتورهای باتجربه قادر به انتخاب گل مناسب بدون وزن کردن نیز هستند. اگر گل پلاستیک پاگمیل و اکستروود شده باشد، می‌توان آن را به صورت برش‌هایی با وزن مشخص تهیه کرد و در دسترس اپراتور جهت استفاده قرار داد که اینکار روند تولید را تسریع می‌کند. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، در حال حاضر انتخاب مقدار گل، برش و قرار دادن آن در قالب به صورت کاملاً اتوماتیک صورت می‌گیرد.



شکل ۳۶- برش گل و ساخت دیسک: الف) دستی ب) ماشینی

از تمیز بودن قالب و کاردک اطمینان حاصل می‌کنید، زیرا اگر ذرات کوچک خشک شده وارد گل شوند، باعث ترک خوردن قطعه هنگام خشک شدن قطعه پس از شکل‌گیری خواهد شد.



قالب را روی زبانه قرار می‌دهیم (برای گذاشتن یا برداشتن قالب نیازی به خاموش کردن دستگاه نیست)



شکل ۳۷

شکل دهی به روش جیگر و جولی

مقداری از گل را که در مرحله اول تهیه کرده بودیم، در قالب قرار می‌دهیم. قطعات بزرگ گل با دست درون قالب پهن می‌شود. در قطعات کوچک شابلون را می‌توان به طور مستقیم روی گل قرار داد.



شکل ۳۸- قرار دادن دیسک گل در قالب

با پایین آوردن بازوی جولی داخل قالب، نیروی وارد شده به گل قطعاتی با شکل مورد نظر را تولید می‌کند. قبل از برداشتن شابلون، داخل قطعه را مرطوب می‌کنیم تا سطح صافی تولید شود.



شکل ۳۹- پایین آوردن بازوی جولی و شکل‌دهی

حذف گل‌های اضافه



شکل ۴۰

خشک کردن قالب و قطعه در خشک‌کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس



شکل ۴۱

پرداخت قطعه



شکل ۴۲

شکل‌دهی قطعات گود از قبیل فنجان با استفاده از روش جولی

نمایش فیلم





شکل دادن کاسه با استفاده از دستگاه جولی
مواد و تجهیزات مورد نیاز:
گل پلاستیک، قالب گچی، شابلون، اسفنج، دستگاه جولی
شرح فعالیت:

- ۱- انتخاب شابلون مناسب و نصب آن روی دستگاه
- ۲- قرار دادن قالب گچی روی زبانه
- ۳- تنظیم فاصله شابلون و قالب به وسیله پیچ تنظیم
- ۴- انتخاب مقدار مناسب گل و قرار دادن آن روی قالب
- ۵- پهن کردن گل
- ۶- پایین آوردن بازوی دستگاه و انجام عمل شکل دهی با سرعت مناسب
- ۷- بیرون آوردن قالب از دستگاه و پرداخت اولیه
- ۸- قرار دادن قالب و قطعه در خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس
- ۹- خارج کردن قطعه از قالب
- ۱۰- خشک کردن قطعه در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس
- ۱۱- پرداخت نهایی




- ۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی، دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲- از آنجا که شابلون تیز است، در حین نصب آن مواظب باشید تا دستتان آسیب نبیند.
- ۳- مراقب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.
- ۴- هیچ گونه تماس مستقیمی با ابزار برش و اجزای دستگاه نداشته باشید.



نمایش فیلم شکل دهی قطعات گود از قبیل کاسه و فنجان با استفاده از روش جولی

معایب فرایند شکل دهی به روش جیگر و جولی

همانطور که در شکل ۴۳ مشاهده می شود، معایب فرایند شکل دهی به روش جیگر و جولی را می توان به مشکلات ناشی از دستگاه و تجهیزات و عیوب ایجاد شده در قطعه پس از شکل دهی تقسیم بندی کرد.

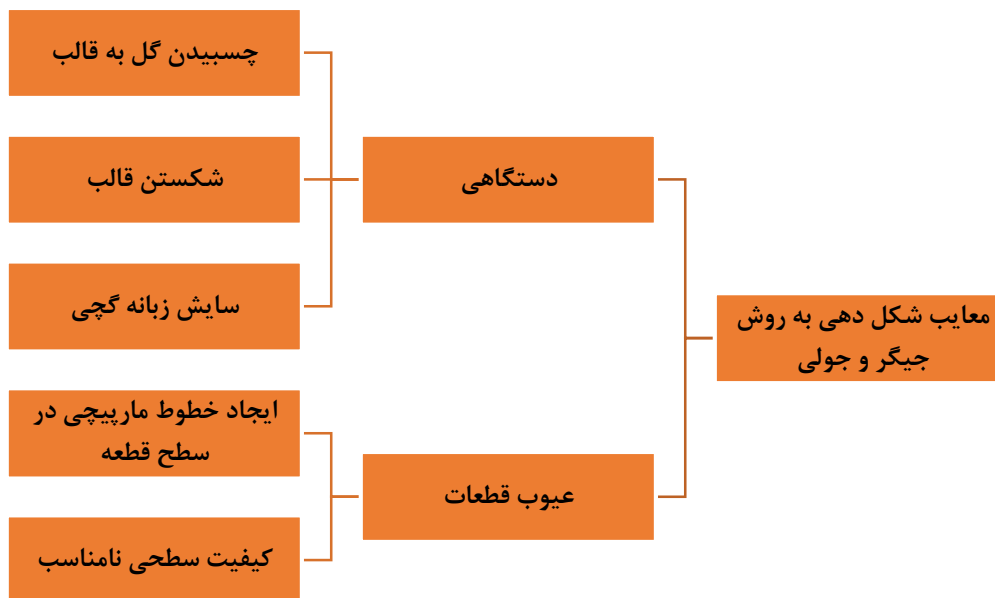

شکل ۴۳

عیوب دستگاهی

۱- چسبیدن گل به قالب

این عیب بیشتر مواقعی به وجود می‌آید که از قالب‌های جدید استفاده می‌شود. این مشکل معمولاً پس از چندین بار استفاده از قالب برطرف می‌شود.

۲- شکستن قالب

یکی از دلایل شکستن قالب استفاده از گچ بی‌کیفیت در ساخت آن است. استفاده از گچ با کیفیت بالا، برطرف کردن این مشکل است. از آنجا که این مشکل بیشتر در قسمت بالایی و لبه‌های قالب اتفاق می‌افتد، برای کاهش ایجاد آن بهتر است که این قسمت از قالب با ضخامت بالاتری ساخته شود. روش تقویت کردن قالب با استفاده از سیم در حین ریخته‌گری قالب راه دیگری برای کاهش این عیب است.

۳- سایش سریع زبانه گچی

با استفاده از حلقه‌های فلزی با عرض ۲ میلی‌متر می‌توان بدنه و لبه مرغک گچی را تقویت کرد. همچنین از نوارهای لاستیکی نیز می‌توان برای این منظور استفاده کرد. روش قدیمی برای کاهش این عیب ریختن سرب مذاب داخل مرغک گچی است.



شکل ۴۴



شکل ۴۵

عیوب قطعات

۱- ایجاد خطوط مارپیچ در سطح قطعه

در این عیب سطح قطعه صاف نیست و خطوط مارپیچی بر روی سطح آن که توسط شابلون شکل دهی شده است، مشاهده می شود. راه های برطرف کردن این عیب عبارتند از:

الف) تنظیم صحیح شابلون

ب) افزایش ضخامت شابلون

ج) افزایش ضخامت بازوی نگه دارنده شابلون

د) تقویت شابلون با استفاده از صفحه چوبی

۲- کیفیت سطحی نامناسب

این عیب در اثر تنظیم نامناسب شابلون به وجود می آید. همچنین اگر قالب گچی هم مرکز نباشد، یک طرف قطعه ضخامت کم و طرف مقابل ضخامت بیشتری خواهد داشت. این عیب می تواند به دلیل خارج از مرکز بودن زبانه نیز باشد یا اینکه فاصله بین قالب و مرغک بیش از اندازه باشد. علاوه بر این، اگر قالب طراحی مناسبی هم نداشته باشد، این مشکل به وجود خواهد آمد.

شکل دهی به روش رولر

جهت بهبود کیفیت قطعات تولیدی و افزایش تعداد تولید در روز رولر که دستگاه تکامل یافته جیگر و جولی است، استفاده می شود. رولرها به صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در صنعت کاربرد دارند. در شکل ۴۶ دستگاه رولر نشان داده شده است.



شکل ۴۶- دستگاه رولر

مکانیزم شکل دهی به روش رولر با روش جیگر و جولی مشابه است، ولی در جزئیات و اجزاء تفاوت هایی با یکدیگر دارند که عبارتست از:

۱- شابلون توسط رولر (کلگی) جایگزین شده است. شکل رولر به نوع قطعه ای که شکل داده می شود، بستگی دارد.

- ۲- در دستگاه رولر هم رولر می‌تواند بچرخد هم اسپیندل و هم اینکه هردو می‌توانند در هم جهت یکدیگر با سرعت‌های مختلف بچرخند.
- ۳- رولر و اسپیندل دستگاه قابلیت بالا و پایین شدن را دارند.

نکته



معمولاً پشت قالب گچی پمپ مکش هوا وجود دارد که باعث می‌شود قالب به خوبی به دستگاه بچسبد.

انواع مکانیزم‌های شکل‌دهی با استفاده از رولر

۱. پس از برش گل و قرار دادن آن در مرکز قالب گچی، فقط رولر می‌چرخد، رولر پایین آمده و بر روی سطح گل قرار می‌گیرد و سپس بر اثر اصطکاک بین رولر و گل، اسپیندل نیز شروع به چرخش می‌کند. سرعت چرخش اسپیندل در مقایسه با رولر کمتر است.
۲. پس از برش گل و قرار دادن در مرکز قالب گچی، فقط اسپیندل می‌چرخد و پس از تماس با گل، رولر نیز شروع به چرخش می‌کند.
۳. هم اسپیندل و هم رولر دارای موتور هستند که با سرعت‌های متفاوت و قابل تنظیم می‌چرخند.

نکته



رولر توسط منبع حرارتی (به صورت المنت در داخل آن یا مشعلی که کنار آن قرار دارد) گرم می‌شود تا گل به آن نچسبد. از طرف دیگر، برای جلوگیری از کاهش رطوبت سطح گل که در تماس با رولر است، قبل از شروع فرایند شکل‌دهی آب نیز اسپری می‌شود.

تحقیق کنید



دمای مناسب رولر در حین شکل‌دهی باید چه میزان باشد؟ اگر دمای رولر از میزان مناسب برای شکل‌دهی کمتر یا بیشتر باشد، چه مشکلاتی ایجاد می‌شود؟

نمایش فیلم




نمایش فیلم شکل‌دهی قطعات مختلف با استفاده از دستگاه رولر

بازدید از کارخانه تولیدی که در آن قطعات با استفاده از روش رولر شکل داده می‌شود.

مزایای رولر نسبت به جیگر و جولی

مزایای روش رولر نسبت به جیگر و جولی عبارتند از:

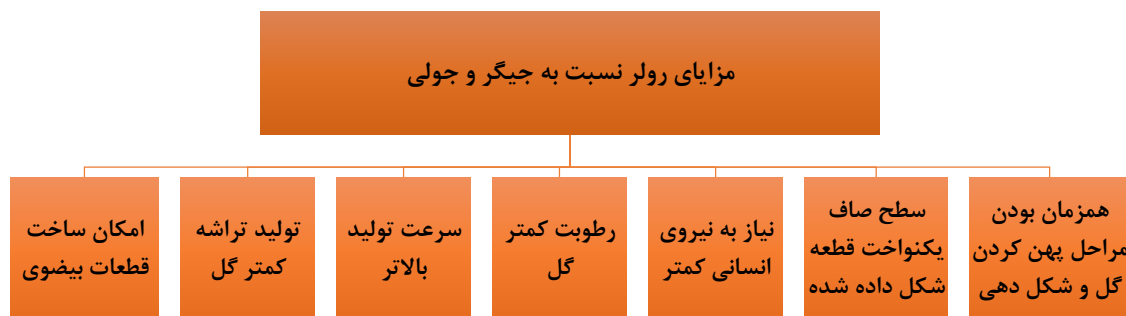

شکل ۴۷

محدودیت این روش، ناتوانی در شکل دهی قطعات با اشکال پیچیده است.

نکته



استحکام قطعات تولیدشده به روش جیگر و جولی و روش رولر را با یکدیگر مقایسه کنید.

فکر کنید



ارزشیابی شایستگی شکل‌دهی به روش جیگر و جولی

شرح کار:

آماده کردن گل پلاستیک
نصب شابلون و راه‌اندازی دستگاه
شکل دادن قطعات به روش جیگر/جولی/رولر
پرداخت قطعات شکل داده شده

استاندارد عملکرد:

توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی به روش جیگر/جولی/رولر

شاخص‌ها:

بررسی پارمترهای تأثیر گذار در تهیه گل پلاستیک
استفاده صحیح از تجهیزات از قبیل شابلون، تیغه برش و دستگاه جیگر و جولی
بررسی پارمترهای مؤثر بر شکل دادن قطعات با استفاده از روش جیگر/جولی/رولر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، دستگاه جیگر/جولی/رولر
ابزار و تجهیزات: دستگاه جیگر و جولی، شابلون، گل پلاستیک، تیغه برش، سیم برش، خشک کن، تجهیزات پرداخت، ترازو
تجهیزات ایمنی: لباس کار مناسب، ماسک تنفسی، دستکش کار، تجهیزات اطفای حریق


معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده کردن گل پلاستیک	۱	
۲	شکل دادن قطعات با جیگر/جولی/رولر	۲	
۳	بررسی عیوب و پرداخت قطعات	۱	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست محیطی		۲
	میانگین نمرات		*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۵

شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

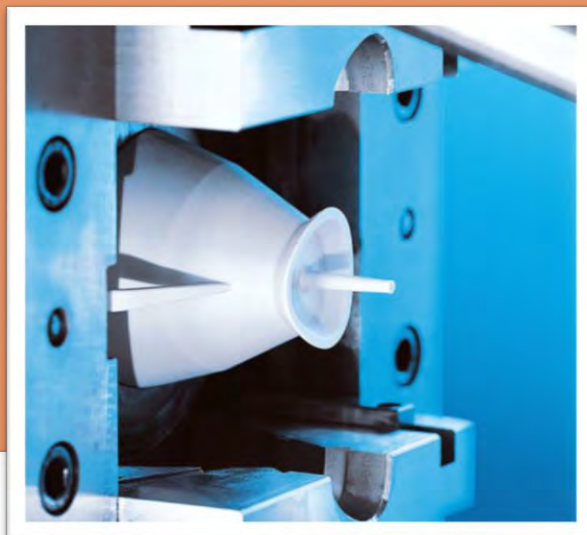

یکی از روش‌های نوین شکل‌دهی سرامیک‌ها با روش گل پلاستیک، قالب‌گیری تزریقی است. با این روش می‌توان قطعاتی با ارزش و با خواصی منحصر به فرد تولید کرد. در این روش ابتدا آمیز آماده‌سازی و گرانوله شده و سپس با اعمال فشار آمیز درون قالب تزریق شده و شکل‌دهی می‌شود. بعد از خارج کردن قطعه از قالب چسب‌زدایی و در نهایت پخته می‌شود.

واحد یادگیری ۵

شایستگی شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

شایستگی شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شایستگی فراگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش قالبگیری تزریقی است. در حال حاضر این روش شکل دهی برای ساخت قطعات پیچیده، با دقت ابعادی بالا و دارای خواص ویژه و نیز در اندازه های خیلی کوچک تا بزرگ مناسب است. آشنایی با دستگاه قالبگیری تزریقی و مکانیزم شکل دهی با این روش در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد:

در این واحد هنرجو ابتدا با چند مورد از کاربرد محصولات تولیدشده با این روش آشنا خواهد شد. در ادامه با دستگاه قالبگیری تزریقی و اجزای آن آشنا می شود. سپس مکانیزم و مراحل شکل دهی با این روش به طور کامل شرح داده خواهد شد. همچنین به منظور کسب مهارت، فعالیت های عملی جهت شکل دادن قطعات مختلف با استفاده از روش قالبگیری تزریقی در نظر گرفته شده است.

شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی

در شکل ۱ مجموعه‌ای از محصولات سرامیکی نشان داده شده است. به دقت به آنها نگاه کنید.
- آیا روش شکل‌دهی این قطعات را می‌توانید پیش‌بینی کنید؟



شکل ۱- نمونه‌هایی از محصولات سرامیکی

در صنعت نساجی برای تاباندن نخ از قطعاتی استفاده می‌شود که نمونه آن در شکل ۲ آورده شده است. ویژگی مهم این قطعات مقاومت زیاد آنها در برابر سایش است که این ویژگی با استفاده از قطعات سرامیکی فراهم شده است.

در شکل ۲ ابتدا قطعات سرامیکی مورد استفاده برای تاباندن نخ را مشخص کنید. سپس نمونه آنها را از میان محصولات شکل ۱ جستجو کنید.

جستجو کنید





شکل ۲- قطعات سرامیکی مورد استفاده در تاباندن نخ

در شکل ۳ محصول سرامیکی دیگری نشان داده شده است که به عنوان کاربردی ترین قطعه در دندان پزشکی شناخته شده است. آیا نام این قطعه را می دانید؟




شکل ۳

در شکل ۴ یک چاقوی جراحی و در شکل ۵ یک انبرک از جنس زیرکونیا تولیدشده به روش قالبگیری تزریقی آمده است.



شکل ۴

شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی

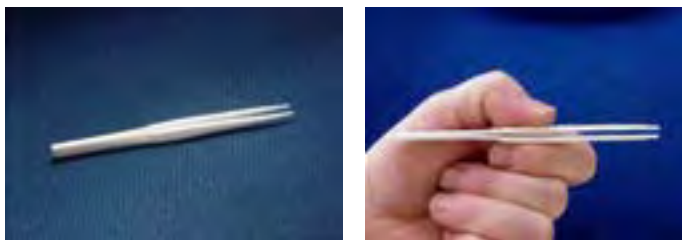

شکل ۵

در صنایع نفت و گاز نیز محصولات سرامیکی کاربردهای فراوانی دارند. به طور مثال در برج‌های تقطیر پکینگ‌های سرامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شکل ۶ و ۷ نشان داده شده است.



شکل ۶- پکینگ‌های سرامیکی



شکل ۷- داخل یک برج در حال چیدن پکینگ‌های سرامیکی


خواص و نقش پکینگ‌های سرامیکی در صنایع مختلف را بررسی کنید.

فکر کنید





پکینگ‌های سرامیکی از جمله قطعات اصلی و ضروری برج‌های تقطیر هستند که مقاوت بالای اسیدی و حرارتی دارند و برای ایجاد سطح تماس بین دو فاز مایع و گاز و یا دو فاز مایع استفاده می‌شوند. این قطعات در واکنش‌ها شرکت نمی‌کنند، بلکه سطح و زمان تماس بین دو فاز را زیاد کرده و باعث افزایش راندمان واکنش‌ها می‌شوند. این پکینگ‌ها (پرکن‌ها) در سه جنس استون ور، چینی و آلومینایی ساخته می‌شوند و در صنایعی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، تغلیظ اسید، صنایع قند و شکر و نوشابه‌سازی کاربرد وسیعی دارند. شکل‌هایی از پکینگ‌های سرامیکی در زیر نشان داده شده‌است.

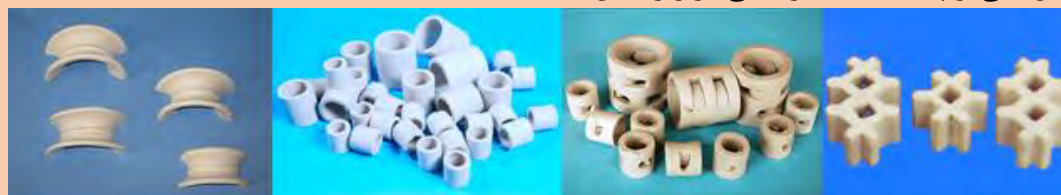

زین اسبی

ستوانه‌ای

استوانه پرده‌دار

لانه زنبوری

شکل ۸- نمونه‌هایی از پکینگ‌های سرامیکی

ساخت قطعات متحرک اتومبیل‌ها، قطارها، صنایع هوافضا و دینام‌ها (به‌ویژه قطعات موتور) بسیار مناسب هستند. همچنین از این سرامیک‌ها در قطعات الکتریکی (دی‌الکتریک‌ها، عایق‌ها، مقره‌ها، پیژوالکتریک‌ها، ابرساناها) مغناطیس‌ها و قطعات و ابزار پزشکی می‌توان استفاده کرد. در انتخاب روش مناسب برای تولید محصولات سرامیکی پیشرفته باید به دو نکته توجه کرد:


۱- پیچیدگی قطعه

۲- تعداد قطعه مورد نیاز

قالب‌گیری تزریقی

تولید سرامیک‌ها با روش شکل‌دهی قالب‌گیری تزریقی نسبت به سایر روش‌ها رشد بیشتری داشته و قطعات با ارزش‌تری با این روش تولید شده است و بازار تولید سرامیک‌های پیشرفته با استفاده از این روش شکل‌دهی، روزبه‌روز در حال رشد است.

قطعات سرامیکی تولیدشده به روش قالب‌گیری تزریقی می‌توانند ویژگی مکانیکی عالی با وزن مخصوص کم داشته باشند. این محصولات برای

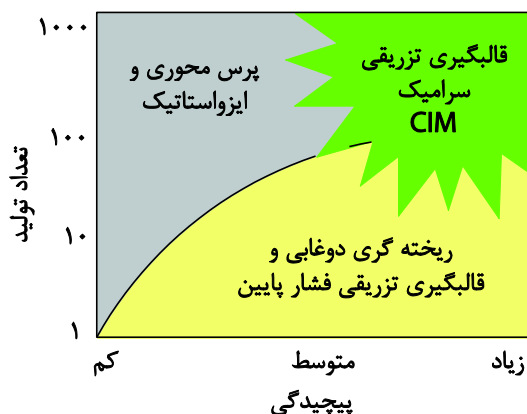

شکل ۸- میزان تولید و پیچیدگی قطعات بر اساس روش شکل‌دهی

شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی


همان‌طور که در شکل ۸ می‌بینید، برای تولید محصولات با پیچیدگی بالا و در تعداد زیاد، روش قالبگیری تزریقی کاربرد بیشتری دارد. در شکل ۹ انواع محصولات سرامیکی با ویژگی‌های منحصر به فرد تولید شده به روش قالبگیری تزریقی آورده شده است.



سختی بالا



پیچیدگی

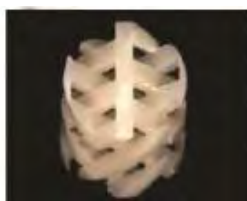

در اندازه‌های میکرو



انعطاف پذیری

شکل ۹- انواع محصولات قالبگیری تزریقی با ویژگی‌های منحصر به فرد

در جدول ۱ مقایسه دیسک قهوه ساب صنعتی فلزی و سرامیکی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی نشان داده شده است.

جدول ۱- مقایسه دیسک قهوه ساب فلزی و سرامیکی

شکل	ویژگی	جنس
	<ul style="list-style-type: none"> - فرایند تولید طولانی شامل ریخته‌گری، ماشین‌کاری، سخت‌کاری و سنگ‌زنی - هزینه بالا - کاهش عملکرد دیسک در حین فرایند سخت‌کاری 	فلزی
	<ul style="list-style-type: none"> - جایگزینی فلز توسط سرامیک تولیدی به روش قالب‌های تزریقی - طول عمر بالاتر قطعه به دلیل سختی بالا - خواص بهتر سنگ‌زنی - مقاومت در برابر مواد شیمیایی 	سرامیکی


همانند جدول فوق، دو نوع محصول فلزی و سرامیکی دیگر را با یکدیگر مقایسه کنید.

تحقیق کنید



قالبگیری تزریقی

فرایند تولید به روش قالبگیری تزریقی بر اساس روش آماده‌سازی مواد اولیه، میزان فشار و ترکیب به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود.

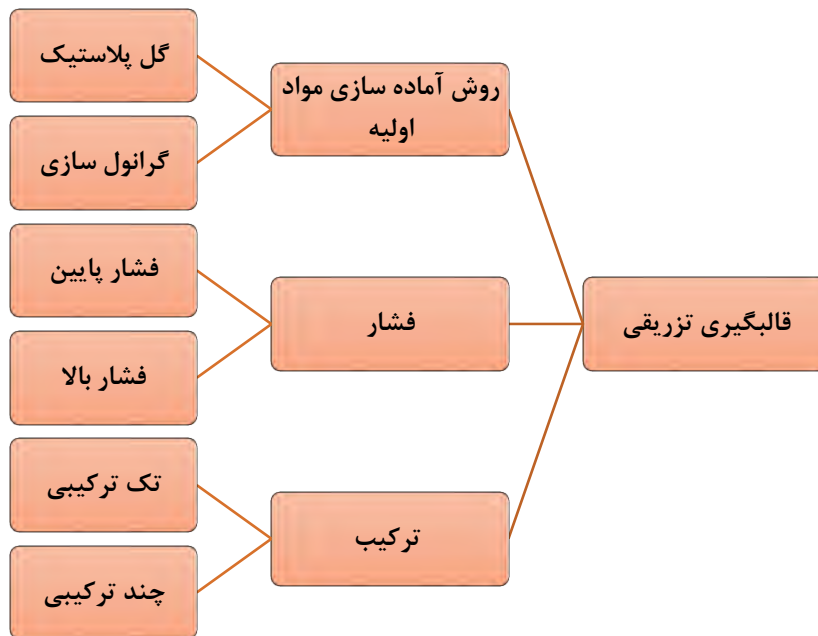

شکل ۱۰- تقسیم‌بندی فرایند تولید به روش قالبگیری تزریقی

الف) روش آماده‌سازی مواد اولیه

گل پلاستیک : مخلوطی از مواد اولیه بدنه با افزودنی‌هایی مانند آب و روانساز آماده می‌شود. گرانول‌سازی (PIM^۲): مخلوطی از پودر سرامیکی با افزودنی‌هایی مانند حلال، چسب و روان‌کننده‌های آلی بدست می‌آید.

نکته: گرانول از بهم چسبیده شدن ذرات پودر به وجود می‌آیند.

ب) فشار

۱- فشار پایین (LPIM^۳): مقدار فشار تزریق شده به گل بین ۰/۲ الی ۵ مگاپاسکال در نظر گرفته می‌شود که بر اساس میزان پلاستیسیته گل، شکل قطعه مورد نظر از لحاظ سادگی و یا پیچیدگی، اندازه و ضخامت قطعه میزان فشار تغییر می‌کند.

۲- فشار بالا (HPIM^۴): مقدار فشار تزریق شده به گل بیش از ۵ مگاپاسکال در نظر گرفته می‌شود، در صورت کم بودن پلاستیسیته گل یا گرانول، پیچیدگی شکل هندسی قطعه و حتی بر حسب شرایط دستگاه، مقدار فشار تزریق شده تغییر می‌کند.

2 - Powder injection molding

3- Low Powder injection molding

4 - High Powder injection molding



شکل ۱۱: قطعه تک ترکیبی



شکل ۱۲: قطعه دو ترکیبی

ج) ترکیب:

۱- تک ترکیبی

در این روش گل از یک ترکیب تهیه شده و به داخل قالب تزریق می‌شود و کل قطعه ویژگی یکسانی دارد.

۲- چند ترکیبی

در این روش گل با چند ترکیب متفاوت تهیه شده و سپس باتوجه به خواص محصول مورد نظر به صورت جداگانه تزریق می‌شود.

گاهی دو یا چند ترکیب هم‌زمان در قالب تزریق می‌شوند. امروزه با رشد سریع علم و فناوری نیاز به قطعات با چند ویژگی وجود دارد به همین دلیل، روش دو یا چند ترکیبی نسبت به روش تک ترکیبی در قالبگیری تزریقی رشد سریع‌تری داشته‌است.

استفاده از این روش امکان تولید محصولاتی را فراهم می‌آورد که دارای ویژگی و رفتارهای متفاوتی باشد. به طور مثال، قطعاتی با قسمت‌های رنگی متفاوت، رسانا- نارسانای الکتریکی، مغناطیسی- غیر مغناطیسی، عایق حرارتی- هادی حرارت تولید می‌شود.

در روش چند ترکیبی می‌توان قطعاتی از سرامیک- فلز و سرامیک- پلیمر را نیز تولید کرد.

تحقیق کنید



تصویر و مشخصات چند محصول سرامیکی دو یا چند ترکیبی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی را بیابید و در کلاس ارائه دهید.



تولید میکروسازه به روش قالبگیری تزریقی

با استفاده از روش شکل دهی تزریقی می توان قطعاتی با اندازه نسبتاً ریز تولید کرد. این قطعات میکرو سازه و این روش، قالبگیری میکرو نامیده می شوند. این روش برای شکل دهی محصولات بسیار ریز و دقیق (با قسمت هایی مانند سوراخها، دندانه ها و یا زوایای بسیار ظریف و خان درون پیچها) کاربرد دارد.



شکل ۱۳- میکروسازه های سرامیکی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی

از میکروسازه ها در صنایع مختلف مانند رایانه، مخابرات، بیوسرامیک ها، میکروسنسورها استفاده می شود که قابلیت استفاده در محیط های خاص و دشوار حرارتی، شیمیائی و الکتریکی را دارد و در حالی که موادی نظیر : فلزات و پلاستیک ها را نمی توان استفاده کرد.



شکل ۱۴- میکروسازه ای به وزن ۰/۰۰۲۲ گرم مورد استفاده در سمعک



شکل ۱۵: فرایند ساخت در روش قالبگیری تزریقی

۱- آماده‌سازی مواد اولیه

همان‌طور که گفته شد، مراحل تولید سرامیک‌ها به روش قالبگیری تزریقی بر مبنای روش آماده‌سازی مواد اولیه به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) گل پلاستیک

در فرایند آماده‌سازی گل پلاستیک، ابتدا با درصد معین آب و خاک و روان‌ساز به کمک بالمیل دوغاب ایده‌آل تهیه می‌شود. سپس به کمک دستگاه فیلترپرس دوغاب را به گلی با میزان معین رطوبت تبدیل می‌شود. آنگاه گل را در مخلوط‌کن دارای پرده‌های سیگماشکل به مدت نسبتاً طولانی مخلوط می‌کنیم و ورز می‌دهیم.

در مدت زمان مخلوط کردن و ورز دادن علاوه بر ایجاد همگنی در گل، تنش‌های سطحی نیز کم می‌شود. مخلوط‌کن‌های سیگمایی مورد استفاده در این مرحله به صورت تک یا دومحوره هستند.




(ب) دومحور

(الف) تک‌محور

شکل ۱۶: انواع مخلوط‌کن سیگمایی


در نهایت گل‌ها به کمک دستگاه اکسترودر کاملاً هواگیری می‌شوند و به صورت متراکم درمی‌آیند و متناسب با دستگاه شکل‌دهی و خروجی اکسترودر به صورت استوانه‌ای یا گندله یا گرانول خارج می‌شوند. در این مرحله، گل‌ها آماده تزریق به دستگاه قالبگیری هستند. (مطابق با شکل ۱۷)

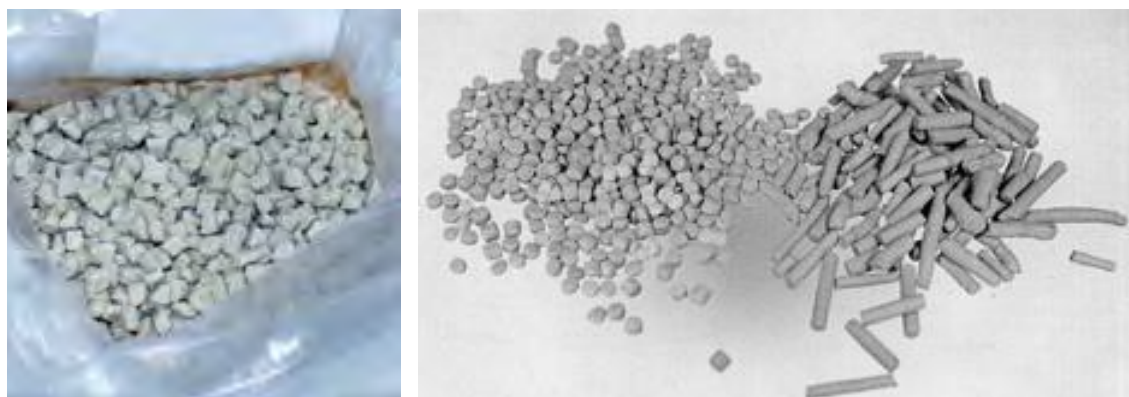

شکل ۱۷

ب) گرانول‌سازی

در فرایند گرانول‌سازی، پودر سرامیکی با افزودنی‌هایی مانند چسب، حلال و روان‌کننده‌ای آلی در دستگاه مخلوط‌کن سیگمایی ریخته می‌شود. در مخلوط‌کن پودر سرامیکی با افزودنی‌ها به صورت ترکیب یک‌نواخت و همگن درمی‌آید و گرانول سردشده خارج می‌شود. در شکل ۱۸ فرایند گرانول‌سازی آورده شده است.

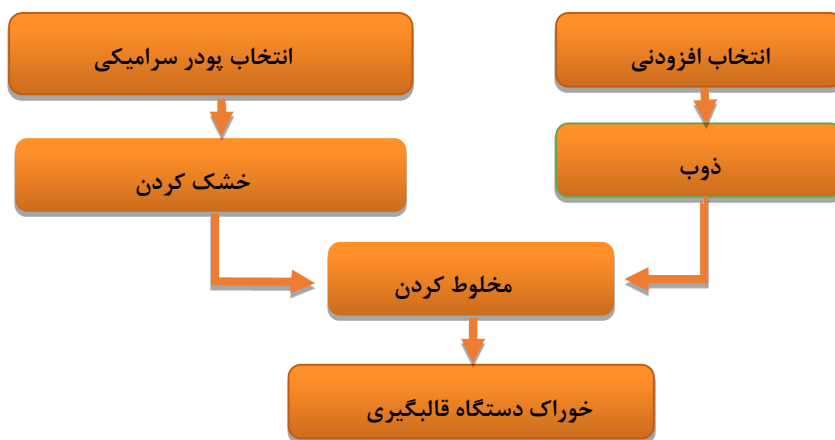

شکل ۱۸

مواد افزودنی در این فرایند جزء مواد ترموپلاست محسوب می‌شوند؛ یعنی این مواد برای ایجاد خاصیت پلاستیسیته باید ذوب شوند. در جدول ۲ چند افزودنی رایج مورد استفاده در روش تزریقی آورده شده است.

نکته



جدول ۲: چسب‌ها و مواد افزودنی کاربردی برای روش قالبگیری تزریقی

دیگر افزودنی‌ها	پلاستی‌سایزر	چسب جزئی	چسب اصلی
اسید استئاریک	دی متیل فتالات	واکس ریز بلور	پلی پروپیلن
اسید اولئیک	دی اتیل فتالات	واکس پارافین	پلی اتیلن
روغن ماهی	دی بوتیل فتالات	واکس کانابا	پلی استر
ارگانوسیلان	دی اکتی فتالات		پلی ونیل استات
ارگانو تیتانات			پلی متیل متاکریلات



کار عملی ۱- آماده‌سازی آمیز بدنه آلومینایی
وسایل مورد نیاز: همزن، ترازوی آزمایشگاهی، تشت متوسط، کاردک، استوانه‌مدرج
مواد مورد نیاز: پودر آلومینا، پلی پروپیلن، واکس پارافین، اسید استتاریک
شرح فعالیت:
۱- آمیز زیر را با کمک ترازو وزن کنید.

ماده اولیه	درصد
پودر آلومینا	۸۲
پلی پروپیلن	۸
واکس پارافین	۸
اسید استتاریک	۲

۲- آمیز را درون مخلوط‌کن بریزید.
۳- فرصت دهید تا به مدت ۲۰ دقیقه مواد درون مخلوط‌کن به خوبی مخلوط شوند.
۴- آمیز خارج‌شده از مخلوط‌کن را درون ظرف درب‌دار ریخته تا در فعالیت عملی بعدی مورد استفاده قرار داده شود.



در جدول ۳ چند ویژگی برای چسب‌های مورد استفاده در آمیز آورده شده است. در گفت‌وگو با همکلاسی‌ها این جدول را تکمیل کنید.

جدول ۳

ردیف	ویژگی
۱	خواص شکل‌پذیری آمیز برای تزریق را افزایش دهد.
۲	باعث یکنواختی آمیزشود (باعث جدایش نشود).
۳	از چسبیدن قطعه شکل‌گرفته به قالب جلوگیری کند.
۴	قبل از پخت چسب به طور کامل از قطعه خارج شود.
۵	با آمیز واکنش مخرب نداشته باشد.
۶	تغییرات ابعادی و حجمی قطعه حداقل باشد.
۷
۸
۹



کار عملی ۲- آماده‌سازی آمیز پکینگ زین اسبی و سایر مورد نیاز: همزن، ترازوی آزمایشگاهی، ظرف با اندازه متوسط، کاردک، استوانه‌مدرج مواد مورد نیاز: کائولن، بالکلی، فلدسپات، سیلیس
۱- با استفاده از خاک‌های موجود در کارگاه آمیزی مناسب با فرمول بدنه‌های استون‌وری مطابق زیر آماده کنید.

درصد	ماده اولیه
۴۰ - ۶۰ درصد	کانی‌های رسی
۲۵-۳۰ درصد	فلدسپات
۲۵-۳۰ درصد	کوارتز

۲- آمیز را درون مخلوط‌کن ریخته و ۲۵-۲۰ درصد آب به آن اضافه کنید.
۳- آمیز گرانول شده توسط مخلوط‌کن را درون یک ظرف دربسته ریخته و تا زمان ریختن داخل دستگاه قالبگیری تزریقی نگهداری کنید.



در مدت زمانی که مخلوط‌کن روشن است از باز کردن در خلوط‌کن خودداری نمایید.

شکل دادن

در روش قالبگیری تزریقی نیازمند استفاده از دستگاه‌های خاصی است که شناخت اجزای دستگاه، قالب و روش تزریق لازم و ضروری است.


دستگاه قالبگیری تزریقی

تجهیزات و شکل ظاهری دستگاه در این روش شباهت زیادی به دستگاه‌های صنایع تولید قطعات پلاستیک دارد.



شکل ۱۹- دستگاه قالبگیری تزریقی

در این دستگاه، آمیز بعد از ورود از طریق قیف تغذیه با فشار پیستون به درون قالب تزریق می‌شود و قطعه در داخل قالب شکل می‌گیرد. در شکل ۲۰ دستگاه‌های شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی در دو نوع نیمه‌اتوماتیک (دستی) و اتوماتیک نشان داده شده است.

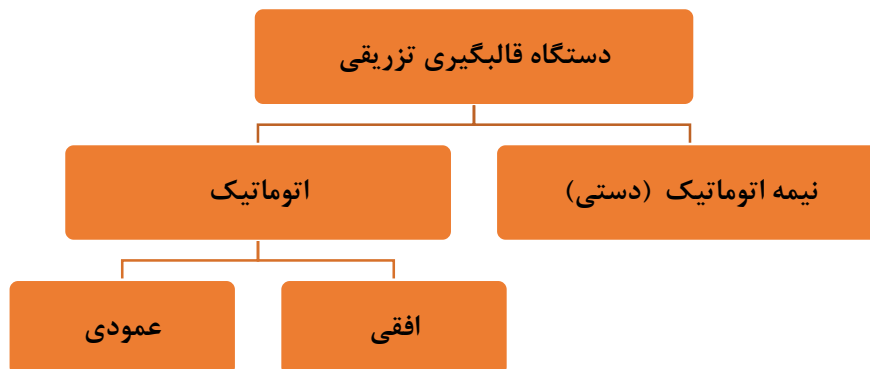

شکل ۲۰- معرفی انواع دستگاه‌های قالبگیری تزریقی

شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی

۱- نیمه‌اتوماتیک (دستی)

در این دستگاه باید قالب بر روی دستگاه نصب شود و پس از تزریق گل درون دستگاه و شکل گرفتن گل، مجدداً قالب از دستگاه جدا شده و قطعه خارج شود.



شکل ۲۱- دستگاه نیمه‌اتوماتیک (دستی) قالبگیری تزریقی

۲- اتوماتیک

در این نوع دستگاه تمامی مراحل بصورت متوالی انجام می‌پذیرد که به شکل‌های افقی و عمودی وجود دارند.



ب) عمودی

الف) افقی

شکل ۲۲- دستگاه قالبگیری تزریقی اتوماتیک


قالب‌ها :

با توجه به این که مواد سرامیکی سختی بالایی دارند، جنس قالب باید از فولاد، آلیاژهایی با سختی بالا یا سرامیک‌های سخت انتخاب می‌شود. همچنین قالب باید در مقابل زنگ‌زدگی مقاوم باشد. در شکل ۲۲ قالب تحت فشار و تزریق را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۳- قالب تحت فشار و تزریق

در شکل زیر قالب و قطعه سرامیکی ساخته‌شده از آن نشان داده شده است.

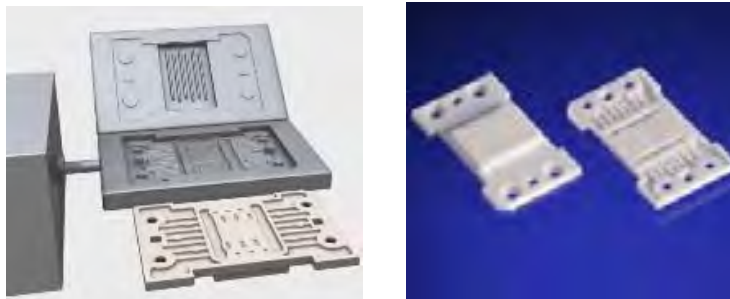

شکل ۲۴- قطعه شکل‌دهی شده با قالب

تصاویر انواع دستگاه‌ها و قالب‌های مورد استفاده در قالبگیری تزریقی را از منابع موجود جمع‌آوری کنید. آیا از قالب‌هایی با جنس دیگر می‌توان استفاده کرد؟


تحقیق کنید



شکل ۲۵- قیچی سرامیکی (آلومینا) شکل‌دهی شده به روش قالبگیری تزریقی

شکل‌دهی به روش قالب‌گیری تزریقی


مراحل شکل‌دهی توسط دستگاه قالب‌گیری تزریقی در شکل ۲۶ نشان داده شده است.

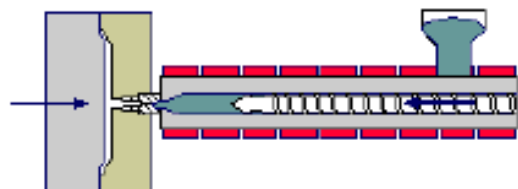


۱- قالب بسته‌شده و حلزونی برای تزریق به جلو حرکت می‌کند.




۲- چرخش حلزونی آمیز را به داخل قالب تزریق می‌کند.

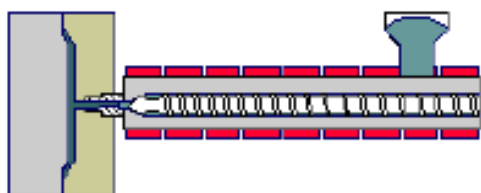


۳- قالب به صورت کامل پر می‌شود.

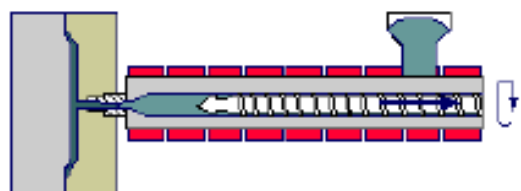

۴- تزریق و شکل‌گیری قطعه کامل می‌شود.

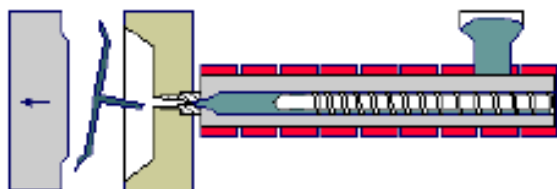


۵- قالب باز شده و قطعه خارج می‌شود.

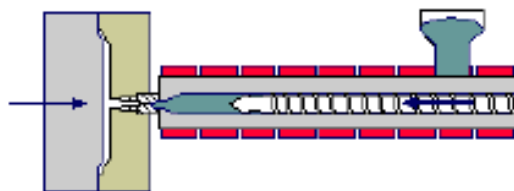


۶- قالب مجدداً بسته می‌شود تا تزریق دوباره انجام گیرد.

شکل ۲۶

در روش قالبگیری تزریقی از مواد گرمانرم (ترموپلاستیک) برای شکل پذیری ترکیب استفاده می کنند (مانند موم پارافین، پلی پروپیلن، پلی اتیلن). این مواد در دستگاه تزریق شده توسط گرمای المنت ذوب می شود و ضمن ایجاد پلاستیسیته و قابلیت شکل پذیری نقش چسب را نیز انجام می دهند. در نهایت، زمانی که قطعه سرد می شود، شکل و انسجام اولیه را خواهد داشت.

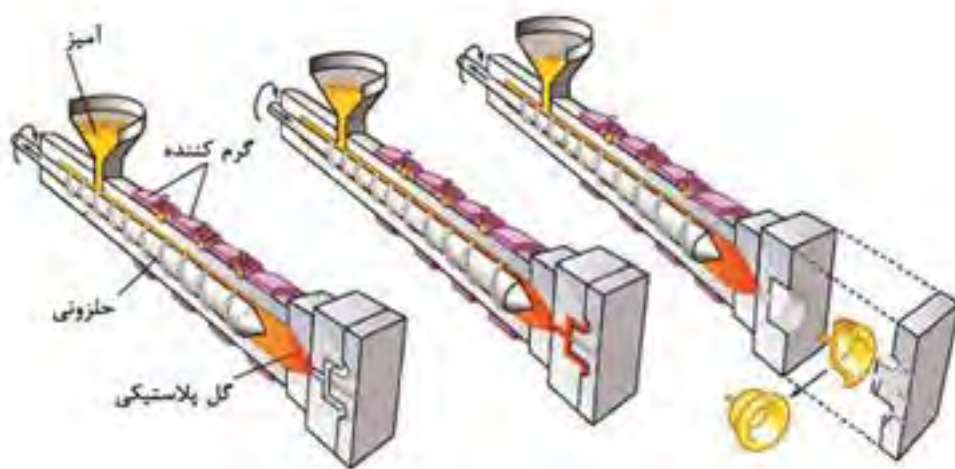

شکل ۲۷- شکل گیری قطعه به روش قالبگیری تزریقی

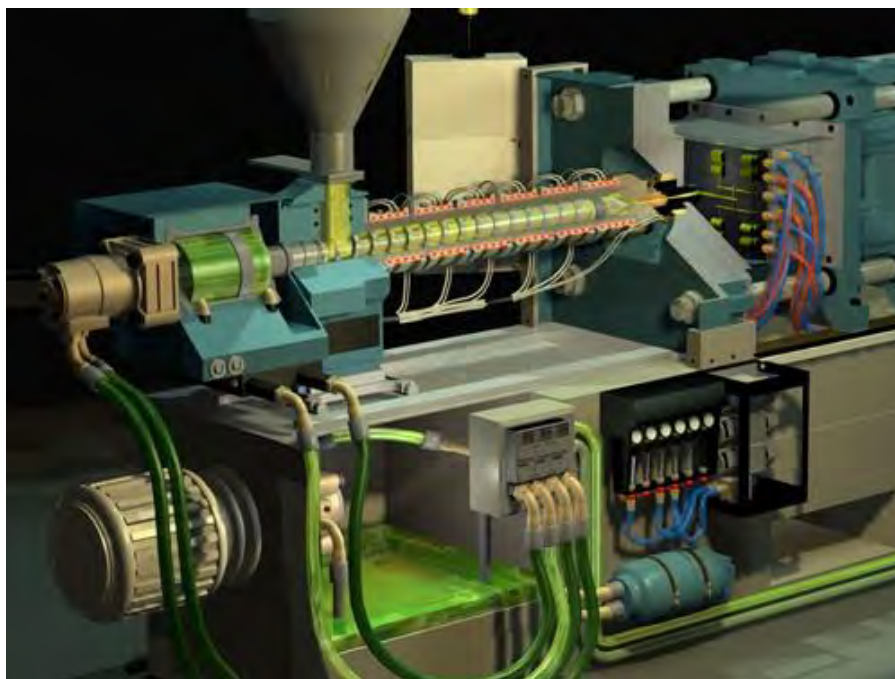

شکل ۲۸- دستگاه قالبگیری تزریقی

شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی

در شکل ۲۹ عوامل مؤثر بر شکل دادن قطعه در فرایند شکل‌دهی توسط دستگاه قالبگیری تزریقی آورده شده است.



شکل ۲۹- عوامل مؤثر بر شکل‌دهی در روش قالبگیری تزریقی

تأثیر برخی از عوامل مؤثر بر شکل دادن قطعه در روش قالبگیری تزریقی را بررسی کنید.

تحقیق کنید



شکل ۳۰- خشک‌کن

۳- خشک کردن و چسب‌زدایی در صورت استفاده از آب در فرایند آماده‌سازی مواد اولیه لازم است که از خشک‌کن استفاده شود.


با توجه به اینکه در روش قالب‌گیری تزریقی استفاده از چسب‌ها و افزودنی‌های آلی دیگر مانند پلاستی‌سایزرها رایج است، باید فرایند حذف چسب (چسب زدایی) استفاده شود. حذف چسب یا چسب‌زدایی مرحله بحرانی در فرایند ساخت سرامیک‌ها است. چسب‌ها باید به طور کامل بدون ازهم‌گسیختگی بدنه و ایجاد هرگونه عیب از بدنه حذف گردند.

برای چسب‌زدایی دو روش زیر به کار می‌رود:


۱- خارج کردن چسب با حلال

۲- خارج کردن چسب با کمک حرارت


۱- خارج کردن چسب با کمک حلال: به طور معمول در این روش از چند چسب استفاده می‌شود و هر یک از آنها دارای حلالیت و دمای تجزیه شدن متفاوت هستند. وقتی یک قطعه داخل یک حلال قرار می‌گیرد، یک جزء از دو جزء چسب توسط حلال از قطعه خارج می‌شود و ساختاری با تخلخل به جا می‌گذارد و قطعه برای سوختن چسب بعدی آماده می‌شود.

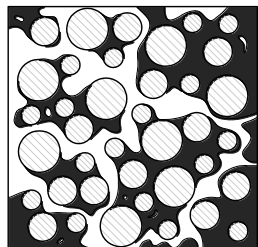


مرحله نهایی

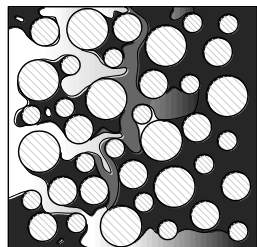

مرحله میانی

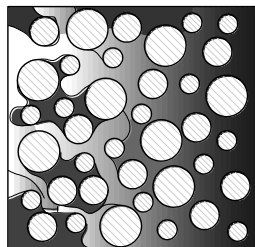

مرحله ابتدایی

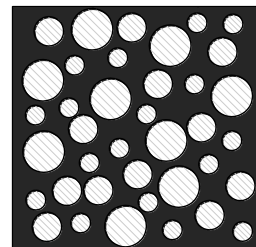

قطعه خام

شکل ۳۱- مراحل خارج کردن چسب با کمک حلال

خارج کردن چسب با حرارت

در این روش از طریق حرارت‌دهی چسب تجزیه شده و به شکل بخار از بدنه خارج می‌شود. در شکل ۳۲ دستگاهی نشان داده شده است که عملیات خشک کردن، چسب‌زدایی و پیش‌پخت را انجام می‌دهد.



شکل ۳۲

شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی

چسب‌زدایی حرارتی در سه مرحله انجام می‌شود:

۱- چسب در دمای ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سلسیوس حرارت داده می‌شود و به نقطه نرم شدن می‌رسد. تجزیه شیمیایی و حذف چسب در این مرحله ناچیز است.

۲- از دمای ۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه سلسیوس اکثر چسب‌ها تجزیه و تبخیر می‌شوند.

۳- چسب کمی در بدنه باقی می‌ماند که از طریق تبخیر و تجزیه در دما بالای ۴۰۰ درجه سلسیوس از بدنه خارج می‌شود.

۴- پخت (زینترکردن)

مرحله پایانی فرایند قالبگیری تزریقی، پخت است. در این مرحله تمام ناخالصی‌های موجود از قطعه خارج شده و قطعه ضمن تراکم یافتن، منقبض می‌شود و استحکام نهایی خود را پیدا می‌کند.



شکل ۲۳- پخت قطعه تولید شده به روش قالبگیری تزریقی




قطعه پخته و زینتر شده



قطعه چسب‌زدایی شده



قطعه خام

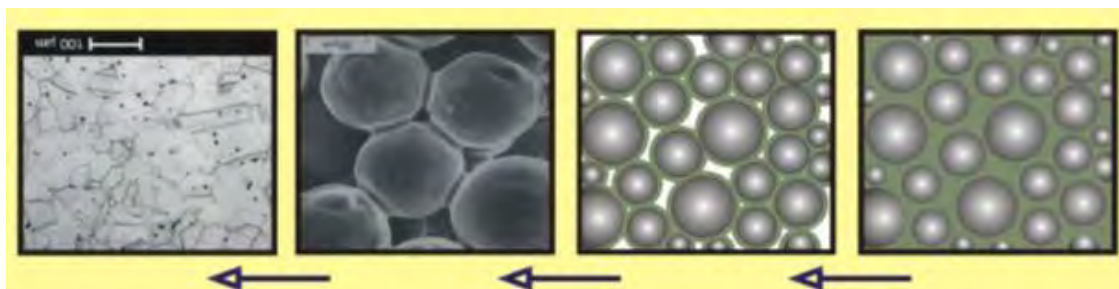

شکل ۲۴- مراحل پخت و تراکم قطعه

تحقیق کنید



با توجه به تصویر فوق، تفاوت‌های بین قطعه خام و پخته شده را بیان کنید.



شکل ۳۵- کوره بخت

مزایا و معایب روش شکل دهی قالب های تزریقی

جدول ۴: مزایا و معایب روش قالبگیری تزریقی

مزایا/معایب	توضیحات
مزایا	۱- ساخت قطعات سرامیکی با اشکال خیلی پیچیده
	۲- امکان تولید اقتصادی و مقرون به صرفه برای محصولات دقیق و با کاربرد خاص
	۳- یکنواختی خواص محصولات
	۴- تولید محصولات با کیفیت سطح عالی
	۵- امکان تولید قطعات با اندازه های مختلف
	۶- افزایش راندمان تولید
	۷- تولید محصولات با خواص مطلوب
	۸- امکان تولید قطعات با ترکیب های مختلف
معایب	۱- بالا بودن هزینه تولید ماده اولیه (پودر)
	۲- چرخه تولید چند مرحله ای (فرایند تولید چند مرحله ای)

کار عملی ۳- شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی
مواد اولیه تهیه شده در فعالیت ۱ و ۲ را به کمک دستگاه قالبگیری تزریقی شکل دهی کنید.

فعالیت
کارگاهی





کار عملی ۴- ساخت بدنه آلومینایی
وسایل لازم برای انجام فعالیت: ترازوی آزمایشگاهی با دقت ۰/۱ گرم، الک مش ۲۰۰، استوانه مدرج، همزن دستی و یا برقی، مخلوط‌کن، دستگاه تزریقی، خشک‌کن آزمایشگاهی، کوره
مواد اولیه مورد نیاز: آلومینا با خلوص ۹۹/۵، اکسید منیزیم، پلی اتیلن سبک، واکس پارافین، واکس کارابانا، موم نخل، قیر، اسید استئاریک
شرح فعالیت:
۱- ترکیب زیر را برای ساخت بدنه آلومینایی به روش قالبگیری تزریقی انتخاب کنید.

درصد	اجزا	درصد حجمی آمیز	ترکیب
۹۹/۹۰	آلومینا با خلوص ۹۹/۵	۵۵	پودر سرامیکی
۰/۲۵	اکسید منیزیم		
۳۳	پلی اتیلن سبک	۴۵	چسب
۳۳	واکس پارافین		
۲۰	واکس کارابانا		
۹	موم نخل		
۳	قیر		
۲	اسید استئاریک		

۲- پودر سرامیکی در دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس خشک شود و از الک با مش ۲۰۰ عبور داده شود.
۳- چسب و پودر سرامیکی را با کمک مخلوط‌کن گرانول کنید.
۴- ترکیبی با فشار ۰/۷ مگاپاسگال شکل دهید.
۵- قطعه شکل داده‌شده در دمای ۴۵ درجه سلسیوس را چسب‌زدایی کنید.
۶- قطعه را به کمک کوره و در دمای ۱۶۰۰ درجه سلسیوس حرارت دهید و کوره را به نحوی تنظیم کنید که هر یک ساعت ۱۰۰ درجه سلسیوس افزایش یابد.



۱- مواظب باشید روان سازها و چسب‌ها با پوست شما تماس نداشته باشند، چون ممکن است باعث بروز بیماری‌های پوستی شود.
۲- بعضی از چسب‌ها قابلیت احتراق دارند، نزدیک شعله و محیط داغ نگهداری نکنید.



کار عملی ۵- ساخت یک قطعه تزئینی (پریان) به روش قالبگیری تزریقی
وسایل لازم برای انجام فعالیت: ترازوی آزمایشگاهی با دقت ۰.۱ گرم، الک مش ۲۰۰، استوانه مدرج، همزن
دستی و یا برقی، مخلوط‌کن، دستگاه تزریقی، خشک‌کن آزمایشگاهی، کوره
مواد اولیه مورد نیاز: فلدسپات، کائولن، کوارتز و سدیم سیلیکات
شرح فعالیت:

۱- آمیز زیر را برای ساخت یک مجسمه پریانی به روش قالب‌گیری تزریقی وزن کنید.

ترکیب	درصد اجزا	اجزا	درصد
آمیز	۷۰-۸۰	فلدسپات	۶۵-۷۵
		کائولن	۱۰-۲۰
		کوارتز	۱۰-۲۰
آب	۲۰-۳۰		
روان‌ساز	۰/۲۵- ۰/۳۵	سدیم سیلیکات	۰/۲۰ - ۰/۲۵

۲- خاک‌ها را از الک با مش ۲۰۰ عبور دهید.

۳- روان‌ساز سدیم سیلیکات را در آب نیمه‌گرم حل کنید.

۴- خاک‌ها را درون محلول حاوی آب و روان‌ساز بریزید.

۵- آمیز را با همزن به خوبی هم بزنید.

۶- حداقل به مدت ۲۴ ساعت بگذارید آمیز بماند (اگر زمان ماندن بیشتر باشد، عملیات شکل‌دهی بهتر انجام می‌شود).

۷- با قالب تزریقی شکل‌دهی را انجام دهید.

۸- قطعه خارج شده از قالب درون خشک‌کن با دمای ۴۵-۵۵ سلسیوس قرار داده شود.

۹- قطعه ۱، د. محدوده دما ۱۱۰۰-۱۲۵۰ د. حه سلسوم ، بخت نامسد.



در صورتی که قطعه پس از خارج کردن از قالب نیاز به پرداخت داشت، پرداخت گردد.



کار عملی ۶: ساخت یک قطعه الکتريکی به روش قالبگیری تزریقی
وسایل لازم برای انجام فعالیت: ترازو آزمایشگاهی با دقت ۱/۱ گرم، الک مش ۲۰۰، استوانه مدرج، همزن دستی و یا برقی، مخلوط‌کن، دستگاه تزریقی، خشک‌کن آزمایشگاهی، کوره مواد اولیه مورد نیاز: فلدسپات، کائولن، کوارتز، سدیم سیلیکات
شرح فعالیت:

۱- آمیز زیر را برای ساخت یک قطعه الکتريکی به روش قالبگیری تزریقی وزن کنید.

ترکیب	درصد اجزاء	اجزاء	درصد
آمیز	۷۰-۸۰	فلدسپات	۲۵-۳۵
		کائولن	۳۰-۵۰
		کوارتز	۲۵-۳۵
آب	۲۰-۳۰		
روانساز	۰/۲۵-۰/۳۵	سدیم سیلیکات	۰/۲۰-۰/۲۵

۲- خاک‌ها را از الک با مش ۲۰۰ عبور دهید.

۳- روانساز سدیم سیلیکات را در آب ولرم حل کنید.

۴- خاک‌ها را درون محلول حاوی آب و روانساز بریزید.

۵- آمیز را با همزن بخوبی هم بزنید.

۶- حداقل به مدت ۲۴ ساعت بگذارید آمیز بماند (اگر زمان ماندن بیشتر باشد عملیات شکل‌دهی بهتر انجام می‌شود).

۷- با قالب تزریقی شکل دهید.

۸- قطعه خارج شده از قالب درون خشک‌کن با دمای ۴۵-۵۵ سلسیوس قرار داده شود.

۹- قطعه در محدوده دمائی ۱۱۰-۱۲۵ درجه سلسیوس پخت نماید.

ارزشیابی شایستگی شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

<p>شرح کار: آماده سازی آمیز شکل دادن قطعات به روش قالبگیری تزریقی انواع دستگاه قالبگیری تزریقی معایب و مزایای روش قالبگیری تزریقی</p>																															
<p>استاندارد عملکرد: مهارت آماده سازی ترکیب آمیز و تولید قطعه به روش قالبگیری تزریقی شاخص ها: کار با دستگاه قالبگیری تزریقی و تولید قطعه بدون عیب</p>																															
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</p> <p>شرایط: فضای مناسب و عاری از آلودگی جهت نگهداری دستگاه قالبگیری تزریقی- کارگاه استاندارد - رعایت تمامی نکات ایمنی</p> <p>ابزار و تجهیزات: دستگاه قالبگیری تزریقی، ترازو آزمایشگاهی با دقت ۰/۱ گرم، الک با مش ۲۰۰، استوانه مدرج، مخلوط کن، خشک کن آزمایشگاهی، کوره</p>																															
<p>معیار شایستگی:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>مرحله کار</th> <th>حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th>نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>آماده کردن آمیز</td> <td>۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>شکل دادن قطعات با قالبگیری تزریقی</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>بررسی معایب و مزایای روش قالبگیری تزریقی</td> <td>۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی مسئولیت پذیری- رعایت موارد زیست محیطی</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>میانگین نمرات</td> <td></td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	آماده کردن آمیز	۱		۲	شکل دادن قطعات با قالبگیری تزریقی	۲		۳	بررسی معایب و مزایای روش قالبگیری تزریقی	۱			شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲			دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی مسئولیت پذیری- رعایت موارد زیست محیطی				میانگین نمرات		*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																												
۱	آماده کردن آمیز	۱																													
۲	شکل دادن قطعات با قالبگیری تزریقی	۲																													
۳	بررسی معایب و مزایای روش قالبگیری تزریقی	۱																													
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲																													
	دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی مسئولیت پذیری- رعایت موارد زیست محیطی																														
	میانگین نمرات		*																												

۱. بنگیسو، مورات. ترجمه محمد ابراهیم ابراهیمی، سرامیک‌های مهندسی، نشر دانش‌پویان جوان.
 ۲. تشکری، شعبانعلی. چینی الکتریکی، نشر تحقیقات منابع سرامیک ایران.
 ۳. پایدار، حسین. تکنولوژی فرآورده‌های چینی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی، ۱۳۸۷.
 ۴. سرپولکی، حسین. شکل دادن و پخت سرامیک‌ها، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۳.
 ۵. صلاحی، اسماعیل. غفاری، مهران. نعمتی، حمیدرضا. آشنایی با تئوری و تکنولوژی ساخت پرس‌لان‌ها، نشر روزبهان، ۱۳۸۷.
 ۶. قصاعی، حسین. آزمایشگاه مواد اولیه سرامیک، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
 ۷. کشمیری، مهرداد. مواد اولیه سرامیک، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۰.
 ۸. کلانتر، مهدی. سرامیک‌های سازه‌ای دما بالا، نشر دانشگاه یزد، ۱۳۸۷.
 ۹. متین، مهران. رحیمی، افسون. تکنولوژی سرامیک‌های ظریف، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۳.
10. Handle, F. Extrusion in ceramics, Springer, 2009.
 11. King, A.G. Ceramic Technology and Process, Noyes Publications, 2002.
 12. Shackelford, J.F. Ceramic and glass materials, Springer, 2002.
 13. Singer, F. Industrial Ceramics Springer.
 14. Terpstra, R. A., Pox, P. P.A. C., Devries, A. H. Ceramic Processing, Springer, 1995

هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
برنشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسی مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وب‌گاه: www.tvoccd.medu.ir

دفترتالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت فعال
داشته‌اند.

استان: قزوین

آقایان: محمد حسن نجاری، علیرضا ابراهیم آبادی

استان: یزد

آقای: علیرضا کریم بیگی

استان: فارس

آقایان: محمد خسروی، مهدی رستگار

