

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکانیکال دسکتاپ جلد دوم

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

زیرگروه: ساخت و تولید

رشته مهارتی: نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

شماره رشته مهارتی: ۳۱۸-۱۰۲-۱۲-۱

کد رایانه ای رشته مهارتی: ۶۱۰۱

نام استاندارد مهارتی مبنا: کاربر مکانیکال دسکتاپ درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۳۲/۱۳/۲/۱-۰

شماره درس: نظری: ۵۸۸/۲ و عملی: ۵۸۹/۲

عنوان و نام پدیدآور: مکانیکال دسکتاپ جلد دوم [کتاب های درسی]: رشته مهارتی نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه: رشته مهارتی ۳۱۸-۱۰۲-۱۲-۱ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش؛ مؤلف سعید آقایی؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

مشخصات ظاهری : ۱۸۰ص: مصور (رنگی).

فروست : شاخه کاردانش؛ شماره درس نظری ۵۸۸/۲ و عملی ۵۸۹/۲

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۷۶-۲

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک: زیرگروه ساخت و تولید

یادداشت : کد رایانه ای رشته مهارتی ۶۱۰۱ : نام استاندارد مهارتی مبنا کاربر مکانیکال دسکتاپ درجه ۲: کد

استاندارد متولی ۳۲/۱۳/۲/۱-۰

موضوع : نقشه کشی رقومی

موضوع : نقشه کشی -- نرم افزار

شناسه افزوده : آقایی، سعید، ۱۳۴۲-

شناسه افزوده : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

شناسه افزوده : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

رده بندی کنگره : ۱۳۹۰ GA/۷م

رده بندی دیویی : ۳۷۳

شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۴۷۴۲۲

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادهای و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir
www.tvoccd.medu.ir

پیام‌نگار (ایمیل)
وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
نام کتاب/کد کتاب: مکانیکال دسکتاپ (جلد دوم) - ۶۰۹/۲۸
اعضای کمیسیون تخصصی: غلامحسین پایگانه، عزیز خوشینی، ابوالحسن موسوی، محمد خواجه حسینی، حسن عبدالله‌زاده،
حسن امینی، احمد رضا دوراندیش
مؤلف: سعید آقایی

ویراستار ادبی: محمد باقر خسروی
نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌سایت: www.chap.sch.ir

مدیر هنری: محبوبه آقاحسینی
مدیر فنی: معصومه بازاری اسفندآبادی
صفحه‌آرا: محبوبه آقاحسینی
رسم فنی: سعید آقایی
نسخه‌پردازان: ابوالفضل بیرامی، مسعود رزدام
طراح جلد: محبوبه آقاحسینی
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)
تلفن: ۵ - ۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹ - ۳۷۵۱۵
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران «سهامی خاص»
نوبت و سال چاپ: چاپ سوم ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۷۶-۲ ISBN 978-964-05-2176-2



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید
و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی
انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب
بپرهیزید.

امام خمینی «قدّس سرّه الشّریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تألیف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش، مجموعه‌ی هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پودمان‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه‌ی کاردانش و کلیه‌ی عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و

حرفه‌ای و کاردانش

فهرست

عنوان

صفحه

واحد کار دوم:

۱

توانایی ایجاد نماهای ترسیم

۹

توانایی نقشه‌کشی و حاشیه‌نویسی پیشرفته

۳۸

واحد کار سوم:

۷۵

توانایی مونتاژ کردن قطعات

۷۶

توانایی ایجاد قطعات استاندارد

۱۱۲

واحد کار دوم: ایجاد نمای ترسیم نقشه‌کشی و حاشیه‌نویسی

◀ هدف کلی: ترسیم نماها، تهیه نقشه‌های برش، نقشه‌کشی و حاشیه‌نویسی

| زمان | | | عنوان توانایی |
|------|------|------|--------------------------------|
| جمع | عملی | نظری | |
| ۱۶ | ۱۰ | ۶ | ایجاد نماهای ترسیم |
| ۱۱ | ۷ | ۴ | نقشه‌کشی و حاشیه‌نویسی پیشرفته |

توانایی ایجاد نماهای ترسیم

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- استاندارد ترسیم نماها را تغییر دهد.
- اندازه‌ی کاغذ را در لی‌آت تعیین کند.
- به نقشه، کادر و جدول استاندارد اضافه کند.
- نمای روبه‌روی یک قطعه‌ی مدل‌سازی شده را ایجاد کند.
- انواع نماها و برش‌های قابل ایجاد را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرد.
- از یک قطعه‌ی مدل‌سازی شده سه نما و یک تصویر ایزومتریک تهیه کند.
- با استفاده از نمای اصلی، یک تصویر ایزومتریک ایجاد کند.
- با استفاده از نمای اصلی، یک تصویر ارتوگرافیک ایجاد کند.
- یک نمای کمکی از نمای اصلی ایجاد کند.
- از قطعات مدل‌سازی شده تصاویر برش مناسب ایجاد کند.
- یک نمای نیم‌برش از نمای اصلی ایجاد کند.
- یک نمای برش شکسته از قطعه‌ی مدل‌سازی شده ایجاد کند.
- برای برش شکسته یک مسیر برش ایجاد کند.
- برای برش مایل یک مسیر برش ایجاد کند.
- یک نمای برش شعاعی از قطعه‌ی مدل‌سازی شده ایجاد کند.
- برای برش موضعی خط برش بسته ایجاد کند.
- یک نمای برش موضعی از یک قطعه‌ی مدل‌سازی شده ایجاد کند.
- بخشی از یک نما را به صورت دتایل نمایش دهد.
- یک نمای برش مایل از قطعه‌ی مدل‌سازی شده ایجاد کند.
- از یک قطعه‌ی مدل‌سازی شده‌ی طویل نمای کوتاه شده ایجاد کند.
- مقیاس یک نمای ایجاد شده را تغییر دهد.
- یک نمای ایجاد شده را در لی‌آت جابه‌جا کند.

| ساعات آموزش | | |
|-------------|------|-----|
| نظری | عملی | جمع |
| ۶ | ۱۰ | ۱۶ |

پیش آزمون

۱. تفاوت نرم افزار نقشه کشی با نرم افزار طراحی در چیست؟
۲. استاندارد نقشه کشی در فرجه ی اول را تعریف کنید.
۳. دستور Options چگونه اجرا می شود؟
۴. ابعاد کاغذ A3 چند میلی متر است؟
۵. چگونه می توان وارد فضای کاغذ شد؟
۶. برای چاپ یک نقشه بدون مقیاس و متناسب با قطع کاغذ از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف) No Scale ب) Fit to paper
ج) Portrait د) Landscape
۷. در جدول نقشه کدام اطلاعات درج نمی شود؟
الف) نام نقشه کش ب) تاریخ ترسیم
ج) شماره ی نقشه د) استاندارد نوع خط
۸. نمای اصلی معمولاً کدام نماست؟
الف) نمای روبه رو ب) نمای افقی
ج) نمای جانبی د) تصویر ایزومتریک
۹. نمای جزء یا دتایل با چه مقیاسی ترسیم می شود؟
الف) مقیاس نمای اصلی ب) مقیاسی بزرگ تر از نمای اصلی
ج) مقیاسی کوچک تر از نمای اصلی د) مقیاس 1:1


۱۰. مسیر برش شکسته چه ویژگی‌هایی دارد؟

الف) اولین و آخرین بخش آن موازی است

ج) دارای شکستگی‌های ۹۰ درجه است

د) همه‌ی موارد

۱۱. در قطعات زیر تحقیق کنید کدام نوع برش و در کدام نما آن را بهتر نمایش می‌دهد. مسیر برش و نمای در حالت برش را ترسیم کنید.

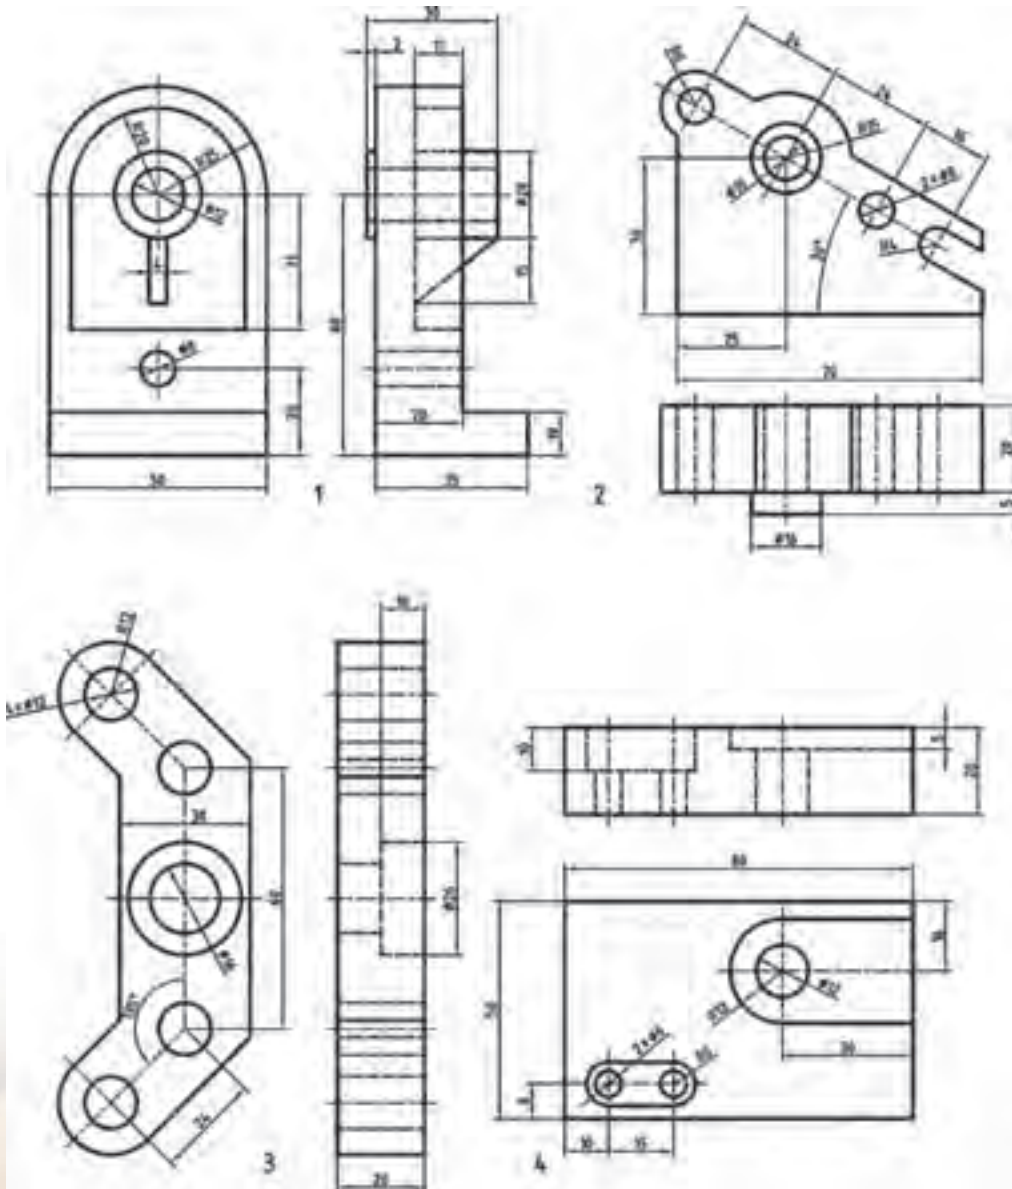


مقدمه

یکی از قابلیت‌های هر نرم‌افزار مدل‌سازی توانایی تهیه‌ی نماهای ترسیمی از مدل‌ها و مجموعه‌های ایجاد شده است. این نماها کاملاً پویا هستند و به هر گونه تغییری که در مدل ایجاد شود پاسخ می‌دهند. در مکانیکال دسکتاپ نیز مانند اتوکد نقشه‌ها در همان فایل مدل ذخیره می‌شوند و نیازی به ایجاد یک فایل جدید نیست.


برای وارد شدن به محیط کاغذ یا نقشه‌کشی کافی است روی دکمه‌های لی‌آت در پایین صفحه‌ی ترسیم یا زبانه‌ی Drawing در مرورگر دسکتاپ کلیک کنیم. با این کار نوار ابزار Drawing Layout جایگزین نوار ابزار Part Modeling می‌شود و ابزارهای لازم برای ایجاد نماها را در دسترس قرار می‌دهد.

تعیین استاندارد نقشه‌کشی

ما به صورت پیش‌فرض از استاندارد ISO و ترسیم در فرجه‌ی اول استفاده کنیم اما بنا به ضرورت می‌توانیم نماها را در فرجه‌ی سوم نیز ایجاد کنیم.

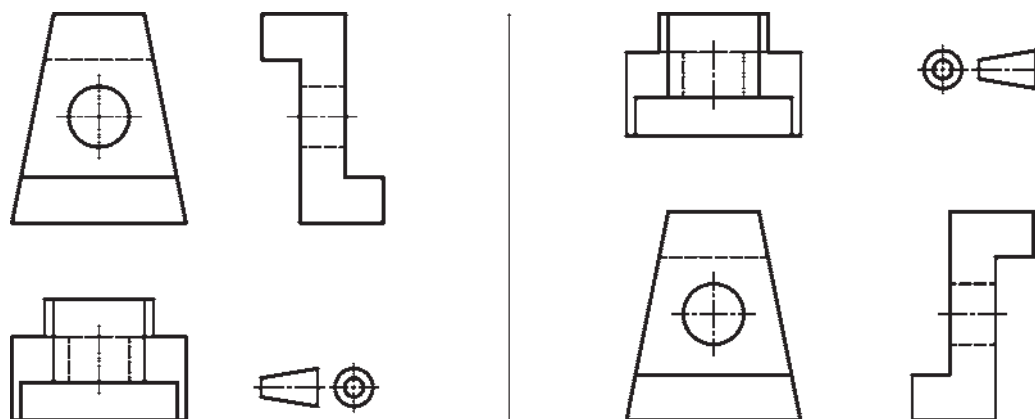

برای تغییر استاندارد و سیستم ترسیم پنجره‌ی تبدیلی Options را باز می‌کنیم و به زبانه‌ی AM: Standards می‌رویم.

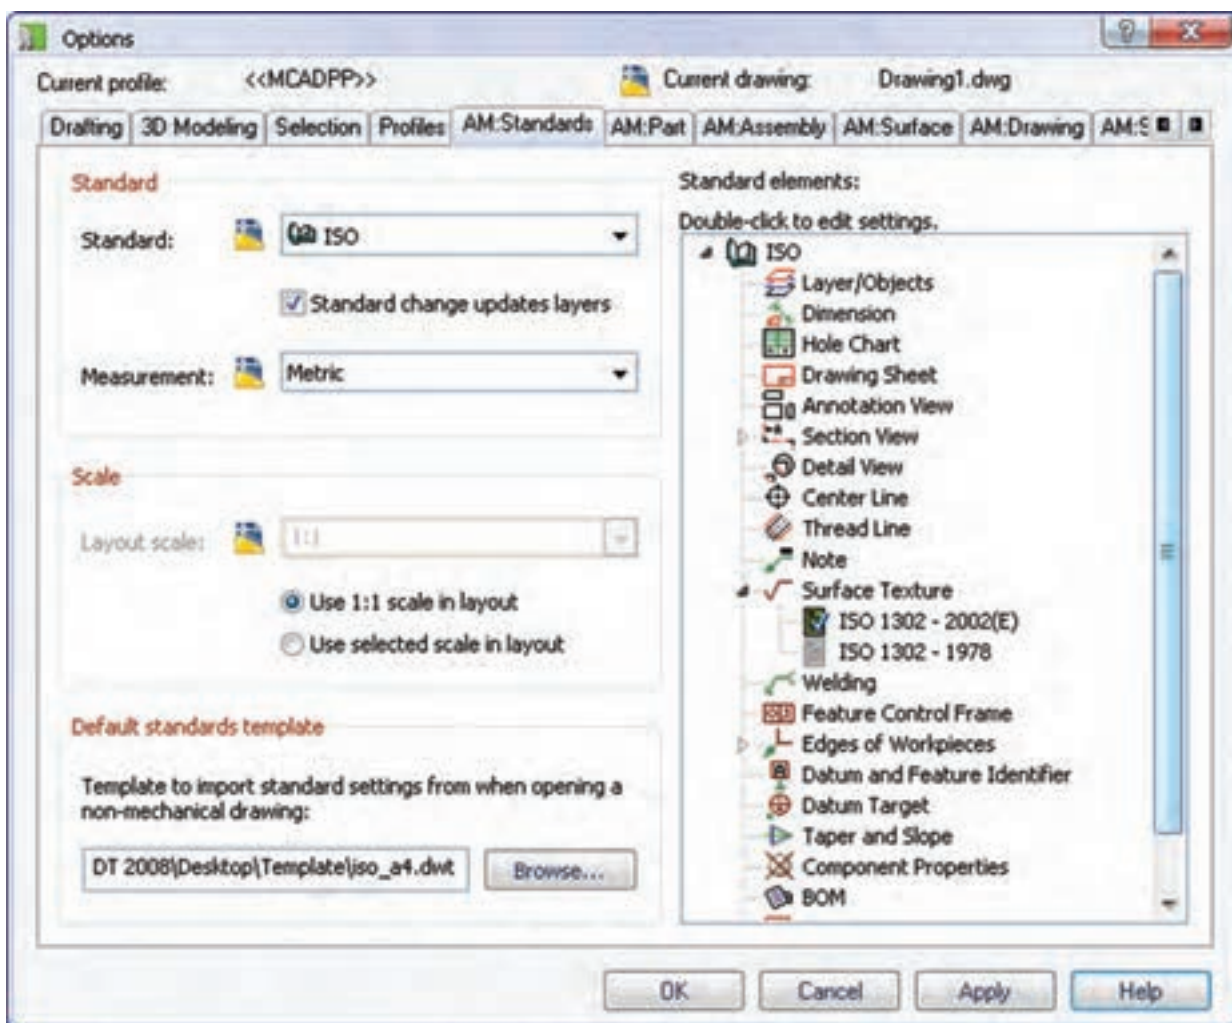


مشاهده می‌کنیم گزینه‌های مختلفی در هر استاندارد قابل تنظیم و تغییر است.

نکته

برای تغییر دادن این گزینه‌های پیش فرض باید دلیلی منطقی داشته باشیم.

در بخش Standard سیستم استاندارد و سیستم اندازه‌گذاری را انتخاب می‌کنیم. به صورت پیش فرض از استاندارد ISO و سیستم اندازه‌گذاری Metric استفاده می‌شود، اما بنا به ضرورت در این بخش می‌توانیم آن‌ها را تغییر دهیم. هر استاندارد که انتخاب کنیم مفاد آن در بخش سمت راست قابل دسترس است. همان‌طور که


برای تغییر سیستم ترسیم روی استاندارد ISO در بخش سمت راست کلیک می‌کنیم و از منوی آن گزینه‌ی Setting را انتخاب می‌کنیم. این عمل موجب نمایش پنجره‌ی تبدیلی Standard Settings for ISO می‌شود.

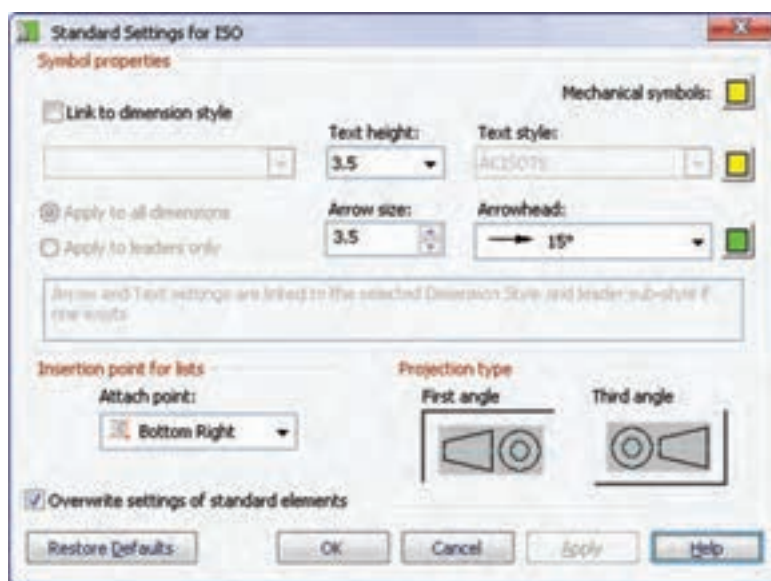

در بخش Projection type می‌توانیم سیستم ترسیم در فرجه‌ی اول (First angle) یا سیستم ترسیم در فرجه‌ی سوم (Third angle) را انتخاب کنیم.

تعیین قطع کاغذ و کادر و جدول

علاوه بر قطع کاغذ و راستای افقی و عمودی آن می‌توانیم برای نقشه‌ها از کادر و جدول‌های استاندارد یا کادر و جدول‌های ترسیم شده به‌دست خودمان استفاده کنیم.

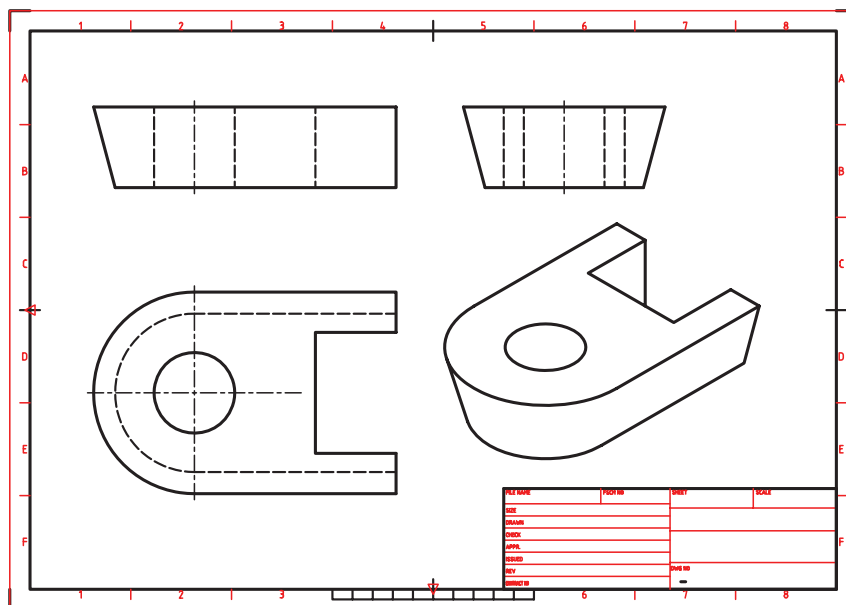


برای این کار روی آیکن لی آت فعال راست کلیک می کنیم و گزینه ی Page Setup Manager را انتخاب می کنیم.




قبل از ایجاد نما باید قطع کاغذ و تنظیمات لی آت را انجام دهیم.

با انتخاب این گزینه پنجره ی Page Setup Manager ظاهر می شود که می توانیم در آن یک لی آت جدید ایجاد کنیم (New)، یکی از لی آت های موجود را به لی آت جاری تبدیل کنیم (Set Current)، یکی از لی آت های موجود را ویرایش کنیم (Modify)، یا تنظیمات یک لی آت موجود را از فایل های دیگر وارد کنیم.

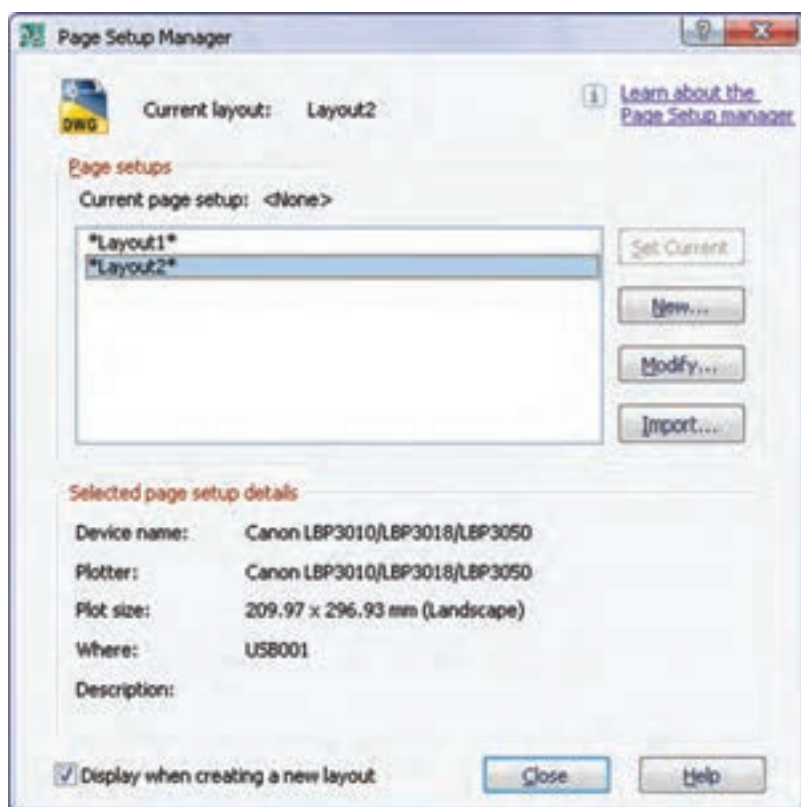

با ویرایش یک لی آت موجود (مثلاً 2 Layout) پنجره‌ی 2 Page Setup Layout ظاهر می‌شود. با گزینه‌های این پنجره در اتوکد آشنا شده‌ایم.

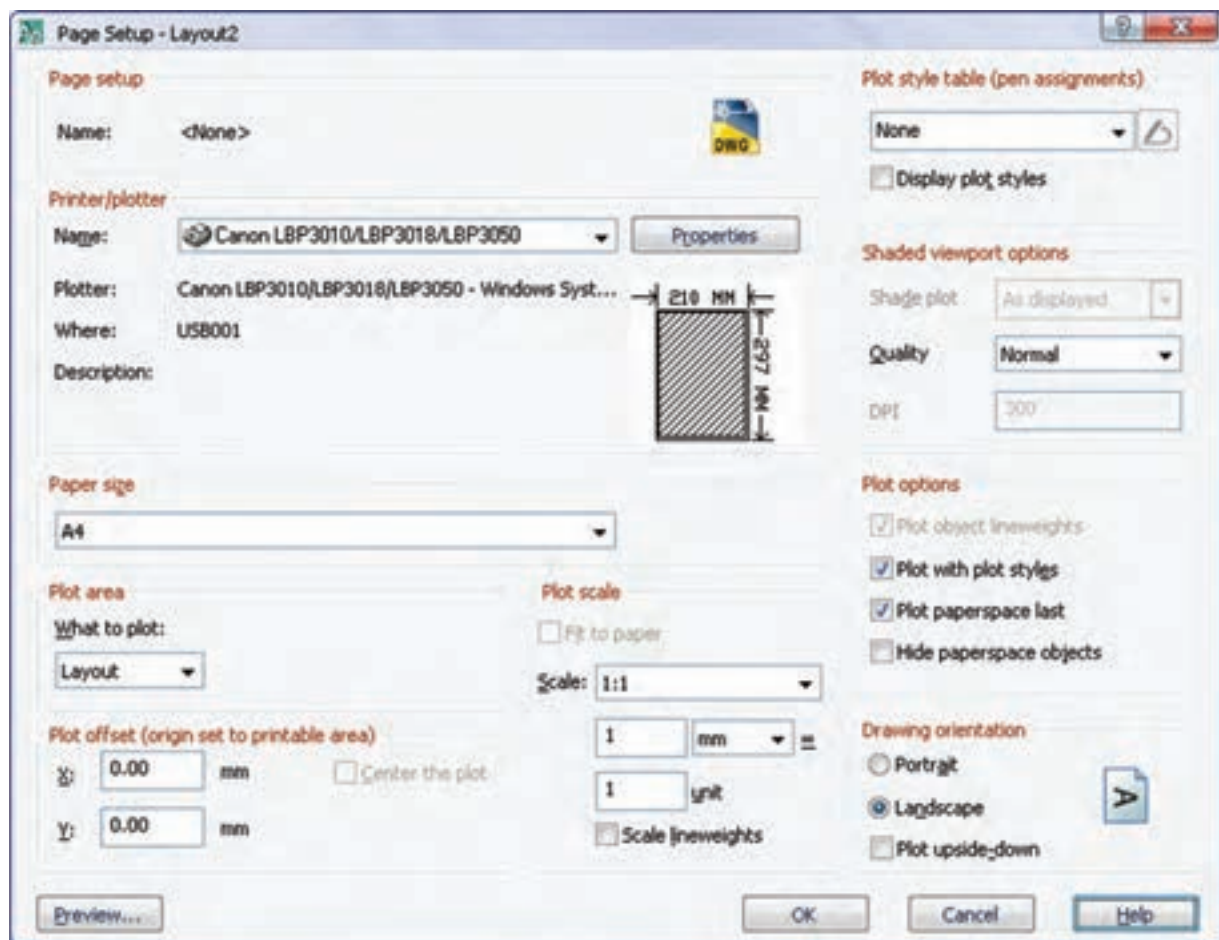

Landscape موجب قرار گرفتن کاغذ به صورت عمودی می‌شود.



برای این که هر بار مجبور به تنظیم کاغذ و لی آت نباشیم می‌توانیم در یک فایل خالی تنظیمات مورد نظر را ایجاد کنیم و از آن یک فایل الگوی جدید (Template) بسازیم. سپس از آن فایل الگو در ایجاد فایل‌های جدید استفاده کنیم.

نوع پرینتر یا پلاتر نصب‌شده روی سیستم را از منوی کرکره‌ای Printer/Plotter انتخاب می‌کنیم. قطع کاغذ را از منوی کرکره‌ای Paper size انتخاب می‌کنیم.


مقیاس ترسیم نماها را از منوی کرکره‌ای Scale انتخاب می‌کنیم. برای فعال شدن این منو باید گزینه‌ی Fit to paper تیک نخورده باشد.

جهت قرار گرفتن کاغذ در بخش Drawing orientation را تعیین می‌کنیم. انتخاب گزینه‌ی Portrait برای تعیین کاغذ به صورت عمودی و انتخاب گزینه‌ی

با کلیک کردن روی دکمه‌ی Next می‌توانیم به خانه‌های بعدی جدول دسترسی داشته باشیم.

ایجاد یک نما از قطعه

قبل از ایجاد نما باید با تنظیم UCS نوع نمای ایجادشده را تعیین کنیم. می‌توانیم از نماهای استاندارد، نماهای موازی صفحات مختصات، صفحات کاری، سطوح تخت مدل و یا نمای جاری استفاده کنیم.

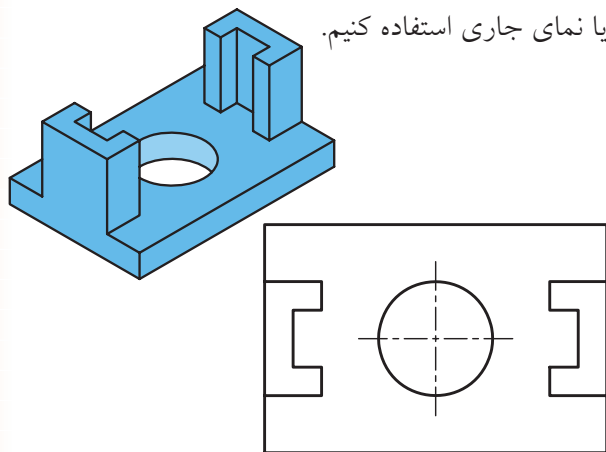


برای ایجاد نما از دستور New View استفاده می‌کنیم. از این دستور برای ایجاد انواع نماها و برش‌های مختلف از قطعات و مجموعه‌های مونتاژی استفاده می‌کنیم. این نماها با استفاده از استانداردهای نقشه‌کشی ایجاد می‌شوند و به تغییرات مدل واکنش نشان می‌دهند.

ایجاد نماها و برش‌های مختلف از قطعه‌ی مدل‌سازی شده

New View

Menu: Drawing ⇒ New View


Tool bar: Drawing Layout ⇒ New View 

Right: New View

Command: AMDWGVVIEW


افزودن کادر و جدول به لی‌آت

برای افزودن کادر و جدول به لی‌آت فعال روی نام آن در مرورگر دسکتاپ راست کلیک می‌کنیم و گزینه‌ی Insert Title Block را انتخاب می‌کنیم. با این کار، پنجره‌ی Drawing Borders with Title Block ظاهر می‌شود.

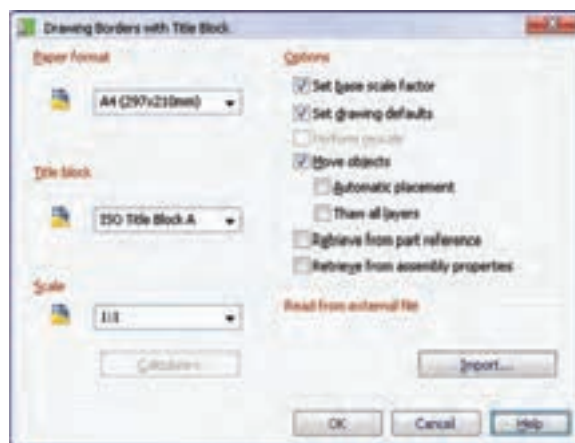


قالب کاغذ را از قطع‌های استاندارد منوی کرکره‌ای Paper Format و نوع جدول را نیز از جدول‌های استاندارد منوی کرکره‌ای Title block انتخاب می‌کنیم. نیازی به تغییر گزینه‌های دیگر نیست.

با OK کردن پنجره باید کادر و جدول را در لی‌آت درج کنیم. پنجره‌ای ظاهر می‌شود که می‌توانیم متن مورد نظر در خانه‌های جدول را پر کنیم.

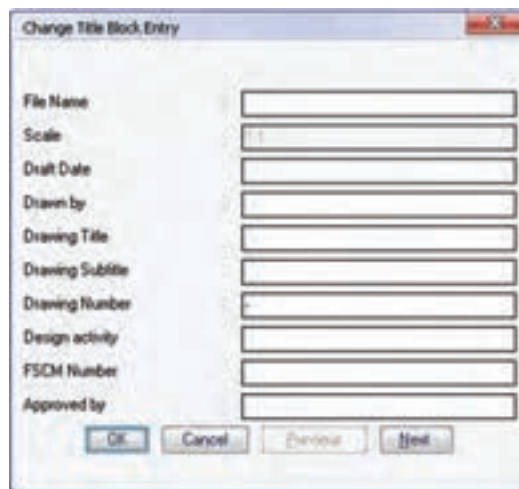


با اجرای این دستور پنجره‌ی Create Drawing View باز می‌شود. با این که این پنجره دارای گزینه‌های بسیاری است، اما برای درج سریع یک نما کافی است نمای مورد نظر را از منوی کرکره‌ای Orientation انتخاب و در جای مناسب در لی‌آت کلیک کنیم.

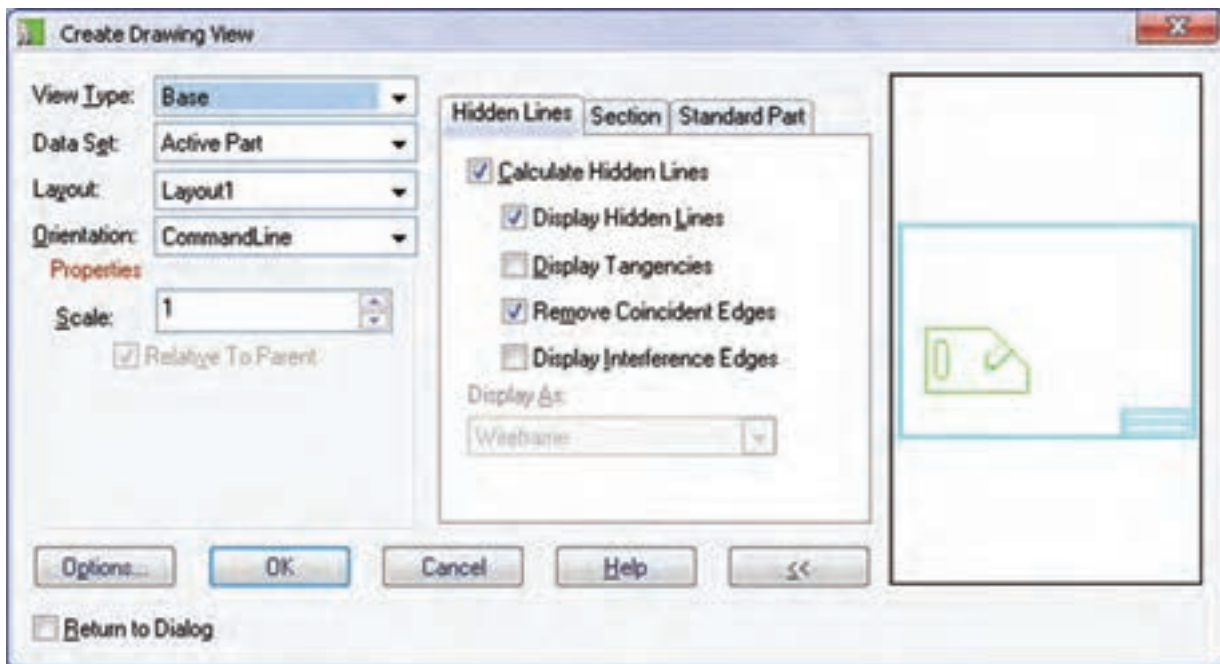

تعیین نوع نما

نمای بالا را در راستای عمودی و تصویر ایزومتریک را در راستای مایل آن ایجاد کنیم.

با استفاده از منوی کرکره‌ای View Type می‌توانیم نوع نما را انتخاب کنیم.

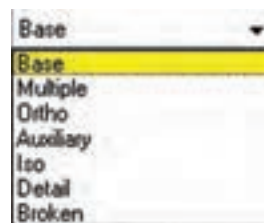

◀ **Ortho**: ایجاد یک نمای ارتوگرافیک از یک نمای موجود. برای استفاده از این گزینه باید قبلاً حداقل یک نما در لی‌آت داشته باشیم. پس از انتخاب نمای موجود در راستای افقی یا عمودی آن کلیک و نمای قطعه را در آن راستا ایجاد می‌کنیم.


◀ **Base**: اولین نمای قطعه با استفاده از این گزینه ایجاد می‌شود. این نما با توجه به تنظیمات منوی کرکره‌ای Orientation می‌تواند نمای روبه‌رو یا نماهای دیگر باشد.

◀ **Auxiliary**: برای ایجاد نمای کمکی از یک نمای موجود از این گزینه استفاده می‌کنیم. پس از انتخاب نمای موجود، با تعیین دو نقطه روی نمای اصلی راستای ترسیم، نمای کمکی را تعیین می‌کنیم.

◀ **Multiple**: با این روش می‌توانیم یک نمای اصلی و نماهای دیگری را که در راستای آن هستند به صورت همزمان ایجاد کنیم. مثلاً می‌توانیم نمای اصلی را نمای روبه‌رو در نظر بگیریم و نمای جانبی را در راستای افقی،

تعیین نمای قطعه

با استفاده از منوی کرکره‌ای Orientation می‌توانیم نمای مورد نظر را انتخاب کنیم.

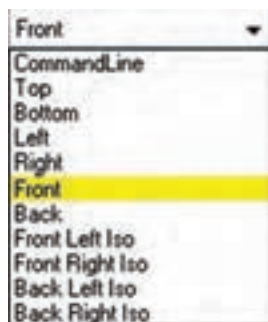

علاوه بر شش نمای قطعه (بالا، پایین، چپ، راست، روبه‌رو و پشت) چهار نمای ایزومتریک نیز قابل انتخاب است.

آیا می‌دانید



با استفاده از گزینه‌ی Command Line می‌توانیم با استفاده از گزینه‌های خط فرمان نمای مورد نظر را انتخاب کنیم.

Select planar face, work plane or
[sStandard view/Ucs/View/
worldXy/worldYz/worldZx]:

با انتخاب این گزینه برای تعیین نمای قطعه باید یک وجه تخت مدل یا یک صفحه‌ی کاری انتخاب کنیم. از گزینه‌ی Standard view برای تعیین نما بر اساس نماهای استاندارد استفاده می‌کنیم. با استفاده از گزینه‌ی Ucs می‌توانیم صفحه‌ی XY مختصات کاربر را به عنوان نما انتخاب کنیم. از گزینه‌ی View برای تعیین نما بر اساس نمای جاری قطعه استفاده می‌کنیم. از گزینه‌های worldXy/worldYz/worldZx برای تعیین نما بر اساس صفحات XY یا YZ یا ZX استفاده می‌کنیم.


◀ **Iso:** برای ایجاد تصویر ایزومتریک از یک نمای موجود از این گزینه استفاده می‌کنیم.

◀ **Detail:** ایجاد نمای جزء یا دتایل با مقیاسی متفاوت از بخشی از نمای موجود.

◀ **Broken:** برای ایجاد نمای کوتاه‌شده از این گزینه استفاده می‌کنیم.

تعیین قطعه یا مجموعه برای ایجاد نما

با استفاده از منوی کرکره‌ای Data Set می‌توانیم مجموعه‌ی اطلاعاتی برای ایجاد نما را انتخاب کنیم.

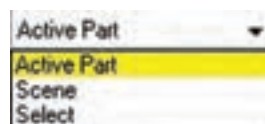

◀ **Active Part:** ترسیم نما از مدل فعال جاری

◀ **Scene:** ترسیم نما از یک نقشه‌ی ترکیبی یا انفجاری ایجاد شده

◀ **Select:** ترسیم نما از قطعات انتخابی یک مجموعه

تعیین لی‌آت یا برگه‌ای که می‌خواهیم در آن ترسیم کنیم

با استفاده از منوی کرکره‌ای Layout می‌توانیم لی‌آت مورد نظر را برای ایجاد نقشه انتخاب کنیم. چنانچه یک لی‌آت غیرفعال را انتخاب کنیم، آن لی‌آت به صورت خودکار فعال می‌شود و می‌توانیم در آن نمای مورد نظر را ایجاد کنیم.

تعیین مقیاس ترسیم نما

در فیلد Scale باید مقیاس ترسیم قطعه را وارد کنیم. وارد کردن عدد ۱ به معنی انتخاب مقیاس ۱:۱ و عدد ۲ به معنی مقیاس ۲:۱ و همچنین عدد ۰/۵ به معنی مقیاس ۱:۲ است.




نکته

تیک زدن گزینه‌ی Relative To Parent

موجب تعیین مقیاس نما بر اساس نمایی که نما بر اساس آن ایجاد شده است می‌شود.

تعیین تنظیمات خطوط ندید

در وسط پنجره سه زبانه وجود دارد که زبانه‌ی Hidden Lines مربوط به خطوط ندید در نماست.

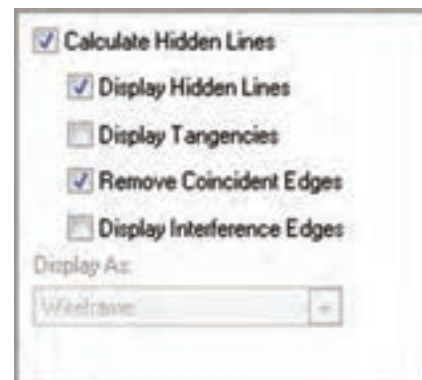

تیک زدن این گزینه Calculate Hidden Lines:


موجب محاسبه‌ی خطوط ندید در نما می‌شود.

نمایش خطوط ندید در Display Hidden Lines:

نما

Display Tangencies: نمایش خطوط تماس بین


سطوح منحنی و تخت

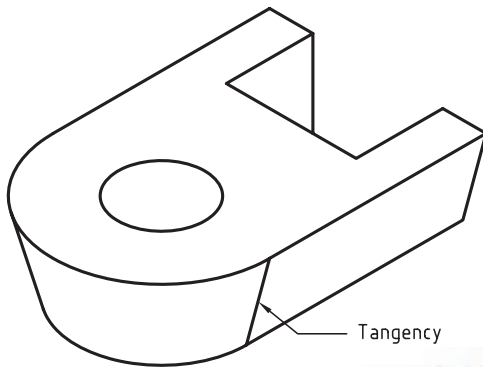


آیا می‌دانید



در منوی کرکره‌ای Display as دو گزینه قابل انتخاب است: Wireframe (نمایش مدل به صورت مدل سیمی) و Wireframe with Silhouettes (نمایش مدل به صورت مدل سیمی همراه با نمایش لبه‌ی سطوح گرد).

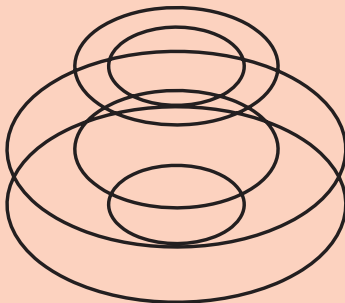

Wireframe

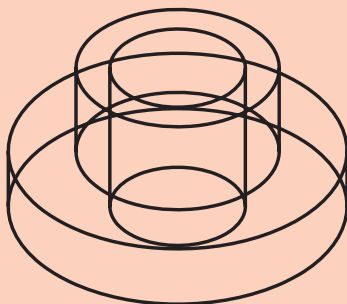


Wireframe with Silhouettes

ایجاد سه نما و ایزومتریک از قطعه

در این روش، نوع نما را باید Multiple انتخاب کنیم و نمای روبه‌رو را به عنوان نمای اصلی تعیین نماییم. پس از درج نمای روبه‌رو، در سمت راست آن کلیک می‌کنیم تا نمای جانبی درج شود، سپس در پایین نمای روبه‌رو


در این روش نمای اصلی را نمای روبه‌رو در نظر می‌گیریم و نماهای دیگر را نسبت به آن در فاصله‌ی مناسب درج می‌کنیم. نماها نسبت به نمای اصلی هم‌تراز هستند و هم‌راستا با آن جابه‌جا می‌شوند.

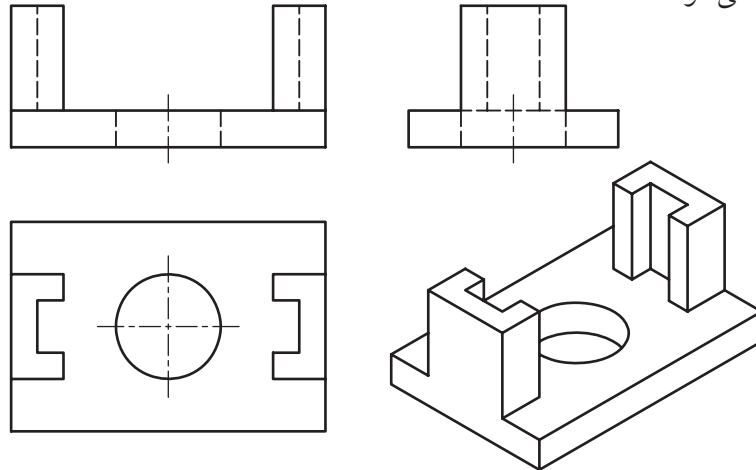

کلیک می‌کنیم تا نمای بالا درج شود، و بالاخره در جای مناسبی از لی‌آت به صورت راستای ۴۵ درجه یا ۱۳۵ درجه کلیک می‌کنیم تا یک تصویر ایزومتریک درج شود. سپس دکمه‌ی ایتتر را می‌زنیم تا نماها نهایی شوند.

ایجاد تصویر ایزومتریک

از این روش برای ایجاد یک تصویر ایزومتریک از یک نمای موجود استفاده می‌کنیم. بنابراین، نوع نما را ISO در نظر می‌گیریم و پس از انتخاب نمای اصلی در راستای یکی از قطرهای نما کلیک می‌کنیم تا تصویر ایزومتریک در آن نقطه درج شود. تصویر ایزومتریک به صورت خودکار بدون خطوط ندید ایجاد می‌شود.

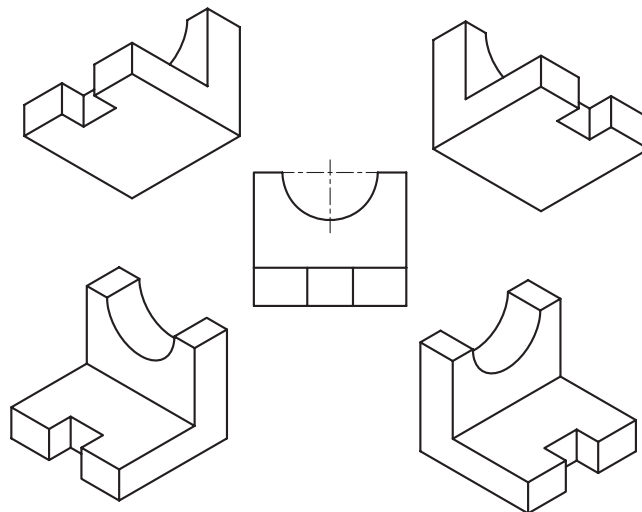







دستورکار شماره ۱

ایجاد سه نما و ایزومتریک

قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کرده و سپس مطابق تصویر از

آن سه نما و ایزومتریک ترسیم کنید

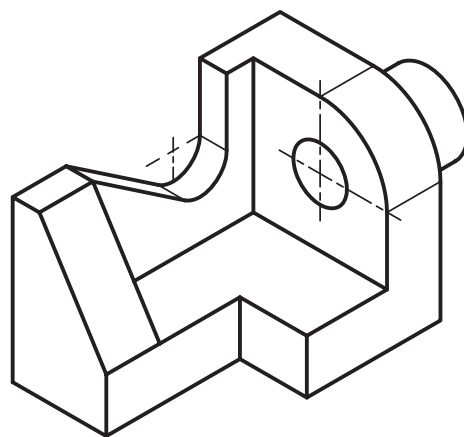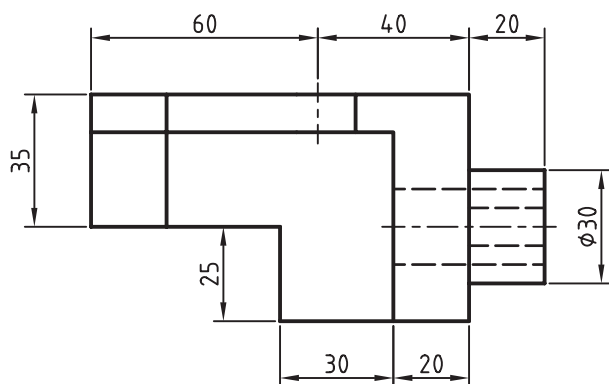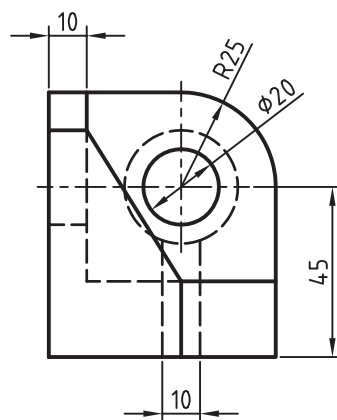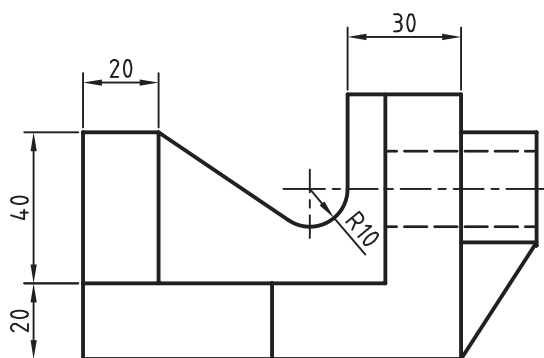


فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

مراحل ترسیم



۱. ابتدا قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید.
۲. در Layout1 دستور New View را اجرا کنید.
۳. نوع نما را Multiple انتخاب کنید.
۴. در محیط مدل ابتدا سطح عمودی جلو قطعه و سپس لبه ای افقی را انتخاب کنید.
۵. در مکان مناسبی در لی آت برای درج نمای روبه رو کلیک کنید و سپس دکمه ای اینتر را بزنید.

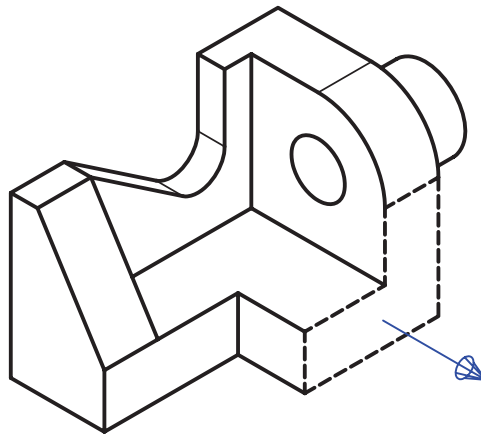


۶. نشانگر ماوس را به سمت راست نمای روبه رو ببرید و در جای مناسب برای درج نمای جانبی کلیک کنید و سپس دکمه ای اینتر را بزنید.
۷. نشانگر ماوس را به سمت پایین نمای روبه رو ببرید و در جای مناسب برای درج نمای افقی کلیک کنید و سپس دکمه ای اینتر را بزنید.
۸. نشانگر ماوس را به سمت پایین نمای روبه رو ببرید و در جای مناسب برای درج نمای افقی کلیک کنید و سپس دکمه ای اینتر را بزنید.
۹. نشانگر ماوس را به صورت مایل در پایین سمت راست نمای روبه رو ببرید و در جای مناسب برای درج تصویر مجسم ایزومتریک کلیک کنید و سپس دکمه ای اینتر را بزنید.
۱۰. در صورت لزوم با دوبار کلیک کردن روی نماهای ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ، ویرایش مورد نظر را اعمال کنید.
۱۱. اندازه گذاری ها را مرتب کنید.
۱۲. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ایجاد نمای کمکی

از این روش برای ایجاد نماهای مایل یا کمکی از یک نمای موجود استفاده می‌کنیم.

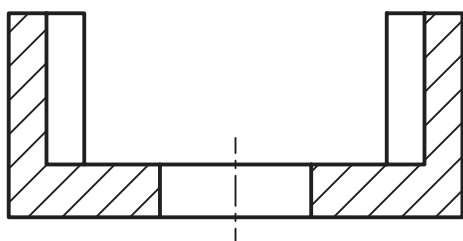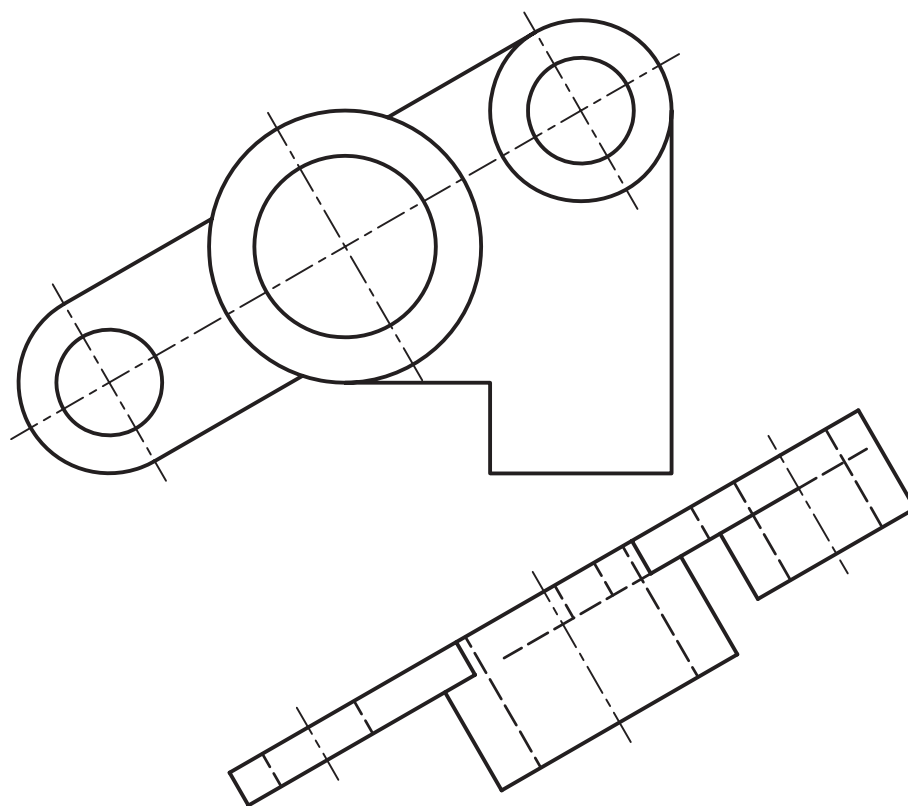


در این روش نوع نما را باید Auxiliary انتخاب کنیم و روی نمای موجود دو نقطه انتخاب کنیم تا راستای نمای کمکی مشخص شود. مثلاً در شکل فوق به ترتیب دایره‌ی پایین و دایره‌ی بالا را انتخاب و سپس در پایین نمای اصلی کلیک کردیم تا نمای کمکی درج شود.

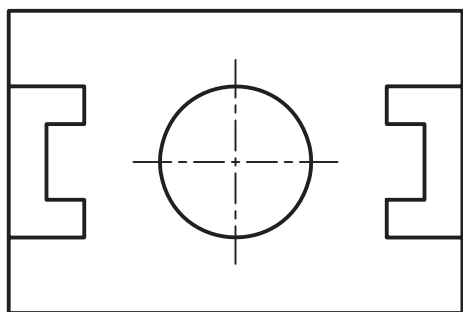

ایجاد برش کامل از قطعه

از این روش برای قطعات دارای صفحات تقارن استفاده می‌کنیم که صفحه‌ی برش فرضی نیز بر صفحه‌ی تقارن منطبق خواهد بود.

در این روش، چنانچه بخواهیم نمای برش به صورت نمای اصلی باشد، باید نوع نما را Base در نظر بگیریم. در زبانه‌ی Section نیز از منوی Type گزینه‌ی Full را انتخاب می‌کنیم.

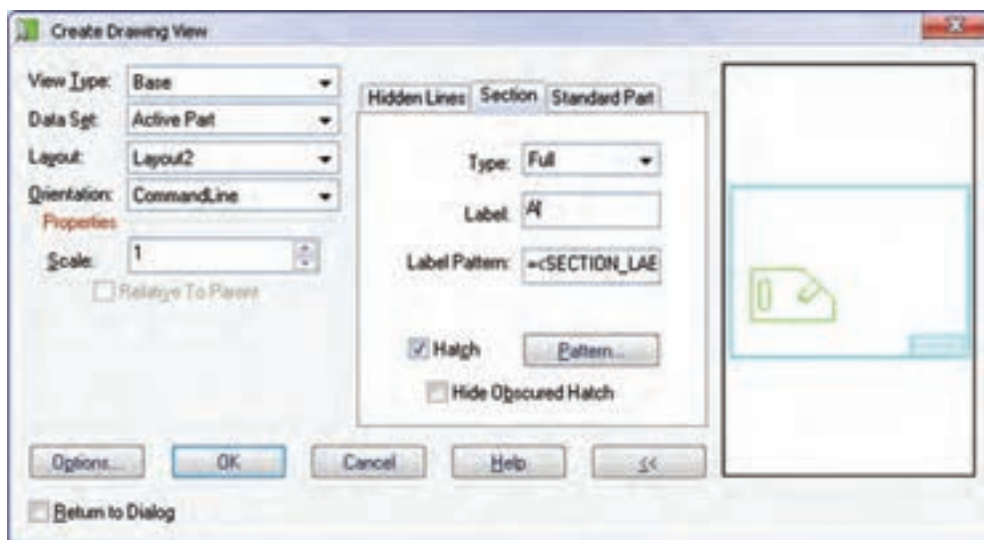

تنظیمات برش


تنظیمات برش را در زبانه‌ی Section انجام می‌دهیم.

تعیین نوع برش

نوع برش را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Section انتخاب می‌کنیم.

با انتخاب یک صفحه‌ی کاری یا یک وجه تخت مدل باید صفحه‌ی برش را تعیین کنیم. سپس با انتخاب یک محور کاری یا یک لبه‌ی مستقیم مدل یا یکی از محورهای مختصات جهت دید را تعیین کنیم.

Select work plane, face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs/View]:
Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]:
Enter an option [Rotate/Flip/Accept] <Accept>:

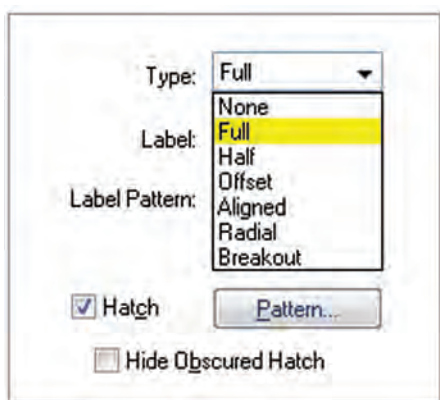

نکته

در صورتی که بخواهیم یک نمای برش به صورت یک نمای ارتوگرافیک ایجاد کنیم باید نوع نما را Ortho در نظر بگیریم و بعد از انتخاب نمای اصلی و راستای دید باید صفحه‌ی برش را با انتخاب یک صفحه‌ی کاری یا انتخاب یک نقطه روی نما تعیین کنیم.


Enter section through type
[Point/Workplane] <Workplane>:

نیز می‌توانیم نوع هاشور را در پنجره‌ی Hatch Pattern تعیین کنیم.



ایجاد نیم‌برش از قطعه

می‌توانیم با استفاده از صفحات کاری یا نقاط شکستگی در مدل از آن نیم‌برش - نیم‌نما تهیه کنیم.

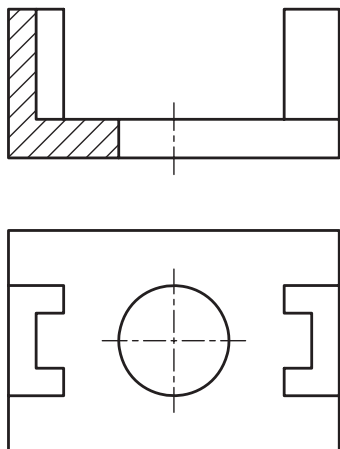

برای ایجاد نیم‌برش از یک نمای موجود می‌توانیم نوع نما را Ortho و نوع برش را Half در نظر بگیریم. بهتر است با ایجاد دو صفحه‌ی کاری مسیر برش را قبلاً مشخص کرده باشیم. البته مانعی در استفاده از نقاط شکستگی برای تعیین مسیر برش وجود ندارد.

None: از این گزینه برای نمای بدون برش استفاده می‌شود.

Full: برای ایجاد برش کامل از این گزینه استفاده می‌شود.

Half: برای ایجاد نیم‌دید - نیم‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.

Offset: از این گزینه برای ایجاد برش شکسته استفاده می‌شود و نیاز به مسیر برش دارد.

Aligned: از این گزینه برای ایجاد برش مایل استفاده می‌شود و نیاز به مسیر برش دارد.

Radial: از این گزینه برای ایجاد برش شعاعی استفاده می‌شود و نیاز به یک صفحه‌ی کاری به عنوان مسیر برش دارد.

Breakout: از این گزینه برای ایجاد برش موضعی استفاده می‌شود و نیاز به خط برش بسته دارد.

تعیین نام و برچسب برش

جز برش کامل برش‌های دیگر دارای نامی منحصر به فرد در نقشه هستند. مکانیکال دسکتاپ به صورت خودکار با استفاده از حروف بزرگ لاتین برچسبی به برش اختصاص می‌دهد اما می‌توانیم با استفاده از فیلد Label آن را عوض کنیم. با استفاده از فیلد Label Pattern نیز نامی را که در بالای نمای برش قرار می‌گیرد می‌توانیم کنترل کنیم.

تعیین نوع هاشور در برش

گزینه‌ی Hatch به صورت پیش‌فرض تیک خورده است اما اگر بنا به ضرورت بخواهیم برشی بدون هاشور ایجاد کنیم تیک آن را برمی‌داریم. با کلیک کردن روی دکمه‌ی Pattern




(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماره ۲

برش و نمای کمکی

با مدل سازی قطعه ی زیر نمای اصلی و برش کامل آن را مطابق شکل تهیه کنید.

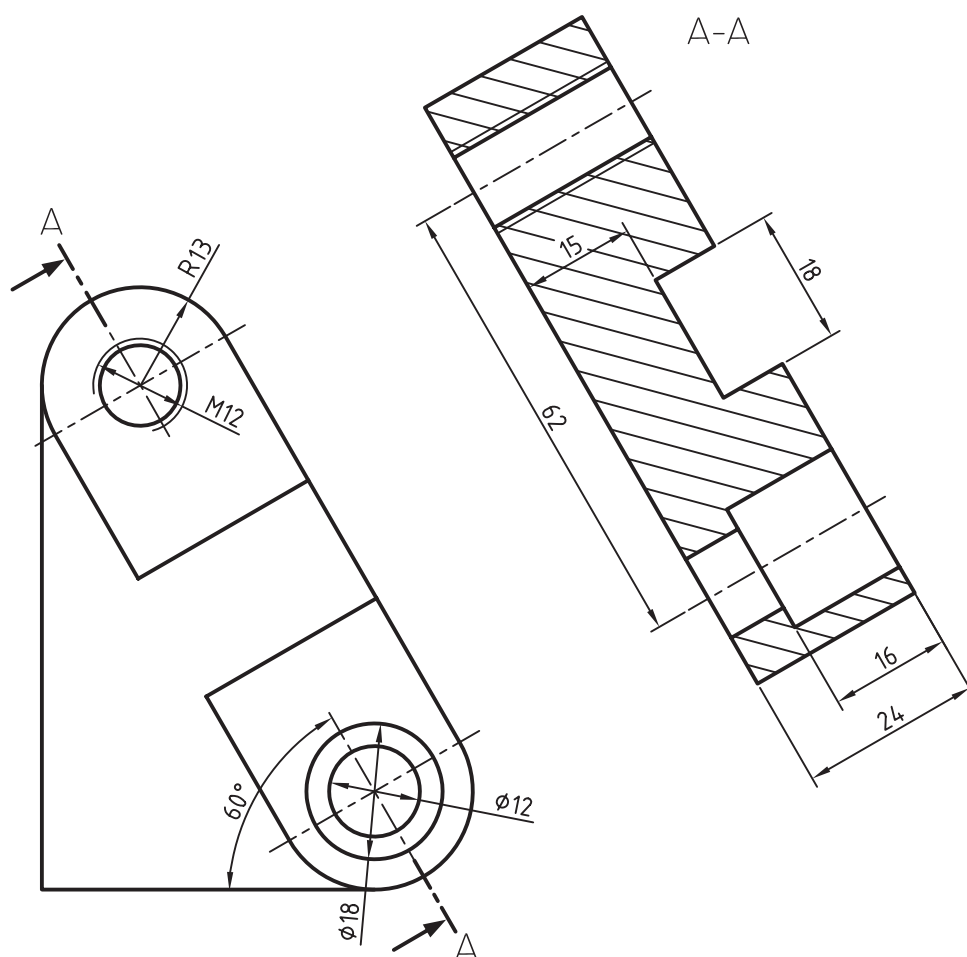

فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

مراحل ترسیم

۱. قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید.
۲. در Layout1 دستور New View را اجرا کنید.
۳. نوع نما را Base و از منوی کرکره ای Orientation گزینه ی Front را انتخاب کنید.
۴. در مکان مناسبی در لی آت برای درج نمای روبه رو کلیک کنید و سپس دکمه ی اینتر را بزنید.
۵. دستور New View را مجدداً اجرا کنید.
۶. نوع نما را Auxiliary انتخاب کنید.
۷. در زبانه ی Section نوع برش را Full انتخاب کنید.
۸. روی دایره ی پایین کلیک کنید تا اولین نقطه ی راستای تصویر معین شود.
۹. روی سوراخ بالا کلیک کنید تا دومین نقطه ی راستای تصویر معین شود.
۱۰. در مکانی مناسب برای تعیین موقعیت نمای کمکی در بالا و سمت راست نمای روبه رو کلیک کنید و دکمه ی اینتر را بزنید.
۱۱. گزینه ی Point را برای تعیین مسیر برش انتخاب کنید و روی دایره ی سوراخ کلیک کنید.
۱۲. در صورت لزوم با دوبار کلیک روی نماهای ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ ویرایش مورد نظر را اعمال کنید.
۱۳. اندازه گذاری ها را مرتب و اندازه های ناخواسته را حذف کنید.
۱۴. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ایجاد برش شکسته از قطعه

می‌توانیم با ایجاد یک خط برش در مدل از آن برش شکسته تهیه کنیم.
برای ایجاد برش شکسته از یک نمای موجود می‌توانیم نوع نما را Ortho و نوع برش را Offset در نظر بگیریم.

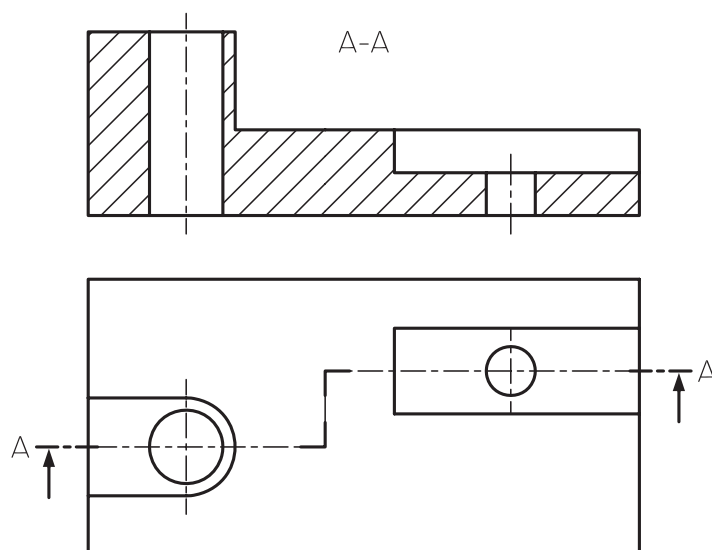

قبل از ایجاد برش شکسته باید مسیر برش را ایجاد کرده باشیم و هنگام تعیین مسیر برش آن را انتخاب کنیم.

ایجاد مسیر برش

مسیر برش یک خط شکسته است که ابتدا و انتهای آن خارج از قطعه قرار دارد و با استفاده از دستور Line ایجاد شده و تبدیل به Cut Line می‌گردد.

ایجاد مسیر برش مورد استفاده در برش شکسته و برش مایل

Cut Line

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Cut Line

Tool bar: Sketch Solving ⇒ Cut Line



Right: Sketch Solving ⇒ Cut Line

Command: AMCUTLINE

Select objects to define the section cutting line:



نکته


مسیر برش شکسته باید دارای شکستگی‌های ۹۰ درجه باشد و اولین و آخرین بخش آن نیز موازی باشد.




(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماری ۳

برش شکسته

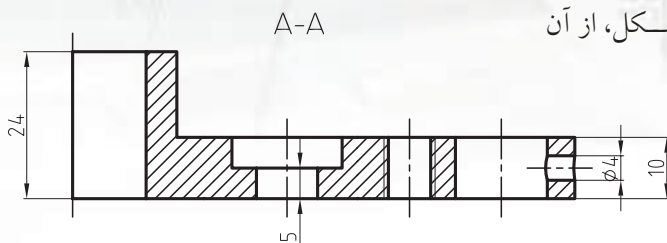

قطعه‌ی روبه‌رو را مدل‌سازی کند. سپس، مطابق شکل، از آن نمای افقی و برش شکسته مطابق شکل تهیه کند.

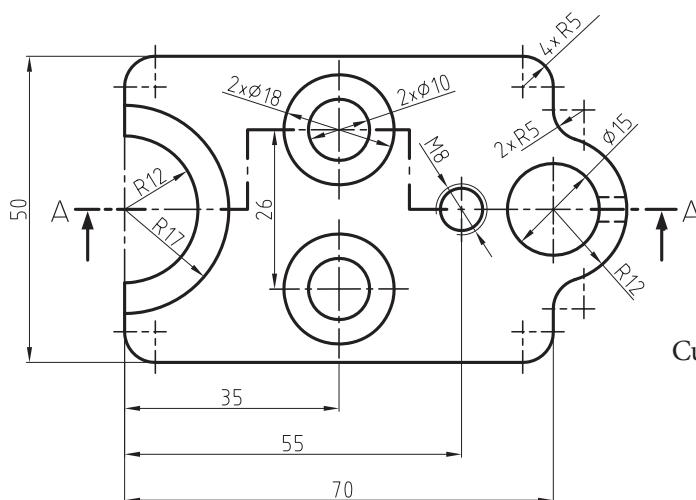

مراحل ترسیم

۱. قطعه را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
۲. در محیط مدل مسیر برش را ترسیم و آن را به Cut Line تبدیل کنید.
۳. در Layout1 دستور New View را اجرا کنید.
۴. نوع نما را Base و از منوی کرکره‌ای Orientation گزینه‌ی Top را انتخاب کنید.
۵. در مکان مناسبی در لی‌آت برای درج نمای افقی کلیک کنید و سپس دکمه‌ی اینتر را بزنید.
۶. دستور New View را مجدداً اجرا کنید.
۷. نوع نما را Ortho انتخاب کنید.
۸. در زبانه‌ی Section نوع برش را Offset انتخاب کنید.
۹. نمای افقی را انتخاب و در بالای آن کلیک کنید.
۱۰. در محیط مدل مسیر برش را انتخاب کنید.
۱۱. در صورت لزوم با کلیک کردن روی نماهای ایجادشده در مرورگر دسکتاپ ویرایش مورد نظر را اعمال کنید.
۱۲. اندازه‌گذاری‌ها را مرتب و اندازه‌های ناخواسته را حذف کنید.
۱۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید


ایجاد برش شعاعی از قطعه

می‌توانیم با ایجاد یک صفحه‌ی کاری در مدل از آن یک برش شعاعی مایل تهیه کنیم.

برای ایجاد برش شعاعی از یک نمای موجود می‌توانیم نوع نما را Ortho و نوع برش را Radial در نظر بگیریم.

نکته

مسیر برش را با استفاده از ایجاد یک صفحه‌ی کاری قبلاً مشخص می‌کنیم و بعد از انتخاب آن روی نما نقطه‌ای را به عنوان نقطه‌ی مفصل یا لولا، که صفحه‌ی برش حول آن می‌چرخد، تعیین می‌کنیم.

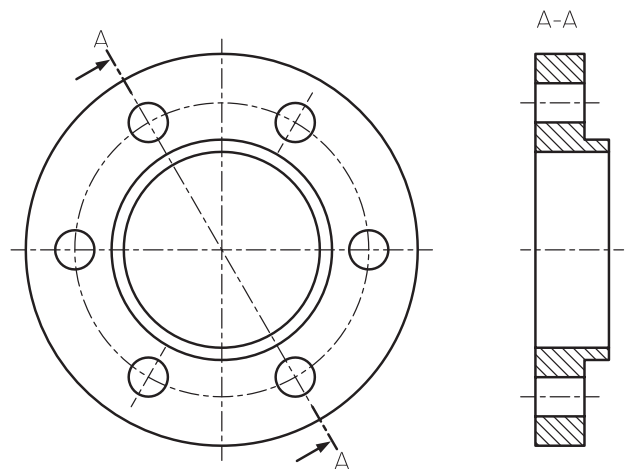


ایجاد برش موضعی از قطعه

می‌توانیم با ایجاد یک خط برش بسته در مدل از آن برش موضعی تهیه کنیم. برای ایجاد این نوع برش می‌توانیم نوع نما را Base و نوع برش را Breakout در نظر بگیریم.

بعد از انتخاب خط برش در مدل باید صفحه‌ی برش را انتخاب کنیم و یا با زدن دکمه‌ی ایتر همان صفحه‌ی خط برش موضعی را بپذیریم. آن‌گاه آن بخشی از مدل را

که به صورت فرضی بریده می‌شود تعیین کنیم. پس از آن باید با تعیین یک وجه تخت مدل، یک صفحه‌ی کاری یا با استفاده از گزینه‌های UCS، صفحه‌ی نما را تعیین کنیم.

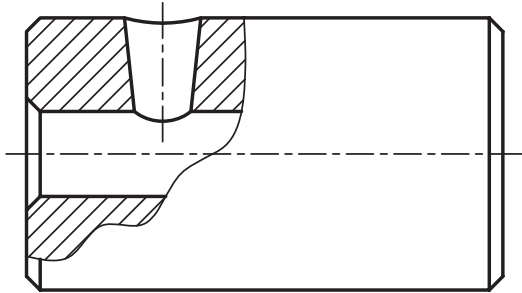

ایجاد خط برش موضعی

قبل از ایجاد برش موضعی باید خط برش در مدل ایجاد شده باشد. خط برش موضعی یک خط بسته است که پس از ترسیم با استفاده از دستور Break Line ایجاد می‌شود.

ایجاد خط برش مورد استفاده در برش موضعی

Break Line

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Break Line

Tool bar: Sketch Solving ⇒ Break Line

Right: Sketch Solving ⇒ Break Line

Command : AMBREAKLINE

Select objects for sketch

نکته

خط برش موضعی باید در آن صفحه‌ای ترسیم شود که عمق برش در قطعه را مشخص می‌کند.

ایجاد نمای جزء یا دتایل

می‌توانیم بخشی از نما را با مقیاسی متفاوت به صورت مجزا نمایش دهیم. برای ایجاد یک نمای جزء از یک نمای اصلی نوع نما را Detail در نظر می‌گیریم و مقیاس نما را نیز، که معمولاً دو یا چند برابر نمای اصلی است، تعیین می‌کنیم.



ابتدا نقطه‌ای در نمای اصلی برای ایجاد نمای جزء انتخاب می‌کنیم. سپس با استفاده از دایره، که پیش‌فرض دستور است، و یا بیضی، چندضلعی، مستطیل یا انتخاب شکلی متفاوت، آن بخش از نمای اصلی را که می‌خواهیم در نمای جزء تکرار شود تعیین می‌کنیم. پس از آن در جای مناسبی در لی‌آت کلیک می‌کنیم تا نمای جزء درج شود.

ایجاد برش مایل

با استفاده از ترسیم مسیر برش در مدل می‌توانیم یک برش مایل از آن به دست آوریم. برای ایجاد برش مایل نسبت به نمای اصلی باید نوع نما را Ortho و نوع برش را Aligned در نظر بگیریم. پس از انتخاب نمای اصلی و راستای درج برش باید مسیر برش مایل را که قبلاً ترسیم کرده‌ایم انتخاب کنیم.

نکته

مسیر برش مایل پس از ترسیم با استفاده از دستور CutLine ایجاد می‌شود و تنها شامل دو قطعه خط است که ابتدا و انتهای آن خارج از قطعه قرار دارد.

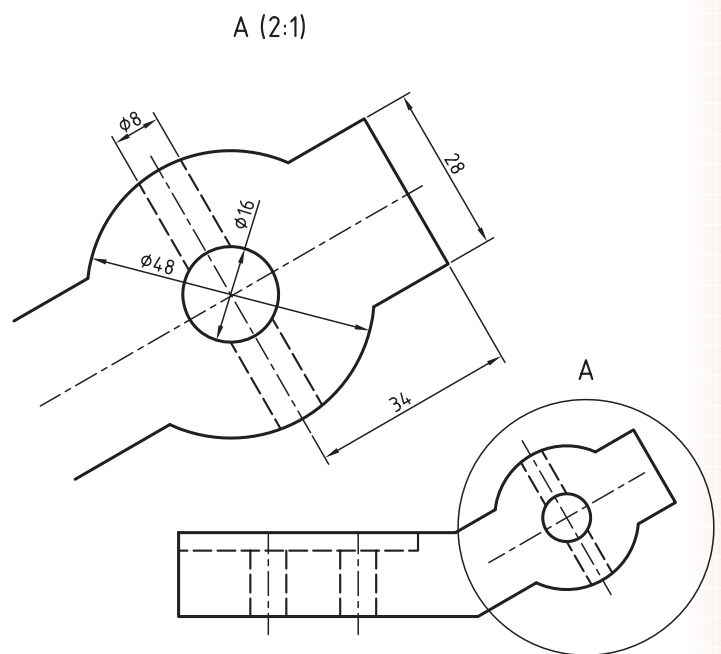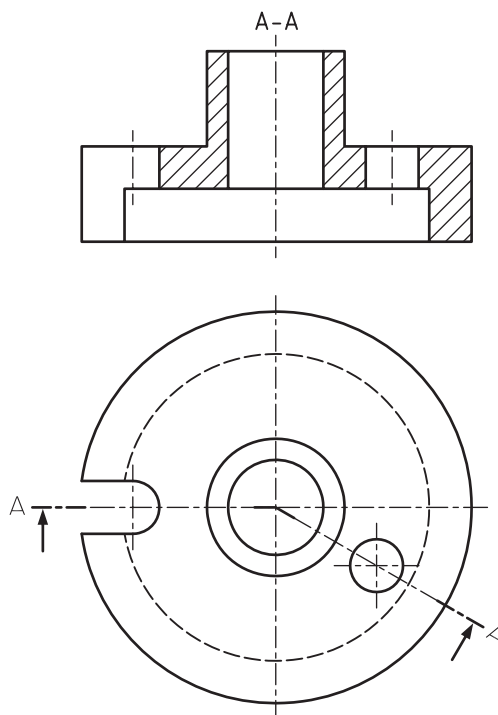




(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماری ۴


برش مایل

A-A

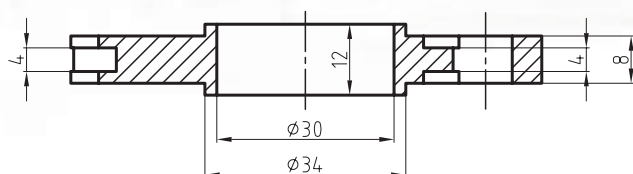

قطعه‌ی روبه‌رو را مدل‌سازی کنید. سپس از آن نمای افقی و برش مایل تهیه نمایید.

مراحل ترسیم

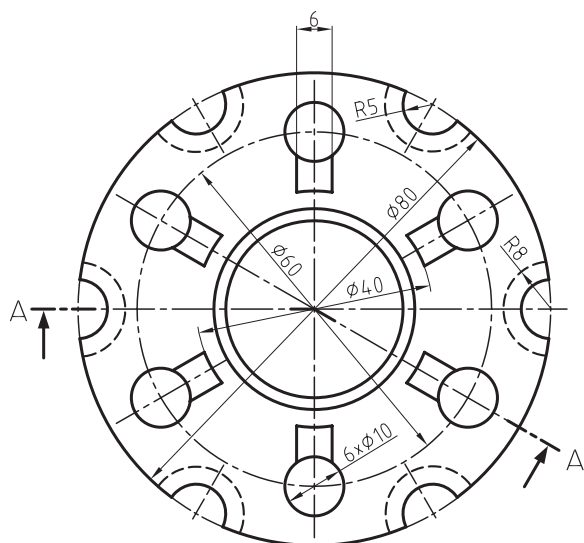

۱۱. در صورت لزوم با دوبار کلیک روی نماهای ایجادشده در مرورگر دسکتاپ ویرایش مورد نظر را اعمال کنید.
۱۲. اندازه‌گذاری‌ها را مرتب و اندازه‌های ناخواسته را حذف کنید.
۱۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. قطعه را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
۲. در محیط مدل مسیر برش مایل را ترسیم و آن را به Cut Line تبدیل کنید.
۳. در Layout1 دستور New View را اجرا کنید.
۴. نوع نما را Base و از منوی کرکره‌ای Orientation گزینه Top را انتخاب کنید.
۵. در مکان مناسبی در لی‌آت برای درج نمای افقی کلیک کنید و سپس دکمه‌ی ایتر را بزنید.
۶. مجدداً دستور New View را اجرا کنید.
۷. نوع نما را Ortho انتخاب کنید.
۸. در زبانه‌ی Section نوع برش را Aligned انتخاب کنید.
۹. نمای افقی را انتخاب و در بالای آن کلیک کنید.
۱۰. در محیط مدل مسیر برش را انتخاب کنید.


فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

ایجاد نمای کوتاه‌شده

قطعاتی که طولی بلند و یکنواخت دارند بهتر است به صورت کوتاه‌شده ترسیم شوند تا جای کمتری اشغال کنند. یک نمای کوتاه‌شده در واقع دو نما از دو سر قطعه است که با یک فاصله در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد. برای ایجاد نمای کوتاه‌شده نوع نما را Broken در نظر می‌گیریم.

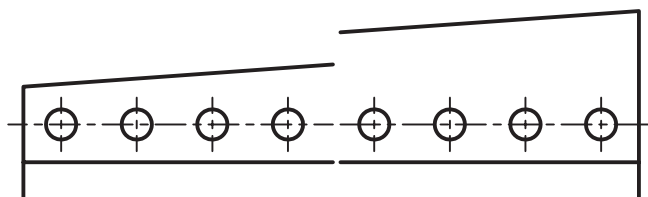

بعد از تعیین جهت نمای اصلی و کلیک کردن در لی‌آت، نمای اصلی به صورت کامل درج می‌شود. در این مرحله باید با تعیین یک نقطه در سمت چپ و درگ کردن یک کادر مستطیلی، بخشی از نمای اصلی را که می‌خواهیم حفظ شود انتخاب کنیم. همین مرحله را برای سمت راست قطعه نیز تکرار می‌کنیم.

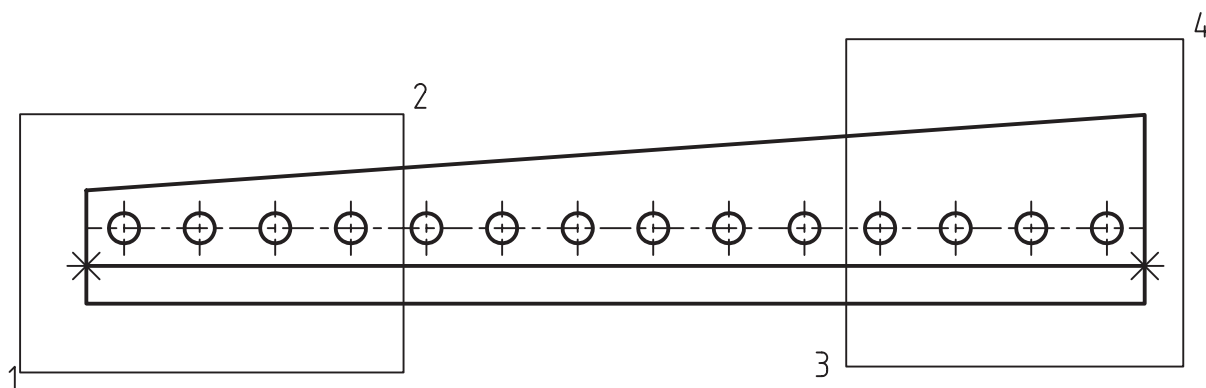




(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماری ۵


نمای کوتاه شده

قطعه‌ی زیر را که یک محور متقارن است مدل‌سازی کنید. سپس مطابق شکل یک نمای کوتاه شده از آن ایجاد نمایید.

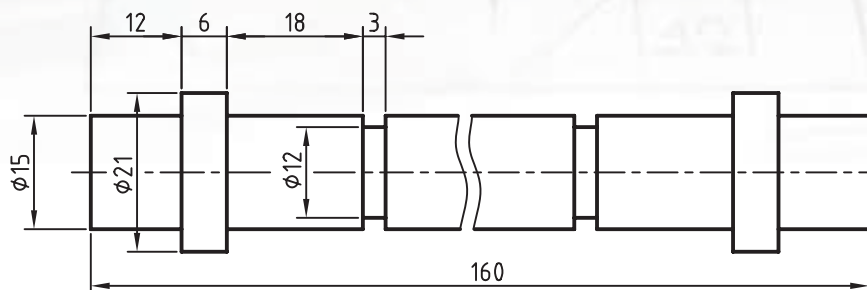

مراحل ترسیم

۱. قطعه را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
۲. در Layout1 دستور New View را اجرا کنید.
۳. نوع نما را Broken و از منوی کرکره‌ای Orientation گزینه‌ی Top را انتخاب کنید.
۴. در مکان مناسبی در لی‌آت برای درج نمای افقی کلیک کنید و سپس دکمه‌ی ایتر را بزنید.
۵. روی نقطه‌ای در سمت چپ محور کلیک کنید.
۶. با یک پنجره بخش مورد نیاز محور را انتخاب کنید (کلیک کردن روی نقاط شماری 1 و 2).
۷. روی نقطه‌ای در سمت راست محور کلیک کنید.
۸. با یک پنجره بخش مورد نیاز محور را انتخاب کنید (کلیک کردن روی نقاط شماری 3 و 4).

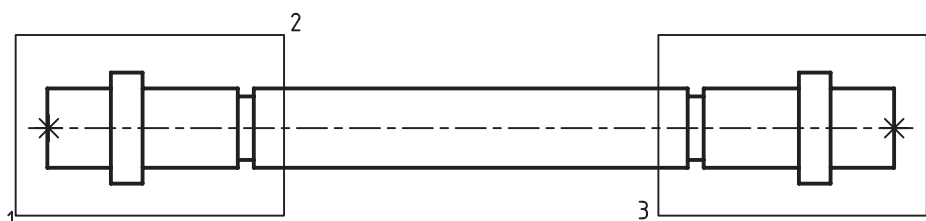

۹. در صورت لزوم با دوبار کلیک کردن روی نماهای ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ ویرایش مورد نظر را اعمال کنید.
۱۰. اندازه‌گذاری‌ها را مرتب و اندازه‌های ناخواسته را حذف کنید.
۱۱. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید

عملیات روی نماها

بعد از ایجاد نماها ممکن است نیاز به ویرایش، جابه‌جایی و عملیات دیگری باشد. با راست‌کلیک کردن روی نماها در مرورگر دسکتاپ منویی ظاهر می‌شود که شامل گزینه‌های مختلفی برای ویرایش آن‌هاست.



ویرایش نما

در زبانه‌ی Display گزینه‌های مختلفی برای کنترل نمایش بخش‌های مختلف نما وجود دارد:

◀ **Thread Lines**: نمایش رزوها


◀ **Parametric Dimensions**: نمایش اندازه‌های

پارامتریک

◀ **Automatic Centerlines**: نمایش خطوط محور

به صورت خودکار


با دوبار کلیک کردن روی نما در مرورگر دسکتاپ یا انتخاب گزینه‌ی Edit از منوی راست‌کلیک پنجره‌ی Edit Drawing View ظاهر می‌شود که می‌توانیم گزینه‌های مختلف دخیل در نما را ویرایش کنیم. مقیاس نما، پارامتریک بودن ابعاد کادر نما و هم‌راستا بودن و حرکت نما با نمای اصلی یا مقید کردن آن در راستای افقی یا عمودی از گزینه‌هایی است که در این بخش قابل تغییر است.

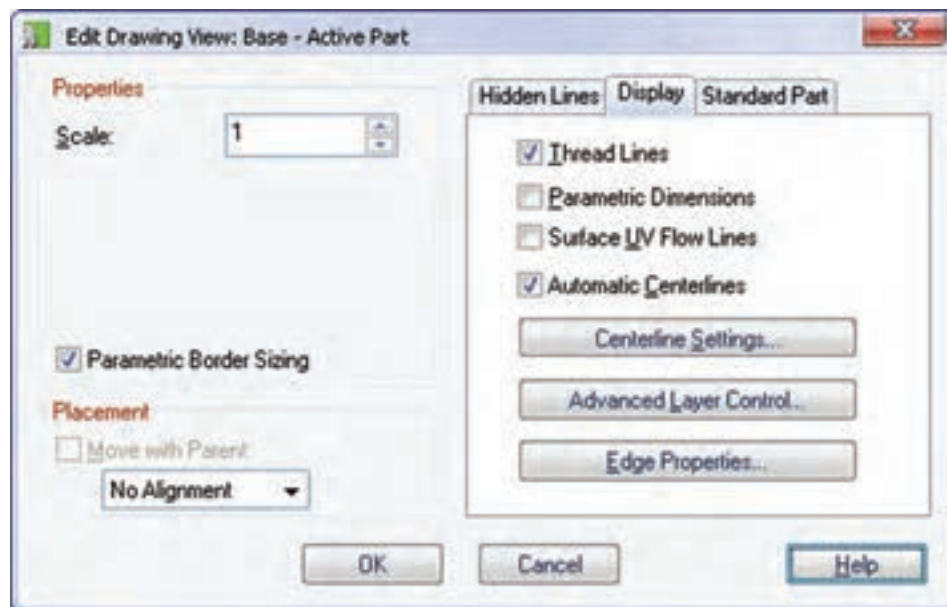

◀ **Centerline Settings:** در این بخش می‌توانیم کنترل کنیم که برای چه بخش‌هایی به صورت خودکار خط محور ایجاد شود و مشخصات خط محور چگونه باشد. به صورت معمول نیازی به تغییر گزینه‌های این بخش نیست.

◀ **Advanced Layer Control:** کنترل وضعیت لایه‌ها در نما

◀ **Edge Properties:** کنترل نمایش و تغییر مشخصات خطوط موجود در نما

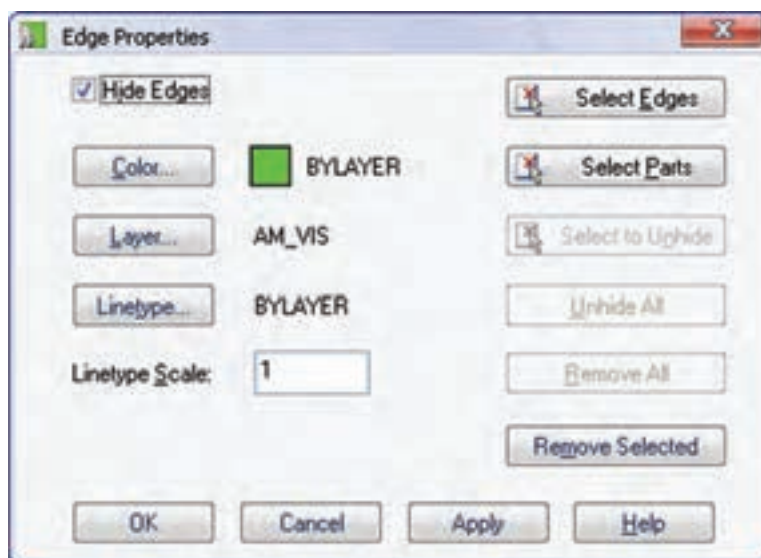

با استفاده از دکمه‌ی **Select edges** می‌توانیم لبه‌هایی را که می‌خواهیم مخفی کنیم یا رنگ، لایه و نوع خط آن را تغییر دهیم انتخاب و سپس در بخش سمت راست عملیات مورد نظر را اجرا می‌کنیم.



نکته

در نمای یک مجموعه می‌توانیم با انتخاب دکمه‌ی **Select Parts** برخی قطعات را در نما حذف کنیم.

حرکت و جابه‌جایی نماها

با استفاده از گزینه‌ی **Move** در منوی راست‌کلیک می‌توانیم نمای مورد نظر را در لی‌آت جابه‌جا کنیم. با حرکت نمای اصلی نماهایی که از آن منشعب شده‌اند نیز در راستای خود جابه‌جا می‌شوند.



نکته

عملیات دیگری مانند کپی کردن نما (**Copy**)، تغییر نام نما (**Rename**)، و حذف کردن نما (**Delete**) نیز با استفاده از گزینه‌های راست‌کلیک قابل انجام است.


ارزشیابی پایانی

◀ نظری



۱. چگونه می توان در فرجه ی سوم نماگیری انجام داد؟
الف) با انتخاب گزینه ی First angle در زبانه ی AM: Standards
ب) با انتخاب گزینه ی Third angle در زبانه ی AM: Standards
ج) با انتخاب گزینه ی First angle در دستور Page Setup
د) با انتخاب گزینه ی Third angle در دستور Page Setup
۲. با دستور Insert Title Block چه چیزی به یک لی آت فعال افزوده می شود؟
الف) آخرین بلوک ساخته شده
ب) کادر و جدول
ج) عنوان نقشه
د) آخرین کادر استفاده شده
۳. جدول مشخصات معمولاً شامل چه مواردی است؟
۴. از دستور New View برای ایجاد انواع نماها و برش های مختلف از قطعات و مجموعه های مونتاژی استفاده می کنیم.
الف) درست
ب) نادرست
۵. برای ایجاد تصویر ایزومتریک از یک نمای موجود از گزینه ی Broken استفاده می کنیم.
الف) درست
ب) نادرست
۶. برای ایجاد نمای جزء یا دتایل با مقیاسی متفاوت از بخشی از نمای موجود از گزینه ی Detail استفاده می کنیم.
الف) درست
ب) نادرست
۷. برای ایجاد نمای کوتاه شده از گزینه ی ISO استفاده می کنیم.
الف) درست
ب) نادرست
۸. انواع نماهای قابل ایجاد در مکانیکال را نام ببرید.
۹. انواع برش های قابل ایجاد در مکانیکال را نام ببرید.

۱۰. کدام نوع برش نیاز به مسیر برش Cut Line دارد.
- الف) برش شکسته و مایل ب) برش موضعی
ج) برش شعاعی د) نیم برش و برش شکسته
۱۱. کدام نوع برش نیاز به خط برش Break Line دارد؟
- الف) برش شکسته و مایل ب) برش موضعی
ج) برش شعاعی د) نیم برش و برش شکسته
۱۲. چند نوع تصویر ایزومتریک از یک نمای موجود می توان ایجاد کرد؟
۱۳. از کدام گزینه برای ایجاد نمای کمکی استفاده می کنیم؟
- الف) Ortho ب) Detail
ج) Auxiliary د) Broken
۱۴. آیا در ایجاد برش کامل در مکانیکال دسکتاپ نام و مسیر برش درج می شود؟
۱۵. از کدام گزینه برای ایجاد برش شکسته استفاده می کنیم؟
- الف) Full ب) Half
ج) Offset د) Aligned
۱۶. برش شعاعی چه نوع برشی است؟
۱۷. ویژگی های یک خط برش موضعی کدام است؟
۱۸. نمای کوتاه شده برای چه قطعاتی استفاده می شود؟
۱۹. چگونه می توان یک نمای موجود را در لی آت جابه جا کرد؟
۲۰. برای حذف اندازه گذاری های پارامتریک در یک نمای خاص از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
۲۱. چگونه می توانیم برخی قطعات را در نمای یک مجموعه مخفی کنیم؟
۲۲. چگونه می توان یک لبه ی خاص را در نمای یک قطعه مخفی کرد؟

۱. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس، مطابق شکل، از آن نمای اصلی و برش‌های نمایش داده شده تهیه نمایید. (۹۰ دقیقه)

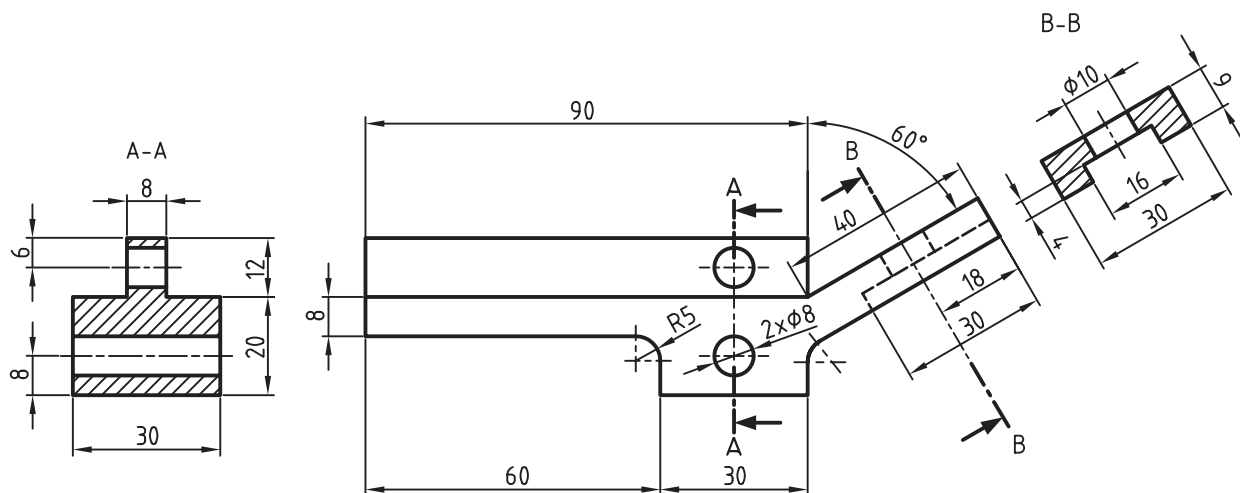


۲. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس، مطابق شکل، از آن نمای افقی و برش شکسته تهیه نمایید. (۶۰ دقیقه)

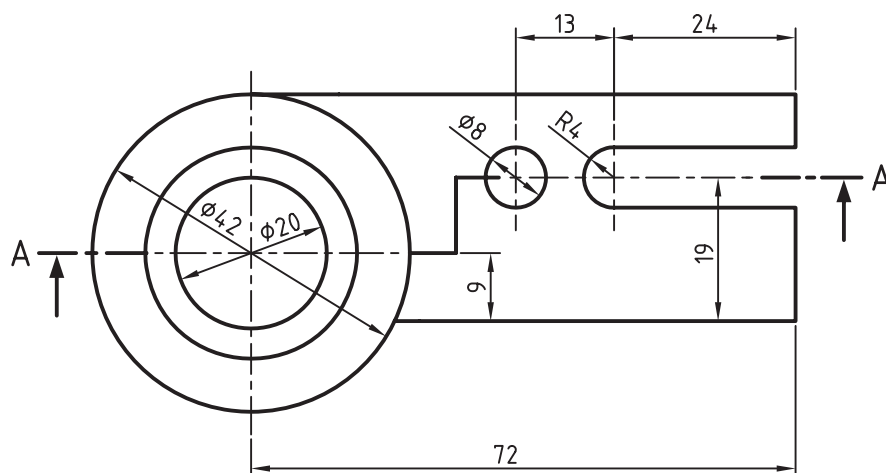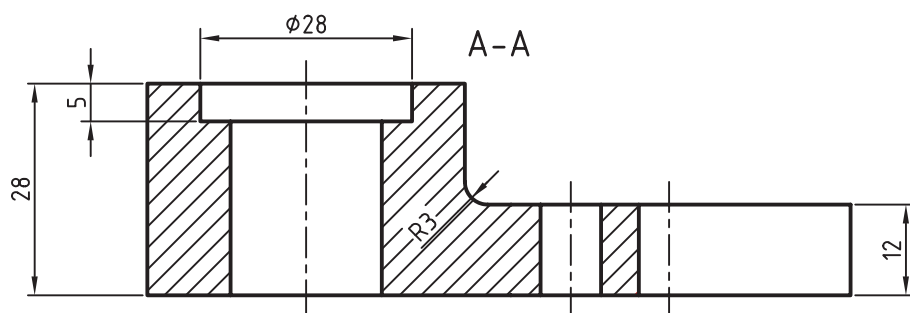


۳. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس، مطابق شکل، از آن نمای افقی و برش مایل تهیه نمایید. (۶۰ دقیقه)


A-A

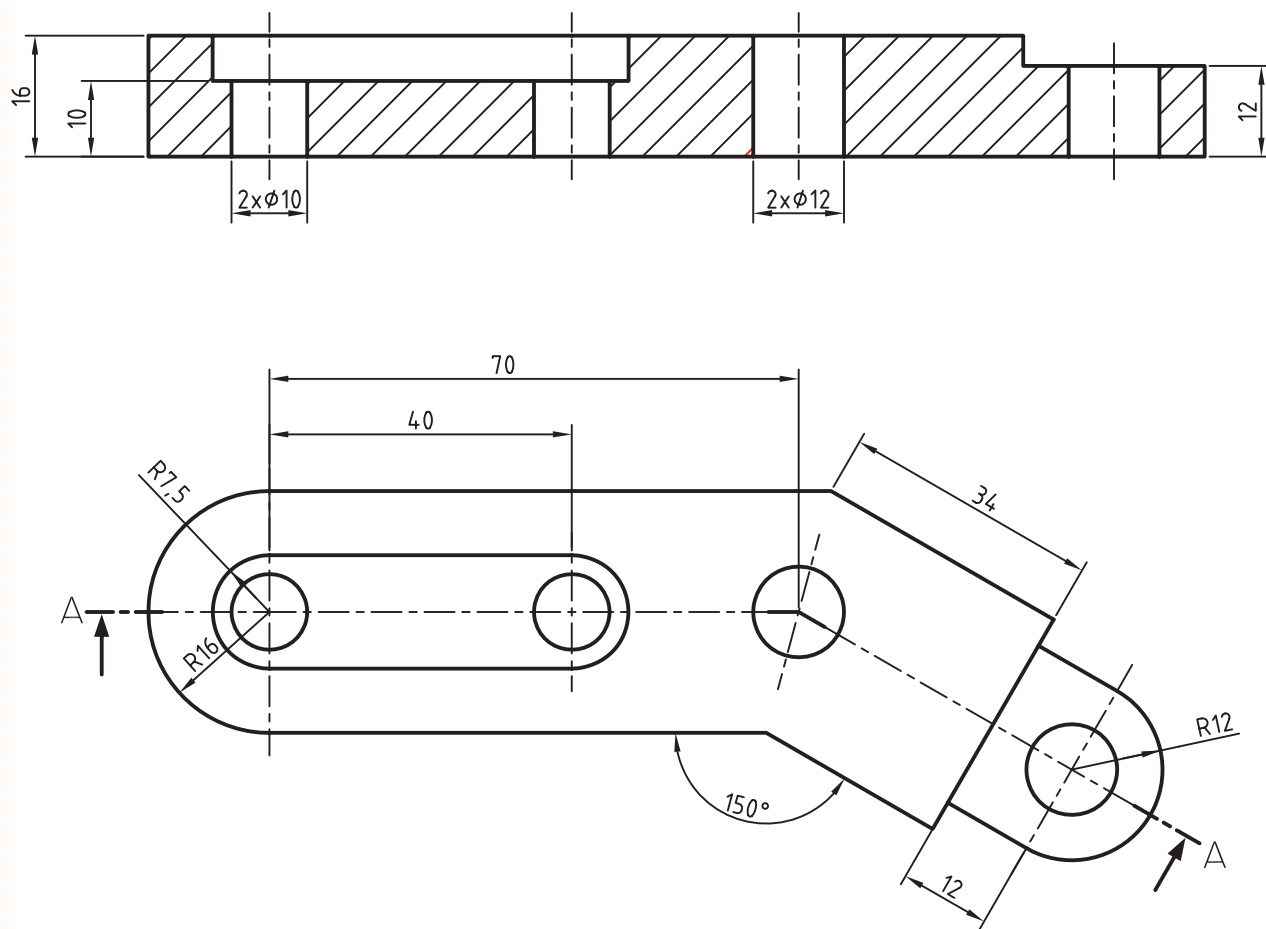


۴. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس، مطابق شکل، آن را ارائه دهید. (۹۰ دقیقه)

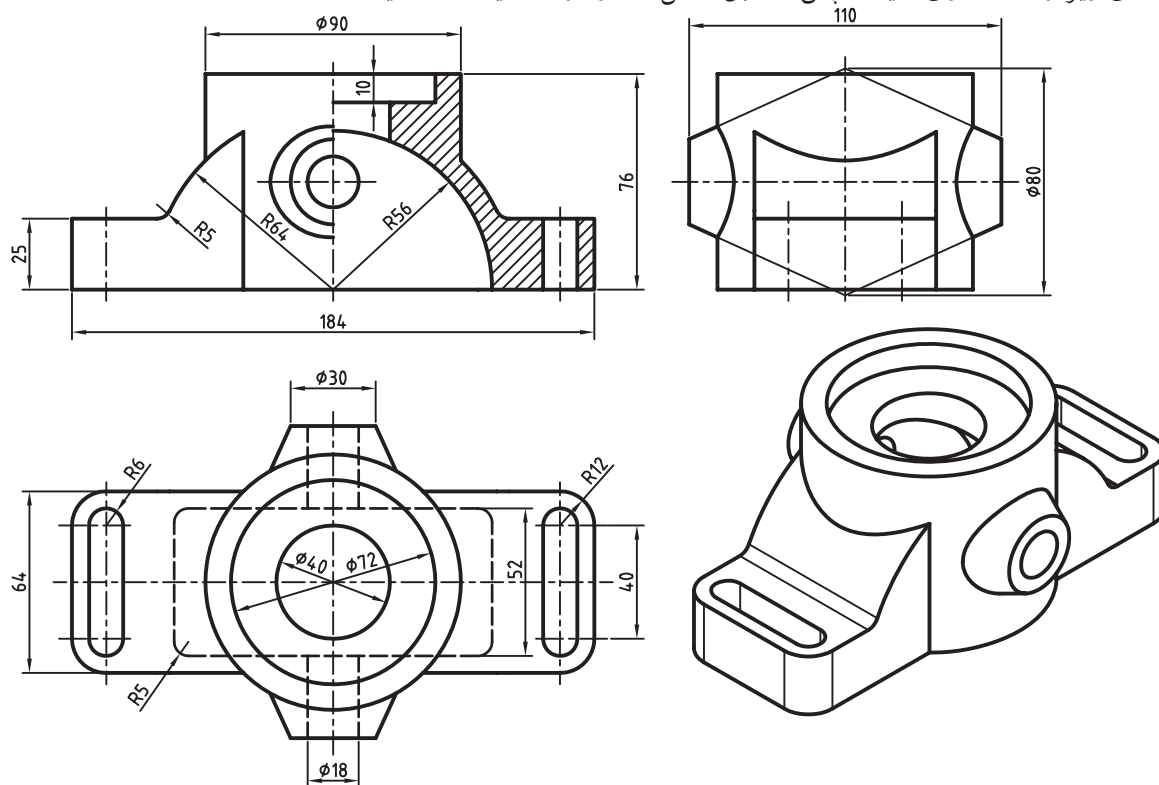


۵. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس مطابق شکل آن را ارائه دهید. (۶۰ دقیقه)

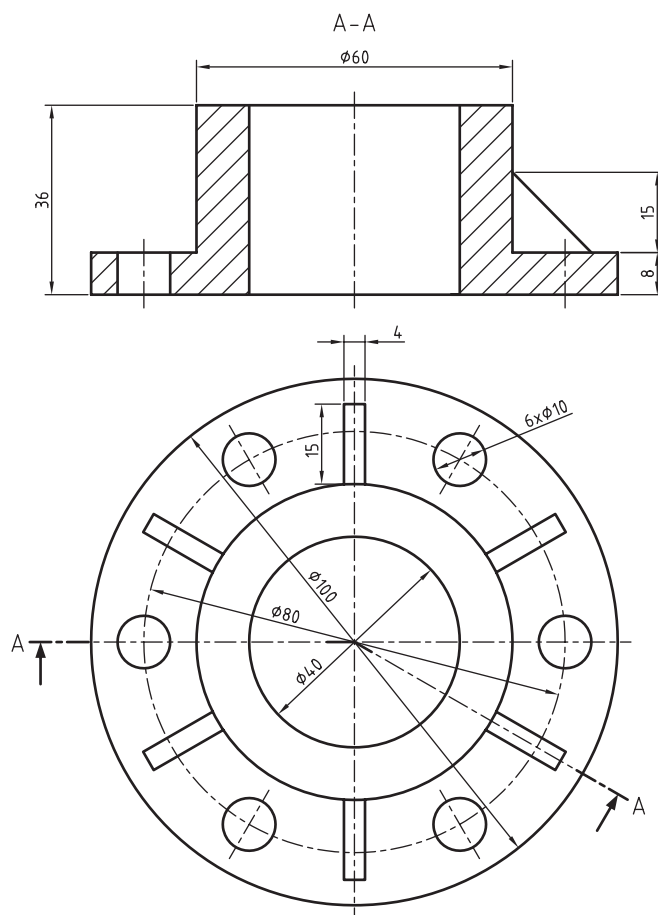

۶. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس مطابق شکل آن را ارائه دهید؟ (۱۲۰ دقیقه)

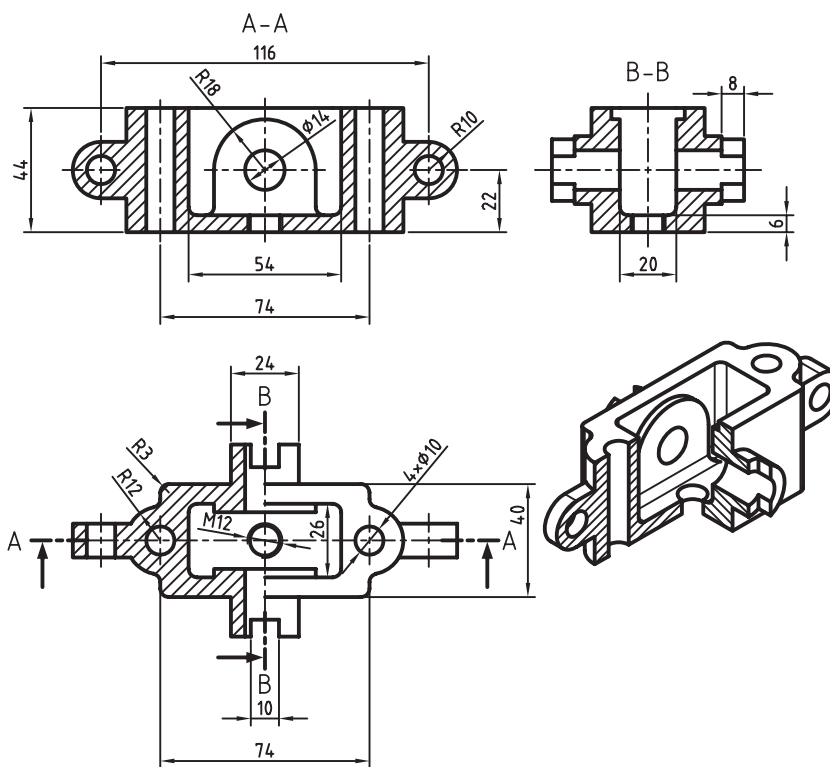

۷. قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. سپس مطابق شکل آن را ارائه دهید؟ (۱۲۰ دقیقه)

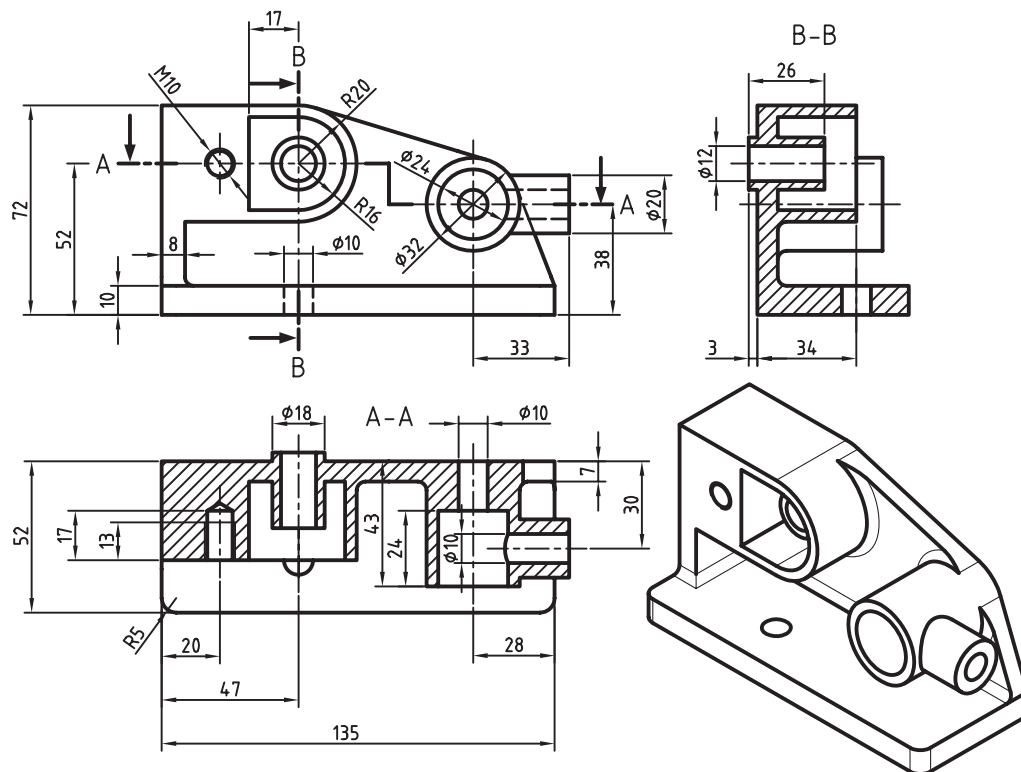




 
توانایی نقشه‌کشی و حاشیه‌نویسی پیشرفته


◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:


- خطاهای مدل‌سازی را توضیح دهد.
- خطاهای مدل‌سازی را تشخیص دهد.
- خطاهای مدل‌سازی را اصلاح کند.
- اندازه‌گذاری‌های پارامتریک را ویرایش کند.
- اعداد اندازه را با تولرانس ابعادی نمایش دهد.
- اعداد اندازه را با انطباقات نمایش دهد.
- علامت صافی سطح در نقشه درج کند.
- علائم جوشکاری در نقشه درج کند.
- اتصالات جوشکاری را در نقشه نمایش دهد.
- علائم تولرانس هندسی در نقشه درج کند.
- اطلاعات سوراخ را نمایش دهد.
- جدول سوراخ‌ها را در نقشه درج کند.
- نمای یک مجموعه را استخراج کند.
- از یک صحنه انفجاری نما تهیه کند.
- قطعات خاصی را در برش مونتاز استثنا کرده و به صورت استاندارد نمایش دهد.
- نمایش قطعات استاندارد را در نمای مونتاز تغییر دهد.
- نحوه‌ی ارتباط بین مکانیکال دسکتاپ و اتوکد را توضیح دهد.
- نماهای مکانیکال دسکتاپ را به اتوکد صادر کند.
- قطعات یک مجموعه را شماره‌گذاری دهد.
- جدول مواد را توضیح کند.
- کاربردهای جدول مواد را نام ببرد.
- در یک فایل مونتاز جدول مواد ایجاد کند.
- برای یک مجموعه فهرست قطعات تهیه کند.

| ساعات آموزش | | |
|-------------|------|-----|
| نظری | عملی | جمع |
| ۴ | ۷ | ۱۱ |

پیش آزمون

۱. اندازه‌های کمکی چگونه نشان داده می‌شود؟
 (الف) داخل کادر مستطیلی (ب) داخل پرانتز
 (ج) داخل کروشه (د) زیر اعداد اندازه خط تیره کشیده می‌شود
۲. اندازه‌هایی که سفارش‌دهنده با دقت خاصی خواسته است، چگونه نشان داده می‌شود؟
 (الف) داخل کادر (ب) داخل پرانتز
 (ج) داخل کروشه (د) زیر اعداد اندازه خط تیره کشیده می‌شود.
۳. اندازه‌هایی که با مقیاس نمی‌خواند، چگونه نشان داده می‌شود؟
 (الف) داخل کادر (ب) داخل پرانتز
 (ج) داخل کروشه (د) زیر اعداد اندازه خط تیره کشیده می‌شود.
۴. اندازه خام و پیش‌ساخته‌ی قطعه چگونه نشان داده می‌شود؟
 (الف) داخل کادر (ب) داخل پرانتز
 (ج) داخل کروشه (د) زیر اعداد اندازه خط تیره کشیده می‌شود.
۵. اندازه دقیق تئوری، چگونه نشان داده می‌شود؟
 (الف) داخل کادر مستطیلی (ب) داخل پرانتز
 (ج) داخل کروشه (د) زیر اعداد اندازه خط تیره کشیده می‌شود.
۶. در تصویر زیر در کنار 1:10 چه نمادی قرار می‌گیرد و معنی آن چیست؟
 (الف)  سطح فوقانی دارای شبی ۱۰ درصد است.
 (ب)  M مقیاس نقشه ۱۰ درصد کوچک شده است.
 (ج)  میزان باریک‌شدگی ۱۰ درصد است.
 (د)  ارتفاع قطعه در هر ۱۰۰ واحد ۱ واحد کاسته می‌شود.

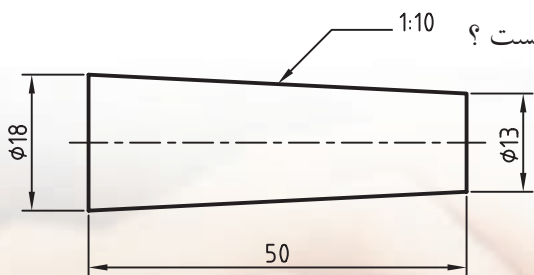

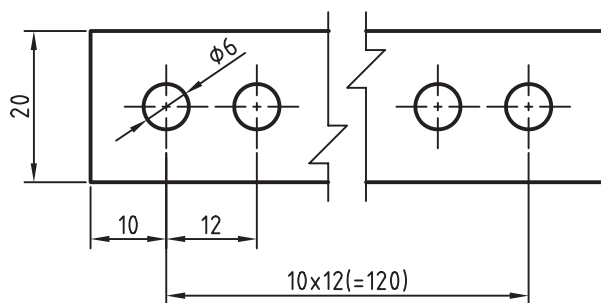


۷. در قطعه‌ی زیر چند عدد سوراخ وجود دارد؟

- الف) ۱۰
ب) ۱۱
ج) ۱۲
د) ۱۲۰

۸. اگر در قطعه‌ای تعداد بسیاری سوراخ باشد، برای اندازه‌گذاری موقعیت سوراخ‌ها بهتر است از این روش استفاده شود.

- الف) اندازه‌گذاری زنجیره‌ای
ب) اندازه‌گذاری مختصاتی
ج) اندازه‌گذاری پله‌ای
د) اندازه‌گذاری جدولی

۹. تolerانس هندسی نشان‌داده شده در شکل زیر چه نوع تolerانسی است؟

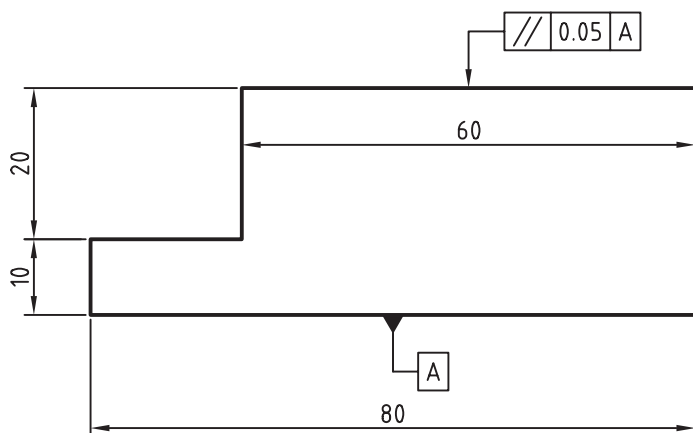


- الف) توازی
ب) تعامد
ج) زاویه‌ای
د) تخت

۱۰. معنی علامت $\nabla\nabla\nabla$ چیست؟

- الف) سطح خیلی صاف
ب) سطح صاف
ج) سطح کاملاً پرداخت شده
د) سطح خشن

۱۱. علامت نشان داده شده در شکل زیر بیانگر چیست؟

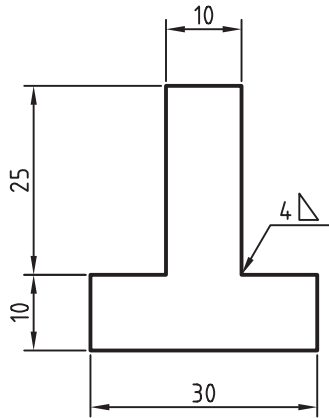


الف) علامت جوش به ضخامت ۴ میلی متر

ب) علامت جوش یکطرفه به ضخامت ۴ میلی متر

ج) علامت جوش گوشه به ضخامت ۴ میلی متر

د) علامت جوش دوبل به ضخامت سرتاسری ۴ میلی متر

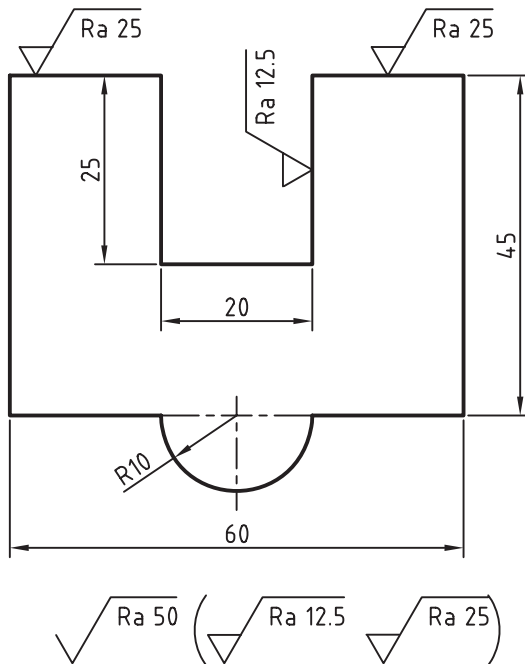

۱۲. علامت زیر در پایین نقشه بیانگر کدام گزینه است؟

الف) همه‌ی سطوح دارای زبری 3.2 میکرومتر هستند

ب) همه‌ی سطوح دارای زبری 0.8 تا 1.6 میکرومتر هستند

ج) مقدار زبری Ra می تواند 0.8 ، 1.6 ، 3.2 میکرومتر باشد

د) همه‌ی سطوح دارای زبری 3.2 میکرومتر هستند به جز

سطوحی که زبری آن‌ها داخل پرانتز نوشته شده است

۱۳. در انطباقات اعداد طرف راست حروف نشان دهنده‌ی

چیست؟

الف) کمیت تولرانس

ب) ثبوت سوراخ

ج) کیفیت تولرانس

د) ثبوت میله

اصلاح خطاهای مدل سازی

یکی از ویژگی های نماهای مکانیکال دسکتاپ حفظ وابستگی با قطعات سه بعدی است به طوری که با ویرایش قطعات در محیط مدل سازی، نماها به صورت خودکار به روز می شوند. از این ویژگی برای شناسایی خطاهای مدل سازی استفاده می کنیم. برخی خطاها در نما و برش قطعه بهتر مشخص می شود که می توانیم پس از مشاهده ی خطا آن را در محیط مدل یا محیط نقشه اصلاح کنیم.

برای اصلاح خطاها در محیط نقشه کشی باید اندازه گذاری های قطعه را مشاهده کنیم. البته تنها اندازه های پارامتریک را می توانیم تغییر دهیم. این اندازه ها در محیط مدل ایجاد شده اند و رنگ و لایه ی آنها با اندازه های رفرنس، که در محیط نقشه کشی ایجاد می شوند، متفاوت است. بعد از ویرایش اندازه در نقشه و اصلاح خطا باید قطعه را به روز کنیم. برای این کار از آیکن Update Part در پایین مرورگر دسکتاپ استفاده می کنیم.



نکته

برای تغییر یک اندازه ی پارامتریک کافی است روی آن دوبار کلیک کنیم تا پنجره ی Power Dimensioning باز شود. در فیلد Exact Distance اندازه را تغییر می دهیم.

ویرایش اندازه گذاری

در نماهای ایجاد شده می توانیم اندازه های پارامتریک را نمایش دهیم و یا از نمایش آنها در نما خودداری کنیم. این اندازه ها گاهی نیاز به ویرایش دارند. برای ویرایش این اندازه ها کافی است روی آن دوبار کلیک کنیم تا دستور Power Edit اجرا شود.

ویرایش پیشرفته ی انواع اندازه گذاری

Power Edit

Menu: Modify ⇒ Power Commands ⇒ Power Edit

Menu: Annotate ⇒ Edit Dimensions ⇒ Power Edit

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Power Edit



Right: Annotate Menu ⇒ Edit

Dimensions ⇒ Power Edit

Command: AMPOWEREDIT

Select objects:

با اجرای این دستور پنجره ی تبدالی Power Dimension به نمایش درمی آید.



در بخش Text دو دکمه وجود دارد:

< > : نمایش یا عدم نمایش اندازه‌ی واقعی

☺ : درج نمادهای خاص. با کلیک کردن روی این دکمه پنجره‌ی Special Characters ظاهر می‌شود که می‌توانیم نماد مورد نظر را در محل نشانگر متن روی اندازه درج کنیم.




در بخش Properties می‌توانیم با استفاده از دکمه‌ی Apply to یک اندازه را به اندازه‌های دیگر اختصاص دهیم، یا با استفاده از دکمه‌ی Copy from خصوصیات یک اندازه را کپی کنیم.

آیا می‌دانید



خصوصیاتی را که می‌توانیم کپی کنیم، یا به اندازه‌های دیگر اختصاص دهیم، قابل انتخاب است. با استفاده از این دو دکمه پنجره‌ی Properties نمایش داده می‌شود که می‌توانیم تعیین کنیم کدام خصوصیات اندازه کپی شود.

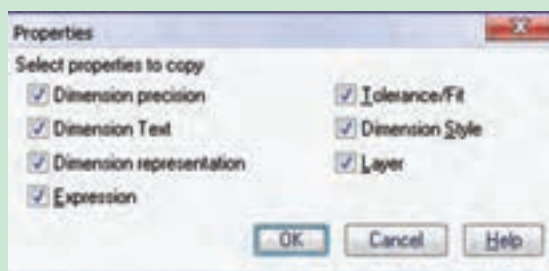

این پنجره شامل سه زبانه است: General که شامل خصوصیات عمومی اندازه است؛ Geometry که مربوط به خطوط اندازه، خطوط کمکی، فلش‌ها و فاصله‌ی بین متن اندازه با خط اندازه است و زبانه‌ی Units که گزینه‌هایی در ارتباط با واحد اندازه‌گذاری، دقت نمایش عدد اندازه و نحوه‌ی گرد کردن آن است.

ویرایش عدد اندازه و ویژگی‌های نمایش آن

در بخش Representation گزینه‌های مختلفی برای نمایش عدد اندازه وجود دارد:



[xx] : نمایش اندازه به صورت اینچ و میلی‌متر

xx : نمایش اندازه به صورت زیرخط‌دار برای اندازه‌های خارج از مقیاس

[xx] : نمایش اندازه داخل یک کادر مستطیلی برای اندازه‌های دقیق ثوری

[xx] : نمایش اندازه در یک کادر بیضوی برای اندازه‌های بازرسی

[xx] : نمایش اندازه‌ها داخل پرانتز برای اندازه‌های کمکی


آیا می‌دانید




با کلیک کردن روی دکمه‌ی فلش رو به پایین (▼) در سمت راست کادر گرافیکی نمایش اندازه می‌توانیم به الگوهای از پیش تعریف شده (مانند حرف M برای اندازه‌ی قطر پیچ‌های متریک) برای نمایش اندازه دست یابیم.

تعیین کلاس انطباقی

برای ویرایش اندازه‌هایی که دارای یک کلاس انطباقی هستند می‌توانیم از دکمه‌ی Add Fit ($h7$) در بالای پنجره استفاده کنیم که منجر به افزودن بخش Fit به پنجره می‌شود.

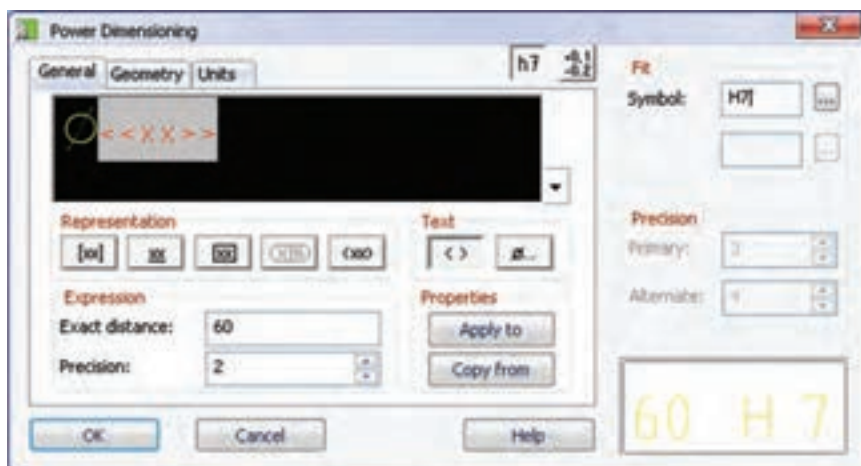


می‌توانیم در فیلد Symbol کلاس انطباقی مورد نظر را وارد کنیم، یا با کلیک کردن روی دکمه‌ی سه نقطه در سمت راست آن با استفاده از پنجره‌ی Fits به صورت دقیق‌تر و با اطلاعاتی کامل‌تر کلاس انطباقی مورد نظر را انتخاب کنیم.

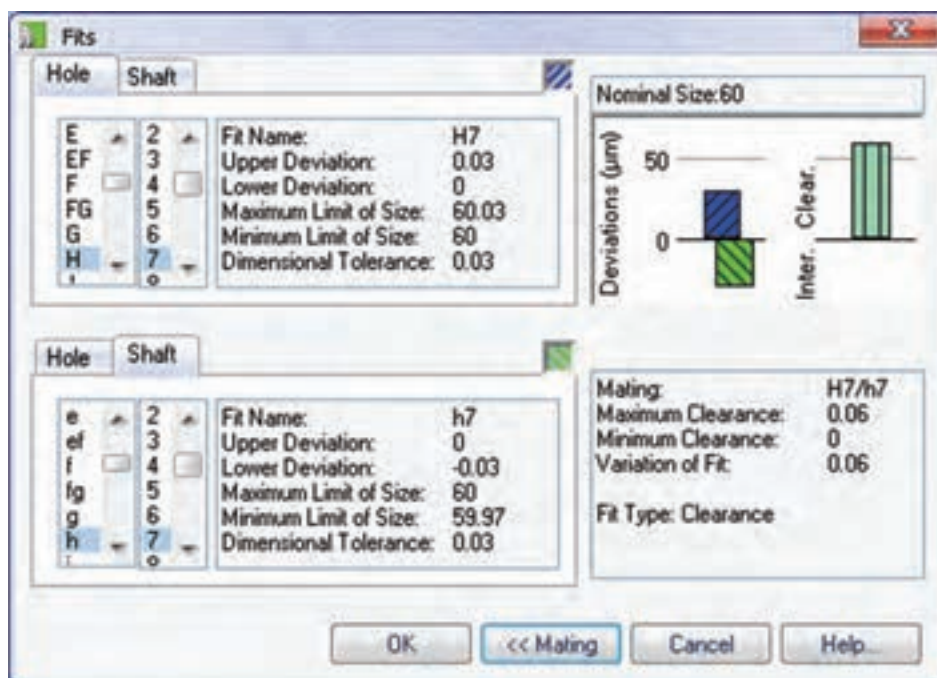


برای نمایش کلاس انطباقی در عدد اندازه و نوع انطباق می‌توانیم در کادر نمایش انطباق در پایین بخش Fit کلیک کنیم تا به صورت گرافیکی در پنجره‌ی Select Fit Type نوع انطباق را انتخاب کنیم.



 
تعیین تolerانس ابعادی

برای ویرایش اندازه‌هایی که همراه با تolerانس ابعادی نمایش داده می‌شوند می‌توانیم از دکمه‌ی Add Tolerance () در بالای پنجره استفاده کنیم که منجر به افزودن بخش Tolerance به پنجره می‌شود.

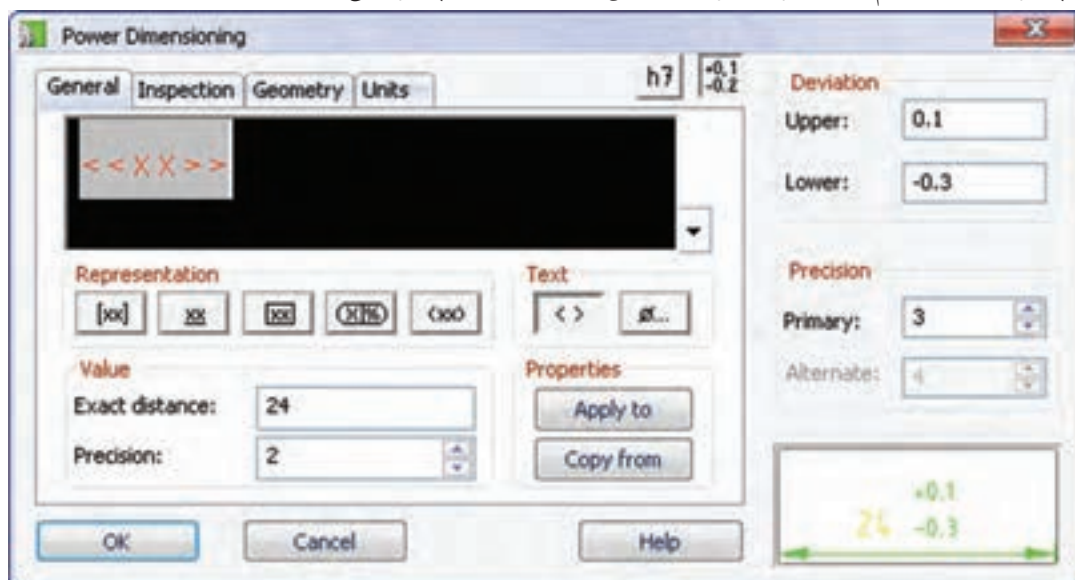


در فیلدهای Upper و Lower مقدار انحراف فوقانی و انحراف تحتانی را مستقیماً وارد می‌کنیم. در صورتی که انحراف تحتانی منفی باشد باید علامت آن نیز درج کنیم. تعداد اعداد بعد از ممیز در فیلد Primary تعیین می‌کنیم.

با کلیک کردن در کادر نمایش تولرانس در پایین این بخش می‌توانیم نحوه‌ی نمایش تولرانس را به صورت گرافیکی انتخاب کنیم.

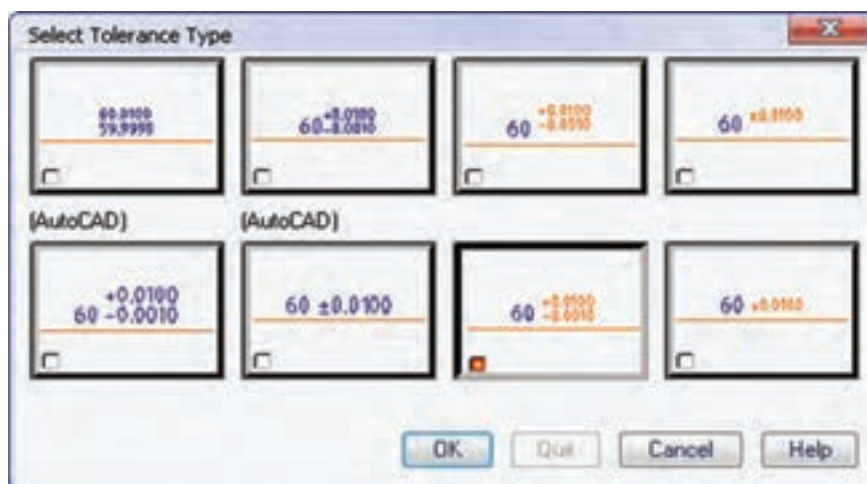

تغییر قالب متن اندازه

با انتخاب متن اندازه در کادر نمایش پنجره‌ی تبدیلی Power Dimension و استفاده از منوی راست کلیک آن به گزینه‌های مختلفی برای تغییر قالب و فرمت متن اندازه دست می‌یابیم. گزینه‌هایی مانند زیرخط و روخطدار کردن متن اندازه، ترازبندی و تغییر رنگ، ارتفاع، فونت، پهنا و تغییر فاصله‌ی بین حروف متن اندازه.

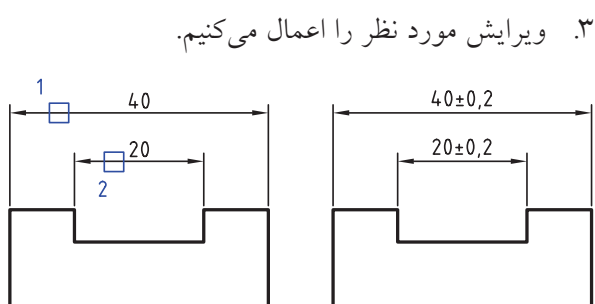


۴. روی دکمه‌ی OK کلیک می‌کنیم.

تلفیق دو یا چند اندازه و تبدیل آن‌ها به یک اندازه

۱. گزینه‌ی Join Dimension را از منوی Annotate >> Edit Dimensions >> Join Dimension انتخاب می‌کنیم.

۲. اندازه‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم (شماره‌های ۱ و ۲).

۳. دکمه‌ی ایتر را فشار می‌دهیم.

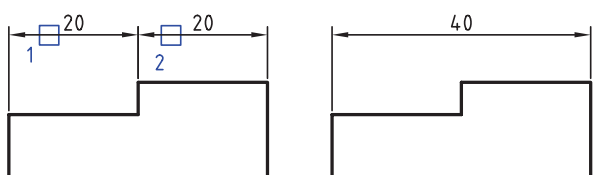

ویرایش چندین اندازه به صورت همزمان

۱. گزینه‌ی Multi Edit را از منوی

Annotate >> Edit Dimensions >> Multi Edit

انتخاب می‌کنیم.

۲. تمام اندازه‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم (شماره‌های ۱ و ۲).

مرتب کردن اندازه‌ها


۱. گزینه‌ی Arrange را از منوی

Annotate >> Edit Dimensions >> Arrange


می‌کنیم.

۲. اندازه‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم (شماره‌های ۱ و ۲).

۳. دکمه‌ی ایتتر را فشار می‌دهیم.




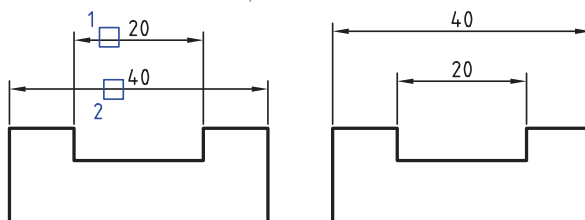


۴. دکمه‌ی ایتتر را فشار می‌دهیم.

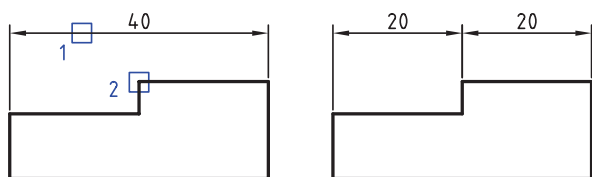

درج علائم نقشه‌کشی

در مکانیکال دسکتاپ امکانات فراوانی برای درج علائم و سمبل‌های نقشه‌کشی صنعتی، از جمله علائم جوشکاری و صافی سطح وجود دارد.

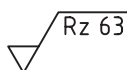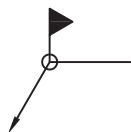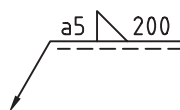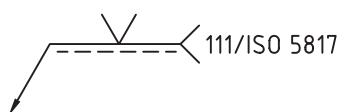

هم‌راستا کردن اندازه‌ها


۱. گزینه‌ی Align Dimensions را از منوی

Annotate >> Edit Dimensions >> Align Dimensions

انتخاب می‌کنیم.

۲. اندازه‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم (شماره‌های ۱ و ۲).

۳. دکمه‌ی ایتتر را فشار می‌دهیم.

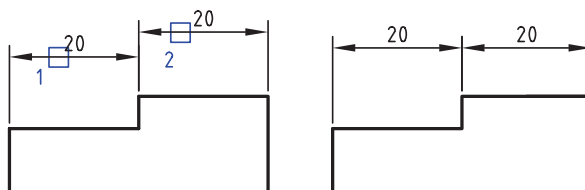

درج یک اندازه با استفاده از اندازه‌ی دیگر

۱. گزینه‌ی Insert Dimensions را از منوی

Annotate >> Edit Dimensions >> Insert Dimensions

انتخاب می‌کنیم.



۲. اندازه‌ی مورد نظر را انتخاب می‌کنیم (شماره‌ی ۱).

۳. روی نقطه‌ای که می‌خواهیم بر اساس آن اندازه‌ی

جدید درج شود کلیک می‌کنیم (شماره‌ی ۲).

علامت صافی سطح

مطابق با استاندارد انتخاب شده در نقشه کشی می توانیم علامت صافی سطح درج کنیم.

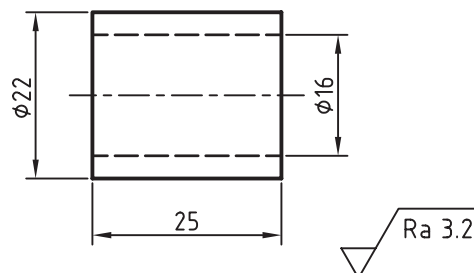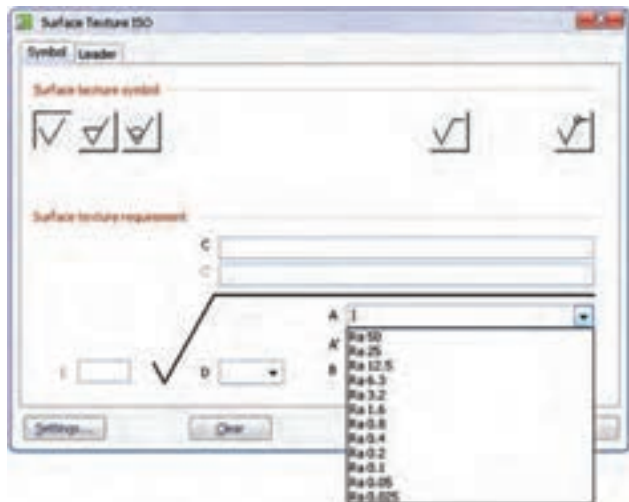

درج علامت صافی سطح Surface Texture

Menu: Annotate⇒Symbols⇒ Surface Texture

Tool bar: Drawing Layout⇒ Surface Texture




Right: Annotate Menu⇒ Symbols⇒ Surface Texture

Command: AMSURFSYM

Select object to attach:
Start Point:

در بخش Surface texture symbol از زبانه‌ی Symbol نوع علامت صافی سطح و نحوه‌ی نمایش دنباله‌های آن را انتخاب می‌کنیم. مقادیر مختلف ضمیمه‌ی علامت صافی سطح در فیلدهای مختلف بخش پایین پنجره را وارد می‌کنیم، یا از منوهای کرکره‌ای آن را انتخاب می‌کنیم. در زبانه‌ی Leader نیز تنظیمات مربوط به خط راهنمای علامت صافی سطح را کنترل می‌کنیم. برای تغییر استاندارد علامت صافی سطح و استفاده از استاندارد قدیمی ISO 1302-1978 باید از زبانه‌ی AM:Standards در پنجره‌ی Options استفاده کنیم.

بعد از اجرای دستور باید موضوعی را که می‌خواهیم علامت روی آن درج شود انتخاب و سپس نقطه‌ی درج آن را تعیین کنیم. البته می‌توانیم علامت صافی سطح را بدون خط راهنما و به صورت مستقل نیز درج کنیم. بعد

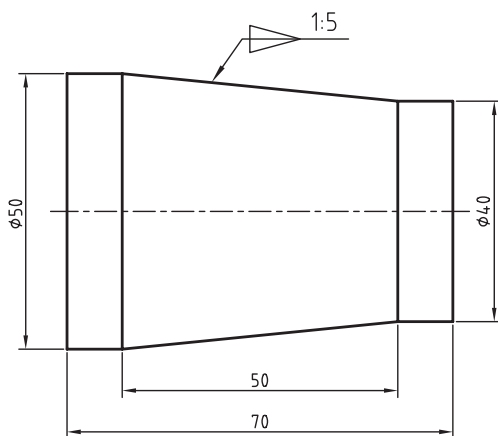

علامت شیب و باریک شدن

مطابق با استاندارد انتخاب شده در نقشه کشی می توانیم علامت شیب و باریک شدن درج کنیم.

درج علامت شیب و باریک شدن

Taper and Slope

Menu: Annotate ⇒ Symbols ⇒ Taper and Slope

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Taper and Slope



Right: Annotate Menu ⇒ Symbols ⇒ Taper and Slope

Command: AMTAPERSYM

Select object to attach :Start Point:


بعد از اجرای دستور باید موضوعی را که می خواهیم علامت روی آن درج شود انتخاب و سپس نقطه ی درج آن را تعیین کنیم. بعد از تعیین راستای علامت پنجره ی تبدلی Taper and Slope Symbol مطابق با استاندارد انتخاب شده ظاهر می شود.



با کلیک کردن روی دکمه ی سمت چپ فیلد می توانیم نوع علامت را انتخاب کنیم. مقدار شیب یا باریک شدن را در فیلد وسط وارد می کنیم. جهت علامت را از بین گزینه های Symbol direction انتخاب می کنیم و چنانچه مقدار شیب یا باریک شدن یک اندازه ی دقیق تئوری باشد با انتخاب دکمه ی Frames آن را داخل یک کادر مستطیلی نمایش می دهیم.

علامت جوشکاری

مطابق با استاندارد انتخاب شده در نقشه کشی می توانیم علامت جوشکاری درج کنیم.

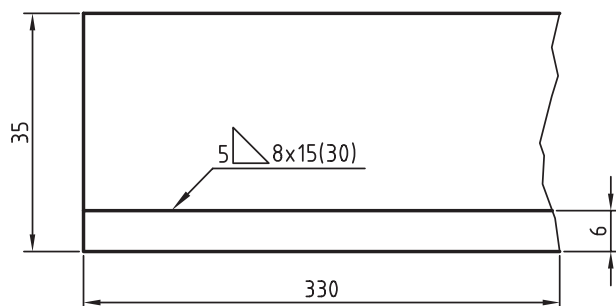

بعد از اجرای دستور باید موضوعی را که می خواهیم علامت روی آن درج شود انتخاب و سپس نقطه‌ی درج آن را تعیین کنیم. بعد از تعیین راستای علامت پنجره‌ی تبدیلی Weld Symbol مطابق با استاندارد انتخاب شده ظاهر می شود. این پنجره شامل چهار زبانه است: زبانه‌ی General که ویژگی‌های کلی و عمومی علامت را شامل می شود؛ زبانه‌های Arrow Side و Other Side که علامت نوع جوش و مقادیر مربوط برای ردیف بالا و پایین خط علامت جوشکاری را تعیین می کند و زبانه‌ی Leader که تنظیمات خط راهنمای علامت را کنترل می کند.

درج علامت جوشکاری

Welding

Menu: Annotate ⇒ Symbols ⇒ Welding

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Welding




Right: Annotate Menu ⇒ Symbols ⇒ Welding

Command: AMWELDSYM

Start Point:



Next Point:

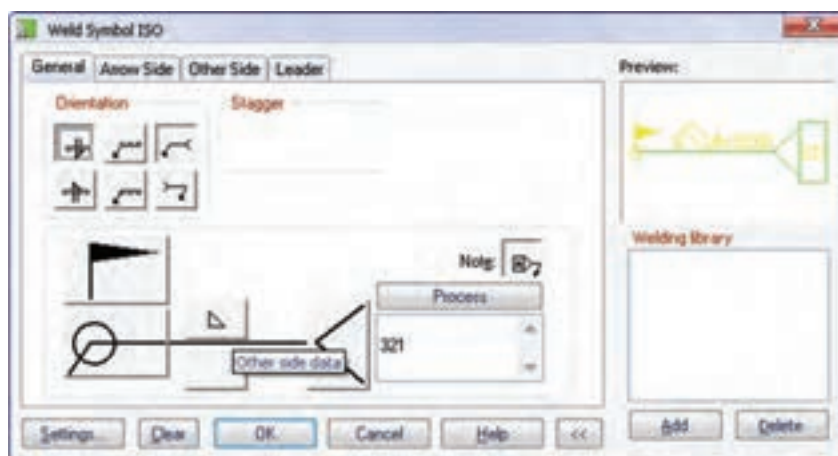

در زبانه‌ی General جهت کلی علامت و نوع علامت جوشکاری و ملحقات آن را با کلیک کردن روی دکمه‌های تصویری مطابق با علامت جوشکاری مورد نظر تعیین می کنیم. در بخش Preview پیش‌نمایشی از علامت نشان داده می شود. با انتخاب نوع علامت جوشکاری برای هر ردیف اطلاعات متنی آن در فیلدهای مربوط در زبانه‌های Arrow Side و Other Side وارد می کنیم.

نمایش اتصالات جوشکاری در نقشه

از این دستور برای نمایش نمادهای اتصالات لب به لب جوشکاری در نما و برش استفاده می‌کنیم.

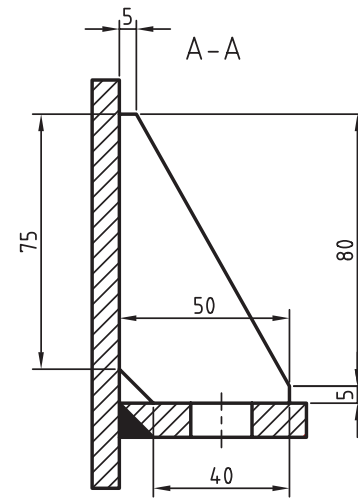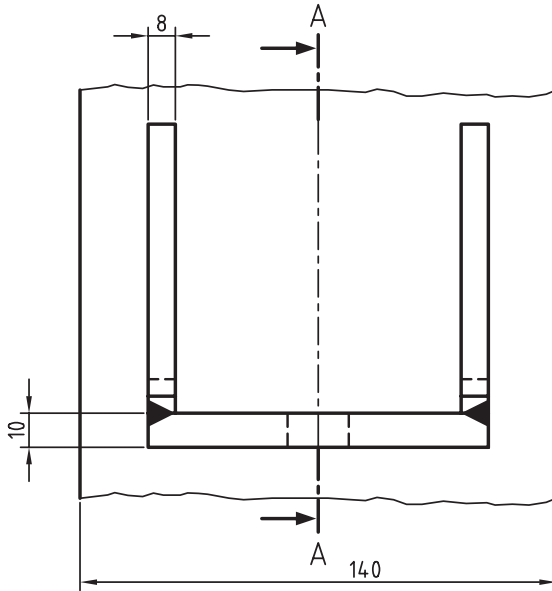

نمایش اتصالات جوشکاری در نقشه

Simple Weld

Menu: Annotate ⇒ Symbols ⇒ Simple Weld

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Simple Weld



Right: Annotate Menu ⇒ Symbols ⇒ Simple Weld

Command: AMSIMPLEWELD

Leg width <3>:

Insertion point for weld seam:

Angle:

برای نمایش مقطع اتصال باید ابتدا ضخامت جوش را تعیین کنیم، سپس نقطه‌ای را که می‌خواهیم نماد در آنجا درج شود مشخص سازیم و در انتها راستای قرار گرفتن نماد را به صورت ترسیمی یا وارد کردن عدد تعیین کنیم.

برای نمایش نمای اتصال نیز باید ابتدا ضخامت جوش را تعیین کنیم، سپس نما و خط اتصال را مشخص سازیم و در انتها نقطه‌ی شروع و نقطه‌ی انتهای جوش را روی خط اتصال تعیین کنیم.


بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبدیلی Select Weld

Symbol ظاهر می‌شود که می‌توانیم در آن نوع اتصال را انتخاب کنیم.



علامت تولرانس هندسی

از این دستور برای نمایش علامت تولرانس هندسی در نقشه استفاده می‌کنیم.

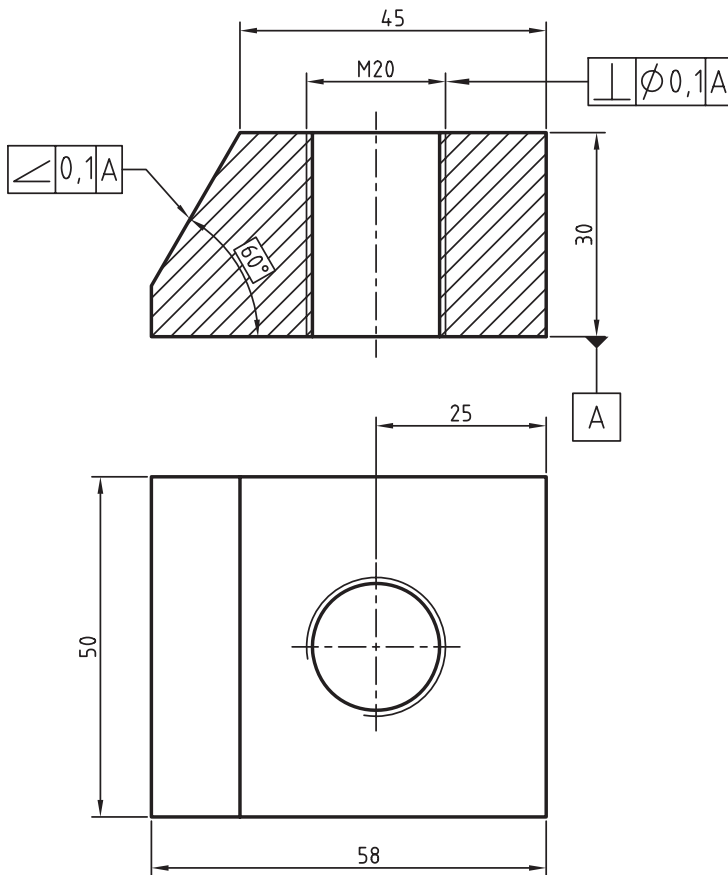

ایجاد علامت تولرانس هندسی

Feature Control Frame

Menu: Annotate ⇒ Symbols ⇒ Feature Control Frame

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Feature Control Frame



Right: Annotate Menu ⇒ Symbols ⇒ Feature Control Frame


Command: AMFCFRAME

Select object to attach:
Start Point:

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبادلی Feature Control Frame مطابق با استاندارد انتخاب شده ظاهر می‌شود که می‌توانیم در آن بخش‌های مختلف علامت تولرانس هندسی را تعیین کنیم.

در فیلدهای Top notes و Bottom notes یادداشت‌های بالا و پایین علامت را وارد می‌کنیم. با کلیک کردن روی دکمه‌ی Sym می‌توانیم نوع تولرانس را به صورت گرافیکی انتخاب کنیم. با استفاده از صفحه کلید کوچک پایین این پنجره نیز می‌توانیم اعداد، حروف و علائم مورد نظر را در فیلدهای مربوط وارد کنیم.

با استفاده از دستور Datum Identifier در منوی

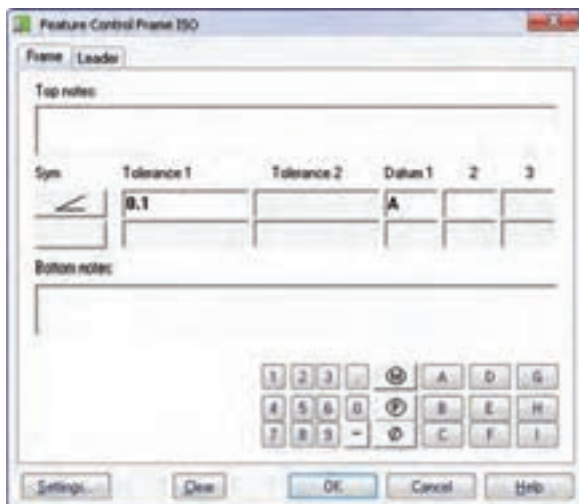

درج اطلاعات سوراخ

از این دستور برای ایجاد اطلاعات سوراخ (مخصوصاً سوراخ‌هایی که با استفاده از دستور Hole ایجاد شده باشد) در نقشه استفاده می‌کنیم.

درج اطلاعات سوراخ

Hole Note

Menu: Annotate ⇒ Annotation ⇒ Hole Note


Tool bar: Drawing Layout ⇒ Hole Note



Right: Annotate Menu ⇒ Annotation ⇒ Hole Note


Command: AMNOTE

Select object to attach [reorganize]:

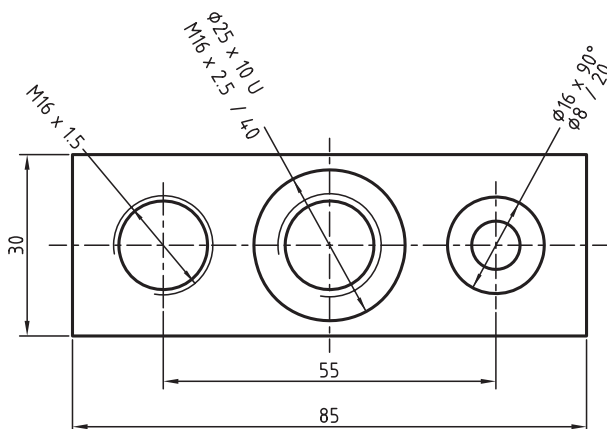

ظاهر می‌شود. برای درج اطلاعات سوراخ نیازی به تغییر گزینه‌ها نیست. اطلاعاتی که در نقشه درج می‌شود در کادر نمایش این پنجره نمایش داده می‌شود و در صورت نیاز می‌توانیم آن را ویرایش کنیم.


این دستور به صورت یک خط راهنما عمل می‌کند و پس از انتخاب سوراخ و نقطه‌ی درج اطلاعات سوراخ پنجره‌ی Note Symbol با استاندارد انتخاب‌شده

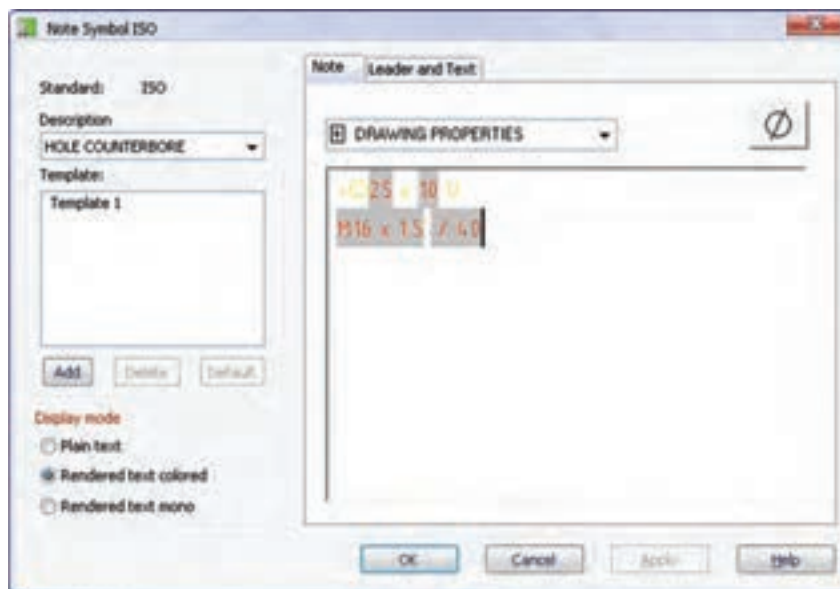

ایجاد جدول سوراخ

از این دستور برای ایجاد جدول سوراخ به دو صورت دکارتی و قطبی در نقشه استفاده می‌کنیم.

| 1,8 | 66 | 12 | ∅10 | | |
|---------------------|----|----|-----|-------------|----------|
| 1,7 | 64 | 37 | ∅8 | | |
| 1,6 | 48 | 28 | ∅5 | | |
| 1,5 | 48 | 16 | ∅6 | | |
| 1,4 | 28 | 28 | ∅8 | | |
| 1,3 | 28 | 10 | ∅3 | | |
| 1,2 | 10 | 33 | ∅4 | | |
| 1,1 | 10 | 10 | ∅10 | | |
| Hole | X | Y | ∅ | Description | Standard |
| List of Coordinates | | | | | |

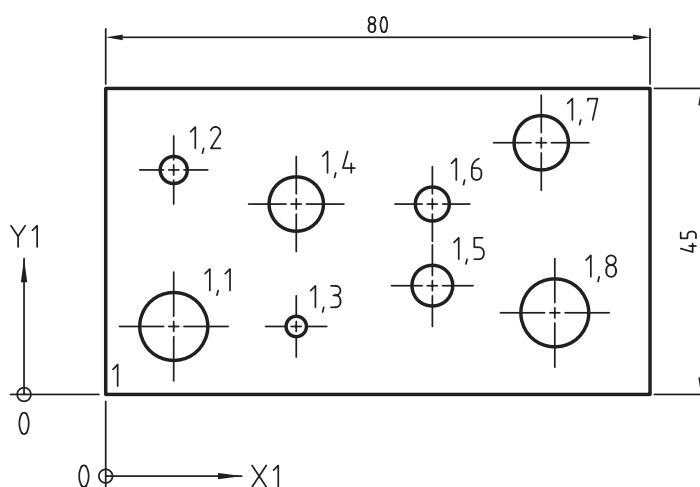

ایجاد جدول سوراخ

Hole Charts

Menu: Annotate ⇒ Hole Charts

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Hole Charts



Right: Annotate Menu ⇒ Hole Charts


Specify insertion point for origin [Polar]:
 Specify rotation angle <0>:
 Name of origin <1>:
 Select holes [Block/POint]:


Command: AMHOLECHART

پس از اجرای دستور باید نقطه‌ی مبنا، زاویه‌ی راستای محور و شماره‌ی مبدأ را تعیین کنیم. سپس سوراخ‌هایی را که می‌خواهیم مشخصات آن‌ها در جدول آورده شود انتخاب کنیم.

از گزینه‌ی Polar برای ایجاد جدول سوراخ به صورت قطبی استفاده می‌کنیم. در این حالت نیز باید نقطه‌ی مبنا، زاویه‌ی راستای محور و شماره‌ی مبدأ را تعیین و سپس سوراخ‌هایی را که می‌خواهیم مشخصات آن‌ها در جدول آورده شود انتخاب کنیم.


| | | | | | |
|---------------------|----|------|-----|-------------|----------|
| 1,4 | 25 | 120° | φ8 | | |
| 1,3 | 25 | 90° | φ5 | | |
| 1,2 | 25 | 60° | φ8 | | |
| 1,1 | 0 | 0° | φ30 | | |
| Hole | r | φ | φ | Description | Standard |
| List of Coordinates | | | | | |

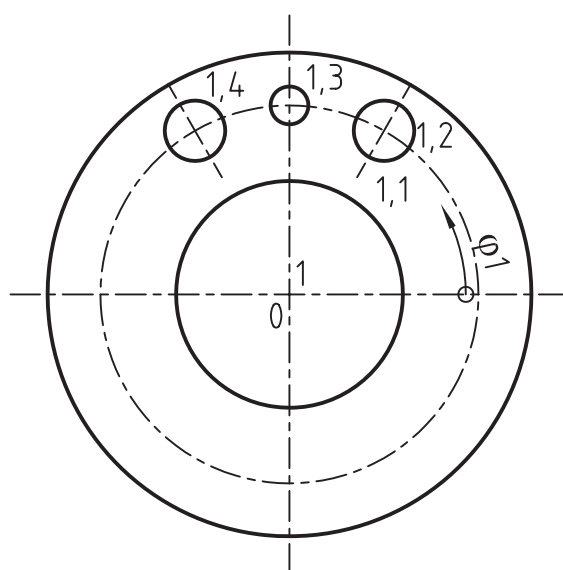

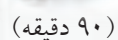

حاشیه نویسی نقشه

قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی نمایید و سپس مطابق شکل
تولرانس گذاری کنید.

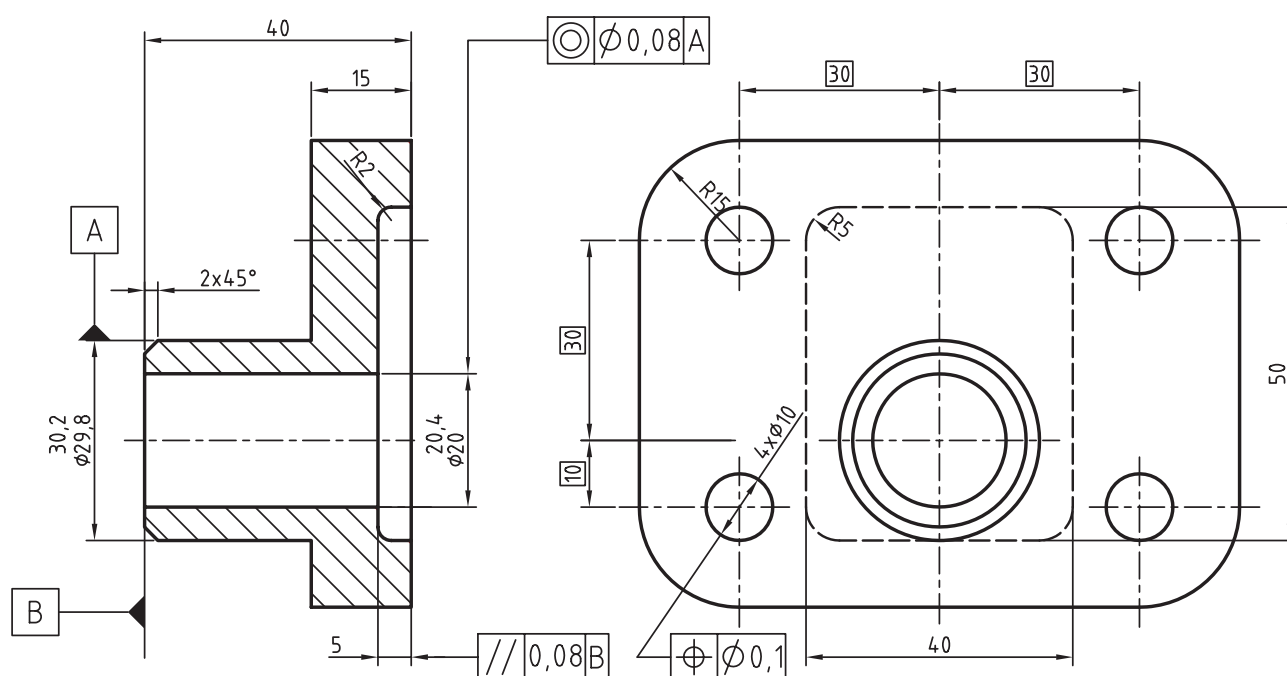

فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

مراحل ترسیم


۱. قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید.
۲. در فضای کاغذ یک نما و برش کامل از قطعه مطابق تصویر ایجاد کنید.
۳. اندازه های پارامتریک را در نما و برش نمایش دهید. و اندازه های اضافی را حذف کنید.
۴. در صورتی که نیاز به درج اندازه ی جدیدی دارید آن را با استفاده از دستور Power Dimension ایجاد کنید.
۵. روی اندازه های دقیق تئوری مانند اندازه های موقعیت استوانه نسبت به سوراخ ها دوبار کلیک کنید تا پنجره ی Power Dimension نمایش داده شود. سپس روی دکمه ی  کلیک کنید تا اندازه در یک کادر نمایش داده شود.
۶. روی اندازه هایی که با تolerانس ابعادی نمایش داده شده اند، مانند اندازه های سوراخ و استوانه دوبار کلیک کنید و در پنجره ی Power Dimension ابتدا روی دکمه ی  کلیک و فی را انتخاب کنید.
۷. روی دکمه ی  Add Tolerance $\begin{matrix} +0.1 \\ -0.2 \end{matrix}$ کلیک کنید
۸. در کادر نمایش تolerانس در پایین این بخش کلیک کنید و نحوه ی نمایش تolerانس را به صورت گرافیکی انتخاب کنید.
۹. با استفاده از دستور Datum Identifier علامت سطح مبنا را مطابق تصویر درج کنید.
۱۰. برای درج علامت تolerانس هندسی توازی دستور Feature Control Frame را اجرا و روی دکمه ی Sym کلیک کنید و نوع تolerانس توازی را انتخاب کنید. در فیلد Tolerance 1 عدد 0.08 و در فیلد Datum 1 حرف A را تایپ کنید.
۱۱. رنگ اندازه های رفرنس که به صورت پیش فرض سایان است تغییر دهید.
۱۲. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ایجاد نمای مونتاژ و انفجاری

منوی کرکره‌ای Data Set در پنجره‌ی تبدیلی Create Drawing View دارای سه گزینه است: Active Part یعنی قطعه‌ی فعال؛ Scene یعنی نمای مونتاژ و انفجاری و Select برای انتخاب قطعات مورد نظر در یک مجموعه.

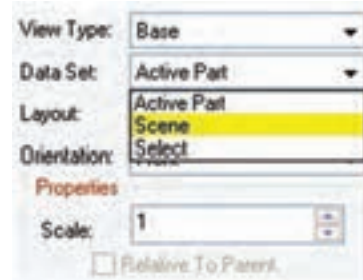

چنانچه یک صحنه ایجاد کرده باشیم در این جا می توانیم آن را انتخاب و نمای انفجاری قطعات را ایجاد کنیم. اما حتی اگر هیچ صحنه‌ای نداشته باشیم باز هم می توانیم با انتخاب Scene یک نمای مونتاژ از کل مجموعه ایجاد کنیم. در این حالت یک صحنه با ضریب انفجار صفر به صورت خودکار ایجاد می شود.

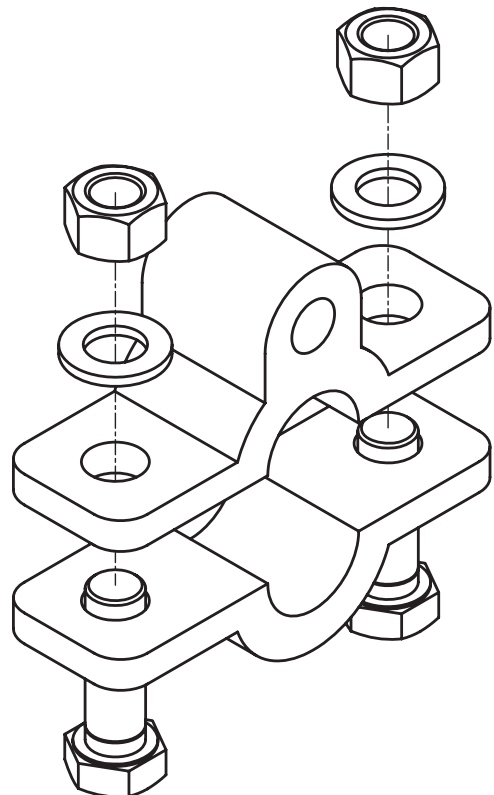

برش نمای مونتاژ

برای برش مونتاژ باید گزینه‌ی Scene را از منوی کرکره‌ای Data Set در پنجره‌ی تبدیلی Create Drawing View انتخاب کنیم.

برای این کار یا باید یک صحنه با ضریب انفجار کلی صفر ایجاد کرده باشیم، یا هیچ صحنه‌ای نداشته باشیم. سپس نوع برش را در زبانه‌ی Section انتخاب کنیم.

تعریف هاشور برای قطعات مختلف یک مجموعه

به صورت پیش فرض همه‌ی قطعات یک مجموعه با یک نوع هاشور برش زده می شوند. لازم است برای قطعات مختلف هاشوری منحصر به فرد تعریف کنیم. برای این کار از دستور Hatch Patterns استفاده می کنیم.

تعریف هاشور برای قطعات مختلف یک مجموعه

Hatch Patterns

Menu: Assembly ⇒ Hatch Patterns

Tool bar: Assembly Modeling⇒ Hatch Patterns



Right: Assembly Menu⇒ Assembly ⇒ Hatch Patterns

Command: AMPATTERNDEF


Select object to attach [rEorgan-ize]:

مستثنی کردن برخی قطعات در برش مونتاژ


در برش مونتاژ ممکن است بخواهیم برخی قطعات را از جمله قطعات استاندارد در برش مستثنی کنیم و آن‌ها را به صورت استاندارد نمایش دهیم. برای این کار باید به زبانه‌ی Scene برویم و روی قطعاتی که می‌خواهیم مستثنی شوند راست کلیک کنیم و گزینه‌ی Suppress Sectioning را انتخاب می‌کنیم.




با این کار در نمای برشی که از این صحنه ایجاد می‌کنیم این قطعات به صورت برش نخورده نشان داده می‌شود.

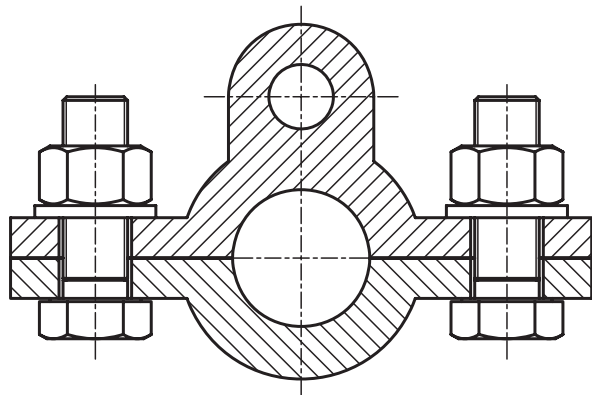

با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدیلی Hatch Pattern ظاهر می‌شود.

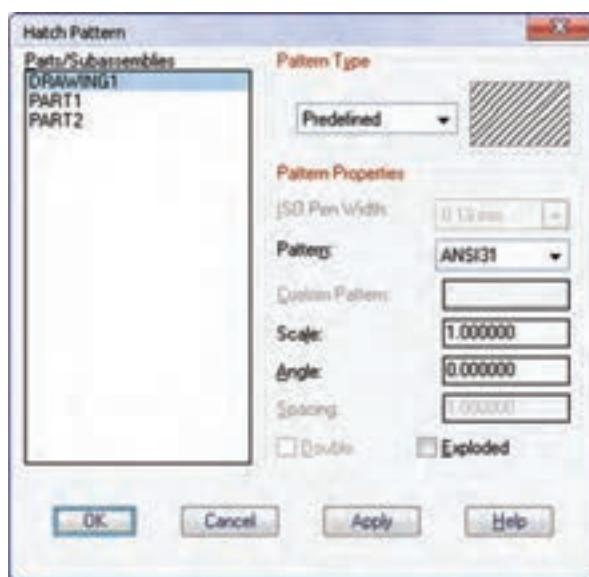

در بخش سمت چپ فهرست همه‌ی قطعات و زیرمجموعه‌ها آمده است که با انتخاب هر کدام می‌توانیم در بخش سمت راست نوع هاشور، الگو، مقیاس و زاویه‌ی آن را تعیین کنیم. بعد از تعریف هاشور برای هر قطعه روی دکمه‌ی Apply کلیک می‌کنیم. نوع تعریف هاشور مانند تعریف هاشور در اتوکد است که هم می‌توانیم از هاشورهای از پیش تعریف شده استفاده کنیم و هم می‌توانیم هاشورهای جدید تعریف نماییم.

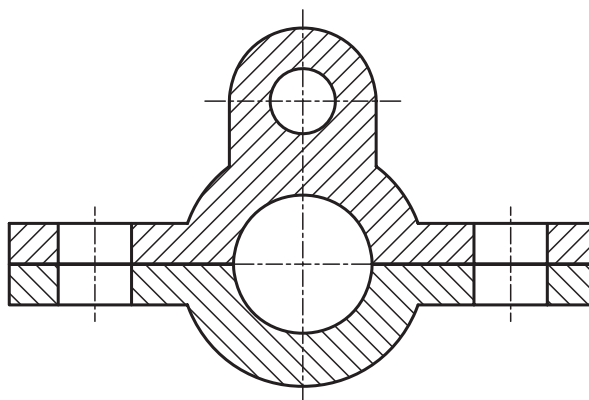



آیا می‌دانید


ارتباط و تبادل قطعات و نقشه‌ها بین مکانیکال دسکتاپ و اتوکد

استفاده از ترسیمات دوبعدی اتوکد در مکانیکال دسکتاپ

همان‌طور که در بخش ترسیم اسکچ توضیح دادیم برای استفاده از ترسیمات دوبعدی اتوکد در مکانیکال و تبدیل آن‌ها به پروفایل کافی است از دستورهای Cut، Copy و Paste در منوی Edit استفاده کنیم. یعنی موضوع‌های مورد نظر را در اتوکد انتخاب و از یکی از دستورهای Cut یا Copy در منوی Edit استفاده می‌کنیم و آن را در کلیپ‌برد ویندوز ذخیره می‌کنیم. سپس در مکانیکال دسکتاپ آن را با استفاده از دستور Paste در منوی Edit در صفحه‌ی طراحی درج می‌کنیم.


استفاده از قطعات Solid اتوکد در مکانیکال دسکتاپ

قطعات صلبی را که در اتوکد مدل‌سازی کرده‌ایم نیز می‌توانیم به روش شرح داده شده در بخش قبل به مکانیکال دسکتاپ وارد کنیم. این قطعات به صورت یک نمایه‌ی Base در مرورگر دسکتاپ ظاهر می‌شود و تنها می‌توانیم با افزودن نمایه‌های ترسیمی و موضعی دیگر آن را ویرایش کنیم.

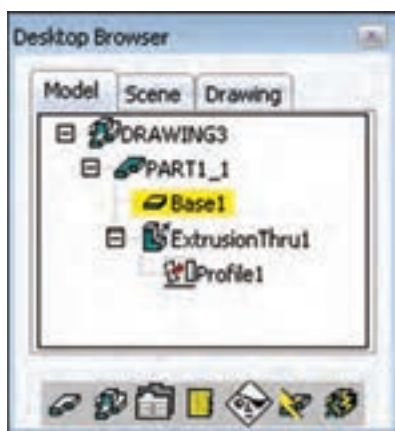


نمایش قطعات استاندارد در نمای مونتاژ

می‌توانیم نمایش قطعات استاندارد را در یک مجموعه به سه صورت ساده (Simplified)، استاندارد (Standard) و واقعی (True) تعیین کنیم. برای این کار در زبانه‌ی Standard Part از منوی کرکره‌ای 2D Representation یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌کنیم.

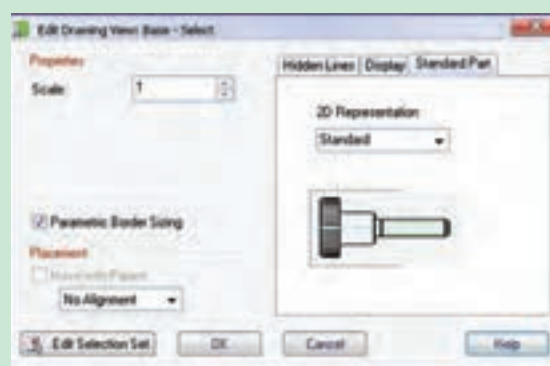

در شکل زیر که نمای مونتاژ یک پیچ و مهره‌ی استاندارد است به ترتیب از چپ به راست به صورت ساده، استاندارد و واقعی نمایش داده شده است.

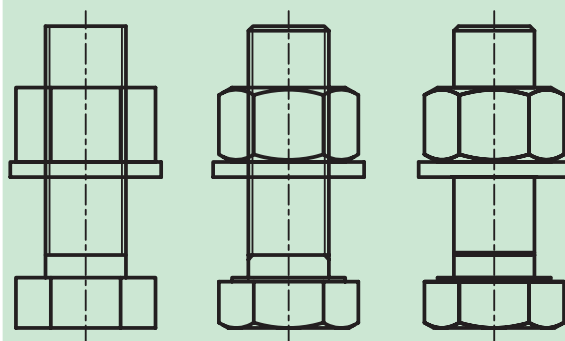

انتخاب گزینه‌ی Current Layout از منوی کرکره‌ای Source می‌توانیم کل لی‌آت جاری را انتخاب کنیم.

در بخش File Name نیز باید نام و مسیر فایل خروجی تعیین شود.


نیازی به تغییر دیگر گزینه‌های پیش فرض این پنجره نیست.

استفاده از قطعات ایجاد شده در مکانیکال دسکتاپ به صورت قطعات Solid در اتوکد

قطعاتی را که در مکانیکال دسکتاپ با استفاده از دستورهای مدل‌سازی ایجاد شده‌اند و به آن‌ها Part می‌گوییم نیز می‌توانیم به اتوکد ببریم و در آنجا مانند قطعات صلب ویرایش کنیم.

نکته

برای این کار باید ابتدا Part مورد نظر را اکسپلود نماییم. هنگام اکسپلود کردن باید به اخطار و درخواست سیستم جواب مثبت بدهیم.

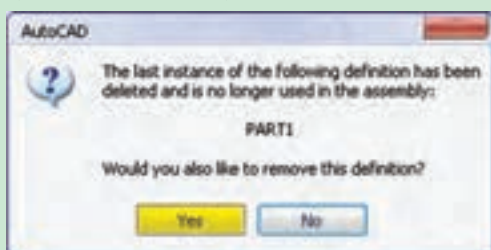


این اخطار به ما می‌گوید که اطلاعات قطعه‌ی مورد حذف می‌شود و دیگر نمی‌توانیم از آن در مونتاژ استفاده کنیم. البته ظاهر قطعه تغییری نمی‌کند.

بعد از اکسپلود کردن قطعه می‌توانیم با استفاده از دستورهای Cut، Copy، Paste در منوی Edit آن را به محیط مدل‌سازی اتوکد ببریم و ویرایش‌های مورد نیاز را روی آن انجام دهیم.

استفاده از نقشه‌ها و نماهای ایجادشده در مکانیکال دسکتاپ در اتوکد

گاهی لازم است از نماهای ایجادشده در مکانیکال دسکتاپ خروجی اتوکد تهیه کنیم و در اتوکد به صورت ترسیمات دوبعدی معمولی ویرایش کنیم. در این حالت باید از دستور Export View در منوی Drawing یا در منوی راست کلیک نماهای ایجادشده در مرورگر دسکتاپ استفاده کنیم. با اجرای این دستور پنجره‌ی Export Drawing Views ظاهر می‌شود.

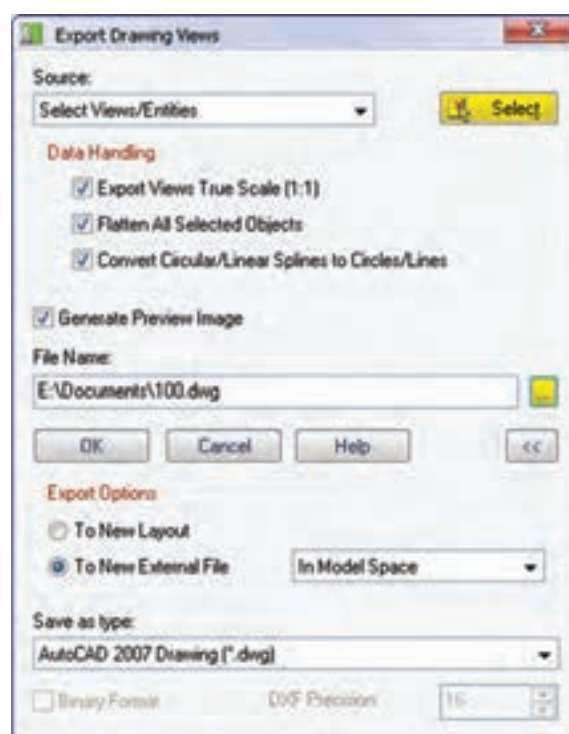

در بخش Source موضوع‌های انتخابی برای خروجی گرفتن انتخاب می‌کنیم. کافی است روی دکمه‌ی Select کلیک کنیم و نماها و موضوع‌های دوبعدی مورد نظر را در لی‌آت انتخاب کنیم (انتخاب نماها متضمن انتخاب موضوع‌های دوبعدی همراه آن‌ها مانند خطوط محور و اندازه‌های پارامتریک نیست، بلکه باید همه‌ی موضوع‌های مورد نظر انتخاب شوند.) با

شماره گذاری قطعات

در نمای انفجاری یا مونتاژ لازم است تا قطعات را شماره گذاری کنیم. در مکانیکال دسکتاپ برای شماره گذاری قطعات از دستور Balloon استفاده می کنیم.

شماره گذاری قطعات یک مجموعه

Balloons

Menu: Annotate ⇒ Parts List ⇒ Balloons

Tool bar: Drawing Layout⇒ Place Balloon




Right: Annotate Menu⇒ Parts List ⇒ Balloons

Select part/assembly or [auTo/autoAll/set Bom/Collect/arrow Inset/Manual/One/Renumber/rEorganize/annotation View]

Command: AMBALLOON

شماره گذاری دستی

برای شماره گذاری دستی بعد از اجرای دستور روی قطعه یا زیرمجموعه ی مورد نظر در نقشه کلیک می کنیم و در جای مناسب شماره ی قطعه را درج می نماییم.

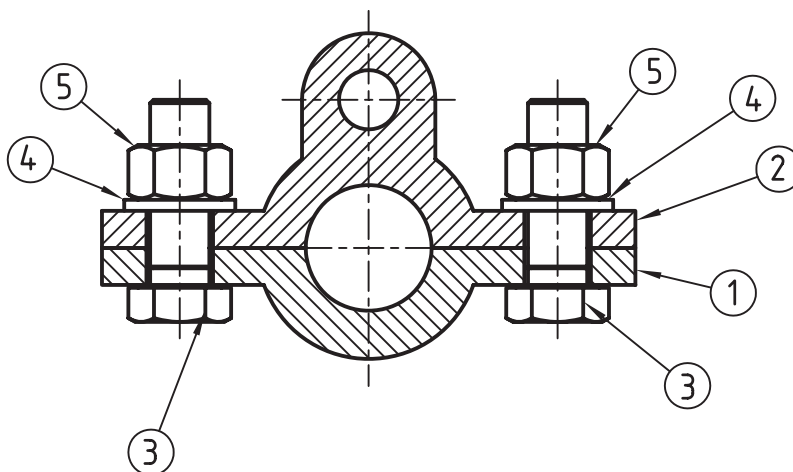

شماره گذاری خودکار

برای شماره گذاری خودکار قطعات و زیرمجموعه ها از گزینه های Auto و autoAll استفاده می کنیم. در این حالت بعد از انتخاب موضوع ها باید تراز شماره ها را مشخص کنیم.

Select pick object:
Align [Angle/Standalone/Horizontal/Vertical]<Vertical>:




نکته

تراز شماره ها به صورت پیش فرض افقی است اما از گزینه های Angle و Vertical برای تراز عمودی یا زاویه دار نیز می توانیم استفاده کنیم. از گزینه Standalone زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم شماره ها بدون خط راهنما روی قطعات درج شوند.

مرتب کردن شماره ها


بعد از شماره گذاری دستی و حذف و اضافه کردن شماره ها با استفاده از گزینه Reorganize می توانیم آن ها را به صورت افقی، عمودی یا تحت زاویه ای مشخص مرتب کنیم. در این حالت پس از انتخاب شماره ها تراز آن ها را تعیین می کنیم.

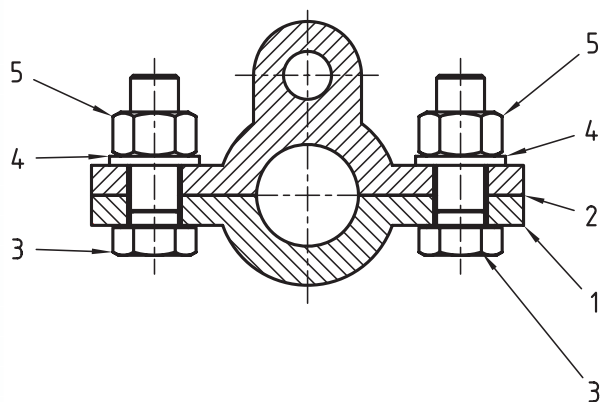

تغییر شماره ها


شماره ی قطعات بر اساس ترتیب وارد شدن آن ها به محیط مونتاژ تعیین می شود. اما، در صورتی که بخواهیم شماره ی قطعات را بر اساس منطقی دیگر تعیین کنیم، کافی است از گزینه Renumber استفاده کنیم. در این حالت ابتدا شماره ی اولین گزینه تعیین می شود و سپس ضریب افزایش را مشخص می کنیم و در نهایت روی شماره ها به ترتیبی که می خواهیم مرتب شوند کلیک می کنیم.

Enter starting item number: <1>:
Enter increment: <1>:
Select balloon:

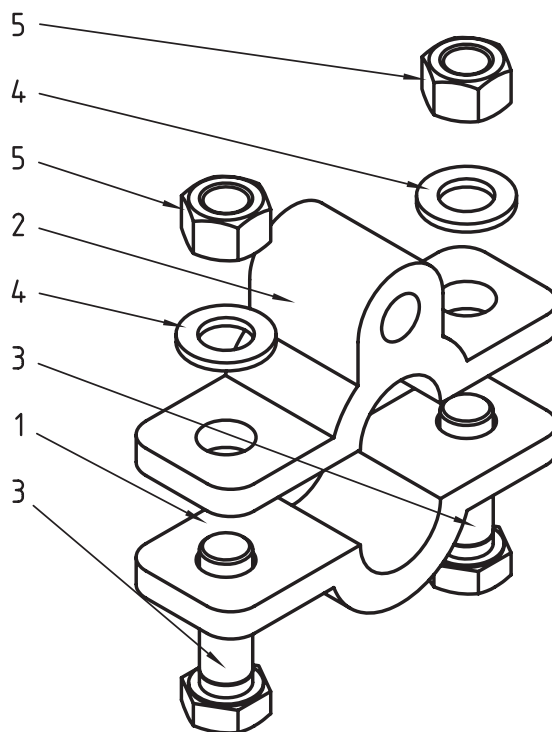

ویرایش شماره گذاری

با دوبار کلیک کردن روی شماره‌ها می‌توانیم به گزینه‌های مختلفی برای ویرایش آن‌ها دست یابیم. با این کار پنجره Balloon بر اساس استاندارد انتخاب شده ظاهر می‌شود.

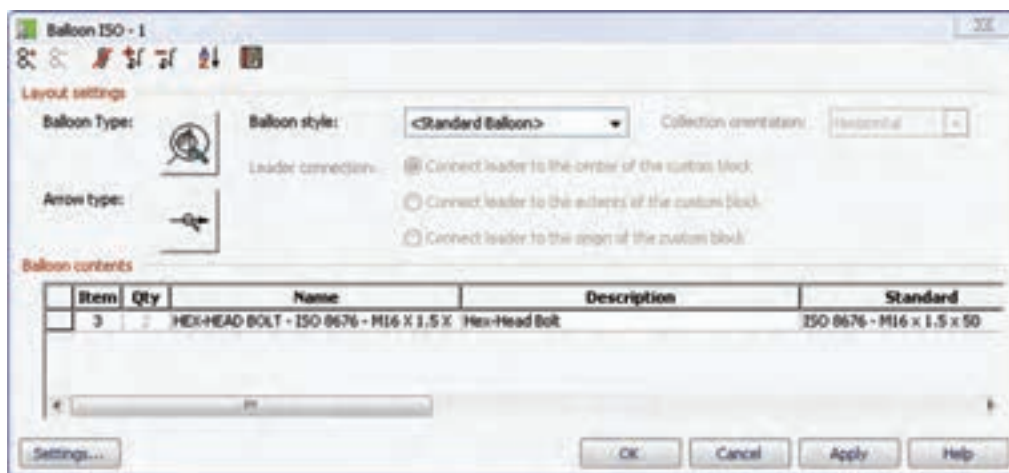


با کلیک کردن روی دکمه‌ی settings می‌توانیم به بخش تنظیمات شماره‌ها در استاندارد انتخاب‌شده دست یابیم.



در این پنجره نوع شماره، ضریب اندازه‌ی شماره، فاصله‌های افقی و عمودی شماره‌های تراز شده، نوع فلش‌ها و همچنین ارتفاع و رنگ آن‌ها قابل تنظیم است.

با استفاده از گزینه‌های تصویری در بالای این پنجره می‌توانیم شماره‌ها را با یکدیگر دسته‌بندی کنیم یا برای یک شماره چند خط راهنما ترسیم کنیم. با گزینه‌ی Sort نیز می‌توانیم شماره‌های دسته‌بندی شده را بر اساس شماره‌ی قطعات آن‌ها مرتب کنیم.

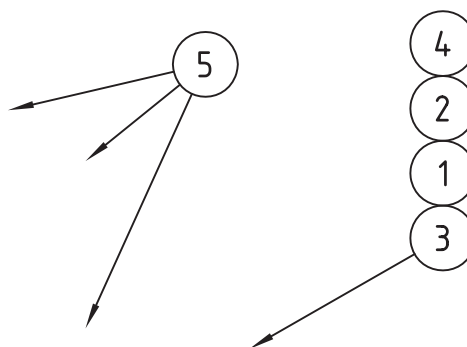

نوع شماره، نوع فلش خط راهنما و سبک شماره و نیز تراز شماره‌های دسته‌بندی شده را می‌توانیم در بخش Layout Settings تعیین کنیم. در بخش Balloon Contents نام و مشخصات قطعه‌ی شماره‌گذاری شده نمایش داده می‌شود که می‌توانیم آن‌ها را نیز برای استفاده در فهرست قطعات ویرایش کنیم

جدول مواد


Annotate>>Part List Tools>>BOM Database

استفاده می‌کنیم. با اجرای این دستور اگر هیچ بانک اطلاعاتی قبلاً ایجاد نکرده باشیم به صورت خودکار یک بانک اطلاعاتی ایجاد می‌شود و جدول BOM ظاهر می‌شود. چنانچه قبلاً یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده باشیم پیغام زیر ظاهر می‌شود که می‌توانیم بانک موجود را ویرایش یا حذف کنیم.

BOM table [Delete/Edit] <Edit>:

جدول مواد، بانک اطلاعاتی قطعات است. یعنی همه‌ی اطلاعات مربوط به قطعات از قبیل نام، مشخصات، متریکال و بسیاری دیگر از ویژگی‌های قطعات در این بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شود. یکی از کاربردهای جدول مواد ایجاد فهرست قطعات است.

برای ایجاد و ویرایش جدول مواد از منوی

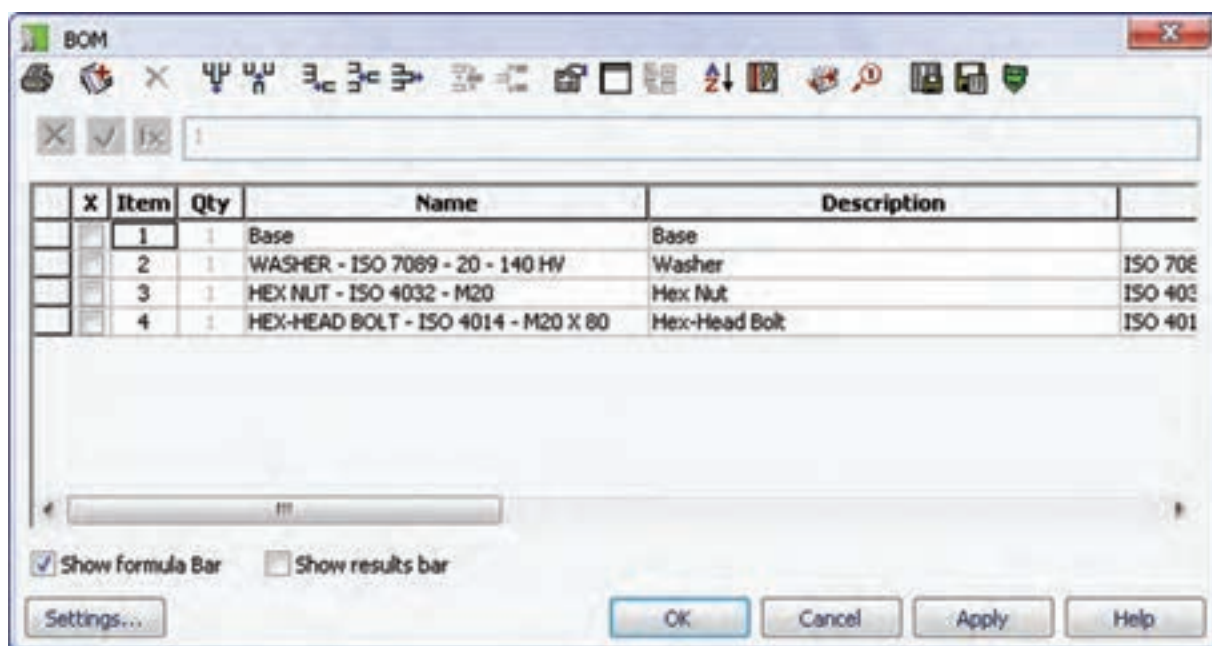

با افزودن ستون‌های بیشتر می‌توانیم اطلاعات دیگری درباره‌ی قطعات وارد کنیم.

ایجاد فهرست قطعات

Parts List

Menu: Annotate ⇒ Parts List ⇒ Parts List

Tool bar: Drawing Layout ⇒ Place Parts List



Right: Annotate Menu ⇒ Parts List ⇒ Parts List

Command: AMPARTLIST

فهرست قطعات

در نقشه‌های ترکیبی باید فهرست قطعات در یک جدول آورده شود. در مکانیکال دسکتاپ می‌توانیم چنین فهرستی را به صورت خودکار ایجاد کنیم. بدین منظور از دستور Parts List استفاده می‌کنیم.

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبدیلی Parts List بر اساس استاندارد انتخاب شده ظاهر می‌شود.

| Item | Qty | Description | Standard | Material |
|------|-----|---------------|---------------------------|----------|
| 1 | 1 | Part 1 | | |
| 2 | 1 | Part 2 | | |
| 3 | 2 | Hex-Head Bolt | ISO 8676 - M16 x 1.5 x 50 | |
| 4 | 2 | Washer | ISO 7089 - 16 - 140 HV | |
| 5 | 2 | Hex Nut | ISO 4032 - M16 | |

با این که به نظر می‌رسد این پنجره دارای گزینه‌های زیادی باشد اما برای درج فهرست قطعات لزومی به تغییر تنظیمات جدول نیست. کافی است نام و شماره‌ی قطعات را در جدول وارد کنید. البته نام و مشخصات قطعات استاندارد به صورت خودکار وارد جدول می‌شود.

| 5 | 2 | Hex Nut | ISO 4032 - M16 | |
|------|-----|---------------|---------------------------|----------|
| 4 | 2 | Washer | ISO 7089 - 16 - 140 HV | |
| 3 | 2 | Hex-Head Bolt | ISO 8676 - M16 x 1.5 x 50 | |
| 2 | 1 | Part 2 | | |
| 1 | 1 | Part 1 | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |



(۹۰ دقیقه)


دستور کار شماری ۲

جدول مواد و فهرست قطعات

قطعات اتصال دم‌چلچله‌ای کاذب زیر را مدل‌سازی کنید.

سپس مطابق شکل شماره‌گذاری و برای آن‌ها فهرست

قطعات تهیه نمایید.

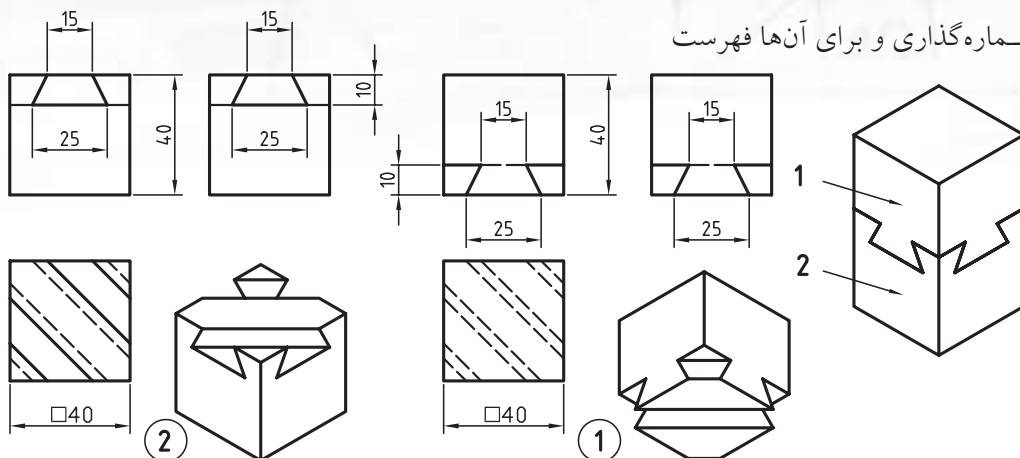

| 2 | 1 | Lower Set | | Wood |
|------|-----|-------------|----------|----------|
| 1 | 1 | Upper Set | | Wood |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |

مراحل ترسیم

۱. قطعات را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
۲. با استفاده از دستور Move قطعات را در موقعیت صحیح نسبت به هم قرار دهید.
۳. در فضای کاغذ سه نما و ایزومتریک از قطعات و از مجموعه ایجاد کنید (برای ایجاد نمای مجموعه از منوی کرکره‌ای Data Set گزینه‌ی Scene را انتخاب کنید).
۴. دستور BOM را اجرا کنید.
۵. در ستون Description و Material شرح و جنس قطعات را وارد کنید.
۶. با استفاده از دکمه‌ی Ballooning در پنجره‌ی BOM قطعات را شماره‌گذاری کنید.
۷. با استفاده از دکمه‌ی Insert Parts List در پنجره‌ی BOM فهرست قطعات را در جای مناسب درج کنید.
۸. از پنجره‌ی BOM خارج شوید.
۹. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



تنظیمات Options در بخش نقشه‌کشی

با استفاده از دستور Drawing Options می‌توانیم به زبانه‌ی AM: Drawing دسترسی داشته باشیم تا تنظیمات محیط نقشه‌کشی را در آن اعمال کنیم.

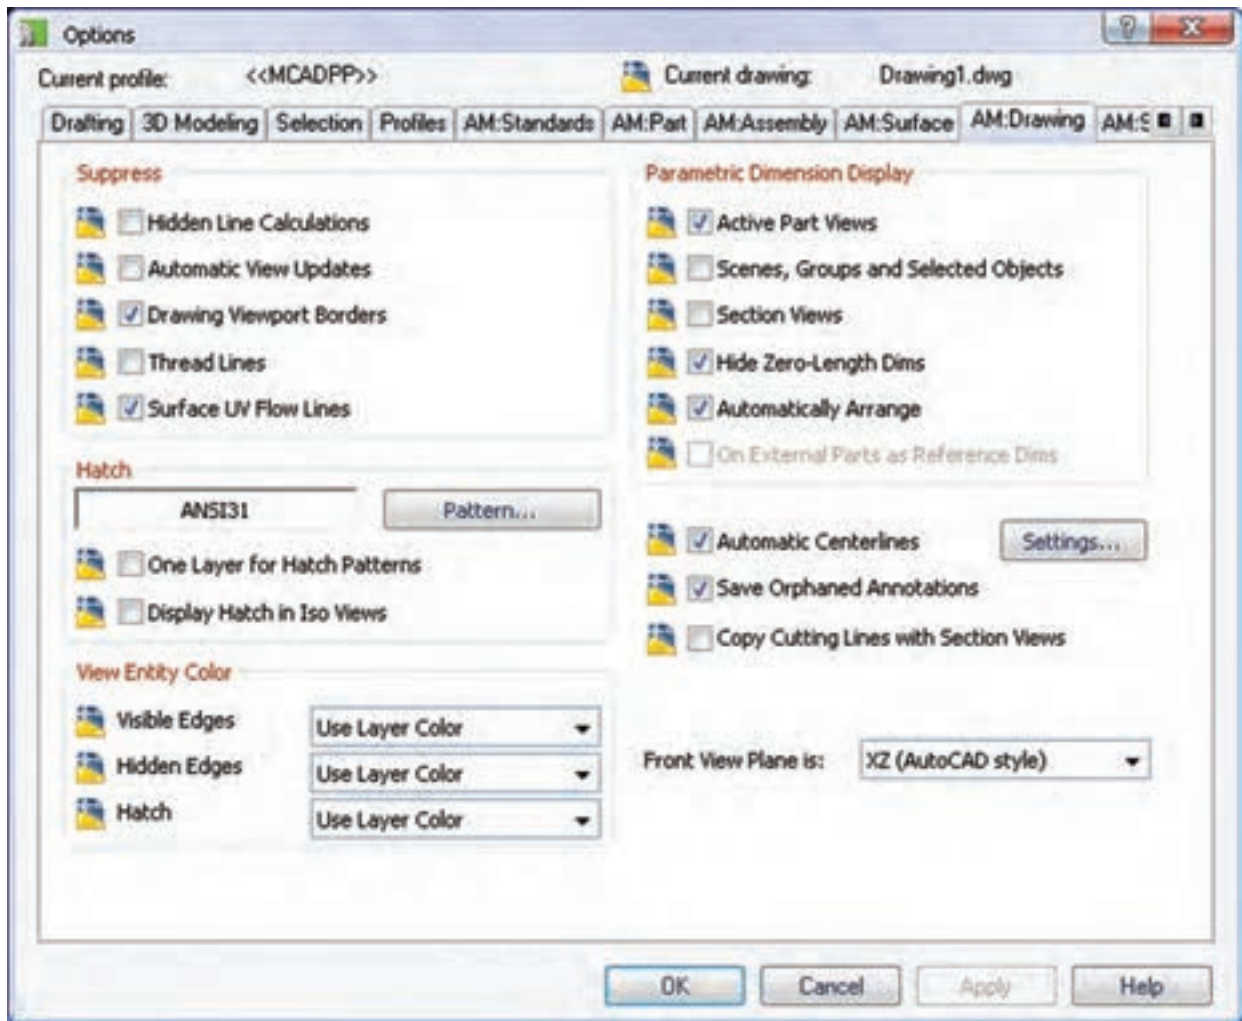

برخی از مهم‌ترین تنظیمات این زبانه عبارت‌اند از:


- ▶ در بخش Hatch می‌توانیم نوع هاشور و ویژگی‌های آن را تعیین کنیم.
- ▶ در بخش View Entity Color می‌توانیم رنگ خطوط اصلی، خطوط ندید و هاشورها را تعیین کنیم.
- ▶ در بخش Parametric Dimension Display

- ▶ در بخش Suppress می‌توانیم گزینه‌های مختلفی را برای بالا بردن سرعت سیستم متوقف کنیم. البته در بخش آموزش که با نقشه‌های خیلی سنگین سروکار نداریم لزومی به متوقف کردن این گزینه‌ها نیست.

می‌توانیم نمایش اندازه‌های پارامتریک را در نمای قطعه‌ی فعال، نماهای مونتاژ و انفجاری و همچنین نماهای برش تعیین کنیم. اندازه‌های با طول صفر را می‌توانیم در این بخش پنهان کنیم و اندازه‌ها را به صورت خودکار مرتب کنیم.

◀ با تیک زدن گزینه‌ی Automatic Centerlines

می‌توانیم خطوط محور را به صورت خودکار ایجاد کنیم. با استفاده از دکمه‌ی Settings نیز می‌توانیم تعیین کنیم که در چه بخش‌هایی خطوط محور به صورت خودکار ترسیم شود؛ خطوط محور به صورت شعاعی ترسیم شود یا محوری یا هر دو.

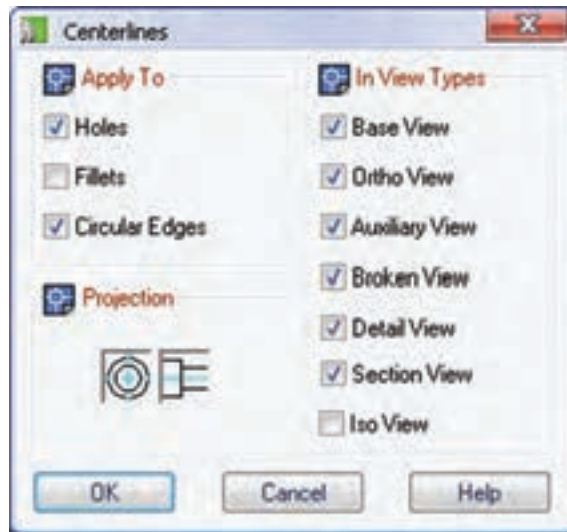


◀ با تیک زدن گزینه‌ی Copy Cutting Lines with Section Views می‌توانیم خطوط بسته‌ی برشی را که برای ایجاد برش‌های موضعی ایجاد کرده‌ایم در نمای برش کپی کنیم.

ارزشیابی پایانی


◀ نظری

۱. با تغییر کدام اندازه‌ها در محیط نقشه می‌توانیم خطاهای مدل‌سازی را اصلاح کنیم؟
الف) اندازه‌های پارامتریک ب) اندازه‌های رفرنس
ج) اندازه‌های مشارکتی د) همه‌ی موارد
۲. عدد اندازه را به چه صورتی نمی‌توان نمایش داد؟
الف) به صورت اینچ و میلی‌متر ب) به صورت زیرخط‌دار
ج) داخل یک کادر مستطیلی د) به صورت باینری
۳. برای درج کلاس انطباقی همراه عدد اندازه از چه گزینه‌ای استفاده کنیم؟
الف) Add Fit ب) Symbol
ج) Power Dimension د) Add Tolerance
۴. برای درج تولرانس ابعادی همراه عدد اندازه از چه گزینه‌ای استفاده کنیم؟
الف) Add Fit ب) Symbol
ج) Power Dimension د) Add Tolerance
۵. از گزینه‌ی Align Dimensions برای چه کاری استفاده می‌کنیم؟
الف) مرتب کردن اندازه‌ها
ب) هم‌راستا کردن اندازه‌ها
ج) درج یک اندازه با استفاده از یک اندازه‌ی دیگر
د) تلفیق دو یا چند اندازه و تبدیل آن‌ها به یک اندازه
۶. از گزینه‌ی Arrange برای چه کاری استفاده می‌کنیم؟
الف) مرتب کردن اندازه‌ها
ب) هم‌راستا کردن اندازه‌ها
ج) درج یک اندازه با استفاده از یک اندازه‌ی دیگر
د) تلفیق دو یا چند اندازه و تبدیل آن‌ها به یک اندازه
۷. برای درج علامت صافی سطح چگونه عمل می‌کنیم؟
۸. برای درج علامت شیب و باریک شدن روی یک سطح از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟


۹. علائم جوشکاری را چگونه می‌توانیم روی نقشه درج کنیم؟
۱۰. تولرانس هندسی را تعریف کنید.
۱۱. مراحل ایجاد یک علامت تولرانس هندسی را به ترتیب توضیح دهید.
۱۲. در دستور درج اطلاعات سوراخ چه اطلاعاتی درج می‌شود؟
۱۳. از آیکن  برای درج چه علامتی در نقشه استفاده می‌شود؟
- الف) علامت تولرانس هندسی ب) علامت شیب و باریک شدن
- ج) علائم جوشکاری د) نمایش اتصالات جوشکاری
۱۴. کاربرد جدول سوراخ چیست؟
۱۵. جدول سوراخ را به چند صورت می‌توان ایجاد کرد؟
- الف) ماتریسی، قطبی و محوری ب) دکارتی و قطبی
- ج) دکارتی و محوری د) همه‌ی موارد
۱۶. برای ایجاد یک نمای مونتاژ از کدام گزینه در پنجره‌ی تبدیلی Create Drawing View استفاده کنیم؟
- الف) Active Part ب) Scene
- ج) Assembly د) Explode
۱۷. برای ایجاد یک نمای انفجاری از کدام گزینه در پنجره‌ی تبدیلی Create Drawing View استفاده کنیم؟
- الف) Active Part ب) Scene
- ج) Assembly د) Explode
۱۸. هاشور قطعات مختلف یک مجموعه را چگونه تغییر می‌دهیم؟
۱۹. گزینه‌ی Suppress Sectioning در منوی راست‌کلیک قطعات در زبانه‌ی Scene چه کاربردی دارد؟
۲۰. قطعات استاندارد در نمای مونتاژ به چه صورت‌هایی نمایش داده می‌شود؟
۲۱. مبادله‌ی موضوع‌های دوبعدی بین اتوکد و مکانیکال چگونه انجام می‌شود؟
۲۲. مبادله‌ی موضوع‌های سه‌بعدی بین اتوکد و مکانیکال چگونه انجام می‌شود؟
۲۳. برای شماره‌گذاری قطعات از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
۲۴. برای تغییر شماره‌ها در شماره‌گذاری قطعات از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنیم؟
۲۵. جدول مواد یا BOM چیست؟
۲۶. برای ایجاد فهرست قطعات چگونه عمل کنیم؟
۲۷. برای تغییر مشخصات یک قطعه در جدول مواد و فهرست قطعات چگونه عمل کنیم؟
۲۸. با استفاده از تنظیمات Options چگونه می‌توانیم ایجاد خودکار خطوط محور را کنترل کنیم؟

عملی

۱. قطعات شماره ۱ تا ۴ را مدل‌سازی نمایید و بعد از نماگیری، اندازه‌گذاری و تولرانس‌گذاری کنید. (۱۸۰ دقیقه)
هر کدام از قطعات را در یک لی‌آت مجزا همراه با کادر و جدول به اتوکد صادر کنید.

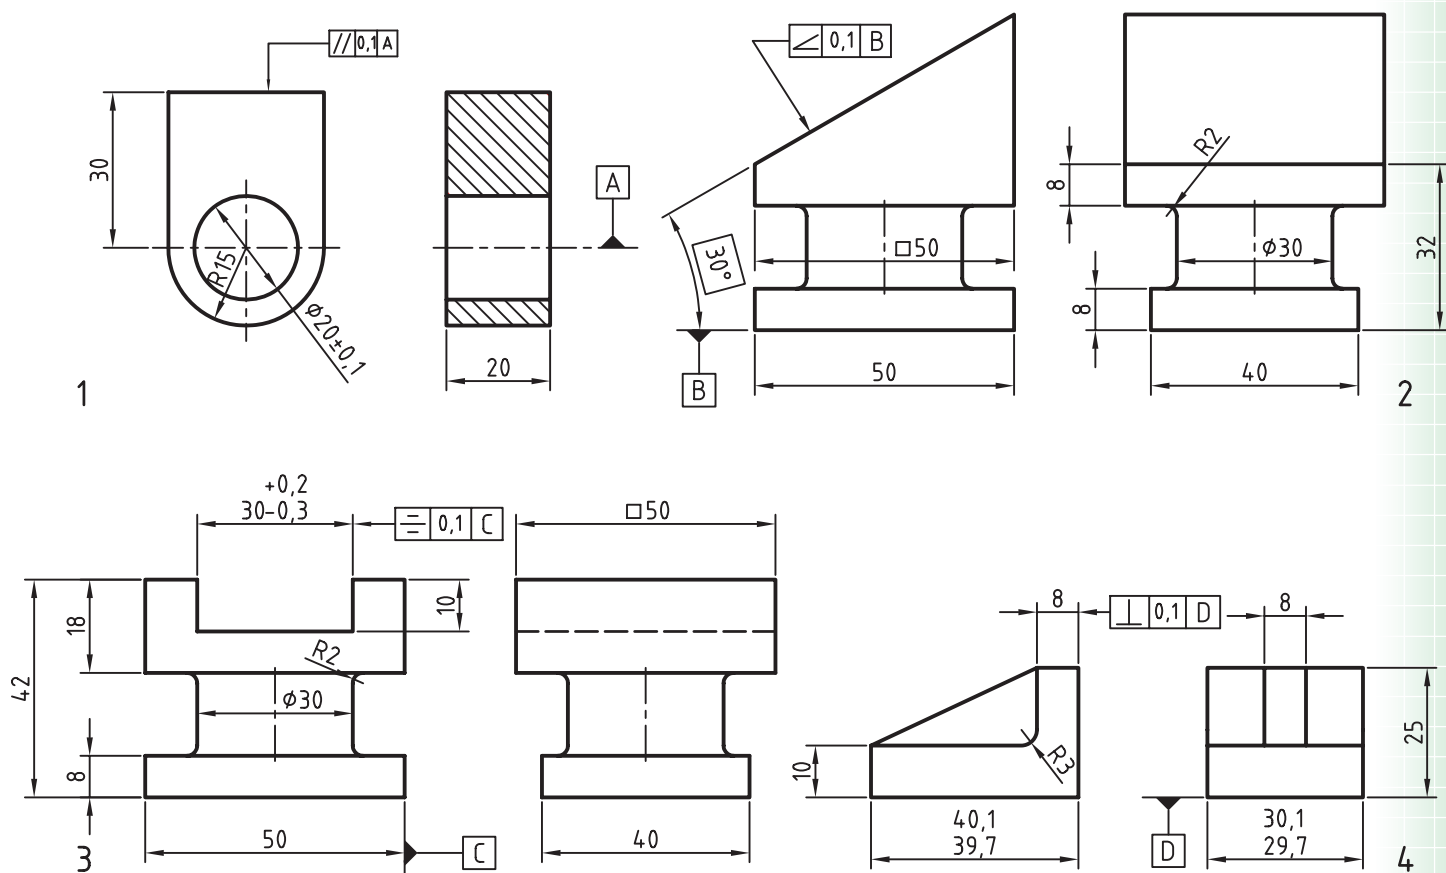





۲. قطعات زیر را مدل‌سازی کنید و بعد از نمایی، اندازه‌گذاری و علائم مورد نیاز را درج نمایید. (۱۸۰ دقیقه)
هر کدام از قطعات را در یک لی‌آت مجزا همراه با کادر و جدول به اتوکد ارسال کنید.

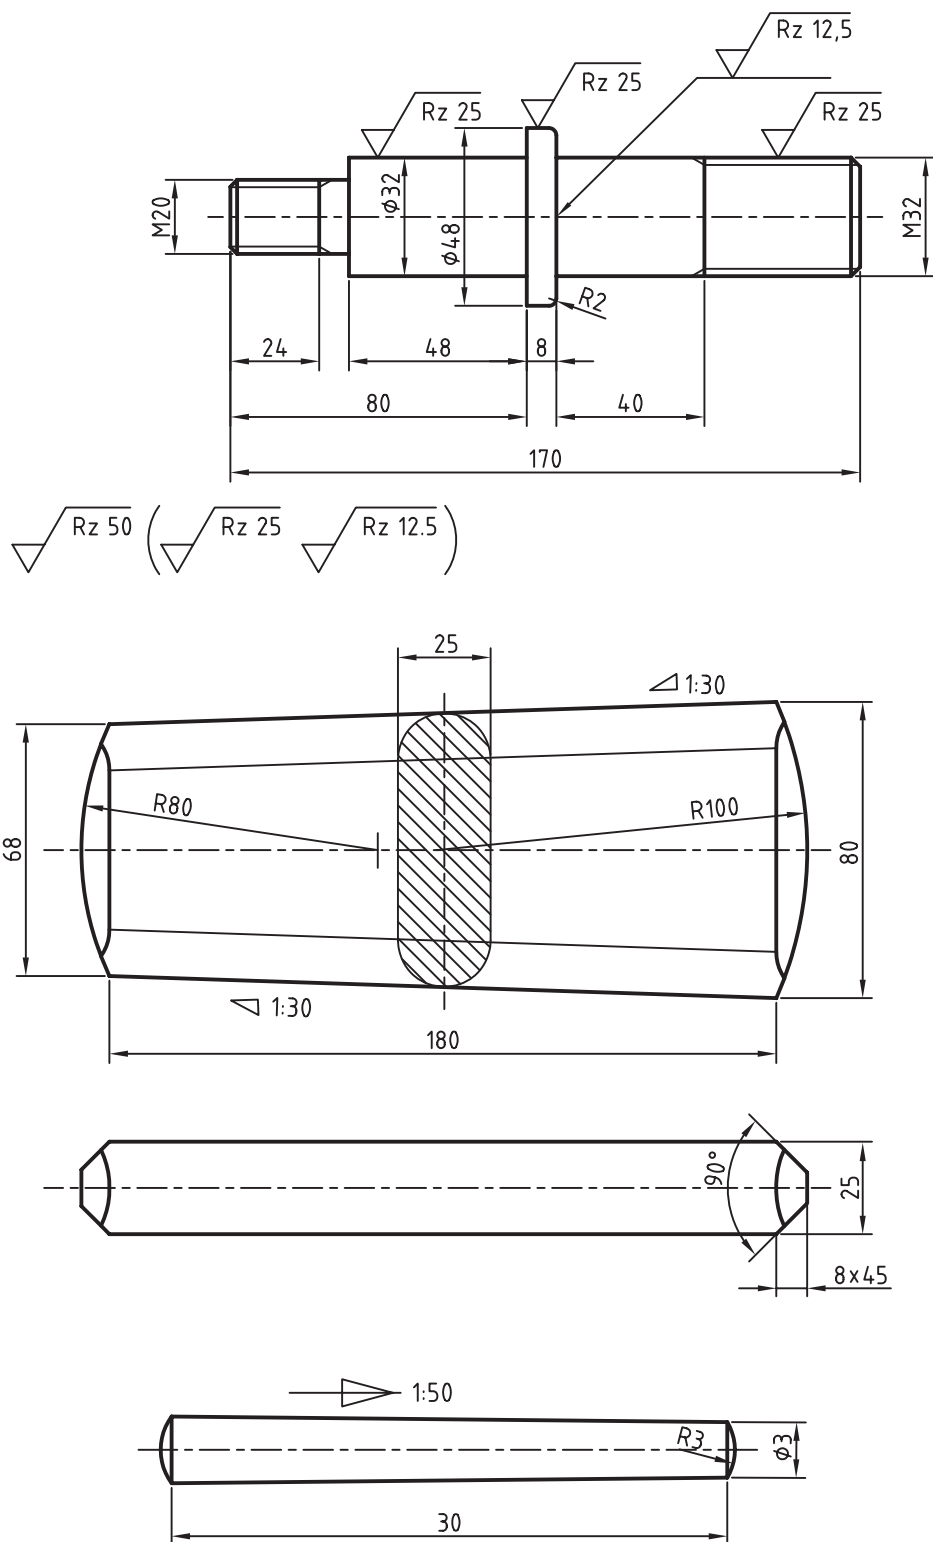

۳. قطعات زیر را مدل‌سازی کنید و بعد از نماگیری، اندازه‌گذاری و علائم جوشکاری را در آن درج نمایید. (۲۴۰ دقیقه)

هر کدام از قطعات سمت راست را در یک لی‌آت مجزا همراه با کادر و جدول به اتوکد ارسال کنید.

قطعات مجموعه‌ی سمت چپ را هم به صورت ترکیبی و هم به صورت مجزا ارائه و در لی‌آت‌های مجزا به اتوکد ارسال کنید.

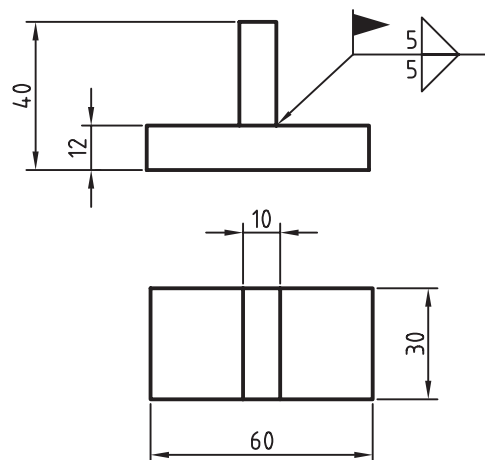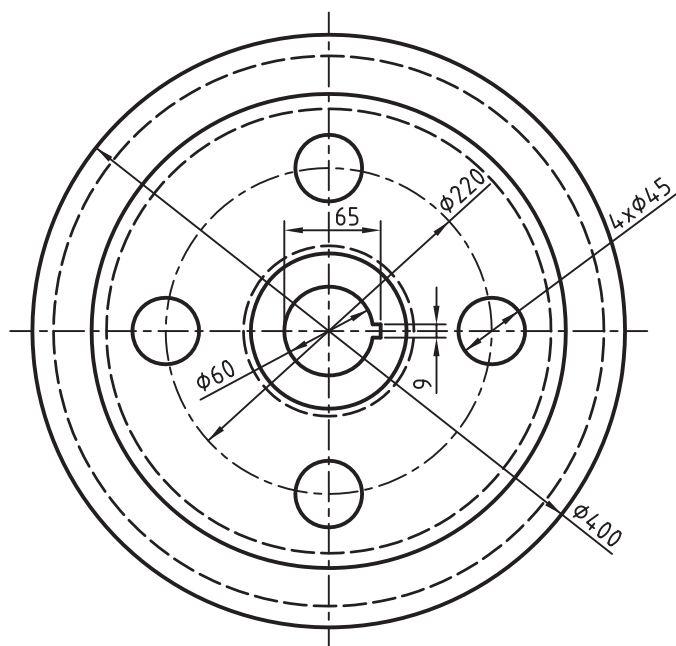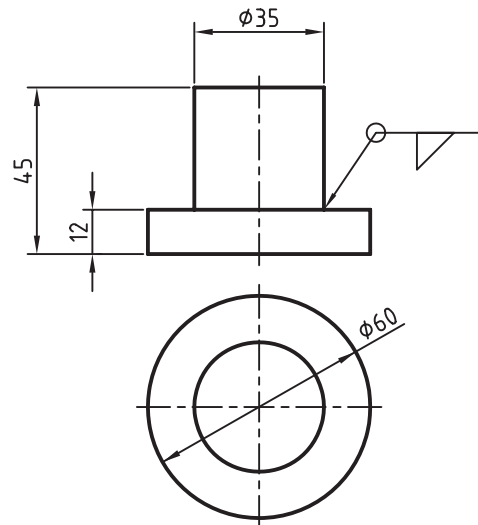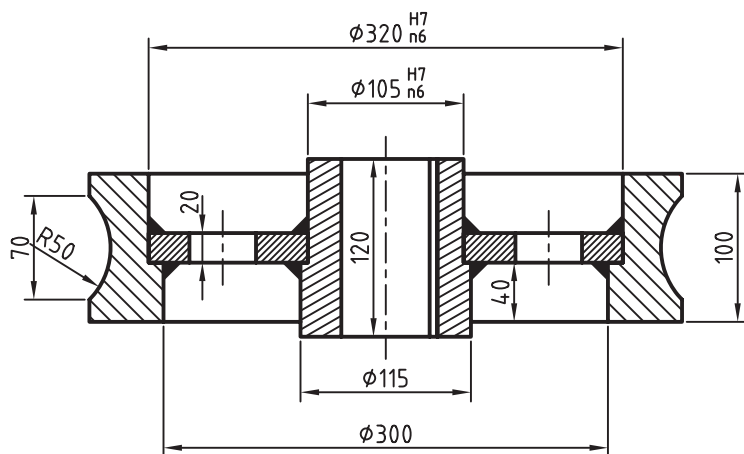

واحد کار سوم:

◀ هدف کلی: سوار کردن قطعات و استفاده از قطعات استاندارد و ایجاد نقشه‌های انفجاری

| زمان | | | عنوان توانایی |
|------|------|------|-----------------------|
| جمع | عملی | نظری | |
| ۲۴ | ۱۵ | ۹ | مونتاژ کردن قطعات |
| ۴۵ | ۲۶ | ۱۹ | ایجاد قطعات استاندارد |

توانایی مونتاژ کردن قطعات


◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- یک فایل مونتاژ ایجاد کند.
- تفاوت‌های یک فایل مونتاژ را با یک فایل مدل‌سازی بیان کند.
- قطعات مختلفی را به یک مجموعه وارد کند.
- تفاوت فایل‌های خارجی را با فایل‌های دیگر توضیح دهد.
- درجات آزادی را توضیح دهد.
- نماد درجات آزادی را روی قطعات نمایش دهد.
- قطعات را در مونتاژ جابه‌جا کرده یا بچرخاند.
- قیدگذاری در مونتاژ را تعریف کند.
- قیدهای مونتاژ را نام ببرد.
- دو گوشه از قطعات را با هم جفت کند.
- دو لبه از قطعات را با هم جفت کند.
- دو سطح از قطعات را با هم جفت کند.
- دو محور سوراخ را با هم، هم‌راستا کند.
- دو سطح از قطعات را با یک فاصله‌ی معین موازی کند.
- بین دو سطح مختلف یک زاویه‌ی خاص برقرار کند.
- یک زیرمجموعه در یک مجموعه‌ی مونتاژی ایجاد کند.
- تداخل بین دو یا چند قطعه را نشان دهد.
- حداقل فاصله‌ی بین دو قطعه را تعیین کند.
- یک نقشه‌ی انفجاری جدید ایجاد کند.
- ضریب انفجار را تعریف کند.
- ضریب انفجار را تغییر دهد.
- تفاوت ضریب انفجار کلی با ناحیه‌ای را بیان کند.
- موقعیت یک قطعه را در یک نمای انفجاری تغییر دهد.
- مسیر مونتاژ را تعریف کند.
- یک مسیر مونتاژ جدید ایجاد کند.
- مهم‌ترین گزینه‌های موجود در تنظیمات Options در بخش مونتاژ و صحنه را نام ببرد.

| ساعات آموزش | | |
|-------------|------|-----|
| نظری | عملی | جمع |
| ۹ | ۱۵ | ۲۴ |

پیش آزمون

۱. تفاوت یک فایل قطعه با یک فایل مونتاژ چیست؟
۲. نقشه‌ی مرکب یا ترکیبی را تعریف کنید.
۳. در کدام فایل می‌توانیم چندین قطعه ایجاد کنیم؟
۴. در یک نقشه نام و مشخصات قطعات در کجا نمایش داده می‌شود؟
۵. جدول قطعات در نقشه‌های مرکب شامل چه موضوع‌هایی است؟
۶. کاربردهای نقشه‌ی انفجاری را نام ببرید.
۷. سوار کردن و پیاده کردن قطعات یک مجموعه را در نقشه چگونه نشان می‌دهیم؟
۸. چنانچه لازم باشد از یک قطعه‌ی خاصی - که ممکن است تغییر کند - در چندین مجموعه‌ی مونتاژی استفاده کنیم چگونه عمل می‌کنیم؟
۹. با استفاده از چه دستوری می‌توانیم فاصله‌ی بین دو نقطه را اندازه بگیریم؟
۱۰. یک قطعه در فضا چند نوع حرکت یا چرخش دارد؟
۱۱. محدود کردن یک حرکت یا چرخش را چه می‌گویند؟
۱۲. در نقشه‌ی زیر چند قطعه قابل تشخیص است؟
کروکی آن‌ها را با دست ترسیم کنید.

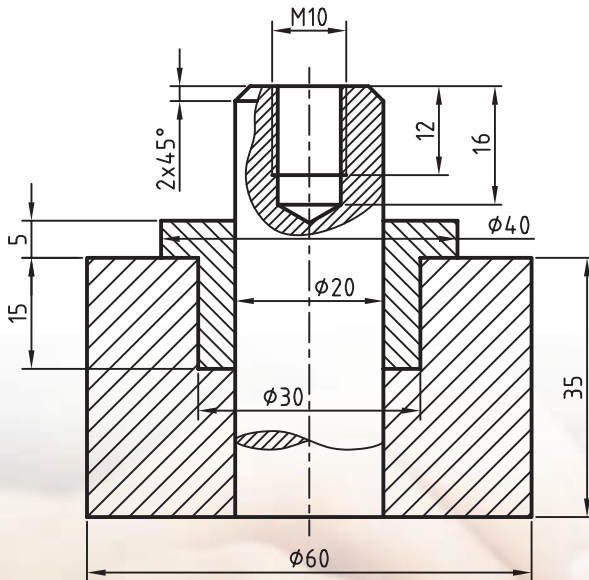

مقدمه

یک مجموعه یا فایل مونتاژی از دو یا چند قطعه یا زیرمجموعه تشکیل یافته است. در مجموعه‌های ساده که از تعداد کمی قطعه تشکیل یافته است می‌توانیم تمام قطعات را در یک فایل مونتاژی مدل‌سازی و ذخیره کنیم. اما برای مجموعه‌های پیچیده بهتر است یک پوشه‌ی جدید برای مجموعه ایجاد کنیم و قطعات را به صورت تکی در فایل‌های مجزا ذخیره کنیم. در یک مجموعه یا زیرمجموعه یک قطعه به عنوان قطعه‌ی اصلی یا پایه عمل می‌کند و بقیه‌ی قطعات روی آن سوار می‌شوند. بنابراین اولین قطعه‌ای که وارد مجموعه می‌شود و ثابت است باید همان قطعه‌ی اصلی یا پایه باشد.

وارد کردن قطعات به مجموعه

برای وارد کردن قطعات به یک مجموعه از دستور Catalog (آیکن زردرنگ در پایین مرورگر دسکتاپ) استفاده می‌کنیم.

وارد کردن قطعات به مجموعه

Menu: Assembly ⇒ Catalog

Tool bar: Assembly Modeling ⇒ Catalog 


Right: Assembly Menu ⇒ Catalog

Command: AMCATALOG

بعد از اجرای این دستور پنجره‌ی تبدیلی Catalog ظاهر می‌شود. این پنجره دارای دو زبانه است. فایل‌های خارجی در زبانه‌ی External فهرست می‌شوند و در زبانه‌ی All همه‌ی قطعات خارجی و قطعات موجود در فایل جاری نمایش داده می‌شود. از آنجا که هنوز پوشه‌ی پروژه یا پوشه‌ای را که دربرگیرنده‌ی قطعات مدل‌سازی ما است معرفی نکرده‌ایم این پنجره اکنون خالی است.

ایجاد یک فایل مونتاژ

برای ایجاد یک فایل مونتاژ و وارد شدن به محیط مونتاژ از دستور New در منوی File استفاده می‌کنیم. مرورگر دسکتاپ در محیط مونتاژ دارای سه زبانه‌ی Model و Scene و Drawing است. در زبانه‌ی Model آیکن یک مجموعه به نام فایل به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

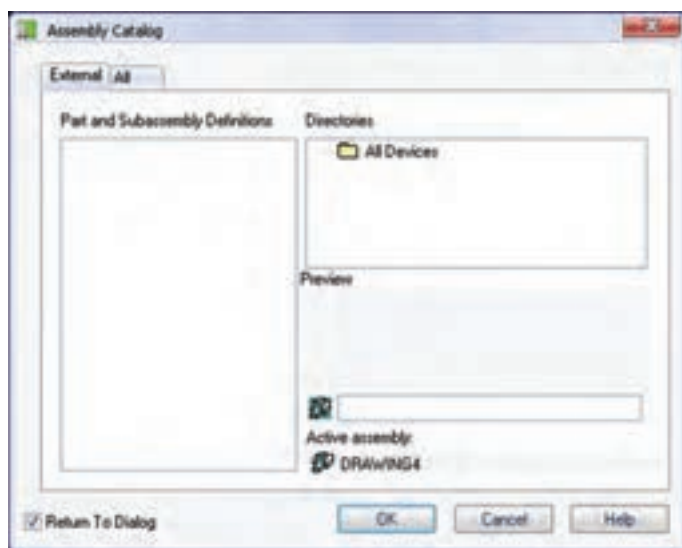


برای وارد کردن قطعات دیگر به مجموعه نیز روی آن‌ها راست کلیک می‌کنیم و گزینه‌ی Attach را برمی‌گزینیم.

نکته

بعد از درج یک قطعه در صفحه‌ی طراحی چنانچه مجدداً کلیک کنیم یک نسخه‌ی دیگر از قطعه درج می‌شود. برای خارج شدن از دستور باید دکمه‌ی ایتتر را بزنیم.

نمایش درجات آزادی قطعات

اولین قطعه‌ای که به مجموعه آورده می‌شود ثابت است، اما قطعات بعدی شش درجه آزادی دارند: سه درجه حرکت روی محورهای X، Y و Z و سه درجه دوران حول همین سه محور. با هر قیدی که به قطعات افزوده می‌شود از درجات آزادی آن‌ها کاسته می‌شود. برای نمایش نماد DOF و مشاهده‌ی درجات آزادی یک قطعه کافی است روی نام آن در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنیم و گزینه‌ی DOF Symbol را تیک بزنیم. شکل زیر نماد DOF برای قطعه‌ای که شش درجه‌ی آزادی دارد نمایش داده می‌شود.

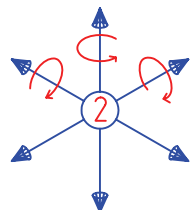


این علامت شامل یک دایره است که شماره‌ی قطعه داخل آن نمایش داده می‌شود. هر محوری که در این علامت نمایش داده شود نشانه‌ی آن است که قطعه روی آن محور می‌تواند حرکت کند.

هر محوری که روی آن کمان دوران وجود داشته باشد بیانگر آن است که قطعه حول آن محور می‌تواند بچرخد. اگر

با راست کلیک کردن در بخش Directories و انتخاب گزینه‌ی Add Directory می‌توانیم پوشه‌ی حاوی قطعات را به سیستم معرفی کنیم.



بعد از معرفی پوشه‌ی حاوی قطعات، همه‌ی قطعات و زیرمجموعه‌های موجود در فایل در بخش Part and Subassembly Definitions فهرست می‌شوند. با کلیک کردن روی هر قطعه پیش‌نمایش آن در بخش Preview نمایش داده می‌شود.

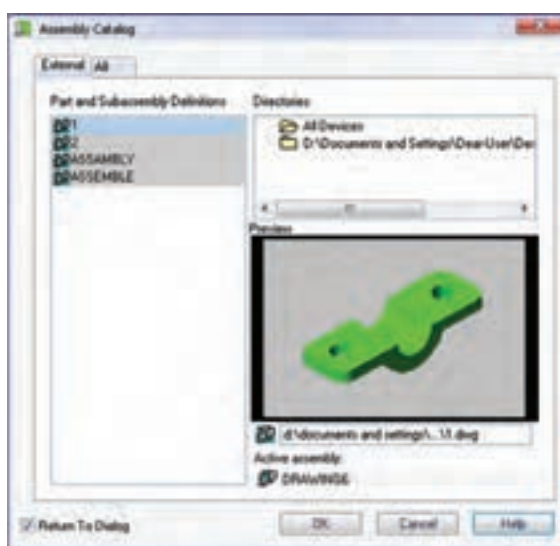


روی قطعه‌ی اصلی یا پایه راست کلیک می‌کنیم و گزینه‌ی Attach را برمی‌گزینیم. سپس در صفحه‌ی طراحی محلی را که می‌خواهیم قطعه در آنجا درج شود مشخص می‌کنیم.


نکته

پس زمینه‌ی قطعاتی که از آن‌ها در مجموعه‌ی جاری استفاده می‌کنیم از رنگ خاکستری به رنگ سفید تبدیل می‌شود.

بعد از اجرای دستور باید قطعه‌ی مورد نظر را انتخاب کنیم. نماد دستور روی قطعه نمایش داده می‌شود و پنجره‌ی تبدیلی Power Manipulator ظاهر می‌گردد. چنانچه پنجره‌ی تبدیلی Power Manipulator ظاهر نشد از گزینه‌ی Options استفاده می‌کنیم.

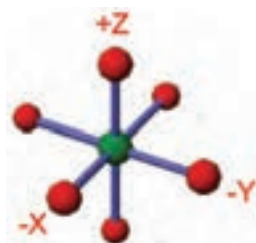


این پنجره شامل پنج زبانه است:

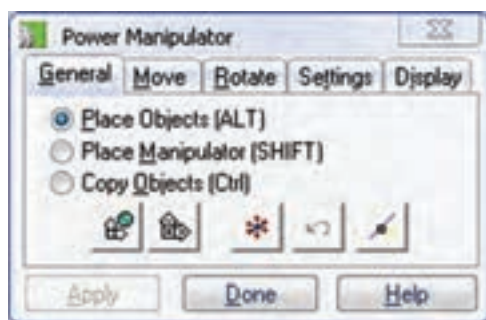

◀ **زبانه‌ی General:** در این زبانه سه دکمه‌ی رادیویی است که باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنیم: برای جابه‌جایی و چرخش قطعات از دکمه‌ی بالا (Place Objects) استفاده می‌کنیم؛ چنانچه نیاز به جابه‌جایی یا دوران نماد بازوی مکانیکی باشد، مثلاً برای تغییر دادن محور دوران از دکمه‌ی وسط (Place Manipulator) استفاده می‌کنیم؛ و بالاخره برای کپی کردن قطعات از دکمه‌ی پایین (Copy Objects) استفاده می‌کنیم. گرفتن یکی از دکمه‌های Alt یا Shift یا Ctrl در حین عملیات، عملکرد این دکمه‌ها را انجام می‌دهد.

قطعه‌ای هیچ درجه‌ی آزادی نداشته باشد، یعنی ثابت باشد و هیچ حرکتی نکند، تنها دایره با شماره‌ی قطعه در داخل آن نمایش داده می‌شود. مثلاً علامت زیر نشان‌دهنده‌ی آن است که قطعه تنها می‌تواند در راستای محور Y حرکت کند.

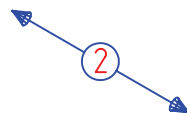

جابه‌جایی و تغییر قطعات در مونتاژ

برای جابه‌جایی، چرخش و کپی قطعات در راستای یکی از محورها یا به صورت آزاد از ابزاری به نام بازوی مکانیکی هوشمند استفاده می‌کنیم. برای استفاده از این بازوی مکانیکی باید دستور Power Manipulator را اجرا کنیم.

جابه‌جایی، چرخش و کپی قطعات در راستای یکی از محورها و یا به صورت آزاد

Power Manipulator

Menu: Assembly ⇒ Power Manipulator

Tool bar: Assembly Modeling ⇒ Power



Manipulator

Right: Assembly Menu ⇒ Power Manipulator

Command: AMMANIPULATE

Select objects:
Select handle or Geometry [Undo/
UCS/WCS/Select/ Options/PanCenter/
X/Y/Z] <Accept>:

جابه‌جا کردن قطعه

چنانچه بخواهیم قطعه‌ای انتخاب‌شده در راستای یک محور جابه‌جا شود، باید روی گوی مربوط به آن محور کلیک کنیم و در راستای آن محور درگ نماییم. با استفاده از زبانه‌ی Move می‌توانیم اندازه‌ی دقیق جابه‌جایی را وارد کنیم، یا به صورت دستی در جای مناسب کلیک کنیم.

نکته


برای جابه‌جایی آزاد قطعه می‌توانیم گوی وسط نماد را درگ کنیم.

چرخاندن قطعه

برای چرخاندن قطعه حول یک محور مثلاً محور X باید روی گوی محور Y دوبار کلیک کنیم و آن را به سمت محور Z درگ نماییم (کلیک کردن روی گوی محور Z و درگ کردن آن به سمت محور Y نیز همین نتیجه را می‌دهد). زاویه‌ی دقیق چرخش را می‌توانیم در زبانه‌ی Rotate وارد کنیم.

پنج دکمه‌ی تصویری زیر این پنجره نیز به ترتیب از راست به چپ عبارت‌اند از:

۱. انتخاب قطعات جدید برای عملیات
۲. ختشی کردن آخرین عملیات
۳. هم‌تراز شدن نماد بازوی مکانیکی با مرکز صفحه‌ی طراحی
۴. هم‌راستا شدن بازوی مکانیکی با سیستم مختصات کاربر (UCS)
۵. هم‌راستا شدن بازوی مکانیکی با سیستم مختصات جهانی (WCS).

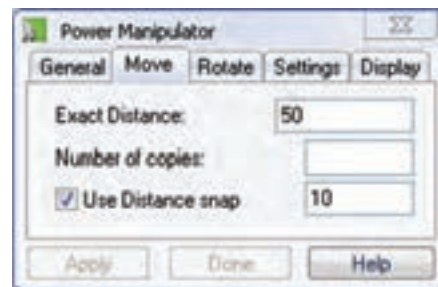

◀ **زبانه‌ی Rotate و Move:** در این زبانه سه فیلد وجود دارد که برای جابه‌جایی یا چرخش دقیق قطعات از آن‌ها استفاده می‌کنیم: فیلد اول برای مقدار دقیق جابه‌جایی یا زاویه‌ی دقیق چرخش؛ فیلد دوم برای تعیین تعداد قطعاتی که با آن فاصله یا زاویه کپی شود؛ و با تیک‌زدن گزینه‌ی Use Distance snap یا Use Angle snap می‌توانیم عددی در فیلد آخر وارد کنیم تا تغییرات فیلد اول مضربی از آن باشد.

از زبانه‌های Settings و Display نیز برای تنظیم ابعاد و رنگ بخش‌های نماد بازوی مکانیکی استفاده می‌کنیم.

قیدگذاری قطعات در مونتاژ

قیدگذاری در مونتاژ به معنی کاستن از درجات آزادی قطعات است.

هر قیدی یک یا چند درجه آزادی قطعات را کم و حرکت یا دوران آن‌ها را محدود می‌کند. قیدگذاری باید بر اساس عملکرد قطعه در یک مجموعه انجام شود.

قید Mate

دستور اصلی و پرکاربرد قیدگذاری در مونتاژ دستور Mate است که از آن برای جفت کردن دو گوشه، دو لبه یا دو سطح قطعات با یکدیگر استفاده می‌کنیم.





نکته

هم با استفاده از گزینه‌های خط فرمان و هم با استفاده از کلیک چپ می‌توانیم دقیقاً آن بخشی از قطعه را که مدنظر ما است انتخاب کنیم.

جفت کردن دو گوشه یا دو نقطه از قطعات


۱. تقریباً روی وسط لبه‌ی مورد نظر کلیک می‌کنیم. سپس با کلیک‌های متوالی نقطه‌ی وسط آن را برمی‌گزینیم.
۲. مرحله‌ی ۱ را برای لبه‌ی قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست: `Enter offset <0>` دکمه‌ی اینتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود. با این قید سه درجه آزادی از قطعه‌ی شماره ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محورهای مختصات دوران یابد.

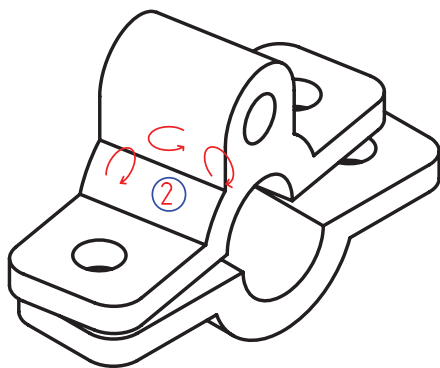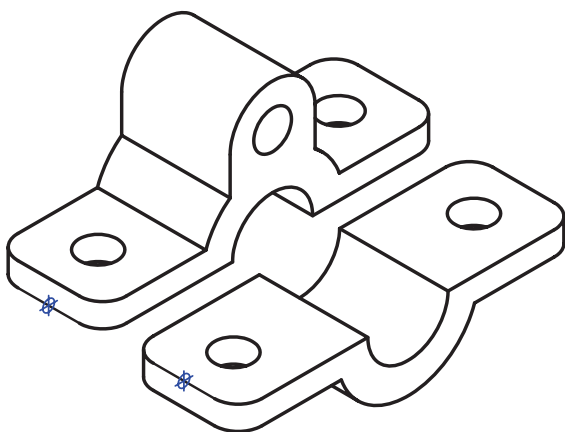

ایجاد قید جفت کردن دو گوشه، دو لبه و یا دو سطح

Mate

Menu: Assembly ⇒ 3D Constraints ⇒ Mate

Tool bar: 3D Constraints ⇒ Mate 


Right: Assembly Menu ⇒ 3D Constraints ⇒ Mate

Command: AMMATE

Select second set or [Clear/fAce/
Point/cYcle] <accEpt>:
Enter offset <0>:



جفت کردن دو لبه‌ی قطعات

۱. ابتدا روی لبه‌ی مورد نظر کلیک می‌کنیم سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را برمی‌گزینیم.
۲. مرحله‌ی ۱ را برای لبه‌ی قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست $\text{Enter offset} <0>$ دکمه‌ی اینتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود. با این قید چهار درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Y بچرخد و در راستای همین محور حرکت کند.

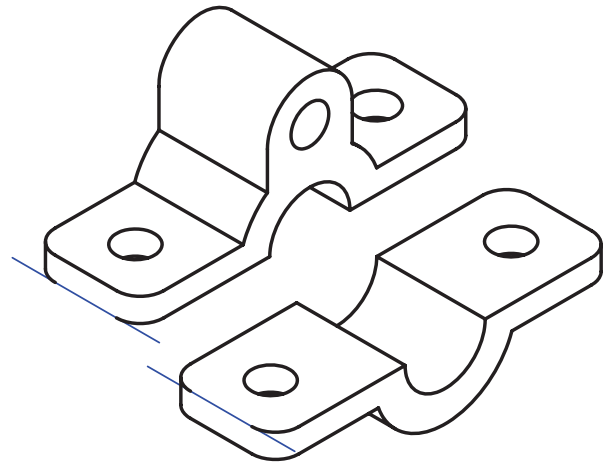

جفت کردن دو سطح قطعات

۱. روی سطح مورد نظر کلیک می‌کنیم سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را برمی‌گزینیم (در صورت نیاز با استفاده از گزینه‌ی Flip می‌توانیم راستای انطباق را تغییر دهیم).
۲. مرحله‌ی ۱ را برای سطح قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست $\text{Enter offset} <0>$ دکمه‌ی اینتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش‌فرض آن است پذیرفته شود. با این قید سه درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Z بچرخد و در راستای محوره‌های X و Y حرکت کند.

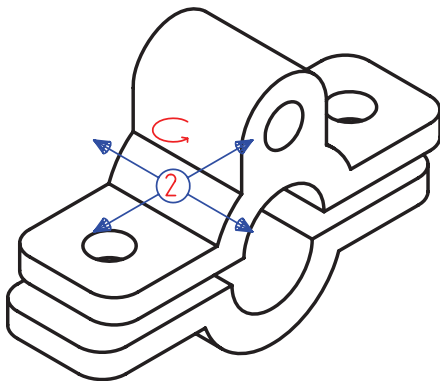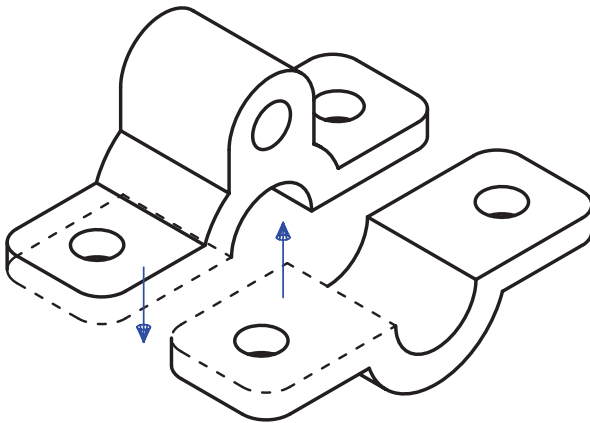

قید Flush

دستور دیگری که از آن برای هم تراز کردن و توازی سطوح در مونتاژ استفاده می‌کنیم دستور Flush است. از این قید برای ایجاد فاصله‌ی پارامتریک بین دو سطح نیز استفاده می‌شود.

ایجاد قید توازی بین سطوح قطعات در مونتاژ

Flush

Menu: Assembly ⇒ 3D Constraints ⇒ Flush

Tool bar: 3D Constraints ⇒ Flush



Right: Assembly Menu ⇒ 3D Constraints ⇒ Flush

Command: AMFLUSH



Select second set or [Clear/fAce/
Point/cYcle] <accEpt>:
Enter offset <0>:

موازی کردن دو سطح قطعات


۱. روی سطح مورد نظر کلیک می‌کنیم. سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را انتخاب می‌کنیم (در صورت نیاز با استفاده از گزینه‌ی Flip می‌توانیم راستای انطباق را تغییر دهیم).
۲. مرحله‌ی ۱ را برای سطح قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست <0> Enter offset دکمه‌ی اینتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش فرض آن است پذیرفته

جفت کردن دو محور سوراخ‌ها و بخش‌های دوار قطعات

۱. ابتدا روی لبه‌ی سوراخ یا سطح جانبی آن کلیک می‌کنیم. سپس با کلیک‌های متوالی محور آن را برمی‌گزینیم.
 ۲. مرحله‌ی ۱ را برای سوراخ یا استوانه‌ی قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
 ۳. در پاسخ به درخواست <0> Enter offset دکمه‌ی اینتر را می‌زنیم تا مقدار صفر که پیش فرض آن است پذیرفته شود.
- با این قید چهار درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Y بچرخد و در راستای همین محور حرکت کند.

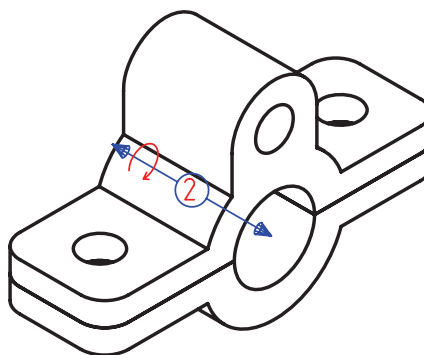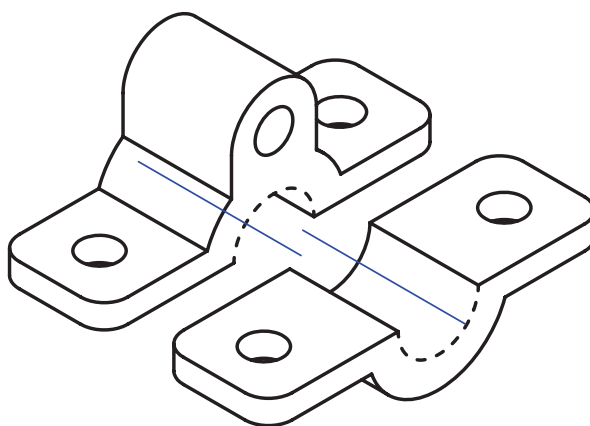


شود. در صورتی که بخواهیم دو سطح با فاصله‌ی مشخصی نسبت به هم قرار گیرند در این جا عددی وارد می‌کنیم. با این قید سه درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Z بچرخد و در راستای محورهای X و Y حرکت کند.

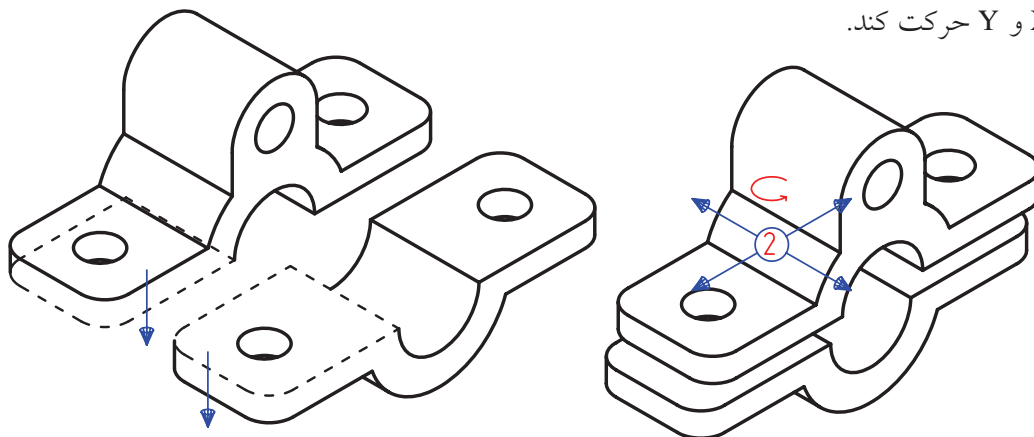

ایجاد قید زاویه بین دو سطح قطعات

۱. ابتدا روی سطح یا لبه‌ی مورد نظر کلیک می‌کنیم تا انتخاب شود (در صورت نیاز با استفاده از گزینه‌ی Flip می‌توانیم راستای قید را تغییر دهیم).
۲. مرحله‌ی ۱ برای سطح یا لبه‌ی قطعه‌ی دوم نیز تکرار می‌کنیم.
۳. در پاسخ به درخواست: `Enter Angle <0>` زاویه‌ی مورد نظر را وارد می‌کنیم.

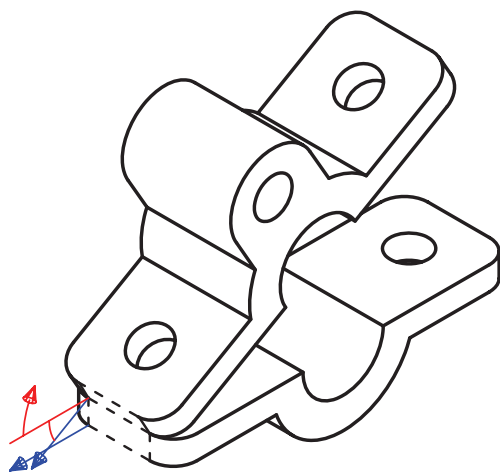


قید Angle

از این قید برای ایجاد زاویه بین دو سطح، دو محور یا بین یک سطح و یک محور استفاده می‌کنیم. زاویه‌ی مورد نظر کاملاً پارامتریک است و می‌توانیم آن را تغییر دهیم.

ایجاد قید زاویه بین سطوح قطعات در مونتاز

Angle

Menu: Assembly ⇒ 3D Constraints ⇒ Angle

Tool bar: 3D Constraints ⇒ Angle 

Right: Assembly Menu ⇒ 3D Constraints ⇒ Angle


Command: AMANGLE

Select second set or [Clear/fAce/
Point/Flip/cYcle] <accEpt>:
Enter Angle <0>:

قید Insert

با استفاده از این قید می‌توانیم محور سوراخ‌ها و استوانه‌ها را هم‌راستا و لبه‌های آن‌ها را جفت کنیم.

با این قید پنج درجه آزادی از قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کاسته می‌شود و تنها می‌تواند حول محور Z بچرخد.

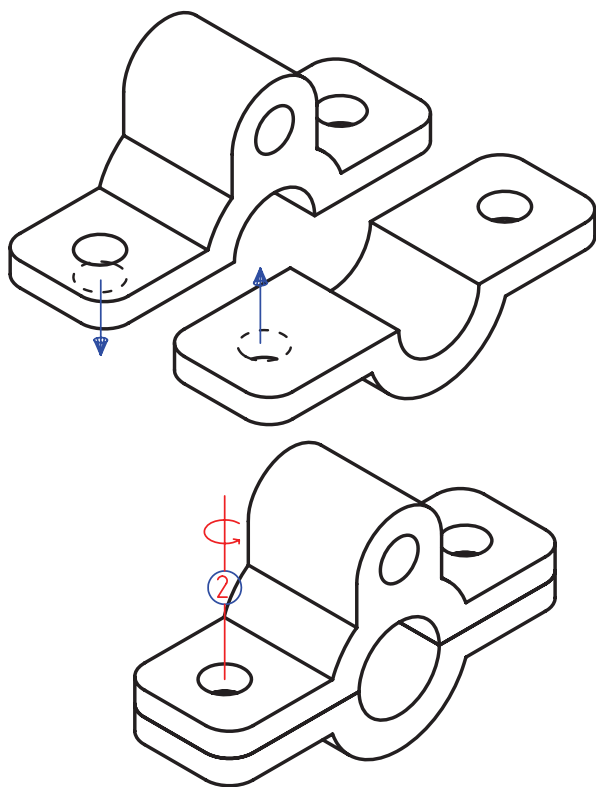

ایجاد قید هم‌راستا کردن محور سوراخ‌ها و استوانه‌ها و

جفت کردن لبه‌های آن‌ها در مونتاژ Insert

Menu: Assembly ⇒ 3D Constraints ⇒ Insert

Tool bar: 3D Constraints ⇒ Insert 

Right: Assembly Menu ⇒ 3D Constraints ⇒


Insert

Command: AMINSERT


Select first circular edge:
Enter an option [Clear/Flip] <ac-cEpt>:
Select second circular edge:
Enter an option [Clear/Flip] <ac-cEpt>:
Enter Offset <0>:

ویرایش قیدهای مونتاژ

بعد از این که یک قید بین دو قطعه ایجاد کردیم، نام این قید در زیرمجموعه‌ی هر دو قطعه در مرورگر دسکتاپ ظاهر می‌شود. با دوبار کلیک کردن روی یکی از این قیدها (تفاوتی نمی‌کند قید کدام قطعه را انتخاب کنیم) پنجره‌ی تبدیلی Edit 3D Constraint ظاهر می‌شود که در آن می‌توانیم قید را ویرایش کنیم. البته نمی‌توانیم ماهیت یک قید را تغییر دهیم. یعنی قید Mate را نمی‌توانیم به قید Insert تبدیل کنیم.

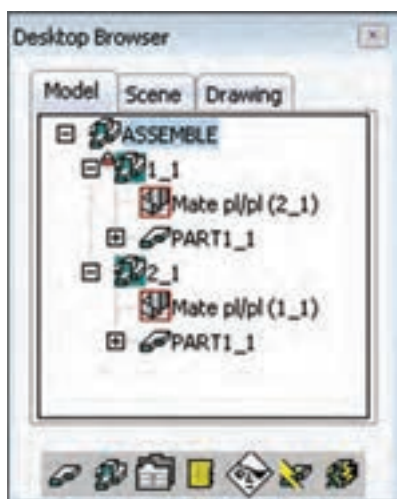

این عمل معادل اجرای دستور Edit Constraints از منوی Assembly >> 3D Constraints >> Edit است. مثلاً تصویر زیر ویرایش قید Mate بین دو سطح با فاصله‌ی صفر را نشان می‌دهد. با وارد کردن عددی در فیلد Expression می‌توانیم فاصله‌ی این دو سطح را تغییر دهیم.

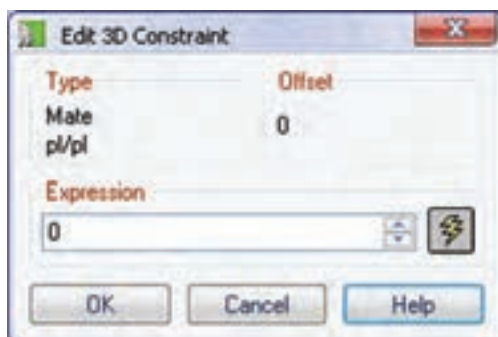





(۱۲۰ دقیقه)

دستورکار شماری ۱

قیدگذاری مونتاژ

قطعات زیر را مدل‌سازی کنید و مطابق نمونه مونتاژ نمایید.

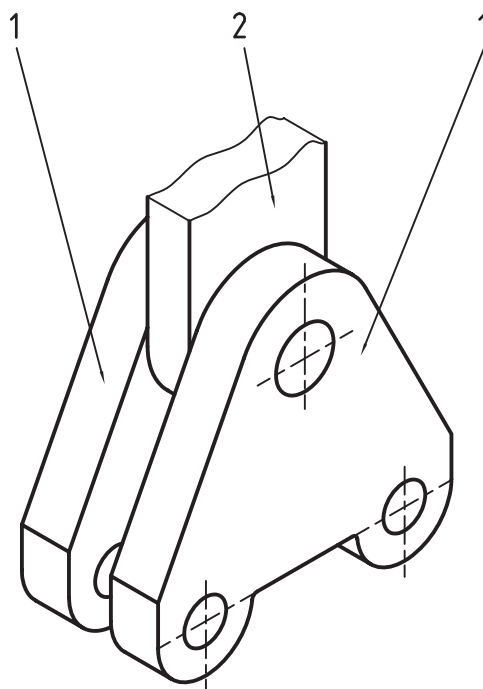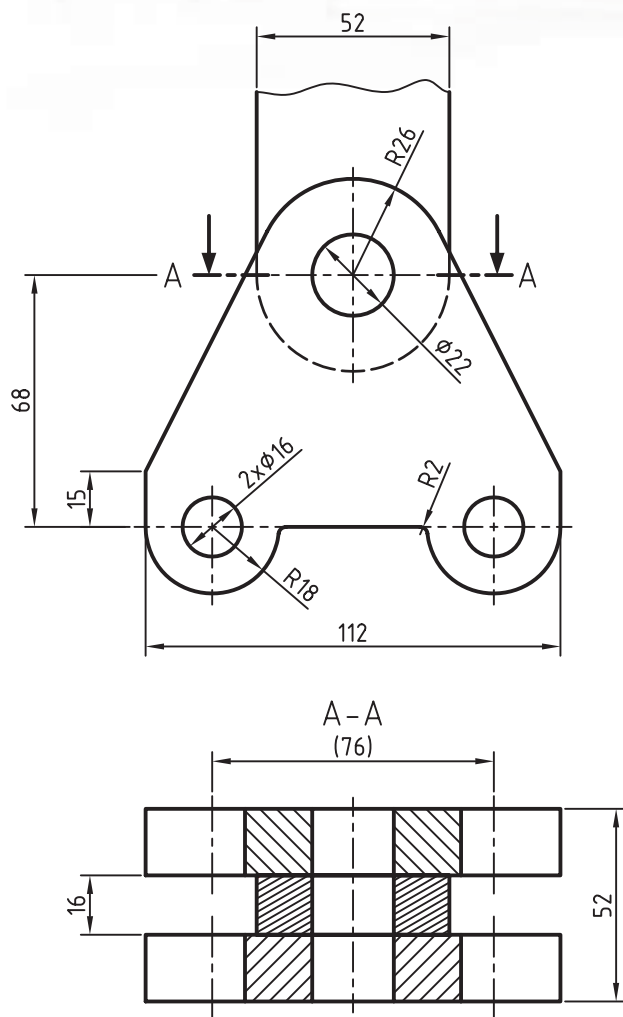

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۱. با استفاده از گزینه‌ی Z در دستور New Sketch Plane نمای روبه‌رو را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۲. قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را مدل‌سازی کنید.


۳. دستور New Part را اجرا و قطعه‌ی جدیدی ایجاد کنید.

۴. قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را مدل‌سازی کنید. در قسمت شکستگی این قطعه از دستور Spline استفاده کنید.

۵. روی قطعه‌ی شماره‌ی ۲ در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و DOF Symbol را انتخاب کنید.

۶. قید Mate را از منوی 3Dconstraints >> Assembly اجرا و روی لبه‌ی گرد قطعه‌ی شماره‌ی ۱ کلیک کنید تا محور آن انتخاب شود.


۷. روی لبه‌ی گرد قطعه‌ی شماره‌ی ۲ نیز کلیک کنید تا محور آن انتخاب شود. سپس دکمه‌ی ایتتر را بزنید تا این دو قطعه با هم، هم‌راستا شوند.

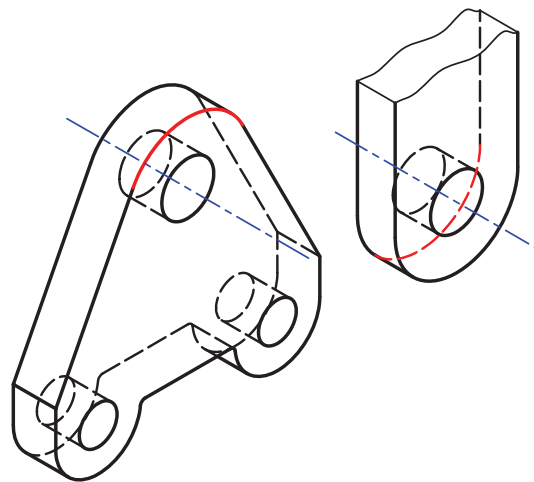

۸. اکنون مشاهده خواهید کرد که قطعه‌ی شماره‌ی ۲ دو درجه آزادی دارد: حرکت در مسیر محور X و گردش حول محور X. برای محدود کردن حرکت در راستای محور X دستور Mate را اجرا و سطح مقابل

قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را انتخاب کنید.

۹. سطح پشت قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را نیز انتخاب کنید و دکمه‌ی ایتتر را بزنید تا این دو سطح بر هم منطبق شوند.

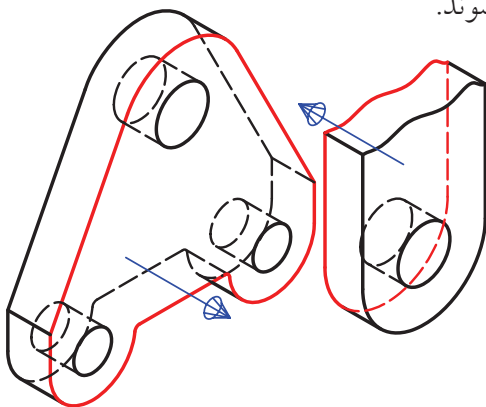

۱۰. روی قطعه‌ی شماره‌ی ۱ در مرورگر دسکتاپ

راست کلیک کنید و دستور Copy را انتخاب کنید.

۱۱. در صفحه کلیک کنید تا یک نسخه از این قطعه کپی شود.

۱۲. با استفاده از دستور Mate محور سوراخ قطعه‌ی کپی را با محور سوراخ قطعه‌ی شماره‌ی ۲ هم‌راستا کنید.

۱۳. دستور Mate را مجدداً اجرا کنید و سطح پشت این قطعه را با سطح مقابل قطعه‌ی شماره‌ی ۲ منطبق سازید.

۱۴. روی قطعه‌ی جدید در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و DOF Symbol را انتخاب کنید.

۱۵. مشاهده خواهید کرد که این قطعه تنها یک درجه آزادی دارد و آن هم گردش حول محور X است. برای محدود کردن این حرکت با استفاده از دستور Mate محور یکی از سوراخ‌های این قطعه را با محور سوراخ نظیر در قطعه‌ی شماره‌ی ۱ هم‌راستا کنید.

۱۶. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ایجاد یک زیرمجموعه

مجموعه‌هایی را که از قطعات زیادی تشکیل یافته است باید به صورت ترکیبی از قطعات و زیرمجموعه‌ها مدیریت کرد. در یک زیرمجموعه می‌توانیم قیدهای مونتاژ را اضافه کنیم و آن‌ها را مانند یک قطعه در یک مجموعه‌ی بزرگ‌تر کنترل کنیم. برای کار کردن روی یک زیرمجموعه باید آن را فعال کنیم. برای فعال کردن یک زیرمجموعه کافی است روی آن دوبار کلیک کنیم.

برای ایجاد یک زیرمجموعه از دستور Amnew استفاده می‌کنیم. این دستور پرکاربرد را می‌توانیم با استفاده از راست‌کلیک در مرورگر دسکتاپ و انتخاب گزینه‌ی New Subassembly اجرا کنیم.

```
Enter an option [Convert/In-  
stance/Part/Scene/subAssembly]  
<Instance>:  
Enter new subassembly name  
<SUB1>:
```

با این کار یکی از گزینه‌های دستور (گزینه‌ی subAssembly) اجرا می‌شود و از ما می‌خواهد که نامی برای زیرمجموعه‌ی ایجادشده وارد کنیم یا نام پیشنهادی آن را تأیید کنیم.

یک مجموعه می‌تواند چندین زیرمجموعه داشته باشد.

بررسی تداخل دو قطعه

در مونتاژ، یکی از ابزارهایی که به ما کمک می‌کند تا اشکالات طراحی قطعات را بهتر متوجه شویم، بررسی تداخل قطعات است که با این ابزار می‌توانیم در انطباقات مقدار لقی را مشاهده کنیم و در صورت لزوم ابعاد قطعات را اصلاح کنیم.

بررسی و مشاهده‌ی تداخل بین قطعات در مونتاژ

Check Interference

Menu: Assembly ⇒ Analysis ⇒ Check

Interference

Tool bar: Assembly Modeling ⇒ Check 3D

Interference 

Right: Assembly Menu ⇒ Analysis ⇒ Check

Interference

Command: AMINTERFERE

```
Nested part or subassembly selec-  
tion? [Yes/No] < No >:  
Select first set of parts or sub-  
assemblies:  
Select second set of parts or sub-  
assemblies:  
Create interference solids? [Yes/  
No] < No >:  
Highlight pairs of interfering parts/  
subassemblies? [Yes/No] < No >:
```


تعیین حداقل فاصله‌ی بین قطعات

با استفاده از این دستور قادر هستیم حداقل فاصله‌ی بین قطعات یا بین موضوع‌های دوبعدی را تعیین و در صورت نیاز با ترسیم یک خط آن را مشاهده کنیم.

تعیین حداقل فاصله‌ی بین قطعات و موضوع‌های

دوبعدی Minimum 3D Distance

Menu: Assembly ⇒ Analysis ⇒ Minimum 3D Distance

Tool bar: Assembly Modeling ⇒ Minimum 3D Distance 


Right: Assembly Menu ⇒ Analysis ⇒ Minimum 3D Distance

Command: AMDIST

Select first set or [Objects]:
Select second set or [Objects]:
Output: [Display/Line] < Display >:

بعد از اجرای دستور باید اولین مجموعه‌ی قطعات را انتخاب و بعد از زدن دکمه‌ی اینتر دومین مجموعه را انتخاب کنیم. سپس حداقل فاصله در قالب پیغامی در خط فرمان نمایش داده می‌شود و از ما می‌خواهد که این فاصله را به صورت یک خط نمایشی (Display) یا به

بعد از اجرای دستور از ما می‌خواهد که تعیین کنیم آیا قطعات یا زیرمجموعه‌های مجموعه‌ی انتخابی نیز در بررسی تداخل شرکت کنند یا خیر. آن‌گاه اولین مجموعه‌ی قطعات یا زیرمجموعه‌ها و دومین مجموعه‌ی قطعات یا زیرمجموعه‌ها را انتخاب می‌کنیم. پس از آن سیستم در خط فرمان تعداد تداخل‌های احتمالی یا عدم تداخل را اعلام می‌کند.

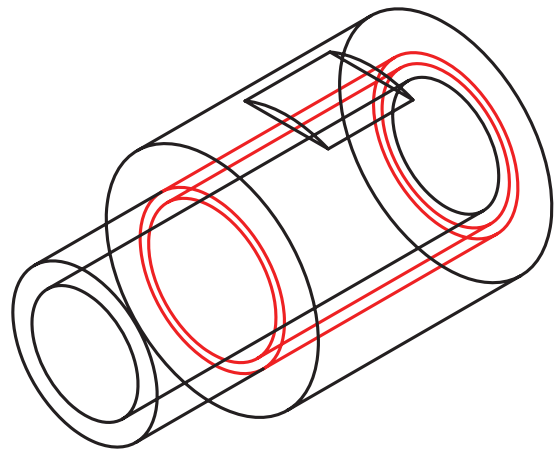

در صورتی که بخواهیم بخش تداخل بین قطعات به صورت یک حجم توپر ایجاد شود در پاسخ به درخواست سیستم گزینه‌ی Yes را انتخاب می‌کنیم و در صورتی که تعداد تداخل‌ها زیاد باشد و بخواهیم متوجه شویم که یک تداخل بین کدام قطعات یا زیرمجموعه‌ها ایجاد شده است می‌توانیم برای درخواست آخر گزینه‌ی Yes را انتخاب کنیم تا قطعاتی که دارای تداخل هستند هایلایت شوند.


می‌توانیم در فضای خالی این زبانه راست کلیک کنیم و گزینه‌ی New Scene را انتخاب کنیم.



ایجاد یک صحنه یا نمای انفجاری

New Scene

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ New Scene

Tool bar: Scenes ⇒ New Scene 


Right: Assembly Menu ⇒ New Scene

Command: AMNEW

Enter an option [Instance/Part/Convert/Scene/subAssembly] <Instance>: Scene
Specify target assembly name or [?] <ASSEMBLY>:

بعد از اجرای دستور باید نام مجموعه‌ای که می‌خواهیم از آن نمای انفجاری ایجاد کنیم انتخاب نماییم. با زدن دکمه‌ی اینتر مجموعه‌ی مونتاژی جاری انتخاب می‌شود. سپس پنجره‌ی تبدیلی Create Scene ظاهر می‌شود.

صورت یک خط واقعی (Line) در صفحه مشاهده کنیم.

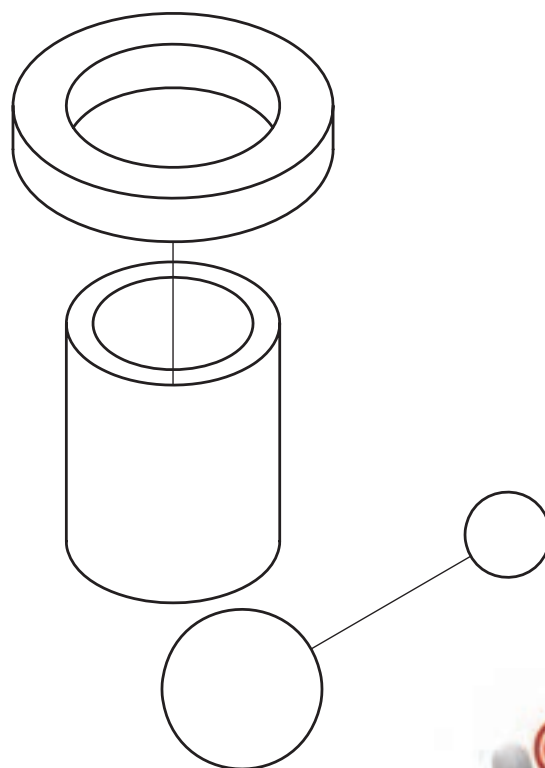

نکته

در مرحله‌ی انتخاب مجموعه قطعات می‌توانیم از گزینه‌ی Objects برای انتخاب موضوع‌های دو بعدی نیز استفاده کنیم.

ایجاد نقشه‌ی انفجاری


صحنه یا سن یک نمای انفجاری از قطعات و زیرمجموعه‌های یک مجموعه است که چگونگی چفت و بست قطعات را نشان می‌دهد. از یک مجموعه‌ی مونتاژی می‌توانیم نماهای مختلف انفجاری (صحنه‌ها) ایجاد کنیم. برای ایجاد نماهای انفجاری و کار کردن روی آن از زبانه‌ی Scene در مرورگر دسکتاپ استفاده می‌کنیم. وقتی که اولین بار وارد این زبانه می‌شویم هیچ صحنه‌ای وجود ندارد. برای ایجاد یک صحنه‌ی جدید

Mate یا Insert مونتاژ شده باشند به صورت خودکار از هم جدا می‌شوند اما روی قیدهای Angle و Flush یا قطعاتی که به صورت دستی و با Move و Rotate مونتاژ شده باشند تأثیری نمی‌گذارد. البته می‌توانیم ضریب انفجار را صفر در نظر بگیریم و قطعات را به صورت دستی در مونتاژ جابه‌جا کنیم یا دوران دهیم.


چنانچه قطعات یا زیرمجموعه‌هایی را در مونتاژ مخفی کرده باشیم و بخواهیم در نمای انفجاری نیز مخفی باشد گزینه Synchronize Visibility with Target Assembly را تیک می‌زنیم. اگر این گزینه تیک نداشته باشد همه‌ی قطعات و زیرمجموعه‌ها در نمای انفجاری نمایش داده می‌شوند.



نام مجموعه‌ی مونتاژی مورد نظر را از منوی کرکره‌ای Target Assembly انتخاب و نام صحنه‌ی جدید یا نمای انفجاری را در فیلد Scene Name وارد می‌کنیم. برای ایجاد نمای انفجاری به صورت خودکار می‌توانیم ضریب انفجار را در فیلد Scene Explosion Factor وارد کنیم. این ضریب فاصله‌ی بین قطعات و زیرمجموعه‌ها را تعیین می‌کند. قطعات و زیرمجموعه‌هایی که با قیدهای

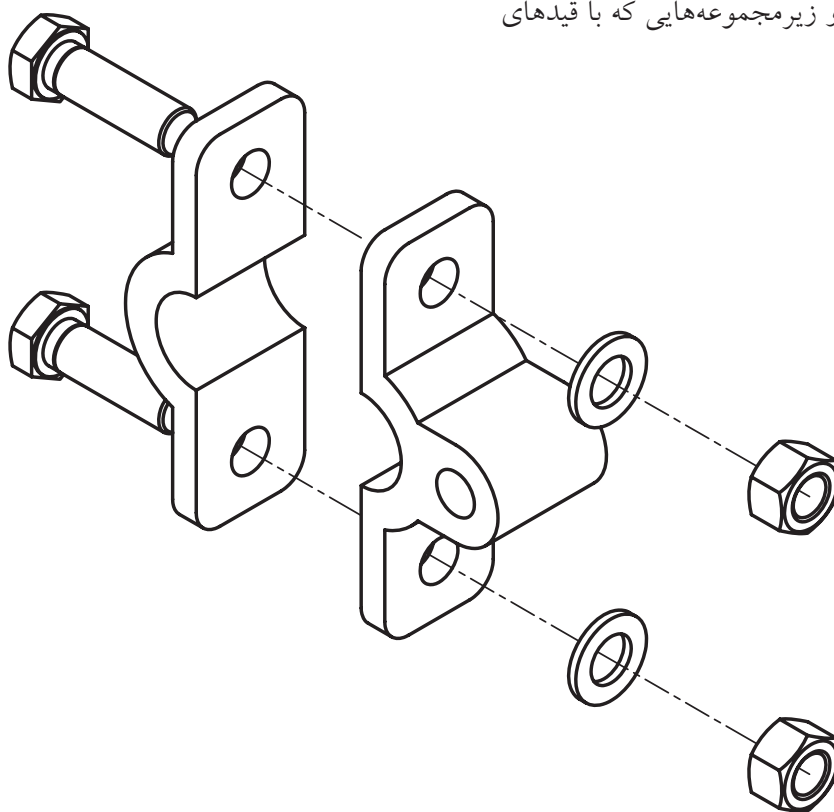

پنجره‌ی تبدیلی Explosion Factor ضریب انفجار جدید را وارد کنیم.

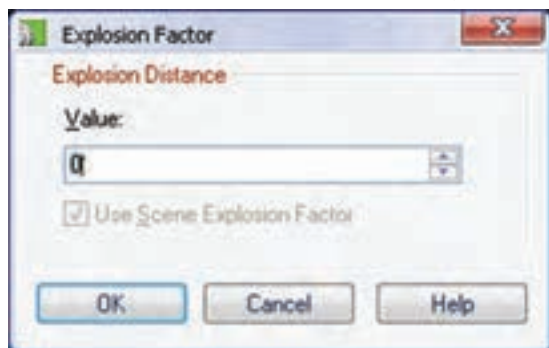

این دستور در واقع گزینه‌ی Scene در دستور Amxfactor را اجرا می‌کند.


تغییر ضریب انفجار ناحیه‌ای

برای تغییر ضریب انفجار ناحیه‌ای برای قطعات نیز از همان دستور Amxfactor استفاده می‌کنیم.

تعیین ضریب انفجار ناحیه‌ای

Part Explosion Factor

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ Part Explosion Factor

Tool bar: Scenes ⇒ Part Explosion Factor 

Right: Part Explosion Factor

Command: AMXFACTOR

Select part or subassembly or [sCene]:

بعد از اجرای دستور باید قطعه‌ای که می‌خواهیم ضریب انفجار آن را تغییر دهیم مشخص کنیم یا با استفاده از گزینه‌ی sCene ضریب انفجار کلی صحنه را تغییر دهیم. سپس در پنجره‌ی تبدیلی Explosion Factor

تغییر ضریب انفجار

بعد از ایجاد صحنه می‌توانیم ضریب انفجار را تغییر دهیم. برای این کار از دستور Amxfactor استفاده می‌کنیم. می‌توانیم یک ضریب انفجار کلی برای تمام قطعات و زیرمجموعه‌ها در یک صحنه داشته باشیم که فاصله‌ی همه‌ی قطعات را به صورت یکسان تعیین کند؛ یا برای هر قطعه یک ضریب انفجار ناحیه‌ای تعیین کنیم که تنها روی فاصله‌ی آن قطعه تأثیر گذارد.

تغییر ضریب انفجار کلی

تعیین ضریب انفجار کلی

Scene Explosion Factor

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ Scene Explosion Factor

Tool bar: Scene Explosion Factor 

Right: Scene Explosion Factor


Command: AMXFACTOR

Enter scene name to change or [?]
<SCENE1>:

بعد از اجرای دستور باید نام صحنه‌ای که می‌خواهیم ضریب انفجار آن را تغییر دهیم مشخص کنیم یا با زدن دکمه‌ی ایتتر صحنه‌ی جاری را برمی‌گزینیم. سپس در

بعد از اجرای دستور باید قطعات یا زیرمجموعه‌هایی که می‌خواهیم موقعیت یا زاویه‌ی آن‌ها را تغییر دهیم انتخاب کنیم. سپس نماد بازوی مکانیکی (Power Manipulator) نمایش داده می‌شود که می‌توانیم با انتخاب یک محور قطعات را در راستای آن محور تغییر موقعیت یا دوران دهیم.

(برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با بازوی مکانیکی به بخش «جابه‌جایی و تغییر قطعات در مونتاز» در همین فصل مراجعه کنید.)

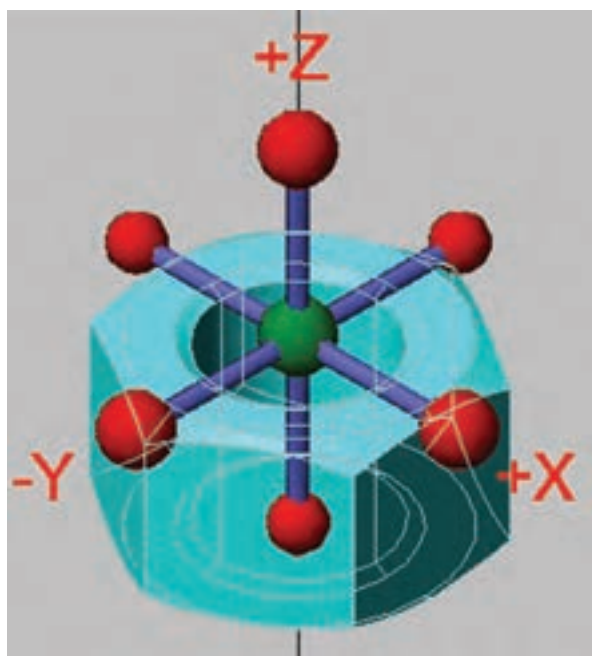

با دوبار کلیک کردن روی ردیف هر Tweak در مرورگر دسکتاپ می‌توانیم آن را ویرایش کنیم. با استفاده از منوی راست کلیک نیز می‌توانیم آن‌ها را حذف یا ویرایش نماییم.

ضریب انفجار ناحیه‌ای جدید را وارد کنیم. برای فعال شدن فیلد Value باید گزینه‌ی Use Scene Explosion Factor را غیرفعال کنیم. فعال بودن این گزینه به معنی استفاده از ضریب انفجار کلی برای قطعه‌ی انتخاب شده است.

تغییر موقعیت و زاویه‌ی قطعات در نمای انفجاری

در مجموعه‌های بزرگ و پیچیده گاهی لازم است برای تنظیم دقیق موقعیت یک قطعه در نمای انفجاری به صورت دستی آن قطعه را تغییر دهیم. از طرفی از دستور Move و Rotate نیز نمی‌توانیم استفاده کنیم. بنابراین، باید از دستور Tweak استفاده کنیم.



در مکانیکال دسکتاپ سه نوع Tweak (تغییر) وجود دارد که برای هر کدام ردیفی در مرورگر دسکتاپ و در زیرمجموعه‌ی قطعه ایجاد می‌شود: تغییری که با استفاده از ضریب انفجار کلی یا مرحله‌ای ایجاد شده باشد؛ تغییری که موجب جابه‌جایی یک قطعه در نمای انفجاری شود؛ و تغییری که منجر به چرخش قطعه می‌شود.

تغییر موقعیت و زاویه‌ی قطعات در نمای انفجاری New Tweak

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ New Tweak

Tool bar: Scenes ⇒ New Tweak 

Right: New Tweak

Command: AMTWEAK

Select part/subassembly to tweak:

ایجاد مسیر مونتاژ در نمای انفجاری

در مجموعه‌های بزرگ و پیچیده گاهی بهتر است از مسیر مونتاژ یا دمونتاژ برای تعیین نحوه‌ی باز و بسته شدن قطعات استفاده کنیم.



نکته

تغییراتی که با استفاده از دستور Tweak ایجاد می‌کنیم به صورت پیش‌فرض موجب ایجاد مسیر مونتاژ نیز می‌شوند، اما برای ایجاد دستی یک مسیر مونتاژ از دستور New Trail استفاده می‌کنیم.

ایجاد مسیر مونتاژ در نمای انفجاری

New Trail

Menu: Assembly ⇒ Scene ⇒ New Trail


Tool bar: Scenes ⇒ New Trail



Right: New Trail

Select reference point on part or subassembly:

Command: AMTRAIL

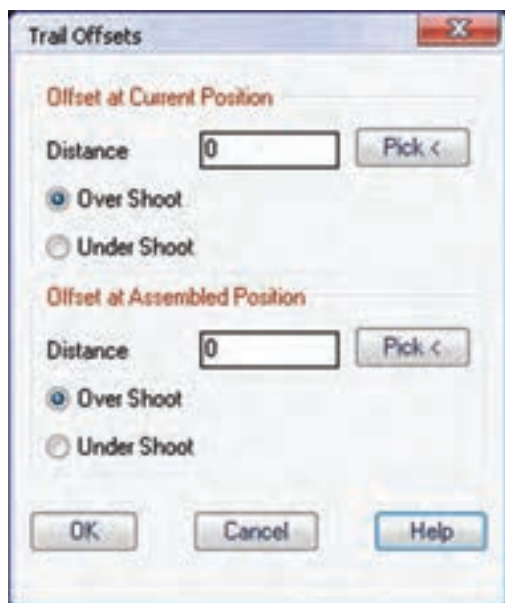


بعد از اجرای دستور باید نقطه‌ی مرجعی را روی قطعه‌ای که می‌خواهیم برای آن مسیر مونتاژ ترسیم کنیم انتخاب کنیم. البته نیازی به استفاده از گیره‌های شیئی نیست و نزدیک‌ترین نقطه‌ی مرجع به محل کلیک به صورت خودکار انتخاب می‌شود. سپس پنجره‌ی تبدیلی Trail Offsets ظاهر می‌شود.

در حالت پیش‌فرض از نقطه‌ی مرجع به اندازه‌ی فاصله‌ای که قطعه در مجموعه نسبت به قطعه‌ی قبلی جابه‌جا شده است خطی ترسیم می‌شود.


موقعیت قطعه در مونتاژ تعیین کنیم. مثلاً در تصویر زیر شکل سمت چپ حالت پیش فرض ایجاد Trail برای نقطه‌ی مرجع نشان داده شده را نشان می‌دهد. در شکل سمت راست نیز مقدار کاهش یا افزایش طول مسیر را در حالت‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.

در بخش Offset at Current Position می‌توانیم مسیر را نسبت به نقطه‌ی مرجع در موقعیت فعلی قطعه بلندتر (Over Shoot) یا کوتاه‌تر (Under Shoot) کنیم. در بخش Offset at Assembled Position نیز می‌توانیم مقدار افزایش طول یا کاهش طول مسیر را نسبت به

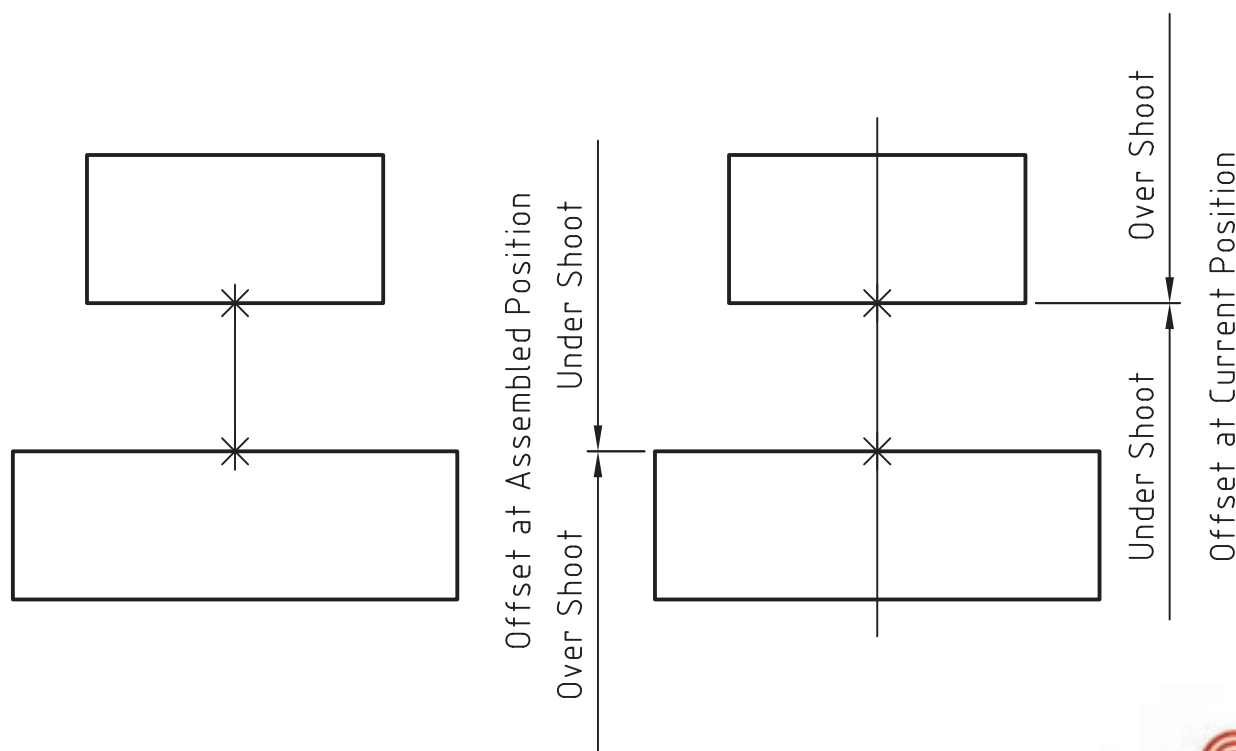


نکته

مسیرهای مونتاژ دارای ردیفی در مرورگر دسکتاپ نیستند اما می‌توانیم با استفاده از دستورهای Edit Trail و Delete Trail آن‌ها را ویرایش یا حذف کنیم.

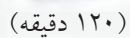

ایجاد نمای انفجاری

قطعات مجموعه‌ی زیر را مدل‌سازی و مونتاژ نمایید و سپس مطابق تصویر از آن یک نمای انفجاری ایجاد کنید.


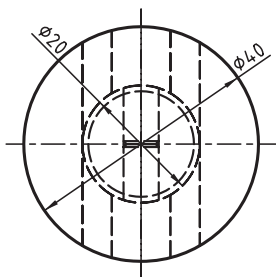


فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۱. قطعات را به صورت کامل مدل سازی کنید.
۲. قطعات را مونتاژ و قیدگذاری کنید.
۳. در یک فضای خالی در زبانه‌ی Scene از مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و دستور New Scene را اجرا نمایید.
۴. دکمه‌ی اینتر را بزنید تا مجموعه‌ی جاری انتخاب شود و در پنجره‌ی Create Scene ضریب انفجار را صفر در نظر بگیرید.
۵. دستور New Tweak را از نوار ابزار Scene اجرا کنید.
۶. قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر به صورت عمودی بالا ببرید. در صورتی که قطعات به درستی قیدگذاری شده باشند، قطعات شماره‌ی ۳ و قطعه‌ی شماره‌ی ۱ بالا نیز همراه قطعه‌ی شماره‌ی ۲ جابه‌جا می‌شوند.

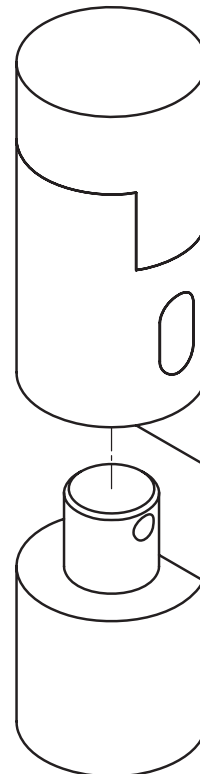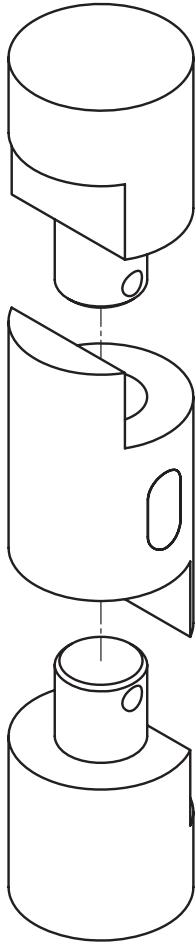


۸. با زدن دکمه‌ی اینتر دستور New Tweak را اجرا و قطعه‌ی شماره‌ی ۳ جلو را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۵۰ میلی‌متر در راستای Y جلو بیاورید.

در صورتی که بین کف میله‌ها قید انطباق وجود داشته باشد، قطعات شماره‌ی 3 هر دو با هم جابه‌جا می‌شوند.

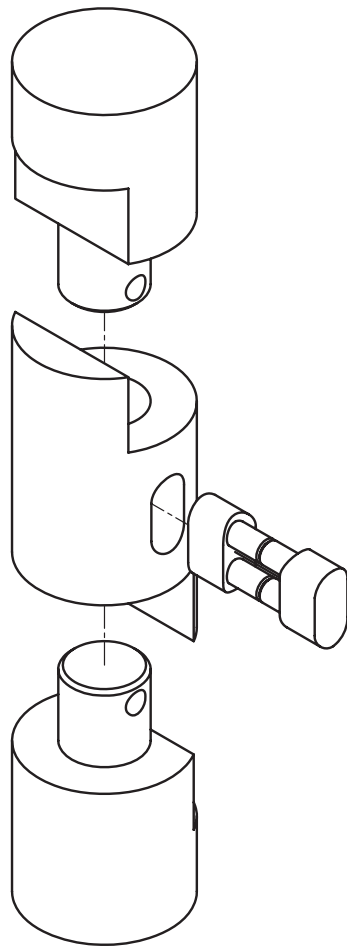

۹. دستور New Tweak را مجدداً اجرا کرده و قطعه‌ی شماره‌ی 3 عقب را انتخاب کنید و آن را به اندازه‌ی ۱۰۰ میلی‌متر در راستای Y به عقب ببرید.

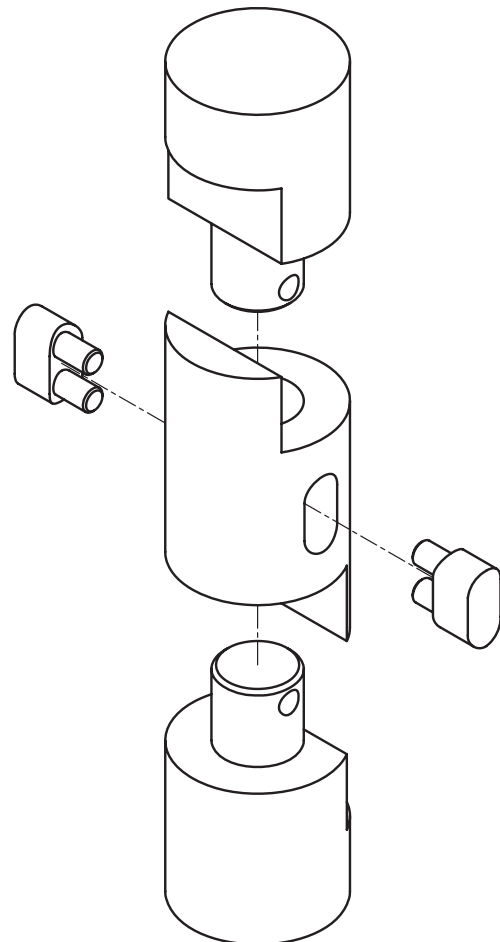

۱۰. از آنجا که خط مسیر افقی مونتاژ در راستای محور میله‌ها نیست دستور Delete Trail را اجرا و آن‌ها را حذف کنید.


۱۱. دستور Trail را اجرا و روی لبه‌ی دایره‌ای میله‌ی قطعه‌ی شماره‌ی 3 عقب کلیک کنید. دقت کنید هر دو فیلد Distance در پنجره‌ی Trail Offsets صفر باشد.

۱۲. برای میله‌ی دیگر این قطعه نیز چنین مسیری ایجاد کنید.

۱۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

تنظیمات Options در بخش مونتاژ و صحنه

با استفاده از دستورهای Assembly Options و Scene Options می‌توانیم به زبانه‌ی AM: Assembly دسترسی داشته باشیم تا تنظیمات محیط مونتاژ و محیط صحنه (نمای انفجاری) را در آن اعمال کنیم.

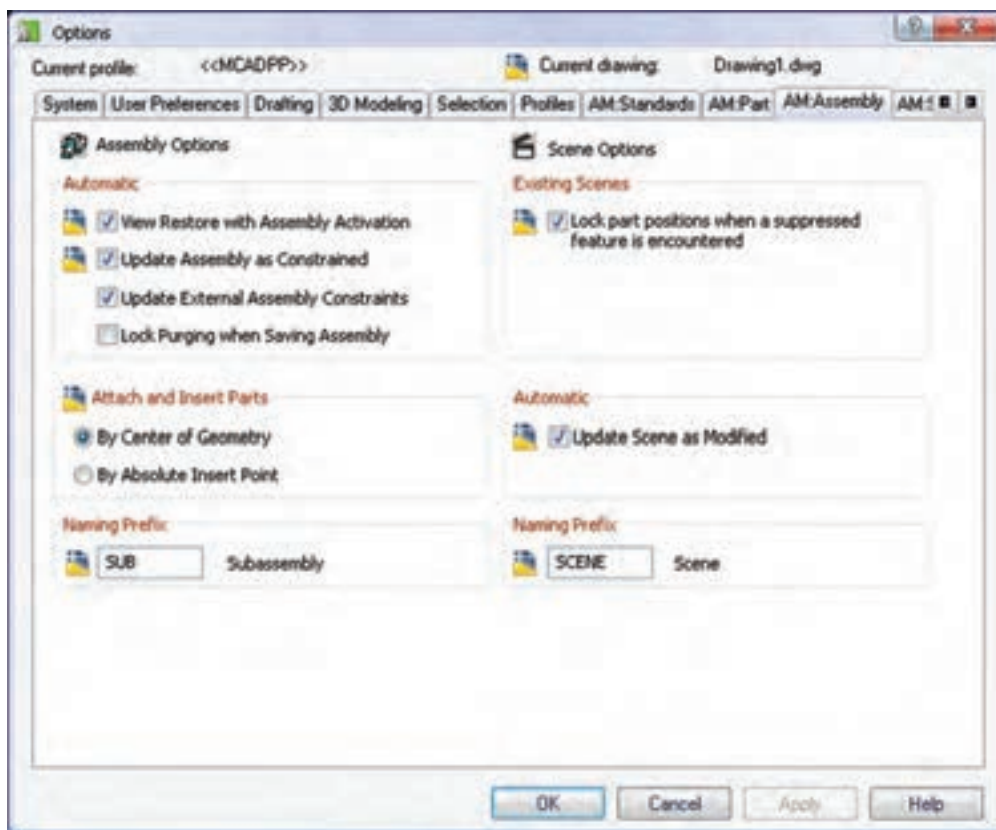

و تنظیمات بخش صحنه نیز عبارت‌اند از:

◀ **Lock part positions when a suppressed**

feature is encountered موقعیت همه‌ی قطعات

هنگام مواجه شدن با توقف (suppress) قفل می‌شود.

◀ **Update Scene as Modified** به‌روز شدن خودکار

صحنه بعد از ویرایش

◀ **Naming Prefix** پیشوند نام صحنه را تعیین

می‌کند.

برخی از مهم‌ترین تنظیمات این زبانه در بخش مونتاژ

عبارت‌اند از:

◀ **Update Assembly as Constrained** با اضافه

شدن یا ویرایش قیدها مونتاژ به‌روز شود.

◀ **Update External Assembly Constraints** با

تغییر فایل‌های خارجی قیدهای مونتاژ به‌روز شود.

◀ **Attach and Insert Parts** وارد کردن قطعات در

مجموعه می‌تواند بر اساس نقطه‌ی مرکز ثقل آن‌ها باشد و

یا بر اساس نقطه‌ی درج مطلق آن‌ها.

◀ **Naming Prefix** پیشوند نام زیرمجموعه‌ها را

تعیین می‌کند.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. برای ایجاد یک فایل مونتاژ از دستور استفاده می کنیم.
۲. از دستور Catalog برای استفاده می کنیم.
۳. چگونه می توانیم از یک قطعه چندین کپی برای مونتاژ تهیه کنیم؟
۴. چگونه می توانیم کاری کنیم که با ویرایش یک قطعه کپی های آن تغییر نکند؟
۵. با انتخاب کدام گزینه در منوی راست کلیک قطعات می توانیم درجات آزادی آن را مشاهده می کنیم؟




| | |
|------------------------|--------------------|
| الف) Power Manipulator | ب) DOF Symbol |
| ج) Visible | د) Show Definition |
۶. اولین قطعه ای که به یک فایل مونتاژ وارد می شود چند درجه آزادی دارد؟

| | |
|-------------|-------------|
| الف) ۶ درجه | ب) ۳ درجه |
| ج) ۱ درجه | د) صفر درجه |
۷. برای جابه جایی، چرخش و کپی قطعات در مونتاژ از ابزار استفاده می کنیم؟
۸. چگونه می توانیم یک قطعه را در راستای محور Z به مقدار مشخصی بالا ببریم؟
۹. چگونه می توانیم یک قطعه را حول محور X به مقدار مشخصی بچرخانیم؟
۱۰. قیدهای مونتاژ را نام ببرید.
۱۱. با استفاده از قید Mate چگونه می توانیم قطعات را قیدگذاری کنیم؟
۱۲. قید Mate چه کاربردی در قیدگذاری دارد؟
۱۳. قید Flush چه کاربردی در قیدگذاری دارد؟
۱۴. در قیدگذاری مونتاژ چگونه می توان دو سطح را نسبت به هم عمود کرد؟




| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| الف) با استفاده از قید Insert | ب) با استفاده از قید Mate |
| ج) با استفاده از قید Flush | د) با استفاده از قید Angle |

۱۵. قید Insert چند کاربرد در قیدگذاری دارد؟
۱۶. ویرایش یک قید مونتاژ به چه معناست؟
۱۷. زیرمجموعه چیست و چه کاربردی دارد؟
۱۸. روش ایجاد یک زیرمجموعه چیست؟
۱۹. دستور Check Interference چه کاربردی دارد؟
- الف) برای بررسی و مشاهده‌ی تداخل دو قطعه ب) برای ایجاد یک صحنه
- ج) برای ایجاد یک زیرمجموعه د) برای تعیین حداقل فاصله‌ی بین قطعات
۲۰. دستور Minimum 3D Distance چه کاربردی دارد؟
- الف) برای بررسی و مشاهده‌ی تداخل دو قطعه ب) برای ایجاد یک صحنه
- ج) برای ایجاد یک زیرمجموعه د) برای تعیین حداقل فاصله‌ی بین قطعات
۲۱. صحنه یا سن را تعریف کنید.
۲۲. چگونه می‌توانیم یک صحنه‌ی جدید ایجاد کنیم؟
۲۳. ضریب انفجار را در نمای انفجاری تعریف کنید.
۲۴. چنانچه بخواهیم در یک نقشه‌ی انفجاری فاصله‌ی همه‌ی قطعات را به صورت یکسان تعیین کنیم کدام متغیر را تنظیم می‌کنیم؟
- الف) ضریب انفجار کلی ب) ضریب انفجار ناحیه‌ای
- ج) ضریب تداخل د) حداقل فاصله‌ی بین قطعات
۲۵. ضریب انفجار روی چه قطعاتی تأثیر می‌گذارد؟
۲۶. برای تغییر موقعیت و زاویه‌ی قطعات در نمای انفجاری چگونه عمل می‌کنیم؟
۲۷. Tweak چیست و چند نوع است؟
۲۸. مسیر مونتاژ را تعریف کنید.
۲۹. چگونه می‌توانیم یک مسیر مونتاژ را تغییر دهیم؟
۳۰. چگونه می‌توانیم با استفاده از تنظیمات Options کاری کنیم که با تغییر فایل‌های خارجی قیدهای مونتاژ به‌روز شود؟

۱. قطعات مجموعه‌ی زیر را بدون اجزای اتصال مدل‌سازی و مونتاژ کنید. (۱۸۰ دقیقه)


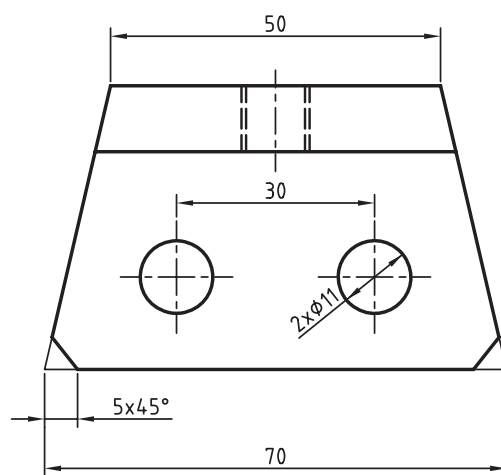
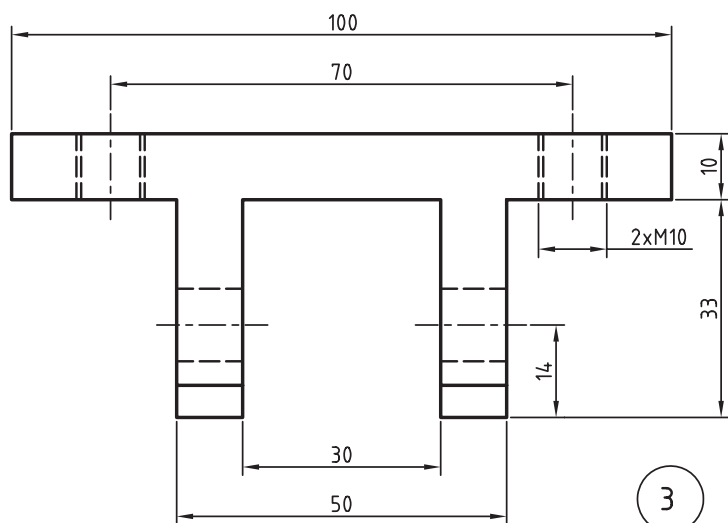
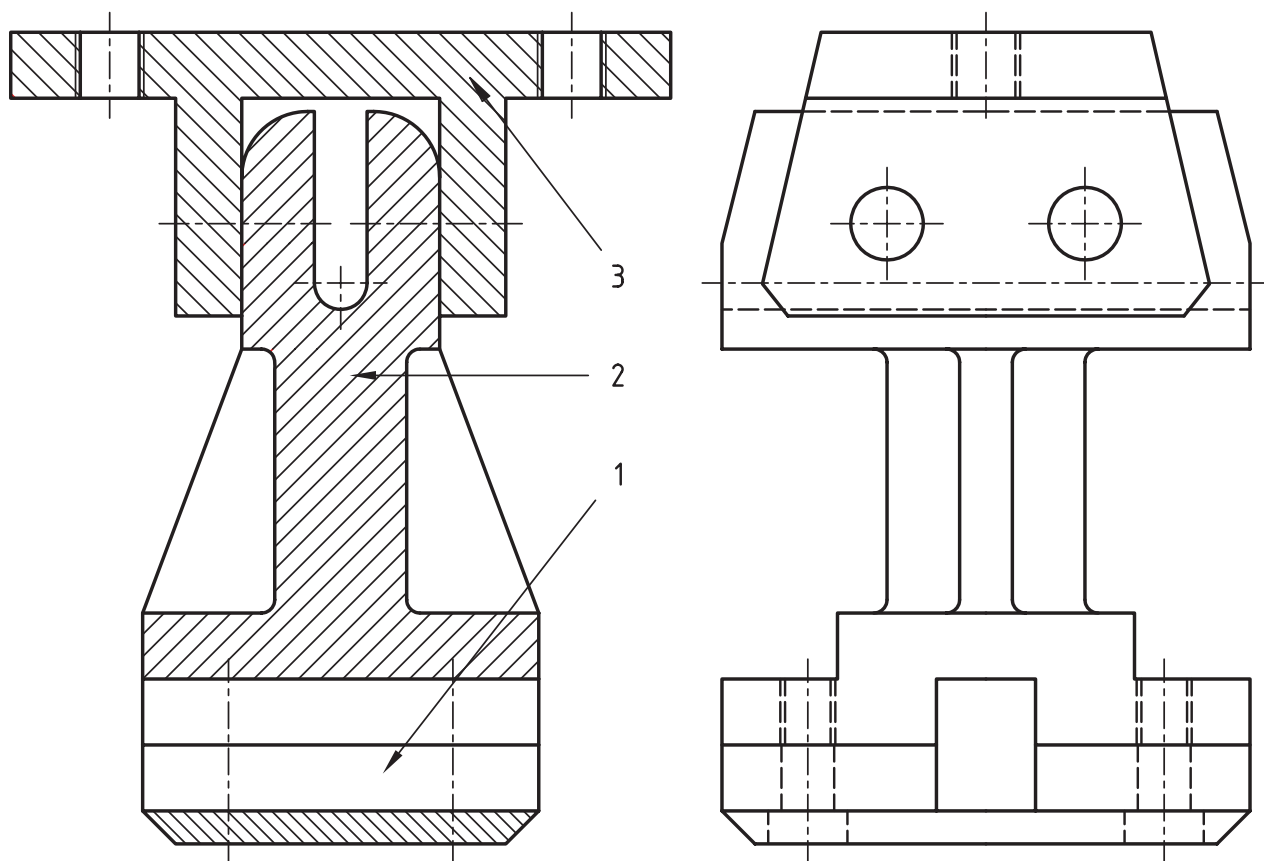





3

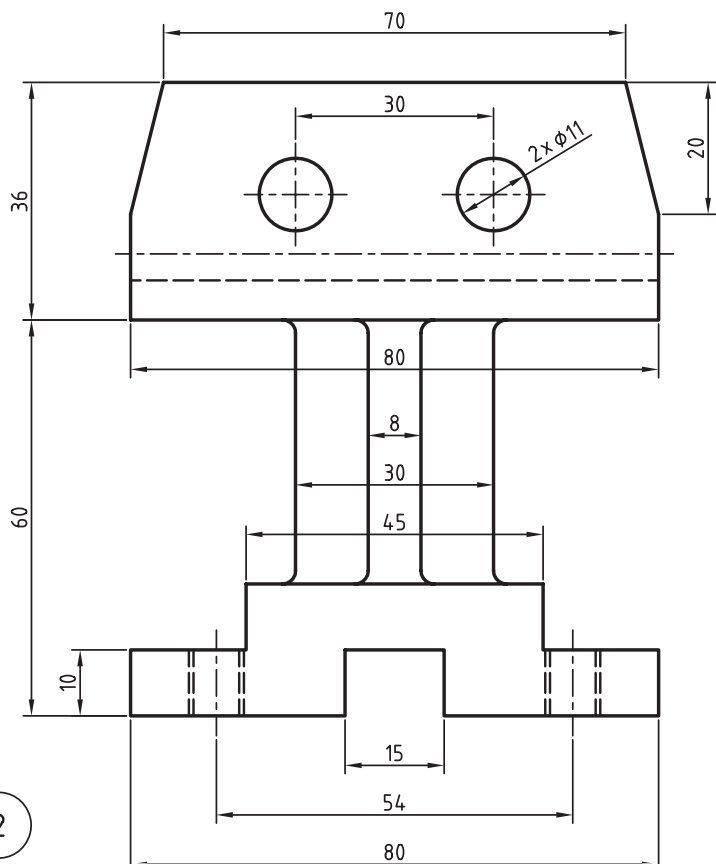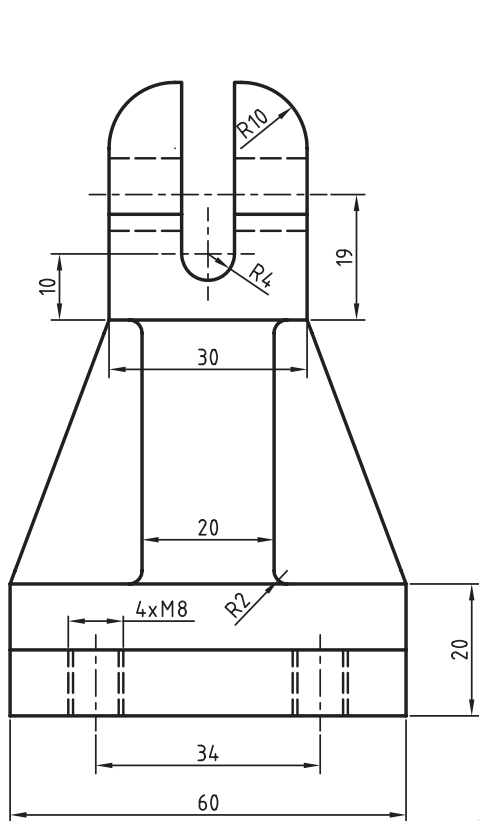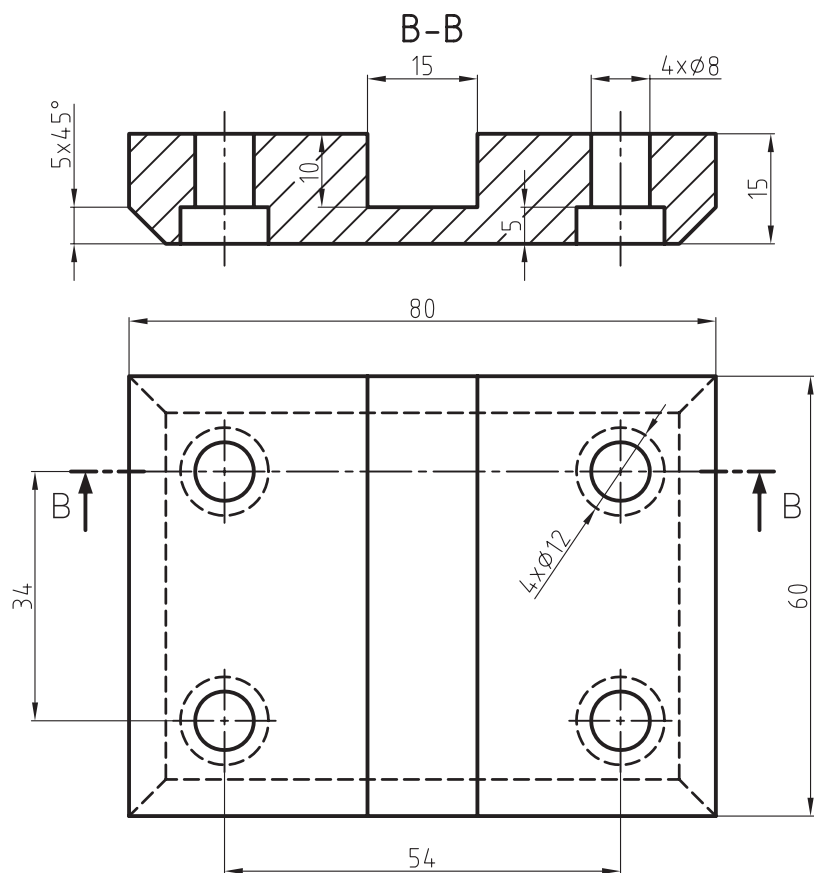


2

۲. قطعات مجموعه‌ی زیر را بدون اجزای اتصال مدل‌سازی و مونتاژ کنید. (۱۸۰ دقیقه)

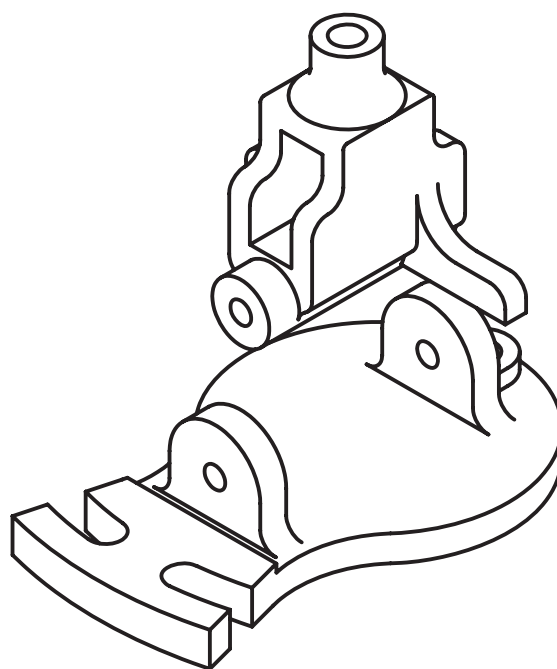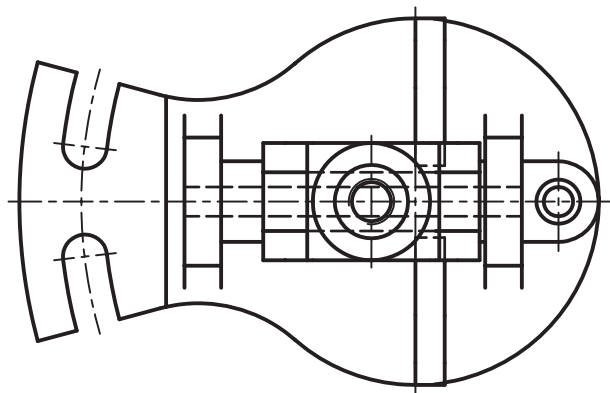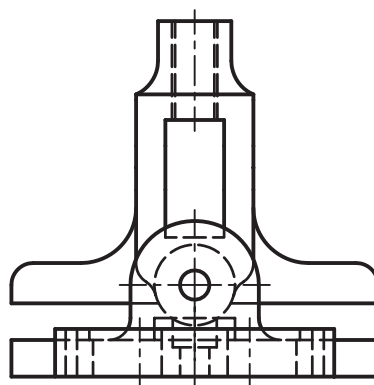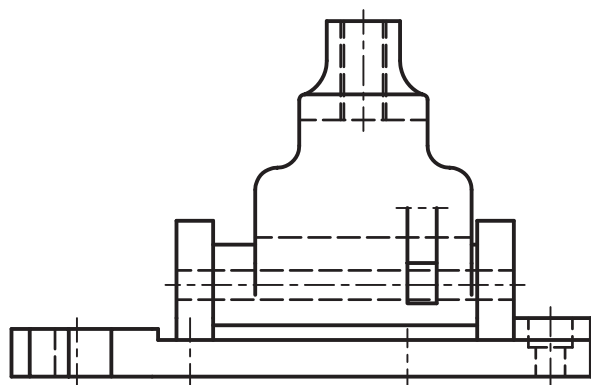


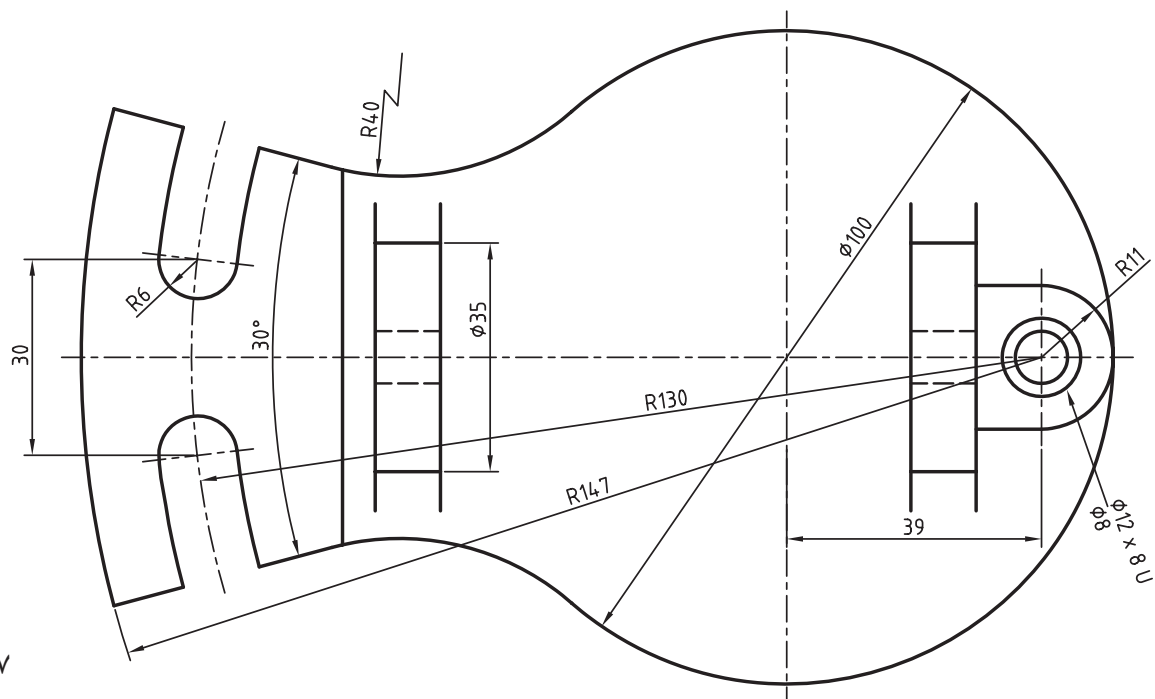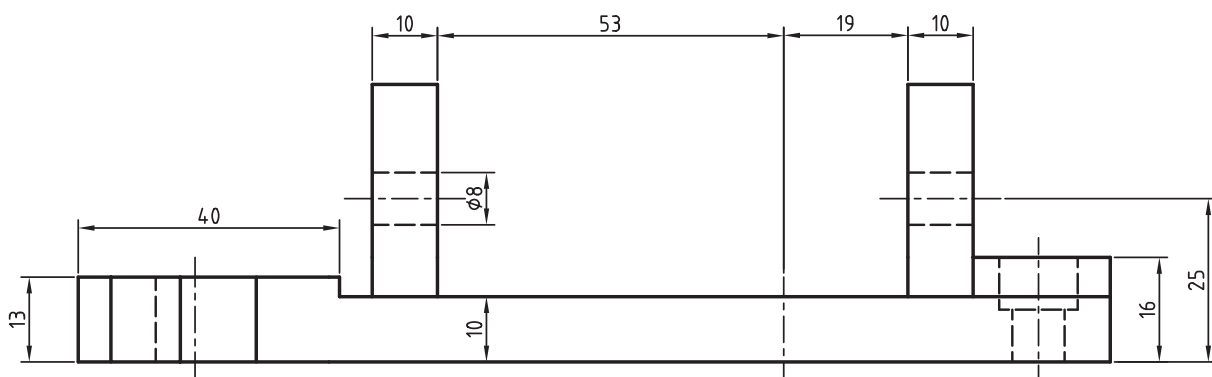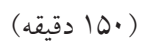


۳. قطعات مجموعه‌ی زیر را بدون پین‌ها و واشر مدل‌سازی و مونتاژ کنید. (۱۵۰ دقیقه)

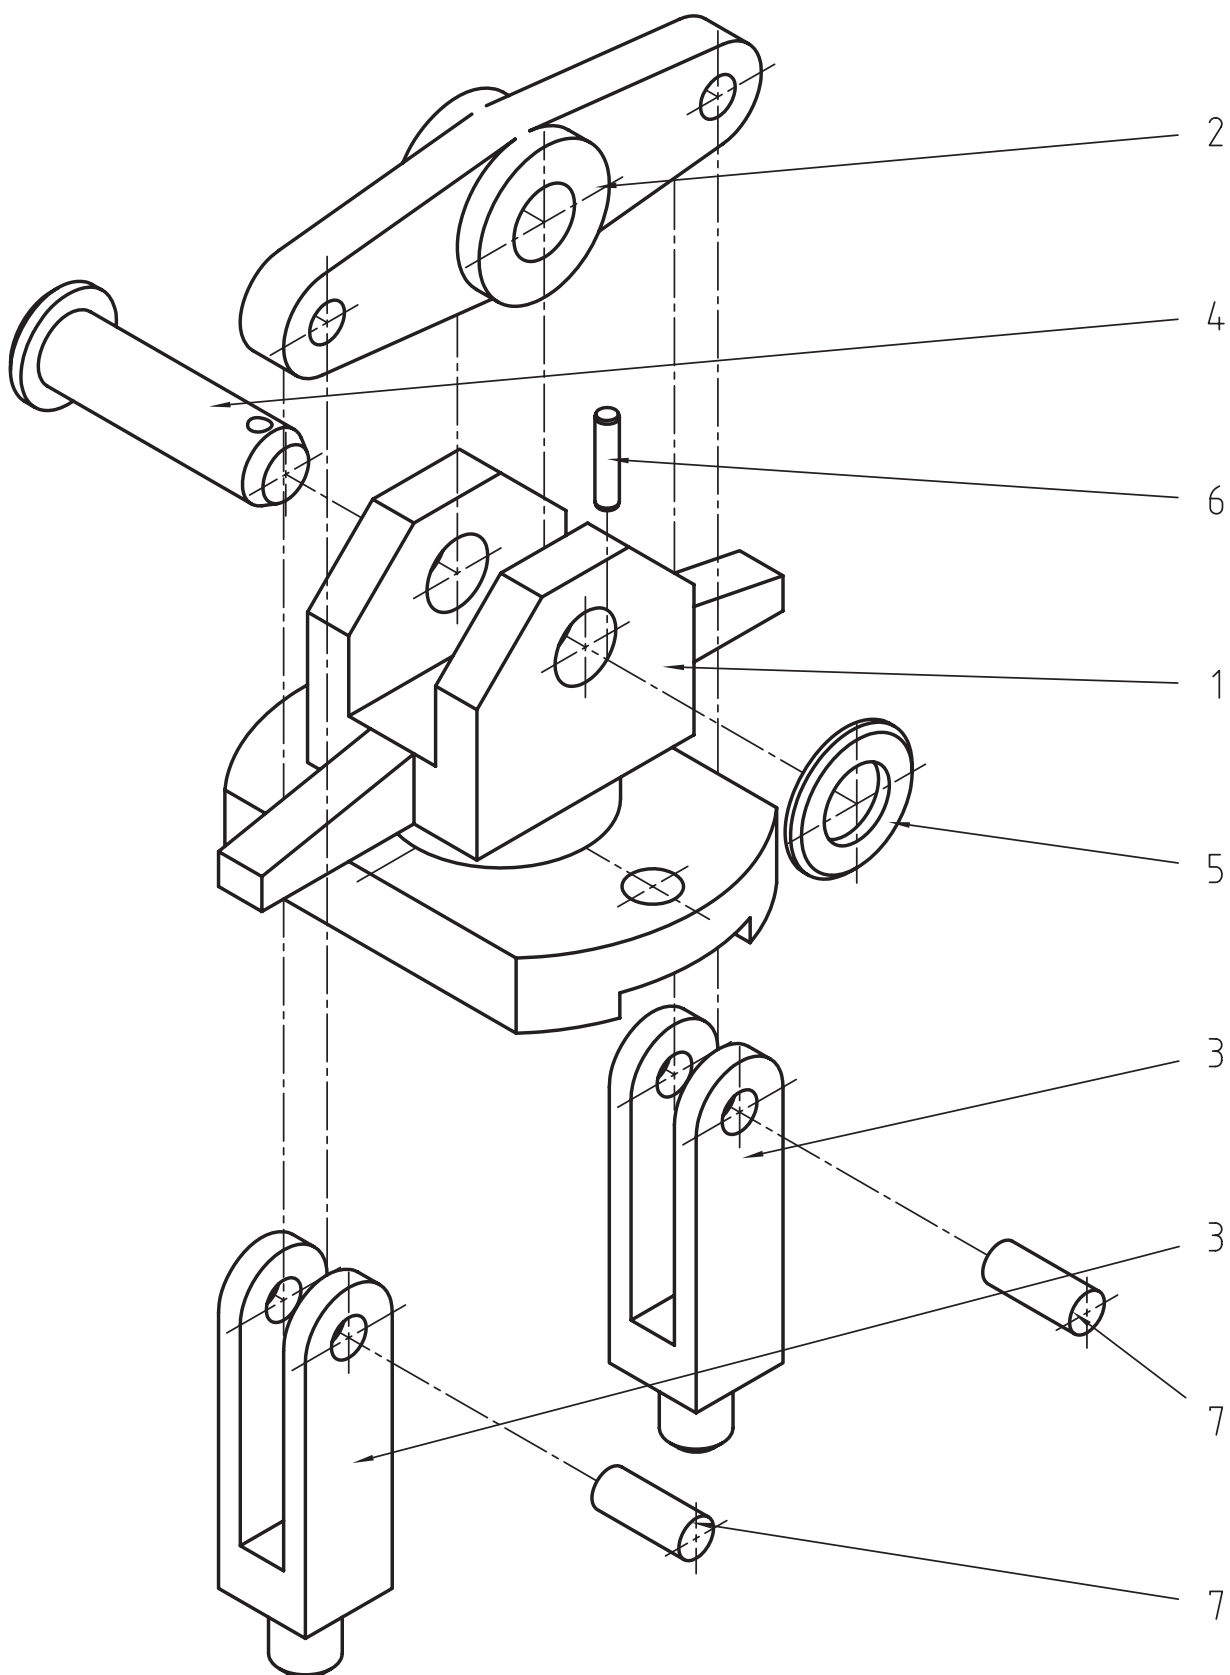

۴. قطعات مجموعه‌ی زیر را مدل‌سازی و مونتاژ کنید. (۱۵۰ دقیقه)

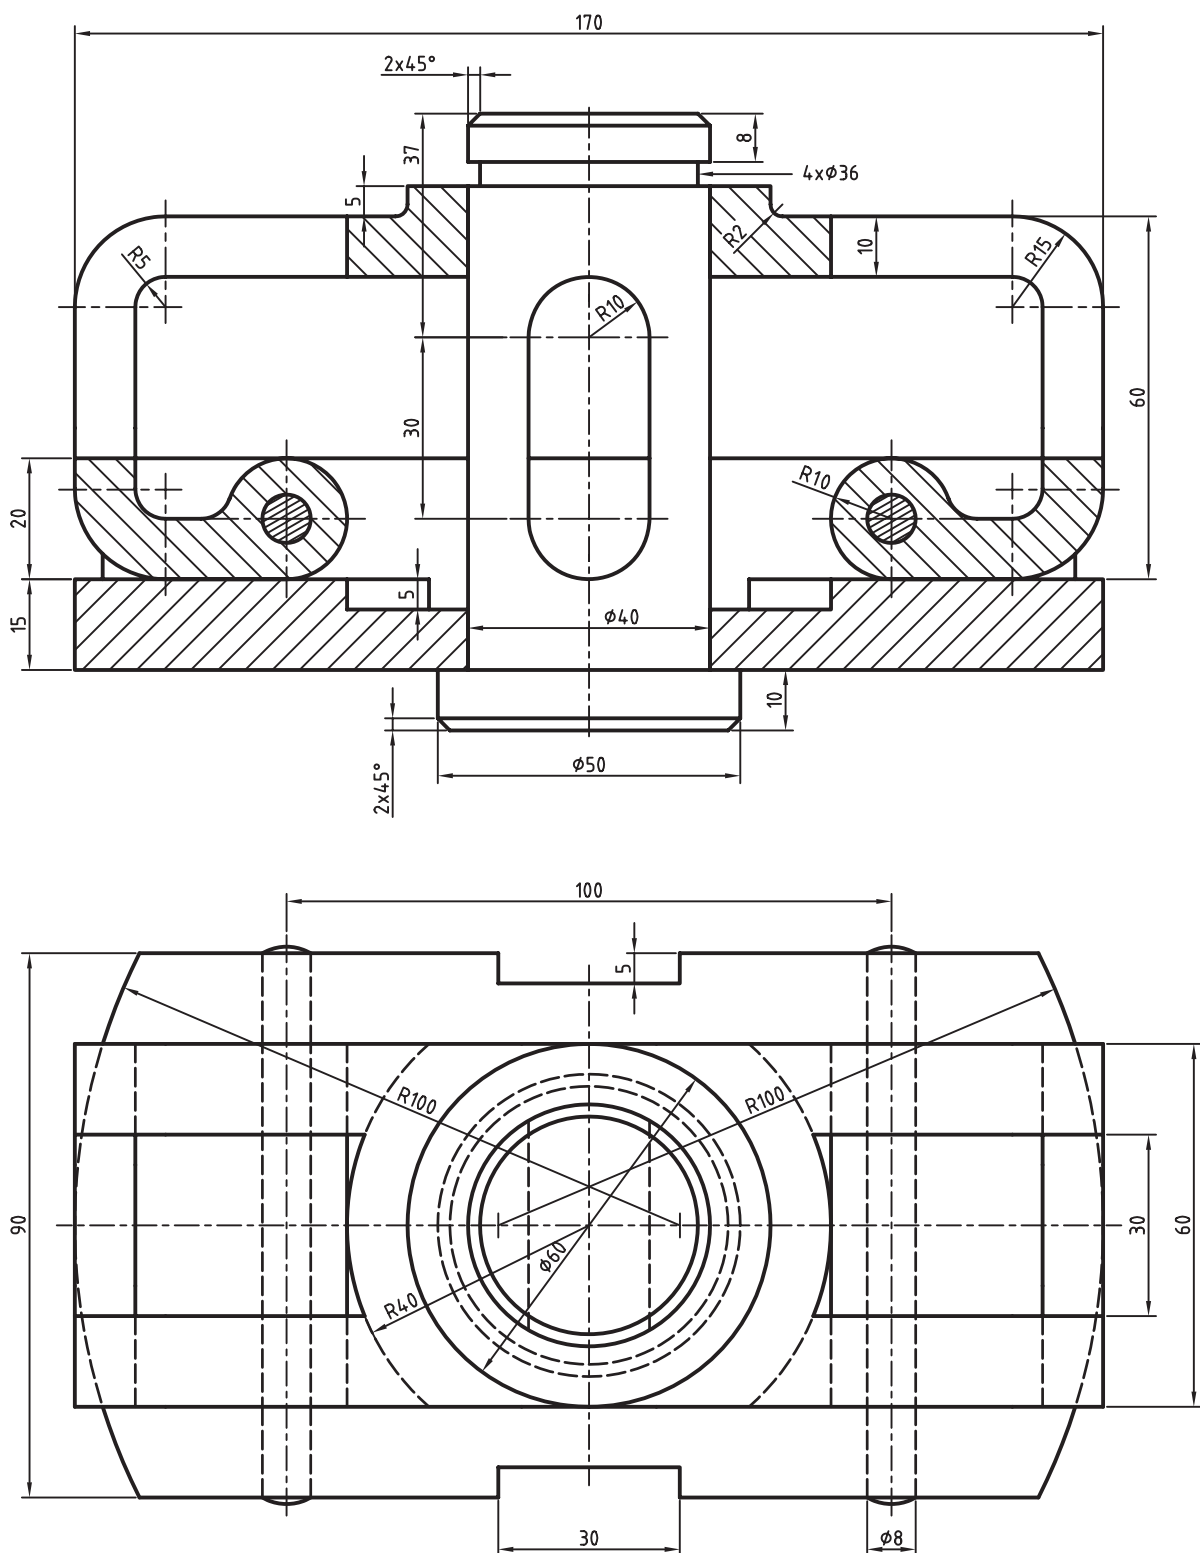

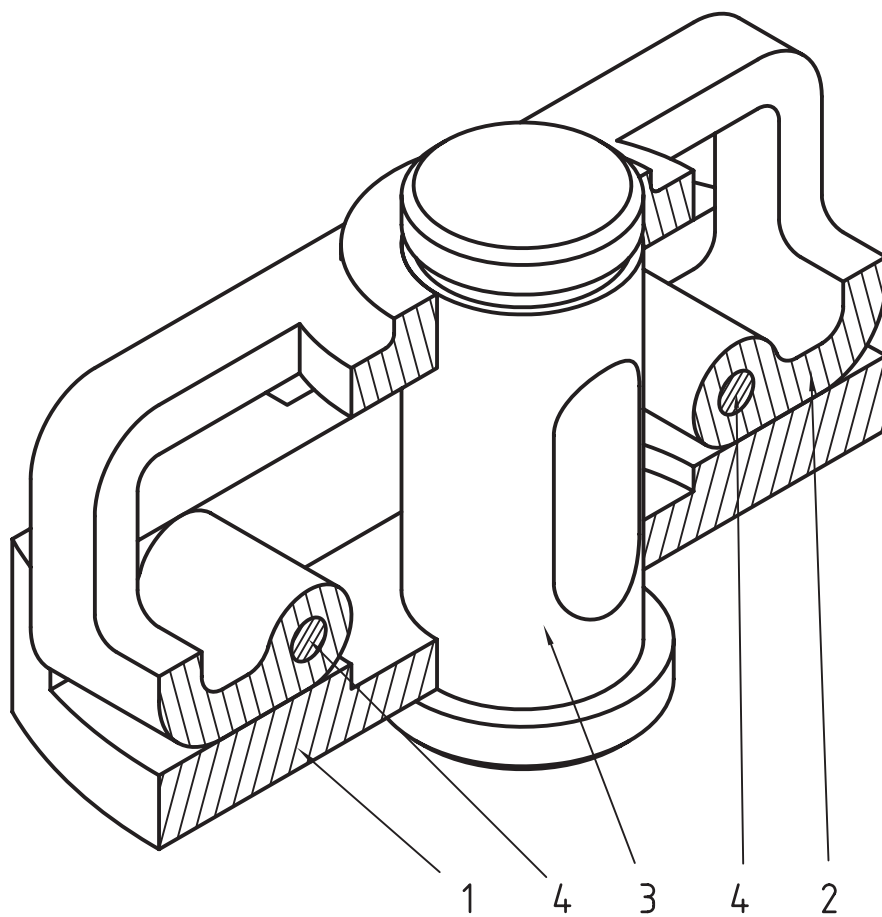

توانایی ایجاد قطعات استاندارد

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- سوراخ‌های استاندارد روی قطعات ایجاد کند.
- روش کلی ایجاد سوراخ‌های استاندارد را تعریف کند.
- روش کلی ایجاد یک پیچ استاندارد را توضیح دهد.
- یک پیچ استاندارد ایجاد کند.
- نحوه‌ی نمایش قطعات استاندارد را تغییر دهد.
- یک اتصال پیچی کامل ایجاد کند.
- یک بوش سوراخ‌کاری ایجاد کند.
- روش ایجاد فنرها را توضیح دهد.
- یک فنر فشاری ایجاد کند.
- یک فنر کششی ایجاد کند.
- یک فنر ماریچ ایجاد کند.
- یک فنر بشقابی ایجاد کند.
- روش کلی ایجاد پروفیل‌های ساختمانی را توضیح دهد.
- یک پروفیل ساختمانی ایجاد کند.
- روش ایجاد محور با استفاده از ابزار 3D Shaft Generator را توضیح دهد.
- یک محور با استفاده از ابزار 3D Shaft Generator ایجاد کند.
- یک چرخنده ایجاد کند.
- قطعات استاندارد محور ایجاد کند.
- یک چرخ تسمه ایجاد کند.
- با استفاده از کتابخانه‌ی قطعات یک قطعه‌ی خاص وارد نقشه کند.
- تنظیمات Options در بخش استانداردها را توضیح دهد.
- تنظیمات Options در استفاده از قطعات استاندارد را توضیح دهد.

| ساعات آموزش | | |
|-------------|------|-----|
| نظری | عملی | جمع |
| ۱۹ | ۲۶ | ۴۵ |

پیش آزمون

۱. استاندارد به چه معنی است؟
۲. چرا بهتر است در مجموعه‌ها بیشتر از اجزای استاندارد استفاده کنیم؟
۳. پنج قطعه‌ی استاندارد را نام ببرید.
۴. روش‌های ایجاد سوراخ با استفاده از دستور Hole را نام ببرید.
۵. علامت پیچ متریک چیست؟
۶. برای ایجاد یک سوراخ در قطعه به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
۷. سه نوع پیچ را نام ببرید.
۸. آیا خار یک قطعه‌ی استاندارد است؟
۹. پین اشیپل چه کاربردی در اتصال دارد؟
۱۰. بوش را تعریف و کاربرد آن را بیان کنید.
۱۱. انواع فنر را نام ببرید.
۱۲. دو نوع یاتاقان را نام ببرید.
۱۳. سه نوع سیستم انتقال نیرو را نام ببرید و ویژگی‌های آن‌ها را بیان کنید.

مقدمه

قطعات استاندارد به صورت سه‌بعدی و مدل موجود هستند که از آن‌ها می‌توانیم یا در محیط مونتاژ استفاده کنیم و یا به صورت نما و برش برای استفاده در نقشه‌ها.




نکته

برای استفاده از قطعات استاندارد اتصالات می‌توانیم به صورت تکی قطعه‌ی مورد نظر را وارد مونتاژ کنیم و یا برای یک اتصال خاص قطعات مورد نیاز را ایجاد کنیم.

مکانیکال دسکتاپ این امکان را در اختیار ما گذاشته است تا قطعات استاندارد را به صورت خودکار ایجاد کنیم که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، جنبه‌ی فنی و استاندارد نقشه‌هایمان را تقویت کنیم. از جمله قطعات استاندارد که کاربرد زیادی در نقشه‌های صنعتی دارد قطعات اتصالات مانند پیچ و مهره و واشر است. این قطعات بر اساس استانداردهایی که هنگام نصب مکانیکال دسکتاپ انتخاب کرده‌ایم در سیستم موجود خواهد بود.



ایجاد سوراخ‌های استاندارد

می‌توانیم روی قطعات مختلف یک مجموعه، سوراخ‌های استاندارد ایجاد کنیم. مثلاً سوراخ استاندارد که قرار است یک پیچ متریکی M10 از آن عبور کند باید چه قطری داشته باشد؟ بنابراین، بهتر است ایجاد چنین سوراخ‌هایی را به مکانیکال دسکتاپ بسپاریم. برای ایجاد سوراخ‌های استاندارد از منوی Holes >> Content 3D استفاده می‌کنیم.

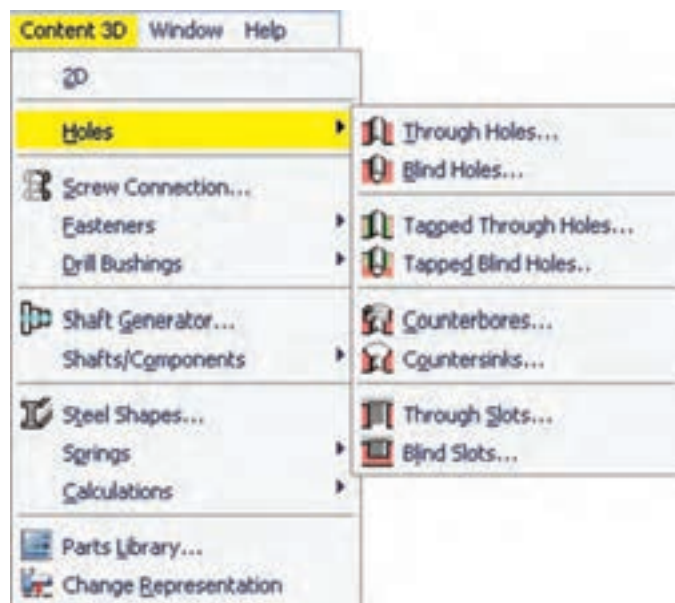

گزینه‌های مختلف این زیرمنو از بالا به پایین عبارت‌اند از:

- ◀ **ThroughHoles** سوراخ‌های سرتاسری
- ◀ **Blind Holes** سوراخ‌های کور
- ◀ **Tapped Through Holes** سوراخ‌های سرتاسری رزوه‌دار
- ◀ **Tapped Blind Holes** سوراخ‌های کور رزوه‌دار
- ◀ **Counterbores** سوراخ‌های جای پیچ سراسرانه‌ای
- ◀ **Countersinks** سوراخ‌های جای پیچ سرخزینه
- ◀ **Through Slots** شکاف‌های سرتاسری
- ◀ **Blind Slots** شکاف‌های کور

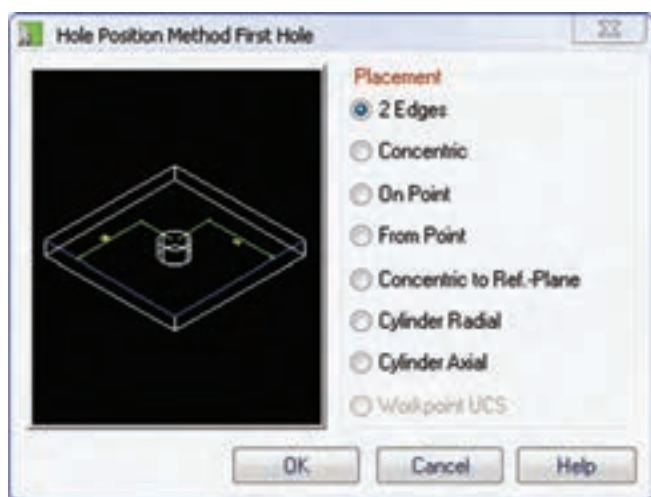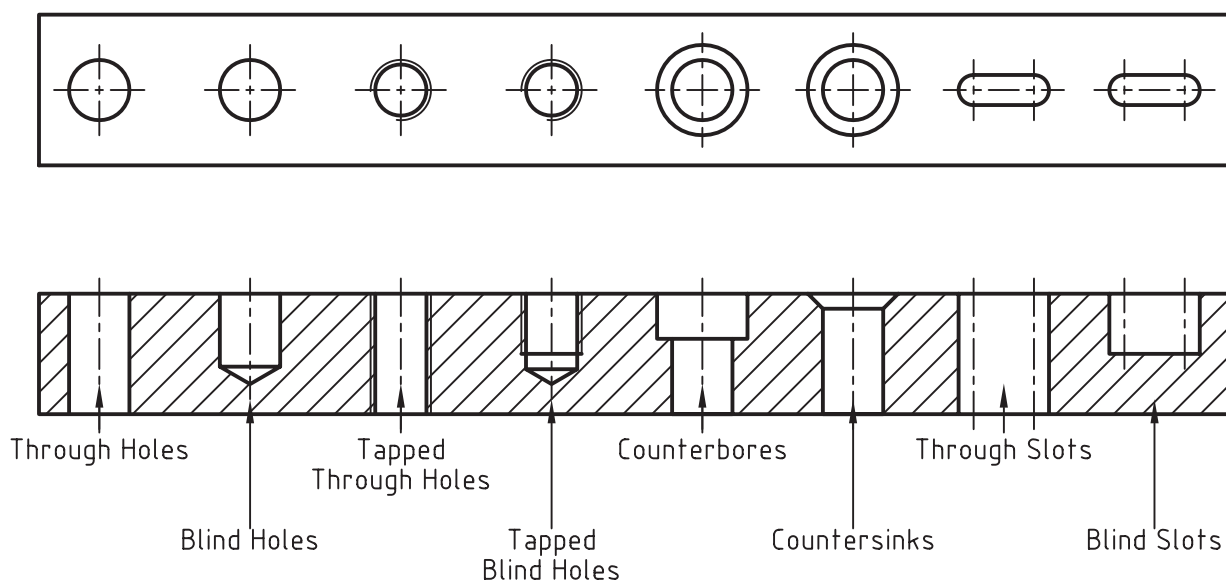

روش کلی ایجاد این سوراخ‌ها به ترتیب زیر است:

۱. انتخاب نوع سوراخ در منوی Content 3D >> Holes
۲. انتخاب استاندارد مربوط
۳. انتخاب نوع تعیین مرکز سوراخ از پنجره‌ی Hole Position Method.

روش‌های تعیین موقعیت سوراخ در این پنجره از بالا به پایین عبارت‌اند از:

◀ **2 Edges**: با تعیین فاصله نسبت به دو لبه‌ی تخت

◀ **Concentric**: هم‌مرکز با یک حجم دوار

◀ **On Point**: روی یک نقطه‌ی کاری

◀ **From Point**: با تعیین فاصله نسبت به دو نقطه

◀ **Concentric to Ref. Plane**: هم‌مرکز با یک صفحه‌ی مبنا

◀ **Cylinder Radial**: عمود بر محور استوانه

◀ **Cylinder Axial**: موازی با محور استوانه

◀ **Workpoint UCS**: روی نقطه‌ی کاری UCS


آیا می‌دانید



تعیین موقعیت سوراخ عمود بر محور استوانه

```
Select cylindrical face: (1)
Specify hole location [Line/Plane]: (2)
Enter distance from base plane [Associate to/Equation assistant] <8.6>:10
Select drill direction [Angle to plane or edge/parallel to Line/plane Normal/plane Parallel] <plane Parallel>: Enter
Select work plane or planar face parallel to insertion plane: (3)
Specify direction or [Flip/Accept] <Accept>: Enter
Select termination work plane or planar face:
```

در این روش ابتدا سطح جانبی استوانه را تعیین می‌کنیم. سپس موقعیت سوراخ را نسبت به صفحه‌ی مرجع تعیین می‌کنیم. پس از آن فاصله‌ی مرکز سوراخ را نسبت به صفحه‌ی مرجع وارد می‌کنیم. راستای محور سوراخ را با یکی از گزینه‌های ارائه‌شده می‌توانیم مشخص کنیم. با زدن دکمه‌ی اینتر محور سوراخ موازی با صفحه‌ی قاعده‌ی استوانه می‌شود. با تعیین یک صفحه‌ی کاری یا سطح تختی از مدل باید راستای محور سوراخ را نیز تعیین کنیم.

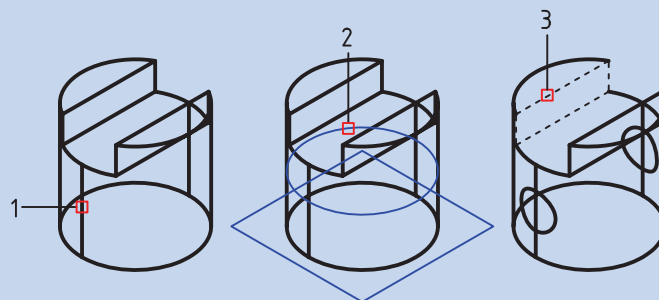




تعیین موقعیت سوراخ موازی بر محور استوانه

Select circular edge: (1)
 Select radius: (2)
 Select insertion method [Angle to plane or edge/parallel to Line/
 plane Normal/plane Parallel] <plane Parallel>: Enter
 Select work plane or planar face parallel to insertion plane: (3)
 Specify direction or [Flip/Accept] <Accept>: A
 Radius [Associate to/Equation assistant] <9.7843>: 5
 Hole termination [toPlane/Thru] <Thru>: T

در این روش، بعد از انتخاب لبه‌ی استوانه، باید داخل یا خارج استوانه را کلیک کنیم. سپس روش درج سوراخ را انتخاب می‌کنیم (تعیین زاویه نسبت به یک صفحه، موازی با یک خط، عمود بر یک صفحه، یا گزینه‌ی پیش فرض آن که موازی با یک صفحه است). بعد از انتخاب صفحه‌ی مورد نظر باید شعاع یا فاصله‌ی سوراخ تا محور استوانه را وارد کنیم. و در آخر نیز نوع پایان‌دهی سوراخ را مشخص کنیم.

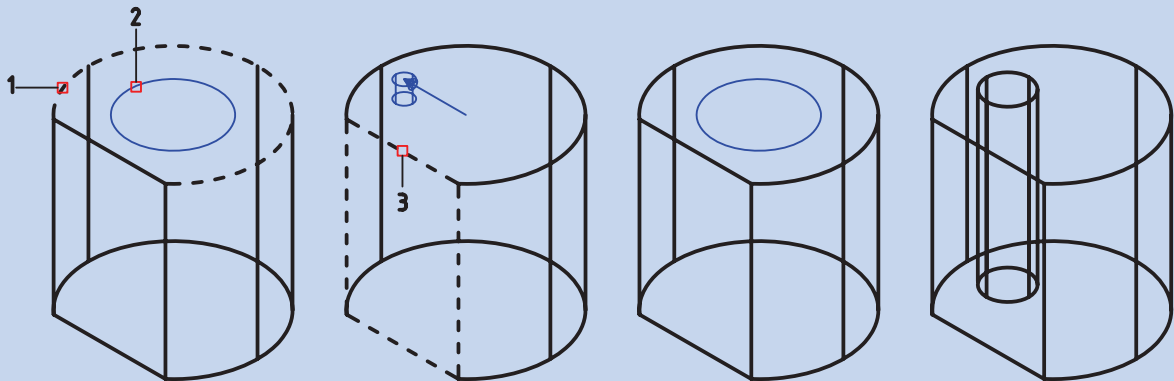


اجرا کنیم. چنانچه نام منو Content 2D بود روی 3D کلیک می‌کنیم تا به Content 3D تبدیل شود.

ایجاد یک پیچ استاندارد سه‌بعدی

Screws

Menu: Content 3D ⇒ Fasteners ⇒ Screws

Tool bar: Content 3D ⇒ Screws 

Command: AMSKREW3D

۴. تعیین مرکز سوراخ با توجه به نوع تعیین مرکز


۵. تعیین سایز سوراخ در پنجره‌ی مربوط

۶. تعیین طول سوراخ برای سوراخ‌های غیرسرتاسری

ایجاد یک پیچ استاندارد


برای ایجاد یک پیچ به صورت مدل به صورت استاندارد (مثلاً پیچ آلن 40 × 20 - ISO 7379) باید در محیط مونتاژ باشیم و دستور Screws را از منوی Content 3D

پس از اجرای دستور پنجره ی تبدیلی Select a Screw ظاهر می شود. فیلد و دکمه ی Search مانند تمام ابزارهای جستجو عمل می کند. با وارد کردن بخشی از نام قطعه می توانیم آن را راحت تر جستجو کنیم. اما برای یافتن قطعه در ساختار درختی نیز مشکلی وجود ندارد.

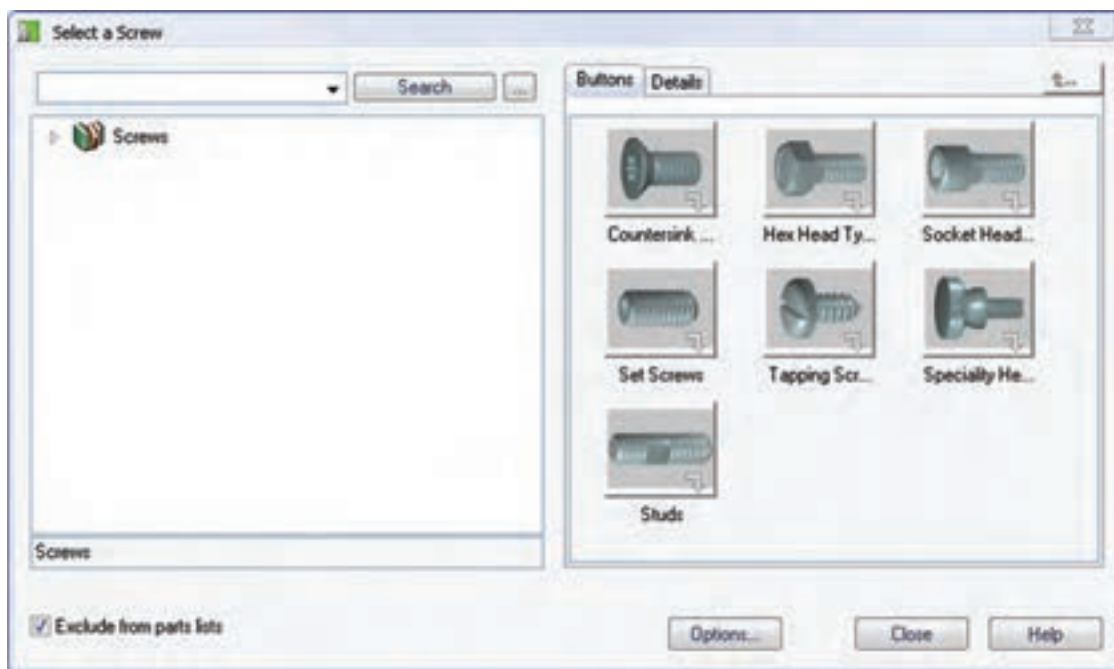

دسترسی پیدا می کنیم. برای دسترسی به پیچ های آلن روی شاخه ی Socket Head type کلیک می کنیم و سپس روی زیرشاخه ی Fit کلیک می کنیم.

در صفحه ی اول هفت دسته ی کلی پیچ ها را مشاهده می کنیم: پیچ های سرخزینه ای، پیچ های سرشش گوش، پیچ های آلن و الی آخر. با کلیک کردن روی هر شاخه آن شاخه باز می شود و به قطعات یا شاخه های داخل آن

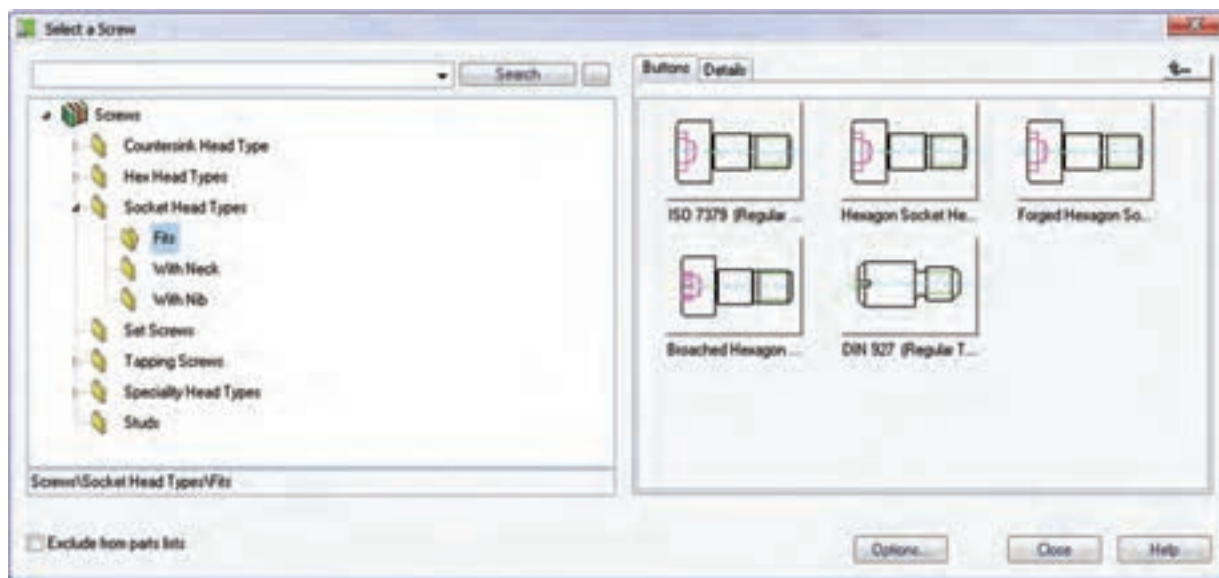

با یک لبه‌ی دایره‌ای؛ از cYlinder برای هم‌راستا بودن با یک سطح استوانه‌ای؛ و از two Edges برای تعیین موقعیت پیچ نسبت به دو لبه در یک صفحه‌ی کاری یا یک سطح تخت قطعات دیگر.


پس از تعیین راستای پیچ باید اندازه‌ی پیچ را در پنجره‌ی ISO 7379 تعیین کنیم.

شماره‌ی 20 (M16) را انتخاب و روی دکمه‌ی Finish کلیک می‌کنیم.

در بخش سمت راست پنجره روی ISO 7379 کلیک می‌کنیم. سپس در صفحه‌ی طراحی راستای قرار گرفتن پیچ را با تعیین دو نقطه تعیین می‌کنیم.

Select first point [Concentric/cYlinder/two Edges]:
Select second point [Concentric/cYlinder/two Edges]:

از گزینه‌های دیگر نیز می‌توانیم برای تعیین موقعیت پیچ استفاده کنیم: از Concentric برای هم‌مرکز بودن

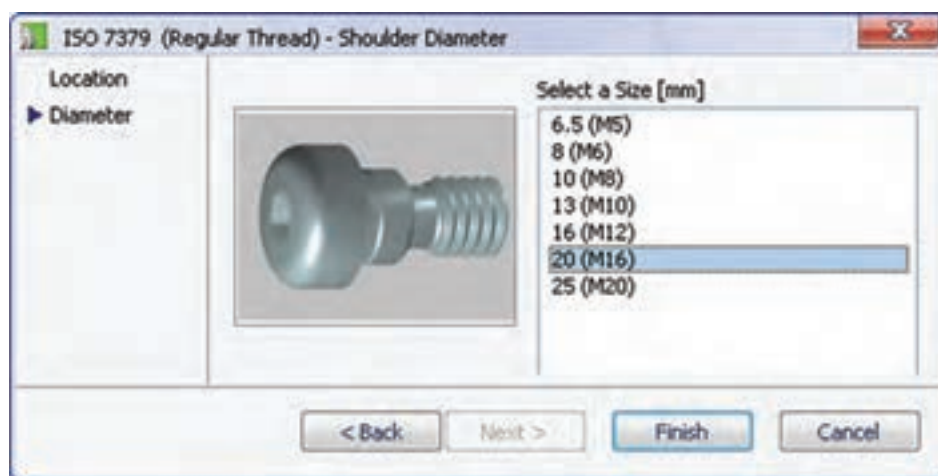

Drag size [Dialog]: ◀

بر انتخاب طول پیچ دیگر مشخصات آن را نیز مشاهده کنیم. ردیف اول ISO 7379 - 20 × 40 را انتخاب و پنجره را OK می‌کنیم.

سپس با درگ کردن ماوس طول پیچ را تعیین می‌کنیم. طول پیچ استاندارد است و هر طول دلخواهی را نمی‌توان انتخاب کرد. در این مرحله با استفاده از گزینه‌ی Dialog می‌توانیم به جدول Select a Row دست یابیم که علاوه

Select a Row

| STDR | NND [mm] | SW [mm] | KOH [mm] | GEL [mm] | KOD [mm] | NLG [mm] | DESCR | TPU | THREADS | PTC |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------|----------|----------|-------|
| Standard | Nominal Dia | Width Acro | Head High | Thread Len | Head Diam | Nominal Le | Description | Thread p | Standard | Pitch |
| ISO 7379 - 20 x 40 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 62.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 50 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 72.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 60 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 82.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 70 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 92.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 80 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 102.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 90 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 112.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 100 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 122.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |
| ISO 7379 - 20 x 120 | 16 | 10 | 14 | 22.4 | 30 | 142.4 | Hexagon Socket Shoulder Screw | 2 | M16x2 | 2 |

Standard ISO 7379 - 20 x 40

OK Cancel

پس از اجرای دستور باید قطعات مورد نظر را انتخاب کنیم تا پنجره‌ی Switch Representation of Standard Parts ظاهر شود.



با استفاده از منوی کرکره‌ای 3D Representation گزینه‌ی Detailed را انتخاب می‌کنیم تا تمام جزئیات قطعات مورد نظر نمایش داده شود.

همان گونه که مشاهده می‌کنید مدل قطعه به مجموعه افزوده می‌شود. می‌توانیم مانند قطعات دیگر آن را قیدگذاری کنیم.



تغییر نمایش قطعات استاندارد

پیچ آلنی که در مرحله‌ی قبل به مجموعه اضافه کردیم بدون رزوه است. البته این قطعه کامل است اما برای نمایش سریع‌تر، جزئیات آن حذف شده است. برای نمایش جزئیات قطعات استاندارد از دستور زیر استفاده می‌کنیم.

تغییر نمایش قطعات استاندارد

Switch Representation

Menu: Content 3D ⇒ Switch Representation

Tool bar: Content 3D ⇒ SwitchRepresentation



Command: AMSTDPREP

Select objects:

ایجاد یک مجموعه اتصال پیچی

زمانی که در یک مجموعه نیاز به یک اتصال پیچ و مهره‌ای داشته باشیم بهتر است به جای ایجاد تک تک قطعات اتصال آن‌ها را به صورت یک مجموعه وارد مونتاژ کنیم.

مثلاً برای سوراخ $\varnothing 22$ در قطعه‌ی زیر نیاز به یک اتصال پیچ و مهره‌ی سرشش‌گوش M20 داریم.

برای این کار از دستور زیر استفاده می‌کنیم.

ایجاد یک مجموعه اتصال پیچی


Screw Connection

Menu: Content 3D \Rightarrow Screw Connection


Tool bar: Content 3D \Rightarrow Screw Connection



Command: AMSCREWCON3D

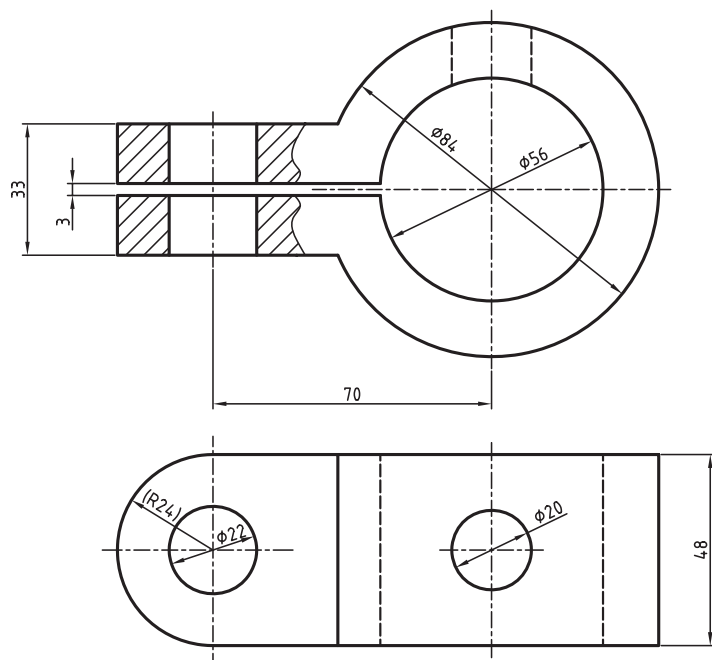

پس از اجرای دستور پنجره‌ی تبادلی Screw Connection-3D ظاهر می‌شود. در این پنجره قطعات لازم برای یک اتصال وجود دارد. در این اتصال ما نیاز به پیچ، واشر و مهره داریم. بنابراین، ردیف‌های اول، ششم و هشتم را انتخاب می‌کنیم. پیچ و مهره و واشر M20 با استاندارد نشان داده شده را برای این سه ردیف انتخاب می‌کنیم. پس از انتخاب روی دکمه‌ی Next کلیک می‌کنیم.

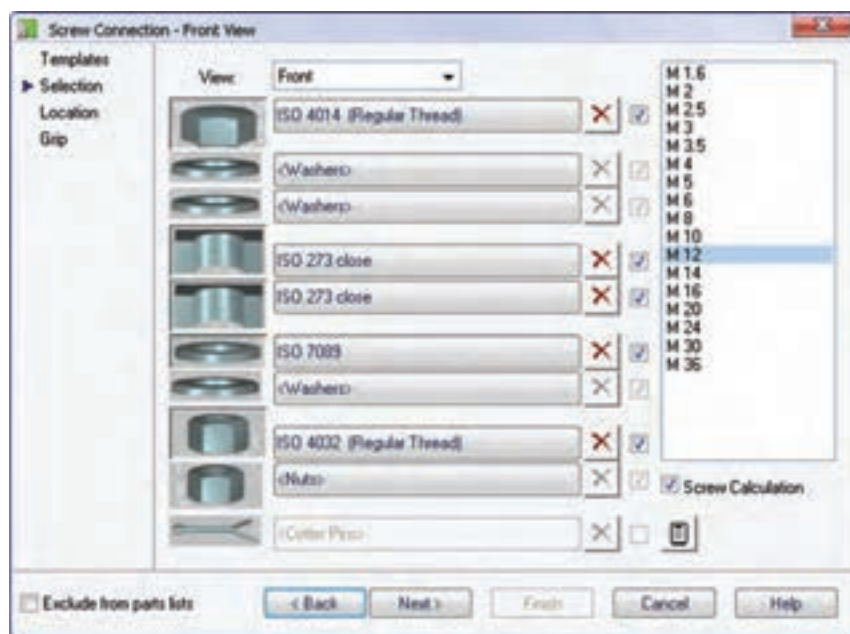

استفاده از دیگر قطعات استاندارد اتصال

علاوه بر پیچ و مهره و واشر قطعات دیگری نیز در منوی Content 3D >> Fasteners وجود دارد که نحوه‌ی استفاده از آن‌ها مانند استفاده از پیچ است. عموماً بعد از انتخاب نوع قطعه باید موقعیت آن را در مونتاژ تعیین کنیم و سپس اندازه‌ی آن را مشخص سازیم. شکل زیر منوی Fasteners را نشان می‌دهد که دسترسی به همه‌ی قطعات استاندارد اتصال را میسر می‌سازد. گزینه‌های این منو عبارت‌اند از:




الگوهای اتصال (Screw Templates)

از این گزینه برای بهره‌مندی از الگوهای اتصالی که کاربرد زیادی داشته و قبلاً آن‌ها را به عنوان الگو ذخیره کرده‌ایم استفاده می‌کنیم.


پیچ (Screws)

از این گزینه برای بهره‌مندی از پیچ‌های استاندارد استفاده می‌کنیم.

در صفحه‌ی طراحی باید راستای قرار گرفتن پیچ را با دو نقطه تعیین کنیم. ابتدا روی مرکز سوراخ M22 در بالای قطعه و سپس روی مرکز سوراخ در پایین قطعه کلیک می‌کنیم. پس از این کار پنجره‌ی Screw Assembly Location-3D ظاهر می‌شود که موقعیت پیچ و مهره در مونتاژ را نشان می‌دهند. طول بخش رزوه به صورت هوشمند محاسبه شده و نمایش داده می‌شود.

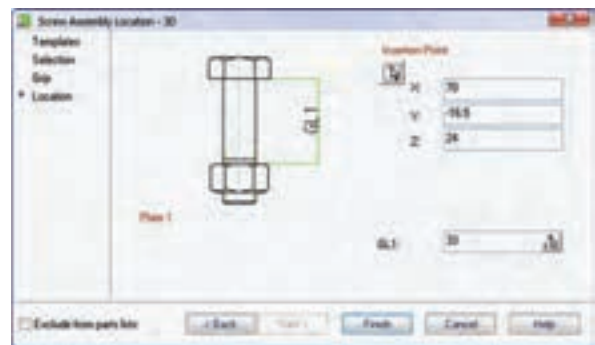

با کلیک کردن روی دکمه‌ی Finish اتصال تکمیل می‌شود.

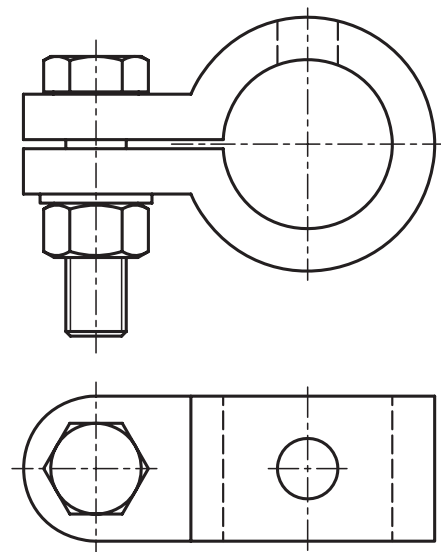

◀ واشر (Washers)


از این گزینه برای بهره‌مندی از واشرهای استاندارد استفاده می‌کنیم.

◀ مهره (Nuts)

از این گزینه برای بهره‌مندی از مهره‌های استاندارد استفاده می‌کنیم.

◀ پین استوانه‌ای (Cylindrical Pins)


از این گزینه برای بهره‌مندی از پین‌های استوانه‌ای استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک پین استوانه‌ای شیاردار دارای گلوبی با استاندارد ANSI را نشان می‌دهد.

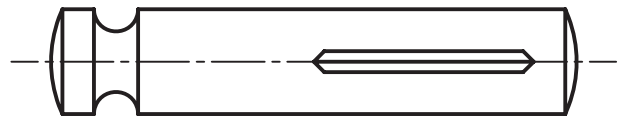

Pin - Type G Grooved ANSI B18.8.2 - 5/16 x 1-1/2

◀ پین مخروطی (Taper Pins)


از این گزینه برای بهره‌مندی از پین‌های مخروطی استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک پین مخروطی ساده با استاندارد ISO را نشان می‌دهد.

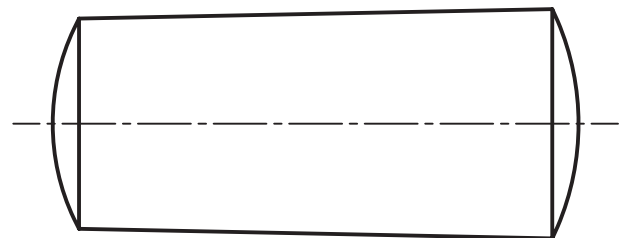

Taper Pin ISO 2339 - A - 16 x 40

◀ گل‌میخ شیاردار (Grooved Drive Studs)


از این گزینه برای استفاده از گل‌میخ‌های استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک گل‌میخ شیاردار با استاندارد ISO را نشان می‌دهد.

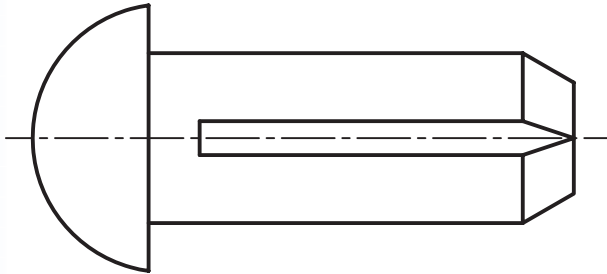

Grooved Stud ISO 8746 - 16 x 40 - A

◀ پین اشپیل (Cotter Pins)


از این گزینه برای بهره‌مندی از پین‌های اشپیل استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک اشپیل با استاندارد ISO را نشان می‌دهد.

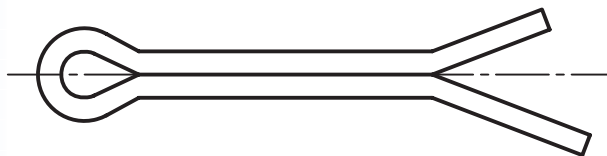

Split Pin ISO 1234 - 5 x 40

◀ پرچ (Plain Rivets)


از این گزینه برای بهره‌مندی از پرچ‌های استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک پرچ کامل با استاندارد ANSI را نشان می‌دهد.

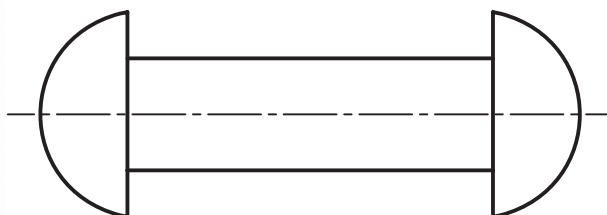

Button Head Small Solid Rivet
ANSI B18.1.1 - 13/32 x 1 3/4

◀ رینگ‌های آب‌بندی (Sealing Rings)


از این گزینه برای بهره‌مندی از رینگ‌های آب‌بندی استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک رینگ آب‌بندی با استاندارد DIN را نشان می‌دهد.

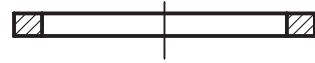

Ring seal DIN 7603 - A16 x 20 (lt)

◀ پین سردار (Clevis Pins)


از این گزینه برای بهره‌مندی از پین‌های سردار استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک سوراخدار مفره‌ای با استاندارد ISO را نشان می‌دهد.

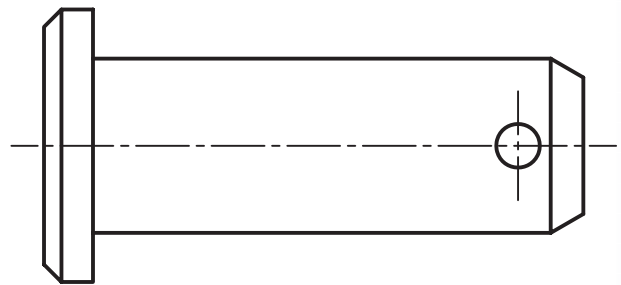

Clevis pin ISO 2341 - B - 16 x 45

◀ درپوش (Plug)


از این گزینه برای بهره‌مندی از درپوش‌های استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک درپوش سرشش‌گوش سنگین با استاندارد DIN را نشان می‌دهد.

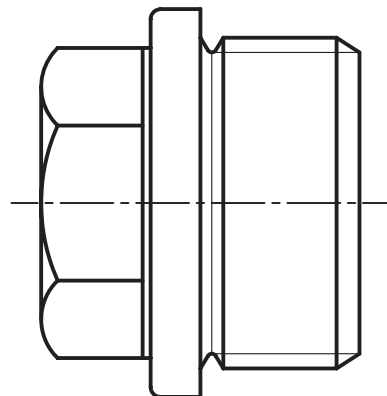

Screw Plug DIN 910 - G1 A

◀ گریس‌خور (Lubricators)


از این گزینه برای بهره‌مندی از گریس‌خورهای استاندارد استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک گریس‌خور سوزنی با استاندارد DIN را نشان می‌دهد. از این قطعه برای بخش‌هایی که نیاز به گریسکاری دارند استفاده می‌کنیم.

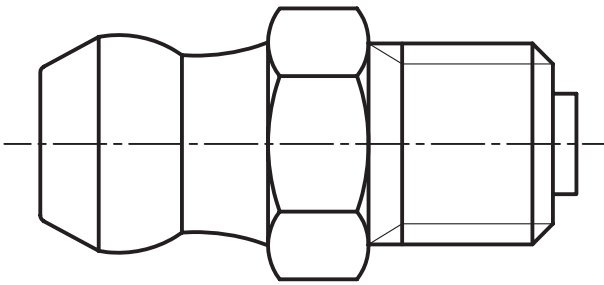

Lubricating Nipple, coned Type A
DIN 71412 - AM 6 (coned short)

◀ پرچ سرخزینه‌ای (Countersunk Rivets)

از این گزینه برای بهره‌مندی از پرچ‌های سرخزینه استفاده می‌کنیم. شکل زیر یک پرچ سرخزینه با استاندارد ANSI را نشان می‌دهد.

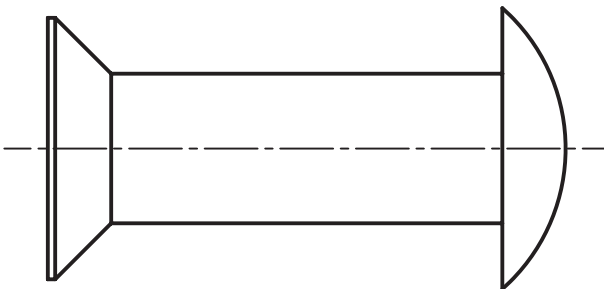

Countersunk Head Rivet ANSI B18.1.1 - 13/32 x 2

ایجاد بوش‌های سوراخ‌کاری

برای ایجاد انواع بوش‌های استاندارد از دستور Drill Bushings در منوی Content 3D استفاده کنیم.

روش استفاده از بوش‌های استاندارد مانند قطعات اتصال است. ابتدا راستای قرار گرفتن بوش را مشخص می‌کنیم و سپس قطر داخل آن را تعیین می‌نماییم و در نهایت طول بوش را مشخص می‌کنیم.

ایجاد یک بوش سوراخ‌کاری



Drill Bushings

Menu: Content 3D ⇒ Drill Bushings ⇒ Drill Bushings

Tool bar: Content 3D ⇒ Drill Bushings




Command: AMDRBUSH3D

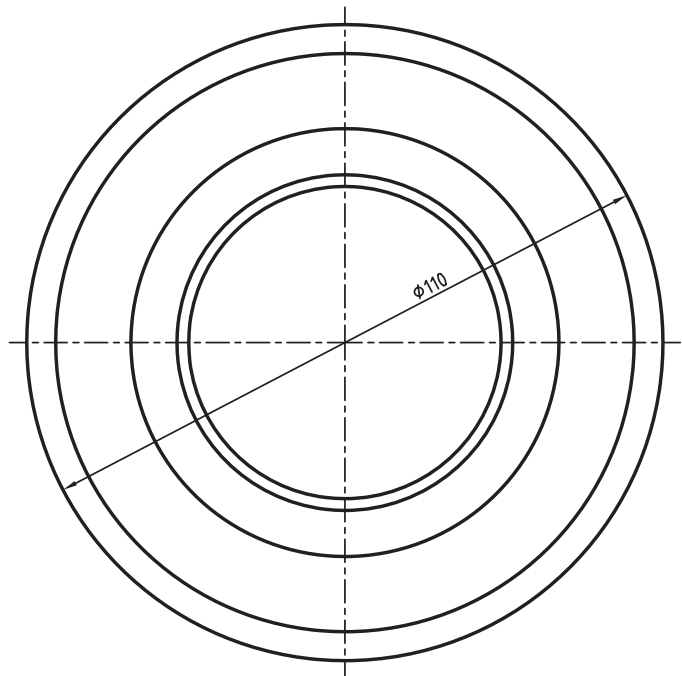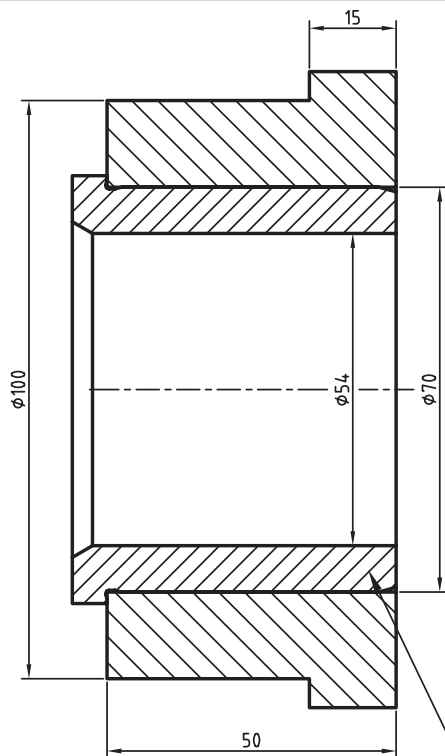



Press Fit Bushing Headed Type ISO 4247 - 55

ایجاد بوش‌های سوراخ‌کاری همراه با سوراخ

چنانچه سوراخ قرار گرفتن بوش را هنوز ایجاد نکرده باشیم می‌توانیم همراه با ایجاد بوش سوراخ مورد نیاز آن را نیز ایجاد کنیم. برای ایجاد بوش همراه با سوراخ نیز از دستور Drill Bushings with Hole در منوی Content 3D استفاده کنیم.

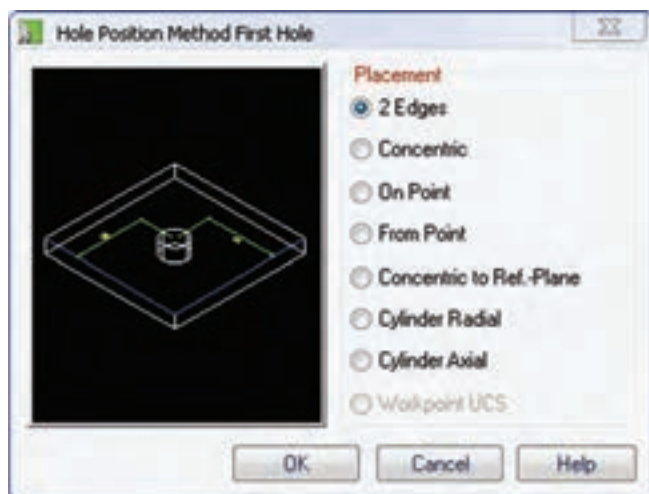

بعد از اجرای دستور باید موقعیت سوراخ را با یکی از روش‌های موجود در پنجره‌ی تبادلی Hole Position Method First Hole تعیین کنیم. بعد از تعیین موقعیت سوراخ با توجه به روش تعیین مرکز آن، بوش به همراه سوراخ مربوط در قطعه ایجاد می‌شود.

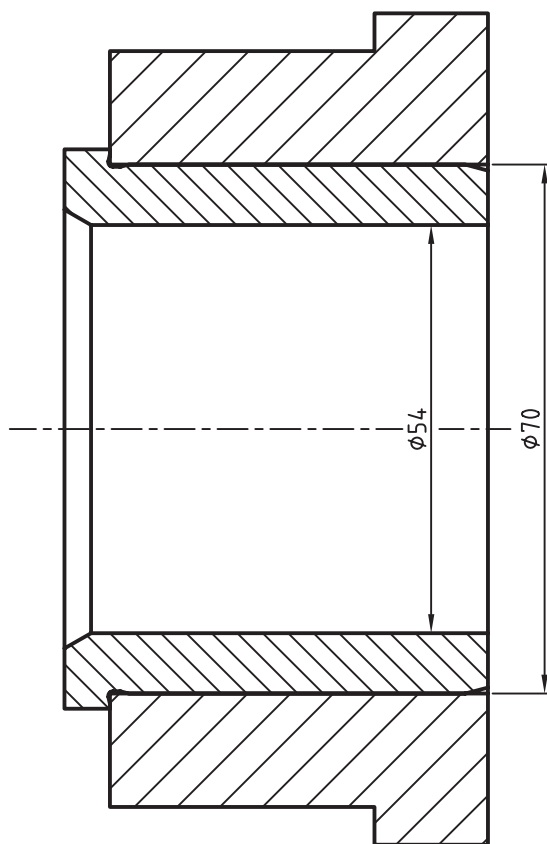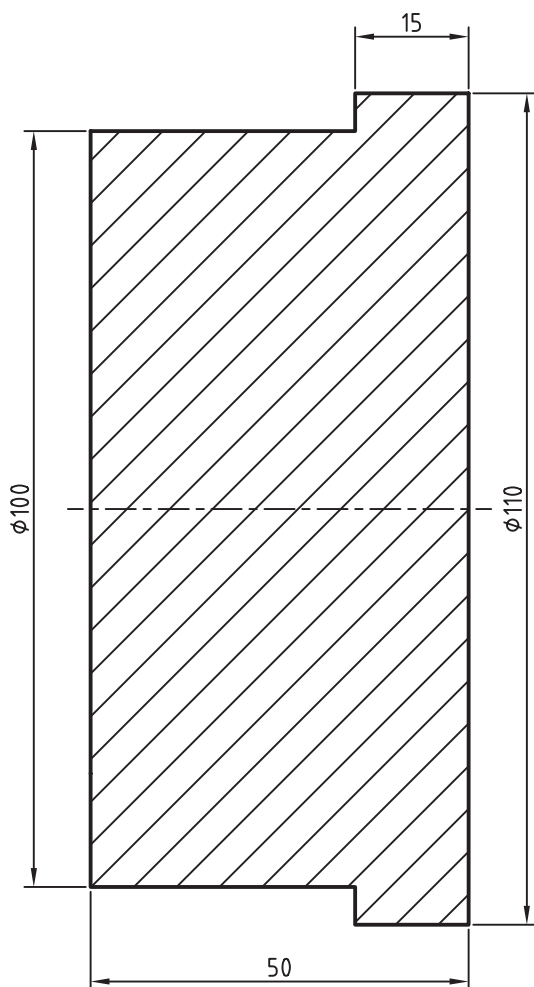

دو انتهای فنر فشاری یک حلقه‌ی غیر مؤثر دارند و تا یک‌چهارم ضخامت مفتول فنر سنگ زنی می‌شود. ابتدا و انتهای فنر باید نسبت به هم ۱۸۰ درجه اختلاف فاز داشته باشند. بنابراین، باید تعداد حلقه‌های فنر را ۴/۵، ۵/۵ و... در نظر بگیریم.

برای ایجاد یک فنر فشاری از دستور Compression Spring استفاده می‌کنیم.

طراحی و محاسبه‌ی فنر فشاری

Compression

Menu: Content 3D ⇒ Springs ⇒ Compression

Tool bar: Content 3D ⇒ Springs ⇒ Compression




Command: AMCOMP3D

ایجاد انواع فنر

در مکانیکال دسکتاپ می‌توانیم انواع فنرها را طراحی و مدل‌سازی کنیم. برای این کار از منوی Content 3D >> Springs استفاده می‌کنیم.

فنر فشاری

قبل از طراحی فنرهای فشاری باید موارد زیر مشخص باشد:

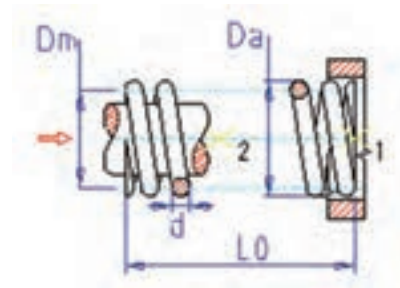


d: قطر مفتول فنر

Da: قطر خارجی فنر. در صورتی که بخواهیم قطر خارجی را با استفاده از قطر متوسط فنر به دست آوریم باید از فرمول $Da = Dm + d$ استفاده کنیم.

n: تعداد کل حلقه‌های مؤثر فنر

L0: طول آزاد فنر

پس از اجرای دستور پنجره‌ی تبدیلی Select Compression Springs ظاهر می‌شود. باید در این پنجره نوع طراحی فنر را تعیین کنیم.

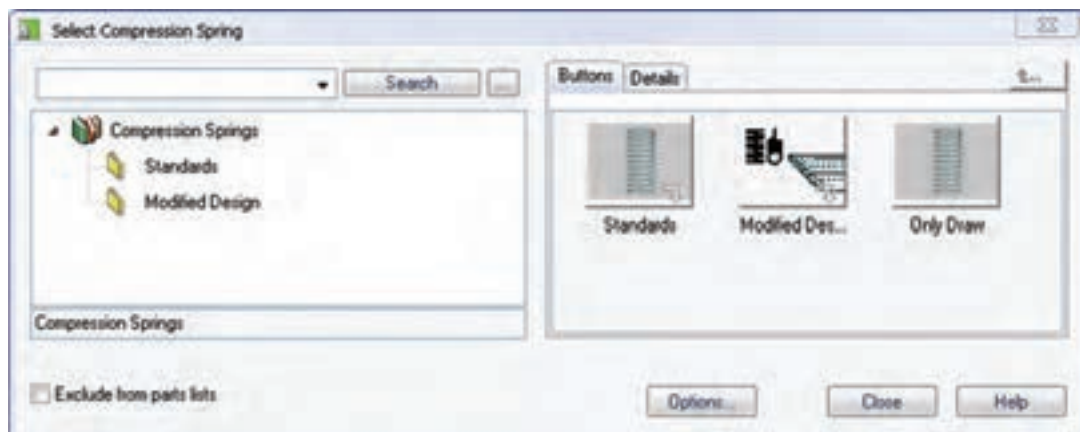

با انتخاب این زیرشاخه باید نقطه‌ی شروع و راستای محور فنر را در صفحه‌ی طراحی تعیین کنیم. سپس پنجره‌ی Compression Springs ظاهر می‌شود که باید مشخصات فنر را در آن وارد کنیم.



در فیلد d قطر مفتول فنر را وارد می‌کنیم.

در فیلد D_a قطر خارجی فنر را وارد می‌کنیم.

در فیلد n تعداد کل حلقه‌های مؤثر فنر را وارد می‌کنیم.

همان طور که مشاهده می‌کنیم شاخه‌ی فنرهای فشاری دارای سه زیرشاخه است. از زیرشاخه‌ی Standards برای محاسبه‌ی فنرهای استاندارد و بهره‌مندی از کاتالوگ‌ها استفاده می‌کنیم. از زیرشاخه‌ی Modified Design برای طراحی و محاسبه‌ی فنرهای خاص استفاده می‌کنیم و بالاخره از زیرشاخه‌ی Only Draw برای طراحی فنر بدون محاسبه استفاده می‌کنیم.

Specify starting point:
Specify point in direction of
spring axis:

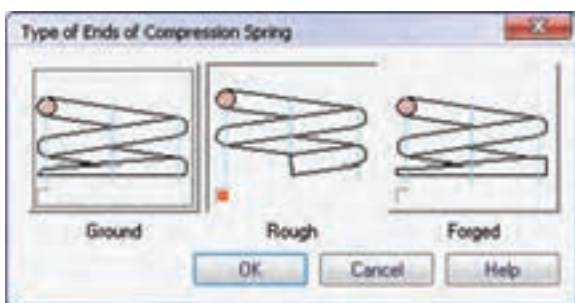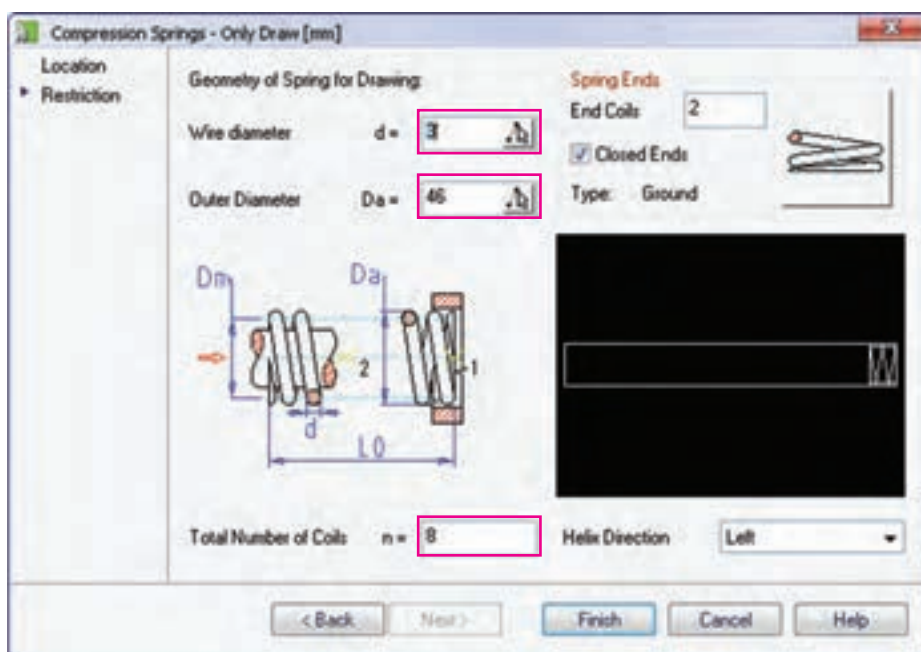


در بخش مشخصات ابتدا و انتهای فنر تعیین می‌شود. در فیلد End Coils تعداد کل حلقه‌های چسبیده به هم در دو انتهای فنر را تعیین می‌کنیم. این فیلد در صورتی فعال می‌شود که گزینه‌ی Closed Ends تیک داشته باشد. با کلیک کردن روی شکل انتهای فنر در این بخش می‌توانیم به گزینه‌های تعیین شکل انتهای فنر دست یابیم.

حداقل و حداکثر طول فنر طراحی شده را نمایش می دهد.

Topical Length (24.02 - 260)

<64.42>:

مثلاً در فنر زیر با طول آزاد ۶۴ میلی متر، قطر خارجی مساوی است با قطر متوسط به علاوه قطر مفتول فنر یعنی ۴۰ میلی متر و با توجه به این که در هر طرف فنر یک حلقه ی غیر مؤثر وجود دارد، تعداد حلقه های مؤثر مساوی

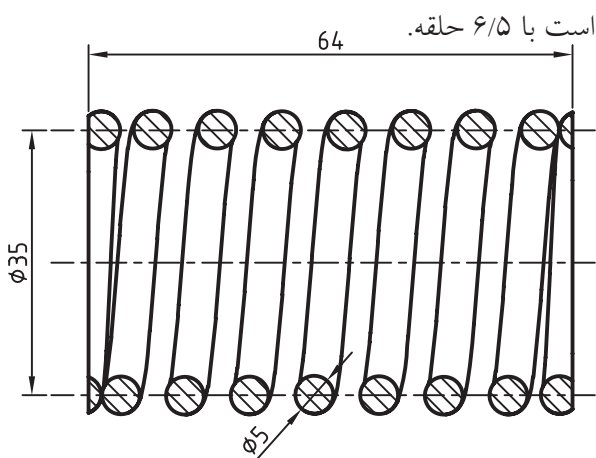

Compression Spring 5 x 35 x 64

گزینه ی Ground برای تخت کردن حلقه ی انتهایی فنر با استفاده از سنگ زدن؛ گزینه ی Rough برای بدون تغییر رها کردن حلقه های انتهایی فنر؛ و بالاخره گزینه ی Forged برای تخت کردن حلقه ی انتهایی فنر با استفاده از فورج یا آهنگری استفاده می شود.

در بخش Helix Direction جهت گردش فنر Right راستگرد یا Left چپگرد بودن فنر را تعیین می کنیم.




البته برای طراحی ساده ی فنر تعیین سه گزینه ی اول یعنی قطر مفتول فنر، قطر خارجی فنر و تعداد کل حلقه های فنر کفایت می کند.

بعد از Finish کردن این پنجره باید در صفحه ی طراحی طول فنر را با درگ کردن یا وارد کردن عدد مشخص کنیم. در خط فرمان پیغامی مانند پیغام زیر داده می شود که

فنر کششی

روند طراحی فنر کششی نیز مانند فنر فشاری است. با استفاده از دستور Extension Spring گزینه ی Only Draw را انتخاب می کنیم و در پنجره ی Extension Spring مشخصات فنر را وارد می نماییم.

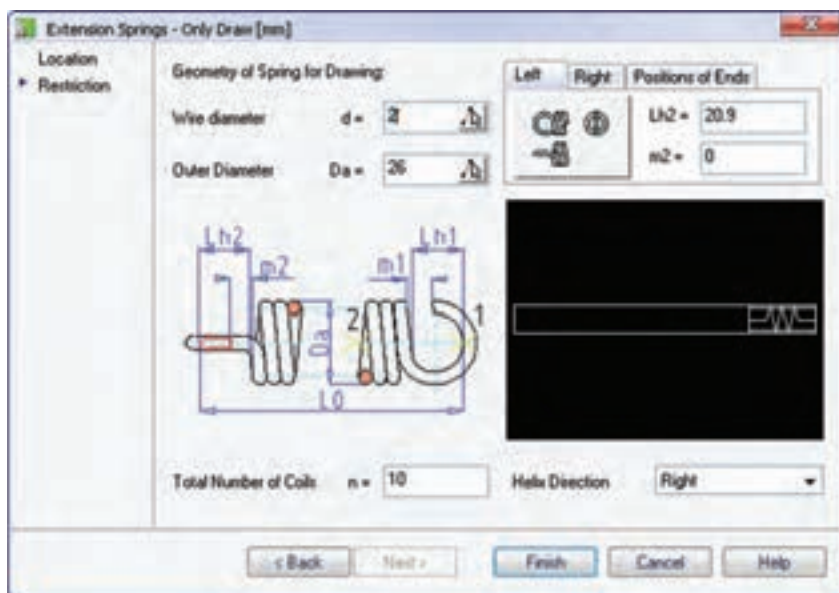


در زبانه‌ی Position of Ends نیز می‌توانیم نحوه‌ی قرار گرفتن قلاب‌های فنر و زاویه‌ی دید آن‌ها را تعیین کنیم.



Topical Length (65.32 - 301.8)
<65.32>:
Specify the angle of spring swing
[Axis] <0>:

در نهایت نیز طول فنر و همچنین زاویه‌ی بال فنر را در صفحه‌ی طراحی مشخص می‌سازیم.
مثلاً فنر زیر با مشخصات نشان داده‌شده توسط این دستور مدل‌سازی شده است.


در این جا نیز باید قطر مفتول فنر (d)، قطر خارجی فنر (Da)، تعداد حلقه‌های مؤثر (n) و مشخصات قلاب سر فنر را وارد کنیم. در فیلدهای Lh1 و Lh2 قطر داخلی قلاب چپ و راست فنر و در فیلدهای m1 و m2 طول دهانه‌ی قلاب‌های چپ و راست فنر را وارد می‌کنیم. با کلیک کردن روی دکمه‌ی تصویری انتهای فنر در بالای سمت راست پنجره می‌توانیم نوع قرار گرفتن قلاب‌ها را انتخاب کنیم.

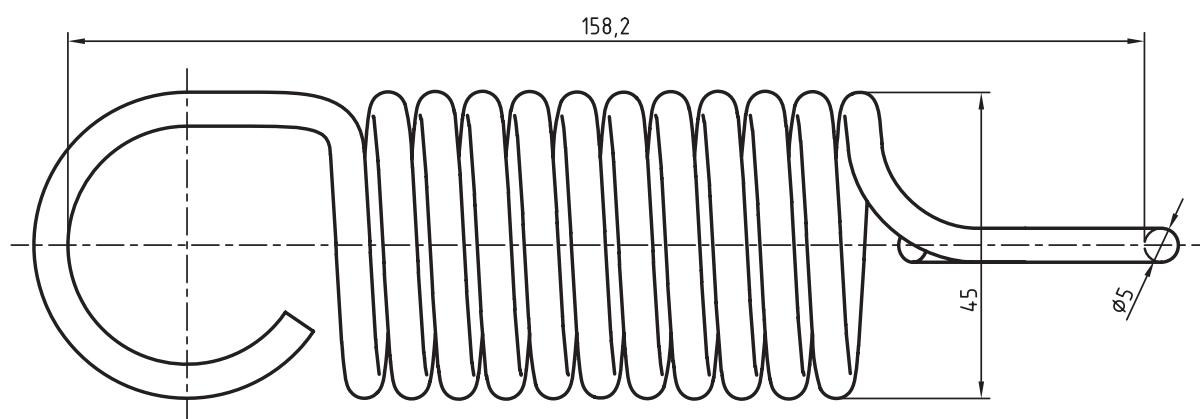

Extension Spring 5 x 45 x 158.2

طراحی انواع فنرهای دیگر


شکل زیر نیز یک نمونه فنر بشقابی را با مشخصات نشان داده شده نمایش می دهد.

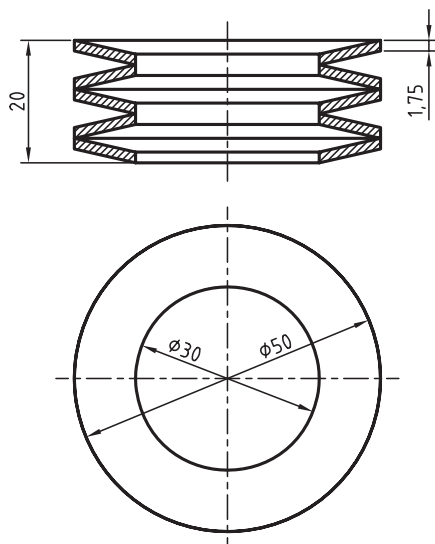

Belleville Spring Washer
50 x 30 x 1.75 (De x Di x t)

مکانیکال دسکتاپ امکانات دیگری برای طراحی فنرهای مارپیچ و بشقابی دارد که روند کلی طراحی آنها مشابه فنرهای فشاری و کششی است.

مثلاً شکل زیر یک نمونه فنر مارپیچ با مشخصات نشان داده شده را نمایش می دهد.

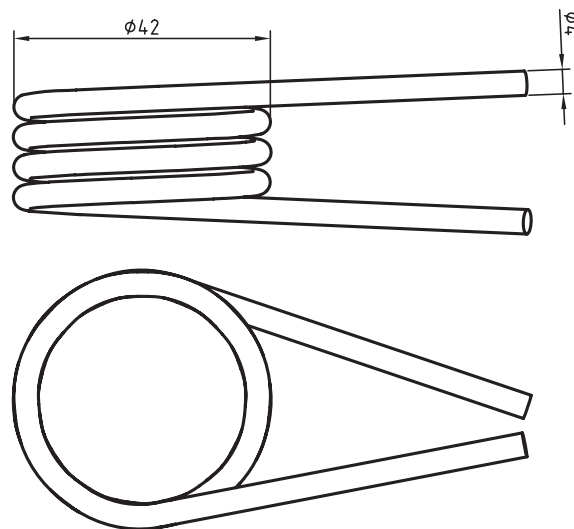


Torsion Springs 4 x 42 x 4

پروفیل های ساختمانی

در مکانیکال دسکتاپ می توانیم انواع پروفیل های ساختمانی را مدل سازی کنیم. برای این کار از منوی Content 3D >> Steel Shapes استفاده می کنیم.


روش کلی استفاده از این دستور عبارت است از:

۱. انتخاب نوع پروفیل ساختمانی

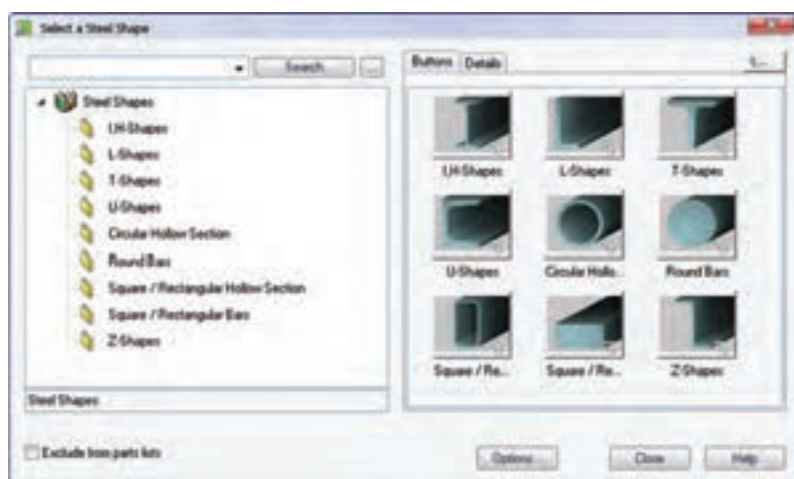


۲. تعیین موقعیت و راستای پروفیل در صفحه‌ی طراحی

۳. انتخاب سایز پروفیل در پنجره‌ی مربوط به پروفیل انتخاب شده

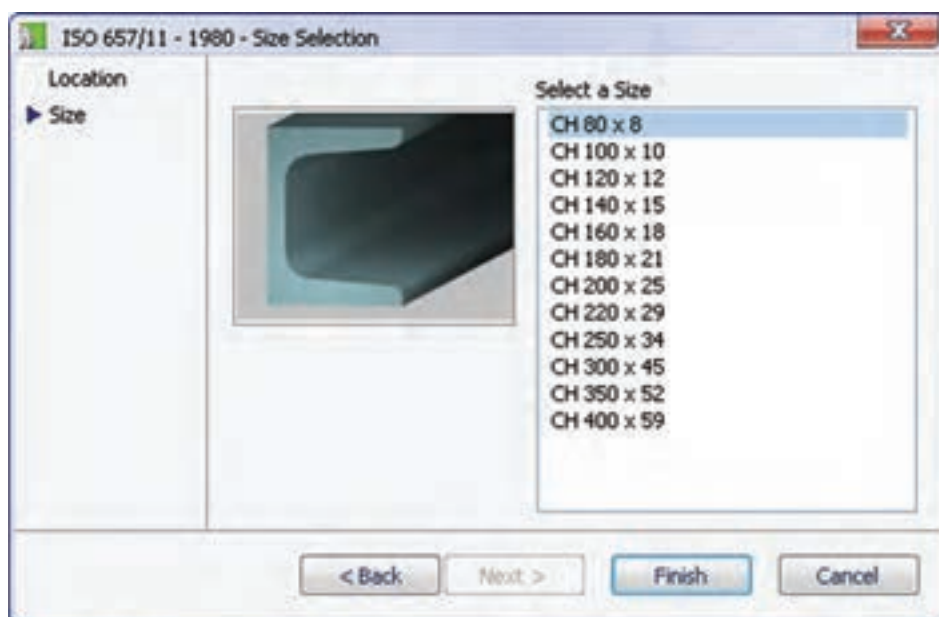

۴. تعیین طول پروفیل در صفحه‌ی طراحی

مثلاً پروفیل ناودانی زیر طبق استاندارد ISO 657/11 طراحی و مدل‌سازی شده است.

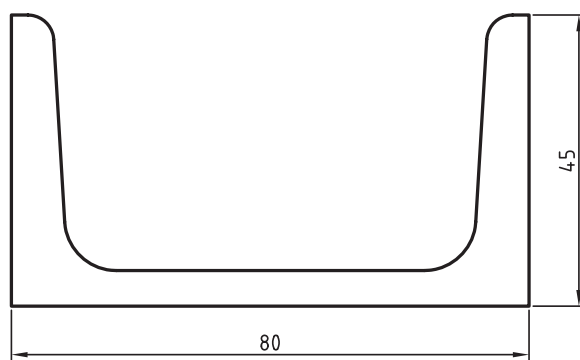

CH 80 x 8

طراحی محور

در طراحی محور یا شفت نیازی به ایجاد دستی استوانه یا ایجاد صفحه‌ی کاری نیست؛ در عوض از ابزاری به نام 3D Shaft Generator استفاده می‌کنیم.

تولیدکننده‌ی شفت ابزار قدرتمندی برای طراحی انواع شفت و اجزای آن است. طراحی شفت یک فرایند گام به گام است که معمولاً از سمت چپ محور شروع و به سمت راست ادامه می‌یابد.

طراحی و محاسبه‌ی محور و ایجاد اجزا روی آن

Shaft Generator

Menu: Content 3D ⇒ Shaft Generator

Tool bar: Content 3D ⇒ Shaft Generator



از طریق نوار ابزار

Command: AMSHAFT3D

پس از اجرای دستور پیغام‌های زیر در خط فرمان ظاهر می‌شود.

Specify start point or [Existing shaft]:

تعیین نقطه‌ی شروع محور یا استفاده از گزینه‌ی Existing shaft برای ویرایش محورهایی که قبلاً طراحی کرده‌ایم.

Specify centerline endpoint:

مشخص کردن نقطه‌ای روی محور برای تعیین راستای آن.


Enter shaft component name <Shaft1>:

تعیین نامی برای محور جدید یا پذیرفتن نام پیش‌فرض Shaft1.

Specify point for new plane <parallel to UCS>:

انتخاب یک نقطه برای یک صفحه‌ی جدید یا زدن اینتر برای ایجاد صفحه‌ی موازی با UCS.

پنجره‌ی 3D Shaft Generator ظاهر می‌شود.

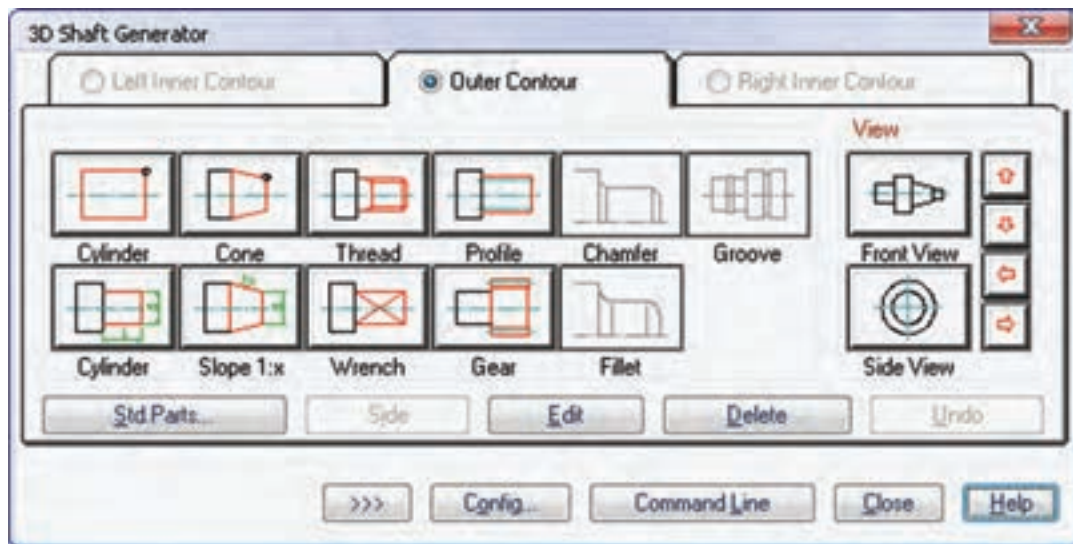

دکمه‌های ردیف پایین به ترتیب از راست به چپ عبارت‌اند از:

- ◀ **Undo** کنسل کردن آخرین مرحله‌ی طراحی محور
- ◀ **Delete** حذف کردن یک بخش از محور
- ◀ **Edit** ویرایش یک بخش از محور
- ◀ **Side** برعکس کردن روند طراحی محور از راست به چپ یا از چپ به راست
- ◀ **Std. Parts** انتخاب یک جزء استاندارد برای سوار شدن روی محور.

این پنجره شامل سه زبانه است: از زبانه‌ی وسط برای طراحی بخش‌های اصلی و خارجی محور استفاده می‌کنیم؛ زبانه‌ی سمت چپ برای طراحی بخش‌های داخلی سمت چپ محور به کار می‌رود؛ زبانه‌ی سمت راست نیز برای طراحی بخش‌های داخلی سمت راست محور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بخش **View** در سمت راست پنجره ما را قادر می‌سازد تا نمای روبه‌رو یا جانبی محور را مشاهده کنیم، یا با استفاده از پیکان‌های قرمز رنگ، نمای جاری را با ضریب ۱۵ درجه حول محورهای افقی یا عمودی بچرخانیم.



(۱۸۰ دقیقه)


دستور کار شماری ۱

طراحی محور

پاسخ به درخواست Specify start point or [Existing shaft] با انتخاب گزینه‌ی Existing shaft محور موجود را انتخاب کنید و مراحل گام به گام را ادامه دهید.

محور زیر را با اجزای آن با استفاده از ایجادکننده‌ی محور به صورت سه‌بعدی مدل‌سازی کنید.

در هر مرحله که از دستور Shaft Generator به صورت ناخواسته خارج شدید، دستور را مجدداً اجرا و در

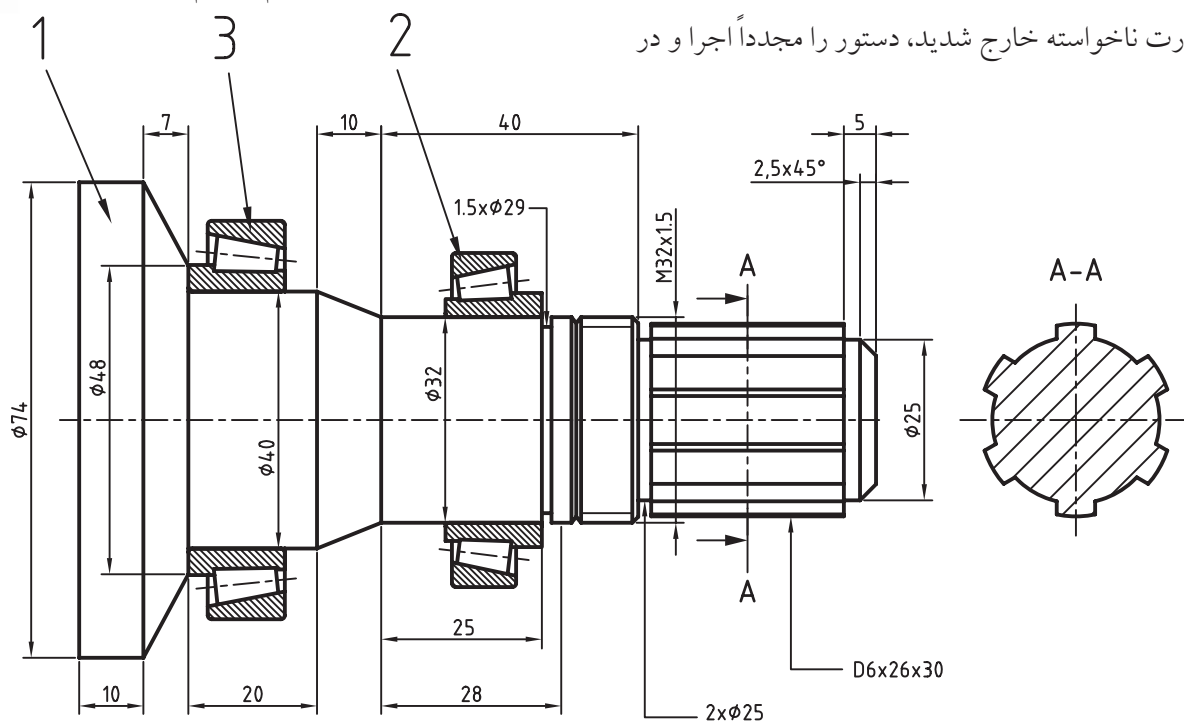

| 3 | 1 | Tapered Roller Bearing | ISO 355 - 2BC - 40 x 62 x 15 | |
|------|-----|------------------------|------------------------------|----------|
| 2 | 1 | Tapered Roller Bearing | ISO 355 - 2BD - 32 x 52 x 14 | |
| 1 | 1 | Shaft | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

Specify length or [Dialog/Associate to/Equation assistant] <10>: 7
Specify diameter at start point or [Associate to/Equation assistant] <74>: ENTER
Specify diameter at end point or [Slope/aNgle/Associate to/Equation assistant]: <74> 48

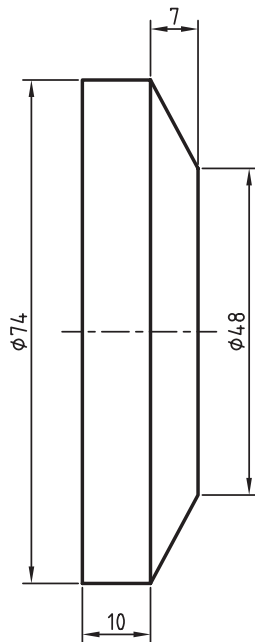

اولین بخش محور استوانه‌ای است به قطر ۷۴ و طول


۱۰ میلی‌متر.

۱. روی دکمه‌ی Cylinder ردیف پایین کلیک



کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۱۰ و ۷۴ را وارد کنید.

Specify length or [Associate to/Equation assistant] <50>: 10
Specify diameter or [Associate to/Equation assistant] <40>: 74

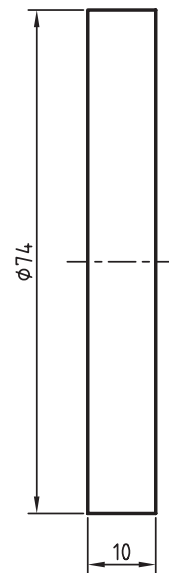

بخش سوم محور نیز استوانه‌ای به قطر ۴۰ و طول ۲۰ میلی‌متر است.

۳. روی دکمه‌ی Cylinder ردیف پایین کلیک




کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۲۰ و ۴۰ را وارد نمایید.

دومین بخش محور مخروطی است به قطر ۷۴ در ۴۸


و طول ۷ میلی‌متر.

۲. روی دکمه‌ی Slope ردیف پایین کلیک

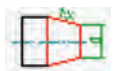


کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۷ و ۷۴ و ۴۸ را وارد کنید.

Specify diameter at start point or [Associate to/Equation assistant] <40>:ENTER
Specify diameter at end point or [Slope/aNgle/Associate to/Equation assistant]: <36> 32

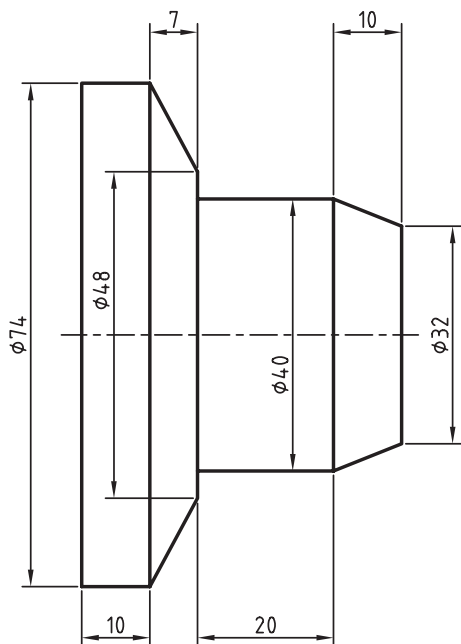

Specify length or [Associate to/Equation assistant] <7>: 20
Specify diameter or [Associate to/Equation assistant] <48>: 40

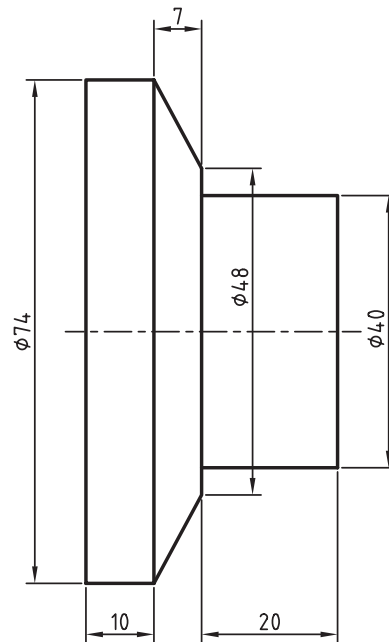


یک استوانه‌ی دیگر به قطر ۳۲ و طول ۲۸ میلی‌متر در بخش بعدی محور قرار دارد.
۵. مجدداً روی دکمه‌ی Cylinder ردیف پایین کلیک کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۳۲ و ۲۸ را وارد نمایید.


چهارمین بخش محور نیز مخروطی است به قطر ۴۰ در ۳۲ و طول ۱۰ میلی‌متر.
۴. مجدداً روی دکمه‌ی Slope ردیف پایین کلیک کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۱۰ و ۴۰ را وارد نمایید.

Specify length or [Dialog/Associate to/Equation assistant] <20>: 10


Specify length or [Associate to/Equation assistant] <10>: 28
 Specify diameter or [Associate to/Equation assistant] <32>: ENTER

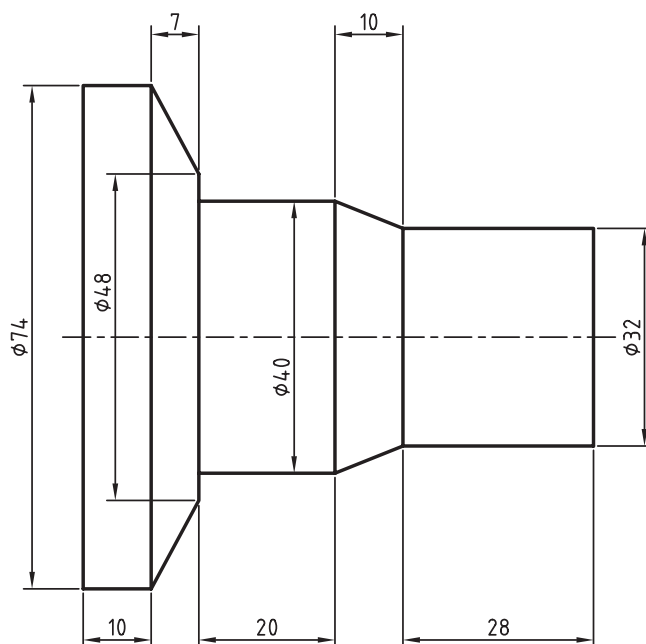


بخش بعدی یک پیچ استاندارد $M32 \times 1.5$ به طول ۱۲ میلی متر است.
 ۶. روی دکمه‌ی Thread ردیف بالا کلیک کنید تا پنجره‌ی Thread ظاهر شود.

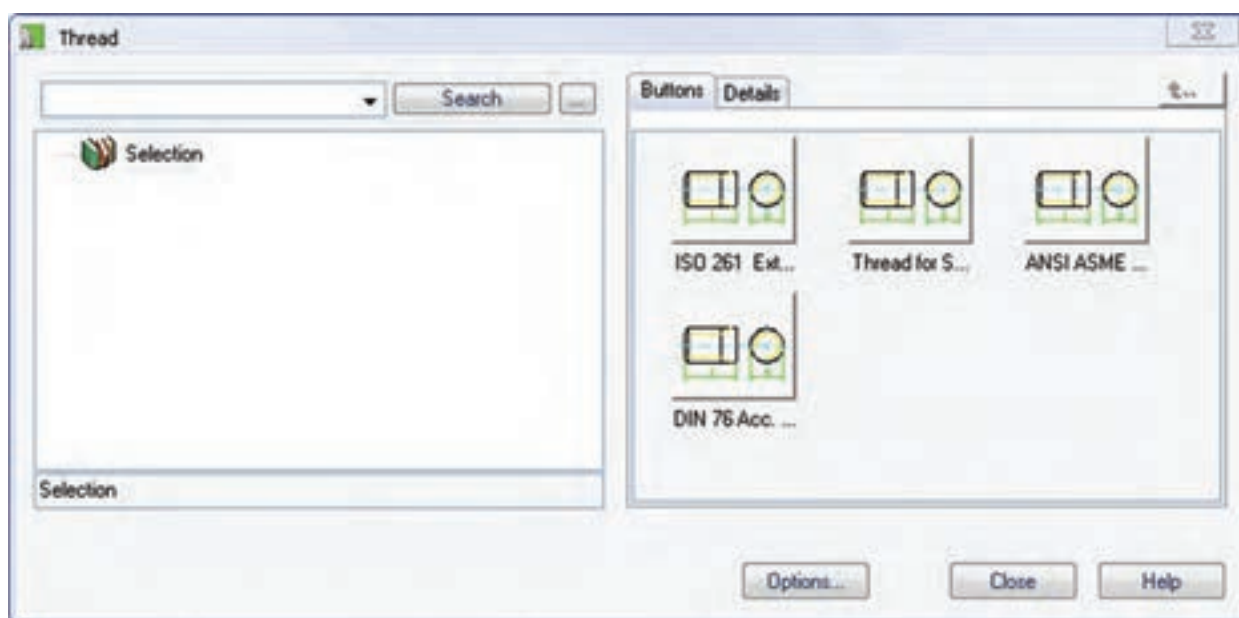

رزوه‌ی ISO 261 را از انواع رزوه انتخاب کنید.

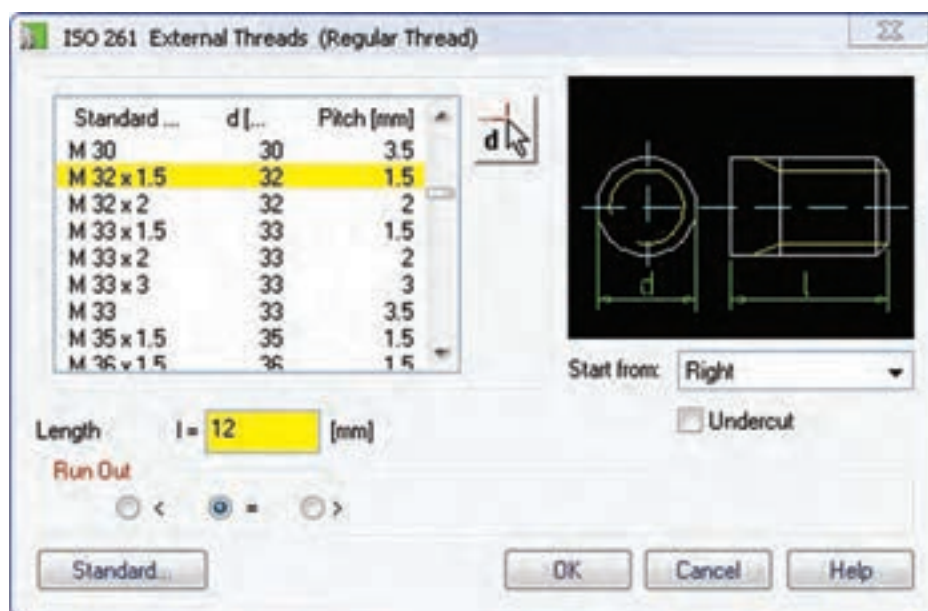

در پنجره‌ی بعدی ردیف $M32 \times 1.5$ را انتخاب و طول پیچ را نیز در فیلد Length وارد کنید.

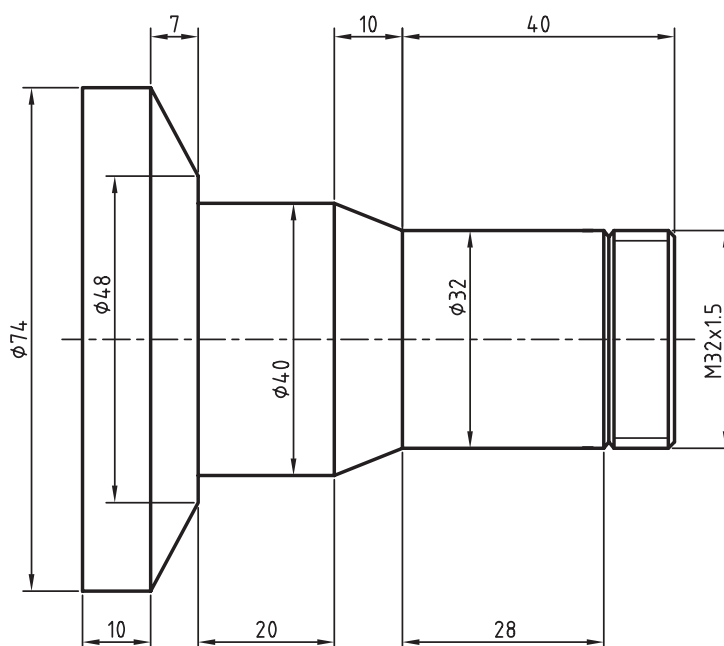


یک استوانه‌ی کوتاه دیگر به قطر ۲۵ و طول ۲ میلی‌متر به محور اضافه می‌کنیم.


۷. مجدداً روی دکمه‌ی Cylinder ردیف پایین کلیک کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۲ و ۲۵ را وارد نمایید.

Specify length or [Associate to/Equation assistant] <28>: 2


Specify diameter or [Associate to/Equation assistant] <32>: 25

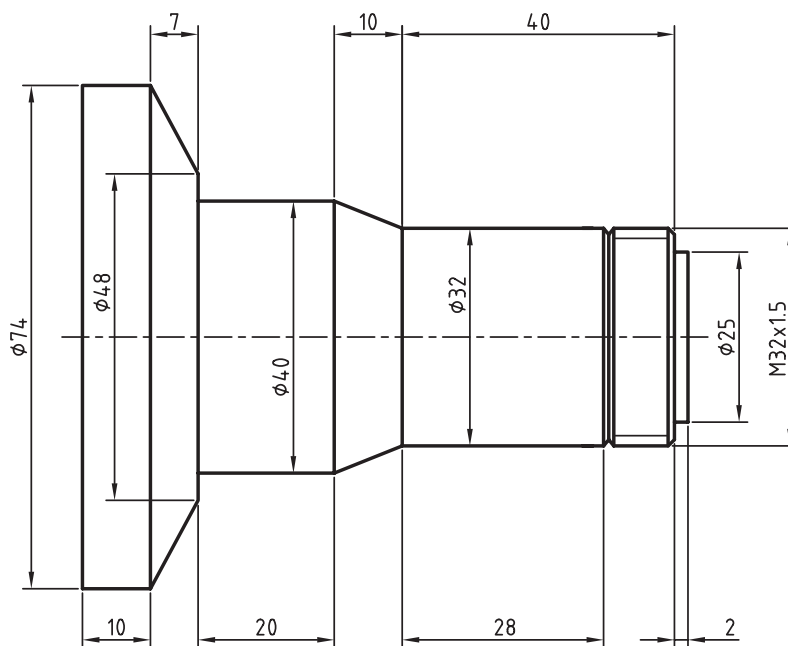


بخش بعدی یک هزارخار استاندارد $6 \times 26 \times 30$ به طول ۳۰ میلی‌متر است.
 ۸. روی دکمه‌ی Profile در ردیف بالا کلیک کنید تا پنجره‌ی Profile ظاهر شود.

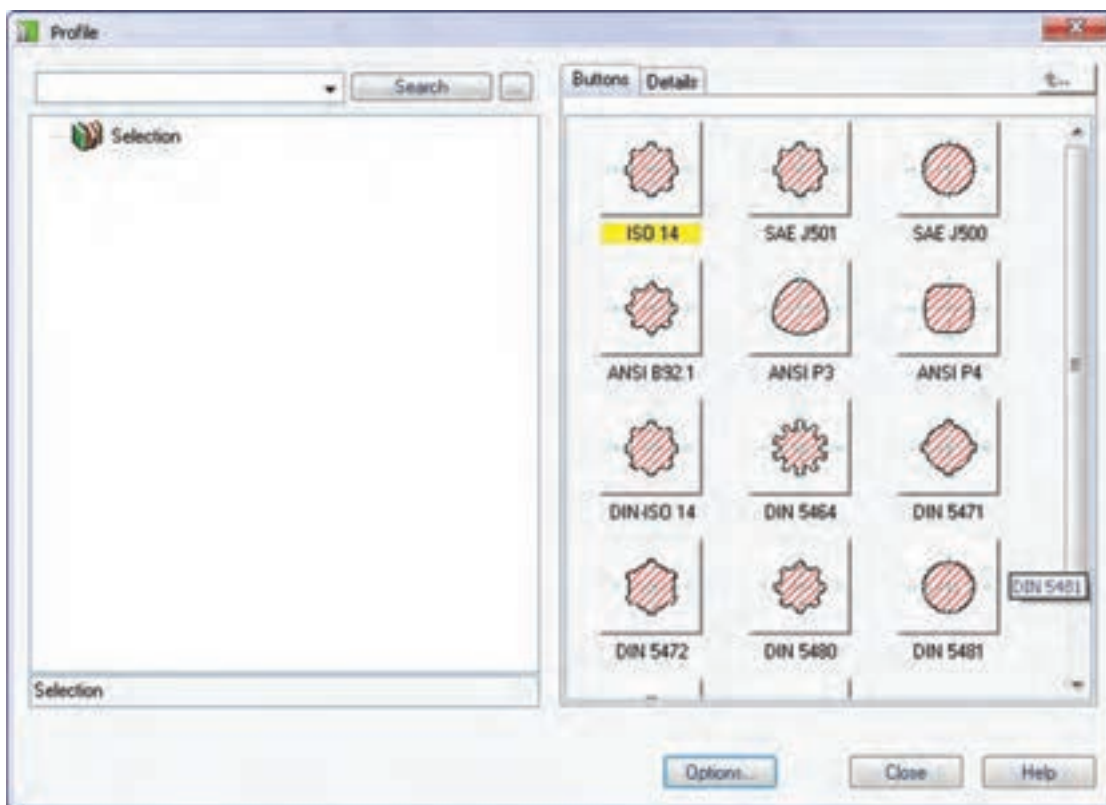

هزارخار ISO 14 را از انواع هزارخارها انتخاب کنید.

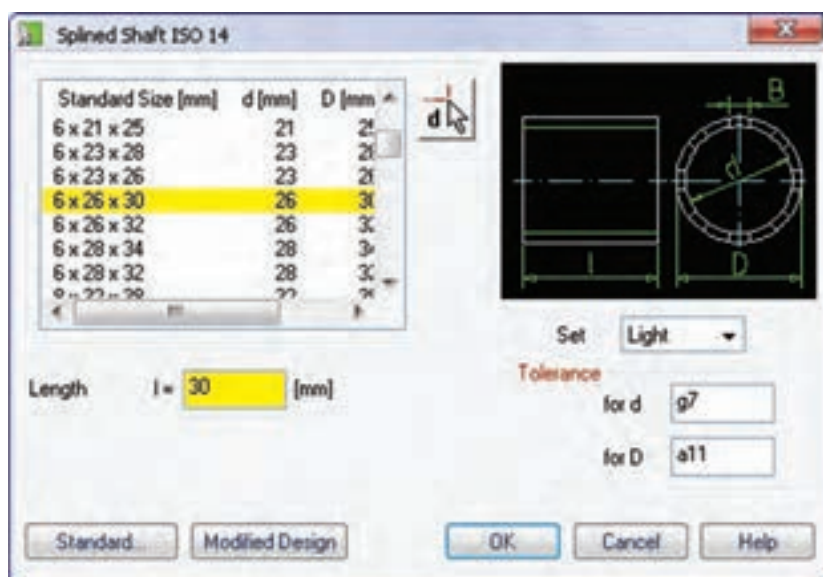

در پنجره‌ی بعدی ردیف 6×26×30 را انتخاب و طول هزارخار، یعنی ۳۰ میلی‌متر را در فیلد Length وارد کنید.

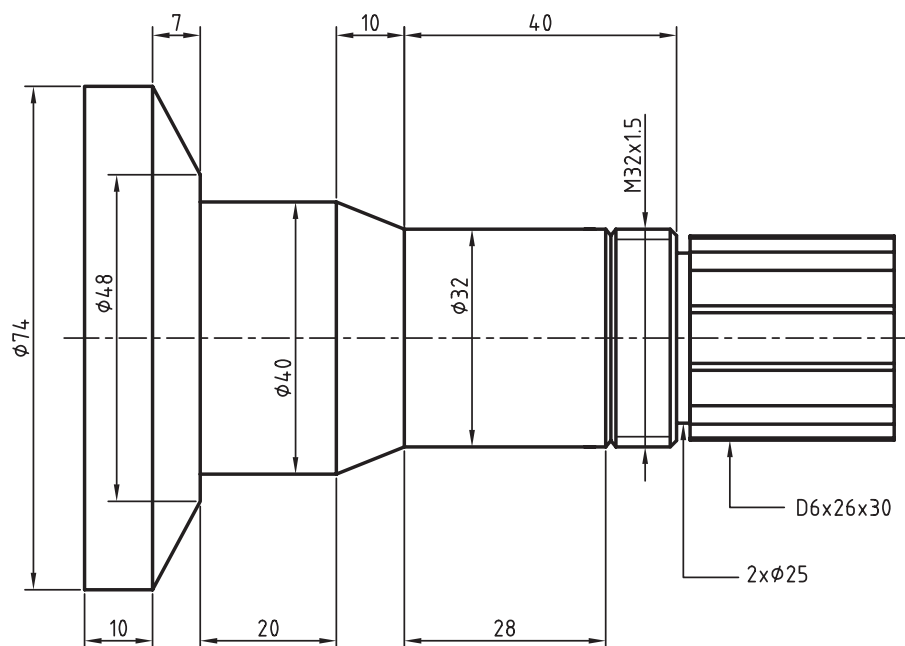


استوانه‌ی کوتاه بعدی به قطر ۲۵ و طول ۵ میلی‌متر است.

۹. مجدداً روی دکمه‌ی Cylinder ردیف پایین کلیک کنید و در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۵ و ۲۵ را وارد نمایید.



Specify length or [Associate to/Equation assistant] <30>: 5
Specify diameter or [Associate to/Equation assistant] <30>: 25

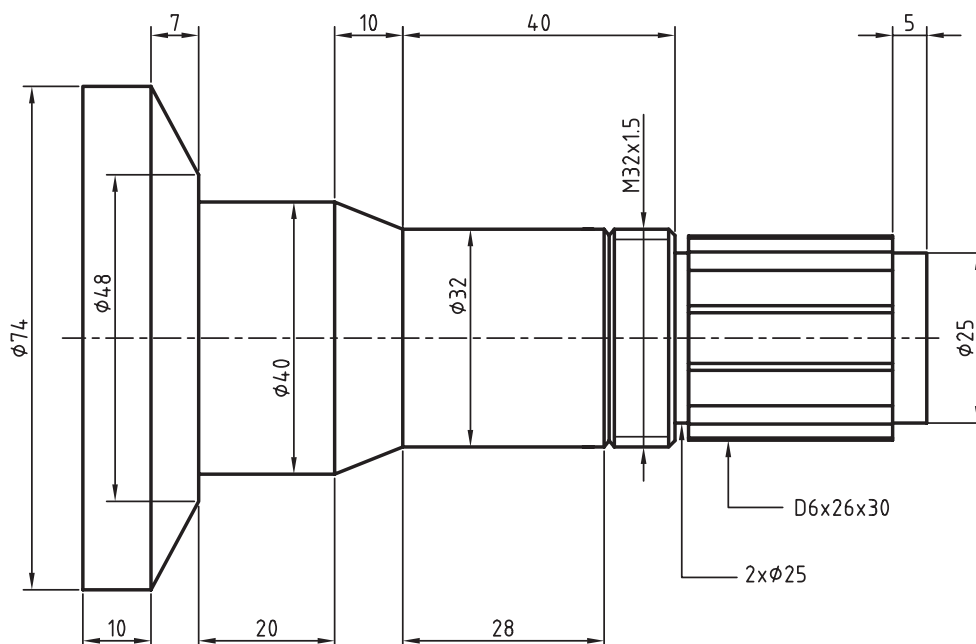

بخش‌های اصلی محور تمام شده است. در این مرحله باید انتهای سمت راست محور را پخ بزیند.


۱۰. روی دکمه‌ی Chamfer در ردیف بالا کلیک کنید و پس از کلیک کردن روی گوشه‌ی سمت راست محور در پاسخ به درخواست دستور اعداد ۲/۵ و ۴۵ را وارد نمایید.

Select edge for chamfer: Select the edge

Specify length (max. 5) or [Associate to/Equation assistant] <2.5>:
2.5

Specify angle (min 0.0001, max 78.69) [Distance/Associate to/Equation assistant] <45>: 45

Enter an option [Revolve/Chamfer] <Revolve>: ENTER

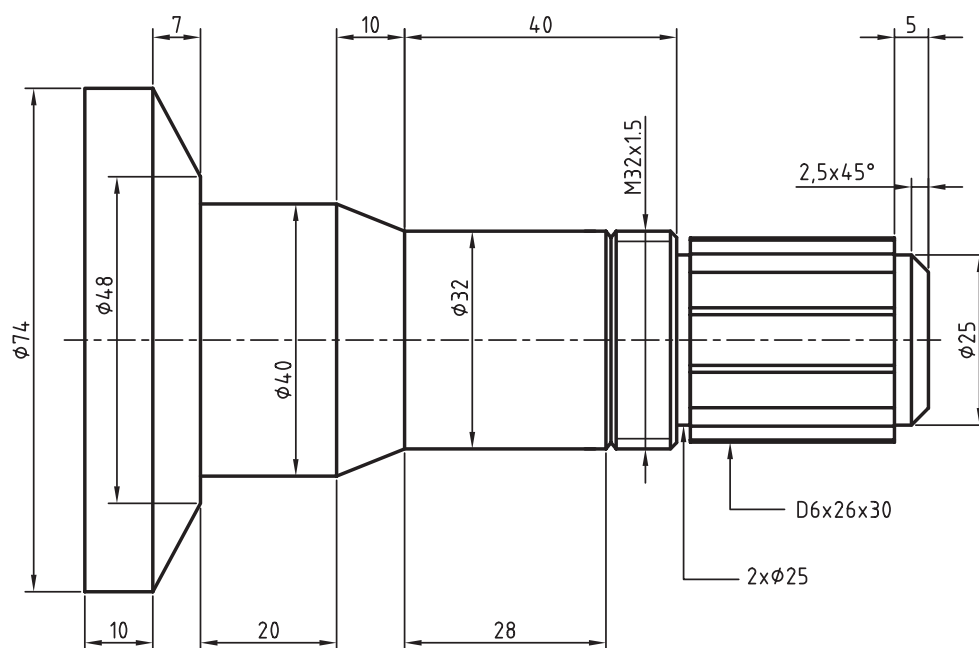

در این مرحله باید یک شیار روی محور ایجاد کنید.

۱۱. روی دکمه‌ی Groove در ردیف بالا کلیک کنید. ابتدا نقطه‌ی شماره‌ی 1 روی استوانه‌ی سوم و پس از آن نقطه‌ی شماره‌ی 2 را برگزینید. سپس به درخواست‌های دستور مانند زیر پاسخ دهید.

Select cylinder or cone: (1)

Select position on cylinder or cone [Line/Plane]: (2)


Specify direction or [Flip/Accept] <Accept>: ENTER

Enter distance from base plane [Associate to/Equation assistant]

<11.4>: 25

Specify length or [Associate to/Equation assistant] <5>: 1.5

Specify diameter <50>: 29

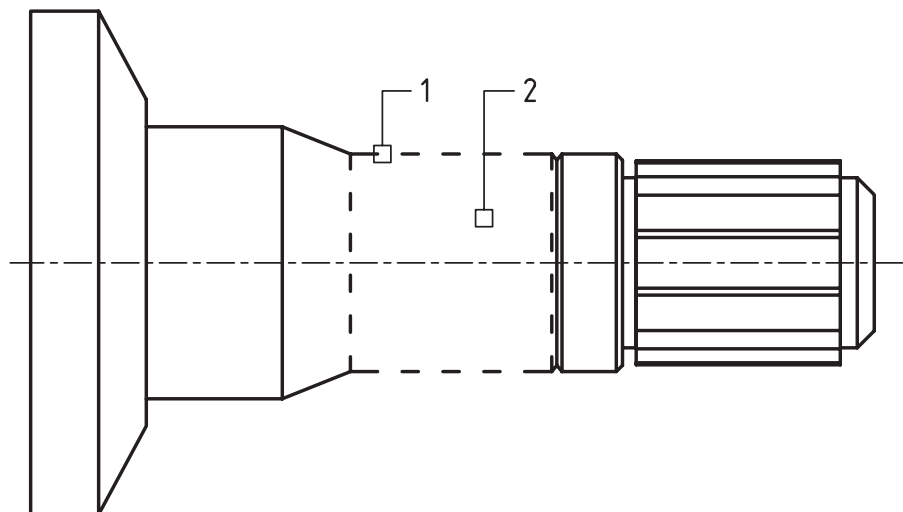

در این مرحله باید یک رولبرینگ استاندارد روی سومین جزء محور سوار کنید.

۱۲. دکمه Std. Parts را انتخاب کنید و در پنجره Select a Part رولبرینگ ISO Radial >> Roller Bearings

355 را انتخاب کنید. سپس به درخواست‌های دستور به صورت زیر پاسخ دهید.


Select cylindrical face: (1)

Specify location on cylindrical face [Line/Plane]: (2)

Enter distance from base plane [Associate to/Equation assistant]


<0>:ENTER

Choose insertion direction [Flip/Accept] <Accept>: ENTER

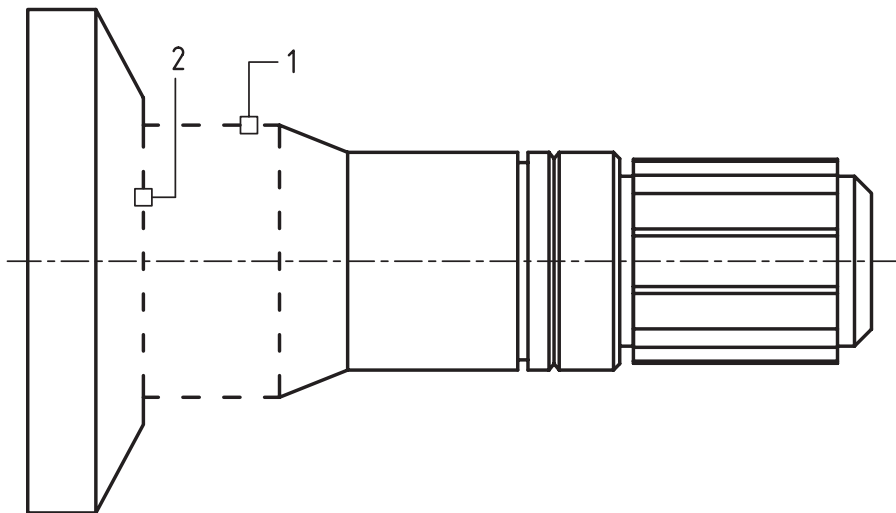

آن‌گاه در پنجره ISO 355 در فیلد Inner Diameter عدد ۴۰ را به عنوان قطر داخلی رولبرینگ وارد و روی دکمه

Next کلیک کنید.

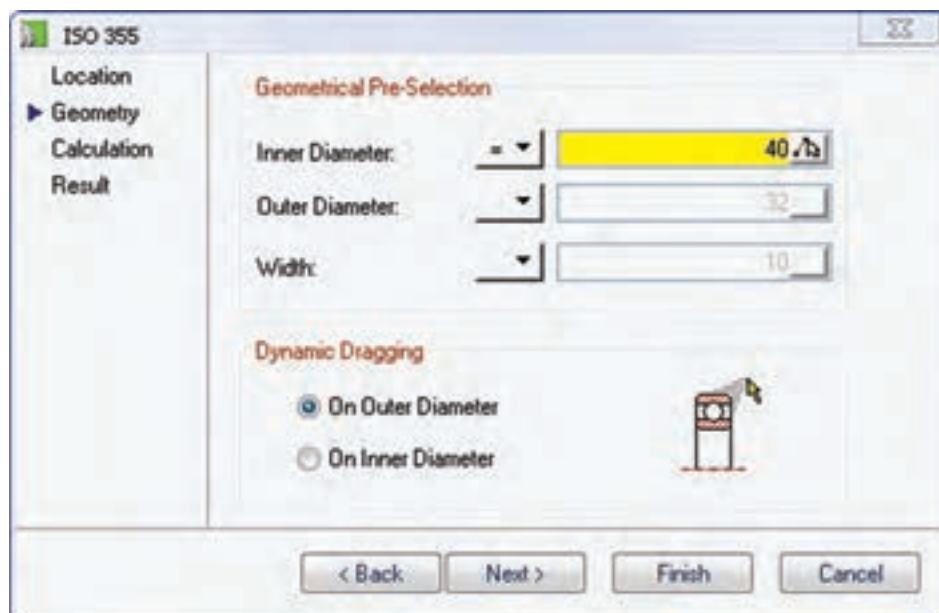

در پنجره‌ی بعد که مربوط به محاسبات رولبرینگ است نیز دقت کنید که گزینه‌ی Dynamic تیک خورده باشد. با این گزینه محاسبات را به عهده‌ی مکانیکال دسکتاپ می‌گذارید. بنابراین، در این پنجره تغییر خاصی ایجاد نکنید و روی دکمه‌ی Next کلیک کنید.

ISO 355

Location
Geometry
► Calculation
Result

Applied Load

Radial Load: 1000 N
Axial Load: 500 N
Settings...

Combination

Single 1

Restrictions

Min. Lifetime: ☐ ☒ Dynamic
Max. Lifetime: ☐ ☒ Work. Hours [h]
Revolutions [rpm]: 1000 ☐ Revolutions [-]

< Back Next > Finish Cancel

در پنجره‌ی بعدی ردیف 2BC - 40 × 62 × 15 را انتخاب و روی دکمه‌ی Finish کلیک کنید.

ISO 355

Location
Geometry
Calculation
► Result

2BC - 40 x 62 x 15
3CD - 40 x 68 x 19
2BE - 40 x 68 x 22
4CB - 40 x 75 x 19

Input Result 1 / 15


Dynamic Radial Factor X: 0.40
Dynamic Axial Factor Y: 2.07
Static Load Rating Co: 39000 N
Dynamic Load Rating C: 45000 N
Adjusted Rating Life Lna: 1.61352e+006 h

< Back Next > Finish Cancel


در آخرین مرحله نیز باید یک رولبرینگ استاندارد ISO 355 2BD - $32 \times 52 \times 14$ روی سومین استوانه‌ای محور سوار کنید.

۱۳. دکمه‌ی Std. Parts را انتخاب کرده و در پنجره‌ی Select a Part رولبرینگ ISO Roller Bearings >> Radial >> ISO 355 را انتخاب کنید. سپس به درخواست‌های دستور به صورت زیر پاسخ دهید.

Select cylindrical face: (1)
Specify location on cylindrical face [Line/Plane]: (2)
Enter distance from base plane [Associate to/Equation assistant]
<25>:ENTER
Choose insertion direction [Flip/Accept] <Accept>: F

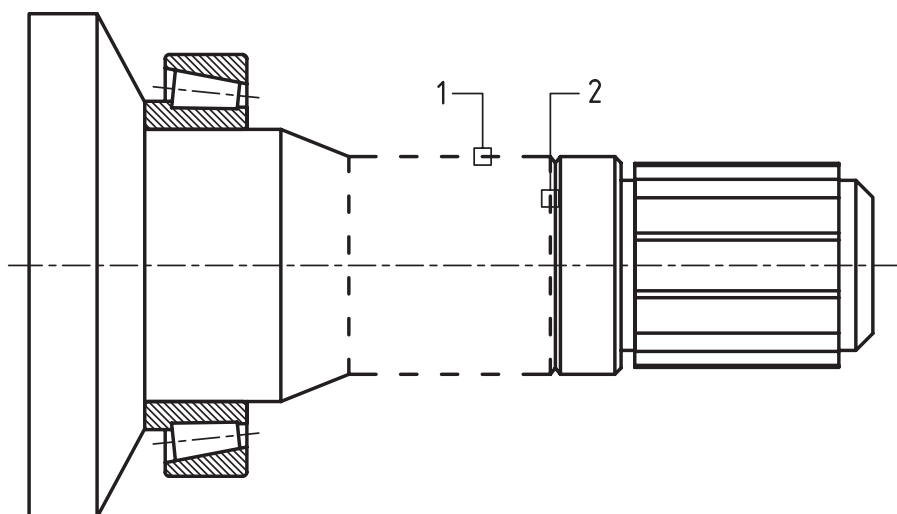


مانند مرحله‌ی قبل رولپرینگ استاندارد ISO 355 2BD - $32 \times 52 \times 14$ را انتخاب کنید. بدین ترتیب طراحی و مدل‌سازی محور به پایان می‌رسد.

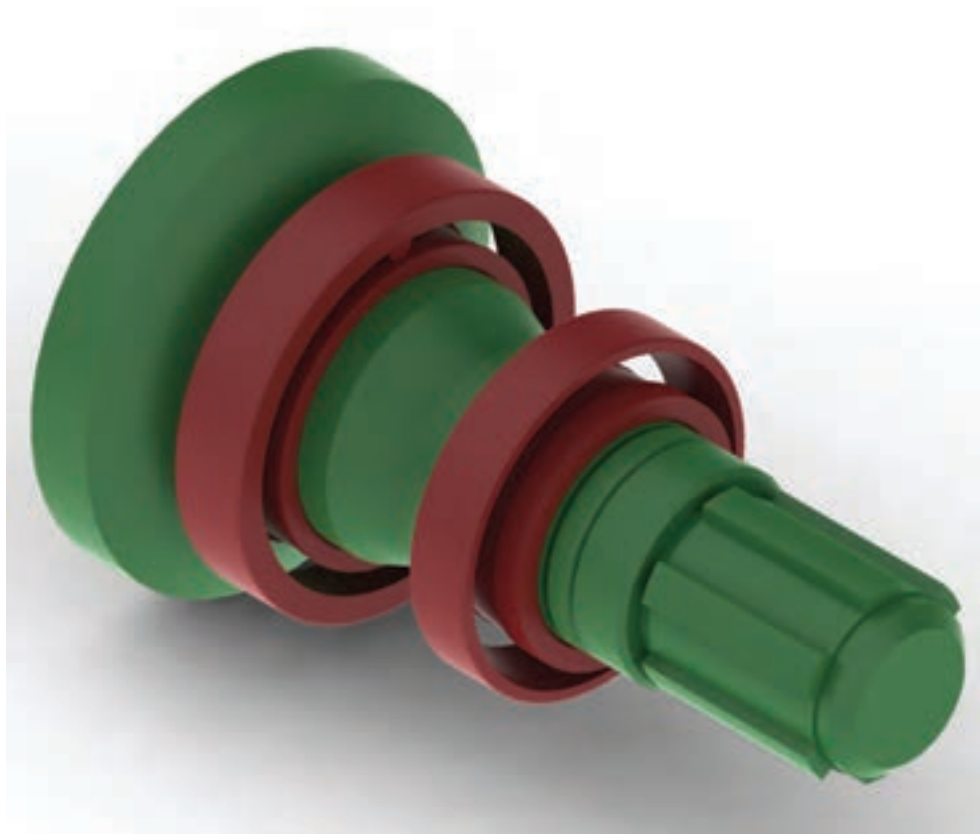

۱۴. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


طراحی و ایجاد چرخدنده

چرخدنده نیز یکی از اجزایی است که می‌توانیم با استفاده از ابزار Shaft Generator ایجاد کنیم. بنابراین، این دستور را اجرا و محوری طراحی می‌کنیم که تنها یک بخش چرخدنده دارد. مثلاً می‌خواهیم چرخدنده‌ای با ۲۸ دندانه و گام ۴ به ضخامت ۲۰ میلی‌متر طراحی کنیم.

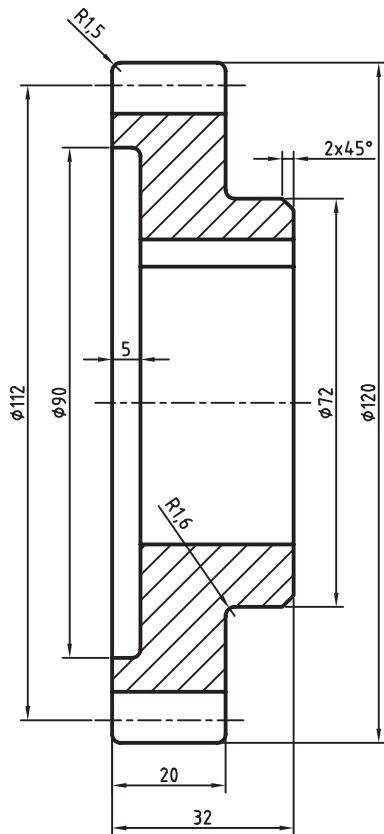


$$m = 4$$

$$z = 28$$

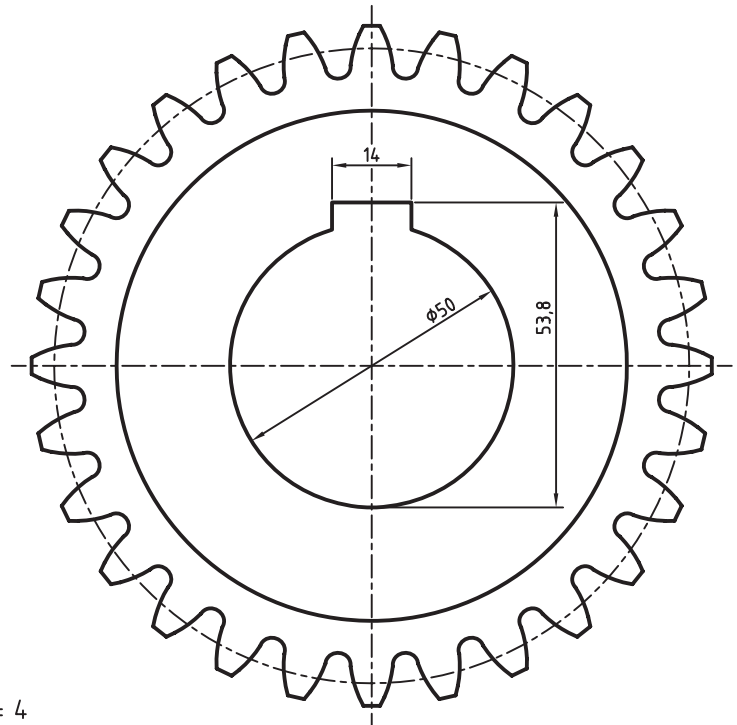


نکته

مکانیکال دسکتاپ به صورت پیش‌فرض تنها یک دندانه از چرخدنده را ترسیم می‌کند. برای ترسیم کل دندانه‌های چرخدنده باید روی دکمه‌ی Config در پنجره‌ی Shaft Generator کلیک کنیم و گزینه‌ی All Teeth را فعال کنیم.

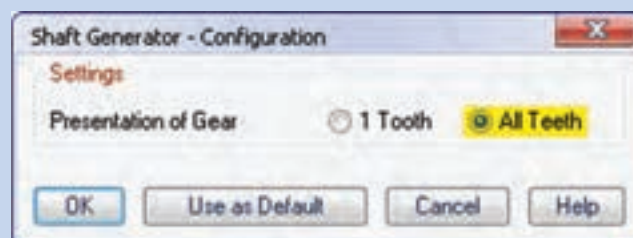

۱. روی دکمه‌ی Gear در ردیف پایین پنجره‌ی Shaft Generator کلیک می‌کنیم.

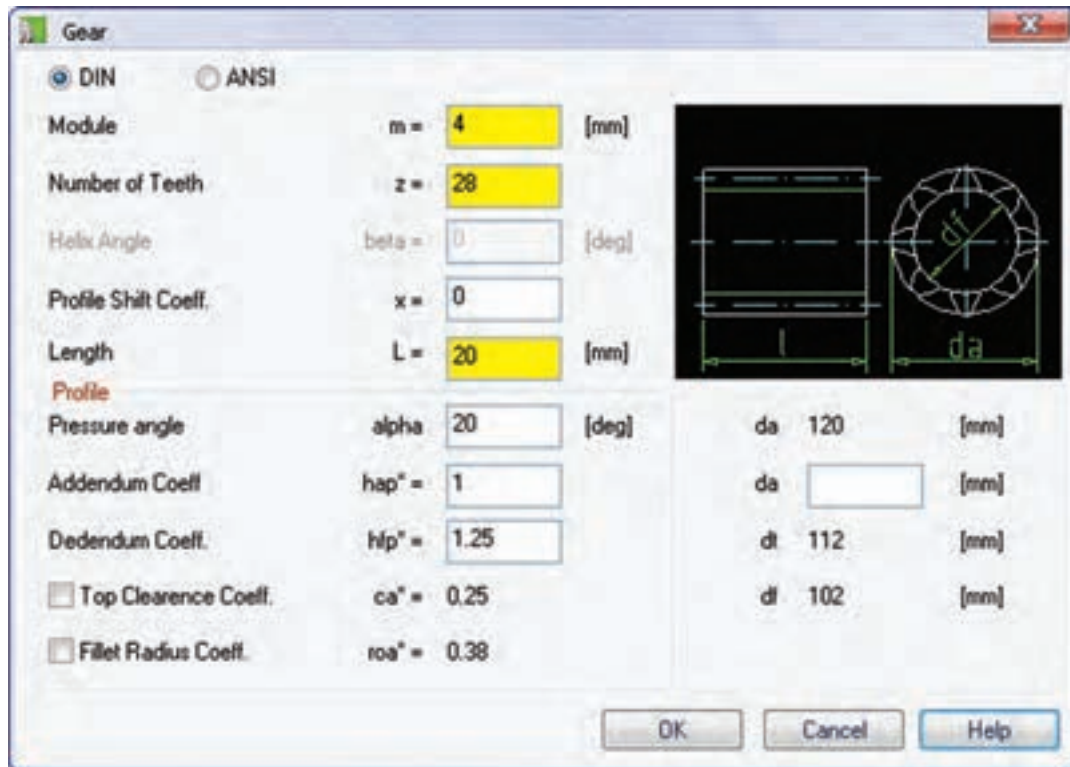


۲. در پنجره‌ی Gear مدول، تعداد دندانه‌ها و ضخامت چرخدنده را وارد می‌کنیم سپس روی دکمه‌ی OK کلیک می‌کنیم.

۳. روی دکمه‌ی Close در پنجره‌ی Shaft Generator کلیک می‌کنیم تا به طراحی محور پایان دهیم.

۴. بخش‌های تکمیلی چرخدنده مانند سوراخ و جای خار و غیره را به صورت معمول روی آن مدل‌سازی می‌کنیم.



طراحی و ایجاد قطعات استاندارد محور

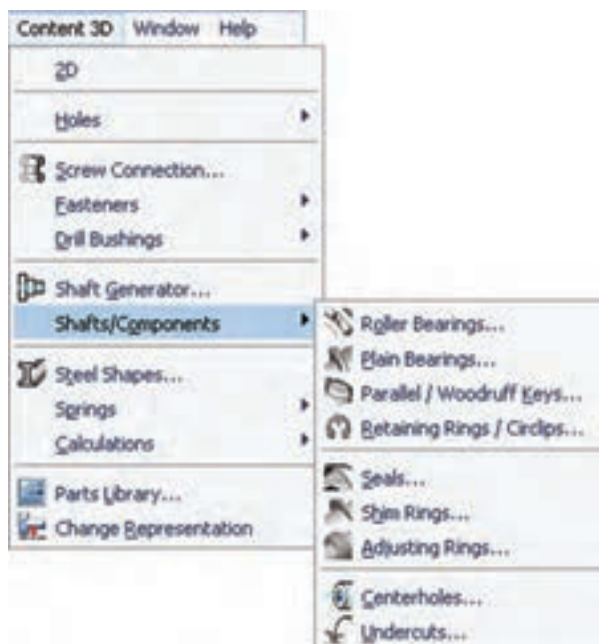

همان طور که مشاهده کردید می توانیم قطعات استاندارد را در طراحی محور ایجاد کنیم، اما به صورت مستقل نیز می توانیم به این قطعات استاندارد دست یابیم. قطعات استاندارد محور در منوی Content 3D می توان جستجو کرد.

Roller Bearings


با این دستور می توانیم انواع بلبرینگ ها و رولبرینگ های مختلف را روی هر استوانه ای سوار کنیم. روش طراحی و ایجاد رولبرینگ در طراحی محور شرح داده شد.

Plain Bearings

این دستور نیز برای ایجاد انواع بوش های استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مثلاً روش ایجاد یک بوش استاندارد ISO 4379 برای قطعه ی زیر به این ترتیب است:

Flanged Bearing ISO 4379 - 32 x 40 x 30

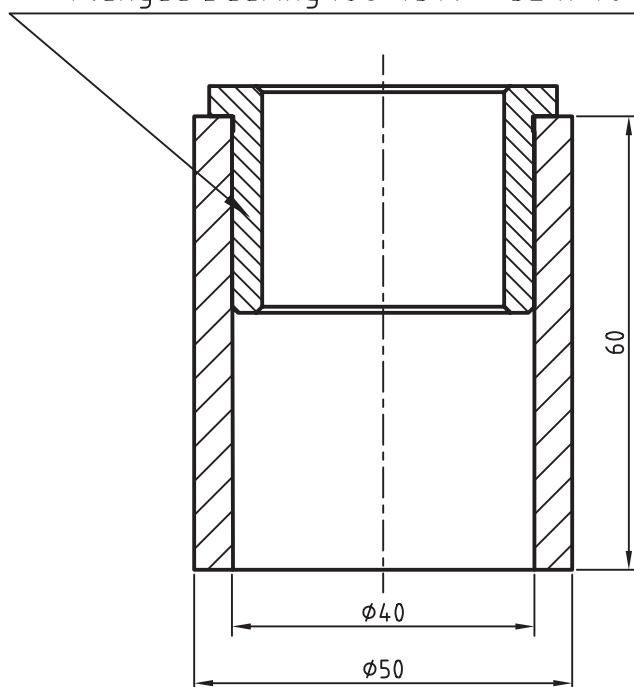

۱. انتخاب بوش استاندارد ISO 4379 در پنجره‌ی انتخاب قطعه


۲. پاسخ به درخواست‌های دستور مطابق شرح زیر

Select cylindrical face: (1)


Specify location on cylindrical face [Line/Plane]: (2)

Enter distance from base plane [Associate to/Equation assistant] <0>: 4


Choose insertion direction [Flip/Accept] <Accept>: F

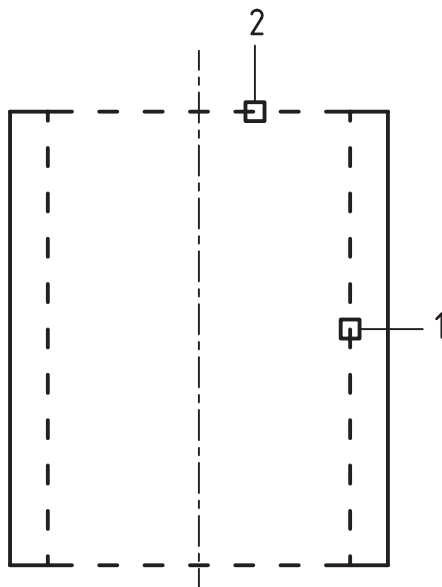

۳. تعیین قطر خارجی بوش مطابق تصویر زیر

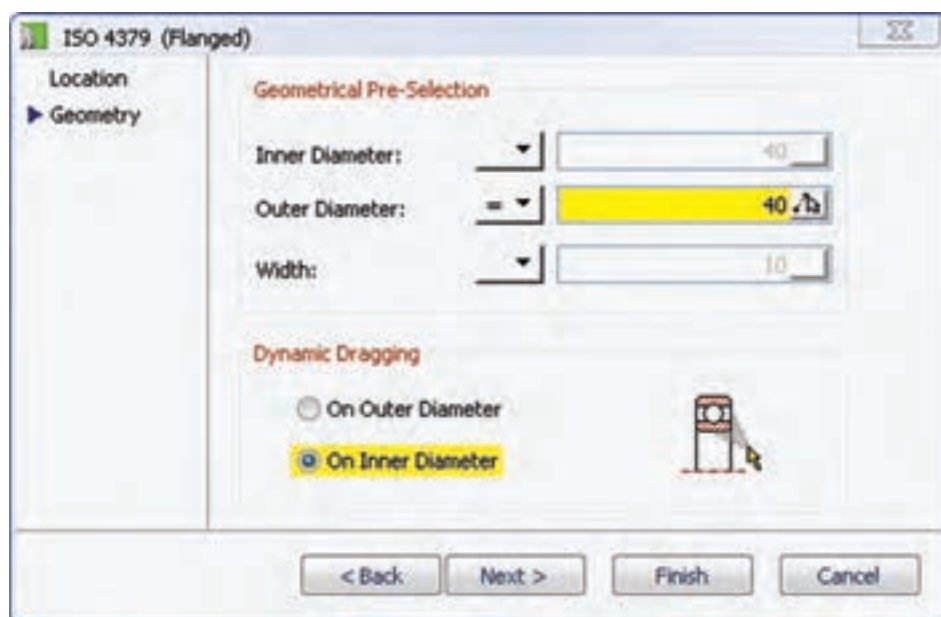


۴. تعیین طول بوش با درگ کردن ماوس یا با استفاده از گزینه‌ی Dialog و انتخاب ردیف مورد نظر در پنجره‌ی Select a Row.

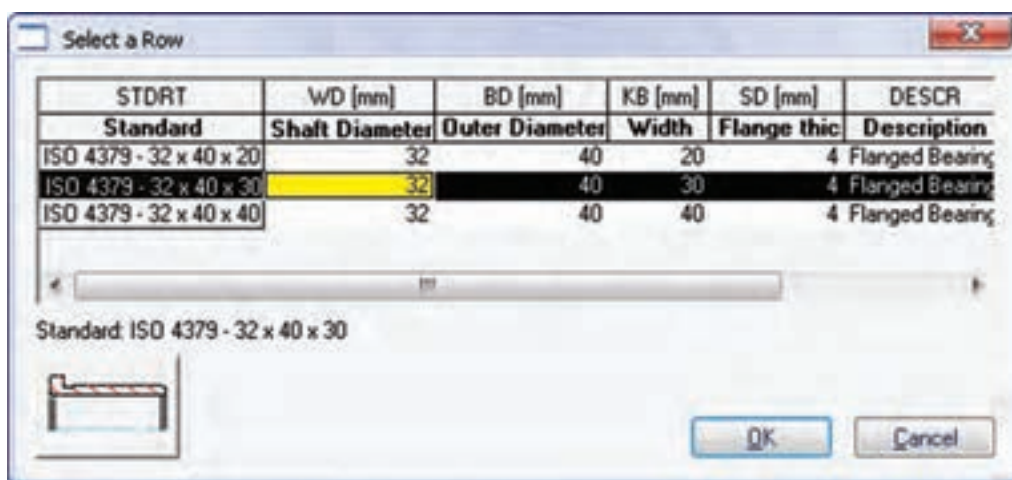

Parallel/Woodruff Keys ◀


از این دستور برای ایجاد انواع خار و جای خار استاندارد روی قطعات استوانه و مخروطی استفاده می‌کنیم. نمونه‌ای از یک خار و جای خار استاندارد ISO 2491 در تصویر زیر دیده می‌شود.

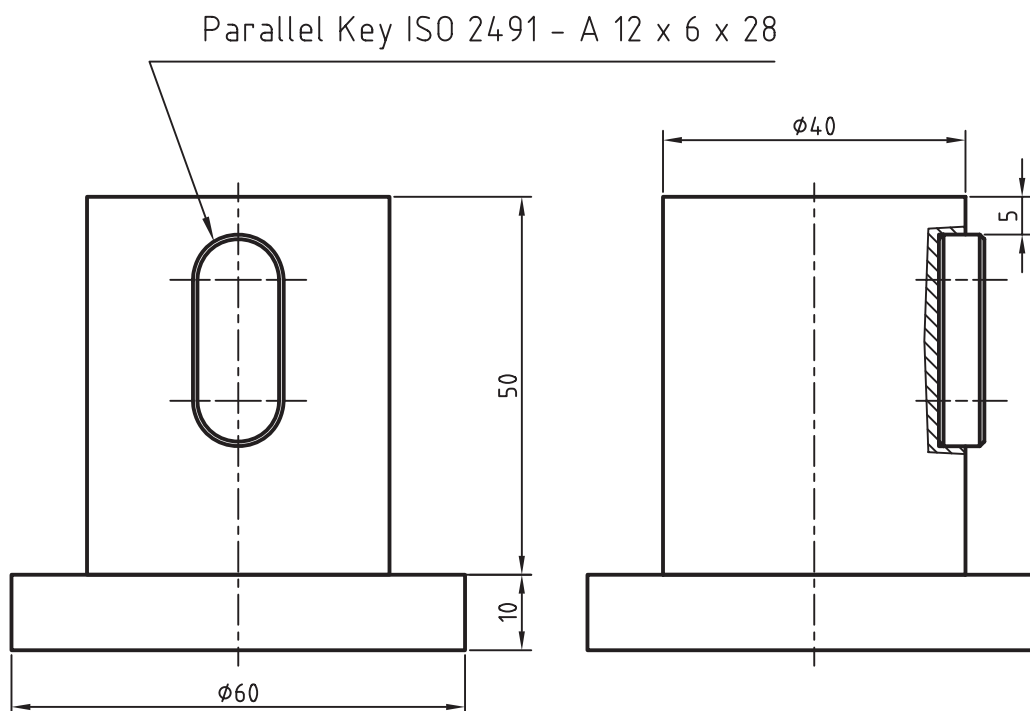

Retaining Rings/Circlips ◀

از این دستور برای ایجاد انواع رینگ‌های نگه‌دارنده‌ی شفت و سوراخ استاندارد روی قطعات استوانه‌ای و همچنین ایجاد شیار رینگ استفاده می‌کنیم. نمونه‌ای از یک رینگ نگه‌دارنده‌ی شفت با استاندارد ANSI در تصویر زیر دیده می‌شود.


External Type-3AM1 ANSI B27.7 - 19

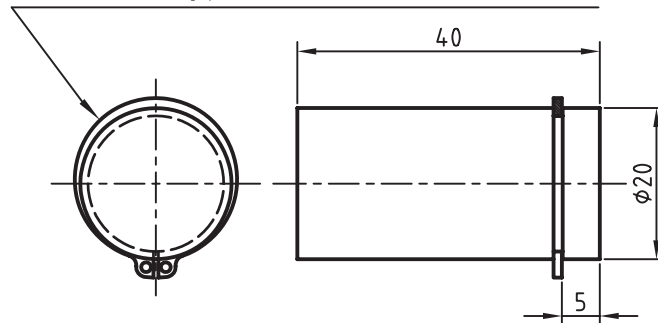

Retaining Rings/Circlips ◀

از این دستور برای ایجاد انواع رینگ‌های آب‌بندی و آرنج‌های خارجی و داخلی روی قطعات استوانه‌ای استفاده می‌کنیم. نمونه‌ای از یک آرنج خارجی روی یک استوانه با استاندارد ISO در تصویر زیر دیده می‌شود.


O-Ring ISO 3601-1 - B 0170 G

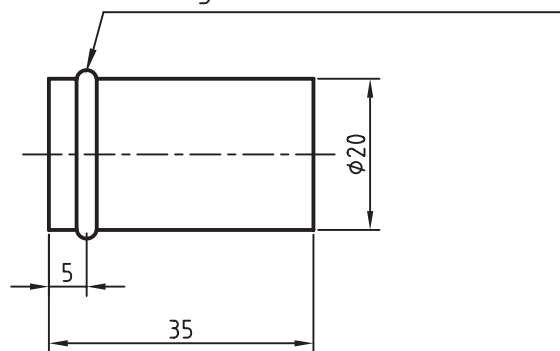

Shim Rings ◀

این دستور برای ایجاد انواع رینگ‌های نازک و کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌ای از یک رینگ نازک با استاندارد DIN 988 در تصویر زیر دیده می‌شود.


Shim Ring DIN 988 - 20 x 28 x 1.5

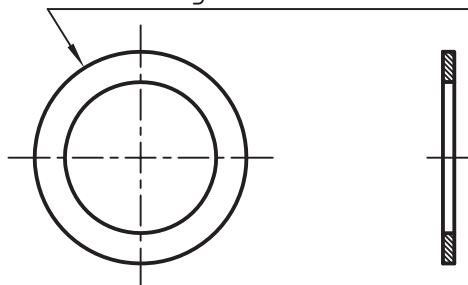

Adjusting Rings ◀

این دستور برای ایجاد انواع رینگ‌های تنظیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌ای از یک رینگ تنظیم با استاندارد DIN در تصویر زیر دیده می‌شود.


Adjusting Ring DIN 705 - C20

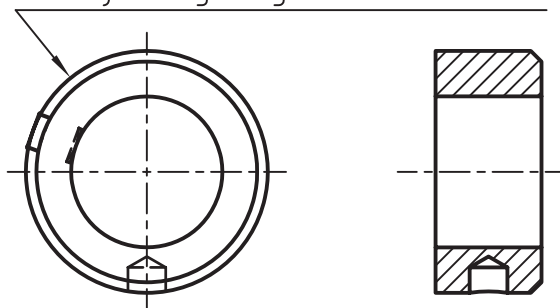

Centerholes ◀


این دستور برای ایجاد انواع سوراخ‌های جای مرغک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌ای از یک سوراخ جای مرغک با استاندارد ISO در تصویر زیر دیده می‌شود.

Centerhole ISO 6411 A 5 x 10.6

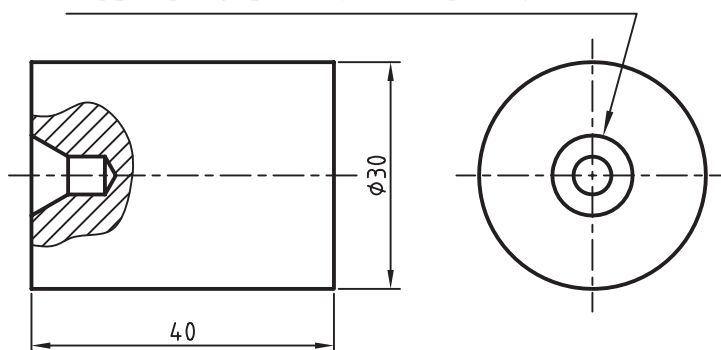

Undercuts ◀

از این دستور برای ایجاد انواع گاه‌های آزاد خارجی و داخلی روی محورها و داخل سوراخ‌ها استفاده می‌کنیم. نمونه‌ای از یک گاه آزاد خارجی روی یک محور با استاندارد DIN در تصویر زیر دیده می‌شود.

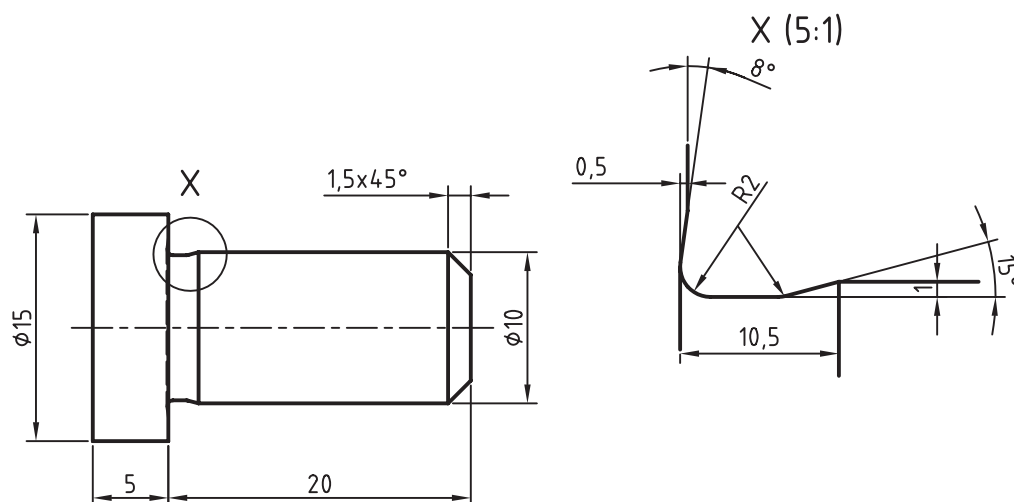


Undercut DIN 509 F


طراحی و ایجاد چرخ تسمه و چرخ زنجیر

در مکانیکال دسکتاپ چرخ تسمه و چرخ زنجیر تنها به صورت دوبعدی وجود دارد. برای مدل سازی آن ها باید شکل دوبعدی آن ها را ایجاد و سپس با استفاده از دستور Extrude مدل آن را تهیه کنیم.

تصاویر زیر یک چرخ تسمه ۱۶ دندانه را که طبق استاندارد DIN و یک چرخ زنجیر ۲۱ دندانه که طبق استاندارد ISO طراحی شده است نشان می دهد.

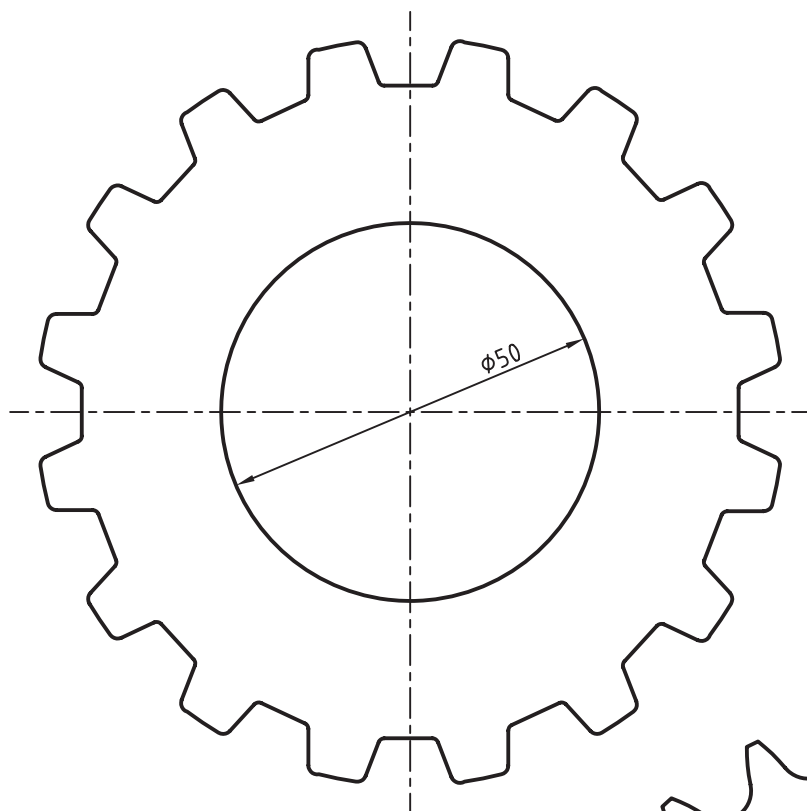

Pulley DIN 7721 16x32 T 20 - N

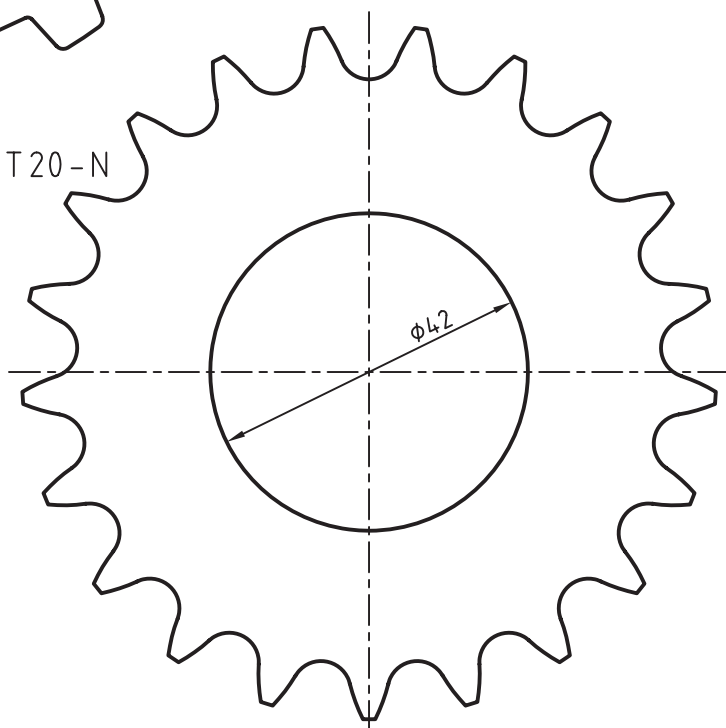

Sprocket ISO 606-085-1

طراحی چرخ تسمه و چرخ زنجیر

Draw Sprocket/Pulley

Menu: Content 2D ⇒ Chains/Belts⇒ Draw Sprocket/Pulley


Tool bar: ACAD/M_PP Content ⇒ Draw Sprocket/Pulley



Command: AMSPROCKET


برای اجرای دستور Draw Sprocket/Pulley از منوی Content 2D استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن روی گزینه‌ی 2D در منوی Content 3D می‌توانیم به منوی Content 2D دسترسی داشته باشیم.

با اجرای دستور پنجره‌ی Select Pulley and Sprocket ظاهر می‌شود.

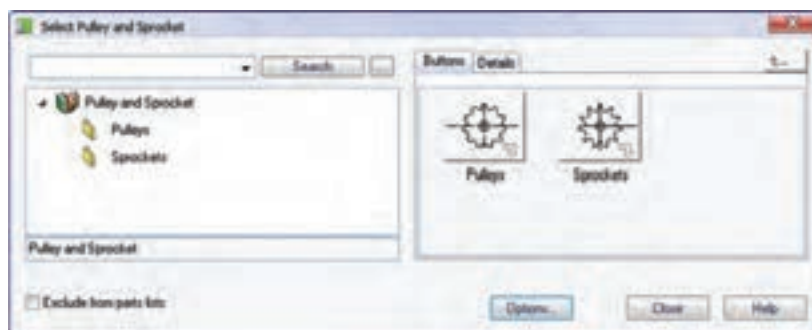


Pulleys باید استاندارد مورد نظر را انتخاب و سپس مرکز چرخ تسمه و زاویه‌ی گردش آن را در صفحه‌ی طراحی تعیین کنیم. سپس پنجره‌ی استاندارد مربوط ظاهر می‌شود.


این پنجره دارای دو شاخه‌ی Pulleys و Sprockets است. برای ترسیم چرخ تسمه از Pulleys و برای ترسیم چرخ زنجیر از Sprockets استفاده می‌کنیم. برای ترسیم چرخ تسمه پس از انتخاب شاخه‌ی

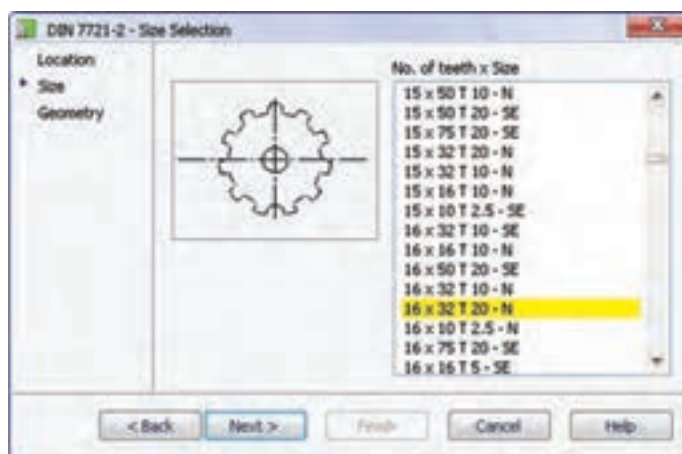

در این پنجره باید تعداد دندانه‌ها و سایز چرخ تسمه را انتخاب کنیم. پس از آن روی دکمه‌ی Next کلیک می‌کنیم.

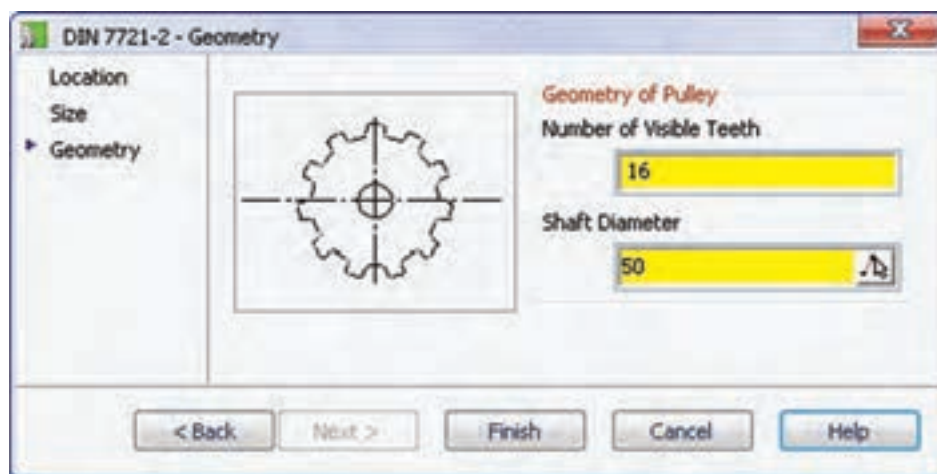

در پنجره‌ی بعدی باید تعداد دندانه‌های قابل رؤیت و همچنین قطر محور چرخ تسمه را وارد و روی دکمه‌ی Finish کلیک کنیم.

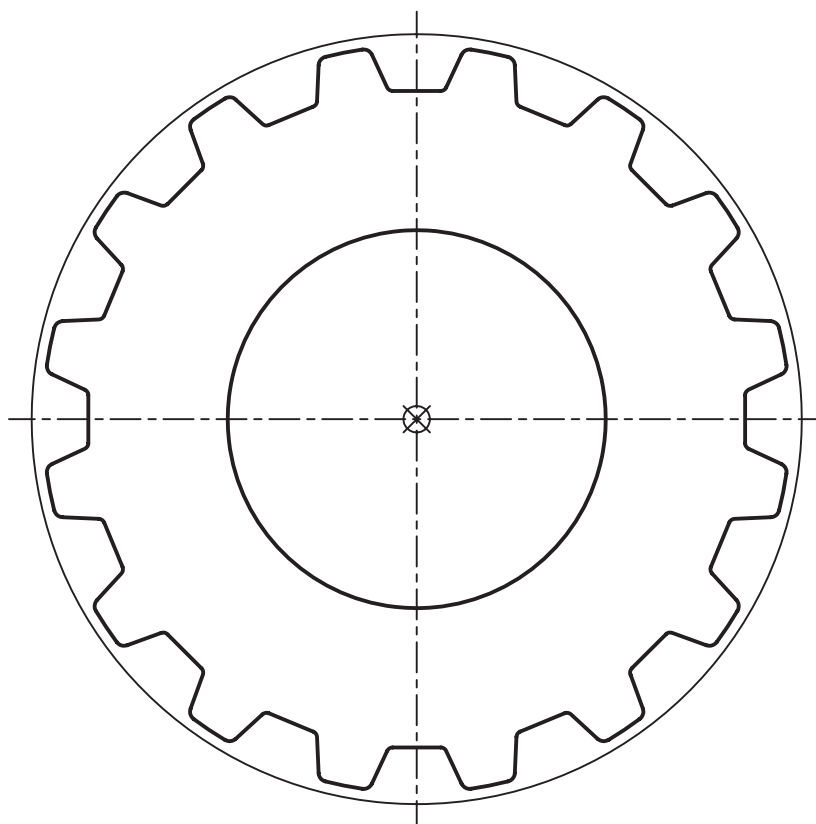

برای مدل‌سازی چرخ تسمه ابتدا شکل ایجاد شده را Explode می‌کنیم و پس از حذف خطوط اضافه آن را به پروفایل تبدیل کرده و با اجرای دستور Extrude آن را به ضخامت مورد نظر برجسته می‌سازیم.




طراحی و مدل‌سازی چرخ زنجیر نیز به همین روش انجام می‌شود.


آیا می‌دانید



از دستورهای Length Calculation و Draw Chain/Belt Links در همین منو نیز برای محاسبه و ترسیم تسمه یا زنجیر استفاده می‌کنیم. نمونه‌ای از یک مجموعه‌ی انتقال نیرو با استفاده از چرخ تسمه را در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم.

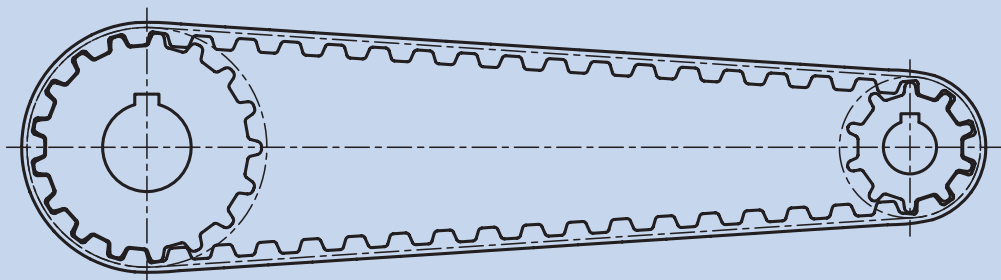

نمونه‌ای از یک مجموعه‌ی انتقال نیرو با استفاده از چرخ زنجیر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم.

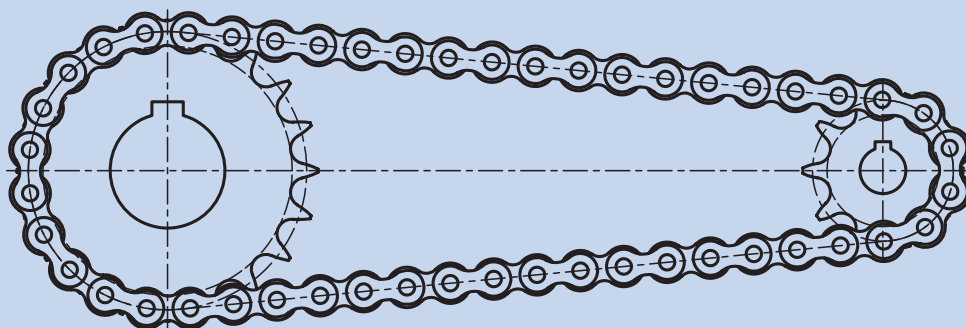

استفاده از کتابخانه‌ی قطعات

خواهیم داشت. البته بیشتر این قطعات به صورت دوبعدی در دسترس است. اما نصب همه‌ی استانداردها موجب کاهش سرعت بارگذاری قطعات در کتابخانه خواهد شد و بهتر است تنها استانداردهای مورد نیاز را در سیستم خود نصب کنیم. به هر حال، همواره می‌توان با استفاده از ابزار Add/Remove Programs در کنترل پنل ویندوز، استانداردهای مورد نیاز را نصب کرد.

روش دیگری که از آن می‌توانیم برای ایجاد قطعات سه‌بعدی و دوبعدی استفاده کنیم، استفاده از کتابخانه‌ی قطعات است. تمام قطعات استاندارد که در سیستم نصب شده باشد در کتابخانه‌ی قطعات دسته‌بندی شده است. از نظر تئوری چنانچه همه‌ی هجده استاندارد بین‌المللی را در سیستم خود نصب کنیم به بیش از نیم میلیون قطعه‌ی استاندارد اتوکد مکانیکال دسترسی

طراحی و محاسبه‌ی قطعات دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از کتابخانه‌ی قطعات

Parts Library

Menu: Content 2D/3D ⇒ Parts Library

Tool bar: Content 3D ⇒ Standard Parts




Command: AMSTDPLIB

با اجرای دستور پنجره‌ی Standard Parts Database ظاهر می‌شود.




همان طور که مشاهده می‌کنیم این پنجره شامل سه سیستم استاندارد ISO، ANSI و DIN است. این نشان می‌دهد که روی این سیستم همین سه استاندارد نصب شده است. ممکن است استانداردهایی که شما روی سیستم خود

مشاهده می‌کنید با این‌ها متفاوت باشد. روی هر استاندارد که کلیک کنیم شاخه‌های اصلی آن باز می‌شود. مثلاً در تصویر زیر شاخه‌های اصلی قطعات استاندارد DIN نشان داده می‌شود.

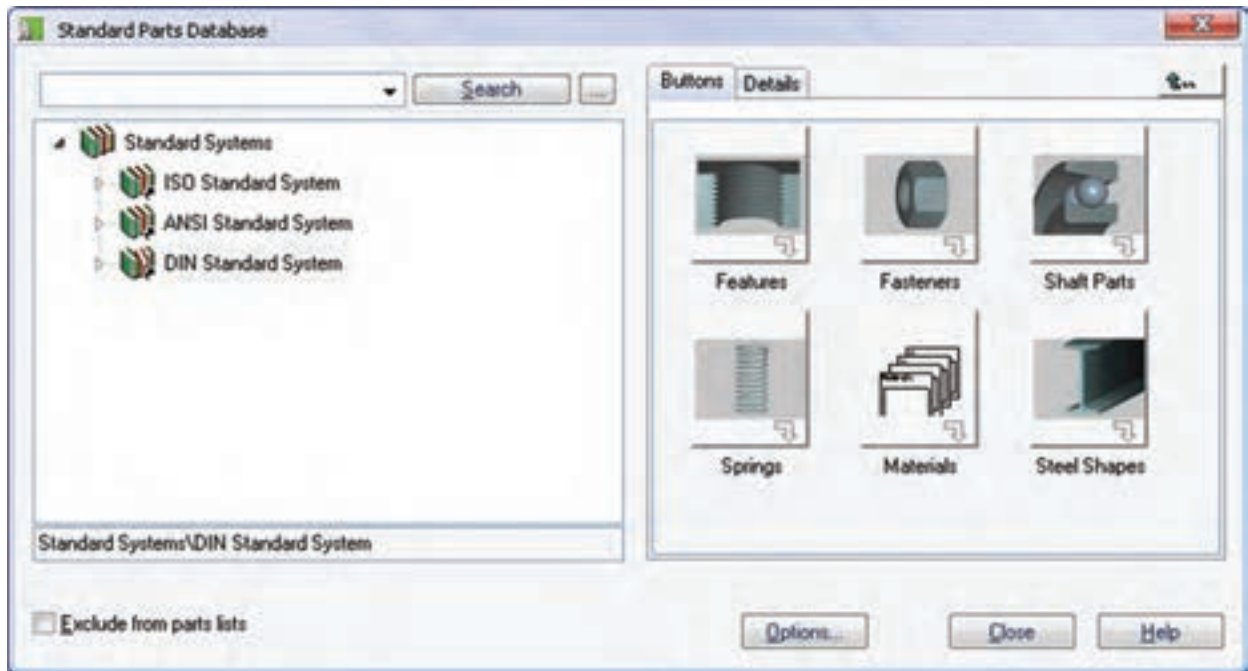

نکته

در استفاده از قطعات دوبعدی که به صورت نما استفاده می‌کنیم می‌توانیم با دستور Ampowerview به سرعت به نمای دیگر قطعه دسترسی پیدا کنیم. مثلاً با داشتن نمای روبه‌روی قطعه‌ی زیر می‌توانیم با استفاده از این دستور مستقیماً به همان صفحه‌ای برویم که بتوانیم نمای جانبی آن را انتخاب و هم‌تراز با آن در سمت راست آن درج کنیم.

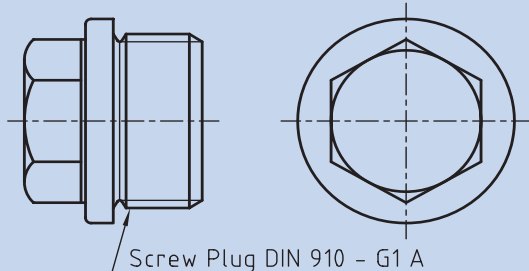

فرایند کلی استفاده از قطعات استاندارد برای قطعات و استانداردهای مختلف یکسان است:



۱. انتخاب قطعه‌ی مورد نظر از شاخه‌ها یا زیرشاخه‌های استاندارد مربوط.
۲. انتخاب نما یا مدل قطعه از نماها یا 3D قابل دسترس
۳. تعیین نقطه‌ی درج و موقعیت قطعه در صفحه‌ی طراحی
۴. تعیین اندازه‌ی اسمی و طول قطعه.



دستورکار شماری ۲

مدلسازی یک اتصال پیچی با استفاده از قطعات استاندارد

قطعات اتصال زیر را مدلسازی کنید. سپس مطابق شکل اجزای استاندارد اتصال را به آن‌ها اضافه نمایید. (۱۲۰ دقیقه)

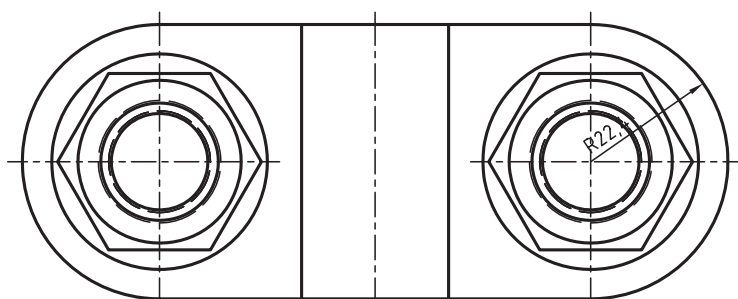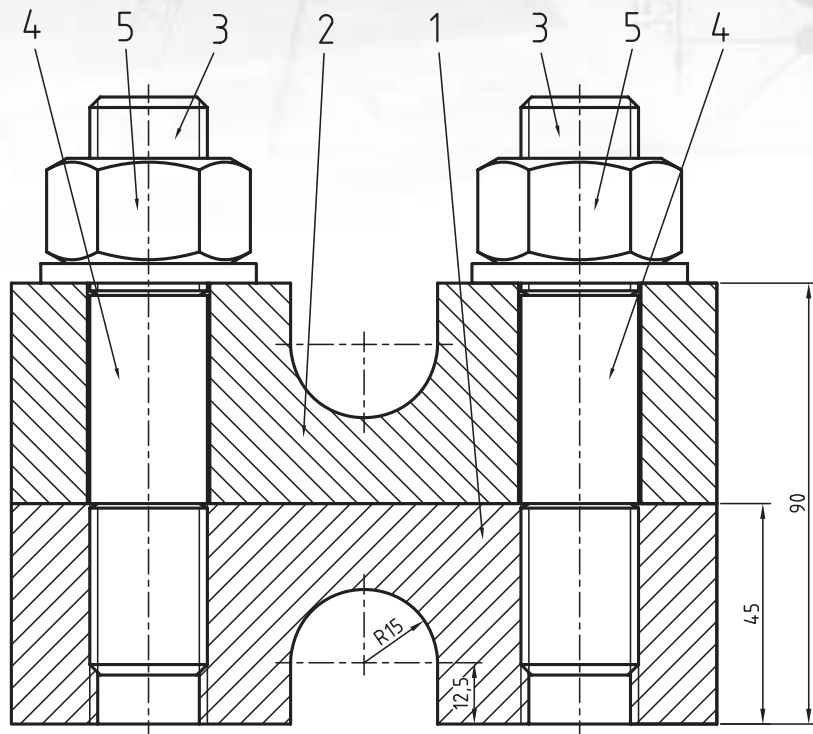

| 5 | 2 | Hex Nut | ISO 4032 - M24 | |
|------|-----|-----------------|------------------------|----------|
| 4 | 2 | Washer | ISO 7089 - 24 - 140 HV | |
| 3 | 2 | Double End Stud | DIN 835 - M24 x 70 | |
| 2 | 1 | Upper Base | | |
| 1 | 1 | Lower Base | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |


فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید


مراحل ترسیم

۱۳. برای هم‌مرکز بودن سوراخ انتخاب کنید.
۱۴. روی لبه‌ی گرد قطعه‌ی شماره‌ی ۱ کلیک کنید و سپس گزینه‌ی Thru را انتخاب کنید.
۱۵. در فیلد D1 در پنجره‌ی تعیین سایز سوراخ عدد ۲۵ را تایپ کنید.
۱۶. به همین طریق یک سوراخ سرتاسری به قطر ۲۵ در سمت دیگر قطعه‌ی ۱ ایجاد کنید.
۱۷. با استفاده از قید مونتاژ Mate قطعه‌ی دوم را روی قطعه‌ی اول سوار کنید.

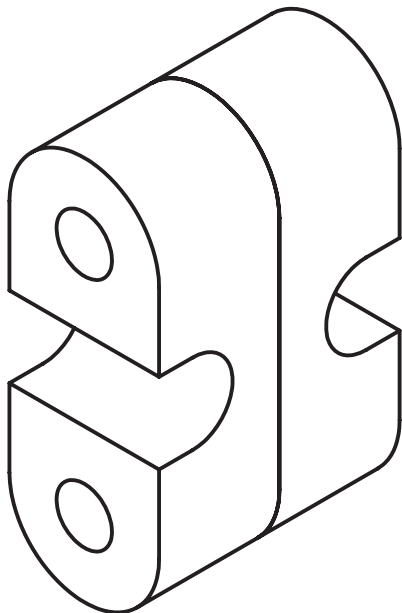

۱۸. دستور 3D>>Fasteners را از منوی Content اجرا کنید.
۱۹. در شاخه‌ی پیچ‌های مغزی یعنی Studs پیچ DIN 835 را انتخاب کنید.
۲۰. در صفحه با تعیین دو نقطه در راستای عمودی موقعیت پیچ را مشخص کنید.
۲۱. در پنجره‌ی تعیین سایز پیچ M24 را انتخاب کنید.

۱. یکی از قطعات را به صورت کامل مدل‌سازی کنید.
۲. روی نام Part1 در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و دستور Copy Definition را انتخاب کنید.
۳. در پنجره‌ی Copy Definition نامی برای قطعه‌ی جدید تایپ و آن را OK کنید.

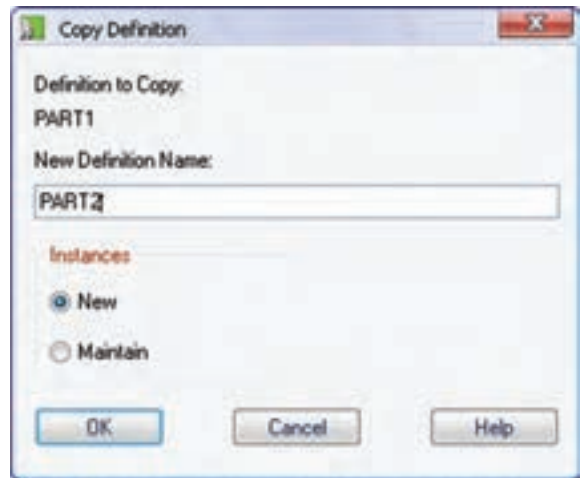

۴. دستور Tapped Through Holes را از منوی Content 3D>>Holes اجرا کنید.
۵. سوراخ ISO 261 معمولی را انتخاب کنید.
۶. در پنجره‌ی Hole Position ... گزینه‌ی Concentric را برای هم‌مرکز بودن سوراخ انتخاب کنید.
۷. روی لبه‌ی گرد قطعه‌ی شماره‌ی ۲ کلیک کنید و سپس گزینه‌ی Thru را انتخاب کنید.
۸. در پنجره‌ی تعیین سایز سوراخ M24 را انتخاب کنید.
۹. به همین طریق یک سوراخ رزوه‌دار M24 سرتاسری در سمت دیگر قطعه‌ی ۲ ایجاد کنید.
۱۰. دستور Through Holes را از منوی Content 3D>>Holes اجرا کنید.
۱۱. سوراخ User Through Hole را انتخاب کنید.
۱۲. در پنجره‌ی Hole Position ... گزینه‌ی Concentric را برای هم‌مرکز بودن سوراخ انتخاب کنید.

۲۱. با درگ کردن نمایشگر ماوس دقت کنید در کنار نمایشگر عدد $M24 \times 70$ نمایش داده شود.



۲۲. دستور Parts Library را از منوی Content 2D اجرا کنید.

۲۳. روی مهره‌ی سه‌بعدی در آدرس ISO Standard System >> Fasteners >> Nuts >> Hex Nuts >> Iso 4032 کلیک کنید.

۲۴. در صفحه با تعیین دو نقطه در راستای عمودی موقعیت مهره را مشخص کنید.

۲۵. در پنجره‌ی تعیین سایز مهره M24 را انتخاب کنید.

۲۶. مجدداً دستور Parts Library را از منوی Content 2D اجرا کنید.

۲۷. روی واشر سه‌بعدی در آدرس ISO Standard System >> Fasteners >> Washers >> Plain >> Iso 7091 کلیک کنید.

۲۸. در صفحه با تعیین دو نقطه در راستای عمودی موقعیت واشر را مشخص کنید.

۲۹. در پنجره‌ی تعیین سایز واشر ۲۴ را انتخاب کنید.

۳۰. روی نام پیچ، مهره و واشر در مرورگر راست کلیک به صورت مجزا راست کلیک کنید و دستور Copy را اجرا نمایید تا یک نسخه از این قطعات به مجموعه افزوده شود.

۳۱. با استفاده از قیدهای مونتاژ قطعات را در موقعیت مناسب ثابت کنید.



۳۲. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. استفاده از قطعات استاندارد چه مزیتی دارد؟
۲. با استفاده از منوی Holes >> Content 3D کدام نوع سوراخ استاندارد را می‌توانیم ایجاد کنیم؟
الف) سوراخ‌های جای پیچ ب) سوراخ‌های سرتاسری رزوه‌دار
ج) شکاف‌های سرتاسری د) همه‌ی موارد
۳. روش ایجاد یک پیچ استاندارد را توضیح دهید.
۴. در ایجاد قطعات استاندارد از چه استانداردهایی می‌توانیم استفاده کنیم؟
۵. قطعات استاندارد در صفحه‌ی طراحی چگونه نمایش داده می‌شود؟
۶. یک مجموعه اتصال پیچی حداکثر از چه اجزایی می‌تواند تشکیل شده باشد؟
الف) پیچ، مهره و واشر ب) پیچ و مهره
ج) پیچ، مهره، واشر و اشیپیل د) پیچ، مهره، واشر و گوه
۷. نحوه‌ی ایجاد یک بوش سوراخ‌کاری را توضیح دهید.
۸. انواع فنر قابل مدل‌سازی در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرید.
۹. در طراحی یک فنر فشاری چه مواردی را باید تعیین کرد؟
الف) قطر مفتول فنر ب) تعداد کل حلقه‌های مؤثر فنر
ج) قطر خارجی فنر د) همه‌ی موارد
۱۰. در طراحی یک فنر کششی چه مواردی را باید تعیین کرد؟
۱۱. پنج نوع پروفیل ساختمانی را نام ببرید.
۱۲. نحوه‌ی ایجاد یک پروفیل ساختمانی را توضیح دهید.
۱۳. ابزار 3D Shaft Generator چه تسهیلاتی برای ایجاد یک محور در اختیار ما می‌گذارد؟
۱۴. روش ایجاد یک چرخ‌دنده را توضیح دهید.
۱۵. کدام یک از قطعات زیر در طراحی محور استفاده نمی‌شود؟
الف) بلبرینگ ب) بوش
ج) چرخ‌دنده د) فنر فشاری
۱۶. نحوه‌ی استفاده از کتابخانه‌ی قطعات را توضیح دهید.
۱۷. مراحل مختلف استفاده از قطعات استاندارد را نام ببرید.

۱. قطعات مجموعه‌ی زیر را مدل‌سازی و مونتاژ کنید. سپس قطعات استاندارد را با توجه به فهرست قطعات در صفحه‌ی بعد به مونتاژ اضافه کنید. (۱۸۰ دقیقه)

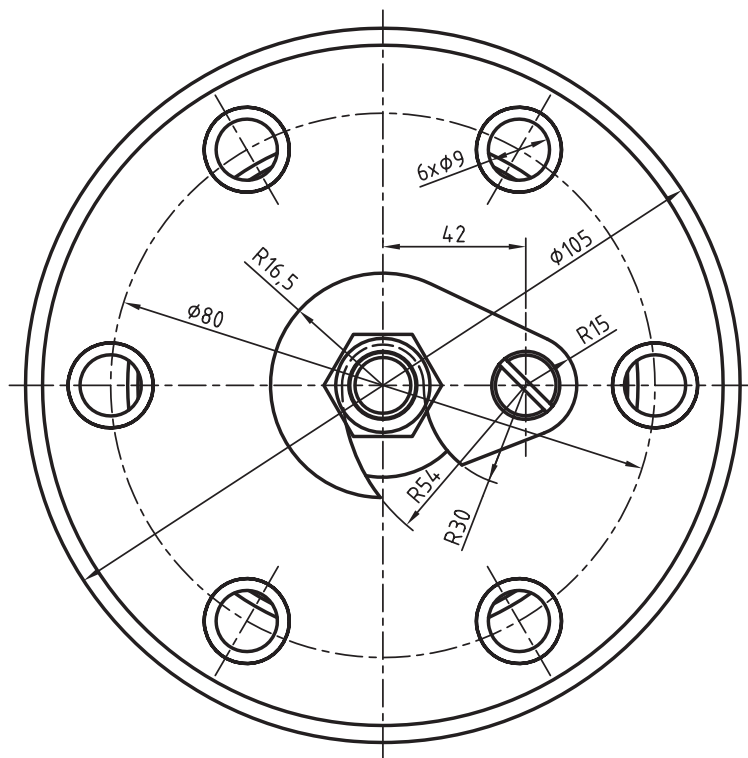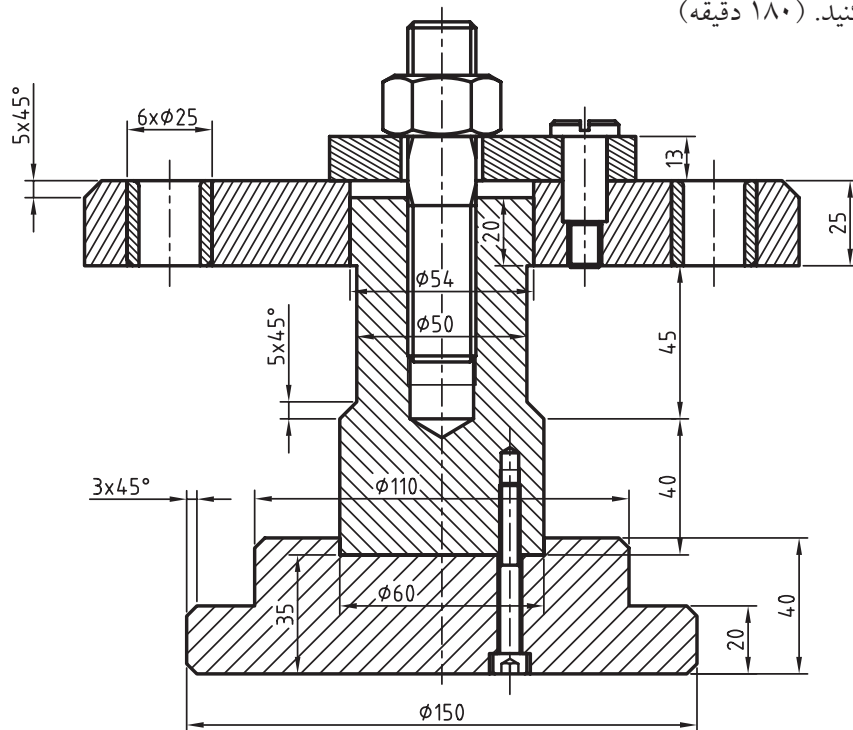

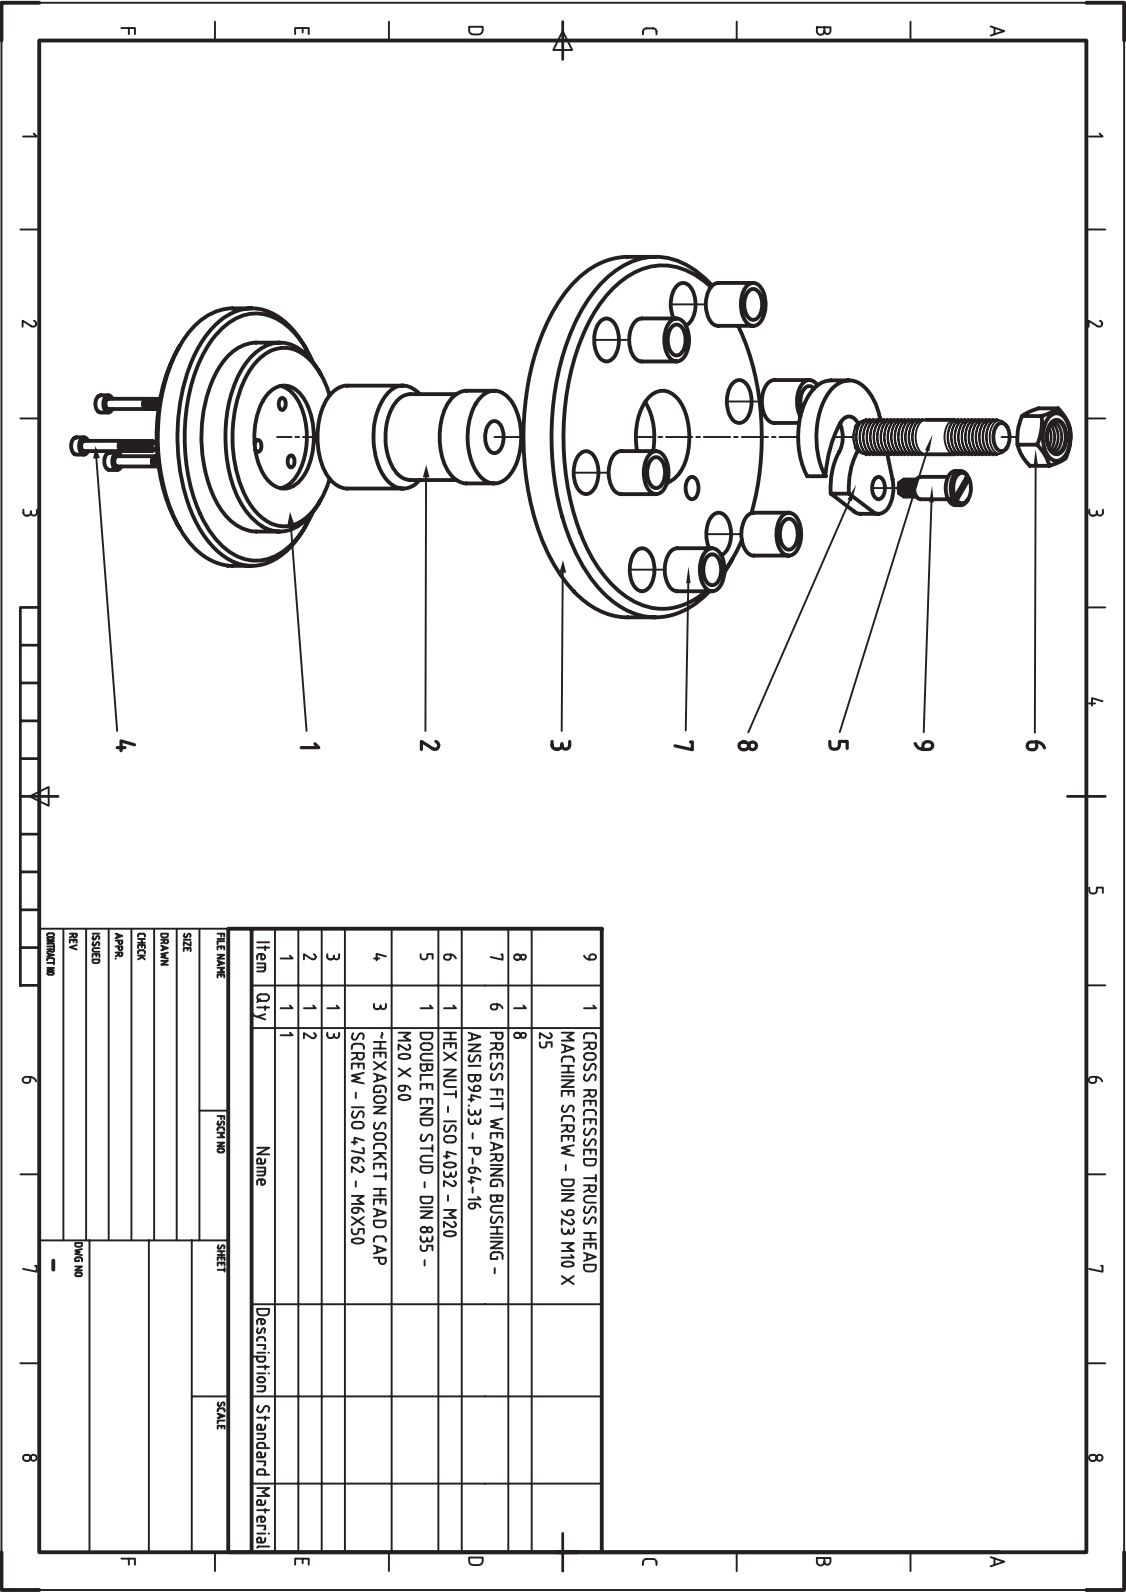




| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 9 | 1 | CROSS RECESSED TRUSS HEAD MACHINE SCREW - DIN 923 M10 X 25 | | | |
| 8 | 1 | PRESS FIT WEARING BUSHING - ANSI B94.33 - P-64-16 | | | |
| 7 | 6 | HEX NUT - ISO 4032 - M20 | | | |
| 6 | 1 | DOUBLE END STUD - DIN 935 - M20 X 60 | | | |
| 5 | 3 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW - ISO 4762 - M6X50 | | | |
| 4 | 1 | | | | |
| 3 | 1 | | | | |
| 2 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | | | | |

| Item | Qty | Name | Description | Standard | Material |
|------|-----|--|-------------|----------|----------|
| 9 | 1 | CROSS RECESSED TRUSS HEAD MACHINE SCREW - DIN 923 M10 X 25 | | | |
| 8 | 1 | PRESS FIT WEARING BUSHING - ANSI B94.33 - P-64-16 | | | |
| 7 | 6 | HEX NUT - ISO 4032 - M20 | | | |
| 6 | 1 | DOUBLE END STUD - DIN 935 - M20 X 60 | | | |
| 5 | 3 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW - ISO 4762 - M6X50 | | | |
| 4 | 1 | | | | |
| 3 | 1 | | | | |
| 2 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | | | | |


| | | | |
|-------------|--------|-------|-------|
| FILE NAME | FSO NO | SHEET | SCALE |
| SIZE | | | |
| DRAWN | | | |
| CHECK | | | |
| APPR | | | |
| ISSUED | | | |
| REV | | | |
| CONTRACT NO | | | |

۲. قطعات مجموعه‌ی زیر را مدل‌سازی و مونتاژ کنید. سپس یک فنر فشاری با مشخصات زیر به مونتاژ اضافه کنید.
(۱۸۰ دقیقه)

Compression Spring 5 x 35 x 64

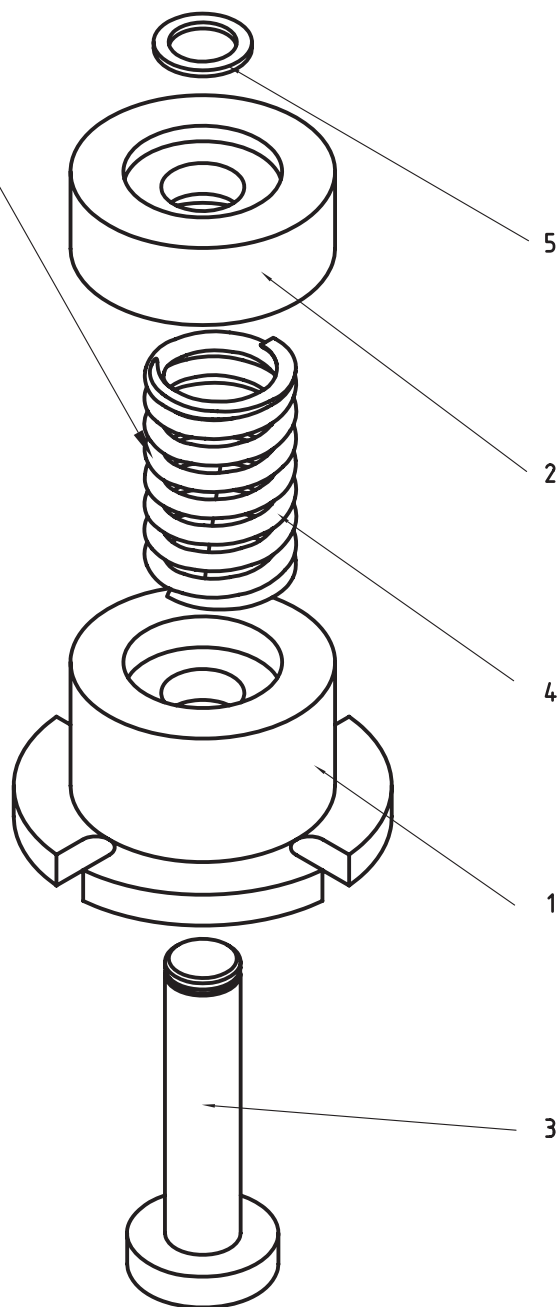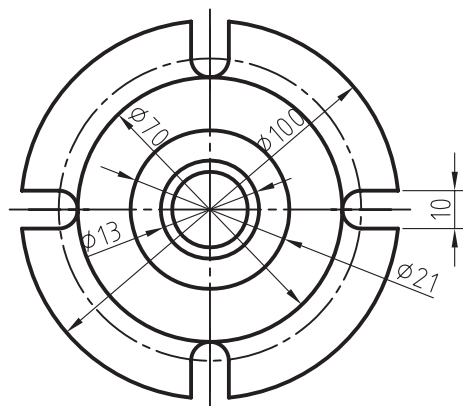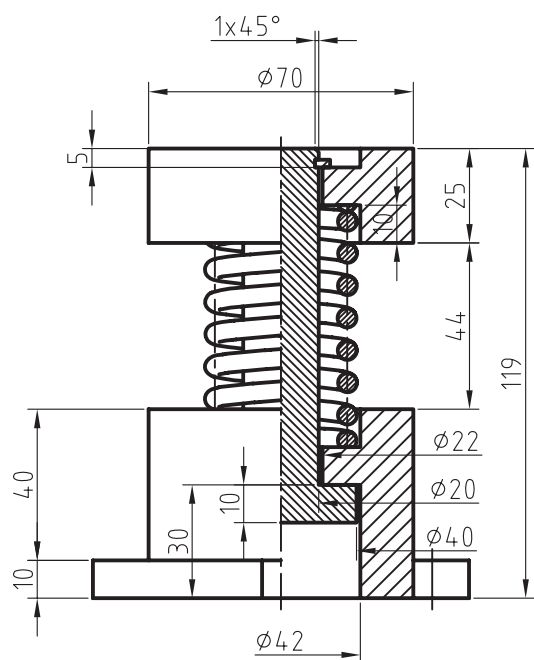


۳. چرخنده‌ی زیر را با مشخصات نشان داده‌شده مدل‌سازی کنید. (۶۰ دقیقه)


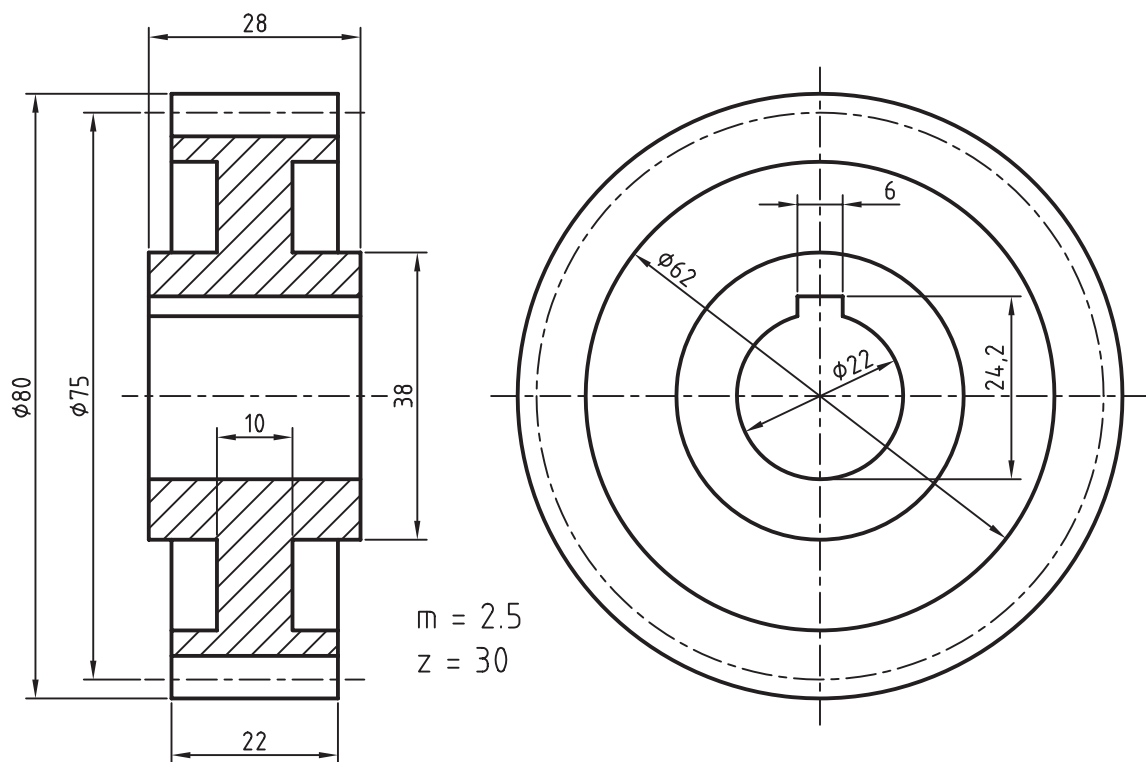


۴. قطعات زیر را مدل سازی و مونتاژ کنید. سپس قطعات استاندارد نشان داده شده را به مجموعه اضافه کنید و از آن نمای انفجاری تهیه نمایید.


کلیه قطعات غیراستاندارد باید به صورت انفرادی در لی آت های مجزا همراه با کادر و جدول ذخیره شود. نقشه های ترکیبی مجموعه و انفجاری همراه با شماره گذاری قطعات و فهرست قطعات به صورت مجزا ارائه شود.

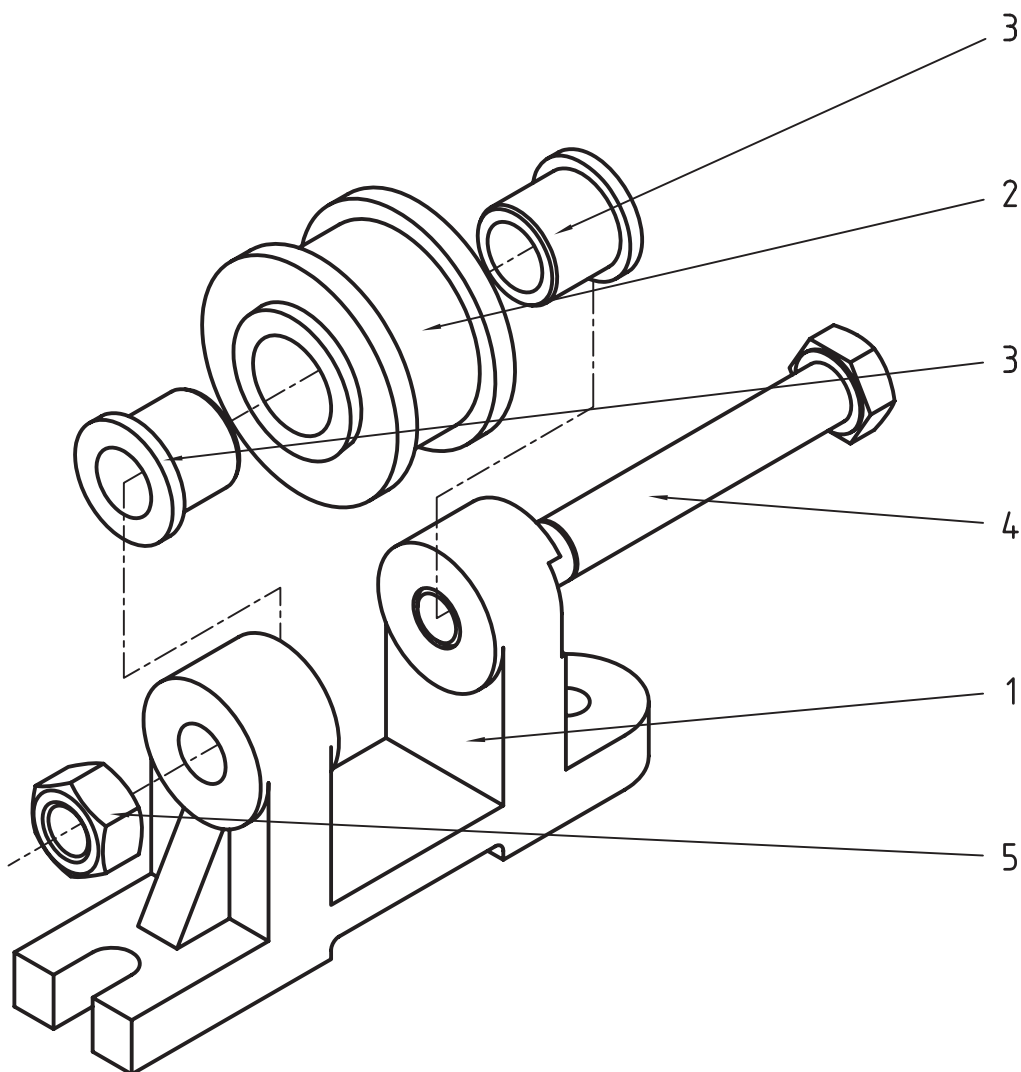

| 5 | 1 | Hex Nut | ISO 4032 - M14 | |
|------|-----|---------------|------------------------|---------------|
| 4 | 1 | Hex-Head Bolt | ISO 4014 - M14 x 100 | |
| 3 | 2 | Bush | DIN 1850 - T - 14 A 20 | Thermoplastic |
| 2 | 1 | Pulley | | |
| 1 | 1 | Bracket | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |

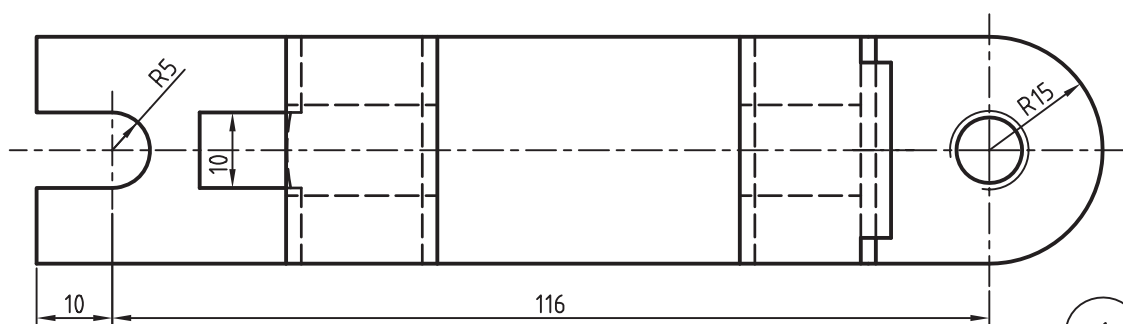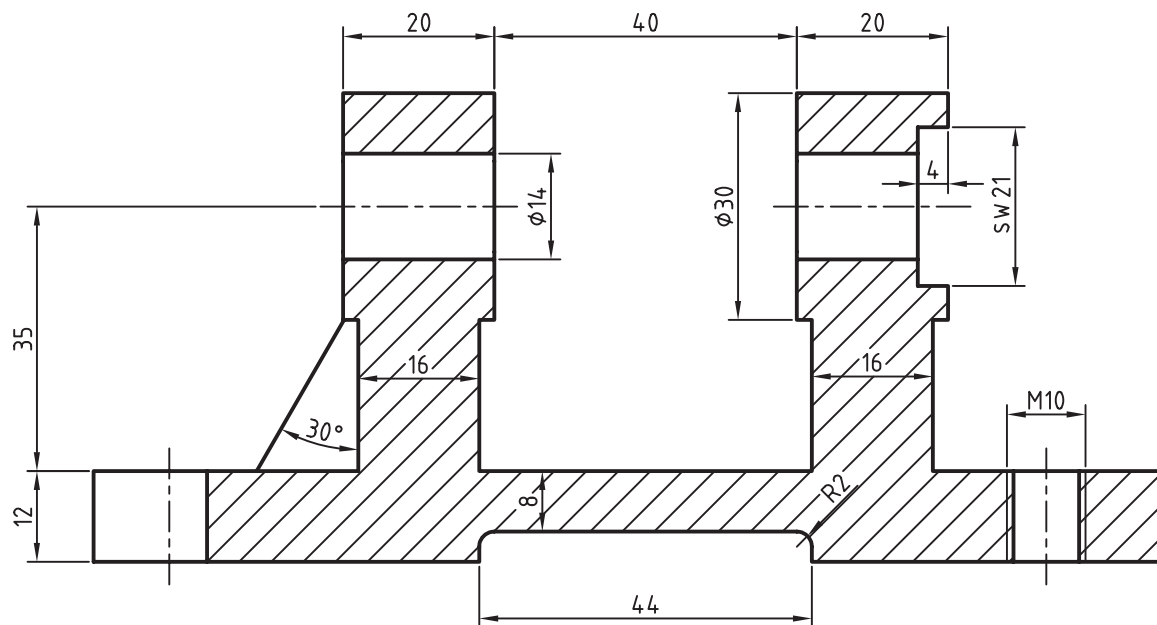


1


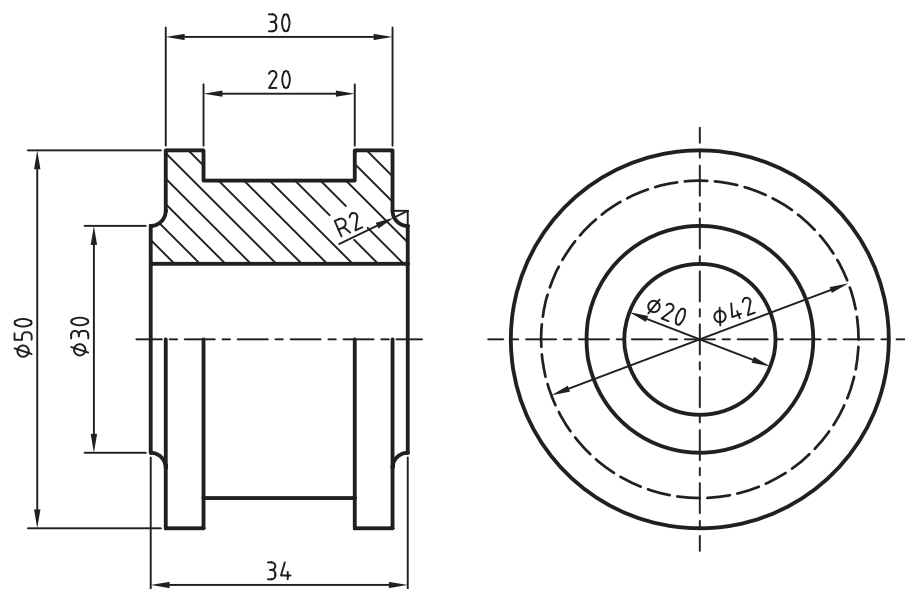


2

۵. قطعات زیر را مدل‌سازی و مونتاژ کنید. سپس قطعات استاندارد نشان داده‌شده را به مجموعه اضافه کنید و از آن نمای انفجاری تهیه نمایید. (۱۸۰ دقیقه)


کلیه قطعات غیراستاندارد باید به صورت انفرادی در لی‌آت‌های مجزا همراه با کادر و جدول ذخیره شود. نقشه‌های ترکیبی مجموعه و انفجاری همراه با شماره‌گذاری قطعات و فهرست قطعات به صورت مجزا ارائه شود.

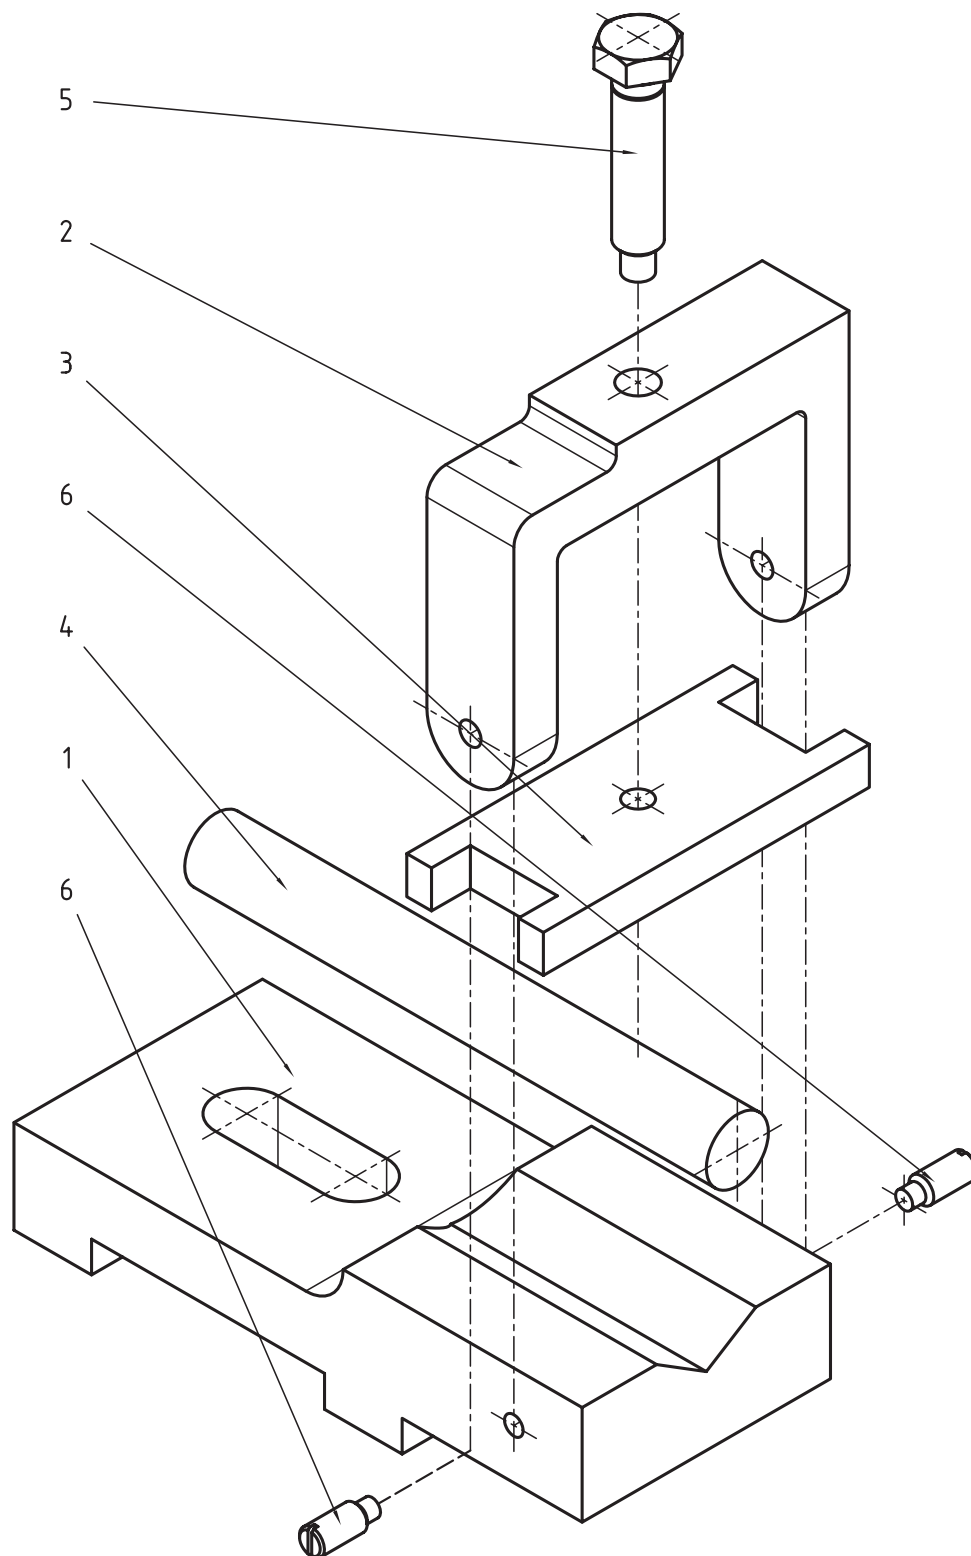

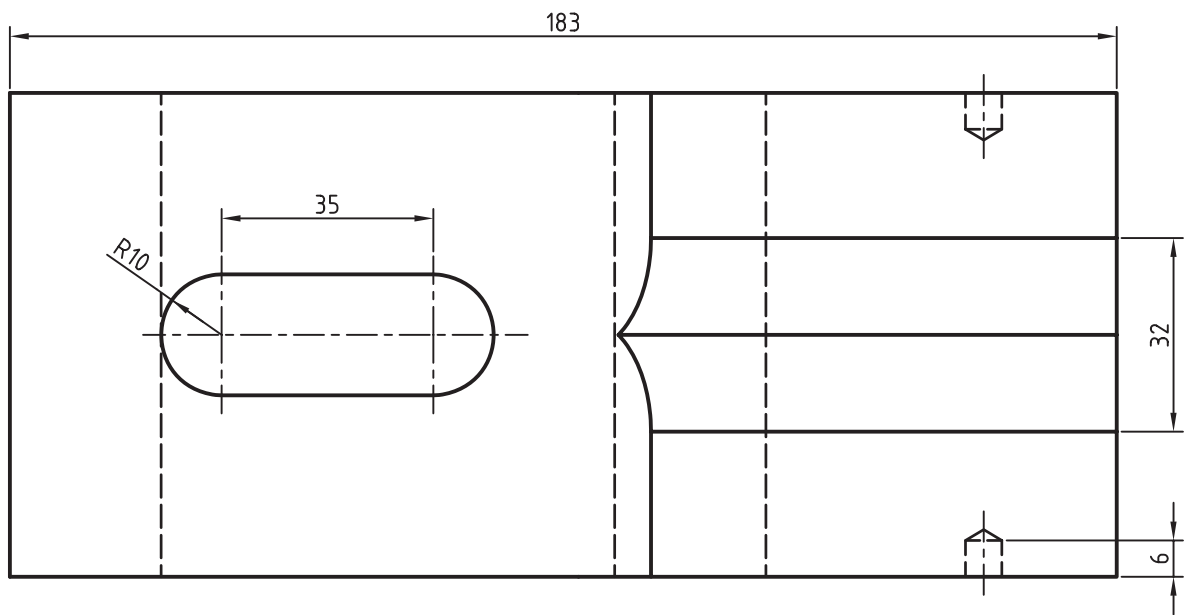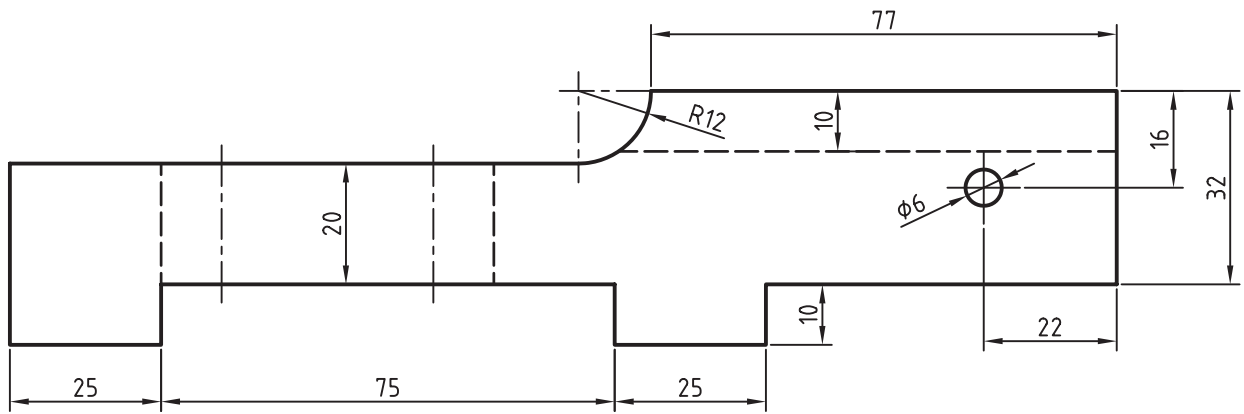


1


| 6 | 2 | Slotted Headless Set Screw - Long Dog Point | ISO 7435 - M8 x 20 | |
|------|-----|---|------------------------|------------------|
| 5 | 1 | Hex-Head Bolt | ISO 4017 - M12x50 With | $\phi 8$ X8 Long |
| 4 | 1 | Shaft | $\phi 20$ x 168 | |
| 3 | 1 | Jaw | | |
| 2 | 1 | Yoke | | |
| 1 | 1 | Base | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |

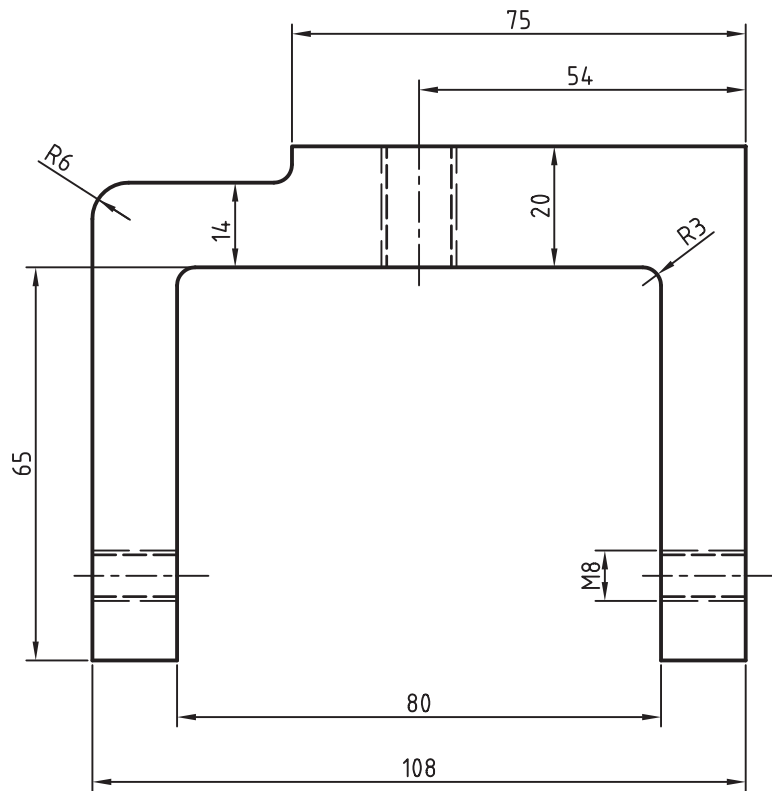

2

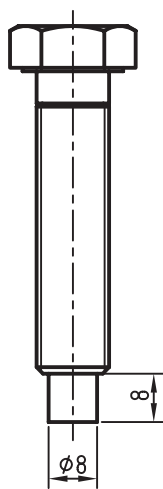


5

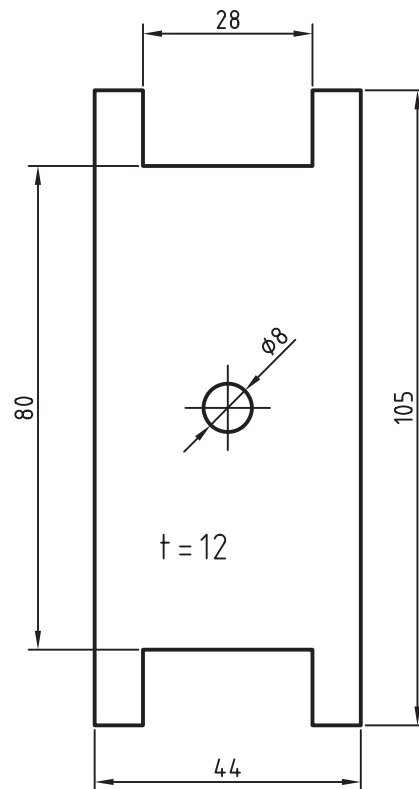


3

۶. قطعات زیر را مدل‌سازی و مونتاژ کنید. سپس قطعات استاندارد نشان داده‌شده را به مجموعه اضافه کنید و از آن نمای انفجاری تهیه نمایید. (۱۸۰ دقیقه)



کلیه قطعات غیراستاندارد باید به صورت انفرادی در لی‌آت‌های مجزا همراه با کادر و جدول ذخیره شود. نقشه‌های ترکیبی مجموعه و انفجاری همراه با شماره‌گذاری قطعات و فهرست قطعات به صورت مجزا ارائه شود.

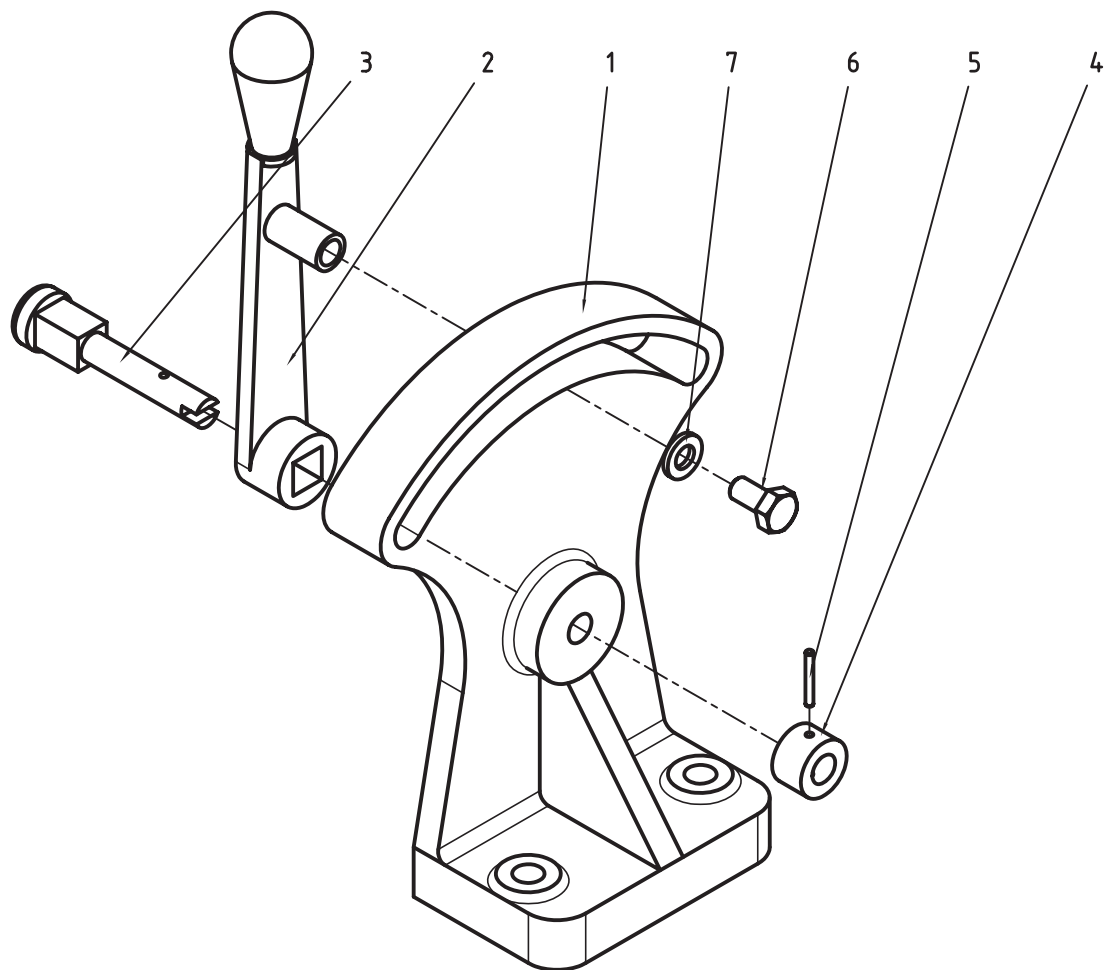



| 7 | 1 | Washer | ISO 7089 - 6 - 140 HV | |
|------|-----|---------------|--------------------------|----------|
| 6 | 1 | Hex-Head Bolt | ISO 4018 - M6 x 12 | |
| 5 | 1 | Parallel Pin | ISO 2338 - 2 h8 x 16 - B | |
| 4 | 1 | Collar | | |
| 3 | 1 | Pivot | | |
| 2 | 1 | Handle | | |
| 1 | 1 | Body | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |

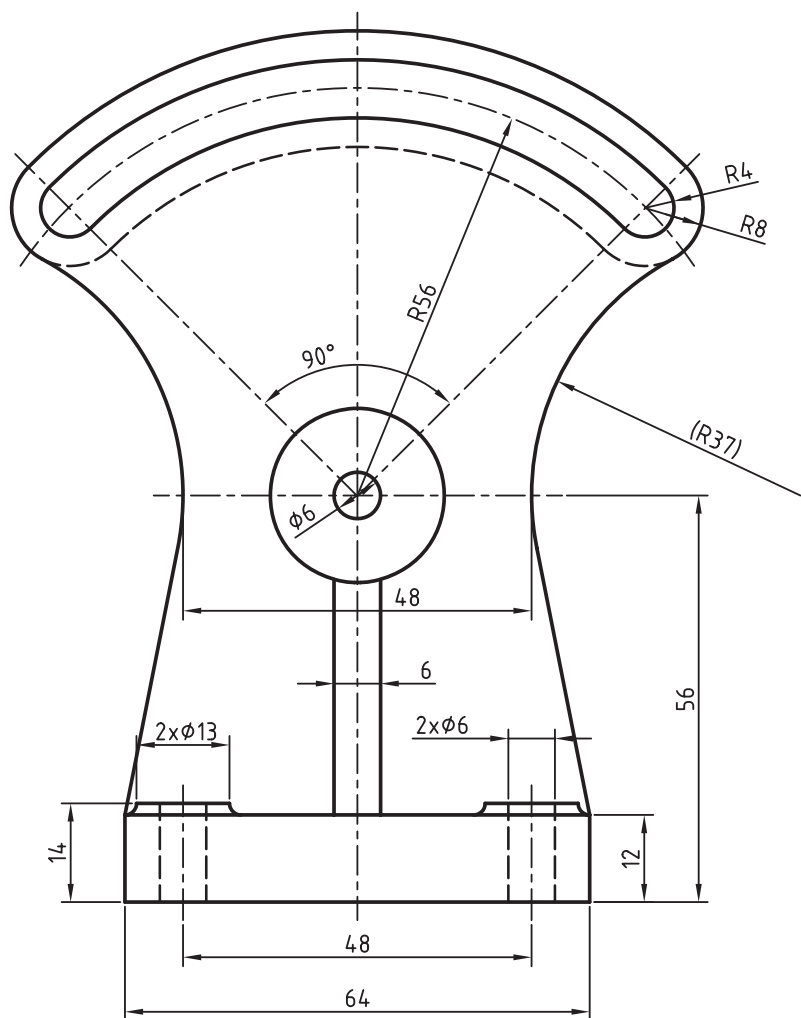


1

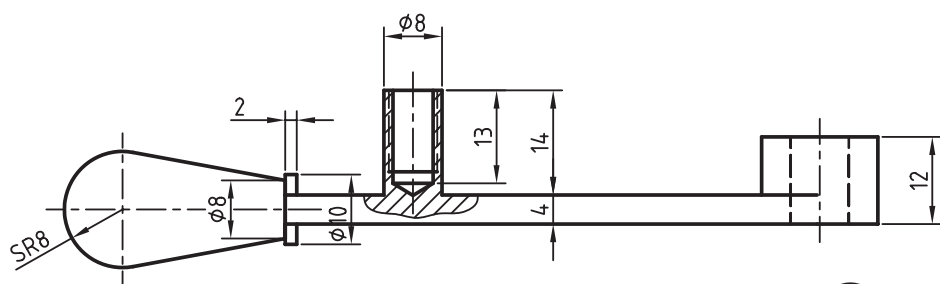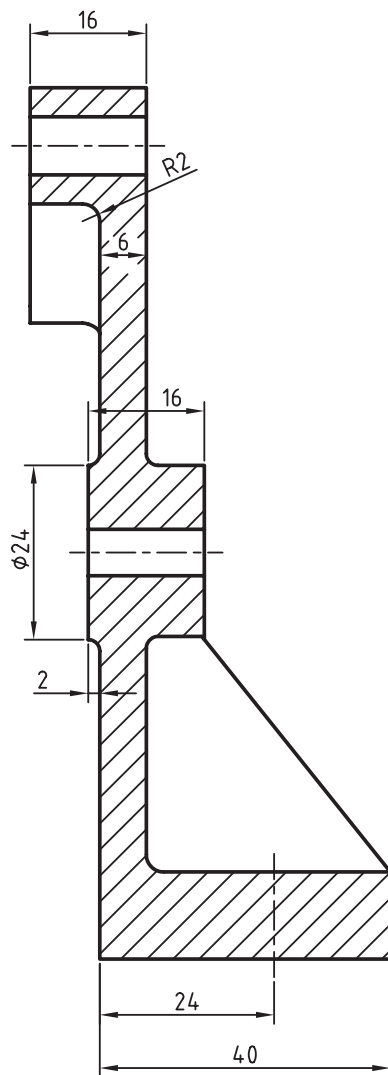

2

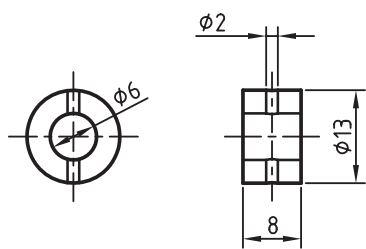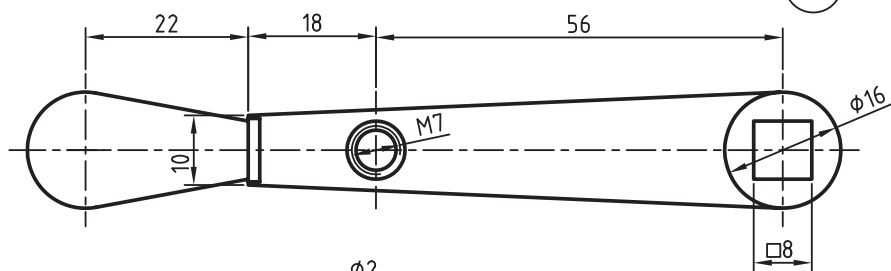


4

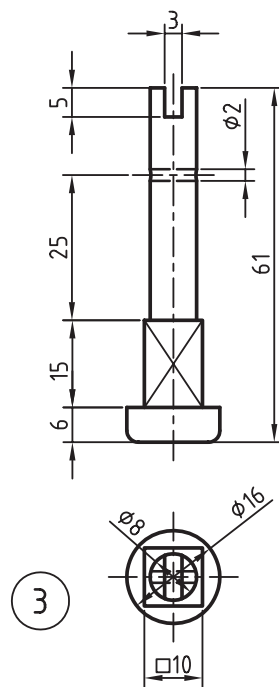



3


۷. قطعات زیر را مدل سازی و مونتاژ کنید. سپس قطعات استاندارد نشان داده شده را به مجموعه اضافه کنید و از آن نمای انفجاری تهیه نمایید. (۱۸۰ دقیقه)

کلیه قطعات غیراستاندارد باید به صورت انفرادی در لی آت های مجزا همراه با کادر و جدول ذخیره شود. نقشه های ترکیبی مجموعه و انفجاری همراه با شماره گذاری قطعات و فهرست قطعات به صورت مجزا ارائه شود.



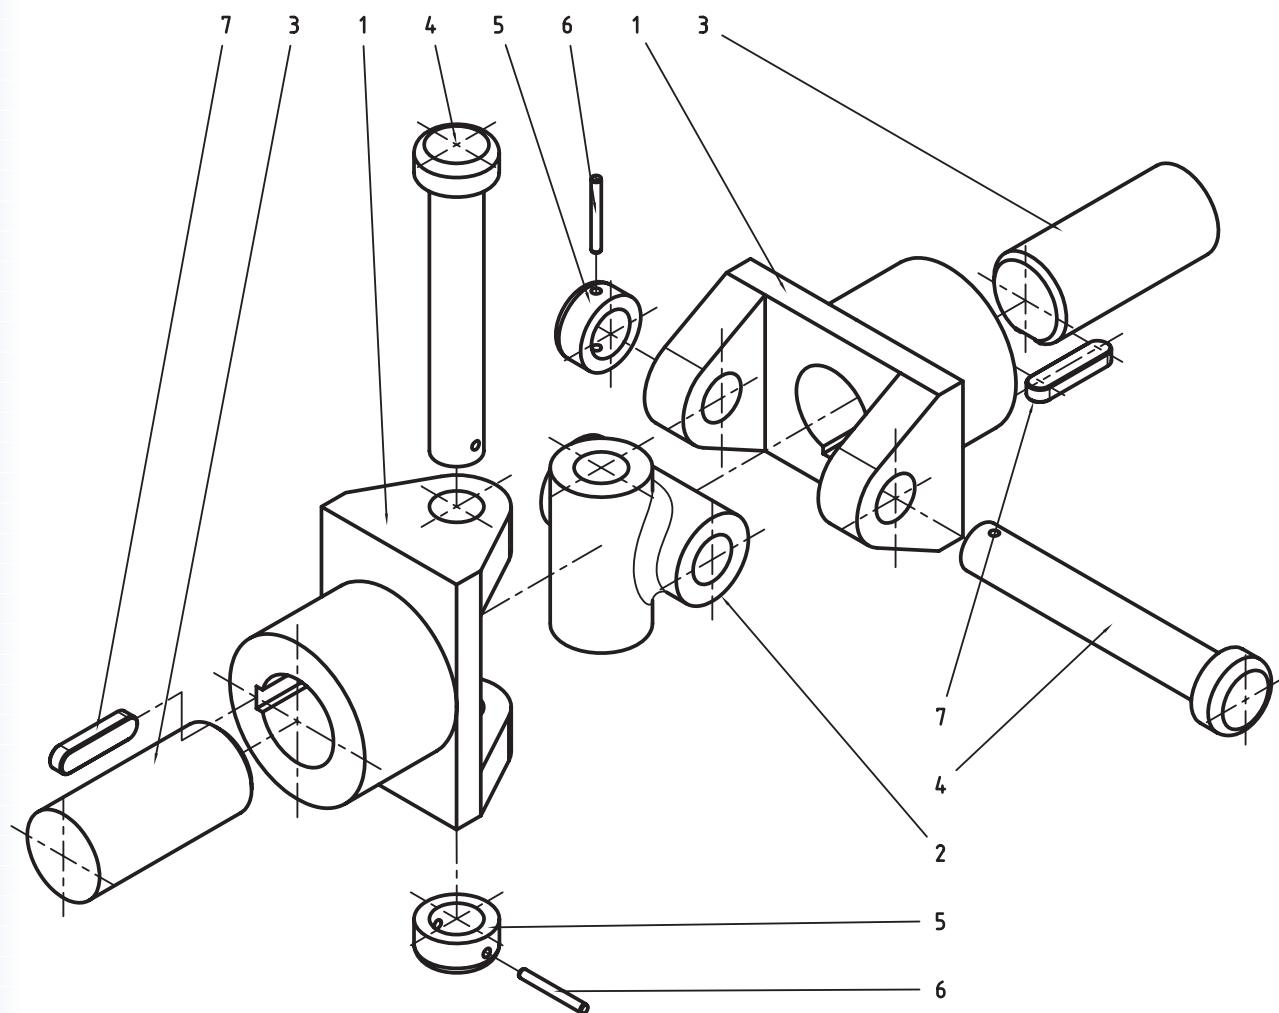


| 7 | 2 | Parallel Key | ISO 2491 - A 8 x 5 x 32 | |
|------|-----|--------------|--------------------------|----------|
| 6 | 2 | Parallel Pin | ISO 2338 - 3 m6 x 26 - A | |
| 5 | 2 | Collar | | |
| 4 | 2 | Pin | | |
| 3 | 2 | Shaft | | |
| 2 | 1 | Centre | | |
| 1 | 2 | Fork | | |
| Item | Qty | Description | Standard | Material |

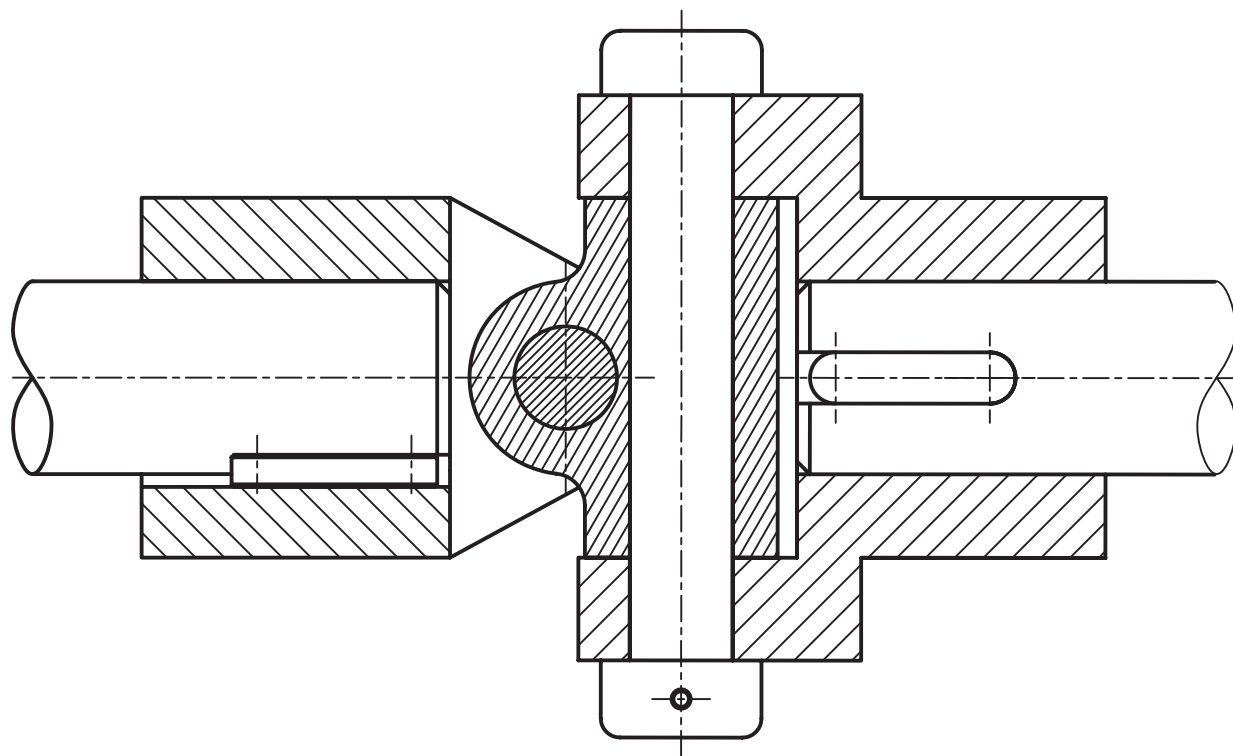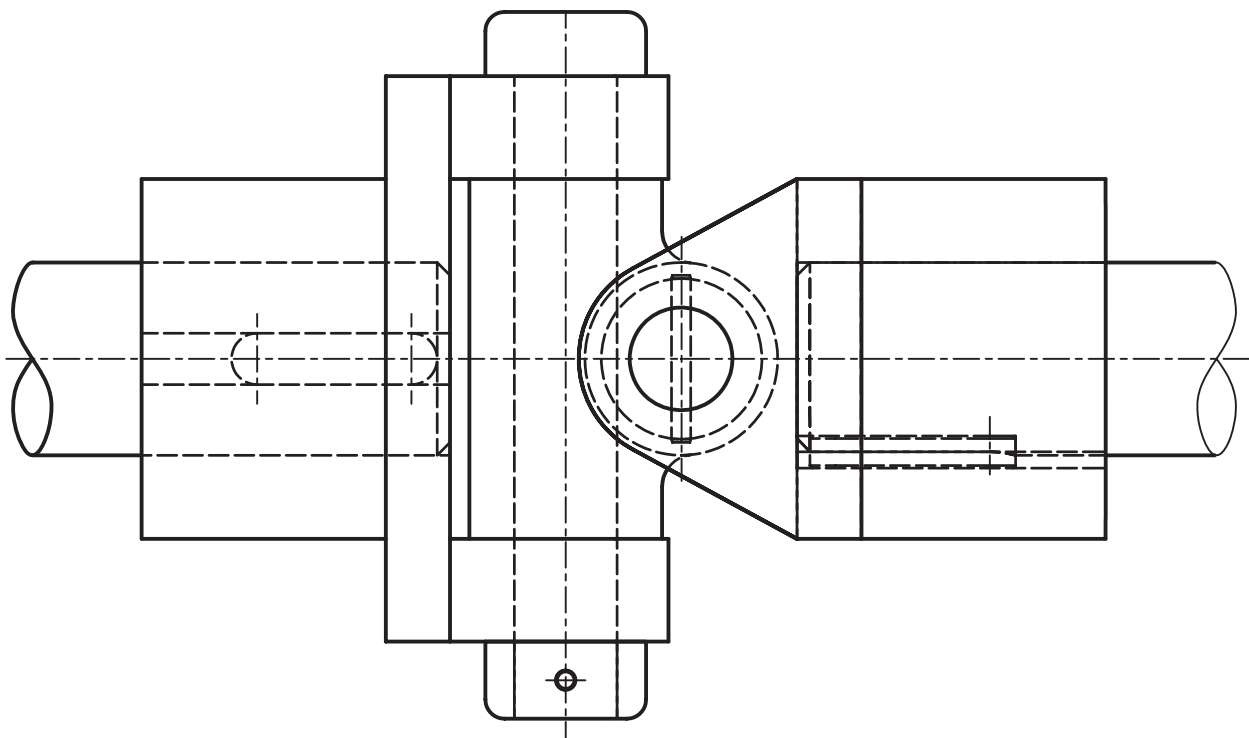


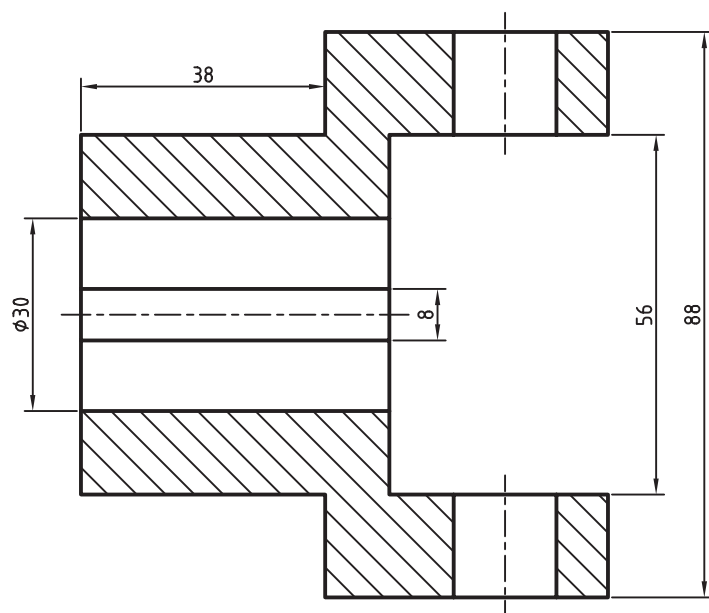



1

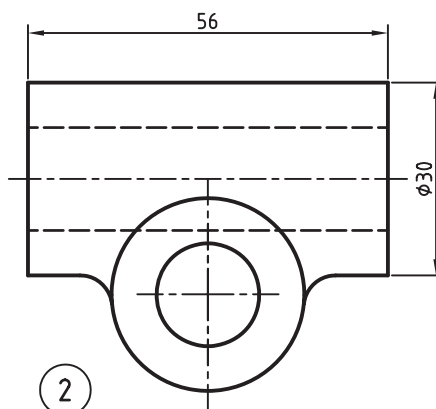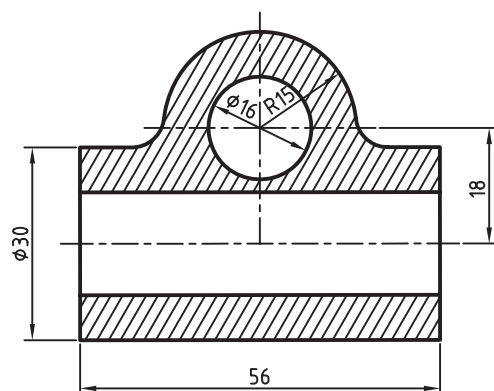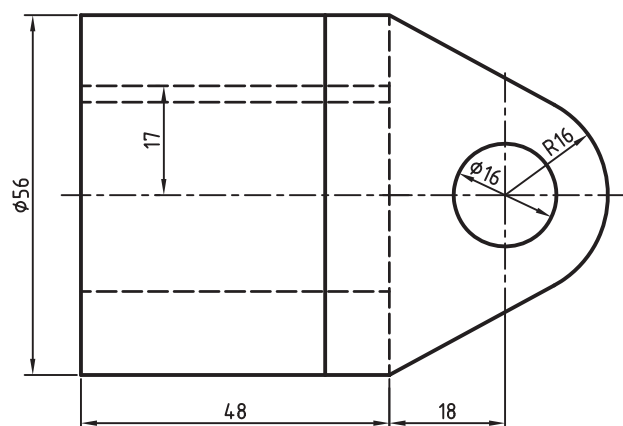

2

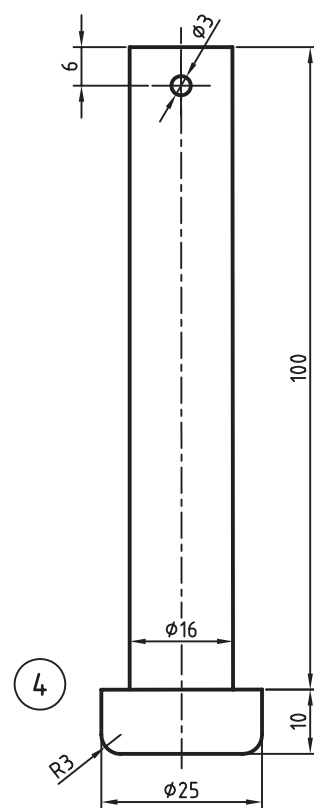

4

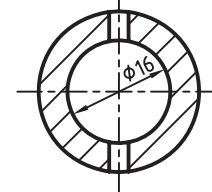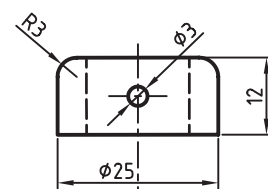

5

منابع

الف) فارسی

۱. مرجع آموزشی *Mechanical Desktop*، فرهاد ضرابی، تهران، دیباگران، ۱۳۸۵.
۲. مکانیکال، مظاهر علیپور و محمدرضا حسینی، آمل، نشر آنکا، ۱۳۸۸.
۳. آموزش پیشرفته طراحی و تحلیل در *Mechanical Desktop*، نیما جمشیدی و محمدرضا صفرآبادی فراهانی، تهران، عابد، ۱۳۸۸.
۴. طراحی و نقشه‌کشی به کمک رایانه، سعید آقائی و دیگران، تهران، گنج هنر، ۱۳۸۸.
۵. مرجع کامل قطعات استاندارد، محمدرضا عباسی، تهران، سهادانش، ۱۳۸۵.
۶. نقشه‌کشی صنعتی، اتو باوک و دیگران، ترجمه‌ی عبدالله ولی‌نژاد و محمد نصیری‌نیا، تهران، طراح، ۱۳۷۹.
۷. جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، اولریش فیشر و رویتلینگن، ترجمه‌ی عبدالله ولی‌نژاد، تهران، طراح، ۱۳۸۱.

ب) انگلیسی

1. Autodesk Mechanical Desktop 2008 Help
2. <http://www.autodesk.com/mechdesktopv>

