

## پودمان ۳

### سیم پیچی ترانسفورماتور



## واحد یادگیری ۳

### سیم‌پیچی ترانسفورماتور

#### آیامی دانید:

- اساس کار ترانسفورماتور چیست؟
- اجزای تشکیل‌دهنده ترانسفورماتور کدام است؟
- تفاوت ترانسفورماتور ایده‌آل و واقعی چیست؟
- آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه چه خصوصیاتی از ترانسفورماتور را بیان می‌کند؟
- محاسبات و سیم‌پیچی ترانسفورماتور چگونه است؟
- اتوترانسفورماتور با ترانسفورماتور معمولی چه تفاوت‌هایی دارد؟

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود محاسبه و سیم‌پیچی انواع ترانسفورماتورهای کوچک و آزمایش‌های بی‌باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور را انجام دهند. همچنانی آنها قادر به محاسبه و سیم‌پیچی اتوترانسفورماتور خواهند بود.

## \* مقدمه \*

ترانسفورماتورها مبدل‌هایی هستند، که انرژی الکتریکی را بدون تغییر نوع انرژی، با مقادیر مختلف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. این خصوصیت به مهندسین برق این امکان را می‌دهد تا وسائل الکتریکی را در انواع مختلف با جریان‌ها و ولتاژ‌های گوناگون طراحی کنند. بدین طریق در موقعی که احتمال خطر برق‌گرفتگی وجود داشته باشد وسائلی را با ولتاژ کم طراحی کنند که خطر برق‌گرفتگی نداشته باشد. در موقعی مانند «جوشکاری» که نیاز به جریان زیاد است، با تغییر در مقدار ولتاژ، می‌توان جریان زیادی برای جوشکاری فراهم کرد.

ترانسفورماتورها در انتقال توزیع انرژی الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. معمولاً در ابتدای خطوط ولتاژ افزایش داده می‌شود که به واسطه آن اولاً امکان انتقال را با ولتاژ بالا ممکن می‌سازند. ثانیاً به دلیل افزایش ولتاژ جریان عبوری از خطوط انتقال کاهش یافته و درنتیجه تلفات خطوط انتقال بسیار کاهش می‌یابد. در انتهای خطوط که محل توزیع برق است با کاهش ولتاژ به اندازه‌ای که برای مصرف مناسب باشد، در نتیجه میزان جریان افزایش یافته و این امکان را فراهم می‌آورد تا جریان دهی به تعداد زیادی مصرف‌کننده افزایش یابد. ضمناً ترانسفورماتورها در موارد دیگری همچون صنعت خودروسازی، کوره‌های القایی، وسائل روشناهی و روشناهی‌های تزیینی، اندازه‌گیری‌ها و حفاظت‌های الکتریکی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

## سؤال

حداقل ولتاژ برای ترانسفورماتور جوشکاری چند ولت است؟  
در شکل ۱ تصویر یک نمونه ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱- ترانسفورماتورهای سه فاز و تک فاز

فیلم

تعريف ترانسفورماتور (دو دقیقه اول فیلم)




## ساختمان ترانسفورماتورها


ترانسفورماتور از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- هسته آهنی ۲- سیم‌پیچی

سیم‌پیچی ترانسفورماتورها در ساده‌ترین حالت به دو دسته تقسیم می‌شوند. به سیم‌پیچی که به ولتاژ ورودی متصل می‌شود اصطلاحاً «سیم‌پیچی اولیه» و به سیم‌پیچی که از آن ولتاژ موردنظر (پس از عمل تبدیل ترانسفورماتور) به دست می‌آید «سیم‌پیچی ثانویه» گفته می‌شود. تمامی کمیت‌های الکتریکی و فیزیکی اولیه با اندیس (P) و کمیت‌های ثانویه با اندیس (S) نشان داده می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده پس می‌توان نتیجه گرفت که ترانسفورماتورها به دو صورت تقسیم‌بندی می‌شوند. در شکل ۲ تصویر ترانسفورماتورهای تک فاز در دو حالت کاهنده و افزاینده نشان داده شده است.

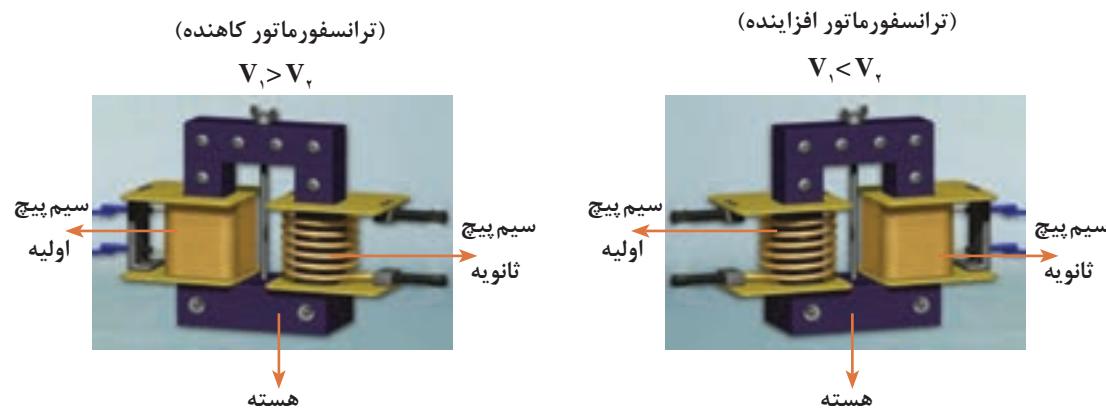

در مباحث الکتریکی از تصاویر شکل ۳ برای نشان دادن ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.

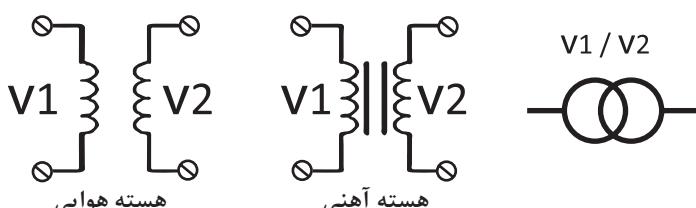

چند نمونه کاربرد ترانسفورماتور افزاینده و کاهنده در صنعت و برق و لوازم برقی اشاره کنید.

فعالیت



فعالیت



یک ترانسفورماتور کاهنده مثلاً  $\frac{220}{12}$  تهیه کنید. با استفاده از اهم‌تر مقاومت اهمی سیم‌پیچ اولیه و

ثانویه آن را اندازه‌گیری کنید. چه تفاوتی می‌بینید؟ چرا؟

برای آشنایی با طرز کار و چگونگی عملکرد ترانسفورماتورها لازم است تا ابتدا مباحثت القای مغناطیسی ارائه شود.

## القای مغناطیسی دو سیم‌پیچ

اگر دو سیم‌پیچ در مجاورت هم قرار بگیرد، چنانچه به یکی از آنها (اولیه) ولتاژ متناوب وصل شود، جریان متناوب متغیر در داخل سیم‌پیچ اولیه جاری می‌شود. این جریان، بر اساس قانون اورستد شار مغناطیسی متغیر تولید می‌کند و شار مغناطیسی متغیر، مدار خود را از درون و اطراف سیم‌پیچ اولیه می‌بندد. اگر همه یا قسمتی از این شار از سیم‌پیچ دومی (ثانویه) عبور کند، به علت متغیر بودن شار، بر اساس قانون فاراده، در این سیم‌پیچ نیروی محرکه الکتریکی القا خواهد شد، که با آهنگ تغییر شار و تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه متناسب خواهد بود. شار متغیر در سیم‌پیچ اولیه نیز، نیروی محرکه القا می‌کند. این نیروی محرکه براساس قانون لنز با عامل به وجود آورنده آن، یعنی تغییرات شار مخالفت می‌کند. علامت منفی در روابط ۳-۱ و ۳-۲ به خاطر قانون لنز است.

$$E_2 = -N_2 \frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t} \quad (3-1)$$


$$E_1 = -N_1 \frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t} \quad (3-2)$$

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچ اولیه،  $E_2$  نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچ ثانویه،  $N_1$  تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ اولیه و  $N_2$  تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ ثانویه است.  $\frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t}$  آهنگ تغییر شار در سیم‌پیچ اولیه و  $\frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t}$  آهنگ تغییر شار در سیم‌پیچ ثانویه می‌باشد.

قسمتی از شار مغناطیسی تولیدشده فقط از سیم‌پیچ اولیه عبور می‌کند و از سیم ثانویه عبور نمی‌کند و در تولید نیروی محرکه  $E_2$  مؤثر است ولی در تولید  $E_1$  بی‌تأثیر است. به این مقدار شار، «شار پراکندگی» می‌گویند.

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 \quad (3-3)$$

$\Phi_1$  مقدار شار تولید در سیم‌پیچ اولیه و  $\Phi_2$  مقدار شار سیم‌پیچ ثانویه است.

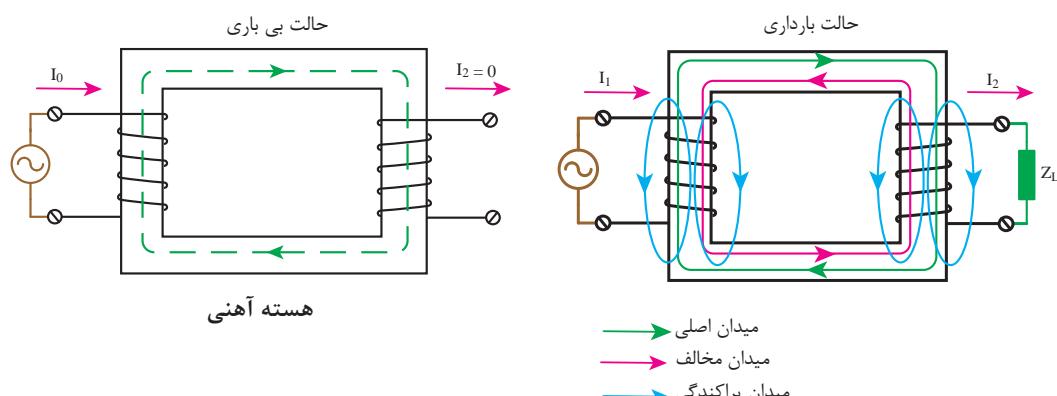

شکل ۴- القای مغناطیسی در دو سیم‌پیچ

## سؤال

تصور کنید یک وسیله برقی دارید که با ولتاژ  $110\text{~V}$  ولت کار می‌کند با توجه به ولتاژ شبکه برق  $220\text{~V}$  ولت چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.

## ضریب کوپلینگ

در شکل ۳ از مقدار شار تولیدشده، در سیم پیچ اولیه به اندازه  $\varphi_1$ ، از سیم پیچ ثانویه عبور می‌کند، طبق **تعریف:**

نسبت  $K = \frac{\varphi_2}{\varphi_1}$  را ضریب کوپلینگ می‌گویند و چون همواره  $\varphi_2 \leq \varphi_1$  می‌باشد لذا ضریب کوپلینگ  $K \leq 1$  می‌باشد. اگر همه شار تولیدشده در سیم پیچ اولیه از سیم پیچ ثانویه عبور کند ( $K=1$  و  $\varphi_2=\varphi_1$ ) در این صورت کوپلینگ کامل است. با روی هم قرار گرفتن دو سیم پیچ روی یک بازوی هسته تا حدودی کوپلینگ کامل اتفاق می‌افتد.

فیلم

عملکرد ترانسفورماتور (بخش اول)



## اساس کار ترانسفورماتورها

اگر سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور، با جریان متناوب سینوسی تغذیه کند، جریان متناوب سینوسی در سیم پیچ اولیه برقرار می‌شود. این جریان بر اساس قانون اورستد شار مغناطیسی متغیری در سیم پیچ اولیه ایجاد می‌کند. به علت مقاومت مغناطیسی کم هسته، شار مغناطیسی، مدار خود را از طریق هسته بندد. در شکل ۵ این شار با  $\varphi$  نشان داده شده است. دو سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور با شار متغیر  $\varphi$  مواجه می‌شوند. در سیم پیچ اولیه نیروی نیروی محرکه  $E_1$  و در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه  $E_2$ ، بر اساس قانون فارادی القا می‌شود.

$$E_1 = \frac{4}{44} \times f \times \varphi \times N_1 = \frac{4}{44} \times f \times B \times A \times N_1 \quad (3-4)$$

$$E_2 = \frac{4}{44} \times f \times \varphi \times N_2 = \frac{4}{44} \times f \times B \times A \times N_2 \quad (3-5)$$

$E_1$ - نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه بر حسب ولت

$E_2$ - نیروی محرکه القایی در سیم پیچ ثانویه بر حسب ولت

$N_1$ - تعداد دور سیم پیچ اولیه

$N_2$ - تعداد دور سیم پیچ ثانویه

$\varphi$ - برایند شارهای مغناطیسی متغیر هسته بر حسب وبر


$B$ - چگالی میدان در هسته بر حسب تسلا

$f$ - فرکانس ولتاژ تغذیه بر حسب هرتز

ترانسفورماتوری که تعداد دور اولیه و ثانویه آن برابر باشد ( $N_1 = N_2$ ) چه کاربردی دارد؟




در این حالت با توجه به آنکه هنوز بار ثانویه وارد مدار نشده است، در سیم پیچ اولیه جریان الکتریکی  $I_1$  جاری می شود که به آن جریان بی باری گفته می شود و با  $\frac{\vec{V}_1 - \vec{E}_1}{Z_1}$  نشان داده می شود. در رابطه اخیر  $V_1$  ولتاژ تغذیه سیم پیچ اولیه و  $E_1$  نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه و  $Z_1$  امپدانس سیم پیچ اولیه می باشند.

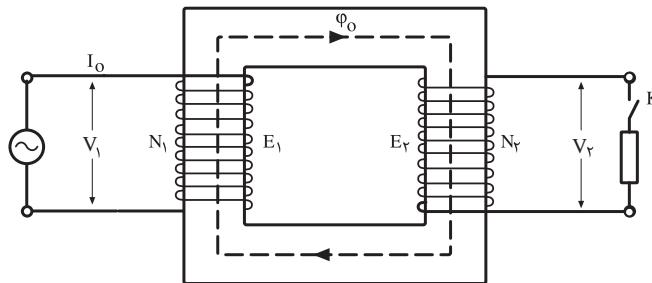

شکل ۵- جریان بی باری  $\varphi$  را تولید می کند.


اگر کلید بار را در طرف ثانویه بسته شود نیروی محرکه القایی  $E_2$  در بار جریان الکتریکی  $I_2$  برقرار شده و در دو سر بار اختلاف پتانسیل  $V_2$  ایجاد می شود و براساس رابطه  $\frac{\vec{E}_2 - \vec{V}_2}{Z_2} = I_2$  اندازه جریان ثانویه معین می شود.  $V_2$  ولتاژ دو سر سیم پیچ ثانویه و  $E_2$  نیروی محرکه القایی در سیم پیچ ثانویه و  $Z_2$  امپدانس سیم پیچ ثانویه می باشند. جریان  $I_2$ ، جریان متناوب سینوسی است، به نوبه خود در سیم پیچ ثانویه شار مغناطیسی  $\varphi_2$  ایجاد کرده که مدار خود را از طریق هسته بسته و با شار مغناطیسی  $\varphi$  براساس قانون لنز مخالفت کرده و موجب کاهش شار در هسته می شود.

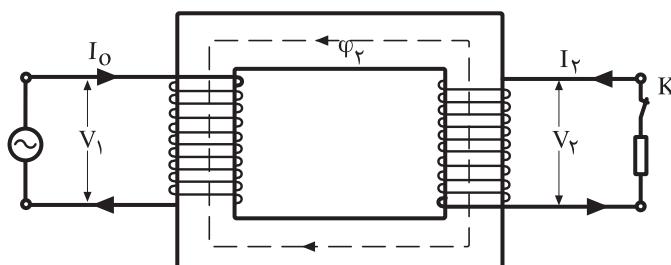

شکل ۶- جریان بار، شار  $\varphi_2$  را تولید می کند.

با کاهش شار مغناطیسی در هسته، مقدار  $E_2$  کاهش یافته و با کاهش  $E_2$  با توجه به رابطه  $\frac{\vec{V}_2 - \vec{E}_2}{Z_2} = I_2$  مقدار  $I_2$  به مقدار  $I_1$  افزایش می باید و شار مغناطیسی  $\varphi_2$  تولید می کند که  $\varphi_2$  را خنثی کرده و دوباره  $\varphi$  را در هسته برقرار می کند (شکل ۶).

با بررسی مطالب فوق مشاهده می‌شود تغییرات جریان از  $\varphi_1$  به  $I_1$  متناسب با  $\varphi_2$  می‌باشد از آنجایی که  $I_2$  را به وجود آورده بود و  $I_2$  با امپدانس بار متناسب است. نتیجه می‌گیریم که افزایش  $I_1$  به  $I_2$  متناسب با بارترansفورماتور می‌باشد، که این فرایند را خود تنظیمی ترانسفورماتورها می‌گویند (شکل ۷).

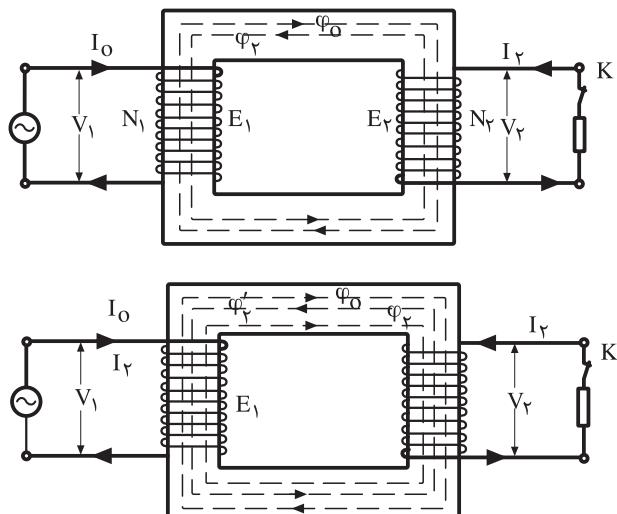


شکل ۷- خود تنظیمی ترانسفورماتور

فیلم



اجزای ترانسفورماتور از لحظه ۲ تا ۵:۱۳

فعالیت

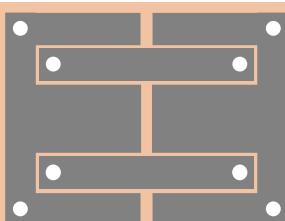


چرا هسته ترانسفورماتور با توجه به شکل ۸ به شکل EI ساخته می‌شود؟

شکل ۸- ساخت ورق هسته EI


**توضیح:** برای اینکه بتوان کارهای عملی ساده و متناسب با بحث ترانسفورماتورها را در کارگاه انجام داد، لازم است تا با یکسری وسائل و ابزار مرتبط آن آشنا شد که در ادامه به بررسی و معرفی آنها پرداخته می‌شود.

## کولیس

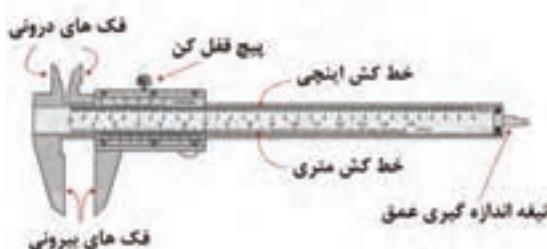

شکل ۹- اجزای تشکیل دهنده کولیس

کولیس وسیله اندازه‌گیری، فاصله بین دو نقطه، با دقیق اندازه‌گیری یک دهم میلی‌متر می‌باشد. کولیس از یک خطکش مدرج، یک ورنیه، دوفک بیرونی، دوفک درونی و یک تیغه تشکیل می‌شود (شکل ۹).

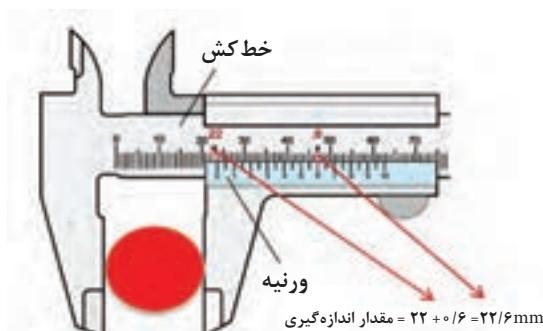

شکل ۱۰- اندازه گیری قطر خارجی با کولیس

### روش اندازه گیری با کولیس

قطعه ای بین دو فک قرار داده شود (سنجه قطر خارجی). قسمت صحیح را قبل از صفر ورنیه، از خط کش بر حسب میلی متر خوانده می شود. قسمت اعشاری را از ورنیه جدا ساخته، در این حالت یکی از اعداد ورنیه، با یکی از اعداد خط کش در امتداد هم قرار می گیرند، این عدد قسمت اعشاری اندازه گیری را نشان خواهد داد. بنابراین، دقت اندازه گیری دهم میلی متر خواهد بود.

با کولیس می توان اندازه داخلی و خارجی و عمق اجسام را اندازه گیری نمود (شکل ۱۱).



شکل ۱۱- نحوه اندازه گیری با کولیس

### سؤال

چه تفاوتی در انواع کولیس در شکل ۱۲ دیده می شود؟


فعالیت



مقدار نشان داده شده توسط کولیس در شکل ۱۳ چقدر است؟



شکل ۱۲- انواع کولیس ها

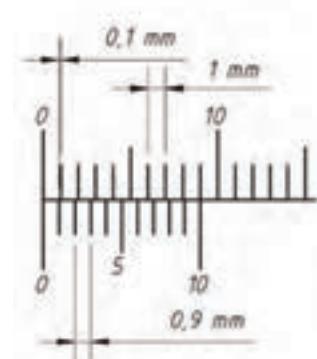

شکل ۱۳

## میکرومتر (ریزسنج)

از میکرومتر معمولاً برای اندازه‌گیری قطر سیم‌های با روکش لاکی استفاده می‌شود. دقت اندازه‌گیری آن تا ۰/۱ میلی‌متر می‌باشد. روش اندازه‌گیری و قرائت مقدار اندازه‌گیری شده در شکل ۱۴ نشان داده شده است.





شکل ۱۴—اندازه‌گیری قطر اجسام با میکرومتر

فعالیت



مقدار نشان داده شده در شکل توسط میکرومتر چقدر است؟

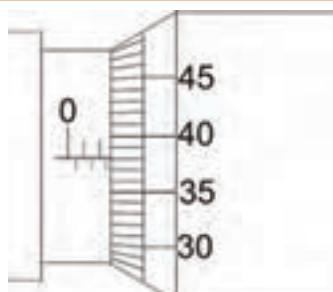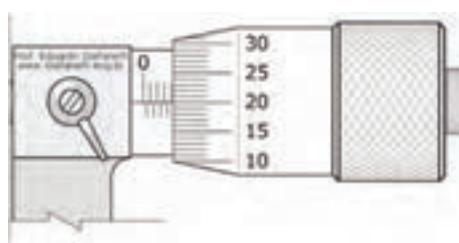

شکل ۱۵—اندازه‌گیری با میکرومتر

ایمنی




از ضربه زدن به کلیه اجزای میکرومتر خودداری کنید و بعد از هرزگردی مهره را بیشتر نچرخانید.

فعالیت




مقادیری را که دستگاه‌های کولیس در شکل‌های زیر نشان می‌دهند، مشخص کنید.

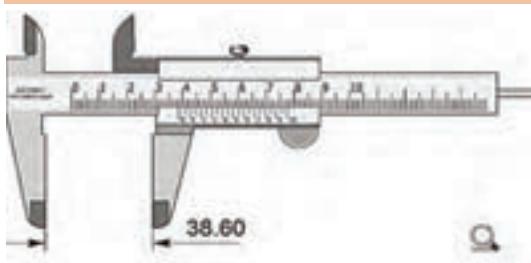

الف




ب

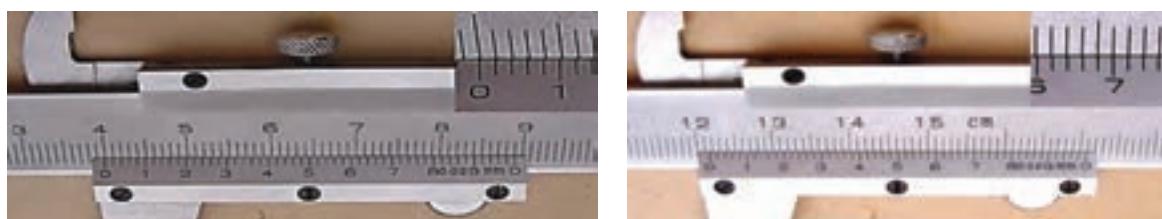

۳

هادی


ممولاً برای محکم کردن اتصال سیم‌های لاکی با یکدیگر و یا اتصال سیم‌های لاکی با سیم‌های افشار که از داخل وسیله سیم‌پیچی شده مانند ترانسفورماتورها و الکتروموتورها خارج می‌شود از روش لحیم کاری استفاده می‌شود. برای عایق کاری این نقاط اتصال از عایق‌های حرارتی به نام وارنیش (ماکارونی) استفاده می‌شود. در زمان سیم‌پیچی یک طرف این روکش‌ها باید در داخل قرقره و زیر سیم‌پیچ‌ها قرار گرفته و محکم شود. وارنیش‌ها به صورت لوله‌ای در قطرهای مختلف و با طول‌های یک متر وجود دارند که می‌توان متناسب با ضخامت محل اتصال دو سیم شماره وارنیش را انتخاب کرد.

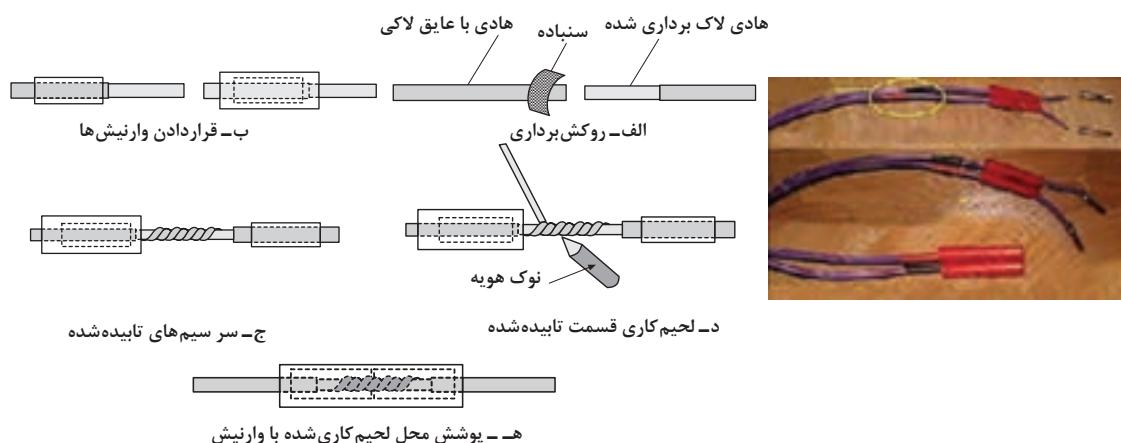

شکا، ۱۷- کاربرد و ارتباط


کاغذیہ شمان

کاغذهای عایقی الکتریکی هستند که از آنها در بین طبقات سیم پیچی‌ها و روی سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه برای جدا کردن این سیم پیچی‌ها از یکدیگر و همچنین حفاظت از سیم پیچی در مقابل ضربات خارجی استفاده می‌شود.

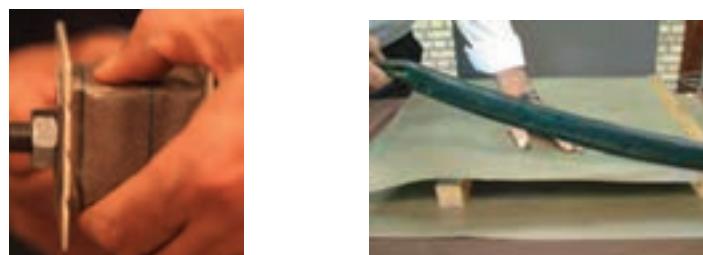

شما، ۱۸- کاغذ بـ

برای اتصال سیم‌های ترانسفورماتور به شبکه یا مصرف‌کننده می‌توان از سر سیم استفاده کرد که در شکل ۱۹ با تصویر چند نمونه از آنها آشنا می‌شویم.

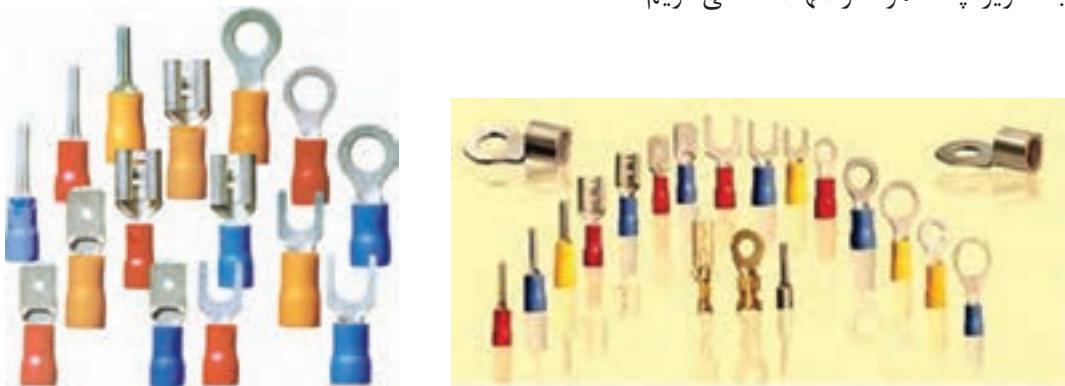

شکل ۱۹- سرسیم

فیلم



ترانسفورماتور (بخش سوم)

فعالیت



مقاومت عایقی بین سیم پیچ اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور یک فاز را به کمک مگر اندازه گیری کنید.


### سؤال

اگر سیم پیچ اولیه با سیم پیچ ثانویه اتصال الکتریکی پیدا کند چه اتفاقی در عملکرد ترانسفورماتور رخ می‌دهد؟

کار عملی ۱



**هدف:** آشنایی و کار با کولیس، میکرومتر، سیم لакی، وارنیش، قرقره ترانسفورماتور، ورق‌های هسته ترانسفورماتور

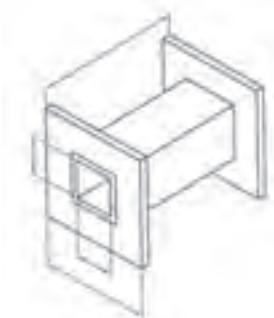


شکل ۲۰- ابعاد قرقره ترانسفورماتور

**وسایل و مواد لازم:** کولیس، میکرومتر، سیم لакی، وارنیش، قرقره ترانسفورماتور، انواع ورق‌های EI  
۱- دو اندازه مختلف از قرقره‌های آماده ترانسفورماتورها را در اختیار گرفته و مقادیر نشان داده شده در شکل ۲۰ را با کولیس اندازه گیری کنید.

۲- دو اندازه مختلف از ورق‌های EI ترانسفورماتورها را در اختیار گرفته و مقادیر نشان داده شده در

### پویمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

شکل ۲۱ را با کولیس اندازه‌گیری کنید. چه ارتباطی بین مقدار وسط هسته (f) با دو ضلع کناری (C) وجود دارد؟ علت این ارتباط چیست؟

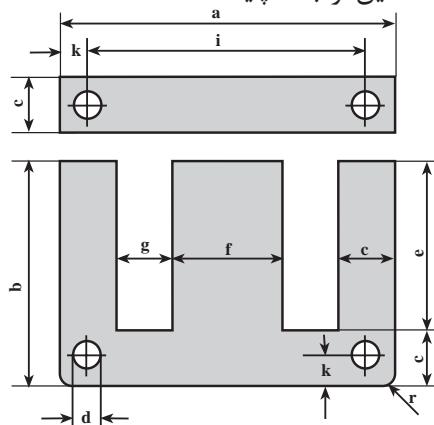

شکل ۲۱- ابعاد هسته

۳- چند نمونه قرقره سیم لاقی مختلف را در اختیار گرفته و با میکرومتر قطر سیم لاقی آنها را اندازه‌گیری کنید و جدول ۱ را تکمیل کنید (شکل ۲۲).




شکل ۲۲- اندازه‌گیری قطر سیم لاقی

جدول ۱- مقادیر اندازه‌گیری شده

شماره سیم	قطر سیم اندازه‌گیری شده	ضخامت لاق سیم	اندازه‌گیری سطح مقطع سیم ( $\frac{\pi d^2}{4}$ )
۰/۵۰			
۰/۶۰			
۰/۸۰			
۰/۸۵			
۱			

۴- چند رشته سیم لاکی را مطابق شکل ۲۳ به یکدیگر اتصال داده و پس از لحیم کاری مناسب روی اتصال‌ها را با وارنیش پلاستیکی بپوشانید (اندازه روکش برداری و وارنیش‌ها توسط هنرآموز (استادکار) در اختیار شما گذاشته می‌شود).

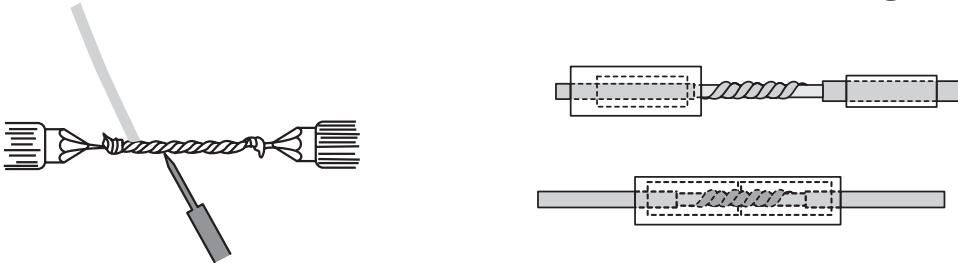

شکل ۲۳- لحیم کاری

## ترانسفورماتور ایده‌آل

ترانسفورماتوری که تمام شار مغناطیسی تولیدشده در سیم‌پیچ اولیه از سیم‌پیچ ثانویه عبور می‌کند ایده‌آل نامیده می‌شود. در این ترانسفورماتورها هیچ گونه تلفات وجود ندارد و راندمان آن صدرصد می‌باشد. این نوع ترانسفورماتورها یک تعریف ذهنی است و در عمل امکان دستیابی به چنین ترانسفورماتورهایی امکان‌پذیر نیست.

### روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده‌آل

در ترانسفورماتورهای ایده‌آل به علت نادیده گرفتن مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها و تلفات پراکنده‌گی می‌توان نوشت :

$$E_1 = V_1 \quad , \quad E_2 = V_2 \quad (3-4) \quad , \quad P_1 = P_2 \quad (3-5)$$

با توجه به روابط ۳-۴ و ۳-۵ می‌توان نوشت:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{4/44 \times f \times B \times A \times N_1}{4/44 \times f \times B \times A \times N_2} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} \quad (3-6)$$

$$P_1 = V_1 \times I_1 \quad P_2 = V_2 \times I_2 \quad P_1 = P_2$$

$$V_1 \times I_1 = V_2 \times I_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (3-7)$$

در ترانسفورماتورهای ایده‌آل نسبت دورها با نسبت ولتاژها و عکس نسبت جریان‌ها برابر است و رابطه اساسی ترانسفورماتورهای ایده‌آل می‌گویند.  $a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$  را ضریب تبدیل ترانسفورماتور می‌گویند.

## پومن سوم: سیم‌پیچی ترانسفورماتور

### مثال ۱

تعداد دور سیم‌پیچ اولیه یک ترانسفورماتور ایده‌آل ۱۰۰۰ دور و تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه آن ۴۰۰ دور می‌باشد این ترانسفورماتور در ثانویه بار ۲۰ اهمی را با ولتاژ ۲۰۰ ولت تغذیه می‌کند. ولتاژ و جریان اولیه و توان ورودی ظاهری آن را به دست آورید.  
حل:

$$N_1 = 1000, \quad N_2 = 400, \quad R = 20\Omega, \quad V_2 = 200V \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{V_1}{200} = \frac{1000}{400} \rightarrow V_1 = 500V \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R} = \frac{200}{20} = 10A, \quad \frac{1000}{400} = \frac{10}{I_1} \rightarrow I_1 = 4A$$


$$S_1 = V_1 \times I_1 = 500 \times 4 = 2000 VA$$

### سؤال

تفاوت ترانسفورماتور ایده‌آل و واقعی چیست؟ چرا در عمل ترانسفورماتور ایده‌آل وجود ندارد؟

### آزمایش بی‌باری

در آزمایش بی‌باری هدف تعیین تلفات هسته و مشخص نمودن عناصر معادل هسته می‌باشد. در این آزمایش، ثانویه بدون بار بوده و در فرکانس نامی مطابق شکل ۲۴ منبع ولتاژ متغیر را آن قدر تغییر می‌دهیم تا ولت‌متر ولتاژ اسمی ترانسفورماتور را نشان دهد. در این حالت وات‌متر تلفات بی‌باری یا تقریباً تلفات هسته که برابر  $P_{Fe} = \frac{V^2}{R_c}$  است را نشان خواهد داد. مقداری که آمپر‌متر نشان می‌دهد جریان بی‌باری ترانسفورماتور  $I$  می‌باشد (با چگونگی محاسبه عناصر مدار معادل در سال‌های بعد آشنا خواهید شد).

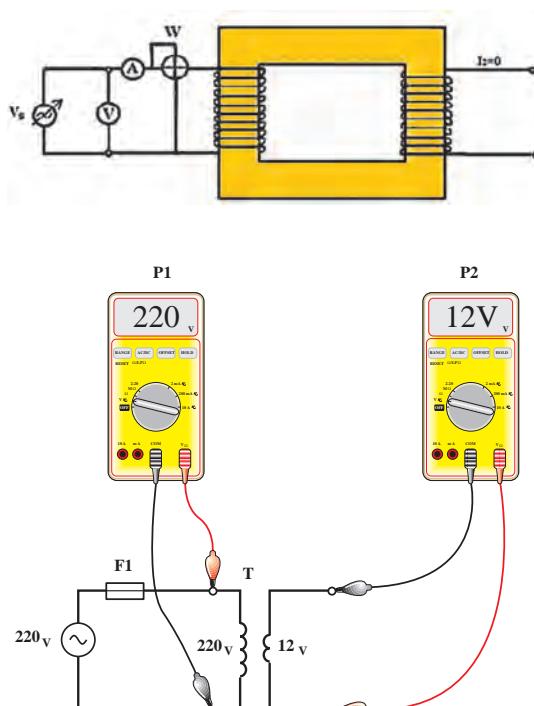

شکل ۲۴ – مدار آزمایش بی‌باری


چرا ولتاژ بی‌باری ترانسفورماتور از مقدار محاسبه شده بیشتر است؟

فعالیت



## آزمایش اتصال کوتاه

هدف از آزمایش اتصال کوتاه برآورد تقریبی تلفات سیم‌پیچی و عناصر معادل سیم‌پیچی ترانسفورماتور است. این آزمایش به جهت اشباع مغناطیسی هسته، باید با اختیاط صورت گیرد. برای این منظور ابتدا منبع ولتاژ را در مقدار صفر قرار داده، سپس ثانویه را مانند شکل ۲۵ اتصال کوتاه کرده و سپس منبع ولتاژ متغیر را آهسته آهسته افزایش داده تا از آمپر متر، جریان نامی اولیه ترانسفورماتور عبور کند در این حالت مقداری که وات‌متر نشان می‌دهد گویای تلفات مسی  $P_{cu} = I^2 \times R_e$  می‌باشد و مقداری که ولت‌متر نشان می‌دهد ولتاژ اتصال کوتاه  $V_{SC}$  است.

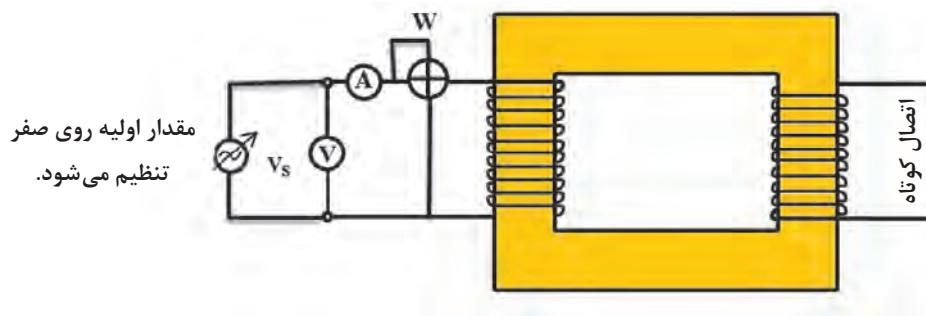

### تلفات ترانسفورماتور

به مجموع تلفات آهنی ( $P_{Fe}$ ) و تلفات مسی ( $P_{cu}$ ) تلفات ترانسفورماتور گفته می‌شود.

$$\Delta P = P_{Fe} + P_{cu} \quad (3-8)$$

فیلم



آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه از لحظه ۲۱:۴۵ تا ۲۳:۵۵

نسبت توان خروجی  $P_{out}$  به توان ورودی  $P_{in}$  راندمان گفته می‌شود و با  $\eta$  نشان داده می‌شود.

$$\eta \% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (3-10) \qquad P_{in} = P_{out} + \Delta P \quad (3-9)$$

تحقيق



سیم‌پیچی ترانسفورماتورهای وسایل زیر روی یک بازو یا دو بازوی مختلف هسته پیچیده شده است؟

الف) ترانسفورماتور هویه تفنگی

ب) ترانسفورماتور جوشکاری مدل پله‌ای

ج) ترانسفورماتور جوشکاری مدل هسته متحرک

## ولتاژ اتصال کوتاه

اگر سیم‌پیچ ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه شود، و از سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور جریان نامی عبور کند، در این حالت ولتاژی که در اولیه ترانسفورماتور اعمال شده است ولتاژ اتصال کوتاه گفته و آن را با  $V_{SC}$  (VShort Circuit) نشان می‌دهند.

## ولتاژ اتصال کوتاه نسبی

نسبت ولتاژ اتصال کوتاه به ولتاژ نامی اولیه را «ولتاژ اتصال کوتاه نسبی» می‌گویند و آن را با  $U_k$  نشان می‌دهند. معمولاً آن را به درصد بیان می‌کنند و یکی از مشخصات ترانسفورماتور می‌باشد و معمولاً در پلاک ترانسفورماتور آورده می‌شود.

$$U_k \% = \frac{V_{SC}}{V_n} \times 100 \quad (3-11)$$

ولتاژ اتصال کوتاه معیاری برای اندازه‌گیری مقدار امپدانس ترانسفورماتورها است. هرچقدر ولتاژ اتصال کوتاه بیشتر باشد امپدانس ترانسفورماتور زیادتر، تلفات آن بیشتر و راندمان کمتری دارد اما در مقابل اتصال کوتاه مقاوم‌تر است.

برای کاهش ولتاژ اتصال کوتاه، سیم‌های سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه را روی هم می‌پیچند.

فعالیت

مقدار ولتاژ اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور سیم‌پیچی شده را اندازه‌گیری کنید و در مورد امپدانس داخلی آن بحث کنید.



## جريان اتصال کوتاه

چنانچه ترانسفورماتور با مقادیر نامی، باری را تغذیه کند و دوسر بار اتصال کوتاه شود جریان شدیدی (حدوداً ۲۰ برابر جریان نامی) از ترانسفورماتور عبور می‌کند که به آن جریان ضربه‌ای یا جریان هجومی گفته می‌شود این جریان پس از چند سیکل تقریباً به نصف مقدار اولیه کاهش پیدا کرده و مقدار ثابت پیدا می‌کند، به این جریان، جریان اتصال کوتاه گفته و با  $I_{SC}$  نمایش داده می‌شود.

$$I_{SC} = \frac{I_n}{u_k} \quad (3-12)$$

$u_k$  - ولتاژ اتصال کوتاه نسبی

$I_n$  - جریان نامی

$I_{SC}$  - جریان اتصال کوتاه

### مثال ۲

ولتاژ نامی یک ترانسفورماتور ۲۲۰ ولت و جریان نامی آن ۱۰ آمپر است. اگر ولتاژ اتصال کوتاه آن ۴۴ ولت باشد، جریان اتصال کوتاه آن چند آمپر است؟

حل

$$V_n = 220 \text{ V}, \quad I_n = 10 \text{ A}, \quad V_{SC} = 44 \text{ V}$$

$$u_k = \frac{V_{SC}}{V_n} = \frac{44}{220} = 0.2$$

$$I_{SC} = \frac{I_n}{u_k} = \frac{10}{0.2} = 50 \text{ A}$$

## سؤال

چه ارتباطی بین مقدار جریان اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور و ولتاژ اتصال کوتاه آن وجود دارد؟

ایمنی



هنگامی که ترانسفورماتور به ولتاژ اولیه نامی برق شهر متصل است ثانویه را برای مدت طولانی اتصال کوتاه نکنید.


## محاسبات عملی ترانسفورماتورهای تک فاز

هسته‌های آهنی مورد استفاده در ترانسفورماتورها باید دو ویژگی بسیار مهم داشته باشند.

۱- داشتن حداقل تلفات هیسترزیس (مربوط به جنس هسته می‌شود).

۲- داشتن حداقل تلفات فوکو (مربوط به شکل هسته می‌شود).

با افزودن ناخالصی سیلیس به آهن می‌توان از هسته مرغوب با حداقل تلفات هیسترزیس بهره‌مند شد. با ورق ورق کردن هسته می‌توان تلفات فوکو را به حداقل رساند در عمل علاوه بر ورق، ورق کردن هسته، ورقه‌های هسته با افزودن روکش ورنی، آنها را نسبت به هم عایق می‌کنند. لعاب روکش ورقه جدار ۱۰/۰ میلی‌متر است که طی دو مرحله روکش و در هر مرحله ۵/۰ روی ورق‌ها روکش ورنی می‌دهند. ورقه‌ها در اندازه‌های ۳۵/۰ میلی‌متر و ۵۰/۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند. ورقه‌های هسته به صورت M,L,UI,EE,3UI مشاهده می‌شوند. در شکل ۲۶ نمونه‌هایی از هسته‌ها مشاهده می‌شود.

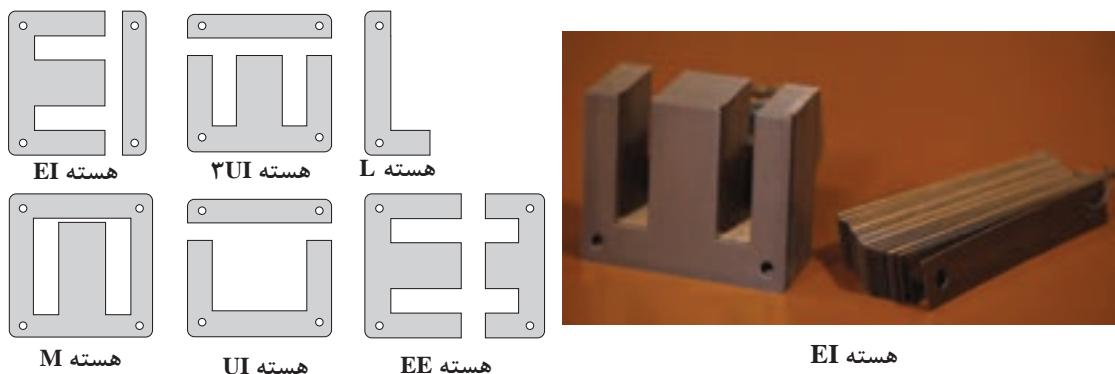

شکل ۲۶- انواع هسته‌های ترانسفورماتور

## محاسبه سطح مقطع هسته

مبنای تعیین سطح مقطع هسته‌های ترانسفورماتور، توان ظاهری خروجی آنها می‌باشد. چون ترانسفورماتورهای قدرت براساس القای متقابل کار می‌کنند، نقطه کار آنها در ناحیه خطی می‌باشد. می‌توان از ضریب تبدیل  $a = \frac{N_1}{N_2}$  با دقت بالا استفاده کرد. هنگام محاسبه سطح مقطع، مقدار سطح مقطع مؤثر باید در نظر گرفته شود.

### پودمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

برای کاهش اثرات فوکو، هسته ترانسفورماتور را از ورقه‌های آهن سیلیس دار با ضخامت‌های  $0.50/0.35$  میلی‌متر ساخته می‌شود. سطح مقطع ظاهری حجم بیشتری نسبت به سطح مقطع مؤثر دارد. ارتباط سطح مقطع مؤثر و سطح مقطع ظاهری را ضریب تورق ( $0.95/0.90$ ) مشخص می‌کند. اگر سطح مقطع مؤثر را با  $S'$  و سطح مقطع ظاهری را با  $S$  نمایش دهیم، می‌توان رابطه  $3-13$  را نوشت.

$$S' = K \sqrt{P_r} \quad (3-13)$$

سطح مقطع ظاهری هسته‌های ترانسفورماتور از رابطه  $3-14$  تعیین می‌شود.

$$S' = \frac{S}{\text{ضریب تورق}} \approx 1/1 \times S \quad (3-14)$$

کاهش یافته  $K$  بین  $0.8/0.21$  متغیر است هر چقدر توان ترانسفورماتور بیشتر باشد، مقدار  $K$  ضریب به مقدار  $0.8/0.21$  نزدیک‌تر می‌شود.

تحقیق




چه تفاوتی بین راندمان ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای کوچک آزمایشگاهی وجود دارد؟

فعالیت



در دو مدل هسته E و U شکل ۲۷ چه ارتباطی بین سطح مقطع هسته وجود دارد؟ در مورد آن بحث کنید.

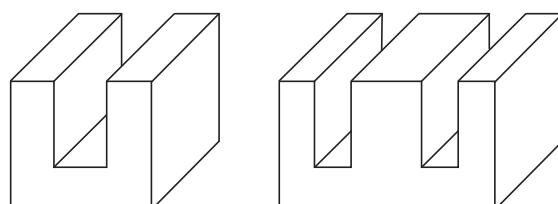


شکل ۲۷- سطح مقطع هسته EI و U

بعاد ورق‌های هسته EI و UI اندازه و ابعاد برش هسته‌های EI و UI با یکدیگر متفاوت است. در شکل ۲۸ ابعاد و روابط آن در هسته EI نشان داده شده است، ابعاد هسته UI در شکل ۲۹ نشان داده شده است.


سؤال

اندازه برش  $f$  چند برابر C در هسته EI است؟ چرا؟

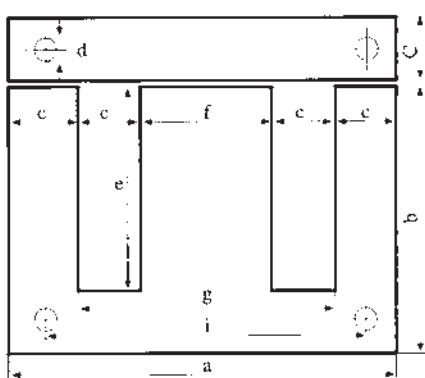

$$b = \frac{2}{3}a, \quad c = \frac{1}{6}a, \quad e = \frac{1}{2}a, \quad f = \frac{1}{3}a, \quad g = \frac{2}{3}a$$

شکل ۲۸- ابعاد هسته

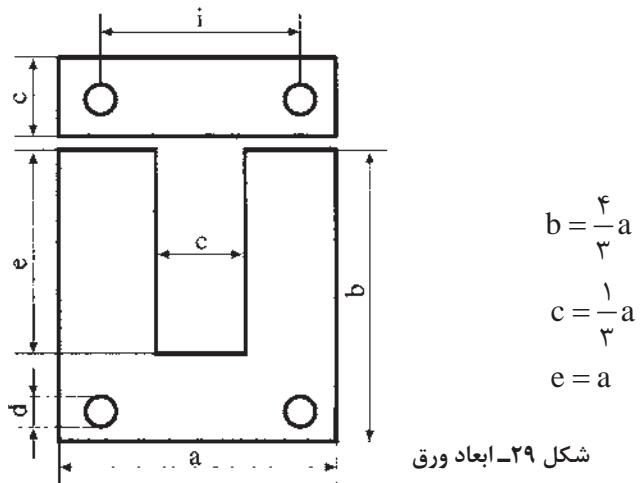

شکل ۲۹- ابعاد ورق

$$b = \frac{4}{3}a$$

$$c = \frac{1}{3}a$$

$$e = a$$

## تعیین نوع ورق با استفاده از جداول

با مشخص شدن سطح مقطع ظاهری هسته و استفاده از روابط ۱۵-۳ و جدول ۲ می‌توان ابعاد هسته را معین کرد. در تعیین ابعاد هسته، ضخامت هسته کمی بیشتر از عرض هسته در نظر گرفته می‌شود. جدول ابعاد هسته UI در کتاب همراه هنرجو قابل استفاده است.

$$\text{نوع هسته EI} \leq 30 \times \sqrt{S} \quad (3-15)$$

جدول ۲- استاندارد ابعاد ورق های EI

اندازه	a	b	c	d	e	f	g	i	ضخامت
EI۳۰	۳۰	۲۰	۵	-	۱۵	۱۰	۲۰	-	۰/۰_۰/۵
EI۳۸	۳۸/۴	۲۵/۶	-	-	۱۹/۲۱	۱۲/۸	۲۵/۵	-	"
EI۴۲	۴۲	۲۸	۷	۳/۵	۲۱	۱۴	۲۸	۳۵	۰/۲۷_۶۵
EI۴۸	۴۸	۳۲	۸	۳/۵	۲۴	۱۶	۳۲	۴۰	"
EI۵۴	۵۴	۳۶	۹	۳/۵	۲۷	۱۸	۳۶	۴۵	"
EI۶۰	۶۰	۴۰	۱۰	۳/۵	۳۰	۲۰	۴۰	۵۰	"
EI۶۶	۶۶	۴۴	۱۱	۴/۵	۳۳	۲۲	۴۴	۵۵	"
EI۷۵	۷۵	۵۰	۱۲/۵	۴/۵	۳۷/۵	۲۵	۵۰	۶۲/۵	"
EI۷۸	۷۸	۵۲	۱۳	۴/۵	۳۹	۲۶	۵۲	۶۵	"
EI۸۴	۸۴	۵۶	۱۴	۴/۵	۴۲	۲۸	۵۶	۷۰	"
EI۹۶	۹۶	۶۴	۱۶	۵/۵	۴۸	۳۲	۶۴	۸۰	"
EI۱۰۵	۱۰۵	۷۰	۱۷/۵	۵/۵	۵۲/۵	۳۵	۷۰	۸۷/۵	"
EI۱۰۸	۱۰۸	۷۲	۱۸	۵/۵	۵۴	۳۶	۷۲	۹۰	"
EI۱۲۰	۱۲۰	۸۰	۲۰	۷	۶۰	۴۰	۸۰	۱۰۰	"
EI۱۵۰N	۱۵۰	۱۰۰	۲۵	۸	۷۵	۵۰	۱۰۰	۱۲۵	"

## سؤال

اگر سیم پیچ ترانسفورماتور به ولتاژ DC متصل شود، مقدار ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور چقدر خواهد بود؟

چرا؟

## مثال ۳

نوع ورق مناسب برای هسته ترانسفورماتور با ولتاژ  $12V = U_2$  و جریان  $4A = I_2$  تعیین کنید.

$$P_2 = U_2 \times I_2 = 12 \times 4 = 48 \text{ W}$$

$$S = 1/2\sqrt{P_2} = 1/2\sqrt{48} = 8/31 \text{ cm}^2$$

$$EI \leq 30 \times \sqrt{S}$$

$$EI \leq 30 \times \sqrt{8/31} = 86/48$$

ورق استاندارد مربوط به مقدار محاسبه شده ورق  $EI84$  می‌باشد. در این ورق  $f = 28 \text{ mm}$  می‌باشد.  
ضخامت هسته از  $\frac{S}{f}$  به دست می‌آید.

$$\frac{S}{f} = \frac{8/31}{28 \times 10^{-3}} = 2/967 \text{ cm} = 29/67 \text{ mm}$$

اگر ورق‌ها را از نوع  $35/0$  میلی‌متری انتخاب کنیم در این حالت تعداد ورق‌ها برابر است با :

$$\frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{عدد ورق‌ها}} = \frac{29/67}{35/0} = 845 \text{ عدد}$$

اگر ورق‌ها از نوع  $50/0$  میلی‌متری انتخاب کنیم در این حالت تعداد ورق‌ها برابر است با :

$$\frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{عدد ورق‌ها}} = \frac{29/67}{50/0} = 595 \text{ عدد}$$

## محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه

مبناًی محاسبات تعداد دورهای سیم پیچ اولیه و ثانویه رابطه  $E = 4/44 \times f \times B_m \times S \times N$  می‌باشد. عملاً در محاسبات برای سادگی عمل E را یک ولت در نظر می‌گیرند و تعداد دور را برای یک ولت به دست می‌آورند که آن را دور بر ولت می‌گویند و با  $N_V$  نشان می‌دهند. پس از تعیین  $N_V$ ، براساس ولتاژهای سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه و در نظر گرفتن افت ولتاژها، تعداد دورهای اولیه و ثانویه را تعیین می‌کنند.

$$E = 4/44 \times f \times B_m \times S \times N$$

$$E = 1V \rightarrow N_V = \frac{1}{4/44 \times f \times B_m \times S} \quad (3-16)$$

اگر S را بر حسب سانتی‌مترمربع و  $B_m$  را بر حسب گوس در نظر بگیریم دور بر ولت به صورت رابطه  $3-16$  بیان خواهد شد.

$$N_V = \frac{10^8}{4/44 \times f \times B_m \times S} \quad (3-15)$$

اگر  $f=50\text{ Hz}$  و گوس  $B_m = 12000 \text{ تスلا} = 1/2 N_V$  باشد دور بر ولت به صورت زیر بیان می‌شود.

$$N_V = \frac{37/5}{S [Cm^2]} \text{ هسته مرغوب}$$

اگر  $f=50\text{ Hz}$  و گوس  $B_m = 10000 \text{ تسلا} = 1 N_V$  باشد دور بر ولت به صورت زیر بیان می‌شود.  
هسته معمولی  $N_V = \frac{45}{S [Cm^2]}$

مقدار دور بر ولت به چه عواملی بستگی دارد؟ اگر فرکانس افزایش یابد دور بر ولت چه تغییری می‌کند؟

فعالیت



برای محاسبه تعداد دور اولیه و ثانویه دو حالت زیر را می‌توان در نظر گرفت.

- ۱- تعداد دور سیمپیچ اولیه را متناسب با نصف درصد افت ولتاژ، کاهش و تعداد دور ثانویه متناسب با نصف درصد افت ولتاژ افزایش می‌دهند.

$$N_1 = N_V \times V_1 \times \left(1 - \frac{\% \Delta V}{2}\right)$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times \left(1 + \frac{\% \Delta V}{2}\right)$$

- ۲- تعداد دور سیمپیچ اولیه را تغییر نداده و تعداد دور ثانویه را متناسب با درصد افت ولتاژ کل افزایش می‌دهند.

$$N_1 = N_V \times V_1$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times (1 + \% \Delta V)$$

میزان افت ولتاژ با توجه به توان ترانسفورماتور تغییر می‌کند. افت ولتاژ در جدول شکل ۳ بر حسب توان خروجی نشان داده شده است.

جدول ۳- افت ولتاژ ترانسفورماتورها بر حسب قدرت آن

قدرت ترانس VA	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۷۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۵۰۰
درصد افت ولتاژ $\Delta U$	۲۰	۱۷	۱۴	۱۲	۱۰	۹	۸	۷/۵	۷	۶/۵	۵	۴	۳	۲	۵	۱

### سؤال

چرا با افزایش قدرت ترانسفورماتور مقدار درصد افت کمتر می‌شود؟

#### مثال ۴

ترانسفورماتوری با مشخصات VA = ۲۰۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۱۲ ولت مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از نوع مرغوب با چگالی GS = ۱۲۰۰۰ mm<sup>۳</sup>، ضخامت هر ورق ۵/۵۰ mm و فرکانس شبکه ۵۰ هرتز می‌باشد. تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه و تعداد ورق‌های هسته را با شرایط زیر مشخص کنید.

- ۱- بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ، در اولیه  
۲- با در نظر گرفتن افت ولتاژ، در اولیه  
حل:

۱- بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه

از جدول شکل ۳-۶۵ برای VA = ۲۰۰ اندازه افت ولتاژ برابر ۷/۵٪ تعیین می‌شود و از رابطه برای هسته مرغوب می‌توان نوشت:

$$N_V = \frac{37/5}{S [Cm^3]}$$

$$S = 1/2\sqrt{p_2} = 1/2\sqrt{200} = 16/97 Cm^3$$

$$N_V = \frac{37/5}{16/97} = 2/21$$

$$N_V = \frac{10^4}{4/44 \times f \times B_m \times S}$$

$$N_V = \frac{10^4}{4/44 \times 50 \times 12000 \times 16/97} = 2/21$$

$$N_1 = N_V \times V_1 = 2/21 \times 220 = 486$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times (1 + \% \Delta V) = 2/21 \times 12 \times (1 + 0/075) \approx 29$$

۲- با در نظر گرفتن افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه

$$N_1 = N_V \times V_1 \times \left(1 - \frac{\% \Delta V}{2}\right) = 2/21 \times 220 \times \left(1 - \frac{0/075}{2}\right) = 468$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times \left(1 + \frac{\% \Delta V}{2}\right) = 2/21 \times 12 \times \left(1 + \frac{0/075}{2}\right) = 28$$

$$EI \leq 30\sqrt{S} = 30\sqrt{16/97} = 123/58$$

نوع ورق استاندارد نزدیک به EI = ۱۲۳/۵۸، ورق ۱۲۰ می‌باشد. در این حالت، اندازه f = ۴۰ میلی‌متر به دست می‌آید از رابطه مقابل می‌توان نوشت:

$$S' = 1/1 \times S = 1/1 \times 1697 mm^3 = 1866/2 mm^3$$

$$\frac{S'}{f} = \frac{1866/2}{40} = 46/66 mm$$

$$n = \frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{ضخامت هر ورق}} = \frac{46/66}{0/5} \approx 94$$

## تعیین قطر سیم مربوط به سیم پیچ اولیه و ثانویه

قطر سیم در سیم پیچ های ترانسفورماتور باید به گونه ای انتخاب شود، که حداقل بتواند اهداف زیر را برآورده کند.

الف) حداقل تلفات مسی را داشته باشد.

ب) حداقل وزن را داشته باشد.

ج) جریان مدار را به راحتی تحمل کند.

با توجه به ویژگی های فوق پس می توان نتیجه گرفت که قطر سیم متأثر از توان ترانسفورماتور و چگالی جریان می باشد.


محاسبه ترانسفورماتور و مقدار افت ولتاژ از لحظه ۵:۱۵ تا ۹:۱۰

فیلم



## چگالی جریان

چگالی جریان، بزرگی شدت جریانی است که هر میلی مترمربع از یک سیم، آن را تحمل می کند. واحد آن آمپر بر میلی مترمربع است و آن را با  $J$  نشان می دهند. در شکل مفهوم چگالی جریان با شکل  $30^{\circ}$  نشان داده شده است.

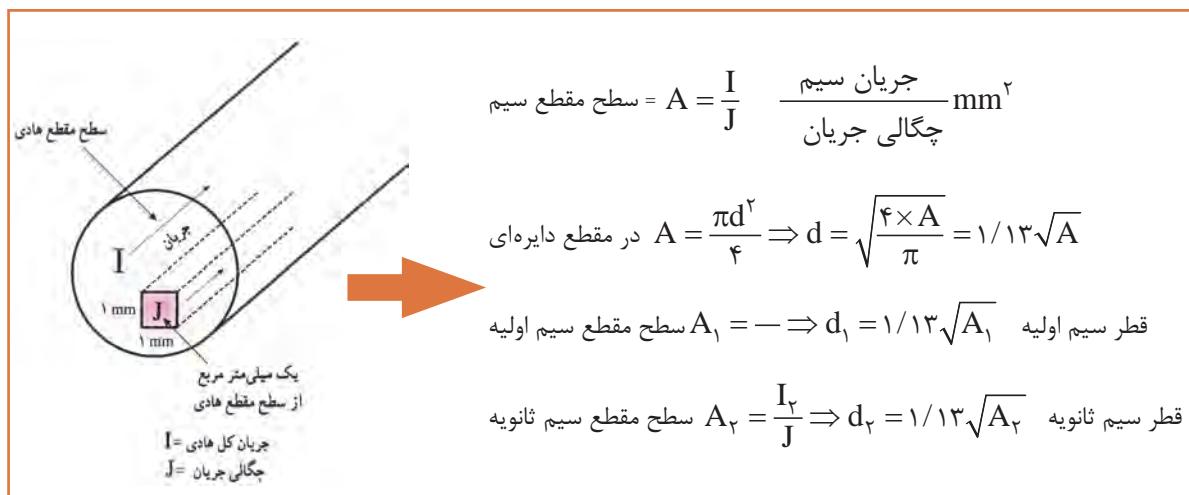

شکل ۳۰- چگالی جریان و تعیین سطح مقطع سیم پیچ اولیه و ثانویه

### پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

چگالی جریان با افزایش توان ترانسفورماتورها کاهش می‌یابد. در جدول ۴ محدوده چگالی جریان ترانسفورماتورها را متناسب با توان‌های مختلف مشاهده می‌کنید.

جدول ۴، مقدار چگالی جریان بر حسب محدوده قدرت ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

**جدول ۴ - چگالی جریان در ترانسفورماتور**

VA قدرت	۰_۵۰	۵۰_۱۰۰	۱۰۰_۲۰۰	۲۰۰_۵۰۰	۵۰۰_۱۰۰۰	۱۰۰۰_۲۰۰۰	۲۰۰۰_۳۰۰۰	۳۰۰۰_۴۰۰۰
چگالی جریان $\frac{A}{mm^2}$	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱

### مثال ۵

یک ترانسفورماتور یک‌فاز با ولتاژ اولیه ۲۲۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۶ ولت و جریان ثانویه ۴ آمپر مورد نیاز است. چگالی هسته ۱۲۰۰۰ گوس و فرکانس شبکه برق ۵۰ هرتز است. محاسبات لازم برای ساخت این ترانسفورماتور را، از قبیل انتخاب ورق‌ها، تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه و قطر سیم پیچ اولیه و ثانویه انجام دهید.

حل:

$$V_1 = 220 \text{ V}, \quad V_2 = 6 \text{ V} \rightarrow P_2 = V_2 \times I_2 = 6 \times 4 = 24 \text{ VA}$$

$$S = 1/\sqrt{P_2} = 1/\sqrt{24} = 5/9 \text{ Cm} \quad \text{سطح حقیقی آهن}$$

$$N_V = \frac{37/5}{S} = \frac{37/5}{5/9} = 6/36 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_1 = V_1 \times N_V = 220 \times 6/36 = 1400 \quad \text{دور}$$

$$N_2 = V_2 \times N_V \times (1 + \Delta V \%)$$

از جدول شکل ۳-۶۸ افت ولتاژ تقریباً ۱۴٪ می‌باشد.

$$N_2 = 6 \times 6/63 \times (1 + 0/014) = 37 \quad \text{دور}$$

$$A_1 = \frac{I_1}{J}, \quad I_1 = \frac{P_1}{V_1}, \quad P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

راندمان (η) را به طور متوسط ۹۰٪ در نظر می‌گیرند.

$$P_1 = \frac{24}{0/9} = 26/6 \text{ VA} \rightarrow I_1 = \frac{26/6}{220} = 0/12 \text{ A} \rightarrow A_1 = \frac{I_1}{J}$$

از جدول ۴ چگالی جریان برابر  $J = 4 \text{ A/mm}^2$  است.

$$A_1 = \frac{I_1}{J} = \frac{0/12}{4} = 0/03 \text{ mm}^2 \rightarrow d_1 = 1/13\sqrt{0/03} = 0/20 \text{ mm}$$

$$A_2 = \frac{I_2}{J} = \frac{\frac{4}{4}}{4} = 1 \text{ mm}^2 \rightarrow d_2 = \sqrt{A_2} = \sqrt{1/13} = 1/\sqrt{13} \text{ mm}$$


$$\text{نوع EI} \leq 30\sqrt{S} \leq 30\sqrt{5/9} = 73$$

نوع EI استاندارد از جدول شکل ۳-۶۶ می‌باشد که در آن  $f = 22 \text{ mm}$  است و ضخامت هسته برابر است با:

$$\text{عدد } 54 \approx \frac{EI}{f} = \frac{26/81}{5/9} = \frac{54}{9} \text{ mm} = 6 \text{ mm}$$

## طراحی قرقه ترانسفورماتور تک فاز

سیم‌پیچ‌های هر ترانسفورماتور، ابتدا روی یک قرقه پیچیده می‌شود. پس از آماده شدن سیم‌پیچ‌ها، ورق‌های هسته در درون قرقه‌ها قرار داده می‌شوند. قرقه‌ها متناسب با ابعاد هسته انتخاب می‌شوند. این قرقه‌ها در توان‌های پایین، از مواد ترمومولاست به صورت یک پارچه در قالب‌های استاندارد ساخته می‌شوند، یا از برش و مومنتاژ کاغذهای برشمان درست می‌شوند. در توان‌های بالا و دمای کار زیاد قرقه‌ها را از فیبرهای استخوانی می‌سازند. فیبرهای استخوانی از استحکام مکانیکی بالا برخوردارند و دماهای زیادی را تحمل می‌کنند (شکل ۳۱).

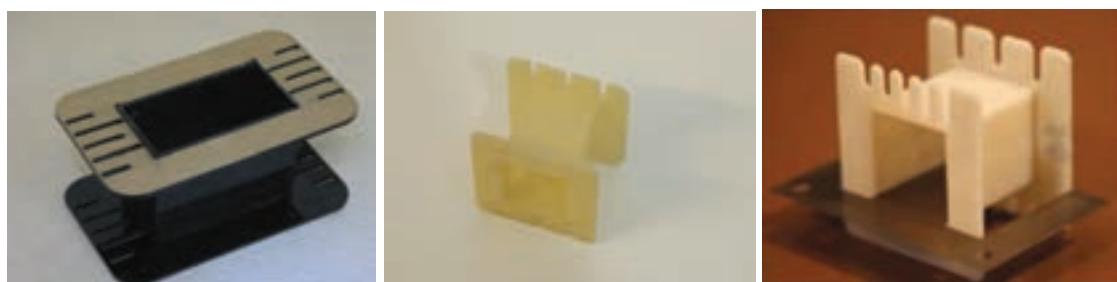

شکل ۳۱- قرقه‌های ترمومولاست و فیبر استخوانی

در انتخاب ورق‌های هسته و قرقه ترانسفورماتورها دو عامل تعیین‌کننده باید در نظر گرفته شود.

- ۱- سطح کافی برای سیم‌پیچ اولیه و ثانویه
- ۲- حداکثر بهره‌برداری از فضای قرقه

در انتخاب ورق هسته، ورقی را باید انتخاب نمود که سطح پنجره آن، سطح موردنیاز سیم‌پیچ اولیه و ثانویه را کفایت کند، با مراجعه به جدول کتاب راهنمای هنرجو در تعیین قرقه کفایت سطح پنجره‌های آن اقدام کنید.


فعالیت

ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی و خروجی برابر برای ایزوله و جداسازی دو بخش یک مدار الکتریکی کاربرد دارد.



## پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور


نقش ترانسفورماتور حفاظتی در شکل ۳۲ چیست؟

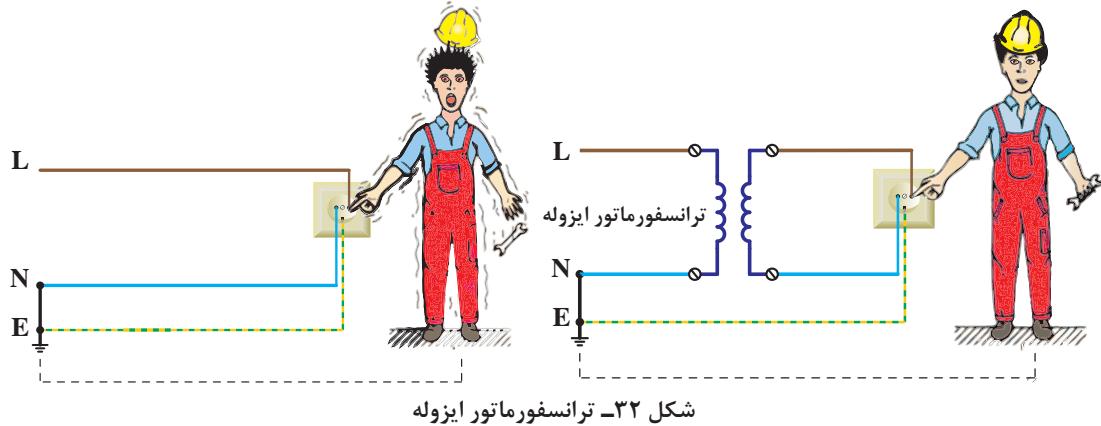

شکل ۳۲- ترانسفورماتور ایزوله

## تهیه مغزی قرقره

یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل براساس ابعاد نشان داده شده در شکل ۳۳ تهیه کنید. چرا که در زمان سیم پیچی لازم است تا این قطعه چوب در داخل قرار گرفته و سپس روی بوبین پیچ بسته شود.

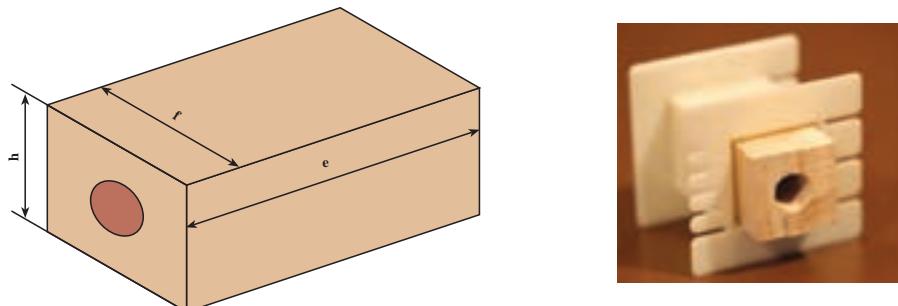

شکل ۳۳- ابعاد مغزی قرقره


کار عملی ۲

هدف : ساخت ترانسفورماتور تک فاز با یک ورودی و یک خروجی



## وسایل و مواد لازم

- قرقره ترانسفورماتور از نوع EI48 یک عدد
- ورق EI66 به ضخامت  $0.5 \text{ mm}$  به تعداد ۶۰ عدد
- سیم لاکی  $20 \text{ mm}^2$  و  $80 \text{ mm}^2$
- دستگاه بوبین پیچ
- سیم چین
- دم باریک
- سیم افشار  $1/5 \text{ mm}^2$  و ۱ عدد

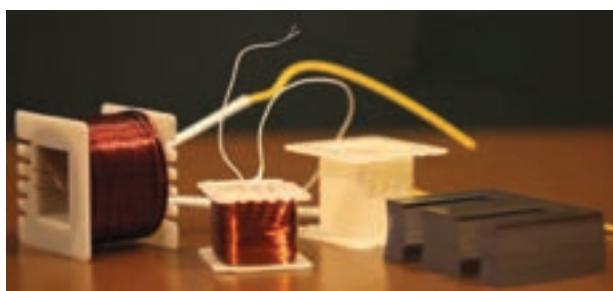

شکل ۳۴- تجهیزات سیم پیچی ترانسفورماتور

- وارنیش نمره ۲/۵، ۲، ۱
  - هویه و دریل
  - لحیم و ژاک (جای فیش) چهار عدد
  - کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵
  - چسب نواری
  - کاغذ سنباده
- ۱- با توجه به مشخصات الکتریکی داده شده و بهره گرفتن از ورق هسته مرغوب با چگالی بالا و فرکانس کاری ۵۰ هرتز تعداد دور سیم پیچ ها، قطر سیم های اولیه و ثانویه، ابعاد و نوع ورق EI را با احتساب افت ولتاژ مناسب در سمت اولیه و ثانویه به دست آورده و سپس به کمک مربی خود اقدام به پیچیدن آن نمایید.


$$V_1 = 220\text{V} \quad , \quad V_2 = 12\text{V} \quad , \quad I_2 = 3\text{A}$$

- ۲- برای پیچیدن سیم روی قرقره لازم است تا ابتدا مغزی چوبی ساخته شده را به داخل قرقره هدایت کنید و سپس مجموعه را روی بوبین پیچ سوار کرده و اقدام به سیم پیچی کنید.



شکل ۳۵- مغزی قرقره


- ۳- سیم پیچ اولیه را مرتب روی قرقره بپیچید و پس از هدایت سرسیم ها به ژاک (جای فیش) مربوطه روی آن را با کاغذ پرشمان ۰/۱۵ یا ۱/۱۰ پوشانید و با چسب کاغذی محکم کنید سپس سیم ثانویه را به تعداد دور لازم بپیچید و پس از هدایت سرسیم های ثانویه به ژاک (جای فیش) مربوطه، روی سیم ها را با کاغذ پرشمان ۰/۲۰ پوشانده با چسب محکم کنید.

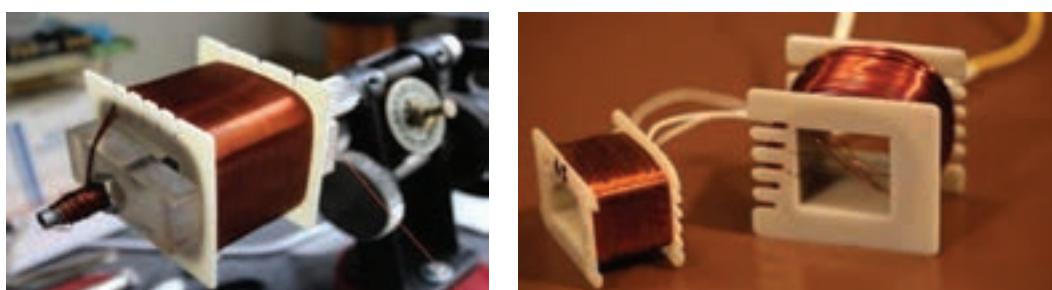

شکل ۳۶- سیم پیچی ترانسفورماتور

## پویمان سوم: سیم‌پیچی ترانسفورماتور

با راهنمایی مربی کارگاه ورق‌های EI را مطابق شکل ۳۷ به صورت یک در میان در داخل قرقه قرار دهید و در خاتمه پیچ ورق‌ها را محکم کنید. در نهایت ترانسفورماتور برای آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه آماده است (شکل ۳۸).

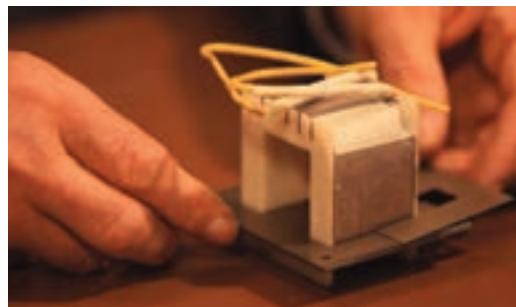


شکل ۳۷- جازدن هسته

فعالیت



اگر سیم‌پیچی اولیه و ثانویه نامرتب باشد هنگام جازدن هسته چه مشکلی پیش می‌آید؟

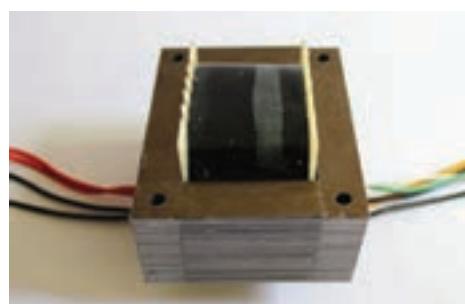

شکل ۳۸- ترانسفورماتور آماده شده

- ۵- پس از سیم‌پیچی بانتظارت مربی خود اولاً ولتاژ اولیه و ثانویه را به ازای یک بار مناسب اندازه‌گیری کنید.
- ۶- آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ساخته شده را انجام داده و تعیین مقدار تلفات هسته و سیم‌پیچی راندمان ترانسفورماتور را نیز محاسبه کنید.

ایمنی



هنگام جازدن هسته ترانسفورماتور مراقب نوک تیز گوشه هسته باشید.

تذکر



بسیاری از مواقع هنگام سیم‌پیچی اولیه ترانسفورماتور در اثر عجله، یا بی‌دقیقی سر سیم اولیه قطع می‌شود. پیدا کردن مجدد سرسیم و اتصال مجدد آن وقت‌گیر است برای جلوگیری از این اتفاق سرسیم اولیه را با سیم افشار اتصال دهید و از شیار قرقه بیرون بیاورید.

فیلم




مراحل عملی سیم‌پیچی ترانسفورماتور از لحظه ۱۱:۴۰ تا ۲۰

## ترانسفورماتورهای با چند ورودی و خروجی


سیم‌پیج اولیه ترانسفورماتورها ممکن است در شبکه‌های مختلف به ولتاژهای مختلف متصل شود. مثلاً در ولتاژهای  $V_{11}$ ,  $V_{12}$ ,  $V_{21}$ ,  $V_{22}$ ,  $V_{23}$  به کار گرفته می‌شود. همچنین ممکن است ولتاژهای مختلف سیم‌پیج‌های ثانویه ممکن است مستقل از هم یا مشترک باشند. (شکل ۳۹ و ۴۰)

فیلم

ترانسفورماتورهای چند سر از لحظه ۲۴ تا ۲۶:۴۰

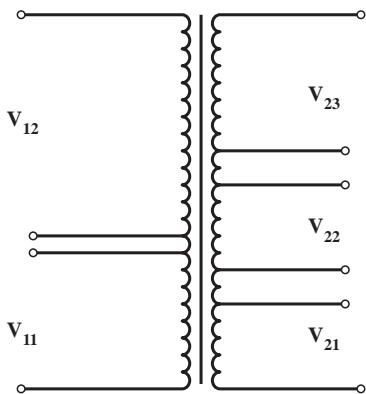

شکل ۳۹- ترانسفورماتور با سیم‌پیج‌های مجزا در اولیه و ثانویه

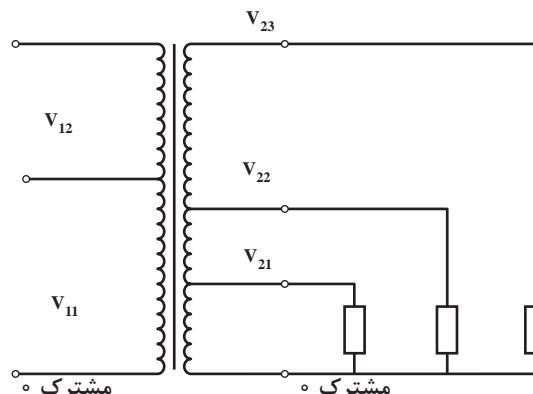


شکل ۴۰- ترانسفورماتور با سیم‌پیج‌های مشترک در اولیه و ثانویه

معمولًا از روش سیم‌پیج‌های مشترک در ترانسفورماتورهای با ولتاژهای پایین کمتر استفاده می‌شود. همچنین ممکن است در یک ترانسفورماتور از سیم‌پیج‌های ثانویه به صورت هم‌زمان و یا غیر هم‌زمان استفاده شود که این مسئله در محاسبات عملی ترانسفورماتور مؤثر است. به کارگیری روش سیم‌پیچی مستقل باعث افزایش حجم ترانسفورماتور می‌شود و بنابراین صرفه اقتصادی نیست (شکل ۳۹).

می‌توان تعداد دور سیم‌پیج اولیه را برای بالاترین ولتاژ در اولیه و تعداد دور سیم‌پیج ثانویه را نیز برای بیشترین ولتاژ ثانویه پیچیده و برای ولتاژهای دیگر، در دورهای معین سرسیم‌پیج‌ها را خارج کرد (شکل ۴۰).

قطر سیم‌پیج را نیز می‌توان بر مبنای بیشترین جریانی که از سیم‌پیج عبور می‌کند، انتخاب کرد و برای همه سیم‌پیج‌های ثانویه یا اولیه یکی باشد اما چون جریان هر قسمت از سیم‌پیج‌ها با قسمت‌های دیگر تفاوت دارد، بهتر است برای هر قسمت سیمی با قطر متفاوت پیچیده شود؛ مگر اینکه جریان‌ها بسیار نزدیک به هم باشند.

برای محاسبه قدرت ترانسفورماتورهایی که دارای چندین ولتاژ در ثانویه هستند، در صورتی که از همه خروجی‌ها به طور هم‌زمان استفاده می‌شود، می‌توان از جمع همه قدرت‌های خروجی، قدرت ثانویه و از روی آن قدرت اولیه را به دست آورد. اما اگر از همه ولتاژهای ثانویه به طور هم‌زمان استفاده نشود، باید با بررسی حالت‌های ممکن بیشترین توان خروجی را انتخاب کرد و محاسبات را بر مبنای آن انجام داد.

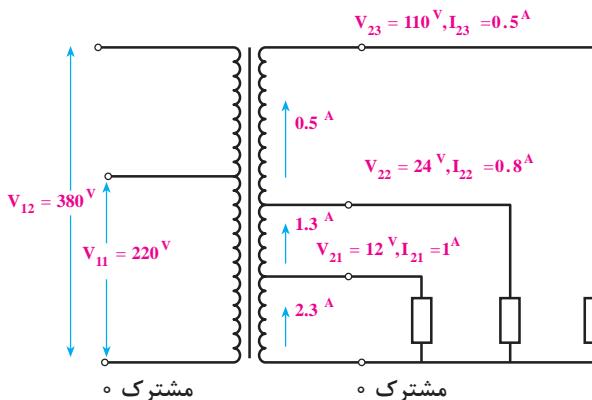

شکل ۴۱- ترانسفورماتور چندسر

قطر سیم‌ها نیز برای قسمت اول (از صفر تا ۱۲ ولت) بر مبنای جریان  $\frac{1}{3}$  آمپر و برای قسمت دوم (از ۱۲ تا ۲۴ ولت) برای جریان  $\frac{1}{3} \times 0.8 = 0.27$  آمپر و برای قسمت سوم از (۲۴ تا ۱۱۰ ولت) بر مبنای جریان  $\frac{1}{5} \times 0.5 = 0.1$  آمپر حساب می‌شود.

پیچیده شده و پس از بیرون آوردن یک سر خروجی، مجدداً برای دومین ولتاژ یعنی  $U_{12}$  سیم با قطر  $d_{12}$  و به اندازه  $(N_{11}-N_{12})$  دور پیچیده شود تا در هنگام وصل شدن به ولتاژ بیشتر، هر دو سیم پیچ ( $N_{11}$ ) و ( $N_{12}$ ) با یکدیگر سری شوند و مجموع حلقه‌های آنها برابر با  $N_{12}$  شود. بدون ترتیب در مرحله قطر سیم نیز کمتر می‌شود. برای سیم پیچ ثانویه، ابتدا ولتاژها را از کم به زیاد مرتب کرده و برای ولتاژ  $U_{21}$  تعداد دور  $N_{21}$  و برای ولتاژ  $U_{22}$  و  $U_{23}$  ... تعداد دورهای  $N_{22}$  و  $N_{23}$  ... را محاسبه می‌کنیم و سپس، مانند طرف اولیه عمل می‌نماییم.

در عمل باید دقت کنیم که سیم پیچ‌های ثانویه همه در یک جهت پیچیده شوند تا ولتاژ آنها با یکدیگر جمع شوند.

برای توضیح بیشتر به بررسی و حل کامل مثال ذکر شده می‌پردازیم. سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور موردنظر باید به ولتاژ ۲۲۰ ولت با ۳۸۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز اتصال یابد و ثانویه آن نیز دارای سه خروجی ۱۲ ولت با جریان یک آمپر، ۲۴ ولت با جریان  $\frac{1}{8}$  آمپر و ۱۱۰ ولت با جریان  $\frac{1}{5}$  آمپر باشد. فرض می‌کنیم که از هر سه خروجی به طور

**مثال ۶:** شکل ۴۱ را در نظر بگیرید اگر از مصرف کننده ۱۲ ولتی، جریان یک آمپر و از مصرف کننده ۲۴ ولتی، جریان  $\frac{1}{8}$  آمپر و از مصرف کننده ۱۱ ولتی، جریان  $\frac{1}{5}$  آمپر عبور کند و تمام مصرف کننده‌ها نیز هم‌زمان به ترانسفورماتور وصل شوند، توان کل خروجی برابر است با :


$$P_T = V_{21} \times I_{21} + V_{22} \times I_{22} + V_{23} \times I_{23}$$

$$P_T = 12 \times 1 + 24 \times \frac{1}{8} + 110 \times \frac{1}{5} = 86.27$$

در این مثال، اگر فرض کنیم که از سه خروجی، تنها دو خروجی بتوانند به طور هم‌زمان کار کنند، باید قدرت‌های خروجی را دو به دو با یکدیگر جمع کنیم و مقدار بزرگ‌تر را برای قدرت خروجی ترانسفورماتور منظور، در نظر بگیریم. بنابراین برای این ترانسفورماتور قدرت ثانویه  $P_T = 74.278$  به دست می‌آید. قطر سیم نیز با بررسی جریان‌ها در شرایط مختلف پیدا می‌شود. به طوری که از قسمت اول سیم پیچ، حداقل  $\frac{1}{8}$  آمپر و از قسمت دوم آن حداقل جریان  $\frac{1}{3}$  آمپر و از قسمت سوم نیز جریان  $\frac{1}{5}$  آمپر عبور می‌کند. با توجه به چگالی جریان، می‌توان قطر سیم‌ها را مشخص کرد.

سطح مقطع آهن خالص و دور بر ولت را می‌توان پس از محاسبه قدرت ترانسفورماتور از طریق روابط قبلی به دست آورد.

تعداد دورهای اولیه و ثانویه به همان روش قبلی محاسبه می‌شود. لیکن در هنگام به دست آوردن درصد افت ولتاژ باید برای قسمت خروجی، قدرت همان قسمت را در جدول قرار دهیم و افت ولتاژ را پیدا کنیم. در هنگام سیم پیچی، ابتدا سیم با قطر  $d_{11}$  برای ولتاژ کمتر (یعنی  $U_{11}$ ) و به اندازه  $N_{11}$  دور

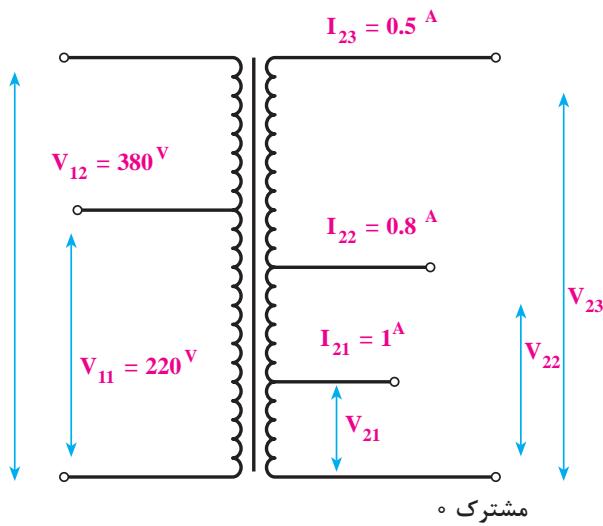

شکل ۴۲ - مقادیر ترانسفورماتور چندسر

همزمان استفاده شود.

حل این مثال را در ۹ مرحله توضیح می‌دهیم.

### راه حل

مرحله اول : در این مرحله، معلومات مورد نیاز را مرتب کرده و شکل آن را رسم می‌کنیم.  
(شکل ۴۲).

$$V_{11} = 220\text{V}, \quad V_{12} = 380\text{V}$$

$$V_{21} = 12\text{V}, \quad I_{21} = 1\text{A}$$

$$V_{22} = 24\text{V}, \quad I_{22} = 0.8\text{A}$$

$$V_{23} = 11\text{V}, \quad I_{23} = 0.5\text{A}$$

مرحله دوم : قدرت اولیه ترانسفورماتور را با توجه به اینکه خروجی‌ها به‌طور همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، محاسبه می‌کنیم.

$$P_2 = V_{21} \times I_{21} + V_{22} \times I_{22} + V_{23} \times I_{23}$$

$$P_2 = 12 \times 1 + 24 \times 0.8 + 11 \times 0.5 = 86/2\text{VA}$$

همان‌طور که قبلاً گفتیم، ضریب بهره برای یک ترانسفورماتور با قدرت از ۲۰ ولت آمپر تا ۱۲۵ ولت آمپر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. پس می‌توانیم برای این ترانسفورماتور ضریب بهره ۸۹ درصد انتخاب کنیم.

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

هرگاه در نظر گرفته شود، می‌توان نوشت :

$$P_{S1} = \frac{P_{S2}}{\eta}$$

$$P_{S1} = \frac{86/2}{0/89} = \frac{96}{85} = 97$$

مرحله سوم : سطح مقطع واقعی هسته را با توجه به قدرت  $P_{S1}$  به دست می‌آوریم.

$$S_{Fe} = 1/2\sqrt{P_{S1}} = 1/2\sqrt{97} = 11/\lambda\text{cm}^2$$

سطح مقطع ظاهری هسته برابر است با :

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}} = \frac{11/8}{0/9} = 13/11 \text{ cm}^2$$

**مرحله چهارم:** دور برولت برای این ترانسفورماتور برابر است با :


$$N_V = \frac{37/54}{S} = \frac{37/54}{11/8} = 3/18 \frac{\text{دور}}{\text{ولت}}$$

**مرحله پنجم:** برای تعیین دورهای اولیه، باید ابتدا درصد افت ولتاژ را به دست آوریم. در جدول ۲ درصد افت ولتاژ برای قدرت ۷۵ ولت آمپر ۱۰ درصد و برای قدرت ۱۰۰ ولت آمپر ۹ درصد است؛ یعنی با افزایش ۲۵ ولت آمپر به قدرت ترانسفورماتور یک درصد از افت ولتاژ کاسته شده است. قدرت خروجی ترانسفورماتور موردنظر ۸۶ ولت آمپر است، یعنی، از ۷۵ ولت آمپر  $11 = 86 - 75$  ولت آمپر بیشتر است. با یک تناسب ساده، می‌توان مقدار کاهش افت ولتاژ را از ۱ درصد به دست آورد که برابر با  $\frac{11 \times 1}{25} = 0.44$  می‌شود. بنابراین، افت ولتاژ برای این ترانسفورماتور برابر با  $= 9/56 = 0.44$  درصد می‌شود. از این مقدار با توجه به نسبت تقریبی مقاومت سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه، حدود ۶ درصد برای اولیه و  $\frac{3}{5}$  درصد برای ثانویه منظور می‌کنیم. بنابراین، تعداد دور اولیه برای هر ولتاژ جداگانه برابر است با :

$$N_{11} = n \times V_{11} (1 - \% \Delta V_1) = 3/18 \times 220 (1 - 0/0.44) = 658 \text{ دور}$$

$$N_{12} = n \times V_{12} (1 - \% \Delta V_1) = 3/18 \times 380 (1 - 0/0.44) = 1135/9 \approx 1136 \text{ دور}$$

سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ سری است که قسمت اول ۶۵۸ دور و قسمت دوم  $= 478$  دور می‌باشد.

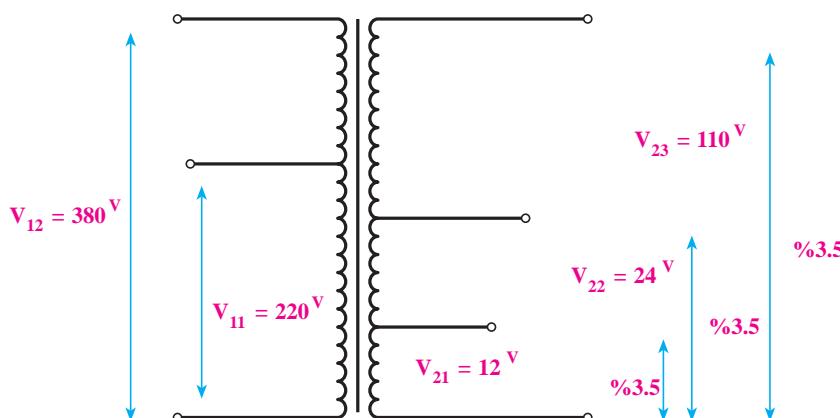

شکل ۴۳- درصد افت ولتاژ در ترانسفورماتور

**مرحله ششم:** چون از هر سه خروجی ترانسفورماتور به طور هم زمان استفاده می‌شود، درصد افت ولتاژ برای هر سه ولتاژ از سیم مشترک تا هر یک از خروجی‌های ۱۲ و ۲۴ و ۱۱۰ ولت،  $\frac{۳}{۵}$  درصد برآورد می‌شود که در شکل ۳۹ مشخص شده است بنابراین، تعداد دور ثانیه برای هر ولتاژ جداگانه برابر است با :

$$N_{11} = n \times V_{11} (1 - \% \Delta V_1) = \frac{۳}{۱۸} \times ۱۲ \times \left(1 + \frac{\frac{۳}{۵}}{۱۰۰}\right) = ۳۸$$

$$N_{22} = n \times V_{22} (1 - \% \Delta V_2)$$

$$N_{22} = \frac{۳}{۱۸} \times ۲۴ \times \left(1 + \frac{\frac{۳}{۵}}{۱۰۰}\right) \approx ۷۷ \text{ دور}$$

$$N_{22} = n \times V_{22} (1 - \% \Delta V_2) = \frac{۳}{۱۸} \times ۱۱۰ \times \left(1 + \frac{\frac{۳}{۵}}{۱۰۰}\right) = ۳۶۲ \text{ دور}$$

بدین ترتیب، برای ۱۲ ولت باید ۳۸ دور و برای ۲۴ ولت  $39 = 77 - 38$  دور و برای ۱۱۰ ولت  $= 362 - 77$  دور سیم به صورت سری پیچیده شود.

**مرحله هفتم:** ابتدا قطر سیم را برای سیم‌های اولیه حساب می‌کنیم. اگر اولیه را به ۲۲۰ ولت وصل کنیم، جریان آن برابر است با :

$$I_{11} = \frac{P_1}{V_{11}} = \frac{۹۷}{۲۲۰} = ۰/۴۴ A$$

و اگر آن را به ۳۸۰ ولت وصل کنیم، جریان آن برابر خواهد شد با :

$$I_{12} = \frac{P_1}{V_{12}} = \frac{۹۷}{۳۸۰} = ۰/۲۵ A$$

چگالی جریان برای قدرت ۵۰ تا ۱۰۰ ولت آمپر برابر با  $I = \frac{۳/۵}{mm^2} A$  است. لذا قطر سیم قسمت اول برابر می‌شود با :

$$d_{11} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{11}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{۰/۴۴}{۳/۵}} = ۰/۴۰ mm$$

$$d_{12} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{12}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{۰/۲۵}{۳/۵}} = ۰/۳۰ mm$$

بنابراین، با توجه به تعداد دورهای اولیه باید ۶۵۸ دور از سیم  $۰/۴۰$  و به دنبال آن ۴۷۸ دور سیم  $۰/۳۰$  پیچیده شود.

### پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

**مرحله هشتم:** چگالی جریان برای ثانویه نیز برابر با  $\frac{A}{mm^2}$  است؛ بنابراین، قطر سیم برای قسمت اول سیم پیچ که هرسه جریان از آن عبور می‌کند، برابر است با :

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{21} + I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{10/8 + 0/5}{3/5}} = 0/91 \text{ mm}$$

در اینجا نیز با تقریب سیم ۰/۹۰ را انتخاب می‌کنیم. از قسمت دوم سیم پیچ ثانویه مجموع جریان  $I_{22}$  و  $I_{23}$  عبور می‌کند. بنابراین قطر آن برابر است با :


$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{0/8 + 0/5}{3/5}} = 0/68 \text{ mm}$$

برای این قسمت نیز با توجه به جدول اندازه‌های قطر سیم استاندارد ۰/۷۰ را انتخاب می‌کنیم. از قسمت سوم سیم پیچ ثانویه، فقط جریان ۰/۲۲ عبور می‌کند. بنابراین قطر آن برابر است با :

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{23}}{J}}$$

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{0/5}{3/5}} = 0/43 \text{ mm}$$

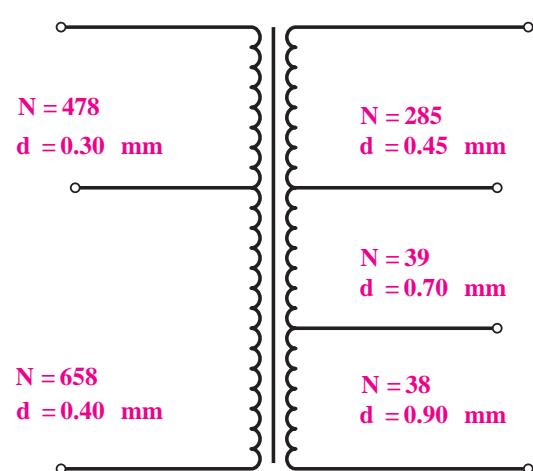

شکل ۴۴- ترانسفورماتور با چندسر ورودی و

چند سر خروجی

این مقدار از جدول ۰/۴۵ mm به دست می‌آید.  
**مرحله نهم:** در این مرحله، بهتر است برای کاهش خطای محاسبه، نتایج به دست آمده را برای پیچیدن ترانسفورماتور بر روی شکل بنویسیم و با توجه به آن، نوع ورق ترانسفورماتور را انتخاب کنیم.

نتایج محاسبات لازم برای سیم پیچی هر قسمت از ترانسفورماتور مورد نظر، در شکل ۴۴ نشان داده شده است.

پس از مشخص کردن کامل تعداد دور سیم‌ها و قطر آن، باید سطح پنجه لازم برای آنها را به دست آورد و ورق ترانسفورماتور استاندارد را انتخاب کرد. سطح

مورد نیاز برای هر سیم پیچ به قرار زیر است.

$$d_{11} = 0/40 \xrightarrow{\text{از جدول}} 45^{\circ} \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow F_{11} = \frac{658}{450} = 1/46 \text{ cm}^2$$

$$d_{12} = 0/30 \xrightarrow{\text{از جدول}} 77^{\circ} \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow F_{12} = \frac{478}{770} = 0/62 \text{ cm}^2$$

به همین ترتیب  $F_{21}$  و  $F_{22}$  و  $F_{23}$  به دست می‌آید و در نتیجه سطح کل مورد نیاز برابر است با

$$F_T = 1/35 \times F$$

$$F = F_{11} + F_{12} + F_{21} + F_{22} + F_{23}$$

$$F = 1/46 + 0/62 + 0/38 + 0/24 + 0/77 = 3/47 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times 3/47 = 4/68 \text{ cm}^2$$

با مراجعه به جدول ابعاد هسته ورق (EI78) که پنجره آن دارای ابعاد  $e = 3/9$  و  $g = 1/3$  سانتی‌متر است، به دست می‌آید.

$$g \times e \geq 4/68$$

$$3/9 \times 1/3 = 5/07 > 4/68 \text{ cm}^2$$

پس از پیدا کردن نوع ورق، باید قرقه را مطابق روش‌های گذشته طراحی کرد.  
**مثال ۶:**

ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژهای اولیه  $V_1 = 380$  و  $V_2 = 220$  و ولتاژهای ثانویه  $12V$  و  $5A$  و  $6V$  و  $1A$  که سیم‌پیچ‌های آن مستقل از هم بوده و هم زمان مورد استفاده قرارمی‌گیرد، مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از ورق‌های آب دیده با چگالی  $10000$  گوس و ضخامت ورق‌ها  $0.05$  میلی‌متر ساخته می‌شود. فرکانس شبکه  $50$  هرتز است. تمام مراحل طرح این ترانسفورماتور را انجام دهید.

**حل:**

$$P_{21} = 12 \times 5 = 60 \text{ V.A} \quad , \quad P_{22} = 6 \times 1 = 6 \text{ V.A}$$

$$\text{کار همزمان سیم‌های ثانویه } 6 = 60 + 6 = 66$$

$$S = 1/\sqrt{66} = 9/75 \text{ cm}^2$$

### پودمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

$$N_V = \frac{45}{S} = \frac{45}{9/75} = 4/62$$

$$N_{11} = 220 \times 4/62 = 1016 \rightarrow N_{12} = N_{11} + (380 - 220) \times 4/62 = 1016 + 739/2 = 1755 \text{ دور}$$

$$P = 5 \rightarrow \Delta V = 0/2$$

$$P = 10 \rightarrow \Delta V = 0/17$$

چون  $P = 6V.A$  در جدول نیست از تناسب افت ولتاژ آن را به دست می‌آوریم:

$$10 - 5 = 5 \rightarrow 0/2 - 0/17 = 0/03$$

$$6 - 5 = 1 \rightarrow \frac{5}{1} = \frac{0/03}{X} \rightarrow X = \frac{1 \times 0/03}{5} = 0/006 \rightarrow \Delta V = 0/2 - 0/006 = 0/194$$

$$P = 10 \rightarrow \Delta V = 0/12$$

$$P = 25 \rightarrow \Delta V = 0/10$$

$$75 - 50 = 25 \rightarrow \Delta V = 0/12 - 0/10 = 0/02$$

$$66 - 50 = 16 \rightarrow \Delta V = X \rightarrow \frac{25}{16} = \frac{0/02}{X} \rightarrow X = \frac{16 \times 0/02}{25} = 0/0128$$

$$\Delta V = 0/12 - 0/0128 = 0/1072$$

$$N_{21} = 6 \times 4/62 \times (1 + 0/194) = 33 \text{ دور}$$

$$N_{22} = 12 \times 4/62 \times (1 + 0/1072) = 62 \text{ دور}$$

$$P_r = 66V.A \rightarrow P_1 = \frac{P_r}{\eta} = \frac{66}{0/9} = 73V.A \rightarrow I_1 = \frac{73}{220} = 0/33A \quad \text{حداکثر جریان}$$

$$J = \frac{A}{mm^2} \rightarrow A_{11} = \frac{0/33}{3/5} = 0/09mm^2 \rightarrow d_{11} = \sqrt{0/09} = 0/34mm$$

$$EI_{84} = \frac{51/1 - 32/6}{2} \times 41 = 3/79 \quad \text{فضای موجود در}$$

بنابراین  $EI_{84}$  برای ترانسفورماتور فوق مناسب نمی‌باشد و قرقره مناسب  $EI_{96a}$  می‌باشد که دارای ابعاد زیر است.

$$a = 62/4mm \quad b = 32/6mm \quad h = 37/5mm \quad L = 50mm$$

$$A_F = \frac{62/4 - 32/6}{2} \times 50 = 745mm^2 = 7/45cm^2 > 6/25 \quad \text{کفايت سطح را دارد}$$



هدف : ساخت ترانسفورماتور تک فازدارای چند خروجی با سیم پیچ مشترک


### وسایل و مواد لازم

- قرقه ترانسفورماتور از نوع EI ۴۸ یک عدد
- ورق EI ۶۶ به ضخامت mm ۰/۵ به تعداد ۶۰ عدد
- سیم لاکی mm ۰/۲۰ و mm ۰/۸۰
- دستگاه بوبین پیچ
- سیم چین
- دم باریک
- سیم افشار ۱/۵ و ۱
- وارنیش نمره ۱، ۲، ۲/۵
- هویه و دریل
- لحیم وزاک ( جای فیش ) چهار عدد
- کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵
- چسب نواری
- کاغذ سنبلاد

۱- با توجه به مشخصات الکتریکی داده شده و بهره گرفتن از ورق هسته مرغوب با چگالی بالا و فرکانس کاری ۵۰ هرتز تعداد دور سیم پیچ ها، قطر سیم های اولیه و ثانویه، ابعاد و نوع ورق EI را با احتساب افت ولتاژ مناسب در سمت اولیه و ثانویه به دست آورده و سپس به کمک مرتبی خود اقدام به پیچیدن آن نمایید.

$$V_{11} = 220\text{V} , V_{12} = 110\text{V} , V_{21} = 6\text{V} , V_{22} = 9\text{V} , V_{23} = 12\text{V}$$


$$I_{21} = 5\text{A} , I_{22} = 4\text{A} , I_{23} = 3\text{A} , f = 50\text{Hz} , B = 12000\text{Gs}$$

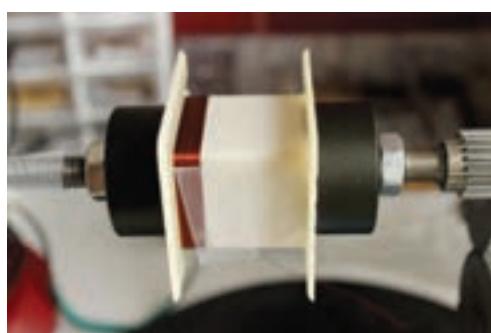

شکل ۴۵- سیم پیچی اولیه

۲- برای پیچیدن سیم روی قرقه لازم است تا ابتدا مغزی چوبی ساخته شده را به داخل قرقه هدایت کنید و سپس مجموعه را روی بوبین پیچ سوار کرده و اقدام به سیم پیچی کنید.

۳- سیم پیچ اولیه را مرتب روی قرقه بپیچید و پس از هدایت سرسیم ها به ژاک مربوطه روی آن را با کاغذ پرشمان ۰/۱۵ یا ۱/۱۵ بپوشانید و با چسب کاغذی محکم کنید سپس سیم ثانویه را با تعداد


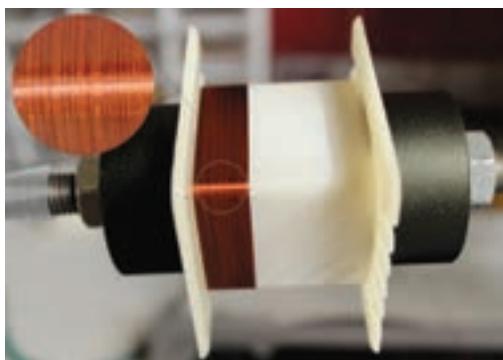


شکل ۴۶- سیم پیچی منظم

دور لازم بپیچید و پس از هدایت سرهای سیم ثانویه ژاک مربوطه، روی سیمها را با کاغذ پرشمان ۰/۲۰ پوشانده با چسب محکم کنید.

۴- با راهنمایی مربی کارگاه ورق های EI را مطابق شکل ۴۷ به صورت یک در میان در داخل قرقه قرار دهید و در خاتمه پیچ ورق ها را محکم کنید.


۵- پس از سیم پیچی با نظارت مربی خود اولاً: ولتاژ اولیه و ثانویه را به ازای یک بار مناسب اندازه گیری کنید.

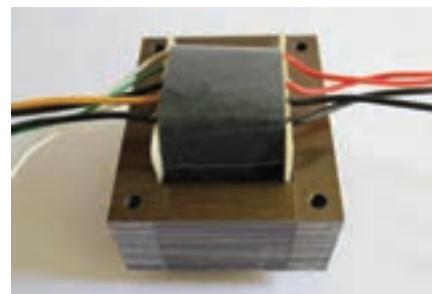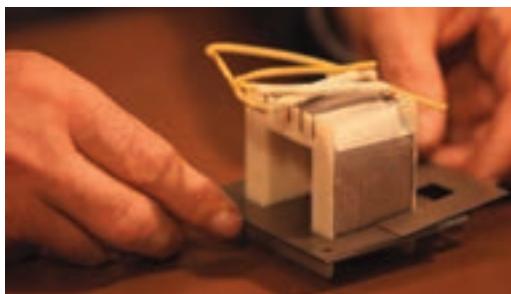

شکل ۴۷- هسته چینی


۶- آزمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ساخته شده را انجام داده و تعیین مقدار تلفات هسته و سیم پیچی راندمان ترانسفورماتور را نیز محاسبه کنید.

## اتو ترانسفورماتور

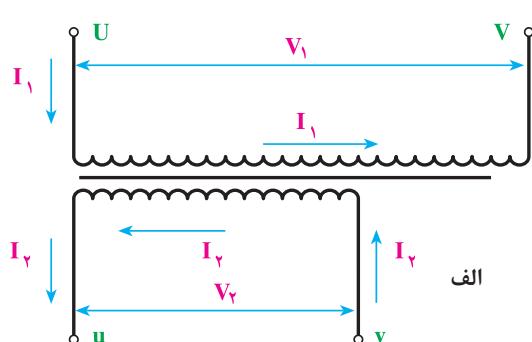


در مواردی که از ترانسفورماتور به عنوان وسیله ای حفاظتی (ترانسفورماتور جدا کننده و ترانسفورماتور ولتاژ کم) استفاده نمی شود یا اصولاً الزامی برای جدا بودن سیم پیچ های اولیه و ثانویه آن وجود ندارد، مانند ترانسفورماتورهای راه اندازی موتورهای آسنکرون می توان از اتو ترانسفورماتور استفاده کرد. به علت صرفه جویی در حجم آهن هسته و همچنین مقدار سیم مصرفی، به این ترانسفورماتورها، ترانسفورماتور صرفه ای نیز گفته می شود.

تفاوت ترانسفورماتورهای معمولی با اتو ترانسفورماتور

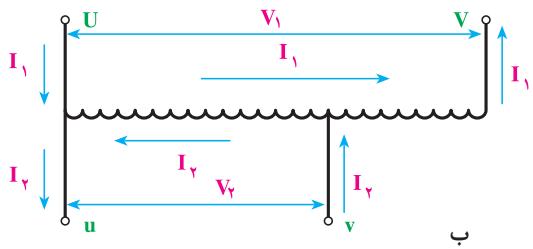

شکل ۴۸- ترانسفورماتور معمولی

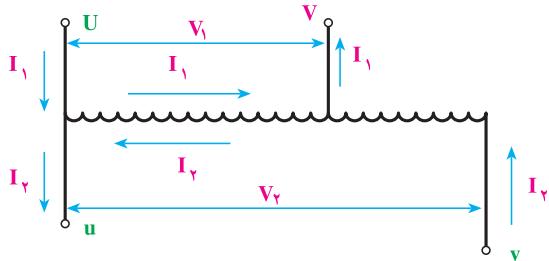

شکل ۴۹- اتو ترانسفورماتور و ترانسفورماتور

در این است که ترانسفورماتورهای معمولی دو سیم پیچ اولیه و ثانویه مجزا از یکدیگر دارند اما در اتوترانسفورماتور سیم پیچ مربوط به ولتاژ کمتر حذف شده است و به جای آن از قسمتی از سیم پیچ مربوط به ولتاژ بیشتر استفاده می‌شود.

در شکل ۴۸ (الف) یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچ جداگانه و در شکل ۴۸ (ب) همان ترانسفورماتور با سیم پیچ‌های مشترک نشان داده شده است. در این شکل، ولتاژ اولیه از ولتاژ خروجی بیشتر است. در شکل ۴۹(پ) اتوترانسفورماتوری دیده می‌شود که ولتاژ ثانویه آن از ولتاژ اولیه‌اش بیشتر است. در ترانسفورماتورهای صرفه‌ای، دو سیم پیچ از نظر الکتریکی با یکدیگر در ارتباط هستند و لذا نمی‌توان از آنها به عنوان ترانسفورماتور حفاظت حتی در ولتاژهای کم استفاده کرد.

قدرتی که هسته آهن ترانسفورماتورهای صرفه‌ای بر مبنای آن حساب می‌شود با قدرت خروجی یا ورودی تفاوت دارد و از آنها کمتر است. محاسباتی که در اینجا بیان می‌شود تنها برای به دست آوردن قدرتی است که برای محاسبه هسته باید از آن استفاده کرد. به این قدرت در اصطلاح «قدرت تیپ» ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با  $P_{ST}$  یا  $P_T$  نشان می‌دهند. قدرت خروجی ترانسفورماتور صرفه‌ای برابر است با  $P_2 = V_2 \times I_2$  که آن را می‌توان با قدرت ورودی تقریباً برابر گرفت.

همان‌طور که در شکل ۴۸ (ب) مشاهده می‌شود، از قسمت  $V-U$  سیم پیچ که به بار وصل می‌شود و دارای اختلاف پتانسیل  $V_2 - V_1$  است جریان  $I_2 - I_1$  و در جهت  $I_2 - I_1$  عبور می‌کند. در حالی که از قسمت  $V-U$  که دارای اختلاف پتانسیل  $V_2 - V_1$  است، جریان  $I_1$  عبور می‌کند.

بنابراین قسمت  $V-U$  سیم پیچ که از آن به عنوان ثانویه نیز استفاده می‌شود، دارای ظاهری  $V_2 - I_2 - I_1$  و باقی‌مانده سیم پیچ یعنی قسمت  $V-U$  دارای قدرت ظاهری  $(V_1 - V_2) \times I_1$  است. این دو قدرت با یکدیگر برابرند و هسته آهن ترانسفورماتور بر مبنای یکی از آنها محاسبه می‌شود. بنابراین :

$$P_{ST} = V_2(I_2 - I_1) = I_1(V_1 - V_2)$$

$$P_{S2} = V_2 \times I_2$$

$$\frac{P_{ST}}{P_{S2}} = \frac{V_2(I_2 - I_1)}{V_2 \times I_2} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{(I_2 - I_1)}{I_2}$$

با استفاده از رابطه  $P_2 \equiv P_1 = V_1 \times I_1$  نیز می‌توان نوشت:

### پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

$$\frac{P_{ST}}{P_{S2}} = \frac{I_1(V_1 - V_2)}{V_1 \times I_1} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{(V_1 - V_2)}{V_1}$$

اگر  $V_1$  از  $V_2$  بزرگتر باشد (مانند شکل الف) رابطه بالا به صورت زیر می‌توان نوشت.

$$P_{ST} = P_{S2} \frac{(V_1 - V_2)}{V_1} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{(V_H - V_L)}{V_H}$$

اگر  $V_1$  از  $V_2$  کوچک‌تر باشد (مانند شکل ب) رابطه بالا به صورت زیر در می‌آید.

$$P_{ST} = P_{S2} \frac{V_2 - V_1}{V_2} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{V_H - V_L}{V_H}$$

یعنی در ترانسفورماتور صرفه‌ای، نسبت قدرت تیپ به قدرت ورودی برابر نسبت تفاوت اختلاف سطح‌ها به اختلاف سطح بزرگ‌تر است. بنابراین، هرچه تفاوت دو ولتاژ کمتر باشد، قدرت تیپ نیز کاهش می‌یابد. درنتیجه، برای ساختن ترانسفورماتورهایی که تفاوت ولتاژ اولیه و ثانویه آنها کم است، استفاده از این روش بسیار باصرفه خواهد بود؛ زیرا علاوه بر قیمت ارزان، تلفات الکتریکی آن نیز از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ جداگانه کمتر خواهد شد.

با مشخص کردن قدرت تیپ ترانسفورماتور و محاسبه سطح مقطع آهن از روی آن، سایر محاسبات را می‌توان براساس روش گذشته انجام داد. با این تفاوت که در اینجا برای پیدا کردن چگالی جریان از جدول توان به جای  $P_2$ ، قدرت تیپ  $P_T$ ، درنظر گرفته می‌شود.

**مثال ۷:** در یک اتو ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی  $150$  ولت قدرت  $3$  کیلوولت آمپر و ولتاژ ورودی  $220$  ولت، قدرتی که باید برای محاسبه سطح مقطع آهن (قدرت تیپ) به دست آید برابر است با :

$$P_{S2} = 3 \text{ KVA} = 3000 \text{ VA}$$

$$P_{ST} = P_{S2} \left( \frac{V_1 - V_2}{V_1} \right) \Rightarrow P_{ST} = 3000 \left( \frac{220 - 150}{220} \right) = 954$$

جریان‌های اولیه و ثانویه آن نیز با فرض  $P_{S1} = P_{S2}$  برابر است با :

$$I_1 = \frac{P_{S1}}{V_1} = \frac{3000}{220} = 13.63 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{P_{S2}}{V_2} = \frac{3000}{150} = 20 \text{ A}$$

بدین ترتیب، این اتو ترانسفورماتور دارای سطح مقطع آهن  $S_{fe} = S = 1 / 2\sqrt{954} = 37 \text{ cm}^2$

است و سطح مقطع سیم قسمت مشترک سیم پیچ اولیه و ثانویه باید بر مبنای جریان  $(20 - 13.63) = 6.37$  آمپر و قسمت بعدی که فقط جریان اولیه از آن عبور می‌کند بر مبنای  $13.63$  آمپر محاسبه می‌شود. با دقت در این مثال، متوجه می‌شویم که استفاده از این نوع ترانسفورماتور خصوصاً در حالتی که اختلاف ولتاژ

اولیه و ثانویه کم باشد، تا چه حد مقرر بصرفه است. برای ساختن ترانسفورماتورهای قابل تنظیم نیز از این روش استفاده می‌شود.

نمایش اتو ترانسفورماتور از لحظه "۲۳:۴۵" تا "۲۸:۲۳"

فیلم



## تعیین دور سیمپیج اولیه و ثانویه

برای محاسبه تعداد دور سیمپیج‌های اولیه و ثانویه در اتوترانسفورماتورها مشابه ترانس‌های معمولی از همان روابط قبلی می‌توان استفاده کرد.

**مثال ۸:** اتوترانسفورماتوری به مشخصات  $V_H = ۲۲۰$  به جریان خروجی  $I_H = ۱۱۰$  آمپر مورد نیاز است این دستگاه در شبکه با فرکانس  $f = ۵۰$  هرتز کار می‌کند و هسته آن از جنس مرغوب با چگالی میدان  $B_m = ۱۲۰۰۰$  گوس ساخته می‌شود، مراحل طراحی آن را انجام دهید.

حل:

$$V_1 = ۲۲۰\text{V} , V_2 = ۱۱۰\text{V} , B_m = ۱۲۰۰۰\text{Gs} , f = ۵۰\text{Hz}$$

$$P_2 = V_2 \times I_2 = ۱۱۰ \times ۱۰ = ۱۱۰۰ \text{ V.A}$$

$$N_V = \frac{V_H - V_L}{V_H} \times N_2 = \frac{۲۲۰ - ۱۱۰}{۲۲۰} \times ۱۱۰۰ = ۵۵۰ \text{ V.A}$$

$$S = 1/\sqrt{2} P_T = 1/\sqrt{2} \sqrt{550} = 28/\sqrt{14} \text{ cm}^2$$

$$N_V = \frac{37/5}{S} = \frac{37/5}{28/14} = 1/332 \text{ دور بر ولت}$$

$$N_1 = V_1 \times N_V = 220 \times 1/332 = 293$$

جدول افت ولتاژ در اتوترانسفورماتورها

VA	توان تیپ	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰
ΔV	به درصد	۱۰	۸/۵	۷/۵	۶	۵	۴/۵	۴	۳/۷۵	۳/۵	۳/۲۵	۳	۲	۱

از جدول  $\Delta V = \% ۳$

$$N_2 = V_2 \times N_V \times (1 + \Delta V) = 110 \times 1 / ۳۳۲ \times (1 + ۰ / ۰ ۳) = ۱۵۱ \text{ دور}$$

$$N_S = N_1 - N_2 = ۲۹۳ - ۱۵۱ = ۱۴۲ \text{ سیم پیچ سری}$$

### محاسبه قطر سیم

$$J = ۲ \frac{A}{mm^2} \text{ چگالی جریان از جدول}$$

به علت ناچیز بودن افت ولتاژ در اتوترانسفورماتورها آنها را تقریباً ایده‌آل فرض می‌کنند.

$$I_2 = ۱۰ \text{ A} \rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{V_2}{V_1} \rightarrow I_1 = \frac{V_2}{V_1} \times I_2 = \frac{۱۱۰}{۲۲۰} \times ۱۰ = ۵ \text{ A}$$

$$I_c = I_2 - I_1 = ۱۰ - ۵ = ۵ \text{ A}$$

$$P_1 = P_2 = ۱۱۰ \text{ V.A}$$

جریان سیم مشترک و سیم پیچ سری با هم برابر هستند؛ بنابراین قطر سیم آنها برابر است.

$$A_S = A_C = \frac{\delta}{J} = \frac{\delta}{2} = ۲ / ۵ \text{ mm}^2 \rightarrow d_s = d_c = ۱ / ۱۳ \sqrt{۲ / ۵} = ۱ / ۷۸ \text{ mm} = ۱ / ۸۰ \text{ mm}$$

### تعیین ابعاد قرقره

$$EI = EI_{۱۵۰} \rightarrow f = ۵۰ \text{ mm}$$

$$\frac{S}{f} = \frac{۲۸۱۴}{۵۰} = ۵۶ / ۲۸ \rightarrow ۱ / ۱ \times ۵۶ / ۲۸ = ۶۲ / ۹ \text{ mm}$$

### بررسی فضای لازم

از جدول مشخصات سیم‌های لاکی مشخص است که در سانتی‌متر مربع ۱۸ دور سیم ۱/۸۰ جای می‌گیرد.

$$A_1 = \frac{۱۵۱}{۱۸} = ۸ / ۳۹ \text{ cm}^2 \rightarrow A_2 = \frac{۱۴۱}{۱۸} = ۷ / ۸۳ \text{ cm}^2 \rightarrow A_F = ۱ / ۳۵ (۸ / ۳۹ + ۷ / ۸۳) = ۲۱ / ۹ \text{ cm}^2$$



## نیمه تجویزی


هدف : ساخت اتوترانسفورماتور تک فاز

### وسایل و مواد لازم

- قرقه ترانسفورماتور از نوع EI ۴۸ یک عدد
  - ورق EI ۶۶ به ضخامت ۰/۵ mm به تعداد ۶۰ عدد
  - سیم لاکی ۰/۰۲ mm و ۰/۰۸ mm
  - دستگاه بوبین پیچ
  - سیم چین
  - دم باریک
  - سیم افشان ۱/۵ و ۱
  - وارنیش نمره ۱، ۲، ۲/۵
  - هویه و دریل
  - لحیم و ژاک (جای فیش) چهار عدد
  - کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵
  - چسب نواری
  - کاغذ سنباده
- ۱- با توجه به مشخصات الکتریکی داده شده و بهره گرفتن از ورق هسته مرغوب با چگالی بالا و فرکانس کاری ۵۰ هرتز تعداد دور سیم پیچ ها، قطر سیم های اولیه و ثانویه، ابعاد و نوع ورق EI را با احتساب افت ولتاژ مناسب در سمت اولیه و ثانویه به دست آورده و سپس به کمک مربی خود اقدام به پیچیدن آن نمایید.

$$V_{11} = 180\text{V} \quad , \quad V_{12} = 220\text{V} \quad , \quad I_2 = 8\text{A}$$


$$V_{21} = 220\text{V} \quad , \quad V_{22} = 240\text{V} \quad , \quad f = 50\text{Hz} \quad , \quad B = 12000\text{Gs}$$

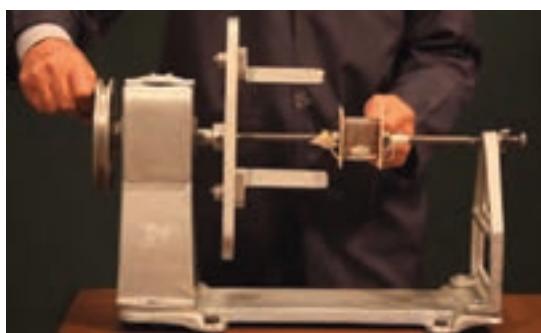

شکل ۵۰- سیم پیچی با نوع دیگر بوبین پیچ

- ۲- برای پیچیدن سیم روی قرقه لازم است تا ابتدا مغزی چوبی ساخته شده را به داخل قرقه هدایت کنید و سپس مجموعه را روی بوبین پیچ سوار کرده و اقدام به سیم پیچی کنید.

۳- سیم پیچ اولیه را مرتب روی قرقه بپیچید و پس از هدایت سرسیم‌ها به ژاک مربوطه روی آن را با کاغذ پرشمان ۱۵/۰ یا ۱/۰ بپوشانید و با چسب کاغذی محکم کنید سپس سیم ثانویه را با تعداد دور لازم بپیچید و پس از هدایت سرهای سیم ثانویه ژاک مربوطه، روی سیم‌ها را با کاغذ پرشمان ۰/۲۰ بپوشانده با چسب محکم کنید.

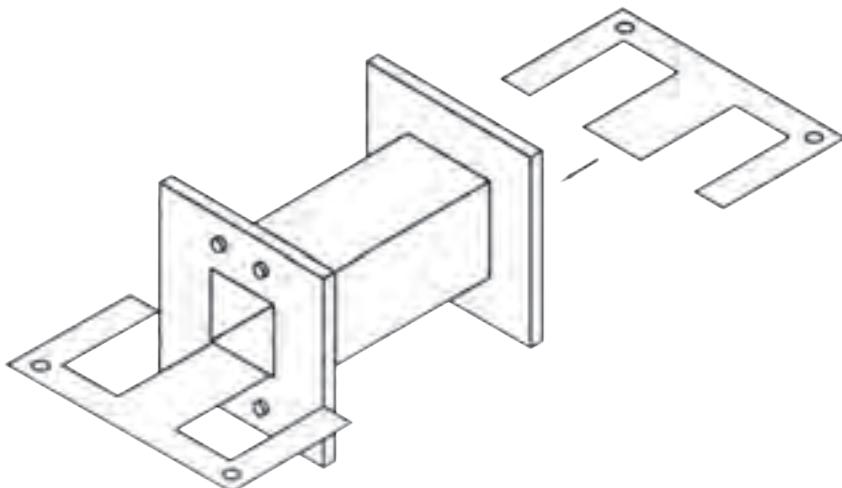

شکل ۵۱- جا زدن هسته

۴- با راهنمایی مربی کارگاه ورق‌های EI را مطابق شکل به صورت یک در میان در داخل قرقه قرار دهید و در خاتمه پیچ ورق‌ها را محکم کنید.

۵- پس از سیم‌پیچی با نظارت مربی خود ولتاژ اولیه و ثانویه را به‌ازای یک بار مناسب اندازه‌گیری کنید.  
۶- آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ساخته شده را انجام داده و تعیین مقدار تلفات هسته و سیم‌پیچی راندمان ترانسفورماتور را نیز محاسبه کنید.

## ارزشیابی شایستگی سیم پیچی ترانسفورماتور

<p><b>شرح کار:</b>          محاسبات ترانسفورماتور یک فاز          سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی، یک خروجی          سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی، چند خروجی          سیم پیچی اتوترانسفورماتور</p>			
استاندارد عملکرد: سیم پیچی ترانسفورماتور با رعایت موارد ایمنی در کار و استفاده از ابزار			
<p><b>شاخص ها:</b>          سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز (دو سر و چند سر خروجی)          سیم پیچی اتوترانسفورماتور          استفاده صحیح از ابزار برای اتصالات و رعایت ایمنی</p>			
<b>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</b>			
<p><b>شرایط:</b> فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان متناسب با حجم کار  <b>ابزار و تجهیزات:</b> ابزار سیم پیچی - سیم لاکی - قرقره و هسته - کولیس و میکرومتر - مولتی متر - میز تست و اندازه گیری</p>			
<b>معیار شایستگی:</b>			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی - یک خروجی	۲	
۲	سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی - چند خروجی	۱	
۳	سیم پیچی اتوترانسفورماتور	۱	
*	۲	شایستگی های غیرفی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کار تیمی مستند سازی ویژگی شخصیتی	میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			