

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



پروژه ساخت

رشته ماشین ابزار
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



پروژه ساخت - ۲۱۲۴۲۲

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

غلامحسن پایگاه، محمد مهرزادگان، وحید حسنی، احمد رضا دوراندیش، محمد خواجه حسینی، حسن

عبدالله زاده، حسن امینی، محمد رضا امروodi، سعید آقائی، سیدعلی حیدری و سیدمهدی

فاطمی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

محمد مهرزادگان، محسن قربانی سالخورد، محمد رضا ابوالحسنی، محمد روبدارانی و محمد باقر مونی

(اعضای گروه تألیف) - محمد رضا نخعی امروodi و وحید حسنی (همکار تألیف)

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - احسان رضوانی (صفحه آرا) - مهلا مرتضوی (طرح جلد) - سعید

آقایی (رسام)

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: www.irtextbook.ir, www.chap.sch.ir


شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۳۷۵۱۵-۱۳۹، دورنگار: ۰۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۴۴۹۸۵۱۶۱-۰۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ پنجم ۱۴۰۱

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

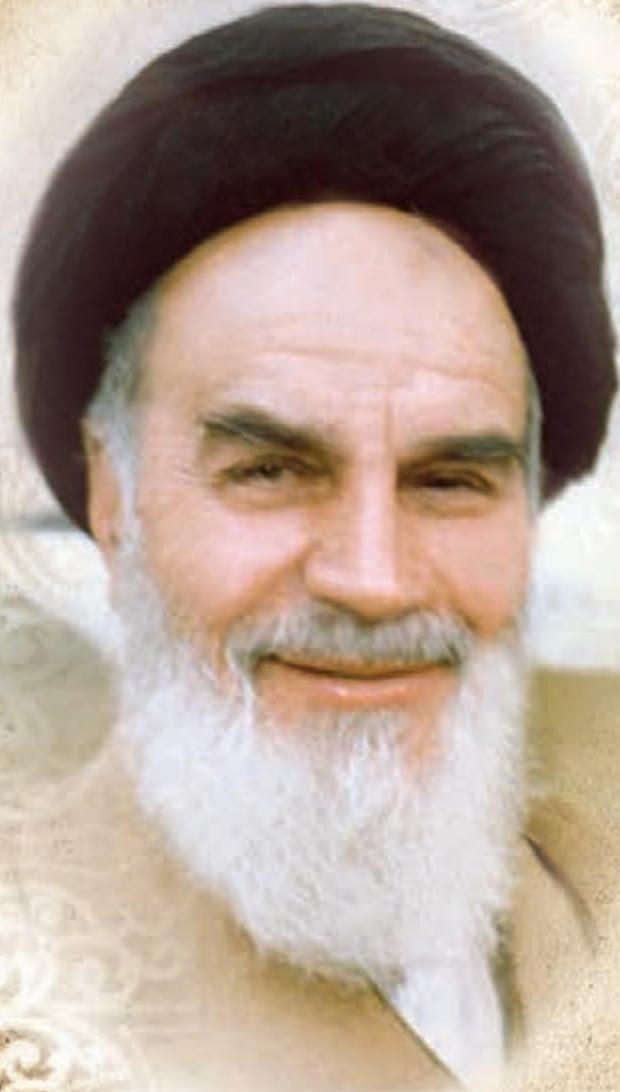

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی «قدس سرّه»

۱	پودمان ۱: جوشکاری قطعات.....
۴۱	پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم.....
۵۷	پودمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی
۸۷	پودمان ۴: برآورد پروژه
۱۲۱	پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها.....
۱۷۱	منابع:.....

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تالیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی مونتاژ کاری مکانیزم‌ها
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأییف کتاب‌های درسی هر رشته است. این کتاب ششمین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته ماشین‌ابزار تأییف شده است و شما در طول سال تحصیلی پیش رو دو کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی پژوهش ساخت شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تأییف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. **کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید.** سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoecd.oerp.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌های را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم بالاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند می‌بین اسلامی برداشته شود.

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته ماشین ابزار طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دوازدهم تدوین و تأليف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساختیافه در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفة‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان «جوشکاری قطعات» است که به تجزیه و تحلیل و چگونگی اتصال، قطعه کار به روش جوشکاری پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان «داخل تراشی با مته‌های قابل تنظیم» دارد. که در آن شناسایی ابزار و وسایل لازم جهت داخل تراشی آموزش داده شده است.

پودمان سوم: «برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی» در این پودمان شیوه‌های تولید مهره با استفاده از قلاویزهای ماشینی و پرداخت کاری سوراخ‌ها آموزش داده می‌شود.

پودمان چهارم: «برآورد بروز» در این پودمان شیوه محاسبه عوامل مؤثر در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده آموزش داده می‌شود.

پودمان پنجم: «مونتاژ مکانیزم‌ها» در این پودمان انواع ابزار مونتاژکاری و شیوه‌های مونتاژ مکانیزم‌ها آموزش داده می‌شود.


امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفة‌ای و کاردانش



پو دمان ۱

جوشکاری قطعات

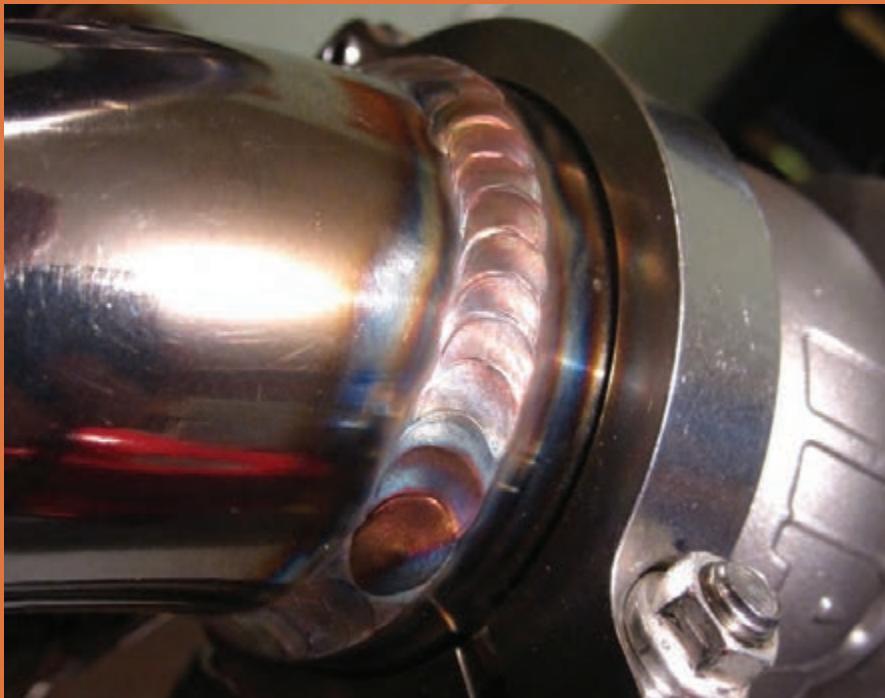

واحد یادگیری ۱: شایستگی جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

استاندارد عملکرد

جوشکاری قطعات به وسیله دستگاه جوش الکترود دستی مطابق نقشه با ابعاد مشخص را انجام دهنده، هنرجویان روش اتصال قطعات فولادی رافلامی گیرند و می‌توانند جوشکاری بدون عیب و قابل قبول را با رعایت نکات ایمنی انجام دهند.

مقدمه

جوشکاری ذوبی روشی است که در آن لبه‌های مورد اتصال فلز پس از ذوب شدن به کمک فلز پرکننده یا بدون آن در هم آمیخته و منجمد می‌گردد، به این ترتیب قطعات به یکدیگر متصل می‌شوند.

پیش‌نیاز و یادآوری

- ۱ آشنایی با فولادها
- ۲ کار با وسایل اندازه‌گیری
- ۳ کار با ابزار خط کشی
- ۴ کار با وسایل برشکاری

جوشکاری

در دهه‌های اخیر، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع خودروسازی و سایر صنایع در کشور عزیزمان پیشرفت چشم‌گیری داشته است و به تبع آن تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآمد از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است. مشاغل جوشکاری یکی از پرکاربردترین مشاغل در صنعت است. به عبارت دیگر جوشکاری یکی از روش‌های اصلی تولید در صنعت امروز به شمار می‌آید.

فعالیت ۱



تصاویر زیر معرف چه نوع روش اتصالی است؟



فعالیت ۲



تصاویر زیر چه نوع روش تولیدی را نشان می‌دهند؟



فعالیت ۳



چهار نوع از وسایل اطراف خود که در ساخت آنها از جوشکاری استفاده شده است را نام ببرید.

منابع تأمین انرژی در فرایندهای جوشکاری

برای ذوب کردن لبه‌ها، جهت اتصال به روش جوشکاری با توجه به کاربرد و خصوصیات مورد نظر از انرژی‌های مختلفی استفاده می‌شود (جدول ۱).

جدول ۱ - منابع انرژی در جوشکاری

ردیف	نوع انرژی	روش جوشکاری
۱	انرژی شیمیایی	جوشکاری با شعله گاز، جوشکاری ترمیت
۲	انرژی الکتریکی	جوشکاری با قوس الکتریکی (با الکترود دستی، قوس با گاز محافظ و...)، نقطه جوش
۳	انرژی پرتو الکترونی	جوشکاری الکترونیم ^۱
۴	انرژی نورانی	جوشکاری با اشعه لیزر
۵	انرژی مکانیکی	جوشکاری اصطکاکی، جوشکاری آهنگری

تحقیق ۱

با استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس انواع روش‌های جوشکاری را بررسی و برای هم کلاسی‌های خود ارائه نمایید.



نکات ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه جوشکاری

به طور کلی خطرات بالقوه‌ای پرسنل کارگاه‌های جوشکاری را تهدید می‌کند، شکستگی اعضای بدن در اثر سقوط یا برخورد اجسام، برق گرفتگی، جراحت و خونریزی، کوفتگی اعضای بدن، مسمومیت ناشی از تنفس گازهای جوشکاری، برق زدگی چشم‌ها به وسیله قوس جوشکاری، سوختگی اعضای بدن توسط اشعه جوشکاری، شوک الکتریکی در اثر تماس بدن با جریان جوشکاری، آسیب دیدگی گوش، ناشی از صدای زیاد عملیات جوشکاری و سنگ زنی، ورود برآدهای ریز به چشم در اثر عملیات جوشکاری و... از عوامل مخاطره‌آمیز در کارگاه جوشکاری می‌باشد، که باید به آن توجه نمود.

۱- جوشکاری الکترونیم یا پرتوالکترون EBW که مخفف Electron Beam Welding می‌باشد، یک فرایند جوشکاری ذوبی است که در آن حرارت لازم با یک تفنگ الکترونی و با تاباندن الکترون فراهم می‌شود.

پودهمان ۱: جوشکاری قطعات

فعالیت ۴



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر پیرامون عوامل خطرساز در کارگاه جوشکاری جدول زیر را تکمیل کنید.

نحوه پیشگیری	تصویر و علایم ایمنی	خطرات جوشکاری
		سمومیت ناشی از تنفس گازهای جوشکاری
		سقوط یا برخورد اجسام
		برق گرفتگی
		سوختگی
		برق زدگی چشم ها به وسیله قوس جوشکاری
		سقوط اجسام و اشیاء

تحقيق ۲



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر عوامل خطرساز در کارگاه را شناسایی کرده، و در کلاس درباره آنها صحبت کنید.

فرایندهای جوشکاری

فرایندهای جوشکاری ذوبی (قوس الکتریکی)

در این نوع فرایند از انرژی حرارتی قوس الکتریکی برای ذوب در لبه اتصال استفاده می‌شود. حرارت لازم برای ذوب لبه‌های اتصال فلز با مفتول پرکننده (الکترود)، از طریق ایجاد و برقراری قوس الکتریکی بین الکترود و قطعه کار انجام می‌شود.

فرایندهای جوشکاری غیرذوبی

در این فرایند حالت ذوب در فلزات مشاهده نمی‌شود، بلکه با رسیدن فلز به دمای خمیری شدن با اعمال نیروهای مکانیکی بین دو قطعه اتصال دائم صورت می‌گیرد.

فعالیت ۵




در تصاویر زیر جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی را مشخص کنید.



مدار الکتریکی فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی یک فرایند ذوبی است که گرمای لازم برای اتصال قطعات به یکدیگر از طریق قوس الکتریکی تأمین شده و قوس بین الکترود و لبه قطعات فلزی در محل اتصال ایجاد می‌شود. در این فرایند جریان الکتریسیته لازم توسط دستگاه ترانس جوشکاری تأمین می‌شود (شکل ۱).

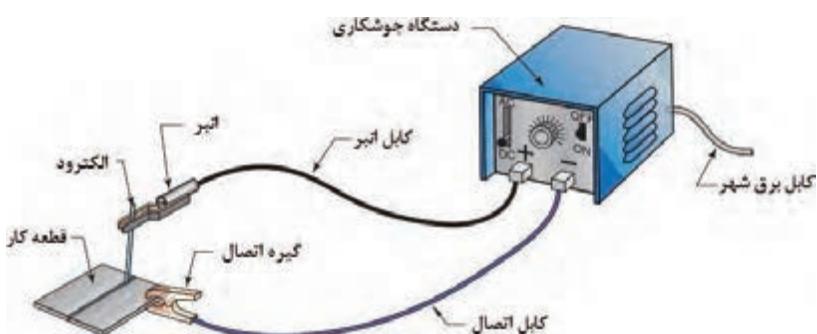

شکل ۱ - مدار جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

فعالیت ۶



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

ردیف	نام تجهیزات	شرح و کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			

مزایای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی:

- ۱ سادگی انجام فرایند
- ۲ پایین بودن هزینه تجهیزات
- ۳ قابلیت انعطاف پذیری در زمان استفاده
- ۴ در فضای باز قابل اجرا است.
- ۵ در همه مناطق حتی در مناطقی که برق رسانی وجود ندارد امکان پذیر است.

محدودیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی:

- ۱ کیفیت پایین جوش ایجاد شده در مقایسه با روش‌های دیگر
- ۲ وابستگی شدید به مهارت جوشکاری
- ۳ نیاز به پاک کردن سرباره روی جوش
- ۴ طولانی بودن فرایند جوشکاری
- ۵ پایین بودن تمرکز حرارت قوس جوشکاری

تجهیزات جوشکاری

دستگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده در جوشکاری برق بسیار متنوع است که برای جوشکاری با کیفیت ضمن رعایت نکات ایمنی از آنها استفاده می‌شود.

تشکیل قوس الکتریکی

حرکت الکترون‌ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت اتفاق می‌افتد. به دلیل وجود مقاومت زیاد در محل تشکیل قوس الکتریکی گرما تولید می‌شود. در فرایند جوشکاری، الکترون‌ها از الکترود به سمت قطعه و یا بالعکس منتقل می‌شوند که به دلیل وجود مقاومت هوا در هنگام شروع قوس الکتریکی گرما تولید می‌شود. در جوشکاری با الکترود دستی می‌توان از هر دو نوع جریان متناوب AC (Alternative Current) و مستقیم DC (Direct Current) استفاده کرد. استفاده از دستگاه جوشکاری با جریان متناوب و یا جریان مستقیم در فرایند دستی با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار به انتخاب الکترود بستگی دارد. نوع جریان مصرفی روى عملکرد الکترود تأثیر می‌گذارد. هر نوع جریان، مزايا و محدودیت‌هایی دارد که اين موارد هنگام انتخاب نوع جریان برای يك کاربرد خاص باید مدنظر قرار گيرند.

پودمان ۱: جوشکاری قطعات


فعالیت ۷



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر در خصوص مزایا و معایب جریان DC و AC جدول را تکمیل کنید.

DC جریان		AC جریان		ردیف
معایب	مزایا	معایب	مزایا	
	قوس الکتریکی راحت تر تشکیل شده و پایدارتر است	امکان تغییر قطب وجود ندارد		۱
			وزش قوس وجود ندارد	۲
				۳
				۴
				۵

در روش جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار، شروع قوس الکتریکی با آمپر زیاد ایجاد می‌گردد. به منظور ایجاد قوس میان دو قطب جریان (الکترود و قطعه کار) تماس برقرار می‌شود تا جرقه حاصل گردد. درصدی از هوای بین دو قطب یونیزه شده و سپس قوس پایدار به وجود می‌آید. این پایداری قوس تا زمانی ادامه دارد که فاصله الکترود و قطعه کار در حد مطلوب باشد (شکل ۲).

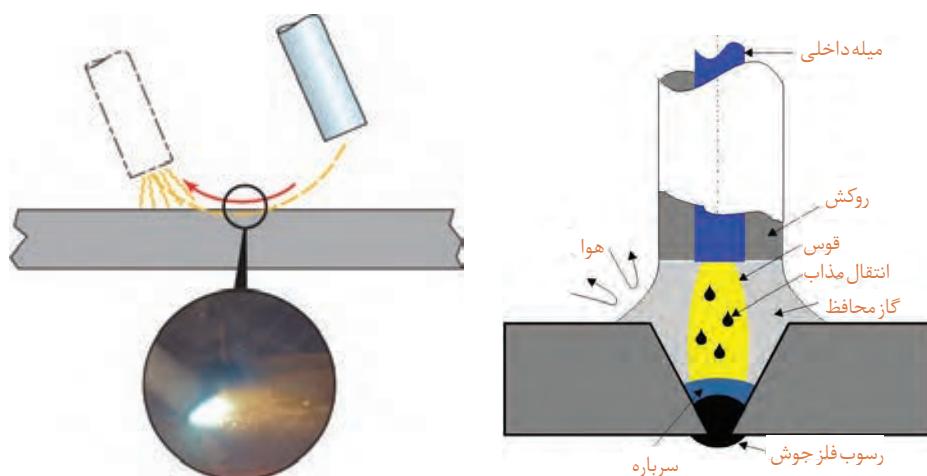

شکل ۲- ایجاد قوس الکتریکی و انتقال مذاب در حین جوشکاری

فعالیت ۸



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و در کارگاه موارد زیر را بررسی نموده و گزارش کنید.

نوع دستگاه جوشکاری	چگونگی تنظیمات مولدهای جریان	چگونگی تغییر آمپر در این دستگاه ها

شدت جریان در جوشکاری

مقدار الکترون های آزادی که از سطح مقطع سیم در واحد زمان عبور می کنند، را شدت جریان الکتریکی گویند، آن را با حرف (I) نشان داده و یکای آن آمپر (A) است. یک آمپر شدت جریانی است که در اثر عبور تعداد $10^{18} \times 82/6$ الکtron در یک ثانیه از سطح مقطع سیم ایجاد می شود.

یکی از پارامترهای قابل تنظیم در جوشکاری مقدار شدت جریان می باشد که عدم انتخاب درست آن باعث ایجاد جوش ناسالم می شود.

نکته



به طور تقریبی به ازای هر یک میلی متر قطر الکترود شدت جریان تا ۴۰ آمپر نیاز است.

در جدول زیر، محدوده شدت جریان برای الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی نشان داده شده است (جدول ۲).

جدول ۲- محدوده شدت جریان برای الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

ردیف	قطر مغز فلزی الکترود (میلی متر)	حد اقل (آمپر)	حد اکثر (آمپر)
۱	۲/۵	۵۰	۹۰
۲	۳/۲	۶۵	۱۳۰
۳	۴	۱۱۰	۱۸۵
۴	۵	۱۵۰	۲۵۰
۵	۶	۲۰۰	۲۱۵
۶	۶/۳	۲۲۰	۳۵۰

اختلاف پتانسیل در جوشکاری

عامل عبور الکترون‌ها در یک هادی، اختلاف پتانسیل است. به عبارت دیگر اختلاف پتانسیل، محرکی است که موجب حرکت الکترون‌ها در مدار بوده و آنها را از مقاومت الکتریکی عبور می‌دهد. واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی ولت می‌باشد.

نکته



هنگامی که الکترود به قطعه کار متصل است (اتصال کوتاه)، شدت جریان زیادی از الکترود عبور کرده و آن را به سرعت گرم می‌کند، رنگ آن سرخ شده و در صورت افزایش بیش از حد حرارت ممکن است روپوش سیم پیچ‌های داخل دستگاه بسوزد و دستگاه خراب شود.

فعالیت ۹



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس، محدوده مقدار ولتاژ و شدت جریان در حالت‌های داده شده را بنویسید.


الکترود به قطعه کار بچسبد	عملیات جوشکاری انجام می‌شود	دستگاه روشن است جوشکاری انجام نمی‌شود	
			آمپر
			ولتاژ

انتخاب قطب در جوشکاری

در جوشکاری قوس الکتریکی و با استفاده از جریان مستقیم (DC) می‌توانیم به دو صورت قطب مستقیم و قطب معکوس کار کنیم.

جوشکاری با قطب مستقیم


در جوشکاری اگر الکترود به قطب منفی و قطعه کار به قطب مثبت متصل شوند، جوشکاری با قطب مستقیم نامیده می‌شود. در این حالت $\frac{2}{3}$ گرمای در محل ذوب قطعه کار و $\frac{1}{3}$ در الکترود توزیع می‌شود (شکل ۳).

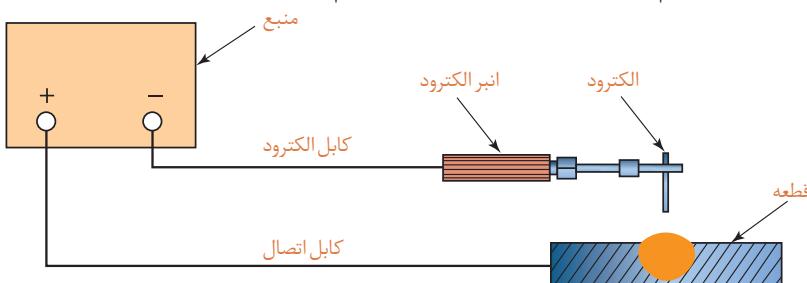

شکل ۳-جوشکاری با قطب مستقیم

جوشکاری با قطب معکوس

در جوشکاری اگر الکترود به قطب مثبت و قطعه کار به قطب منفی متصل شوند، جوشکاری با قطب معکوس نامیده می‌شود. در این حالت $\frac{1}{3}$ گرم از محل ذوب قطعه کار و $\frac{2}{3}$ در الکترود توزیع می‌شود (شکل ۴).

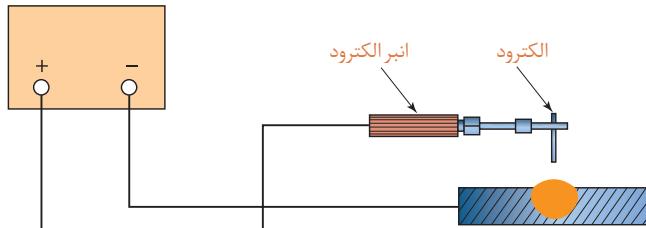

شکل ۴-جوشکاری با قطب معکوس

فعالیت ۱۰



مزایا و معایب جوشکاری با قطب مستقیم و معکوس را بنویسید.

فعالیت



فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: مقایسه تأثیر تغییرات آمپر و جایه جایی قطب‌ها بر وضعیت جوش وسایل مورد نیاز

لومات جوشکاری با الکترود دستی
وسایل و تجهیزات ایمنی
نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.

مراحل انجام کار

- ۱ ماسک جوشکاری، دستکش و کفش ایمنی را آماده کنید.
- ۲ وسایل و تجهیزات جوشکاری با الکترود دستی را آماده کنید.
- ۳ مولد جریان را تنظیم کنید.
- ۴ مطابق اصول و فنون مربوطه روی قطعه کار (صفحه) خط جوشی به طول ۵ سانتی متر ایجاد کنید.
- ۵ با جایه جایی قطب‌ها عمل جوشکاری را مانند حالت قبل تکرار کنید.

پودمان ۱: جوشکاری قطعات

۶ دو مرحله قبل را با تغییر آمپر روی همان قطعه کار (صفحه) تکرار کنید.

۷ جوش ها را با هم مقایسه کرده و اختلاف و عیوب احتمالی آنها را بنویسید.

نتایج مقایسه تأثیر تغییرات آمپر و جابه جایی قطب ها بر وضعیت جوش				
مرحله دوم (مقدار شدت جریان آمپر)		مرحله اول (مقدار شدت جریان آمپر)		
مشاهدات				
پاس دوم	پاس اول	پاس دوم	پاس اول	
نتیجه				

در پایان کار:

وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

محیط کار را تمیز کنید.

ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

الکترودها



شکل ۵-الکترودهای مصرف شدنی

الکترودها در فرایندهای جوشکاری قوسی به دو نوع تقسیم می شوند:

۱- **الکترودهای مصرف شدنی:** این دسته از الکترودها ضمن برقراری قوس الکتریکی ذوب می شوند و قسمتی از فلز جوش را تشکیل می دهند.

الکترودهای مصرفی روپوش دار که در فرایند جوشکاری قوس الکترود دستی مورد استفاده قرار می گیرند از این دسته اند (شکل ۵).

وظایف اصلی پوشش الکترودهای روپوش دار عبارت اند از:

- محافظت از حوضچه جوش با ایجاد گاز محافظ
- رساندن عناصر آلیاژی به جوش و بهبود شرایط مکانیکی جوش
- پایداری قوس الکتریکی
- ایجاد سرباره برای بهبود کیفیت فلز جوش



شکل ۶-الکترود غیرمصرفی

۲ الکترودهای غیرمصرفی: این الکترودها ذوب نمی‌شوند بلکه برای ایجاد قوس و ذوب شدن لبه‌های قطعه کار مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۶).

شناسایی الکترودهای روپوش دار بر اساس استاندارد AWS:

براساس این استاندارد الکترودهای روپوش دار توسط یک یا دو حرف و ۴ عدد معرفی می‌شوند. با این حروف و اعداد ویژگی‌های مرتبط با الکترود مشخص می‌گردد از جمله:

۱ استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری.

۲ وضعیت یا حالتی را که می‌توان با الکترود جوشکاری کرد.

۳ نوع پوشش الکترود از نظر جنس و نوع جریان جوشکاری (متناوب یا مستقیم بودن) و نیز قطبیت جریان.

Electrode E	حرف اول	X وضعیت یا حالت جوشکاری	XX حداقل استحکام کششی	نوع پوشش، جریان و نوع قطب جریان
-------------	---------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------

E حرف اول Electrode گرفته شده و نشان دهنده الکترود روپوش دار برای جوشکاری با فرایند قوس الکترود دستی است.

دو رقم بعدی سمت چپ نشان دهنده حداقل استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری بدون عیب، با الکترود است.

رقم بعدی که دو میان رقم سمت راست می‌باشد نشان دهنده وضعیت یا حالت قابل جوشکاری با الکترود مذکور است که می‌تواند عده‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ باشد و این اعداد مفهوم زیر را بیان می‌کنند:

عدد ۱: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، افقی، عمودی و بالاسری است.

عدد ۲: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت تخت و حالت افقی در جوشکاری گوشه مثل نیشی‌ها می‌باشد.

عدد ۳: که در گذشته تعریف می‌شد در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود و به معنی امکان جوشکاری در حالت تخت است.

پودهمان ۱: جوشکاری قطعات

عدد ۴: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، عمودی، بالاسری و عمودی سر پایین می‌باشد.

رقم آخر از سمت چپ یا اولین عدد از سمت راست هم نشان‌دهنده نوع پوشش، جریان و نوع قطب جریان جوشکاری می‌باشد و می‌تواند عده‌های صفر تا ۸ را شامل شود. به عنوان مثال در عبارت E6013 (جدول ۳) (جداول ۳)

جدول ۳ - سناسائی الکترودهای روپوش دار			
E	60	1	3
الکترود	حداقل استحکام کشش Psi ۶۰۰۰۰	مناسب جوشکاری تمام حالات	الکترود روتیلی با جریان AC یا DC

مشخصات الکترود E7018 را در جدول بنویسید.			
E	70	1	8

فعالیت ۱۱



طرح اتصال اصلی در جوشکاری


انتخاب اتصال مناسب در جوشکاری بسیار مهم است، زیرا عدم اتصال مناسب باعث هدر رفتن امکانات و زمان می‌شود و علاوه بر آن، شکست سازه را به دنبال خواهد داشت. انتخاب نوع اتصال به عهده واحد مهندسی است، همچنین لازم است جوشکاران با آن آشنا شوند و انواع مختلف طرح اتصال جوش و خصوصیات آنها را بدانند. انواع اتصالاتی که در جوشکاری به کار می‌روند به ۵ دسته تقسیم می‌شوند (جدول ۴).

جدول ۴ - انواع اتصالات در جوشکاری				
اتصال T شکل TEE JOINT	اتصال پیشانی تخت EDGE JOINT	اتصال گوشه CORNER JOINT	اتصال لب روی هم LAP JOINT	اتصال لب به لب BUTT JOINT

علایم و نقشه‌های جوشکاری: جوشکاری، یکی از روش‌های اتصال قطعات است که کاربردهای فراوانی در تولید قطعات در صنایع مختلف و ساختمنهای فلزی دارد. با توجه به تعداد فرایندهای جوشکاری، گوناگونی اتصالات، انواع الکترود، کیفیت مورد انتظار، وضعیت جوشکاری و... نیاز به تدوین استاندارد برای صنعت جوشکاری احساس می‌شود تا طراح بتواند نظرات خودش را به سازنده بیان کند و سازنده نیز بتواند تمام نظرات طراح را در ساخت اعمال کند، که در این کتاب از استاندارد AWS که استاندارد متدائل در کشور مامی باشد استفاده شده است.


اصطلاحات در جوش T شکل یا گلویی (Fillet weld)

با توجه به مطرح بودن اصطلاحات در جوشکاری و نقشه‌های مربوطه برخی از این اصطلاحات در جوش گلویی نشان داده می‌شود (شکل ۷).

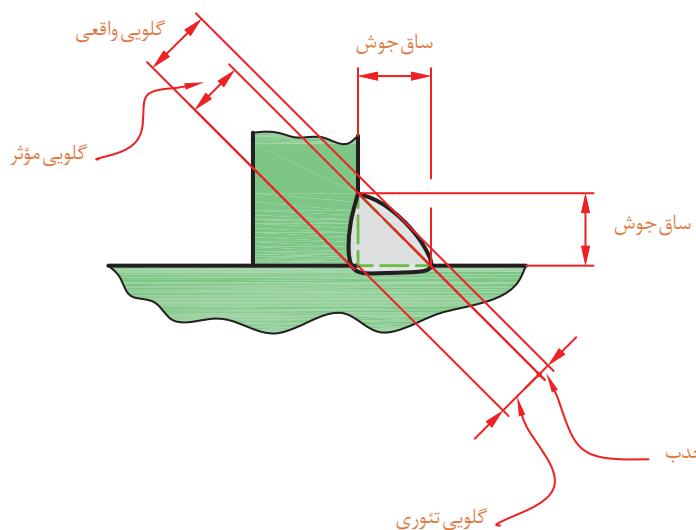


شکل ۷- اصطلاحات در جوش گلویی

علایم جوشکاری در نقشه: قبلًا با روش نمایش علایم جوش در نقشه مطابق استاندارد ISO آشنا شده اید ولی با توجه به اینکه در کشور ایران استاندارد AWS که مربوط به کشور آمریکا می‌باشد، مرسوم است به نحوه درج علایم جوش در این استاندارد اشاره می‌شود. برای نشان دادن کلیه علایم جوشکاری و ابعاد آن در نقشه‌های مهندسی و ساخت از شکل استفاده می‌گردد (شکل ۸).

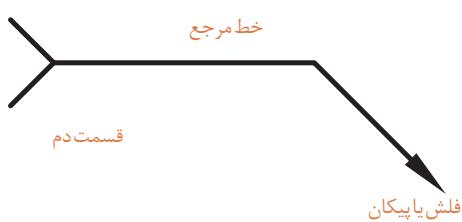

شکل ۸- چگونگی نشان دادن علایم جوشکاری و ابعاد آن در نقشه


فلش یا پیکان (Arrow) همیشه به محل اتصال جوش اشاره دارد، این پیکان به شکل‌های زیر رسم می‌شود (شکل ۹).

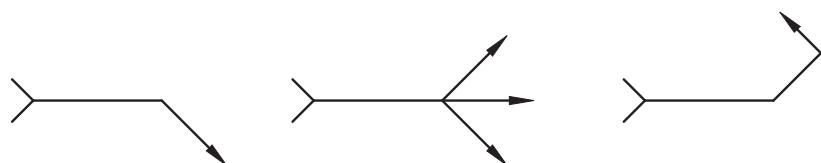

شکل ۹- انواع پیکان (Arrow) در نقشه‌های جوشکاری

پودهمان ۱: جوشکاری قطعات

در قسمت دنباله (Tail) اطلاعات تکمیلی نظیر نوع فرایند جوشکاری، نوع الکترود مصرفی و... نوشته می شود (شکل ۱۰).

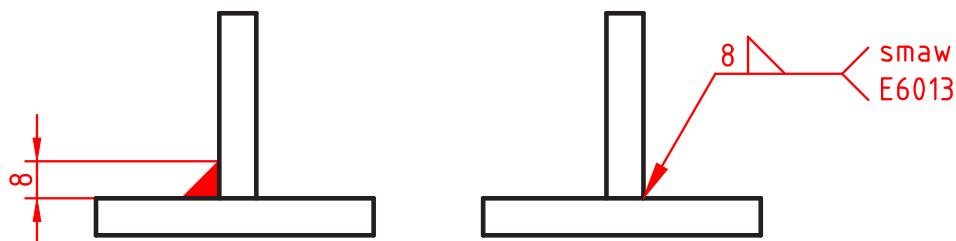

شکل ۱۰-مفهوم قسمت دُم (Tail) در نقشه های جوشکاری

نکته



هرگاه فرایند جوشکاری در دنباله قید گردد صرفاً باید به صورت مخفف باشد.

فعالیت ۱۲




با تشکیل یک گروه دونفری و با مشارکت یکدیگر و با توجه به تصاویر و علایم جوشکاری، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	مفهوم	شرح و کاربرد	علایم جوشکاری در نقشه
۱	جوش گوشه	پیکان همیشه به محل اشاره می کند	
۲	جوش گوشه دو طرفه	قرارگیری علامت در دو طرف خط با ساق منتفاوت	
۳	ساق های جوش نابرابر	اندازه ساق افقی در سمت و اندازه ساق عمودی در سمت در داخل پرانتز نوشته می شود.	
۴	جوشکاری در محل نصب	عمل جوشکاری در محل نصب سازه در سایت را با یک علامت مشخص می کنند.	
۵	جوشکاری به صورت منقطع	طول هر جوش برابر و فاصله مرکز یک جوش تا جوش بعدی برابر	



با تشکیل یک گروه دونفری و با مشارکت یکدیگر برای نقشه داده شده در شکل زیر علامت جوش را بنویسید.

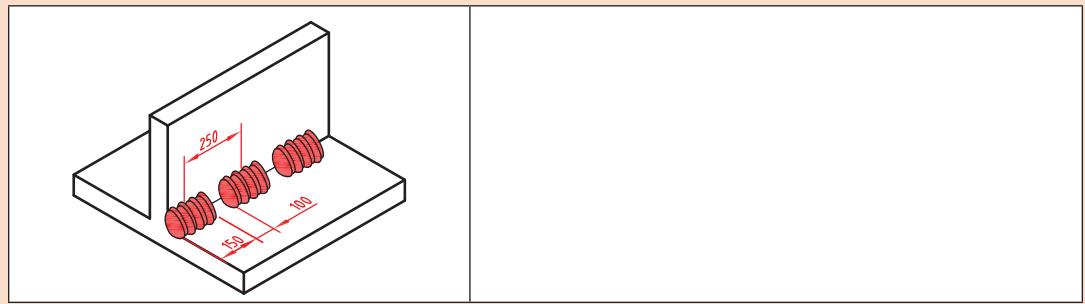

اشکالات و عیوب جوش: اجرای عملیات جوشکاری با کیفیت صد درصد و ایده‌آل و ایجاد یک اتصال بدون عیب به ندرت ممکن است اتفاق افتد و به طور معمول جوش دارای معاوی و ناپیوستگی‌هایی هرچند کوچک می‌باشد. ناپیوستگی‌هایی که مورد پذیرش استاندارد مرجع قرار گیرد عیب محسوب نمی‌شود. استانداردها با در نظر گرفتن عواملی مانند کیفیت، قابل اعتماد بودن از نظر تأمین نیازهای طراحی همراه با صرفه اقتصادی، محدوده پذیرش عیب را در جوش برای کاربردهای مختلف مشخص کرده‌اند ولی جوشکاران بدون در نظر گرفتن این ملاحظات همواره باید خود را موظف به اجرای جوشکاری بدون عیب و نقص دانسته و دائم تحت کنترل و بازرسی بوده و تشویق و ترغیب شوند (جدول ۶).

جدول ۶- برخی از عیوب جوشکاری

ردیف	نوع عیب	علت	تصویر
۱	ترک (Crack)	۱- عدم مهارت جوشکار ۲- ناخالصی فلز پایه ۳- نامناسب بودن فلز پر کننده از لحاظ ساختار	
۲	حفرات سطحی (Surface pore)	۱- ناخالصی و کثیفی در منطقه مورد جوشکاری و الکترود ۲- زاویه نامناسب دست نسبت به سطح قطعه کار.	
۳	بریدگی لبه جوش (Undercut)	۱- بالابودن شدت جریان ۲- زاویه نامناسب و سرعت زیاد ۳- تنظیم نبودن دستگاه جوشکاری ۴- زیاد بودن طول قوس	
۴	نفوذ ناقص در پاسIncomplete (root penetration)	۱- پایین بودن شدت جریان ۲- زاویه نامناسب دست ۳- کثیفی مسیر اتصال ۴- کم بودن زاویه پخ	

پومن ۱: جوشکاری قطعات

	۱- ذوب فلز پر کننده بدون ذوب فلز پایه-۲- زاویه نامناسب دست جوشکار-۳- شدت جریان کمتر-۴- سرعت حرکت زیادتر	شروع ضعیف قوس (Poor restart)	۵
	۱- کافی نبودن انرژی ورودی-۲- عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکترود-۳- مناسب نبودن طرح اتصال-۴- کافی نبودن گاز محافظ در فرایند ها با پوشش گاز-۵- عدم تمیز کاری در بین پاسها	ذوب ناقص Lack of fusion	۶
	۱- استفاده از الکترود با قطر نامناسب-۲- عدم مهارت جوشکار	گلویی جوش ناکافی Insufficient throat (thickness)	۷

حرکات عرضی الکترود:


در صورت نیاز به گرده جوش پهن، با نوسان الکترود به سمت راست و چپ می توان خط جوش پهن تری ایجاد نمود. در این حالت پهنهای خط جوش معمولاً از سه برابر قطر الکترود بیشتر نیست (شکل ۱۴).



شکل V



شکل V وارونه

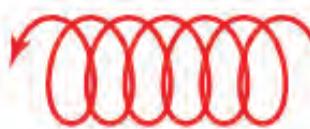

دایره‌ای



شکل C



مربعی



شکل J



زیگزاگ



شکل T



پله‌ای مستقیم




شکل هشت لاتین

شکل ۱۴- چگونگی حرکت عرضی الکترود



فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: ایجاد گرده جوش های ساده و کوتاه در وضعیت تخت
وسایل مورد نیاز

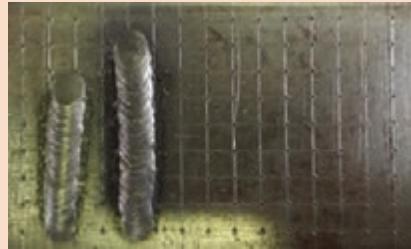

لوازم جوشکاری با الکترود دستی
وسایل و تجهیزات خط کشی
وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی
وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی
نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.

مراحل انجام کار



۱ ماسک جوشکاری، دستکش و کفش ایمنی را آماده کنید.

۲ وسایل و تجهیزات جوشکاری با الکترود دستی را آماده کنید.

۳ در صورتی که سطح قطعه کار اکسید شده است با برس سیمی سطح قطعه کار را تمیز کنید.

۴ با استفاده از وسایل خط کشی روی قطعه را خط کشی کنید. (فاصله خطوط ۱۰ میلی متر باشد).

۵ کار را روی سندان قرار داده و به وسیله چکش و سنبه نشان مناسب روی خطوط به فاصله ۴-۵ میلی متر سنبه نشان بزنید.


۶ دستگاه را تنظیم و راه اندازی کرده و جوشکاری را شروع کنید.

۷ برای انجام جوشکاری الکترود را به طور کامل عمود بر قطعه نگه داشته و سپس آن را در جهت مسیر جوشکاری ۱۰ درجه مایل کرده و این زاویه را در طول مسیر جوشکاری حفظ کنید.

۸ مطابق اصول و فنون مربوطه روی قطعه کار (صفحه) و در محل های خط کشی شده تعداد ۱۰ گرده جوش کوتاه ایجاد کنید.

توجه: فاصله الکترود از سطح کار زیاد نباشد (طول قوس بلند نباشد).

۹ روی سطح پشت قطعه کار نیز گرده جوش کوتاه ایجاد کنید.

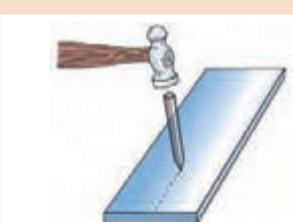

کنترل کیفی وابعادی جوش: جوش ها را با هم مقایسه کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

دریابیان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

پودمان ۱: جوشکاری قطعات

فعالیت کارگاهی ۳

موضوع: ایجاد گرده جوش طولی با حرکت عرضی الکترود در وضعیت تخت تخت


وسایل مورد نیاز

- ۱ لوازم جوشکاری با الکترود دستی
- ۲ وسایل و تجهیزات خطکشی
- ۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی
- ۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی


نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.

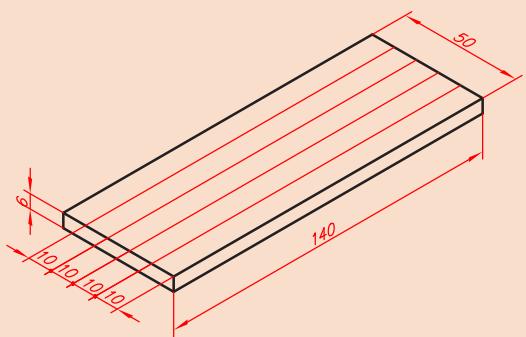


فعالیت

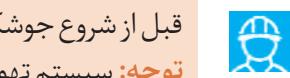

مراحل انجام کار

- ۱ قطعه کار را مطابق نقشه خطکشی کرده و روی خطوط سنبه نشان بزنید.
- ۲ کار را روی میزکار قرار دهید توجه داشته باشید که کار با سطح میزکار تماس الکتریکی خوبی داشته باشد.
- ۳ دستگاه جوش را مطابق دستورالعمل راه اندازی کرده و آمپر مناسب با توجه به میزان تعیین شده توسط کارخانه سازنده الکترود تنظیم گردد.
- ۴ تنظیم دقیق آمپر با جوشکار است لذا ضمن جوشکاری روی یک قطعه اضافی که روی میزکار قرار داده اید کم و یا زیادبودن آمپر را تجربه کنید.
- ۵ زوایای الکترود با قطعه کار مطابق تصاویر زیر باشد.
- ۶ با توجه به نقشه کار خطوط را یک در میان جوشکاری کنید و از حرکات عرضی الکترود استفاده کنید.
- ۷ سرباره ها را از روی خط جوش با چکش بردارید.
- ۸ با برس سیمی سطح خط جوش و اطراف آن را پاک کنید.

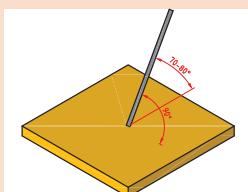

کنترل کیفی وابعادی جوش: جوش ها را با هم مقایسه کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.
در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.




فعالیت کارگاهی ۴

موضوع: جوشکاری سپری (Tشکل) در حالت تخت در سه پاس

وسایل مورد نیاز

- ۱ لوازم جوشکاری با الکترود دستی
- ۲ وسایل و تجهیزات خط کشی
- ۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی
- ۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

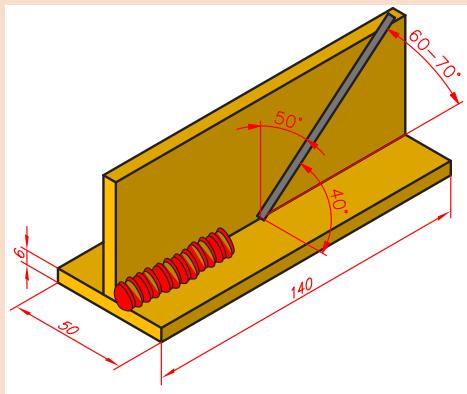

نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.

مراحل انجام کار

۱ دو قطعه به ضخامت ۶ یا ۸ میلی متر و ابعاد 140×50 mm تهیه کرده و سطوح آنها را به کمک برس سیمی پاک کنید.

۲ در صورت وجود پلیسه در لبه قطعات، پلیسه را به کمک سوهان از بین ببرید.

۳ دستگاه جوش را روشن کنید. مقدار آمپر را در محدوده ۱۱۰ آمپر تنظیم کنید.

۴ یکی از قطعات را بر سطح قطعه دیگر (عمود بر آن) قرار دهید و آنها را در هر دو انتهای، توسط خال جوش به یکدیگر متصل کنید.

۵ مطابق اصول و فنون مربوطه عمل جوشکاری انجام شود.

۶ با گونیا، زوایا را کنترل کنید و قطعات خال جوش خورده را با چکش و سندان کاملاً با هم جفت کنید و زوایا را کنترل کنید.

۷ ضمن رعایت اصول حفاظتی و ایمنی مربوط به جوشکاری قوس الکتریکی، تجهیزات لازم را به کار بندید.

۸ بعد از اجرای هر پاس به طور کامل تمیز کاری و برس زده شود.




کنترل کیفی و ابعادی جوش: جوش‌ها را با هم مقایسه کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.
در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

پودمان ۱: جوشکاری قطعات

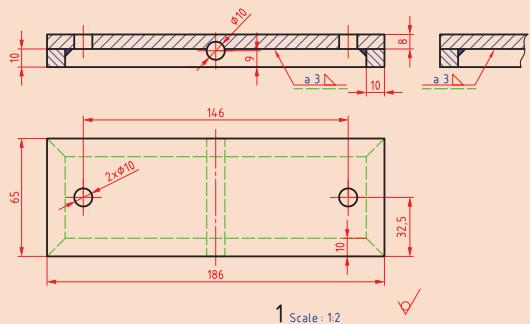

فعالیت کارگاهی ۵

موضوع: جوشکاری قطعات پایه (صفحه کف) پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایل مورد نیاز

- ۱ لوازم جوشکاری با الکترود دستی
- ۲ وسایل و تجهیزات خط کشی
- ۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی
- ۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.

مراحل انجام کار


- ۱ روند نمای انجام جوشکاری را ترسیم کنید.
- ۲ تأییدیه روند نمای ترسیمی را از هنرآموز خود دریافت کنید.
- ۳ مطابق اصول و فنون مربوطه عمل جوشکاری انجام شود.

کنترل جوش: کنترل ابعادی و هندسی جوش را با استفاده از وسایل و اصول و فنون مربوطه انجام داده نتیجه را گزارش کنید.

درپایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.


نقشه اجزای سازه اصلی:

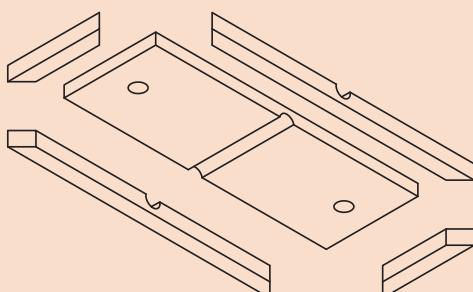

فعالیت



ارزشیابی هنر جو در واحد یادگیری: جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی
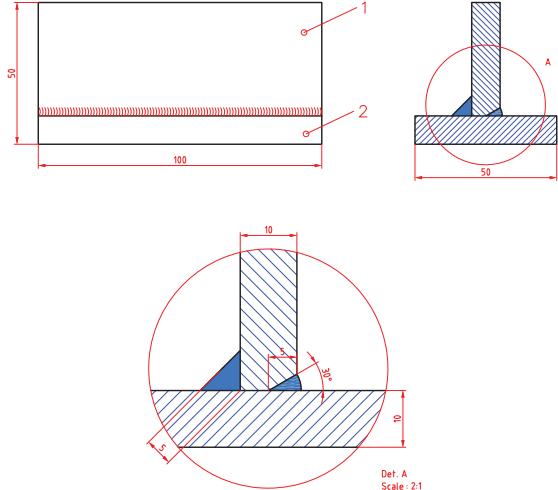
<p>- نمونه و نقشه کار:</p>  <p>Det. A Scale: 2:1</p>	<p>نقشه کار: جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی</p> <p>شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۲۷۶۸-m</p> <p>شرایط انجام کار:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: لوازم جوشکاری- وسایل و تجهیزات خط کشی- وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی- وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی</p>
---	---

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نموده هنر جو
۱	بررسی قطعات کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی قطعات کار	۱	
۳	آماده سازی وسایل	۱	
۴	انجام عملیات جوشکاری	۲	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار	۲	
	۲- مسئولیت پذیری		
	۳- مدیریت مواد و تجهیزات		
	۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ		
	۵- تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	۶- پایین دنی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات*		

* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲ شایستگی جوشکاری اکسی استیلن

استاندارد عملکرد

پس از به پایان رساندن این واحد یادگیری، هنرجویان روش تولید استیلن و اکسیژن در صنعت را فراموش نمی‌توانند جوشکاری گاز اکسی استیلن با دروش بدون مفتول و با مفتول را برای ایمنی انعام دهنده اینکات ایمنی انجام دهند.

مقدمه

در این بخش ابتدا اصول و مفاهیم جوشکاری با شعله اکسی گاز ارائه می‌شود و در ادامه به تکنیک و روش‌های ایجاد حوضچه مذاب، ایجاد خط جوش با فلز پرکننده یا بدون فلز پرکننده، اتصال دو قطعه در برخی حالات و ایجاد گرده جوش پرداخته می‌شود.

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ آشنایی با فولادها
- ۲ کار با وسایل اندازه گیری
- ۳ کار با ابزار خط کشی
- ۴ کار با وسایل برشکاری

جوشکاری اکسی استیلن

۱ جوشکاری گاز در کجا کاربرد دارد؟

۲ آیا می توان دو ورق نازک را با الکتروود جوش داد؟


۳ آیا در جوشکاری گاز با مفتول می توان دو قطعه غیرهم جنس را به هم جوش داد؟

سه نوع از وسایلی که در ساخت آنها از جوشکاری اکسی استیلن استفاده شده است را نام ببرید.

فعالیت ۱



جوشکاری اکسی استیلن فرایندی است که از انرژی حرارتی ناشی از سوختن یک گاز سوختنی مانند استیلن برای ذوب کردن درز اتصال و سیم جوش فلزی بدون روپوش استفاده می شود. تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن شامل کپسول اکسیژن، کپسول استیلن، مشعل جوشکاری، رگلاتور، شیلنگ و اتصالات مربوط به آن می باشد. در کپسول ها، گاز اکسیژن و استیلن به صورت فشرده وجود دارد. فشار گازها توسط رگلاتورها کاهش یافته و تنظیم می شود و از طریق دو شیلنگ لاستیکی به مشعل هدایت می شوند (شکل ۱۵).

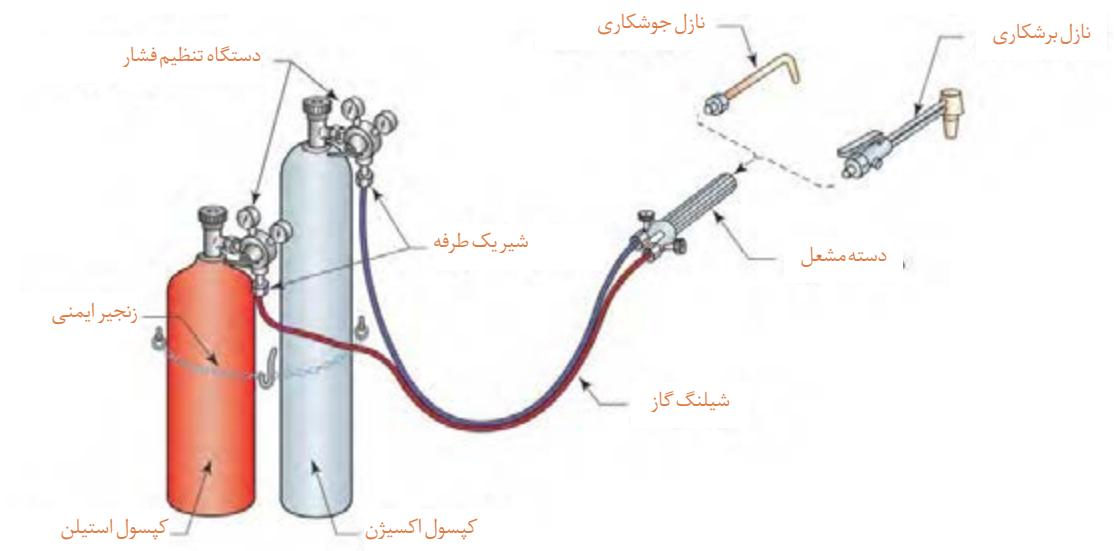

شکل ۱۵- تجهیزات جوشکاری و برشکاری اکسی استیلن

فعالیت ۲



علت بستن کپسول های جوشکاری اکسی استیلن به یکدیگر را توضیح دهید.

مزایای جوشکاری با گاز اکسی استیلن

- ۱ اتصال ورق‌های نازک
- ۲ جوشکاری لوله‌ها با ضخامت قطر کم
- ۳ تجهیزات ساده و ارزان قیمت
- ۴ قابلیت حمل و نقل تجهیزات
- ۵ امکان لحیم‌کاری

محدودیت‌ها و معایب جوشکاری با گاز اکسی استیلن

- ۱ گرمای ورودی بالا در واحد سطح
- ۲ ناحیه متأثر از حرارت
- ۳ اعوجاج زیاد
- ۴ سرعت پایین جوشکاری
- ۵ خطر پس زدن شعله و امکان انفجار وجود دارد.
- ۶ همه نوع فلز را نمی‌توان با این روش جوشکاری نمود.

در این نوع جوشکاری به گازهای قابل احتراق و اکسیژن که عامل احتراق است نیاز داریم. گاز استیلن بهترین گاز از نظر حرارتی است و جوشکاری اکسی استیلن متداول‌ترین و عمومی‌ترین روش جوشکاری گاز در ایران است.

با تشکیل یک گروه دو نفری و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع و مراجع قابل دسترس، ویژگی گاز استیلن را بررسی و برای همکلاسی‌های خود ارائه دهید.

تحقیق ۱



در صنعت برای جلوگیری از خطر انفجار استیلن، آن را در مایع استون حل کرده به صورت مایع در کپسول نگهداری می‌کنند (شکل ۱۶).

نکته



شکل ۱۶- کپسول‌های حاوی گاز استیلن

تحقيق ۲



تهیه گاز استیلن: این گاز از تماس سنگ کلسیم کاربید CaC_6 با آب تولید می‌شود.

با تشکیل یک گروه دونفری و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع و مراجع قابل دسترس در مورد مولدهای استیلن کارگاهی، روش کار و موارد ایمنی آن تحقیق کرده و نتیجه را برای هم‌کلاسی‌های خود توضیح دهد.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ استیلن گازی قابل احتراق است و باید نکات ایمنی گازهای مشتعل شونده در مورد آن رعایت شود.
- ۲ کپسول‌های استیلن باید در حالت ایستاده انبار شوند.
- ۳ کپسول‌های استیلن در موقع کار باید به دیوار یا محل مناسب دیگر یا در مجموعه کپسول‌ها بسته شده باشند.
- ۴ چنانچه در اثر برودت شیر فلکه یخ بزند، باید با آب گرم (نه با آب جوش) آن را گرم کنیم.
- ۵ کپسول باید همیشه در حال ایستاده استفاده شود؛ در غیر این صورت، استون به رگولاتور آسیب می‌رساند.
- ۶ هرگز از لوله‌های مسی برای انتقال گاز استیلن استفاده نشود.

تهیه گاز اکسیژن:

اکسیژن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بدون مزه است. گاز اکسیژن با اینکه به تنها یک قابلیت اشتعال ندارد، ولی برای هر احتراق و اشتعالی لازم است.

تحقيق ۳



با استفاده از منابع و مراجع قابل دسترس دوروش برای تهیه گاز اکسیژن را شرح دهد.

روش‌های تهیه گاز اکسیژن

تجزیه الکتریکی آب:

از طریق هوا:

نکات ایمنی و حفاظتی در نگهداری کپسول اکسیژن

- ۱ اکسیژن تحت فشار با ترکیبات هیدروکربنی مانند روغن به شدت واکنش نشان می‌دهد و منجر به انفجار می‌شود، بنابراین هرگز کپسول‌های اکسیژن را نزدیک روغن گرسن و سایر مواد چرب انبار نکنید.
- ۲ با دست و یا آچار روغنی نباید با کپسول اکسیژن کار کرد.
- ۳ هرگز از اکسیژن برای دمیدن در خط لوله، پاک کردن غبار از لباس‌ها و یا برای بالا بردن فشار مخزن‌ها استفاده نکنید.
- ۴ کپسول‌های اکسیژن باید به دیوار یا محل مناسب دیگر به طور قائم مهار شده و یا در چرخ مخصوص حمل و نقل قرار داشته باشد.

فعالیت ۳



ویژگی‌ها و مشخصات کپسول‌های ذخیره گاز استیلن و اکسیژن را بنویسید.



شکل ۱۷- دستگاه تنظیم فشار(رگولاتور)

دستگاه تنظیم فشار(رگولاتور)

گازها در کپسول با فشار زیادی ذخیره می‌شوند و این فشار برای جوشکاری مناسب نیست و باید با رگولاتور (دستگاه تقلیل و تنظیم فشار) فشار گاز کاهش داده شود تا گاز به طور یکنواخت و با فشار مناسب به طرف مشعل هدایت شود (شکل ۱۷).

جدول ۱- تنظیم فشار اکسیژن و استیلن برای جوشکاری براساس ضخامت قطعه

اکسیژن	استیلن	ضخامت قطعه (اینج)
فشار (بار)		
۰/۵۵-۱/۳۸	۰/۳۴	$\frac{1}{16}$ "
۰/۷۶-۱/۷۲	۰/۳۴	$\frac{1}{8}$ "
۰/۸۳-۱/۵۹	۰/۳۴	$\frac{1}{4}$ "

جدول ۲- تنظیم فشار اکسیژن و استیلن برای برش براساس ضخامت قطعه

اکسیژن	استیلن	ضخامت قطعه (اینج)
		فشار (بار)
۱/۳۸-۲/۰۷	۰/۲۱	$\frac{1}{8}'' - \frac{3}{8}''$
۲/۰۷-۲/۷۶	۰/۳۴	$\frac{3}{8}'' - \frac{3}{4}''$
۲/۷۶-۳/۱	۰/۳۴	$\frac{3}{4}'' - 1''$
۳/۱-۳/۴۵	۰/۳۴	$1\frac{1}{2}'' - 2''$

نکته


رزوه اتصال رگولاتور گاز استیلن چپ گرد است. برای شناسایی مهره های چپ گرد نشانه یا یک شیار کوچک بر مهره توسط کارخانه سازنده ایجاد شده است (شکل ۱۸).



شکل ۱۸- اتصالات چپ گرد گاز استیلن

مشعل جوشکاری

وظیفه مشعل جوشکاری این است که گاز اکسیژن و گاز سوختنی را به میزان معینی با هم مخلوط کرده و آن را با سرعت بیشتر از سرعت احتراق گاز از سر مشعل خارج سازد. مشعل جوشکاری از قسمت‌های ذیل تشکیل شده است:

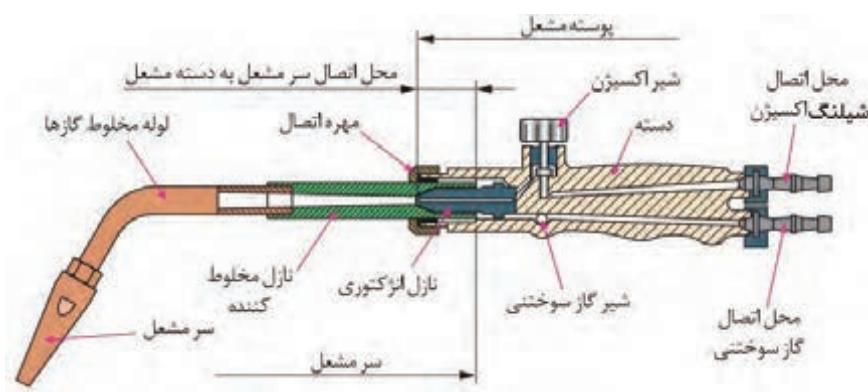

شکل ۱۹- نمای مشعل و سربک جوشکاری



شکل ۲۰- مشعل و سربک‌های قابل تعویض جوشکاری

نازل مشعل (سر بک): انتخاب مناسب سر بک به قدرت شعله مورد نیاز بستگی دارد. که به نوع فلز، ضخامت فلز و نوع تکنیک جوشکاری (پیش‌دستی، پس‌دستی) مرتبط می‌باشد. همراه هر دسته مشعل چند سرمشعل جوشکاری با شماره‌های مختلف وجود دارد، سرمشعل‌ها دارای شماره‌هایی هستند که روی سرمشعل حک می‌شود و با توجه به ضخامت ورق یا میزان مصرف گازها در ساعت شماره‌گذاری شده‌اند.

(شکل ۲۰)

انتخاب مشعل با توجه به ضخامت ورق مطابق زیر تعیین می‌شود(جدول ۳).

جدول ۳- انتخاب مشعل با توجه به ضخامت ورق

ردیف	ضخامت ورق(میلی متر)	صرف استیلن(لیتر در ساعت)	شماره مشعل
۱	۱	۵۰	۱-۲
۲	۴ تا ۶	۳۰۰	۲-۴
۳	۶ تا ۸	۵۰۰	۴-۶

سیم جوش

در جوشکاری اکسی استیلن از سیم جوش برای پرکردن و اتصال استفاده می‌شود و جنس آن متناسب با جنس قطعات مورد جوشکاری است. قطر سیم جوش تابع ضخامت ورق می‌باشد و قطر آن را به اندازه یک میلی‌متر بیشتر از نصف ضخامت ورق در نظر می‌گیرند. برای جلوگیری از زنگ زدگی سیم در هنگام انبارداری سطح آن را با یک لایه مسی روکش می‌کنند.

شیلنگ‌های حامل گاز: برای انتقال اکسیژن و گاز سوختنی به مشعل لازم است که از شیلنگ‌های لاستیکی مخصوص استفاده شود. این شیلنگ‌ها دارای دو قطر استاندارد هستند. شیلنگ‌های گاز در ایران بارنگ آبی یا سبز و شیلنگ‌های حامل استیلن بارنگ قرمز یا قهوه‌ای مشخص شده‌اند.

نکات ایمنی و حفاظتی در نصب شیلنگ گاز: اتصال شیلنگ‌ها روی مشعل یا دستگاه تقلیل فشار یا دستگاه‌های دیگر باید به کمک بسته‌های ثابت مناسب و قابل تنظیم و صد درصد مطمئن صورت گیرد. هرگز نباید از مفتول آهنی برای محکم کردن آن استفاده کرد زیرا باعث بریدگی شیلنگ‌ها می‌شود. برای کنترل نشت گاز از محل اتصال‌ها هرگز نباید از شعله استفاده کرد، بلکه باید با آب و صابون یا فروبردن محل اتصال در ظرف آب، نشتی گاز را بررسی کرد.


فعالیت ۴



باتوجه به تصاویر در جوشکاری اکسی استیلن نام وسیله و کاربرد آن را بنویسید.

ردیف	نام تجهیزات	شرح و کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

انواع شعله در جوشکاری گاز: بسته به نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن، شعله‌های مختلفی حاصل می‌شوند که عبارت‌انداز:

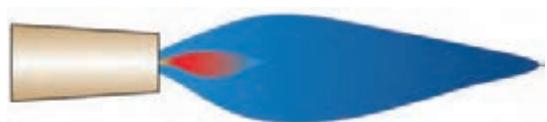

شعله خنثی: در صورتی که نسبت گاز استیلن و گاز اکسیژن با هم برابر باشد شعله خنثی ایجاد می‌شود (شکل ۲۱).

شکل ۲۱-شعله خنثی

شعله احیاء‌کننده: چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن بیشتر از یک باشد شعله حاصل احیاء‌کننده بوده و به صورت یک هاله اضافه تر در جلوی هسته آبی مشخص می‌گردد. در این شعله مقداری کربن و هیدروژن نسوخته وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش کربن در جوشکاری فولاد گردد (شکل ۲۲).



از شعله احیاء‌کننده قوی برای عمل روكش کاری سخت بر روی فولادها استفاده می‌گردد. از شعله احیاء‌کننده ضعیفتر برای لحیم کاری و جوشکاری آلومینیوم و دیگر فلزات غیرآهنی استفاده می‌شود.

شکل ۲۲-شعله احیاء

شعله اکسیدکننده: چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن کمتر از یک باشد شعله حاصل اکسیدکننده می‌باشد در این شعله مقداری اکسیژن اضافه تر وجود دارد که جوشکاری با آن می‌تواند باعث اکسید شدن فلز جوش گردد. هسته آبی در شعله اکسیدی روشن تر بوده و نوک آن تیزتر می‌باشد (شکل ۲۳).



شکل ۲۳-شعله اکسیدکننده

از شعله اکسیدی قوی برای جوشکاری برنج و آلیاژهای روی استفاده می‌شود و از شعله اکسیدی ضعیف تر برای جوشکاری فلزاتی که دارای روكش روی می‌باشند، استفاده می‌گردد.

تنظیم شعله احیاء‌کننده از شعله خنثی: در شعله خنثی با افزایش مقدار گاز سوختنی و یا کاهش گاز اکسیژن می‌توان شعله احیاء را ایجاد نمود.

تنظیم شعله اکسیدی از شعله خنثی: در شعله خنثی با افزایش مقدار گاز اکسیژن و یا کاهش گاز سوختنی می‌توان شعله اکسیدی را تنظیم نمود.

فعالیت ۵



هنگام ایجاد شعله مناسب جوشکاری توسط گازهای سوختنی دو مخروط درون شعله تشکیل می‌شود که به مخروط بیرونی، مخروط اولیه و به مخروط داخلی، مخروط ثانویه می‌گویند. به کمک هنرآموز خود مشعل را روشن و قسمت‌های مختلف شعله را مشاهده کنید.


نکات ایمنی و حفاظتی



- ۱ از روشن کردن مشعل با کبریت یا فندک های شعله ای کوتاه خودداری کنید، چون امکان سوختن دست توسط شعله استیلن وجود دارد.
- ۲ در روشن کردن مشعل، نازل را رو به پایین گرفته و آن را روی میز روشن کنید.
- ۳ از روشن کردن مشعل توسط مشعل دیگران خودداری کنید.
- ۴ به هیچ وجه اتصال کلاهک، به کپسول های اکسیژن را و غنکاری یا گریس کاری نکنید، زیرا باعث ترکیب با اکسیژن شده و انفجار رخ می دهد.
- ۵ در باز و بستن کپسول اکسیژن به هیچ عنوان از ابزاری که به چربی آلوده باشند، استفاده نکنید.

جوشکاری گاز با مفتول برنجی (جوش زرد):

جوش زرد برای اتصال فلزات مشابه و یا غیرهمجنس به کار می رود. مقاومت این جوش زیاد است و در حرارتی حدود ۸۸۰ الی ۹۵۰ درجه سانتی گراد اجرا می شود؛ بدین طریق که سطح لبه های مورد اتصال حرارت داده شده است (تادرجه حرارت ذوب مفتول و پایین تر از نقطه ذوب قطعه کار) سپس با حضور روانساز مفتول که غالباً آلیاژ های مس برنج و برنز هستند، ذوب در محل درز رسوب داده می شود(شکل ۲۴).

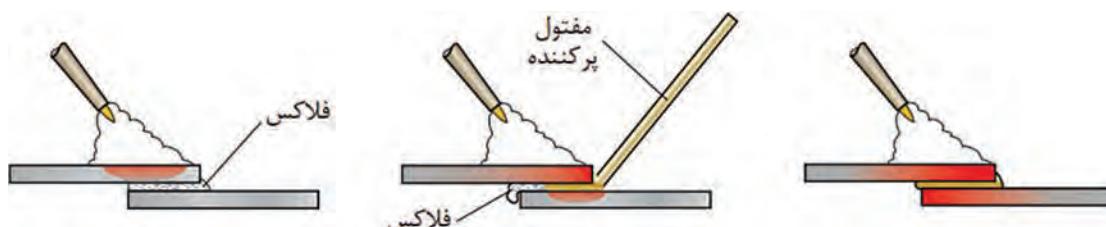

شکل ۲۴-مراحل مختلف جوش با مفتول برنجی

فعالیت ۶



تفاوت جوش زرد با روش های دیگر جوشکاری در چیست؟

روانسازها

اغلب فلزات در دماهای نزدیک ذوب آمادگی اکسید شدن را دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون و همچنین برای تمیز کردن شیمیایی سطح فلز و روان کردن فلز (تسهیل در جاری شدن مذاب بر روی قطعه کارموقوع جوش برج) از روانساز استفاده می‌شود. روانسازها به اشكال مختلف (پودر، خمیر، و گاز) ساخته می‌شوند

که معمول ترین آنها به صورت پودر است. برای رساندن روانساز به موضع اتصال راه‌های مختلفی وجود دارد:

- ۱ گرم کردن مفتول جوش و فرو بردن آن به داخل روانساز. در این حالت مقداری روانساز به مفتول می‌چسبد و در هنگام جوشکاری به موضع اتصال منتقل می‌شود.


۲ استفاده از مفتول‌های جوش برجی پوشش دار شبیه الکترود روپوش دار برق.

۳ اضافه کردن پودر یا مایع روانساز روی مسیر اتصال.


۴ اتصال روانساز به موضع جوش همراه با گازهای مصرفی (شکل ۲۵)



شکل ۲۵- فلاکس یا روانساز

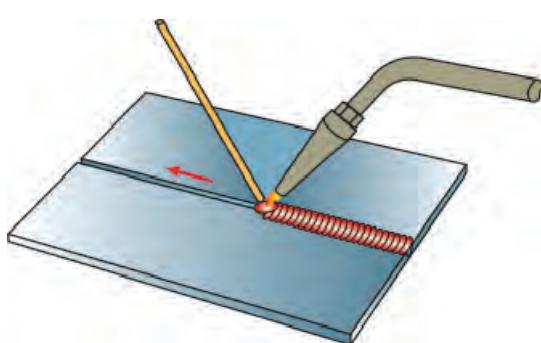

شکل ۲۶- روش پیش دستی

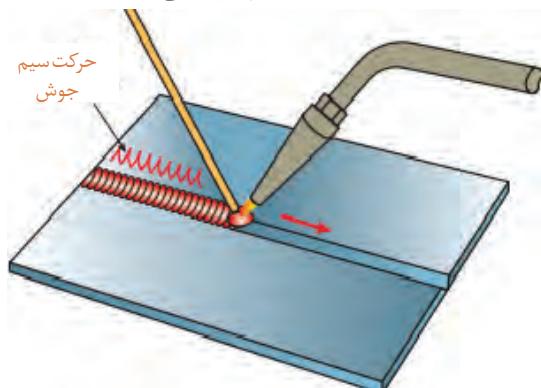

شکل ۲۷- روش پس دستی

روش جوشکاری: در جوشکاری با شعله و سیم جوش، دو روش متفاوت وجود دارد:

روش پیش دستی: در جوشکاری با روشن پیش دستی، نوک مشعل باید در امتداد خط جوش باشد. به این ترتیب می‌توان فلز پایه را پیش گرم کرد، تا در هنگام ایجاد خط جوش، حوضچه مذاب به آسانی تشکیل شود (شکل ۲۶).

روش پس دستی: در روش پس دستی شعله بر روی جوش رسوب داده شده، متمرکز است و سیم جوش بین شعله و جوش قرار دارد. از این روش بیشتر برای جوشکاری قطعات ضخیم که نیاز به آماده‌سازی مانند پیخسازی دارند استفاده می‌شود. روش پس دستی از نظر صرفه جویی در زمان، مصرف اکسیژن و استیلن مقرن به صرفه است (شکل ۲۷).



فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: ایجاد و حفظ حوضچه مذاب روی ورق

فولادی و ذوب سطحی قطعه کار


وسایل مورد نیاز

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خط کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

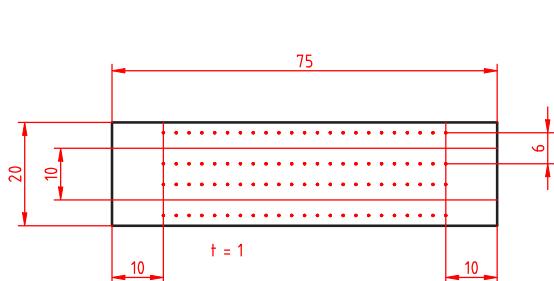

نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.



مراحل انجام کار

۱ ورق فولادی با ابعاد 20×75 را مطابق نقشه خط کشی کرده و سنبه نشان بزنید.

۲ سرمشعل مناسب ذوب سطحی با توجه به ضخامت ورق انتخاب نموده و آن را بر روی مشعل بیندید.

۳ فشار کپسول های اکسیژن و استیلن را تنظیم کنید.

۴ مشعل را روشن و شعله خنثی را تنظیم کنید.

۵ مشعل را با یکی از الگوهای هلالی، دایره ای یا زیگزاگ، روی ورق فولادی به حرکت در آورید.



کنترل کیفی و ابعادی جوش: جوش ها را بررسی کرده، اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.


در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

پومنان ۱: جوشکاری قطعات

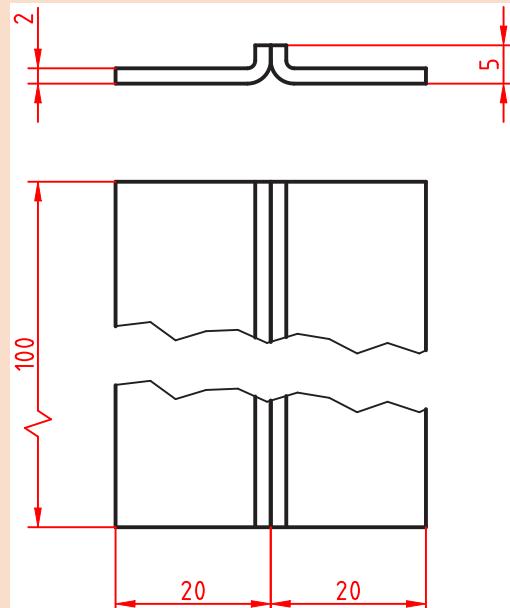

فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: ایجاد گرده جوش با روش لب برگردان
وسایل مورد نیاز

فعالیت



- ۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن
- ۲ وسایل و تجهیزات خط کشی
- ۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی
- ۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روش باشد.

مراحل انجام کار

- ۱ دو عدد ورق فولادی به ابعاد 20×100 و سیم جوشکاری را آماده کنید.
 - ۲ طبق نقشه، قطعه کار را خط کشی نمایید.
 - ۳ لبه‌های قطعات را مطابق نقشه خط کشی شده به صورت 90° درجه خم نموده و کنار هم قرار دهید.
 - ۴ ابتدا و انتهای کار را خال جوش بزنید.
 - ۵ پس از تنظیم شعله خنثی، مشعل را در ابتدای لبه‌های برگشته با زاویه $70 - 60$ درجه به کار نزدیک کنید و نوک مشعل به اندازه ۳ تا ۵ میلی متر از سطح کار قرار گیرد.
 - ۶ در پایان مشعل را خاموش کرده، شیر فلکه کپسول‌های گاز یا شیر خط لوله‌های گاز را بندید، شیلنگ‌ها را جمع آوری کنید و سپس قطعه کار را با برس تمیز کنید.
- کنترل کیفی و ابعادی جوش:** جوش‌ها را بررسی کرده، اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.


درپایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.



فعالیت کارگاهی ۳

موضوع: جوش گوشه لب روی هم ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش دستی
وسایل مورد نیاز

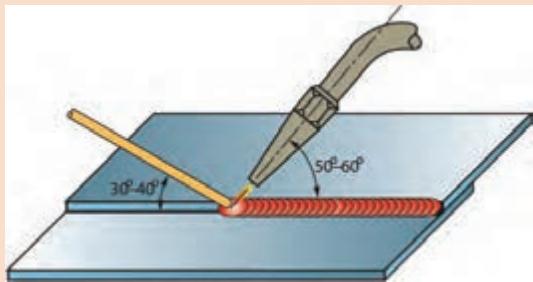

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خط‌کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.



مراحل انجام کار

۱ دو عدد ورق فولادی، St37 به ابعاد ۱/۵ میلی متر، سیم جوش مس وار را انتخاب کنید.

۲ هر دو قطعه را مطابق نقشه به صورت لب روی هم قرار داده و با شعله خنثی آنها را به هم خال جوش کنید. در صورت لزوم با چکش فلزی یا پلاستیکی کار را صاف کنید.

۳ در ابتدای درز جوش، حوضچه مذاب را ایجاد کرده و با ذوب سیم جوش درون حوضچه مذاب، با توجه به زوایای نشان داده شده درز اتصال را تا آخر جوش دهید به نحوی که لبه‌های بالایی در فلز جوش جاگرفته و سوختگی نداشته باشد.

۴ طرف دوم (پشت کار) را با استفاده از نظرات هنرآموز خود جوش دهید.

۵ شعله را خاموش کنید و قطعه کار را برس زده و سپس بررسی کنید تا عیوبی از قبیل ریزش به سمت پایین، مک، خلل و فرج و بریدگی لبه‌های جوش نداشته و دارای گرده جوش یکنواختی در تمام خط جوش باشد.

کنترل کیفی و ابعادی جوش: جوش‌ها را بررسی کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

درپایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.


۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت

فعالیت کارگاهی ۴

موضوع: جوشکاری اتصال گوشه سپری در وضعیت سطحی با روش پیش دستی
وسایل مورد نیاز

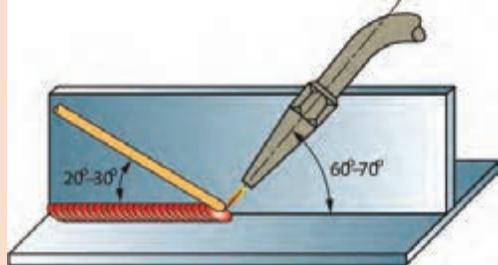

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خط کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.
توجه: سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها روشن باشد.



مراحل انجام کار

۱ دو عدد ورق فولادی، St37 به ابعاد $40 \times 20 \times 2$ میلی متر و سیم جوش مس وار را انتخاب کنید.

۲ ابتدا و انتهای قطعه را خال جوش بزنید. با کمک چکش بر روی سندان لبه های دو قطعه را جفت نمایید تا هیچ فاصله ای بین دو لبه وجود نداشته باشد.

۳ جوشکاری را از سمت راست به چپ (اگر چپ دست هستید از سمت چپ به راست) شروع نمایید. در ابتدا زاویه مشعل با قطعه کار را که 60° درجه است به 50° درجه تغییر دهید و با تشکیل حوضچه جوش سیم جوش را در آن فرو ببرید.

۴ جوشکاری را تا انتهای درز اتصال ادامه دهید و در انتهای کمی مکث کنید تا چاله جوش پر شود.

۵ در پایان کار جوشکاری شعله را خاموش کرده قطعه را سرد نموده و به وسیله برس سیمی اکسیدهای سطحی را کاملاً تمیز نمایید.



کنترل کیفی و ابعادی جوش: جوش ها را بررسی کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.


در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ صایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنر جو در واحد یادگیری: جوشکاری اکسی استیلن

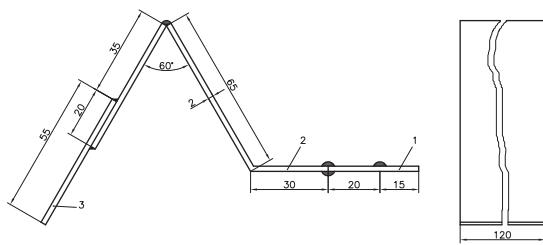 - نمونه و نقشه کار:	نقشه کار: جوشکاری اکسی استیلن شاخص عملکرد: تلننس ابعادی براساس استاندارد ISO 2768-m شرایط انجام کار: <ol style="list-style-type: none"> ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهییه استاندارد دمای $20^{\circ}\pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۲/۵ ساعت مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته ابزار و تجهیزات: لوازم جوشکاری- وسایل و تجهیزات خط کشی- وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی- وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی
---	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نموده هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی دستگاه	۱	
۴	جوشکاری قطعات	۲	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئولیت پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایین دنی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات*		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۲

داخل تراشی با مته های قابل تنظیم



واحد یادگیری ۱: شایستگی داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

استاندارد عملکرد

داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم توسط دستگاه دریل مطابق نقشه، هنرجویان در این پودمان چگونگی کار با ابزار داخل تراشی توسط متدهای قابل تنظیم را فراخواهند گرفت و می‌توانند با استفاده از دستگاه دریل داخل تراشی از سوراخ‌ها و به اندازه رساندن آنها را با رعایت نکات ایمنی انجام دهند.

پیش‌نیاز و یادآوری

- ۱ مهارت کار با ماشین متنه و نحوه تنظیم عده دوران
- ۲ شناخت پارامترهای تأثیرگذار در سوراخکاری
- ۳ کار با ابزارهای اندازه‌گیری مانند کولیس، میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری


مقدمه

همان طور که می‌دانید با رنده تراشکاری امکان داخل تراشی وجود دارد. این فرآیند با حرکت دورانی قطعه کار و حرکت خطی ابزار همراه است. در روشنی دیگر اگر بخواهیم قطر سوراخ داخل یک قطعه را بزرگ‌تر کنیم می‌توانیم از ابزار تک لبه‌ای که به صورت خارج از مرکز می‌چرخد و قطعه کار ثابت است استفاده کنیم. در سوراخکاری قطعات سنگین و حجمیم مثل سیلندر خودرو که امکان بستن به دستگاه تراش را ندارند از این روش استفاده می‌کنیم. بنابراین وظیفه دوران و باردهی به عهده ابزار است. هم چنین از کاربردهای دیگر این ابزار در گره تراشی با دستگاه فرز می‌باشد.


پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

اصول و مراحلی که در سوراخکاری و داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم مورد توجه قرار می‌گیرد:

- بررسی نقشه
- شناخت مواد و جنس قطعه
- انتخاب دستگاه متنه
- ابزارهای برآورده برداری و تجهیزات ویژه
- بستن قطعه کار
- بستن ابزار
- سرعتهای تنظیمی روی دستگاه
- کنترل ابعادی و هندسی قطعه
- نکات ایمنی و حفاظتی
- نکات زیست محیطی

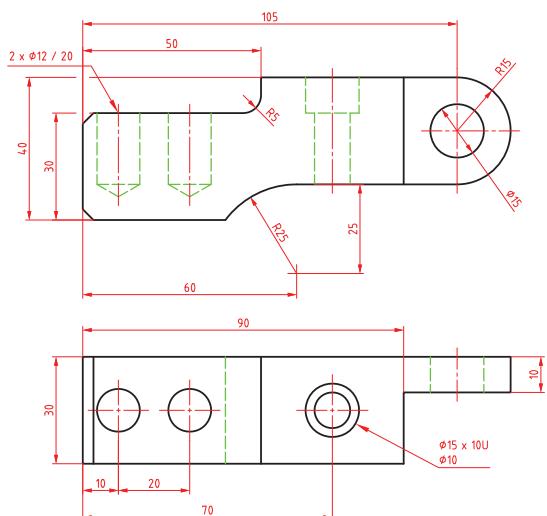

شکل ۱- سوراخ در حالت بدون برش

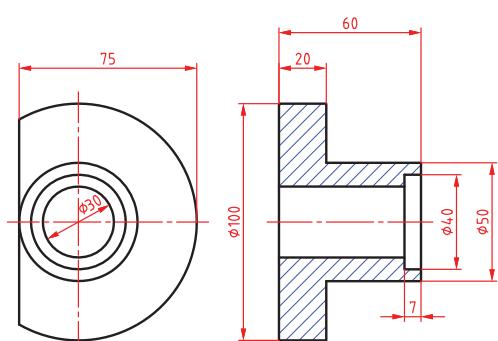

شکل ۲- سوراخ در حالت برش

بررسی نقشه

قبل از انجام سوراخکاری به موارد زیر توجه شود:

نمایش سوراخ در نقشه‌ها: برای نشان دادن سوراخ روی نقشه از دو روش زیر استفاده می‌شود:

سوراخ بدون برش: تصویر رو به رو چگونگی نمایش سوراخ‌های راه به در و بن بست را در دو نما نشان می‌دهد. (شکل ۱)

نمایش سوراخ در حالت برش: برای نمایش ویژگی‌های سوراخ می‌توان از برش استفاده نمود تا عمق سوراخ و پله‌های ایجاد شده بین قطرهای مختلف مشخص شود. به عنوان مثال در نقشه رو به رو باید دو سوراخ با قطرهای ۳۰ mm, ۴۰ mm ایجاد شود. (شکل ۲)

فعالیت ۱

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، مشخصات سوراخ‌های شکل ۱ را در جدول بنویسید.


بن بست	راه به در	عمق	تعداد	قطر سوراخ

شناخت مواد و جنس قطعه: جنس قطعه در انتخاب روش ساخت و تعیین عوامل ماشین کاری بسیار مهم است، بنابراین لازم است در نقشه جنس قطعه مشخص شود. جنس قطعه ممکن است در زیر نقشه آن و یا در نقشه‌های ترکیبی در جدول مشخصات و جدول فهرست مواد تعیین شود.

انتخاب دستگاه مته: در سال‌های گذشته با ساختمان دستگاه مته و روش کار آن آشنا شدید. از این دستگاه می‌توان برای انجام انواع سوراخ کاری استفاده کرد.

فعالیت ۲

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر روش سوراخکاری قطعه‌ای مطابق شکل رو به رو را توضیح دهید.

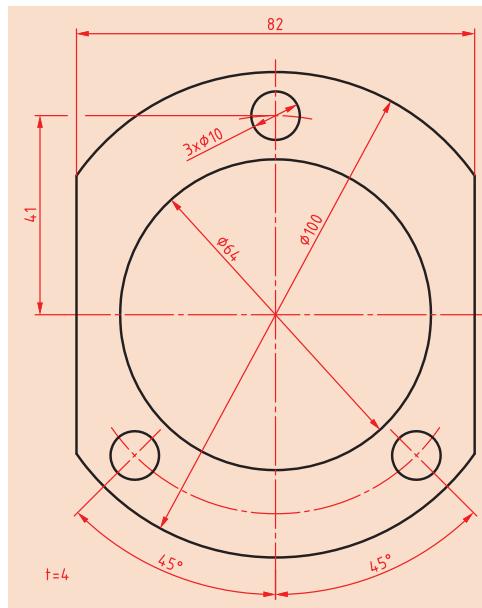

شکل ۳-قطعه برای سوراخکاری

پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

برای سوراخکاری قطر 64mm ابتدا به کمک مته، سوراخی را در قطعه ایجاد کرده و از ابزار تک لبه ای برای داخل تراشی و به اندازه رساندن آن استفاده می کنیم، این ابزار قابلیت تنظیم دقیق نسبت به محور دوران خود را داشته و می تواند با دقت بالایی جایه جا شود. (شکل ۴)

در شرایطی ممکن است بخواهیم سطوح داخلی را براده برداری کنیم که به راحتی در دسترس نبوده و یا در داخل سوراخ، شیار ایجاد کنیم. در چنین شرایطی نیز می توان از این ابزار استفاده کرد. (شکل ۵) این ابزار روی دستگاه مته و یا فرز نصب می شود و با حرکت دورانی خود باعث می شود ابزار تک لبه به صورت خارج از مرکز به دوران در آمده و از دیواره سوراخی که قبلًا ایجاد شده براده برداری کند. به عبارتی از این ابزار برای به اندازه رساندن قطر سوراخ هایی که قبلًا توسط مته کوچک تر سوراخ شده اند استفاده می شود.



شکل ۵- ایجاد شیار در داخل سوراخ



شکل ۴- ابزار تک لبه ای برای سوراخکاری



شکل ۶- دستگاه جیک بورینگ

در مواردی ممکن است به دلیل سنگین و حجمی بودن قطعه، محور دورانی به حالت افقی قرار گیرد. بنابراین ماشین های داخل تراش ویژه ای به نام بورینگ (Boring) ساخته شده که ابزار به حالت افقی و در حال دوران استفاده می شوند. نوع خاصی از این دستگاه ها جیک بورینگ (Jig Boring) نامیده می شود که انجام باردهی بسیار دقیق در آنها امکان پذیر است. (شکل ۶)

به وسیله انواع ماشین مته می توان سوراخ های مستقیم و بن بست، سوراخ های پس نشسته (گاه های داخلی)، براده برداری های داخلی و ... انجام داد.

نکته





شکل ۷- ابزار داخل تراشی







ابزارهای براده برداری و تجهیزات ویژه: ساده ترین

شكل ابزار داخل تراشی با ماشین متنه استفاده از یک رنده روتراشی از جنس فولاد تندر (HSS)، الماس و یا تیغچه سرامیکی است. سادگی و ارزان بودن این ابزار از مزایا و عدم تنظیم دقیق میزان براده برداری توسط آن از معایب آن به شمارمی رود. این ابزار متنه لنگ یا میل متنه تیغچه دار (Fly cutter) نامیده می شود. (شکل ۷)

این ابزار شامل دنباله (shank)، ابزار بُرنده (Tool) و پیچ ثبیت (Fastener bolt) می باشد. نام دیگر این ابزار، ابزار تک لبه ای است.

جدول ۱، روش ها و جهت های مختلف براده برداری به وسیله ابزار تک لبه ای را نشان می دهد.

جدول شماره ۱- روش های براده برداری بوسیله ابزار تک لبه ای

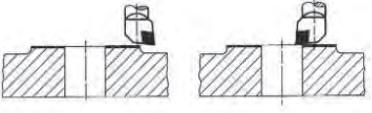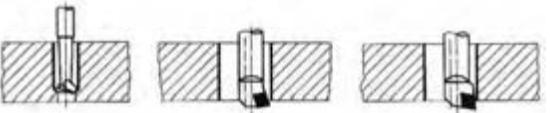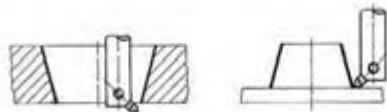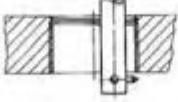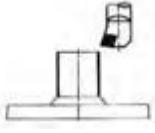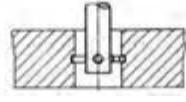ردیف	فرایند براده برداری	شرح	تصویر
۱	پیشانی تراشی	براده برداری از سمت خارج قطعه به سمت داخل یا بالعکس	
۲	داخل تراشی	داخل تراشی سوراخ های ابزارهای مختلف قطر (۰/۵-۱۲۵۰) میلی متر	
۳	مخروط تراشی	ایجاد سوراخ مخروطی داخلی و خارجی	
۴	رزوه تراشی	ایجاد رزوه در داخل سوراخ های ایجاد شده	
۵	گرد تراشی سطوح خارجی	انجام فرایند مشابه روتراشی با دستگاه تراش، با این تفاوت که قطعه کار ثابت است.	
۶	شیار (گاه) تراشی	ایجاد شیار مثل جای خار در داخل سوراخ های استوانه ای	

پودمان ۲: داخل تراشی با مته‌های قابل تنظیم

بستن قطعه کار: در بستن قطعه کار لازم است نکات اینمی و حفاظتی که موجب اطمینان از محکم بسته شدن قطعه روی میز ماشین می‌گردد مدنظر قرار گیرد، زیرا حرکت دورانی ابزار تمایل دارد که قطعه را از گیره جدا کند. بنابراین باید:

۱ برای بستن از گیره مناسب با توجه به شکل قطعه استفاده نمود.

۲ استفاده صحیح از روبنده‌ها الزامی است.

۳ تکیه گاه مناسبی برای زیر قطعه انتخاب کرده و به گونه‌ای زیر آن قرار داده شود که خطر برخورد با ابزار وجود نداشته باشد.

نکته



شکل زیر به کارگیری روبنده را به صورت درست و اشتباه نشان می‌دهد. (شکل ۸).



استفاده اشتباه



استفاده صحیح

شکل ۸- استفاده از روبنده



شکل ۹- استفاده از مرگک در ایجاد هم مرکزی

صحیح

محور دورانی ماشین مته باید بر سوراخ قطعه منطبق باشد. در صورتی که از قبل روی قطعه سوراخ ایجاد شده باشد، می‌توان به کمک مرگک، هم مرکزی را ایجاد و کنترل نمود (شکل ۹). برای حصول اطمینان از عدم جابجایی ناخواسته، به کمک اهرم ثابت کننده، میز را ثابت کنید.

می‌توان به کمک ساعت اندازه‌گیری میزان خارج از مرکز بودن ابزار را کنترل نمود.




شکل ۱۱- جابه‌جایی به کمک ورنیه‌های روی ابزار



شکل ۱۰- تنظیم مته لنگ بدون میکرومتر و با ساعت اندازه‌گیری



شکل ۱۲- بستن ابزار

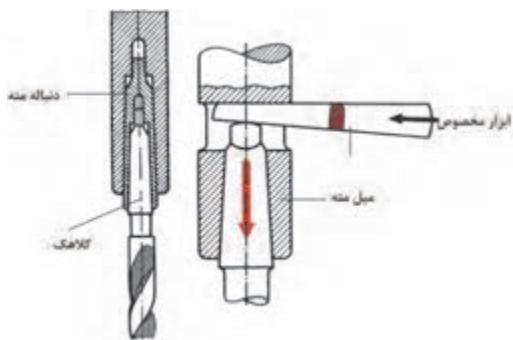

شکل ۱۳- روش خارج کردن ابزار

بستن ابزار: از آنجایی که گلویی دستگاه مته دارای سوراخ مخروطی است، مته‌های دنباله مخروطی با واسطه‌هایی به نام مخروط مورس و یا مستقیماً در آن قرار می‌گیرند. ابزارهای داخل تراش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای دنباله مخروطی هستند. بنابراین نیروی اصطکاک و منطبق شدن این دو مخروط داخلی و خارجی عامل نگهدارنده ابزار می‌باشند. (شکل ۱۲)

برای خارج کردن ابزار نیز از گوه مخصوص استفاده می‌شود. (شکل ۱۳)

سرعت‌های تنظیمی روی دستگاه

عدد دوران n ، سرعت برش V ، میزان پیشروی s و عمق براده برداری h ، از سرعت‌های تنظیمی روی دستگاه هستند.

تعداد گردش ابزار بر حسب سرعت برش و قطر سوراخی که قرار است در قطعه ایجاد شود، تعیین می‌گردد. این تعداد گردش را عدد دوران گویند و یکی از عوامل قابل تنظیم روی دستگاه می‌باشد. ارتباط بین این عوامل قبلًا

پودمان ۲: داخل تراشی با متنهای قابل تنظیم

گفته شده است. داخل تراشی با دستگاه متنه و دستگاه تراش شباهت بسیاری به هم دارند و تفاوت در جایه جایی حرکت‌های دورانی و خطی ابزار و قطعه کار است.

در تعریف سرعت برش می‌توان گفت مقدار مسافتی که لبه برنده ابزار بر حسب متر در هر دقیقه طی می‌کند. این مقدار به جنس قطعه کار بستگی دارد. البته نوع ابزار و فرایند نیز در انتخاب آن مؤثر هستند.

$$V = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$$

d قطر سوراخ قطعه است.

$S = \pi \times n \times D$ $n = \text{rev/min}$	\varnothing mm	STEEL		STEELS Alloys		C STEELS		CU Alloys		Al Alloys	
		n	s	n	s	n	s	n	s	n	s
	8	1120	0.18	710	0.11	1400	0.11	2240	0.18	2240	0.18
	10	1120	0.18	560	0.11	900	0.18	1400	0.18	2240	0.18
	12	900	0.18	450	0.11	560	0.28	1120	0.18	2240	0.18
	15	560	0.18	350	0.18	560	0.18	1120	0.28	2240	0.28
	20	350	0.28	280	0.18	450	0.28	710	0.28	1400	0.28
	25	280	0.28	180	0.11	350	0.45	560	0.28	900	0.28
	32	224	0.18	140	0.11	224	0.45	350	0.28	560	0.28
	8	280	0.28	180	0.28	280	0.45	560	0.45	900	0.45
	10	224	0.45	140	0.45	224	0.45	450	0.45	710	0.45
	12	140	0.45	112	0.45	180	0.45	350	0.45	560	0.45
	16	112	0.45	90	0.45	140	0.45	280	0.45	450	0.45
	20	90	0.45	90	0.45	112	0.45	224	0.45	350	0.45
	25	90	0.45	56	0.45	90	0.45	140	0.45	280	0.45
	32	56	0.45	56	0.45	56	0.45	112	0.45	224	0.45
	8	560		140		560		560		900	
	10	450		112		450		450		710	
	12	350		90		350		350		560	
	16	280		90		280		280		450	
	20	224		56		224		224		224	
	25	112		56		140		112		140	
	32	56		—		112		56		90	

شکل ۱۴- جدول سرعت‌ها

فعالیت ۳



عدد دوران ابزار، متأثر از چه مواردی است؟

به مقدار جایه جایی خطی ابزار به ازای یک دور گردش قطعه کار گفته می‌شود. در بسیاری از ماشین‌های متنه این عامل با دست و توسط یک اهرم انجام می‌شود اما در مواردی ممکن است به صورت خودکار نیز انجام شود. وجود مایع خنک کننده، تیزبودن ابزار، پایداربودن ماشین و نصب محکم و صحیح آن، استهلاک و لقی کم دستگاه نیز از عوامل اثرگذار بر کیفیت برآده برداری است.

مثال: در یک قطعه از جنس St37 باید یک سوراخ به قطر ۱۰۰ mm ایجاد شود. عده دوران مناسب جهت تنظیم دستگاه را محاسبه کنید.

از جدول $V = 22 \text{ m/min}$

$$V = \frac{\pi \times d \times n}{1000} \rightarrow 22 = \frac{\frac{3}{14} \times 100 \times n}{1000}$$

$$n = v \times R \times P \times M$$

کنترل ابعادی و هندسی سوراخ: کنترل ابعادی سوراخ ایجاد شده از چند جهت صورت می‌گیرد. ابتدا باید از به اندازه رسیدن آن و مطابقت با تولرانس‌های نقشه مطمئن شوید. برای انجام این کار می‌توان از متر، خط‌کش، کولیس، اندازه‌گیر تلسکوپی، میکرومتر، داخل سنج ساعتی و ... استفاده نمود.

کنترل هندسی سوراخ: لازم است سوراخ به لحاظ دایره‌ای و استوانه‌ای بودن نیز کنترل گردد. کنترل مدور بودن با استفاده از کولیس و ساعت اندازه‌گیری امکان‌پذیر است. اگر قطر سوراخ را در چند جهت مختلف مکرراً کولیس اندازه بگیرید و اعداد را با هم مقایسه کنید در نهایت وضعیت دایره‌ای بودن سوراخ معلوم می‌شود. (شکل ۱۵)



شکل ۱۵- کنترل دایره‌ای بودن سوراخ

فعالیت ۴




در جدول نام وسیله و روش استفاده از هر ابزار اندازه‌گیری را بنویسید.

ردیف	وسیله اندازه‌گیری	روش اندازه‌گیری	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			



شکل ۱۶- ساعت حساس (شیطانکی) برای کنترل دایره‌ای بودن

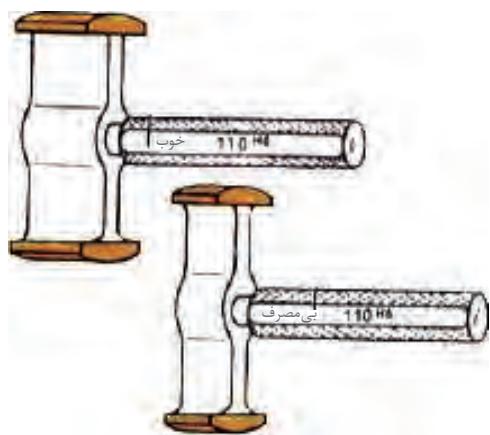

شکل ۱۷- فرمان برو، نرو




شکل ۱۸- داخل سنج ساعتی

از ساعت اندازه‌گیری نیز می‌توان برای کنترل دایره‌ای بودن استفاده کرد، برای این کار ساعت اندازه‌گیری را در سه نظام دستگاه بسته، با مماس کردن نوک لمس کننده ساعت به دیواره قطعه کار و گردش دستی گلویی میزان بیضی بودن سوراخ کنترل می‌گردد.

(شکل ۱۶)

همچنین می‌توان از فرمان برو، نرو (Go, Not Go) سوراخ استفاده نمود. بکار گیری این ابزار باعث سرعت بخشیدن به کنترل و کاهش زمان اندازه‌گیری خواهد شد. (شکل ۱۷)

در خصوص سوراخ‌های عمیق می‌توان استوانه‌ای بودن را با استفاده از داخل سنج ساعتی یا دیجیتالی کنترل نمود. (شکل ۱۸)

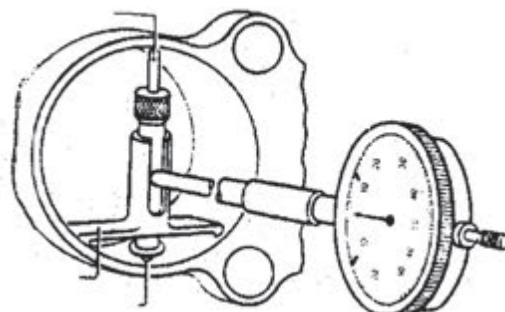

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ استفاده از عینک ایمنی، لباس کار مناسب و کفش ایمنی در حین کار الزامی است.
- ۲ از گردش و حرکت احتمالی قطعه کار باید جلوگیری کرد و این امر مستلزم مهار کردن صحیح قطعه کار می‌باشد.
- ۳ براده‌های حاصله را باید با دست و هوای فشرده دور کرد.
- ۴ از نزدیک کردن دست، وسایل، پارچه، لبه‌آستین یا هر جای دیگر لباس کار به ابزار در حال حرکت جداً خودداری شود.



پویمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

- ۵ قبل از روشن کردن و چرخش ابزار، از محکم بودن ابزاربرنده در نگهدارنده و هم چنین مجموعه آن در گلوبی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۶ ابزارهای استفاده شده برای محکم کردن ابزار و قطعه کار را قبل از روشن کردن دستگاه از محل دور کنید.
- ۷ بررسی اولیه ای از ابزار و سالم بودن آن داشته باشید.
- ۸ کنترل زوایا و عدم شکستگی ابزار قبل از استفاده موجب جلوگیری از حوادث خواهد شد.

نکات زیست محیطی


- ۱ ممکن است مایع خنک کننده در اطراف دستگاه روی زمین ریخته شود که بنابه دلایل زیر باید از سطح کارگاه و سطوح دستگاه جمع آوری شوند.
- خطر لغزنده و آسیب دیدن به افراد در حال تردد.
 - مواد خنک کننده مثل آب صابون خورنده بوده و به قطعات دستگاه آسیب می‌رساند.
 - احتمال آلوده شدن آب شرب نزدیک در محل.
- ۲ حجم برآده برداری زیاد در یک مرحله علاوه بر آسیب رسیدن به ابزار، موجب تبخیر آب صابون و بروز مشکلات تنفسی نیز خواهد شد.
- ۳ برآدهای با جنس متفاوت را از یکدیگر تفکیک کنید تا امکان بازیافت آنها راحت‌تر شود.



فعالیت ۵



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر برای ساخت قطعه‌ای مطابق شکل از جنس St37 به موارد خواسته شده در جدول پاسخ دهید.

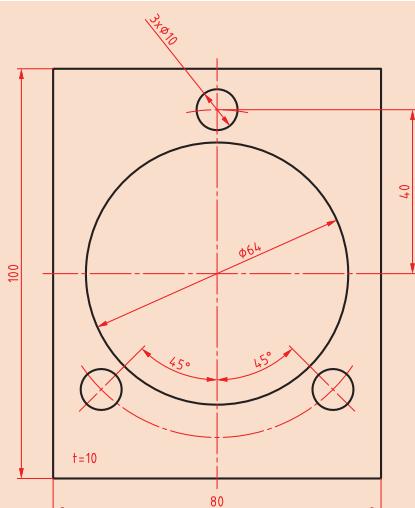

ردیف	نام	نام فرایند	نام دستگاه	نام ابزار
۱	صفحة اصلی			
۲	سوراخ‌های کوچک			
۳	سوراخ بزرگ			



موضوع: داخل تراشی

وسایل مورد نیاز

۱ لوازم خط کشی

۲ ابزارهای براده برداری دستی

۳ دستگاه متنه با لوازم جانبی

۴ دستگاه تراش با لوازم جانبی

۵ وسایل اندازه گیری و کنترل

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در خط کشی

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی براده برداری

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در سوراخکاری

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در تراشکاری

۵ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل



مراحل انجام کار

ساخت قطعه: با توجه به اصول و فنون فرایندهای مختلف براده برداری و براساس نقشه، قطعه ساخته شود.

کنترل کیفی قطعات: با استفاده از ابزارهای اندازه گیری و کنترل، ابعاد و شکل هندسی قطعه را بر اساس نقشه کنترل کنید.

تهیه گزارش کار: گزارش مدون و جامعی از انجام این فعالیت تهیه کرده و تحويل نمایید.


درپایان کار:

۱ کلیه وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

پوڈمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

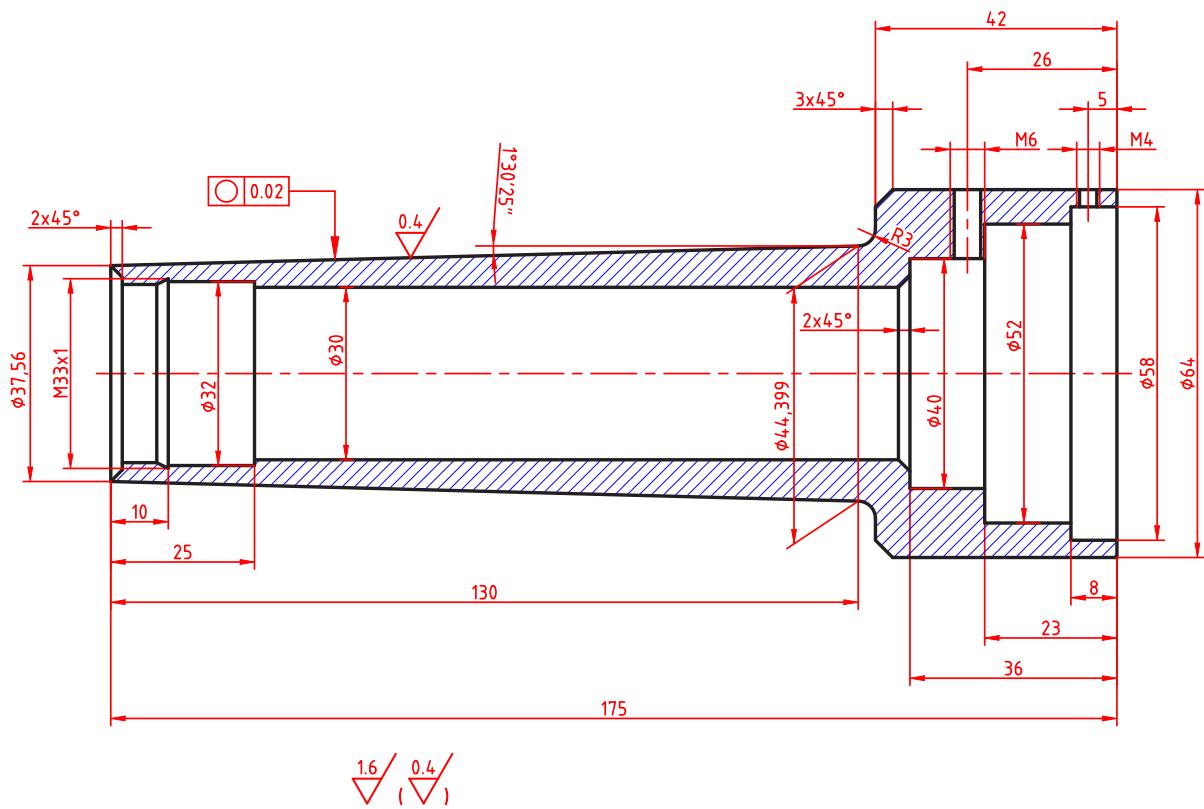

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	نقشه کار: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم شاخص عملکرد: ۱- تلرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO m-۲۷۶۸ ۲- پرداخت سطح $Ra = 1,6$ شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان $2/5$ ساعت مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اینیورسال با متعلقات - گیره موazی رومیزی ساعت اندازه گیری - کوئیس $0/0.5$ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط 200 - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرزکف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی
--------------------------	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی قطعه کار و بستن قطعه	۱	
۳	آماده سازی دستگاه و ابزار	۱	
۴	انجام سوراخ کاری با مته قابل تنظیم	۲	
۵			
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئولیت پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایبندی به الزامات نقشه		
	* میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۳

برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی



واحد یادگیری ۱: شایستگی برقوکاری ماشینی

استاندارد عملکرد

انجام عملیات برقوکاری ماشینی قطعات مطابق با خواسته‌های نقشه

پیش‌نیاز و یادآوری

لازم است برای آشنایی با نحوه قلاویزکاری و برقوکاری ماشینی عنوان‌های زیر که قبل‌آموزش داده شده است مجدداً مورد مطالعه و بازخوانی قرار گیرد:

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط‌کشی
- ۴ اصول سوراخکاری و کار با دریل
- ۵ نقشه خوانی

اندازه‌گیری

تولید قطعات با دقت بالا بشر را برابر آن داشت تا به طراحی وسایل اندازه‌گیری با دقت بالا بپردازد، در این راستا ژان پالمر فرانسوی میکرومتر را طراحی کرد.

میکرومتر: این وسیله با مکانیزم پیچ و مهره‌ای است که دقت آن به مقدار گام پیچ و مهره آن بستگی دارد، میکرومترها با تفکیک پذیری 0.001 mm و 0.005 mm ساخته می‌شوند. از این وسیله برای اندازه‌گیری‌های داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق‌ها، قطر سیم‌ها و میله‌ها، فاصله شیارها، قطر پیچ‌ها و مهره‌ها، قطر تیغه فرز، و متنه‌ها و قلاویزها و... می‌توان استفاده نمود.

میکرومتر

میکرومتر اندازه‌گیر خارجی یکی از متداول‌ترین نوع میکرومتر است که برای اندازه‌گیری ابعاد خارجی استفاده می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱- میکرومتر

اگر تقسیمات استوانه متحرک (پوسه متحرک) 50 قسمتی باشد، گام پیچ و مهره میکرومتر 0.01 mm میلی‌متر و چنانچه تقسیمات 100 قسمتی باشد، گام پیچ و مهره میکرومتر 0.001 mm میلی‌متر است.

نکته



جنجه: برخلاف کولیس‌های ورنیه‌دار که نیروی واردہ از طرف فک‌ها به قطعه کار تحت کنترل نبود، در میکرومترها نیروی واردہ بر فک‌ها و قطعه کار با سیستم جنجه تحت کنترل در آمده است. به این معنی که نیروی وارد به قطعه کار که به حد مشخصی رسید دسته جنجه به صورت هر زمی چرخد.

تفکیک پذیری: همان طور که قبلاً گفته شد قابلیت تفکیک پذیری میکرومترها به گام پیچ و مهره و تعداد تقسیمات استوانه متحرک آن بستگی دارد. مقدار گام در میکرومترها عموماً $\frac{P}{n}$ میلی متر و بعضاً ۱ میلی متر است. به ازای یک دور گردش دسته جغجه فاصله بین فک های میکرومتر به اندازه گام تغییر می کند. تفکیک پذیری میکرومتر از رابطه $P = R$ به دست می آید که در آن R قابلیت تفکیک پذیری بر حسب میلی متر، P گام پیچ و مهره بر حسب میلی متر و n تعداد تقسیمات استوانه متحرک میکرومتر است.

فعالیت ۲



با توجه به رابطه تفکیک پذیری در میکرومتر، جدول زیر را تکمیل کنید.

$P=1\text{ mm}$	$P=+/\text{5 mm}$	گام پیچ و مهره
		تعداد تقسیمات استوانه متحرک میکرومتر با تفکیک پذیری $+/\text{1 mm}$

گستره اندازه گیری: میکرومترها معمولاً تا گستره اندازه گیری 500 میلی متر ساخته می شوند این وسیله به لحاظ گستره اندازه گیری در سری های مختلف مطابق زیر ساخته می شود.
 $(0 - 25)\text{mm}, (25 - 50)\text{mm}, (50 - 75)\text{mm}, (75 - 100)\text{mm}, \dots, (475 - 500)\text{mm}$

فعالیت ۳



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر علل ساخت میکرومترها را در سری های مختلف بنویسید.

-۱
-۲
-۳
-۴

اصول و قواعد کار با میکرومتر

- ۱ قبل از استفاده از سالم بودن میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.
- ۲ میکرومتر عیب و نقص نداشته باشد و عملکرد آن درست باشد.
- ۳ در هنگام مماس نمودن فک‌ها با سطح قطعه کار فقط از دسته جغجه استفاده کنید.
- ۴ برای اطمینان از تماس فک‌ها با کار و اعمال نیروی لازم برای اندازه‌گیری دسته جغجه را فقط سه بار بچرخانید.
- ۵ برای اندازه‌گیری ابعاد داخلی، میکرومتر را کمی کمتر از اندازه قطعه باز و فک‌ها را به داخل قطعه هدایت کنید.
- ۶ برای اندازه‌گیری ابعاد خارجی میکرومتر را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کرده سپس قطعه را بین فکین قرار داده، میکرومتر را بسته و آن را بخوانید.

روش خواندن: ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با میکرومتر مطابق زیر عمل شود:

الف) میکرومتر با تفکیک پذیری $1 / 0$ میلی‌متر و تقسیمات استوانه متحرک 50

- ۱ به گستره اندازه‌گیری میکرومتر توجه شود.
- ۲ با توجه به موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، مقدار صحیح اندازه بر حسب میلی‌متر خوانده شود.
- ۳ با در نظر گرفتن موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط پایین خط صفر استوانه ثابت و در صورت وجود اندازه $1 / 0$ میلی‌متر خوانده شود.
- ۴ هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده $1 / 0$ میلی‌متر است لذا اندازه‌های $1 / 0$ میلی‌متری با توجه به هم راستا بودن یکی از خطوط استوانه متحرک با خط سراسری استوانه ثابت تعیین می‌شود (شکل ۲).




شکل ۲- میکرومتر با استوانه متحرک 50 قسمتی

با چرخاندن استوانه متحرک در جهت عقربه‌های ثابت، فک‌ها به هم نزدیک می‌شوند و با چرخاندن آن خلاف عقربه‌های ساعت، فک‌ها از هم دور می‌شوند.

نکته



مثال ۱: مقدار اندازه نشان داده شده در میکرومتر زیر چه قدر است؟

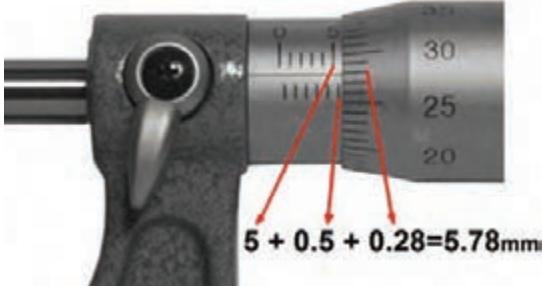 $5 + 0.5 + 0.28 = 5.78 \text{ mm}$	موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت: ۵ میلی‌متر موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات پایین خط صفر استوانه ثابت: ۰/۵ میلی‌متر مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد: ۰/۲۸ میلی‌متر مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر: ۵/۷۸ میلی‌متر
--	---

فعالیت ۴




میکرومتر زیر چه مقداری را نشان می‌دهد؟

	مقداری که از تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود: مقداری که از تقسیمات پایین خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود: مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد: مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:
--	---

ب) میکرومتر با تفکیک پذیری ۰/۰ میلی‌متر و استوانه متحرک ۱۰۰ قسمتی

- ۱ به گستره اندازه‌گیری میکرومتر توجه شود.
- ۲ با توجه به موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، مقدار صحیح اندازه بر حسب میلی‌متر خوانده شود.
- ۳ هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده ۰/۰ میلی‌متر است لذا اندازه‌های ۰/۰ میلی‌متری با توجه به هم راستا بودن یکی از خطوط استوانه متحرک با خط سراسری استوانه ثابت تعیین می‌شود. (شکل ۳)

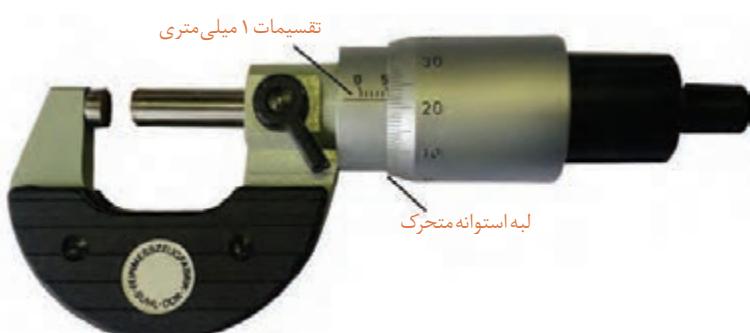

شکل ۳- میکرومتر با استوانه متحرک ۱۰۰ قسمتی

مثال ۲: مقدار اندازه نشان داده شده در میکرومتر زیر را خوانده و در محل مربوطه بنویسید.

	مقداری که از تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود: ۵ میلی‌متر مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد: ۰/۲۲ میلی‌متر مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر: ۵/۲۲ میلی‌متر
---	---

فعالیت ۵

	مقداری که از تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت خوانده می‌شود: مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد: مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:
---	--

نکات ایمنی

- ۱ در هنگام کار با میکرومتر حتماً از جفجغه استفاده کنید.
- ۲ از وارد شدن ضربه به میکرومتر خودداری کنید.
- ۳ بعد از اتمام کار میکرومتر را بسته و در جعبه مخصوص به خودش قرار دهید.
- ۴ برای اندازه گیری قطعات کوچک از پایه میکرومتر استفاده شود.
- ۵ قبل از چرخاندن جفجغه از آزاد بودن اهرم قفل کننده اطمینان حاصل کنید.

میکرومتر عمق سنج



شکل ۴- میکرومتر عمق سنج

از این میکرومتر برای اندازه گیری عمق انواع قطعات مانند عمق سوراخ‌ها، پله‌ها، شیارها و... استفاده می‌شود. میکرومتر عمق سنج از یک فک ثابت (برای قرار گرفتن روی قطعه) و میله اندازه گیری تشكیل شده است. میله اندازه گیری درون استوانه‌ای مدرج جای دارد و به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند. میزان ارتفاعی که نوک میله اندازه گیری از سطح فک ثابت بیرون می‌آید، برابر با عمق قطعه می‌باشد و از روی میکرومتر قابل خواندن است. برای افزایش گستره اندازه گیری آن یک سری میله استاندارد همراه میکرومتر پیش‌بینی شده که بر حسب مورد روی میکرومتر سوار می‌شود. (شکل ۴)



روش خواندن: روش خواندن میکرومتر عمق سنج مانند میکرومتر اندازه گیر خارج است فقط باید دقیقت کرد که در زمان خواندن اندازه میله سوار شده به اندازه خوانده شده اضافه شود. (شکل ۵)



شکل ۵- اندازه گیری با میکرومتر عمق سنج

میکرومتر اندازه گیر داخل

با توجه به اینکه دقیقت مورد نظر اندازه گیری، با کولیس امکان پذیر نیست لذا به ابزارهایی با دقیقت بالاتر نیاز است. میکرومترهای اندازه گیر داخل وسیله مناسبی برای اندازه گیری قطر سوراخ‌ها با دقیقت 0.01 میلی‌متر می‌باشند. این میکرومترها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که دو نوع آن توضیح داده می‌شود.

(الف) میکرومتر اندازه گیری داخلی شاخص دار (میکرومتر کولیسی)

از میکرومتر اندازه گیری داخلی شاخص دار برای اندازه گیری قطر سوراخ‌ها، شیارها و شکاف‌ها استفاده می‌شود. دقیقت اندازه گیری این میکرومترها 0.01 میلی‌متر است و برخلاف میکرومتر اندازه گیر خارج از راست به چپ خوانده می‌شود. حداقل اندازه‌ای که توسط این میکرومتر می‌توان قرائت نمود زمانی است که میکرومتر کاملاً بسته باشد یعنی شاخص‌های ثابت و متحرک به هم چسبیده باشند. حداقل اندازه‌ای که این میکرومتر می‌تواند اندازه گیری کند، 5mm است. (شکل ۶)



شکل ۶- میکرومتر اندازه گیر داخلی شاخص دار

(ب) میکرومتر اندازه گیر داخلی سه فکه (سه نقطه)

این میکرومترها وسیله بسیار مناسبی برای اندازه گیری قطر سوراخ‌ها می‌باشند. مزیت مهم این میکرومتر این است که به علت داشتن سه فک در هنگام اندازه گیری محور وسیله اندازه گیری دقیقاً در محور کار قرار گرفته و از بروز خطأ در عمل اندازه گیری جلوگیری می‌شود. (شکل ۷)



شکل ۷- میکرومتر سه فکه

روش خواندن: نحوه خواندن این میکرومتر مانند میکرومترهای اندازه گیر خارج است. گستره اندازه گیری این میکرومترها در روی آنها نوشته شده است.

نکته



هنگام انتخاب میکرومتر سه فکه به گستره اندازه گیری آن و قطر سوراخ توجه شود.

فعالیت ۶




برقوکاری

عموماً سوراخ هایی که به وسیله متنه و مته خزینه تولید می شوند از دقت و کیفیت سطح پایینی برخوردار هستند، برای افزایش کیفیت سطح، دقت ابعاد و افزایش دقت شکل هندسی آنها لازم است فرایندهای تکمیلی مانند داخل تراشی دقیق، برقوکاری، سنگ زنی، هوینینگ کاری و... بر روی آنها انجام شود.

فعالیت ۷



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با استفاده از آموخته های پومن ۱ کتاب دانش فنی تخصصی موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

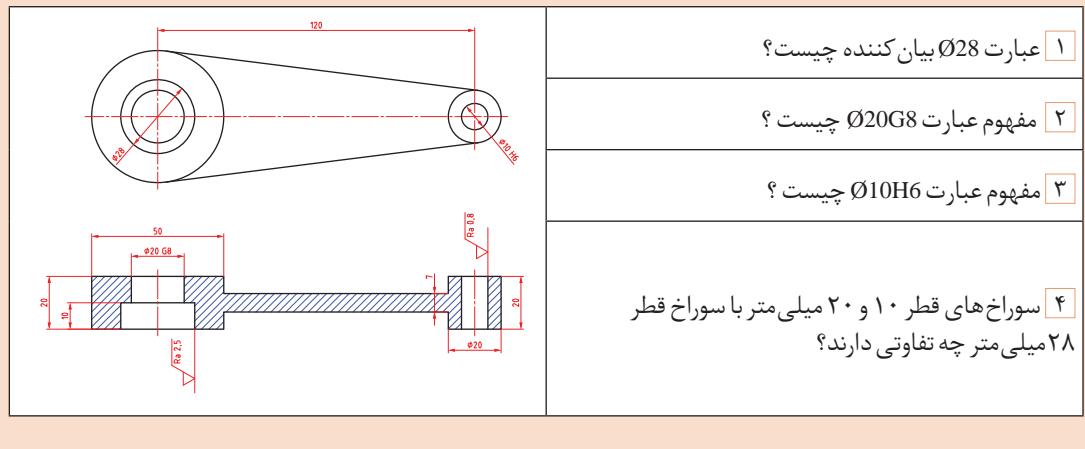


فعالیت ۸



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با استفاده از آموزتهای پودمان ۱ کتاب دانش فنی تخصصی مفهوم علامت تلرانس‌های هندسی و کیفیت سطح به کار رفته در نقشه را نوشه و راه‌های دستیابی به آنها را بیان کنید.


پاسخ:

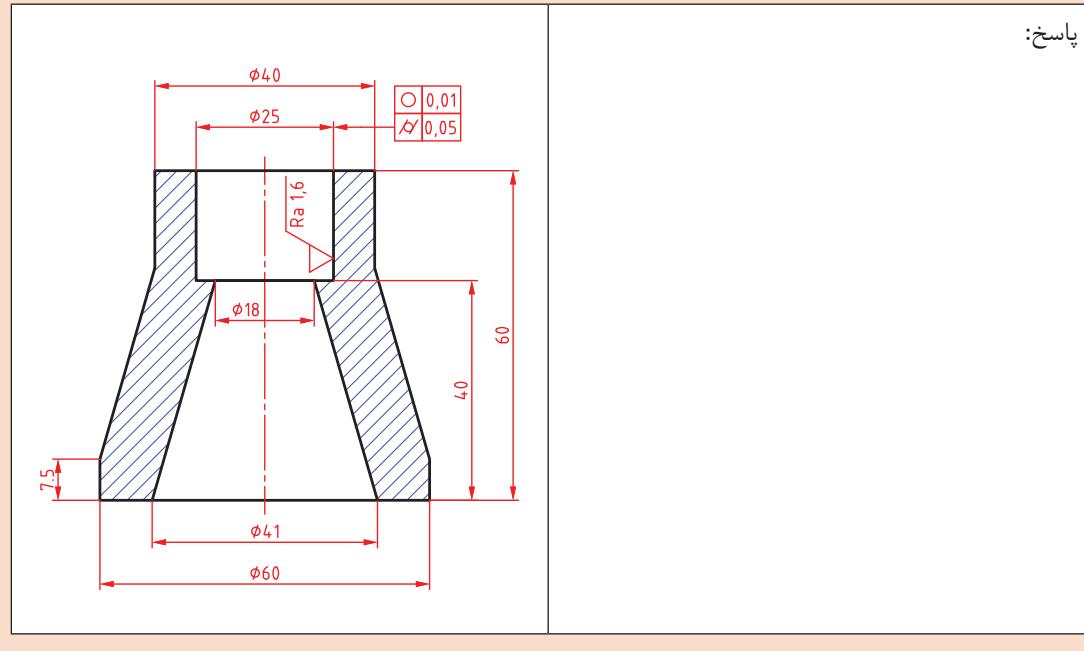

فعالیت ۹



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر نام روش‌های پرداخت سوراخ تصاویر زیر را بنویسید.

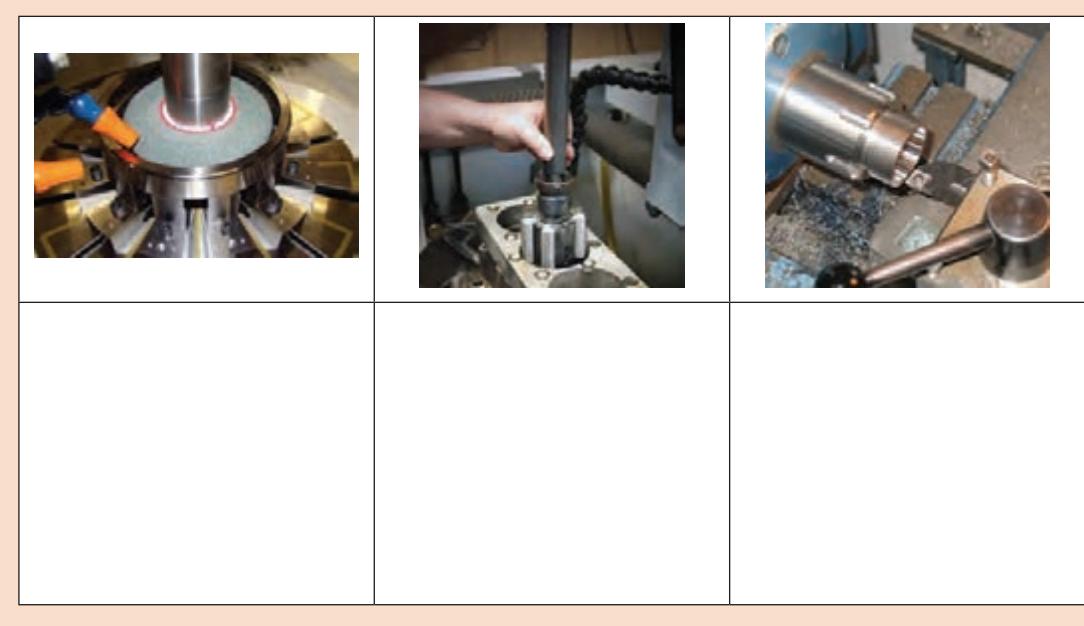


برقو

برقو ابزاری استوانه‌ای و یا مخروطی شکل است که از لبه‌های برنده با شیار مستقیم و مارپیچ تشکیل شده و از آن برای افزایش دقت ابعادی و کیفیت سطح سوراخ‌های ایجاد شده به وسیله متنه استفاده می‌شود، جنس آن معمولاً از فولاد ابزار و یا فولاد تندبر می‌باشد.

در برقوکاری براده‌های خیلی ظرفی از دیواره داخلی سوراخ برداشته می‌شود و باعث افزایش کیفیت سطح و دقت ابعادی سوراخ‌های ایجاد شده به وسیله متنه می‌گردد. کیفیت‌های قابل دستیابی در برقوکاری مطابق (جدول ۱) است.

جدول ۱ - کیفیت‌های قابل دستیابی در برقوکاری		
H۶-H۷-H۸-H۹	علام انطباقی	
۰/۲-۶/۳	بر حسب میکرو متر Ra	کیفیت سطح
۰/۸-۲۵	بر حسب میکرومتر Rz	

دستیابی به کیفیت سطح و ترانس ابعادی کدامیک از سوراخ‌های قطعه زیر با عملیات برقوکاری امکان‌پذیر است؟

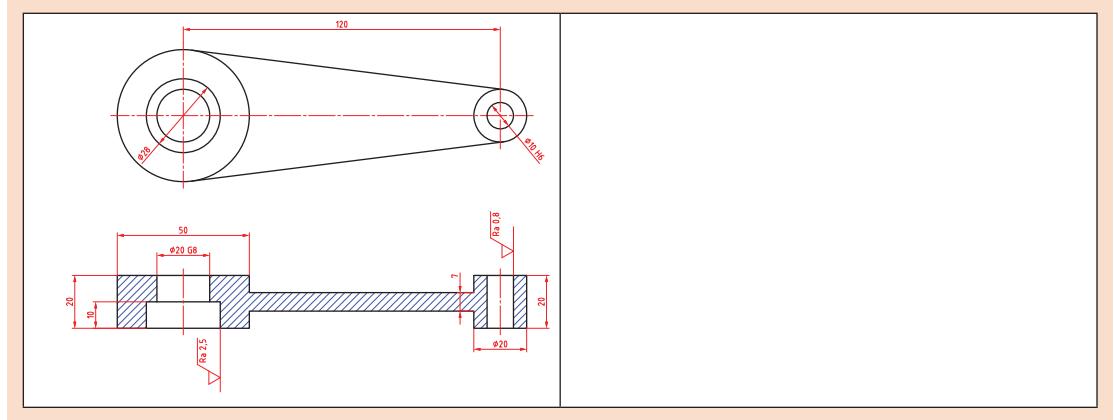

فعالیت ۱۰



برقوکاری در دو حالت دستی و ماشینی انجام می‌گیرد. در کتاب تولید به روش مونتاژکاری کار با برقوی دستی شرح داده شد. در این فصل برقوکاری ماشینی شرح داده می‌شود.

برقوی ماشینی: این برقوها نیز به شکل استوانه‌ای یا مخروطی و با شیارهای برنده مستقیم یا مارپیچ ساخته شده‌اند، جنس آنها نیز مانند برقوهای دستی است. (شکل ۸)



برقوی ماشینی شیار مارپیچ



برقوی ماشینی شیار مستقیم

شکل ۸- برقوی ماشینی

برقوی ماشینی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱ دنباله مخروطی یا استوانه‌ای برای بستن به ماشین مته یا دستگاه مرغک ماشین تراش
- ۲ لبه‌های برنده
- ۳ سر مخروطی که معمولاً وظیفه هدایت ابزار به درون سوراخ را دارد. (شکل ۹)



شکل ۹-ساختمان برقوی ماشینی

براده برداری در برقو با لبه برنده در طول شیار آن انجام می‌شود، زاویه براده را در برقوها کم یا صفر در نظر می‌گیرند حتی بعضی مواقع برای افزایش کیفیت سطح زاویه براده را منفی نیز در نظر می‌گیرند. همچنین در برقوی ماشینی قسمت استوانه‌ای (لبه برنده) را برای هدایت بهتر درون سوراخ کوتاه‌تر می‌سازند.

زاویه سر مخروطی به زاویه پخ جلویی برقو معروف است، مقدار این زاویه در برقوهای ماشینی نسبت به برقوهای دستی بزرگ‌تر می‌باشد.

فعالیت ۱۱



تفاوت برقوی دستی و ماشینی را بنویسید.

۱ زاویه پخ جلویی

۲ دنباله برقو

۳ قسمت استوانه‌ای (لبه برنده)

انواع برقوهای ماشینی

برقوی ماشینی با لبه برش بلند: این برقو شبیه

برقوی دستی است با این تفاوت که دنباله آن به صورت مخروط مورس برای نصب شدن روی محور ماشین مته است. (شکل ۱۰)



شکل ۱۰-برقوی ماشینی بالبه برش بلند



شکل ۱۱- برقوی ماشینی بالبه کوتاه



شکل ۱۲- برقوی ماشینی خشن تراش

برقوی ماشینی با لبه برش کوتاه: دنباله این برقوها به صورت استوانه‌ای یا مخروطی است و شیار بین لبه‌های برش عمیق‌تر هستند لیکن از نظر طول کوتاه‌تر هستند از آنجایی که طول کوتاه‌تری دارند کمتر می‌شکنند، اقتصادی‌تر بوده و در کارهای دقیق‌تر از آن استفاده می‌شوند (شکل ۱۱)

برقوی ماشینی خشن تراش: فقط لبه جلویی این برقو برآده برداری می‌کند، شیارها برای خروج بهتر برآده طراحی شده و در جایی که برآده برداری زیاد باشد، کیفیت سطح اهمیت کمتری داشته باشد و استوانه‌ای بودن سوراخ بیشتر مورد نظر باشد به کار می‌رود. (شکل ۱۲)

همان‌طور که در کتاب تولید به روش مونتاژکاری در قسمت برقدستی توضیح داده شد برقوکاری دارای حرکت گردشی و پیشروی می‌باشد به همین دلیل در برقوکاری ماشینی باید از متنه و یا دستگاهی استفاده کرد که دارای حرکت پیشروی اتوماتیک باشد. مانند دستگاه تراش و فرز

تعیین عده دوران و سرعت پیشروی

میزان عده دوران و سرعت پیشروی در برقوکاری ماشینی به جنس قطعه کار و نوع برقو بستگی دارد. در حالت کلی سرعت برشی مناسب برای برقوهای تندربر حدود دو سوم سرعت برشی منه هماندازه آن در نظر گرفته می‌شود. (جدول ۲)

جدول ۲- سرعت برشی و پیشروی پیشنهادی برای برقوهای ماشینی از جنس فولاد تندربر

ردیف	جنس قطعه کار	سرعت برشی	قطر برقو (میلی‌متر)	سرعت پیشروی (میلی‌متر در هر دور)
۱	فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی	۸-۱۲ میلی‌متر بر دقیقه	۵	۰/۰۱
۲			۸	۰/۱۵
۳			۱۲	۰/۲۰
۴			۱۶	۰/۲۵
۵			۲۵	۰/۳۵

اصول و نکات فنی در هنگام کار با ماشین مته در حالت خودکار

کار با هر وسیله برقی نیاز به داشتن اطلاعات کافی و دقیق از چگونگی عملکرد و خطرات احتمالی آن می‌باشد از آنجایی که کار کردن با دستگاه مته را در سال دهم آموزش دیده‌اید، در این کتاب فقط کار با ماشین مته در حالت خودکار توضیح داده می‌شود.

- ۱ قبل از انجام کار از محکم بودن گیره اطمینان حاصل کرده، قطعه کار را ترازنموده و محکم درون گیره بیندید.
- ۲ با توجه به جدول کنار دستگاه مته، سرعت پیشروی مناسب را انتخاب کرده و دستگاه را تنظیم کنید.
- ۳ عمق بار را با استفاده از پیچ مربوطه و با توجه به عمق قطعه مورد نظر تنظیم کنید.
- ۴ دستگاه را با توجه به تعداد دوران انتخابی تنظیم کرده و آن را مطابق با جهت دوران ابزار روشن کنید.
- ۵ ابزار را در حالت دستی به قطعه کار نزدیک کنید (۳ تا ۵ میلی‌متری قطعه کار)
- ۶ اهرم بار (اهرم اتوماتیک) را فشار داده تا دستگاه به صورت خودکار حرکت کند.
- ۷ بعد از اینکه ابزار به عمق مورد نظر رسید اهرم را از حالت خودکار خارج کرده و یا جهت حرکت پیشروی را بر عکس کنید تا ابزار از قطعه کار خارج شود.

نکته



قبل از کار با ماشین در حالت خودکار و خاموش بررسی کنید که محور دستگاه با چیزی برخورد نداشته باشد.

فعالیت ۱۲




یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر سرعت‌های پیشروی در دستگاه مته را در حالت خاموش تنظیم کنید.

اصول و نکات فنی در برقوکاری ماشینی

- ۱ قطر سوراخ برای عملیات برقوکاری از جدول زیر تعیین شود. (جدول ۳)

جدول ۳- رابطه بین قطر برقو و قطر سوراخ (میلی‌متر)		
قطر سوراخ	قطر برقو	ردیف
قطر سوراخ حدود ۰/۲۵ کمتر از قطر برقو	۶/۳	۱
قطر سوراخ حدود ۰/۴ کمتر از قطر برقو	۶/۳-۱۲/۵	۲
قطر سوراخ حدود ۰/۵ کمتر از قطر برقو	۱۲/۵-۲۵	۳
قطر سوراخ حدود ۰/۶ کمتر از قطر برقو	۲۵-۳۸	۴

- ۱ برقورا متناسب با قطر و علامت انطباقی سوراخ انتخاب کنید.
- ۲ با توجه به جنس قطعه کار، سرعت برشی و سرعت پیشروی را از جدول مربوطه به دست آورده و با توجه به قطر برقو و سرعت برشی و استفاده از رابطه $V = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$ ، عده دوران را محاسبه کنید.
- ۳ دستگاه را با توجه به تعداد دوران و سرعت پیشروی محاسبه شده، تنظیم کنید.
- ۴ برقورا روی محور دستگاه نصب کنید (شکل ۱۳).
- ۵ عمود بودن محور مته با میز ماشین کنترل شود.
- ۶ قطر سوراخ را کنترل کرده تا اندازه سوراخ متناسب با قطر برقو باشد.
- ۷ جهت دوران محور دستگاه مته مطابق با جهت دوران لبه های برنده باشد. (شکل ۱۴)

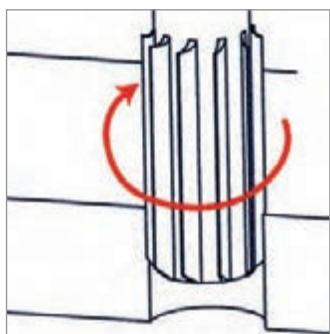

شکل ۱۴-جهت دوران برقو



شکل ۱۳-نصب برقور روی محور دستگاه مته



- ۸ در زمان برقوکاری از مایع خنک کننده استفاده کنید.
- ۹ قبل از خاموش کردن ماشین دریل، برقورا از درون سوراخ خارج کنید.
- ۱۰ هیچگاه در هنگام عملیات برقوکاری جهت دوران ابزار عوض نشود.
- ۱۱ در زیر قطعه کار در موقعیت های مناسب زیرکاری قرار داده شود تا در زمان خروج برقو از سوراخ قطعه کار با میز دستگاه یا گیره برخورد نکند.
- ۱۲ گیرنده بندی قطعه کار به گونه ای باشد که در قسمت زیر آن فضای کافی برای خروج برقو و عدم برخورد آن با میز دستگاه یا گیره وجود داشته باشد.

نکات ایمنی



- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل خود قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ براده های فلزات را از هم جدا نموده و در محیط مناسب نگه داری کنید.
- ۴ از ریختن ضایعات و مواد خنک کننده در محیط اطراف خودداری کنید.

فعالیت ۱۳




برقوکاری ماشینی با برقوکاری دستی را با هم مقایسه کنید.

فعالیت ۱۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، با توجه به نقشه، خواسته‌های زیر را پاسخ دهید.

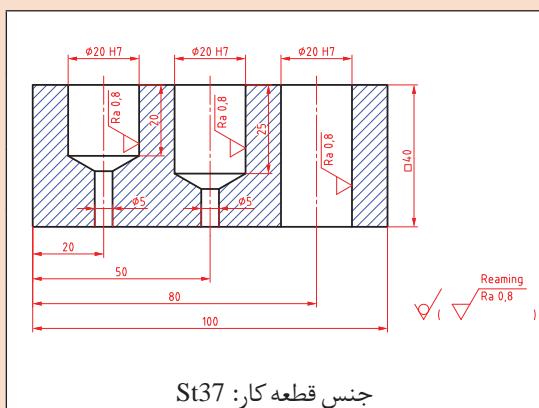

۱- سرعت برشی برای برقو: 20H7

۲- قطر سوراخ برای برقوی: 20H7

۳- مته‌های مورد نظر برای سوراخکاری:

۴- عدد دوران و تنظیم آن روی ماشین مته:

۵- سرعت پیشروی و تنظیم آن روی ماشین مته:

۶- نوع مایع خنک کننده برای برقوکاری:

نکته



کلیه فعالیت‌های کارگاهی به صورت گروه‌های دو نفری انجام شود.

فعالیت



فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: برقوکاری ماشینی

وسایل مورد نیاز

۱ دستگاه مته بال لوازم جانبی

۲ قطعه کار از جنس St37 با ابعاد $(100 \times 40 \times 40)$

۳ کولیس ارتفاع سنج

۴ وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری

۵ کولیس $0 / + 0.5 \text{ mm}$


۶ میکرومتر داخلی سنج $0 / + 1$

۷ چکش $200 \text{ g} \text{رمی}$

۸ صفحه صافی کارگاهی 400×400

۹ مته $5, 10, 19 / 5 \text{ mm}$

۱۰ برقو 20H7

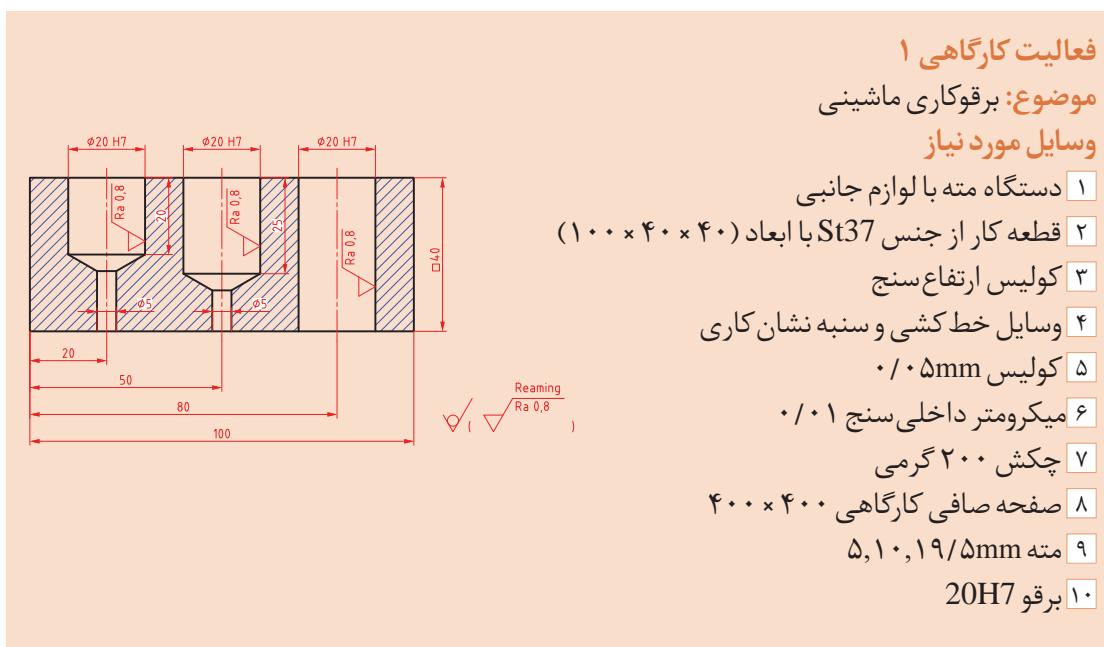



نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ دستگاه مجهر به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی‌متر باشد.
- ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.
- ۵ استفاده از لباس کار مناسب (بیهه بسته، اندازه، آستین بسته و...).
- ۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتر، گردنبند و موی سر کوتاه باشد.
- ۷ از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک استفاده شود.
- ۸ از عایق زیرپایی استفاده شود.

مراحل انجام کار

- ۱ کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه با کولیس و پلیسه‌گیری و تمیز کردن آن.
- ۲ خط کشی و سنبه نشان زدن قطعه کار مطابق با اصول فنی.
- ۳ بستن گیره روی میز دستگاه متنه و بستن قطعه کار در گیره مطابق اصول فنی مربوطه.
- ۴ آماده سازی دستگاه متنه برای سوراخکاری با توجه به قطر متنه.
- ۵ انجام عملیات سوراخکاری مطابق نقشه و با رعایت انجام عملیات پیش متنه.
- ۶ پس از انجام سوراخ کاری وزدن متنه $19/5$ قطر سوراخ توسط کولیس کنترل شود.
- ۷ برق‌کاری ماشینی $7\text{H}20$ روی ماشین متنه نصب شود.
- ۸ با توجه به جنس قطعه کار و قطر برق‌سرعت پیشروی و تعداد دوران دستگاه تنظیم شود.
- ۹ عملیات برق‌کاری ماشینی همراه با مایع برشی مناسب انجام شود.
- ۱۰ باز کردن قطعه کار و پلیسه‌گیری آن.

کنترل ابعادی قطعه کار: وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی با میکرومتر داخل سنج در سه موقعیت 120 درجه کنترل کرده ابعاد هر سوراخ را در جدول زیر بنویسید.

برپایه جدول انطباقات برای قطر سوراخ $7\text{H}20$ صفر و مثبت بیست و یک میکرون است.

نتایج کنترل ابعادی قطعه کار

سوراخ سوم	سوراخ دوم	سوراخ اول
قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>	قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>	قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.


فعالیت کارگاهی ۲



موضوع: برق‌کاری ماشینی

وسایل مورد نیاز

- ۱ دستگاه تراش بالوازم جانبی
- ۲ قطعه کار از جنس St37
- ۳ دستگاه متله بالوازم جانبی
- ۴ متنه مرغک
- ۵ متنه $9/6\text{mm}$
- ۶ کولیس 0.05mm
- ۷ میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱
- ۸ برقو $10H7$
- ۹ گیره با فک جناغی
- ۱۰ گونیای موبی

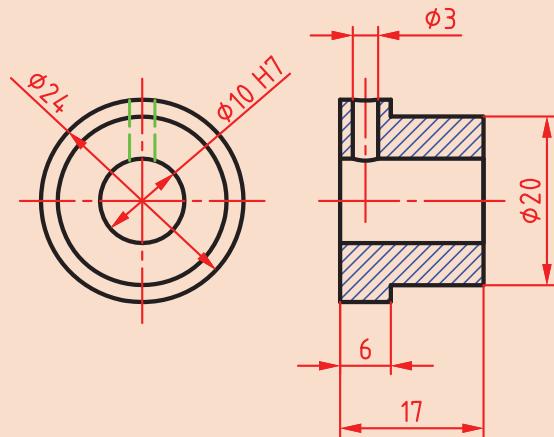

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ دستگاه مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید 45° درجه حدود 30 سانتی‌متر باشد.
- ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.
- ۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...).
- ۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتر، گردنبند و موی سرکوتاه باشد.
- ۷ از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک استفاده شود.
- ۸ از عایق زیرپایی استفاده شود.



مراحل انجام کار

- ۱ کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه با کولیس و پلیسه گیری و تمیزکردن قطعه کار.
- ۲ بستن قطعه کار به دستگاه تراش و کفتراشی یک طرف آن.
- ۳ انجام عملیات متنه مرغک‌زنی مطابق اصول فنی مربوطه.
- ۴ انجام عملیات سوراخکاری مطابق نقشه و رعایت اصول پیش متنه زنی با متنهای $9/6\text{mm}$.
- ۵ انجام عملیات روتراشی و پله‌تراشی و کفتراشی طرف دوم مطابق نقشه با رعایت اصول فنی مربوطه.
- ۶ کنترل ابعاد قطعه با کولیس 0.05mm .
- ۷ بستن گیره روی میز دستگاه متنه و بستن قطعه کار در گیره فک جناغی.

۸ برقوی ماشینی 10H7 روی دریل نصب شود.

۹ با توجه به جنس قطعه کار و قطر برقو سرعت پیشروی و تعداد دوران دستگاه تنظیم شود.

۱۰ عملیات برقوکاری ماشینی همراه با مایع خنک کننده انجام شود.

۱۱ باز کردن قطعه کار و پلیسه گیری آن.

کنترل ابعادی قطعه کار

وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی با میکرومتر داخل سنج از دو طرف و در سه موقعیت ۱۲۰ درجه کنترل کرده ابعاد هر سوراخ را در جدول زیر بنویسید.
برپایه جدول انطباقات انحراف های سوراخ 10H7 صفر و مثبت هجده است.

نتایج کنترل ابعادی قطعه کار					
طرف دوم			طرف اول		
۳	۲	۱	۳	۲	۱
نتیجه نهایی					
<input type="checkbox"/> قابل قبول			<input type="checkbox"/> غیرقابل قبول		

درپایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کنید و در محل خود قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: برقوکاری ماشینی

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: برقوکاری ماشینی شاخص عملکرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ۱ تلرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۷۶۸۲-۲ m <input type="checkbox"/> ۲ پرداخت سطح $R_a = 1,6$ <p>شرایط انجام کار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ۱ انجام کار در محیط کارگاه <input type="checkbox"/> ۲ نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس <input type="checkbox"/> ۳ تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$ <input type="checkbox"/> ۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار <input type="checkbox"/> ۵ وسایل ایمنی استاندارد <input type="checkbox"/> ۶ زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: دستگاه تراش با لوازم جانبی - دستگاه متنه با لوازم جانبی - متنه مرغک - متنه - کولیس $0/0.5$ - میکرومتر داخلی سنج $10/0$ - برقو $20H7$ - گیره یا فک جناغی - گونیای موبایل</p>
---------------------------------	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی اولیه قطعه کار	۱	
۲	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی دستگاه و ابزار	۱	
۴	انجام برقوکاری ماشینی	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار <input type="checkbox"/> ۲ مسئولیت پذیری <input type="checkbox"/> ۳ مدیریت مواد و تجهیزات <input type="checkbox"/> ۴ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ <input type="checkbox"/> ۵ تمیز کردن وسایل و محیط کار <input type="checkbox"/> ۶ پایبندی به الزامات نقشه 			
میانگین نمرات*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲: شایستگی قلاویزکاری ماشینی

استاندارد عملکرد

انجام عملیات قلاویزکاری ماشینی مطابق با خواسته‌های نقشه

پیش‌نیاز

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ نقشه‌خوانی
- ۴ اصول سوراخکاری و کار با دریل

قلاویز کاری ماشینی

مقدمه


اتصال با پیچ و مهره یکی از انواع اتصالات جداشدنی است. که امروزه با توجه به گسترش اتصال قطعات به وسیله پیچ و مهره، ایجاد دندنه در قطعه به وسیله قلاویز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به روش اتصال قطعات زیر با پیچ و مهره دقت کنید.

مهره: مهره سوراخ استوانه شکل است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (شش گوش) باشد یا در بدنه دستگاه ایجاد شده باشد. مهره هایی که به صورت مجزا (شش گوش) ساخته می شوند از اجزای استاندارد دستگاه هامی باشند که مستقیماً از بازار قابل خریداری هستند. ولی مهره هایی که در بدنه دستگاه ایجاد می شوند به روش هایی مانند رزوه تراشی داخلی (ماشین تراش) و قلاویز کاری (ماشینی و دستی) ایجاد می شوند.

فعالیت ۱



مفهوم هر یک از تصاویر زیر و همچنین علائم درج شده روی آنها را بنویسید.

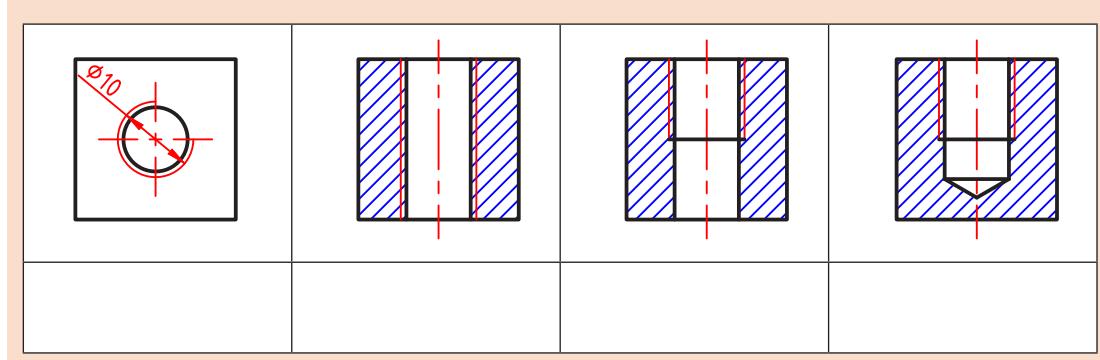

هر یک از نقشه های فعالیت ۱ نشان دهنده این است که در این قسمت از قطعه باید یک رزوه داخلی ایجاد شود.

فعالیت ۲



نام و کاربرد هر یک از وسائل زیر را بنویسید.



نام

کاربرد

قلاویزکاری

ایجاد رزووه در بدنه سوراخ‌های قلاویزکاری می‌گویند. قلاویزها در دونوع ماشینی و دستی وجود دارند. قلاویزهای دستی در کتاب تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی توضیح داده شد در این فصل قلاویزکاری ماشینی شرح داده می‌شود.

قلاویز ماشینی

قلاویزهای ماشینی عموماً از فولاد تندربر یا HSS ساخته می‌شوند و برخلاف قلاویزهای دستی، تکی هستند. این قلاویزها به دو صورت شیار مستقیم و شیار مارپیچ تولید شده‌اند. از قلاویزهای شیار مستقیم برای قلاویزکاری سوراخ‌های راه به درواز قلاویزهای شیار مارپیچ برای قلاویزکاری سوراخ‌های بن‌بست استفاده می‌شود. (شکل ۱)



ساختمان قلاویز ماشینی: قلاویز ماشینی از دنباله، ساق (بدنه)، لبه‌های برنده، شیار (مستقیم یا مارپیچ) و پخ جلوی قلاویز تشکیل شده است. (شکل ۲)



تفاوت قلاویز ماشینی با قلاویز دستی را بنویسید؟

فعالیت ۳





شکل ۳- دستگاه مته ستونی

ماشین آلات و تجهیزات برای قلاویز کاری ماشینی

اغلب ماشین های مته ستونی، قابلیت قلاویز کاری را نیز دارند. این ماشین ها از قسمت های اصلی پایه ستون، میز و کلگی تشکیل شده اند. دستگاه مته ستونی که در قلاویز کاری ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای دور چپ گرد و راست گرد باشد زیرا وقتی عملیات قلاویز کاری به پایان می رسد جهت گردش قلاویز باید تغییر کند تا قلاویز مانند یک پیچ از درون مهره باز شود. (شکل ۳)

در قلاویز کاری ماشینی سرعت پیش روی برابر با گام قلاویز است و زمانی که قلاویز با قطعه کار درگیر می شود مطابق با گام قلاویز درون حفره پیش می رود. در قلاویز کاری سوراخ های بن بست باید قبل از برخورد قلاویز با انتهای سوراخ جهت گردش قلاویز معکوس شود تا از شکستن قلاویز جلوگیری شود به همین جهت بر روی کلگی دریل ستونی یک سری تجهیزات نصب می شود که می توان میزان عمق سوراخ را تنظیم کرد و وقتی قلاویز به عمق مورد نظر رسید جهت گردش محور دریل را تغییر داد. (شکل ۴)



شکل ۴- کلگی قلاویز ماشینی با قابلیت تنظیم ارتفاع

تجهیزات بستن قلاویز روی ماشین مته: تجهیزات

بستن قلاویز روی ماشین مته ستونی دارای دنباله مخروطی مطابق با گلوبی ماشین مته هستند. (شکل ۵)



شکل ۵- تجهیزات بستن قلاویز روی ماشین مته ستونی

این تجهیزات مانند تیغه فرزهای انگشتی دارای یک سری فشنگی می‌باشند که با توجه به دنباله قلاویز، این فشنگی‌ها تغییر می‌کنند. در هنگام قلاویزکاری باید از فشنگی مناسب با قلاویز استفاده نمود. (شکل ۶)



شکل ۶- فشنگی و قلاویز گیر

تنظیم تعداد دوران و سرعت پیشروی ماشین در قلاویزکاری ماشینی: تعداد دوران در قلاویزکاری ماشینی را با توجه به سرعت برشی و قطر قلاویز از رابطه $V = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$ محاسبه می‌شود. در قلاویزکاری ماشینی سرعت برشی به جنس قطعه کار، جنس ابزار و نوع مایع خنک کننده بستگی دارد. همچنین سرعت پیشروی در قلاویزکاری ماشینی برابر با گام رزوه می‌باشد. (جدول ۱)

جدول ۱- سرعت برشی و مایع خنک کننده پیشنهادی برای قلاویز ماشینی HSS

V(m/min)	مایع خنک کننده	جنس قطعه کار	V(m/min)	مایع خنک کننده	جنس قطعه کار
۲۷-۳۰	نفت سفید	آلومینیوم	۱۲-۱۸	روغن پایه گوگرد	فولاد کم کربن
۲۷-۳۰	روغن محلول یا پایه سبک	برنج	۸-۱۱	روغن پایه گوگرد	فولاد پرکربن
۲۱-۲۴	روغن خشک یا حل شونده	چدن	۳-۱۱	روغن حل شونده	فولاد ضدزنگ

فعالیت ۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد زیر را برای ساخت یک مهره M16 انجام داده و سپس نتیجه کار را در کلاس ارائه نمایید.

۱) قطر سوراخ برای قلاویزکاری را به دست آورید و مته‌های مورد نیاز برای سوراخکاری را از انبار تحویل بگیرید.

۲) قلاویز ماشینی M16، قلاویز گیر و شابلون دنده را از انبار تحویل بگیرید.

۳) قلاویز M16 را با شابلن دنده کنترل کنید تا از صحت گام آن اطمینان حاصل کنید.

۴) مایع خنک کننده پیشنهادی برای این جنس را تهیه کنید.

۵) تعداد دوران مورد نظر را به دست آورید و دستگاه را تنظیم کنید.

اصول و نکات فنی در قلاویزکاری ماشینی



شکل ۷- کنترل عمود بودن قلاویز با سوراخ

۱ از دقیق بودن قطر سوراخ برای قلاویزکاری با توجه به جداول موجود در کتاب همراه هنرجو اطمینان حاصل کنید.

۲ قطعه کار را محکم (با استفاده از گیره یا روبنده) روی میز ماشین بیندید. اگر برای بستن قطعات گرد از گیره استفاده می کنید بهتر است از گیره فک جناغی استفاده شود.

۳ کلت قلاویزگیر را در گلوبی دستگاه نصب کنید.

۴ با توجه به قطر قلاویز، قلاویز را به همراه فشنگی روی کلت نصب کرده و پیچ کلت را با آچار مخصوص محکم کنید.

۵ با توجه به جنس قطعه کار و قطر قلاویز تعداد دوران را محاسبه کرده و دستگاه متنه را تنظیم کنید.

۶ عمود بودن قلاویز بر سوراخ را با گونیا موبی کنترل کنید زیرا کج بودن قلاویز موجب شکستن قلاویز می شود.
(شکل ۷)

۷ عمق مورد نیاز برای قلاویزکاری را روی دستگاه تنظیم کنید.

۸ با توجه به جنس قطعه کار، مایع خنک کننده مناسب انتخاب کرده و در حین قلاویزکاری از آن استفاده کنید.

۹ هرگز دستگاه را در زمانی که قلاویز درون سوراخ است خاموش نکنید.

۱۰ در پایان کار قلاویز را در جعبه مخصوص به دور از ابزارهای دیگر قرار دهید.

نکته



کلیه فعالیت های کارگاهی به صورت گروه های دو نفری انجام شود.

نکته



بهتر است در هنگام محکم کردن مهره، دستگاه متنه در روی دور سنگین تنظیم شده باشد.

فعالیت ۵



قلاویزکاری ماشینی و قلاویزکاری دستی را با هم مقایسه کنید.

فعالیت ۶



فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: قلاویزکاری ماشینی

۱ دستگاه متنه با لوازم جانبی

۲ قطعه کار از جنس St37 با ابعاد $100 \times 30 \times 20$

۳ کولیس ارتفاع سنج

۴ میکرومتر داخلی سنج $0/01$


۵ وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری

۶ کولیس $0/05\text{mm}$

۷ چکش 200 g/mm

۸ صفحه صافی کارگاهی 400×400

۹ متنه $5,10,19/5\text{mm}$

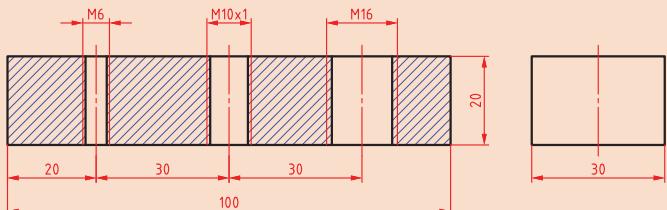

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ دستگاه مجهر به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.

۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید 45 درجه حدود 30 سانتی متر باشد.

۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.

۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.

۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...)

۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتتر، گردنبند و موی سر کوتاه باشد.

۷ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک

۸ استفاده از زیرپایی عایق

۹ از سالم بودن سیستم چپ گرد و راست گرد بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.

مراحل انجام کار

۱ کنترل ابعادی قطعه کار مطابق نقشه با خط کش و گونیا، پلیسه گیری و تمیز کردن آن.

۲ خط کشی و سنبه نشان کاری قطعه کار مطابق اصول فنی مربوطه.

۳ بستن گیره روی میز دستگاه متنه، بستن قطعه کار در گیره و تراز کردن مجموعه مطابق اصول فنی مربوطه.

۴ آماده سازی دستگاه متنه برای سوراخکاری با توجه به قطر متنه.

۵ انجام عملیات سوراخکاری مطابق نقشه، بارعاایت عملیات پیش متنه (قطر متنه جهت قلاویزکاری).

۶ بستن تجهیزات قلاویز ماشینی روی ماشین متنه.

۷ بستن قلاویزهای M6 و M10 و M12 روی دستگاه (با توجه به قطر قلاویز از فشنگی مناسب استفاده شود).

۸ با توجه به جنس قطعه کار و قطر قلاویز، تعداد دوران دستگاه و مایع خنک کننده مناسب را انتخاب کنید.

- ۹ با توجه به نقشه کار برای هر قلاویز، میزان عمق قلاویز را روی دستگاه تنظیم کنید.
- ۱۰ قلاویز را در روی سوراخ مورد نظر تنظیم کنید و با گونیا عمود بودن آن را کنترل کنید.
- ۱۱ ماشین را روشن کرده و قلاویزکاری را انجام دهید، در حین قلاویزکاری از مایع خنک کننده استفاده شود.

کنترل سوراخ قلاویز شده

هر یک از رزووهای را با استفاده از فرمان کنترل کنید.

نتایج کنترل قطعه کار قلاویز شده با فرمان کنترل مهره			
M12 مهره	M10 مهره	M6 مهره	وضعیت فرمان
			فرمان تا انتهای پیچیده می شود
			فرمان داخل رزووه نمی شود
<input type="checkbox"/> قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول	<input type="checkbox"/> قابل قبول <input checked="" type="checkbox"/> غیرقابل قبول		نتیجه نهایی

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت جدا شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: قلاویزکاری ماشینی

<p>- نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: قلاویزکاری ماشینی شاخص عملکرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ تلرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO7682-m ۲ پرداخت سطح $R_a = 1,6$ شرط انجام کار: <ul style="list-style-type: none"> ۱ انجام کار در محیط کارگاه ۲ نوریکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس ۳ تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$ ۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵ وسایل ایمنی استاندارد ۶ زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: دستگاه متنه با لوازم جانبی - کولیس - میکرومتر - وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری - چکش - صفحه صافی - متنه</p>
----------------------------	--

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی اولیه قطعه کار	۱	
۲	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی ابزار	۱	
۴	انجام قلاویزکاری	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
۲	مسئولیت پذیری NV2L2		
۳	مدیریت مواد و تجهیزات N66L2		
۴	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
۵	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
۶	پایبندی به الزامات نقشه		
میانگین نمرات*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۴

برآورد پروژه

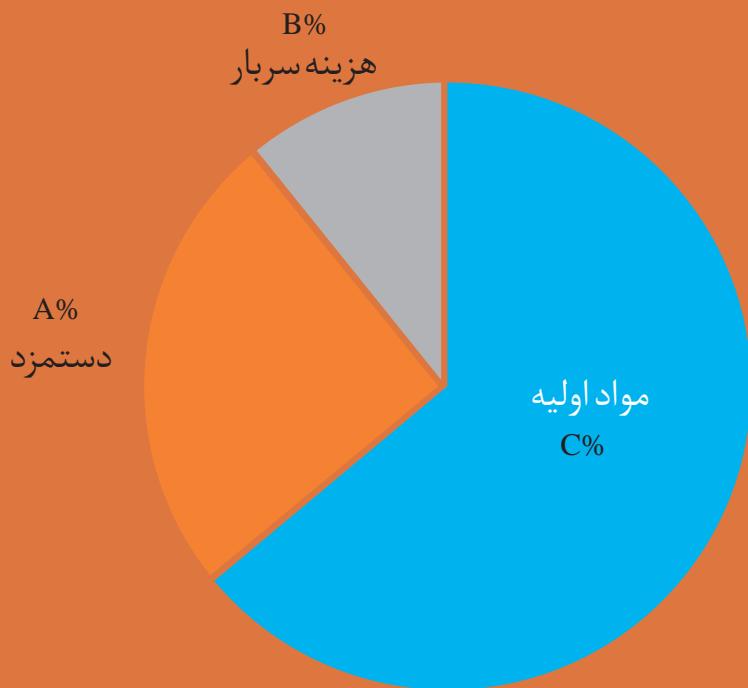

واحد یادگیری برآورد پروژه

استاندارد عملکرد

تشریح پروژه ، تحلیل نقشه‌پروژه ، تفکیک و شناسائی قطعات، برآورده مواد خام لازم و برآورده هزینه‌تهیه و ساخت قطعات مطابق استاندارد.

شایستگی برآورد کننده پروژه

- برآورد کننده باید توانائی نقشه‌خوانی و ترسیم نقشه صنعتی، مطابق اصول استاندارد را داشته باشد.
- برآورد کننده باید با روش‌های تولید آشنائی داشته باشد.
- برآورد کننده باید با اجزای ماشین آشنائی داشته باشد.
- برآورد کننده باید توانائی محاسبات هندسی احجام را داشته باشد.
- برآورد کننده باید توانائی انتخاب روش تولید مناسب و توانائی محاسبات مربوطه را داشته باشد.
- برآورد کننده باید آشنائی لازم با روش‌های تهیه مواد لازم در بازار را داشته باشد.
- برآورد کننده باید توانائی تخمین هزینه‌ها و ارائه قیمت تمام‌شده و فروش را داشته باشد.

پیش‌نیاز

مدیریت برآورد یک پروژه، متکی به پیش‌نیازهای علمی و تجربی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱ نقشه‌خوانی
- ۲ شناسائی اجزای استاندارد
- ۳ استفاده از جداول استاندارد
- ۴ محاسبه جرم قطعات
- ۵ روش‌های تولید
- ۶ محاسبه زمان تولید

برآوردهای پروژه

مقدمه

در این فصل تلاش بر این است تا هنرجویان با دانش و تجربیاتی که در سال‌های گذشته آموخته‌اند بتوانند به راحتی یک پروژه شامل مجموعه‌ای از قطعات، به عنوان ماشین را تفکیک، قطعات آن را شناسائی کرده، اجزای استاندارد را جدا و برای قطعاتی که باید ساخته شوند برنامه‌ریزی کرده و در نهایت با مدیریت منابع و تجهیزات، قیمت تمام‌شده محصول را با توجه به تمام جنبه‌های کار، هزینه‌های صرف شده را برآورد نموده و از این رهگذر، کوتاه‌ترین راه ممکن از نظر زمان و ارزان‌ترین روش برای تولید محصول را انتخاب کنند.

مفاهیم کلیدی

پروژه: فعالیت یا فعلی است که برای اجرای آن به برنامه‌ریزی نیاز است. پروژه اغلب یک بار انجام می‌شود و به پایان می‌رسد.

برآورد: روشی برای پیش‌بینی و تخمین نتیجه یک موضوع که توسط اعضای یک گروه استفاده می‌شود.

هزینه: بهای مواد، اشیا و خدماتی است که برای اجرای پروژه و کسب درآمد، می‌باشد پرداخت شود. مانند حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، هزینه استهلاک و نگهداری دستگاه‌ها و ساختمان و...

مبالغی که تولید کننده برای تولید صرف می‌کند، هزینه تولید نامیده می‌شود. در یک پروژه اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد انجام آن پروژه زیان آور و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، پروژه سود آور است.


نکته



نقشه اجرائی

برای ساخت هر محصول به نقشه‌ای از قطعات و چگونگی مونتاژ آن نیاز است. نقشه ترکیبی هر محصول از تعدادی قطعه تشکیل شده است.

در این مجموعه، پروژه‌ای را مشاهده می‌کنید که از تعدادی قطعه مختلف تشکیل شده است، برای ساخت هر کدام از قطعات، لازم است نقشه‌های اجرایی تهیه شود. تهیه یک نقشه ترکیبی برای این مجموعه می‌تواند به درک ارتباط قطعات با همدیگر و موقعیت آنها کمک کند و در آخر برای مونتاژ قطعات نیز مفید واقع گردد.

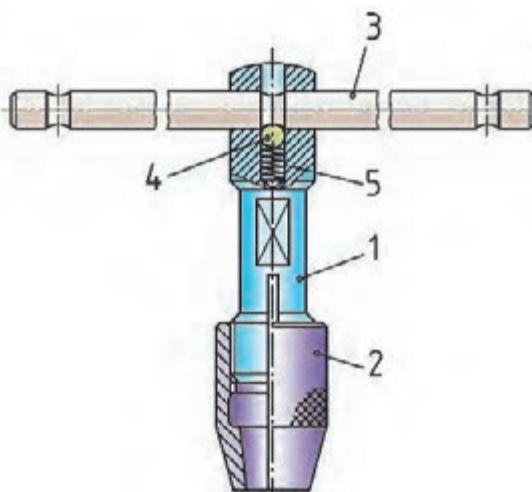

شکل ۱- دسته قلاویز (نمونه‌ای از یک نقشه ترکیبی)

نقشه ترکیبی: به نقشه‌ای فنی که موقعیت نصب صحیح کلیه قطعات در یک مجموعه را کنار یکدیگر نمایش دهد، نقشه ترکیبی گویند.
نقشه‌های ترکیبی دارای جدول مشخصات قطعات مجموعه‌ی باشند. این جدول شامل شماره و نام قطعه، شماره استاندارد، جنس و تعداد قطعات می‌باشد. نقشه ترکیبی شکل (۱) دارای جدول مشخصاتی است که اطلاعات قطعات را ارائه نموده است. (جدول ۱)

جدول ۱- مشخصات فنی نقشه آچار

شماره قطعه	نام قطعه	شماره استاندارد	جنس قطعات	تعداد قطعات	ملاحظات
۰۵	فنر	DIN2098-1 x ۹ x ۲۰		۱	
۰۴	ساقمه	Ø8	ساقمه فولادی	۱	
۰۳	دسته	Ø10 x 200	CK45	۱	
۰۲	درپوش		CK45	۱	
۰۱	بدنه				

برای قطعات مجموعه دسته می‌توان دستور کار روش تولید را به صورت زیر تهیه نمود:

قطعه شماره ۱: این قطعه توپی و یا بدنه نامیده شده و از جنس فولاد، که قابلیت سخت کاری دارد ساخته می‌شود. برای تولید آن باید میله گرد خام به اندازه لازم برش داده و برای ساخت آن از دستگاه تراش و برای تکمیل فرم آن از دستگاه فرز استفاده کرد.

قطعه شماره ۲: به این قطعه درپوش گفته می‌شود و از فولاد با قابلیت سخت کاری ساخته می‌شود. برای تولید آن باید میله گرد خامی به طول لازم برش داده و برای تکمیل آن از روش برآده برداری با دستگاه تراش استفاده کرد.

قطعه شماره ۳: نام این قطعه، دسته است. مواد اولیه آن از میله گردی فولادی انتخاب شده و برای ساخت آن از دستگاه تراش استفاده می‌شود.

قطعه شماره ۴: این قطعه ساقمه بوده و از جنس فولاد سخت شده است. این نوع قطعات استاندارد بوده و به صورت آماده از بازار تهیه می‌شود.

پودمان ۴: برآورد پروژه

قطعه شماره ۵: نام این قطعه فنر بوده و جنس آن از فولاد فنر انتخاب شده است. این قطعه نیز استاندارد بوده و به صورت آماده از بازار خریداری می‌شود. برآورد و تخمین مقدار مواد اولیه با توجه به نقشه قطعات انجام می‌شود. در تخمین مواد، مقدار اضافه تراش را به اندازه‌ها اضافه کرده و نزدیک ترین اندازه استاندارد مواد خام برای آنها انتخاب می‌شود. برای مثال در نقشه قبلی برای قطعه شماره ۱، اندازه قطر ۱۸ میلی متر است که در بازار میله‌گرد با قطر ۱۸ میلی متر وجود ندارد، لذا قطر بالاتر یعنی ۲۰ میلی متر برای ماده خام آن انتخاب می‌شود.

فعالیت ۱



نام، چگونگی عملکرد و ابعاد مواد خام برای قطعات دسته قلاویز در شکل ۱ که با مقیاس ۱:۱ ترسیم شده است را مانند زیر بنویسید.

۵	۴	۳	۲	۱	شماره قطعه
					نام قطعه
					چگونگی عملکرد
					ابعاد مواد خام

نکته



گاهی علاوه بر نقشه ترکیبی که وظیفه دارد قطعات یک دستگاه را معرفی کند، تصویری سه بعدی از محصول نیز به واحد ساخت، برنامه‌ریزی و مونتاژ پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

فعالیت ۲




نقشه هر یک از قطعات دسته قلاویز شکل ۱ را به صورت دستی ترسیم کنید.

ویژگی‌های نقشه‌های ترکیبی

- الف) تمام قطعات و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر نمایش دهد.
- ب) اطلاعات ضروری، مانند نام قطعات، تعداد، جنس و مشخصات استاندارد را در اختیار قرار دهد.
- پ) کارکرد هر قطعه را نمایش دهد.

نقشه ترکیبی باید تمام ویژگی‌های ذکر شده را به وضوح دارا باشد. به طوری که هر فرد فنی ضمن فهمیدن نقشه، با اطلاعاتی که نقشه ارائه می‌دهد توانایی ساخت مجموعه را از روی نقشه‌های ارائه شده و اطلاعات جدول نقشه، در خود حس کند. چنانچه در نقشه ترکیبی اطلاعات جدول ناقص باشد، فرد سردرگم شده و در ساخت قطعات و در نهایت مونتاژ مجموعه دچار تردید می‌شود. در مورد مجموعه‌های پیچیده با تعداد قطعه زیاد، کمترین نقص در ارائه اطلاعات قطعات باعث ایجاد اختلال و در نهایت عدم موفقیت در ساخت مجموعه می‌شود. نقشه ترکیبی زیر دستگاه سنگ سنباده دستی را نشان می‌دهد. (شکل ۲)

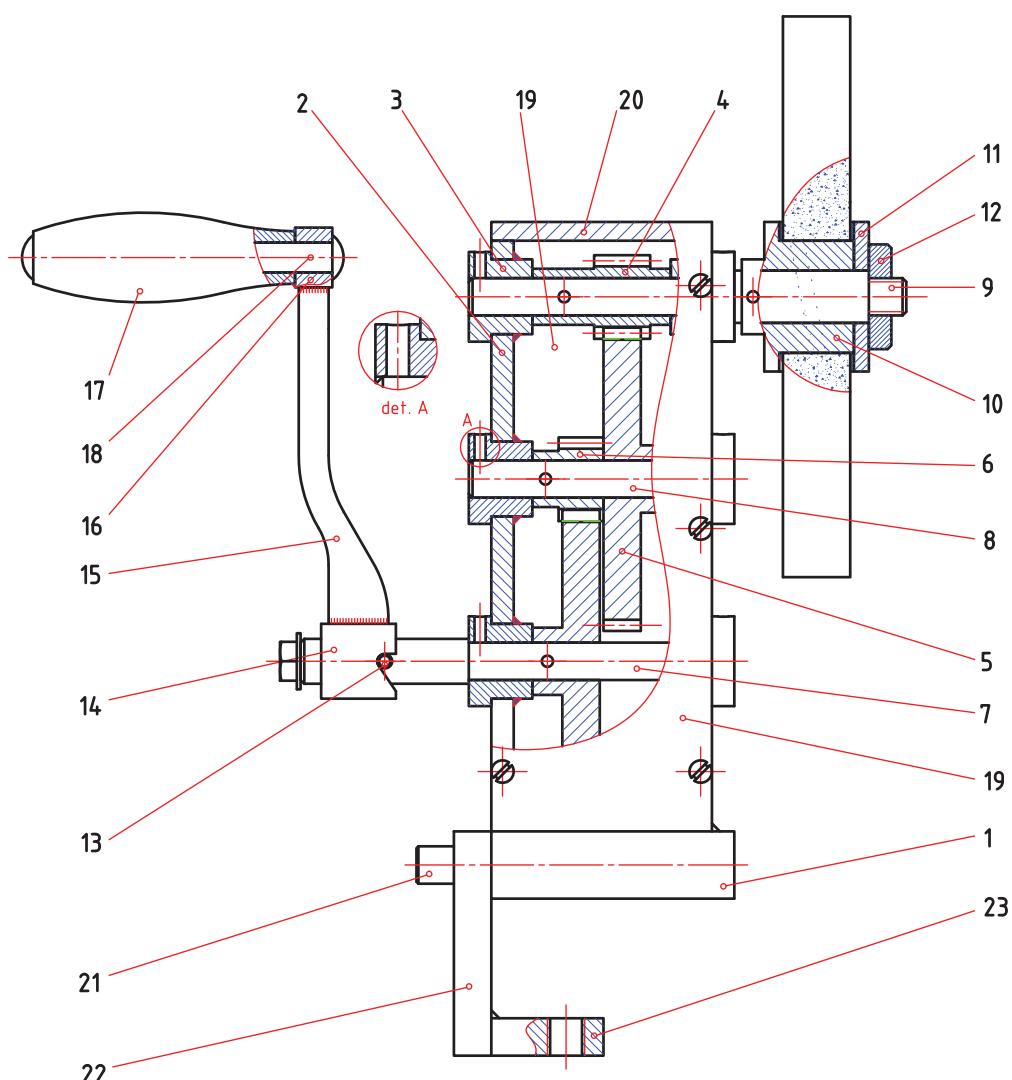

شکل ۲- نقشه ترکیبی دستگاه سنگ سنباده دستی

نقشهٔ ترکیبی رامی توان با حداقل تصاویر نشان داد، به شرطی که:

۱ بهترین حالت‌های تصویر انتخاب شود.

۲ از برش‌های مناسب استفاده شود.

۳ شماره گذاری درست و مشخص روی قطعات انجام شود.

معرفی شکل هندسی و ابعادی هر یک از قطعات در نقشه‌های تفکیکی به طور کامل نشان داده می‌شود لذا نشان دادن جزئیات قطعات در نقشهٔ ترکیبی لزومی ندارد.

نکته



نقشه انفجاری اجزای مجموعه را به صورت مجزا نمایش می‌دهد و با استفاده از آن می‌توان روش سوار کردن قطعات (مونتاژ) و پیاده کردن آنها (مونتاژ) را متوجه شد.

گفتنی است نقشه‌های مرکب دارای جدول مشخصات است که نشانگر مشخصات فنی کلیه اجزای نقشهٔ ترکیبی می‌باشد. جدول زیر مربوط به مشخصات دستگاه سنگ سنباده دستی (موضوع پروژه کتاب) می‌باشد (جدول ۲).

جدول ۲-مشخصات فنی دستگاه سنگ دستی

شماره قطعه	نام قطعه	جنس	تعداد	ملاحظات
۱	پایه	ST37	۱	
۲	بدنه	ST37	۲	
۳	بوش	ST37	۶	
۴	چرخ دنده	ST37	۱	
۵	چرخ دنده	ST37	۲	
۶	چرخ دنده	ST37	۱	
۷	محور	ST37	۱	
۸	محور	ST37	۱	
۹	محور	ST37	۱	
۱۰	بوش	ST37	۱	
۱۱	واشر	ST37	۱	
۱۲	مهره	ST37	۱	
۱۳	پین	ST37	۱	

ادامه جدول مشخصات فنی دستگاه سنگ دستی

	۱	ST52	بوش بازو	۱۴
	۱	ST37	بازو	۱۵
	۱	ST37	بوش	۱۶
	۱	ST37	دسته	۱۷
	۱	ST37	محور دسته	۱۸
	۲	ST37	بدنه	۱۹
	۱	ST37	دربوش	۲۰
	۱	ST37	محور	۲۱
	۱	ST37	رابط بست	۲۲
	۱	ST37	بست	۲۳
M6	۱۰		پیچ	۲۴
Ø3	۵		پین	۲۵
M6	۱		پیچ	۲۶

فعالیت ۳



با توجه به نقشه ترکیبی و اجزای دستگاه سنگ دستی در قسمت ملاحظات جدول ۲، قطعات استاندارد و ساختنی را مشخص کنید.

اجزای استاندارد در نقشه‌های ترکیبی

در یک مجموعه، قطعات به یکدیگر متصل می‌شوند تا کار خود را به طور صحیح انجام دهند. اتصال قطعات به همدیگر ممکن است دائمی باشد، مانند اتصال توسط جوش یا پرج و یا موقت باشد، مانند اتصال به وسیله پیچ و مهره، خار، گوه و... همچنین می‌توان در مجموعه از قطعات استاندارد و آماده مانند انواع بلبرینگ و رولبرینگ، فر، واشر، و... استفاده کرد.

تحقيق



با استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس پیرامون انواع قطعات استاندارد تحقیق کرده و آن را در کلاس درس ارائه نمایید.

پودمان ۴: برآورد پروژه

در نقشه دستگاه سنگ دستی موضوع پروژه بعضی از قطعات استاندارد بوده و باید به صورت آماده تهیه شود، مانند پیچ و پین و... همچنین برخی از قطعات مانند بدنه، محورها و چرخ دنده‌ها باید با یکی از روش‌های تولید ساخته شوند.

فعالیت ۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با توجه به نقشه دستگاه سنگ دستی (موضوع پروژه کتاب) روش تأمین (خرید از بازار و تولید) هریک از قطعات آن را به ترتیب با واژه‌های استاندارد و ساخت نوشته و در صورت نیاز روش تولید آن را ذکر کنید.

چگونگی تأمین قطعات دستگاه سنگ دستی

شماره قطعه	نام قطعه	خرید از بازار (استاندارد)	ساخت	روش ساخت
۱		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۲		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۳		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۵		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۶		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۷		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۸		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۹		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۰		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۱		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۲		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۳		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
۱۴		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۱۵
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۱۶
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۱۷
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۱۸
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۱۹
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۰
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۱
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۲
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۳
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۴
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۵
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		۲۶

نکته



برای شناسایی و تفکیک قطعات تشکیل دهنده یک مجموعه از روی نقشه ترکیبی، خواندن، درک نقشه، تجسم و ترسیم اجزای آن به موارد زیر توجه شود:

- ۱ شماره قطعات
- ۲ نوع برش و جهت هاشور
- ۳ اندازه های جزئی و کلی در نقشه
- ۴ اندازه های دارای ترانس و علائم انطباقی و کیفیت سطح
- ۵ جدول نقشه ترکیبی
- ۶ تصاویر مجسم برش خورده و کامل

در صنایع مختلف به خصوص صنایع ماشین سازی برای قطعات و اجزای دستگاه ها، استانداردهای مختلفی تدوین شده است، که می توان به آنها مراجعه کرد.

مواد صنعتی

مواد به طور کلی به فلزات و غیر فلزات تقسیم می‌شوند، که در سال‌های قبل توضیح داده شده است. یک مجموعه ممکن است از قطعات با جنس‌های مختلف که بستگی به عملکرد مجموعه دارد، ساخته شود. انتخاب نوع جنس هر قطعه به نوع عملکرد قطعه در مجموعه بستگی دارد. معمولاً جنس قطعات در نقشه ترکیبی و در جدول نوشته می‌شود تا با این روش، سازنده راحت‌تر بتواند روش، ساخت قطعات را انتخاب کند. گروه فلزات شامل فلزاتی مانند: آلمینیوم، آهن، مس، روی، قلع، سرب و... و آلیاژهای فلزی مانند: فولاد، چدن، برنج، برنز و... است. گروه غیرفلزات نیز شامل انواع پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها، کامپوزیت‌های غیرفلزی و... است.

برآورد جرم مواد خام (مواد اولیه)

هر قطعه در یک مجموعه ساده یا پیچیده از موادی ساخته شده که دارای حجم و مشخصات فیزیکی خاص است. بر اساس این مشخصات می‌توانیم به راحتی برآورده نسبتاً دقیق از وزن مواد مصرفی در آن داشته باشیم. قبلًا آموخته‌ایم که جرم هر جسم برابر حاصل ضرب چگالی در حجم آن است.

$$m(\text{kg}) = V(\text{m}^3) \times \rho (\text{kg/m}^3)$$

نکته


چگالی یکی از مهم‌ترین مشخصات فیزیکی مواد است. بنابراین تعریف جرم واحد حجم هر جسم را چگالی آن گویند.



جدول استانداردی مربوط به خواص فیزیکی مواد تهیه شده است که به برآورد آسان و سریع وزن قطعات کمک می‌کند. نمونه‌ای از این نوع جدول در زیر آورده شده است. (جدول ۳)

جدول ۳- خواص فیزیکی مواد							
سیلیسیم	فولاد غیر آلیاژی	فولاد آلیاژی	مس	روی	قلع	آلومینیوم	خواص فیزیکی
۲۳۳۰	۷۸۵۰	۷۹۰۰	۸۹۶۰	۷۱۳۰	۷۲۹۰	۲۷۰۰	جرم مخصوص(چگالی) (kg/m³)
۱۴۲۳	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۸۰	۴۲۰	۲۳۱	۶۵۰	دمای ذوب (°C)

مثال ۱: مقدار جرم پایه دستگاه سنگ دستی مطابق نقشه زیر (قطعه شماره ۱) را حساب کنید. (شکل ۳) این قطعه از جنس فولاد ST37 طراحی شده است. اندازه‌ها در نقشه، نشان‌دهنده اندازه تمام شده قطعه است، اما برای ساخت آن باید اضافه اندازه‌ای (اضافه تراش) متناسب با روش تولید، به ابعاد نقشه اضافه شود تا در زمان خرید مواد مدنظر قرار گیرد. قطعه شماره ۱ دستگاه سنگ دستی شامل دو قسمت صفحه اصلی و

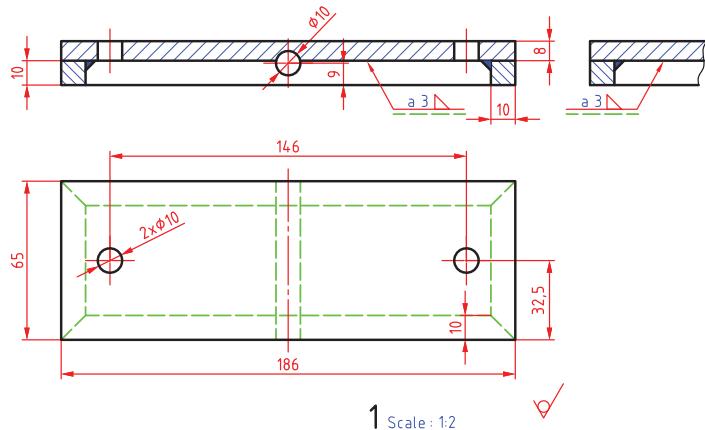

شکل ۳-پایه دستگاه سنگ دستی

کلاف دور تا دور است که با عملیات جوشکاری بهم متصل شده و قسمتی از سازه دستگاه را تشکیل داده‌اند. صفحه اصلی تسمه فولادی به ابعاد $(186 \times 65 \times 8)$ میلی‌متر است. قطعه دوم شمش فولادی با مقطع مربع 10×10 میلی‌متری است. ابعاد تمام شده قطعه اصلی $(186 \times 65 \times 8)$ میلی‌متر است، برای حالت خام این قطعه، از صفحه فولادی به ضخامت 8 میلی‌متر استفاده می‌شود، مقدار 5 میلی‌متر نیز به عنوان اضافه تراش به طول و عرض این قطعه اضافه می‌شود که این مقدار اضافه در هنگام ماشین کاری از بین می‌رود. بنابراین ابعاد مواد خام برای صفحه اصلی $(8 \times 70 \times 191)$ خواهد شد، بنابراین جرم این صفحه برابر است با:

$$\text{چگالی فولاد} = 7850 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho = 191 \times 70 \times 8 = 107 \times 10^6 \text{ m}^3$$

$$m = V \times \rho = (107 \times 10^6 \text{ m}^3) \times (7850 \text{ kg/m}^3) = 839 \text{ kg}$$

برای طول کلاف دور از شمش فولادی به ابعاد مقطع (10×10) که دور تا دور صفحه با جوش متصل می‌شود، با اضافه برش حدود 500 میلی‌متر نیاز داریم. لذا جرم این قطعه نیز برابر است با:

$$V = 500 \times 10 \times 10 = 5 \times 10^6 \text{ m}^3$$

$$m = 5 \times 10^6 \text{ m}^3 \times 7850 \text{ kg/m}^3 = 392 \text{ kg}$$

اطلاعات حجم و وزن، کمک شایانی به برآورده زینه هر یک از قطعات و کل مجموعه می‌نماید. گاهی اوقات بنا بر تجربه می‌توان جنس قطعات را تشخیص داد. ولی بعضًا ممکن است به راحتی جنس قطعه قابل تشخیص نباشد، لذا در این گونه موارد با تعیین جرم و حجم آن با روش‌های علمی و عملی می‌توان چگالی جنس قطعه را به دست آورده و با مقایسه نتیجه با جداول مشخصات فیزیکی مواد، جنس قطعه را مشخص نمود.

$$(\rho = \frac{m}{V})$$

گفتنی است با استفاده از جداول جرم واحد سطح و جرم واحد طول فلزات نیز می‌توان جرم قطعات را محاسبه نمود.

الف) جرم واحد سطح فولاد (جدول ۴ و ۵)

پودمان ۴: برآورد پروژه

جدول ۴- وزن واحد سطح فولاد

t (mm)	$m''(kg/m^2)$						
۰,۷	۵,۵	۱,۵	۱۱,۸	۴,۰	۳۱,۴	۸,۰	۶۲,۸
۰,۸	۶,۲۸	۲,۰	۱۵,۷	۴,۵	۳۵,۳	۱۰,۰	۷۸,۵
۰,۹	۷,۰۷	۲,۵	۱۹,۶	۴,۷۵	۳۷,۳	۱۲,۰	۹۴,۲
۱,۰	۷,۸۵	۳	۲۳,۶	۵,۰	۳۹,۳	۱۴,۰	۱۱۰
۱,۲	۹,۴۲	۳,۵	۲۷,۵	۶,۰	۴۷,۱	۱۵,۰	۱۱۸

توضیح: m' جرم واحد سطح و t ضخامت ورق است.

جدول ۵- وزن واحد طول فولاد

d (mm)	$m'(kg/m)$						
۵	۰,۱۵۴	۱۵	۱,۳۹	۳۰	۵,۵۵	۵۵	۱۸,۷
۶	۰,۲۲۲	۱۶	۱,۵۸	۳۵	۷,۵۵	۶۰	۲۲,۲
۸	۰,۳۹۵	۱۸	۲,۰	۴۰	۹,۸۶	۷۰	۳۰,۲
۱۰	۰,۶۱۷	۲۰	۲,۴۷	۴۵	۱۲,۵	۸۰	۳۹,۵
۱۲	۰,۸۸۸	۲۵	۳,۸۵	۵۰	۱۵,۴	۱۰۰	۶۱,۷

توضیح: m' جرم واحد طول و d قطر میلی است.

نکته



علاوه بر روش های محاسباتی با نرم افزارهای طراحی مانند Auto Cad و Solid Work نیز حجم و جرم قطعات قابل محاسبه است.

مثال ۲: مقدار جرم پایه دستگاه سنگ دستی مطابق نقشه (قطعه شماره ۱) را حساب کنید. (شکل ۳)

$$A = ۱۹۱ \times ۷۰ = ۱۳۳۷۰ \times 10^{-۶} m^2$$

ورق به ضخامت ۸ میلی متر

$$m = ۱۳۳۷۰ \times 10^{-۶} \times (۶۲/۸) = ۰/۸۳۹ kg$$

شمش با مقطع 10×۱۰ میلی متر:

$$A = ۵۰ \times ۱۰ = ۵۰۰ \times 10^{-۶} m^2$$

$$m = ۵۰۰ \times 10^{-۶} \times (۷۸/۵) = ۰/۳۹۲ kg$$

جرم مواد خام برای یک محور فولادی به قطر 50 و طول 350 میلی متر را حساب کنید.

فعالیت ۵



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر جرم مواد خام برای دستگاه سنگ دستی را مانند جدول زیر محاسبه کرده و بنویسید.

فعالیت ۶



محاسبه جرم مواد اولیه دستگاه سنگ دستی

محاسبه جرم مواد اولیه دستگاه سنگ دستی				
شماره قطعه	نام	جنس	حجم(متر مکعب)	جرم(کیلوگرم)
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				

			۱۴
			۱۵
			۱۶
			۱۷
			۱۸
			۱۹
			۲۰
			۲۱
			۲۲
جرم کل (کیلوگرم):			

برآورد هزینه مواد خام

در واحدهای تولیدی و صنعتی، موجودی مواد بخش اعظمی از دارایی‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد. در ضمن مواد مصرف شده نیز سهم اساسی از بهای تمام شده محصولات را تشکیل می‌دهد. بنابراین همواره در ارتباط با کنترل مواد اولیه شرکت‌های تولیدی موارد زیر مطرح است:

۱ مدیریت تهیه و خرید مواد اولیه

۲ مدیریت کنترل مواد

۳ نگهداری و انبارداری مواد

در شرکت‌های تولیدی کوچک صاحب مؤسسه خود وظیفه خرید و کنترل مواد را بر عهده دارد ولی در شرکت‌های تولیدی بزرگ، نیاز به یک سیستم منظم تهیه و خرید مواد است. خریداری مواد اولیه باید تحت نظر یک مدیریت مناسب، با تشکیلات نظاممند، دقیق، با سرعت عمل و قدرت هماهنگی با قسمت‌های مختلف واحد تولیدی صورت پذیرد تا از ضایع شدن سرمایه جلوگیری شود.

قیمت هر یک از مواد اولیه صنعتی در بازار تابع عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم سالانه، نرخ ارز در بازار، میزان تولید داخلی و... است که تمام این عوامل در خرید و تولید قطعات مؤثر است.

امروزه با داشتن امکانات در دسترس و عرضه کننده متعدد، یافتن قیمت قطعات استاندارد آماده یا مواد خام مختلف آسان‌تر شده است، لذا پس از انجام محاسبات لازم و برآورد مقدار مورد نیاز هر قطعه یا ماده خام قیمت آنها را استخراج کرده و در گزارش مربوطه ثبت می‌کنیم تا برای برآورد هزینه تمام شده استفاده شود.



با استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس قیمت روز انواع پروفیل‌های فولاد ساختمانی ST37، میلگرد فولادی ST52، میلگرد آلومینیوم، مس و برنج را از راههای مختلف استخراج و در جدولی مناسب ثبت و در کلاس ارائه کنید.

مثال ۳: در صورتی که قیمت هر کیلوگرم میلگرد سنگ خورده فولادی در حال حاضر به طور میانگین ۵۰,۰۰۰ ریال و جرم هر متر میلگرد به قطر ۱۰ میلی متر برابر ۶۱۷ کیلوگرم باشد قیمت مواد اولیه برای ساخت قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی را حساب کنید. طول قطعه ۸ میلی متر است که با ۵ میلی متر اضافه تراش به ۷۶ میلی متر تبدیل می‌شود.)

$$\text{طول اولیه میلگرد به متر} = \frac{۷۶}{۱۰۰۰} = ۰,۷۶$$

$$\text{قیمت قطعه (ریال)} = ۲۳۴۵ \times ۰,۷۶ \times ۶۱۷ \times ۵۰,۰۰۰ = ۰,۰۷۶ \times ۶۱۷ \times ۵۰ \times ۲۳۴۵$$



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر قیمت مواد اولیه برای دستگاه سنگ دستی بر اساس نقشه و مطابق جدول زیر را محاسبه کرده و بنویسید.

محاسبه قیمت مواد اولیه دستگاه سنگ دستی

شماره قطعه	نام	جنس	حجم(متر مکعب)	جرم(کیلوگرم)	نرخ واحد جرم	قیمت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						

							۱۱
							۱۲
							۱۳
							۱۴
							۱۵
							۱۶
							۱۷
							۱۸
							۱۹
							۲۰
							۲۱
							۲۲
جرم کل مواد اولیه(ریال):							

انتخاب روش تولید

برای ساخت قطعات می‌توان از روش‌های مختلف تولید مانند تولید با برآده شامل تراشکاری، فرزکاری، متنه کاری، سنگ زنی و... و روش‌های تولید بدون برآده مانند جوشکاری، برشکاری، آهنگری، ریخته‌گری، قالب‌سازی، روش‌های نوین تولید و... با توجه به شکل، ابعاد، تعداد و... استفاده کرد.

در تولید قطعات گاهی با توجه به شرایط قطعه مانند پیچیدگی فرم، دقت خاص، ظرافت ابعاد و... باید از روش‌های نوین تولید مانند CNC، لیزر، فرایندهای الکتروشیمیایی و... استفاده نمود. روش‌های نوین تولید در مقایسه با روش‌های متداول گران‌تر هستند، ولی با توجه به نوع قطعه و مجموعه باید از این روش‌ها استفاده نمود. تصاویر بعدی FUND نمونه‌ای از این قطعات را نشان می‌دهد. (شکل ۴)



تولید قطعات به روش برشکاری با اشعه لیزر



قطعات تولید شده به روش CNC

شکل ۴- تولید با روش های نوین

در تمامی این روش‌ها باید به دو نکته مهم و اساسی توجه نمود:

۱- تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

۲- تولید با کیفیت استاندارد و کمترین قیمت.

در سال‌های قبل تولید به روش برآده برداری دستی و ماشینی را به صورت نظری و عملی آموخته و تجربه کرده‌اید. با این مهارت‌های تویان مواد خام را مطابق نقشه به قطعه‌ای با کیفیت قابل قبول و قابل استفاده تبدیل نمود، براساس مهارت‌های کسب شده می‌توان انجام کار را به حداقل ممکن کاهش داد. گاهی تولید قطعه آن قدر زمان بر است که توجیه اقتصادی نداشته و ترجیح داده می‌شود ساخت قطعه را با بروز سپاری تأمین نمود.

تولید به هر روشی که انجام شود زمانی را به خود اختصاص می‌دهد که در برآورد هزینه‌های جانبی تولید تأثیرگذار است. جمع زمان‌های تجهیز و تولید در برآورد مؤثر است. در صنایع مختلف، مسئول تولید باید اطلاعات به دست آمده را در گزارشی مانند جدول زیر تهیه کرده و در حین کار آن را تکمیل کند و در پایان کار به واحد فنی تحويل دهد تا با استفاده از زمان تجهیز و تولید، هزینه مربوطه را استخراج کنند و در محاسبه کلی قیمت قطعه یا مجموعه تأثیر دهند. (جدول ۶)

جدول ۶- نمونه گزارش روش تولید

ردیف	شماره نقشه	شماره قطعه	روش تولید	زمان تجهیز	جمع	زمان تولید

برآوردهای زمان تولید


در هر فرایند تولید، زمانی برای کار ماشین یا ابزار روی مواد خام اختصاص داده می‌شود تا قطعه مورد نظر مطابق نقشه ساخته شود. این زمان با روش‌های محاسباتی و تجربی قابل به دست آوردن است. در اکثر فرایندها به عوامل مختلفی از جمله: مهارت اپراتور، شرایط نگهداری ماشین آلات، تعمیرات دوره‌ای دستگاه، نوع ابزار، جنس قطعه کار، تجهیزات و امکانات جانبی تولید بستگی دارد.

نکته

زمان انجام کار عبارت است از مدتی که یک ماشینکار با مهارت متوسط، تنظیمات دستگاه را انجام داده، ابزار مربوطه را نصب کرده و قطعه را مانند نقشه بترانش.



مثال ۴: شکل زیر قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی است. میلگرد سنگ خورده‌ای به صورت خام به قطر ۱۰ میلی‌متر را انتخاب می‌کنیم، طول قطعه باید ۷۱ میلی‌متر شود. ولی برای بریدن میلگرد خام، اضافه‌تراشی به اندازه ۵ میلی‌متر به طول نقشه اضافه می‌کنیم. طول قطعه خام ۷۶ میلی‌متر خواهد شد. برای اندازه کردن طول، باید میلگرد پیشانی تراشی شود. (شکل ۵)

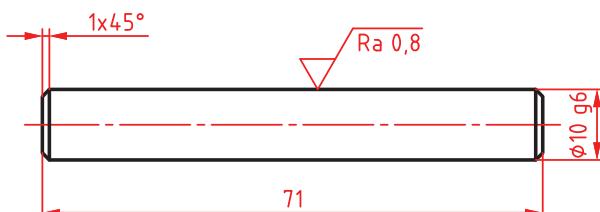

شکل ۵-قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی

یک سطح قطعه را با عمق بار ۱ میلی‌متر پیشانی تراشی می‌کنیم و سپس طرف دیگر را دوبار پیشانی تراشی کرده تا اندازه قطعه ۷۱ میلی‌متر شود. برای محاسبه زمان انجام کار مطابق جدول زیر عمل می‌شود.

محاسبه زمان انجام کار قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی	
اطلاعات اولیه	محاسبات
۳mm طول پیش روی ابزار	$L = ۳ + ۵ = ۸$ طول مسیر حرکت ابزار
۴min زمان تجهیز ماشین	$T = \frac{L \times i}{n \times f} = \frac{۸ / ۷}{۶۳۰ / ۱} = ۰.۰۱۲ min$ زمان کل پیشانی تراشی
۲۰m/min سرعت برش فولاد	
n = ۶۳۰ rev/min عده دوران سه نظام ماشین	
F = ۰.۱ mm/rev سرعت پیش روی	

نکته

زمانی که صرف تجهیز و تنظیم دستگاه می‌شود بایستی در محاسبات به عنوان زمان انجام کار آورده شود.



برآورد هزینه‌های تولید

فهرست بهای فرایندهای تولید، بر اساس فاکتورهای خاصی هر ساله توسط سازمان‌های مربوطه مانند انجمن مکانیک یا سازمان برنامه و بودجه تعیین و فهرست شده تا تولیدکنندگان بتوانند قیمت پایه محصولات خود را محاسبه کرده و برای عرضه در بازار قیمت‌گذاری کنند. گفتنی است قیمت پایه، مبلغی مخصوص تولیدکننده بوده و قیمت فروش محصول شامل قیمت پایه، هزینه‌های جانبی و مقدار سود می‌باشد. برای نمونه فهرستی از چند فرایند که مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد ارائه می‌گردد. (جدول ۷)

جدول ۷- فهرست بهای فرایندهای تولید در سال ۱۳۹۶		
ردیف	نوع فرایند تولید	نرخ تولید بر مبنای ساعت کاری(ریال)
۱	مته کاری	۴۰۰,۰۰۰
۲	تراشکاری	۶۵۰,۰۰۰
۳	تراش CNC	۱۲۰۰,۰۰۰
۴	فرزکاری	۱۰۰۰,۰۰۰
۵	ریخته گری چدن	۴۵,۰۰۰ هر کیلوگرم
۶	جوشکاری قوس الکتریکی	۴,۵۰۰ هر کیلوگرم
۷	برش فولاد بالیز	تا ضخامت ۳ میلی متر: هر میلی متر طول ۲۰۰۰ ریال

با استفاده از جدول فهرست بهای فرایندهای تولید، می‌توان هزینه‌های تولید را محاسبه نمود.

مثال ۵: برای قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی که زمان انجام کار آن ۵ دقیقه برآورد شده، هزینه پیشانی تراشی را حساب کنید.

$$\begin{aligned} \text{زمان انجام کار بر حسب ساعت} \\ 5 \div 60 = 0/083 \\ 0/083 \times 650,000 = 54,000 \end{aligned}$$

هزینه تراشکاری (ریال)

فعالیت ۸




یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر قیمت هر یک از قطعات دستگاه سنگ دستی را بر اساس نقشه و مطابق جدول زیر محاسبه کرده و بنویسید.

محاسبه قیمت اولیه دستگاه سنگ دستی					
شماره قطعه	نام	قیمت مواد خام	زمان تولید(دقیقه)	هزینه ماشین کاری	قیمت قطعه
۱					
۲					

پودهمان ۴: برآورد پروژه

					۳
					۴
					۵
					۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰
					۱۱
					۱۲
					۱۳
					۱۴
					۱۵
					۱۶
					۱۷
					۱۸
					۱۹
					۲۰
					۲۱
					۲۲

قیمت دستگاه (ریال):

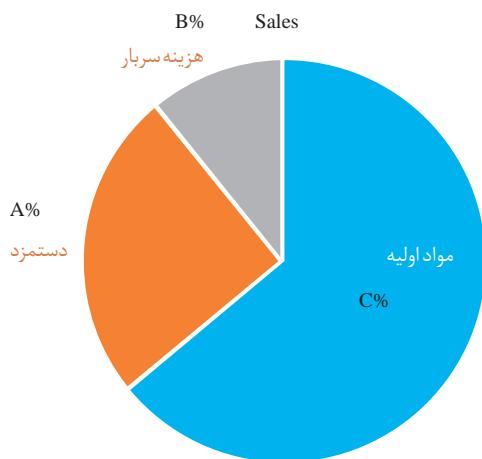

شکل ۶-نمودار هزینه تمام شده محصول

به طور کلی عوامل اصلی بهای تمام شده به سه دسته تقسیم می‌شوند: (شکل ۶)

- ۱ مواد اولیه
- ۲ دستمزد (کار)
- ۳ سربار (سایر هزینه‌های تولید)

هزینه مواد اولیه:

رکن اصلی تولید کالا و محصول مواد اولیه می‌باشد.
این مواد به دو بخش تقسیم می‌شوند:

(الف) مواد مستقیم: آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال: فولاد در ساخت پیچ و مهره، مواد مستقیم تولید محسوب می‌گردد.

(ب) مواد غیرمستقیم: آن دسته از مواد مصرفی که مقدار آن‌ها بسیار کم بوده و برای تکمیل کالا ضروری است مواد غیرمستقیم گویند.

دستمزد(اجرت کار): حقوق و حق الزحمه‌ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کارگران پرداخت می‌شود را دستمزد تولید گویند. دستمزد نیز به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱ دستمزد مستقیم: دستمزدی است که بابت کاری که مستقیماً صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می‌شود، پرداخت می‌گردد.

۲ دستمزد غیرمستقیم: دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می‌شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهداران و سرکارگران کارخانه و...

هزینه‌های سربار: هزینه‌هایی که در جریان تولید اتفاق می‌افتد ولیکن نمی‌توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار یا سایر هزینه‌ها شناسایی می‌شوند. نمونه‌های مشخص این هزینه‌ها، مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه‌های استهلاک ماشین‌آلات، ضایعات در طی مراحل مختلف تولید، هزینه بیمه مالیات و سایر مواد مشابه می‌باشد.

بهای اولیه: عبارت است از حاصل جمع هزینه‌هایی که به طور مستقیم (مواد اولیه مستقیم و دستمزد مستقیم) در ساخت کالا به کار می‌رود.

بهای تبدیل:

هزینه‌های تبدیل عبارت است از هزینه‌هایی که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می‌رود.

فعالیت ۹



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد مرتبط را با علامت (+) و موارد غیر مرتبط را با علامت (-) مشخص کنید.

خرید ماشین آلات	هزینه بسته بندی	هزینه تعمیرات	خرید فولاد	فسفاته کاری قطعه	
					هزینه سربار
					بهای تبدیل
					بهای اولیه
					مواد غیر مستقیم
					دستمزد مستقیم

با نگاهی دیگر در تولید صنعتی، هزینه‌ها براساس ارتباط آنها با تولید نیز به صورت زیر دسته بندی می‌شوند.

هزینه‌های مستقیم: این هزینه‌ها با تولید ارتباط مستقیم دارند و می‌توان آنها را در کالاهای تولید شده مشخص نمود یا به مرحله‌ای از ساخت یا سفارش تولید ارتباط داد مانند هزینه خرید مواد خام و دستمزد تولید.


هزینه‌های غیر مستقیم: هزینه‌های غیر مستقیم هزینه‌هایی هستند که هر چند برای تولید محصول لازم اما نقش اصلی در آن ندارند مانند هزینه سنگ ابزار تیزکنی برای تیزکردن رنده تراشکاری.

فعالیت ۱۰



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر نوع هزینه‌ها را از نظر مستقیم و غیر مستقیم با علامت (+) و (-) مشخص کنید.

کادر اداری	نگهبان‌ها	مالیات	آب و برق	مواد اولیه	سود	اجاره کارخانه	نوع هزینه
							مستقیم
							غیر مستقیم

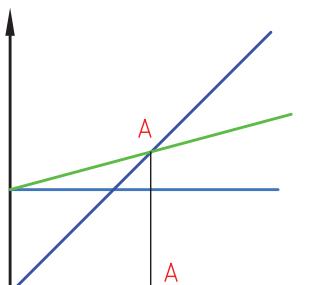

هزینه‌های ثابت: هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستند که با تغییر حجم تولید تا سطح مشخصی از تولید تغییر نمی‌کنند، مانند هزینه خرید تجهیزات، ساختمان و... (شکل ۷).

شکل ۷-نمودار ارتباط هزینه‌ها و درآمد

هزینه‌های متغیر: در جریان تولید هر قطعه یا محصول برخی هزینه‌ها مانند تعمیرات، حمل و نقل، مصرف برق دستگاه و... وجود دارد که به آن هزینه‌های متغیر می‌گویند.

در هر کارگاه تولیدی بسته به نوع تولید، هزینه‌های ثابت و متغیر مقداری را به خود اختصاص می‌دهند. مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر هزینه کل را می‌سازند، خط سیر درآمد که نتیجه فروش محصول در یک دوره زمانی است از نقطه صفر شروع و با افزایش فروش، رشد صعودی خواهد داشت. اما این درآمد تا نقطه A هیچ‌گونه سودی برای تولید کننده ندارد. یعنی اگر تعداد تولید کمتر از مقدار تولید در نقطه B باشد، واحد تولیدی ضرر می‌دهد. ولی با افزایش تولید بیش از مقدار B، واحد تولیدی سودآوری خواهد داشت. در مدیریت تولید به نقطه A نقطه سربه‌سرگویند و یافتن این نقطه برای هر محصولی الزامی است. در واحدهای تولیدی تک محصولی تعداد محصول در نقطه سربه‌سر از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Q = \frac{\text{هزینه ثابت}}{\text{هزینه متغیر - قیمت فروش}}$$

مثال ۶: برای تولید قطعه‌ای که هزینه ثابتی برابر ۱۰۰۰ ریال دارد، حداقل تولید چقدر باشد تا تولید به صرفه باشد، اگر قیمت فروش هر عدد آن ۴۰ و هزینه متغیر آن ۱۰ ریال است.

$$Q = \frac{\text{هزینه ثابت}}{\text{هزینه متغیر - قیمت فروش}} = \frac{1000}{40 - 10} = 34$$

مسئول تولید طی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای تولید یک پروژه، اطلاعاتی مانند هزینه‌های ثابت و متغیر، دستمزدها، هزینه‌های سربار و... را در کاربرگی ثبت کرده و پیش‌بینی از قیمت تمام شده تولید را به دست می‌آورد.

مثال ۷: قیمت تمام شده قطعه شماره ۸ پروژه دستگاه سنگ دستی را در کارگاهی که هزینه‌های آن مطابق جدول زیر پیش‌بینی می‌شود حساب کنید. توضیح:

۱- ساعات قانونی کار در ایران ۴۴ ساعت در هفته و هر ماه به طور متوسط با در نظر گرفتن مرخصی قانونی، چهار هفته است.

۲- قبل از مان تولید این قطعه ۵ دقیقه برآورد شده است.

هزینه سربار ماهیانه	هزینه مواد اولیه و ماشین کاری	دستمزد ماهیانه	هزینه متغیر ماهیانه	هزینه ثابت ماهیانه	شماره قطعه
۵۰۰,۰۰۰ ریال	۳۴۵,۵۶ ریال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰۰,۰۰۰ ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۸

هزینه‌ها مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود:

اطلاعات اولیه	محاسبات
هر کارگر در هر ماه به طور متوسط (دقیقه $44 \times 60 \times 4 = 10560$) کار می‌کند.	
هزینه ثابت ماهیانه: ریال $5,000,000$	هزینه ثابت در دقیقه: $5,000,000 \div 10,560 = 473$
هزینه متغیر ماهیانه: ریال $100,000$	هزینه متغیر در دقیقه $100,000 \div 10,560 = 9$
هزینه سربار ماهیانه: ریال $500,000$	هزینه سربار در دقیقه $500,000 \div 10,560 = 47$
دستمزد برای هر دقیقه: ریال $15,000,000$	دستمزد برای هر دقیقه $15,000,000 \div 10,560 = 1420$
جمع هزینه‌های دقیقه‌ای: $473 + 9 + 47 + 1,420 = 1,949$ ریال	
هزینه تمام شده: ریال $56,345 + (1,949 \times 5) = 66,090$	

ضایعات تولید: در طی مراحل مختلف تولید به طور معمول بخشی از مواد اولیه و تولیدات بنابه علل مختلف مانند نوع فرایند، نداشتن مشخصات کیفی و ... مردود شده که به آنها ضایعات تولید گویند. این ضایعات به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

ضایعات عادی: این ضایعات با توجه به ماهیت عملیات تولید ایجاد شده و جلوگیری از وقوع آن غیرممکن است. مانند برآدهایی به جا مانده ناشی از عملیات ماشینکاری و یا قطعات معیوب.

ضایعات غیرعادی: این ضایعات به صورت غیرعادی و پیش‌بینی نشده ایجاد می‌شوند. مانند اشتباهات طراحی، تولید و اپراتور و همچنین عدم آموزش‌های موردنیاز و ...

نکته




کلیه فعالیت‌های کارگاهی به صورت گروهی انجام شود.

فعالیت کارگاهی ۱



موضوع: ساخت سازه اصلی

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

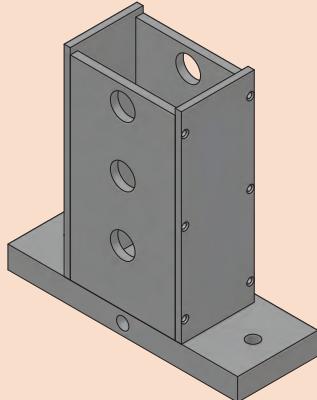

قطعات مورد ساخت: صفحه کف، کلاف و صفحات جانبی مطابق نقشه

وسایل مورد نیاز

- ۱ وسایل و تجهیزات برشکاری
- ۲ وسایل و تجهیزات جوشکاری برق
- ۳ دستگاه فرز با لوازم جانبی
- ۴ دستگاه متله با لوازم جانبی
- ۵ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
- ۶ ابزارهای براده برداری دستی
- ۷ وسایل کنترل کیفی (خط کش ۳۰ سانتی، کولیس، گونیا و...)
- ۸ وسایل تنظیف و روغن کاری



نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در برشکاری
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در خط کشی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در سوراخکاری
- ۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در جوشکاری
- ۵ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی براده برداری
- ۶ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

مراحل انجام کار

الف) ساخت: با توجه به اصول و فنون فرایندهای مختلف تولید هر یک از صفحات بالا مطابق نقشه ساخته شود.

ب) تعیین زمان انجام کار: زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق جدول تعیین شود.

پودمان ۴: برآورده پروژه

جدول برآورده زمان ساخت سازه اصلی دستگاه سنگ دستی						
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده سازی	زمان ساخت	جمع
۱	صفحه اصلی					
۲	کلاف زیر					
۳	صفحات جانبی					
	صفحه بالا					
توضیحات:						

پ) کنترل کیفی محصول: با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل، ابعاد، شکل هندسی و کیفیت سطح قطعات را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی صفحات دستگاه سنگ دستی						
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار
۱	صفحه اصلی		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۲	کلاف زیر		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۳	صفحات جانبی		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۴	صفحه بالا		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
وضعیت نهایی:						

دریابان کار:

۱) وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲) محیط کار را تمیز کنید.

۳) ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت کارگاهی ۲




موضوع: ساخت محورها

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد ساخت: محورهای پایین، وسط و بالا مطابق نقشه

وسایل مورد نیاز

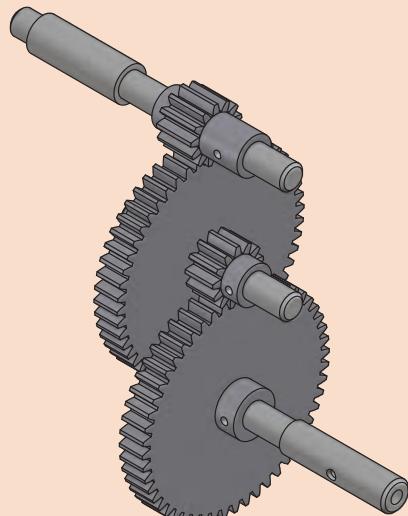

۱ دستگاه تراش با لوازم جانبی

۲ دستگاه فرز با لوازم جانبی

۳ دستگاه متله با لوازم جانبی

۴ ابزارهای براده برداری دستی

۵ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری

۶ وسایل کنترل کیفی (کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری

با تجهیزات جانبی، زبری سنج مقایسه‌ای و...)

۷ لوازم تنظیف و روغن کاری

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ماشینهای ابزار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

مراحل انجام کار

(الف) ساخت: با توجه به اصول و فنون ماشین کاری هر یک از محورهای پایین، وسط و بالای دستگاه سنگ دستی ساخته شوند.

(ب) تعیین زمان انجام کار: زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق زیر تعیین شود.

جدول برآورد زمان ساخت محورهای دستگاه سنگ سنباده دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده سازی	زمان ساخت	جمع
۱	محور پایین					
۲	محور وسط					
۳	محور بالا					

توضیحات:

پ) کنترل کیفی محصول: با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل، ابعاد شکل هندسی و کیفیت سطح هر یک از قطعات را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی محورهای دستگاه سنگ سنباده دستی						
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار
۱	محور پایین		قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	
۲	محور وسط		قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	
۳	محور بالا		قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	

وضعیت نهایی:


در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت



فعالیت کارگاهی ۳

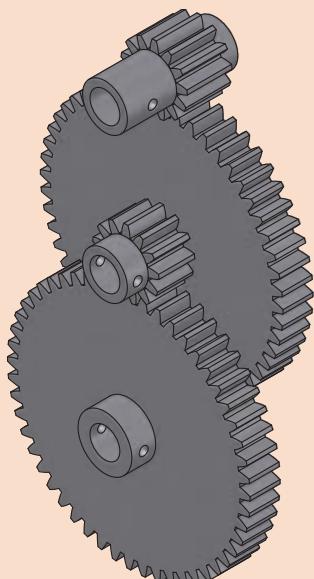

موضوع: ساخت چرخ دندنه ها

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد ساخت: چهار عدد چرخ دندنه مطابق نقشه

وسایل مورد نیاز

- ۱ دستگاه فرز با لوازم جانبی
- ۲ دستگاه تراش با لوازم جانبی
- ۳ ابزارهای براده برداری دستی
- ۴ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
- ۵ وسایل کنترل کیفی (کولیس، ساعت اندازه گیری با تجهیزات جانبی، کولیس چرخ دندنه و...)
- ۶ لوازم تنظیف و روغن کاری

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین های ابزار
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل



مراحل انجام کار

الف) ساخت: با توجه به اصول و فنون ساخت چرخ دنده هر یک از چرخ دنده های دستگاه سنگ دستی ساخته شوند.

ب) تعیین زمان انجام کار: زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق زیر تعیین شود.

جدول برآورد زمان ساخت محورهای دستگاه سنگ دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده سازی	زمان ساخت	جمع
۱	چرخ دنده پایین					
۲	چرخ دنده وسط					
۳	چرخ دنده وسط					
	چرخ دنده بالا					
توضیحات:						

پ) کنترل کیفی محصول: با استفاده از ابزارهای اندازه گیری و کنترل، ابعاد هر یک از چرخ دنده ها را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی محورهای دستگاه سنگ سنباده دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار
۱	چرخ دنده پایین		قابل <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۲	چرخ دنده وسط		قابل <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۳	چرخ دنده وسط		قابل <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
	چرخ دنده بالا					
وضعیت نهایی:						

در پایان کار:


۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت

فعالیت کارگاهی ۴

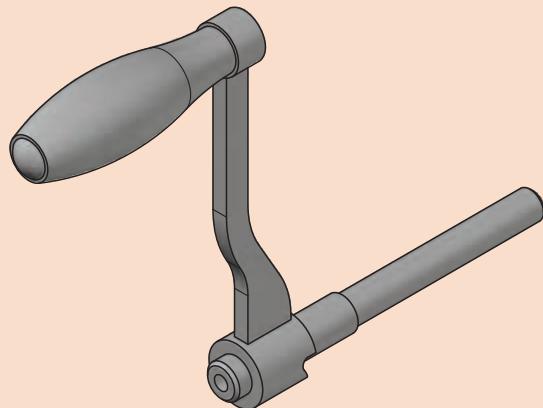

موضوع: ساخت دسته و متعلقات

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد ساخت: دسته و متعلقات مطابق نقشه

وسایل مورد نیاز

۱ دستگاه تراش با لوازم جانبی

۲ دستگاه فرز با لوازم جانبی

۳ دستگاه متنه با لوازم جانبی

۴ ابزارهای براده برداری دستی

۵ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری

۶ دستگاه جوش با لوازم جانبی

۷ وسایل کنترل کیفی (کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری با تجهیزات جانبی، شابلن قوس، زبری سنج مقایسه‌ای و...)

۸ لوازم تنظیف و روغن کاری

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین‌های ابزار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در جوشکاری برق

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

مراحل انجام کار



(الف) ساخت: با توجه به اصول و فنون ماشین‌کاری هر یک از محورهای پایین، وسط و بالای دستگاه سنگ سنباده دستی ساخته شوند.

(ب) تعیین زمان انجام کار: زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مانند جدول زیر تعیین شود.

جدول برآورد زمان ساخت محورهای دستگاه سنگ دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده‌سازی	زمان ساخت	جمع
۱	دسته					
۲	المتعلقات دسته					
۳	سایر					

توضیحات:

پ) کنترل کیفی محصول: با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل، ابعاد شکل هندسی و کیفیت سطح هر یک از قطعات را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی محورهای دستگاه سنگ دستی							
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار	دسته
۱	دسته		قابل محدود	قابل محدود	قابل محدود		
۲	متعلقات دسته		قابل محدود	قابل محدود	قابل محدود		
۳	سایر		قابل محدود	قابل محدود	قابل محدود		

وضعیت نهایی:

در پایان کار:

- وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- محیط کار را تمیز کنید.
- ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت پایانی



موضوع: برآورد هزینه پروژه ساخت

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایل و امکانات موجود:

۱ کارگاه با فضای اقتصادی و کافی

۲ یک دستگاه متنه، به ارزش ریال

۳ یک دستگاه تراش به ارزش ریال

۴ یک دستگاه فرز به ارزش ریال

۵ تجهیزات پایه و کمکی به اندازه کافی و ارزش

۲۰ درصد مجموع هزینه دستگاه ها


اطلاعات و داده ها:

۱ هزینه اجاره ماهیانه کارگاه ریال

۲ هزینه تجهیز کارگاه برای ۵ سال حدوداً ریال

۳ هزینه ماهیانه آب، برق و تلفن به طور متوسط ریال


۴ هزینه ماهیانه یک نفر پرسنل ریال

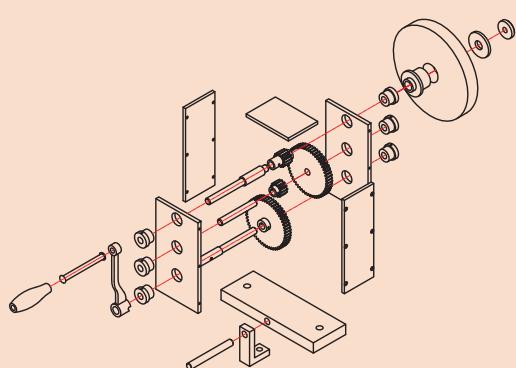

پودمان ۴: برآورد پروژه

کاربرگ برآورد هزینه ساخت قطعات دستگاه سنگ دستی											
ردیف	شماره قطعه	قطعه	نام	وزن Kg	زمان تولید	مواد	هزینه ماشین کاری	هزینه سربار	سود خالص	مالیات ۲۵٪ سود	قیمت فروش
۱											
۲											
۳											
۴											
۵											
۶											
۷											
۸											
۹											
۱۰											
۱۱											
۱۲											
۱۳											
۱۴											
۱۵											
۱۶											
۱۷											
۱۸											
۱۹											
۲۰											
۲۱											
۲۲											
			سایر								
توضیحات:											
نام و امضای برآورده کننده:											

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: برآورده کننده پروژه
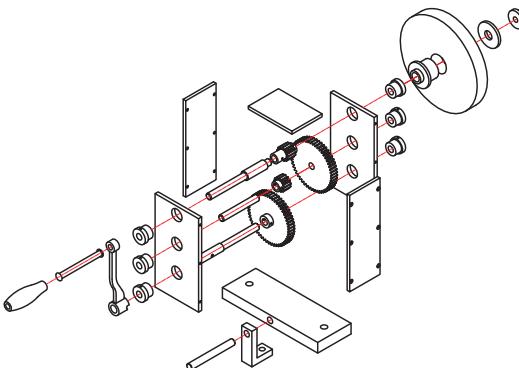
<p>نمونه و نقشه کار:</p> 	<p>نقشه کار: برآورده کننده پروژه شاخص عملکرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ تلرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۷۶۸۲ - m ۲ پرداخت سطح $R_a = 1,6$ <p>شرایط انجام کار:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ انجام کار در محیط کارگاه ۲ نوریکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳ تهیویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$ ۴ ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵ وسائل ایمنی استاندارد ۶ زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز انبوسال با متعلقات - گیره مواري رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرزکف تراش - وسائل روغن کاری - وسائل تمیز کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---	--

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	مطابقت دادن اجزای مکانیزم با نقشه	۱	
۲	محاسبه میزان مواد مصرفی	۱	
۳	محاسبه زمان تولید	۱	
۴	محاسبه قیمت فروش	۲	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئلیت پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایین دنی به الزامات نقشه		
	* میانگین نمرات*		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۵

مونتاژ مکانیزم‌ها

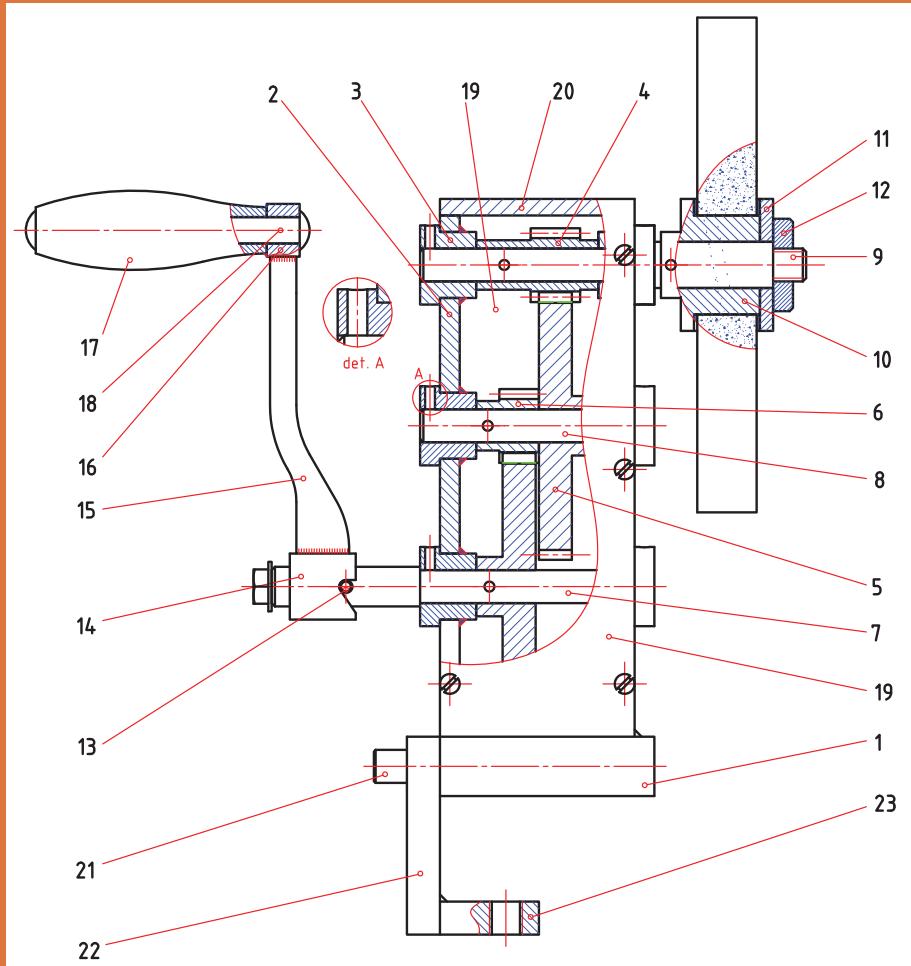

دستگاه (ماشین): مجموعه‌ای که بتواند برای ماکاری انجام بدهد را دستگاه یا ماشین گویند، بنابراین ماشین تراش، سنگ ابزار تیزکنی، انواع خودرو، آب میوه گیری، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، دستگاه چمنزنی و... دستگاه محسوب می‌شوند.

تصاویر زیر نمونه‌هایی از دستگاه را نشان می‌دهند. (شکل ۱)



شکل ۱- نمونه‌هایی از دستگاه

فعالیت ۱



الف) دستگاه همان مکانیزم است با این تفاوت که مکانیزم ساکن بوده و لیکن دستگاه حرکت می‌کند.	<input checked="" type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط
ب) ماشین مته دستگاه محسوب می‌شود زیرا شامل مکانیزم و اجزای ماشین است.	<input type="checkbox"/> صحیح <input checked="" type="checkbox"/> غلط
پ) دوچرخه و موتورسیکلت مکانیزم محسوب می‌شوند.	<input type="checkbox"/> صحیح <input checked="" type="checkbox"/> غلط
ت) دستگاه همان ماشین است که شامل مکانیزم و... می‌باشد.	<input checked="" type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط

فعالیت ۲




کدامیک از تصاویر زیر، مفهوم دستگاه و مکانیزم را نشان می‌دهند؟ (شکل ۲)



شکل ۲- نمونه‌هایی از وسائل

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

دستگاه‌ها با توجه به کاری که انجام می‌دهند از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شوند:
سازه دستگاه (عوامل نگهدارنده): قسمت‌های مختلف دستگاه روی این اجزا سوار می‌شوند، مانند پایه‌ها، شاسی، بدنه و... (شکل ۳)

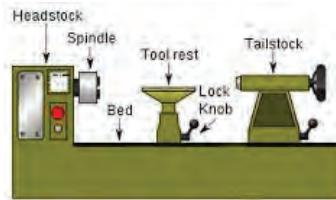


شکل ۳- نمونه‌هایی از سازه دستگاه

مولد قدرت (نیروی محرکه): به طورکلی انرژی هر دستگاه ممکن است نیروی انسانی، انرژی‌های موجود در طبیعت، نیروی برق و... باشد. (شکل ۴)



شکل ۴- نمونه‌هایی از منابع انرژی دستگاه‌ها

یکی از منابع مهم تولید قدرت، موتورهای احتراق داخلی می‌باشند، که منبع انرژی آنها سوخت‌های مایع مانند بنزین، گازوئیل و... است. (شکل ۵)

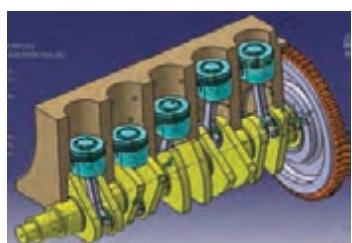

شکل ۵- موتورهای احتراق داخلی

عوامل انتقال قدرت: این عوامل توان، حرکت و گشتاور ایجاد شده را منتقل می‌نمایند، و مکانیزم نامیده می‌شوند، مانند مکانیزم لنگ، مکانیزم قرقره، مکانیزم جعبه دنده، مکانیزم چرخ تسمه و... (شکل ۶)



شکل ۶- نمونه‌هایی از سیستم‌های انتقال قدرت

عوامل ذخیره کننده انرژی: این اجزا، انرژی را در دستگاه ذخیره می‌کنند، مانند انواع فنرها، چرخ لنگرهای و... (شکل ۷)



شکل ۷- نمونه‌هایی از اجزای ذخیره کننده انرژی

عوامل اتصال: برای اتصال اجزای یک دستگاه از انواع پیچ و مهره‌ها، پین‌ها، خارها و... استفاده می‌شود. (شکل ۸)



شکل ۸- اجزای اتصال

یاتاقان‌ها: برای استقرار محورها و تحمل نیروهای تکیه‌گاهی آنها، از یاتاقان‌هایی بلبرینگی، لغزشی و... استفاده می‌شود. (شکل ۹)

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها



شکل ۹- نمونه‌هایی از یاتاقان


اجزای آب‌بندی: از این اجزا برای آب‌بندی و جلوگیری از نشتی روغن، ورود گرد و غبار و... در دستگاه‌ها استفاده می‌شود. مانند انواع واشر، کاسه نمد، اورینگ (شکل ۱۰)



شکل ۱۰- نمونه‌هایی از اجزای آب‌بندی

یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده درخصوص اجزا و عوامل تشکیل دهنده دستگاه سنگ دستی (موضوع پژوهش ساخت) را بنویسید.


فعالیت ۳

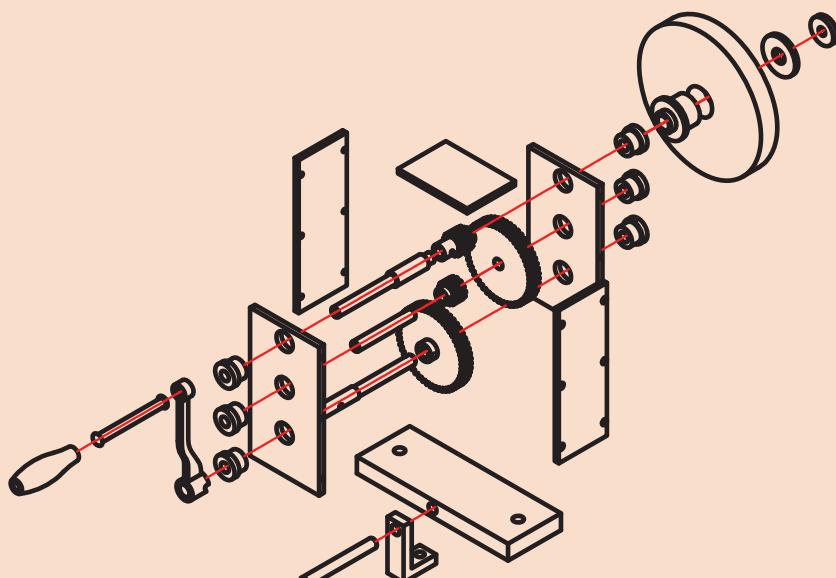

کار	نام	شماره	کار	نام	شماره
		۱۲			۱
		۱۳			۲
		۱۴			۳
		۱۵			۴
		۱۶			۵
		۱۷			۶
		۱۸			۷
		۱۹			۸
		۲۰			۹
		۲۱			۱۰
		۲۲			۱۱

مکانیزم‌ها

همان طوری که گفته شد مجموعه‌هایی که در یک دستگاه وظیفه انتقال حرکت را به عهده دارند، مکانیزم نامیده می‌شوند، هر دستگاه ممکن است از یک یا چند مکانیزم تشکیل شود. تصاویر زیر نمونه‌هایی از مکانیزم در ماشین‌های ابزار را نشان می‌دهد (شکل ۱۱).

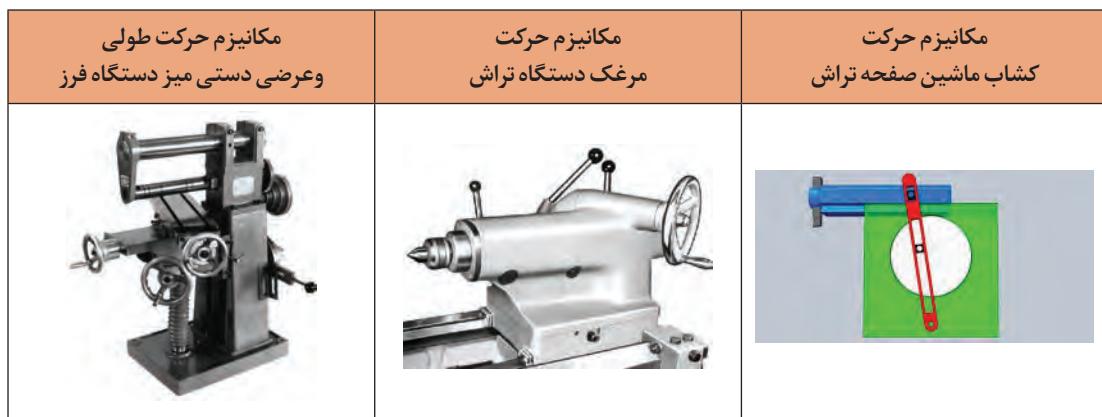

شکل ۱۱- نمونه‌هایی از مکانیزم‌ها


درجه آزادی: تعداد مختصات طولی و زاویه‌ای یک نقطه هندسی وزین (نقطه مادی) آزاد در فضا (مختصات سه بعدی) را درجه آزادی گویند. بنابراین یک نقطه روی هریک از محورهای مختصات به تنها یک دارای یک درجه آزادی، (حرکت در راستای محور)، در یک صفحه دارای سه درجه آزادی (حرکت در دو بعد و چرخش حول محوری عمود بر صفحه) و در فضا (مختصات سه بعدی) دارای شش درجه آزادی است. (شکل ۱۲)




یک درجه آزادی



سه درجه آزادی
شکل ۱۲- درجه آزادی

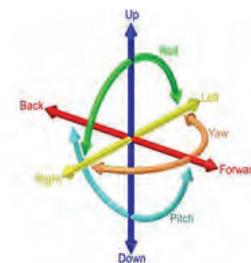

شش درجه آزادی

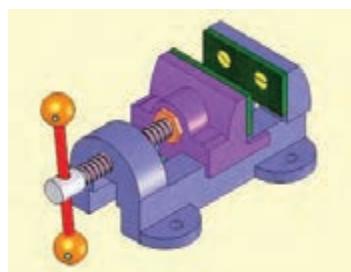


مثال ۱- گیره‌ای مطابق شکل مقابل چند درجه آزادی دارد؟

پاسخ: از آنجا که این گیره دارای یک میله پیچ بوده و عمل جابه‌جایی فک روی یک محور انجام می‌شود، دارای یک درجه آزادی است.



مثال ۲- تعداد درجات آزادی تخته پاک کن روی وايت برد را مانند شکل بنویسید.

پاسخ: با توجه به این که تخته پاک کن در صفحه جابجا می‌شود دارای سه درجه آزادی است.

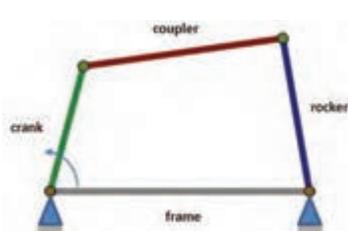

مثال ۳- در یک اتصال چهار میله که در یک صفحه قرار دارد، درجات آزادی برای میله‌های Crank و Rocker و Coupler چه تعداد است؟

پاسخ: میله‌های Crank و Rocker تنها یک درجه آزادی و میله Coupler دارای سه درجه آزادی است.

فعالیت ۴

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تعداد درجات آزادی آچارهای زیر را بنویسید.

**فعالیت ۵**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر پیرامون تعداد درجات آزادی وسایل زیر با هم بحث کرده و نتیجه را در جدول بنویسید.

**فعالیت ۶**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تعداد درجات آزادی دستگاه‌های زیر را در جدول بنویسید.

ابزار گیر ماشین متنه	سیستم کپی تراشی	میز ماشین فرز اونیورسال



کاربرد و نقش در جات آزادی در ماشینکاری را بنویسید.


أنواع مكانيزم

مکانیزم‌ها با توجه به اهداف و چگونگی عملکردشان در انواع مختلف طراحی و ساخته می‌شوند.
مکانیزم‌های چرخ تسمه‌ای: از این مکانیزم‌ها برای انتقال حرکت در مواردی که فاصله محورها زیاد باشد استفاده می‌شود. دستگاه‌های زیر دارای مکانیزم چرخ تسمه‌ای می‌باشند. (شکل ۱۳)




شکل ۱۳- نمونه‌هایی از دستگاه‌های با مکانیزم چرخ تسمه‌ای

مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای: مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای نسبت به مکانیزم‌های چرخ تسمه‌ای فضای کمتری را اشغال می‌کنند. راندمان انتقال حرکت بالا بوده، امکان تنوع در تغییر عده دوران وجود داشته، سر و صدای کمتری ایجاد کرده، برای دورهای بالا مناسب بوده و... تصاویر زیر نمونه‌هایی از مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای را نشان می‌دهند. (شکل ۱۴)

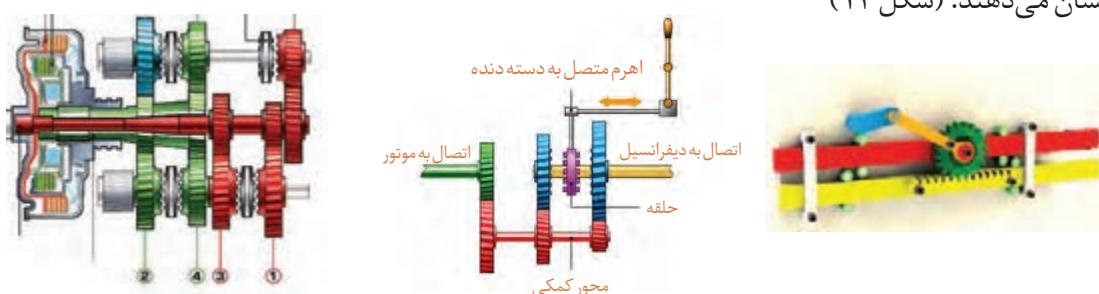

شکل ۱۴- مکانیزم چرخ دنده‌ای

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای را نشان می‌دهند. (شکل ۱۵)

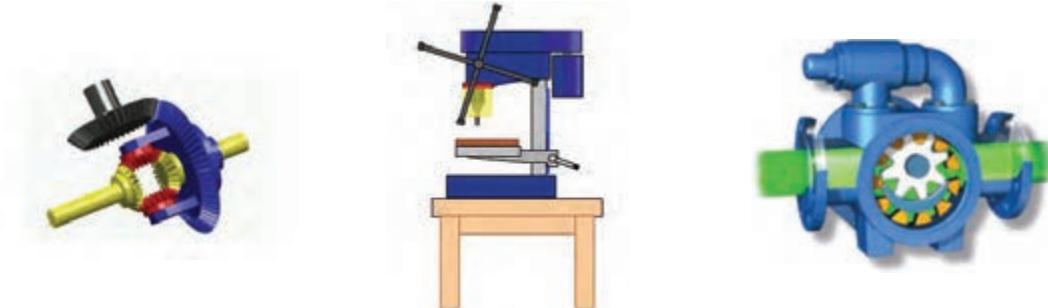

استفاده از چرخ دنده‌های مخروطی

استفاده از چرخ دنده‌های شانه‌ای

استفاده از چرخ دنده‌های داخلی

شکل ۱۵- نمونه‌هایی از کاربرد مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای

مکانیزم‌های کوپلینگ و کلاچی: کوپلینگ‌ها و کلاچ‌ها مکانیزم‌های قطع و وصل حرکت محسوب می‌شوند و در انواع مختلفی ساخته می‌شوند.
کوپلینگ‌های پنجه‌ای (شکل ۱۶)



شکل ۱۶- کوپلینگ‌های پنجه‌ای

کوپلینگ‌های گاردانی (شکل ۱۷)



شکل ۱۷- کوپلینگ‌های گاردانی

کوپلینگ‌های دنده‌ای (شکل ۱۸)



شکل ۱۸- کوپلینگ‌های دنده‌ای

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

۴- کوپلینگ‌های پیچ و مهره‌ای (شکل ۱۹)



شکل ۱۹- کوپلینگ‌های پیچ و مهره‌ای

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های کوپلینگی را نشان می‌دهند. (شکل ۲۰)



کوپلینگ زنجیری

کوپلینگ ارجاعی

کوپلینگ دنده‌ای



شکل ۲۰- نمونه‌های دیگری از کوپلینگ

کوپلینگ‌های چرخ زنجیری: مکانیزم‌های چرخ نوع دیگری از مکانیزم هستند که انتقال بین دو محور با فاصله زیاد، دقت بالا، حرکت مطمئن، ارتعاش کمی و... استفاده می‌شود. (شکل ۲۱)




شکل ۲۱- مکانیزم‌های چرخ زنجیری

مکانیزم‌های قرقره‌ای: این مکانیزم‌ها ساده‌ترین و احتمالاً اولین مکانیزم‌ها هستند که در انتقال حرکت و جابجایی کاربرد دارند. (شکل ۲۲)

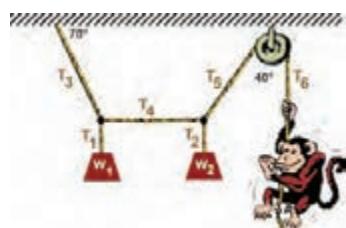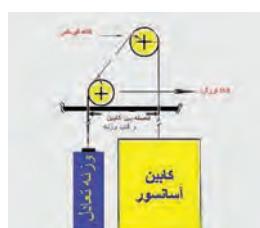


شکل ۲۲- مکانیزم‌های قرقره‌ای

مکانیزم‌های اهرمی (میله‌ای): یکی از معروف‌ترین و ابتدایی‌ترین مکانیزم‌ها هستند که کاربردهای فراوان و متنوعی در صنایع مختلف دارند. (شکل ۲۳)

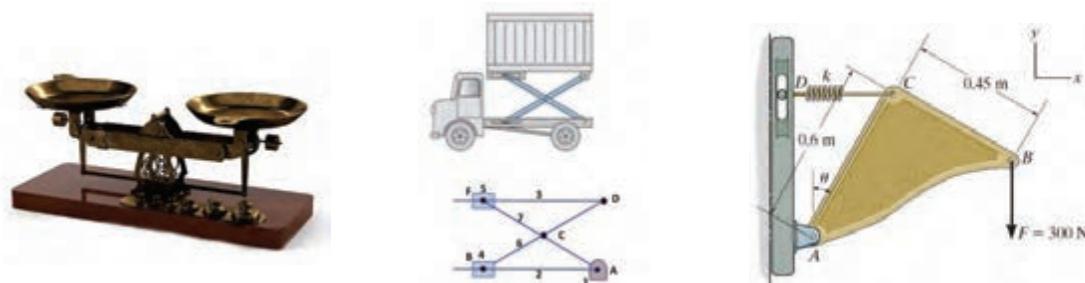

شکل ۲۳-مکانیزم‌های اهرمی

مکانیزم‌های هیدرولیکی: عامل حرکت در این نوع مکانیزم‌ها، سیالات (روغن‌های هیدرولیک) می‌باشند. انتقال به نرمی انجام شده و از قدرت و دقت بالایی برخوردار می‌باشند. (شکل ۲۴)

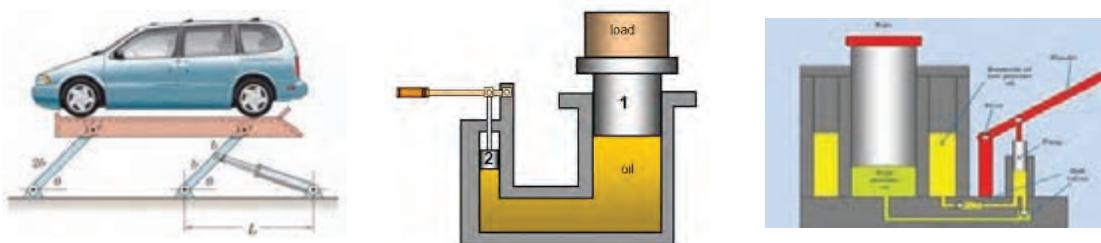

شکل ۲۴-مکانیزم‌های هیدرولیکی

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های هیدرولیکی را نشان می‌دهند. (شکل ۲۵)



شکل ۲۵-نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های هیدرولیکی

مکانیزم‌های بادی: عامل حرکت و جابجایی در این مکانیزم، هوای فشرده است. عمل متراکم کردن هوابه وسیله کمپرسور انجام می‌شود. دقت و قدرت نسبت به نوع هیدرولیکی پایین‌تر است. (شکل ۲۶)



شکل ۲۶-مکانیزم‌های بادی

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های بادی را نشان می‌دهند. (شکل ۲۷)



شکل ۲۷- نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های بادی

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از کارگاه‌های هنرستان چهار نوع وسیله و یا دستگاه که در آن از مکانیزم‌های بادی و یا هیدرولیکی استفاده شده است را نوشته و در کلاس پیرامون آن توضیح دهید.

فعالیت ۸



نام دستگاه
نوع مکانیزم

مکانیزم‌های لنگی و بادامکی: بادامک‌ها و طبلک‌ها قابلیت تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی را دارند. به دلیل تنوع و دقیقی که دارند کاربردهای زیادی در صنعت دارند. (شکل ۲۸)



شکل ۲۸- نمونه‌هایی از مکانیزم‌های لنگی و بادامکی

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف نام ماشین‌های ابزاری که در آنها مکانیزم بادامک و لنگ به کار رفته همراه با هدف مربوطه نوشته، و در کلاس پیرامون آن توضیح دهید.

فعالیت ۹



نام دستگاه
هدف

مکانیزم‌های پیچ و مهره‌ای: این نوع مکانیزم‌ها نیز از ساده‌ترین مکانیزم‌ها با کاربردهای فراوان است. (شکل ۲۹)



شکل ۲۹- مکانیزم‌های پیچ و مهره‌ای

فعالیت ۱۰



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر وسایل و دستگاه‌هایی که در کارگاه دارای مکانیزم پیچ و مهره‌ای هستند را همراه با هدف مربوطه نوشته، و در کلاس پیرامون آن توضیح دهید.

نام دستگاه	هدف

مکانیزم‌های برقی: عامل اصلی جابه‌جایی و حرکت، انرژی الکتریکی است، که عموماً این انرژی به وسیله موتور الکتریکی تأمین می‌شود. (شکل ۳۰)



شکل ۳۰- مکانیزم‌های برقی

مکانیزم‌های ترکیبی: ممکن است در یک دستگاه از چند مکانیزم مختلف استفاده شود. مانند دستگاه تراش که شامل مکانیزم‌های چرخ تسمه‌ای، چرخ دنده‌ای، پیچ و مهره‌ای، اهرمی و... است. (شکل ۳۱)



شکل ۳۱- مکانیزم‌های ترکیبی

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

فعالیت ۱۱



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، پیرامون مکانیزم‌های به کار رفته در دستگاهی مطابق شکل و کاری که انجام می‌دهد در کلاس با هم بحث کرده و نتیجه را بنویسید.

	نتیجه:
--	--------

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، پیرامون مکانیزم‌های به کار رفته در دستگاهی مطابق شکل و کاری که انجام می‌دهد در کلاس با هم بحث کرده و نتیجه را بنویسید.

فعالیت ۱۲



	نتیجه:
--	--------

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف، ویژگی‌ها و محدودیت‌های مکانیزم‌های مختلف مطابق زیر را نوشته و پیرامون آن در کلاس بحث کنید.

فعالیت ۱۳



موضوع	مکانیزم بادی	مکانیزم زنجیری	مکانیزم چرخ دنده‌ای	مکانیزم اهرمی
ویژگی‌ها				
محدودیت‌ها				

فعالیت ۱۴

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف، عامل اصلی حرکت و مکانیزم‌های به کار رفته در وسایل و دستگاه‌های زیر را نوشته و پیرامون آن در کلاس بحث کنید.

۱- ماشین لباسشویی
۲- دستگاه جاروبرقی
۳- دستگاه تراش
۴- دستگاه سنگدیواری کارگاه
۵- دستگاه متله
۶- دستگاه فرز

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر در مورد دستگاه سنگ دستی (موضوع پژوهه درس) نوع مکانیزم و تعداد درجه آزادی را با ذکر علت بنویسید.

فعالیت ۱۵

مکانیزم
درجه آزادی

اجزای تشکیل دهنده مکانیزم: اجزای تشکیل دهنده مکانیزم‌ها همان قطعاتی هستند که قبلًا خوانده اید.
مانند: پیچ‌ها، مهره‌ها، میله‌ها، پین‌ها، تسمه‌ها، چرخ‌دنده‌ها، اهرم‌ها، واشرها و...


یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تصویری از یکی از لوازم منزل تهیه کرده، در محل مربوطه چسبانده، سپس نام اجزای آن را بنویسید. (وسیله انتخابی حداقل ۸ قطعه داشته باشد)

فعالیت ۱۶

نام	شماره
	۱
	۲
	۳
	۴
	۵
	۶
	۷
	۸

فیکسچرها

فیکسچرها ابزارهایی هستند که از آنها برای نگهداری قطعات و هدایت ابزار برای عملیات مختلف مانند ماشین‌کاری، جوشکاری، لحیم‌کاری، نقطه‌جوش، پرج‌کاری، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت و... طراحی و ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. فیکسچرها می‌توانند درجات آزادی را حذف کرده و آن را قفل نمایند. هرچه تعداد درجات آزادی قطعات محدودتر باشد، فیکسچر پیچیده‌تر است. (شکل ۳۲)

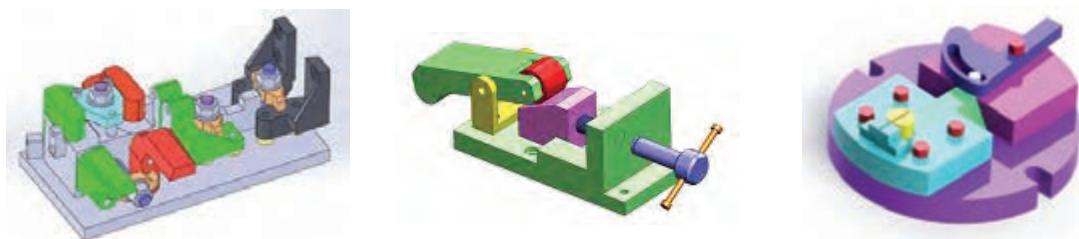

شکل ۳۲- فیکسچر

مزایای استفاده از فیکسچر: این ابزارها به دلیل ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی که دارند در تولید بسیار اثر گذارند. از جمله:

۱ آسان کردن کارها

۲ بعدی

۳ نگهداری سریع و مطمئن قطعه برای انجام عملیات

۴ تنظیم دقیق و خودکار قطعه

۵ افزایش دقت قطعات

۶ یکنواختی عملیات انجام شده روی قطعات

۷ بالا بردن سرعت تولید

۸ کاهش ضایعات

۹ حذف عملیات خط کشی


۱۰ بالا بردن ضریب ایمنی و حفاظتی در کاهش حوادث

۱۱ استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین‌آلات

۱۲ کاهش زمان تولید

۱۳ امکان استفاده از نیروی کار با مهارت کمتر

۱۴ امکان خودکار کردن تولید

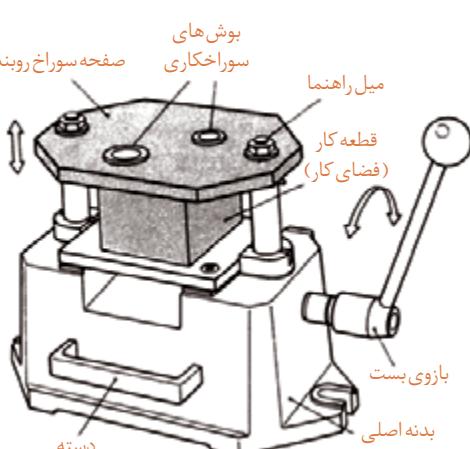

شکل ۳۳- فیکسچر

فیکسچرها با توجه به نوع عملیات و کاری که انجام می‌دهند از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شوند. (شکل ۳۳)


مراحل استفاده از فیکسچر: با توجه به نوع فیکسچر و کاری که انجام می‌دهد مراحل کار با آن معمولاً عبارت اند از:

۱ بستن فیکسچر روی میز کار یا دستگاه بر حسب نیاز ۲ بررسی سالم بودن آن ۳ استقرار قطعه روی آن ۴ انجام

عملیات مورد نظر با توجه به نوع فیکسچر ۵ آزاد کردن قطعه و برداشتن آن از داخل فیکسچر ۶ تمیز و آماده به کار کردن آن.

فیکسچرها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند.

فیکسچرهای سوراخ کاری: به منظور سوراخ کاری دقیق با سرعت و دقت بالاتر نسبت به سوراخ کاری معمولی از این نوع فیکسچر استفاده می‌شود. این فیکسچرها قطعه کار را محکم گرفته، ابزار سوراخ کاری به وسیله بوش راهنمای دقیقاً به محل پیش‌بینی شده هدایت شده و سپس عمل سوراخ کاری انجام می‌شود. (شکل ۳۴)

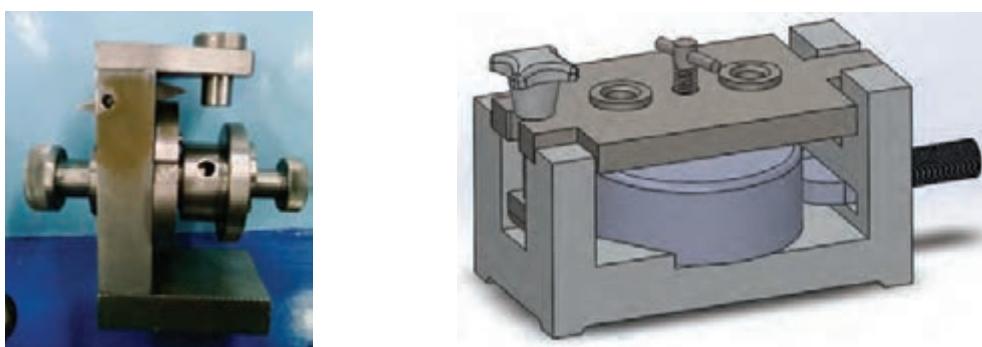

شکل ۳۴- فیکسچرهای سوراخ کاری

فیکسچرهای تراش کاری: وسایل مختلفی برای بستن قطعات روی ماشین تراش پیش‌بینی شده است که از متعلقات آن می‌باشد، مانند، سه نظام، چهار نظام منظم و غیرمنظم، گیره قلبی و... لیکن در مواردی ممکن است بعضی از قطعات مانند قطعات ریخته‌گری را به علت حجم و سنگین بودن و یا بنا به دلایل دیگر نتوان به وسیله لوازم جانبی دستگاه تراش بست و یا این که قطعات تولیدی متعدد بوده و لازم است از دقت، یکنواختی و سرعت عمل بیشتری در تولید برخوردار باشند، لذا ضروری است بنا به موارد ذکر شده برای دستگاه‌های تراش نیز با توجه به قطعه و شرایط تولید، فیکسچر مناسب ساخته شود. (شکل ۳۵)




شکل ۳۵- فیکسچرهای تراش کاری

نکته

نیروی نگه‌دارنده قطعه باید به میزانی باشد که اولاً بتواند قطعه را محکم و مطمئن نگه‌داشته و در برابر نیروهای ماشین کاری مقاومت کرده و ثانیاً موجب تغییر شکل قطعات نازک نشود.



فیکسچرهای فرزکاری: این فیکسچرها عموماً نقش نگه‌دارنده را دارند، زیرا هدایت ابزار براده برداری به وسیله محور دستگاه انجام می‌شود. (شکل ۳۶)

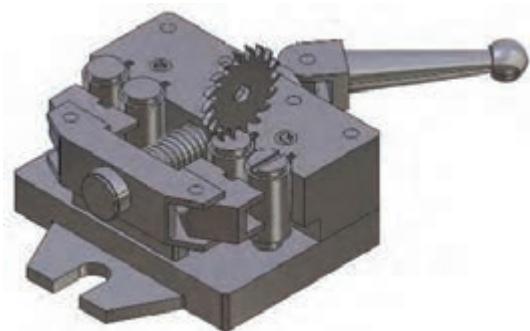


شکل ۳۶- فیکسچرهای فرزکاری

نکته

از آنجایی که نیروی براده برداری دستگاه فرز زیاد بوده، لذا ضروری است قطعه کار به صورت محکم و اطمینان‌بخش، در فیکسچر مربوطه بسته شده باشد.



فیکسچرهای مونتاژ: بسیاری از مواقع و در صنایع مختلف لازم است برای سوار کردن دو و یا چند قطعه روی هم‌دیگر ابزاری داشته باشیم که اولاً عمل مونتاژ به راحتی صورت گرفته و ثانیاً این عملیات با دقت و سرعت مناسب انجام شود. لذا با توجه به مشخصات، تعداد قطعات مونتاژ شونده روی یکدیگر، دقت و سرعت مورد نیاز، فیکسچر مناسب طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۳۷)

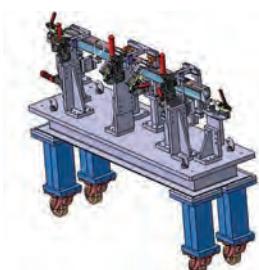

شکل ۳۷- فیکسچرهای مونتاژ

نکته

با توجه به این که مونتاژ آخرین مرحله خط تولید است باید دقت شود، تا به قطعات آسیبی وارد نشده و مجموعه مونتاژ شده به راحتی از فیکسچر خارج شوند.




فیکسچرهای اندازه‌گیری و کنترل: این فیکسچرها در تمامی مراحل تولید اعم از قطعات تکی، مجموعه‌های کوچک و محصول نهایی کاربرد دارند. این فیکسچرها با توجه به نیازهای کنترل کیفیت ابعادی و هندسی قطعات، مجموعه‌ها و محصول نهایی طراحی و ساخته می‌شوند. (شکل ۳۸)



شکل ۳۸- فیکسچرهای اندازه‌گیری و کنترل

گفتنی است فیکسچرها دامنه بسیار وسیعی دارند، به عبارتی تمامی روش‌های تولید می‌توانند فیکسچرهای مخصوص خود را داشته باشند. (شکل ۳۹)

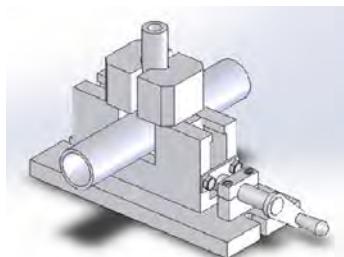

فیکسچر بر بش کاری



فیکسچر لحیم کاری



فیکسچر جوشکاری

شکل ۳۹- نمونه‌های دیگری از فیکسچر

فیکسچرها با مکانیزم‌های مختلفی مانند هیدرولیکی، بادی، اهرمی، بادامکی، پیچ و مهره‌ای و... طراحی و ساخته می‌شوند.

نکته



فعالیت ۱۷



			تصویر
			شرح کاربرد

نسبت حرکت

سرعت محیطی: مسافتی که یک نقطه مشخص از متحرک دایره‌ای شکل در واحد زمان طی می‌کند را سرعت محیطی گویند.

$$V = \pi \times d \times n$$

d - قطر متحرک دایره‌ای شکل بر حسب متر


n - سرعت دورانی متحرک دایره‌ای شکل بر حسب دور بر دقیقه

V - سرعت محیطی بر حسب متر بر دقیقه

نکته



دو وسیله گردند که با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، دارای سرعت‌های محیطی مساوی هستند. مانند چرخ تسمه‌ها، چرخ دندنه‌ها، چرخ زنجیرها و... (شکل ۴۰)

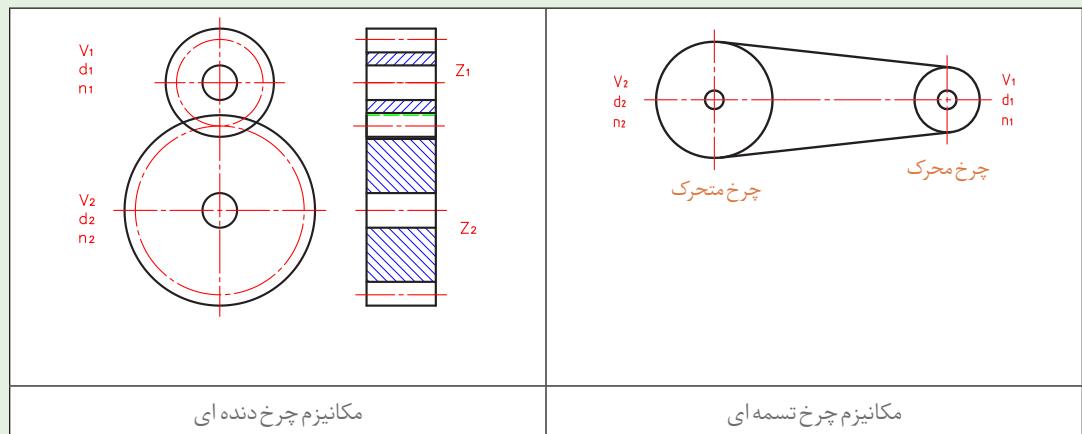

شکل ۴۰- ارتباط مستقیم دو وسیله گردند

با توجه به نکته قبل برای دو چرخ تسمه و یا دو چرخ دندنه که باهم ارتباط مستقیم دارند می‌توان نوشت:

$$V_1 = V_2 \quad \pi d_1 n_1 = \pi d_2 n_2$$

$$V_1 = \pi d_1 n_1 \quad d_1 n_1 = d_2 n_2$$

$$V_2 = \pi d_2 n_2 \quad \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

نکته



حاصل تقسیم هریک از طرفین رابطه صفحه قبل را نسبت حرکت نامیده و با حرف آنشنان داده می‌شود.


$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

نکته



معمولًا از دو چرخ درگیر با یکدیگر، یکی محرک (حرکت دهنده) و دیگری متحرک (حرکت گیرنده) است.

بنابراین n_1 و d_1 مشخصات چرخ محرک، d_2 و n_2 مشخصات چرخ متحرک می‌باشد.

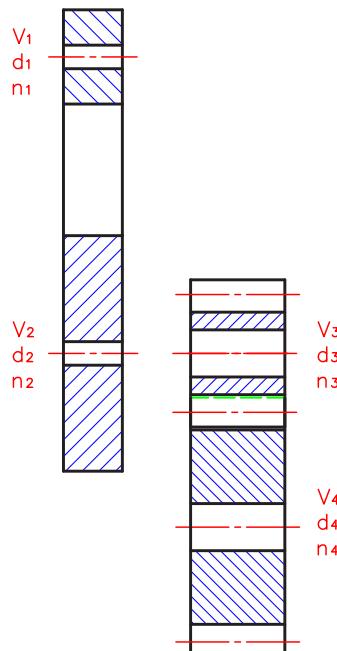

توجه: چنانچه مکانیزم انتقال حرکت از نوع چرخ دنده‌ای باشد علاوه بر نسبت قطرها می‌توان از نسبت تعداد دندانه‌های اینز استفاده نمود. (شکل ۴۱)

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

i را نسبت ساده انتقال حرکت می‌نامند. چنانچه مکانیزم انتقال حرکت از ترکیب چند نوع وسیله محرک و متحرک تشکیل شده باشد، نسبت حرکت را مرکب نامیده و این نسبت مطابق زیر محاسبه می‌شود.

$$i_1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$i_2 = \frac{n_3}{n_4} = \frac{d_4}{d_3} = \frac{z_4}{z_3}$$

وبطور کلی:

$$i = i_1 \times i_2 \times i_3 \times \dots$$

فعالیت ۱۸



چنانچه دسته دستگاه سنگ دستی (موضوع پروژه) در یک دقیقه ۱۰ دور چرخانده شود، ضمن رسم تصویری از انتقال حرکت، عده دوران چرخ سنگ را حساب کنید.


تصویر	محاسبات

پومنان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

نکته



چنانچه بین دو چرخ محرک و متوجه، چرخ دیگری قرار داشته باشد، این چرخ را چرخ واسطه گویند.
(شکل ۴۲)

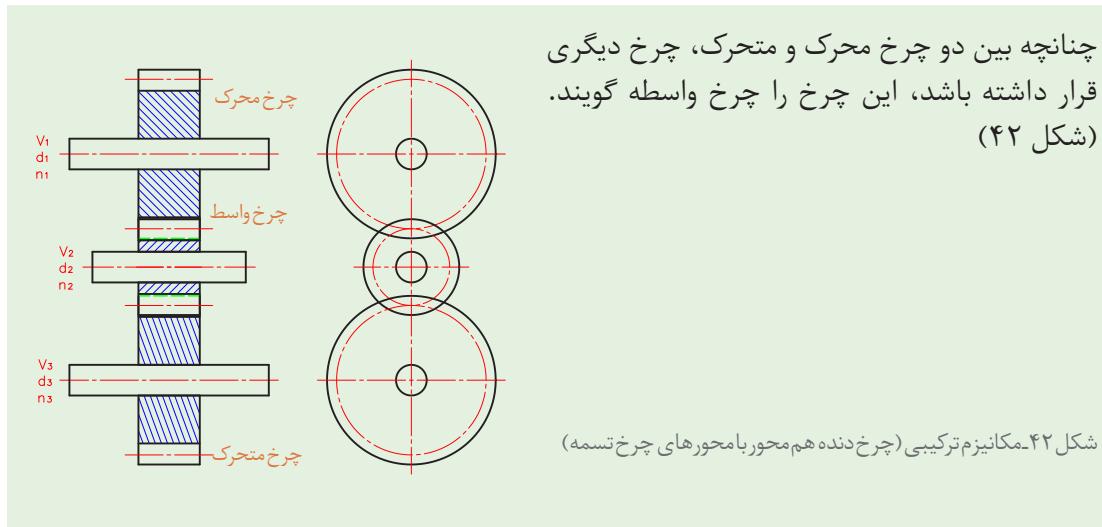

شکل ۴۲- مکانیزم ترکیبی (چرخ دندنه هم محور با محورهای چرخ تسمه)

نکته



چرخ واسطه جهت دوران را تغییر داده و فاصله خالی بین دو محور را پر می‌کند و همچنین اثری در عدد دوران ندارد.

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} \rightarrow n_2 = \frac{n_1 d_1}{d_2}$$

$$\frac{n_1 d_1}{n_3 d_2} = \frac{d_3}{d_2} \rightarrow n_3 d_2 = n_1 d_1$$

$$\frac{n_2}{n_3} = \frac{d_3}{d_2} \rightarrow \frac{d_2}{n_3} = \frac{d_3}{d_2}$$

$$n_3 = n_1 \times \frac{d_1}{d_3}$$

نکته



به طور کلی در یک مکانیزم انتقال حرکت اعم از چرخ تسمه‌ای و یا چرخ دنده‌ای، عدد دوران محور خروجی برابر است با:

$$n = n_1 \times \frac{z_1 \times z_3 \times z_5 \times \dots}{z_2 \times z_4 \times z_6 \times \dots} \quad \text{یا} \quad n = n_1 \times \frac{d_1 \times d_3 \times d_5 \times \dots}{d_2 \times d_4 \times d_6 \times \dots}$$

حاصل ضرب عدد دوران محور ورودی در حاصل ضرب قطر چرخ‌های محرک تقسیم بر حاصل ضرب قطر چرخ‌های محرک، عدد دوران محور خروجی است.
یا:

حاصل ضرب عدد یا دوران محور ورودی در حاصل ضرب دندانه‌های چرخ‌های محرک تقسیم بر حاصل ضرب تعداد دندانه‌های چرخ‌های متوجه، عدد دوران محور خروجی است.

فعالیت ۱۹




آیا مکانیزم انتقال حرکت دستگاه سنگ دستی، چرخ دنده واسطه هم دارد، چنانچه پاسخ مثبت است نقش آن را در مکانیزم انتقال حرکت نوشته، مشخصات آن را محاسبه کنید.

نکته



دو وسیله گردنه که روی یک محور قرار داشته باشند
دارای عده دوران مساوی هستند. (شکل ۴۳)

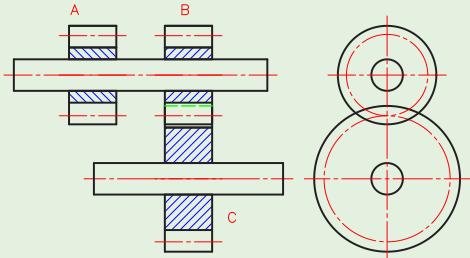


شکل ۴۳-دو چرخ دنده هم محور

فعالیت ۲۰



در دو چرخه‌ای مطابق شکل عده دوران چرخ عقب و نسبت حرکت را حساب کنید. در صورتی که سرعت محیطی پدال دو چرخه ۲۴ کیلومتر بر ساعت باشد.

محاسبات:

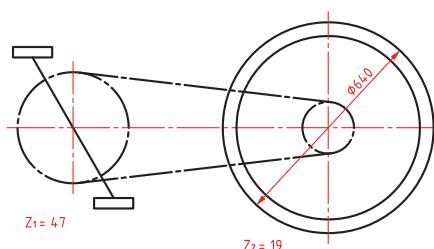

مراحل عملیات مونتاژ کاری

- ۱ بررسی و خواندن نقشه
- ۲ شماره گذاری اجزای مکانیزم و یا دستگاه به ترتیب اولویت در مونتاژ
- ۳ کنترل مشخصات ابعادی اجزای مکانیزم و یا دستگاه
- ۴ آماده سازی فیکسچرهای مونتاژ در صورت نیاز
- ۵ آماده سازی و کنترل عملکردی و ابعادی فیکسچرهای مونتاژ
- ۶ پیش‌بینی ابزار و آچارهای مورد نیاز
- ۷ آماده سازی و کنترل اجزای اتصال، آب‌بندی و... برای مونتاژ
- ۸ انجام عملیات مونتاژ
- ۹ کنترل ابعادی و عملکردی مکانیزم و دستگاه
- ۱۰ انجام بسته‌بندی مناسب

عيوب احتمالی در مونتاژ

عيوب احتمالی در مونتاژ را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

- ۱ عيوب ناشی از ساخت اجزای مکانیزم یا دستگاه: پاره‌ای از اين عيوب با عملیات سوهان کاري، سنباده کاري و ... قابل رفع است، لیکن برخی از آنها ممکن است ناشی از مشخصات ابعادی و عملکردی بوده که ممکن است با عملیات براده برداری، صاف کاري، تاب گيري و... اصلاح گردد، و در مواردی نيز ممکن است اشکالات به گونه‌ای باشد که قطعه مردود شده و باید قطعه سالم جايگزين آن گردد.
- ۲ معیوب بودن اجزای اتصال
- ۳ اشتباهات ناشی از عملیات مونتاژ
- ۴ تمیز نبودن محیط کار

نکات ایمنی



- ۱- ابزارهای مونتاژ: استفاده نادرست از آچارها و ابزارهای کمکی در مونتاژ کاري مانند انواع پیچ گوشتی، آچار بکس، گيره، فيکسچر، چکش، آچار تخت، آچار فرانسه و... ممکن است موجب خسارات های مالی و جسمی شود، لذا ضروري است ابتدا، روش استفاده و نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه مورد توجه قرار گيرد.
- ۲- وسائل اندازه گيري و کنترل: ابزارهای اندازه گيري و کنترل بسيار حساس و آسيب‌پذير می‌باشند، بنابراین لازم است قبل از استفاده از روش کار آنها کاملاً آگاه بوده و مهارت لازم را داشته باشد، همچنان پس از استفاده، آنها را تمیز کرده و در جعبه مخصوص گذاشته و بايگانی کنيد.
- ۳- همان طوری که می‌دانيد يكى از اصلی ترین مشخصه‌های يك فرد فني، انضباط در کار است بنابراین آچارها و ابزارهای مونتاژ به طور جداگانه و به صورت منظم روی میز مونتاژ چيده شوند.

نکته



كليه فعاليت‌های کارگاهی به صورت گروهی انجام شود.

فعالیت




فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: کنترل کیفی پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعه کار: اجزای دستگاه سنگ

سنباوه دستی

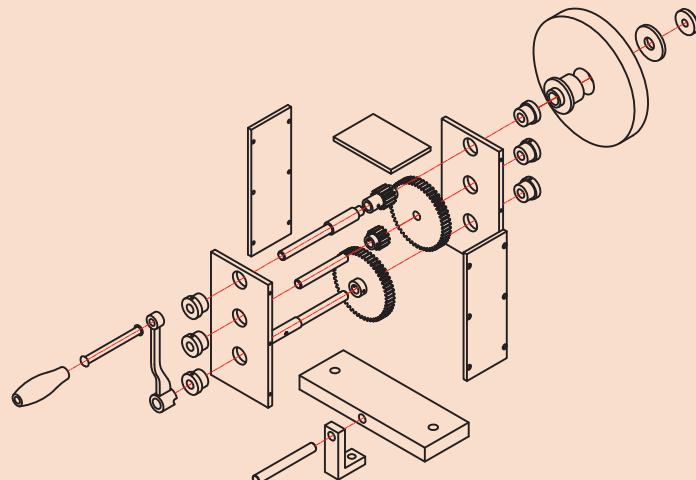

وسایل مورد نیاز

۱ خط کش فلزی تخت (۰-۳۰۰)

میلی متر

۲ کولیس ورنیه با تفکیک پذیری

۰/۰۲ میلی متر

۳ گونیای دقیق با طول تیغه

۲۰۰ میلی متر

۴ میکرومتر اندازه گیر خارج

(۰-۰/۰۱) میلی متر

۵ پارچه تنظیف

نکات ایمنی و حفاظتی



۱ وسایل اندازه گیری بسیار حساس و دقیق می باشند، از وارد شدن هرگونه ضربه به آنها جدا خودداری گردد.

۲ پس از اتمام کار، وسایل اندازه گیری استفاده شده را تمیز کرده، در محل مربوطه قرار داده و بایگانی کنید.

توجه: در هنگام بایگانی وسایل اندازه گیری، پیچ قفل آنها را سفت نکرده و کمتر از نیم دور شل باشد.

۳ قبل از استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل از کالیبره بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

۴ از دستکاری و تنظیم وسایل اندازه گیری چنانچه اطلاع و تجربه درستی از آنها ندارید جدا خودداری کنید.

مراحل انجام کار

۱- هریک از قطعات دستگاه سنگ دستی را با ابزارهای مربوطه مطابق جدول کنترل کرده، نتیجه را در محل مربوطه بنویسید.

تعیین زمان کنترل کیفی (دقیقه)

زمان صرف شده برای کنترل هر قطعه را تعیین کرده در محل مربوطه بنویسید.

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.


۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

کار برگ ارزیابی کیفی اجزای مجموعه دستگاه سنگ دستی								
توضیحات	زمان کنترل	وضعیت نهایی	وضعیت بعادی	وضعیت ظاهری	نام و کد وسیله کنترل	نام قطعه	شماره قطعه	
							۱	
							۲	
							۳	
							۴	
							۵	
							۶	
							۷	
							۸	
							۹	
							۱۰	
							۱۱	
							۱۲	
							۱۳	
							۱۴	
							۱۵	
							۱۶	
							۱۷	
							۱۸	
							۱۹	
							۲۰	
							۲۱	
							۲۲	
					<input type="checkbox"/> مردود	<input type="checkbox"/> قبول	وضعیت کلی:	
					علت مردودی:			
					جمع زمان تخصیصی برای کنترل کیفی:			
					نام و امضای کنترل کننده:			
					تاریخ:			



فعالیت کارگاهی ۲

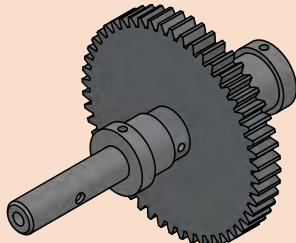

موضوع: مونتاژ مجموعه محور پایین پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد مونتاژ

۱ محور پایین ۲ چرخ دندنه ۳ یاتاقان بوشی ۴ اجزای استاندارد

وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی ۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آجار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی متر ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر ۱۳ وسایل روغن کاری و تنظیف

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل برآده برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری

مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی همراه با روغن کاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

کنترل کیفی

الف) مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

ب) تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید

فعالیت

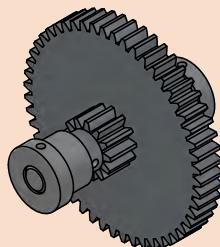

فعالیت کارگاهی ۳

موضوع: مونتاژ مجموعه محور وسط پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد مونتاژ

۱ محور وسط ۲ چرخ دندنه ۳ یاتاقان‌ها ۴ اجزای استاندارد



وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی ۷ چکش

پلاستیکی ۸ جعبه آجار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی‌متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی‌متر ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر ۱۳ وسایل

روغنکاری و تنظیف

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل برآرد برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری



مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده. نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت




فعالیت کارگاهی ۴

موضوع: مونتاژ مجموعه محور بالا

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد مونتاژ

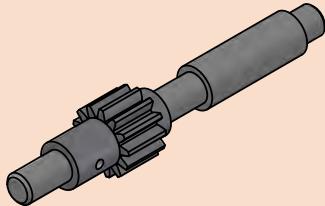

۱ محور بالا ۲ چرخ دندنه ۳ یاتاقان‌ها ۴ اجزای استاندارد

وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی

۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی‌متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی‌متر ۱۱ گونیا

۱۲ فیلر ۱۳ وسایل روغنکاری و تنظیف

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژکاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری

نتیجه کلی:

تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت

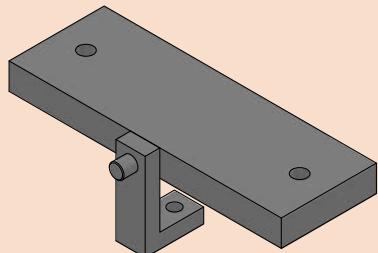

فعالیت کارگاهی ۵

موضوع: مونتاژ مجموعه پایه (کف)، صفحات جانبی (تکیه‌گاه محورها)، صفحه بالا و مجموعه محورها

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد مونتاژ

۱ صفحه کف ۲ صفحات جانبی

وسایل مورد نیاز

- ۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذسنباude ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی
- ۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر
- ۱۳ وسایل روغنکاری و تنظیف

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

مراحل مونتاژ

- ۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ
- ۲ اخذ تأییدیه هنرآموز
- ۳ انجام مونتاژکاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.



فعالیت کارگاهی ۶

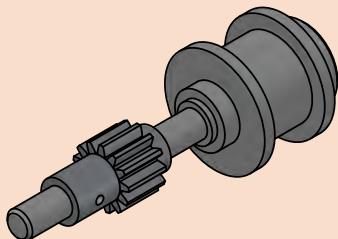

موضوع: مونتاژ مجموعه چرخ سنگ

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد مونتاژ

۱ چرخ سنگ ۲ واشرها ۳ یاتاقان‌ها ۴ اجزای استاندارد

وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی

۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۱۰ میکرومتر ۱۱ گونیا ۱۲ میلی‌متر ۱۳ فیلر

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براحت برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری

مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی این مجموعه و اخذ تأییدیه هنرآموز

کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت

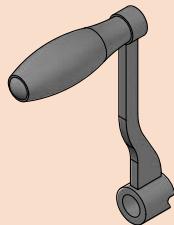

فعالیت کارگاهی ۷

موضوع: مونتاژ مجموعه دسته

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

قطعات مورد مونتاژ

۱ مجموعه دسته ۲ واشرها ۳ اجزای استاندارد



وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی

۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی‌متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی‌متر ۱۱ گونیا

۱۲ فیلر

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براحت برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری



مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی این مجموعه و اخذ تأییدیه هنرآموز

کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت



فعالیت کارگاهی ۸

موضوع: آچارکشی پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایل مورد نیاز

۱ میز کار

۲ جعبه آچار

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.

۳ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.

۴ هنگام چرخاندن دسته دستگاه سنگ سنباده دستی، دقیق شود تا انگشتان دست مابین دسته و بدن دستگاه قرار نگیرد.

مراحل مونتاژ

آچارکشی دستگاه سنگ دستی بر اساس اصول و قواعد مربوطه

کنترل کیفی

دستگاه سنگ دستی را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

تعیین زمان آچارکشی (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان آچارکشی

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت

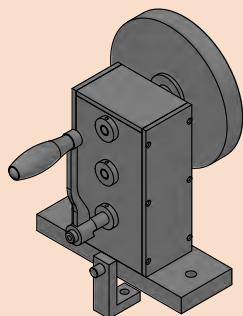

فعالیت کارگاهی ۹

موضوع: رنگ آمیزی پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی



وسایل مورد نیاز:

- ۱ کاغذ سنباده
- ۲ سوهان نرم
- ۳ وسایل و تجهیزات رنگ آمیزی
- ۴ رنگ با مشخصات و حجم مناسب

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.
- ۲ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.
- ۳ در هنگام رنگ آمیزی از ماسک و دستکش استفاده شود.
- ۴ رعایت اصول و فنون رنگ آمیزی دستی (استفاده از قلم مو یا اسپری)



مراحل انجام کار

- ۱ تعیین و ترسیم روند نمای رنگ آمیزی
- ۲ اخذ تأییدیه هنرآموز
- ۳ پلیسه گیری مجموعه با سوهان (در صورت نیاز) مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
- ۴ پرداخت کلیه سطوح با کاغذ سنباده مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
- ۵ انجام رنگ آمیزی مطابق روند نمای ترسیمی، مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

کنترل کیفی

مجموعه رنگ شده را به لحاظ ظاهری، کنترل کرده، نتیجه را بنویسید.

یکنواختی	براقیت	پوسته شدن	شرگی
نتیجه کلی:			

تعیین زمان رنگ آمیزی (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان رنگ آمیزی

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.



فعالیت کارگاهی ۱۰

موضوع: کنترل ظاهری پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایل مورد نیاز:

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.
- ۲ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.

مراحل کنترل

وضعیت ظاهری دستگاه سنگ دستی را مطابق جدول زیر بررسی کرده، نتیجه را همراه با اقدامات اصلاحی لازم بنویسید.

گزارش نتایج کنترل ظاهری دستگاه سنگ دستی

ردیف	موردن بررسی	خط و خش	تعادل	تعامد بدنی بر پایه	رنگ	نتیجه	شرح اقدامات اصلاحی
۱	رنگ	بدون خط و خش همراه با خط و خش	دستگاه تعادل دارد. دستگاه تعادل ندارد.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	در حد قابل قبول است. در حد قابل قبول نیست.	
۲	خط و خش						
۳	تعادل						
۴	تعامد بدنی بر پایه						
۵	پیچ‌ها						
۶	کیفیت جوشکاری						
۷	کنترل لبه‌ها						
۸	سایر						

تعیین زمان کنترل (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت کارگاهی ۱۱

موضوع: آزمایش عملکرد پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایل مورد نیاز:

فعالیت



نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.
- ۲ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.
- ۳ هنگام چرخاندن دسته دستگاه سنگ سنباده دستی دقیق شود تا انگشتان دست مایین دسته و بدن دستگاه قرار نگیرد.

مراحل کنترل

عملکرد دستگاه سنگ دستی را مطابق جدول زیر بررسی کرده، نتیجه را همراه با اقدامات اصلاحی لازم بنویسید.

گزارش نتایج عملکرد دستگاه سنگ دستی

ردیف	موردن بررسی	نتیجه	شرح اقدامات اصلاحی
۱	دسته	چرخاندن دسته روان انجام می‌شود چرخاندن دسته روان انجام نمی‌شود	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۲	چرخش سنگ سنباده	بدون لنگ انجام می‌شود همراه با لنگی است.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۳	سر و صدا	در حد قابل قبول است. در حد قابل قبول نیست	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/> دستگاه تعادل دارد <input type="checkbox"/> دستگاه تعادل ندارد	تعادل	۴
	<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	روانی حرکت مجموعه	۵
	<input type="checkbox"/> اجزای دستگاه محکم بسته شده اند <input type="checkbox"/> محکم بسته نشده اند	لقی	۶
	<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	لرزش دستگاه در هنگام کار	۷
	<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	خلاصی دسته	۸
	<input type="checkbox"/> با ورودی تناسب دارد <input type="checkbox"/> با ورودی تناسب ندارد	عدد دوران خروجی	۹
ملاحظات:			

تعیین زمان کنترل (دقیقه)

زمان کنترل عملکرد	سایر	جمع

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

فعالیت

فعالیت کارگاهی ۱۲

موضوع: برآورد زمان مونتاژ پروژه
نام پروژه: دستگاه سنگ دستی



کاربرگ برآورده زمان مونتاژ و رنگ آمیزی پروژه (دقیقه)					
ردیف	نام مجموعه	نام و شماره قطعات	نام فیکسچر	زمان (دقیقه)	توضیحات
۱	مجموعه محور پایین				
۲	مجموعه محور وسط				
۳	مجموعه محور بالا				
۴	مجموعه پایه و صفحات				
۵	مجموعه چرخ سنگ سنباده				
۶	مجموعه دسته				
۷	آچار کشی نهایی				
۸	آزمایش عملکرد				
۹	رنگ آمیزی	-	-	-	
زمان کل (ساعت و دقیقه):					
نام و امضای برآورده کننده:					



فعالیت کارگاهی ۱۳

موضوع: برآورد هزینه و قیمت پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی


کاربرگ برآورد هزینه و قیمت پروژه

ردیف	نام مجموعه	قیمت تمام شده اجزا	هزینه مونتاژ	قیمت تمام شده هزینه مجموعه	هزینه سربار هزینههای خالص سود مالیات (سود٪ ۲۵) قیمت فروش
۱	مجموعه محور پایین				
۲	مجموعه محور وسط				
۳	مجموعه محور بالا				
۴	مجموعه پایه و صفحات				
۵	مجموعه چرخ سنگ				
۶	مجموعه دسته				
۷	آچارکشی نهایی				
۸	آزمایش عملکرد				
۹	سایر (رنگ آمیزی)				
نام و امضای برآورد گننده:			قیمت فروش پروژه:		

گزارش کار

پس از پایان ساخت پروژه (دستگاه سنگ دستی) گزارش کاملی از انجام پروژه با ذکر نقاط قوت و ضعف، پیشنهاد اقدامات اصلاحی، نام و مشخصات تجهیزات استاندارد، گیره‌ها، فیکسچرها و آچارها و ابزارهای استفاده شده، روش ساخت قطعات و چگونگی مونتاژ را شرح داده همراه با روند نماها و ذکر مشخصات اسامی گروه، تحويل هنرآموز داده شود.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: مونتاژ مکانیزم‌ها

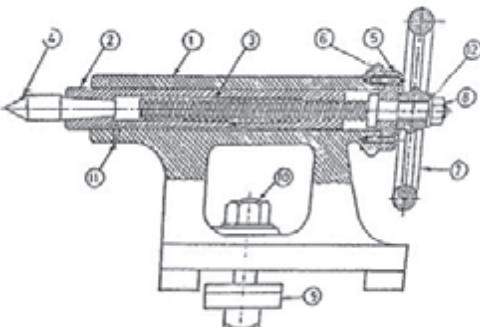
<p>-نمونه و نقشه کار:</p> 	<p>نقشه کار: مونتاژ مکانیزم‌ها شاخص عملکرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ تدریس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-m ۲ پرداخت سطح $R_a = 1,6$ <p>شرایط انجام کار:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ انجام کار در محیط کارگاه ۲ نوریکنواخت باشدت 400 لوکس ۳ تهیه استاندارد و دمای $20^\circ \pm 2^\circ \text{C}$ ۴ برازآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵ وسایل ایمنی استاندارد ۶ زمان $2/5$ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز آنیورسال با منتعلقات - گیره موazی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس $0/0.5$ گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط 200 - زیرسی سنگ خورده - برس موبی - تیله فرز کف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---	---

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	مطابقت دادن اجزا با نقشه مونتاژ	۱	
۲	تعیین مراحل مونتاژ	۱	
۳	تعیین ابزار مورد استفاده مونتاژ	۱	
۴	اتمام مونتاژ	۲	
۵	کنترل عملکرد مکانیزم	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار	۲	
	مسئولیت‌پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ		
	تمیزکردن وسایل و محیط کار		
	پایندگی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات*		


* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

نقشه های پروژه سنگ

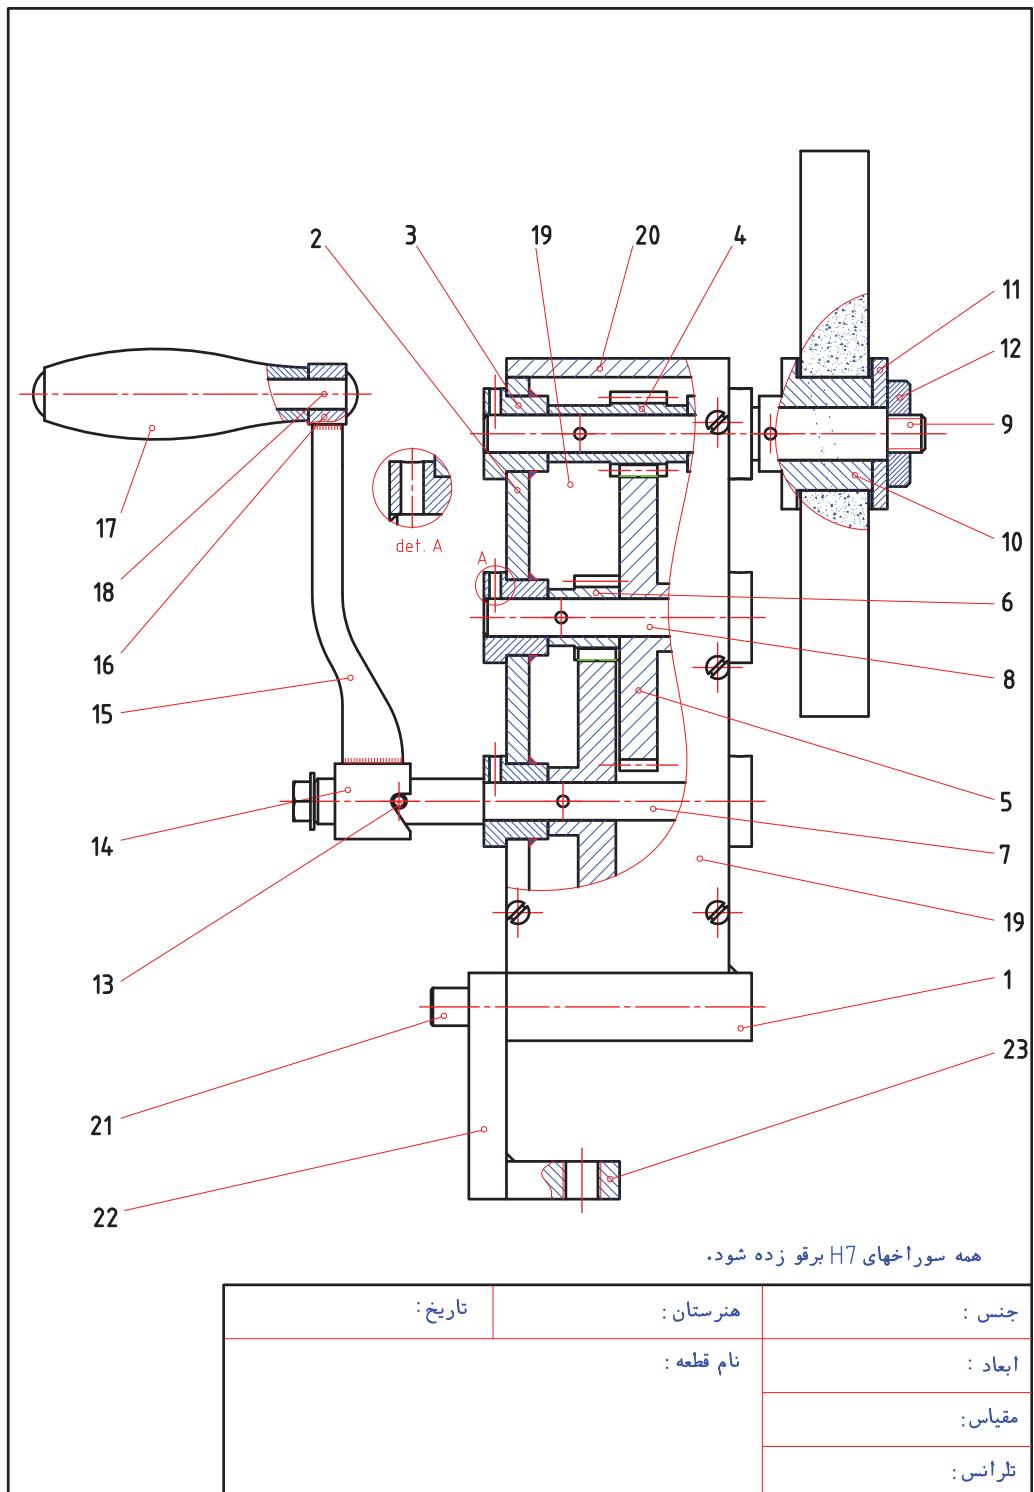



پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

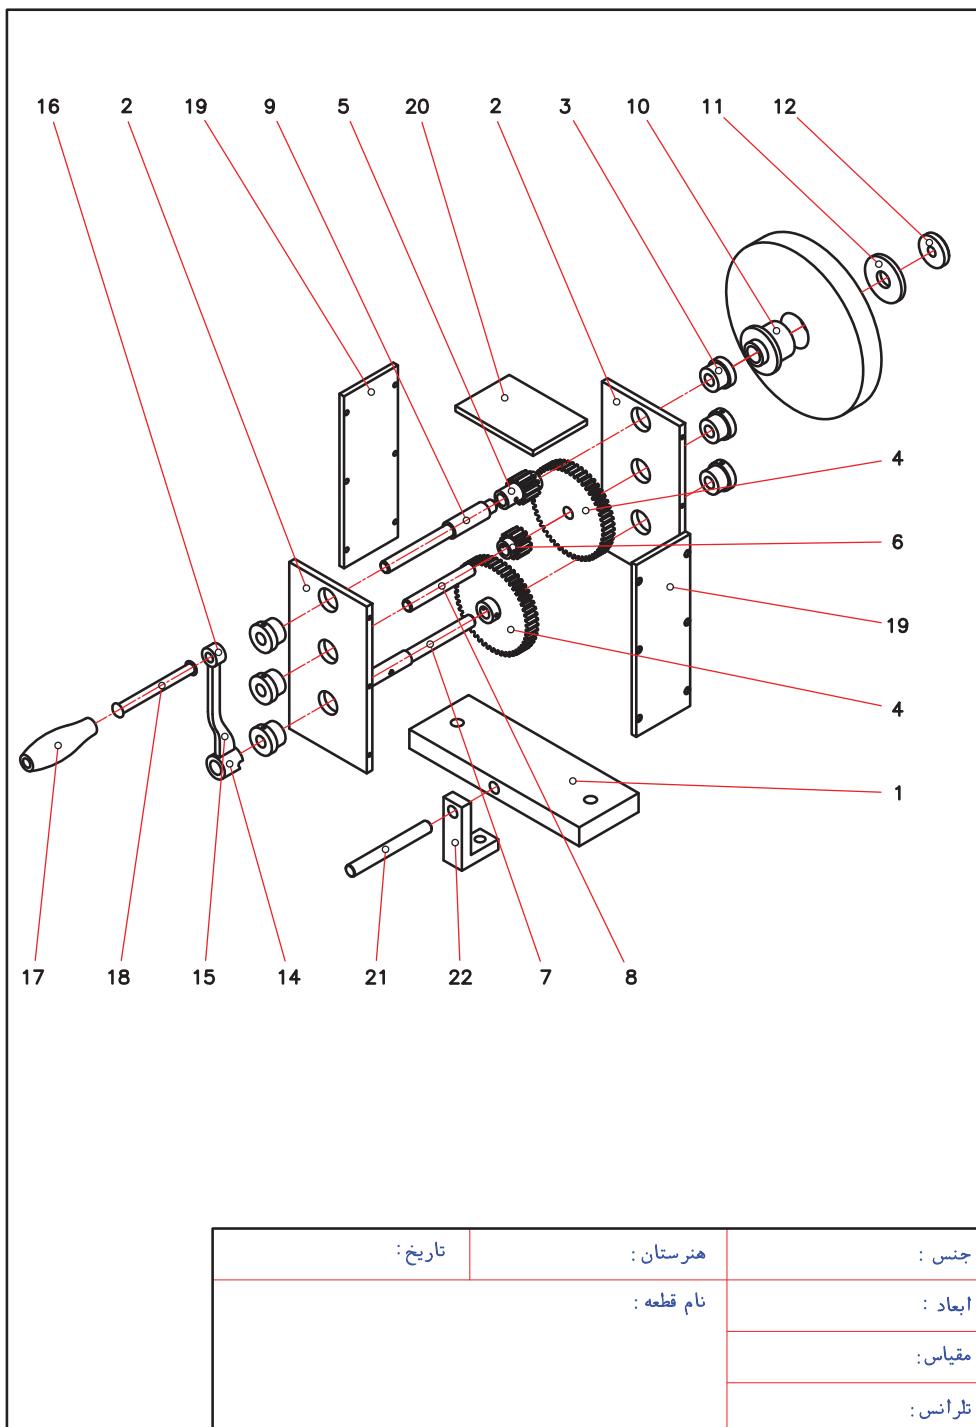

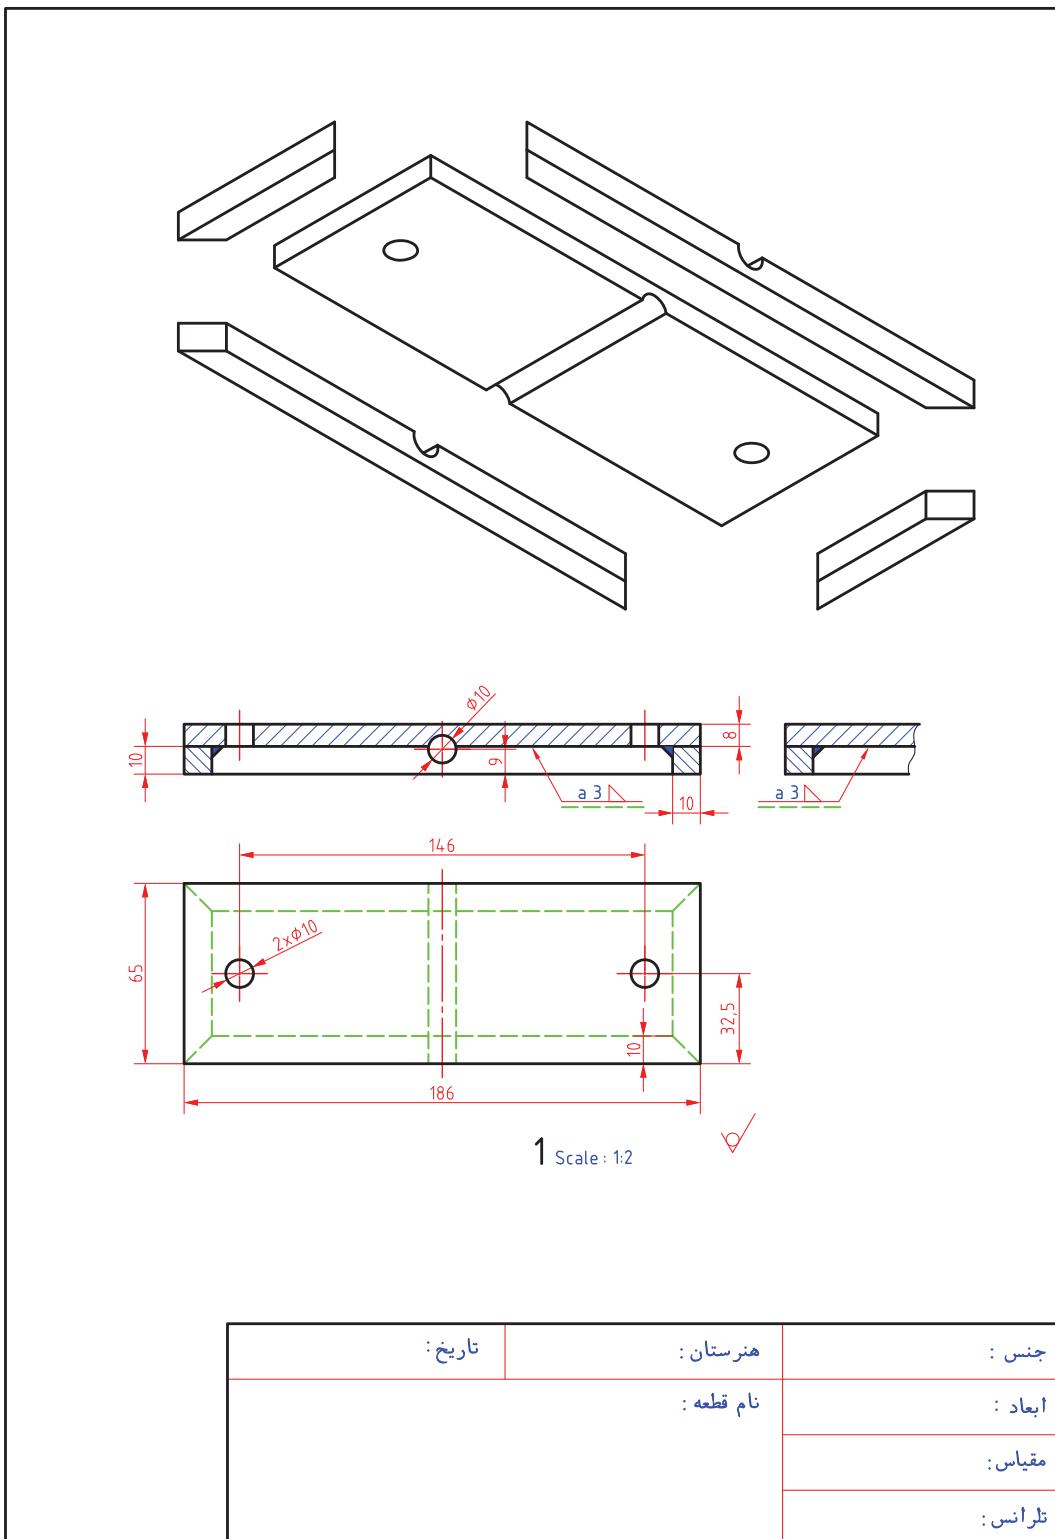



پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها

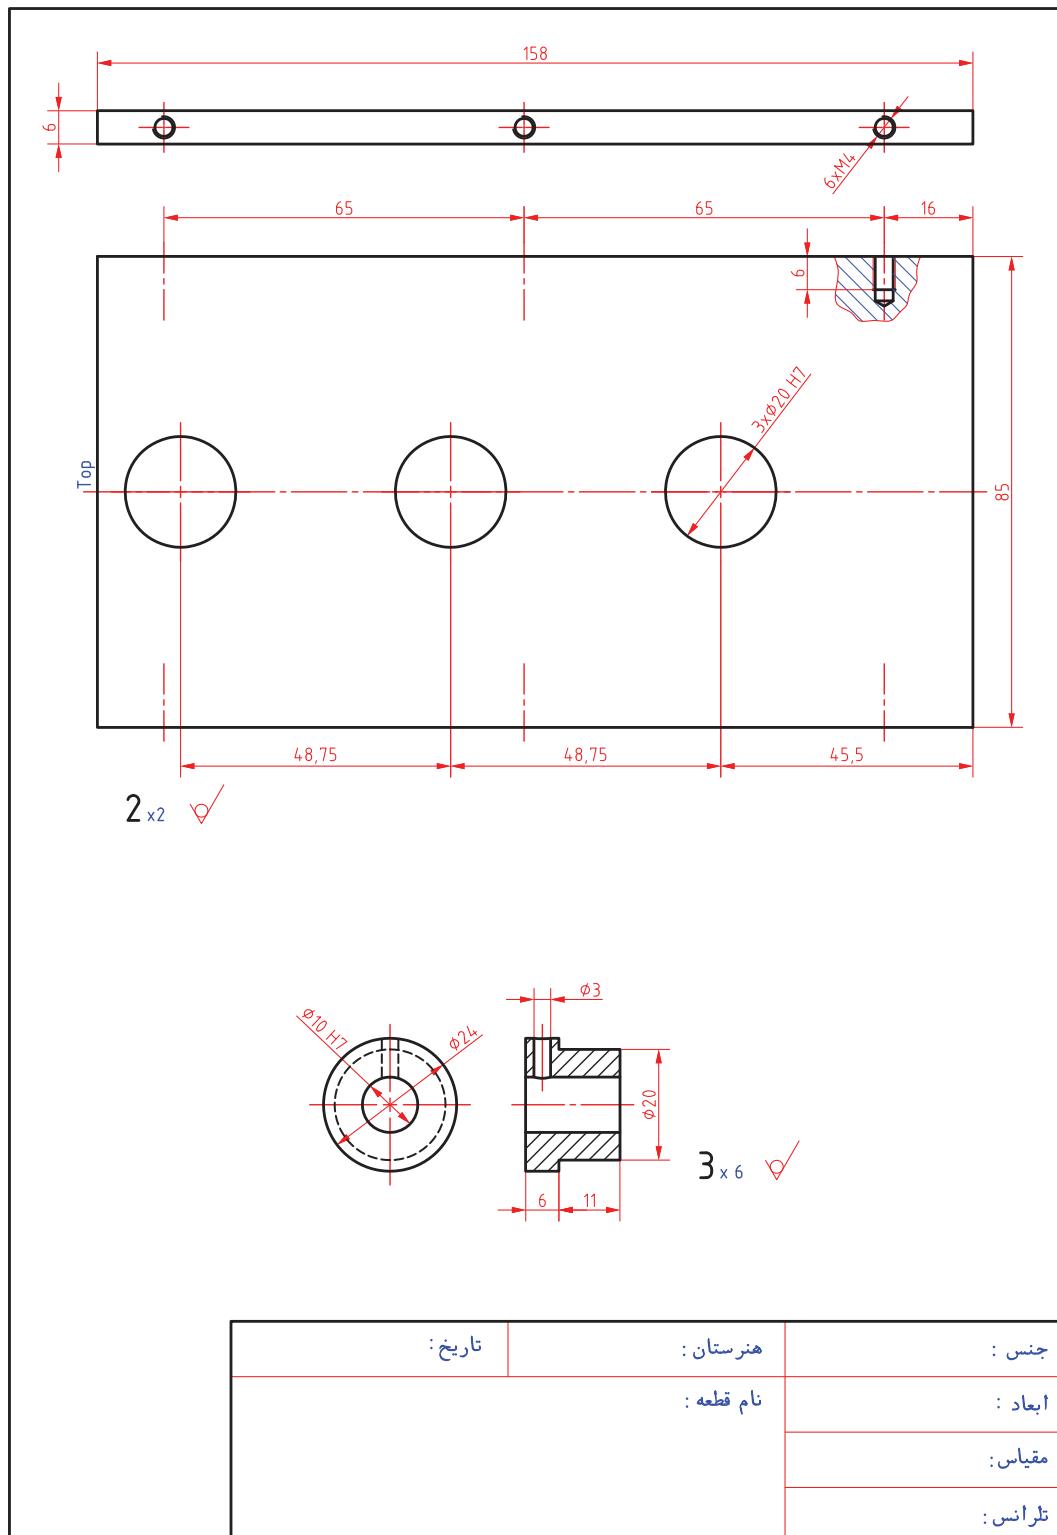

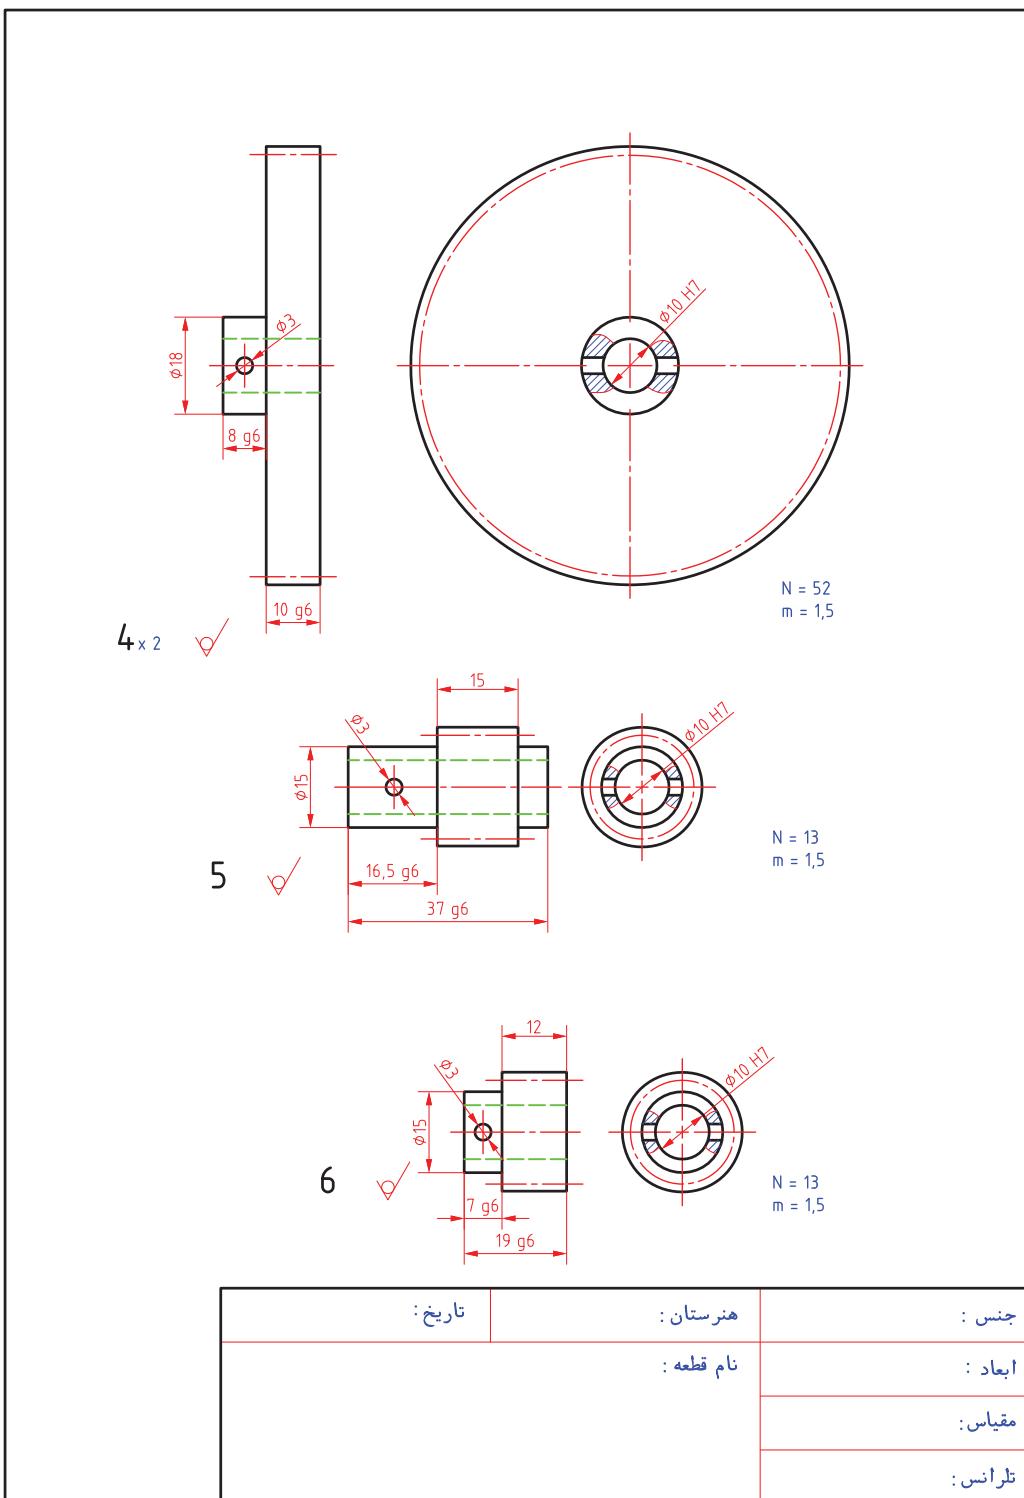



پومنان ۵: مونتاژ مکانیزم ها

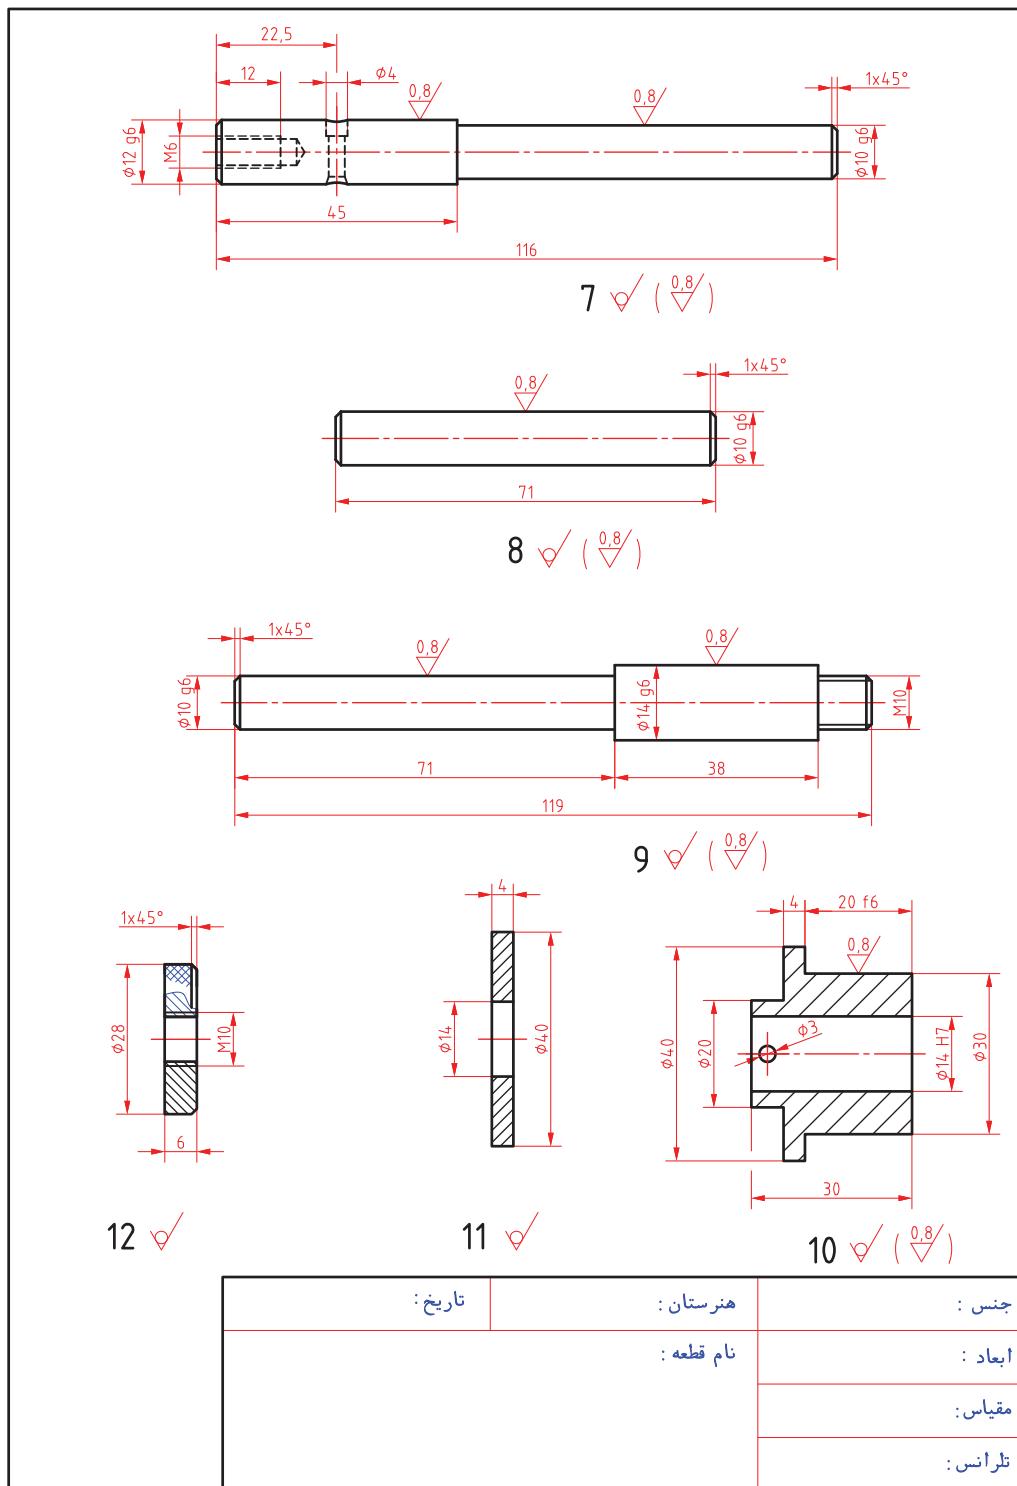

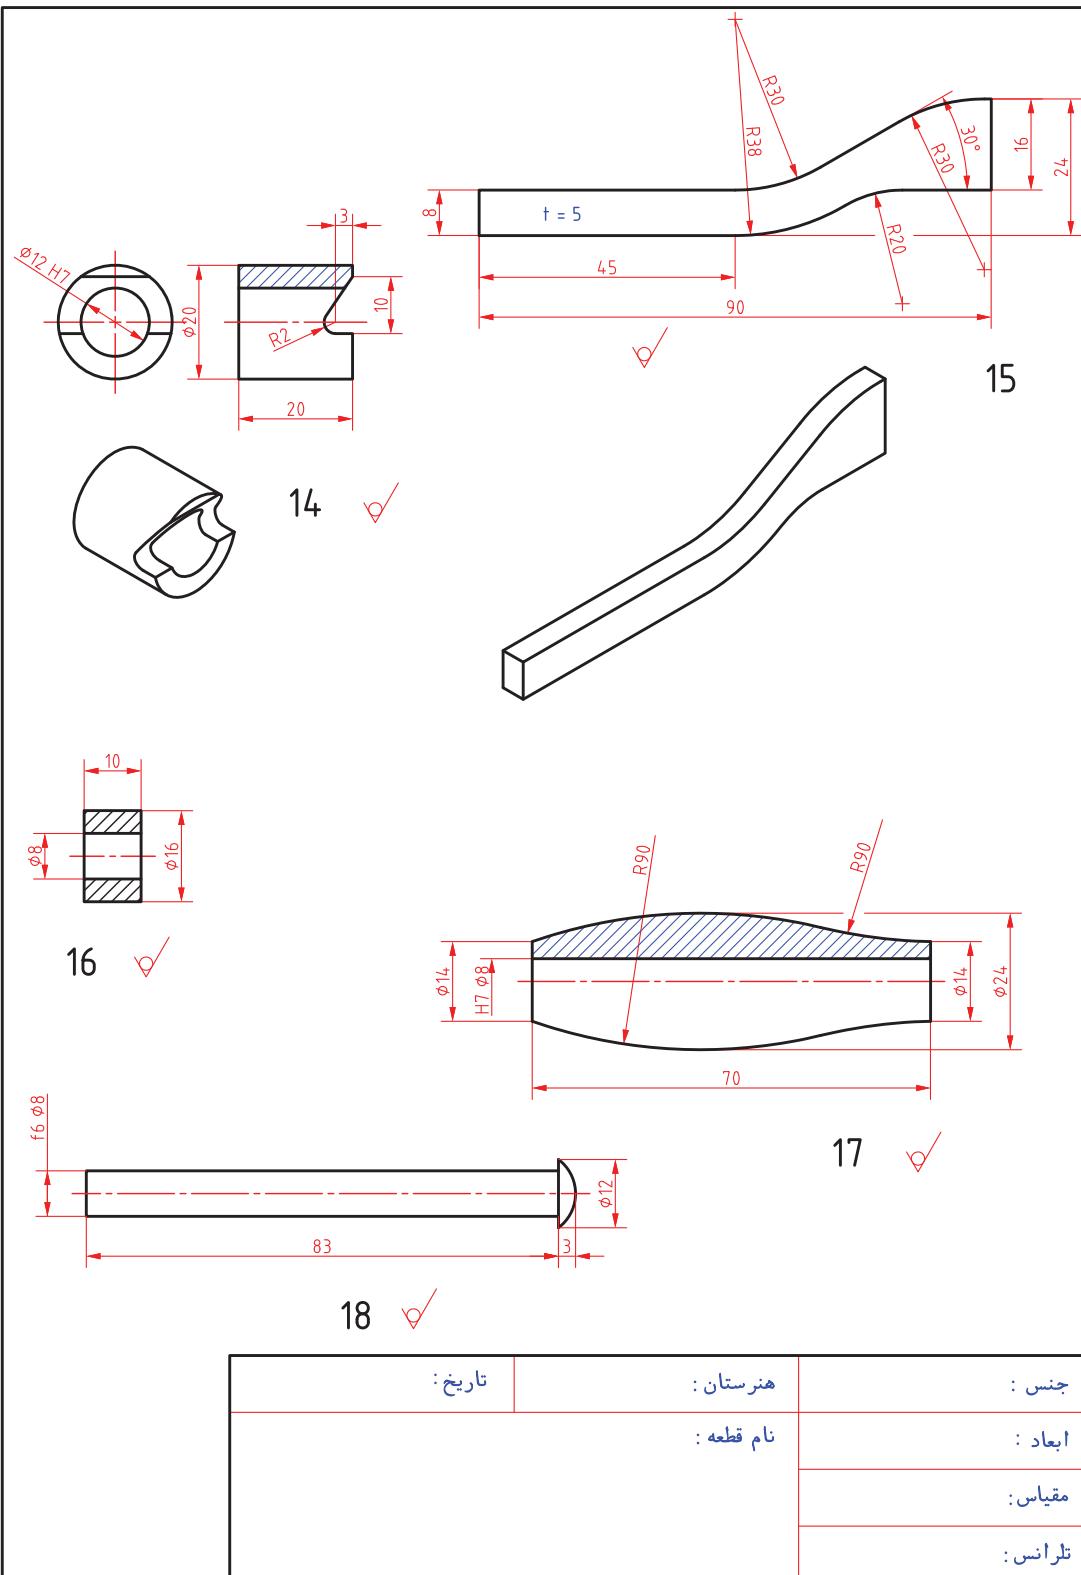


پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها

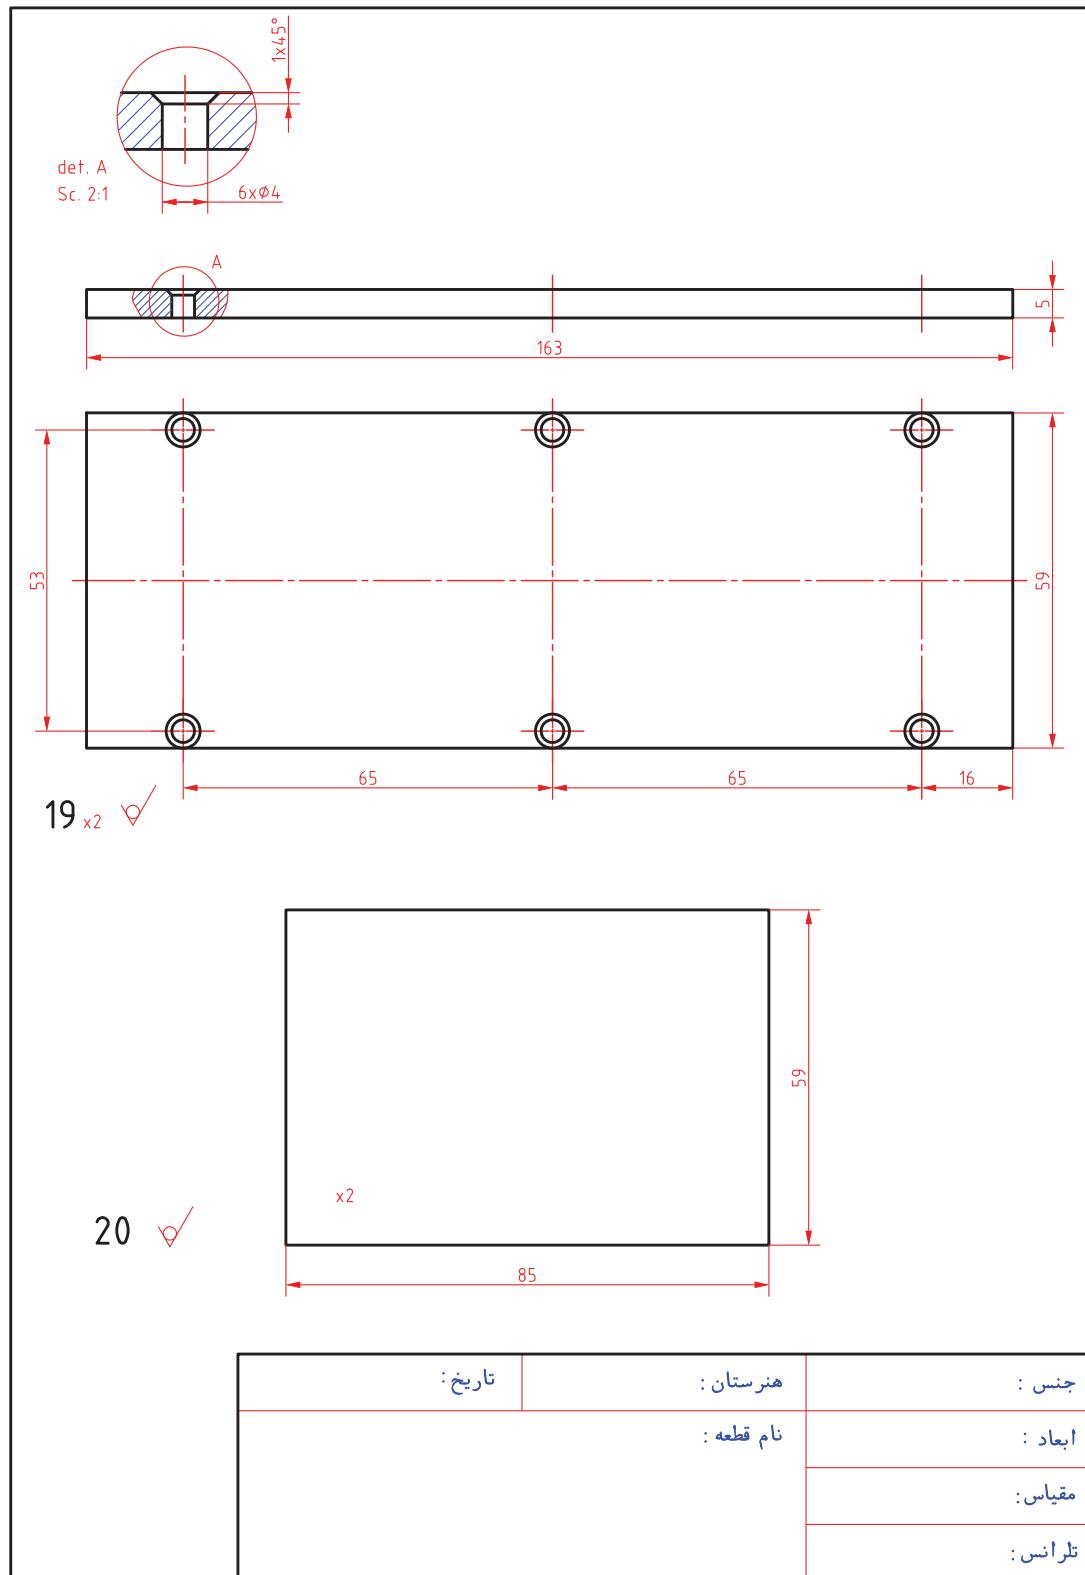


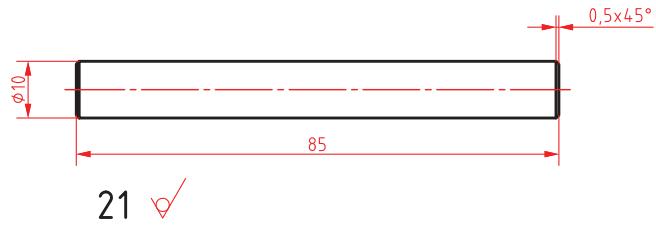

21 ✓

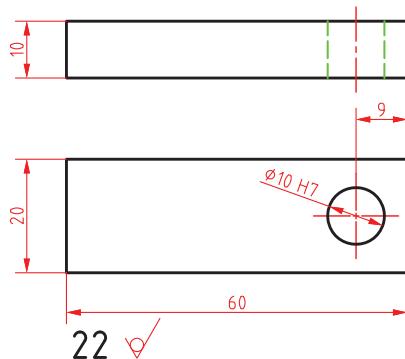

22 ✓

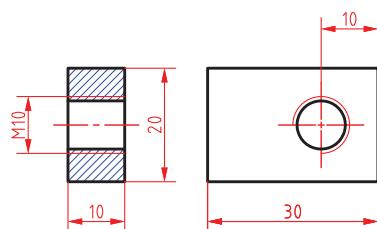

23 ✓

تاریخ:	هندستان:	جنس:
	نام قطعه:	ابعاد:
		مقیاس:
		تلرانس:

- ۱ راهنمای برنامه درسی رشته ماشین ابزار، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
- ۲ راهنمای برنامه درسی رشته ماشین ابزار، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
- ۳ مهرزادگان، محمد، اندازه‌گیری دقیق، ۱۳۹۴، کد ۴۷۱/۱، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۴ حریرپوش، محمدجواد و دیگران، ۱۳۸۱، سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق، انتشارات آذریون.
- ۵ شیر خورشیدیان، اکبر، ۱۳۹۰، در پیرامون ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار، انتشارات دایره صنعت.
- ۶ رکس میلر، ترجمه حجتی، احمد و دیگران، ۱۳۸۰، دانشنامه ماشین‌کاری جلد ۱، انتشارات فنی تهران.
- ۷ مددیوک، ترجمه یوخنا، ۱۳۷۹، صنعت ورقکاری، انتشارات علمی و فنی تهران.
- ۸ ولی‌نژاد، عبدالله، ۱۳۸۱، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، نشر طراح.
- ۹ قربانی سالخورد، محسن و دیگران، ۱۳۹۰، فرزکاری جلد یک و دو کد ۸-۳۴/۳۲/۳، انتشارات گویش نو.
- ۱۰ زنوزی، بهروز و دیگران، حساب فنی سال سوم رشته ماشین ابزار، کد ۶۰۴، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۱ زنوزی، بهروز و دیگران، حساب فنی سال چهارم رشته ماشین ابزار، کد ۸۰۳، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۲ حاثریان، علی، ۱۳۷۵، مواد و فرایندهای تولید، جلد سوم و چهارم، سال چاپ، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۱۳ الوانی، مهدی، مدیریت تولید، سال چاپ ۱۳۷۷، چاپ نهم، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۱۴ حسین ایرانی، تکنولوژی و کارگاه جوشکاری رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی عمومی کد ۳۵۶/۴، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۵ شاهدی، علی، بهرامزادگان ناصر، ۱۳۹۲، تکنولوژی و کارگاه جوش برق رشته صنایع فلزی کد ۴۸۶/۹، ۱۳۸۰، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۶ محمدرضا علی پور حقیقی، ۱۳۷۹، استانداردها و علائم جوشکاری، نشر کوهسار.
- ۱۷ سیندوکو، ترجمه داریوش ورکیانی، ۱۳۸۱، متالورژی جوشکاری، شهر آب، آینده‌سازان.
- ۱۸ ابوالحسنی محمدرضا، آقا کریم علمدار مهرداد، ۱۳۹۰، اصول تکنولوژی جوشکاری سال چاپ اول، انتشارات نویسنده.
- 19 Larrg Jeffus, Welding and Metal Fabrication. DELMr, 2012.
- 20 Oxy - Acetylene Welding, Aws, 2012.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنیال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب پروژه ساخت رشتہ ماشین ابزار کد ۲۱۲۴۴۲۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
۱	صادق غلامی اندراتی	۱۰	محمد عاطفی نیا	شهرستان‌های تهران	خراسان رضوی	
۲	سعید رجبی	۱۱	اسماعیل مصطفی زاده	مرکزی	آذربایجان شرقی	
۳	سیدعلی هاشم آبادی	۱۲	صدیف اکبری	خراسان جنوبی	اردبیل	
۴	امید ویسی	۱۳	عرفان نعیمی حسینی	کردستان	فارس	
۵	عباس یعقوب زاده	۱۴	سلیم نوری	ایلام	اردبیل	
۶	علیرضا دهقانی حبیب آبادی	۱۵	محسن مهرعلی تبار	اصفهان	مازندران	
۷	سید مرتضی سجادی حور	۱۶	غلامرضا رحیمی نژاد	اردبیل	شهرستان‌های تهران	
۸	علی شیر افکن	۱۷	کمال حامدتابعی	همدان	خراسان رضوی	
۹	هوشنگ شکریبیگی			کرمانشاه		

هر آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طرق نامه
برنامه ای ارسال نمایند.

وبگاه: tvoccd.oerp.ir

دانشگاه علم و فناوری اسلامی

