

واحد کار دوم

حدیده کاری لوله های فولادی

هدف کلی

حدیده کاری لوله های فولادی

هدف های رفتاری: فرآگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- تفاوت دنده های اینچی و متريك را شرح دهد.
- ۲- مشخصات دنده های مربوط به لوله های فولادی را شرح دهد.
- ۳- استاندارد مربوط به سردنه ها را در لوله بداند و بیان کند.
- ۴- دستگاه حدیده را شرح دهد و انواع آن را نام ببرد.
- ۵- روش حدیده کاری را شرح دهد.
- ۶- انواع لوله را حدیده نماید.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۲۴	۲۶

پیش‌آزمون (۲)

۱- یک اینچ چند میلی‌متر است؟

۲- چند روش اتصال لوله‌ها به یکدیگر را نام ببرید.


۳- آیا لوله‌های فولادی را می‌توان با چسب به یکدیگر متصل کرد؟

خیر


بلی

۴- درباره اتصالات دنده‌ای چه می‌دانید؟


۵- درباره شکل مقابله چه می‌دانید؟

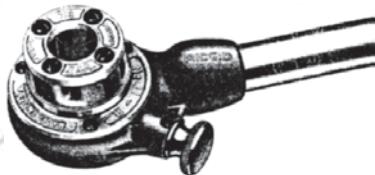

۱-۲- آشنایی با دندوهای اینچی و متریک و کاربرد آنها

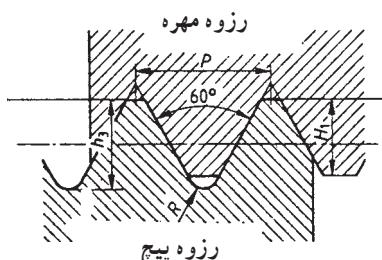


شکل ۲-۱

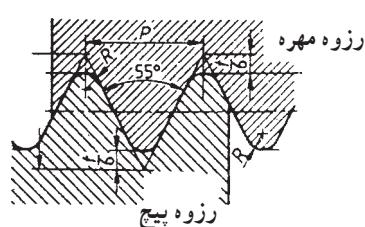


شکل ۲-۲

DIN ISO 228 رزوهی لوله، رزوهی داخلی و خارجی استوانه‌ای، عدم آب‌بندی در رزووهای

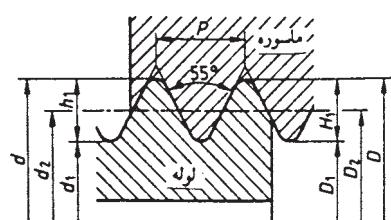

شکل ۲-۳

DIN 2999 رزوهی لوله، رزوهی داخلی استوانه‌ای، رزوهی خارجی مخروطی، آب‌بندی در رزووهای

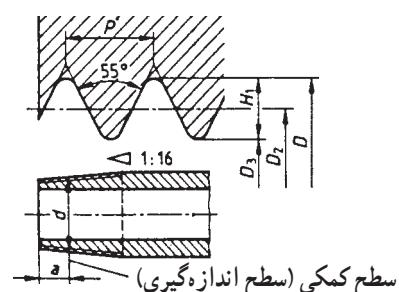

شکل ۲-۴

۱-۲-۱- دندوهای متریک: در دندوهای متریک طبق

شکل (۲-۱) زاویه‌ی بین دو دنده ۶۰ درجه می‌باشد. سر دنده تخت و تهدنده گرد است. بارزترین مشخصه‌ی دندوهای گام دنده است؛ فاصله‌ی هر یک نقطه از یک دنده تا همان نقطه در دنده بعدی را گام دنده می‌نامند. معمولاً پیچ‌ها را، بسته به گام آن‌ها، به دنده ریز، دنده متوسط و دنده درشت تقسیم می‌کنند و نام می‌برند. امروزه دندوهای متریک مورد تأیید ISO می‌باشد و در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۲-۲- دندوهای انگلیسی: طبق شکل (۲-۲) در

دندوهای انگلیسی زاویه‌ی بین دو دنده ۵۵ درجه است. سر دنده نیز مانند ته دنده گرد است و معمولاً تعداد دنده در واحد اینچ مشخص-کننده‌ی نوع دندوهای (ریز، متوسط یا درشت) می‌باشد. امروزه از این نوع دنده در صنعت پیچ و مهره کمتر استفاده می‌شود.

۱-۲-۳- دندوهای لوله فولادی: در دندوهای لوله


زاویه‌ی بین دندوهای ۵۵ درجه است. طبق شکل (۲-۳) ممکن است هم دنده‌ی داخلی و هم دنده‌ی خارجی استوانه‌ای باشد که در این صورت کاربرد آن در حیده‌کاری لوله‌های فولادی برق است، اماً جهت حدیده کردن لوله‌های فولادی که به منظور انتقال آب به کاربرده می‌شوند. طبق شکل (۲-۴) دنده‌ی داخلی به صورت استوانه‌ای و دنده‌ی خارجی به صورت مخروطی می‌باشد که می‌تواند به آب‌بندی لوله‌ها کمک کند.

جدول (۲-۱) مشخصات دنده‌های خارجی لوله را نشان می‌دهد، که پارچه‌های حدیده متناسب با این جدول کار می‌کنند و یک سردنده مخروطی را ایجاد می‌کنند.

جدول ۲-۱

علائم کوتاه			$-\varnothing$ خارجی $d = D$	$-\varnothing$ جناب $d_2 = D_2$	$-\varnothing$ داخلی $d_1 = D_1$	گام P	تعداد رزوه در اینچ Z	عمق رزوه $h_1 = H_1$	فاصله از سطح کمکی a
DIN ISO 228	DIN 2999		رزوه خارجی و داخلی	رزوه خارجی	رزوه داخلی				
G 1/16	R 1/16	RP1/16	7,72	7,14	6,56	0,91	28	0,58	4,0
G 1/8	R 1/8	RP1/8	9,73	9,15	8,57	0,91	28	0,58	4,0
G 1/4	R 1/4	RP1/4	13,16	12,30	11,45	1,34	19	0,86	6,0
G 3/8	R 3/8	RP3/8	16,66	15,81	14,95	1,34	19	0,86	6,4
G 1/2	R 1/2	RP1/2	20,96	19,79	18,63	1,81	14	1,16	8,2
G 3/4	R 3/4	RP3/4	26,44	25,28	24,124	1,81	14	1,16	9,5
G1	R1	RP1	33,25	31,77	30,29	2,31	11	1,48	10,4
G1 1/4	R1 1/4	RP11/4	41,91	40,43	38,95	2,31	11	1,48	12,7
G1 1/2	R1 1/2	RP11/2	47,80	46,32	44,85	2,31	11	1,48	12,7
G	R2	RP2	59,61	58,14	56,66	2,31	11	1,48	15,9
G2 1/2	R2 1/2	RP21/2	75,18	73,71	72,23	2,31	11	1,48	17,5
G3	R3	RP3	87,88	86,41	84,93	2,31	11	1,48	20,6
G4	R4	RP4	113,03	111,55	110,07	2,31	11	1,48	25,4
G5	R5	RP5	138,43	136,95	135,37	2,31	11	1,48	28,6
G6	R6	RP6	163,83	162,35	160,87	2,31	11	1,48	28,6

۲-۲ آشنایی با استانداردهای سردنده‌ها

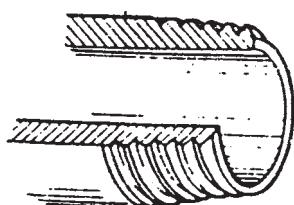

شکل ۲-۵


طبق استانداردهای مختلف مورد تأیید مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله ISO ۷/۱، در اتصالات دنده‌ای، دنده‌های داخلی باید از نوع موازی و دنده‌های خارجی (روی لوله) از نوع مخروطی باشد تا عمل آب‌بندی به طور مطلوب صورت گیرد (شکل ۲-۵).

جدول (۲-۲) طول سردنده‌ها را متناسب با نمره و یا سایز

لوله‌ها نمایش می‌دهد.

جدول ۲-۲

سایز لوله (mm)	15	20	25	35	40	50	60	75	100	125	150
سایز لوله (in)	1/2"	3/4"	1"	1,1/4"	1,1/2"	2"	2,1/2"	3"	4"	5"	6"
نمره لوله	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	15
حداکثر طول سردنده (mm)	11	13	15	17	18	19	23	25	27	30	32
مقدار رزوه در اینچ	14	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11

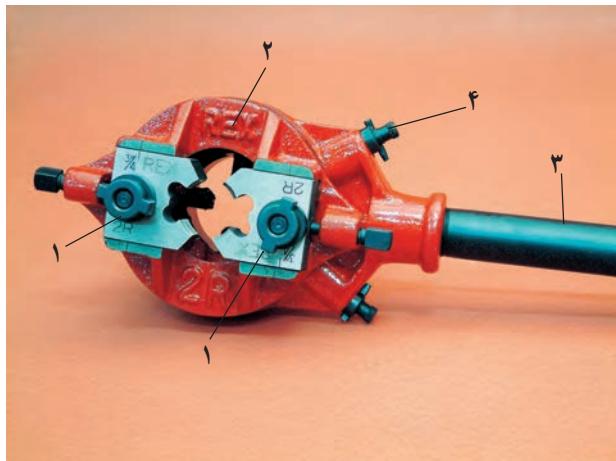

شکل ۲-۶

۲-۳-۱- آشنایی با حدیده‌ی لوله، انواع و کاربرد آن‌ها
از این ابزار برای دندان کردن سر لوله استفاده می‌شود.
حدیده‌ها در انواع مختلف دستی و برقی به بازار عرضه شده و
هریک کاربرد خاصی دارد.




شکل ۲-۷

۲-۳-۲- حدیده‌ی دستی: در این نوع حدیده از نیروی دست جهت حرکت حدیده بر روی لوله استفاده می‌شود.
شکل‌های (۲-۶) و (۲-۷) نمونه‌هایی از حدیده‌ی دستی را نشان می‌دهند. قسمت‌های مختلف حدیده‌ی دستی عبارت است از، پارچه‌ی حدیده (۱)، سر حدیده (۲)، دسته‌ی حدیده (۳) و ضامن جغجمه‌ی برای تغییر جهت دسته‌ی حدیده (۴).



شکل ۲-۸

براده برداری از سطح لوله به وسیله‌ی پارچه‌های حدیده (شکل ۲-۸) که بر روی سر حدیده نصب می‌شوند، انجام می‌گیرد.

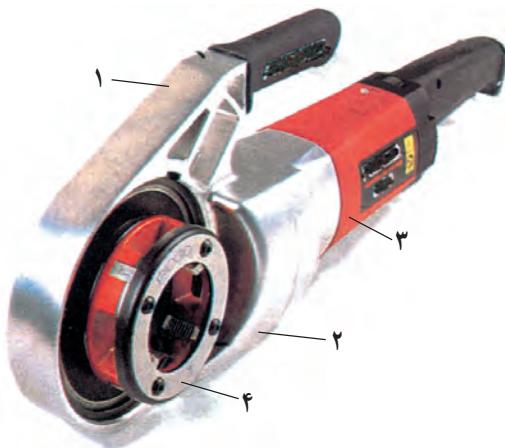

شکل ۲-۹



شکل ۲-۱۰

زمان: ۶ ساعت

۲-۳-۲- حیده‌ی برقی قابل حمل: این دستگاه معمولاً برای ایجاد دنده بر روی لوله‌های تا قطر ۲ اینچ مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتر در مواقعی استفاده می‌شود که لوله ثابت بوده و بر روی کار نصب شده باشد. قسمت‌های اصلی این دستگاه عبارت است از :

۱- دسته، ۲- بدنه، ۳- الکتروموتور، ۴- سرحدیده (شکل ۲-۹).

۲-۳-۳- حیده‌ی برقی پایه‌دار: این نوع حیده برای ایجاد دنده بر روی لوله‌های از سایز $\frac{1}{2}$ اینچ تا ۶ اینچ می‌باشد. قسمت‌های اصلی دستگاه عبارت است از :

۱- سه نظام‌های اولیه و ثانویه (که لوله را در بر می‌گیرند)،
۲- الکتروموتور (که عامل چرخاندن لوله است)، ۳- سرحدیده (که پارچه‌های حیده روی آن نصب می‌شود)، ۴- لوله بُر،
۵- برق، ۶- اهرم جلو برنده، ۷- پایه (شکل ۲-۱۰).

۴- دستور العمل حیده‌کردن لوله‌های فولادی
ابزار مورد نیاز: گیره‌ی لوله، حیده، آچار حیده،
کمان‌اره، لوله‌بر.

مواد مصرفی: لوله‌ی فولادی سایز $\frac{1}{2}$ اینچ به طول یک متر.



شکل ۲-۱۱

- پارچه‌های حدیده را هماهنگ با قطر لوله انتخاب کنید.
- پارچه‌های حدیده را بر روی سر حدیده قرار دهید و فاصله‌ی آن‌ها را با توجه به خط روی بدنه و روی پارچه‌ی حدیده تنظیم نمایید (شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۲

- پیچ‌های مهارکننده‌ی پارچه‌ها را محکم کنید (شکل ۲-۱۲).



شکل ۲-۱۳

- پیچ تنظیم‌کننده‌ی فاصله و نگهدار پارچه‌ها را محکم کنید تا خط روی پارچه و روی بدنه در یک راستا قرار گیرد (شکل ۲-۱۳).




شکل ۲-۱۴

- برای حدیده کردن لوله ابتدا آن را در گیره‌ی لوله محکم کنید به طوری که سر لوله 10° الی 20° سانتی‌متر از گیره خارج باشد. سپس حدیده را به‌طور هم مرکز روی لوله قرار دهید و سه نظام (چهار نظام) آن را محکم کنید (شکل ۲-۱۴). و پین جفجه را در وضعیت مناسب قرار دهید به‌طوری که حرکت دسته‌ی حدیده در جهت عقربه‌ی ساعت امکان‌پذیر باشد.




شکل ۲-۱۵

- با وارد کردن فشار با کف دست چپ بر روی حدیده و همزمان حرکت دادن دسته به سمت پایین با دست راست، پارچه‌های حدیده را با لوله درگیر نمایید (شکل ۲-۱۵).

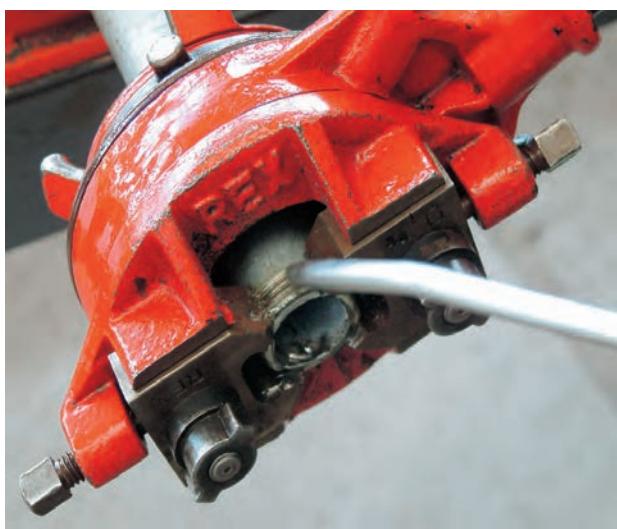


شکل ۲-۱۶

- سعی کنید در هنگام حدیده کردن، دسته‌ی حدیده در هر مرحله قوس زیادی را طی کند و از وارد آوردن ضربه به دسته‌ی حدیده در هنگام حدیده کاری خودداری نمایید، زیرا باعث شکسته شدن دنده‌ها می‌شود. در حین حدیده کردن محل تماس پارچه‌ی حدیده با دنده‌ها را به تناوب روغن کاری کنید (شکل ۲-۱۶).

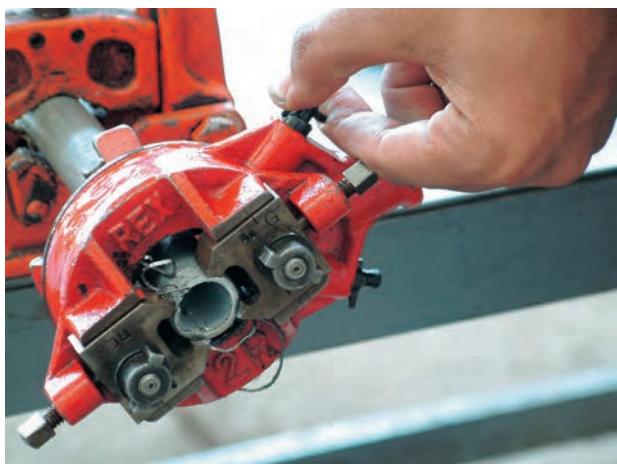

شکل ۲-۱۷

— بعد از دو دور چرخاندن حدیده بر روی لوله با تغییر حالت پین جفجغه (شکل ۲-۱۷) حدیده را به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ دور در جهت عکس بر روی لوله بچرخانید تا براده‌های ایجاد شده از سطح دنده‌ها جدا شود و باعث شکستن دنده نگردد. عمل حدیده کاری را ادامه دهید تا جایی که طول دنده به اندازه‌ی مناسب برسد (به جدول ۲-۷ رجوع شود).

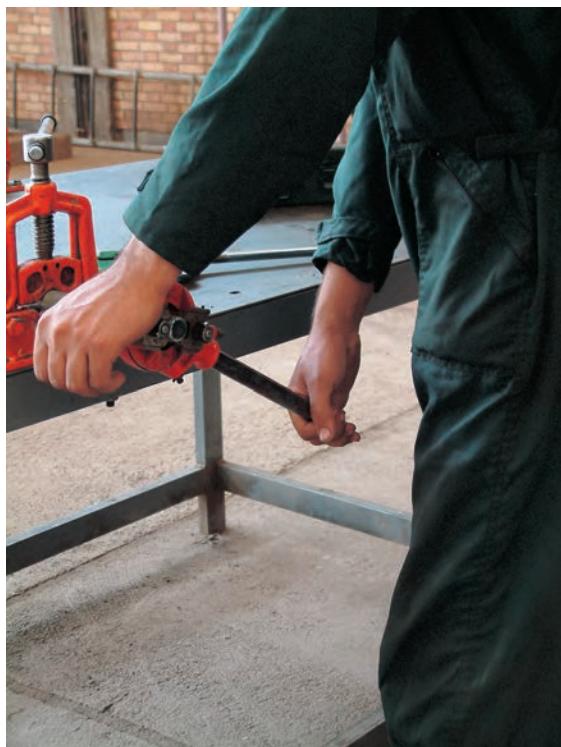

شکل ۲-۱۸

— با اتمام عملیات حدیده کاری، جفجغه را تغییر وضعیت دهید، سه نظام (چهار نظام) را باز کنید و حدیده را در جهت باز کردن بر روی دنده‌ها حرکت دهید (شکل ۲-۱۸) تا حدیده از روی لوله جدا شود.




شکل ۲-۱۹

— ضربه‌ای بر روی لوله وارد کنید تا براده‌ها از آن جدا شوند (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۲۰

– به کمک یک وصاله دندۀ ایجاد شده بر روی لوله را آزمایش کنید به طوری که این وصاله به کمک دست بتواند به $\frac{3}{4}$ طول دندۀ بسته شود (شکل ۲-۲۰). راحتی بر روی سر آن را که سر آن را نموده اید به طول ۵ سانتی متر برش زده و این کار را تا ساخت ۱۰ قطعه ادامه دهید.

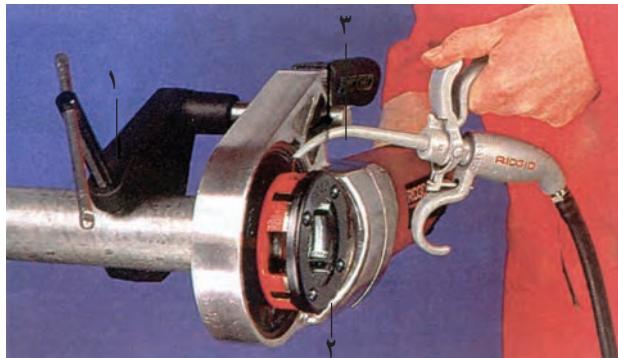

شکل ۲-۲۱

۱-۲-۴-۲- حدیده کردن با حدیده های برقی قابل حمل:
ابتدا گیره‌ی (۱) مخصوص را بر روی لوله محکم نمایید و پارچه‌ی حدیده مناسب را در سر حدیده (۲) قرار داده آن گاه حدیده را بر روی لوله قرار دهید. ضمناً میله‌ی راهنمای گیره (۳) را داخل حدیده نمایید و حدیده را روشن کنید تا عملیات حدیده کاری بر روی لوله انجام گیرد. با استفاده از روغن‌دان محل دندۀ را روغن کاری کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۲

۱-۲-۴-۲- حدیده کردن با حدیده های برقی
– حدیده را بر روی پایه استقرار داده و در فضای مناسبی قرار دهید (شکل ۲-۲۲) سپس پارچه‌ی حدیده مناسب با قطر لوله را در سر حدیده قرار داده و سیم آن را به پریز برق ارتباط دهید.



شکل ۲-۲۳

– لوله‌ی مورد نظر را از قسمت سه نظام اولیه وارد حدیده نمایید به گونه‌ای که از قسمت سه نظام ثانویه تقریباً ۱۵ سانتی‌متر بیرون بیاید و آن‌گاه سه نظام اولیه را محکم کنید (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۴

– بعد از اطمینان از هم مرکز بودن لوله سه نظام ثانویه را نیز محکم نمایید (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۵

– دهانه‌ی پارچه‌های حدیده را متناسب با قطر لوله بر روی سر حدیده تنظیم کنید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶

- تنظیم کننده‌ی طول دنده را متناسب با قطر لوله تنظیم نکنید (شکل ۲-۲۶).

در بعضی از مدل‌ها این تنظیم کننده وجود ندارد.



شکل ۲-۲۷

- حدیده را روشن نموده و سر حدیده را به کمک اهرم جلو بزنده به آرامی جلو ببرید تا پارچه‌های حدیده با لوله درگیر شوند و حدیده کاری به اندازه‌ی مناسب انجام شود (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۸

- روغن کاری در طی عملیات رزوہزنی را فراموش نکنید (شکل ۲-۲۸).

– بعد از پایان حدیده کاری پارچه های حدیده را از لوله جدا کرده حدیده را خاموش نمایید و با باز کردن سه نظام ثانویه و اولیه به آرامی لوله را از درون حدیده خارج کنید (شکل ۲-۲۹).



۲-۲۹ شکل


آزمون پایانی (۲)



- ۱- تفاوت دنده‌ی اینچی و دنده‌ی متریک را شرح دهید.
- ۲- آیا در استانداردهای ایران دنده‌های متریک برای لوله‌ها مورد تأیید می‌باشد.
 بله خیر
- ۳- طبق استاندارد، دنده‌های اتصالات چگونه هستند?
 - الف - دنده‌های داخلی و خارجی از نوع موازی
 - ب - دنده‌های داخلی و خارجی از نوع مخروطی
 - ج - دنده‌های داخلی از نوع موازی و دنده‌های خارجی از نوع مخروطی
 - د - دنده‌های داخلی از نوع مخروطی و دنده‌های خارجی از نوع موازی
- ۴- نقش پارچه‌ی حدیده در دستگاه حدیده چیست؟
- ۵- انواع حدیده را نام ببرید و کاربرد هر یک را شرح دهید.
- ۶- مراحل کار با حدیده‌ی دستی را شرح دهید.
- ۷- نظر خود را درباره‌ی حدیده‌های دستی زیر بیان کنید.



۸- اجزای حدیده‌ی برقی را در زیر نام ببرید.

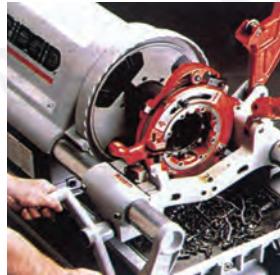

۹- تصویر مقابل بیان گر چیست؟