

# فصل پنجم

## اندازه‌گذاری

**هدف‌های رفتاری:** پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- علاوه بر اندازه‌گیری مانند فلشن، خط اندازه و اعداد را بر طبق استاندارد رسم نماید.
- ۲- اندازه‌گذاری خطی، زنجیرهای و پله‌ای را تمیز دهد.
- ۳- دواير را بر طبق استاندارد اندازه‌گیری کند.
- ۴- شیب‌های ساده و مخروطی را بر طبق استاندارد اندازه‌گیری کند.
- ۵- تصاویر دوبعدی را اندازه‌گیری کند.

اندازه‌گیری عبارت است از معرفی ابعادی جسم با یک یکای (واحد) استاندارد.

### ۱-۵- تعریف اندازه‌گیری

نخستین چیزی که در نقشه‌ی یک جسم در کمی شود ساختمان آن جسم است ولی این دریافت‌ها برای ساخت آن کافی نیست، زیرا اندازه‌های هر جزء باید با دقت مناسب برای سازنده مشخص شود.

اندازه‌گیری عبارت است از معرفی ابعاد جسم با یک یکای استاندارد. یکای معمول در صنعت مکانیک میلی‌متر و در ساختمان متر و سانتی‌متر است.

اندازه‌گیری کاری دقیق است.

### - انواع فلش: شکل ۵-۳ گونه‌های فلش پیش

نهادی ایزو را معرفی می‌کند.

در نقشه‌های ساختمانی از خط تیره مورب و نقطه‌ی پر برای اندازه‌گیری استفاده می‌شود.




شکل ۵-۳

### ۵-۲-۱- اجزای اندازه

اجزای اندازه در شکل ۱-۵ مشخص شده است.

برای رسم خط اندازه، خط رابط و نوشتن شماره‌ها، از خط نازک استفاده می‌شود. بلندی شماره ده برابر پهنای خط نازک است. برای نمونه اگر پهنای خط اصلی نقشه  $5/0$  باشد، پهنای خط نازک  $0/25$  و در نتیجه بلندی شماره  $2/5$  خواهد شد.

- طول فلش نیز  $5$  برابر ضخامت خط اصلی در نظر گرفته می‌شود.

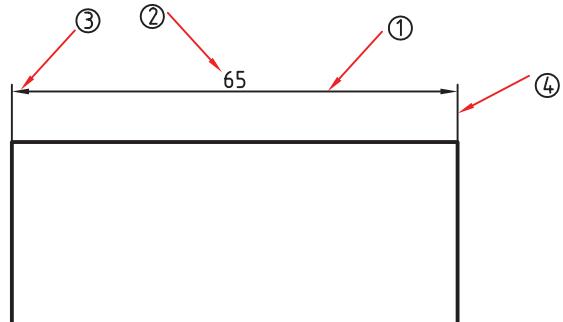

- شماره‌ی  $1$ ، خط اندازه

- شماره‌ی  $2$ ، مقدار اندازه


- شماره‌ی  $3$ ، پیکان یا فلش که دوسر اندازه را نشان می‌دهد

- شماره‌ی  $4$ ، رابط اندازه

شکل ۱

زاویه‌ی فلش را حدود  $15$  درجه تا  $30$  درجه در نظر می‌گیریم، یعنی اگر  $\alpha$  زاویه‌ی فلش باشد (شکل  $5-2$ ):

$$30^\circ > \alpha > 15^\circ$$

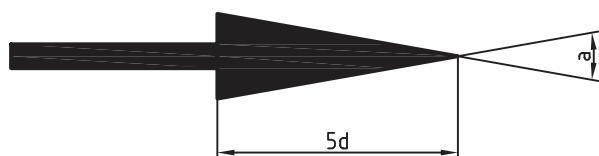

شکل ۵-۲

- اندازه‌ی کوچک قبل از اندازه‌ی بزرگ داده شود.
- خط اندازه نمی‌تواند خط اندازه را قطع کند.
- فلش می‌تواند به خط اصلی هم تکیه کند.
- فلش می‌تواند در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
- برای نمایش ساعع، همیشه از حرف R استفاده می‌شود.
- برای نمایش قطر همیشه از علامت  $\emptyset$  استفاده می‌شود.
- برای مربع هم نشانه  $\square$  را به کار می‌بریم (شکل ۵-۴).


در شکل ۵-۴ اندازه‌ی ۴۱ به اندازه‌ی مکانی شناخته می‌شود زیرا موقعیت مرکز مربع را به نسبت به لبه‌ی قطعه نشان می‌دهد. از طرف دیگر اندازه‌های  $\emptyset 16$ ،  $R21$ ،  $R22$  و  $R10$  از نوع اندازه‌ی بعدی هستند، زیرا اندازه و ابعاد مورد نظر را برای هر کدام از قسمت‌ها نشان می‌دهند.

- برای اندازه‌ی کمتر از ۷mm، فلش در بیرون زده می‌شود.

- میان دو اندازه‌ی کوچک کنار هم، که باید فلش آنها از بیرون زده شود، یک نقطه‌ی توپر می‌گذاریم. (شکل ۵-۴)

- در نقشه هیچ اندازه‌ای نباید تکرار شود.
- در نقشه هیچ اندازه‌ای نباید کم باشد.
- اندازه‌های افقی در وسط خط اندازه و بالای آن نوشته شوند.
- اندازه‌های عمودی در سمت چپ خط اندازه نوشته شوند، به گونه‌ای که از سمت راست خوانده شوند.
- فاصله‌ی خط اندازه تا خط اصلی  $7/5$  میلی‌متر است، چنان‌چه خط اندازه به صورت پله‌ای باشند فاصله‌ی هر یک با اندازه‌ی بعدی و قبلی باید  $7/5$  میلی‌متر باشد.
- خط رابط باید حدود یک میلی‌متر از فلش ادامه یابد.


#### علامی مربوط به قطر، ساعع و مربع قبل از عدد اندازه آورده می‌شوند.

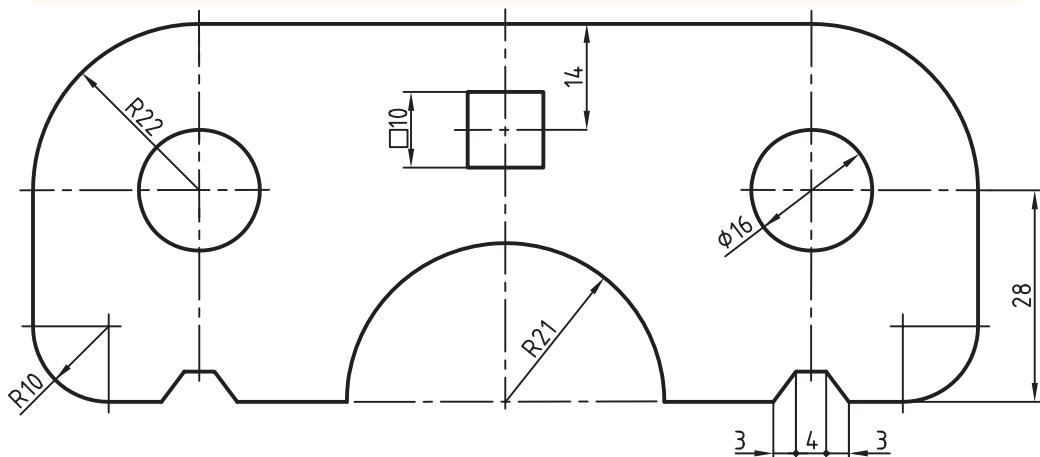

شکل ۵-۴

را کوتاه‌تر رسم کرد ولی اندازه‌ی کامل (واقعی) نوشته می‌شود (شکل ۵-۵).

**خط شکستگی:** اگر طول یک قطعه، که دارای شکل یکنواخته است، زیاد باشد، می‌توان با خط شکستگی آن

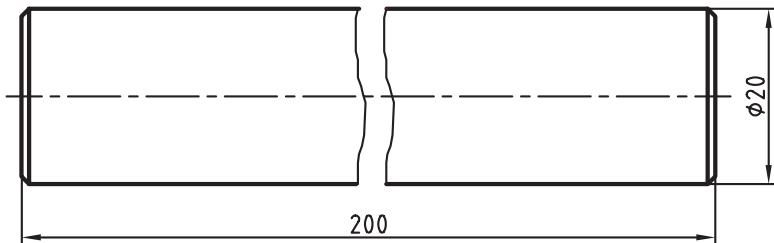


شکل ۵-۵


از مهمترین این قواعد عدم قطع خط اندازه توسط خط رابط اندازه است برای این منظور می‌بایست از اندازه‌های کوچک شروع و با بزرگترین اندازه اندازه گیری را به اتمام برسانیم.

#### ۴-۵- اندازه گذاری پلهای

در شکل ۶-۵-الف قواعد اندازه گیری پلهای دیده می‌شود.

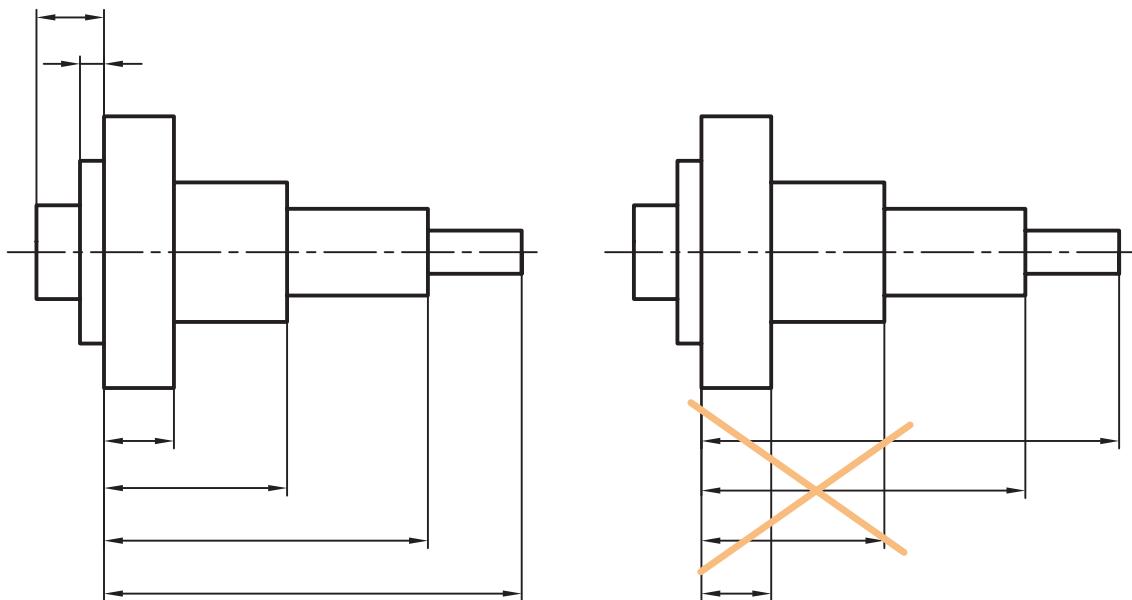

شکل ۵-۶

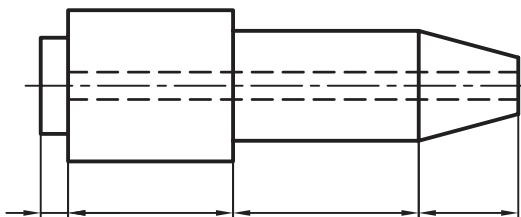

شکل ۵-۷

#### ۵-۵- اندازه گذاری زنجیرهای (ردیفی)

در شکل ۷-۵، اندازه گذاری زنجیرهای دیده می‌شود.


## ۵-۷- اندازه‌گیری شیب

اندازه‌گیری شیب، مطابق الگوی شکل ۵-۱۰ انجام می‌شود.


توجه شود که در هر حال باید خط اندازه با کمتر از ۹۰ درجه گردش به حالت افقی درآید، تا اندازه درست خوانده شود.

شکل ۵-۱۱ نمونه‌ای از اندازه‌گیری درست را برای شیب‌ها نمایش می‌دهد.

اندازه‌های مشخص دشه در شکل ۵-۱۱ با کدام خط اندازه در الگو شکل ۵-۱۰ مربوط می‌شود؟ در شکل نشان دهید.

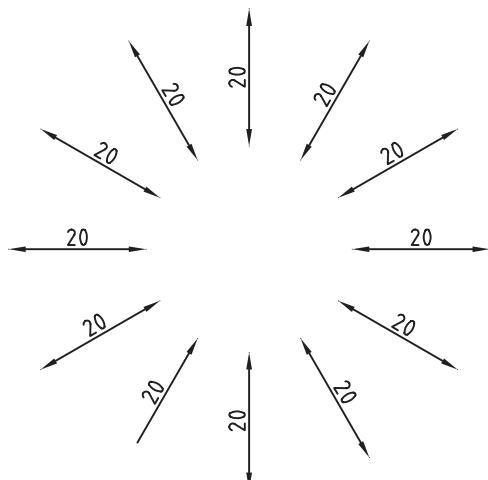

۵-۱۰

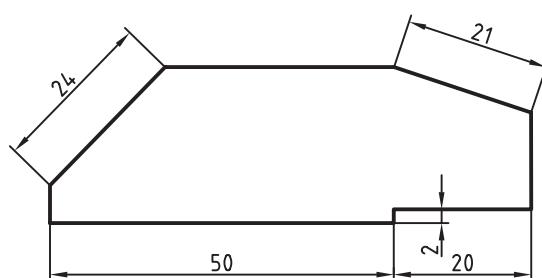


۵-۱۱


## ۵-۸- اندازه‌گذاری دایره و کمان

امتداد خط اشاره یا اندازه باید از مرکز دایره بگذرد (شکل ۵-۸ و ۵-۹).

- نمایش اندازه‌ی R200 به صورت شکسته به دلیل آن است که مرکز کمان خارج از محدوده‌ی نقشه قرار می‌گیرد.

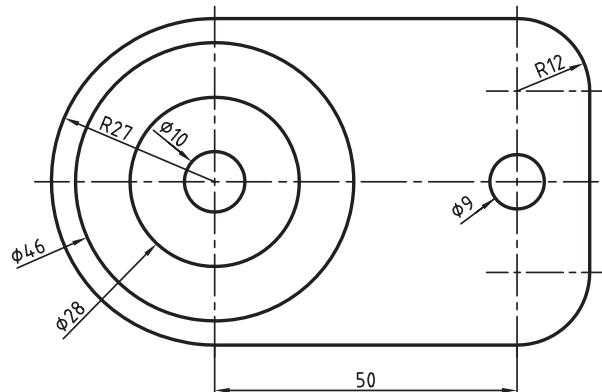

۵-۸

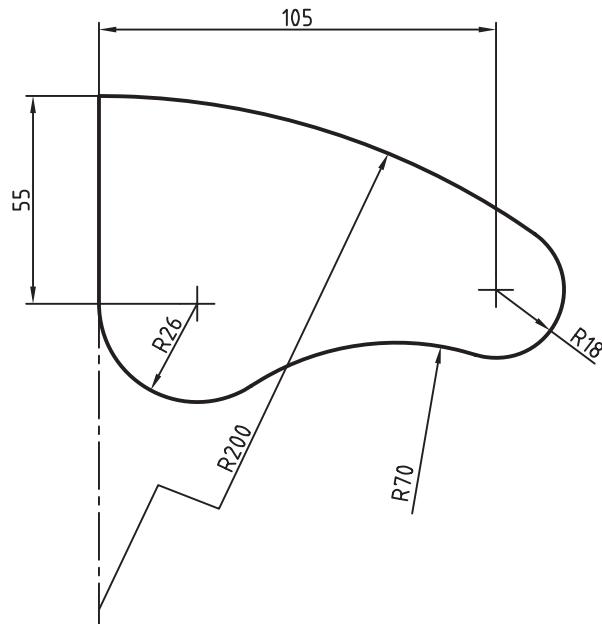

۵-۹

## ۵-۸- حرف و شماره

برای نمونه اعداد با بلندی ۲/۵ باید با قلم ۰/۲۵

نوشته شوند.

برای آنکه بتوانیم حروف را با اندازه‌ی درست بنویسیم


به جدول ۱-۵ توجه کنید.

جدول ۱-۱

بلندی حرف یا شماره	h	۱/۸	۲/۵	۳/۵	۵	۷	۱۰	۱۴	۲
بلندی حرف کوتاه	c	-	-	۲/۵	۳/۵	۵	۷	۱۰	۱/۴
پهنای خط	d	۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵	۰/۷	۱	۱/۴	۲
کمترین فاصله	a	-	۰/۵	۰/۷	۱	۱/۴	۲	۲/۸	۴
کمترین فاصله‌ی دو خط	b	-	۴	۵/۷	۸	۱۱/۴	۱۶	۲۲/۸	۳۲
کمترین فاصله‌ی دو کلمه	c	-	۱/۵	۲/۱	۳	۴/۲	۶	۸/۴	۱۲



## ارزش‌یابی:

- ۱- مشخصات فلش اندازه‌گذاری را ذکر کنید؟
- ۲- انواع فلش‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری را رسم کنید و کاربرد هر یک را شرح دهید.
- ۳- در شکل ۵-۱۲ کدام اندازه‌ها درست و کدامها نادرست رسم شده‌اند؟

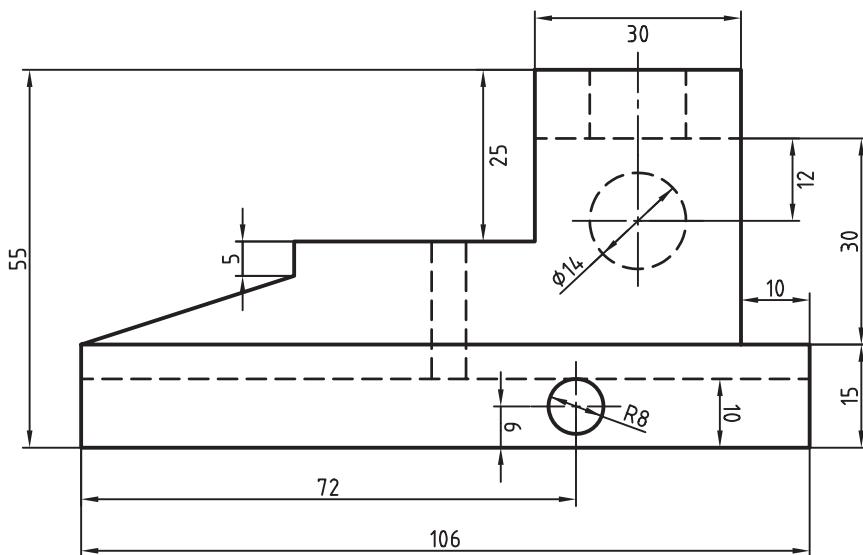

شکل ۵-۱۲

- ۴- برای اندازه‌گیری، چه اصولی باید رعایت شود؟
- ۵- از تصاویر مجسم ارائه شده سه نما تهیه و هر یک را اندازه‌گیری کنید.

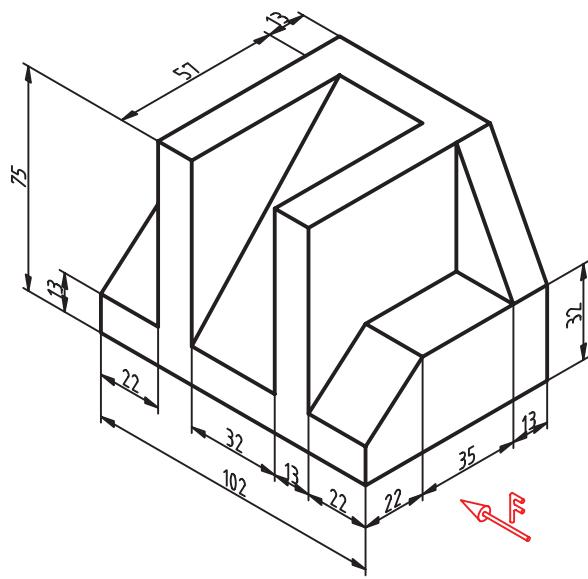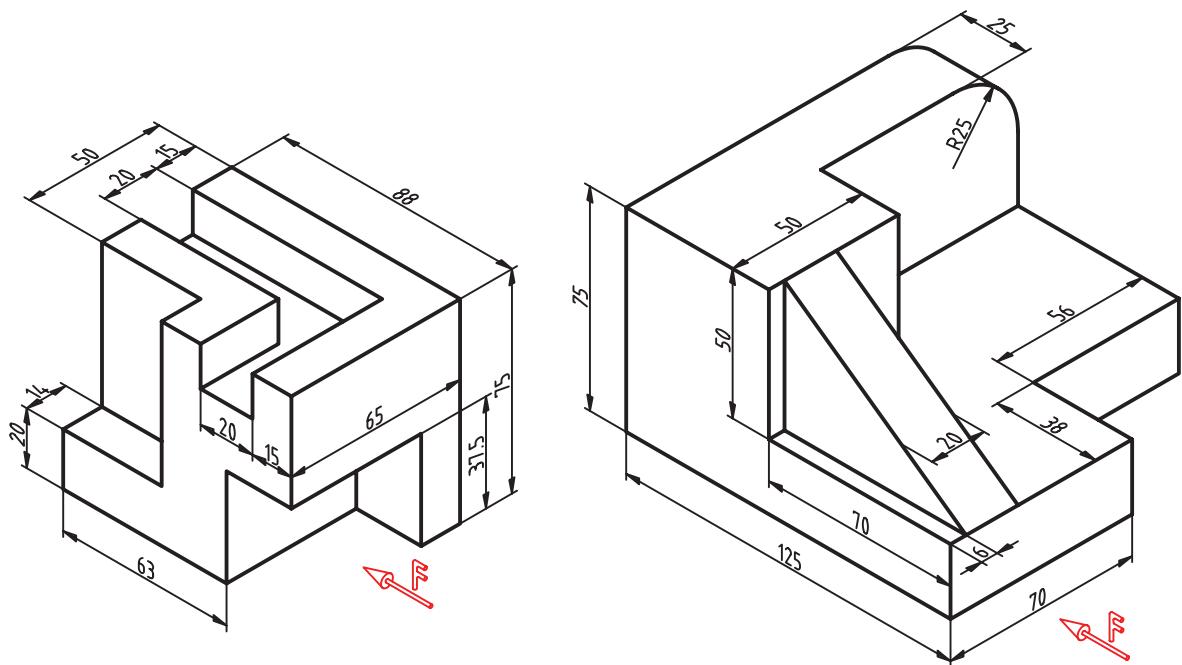

شکل ۱۳-۵