

## واحد کار اول

# توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشت کار

هدف کلی: رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- دلیل لزوم رعایت نکات ایمنی را بیان کند؛
- ۲- خطرات برق گرفتگی و راه‌های جلوگیری از آن را توضیح دهد؛
- ۳- مخاطرات حریق و آتش‌سوزی و چگونگی مهار آتش را توضیح دهد؛
- ۴- عوامل زیان‌آور و تقسیم‌بندی آن‌ها را در محیط کار شرح دهد؛
- ۵- آلدگی صوتی را تعریف کند و شیوه‌های پیشگیری از آلدگی صوتی را توضیح دهد؛
- ۶- راه‌های تبادل حرارت بین انسان و محیط کار را بیان کند؛
- ۷- میزان نور مناسب برای کار در کارگاه را، با استفاده از جداول تعیین کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۸	۱۲

## پیش آزمون (۱)

۱- کدام گزینه موهبت الهی به شمار می‌رود؟

- الف) تندرنستی و سلامتی   
ب) کار و شغل   
ج) خوشی و شادی   
د) بول و ثروت

۲- برای تأمین سلامتی در محیط کار باید :

- الف) رعایت بهداشت محیط کار به طور گروهی انجام گیرد.   
ب) نکات ایمنی توسط همه مراعات شود.   
ج) هر کس مواظب سلامتی و ایمنی خود باشد.   
د) گزینه‌ی الف و ب باهم

۳- کارهای پرشکاری و جوشکاری در ردیف کدام کارها هستند؟

- الف) کارهای گرم  ب) کارهای دقیق  ج) کارهای پرخطر   
د) کارهای خشن

۴- سیم ارت (اتصال زمین) از کدام حادثه جلوگیری می‌کند؟

- الف) آتش‌سوزی  ب) برق‌گرفتگی  ج) خراب شدن دستگاه  د) انفجار

۵- اتصال کوتاه یعنی .....

- الف) عبور جریان برق از اتصال   
ب) تماس دو قطب جریان بهم   
ج) کوتاه بودن سیم به دستگاه برقی   
د) صرفه‌جویی در مصرف کابل و سیم برق

۶- کدام گزینه احتمال دارد از همه مخاطره‌آمیزتر باشد؟

- الف) لوله‌کشی هوای فشرده   
ب) لوله‌کشی گاز اکسیژن   
ج) لوله‌کشی گاز استیلن   
د) گاز مایع سوختنی در کپسول

۷- برای مهار آتش کدام گزینه کاربردی ندارد؟

- الف) آب با فشار زیاد  ب) گاز ازت  $N_2$   ج) هوای فشرده

۸- به نظر شما کدام مورد برای سلامتی انسان مضر تشخیص داده می‌شود؟

- الف) صدای ناگهانی و بلند   
ب) نور شدید   
ج) اشعه‌های نامرئی   
د) تمام موارد

۹- هنگام کار بدن کارگر عرق می‌کند و باعث ..... می‌شود.

- الف) صرف انرژی  ب) دفع گرما از بدن  ج) دفع آب از بدن   
د) هر سه مورد

۱۰- سنکوب یعنی چه؟

- الف) شوک الکتریکی  ب) یخ زدن   
ج) غش کردن  د) حالت تهوع

## ایمنی، اولویّت اول


انسان دارای توانایی‌های زیادی است که از خالق خود به او امانت و اهدا شده است که از آن جمله قوه‌ی ادراک، تشخیص و تجزیه و تحلیل می‌باشد. انسان باید با استفاده از این موهبت‌ها در مقابل خالق خود احساس مسئولیت کند و برای سلامت خود و سایرین کارها را با دقّت و نظم انجام دهد.

قبل از انجام هر کار باید به خطرات احتمالی آن فکر کند و ابزار و دستگاه‌ها و موادی که با آن سروکار دارد و نیز محیط کار را خوب بشناسد و برای جلوگیری از مخاطرات چاره‌اندیشی کند.

انسان باید همیشه رعایت نکات ایمنی را در زندگی و کار در زمرة‌ی معنویات شمرده و اجرای دستورات ایمنی را امری واجب و لازم بداند تا با توکل به خدای سبحان همیشه سالم بماند و اطرافیان را سالم دیدار کند.


**تذکر مهم!** تمام افراد در مقابل مسائل ایمنی در تمام مکان‌ها و زمان‌ها مسئولیت دارند و باید خود و دیگران را ملزم به رعایت نکات ایمنی نمایند.

## ۱-۱- تعریف حادثه

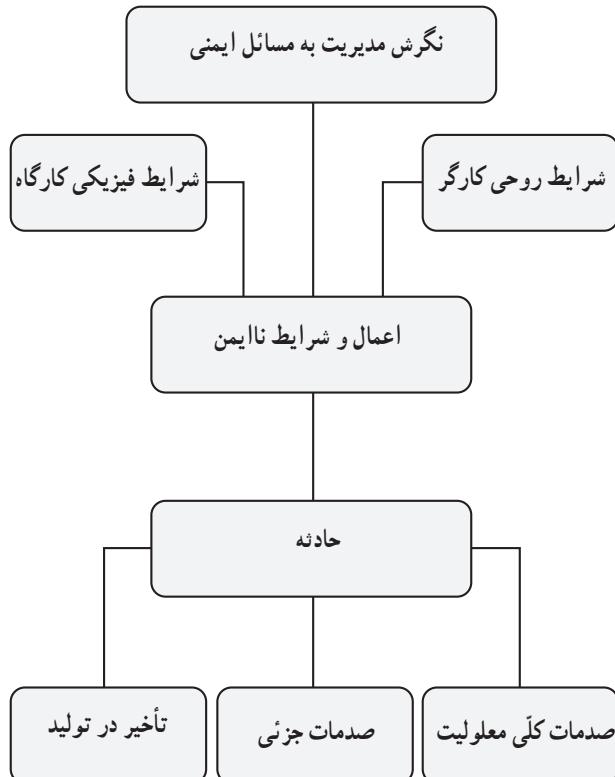

در صنعت یا محیط کارگاهی، حادثه عبارت است از رویداد پیش‌بینی نشده‌ای که ممکن است در اثر ناتوانی یا ضعف در تشخیص یک خطر یا بعضی نارسانی‌ها در سیستم کنترل مربوطه اتفاق افتد.


در این نمودار عوامل مؤثر در بروز حادثه را بی‌توجهی و بی‌دقّتی و عدم آگاهی و شرایط روحی و روانی کارگران و وضعیت چیدمان امکانات کارگاهی (فضای کارگاه) و نحوه به کارگیری وسائل و تجهیزات توسط کارگران و عدم رعایت نکات و دستورات صحیح اجرای کار، بر شمرده شده است.

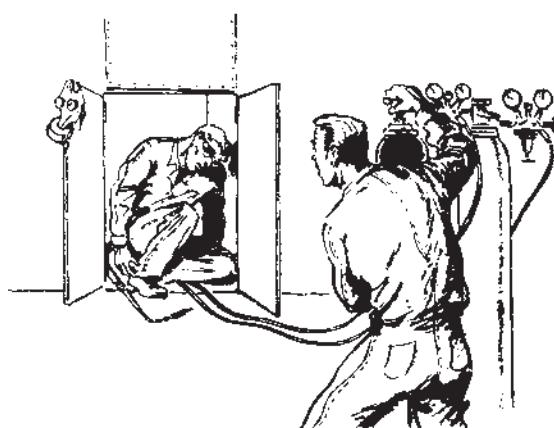

شکل ۱-۱

### ۱-۱-۱- اعمال و شرایط نایمن: این اعمال به‌طور خلاصه عبارتند از :

- استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی و حفاظتی. در شکل ۱-۱ جوشکاری در محلی انجام شده که هوای تازه جریان نداشته و جوشکار نیز لباس نسوز به تن نداشته است لذا دچار سوختگی و خفگی شده است.

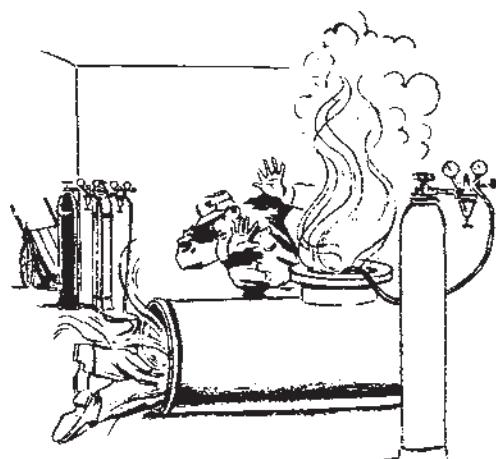


شکل ۱-۲

در شکل ۱-۲ گاز اکسیژن موجب آتش گرفتن بخار روغن داخل مخزن شده است.


– استفاده از روش‌های اصولی در انجام کار. به شکل

۱-۳ توجه کنید.

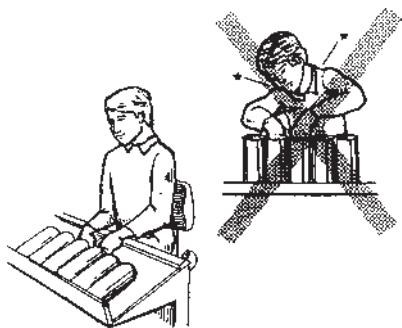


شكل ۱-۳

– استفاده از ابزار یا تجهیزات نامناسب؛ مثلاً استفاده از کارد به جای آچار پیچ گوشتی و یا بلند کردن اشیا و جابه‌جا کردن آنها به طریق غیراصولی (شکل ۱-۴).

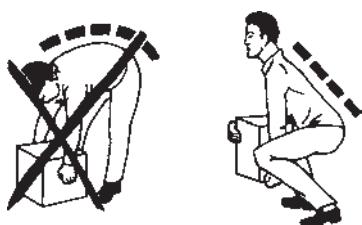

شكل ۱-۴

شوخی نکن ... هُل نده... می‌افتم!!

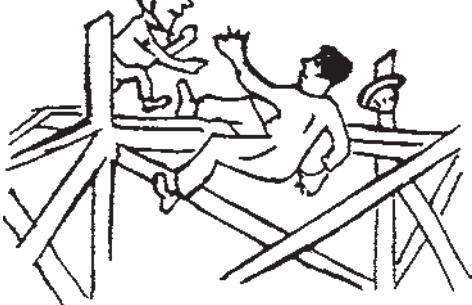

شكل ۱-۵ نمونه‌ای از اعمال نایمن – دویدن و شوخی کردن در محیط کار


– حرکات خطرناک مانند دویدن، جهیدن، پریدن و امثال آن در حین کار (شکل ۱-۵). که ممکن است انسان در یک لحظه‌ی کوتاه سلامتی خود را از دست بدهد زیرا حادثه خبر نمی‌کند.

### بهای هر حادثه همیشه



شكل ۱-۶

– به شکل ۱-۶ نیز توجه کنید و به خاطر داشته باشید که بهای هر حادثه همیشه سنگین است و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

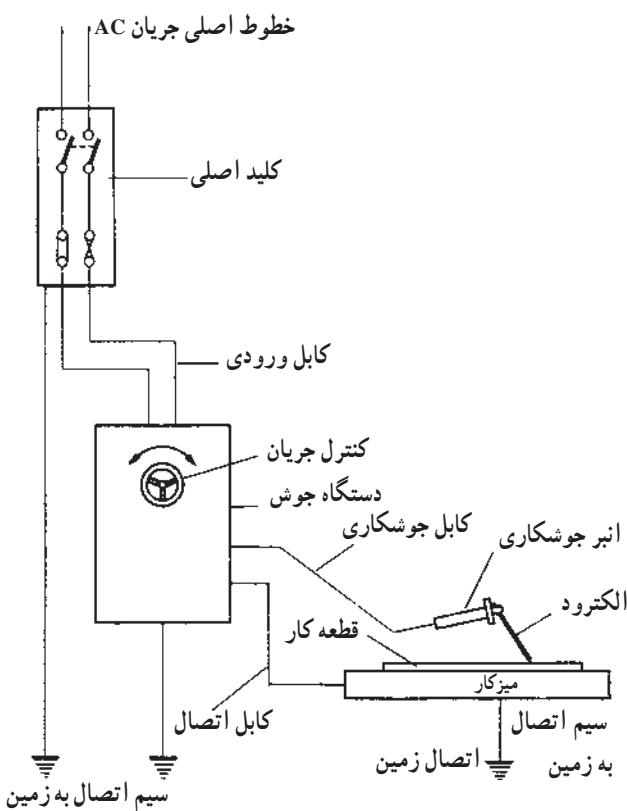

## ۱-۱-۲- خطرات ناشی از برق گرفتگی: عبور جریان


برق از بدن موجودات زنده در زمانی که ولتاژ برق زیاد باشد و یا زمان عبور جریان زیاد شود موجب بروز برق گرفتگی می‌شود. برق گرفتگی در اکثر مواقع باعث بروز عکس‌العمل‌های ناگهانی مانند شوک الکتریکی، پرت شدت و سوختگی می‌شود که عوارض بعدی آن ممکن است مرگ و یا خسارت جبران ناپذیری برای انسان ایجاد کند.

## ۱-۱-۳- راه‌های جلوگیری از برق گرفتگی: استفاده

از اتصال زمین می‌تواند خطر برق گرفتگی را کاهش دهد. شکل ۱-۷ اتصال دستگاه به زمین را نشان می‌دهد. دستگاه‌های جوشکاری باید توسط یک سیم بدون روپوش به زمین وصل شود.

**نکته‌ی مهم!** خطر برق گرفتگی جریان برق متناوب

از جریان برق مستقیم بیشتر است. پس در کارگاه‌های صنعتی که از برق سه فاز متناوب استفاده می‌شود مراقبت زیادتری لازم است.

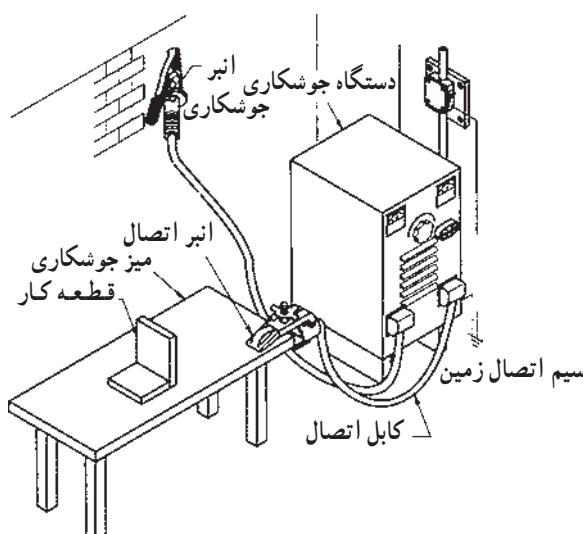


شکل ۱-۷

در کارگاه جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش‌دار و یا کارگاه جوشکاری با شعله گاز کلیه دستگاه‌های برقی باید به وسیله یک رشته سیم بدون روپوش مسی یا آلومینیومی به اتصال زمین (سیستم ارت) وصل باشند بعلاوه استفاده از کفشه ایمنی مناسب نیز الزامی است.



شکل ۱-۸- حفاظ ثابت پدال پایی

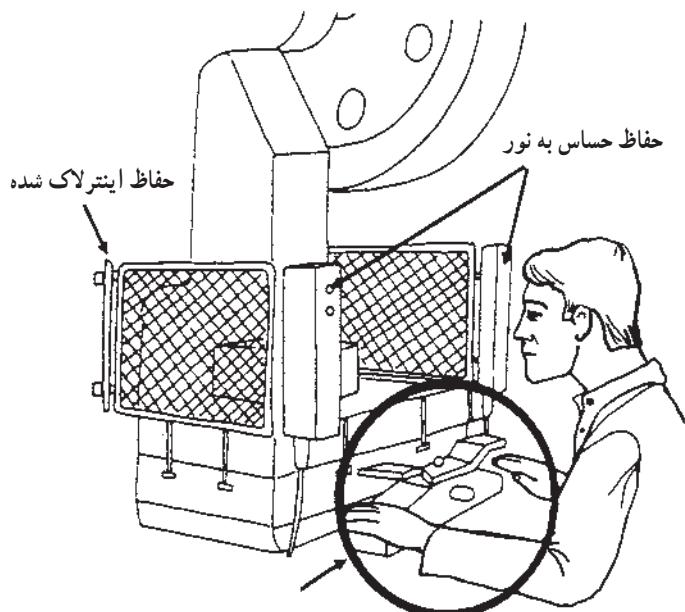

شکل ۱-۹- دستگاه ایمنی برای روشن کردن ماشین که کار کردن با آن نیاز به دو دست دارد.

خطرات ناشی از قسمت های گردنده و متحرک جدی است. در کارگاه های صنایع فلزی معمولاً با دستگاه های پرس سروکار داریم که دارای قسمت های گردنده هستند و نسبت به آنها باید محتاط باشیم. در شکل ۱-۸ سه نوع حفاظ مشاهده می کنید که برای جلوگیری از خطرات احتمالی طراحی شده که به حفاظ ثابت موسوم هستند.

موقع کار با دستگاه ها که قسمت گردنده دارند این حفاظ ها باید در جای خود بسته شده باشند و پس از تعویض قسمت های گردنده و رابط های آنها و یا تعمیر و روغن کاری و گریس کاری دستگاه کلیه حفاظ ها باید در جای خود نصب شوند.

از انواع دیگر روش های ایمن سازی می توان به کارگیری سلول فتوالکتریک را نام برد (شکل ۱-۹). که در دستگاه ها به کار می رود. در نتیجه اگر دست شخص در محل خطر قرار گیرد دستگاه پرس ضربه را انجام نمی دهد و بدین وسیله ایمنی فرد را تضمین می کند.

**تذکر ایمنی:** هیچ گاه برای سهولت یا افزایش سرعت کار قسمت های ایمن سازی یا سلول های فتوالکتریک را دست کاری نکنید (از مدار خارج نسازید).



شکل ۱-۱۰- مثلث آتش



شکل ۱-۱۱

**۱-۱-۴- مخاطرات حریق و آتشسوزی: ماده‌ی سوختنی، حرارت یا گرما و اکسیژن یا هوا عوامل متشکله‌ی حریق‌اند. البته خود حریق و حرارت ناشی از آن نیز موجب توسعه‌ی آتش خواهند شد. در شکل ۱-۱۱ این سه عامل یک مثلث را تشکیل داده‌اند که به آن مثلث آتش می‌گویند.**  
**انواع حریق: به طور کلی حریق‌ها از نظر ماده‌ی سوختنی به سه کلاس یا طبقه تقسیم می‌شوند :**

**کلاس A یا طبقه‌ی اول: ماده‌ی سوختنی منشاءٔ باتی دارد؛ مانند چوب، کاغذ و ... (شکل ۱-۱۱).**




شکل ۱-۱۲

**کلاس B یا طبقه‌ی دوم: ماده‌ی سوختنی منشاءٔ شیمیایی دارد. مانند گاز نفت، روغن و رنگ (شکل ۱-۱۲).**




شکل ۱-۱۳

**کلاس C یا طبقه‌ی سوم: این نوع حریق منشاءٔ الکتریکی دارد مانند حریق ناشی از تجهیزات الکتریکی و رعد و برق (شکل ۱-۱۳).**

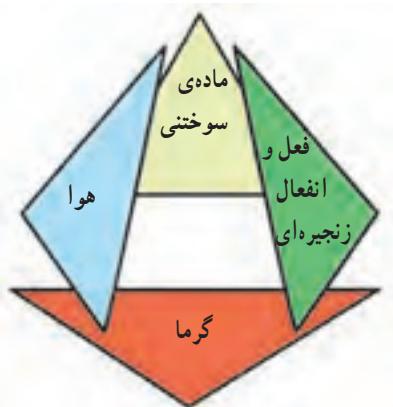

شکل ۱-۱۴- هرم حریق

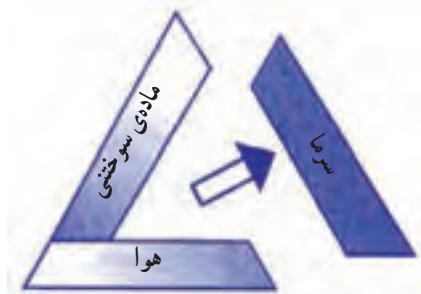

شکل ۱-۱۵- سرد کردن ماده‌ی سوختنی



شکل ۱-۱۶- ممانعت از رسیدن اکسیژن به ماده‌ی سوختنی



شکل ۱-۱۷

**۱-۱-۵- مهار آتش‌سوزی:** همان‌طور که از تشكيل سه عامل موجود حریق به عنوان مثلث حریق نام برده شد، اطهای حریق یا مهار کردن آتش نیز باید براساس جدا کردن همین سه عامل، یعنی هوا، گرما و ماده‌ی سوختنی، از یکدیگر که در عمل هرم حریق (شکل ۱-۱۴) را به وجود می‌آورند صورت گیرد.

**الف:** روش سرد کردن؛ یعنی حرارت را از آتش گرفتن و کاهش دادن دمای ماده‌ی سوختنی (شکل ۱-۱۵).

**ب:** روش خفه کردن؛ یعنی جلوگیری از رسیدن هوا یا اکسیژن کافی به ماده‌ی سوختنی (شکل ۱-۱۶).  
**ج:** روش جداسازی؛ یعنی مواد سوختنی یا اشتعال‌زا را از آتش دور کردن.

**کپسول‌های فوم (کف):** برای آتش‌سوزی‌های کلاس B یا طبقه‌ی دوم طریقه‌ی استفاده از کپسول فوم به شرح زیر است:  
۱- کپسول را روی زمین به حالت شکل ۱-۱۷ قرار دهید؛



شکل ۱-۱۸

۲- حلقه یا درپوش ضامن را بیرون بکشید و به پیستون بالای کپسول ضربه بزنید و فوم را به طرف آتش نشانه روید. در نوع دیگری از کپسول‌ها، با وارونه کردن کپسول مطابق شکل ۱-۱۸ و برداشتن درپوش نازل، فوم خارج می‌شود.



شکل ۱-۱۹

کپسول‌های گازکربنیک ( $CO_2$ ) : از این نوع کپسول در روش‌های کلاس C یا طبقه‌ی سوم استفاده می‌شود. با توجه به شکل ۱-۱۹ برای استفاده از آن باید پین ضامن را بیرون کشید و نازل را به طرف آتش گرفت و سپس دستگیره را فشار داد تا گاز  $CO_2$  از طریق روزنه‌ها به داخل محفظه‌ی تابلو یا دستگاه الکتریکی تزریق شود.



شکل ۱-۲۰- یک نوع کپسول آتش‌نشانی

**تذکر ایمنی:** موقع استفاده از گاز کربنیک، خودتان در فضای کوچک و محدود که با گاز  $CO_2$  با غلظت زیاد اشغال شده قرار نگیرید.

وسیله‌های خاموش‌کننده‌ی حریق: برای خاموش کردن هریک از انواع سه طبقه‌ی حریق ابزار و وسایلی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۲۰). کپسول پودر خشک شیمیایی، برای هر سه طبقه‌ی A، B و C کاربرد دارد.

**کپسول پودری:** وسیله‌ی دیگری است که مطابق شکل

۱-۲۱ از آن پودر خشک به صورت پودر خارج می‌شود.

۱- برای استفاده، کپسول را در حالت ایستاده روی زمین

قرار دهید. ۲- ضامن را بکشد. ۳- روی پیستون بالای کپسول

با کف دست ضربه بزنید. ۴- نازل را در دست چپ و دسته‌ی

کپسول را در دست راست بگیرید و به سمت کانون آتش حرکت

کنید و دستگیره‌ی نازل را فشار دهید تا پودر خارج شود و آتش

را جاروب کنید تا خاموش شود.



شکل ۱-۲۱



شکل ۱-۲۲

**مراحل عملیات اطفاء حریق:** در صورت مشاهده‌ی حریق

اقدامات زیر را با حفظ آرامش انجام دهید :

۱- آذرب اعلام خطر آتش‌سوزی را که در کارگاه نصب

شده است به صدا درآورید :

۲- فریاد بزنید و کارگران را که در معرض خطر هستند

آگاه کنید(شکل ۱-۲۲).

۳- به مرکز آتش‌نشانی سریعاً تلفن بزنید :

۴- مطمئن شوید که همه‌ی کارگران محل آتش‌سوزی را


ترک کرده‌اند :

۵- در صورتی که آموزش مخصوص آتش‌نشانی دیده‌اید


به آتش حمله کنید :

۶- در صورتی که نمی‌توانید آتش را خاموش کنید منطقه

را ترک کنید (تخلیه‌ی محل آتش‌سوزی).

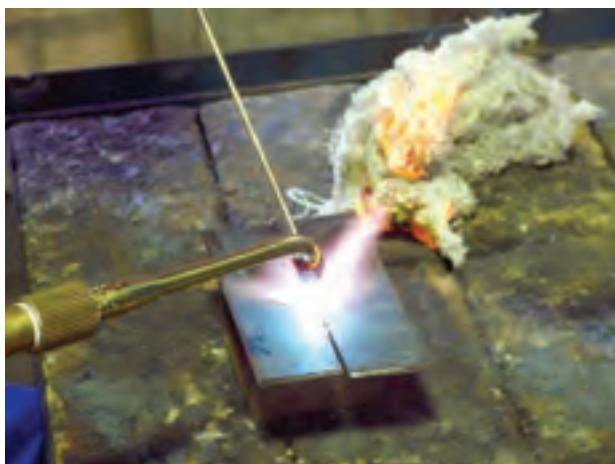

شکل ۱-۲۳

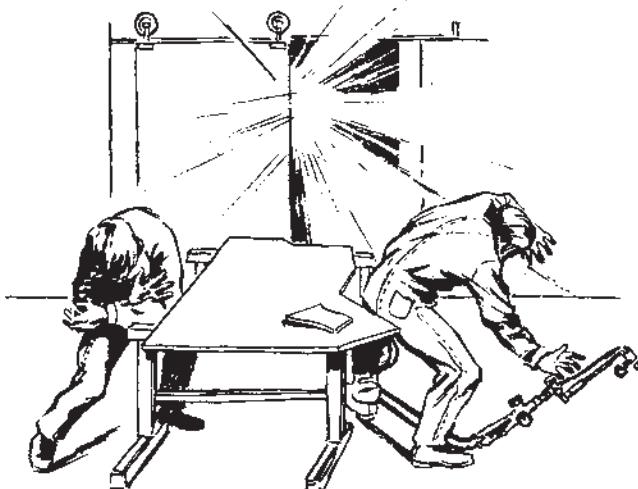

شکل ۱-۲۴

پیشگیری از حریق: معمولاً علل اصلی حریق‌ها عبارتند از: جرقه‌ی الکتریکی و به وجود آمدن اتصال کوتاه در سیستم سیم‌کشی، آتش سیگار، ایجاد گرما در اثر اصطکاک و یا مشعل‌های جوشکاری (شکل ۱-۲۳)، جرقه‌های جوشکاری و برشکاری (شکل ۱-۲۴).

برای پیشگیری لازم است در کارخانجات و تأسیساتی که با مواد قابل اشتعال و گازهای نفت سروکار دارند برای کار جوشکاری و برشکاری پروانه یا مجوز کار صادر شود.

بسمه تعالیٰ	
برگ شماره .....	
مجوز عملیات جوشکاری	
اجرای عملیات جوشکاری و برشکاری و سنگزنی در منطقه ..... واحد	
..... با حضور کارشناس اینمی ..... از ساعت ..... تا ساعت مورخه	
..... بدون حضور	
..... مجاز می‌باشد.	
مسئول واحد فنی	
..... نام و نام خانوادگی.....	
..... امضا.....	

فرم ۱-۲۵

البته صدور مجوز منوط به بررسی دقیق محیط و اطراف جوشکاری خصوصاً وجود جامدات یا مایعات خاص و گازهای قابل اشتعال و مناطق تزدیک به آن‌هاست. فرم ۱-۲۵ نمونه‌ای از اجازه‌ی عملیات جوشکاری است.


نکات مهم در مورد جامدات اشتعال پذیر:

الف) از محلوت شدن مایعات مزبور به طور تصادفی پرهیز شود.

ب) کشیدن سیگار و روشن کردن کبریت ممنوع اعلام شود(شکل ۱-۲۶).



شکل ۱-۲۶

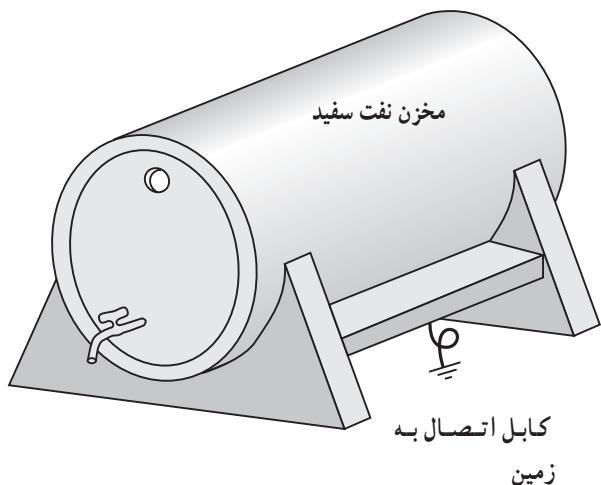


شکل ۱-۲۷

ج) بدنه‌ی ظروف این مایعات باید توسط سیم ارت به زمین وصل شود (شکل ۱-۲۷).

د) در محلی که مایعات و گازهای قابل اشتعال وجود دارد از وسائل الکتریکی و روشنایی مجاز استفاده شود.

ه) از تابلوهای نشان‌دهنده‌ی گازهای قابل اشتعال در این مکان‌ها استفاده شود.

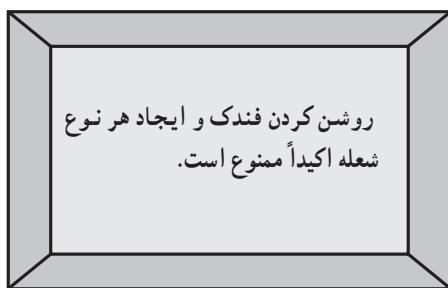


شکل ۱-۲۸

و) از پوسترهای حفاظتی و اینمی هشداردهنده در مکان‌های خطرنا استفاده شود (شکل ۱-۲۸).

## ۲-۱- معرفی عوامل زیان‌آور در محیط کار

همان‌طور که می‌دانیم کار و تلاش در عین این که از نیازهای اساسی انسان است از نظر بهداشتی و ایمنی می‌تواند زیان‌هایی به همراه داشته باشد. «علم بهداشت کار» ما را در پیشگیری از زیان‌های بهداشتی و ایمنی ناشی از کار هدایت می‌کند (شکل ۲-۹). به ما نشان می‌دهد که صدا هم مانند نور با برخورد به دیوارها و سقف و اشیا برگشت می‌کند و آلودگی صوتی به وجود می‌آورد که در طولانی مدت باعث کاهش حس شنوایی و ناراحتی‌های دیگر می‌شود.

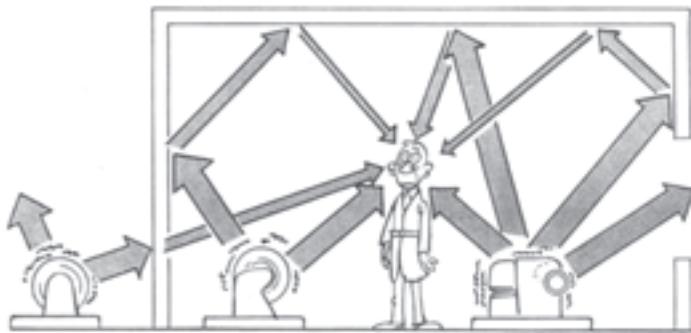

شکل ۲-۹- یکی از عوامل زیان‌آور



شکل ۱-۳۰- در موقع برشکاری روی سطوح گالوانیزه و رنگ شده از ماسک تنفسی استفاده کنید.

## ۱-۲-۱- انواع عوامل زیان‌آور در محیط کار:

- ۱- عوامل فیزیکی
- ۲- عوامل شیمیایی
- ۳- عوامل بیولوژیک
- ۴- عوامل مکانیکی
- ۵- عوامل روانی

عوامل فیزیکی: انواع آلودگی‌های فیزیکی در محیط‌های مختلف کار عبارت است از :

- الف) صدا
- ب) گرما و سرما
- ج) روشنایی

د) دود و گازهای مضر در برشکاری حرارتی مطابق شکل ۱-۳۰ آلودگی حرارت و نور شدید و دود و گاز مضر را باهم به همراه دارد.



شکل ۱-۳۱

این عوامل به تنهایی یا به صورت توأم در محیط‌های مختلف کار وجود دارد و جوشکار در معرض تمام این عوامل، در محیط شغلی خوبیش، می‌باشد (شکل ۱-۳۱).

**۲-۱- آلدگی صوتی:** صدای ناهنجار که معمولاً صدای نامطلوب و ناخوشایند نیز می‌باشد چنانچه ناگهانی باشد موجب بهم خوردن آرامش شده و تداوم آن برای اعصاب و روان زیان‌بار است. در محیط‌های صنفی صدای ناهنجار به طور ناخواسته وجود دارد و چنانچه کنترل نشود صدماتی را به بار خواهد آورد.


امواج صوتی را با کمیت‌هایی چون بسامد یا فرکانس، طول موج و سرعت انتشار اندازه می‌گیرند.

در جدول شماره ۱-۱ مقدار صدای منتشر شده از منابع مختلف و احساس ناشی از شنیدن آن آمده است.

**جدول ۱-۱- مقدار صدای منتشر شده از منابع مختلف در مشاغل گوناگون و احساس ناشی از شنیدن آن**

دستی بل	نمونه صوت	درک ذهنی صدا
۱۵°	از زمین بلند شدن جت	(مواجهه‌ی کوتاه مدت سبب افت شنوایی می‌شود) (آستانه‌ی دردناکی)
۱۴°	آش توپخانه، پروژ کردن، اسلحه	کر شدن
۱۳°	آژیر در فاصله‌ی ۳ متری، جهت (مسافربر)، رعد.	صدا احساس می‌شود.
۱۲°	کارگاه چوب‌بری، حرکت موتورسیکلت با شتاب	آستانه‌ی ناراحتی
۱۱°	قطار زیرزمینی (با چرخ‌های فولادی) صدای بلند	خیلی بلند، مکالمه با اشکال شنیده می‌شود، به وسایل محافظت گوش نیاز است.
۱۰۰	در خیابان، ماشین چمن‌زنی قوی، موتور قایق، صدای کارخانه، کامیون، سوت ترن، مخلوط‌کن، چکش بادی	
۹°	ماشین پرس، قطار زیرزمینی (با چرخ‌های لاستیکی)، صدای اداره، سوپرمارکت، کارخانه با صدای متوسط	غیرقابل تحمل برای مکالمه با تلفن
۸°	صدای متوسط خیابان، ماشین تایپ در حد آرام، صدای ترن در فاصله‌ی ۳ متری، رادیو با صدای متوسط	بلند، پر صدا، برای شنیدن باید بلند صحبت کرد.
۶°	مکالمه‌ی معمولی	صدای زمینه‌ی معمولی، مکالمه‌ی معمولی به راحتی شنیده می‌شود.
۵°	اداره‌ی عمومی، بیمارستان، رادیو با صدای آرام، خانه، بانک، خیابان آرام	
۴°	سالن اجتماعات خالی، نجوا	خیلی آرام
۳°	به هم خوردن برگ‌ها، اتاق ضد صدا، نفس انسان	بی‌نهایت آرام
° dB	آستانه‌ی شنوایی	

توجه: مقدار مجاز صدا ۸۵ دسیبل (85 db)  
به ازای ۸ ساعت کار در محیط‌های پر سر و صدا می‌باشد.

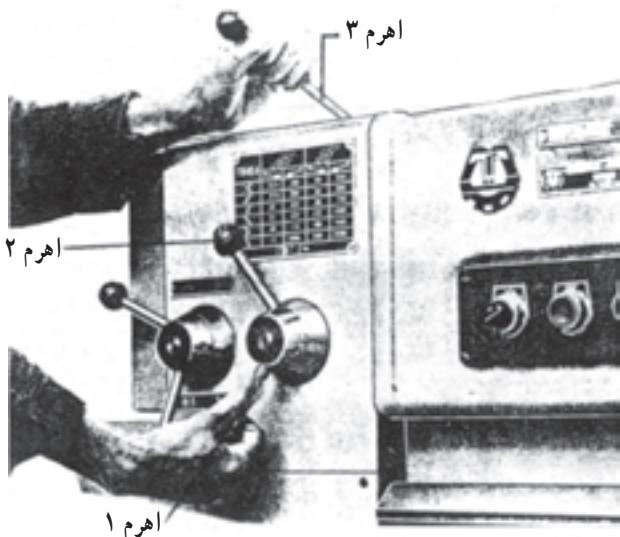

شکل ۱-۳۲— جعبه‌ندہ‌ی ماشین تراش ساخته شده از چدن خاکستری



شکل ۱-۳۳— گوشی حفاظتی تمام گوش را می‌پوشاند و مانع ورود صدای آزاردهنده به داخل گوش می‌شود.

**۱-۲-۳— اصول و شیوه‌های پیشگیری از آلودگی‌های صوتی:** از آنجا که کار طولانی و مستمر در محیط‌های کاری با صدای بیش از ۸۵ دسیبل می‌تواند سبب افت شنوایی و تأثیراتی به ضربان قلب، نبض و فشارخون و نیز اثرات روانی متعددی شود باید با روش‌های مختلف این آلودگی کاهش یابد.

کاهش صدا از منبع تولید: استفاده از وسایل و مواد صداحفه کن (استفاده از مواد مصنوعی فشرده و دیوارهای ساختمانی ضخیم و به کار بردن فلزاتی که صوت را خفه می‌کنند) مثلاً استفاده از چدن خاکستری در بدنه‌ی ماشین‌های صدادار (شکل ۱-۳۲).

کاهش صدا در محل دریافت با استفاده از وسایل حفاظت فردی، مانند گوشی‌های حفاظتی می‌توان از آسیب‌های جدی به گوش جلوگیری کرد. در شکل ۱-۳۳ نمونه‌ای از گوشی برای محافظت گوش از صدای ناهنجار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۴

۱-۲-۴—گرما، سرما و رطوبت: گرمای بدن انسان در حالت سلامت  $37^{\circ}\text{C}$  است ولی عوامل محیطی می‌توانند باعث کاهش یا افزایش این دما شوند. راههای تبادل حرارت میان انسان و محیط کار به طور خلاصه به شرح زیر است:

۱-۲-۵—تابش: زمانی که انسان در مجاورت اشیا و یا محیط خارجی گرم‌تر از درجه حرارت بدن خود قرار گیرد یا آن‌ها در تماس باشد گرما را از راه تابش دریافت می‌کند (شکل ۱-۳۴).

۱-۲-۶—جابه‌جایی: گرما از راه جابه‌جایی؛ مثل کار در داخل جداره‌های یک سازه‌ی فولادی که گرم و داغ شده‌اند، منتقل می‌شود.



شکل ۱-۳۵—انتقال گرما از راه تبخیر عرق


۱-۲-۷—تبخیر: یکی از راههای دفع گرما از بدن تبخیر سطحی بهوسیله‌ی عرق کردن است که در شکل ۱-۳۵ مشاهده می‌شود. همانطور که می‌دانیم تبخیر یک عمل گرم‌گیر است و وقتی عرق بدن تبخیر می‌شود به گرما نیاز است که این گرما از بدن انسان گرفته می‌شود.

**نکته:** به ازای تبخیر هر لیتر عرق بدن، ۵۸ کیلوکالری انرژی گرمایی از بدن دفع می‌شود.



شکل ۱-۳۶- انتقال گرما از راه هدایت

- هدایت حرارت: تماس کفش یا لباس با زمین و اجسام گرم باعث هدایت گرما به بدن می‌شود (شکل ۱-۳۶).

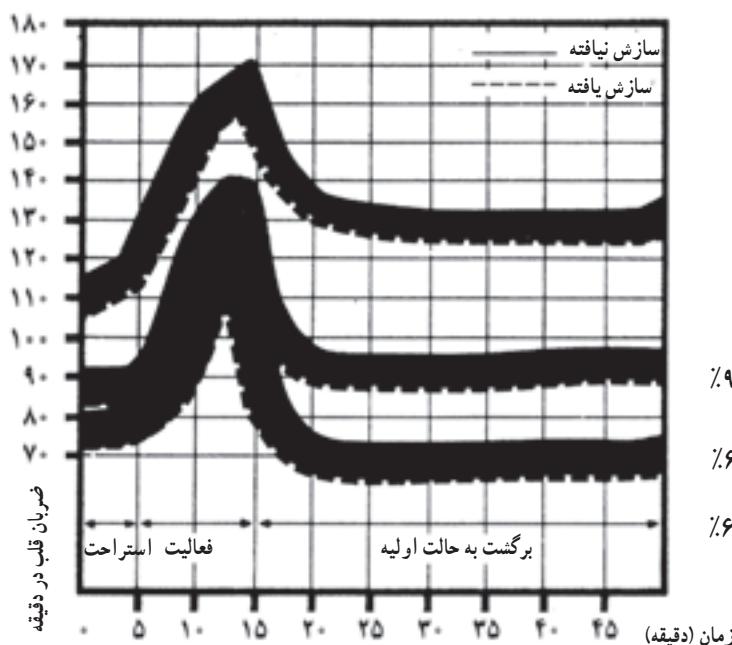

شکل ۱-۳۷- میزان ضربان قلب در دما و رطوبت‌های بالا

**۱-۲-۸** - اثرات حاصل از کار در محیط گرم: در محیط‌های گرم و مرطوب ضربان قلب تندری از حالت طبیعی می‌شود، زیرا جریان خون در پوست افزایش یافته و اکسیژن کمتری برای فعالیت در اختیار ماهیچه‌ها قرار می‌گیرد (شکل ۱-۳۷). اثرات توأم گرما و رطوبت بر ضربان قلب را نشان می‌دهد.

$$\text{دما} = 35^{\circ}\text{C} \quad \text{رطوبت نسبی} = \%90$$

$$\text{دما} = 32^{\circ}\text{C} \quad \text{رطوبت نسبی} = \%65$$

$$\text{دما} = 28^{\circ}\text{C} \quad \text{رطوبت نسبی} = \%60$$

کم شدن آب بدن در کارگرانی که در محیط‌های گرم کار می‌کنند مانند جوشکاران که با حرارت و گرما سروکار دارند رایج است. از دست رفتن مایعات بدن به وسیله‌ی تعرق موجب کم شدن املاح مورد نیاز بدن شده و موجب خستگی و تهوع و گرفتگی عضلانی می‌گردد و در مواردی حتی ممکن است باعث غش (سنکوب) شود.

**۱-۲-۹- روش‌های پیشگیری از عوارض ناشی از گرما:** استفاده از آب کافی همراه با املاح مناسب برای تأمین آب و نمک بدن

تذکر مهم! افرادی که دارای ناراحتی کلیوی – قلبی و پوستی هستند باید در محیط گرم و مشاغلی که با گرما سر و کار دارند به کار اشتغال داشته باشند. اینگونه افراد باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرند.



شکل ۱-۳۸- نمایی از یک کابین با تهویه

**تهویه:** تهویه‌ی عمومی کارگاه‌ها برای کاهش دمای هوای محیط کار (شکل ۱-۳۸).

**لباس کار مناسب:** لباس‌های نخی بیشتر از لباس‌های نایلونی و پشمی گرما را دفع می‌کنند و لباس‌هایی که به رنگ روشن هستند گرمای کمتری جذب می‌کنند.



شکل ۱-۳۹- تأسیسات نفتی در جنوب



شکل ۱-۴۰

سازش: مواجهه‌ی مداوم با گرما باعث می‌شود سازش با هوای گرم در بدن به وجود آید؛ مثل جوشکارانی که در مناطق نفت خیز جنوب به کار اشتغال دارند (شکل ۱-۳۹).



روشنایی: منبع نور طبیعی خورشید است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده واقع می‌شود. نور مستقیم اگر درخشندگی زیادی داشته باشد و بعضی از نورهای غیرمستقیم (مثلًا نور قوس الکتریکی موقع جوشکاری حتی به طور غیرمستقیم) برای چشم ضرر دارد. لذا دیوارهای اطراف محل جوشکاری باید دارای رنگ‌های مات باشد تا نور غیرمستقیم جوشکاری به چشم آسیب برساند. چگونگی برگشت نور قوسی در شکل ۱-۴۰ مشاهده می‌شود.

میزان روشنایی در کارگاه‌های صنعتی: در کارگاه‌هایی که با قطعات کوچک و ظریف سروکار دارند یا مکان‌هایی که با کنترل کیفیت سروکار دارند باید نور کافی وجود داشته باشد. بویژه کار در کارگاه‌های تاریک باعث خستگی چشم می‌شود و شوق و شور و انگیزه‌ی کار را کم می‌کند و در درازمدت موجب ضعف بینایی می‌شود؛ لذا میزان روشنایی در کارگاه‌های مختلف استاندارد شده است که در جدول ۱-۲ نمونه‌ی آن را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱-۲- شدت روشنایی توصیه شده در امور حرفه‌ای

میزان روشنایی بر حسب لوکس	نوع فعالیت	محل کار
۱۰۰	روشنایی عمومی	کارگاه‌های تولیدی تجزیه‌ی آزمایشگاهی
۲۰۰	روشنایی محل کار	
۳۰۰	قسمت نخ‌رسی	
۵۰۰	بافندگی	
۲۰۰	جلو دستگاه‌های گردنه	کارگاه‌های تجزیه‌ی آزمایشگاهی
۳۰۰	آزمایشگاه	
۲۰۰	میزهای کنترل	
۱۵۰	محل قطعات بزرگ	محل قطعات متوفی
۲۰۰	محل قطعات متوسط	
۵۰۰	محل قطعات کوچک	
۱۰۰۰	محل قطعات ظریف	
۲۰۰	موتورخانه	طبقه‌ی کارگاه
۳۰۰	تابلوهای فرمان	

# ایمن فنگ کنید.

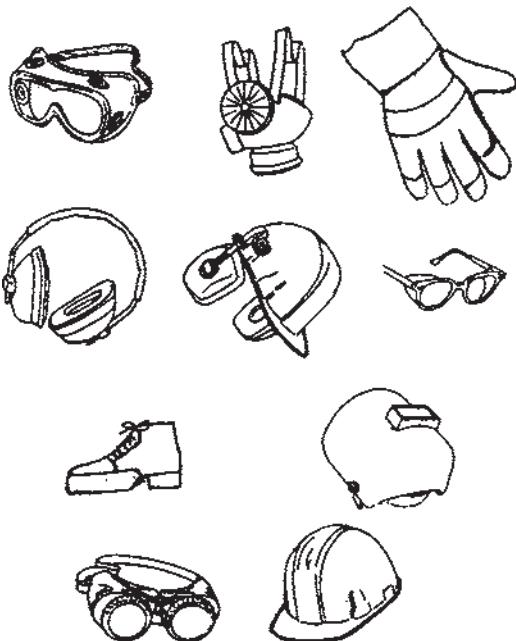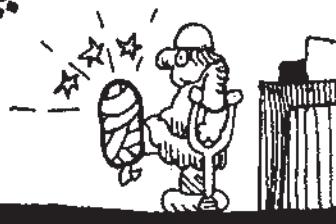

شکل ۱-۴۱

مدت: ۲ ساعت



شکل ۱-۴۲



شکل ۱-۴۳

## ۳-۱- ایمن فکر کنید و ایمن عمل کنید

با رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل ایمنی شکل ۱-۴۱ باید از حوادث و ناگواری‌های موقع کار جلوگیری نمود ولی در عین حال ممکن است باز هم حوادثی در صنعت اتفاق افتد. فراگیری کمک‌های اولیه برای کارکنان الزامی است تا در صورت وقوع حادثه کارهای مقدماتی درمان حادثه دیدگان انجام شود. در راستای این اهداف دستورالعمل شماره ۱-۴ و ۱-۵ و ۱-۶ به عنوان کار عملی تنظیم می‌شود و فراگیران لازم است با تمرین صوری به صورت عملی به مهارت کافی در این خصوص رسیده تا در زمان‌های بحرانی اقدامات مفید و مؤثری انجام دهنده بعلاوه از طریق بازدید از مراکز اورژانس و واحدهای آتش‌نشانی تجربیات خوش را افزایش داده و به روز نماید.


## ۴- دستورالعمل کمک به فردی که لباس او آتش گرفته است

۱- فوراً مصدوم را بر روی زمین بخوابانید.

۲- اگر کپسول آتش‌نشانی در دسترس است از آن استفاده کنید و گرنه سمتی از بدن که آتش گرفته است روی زمین بغلتانید تا اکسیژن به آتش نرسد و خاموش شود (شکل ۱-۴۲) و یا با پارچه ضخیم (مثل پرده‌های کائینی جوشکاری) بدن او را بپوشانید تا آتش خاموش شود.

۳- بلا فاصله پس از خاموش شدن آتش به روش زیر اقدام به سرد کردن مصدوم نمایید.

الف) لباس‌ها را دریاوارید و یا آن‌ها را با آب سرد کنید (شکل ۱-۴۳).

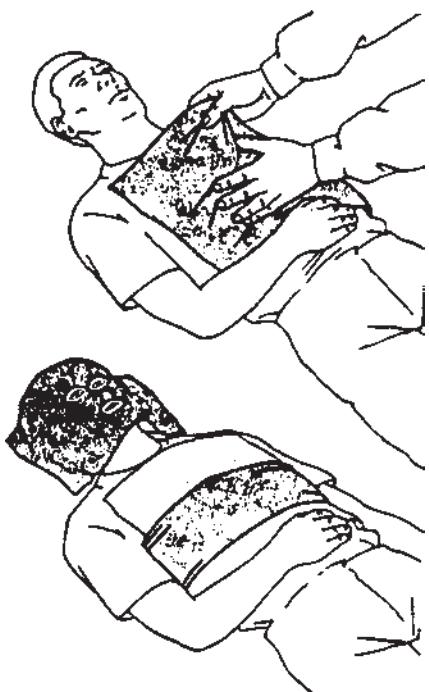

شکل ۱-۴۴

ب) با ریختن آب روی مصدوم به مدت ۱۰ دقیقه وی را خنک کنید.

ج) پاک بودن و باز بودن راه تنفسی را کنترل کنید.

د) با استفاده از باندهای تمیز سوختگی را بپوشانید (شکل ۱-۴۴).



شکل ۱-۴۵


ه) اگر مصدوم هوشیار است برای جایگزینی آب از دست رفته به وی آب بدھید (شکل ۱-۴۵).

مدت: ۴ ساعت



شکل ۱-۴۶

**۱-۵- دستور العمل انتقال مصدوم**  
در صورتی که یک نفر کمک کننده باشد (شکل ۱-۴۶).

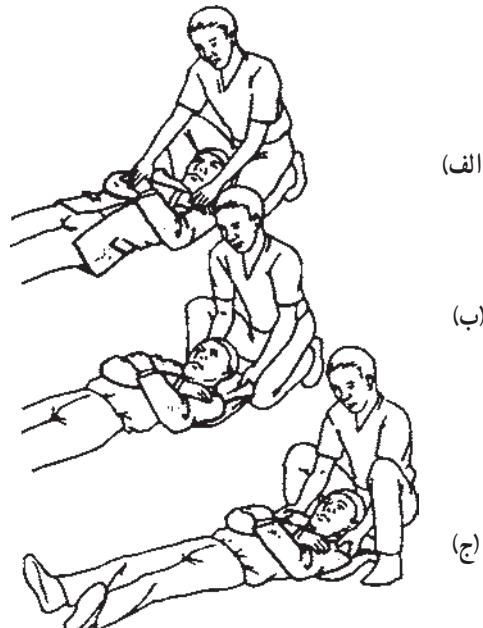

شکل ۱-۴۷

۱- هر دو دست مصدوم را روی سینه اش قرار دهید و مطابق شکل ۱-۴۷-الف) کت یا ژاکت وی را درحالی که تکمه هایش را باز کرده اید از زیر بدن مصدوم به عقب بکشید و در زیر سر شر قرار دهید (شکل ۱-۴۷-ب).

۲- شانه های مصدوم را گرفته و او را به آرامی بکشید (شکل ۱-۴۷-ج).




شکل ۱-۴۸

۳- در صورتی که مصدوم ژاکت یا کت نپوشیده است باید زیر بغل وی را گرفته و او را به آرامی بکشید (شکل ۱-۴۸).



شکل ۱-۴۹

۴- در صورتی که مصدوم قادر به راه رفتن است در کنار مصدوم قرار گیرید و دست مصدوم را از روی گردشان گذراند و دست او را بگیرید و دست دیگر تان را به دور کمر او حلقه بزنید و لباس او را بچسبید (شکل ۱-۴۹).

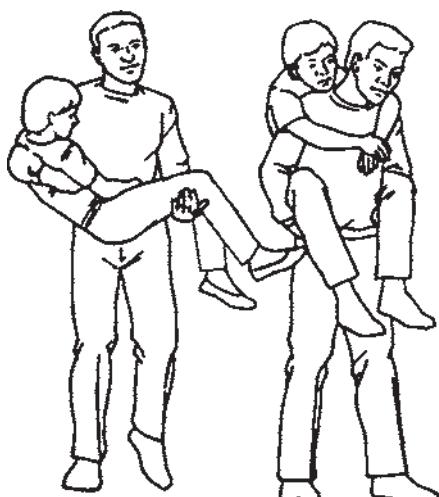


شکل ۱-۵۰


۵- در صورتی که مصدوم سبک وزن است و هوشیار است می توانید او را مانند شکل ۱-۵۰ بغل کنید یا با روش به دوش گرفتن انتقال دهید.



شکل ۱-۵۱

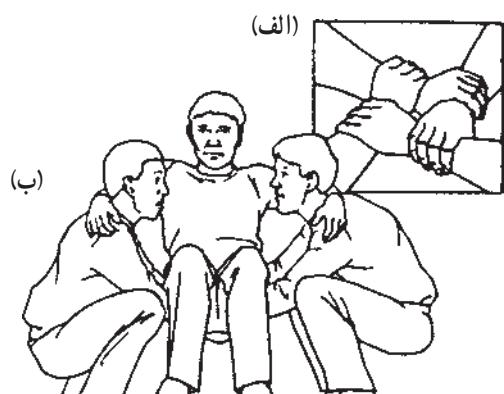

شکل ۱-۵۲

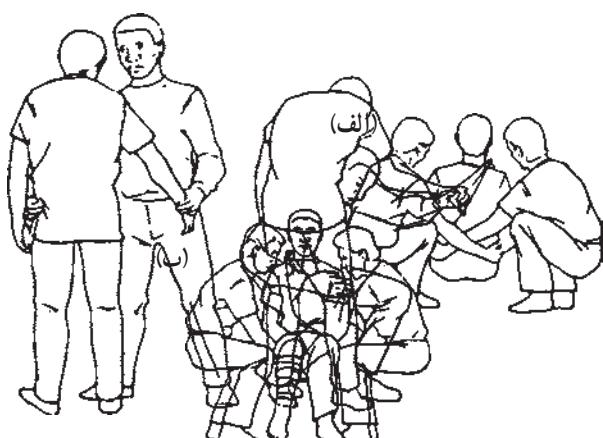

شکل ۱-۵۳

۶- اگر می‌خواهید یک دستستان آزاد باشد و مصدوم را منتقل کنید به مصدوم کمک کنید تا بایستد، دست مصدوم را با دست چپتان بگیرید (شکل ۱-۵۱) زانوهایتان را خم کرده به جلو خم شوید و بدقت شانه راست خود را در کشاله ران مصدوم قرار دهید و اجازه دهید مصدوم روی شانه شما بیفتد. دست راست را به دور و پشت زانوهای مصدوم قرار دهید سپس بایستید و وزن مصدوم را بروی شانه تنظیم کنید.

**نکته‌ی مهم!** اگر دو نفر کمک کننده وجود داشته باشد می‌توانند برای مصدوم با دست‌های خود یک صندلی بسازید.


- هر کدام از کمک کننده‌ها با دست راست مچ دست چپ خودش را بگیرد سپس با دست چپ مچ دست راست نفر دیگر را (شکل ۱-۵۲-الف).

- مصدوم روی دست آن‌ها نشسته و دستهایش را بر روی گردن کمک کننده حلقه کند (شکل ۱-۵۲-ب). بعد هر دو کمک کننده با هم بلند شوند و آرام حرکت کنند.

**نکته‌ی مهم!** چنانچه مصدوم به دستهایش آسیب رسیده است و قادر به گرفتن کمک کننده‌ها نمی‌باشد باید از روش صندلی دوستی استفاده شود.

- دو کمک کننده در دو طرف مصدوم قرار گیرند و بنشینند.  
- کمک کننده‌ها ساعد خود را پشت مصدوم قرار داده و لباس مصدوم را بچسبند (شکل ۱-۵۳-الف). اگر مصدوم لباس نپوشیده است مچ دست یکدیگر را بگیرند.

- کمک کننده‌ها همزمان بلند شوند و قدم‌های یکسانی بردارند (شکل ۱-۵۳-ب).

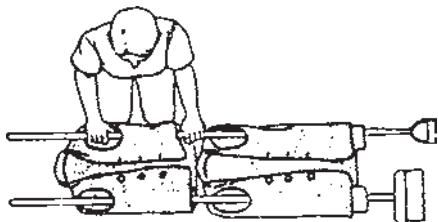

شکل ۱-۵۴

- دو یا سه کت یا ژاکت محکم پیدا کنید و با استفاده از دو لوله فولادی مناسب یا چوب محکم برانکار بسازید.
- آستین کت‌ها را به داخل ببرید (شکل ۱-۵۴).



شکل ۱-۵۵


- تکمه یا زیپ کت‌ها یا ژاکت‌ها را بیندید (شکل ۱-۵۵) و چوب یا لوله مناسب را از درون آستین‌های کت یا ژاکت عبور دهید و محکم بودن برانکار را کنترل کنید.
- مصدوم را به طرفی که آسیب ندیده بچرخانید.
- برانکار را در پشت مصدوم قرار دهید.



شکل ۱-۵۶

- مصدوم را بر روی برانکار قرار دهید (شکل ۱-۵۶).

مدت: ۲ ساعت

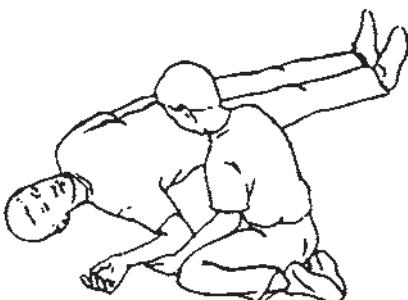

شکل ۱-۵۷

## دستورالعمل نحوه گذاشتن مصدوم در وضعیت خوب برای تنفس

- ۱- در یک طرف فرد مصدوم زانو بزنید (شکل ۱-۵۷).

**نکته‌ی مهم!** اگر احتمال آسیب به ستون فقرات را می‌دهید یا اگر فرد مصدوم بیهوش نیست از وضعیت ریکاوری<sup>۱</sup> استفاده نکنید.



شکل ۱-۵۸

- ۲- دستی که طرف شما قرار دارد را به حالتی مانند شکل قرار دهید که با بدنش زاویه  $90^\circ$  بسازد.
- ۳- دست دیگر فرد مصدوم را به طرف مقابل آورده به طوری که کف دست او زیر صورتش قرار بگیرد (شکل ۱-۵۸).

۱- ریکاوری: قرار گرفتن بدن در وضعیتی که نفس کشیدن به خوبی امکان پذیر باشد.

۴- زانوی پای طرف مقابل را بلند کنید (شکل ۱-۵۹).

۵- به آرامی زانو را به طرف خود کشیده و مصدوم را به طرف خودتان بچرخانید.



شکل ۱-۵۹

۶- مطمئن شوید که زانو با بدن زاویه  $90^{\circ}$  را می‌سازد

(شکل ۱-۶۰).



شکل ۱-۶۰

۷- برای اطمینان از باز بودن راه تنفسی سر مصدوم را به

عقب بکشید و تنفس او را کنترل کنید (شکل ۱-۶۱).



شکل ۱-۶۱

آزمون پایانی

- ۱- می گویند حادثه خبر نمی کند یعنی حادثه .....  
الف) رویداد برنامه دار است   
ب) رویداد برنامه ریزی نشده است   
  
۲- کدام گزینه در زمره‌ی شرایط نامن نیست?  
الف) کارکردن با وسیله‌ای که طرز کار آن را نمی دانید   
ب) استفاده از وسیله‌ی نامناسب   
ج) کار مداوم با ابزار یا وسیله‌ای که طرز کار با آن را می دانید   
د) عدم استفاده از وسیله‌ی اینمنی   
  
۳- اتصال دستگاه‌های برقی به زمین با کدام گزینه درست است?  
الف) وصل با میله‌ی آهنی به سممه‌ی چاه ارت   
ب) وصل به وسیله‌ی سیم بدون روپوش به سممه‌ی چاه ارت   
ج) با اتصال سیم بدون روپوش به سیستم لوله‌کشی آب   
د) به وسیله‌ی میله‌های آهنی به اسکلت فولادی ساختمان   
  
۴- کدام گزینه در ردیف مثلث آتش قرار نمی گیرد?  
الف) حرارت       ب) هوا       ج) ماده سوختنی   
درجه حرارت اشتعال در کدام گزینه بیان شده است?  
الف) درجه حرارت شعله‌ی ماده‌ی سوختنی   
ب) درجه حرارتی که در آن ماده شروع به سوختن می کند   
ج) میزان حرارتی که یک کیلو ماده‌ی سوختنی تولید می کند   
د) مقدار گرمایی که یک گرم ماده‌ی سوختنی می گیرد تا یک درجه گرم شود   
  
۵- کدام گزینه در مهار آتش نقشی ندارد?  
الف) گرم کردن       ب) محدود کردن اکسیژن   
ج) خارج کردن ماده سوختنی       د) سرد کردن   
  
۶- کدام گزینه در ردیف علل اصلی حریق قرار می گیرد?  
الف) الکتریسیته       ب) جرقه‌های قوس الکتریک   
ج) سطوح داغ       د) تمام موارد

۸- کارگر جوشکار در معرض چه نوع آلودگی‌های زیانآوری قرار دارد؟ نام بیرید.

جواب در دو سطر :

.....  
.....

۹- راه‌های پیشگیری از آلودگی‌های صوتی را بنویسید.

جواب در سه سطر :

.....  
.....  
.....

۱۰- راه‌های تبادل حرارت بین انسان و محیط کار را نام بیرید.

جواب در یک سطر :

.....

۱۱- جوشکارانی که در محیط گرم به جوشکاری مشغولند به چه مشکلاتی ممکن است دچار شوند و علت یا علل آن چیست؟

جواب در دو سطر :

.....  
.....

۱۲- آیا اقامت طولانی در محیط‌های گرم موجب سازگاری بدن در مقابل گرما می‌شود؟

بلی  خیر

۱۳- روش‌های پیشگیری از عوارض ناشی از گرما را نام بیرید. (حداقل سه مورد)

جواب در یک سطر :

.....