

سرویس و نگهداری تجهیزات معدن



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- نحوه‌ی سرویس پیکورها را شرح دهد.
- ۲- روش سرویس پرفوراتورها را بیان کند.
- ۳- نحوه‌ی سرویس پرفوراتوریس‌های دستی و پایه‌دار را شرح دهد.
- ۴- چگونگی سرویس نوار نقاله‌های تسمه‌ای را توضیح دهد.
- ۵- راه‌های سرویس و نگهداری جرثقیل‌ها را تشریح کند.
- ۶- کابل‌ها و روش‌های سرویس و نگهداری آن‌ها را توضیح دهد.
- ۷- سرویس و نگهداری واگن‌ها را بیان کند.
- ۸- نحوه‌ی سرویس و نگهداری بادبزن‌های تهوبه (وانتیلاتورها) را توضیح دهد.
- ۹- چگونگی سرویس و نگهداری پمپ‌های گریز از مرکز را توضیح دهد.

سرویس کاری تجهیزات معدنی

۶- در موقع وصل یا قطع شیلنگ به پیکور یا مخزن هوا، باید شیر آنها بسته باشد. طول شیلنگ که به مخزن هوا وصل می شود، نباید بیشتر از ۱۲ متر باشد.

۷- وقتی که سر مته را داخل پیکور قرار می دهیم، سر پیکور نباید به طرف کارگر باشد در غیر این صورت ممکن است با به کار افتادن ناگهانی پیکور، کارگر مجرح شود.

سرویس و نگهداری پروفوراتور

هر پروفوراتوری که به معدن تحویل داده می شود، باید کنترل و آزمایش گردد که هیچ گونه خرابی و اشکالی نداشته باشد تا در حین کار صدمه و خسارتی به آن وارد نشود. در خاتمه هر



شکل ۲-۱۰

نحوه سرویس پیکورها

در موقع سرویس پیکورها مقررات زیر باید در نظر گرفته شود.

۱- وقتی که روغن کاری به طور دستی انجام می شود، باید روغن از طریق اتصال لوله‌ای پیکور داخل گردد. این کار باید حداقل برای هر ۳ تا ۴ شیفت انجام گیرد و قبل از مخزن کمپرسورها را قطع نمود و شیلنگ را باز کرد.

۲- روغن کاری خودکار به وسیله‌ی روغن‌دان خودکاری که در بالای لوله قرار دارد انجام می شود روغن‌دان باید در هر شیفت پر از روغن گردد.

۳- حداقل ۳ مرتبه در هفته پیکور باید در کارگاه بازرگانی و تعمیر گردد.

۴- قبل از وصل کردن لوله‌ی لاستیکی به پیکور، باید داخل آن بدمند.

۵- به کار انداختن پیکوری که قطعات آن خراب باشد یا مقدار مصرف هوای آن زیاد و بازده آن کم باشد، مجاز نیست فاصله‌ی بین بوش استوانه و میله‌ی سر مته نباید بیشتر از $\frac{2}{3}$ میلی متر باشد.



شکل ۱-۱۰



پیشتر از حرارت تعیین شده باشد.

۴- کار پروانه را کنترل کنید پرده های پروانه نباید با سریپوش تماس پیدا کنند.

۵- وضع روغن را در بلبرینگ‌ها (یاتاقان‌ها) و چرخ‌دنده‌ی کاهنده کنترل کنید؛ بلبرینگ‌ها باید با روغن خالص روغن کاری شوند.

به منظور جلوگیری از گرم شدن سیم پیچ موتور، باید به دریچه‌های خنک کننده‌ی هوایی توجه شود، چگونه مسدود شدن یا چسبیدن این دریچه‌ها باعث گرم شدن عایق سیم پیچ استارتور می‌گردد.

سرویس نوار نقاله‌های تسمه‌ای

به منظور اطمینان از کار معمولی نوارهای نقاله‌ی
تسمه‌ای، باید وضعیت سوارشدن صحیح و دقیق نوار نقاله را به
طور منظم و مستمر کنترل کرد و کارگاه معدن نیز دارای شرایط
خوبی باشد. هنگام کار کردن نوار نقاله، کارهای زیر باید صورت
گیرد:

۱- زغال سنگ ها و مواد معدنی که در قسمت های کششی و حرکتی زیر صفحه های محافظ نوار نقاهه پخش شده اند، باید به طور متناوب حجم آویز، شوند.

۲- وضعیت چرخش غلتک های بالا و پایین باید کنترل شود. محو، های، غلتک ها باید با مهندس محکم شوند.

۳- مراقبت شود که تسمه‌ی نقاله به خوبی چرخش داشته باشد و به یک طرف کج نشده باشد. هم‌چنین باید محکم بودن اتصال‌ها و سطح فعال، تسمه‌ها کنترل شوند.

۴- دقت شود که اسکرایپرهای پاک کننده‌ی تسمه با سطح تسمه تماس داشته باشند و در صورت لزوم، نوار لاستیکی به حد الازم کشیده شود.

۵- تمام اتصال‌های پیچی باید آزمایش شوند و مطمئن شوید که شل نباشد. هم‌چنین وضع کاسه نمدها باید خوب باشد، در غیراین صورت ممکن است گرد و خاک به داخل چرخ‌دنده‌ی کاهنده، بلبرینگ و یاتاقان‌ها نفوذ نماید. محل جدید باید دقیقاً از لحاظ صحت کار و عمل کرد دستگاه مورد بازرگانی و آزمایش قرار گیرد.

دوره‌ی فعالیت پرفوراتور، باید آن را باز کرد و گل ولای و روغن آن را کاملاً تمیز کرد تا مشخص شود که آیا پرفوراتور خوب عمل می‌کند یا خیر؟ فیلتر خودکار روغن‌دان و لوله‌ی ارتباط آب، باید محکم بسته شده باشد. قبل از عملیات، ضمن انجام کنترل‌های لازم باید روغن‌دان خودکار را از روغن پر کرد. پرفوراتورها عموماً به این طریق روغن‌کاری می‌شوند مصرف روغن در هر شیفت، معمولاً حدود «۳۰۰-۶۵۰» گرم است.

کار باز کردن کامل پروفوراتورها جهت نظافت کلی و تعویض قطعات و اجزای فرسوده، باید در کارگاه تعمیراتی انجام گیرد. برنامه‌ی کارهای تعمیرات پروفوراتورها، باید طوری تنظیم شود که پروفوراتور هر ماه یک بار باز و تمیز شده، مورد آزمایش قرار گیرد.

پایه‌های بادی پرفوراتورها نیز باید مرتباً بازرسی و امتحان شوند. به منظور خوب کار کردن پایه‌ها و ازدیاد دوام و عمر قطعات مختلف آن، باید در آغاز هر شیفت کاری قسمت‌های روغن خور را روغن کاری کرد. پایه‌های بادی را نیز باید در کارگاه‌های تعمیراتی باز کرد و نظافت نمود قبل از باز کردن پایه‌ی بادی، باید آن را با هوای فشرده به خوبی تمیز کرد و پس از باز کردن، احتمالی فرسوده و معموب را تعویض کرد.

با توجه به اهمیت کار پروفوراتور و این که با سرعت قابل ملاحظه‌ای کار می‌کند، ذکر این نکته ضروری است که اگر روغن کاری آن خوب صورت نگیرد، قسمت‌های اصطکاکی آن داغ می‌شود و موجب فرسودگی سریع دستگاه می‌گردد.

نحوه‌ی سرویس پرفوراتوریس‌های دستی و پایه‌دار
قبل از به کار انداختن یک پرفوراتوریس جدید با

پروفوراتوریس **نعمیر سده**، کارهای ریر باید انجام سود :
۱- مقاومت پوشش سیم پیچ بین فازها و پروفوراتوریس،
باید اندازه گیری شود (این مقاومت باید کمتر از 15000 اهم باشد)

۲- کارسوئیچ را کنترل و آزمایش کنید.

۳- پروفوراتوریس را به مدت ۳۰ دقیقه در جا آزمایش

کنید، حرارت پرفوراتوریس باید حداقل ۲۵ درجه (نه بیشتر)

نحوه سرویس و نگهداری جرثقیل ها

جرثقیل ها یا وینچ ها از جمله تجهیزات مهمی هستند که در معادن کاربرد دارند. حمل و نقل افراد و مواد معدنی از چاه ها و تونل های مورب با استفاده از جرثقیل و کابل صورت می گیرد که با توجه به نوع و اهمیت آن ها (که در درس تکنولوژی استخراج معدن (۱) با آن ها آشنا شده اید) در قسمت های مختلف معدن به کار گرفته می شوند. هرگاه باربری داخل چاه باشد، در بالای دکل چاه تعدادی قرقه وجود دارد که کابل جرثقیل از دور آن ها عبور می کند و به قفس متصل می شود و در حقیقت جرثقیل کار بالا و پایین آوردن قفس یا اسکیپ را در چاه انجام می دهد. در مورد تونل های شبیدار کابل به واگن ها متصل است و جرثقیل واگن ها را بالا و پایین می برد. با توجه به این که سال گذشته با انواع جرثقیل ها و ساختمان و اجزای آن ها آشنا شده اید، در اینجا صرفاً به بحث در مورد معايب جرثقیل ها و چگونگي رفع آن اشکالات و نکاتی که در بحث نگهداری تعمیر جرثقیل ها حائز اهمیت است، می پردازیم. در این ارتباط جدول معايب اصلی دستگاه های جرثقیل که بیشتر با آن ها در معدن رو به رو می شویم، آورده شده و در هر مورد علت پیدایش عیب و روش برطرف کردن آن عیب نیز بررسی شده است. بدیهی است انجام کارهای عملی در این زمینه، به طور موردي صورت خواهد گرفت و هنرجویان صرفاً از طریق این جدول با چگونگی برطرف ساختن عیب آشنا می شوند و این انتظار در طول دوره‌ی آموزش در هنرستان وجود

ندارد که کلیه‌ی سیستم های مکانیکی جرثقیل و چگونگی برطرف کردن معايب آن ها عملانجام شود، بلکه سعی شده در این قسمت به صورت راهنمای، جدولی برای اجرا در میدان کار عملی در معدن ارائه گردد تا در آینده، تکنسین بتواند بعضی از مشکلات اجرایی را شخصاً برطرف کند یا در جهت رفع عیب راهگشایی کند.

سرویس جرثقیل های دستی: طول عمر یک جرثقیل به سرویس کردن و مراقبت منظم از آن بستگی دارد. قبل از به کار انداختن جرثقیل باید پیچ و مهره‌ای که جرثقیل را به قاب می‌بندند، بررسی شوند و در صورت لزوم، این پیچ و مهره‌ها باید محکم شوند، علاوه بر این، وضع چرخش غلتک های راهنمای باید کنترل گردد.

قسمت هایی که در معرض اصطکاک قرار دارند، باید روغن کاری شوند.

بستن سیم بکسل به طبلک و هم چنین مناسب بودن آن برای کار بعدی، باید کنترل شود. دستگاه ترمز باید تنظیم باشد و خوب کار کند. عمل ترمز باید به نرمی و به تدریج انجام گیرد و روی سطح لبه های ترمز، نباید روغن باشد در غیر این صورت ممکن است از روی طبلک بلغزد و در رود. در صورتی که روی سطح لبه‌ی ترمز یا تسمه، روغن وجود داشته باشد، باید فوراً آن را با نفت پاک کرد. محل کار راننده‌ی جرثقیل باید از روشنایی کافی برخوردار باشد.

جدول^۱ معایب اصلی دستگاه‌های جرثقیل و روش برطرف کردن آن‌ها

نوع عیب	علت	روش برطرف کردن عیب
موقع روشن کردن موتور الکتریکی، طبلک و چرخ اصطکاکی و موتور نمی‌چرخد.	عیب در موتور و دستگاه به کاراندازی و شبکه گردد. علت نبودن ولتاژ بررسی شود و ولتاژ برق داده شود.	عیب در موتور و دستگاه به کاراندازی و شبکه است. فقدان ولتاژ کافی
موتور می‌چرخد	عیب در جعبه‌دنده است.	جعبه‌دنده باید پیاده و تعمیر شود.
بریدگی سیم‌بکسل	بار غیرمجاز روی سیم‌بکسل	تعویض سیم‌بکسل. بست سیم‌بکسل را خوب بیندید و آن را هرماه کنترل کنید.
بار موتور الکتریکی زیاد است و بکسل زیاد است.	کلاچ اصطکاکی تنظیم نشده و بار انتهایی سیم	کشش کلاچ اصطکاکی را تنظیم کنید.
هنگام به کار انداختن موتور الکتریکی نمی‌چرخد و از آن صدا بلند می‌شود.	فشار ضعیف است یا در یکی از فازها بریدگی وجود دارد و یا دستگاه راهاندازی خراب است.	سیستم شبکه را کنترل کنید اگر موتور الکتریکی دارای معایب باشد آن را تعویض کنید دستگاه راهاندازی را تعمیر و یا تعویض کنید.
سیم‌بکسل فقط در یک لبه طبلک می‌پیچد.	دستگاه جرثقیل ناصحیح نصب شده است.	جرثقیل را از روی دستورالعمل نصب نمایید.
هنگام کشیدن کلاچ اصطکاکی با دست نیروی کشش جرثقیل نرمال نیست.	کلاچ اصطکاکی تنظیم نشده است و یا فرسایش لنت ترمز وجود دارد.	طول لنت را به وسیله‌ی دستگاه اهرم تنظیم کنید.
دیسک کلاچ اصطکاک بکسوات می‌کند.	در سطح دیسک ترمز روغن وارد شده است.	سطح ترمز را از روغن تمیز نمایید و قسمت اصطکاک شونده را بشویید اگر لازم باشد لنت (آستر) ترمز را تعویض کنید.
هنگام کار سروصدا تولید می‌شود.	یا بلبرینگ شکسته شده، یا دنده ردوکتور شکسته شده و هم ساییده شده است.	بلبرینگ و دنده را تعویض کنید.
بلبرینگ‌ها از حدمجاز زیاد گرم می‌شوند.	روغن کم می‌باشد. گل ناخالص به روغن وارد شده یا کاسه بلبرینگ‌ها کچ نصب شده‌اند.	روغن اضافه کنید. بلبرینگ‌ها را بشویید و روغن را تعویض کنید. سفتی بلبرینگ‌ها را کنترل و کجی کاسه بلبرینگ را درست کنید.
برای پیچانیدن سیم‌بکسل به دور طبلک نیروی کششی زیادی لازم است (بیش از ۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)	حلقه‌ی طبلک و فلکه‌ی صاف با لنت ترمزا اصطکاک اپدا کرده است.	سطح لنت ترمز را تنظیم کنید. پایه‌ی تھتانی شاسی را به طور صحیح نصب کنید. بلبرینگ را کنترل کنید و عیب را از بین برید.
در حفره‌ای که موتور الکتریکی در آن قرار دارد، از ردوکتور، روغن یا فرسوده شده است. و یا در ردوکتور روغن به مقدار زیاد ریخته شده است.	واشر آب‌بندی در قطر دیافراگم طبلک خراب نمایید و روغن اضافی را خالی کنید.	واشر آب‌بندی را تعویض و سطح روغن را کنترل نمایید و روغن اضافی را خالی کنید.

۱- این جدول جنبه‌ی حفظ کردن ندارد و به عنوان مرجع در اختیار قرار داده شده است.

بکسل در دور طبلک به طور نامتناوب نیچد دقت کنید که در موقع باز شدن سیم بکسل از طبلک ۳-۴ دور سیم بکسل روی طبلک باقی بماند.

- ۸- دقت نمایید که روغن بر روی سرپوش و واشر فلنج های لبه دار و اتصال های ردوکتور نشست نکند. قطعات دستگاه جرثقیل را به صورت خودسر روغن کاری نکنید این کار باید فقط طبق کارت انجام شود. در صورتی که در دستگاه جرثقیل سروصدا، نشست روغن و غیره پیدا شد، نباید با دستگاه کار کرد. دستگاه را فوراً متوقف کنید و تمام عیوب آن را از بین ببرید و در دفتر مخصوص یا پاسپورت دستگاه جرثقیل یادداشت کنید.
- ۹- باید مراقب باشید که سطوح رویاز، استاتور موتور الکتریکی آلوده به گرد و خاک و چربی و دوده نشود.

کابل ها

کابل ها وسایلی هستند که در صنعت و معدن موارد استفاده زیادی دارند. بیشترین مصرف آن ها در ماشین های بالابر، آسانسورها و جابجایی قطعات ماشین می باشد. نوع الیافی آن مصرف کمتری دارد ولی نوع سیمی بیشتر به کار برده می شود. کابل ها به دو صورت ساخته می شوند. نوعی از آن با تاب منظم بافتی می شود که در سیستم استاندارد نیز پذیرفته شده است. در این کابل ها جهت تاییدن سیم ها برای ساختن رشته ها، برخلاف جهت تاییدن رشته ها برای ساختن کابل است (شکل a-۴-۱۰).

در این نوع کابل، سیم ها تقریباً موازی محور کابل دیده می شوند. این کابل ها به هنگام کاربرد، از هم باز نشده، چمبه رنمی شوند و کار با آن ها آسان است.

جهت تاییدن سیم ها در کابل های با تاب بلند، با هر یک از رشته ها یکسان است. بنابراین راستای سیم های بیرونی، نسبت به محور کابل، مورب می باشد. این کابل ها در مقابل ساییدگی و خستگی نسبت به کابل های با تاب منظم، مقاوم تر هستند ولی به باز شدن و یا چمبه شدن تمایل دارند.

هسته های کابل ها باید از سیم یا رشته های تاییده فولادی باشد. زیرا در مقابل بار یا خم شایجاد شده وظیفه تکیه گاه را به عهده دارد.

نکات ایمنی در هنگام سرویس دستگاه های جرثقیل:

هنگام کار دستگاه جرثقیل، باید کارهای زیر انجام شود :

- ۱- از خوب بودن نصب دستگاه جرثقیل اطمینان حاصل کنید.
- ۲- ببینید که در مسیر حرکت واگن و سیم بکسل مانع وجود ندارد.
- ۳- قبل از شروع به کار نمودن دستگاه جرثقیل علایم صوتی (سوت - آژیر...) بدھید.
- ۴- مراقب کار جرثقیل باشید و مراقب باشید که سیم بکسل در طبلک به طور صحیح می پیچد و بعد از آن علامت بدھید.
- ۵- مطمئن شوید که سیم بکسل جرثقیل به گیره ی جلوی واگن اول خوب محکم شده است.
- ۶- هنگام خراب شدن دستگاه جرثقیل کار را متوقف کنید.


مواردی که هنگام کار جرثقیل ممنوع است :

- ۱- سیم بکسل را در گالری ها از طرفی که افراد ایاب و ذهاب می کنند نکشید.
- ۲- سیم بکسل را به کمک دست هدایت نکنید.
- ۳- با سیم بکسل های گرددار کار نکنید.
- ۴- سیم بکسل را به وسیله ی لکوموتیو نکشید.
- ۵- جرثقیلی را که طبق پاسپورت نصب نشده، به کار نیندازید. (هدایت جرثقیل فقط در محل بی خطر ممکن است. در موقع تحويل پست در محل کار، از درستی جرثقیل و وضعیت گالری، ریل و سوزن های هدایت و امکان کار و درستی وسایل ارتباط و علامت دهی و روشنایی و سیستم آب پاشی و بودن وسایل آتش نشانی اطمینان حاصل کنید).



- ۶- فضای خالی اطراف دستگاه جرثقیل را از وسایل اضافی ابانته نکنید. قبل از هر شیفت کیفیت محکمی جرثقیل و تمام اتصال های پیچ و مهره ای و حالت آن ها و محکمی فنرها و اشپینل ها و غیره را کنترل کنید. مراقب باشید سطح داخلی استارتور (راه انداز) موتور از گرد و خاک زغال پر نشود. اطمینان حاصل کنید که به هنگام حرکت سیم بکسل، قرقه ها می چرخند.
- ۷- در شروع هر شیفت اتصال سر و انتهای سیم بکسل را بازرسی کنید. هنگام کار دستگاه جرثقیل مراقب باشید که سیم




شکل ۱۰-۳

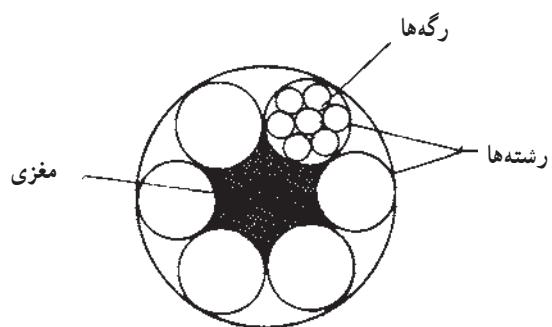

شکل ۱۰-۴ - مقطع یک کابل ۶ رشته‌ای

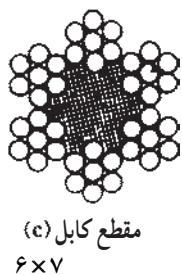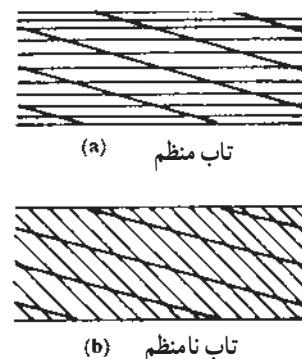

شکل ۱۰-۵

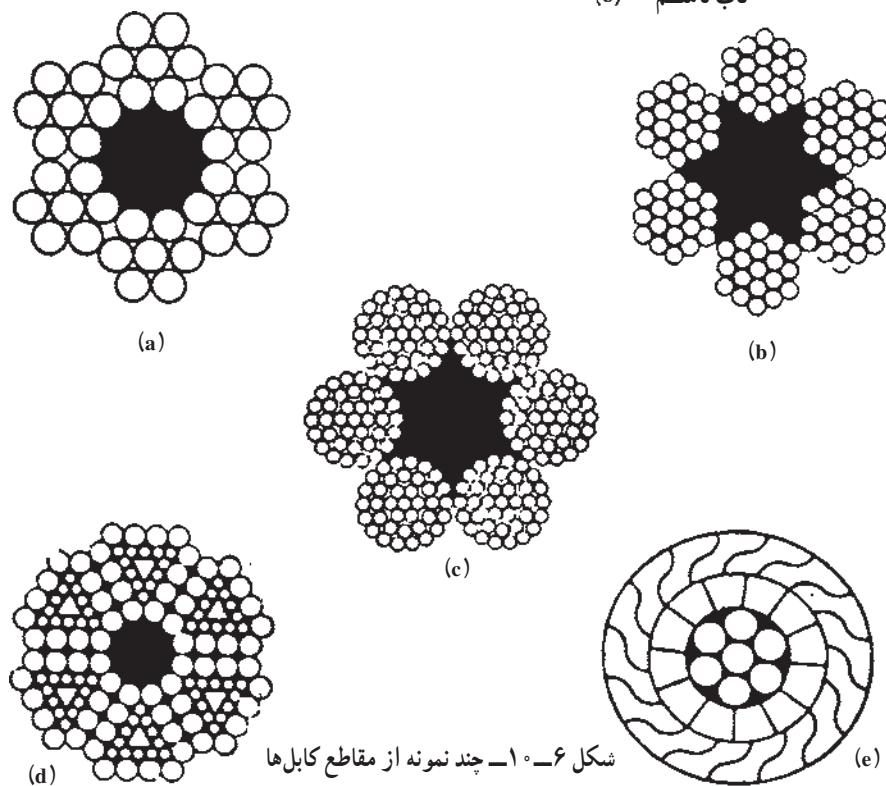


شکل ۱۰-۶ - چند نمونه از مقاطع کابل‌ها

کابل‌ها از نظر نداشتن بریدگی مرتب باید بازبینی شوند. زیرا اگر در داخل رشته‌ها و رگه‌ها بریدگی باشد، ممکن است فاجعه بیافریند. مثلاً بریدگی سیم یک آسانسور که سقوط آن را به دنبال دارد در نهایت به مرگ انسانی – اگر انسان در داخل آن باشد – منجر می‌شود.

در موقع بازدید، به وسیله‌ی یک برس فلزی، آن‌ها را تمیز می‌کنند تا رشته‌ها آشکار گردند. سپس آن‌ها را گریس کاری می‌کنند. برای افزایش درگیری کابل با فلکه‌ی آن، از ۶۰٪ صفحه به اضافه ۴٪ قطران، استفاده می‌شود. برای مالیدن آن به صورت گرم از قلم تخت مویی استفاده می‌گردد و به شکل لایه‌های نازک مالیده می‌شود.

برای جلوگیری از زنگ‌زدگی، بهترین روش آبکاری سیم‌های کابل با فلز روی می‌باشد. مقاومت سیم با آبکاری اندکی کم می‌شود ولی از عمر کابل کاسته نمی‌شود. حتی تجربه نشان داده است که طناب‌های آبکاری شده، دوام پیشتری نشان داده‌اند. آبکاری روی، از زنگ‌زدگی در مقابل گازها و بخارها و آب و رطوبت جلوگیری می‌کند.

اتصال کابل‌ها: یکی از مهم‌ترین نکات در مورد کابل‌ها، اتصال آن‌هاست. چنان‌چه دقت نشود، حلقه‌ی سر کابل باز شده، بار آن به پایین خواهد افتاد و موجب حادثه خواهد شد. در شکل‌های زیر چند نمونه اتصال کابل‌ها را مشاهده می‌کنید.

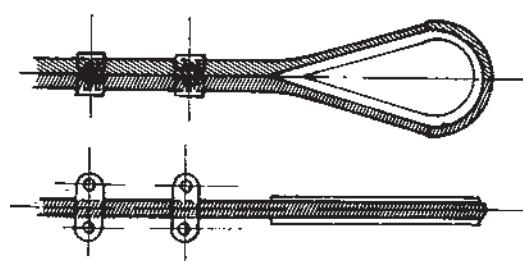

شکل ۸-۱۰- اتصال ورقی

هر رشته از سیم مربوط به یک رشته را رگه نیز می‌گویند. در شکل ۴-۱۰ مشخصات مقطع نشان داده شده است و زیر مقطع یک کابل، ۶×۷ نوشته شده است و آن را به صورت ۲۹mm, ۶×۷ نیز می‌نویسند. در اینجا عدد ۲۹ قطر کابل را مشخص می‌کند. عدد ۶ تعداد رشته و عدد ۷ تعداد رگه‌ی هر رشته را بیان می‌کند. معمولاً مشخصات تمامی کابل‌ها را می‌توانیم از جداول تهیه شده توسط کارخانه‌های سازنده، انتخاب کنیم.


شکل ۶-۱۰ یک نمونه از کابل بسته می‌باشد. مغز آن شامل یک رشته‌ی مرکزی است که در اطراف آن ۶ رشته استوانه‌ای اولیه، پوشش مرکزی را تشکیل می‌دهند. سپس ۱۲ رشته‌ی ذوزنقه‌ای، دومین پوشش را به وجود می‌آورند و گاهی تا ۱۵ رشته سومین پوشش را ایجاد می‌کنند. از خصوصیات ویژه این کابل‌ها، آببندی و غیرقابل نفوذ بودن آن‌هاست.

سرویس و نگهداری کابل‌ها: روغن کاری کابل‌ها، به طول عمر آن‌ها می‌افزاید. معمولاً اگر کابل‌های مغزی کتانی یا الیافی داشته باشند، در هنگام ساخت، روغن کاری می‌شوند. در هنگام سوار کردن و جا انداختن کابل‌های سیمی گریس کاری می‌شوند.


عمل گریس کاری به دو منظور صورت می‌گیرد :

الف – بتواند راحت‌تر و روان‌تر بلغزد که در این صورت راندمان کار ما بالا خواهد بود.



ب – از زنگ‌زدگی جلوگیری شود.

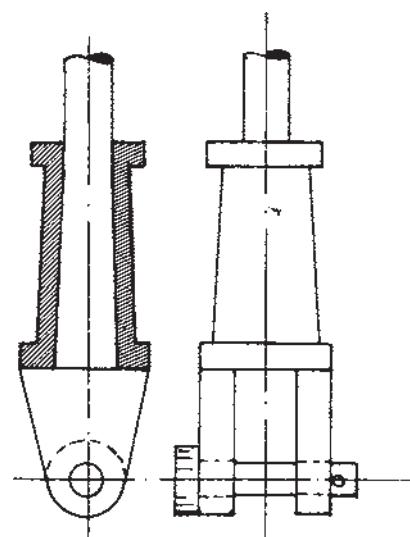

شکل ۷-۱۰- اتصال فشنگی

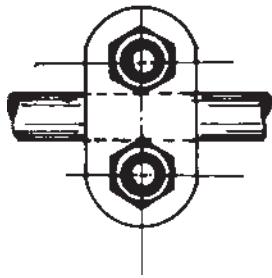

شکل ۱۰-۱۰- بست سه تکه‌ای

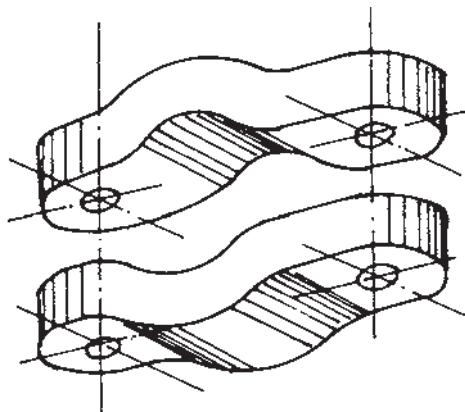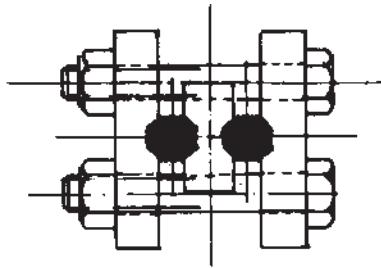

شکل ۹-۱۰- بست دو تکه‌ای

می‌شود. تنفس کارکنان، انفجار مواد منفجره، دود لوكوموتیوها و موتورهای دیزلی، تجزیه‌ی مواد آلی به خصوص چوب‌های معدنی و تصاعد گازهای سمی و قابل انفجار از جمله عواملی هستند که موجب آلوده شدن هوای معدن را فراهم می‌آورند. کار ماشین‌آلات حفاری نیز باعث پراکنده شدن گرد و غبار و گرد زغال در هوای معدن شده، آن را بیشتر آلوده و غیرقابل تنفس می‌کنند. وجود این آلودگی‌ها نه تنها برای تندرستی افرادی که هوای معدن را تنفس می‌کنند زیان‌آور است، بلکه از لحاظ ایمنی نیز خطر اشتعال و انفجار گازهایی مثل متان، هیدروژن و گرد زغال وجود دارد. به همین سبب به طور مدام باید عملیات تهویه در معدن انجام شود و هوای تازه به تمام نقاط آن برسد و جای‌گزین هوای آلوده شود. برای این کار از دستگاه‌های بادبزن استفاده می‌شود که مهم‌ترین وسیله‌ی تهویه معدن است و به کمک آن هوا در قسمت‌های مختلف شبکه‌ی معدن به جریان می‌افتد. به طوری که می‌دانید بادبزن‌ها به دو دسته‌ی بادبزن‌های شعاعی و محوری تقسیم می‌شوند. بادبزن شعاعی از یک چرخ گردندۀ تشکیل می‌شود که پره‌های متعددی به آن متصل است. بادبزن‌های محوری از کولرهای آبی منازل قابل مشاهده است. بادبزن‌های محوری از یک محور دوار که پره‌هایی در اطراف آن تعییه شده، تشکیل می‌شود. نمونه‌ی این بادبزن‌ها پروانه رادیاتور اتومبیل یا بادبزن‌های برقی داخل اتاق‌ها یا بادبزن‌های سقفی است. از آن جایی که به کارکنان داخل معدن باید دائمًا هوای تازه برسد، لذا توقف کار و انتیلاتورها موجب اختلال در کار معدن خواهد شد؛ بنابراین این تجهیزات باید همواره سالم و تحت مراقبت باشند.

سرویس و نگهداری و اگن‌های معدنی

کلیه‌ی و اگن‌های معدنی که در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید به طور منظم سرویس و نگهداری شوند و از آن‌ها خوب مراقبت به عمل آید. دیواره‌های داخلی و ته و اگن، باید مرتب‌آز مواد معدنی که به آن چسبیده شده پاک شود. عمل تمیز کردن دیواره‌های داخلی و کف و اگن توسط آب صورت می‌گیرد. هم‌چنین می‌توان به طور مکانیکی توسط برس‌های سیمی یا تیغه و یا به وسیله‌ی دستگاه‌های ارتعاشی و اگن را تمیز کرد. وضعیت فنی و اگن نیز باید حداقل یک بار در شبانه‌روز مورد توجه قرار گیرد.

در این کنترل وضعیت، بدنه از لحاظ برآمدگی و ضرب‌دیدگی یا پاره‌شدن جداره‌ی آهنی آن بررسی می‌شود. برآمدگی دیواره نباید بیش از ۵ سانتی‌متر باشد. هم‌چنین وضعیت چرخ و محکم بودن آن به محور و وضعیت قلاب اتصال و ضربه‌گیرها باید کنترل شود. هر ماه یک بار باید از کلیه‌ی و اگن‌ها بازدید تعمیراتی به عمل آورد. تعمیرات جاری و اگن‌ها بعد از یک سال از شروع بهره‌برداری آن‌ها آغاز می‌شود. مرتب‌آز باید بلبرینگ چرخ و اگن و اجزای قلاب اتصال دوار را گریس کاری کرد. بهره‌برداری از و اگن‌هایی که چرخ آن‌ها دارای خردش‌گی یا شکستگی باشد، ممنوع است.

نحوه سرویس و نگهداری بادبزن‌های تهویه (انتیلاتورها)

هوای داخل معادن زیرزمینی به دلایل مختلفی آلوده

سیم پیچ‌ها و خرابی الکتروموتور خواهد شد. و انتیلاتورهای معدن باید توسط گروه تعمیر کاران هر هفته مورد معاینه قرار گیرند و از سالم بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود.

سرویس فنی و انتیلاتور

در هر شیفت باید از و انتیلاتور بازدید کرد و به خصوص هم‌چنان که گفته شد، گرم شدن یاتاقان‌ها را کنترل نمود. ضمناً ارتعاش یاتاقان‌ها را باید تحت نظر قرار داد و اگر در آن‌ها لقی وجود داشت، فوراً باید در مورد رفع عیب اقدام نمود. این دقت نیز باید صورت گیرد که کاسه نمدهای دستگاه، ریزش و نشت روغن نداشته باشند. در ضمن هیچ‌گونه صدا و ضربه از قطعات داخلی و انتیلاتور نباید به گوش برسد. شنیدن هرگونه سر و صدای اضافی از دستگاه، نشان دهنده‌ی نوعی عیب در و انتیلاتور است و باید فوراً مورد رسیدگی قرار گیرد. هر ماه باید از پیچ‌های اتصال دستگاه و انتیلاتور به فونداسیون و پیچ‌های مخصوص باز کردن بدنه‌ها و درپوش یاتاقان‌ها بازدید کرد و در صورت شل بودن، آن‌ها را سفت نمود.

هر سه ماه یک بار باید یاتاقان‌ها را برداشته، فاصله‌ی بین آن‌ها و محورها را اندازه‌گیری و کنترل کرد و پس از شست و شوی یاتاقان‌ها و نظافت کامل آن‌ها، روغن را نیز عوض کرد. سایر قسمت‌های دستگاه را نیز به طور سالانه باید مورد بازدید قرار داد و تمام بازدیدها و بررسی‌ها را در دفتر مربوط به بازدید و تعمیرات ثبت نمود.

روش روغن‌کاری و انتیلاتور

روغن‌کاری و انتیلاتور به دو طریقه‌ی دستی و به کمک تلمبه‌ی گریس‌کاری انجام می‌شود. برای انجام این کار، باید طبق دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده و کارت روغن‌کاری دستگاه، عمل نمود و از روغن‌های توصیه شده توسط کارخانه استفاده کرد.

سرویس پمپ‌های گریز از مرکز

ضمن بهره‌برداری پمپ‌های گریز از مرکز، نکات زیر باید رعایت گردد:

۱- پمپ باید به‌طور مرتب سرکشی شده، کار و صدای آن

موازنی و نگه‌داری از تأسیسات تهویه‌ی معدن به منظور تأمین دوام، عمر زیاد و کار عادی و بدون عیب دستگاه‌های و انتیلاتور معدن، باید مرتب‌آن‌ها را بازدید و سرویس نمود. متصدیان این دستگاه‌ها باید هنگام تحويل گرفتن نوبت کار، (شیفت) وضعیت کلیه‌ی قسمت‌های اصلی و انتیلاتورها را مورد بازدید و کنترل قرار دهند و نیز اطمینان حاصل نمایند که کلیه‌ی قسمت‌ها تمیز است. در طول کار و انتیلاتور اقداماتی به شرح زیر باید صورت گیرد:

- ۱- کنترل مقدار روغن در یاتاقان‌ها و در صورت لزوم اضافه کردن روغن به مقدار لازم؛
- ۲- کنترل درجه حرارت یاتاقان‌ها و اطمینان از این که یاتاقان‌ها داغ نکرده باشند.
- ۳- تعویض روغن در کارت یاتاقان‌ها که این کار باید هر ده روز یک بار انجام شود؛
- ۴- کنترل استحکام پیچ و مهره‌های مربوط به سیستم تهویه؛
- ۵- رنگ‌آمیزی قطعاتی که در معرض زنگ‌زدگی قرار دارند. این عمل حداقل سه بار در سال باید صورت گیرد؛
- ۶- ثبت وضعیت تهویه و بررسی آن به طور روزانه. اگر با دقت کافی با دستگاه‌های تهویه کار شود، این دستگاه‌ها برای مدت زیادی کار می‌کنند مراقبت‌های ضروری دستگاه‌های تهویه، باعث می‌شود که این دستگاه‌ها پیوسته بدون مشکل کار کنند و فعالیت‌های جاری معدن بدون وقفه ادامه پیدا کند. در این زمینه مراقبت از یاتاقان‌ها از نظر درجه حرارت، مجدداً یادآوری می‌شود. حدمجاز دمای یاتاقان‌ها تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است. اگر درجه حرارت یاتاقان‌ها تا جایی بالا رود که توان آن‌ها را با دست لمس کرد، دستگاه تهویه را باید متوقف نمود و تمام یاتاقان‌ها را مورد امتحان قرار داد و از سالم بودن آن‌ها اطمینان حاصل کرد، در این صورت پس از سرد شدن یاتاقان‌ها باید روغن آن‌ها را عوض کرد. این تعویض روغن باید در فواصل زمانی معین حدوداً یک ماهه صورت گیرد.

کنترل مقدار روغن در بلبرینگ‌های موتور نیز حائز اهمیت است باید توجه داشت که در صورت ضرورت ریختن روغن به داخل بلبرینگ‌ها، روغن به داخل روتور و قسمت‌های الکتریکی موتور ریخته نشود زیرا در این صورت موجب از بین رفتن عایق

در پوسته باشد. اگر صدا با ترتیق مقدار کمی هوا به لوله‌ی مکش قطع شود، صدای پمپ ناشی از کاویتاسیون بوده است. اگر تخلیه‌ی هوا پمپ از شیر تخلیه‌ی هوا پوسته صدا را قطع نکند، در پوسته حتماً ذرات خارجی جامد وجود دارد. ضربه‌های شدید پشت سر هم ممکن است در اثر باز و بسته شدن نامنظم شیر یک طرفه و یا به علت هواگیری پشت سر هم پمپ باشد.

اگر پوسته‌ی پمپ ضمن کار داغ شود، ولی هیچ آب‌دهی نداشته باشد، دلیل آن است که برای این سرعت پمپ، فشار رانش خیلی بالا است. این موضوع ممکن است در اثر کورشدن لوله یا کار پمپ با ارتفاع رانش بالا نیز باشد. اگر پمپ سرد باشد ولی آب‌دهی نداشته باشد و پس از باز کردن هوا ای شیر تخلیه‌ی هوا روی پمپ، هوا یا آب از آن بیرون نزند، دلیل آن است که پمپ هوا گرفته است.

عیب‌یابی پمپ‌های گریز از مرکز
برای سهولت عیب‌یابی پمپ‌های گریز از مرکز جدول^۱ صفحه‌ی بعد را تنظیم می‌کنند.

بازرسی گردد،

۲- شرایط کار یاتاقان‌ها به طور مرتب نظارت شود. دمای آن‌ها ممکن است گرم‌تر از هوا می‌باشد ولی نباید بیش از $60-70^{\circ}\text{C}$ گرم شوند. در صورت داغ‌کردن یاتاقان‌ها، آب‌بندها و کاسه‌نمدها اندکی شل می‌شوند، تا آب کافی از آن‌ها جریان یابد. آب سرد جاری از آب‌بندها و کاسه‌نمدها برای خنک کاری یاتاقان‌ها و نیز جلوگیری ورود هوا به پمپ منظور می‌شود.

۳- سطح روغن روغن دان و شرایط روغن کاری قسمت‌های روغن‌خواه و گرسن‌خوار باید نظارت شود.

۴- قسمت‌های مختلف واسطه‌ی انتقال (جعبه‌دنده، تسمه و پولی و غیره) و قسمت‌های شافت و غیره و محورهای انتقال باید مرتباً بازرسی شود.

۵- در صورت نشت هوا به داخل، باید روزنه‌های احتمالی ورود هوا مسدود شود و گاز و هوا جمع شده از طریق شیر تخلیه‌ی هوا خارج گردد.

صدای تقطیق مانند صدای زنگ در پوسته، ممکن است نتیجه‌ی وجود سنگ‌ریزه، هوا محبوس یا حفرگی (کاویتاسیون)

۱- این جدول جنبه‌ی حفظ کردن ندارد و به عنوان مرجع ارجایه شده است.

ردیف	عیب	علت	رفع عیب
۱	پمپ مکش ندارد عقرههای فشارسنج بهشدت میبرند.	۱- هواگیری پمپ کامل نیست. ۲- هوا از اتصالات به لوله‌ها یا فشارسنج و خلاً سنج نشت کرده است.	۱- پمپ باید مجدداً هواگیری شود. ۲- نشت هوا باید برطرف شود.
۲	پمپ مکش ندارد خلاً سنج، خلاً زیادی را نشان میدهد.	۱- شیر پایاب خراب است گرفته، زنگ زده یا برای گردد. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش زیاد است. ۳- ارتفاع مکش زیاد باید کاهش باید.	۱- شیر پایاب خراب است گرفته، زنگ زده یا برای گردد. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش زیاد است. ۳- ارتفاع مکش زیاد است.
۳	پمپ ایجاد فشار می‌کند ولی آبدھی ندارد عقرههای فشارسنج و خلاً سنج صفر نیستند.	مقاومت خطوط لوله خیلی زیاد است.	مقاومت خطوط لوله باید کاهش باید.
۴	آبدھی پمپ در ارتفاع معمولی کمتر از حد معمول است.	۱- صافی یا پره‌های پمپ گرفته است. ۲- آب‌بندی خراب است. ۳- سرعت پمپ بهوسیله‌ی تسمه و پولی و یا گیربکس باید افزایش باید. ۴- ارتفاع رانش خیلی زیاد است. ۵- جهت گردش پروانه غلط است.	۱- صافی و پره‌های باید تمیز شود. ۲- رینگ‌های آب‌بندی باید تعویض شوند. ۳- سرعت پمپ بهوسیله‌ی تسمه و پولی و یا گیربکس باید افزایش باید. ۴- ارتفاع رانش باید کاهش باید. ۵- جهت گردش پروانه باید عکس شود.
۵	ارتفاع آبدھی در دبی معمولی کمتر از حد معمول است.	۱- سرعت پمپ کم است. ۲- قطر روتور خیلی کوچک است. ۳- جهت گردش پروانه غلط است.	۱- سرعت پمپ بهوسیله‌ی تسمه و پولی و یا گیربکس باید افزایش باید. ۲- باید روتور با قطر بیشتری جای گزین شود. ۳- جهت گردش پروانه باید عکس شود.
۶	پمپ مدت کوتاهی آب می‌دهد ولی بلا فاصله آبدھی آن قطع می‌شود.	۱- نشت هوا از اتصال لوله‌ی مکش نشت کرده. ۲- لوله‌ها گرفته است. ۳- استغراق دهنده‌ی لوله‌ی مکش در آب کافی نیست. ۴- خمیدگی در لوله‌ی مکش وجود دارد.	۱- هوا از اتصال لوله‌ی مکش نشت کرده. ۲- خطوط لوله باید تمیز شود. ۳- دهنده‌ی لوله‌ی مکش باید بیشتر زیر آب برود. ۴- خمیدگی خلط لوله باید برطرف گردد.
۷	صرف توان موتور بیشتر از حد معمول است.	۱- کاسه‌ی نمد خیلی سفت شده است. ۲- سرعت پروانه زیاد است. ۳- فاصله‌ی پره‌های پروانه از هم به علت ساییدگی زیاد شده است. ۴- قطر پروانه خیلی زیاد است. ۵- آبدھی پمپ خیلی بالا است. ۶- اشکالات مکانیکی نظیر خمیدگی محور و خرابی بلبرینگ‌ها و غیره در دستگاه وجود دارد.	۱- کاسه‌ی نمد باید شل شود، رینگ‌های آب‌بندی باید تعویض گردن. ۲- سرعت پروانه بهوسیله‌ی تسمه و پولی یا جعبه‌دنده باید کم شود. ۳- پروانه باید تعویض شود. ۴- پروانه باید تراشیده شود. ۵- بهوسیله‌ی بستن شیر تنظیم، آبدھی باید کاهش باید. ۶- قطعات دستگاه باید تعییر یا تعویض شود.

ردیف	عیب	علت	رفع عیب
۸	صدای نامنظم در پمپ شنیده می شود در پمپ حفرگی (کاوتاسیون) ایجاد می شود. پمپ لرزش دارد	۱- آبدهی پمپ خیلی بالا است. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش باید بازرسی و شیر پایاب کنترل گردد. ۳- ارتفاع مکش خیلی زیاد است. ۴- هوا در خط لوله‌ی مکش نشت کرده است. ۵- دمای سیال مورد انتقال زیاد است.	۱- بهوسیله‌ی بستن شیر تنظیم دبی باید کاهش یابد. ۲- مقاومت لوله‌ی مکش خیلی زیاد است. ۳- ارتفاع لوله‌ی مکش خیلی زیاد است. ۴- نشت هوا باید برطرف گردد. ۵- دمای سیال و یا ارتفاع مکش باید کم شود.
۹	یاتاقان‌ها داغ می‌کنند.	۱- روغن روان‌کاری کافی نیست. ۲- تنظیم محورهای پمپ و موتور به هم خورده است. ۳- به علت استفاده‌ی زیاد ساییدگی و خرابی ایجاد شده است.	۱- باید روغن اضافه شود. ۲- محورها باید دوباره تنظیم گردد. ۳- یاتاقان‌های ساییده باید تعمیر و یا تعویض گردد.

خودآزمایی

- ۱- نحوه‌ی سرویس و نگهداری پیگورها چگونه است؟
- ۲- سرویس و نگهداری پروفوراتورها چگونه انجام می‌شود؟
- ۳- قبل از به کارانداختن یک پروفوراتوریس جدید یا پروفوراتوریس تعمیر شده، چه کارهایی را باید انجام داد؟
- ۴- هنگام کارکردن نوار نقاله چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
- ۵- در موقع کار جرثقیل‌های دستی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
- ۶- هنگام سرویس دستگاه‌های جرثقیل چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- ۷- هنگام کار جرثقیل مبادرت به چه اقداماتی منوع است؟
- ۸- در طول کار وانتیلاتورها انجام چه اقداماتی، ضروری است؟
- ۹- روغن کاری وانتیلاتور با درنظرگرفتن چه نکاتی باید انجام شود؟
- ۱۰- وانتیلاتورها در هر شیفت و در فواصل زمانی مختلف چه سرویس‌هایی لازم دارند؟
- ۱۱- در سرویس پمپ‌های گریز از مرکز چه مواردی مورد توجه قرار می‌گیرند؟
- ۱۲- وجود صدای تدق در پوسته‌ی پمپ‌های گریز از مرکز بیان گر چیست؟
- ۱۳- علت داغ کردن پوسته‌ی پمپ گریز از مرکز چیست؟
- ۱۴- هنگام سرویس و نگهداری واگن‌های معدنی چه اقداماتی باید انجام شود؟