

### طرح و ترسیم مقاطع اجرایی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود بتواند:

- ۱- انواع مقاطع سرتاسری ساختمان را توضیح دهد.
- ۲- مقاطع موضعی و مقاطع جزیی (دیتیل‌ها) ساختمان را توضیح دهد.
- ۳- تفاوت ترسیم مقاطع فاز یک و فاز دو را بیان کند.
- ۴- نقشه‌ی اجرایی مقاطع سرتاسری ساختمان را ترسیم کند.
- ۵- جزیيات اجرایی قسمت‌های مختلف ساختمان را روی مقاطع سرتاسری مشخص و ترسیم کند.
- ۶- مشخصات فنی مورد نیاز در مقاطع و مقاطع جزیی را بنویسد.

این فصل ضمن آشنا کردن شما با مقاطع اجرایی، شامل توضیحات راهنمای، مثال‌های مختلف و پنج پروژه است.  
پس از مطالعه‌ی دقیق مطالب و بررسی مثال‌ها با نظر مدرس درس پروژه‌ها را انجام دهید.

#### انواع مقاطع

۲

کلیات

۱

اندازه‌ی ساختمان و پیچیدگی قسمت‌های مختلف آن معمولاً مشخص کننده‌ی انواع و تعداد مقاطع لازم برای نقشه‌های یک ساختمان است. برای تکمیل نقشه‌های اجرایی ساختمان ممکن است از سه نوع مقطع استفاده شود که عبارت‌اند از مقاطع سرتاسری، مقاطع موضعی و مقاطع جزیی یا دیتیل.


نقشه‌های مقاطع از جمله‌ی مهم‌ترین نقشه‌های ساختمان می‌باشند که مجریان ساختمان به آن نیاز دارند. با ترسیم مقاطع، می‌توان رابطه‌ی ساختمان با زمین را نشان داد، و تعداد طبقات و ترکیب عمودی فضاهارا مشخص نمود، ساختار قسمت‌های داخلی ساختمان و نحوه‌ی استفاده از مصالح را نمایش داد و نیز نوع سازه، نوع سقف و کیفیت نماهای داخلی ساختمان را معرفی کرد.

## ۲-۱ مقاطع سرتاسری

با قلم رایید ۱/۲ و ۰/۸ میلی‌متر مشخص می‌کنیم و با استفاده از فلش نیز جهت دید را نشان داده و نام‌گذاری می‌کنیم.  
خط مقطع شکسته به این دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دیوارها و فضاهای متفاوت برش بخورند و جزیات بیشتر و لازم‌تر در یک مقطع ترسیم و به مجریان معرفی شوند.


مقاطع سرتاسری کل ساختمان را در امتداد یک خط مستقیم یا شکسته قطع می‌کنند. همان‌طور که در شکل ۶-۱ مشاهده می‌کنید برای معرفی هر ساختمان حداقل یک مقطع عرضی و یک مقطع طولی مورد نیاز است.  
 محل مقاطع سرتاسری را با خط و نقطه‌ی قوی و معمولاً

مقاطع سرتاسری ممکن است صاف یا شکسته باشد.

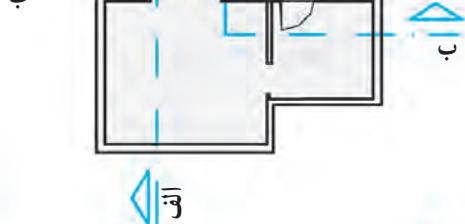

۱

هر ساختمان ممکن است چند مقطع سرتاسری و موضعی داشته باشد.

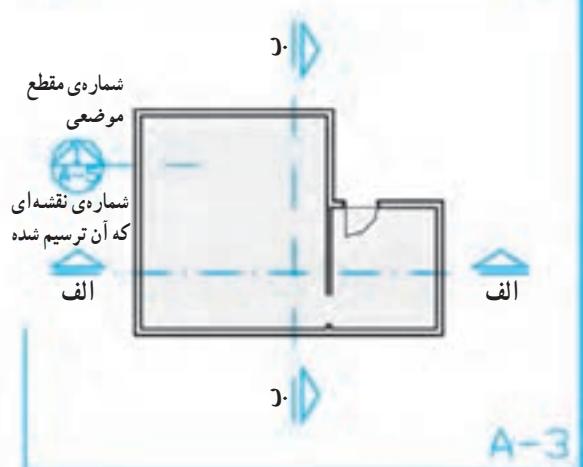


۲

شکل ۶-۱

## ۲-۲ مقاطع موضعی

نشان می‌دهد و یا مقطع موضعی از سرویس بهداشتی که نمای داخلی و جزیيات اجرای آن را نمایش می‌دهد. برای مثال به شکل ۶-۲ توجه نمایید.


در ساختمان‌های پیچیده و بزرگ علاوه بر ترسیم مقاطع سرتاسری متعدد، ترسیم مقاطع موضعی از بخش‌های پیچیده‌ی ساختمان لازم می‌آید. مانند برش موضعی یک دیوار (برش دیوار<sup>(۱)</sup>) که جزیات و ترکیب اجزای یک دیوار را از کف تا بام

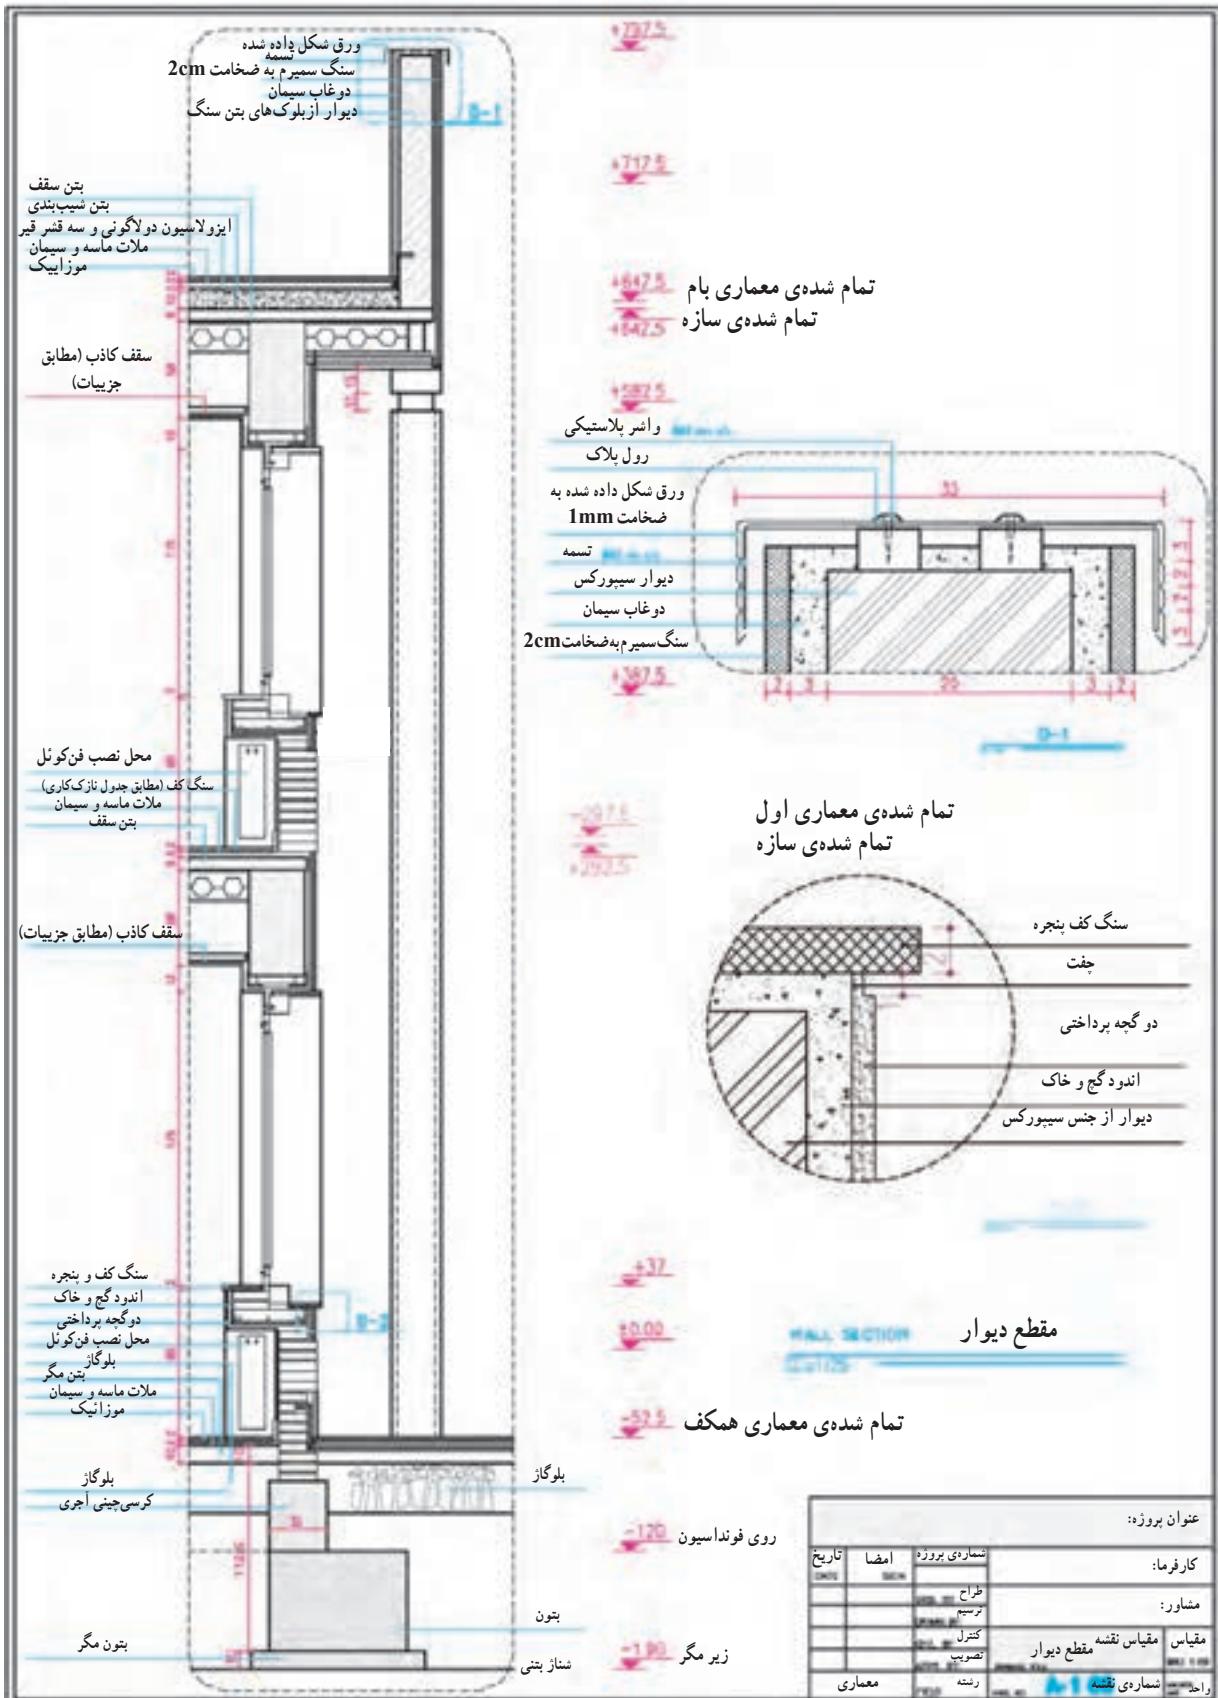


شکل ۲-۶

## ۲-۳ مقاطع جزیی (دیتیل)

علاوه بر مقاطع فوق در قسمت‌های پیچیده‌ی ساختمان، ترسیم مقاطع جزیی در جهت قائم و یا افقی مانند شکل ۲-۶ با مقیاس بزرگ مورد نیاز است تا ترکیب و روش اجرایی جزیبات کوچک ساختمان را نشان دهد. گاهی برای معرفی بهتر جزیبات اجرایی تصویر سه‌بعدی آن‌ها را نیز به مقاطع جزیی اضافه می‌کنند. برای تسهیل و تسريع کار تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی ساختمان شما نیز می‌توانید مانند دفاتر مهندسی مشاور جزیبات استاندارد انواع ساختمان‌ها را رسم و آن‌ها را آرشیو کنید تا به تناسب در تکمیل نقشه‌های اجرایی از آن‌ها استفاده نمایید.

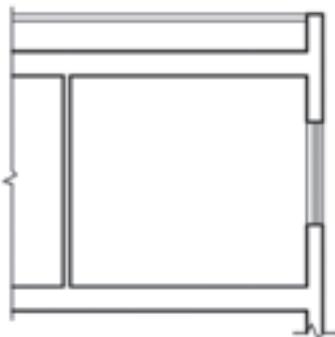

موقع ترسیم مقاطع سرتاسری با مقیاس  $\frac{1}{100}$  یا  $\frac{1}{200}$  لایه‌های قسمت‌های برش‌خورده‌ی سقف و دیوار و نازک‌کاری بدون تفکیک رسم می‌شوند.

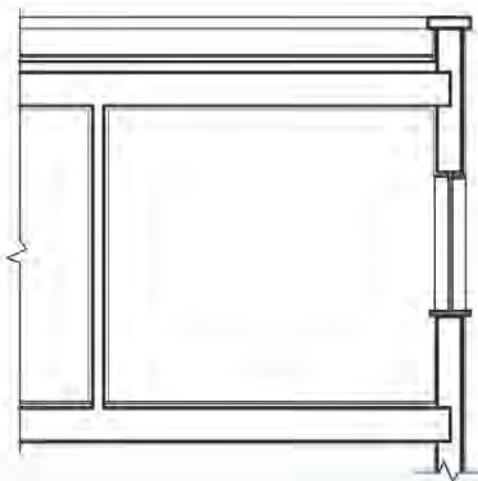

وقتی مقاطع در مقیاس  $\frac{1}{50}$  رسم می‌شوند می‌توانیم لایه‌های سقف و دیوار (مانند دیوارهای دوجداره) و عناصر نازک‌کاری و کفسازی را جدا از هم رسم نماییم.

شکل ۳-۶- تفاوت مقاطع فاز یک و فاز دو


## ۳ مقیاس مقاطع

مقاطع سرتاسری معمولاً برابر با مقیاس پلان‌های معماری، با اشل  $\frac{1}{50}$ ،  $\frac{1}{100}$  و  $\frac{1}{200}$  ترسیم می‌شوند و قسمت‌های پیچیده‌ی آن‌ها در مقیاس بزرگ‌تر در قالب مقاطع جزیی تشریح می‌گردند. مقیاس مقاطع موضعی می‌تواند برابر با مقیاس مقاطع سرتاسری باشد و یا برای نشان دادن جزیيات بیشتر با مقیاس بزرگ‌تر رسم گردد.

مقاطع جزیی و دیتیل‌ها بر حسب نیاز ممکن است با مقیاس  $\frac{1}{20}$  تا  $\frac{1}{1}$  رسم شوند تا مانند شکل‌های ۶-۲ و ۶-۱۳ مشخصات دقیق قسمت‌های کوچک و پیچیده را نشان دهند. در ترسیم جزیيات اجرایی بیشتر نحوه‌ی کاربرد و اتصالات مواد ساختمانی مدنظر قرار می‌گیرند.

پلان مشخص و نام‌گذاری کردیم، به ترسیم یک مقاطع اقدام می‌کنیم. ترسیم نقشه‌های مقاطع ممکن است با استفاده از نقشه‌های بی، پلان زیرزمین، همکف، اول و... در قسمت «از ۱-۴ تا ۴-۷» انجام شود. به مقطع اجرایی در شکل ۶-۴ که مربوط به پلان شکل صفحه‌ی ۱۲۸ می‌باشد توجه نمایید. حال، هر کدام از مراحل فوق را در قالب ترسیم مقطع زیر تشریح کرده و ترسیم مقطع را با استفاده از خطوط کمرنگ و نازک شروع کنید.

برای ترسیم مقاطع ساختمان ابتدا باید پلان‌های طبقات، بی‌ها و بوشش‌بام را بررسی کنیم و قسمت‌های متفاوت ساختمان را که از نظر تعداد طبقات، نوع سقف، نوع عملکرد و ساخت از قبیل بالکن، پله، شب راهه و... مطالعه می‌کنیم آنگاه محل مقاطع طولی و عرضی ساختمان را به نحوی مشخص می‌کنیم که بتوانیم بیشترین اطلاعات لازم را برای اجرای ساختمان نشان دهیم. پس از آن که محل برش و جهت دید را با علایم مربوط در روی

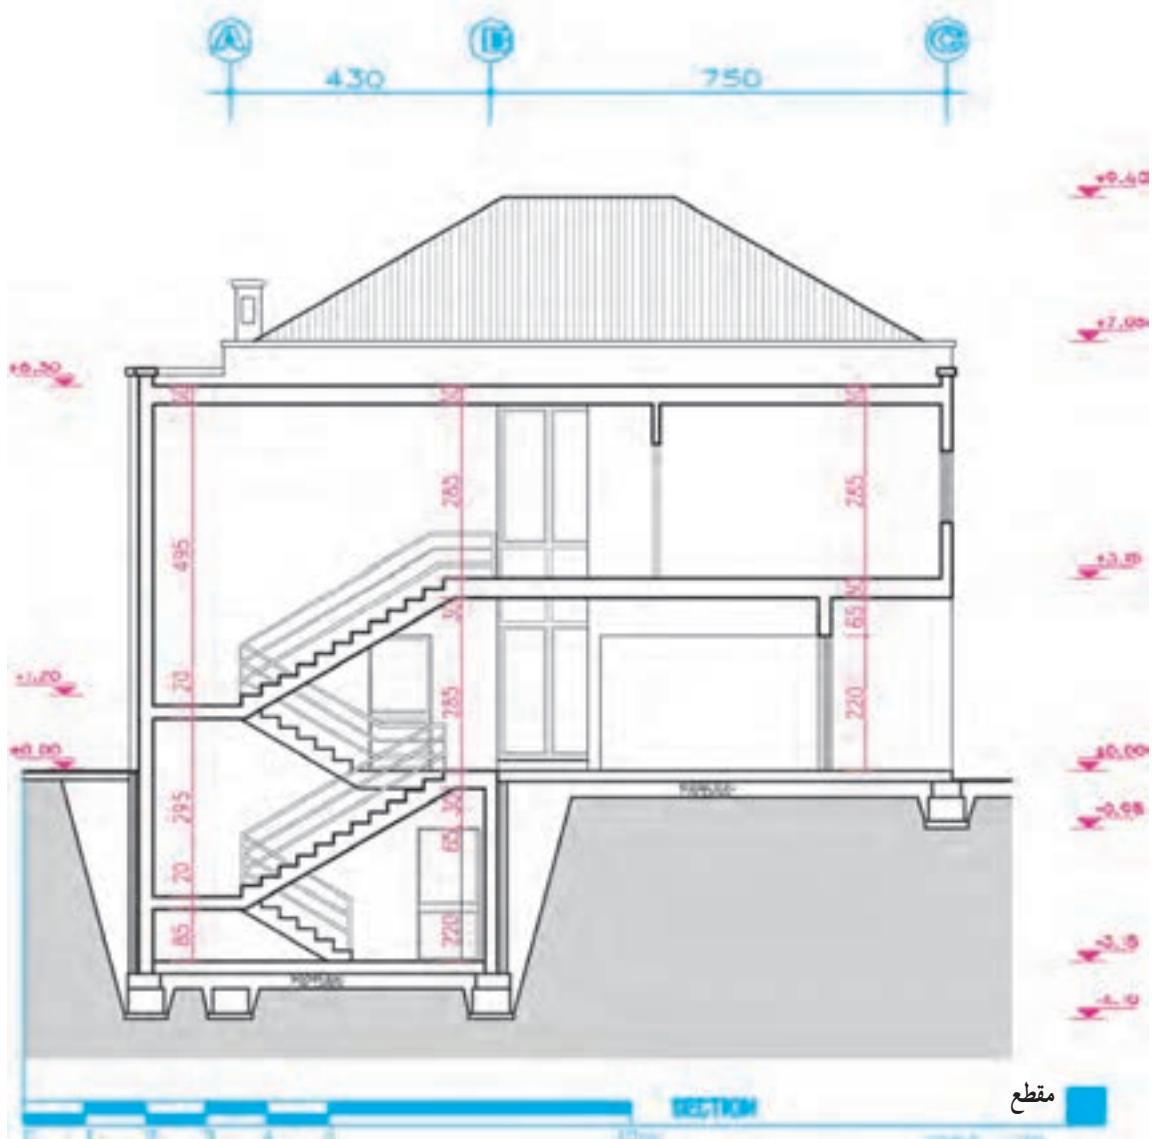

شکل ۶-۴

## مرحله‌ی ۱


با توجه به ابعاد پی و ارتفاع ساختمان مانند شکل ۶-۵، محل تقریبی ترسیم مقطع را بر روی برگه مشخص و خط زمین را ترسیم می‌کنیم. اندازه‌ی برگه‌ی نقشه‌های مقاطع مساوی نقشه‌های پلان‌ها انتخاب می‌شود. پس از نصب پلان، با انتقال خطوط جانبی پلان بر روی خط زمین محدوده‌ی ترسیم را قطعی می‌کنیم. دقت کنید که در اطراف طرح مقطع فضای کافی برای اندازه‌گذاری و نوشتن مشخصات وجود داشته باشد.

## مرحله‌ی ۲

یکی از خطوط اندازه را در کنار مقطع می‌کشیم و اندازه‌ی ارتفاعات ساختمان را بر روی آن مشخص می‌کنیم.

## مرحله‌ی ۳

با توجه به پلان پی ضخامت آن‌ها را مشخص و آن‌گاه کف تمام شده را در داخل و خارج ساختمان ترسیم می‌کنیم، باید در تعیین عمق و ارتفاع و ضوابط مربوط به عمق یخ‌بندان، حرکت لوله‌های تأسیساتی در کف فضا را مدنظر داشته باشیم.

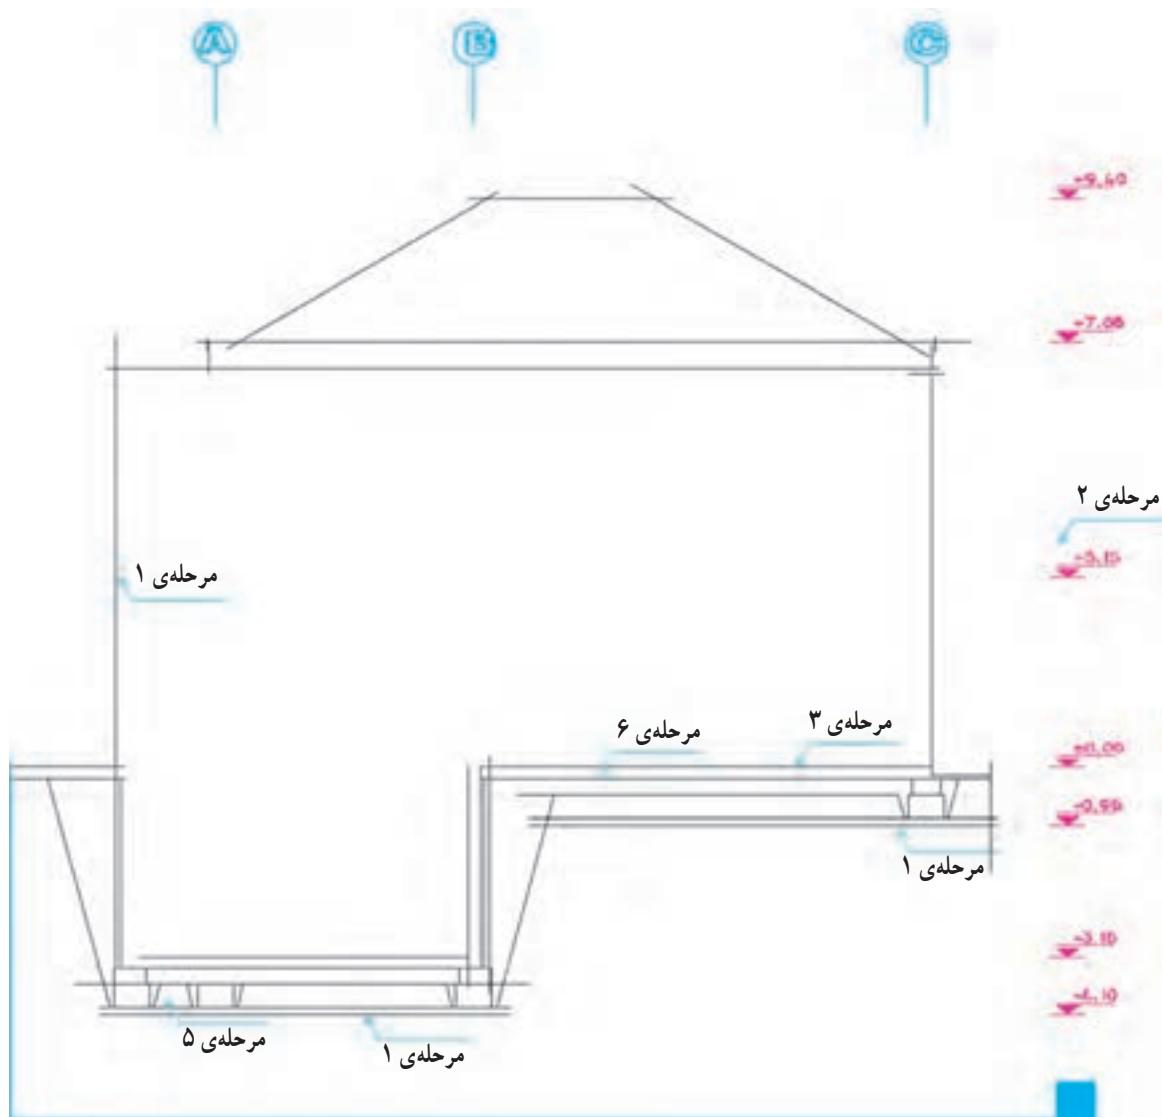

شکل ۶-۵

## مرحله‌ی ۴

با توجه به تراز کف‌های داخل و خارج، مقاطع دیوارهای کرسی چینی را با رعایت ضخامت مورد نیاز رسم می‌کنیم. ضخامت دیوارهای کرسی چینی برابر و یا بیش از ضخامت دیوارهایی است که بر روی آن قرار می‌گیرند.

## مرحله‌ی ۵

با توجه به مشخصات داده شده ابعاد پی‌ها را ترسیم می‌کنیم. باید دقیق شود که دیوارهای کرسی چینی، دیوار محافظ عایق رطوبتی و دیوار نمای تزیینی همه به طور مناسب در روی پی‌سازی‌ها قرار گرفته باشند.

## مرحله‌ی ۶

ضخامت کفسازی را مشخص می‌کنیم. برای ترسیم درست مراحل فوق می‌باید جزیات اجرایی و مراحل ساخت این قسمت از ساختمان را بدانیم و در صورت لزوم کروکی جزیات مربوط را برای تکمیل نقشه‌های جزیات رسم نماییم. شکل ۶-۴ یک نمونه از انواع پی‌های ساختمان را نشان



# ۴-۲ ترسیم دیوارها و سقف

منتقل می‌شوند، و همیشه دیوارهای باربر بر روی هم قرار می‌گیرند.

## مرحله‌ی ۳

تراز نعل درگاه درها و پنجره‌ها را با توجه به ابعاد درها و پنجره‌ها و هماهنگ با نماها ترسیم می‌کنیم. حداقل ارتفاع نعل درگاه از کف تمام شده  $205$  سانتی‌متر درنظر گرفته می‌شود.

## مرحله‌ی ۴

تراز کف پنجره‌ها را با توجه به ابعاد پنجره‌ها و نماها مشخص می‌کنیم.

## مرحله‌ی ۵

مقطع سقف‌های کاذب را، در صورت وجود، در بالای حمام، آشپزخانه، راهروها و سایر فضاهای رسم می‌کنیم. حداقل ارتفاع سقف کاذب را از کف  $210$  سانتی‌متر درنظر می‌گیریم.

پس از آن که پی‌ها، کرسی چینی، عناصر کفسازی و عایق کاری افقی و عمودی را با استفاده از خطوط کمکی رسم کردیم، با استفاده از پلان طبقه به ترسیم دیوارهای اولین طبقه می‌پردازیم. این طبقه ممکن است زیرزمین، طبقه‌ی همکف و یا پیلوت باشد.

## مرحله‌ی ۱

با توجه به ارتفاع کف تا زیر سقف که معمولاً  $220$  تا  $260$  متر برای پارکینگ و زیرزمین، و  $260$  تا  $300$  متر برای طبقات دیگر می‌باشد، خط زیر سقف را رسم می‌کنیم.

## مرحله‌ی ۲

با توجه به ضخامت و ترکیب دیوارهای خارجی و داخلی، مقطع دیوارها را رسم می‌کنیم. باید دقیق شود که همیشه بار دیوارهای باربر از طریق پل‌ها، ستون‌ها و کرسی چینی به پی

## مرحله‌ی ۶

کف‌سازی نمایش می‌دهیم. ضخامت سقف معمولاً بین ۲۵ تا

۴۰ سانتی‌متر تغییر می‌کند.

برای ترسیم مقاطع طبقات دیگر، با استفاده از خطوط

کمکی ابتدا دیوارهای خارجی را رسم می‌کنیم و سپس موقعیت

سقف را مشخص می‌سازیم و بعد از ترسیم دیوارهای داخلی


بقیه‌ی مراحل را مانند ترسیم طبقه‌ی زیرین کامل می‌کنیم.

قطع دیوارهای حیاط و محوطه را درصورتی که نزدیک


ساختمان باشند با توجه به ضخامت و ارتفاعی که دارند رسم می‌کنیم.

## مرحله‌ی ۷

ضخامت سقف را با توجه به اطلاعات سازه و نوع

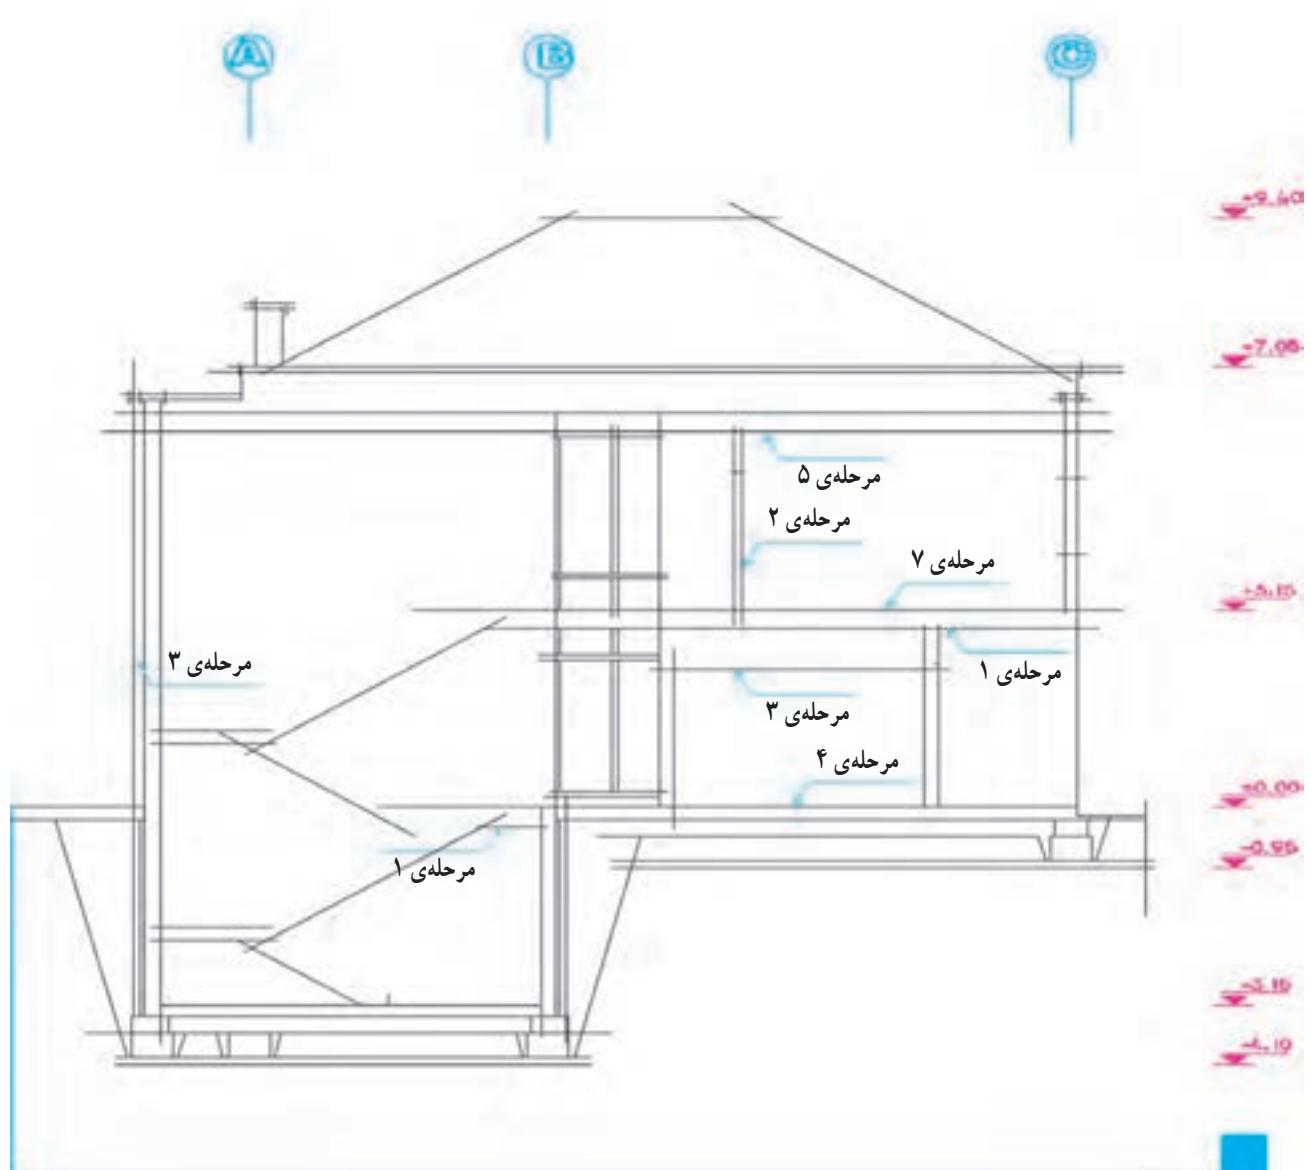

شکل ۶-۶

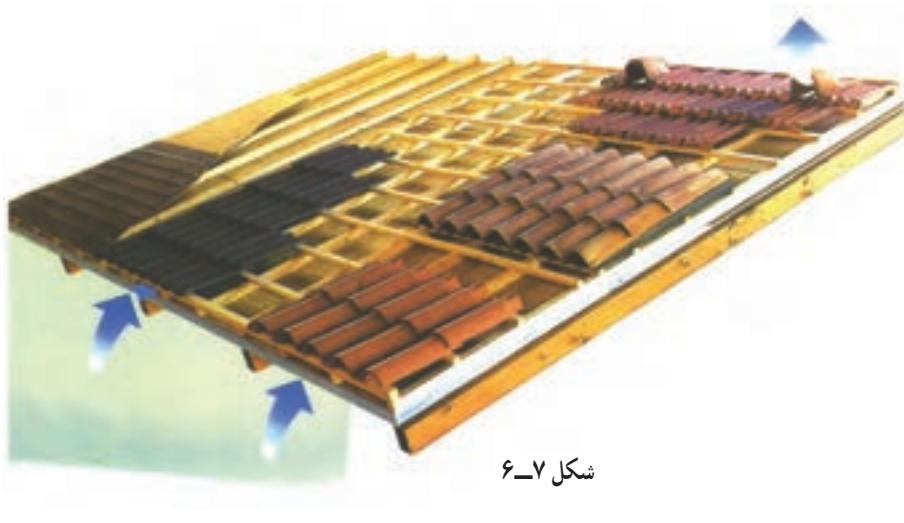

شکل ۶-۷

دست انداز بام را ترسیم می کنیم.

#### مرحله‌ی ۴

محل بازشوها و نورگیرهای سقفی را، در صورت وجود، مشخص نموده، مقطع آن‌ها را می‌کشیم.

#### ب سقف شیبدار فرض می‌شود

#### مرحله‌ی ۱

موقعیت خط الرأس سقف شیبدار را با یک خط عمودی مشخص می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۲

میزان پیش‌آمدگی کنسول سقف را مشخص می‌سازیم.

#### مرحله‌ی ۳

با توجه به شب سقف که معمولاً بالای ۱۵٪ در نظر گرفته می‌شود خط زیرین سقف شیبدار را ترسیم می‌کنیم (زیر تیر یا زیر عضو خرب).

#### مرحله‌ی ۴

با توجه به نوع سقف خط بالای سقف شیبدار را مشخص می‌کنیم (بالای سقف یا تیر).

همان‌طور که می‌دانیم پوشش نهایی ساختمان بسته به نوع مصالح، سیستم سازه و شرایط اقلیمی معمولاً به صورت مسطح، شیبدار و یا قوسی شکل طراحی و ترسیم می‌شود.

#### الف سقف مسطح فرض می‌شود

#### مرحله‌ی ۱

با توجه به شکل مقطع بام ضخامت سقف را طبق مشخصات داده شده رسم می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۲

دست انداز بام را با توجه به ارتفاع و ضخامت داده شده رسم می‌کنیم. ارتفاع دست انداز بام با توجه به کارکرد آن و شرایط حفاظتی و اقلیمی معمولاً بین ۸° تا ۴۰° سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

#### مرحله‌ی ۳

خطوط کفسازی بام و بتن شیبدنی را اضافه می‌کنیم. ضخامت اندود و عایق کاری روی دست انداز بام را با توجه به جزیئات مربوط ترسیم می‌نماییم (در مقاطع نقشه‌های فاز یک عناصر نازک کاری به تفکیک ترسیم نمی‌شوند)، و در پوش

## مرحله‌ی ۵

شیبدار و یا فرم‌های تزیینی دیگر طرح و ترسیم شود.


## مرحله‌ی ۶

ضخامت پوشش نهایی سقف شیبدار را ترسیم می‌کنیم.

موقعیت و اجزای نورگیر سقفی را در صورت وجود

سقف کاذب را، در صورت وجود، در زیر سقف اصلی رسم می‌کنیم.

رسم می‌کنیم. مقطع سقف شیبدار ممکن است به صورت افقی،

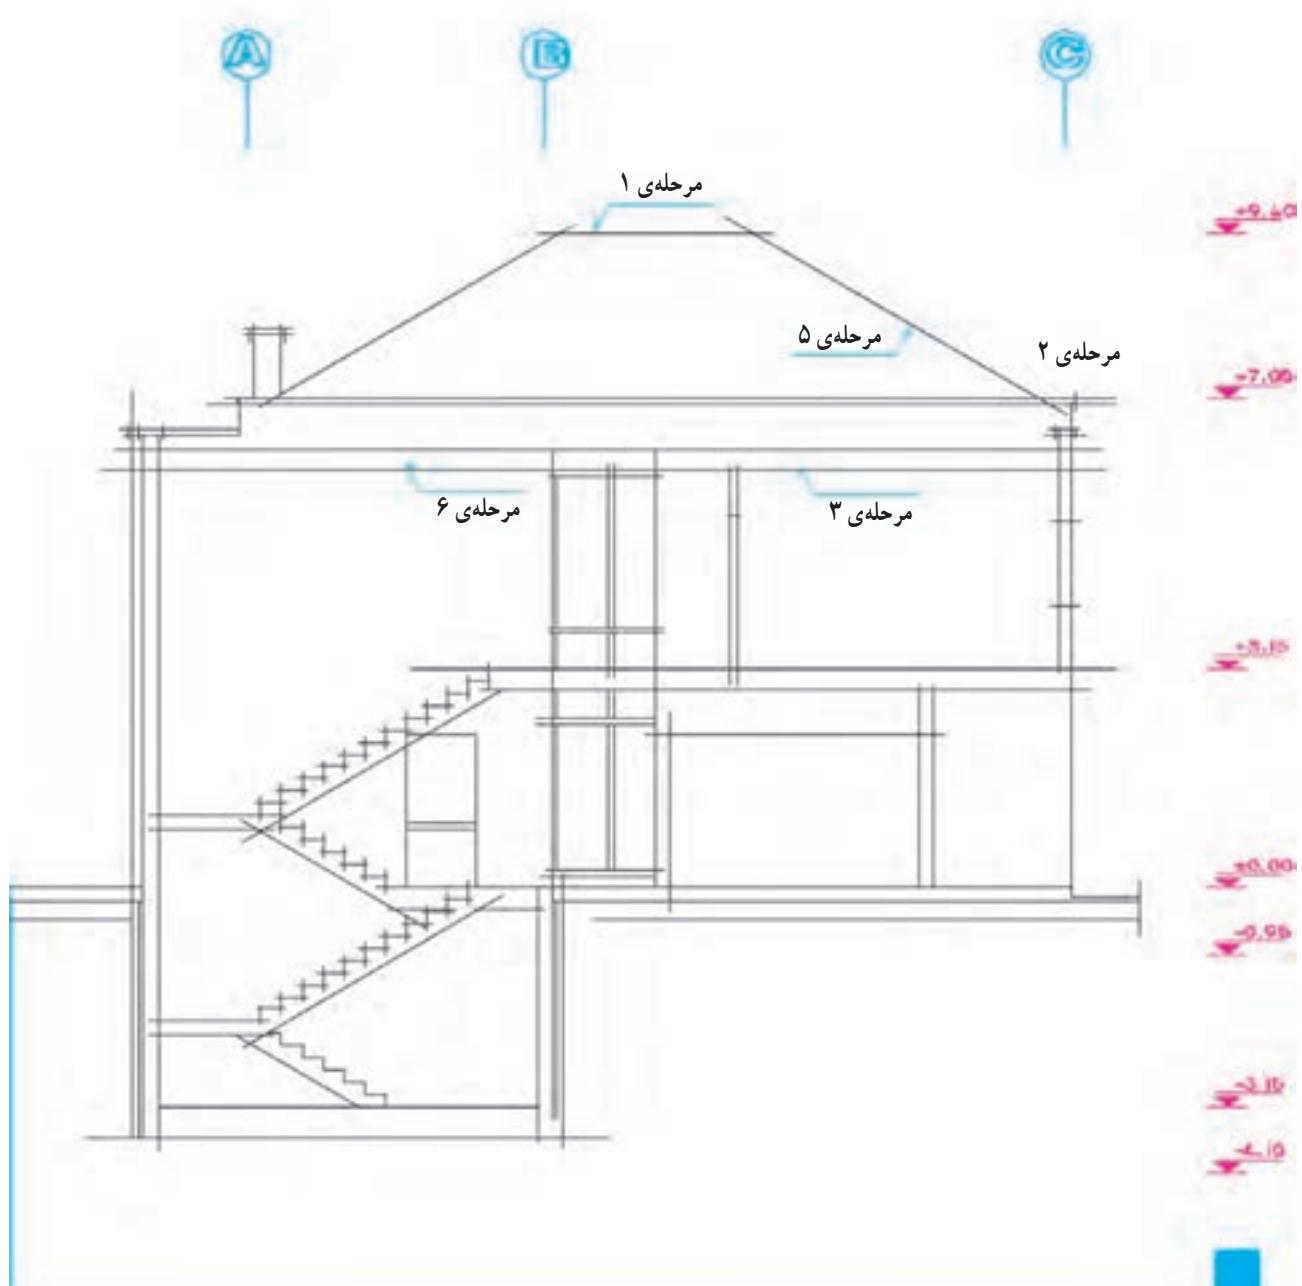

شکل ۸-۶

حال که اجزای اصلی مقطع از بی تا بام، با استفاده از خطوط کمکی رسم شد می توانیم ترسیم را کنترل کنیم، پس از آن که از هماهنگی پلان ها، نماها و مقاطع اطمینان حاصل کردیم، مقطع پله ها و رامپ ها را به ترسیم اضافه می کنیم و خطوط را با قلم های مناسب پرنگ می کنیم.

### مرحله‌ی ۲


سطح زیرسازی کف طبقه‌ی پایین را با خطوط ضخیم رسم می کنیم.

### مرحله‌ی ۳

مقطع بی‌ها و دیوارهای کرسی چینی را با خطوط ضخیم  $5/8^{\circ}$  تا  $1/8^{\circ}$  رسم می کنیم.

### مرحله‌ی ۱

عناصر برش خورده‌ی سقف و دیوارها، دست انداز بام و... را با خطوط ضخیم به قطر  $4/0^{\circ}$  یا  $6/0^{\circ}$  و  $8/0^{\circ}$  رسم

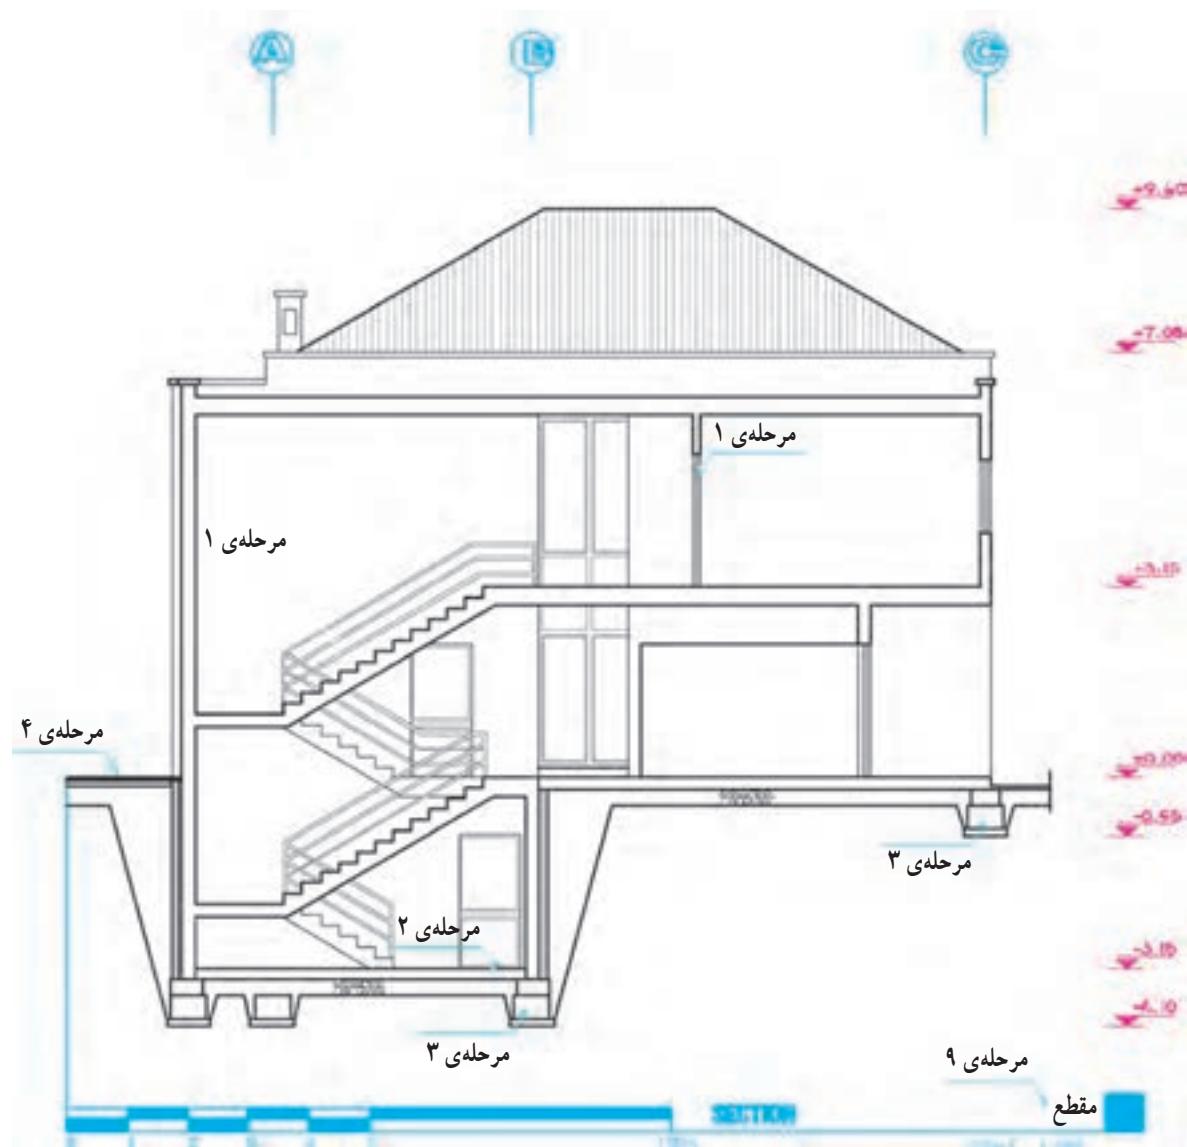


شکل ۹-۶

## مرحله‌ی ۴

مقطع پروفیل‌های فلزی را مشابه شکل واقعی آن‌ها و توپر با خط خیلی ضخیم،  $1/8$ – $1/2$ ° رسم کنیم. برای تأکید بیشتر رسم می‌کنیم.

خط کف محوطه‌ی بیرون و روی خاک طبیعی را می‌توانیم با خط خیلی ضخیم،  $1/8$ – $1/2$ ° رسم کنیم. برای تأکید بیشتر می‌توانیم این خط را به صورت مضاعف نیز رسم کنیم.

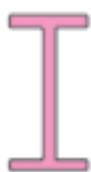

شکل ۶-۱۲

در مقطع تیرهای بتونی می‌توانیم شمای کلی آرایش آرماتورها را نشان دهیم. در مقاطع معماری باید مشخصات سازه داده شود مشخصات آرماتورها در نقشه‌های سازه داده می‌شود.

شکل ۶-۱۰




و قطعات غیرمنتدا و کوناه را به این شکل نمایش می‌دهیم.

شکل ۶-۱۱



## ۴-۵ ترسیم پوشش‌ها، عناصر نازک‌کاری و نمای داخلی

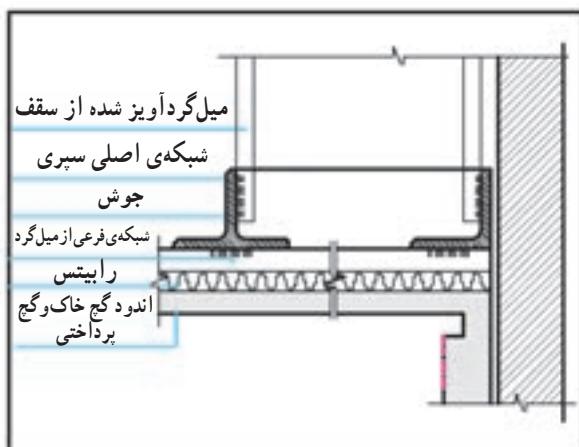

شکل ۶-۱۳-۶- جزیيات اجرایی سقف کاذب

## مرحله‌ی ۱

پوشش نهایی سقف‌های شیبدار و کفسازی بام‌های مسطح، با خط نازک رسم می‌شود ( $1/1$ ° یا  $1/2$ °).

## مرحله‌ی ۲


نمای تیرهای را با خط نازک رسم می‌کنیم (شکل ۶-۱۳).

## مرحله‌ی ۳

مقطع سقف کاذب را با دو خط نازک نزدیک به هم و استخوان‌بندی و نبشی کشی آن را با خطوط ضخیم رسم می‌کنیم.

## مرحله‌ی ۴

انود داخل، نمای خارجی را (انود سیمان، سنگ پلاک و...) مانند شکل ۶-۱۵ با خط نازک رسم می‌کنیم. نمای آجری عموماً همراه با دیوار اصلی ترسیم می‌شود. در عین حال می‌توانیم با خط نازک دیوارگرگی و نما را جدا کنیم (شکل ۶-۱۴).

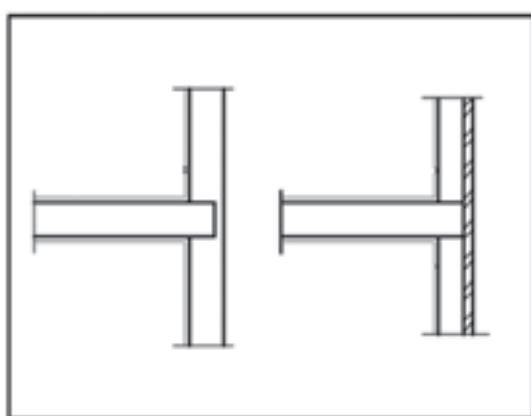

شکل ۶-۱۴

## مرحله‌ی ۵


مقطع شیشه‌ها را با خطوط نازک رسم می‌کنیم.

## مرحله‌ی ۶

عناصری مانند ستون‌ها، دیوارها، پنجره‌ها، مبلمان، کلید، بریز و... را که در نمای داخلی قرار می‌گیرند با خطوط نازک رسم می‌کنیم. قادر داخل و خارج درها و پنجره و خط دور ستون‌ها و... با خط  $2/2^{\circ}$  و تقسیمات جزیی با خط  $1/1^{\circ}$  رسم می‌شوند.


## مرحله‌ی ۷

میل مهارها را با خطوط ضخیم نمایش می‌دهیم.  
با انجام مراحل فوق عناصر اصلی مورد نیاز در مقاطع رسم می‌شوند. با نظر مدرس درس، هم می‌توانید مراحل بعدی را اول مدادی و بعد مرکبی کنید و هم می‌توانید مستقیماً با سنجه چشم و دست عناصر باقی مانده را با رعایت ضخامت خطوط به صورت مرکبی رسم نمایید.

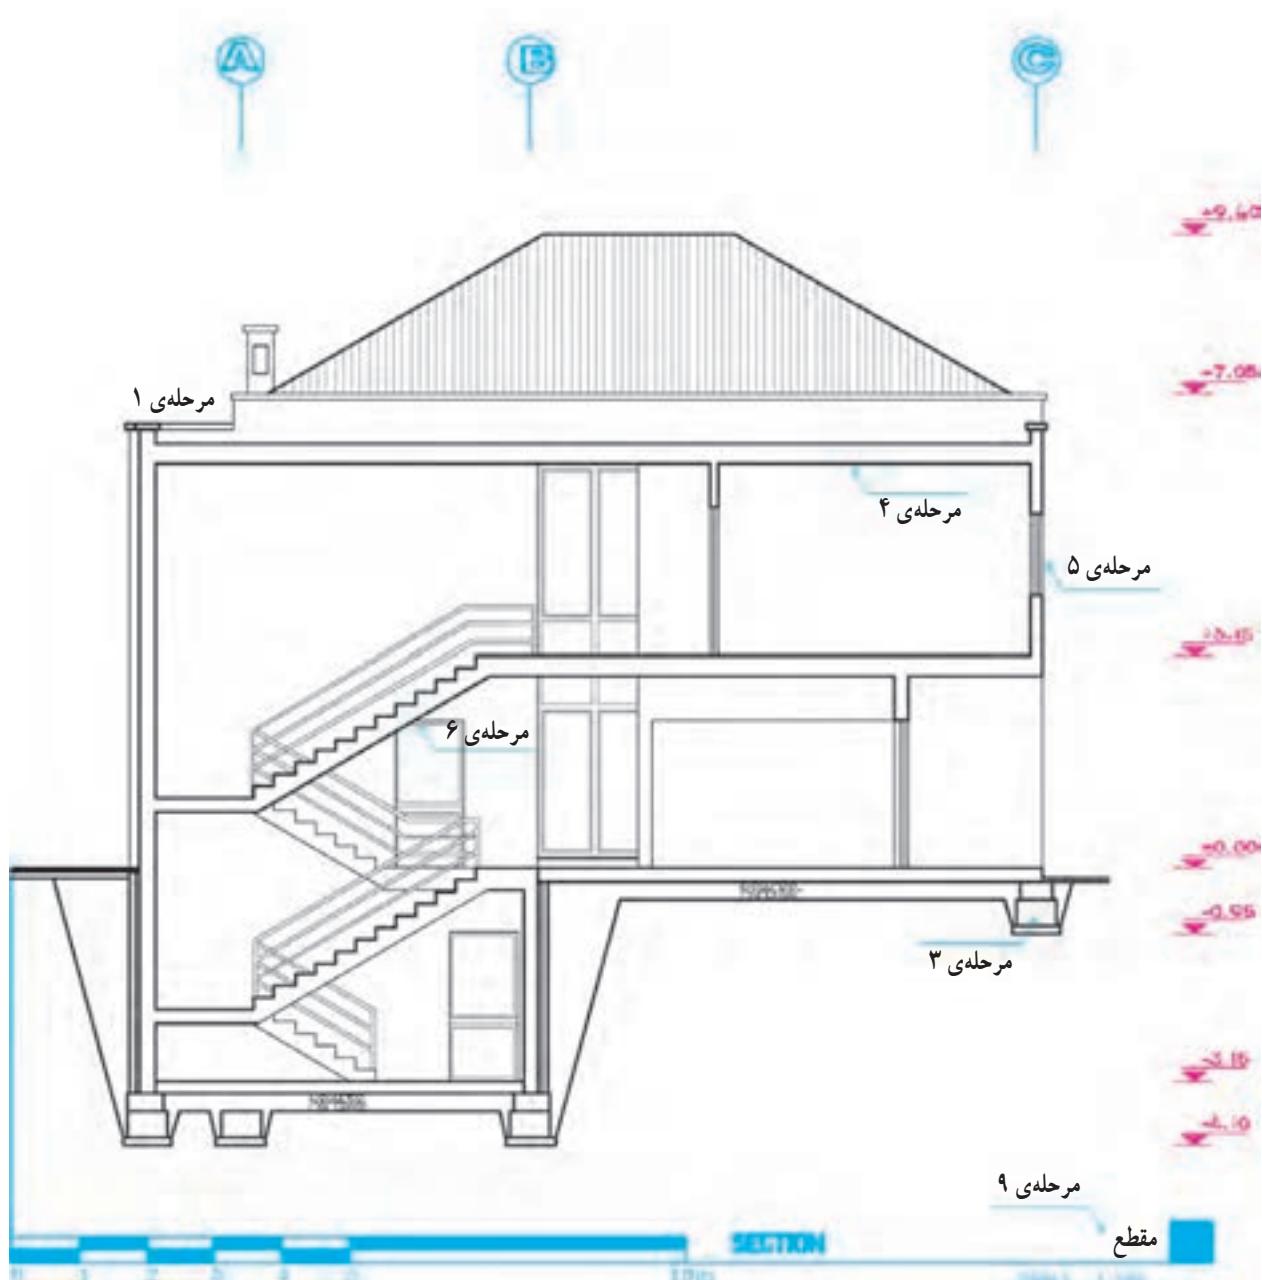

شکل ۱۵-۶

## ۶-۴ تکمیل ترسیم مقاطع اجرایی

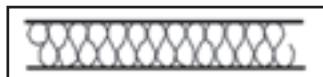

شکل ۶-۱۶-۶ عایق حرارتی

و نماهای داخلی به نحوی که ضمن خوانابودن نقشه‌ها از شلوغی کار پرهیز شود.

### مرحله‌ی ۶

ترسیم مقطع کانال‌ها، گربه‌روها، خروجی لوله‌ها و... با خطوط مناسب (عناصر ندید به صورت خط‌چین رسم می‌شوند).

### مرحله‌ی ۷

تکمیل مقطع و نمای اطراف و تکمیل پس‌زمینه‌ی ترسیم مقطع برای خوانایی طرح.

### مرحله‌ی ۸

اضافه کردن عناصری که بر حسب شرایط هر پروژه‌ای ترسیم آن‌ها لازم می‌آید و مشخص کردن شماره و محل جزیيات اضافه کردن بافت و علایم مصالح مورد استفاده در مقاطع اجرایی ارایه شده.

برای ترسیم عناصر تکمیلی مقاطع از خطوط نازک استفاده می‌کیم مگر در مواردی که تصریح می‌شود.

### مرحله‌ی ۱

ترسیم عایق کاری حرارتی سقف‌های شیبدار سبک (شکل ۶-۱۶).

### مرحله‌ی ۲

نشان دادن هوکش‌ها (در صورت وجود).

### مرحله‌ی ۳


ترسیم آبرو لبه‌ی سقف‌های شیبدار.

### مرحله‌ی ۴

ترسیم عایق کاری بین دیوارهای دوجداره (شکل ۶-۱۶).

### مرحله‌ی ۵

اضافه کردن بافت و علایم مصالح مورد استفاده در مقاطع اجرایی ارایه شده.

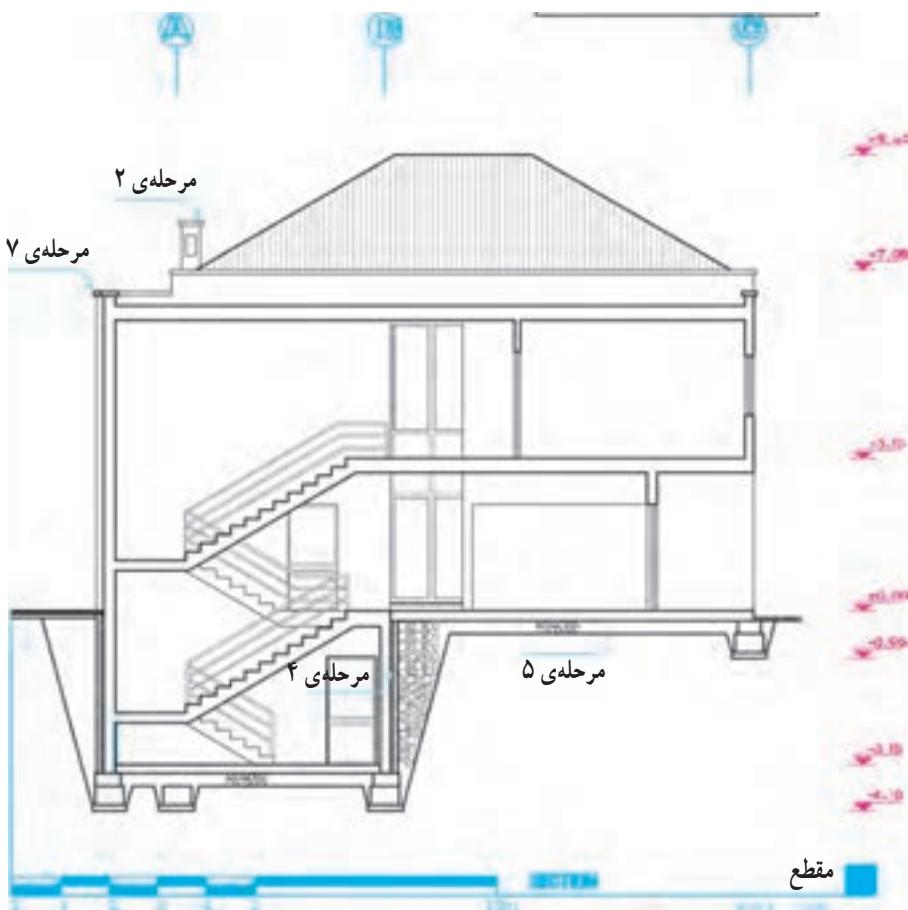

شکل ۶-۱۷



را که ممکن است در زیر سقف قرار بگیرند نسبت به کف تعیین می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۵

فاصله‌ی بالای کرسی چینی، زیربی‌ها، کف تمام شده‌ی طبقه‌ی زیرین را نسبت به کف تمام شده‌ی محوطه اندازه‌گذاری می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۶

اندازه‌گذاری ارتفاع و عرض پی‌ها و ضخامت دیوار کرسی چینی را انجام می‌دهیم.

#### مرحله‌ی ۷

اندازه‌ی کنسول و پیش‌آمدگی سقف، عمق بالکن و کنسول طبقه نسبت به طبقه‌ی دیگر را مشخص می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۸

ابعاد عناصر موجود در نماهای داخلی را بر حسب نیاز اندازه‌گذاری می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۹

ارتفاع تمام شده‌ی ساختمان را نسبت به کف محوطه در کنار مقطع مشخص می‌کنیم.

اندازه‌گذاری کامل، خوانا و دقیق لازمه‌ی همه‌ی ترسیمات اجرایی از جمله مقاطع می‌باشد. پس از کنترل نقشه‌های ترسیم شده می‌باید همه‌ی عناصر ساختمانی مشابه شکل ۶-۱۸ اندازه‌گذاری شوند.

#### مرحله‌ی ۱

قبل از اندازه‌گذاری، باید سطوح اصلی ساختمان در مقاطع، مانند زیربی‌ها، کف تمام شده‌ی محوطه، کف تمام شده‌ی فضاهای داخلی و بام با توجه به پلان‌ها و نماها را نیوگذاری کنیم. نیوگذاری سطوح هم در حاشیه‌ی ترسیم مقطع و هم در روی ترسیم می‌تواند انجام شود. برای نشان‌دادن ارتفاع از علامت (—) استفاده می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۲


اندازه‌ی کف تمام شده تا زیر سقف طبقات (یا زیر تیرها و خرپا‌های نمایان در زیر سقف) و ضخامت سقف‌ها را مشخص می‌کنیم. میزان شیب شیب‌راهه و سقف‌های شیبدار را می‌نویسیم.

#### مرحله‌ی ۳

ارتفاع دست‌اندازه‌ای پنجه و نعل در گاه‌ها را از کف تمام شده مشخص می‌کنیم.

#### مرحله‌ی ۴

ارتفاع سقف کاذب و عناصری مانند کانال‌ها، لوله‌ها و...

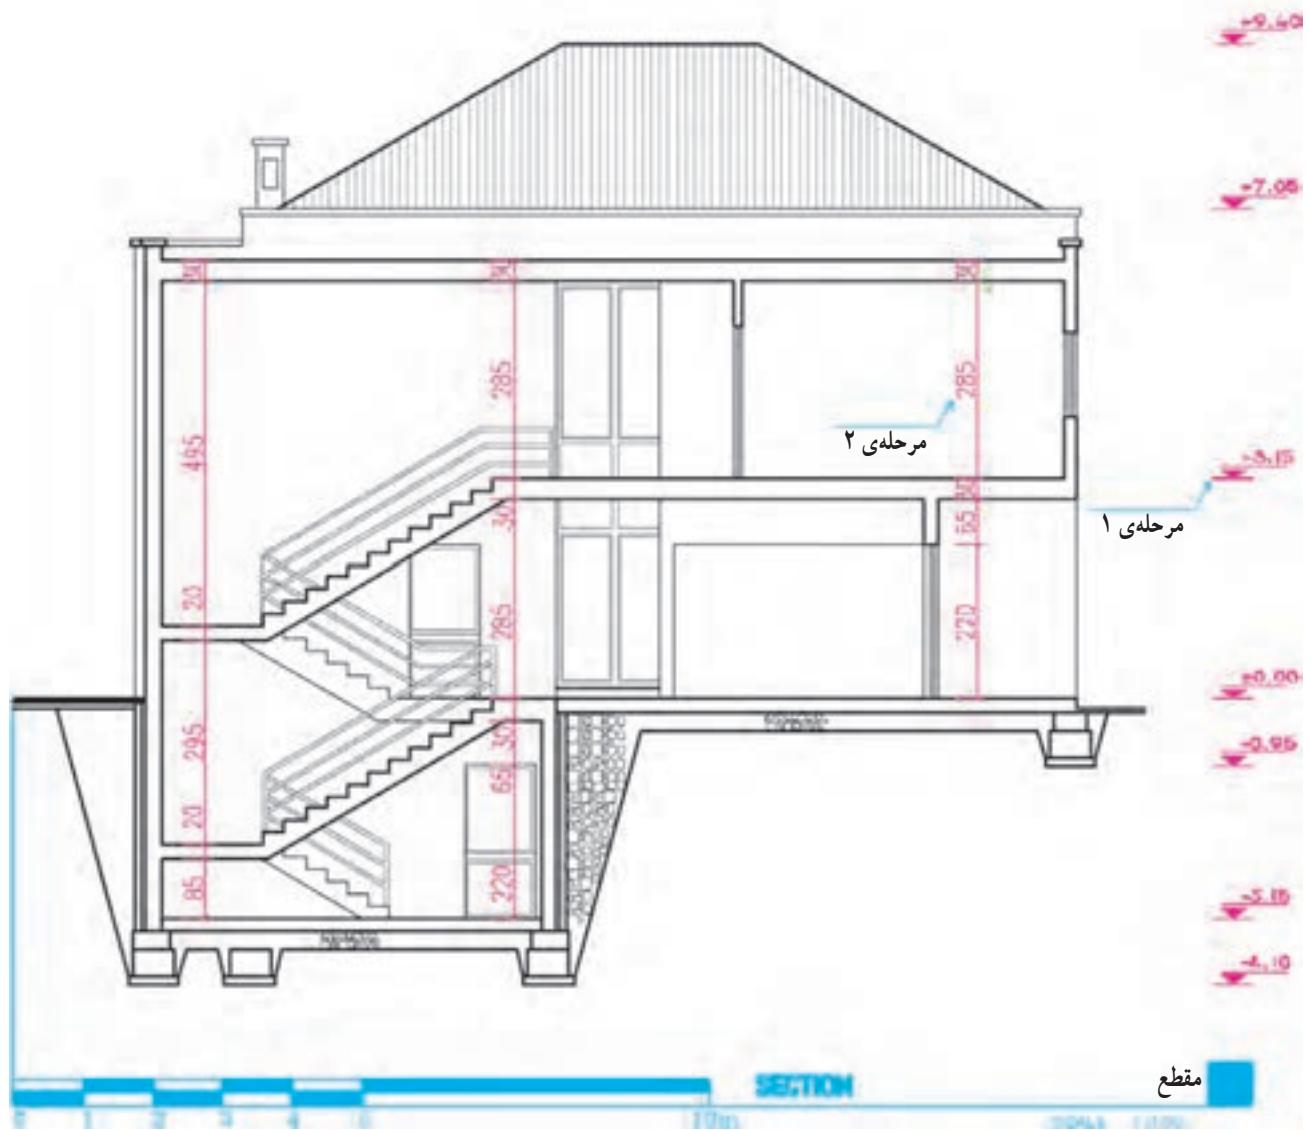

شکل ۶-۱۸

مشخصات پی‌ها، شمع‌ها و پایه‌ها، مشخصات خاک زیری‌ها و جنس خاک محل‌هایی که خاک‌ریزی شده است و....

۵- معرفی عناصر موجود در بیرون ساختمان مانند: کفسازی محوطه، نوع جدول‌گذاری، دیوار محوطه، زده‌ها و دست‌اندازها.

۶- نوشتن سایر تذکرات فنی، اجرایی و یا قانونی که بر حسب شرایط پروژه مورد نیاز تشخیص داده می‌شود.

۷- نوشتن عنوان و مقیاس مقطع در زیر نقشه‌ها و تکمیل کادر و جدول مشخصات نقشه.

مشخصات و اندازه‌های نقشه‌ها را برای صرفه‌جویی در وقت، می‌توانیم با قلم  $\frac{1}{3}$  یا معادل آن با دست آزاد بنویسیم و لازمه‌ی این کار تمرین زیاد و کسب مهارت کافی است. نوشته‌ها و اندازه‌ها باید خوانا، زیبا و یک‌دست باشند.

قسمت‌هایی از مقاطع بعداً در مقیاس بزرگ‌تر در قالب مقاطع جزئی ترسیم و تشریح می‌شوند. این بخش از ترسیمات مقاطع سرتاسری نیاز به تشریح همه‌ی جزئیات و مشخصات مصالح ندارد.

هر چیز که در مقاطع ترسیم و اندازه‌گذاری می‌شود، باید مشخصات آن در کنار نقشه‌ها نوشته شود، مگر آن که در مقاطع جزئی معرفی شده باشند.

۱- معرفی عناصر بام و نوشتن عنوان و مشخصات آن‌ها مانند تیرها، خرپاهای، دریچه‌ها، نورگیرهای سقفی، پوشش نهایی، نوع آبرو، نوع عایق حرارتی و غیره.

۲- معرفی عناصر موجود در دیوارها و پله‌ها و نوشتن عنوان و مشخصات آن‌ها مانند انود سقف و دیوار، جنس و نوع کفسازی پله‌ها، نوع عایق دیوارهای دوجداره نوع انود و جنس نمای خارجی، مشخصات نعل درگاه و کف پنجه، اتصالات فزری و....

۳- معرفی عناصر موجود در سقف‌ها از قبیل نوع کفسازی، تیرها و خرپاهای، نوع سقف و سقف کاذب و عناصر الحاقی از قبیل لوله‌ها، کanal‌ها و....


۴- معرفی عناصر موجود در زیر کف زمین از قبیل، نوع کفسازی، نوع زیرسازی کف، نحوه‌ی عایق‌کاری کف، مشخصات شبیه راهه، جنس و نوع کرسی چینی، جنس و

سیستم پله، طرح و جزئیات شومینه و یک فضا مانند آشپزخانه یا حمام را در بر گیرد. اصول و روش‌های ترسیم مقاطع موضعی مانند مقاطع سرتاسری است. اگر مقیاس مقاطع موضعی از  $\frac{1}{5}$  بزرگ‌تر باشد در ترسیم آن مانند مقاطع جزئی عمل می‌کنیم.


اگر با ترسیم مقاطع سرتاسری نتوانیم همه‌ی مشخصات اجرایی ساختمان را معرفی کنیم در این صورت می‌توانیم با استفاده از مقاطع موضعی، بخش‌های مبهم ساختمان را با استفاده از مقاطع موضعی به مجریان بشناسانیم.

مقاطع موضعی ممکن است مقطع سرتاسری یک دیوار،

پله‌ها یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین قسمت‌های ساختمان از نظر هندسه، ترکیب مصالح، هماهنگی مشخصات سازه و معماری می‌باشد. لذا در نقشه‌های اجرایی با استفاده از مقاطع موضعی، پلان و مقطع پله‌ها را با جزئیات و مشخصات دقیق معرفی می‌کنند.

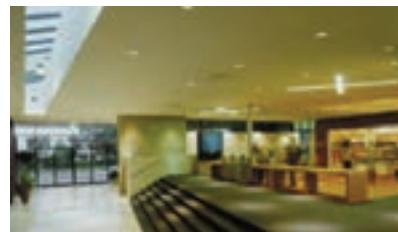

شکل ۱۹-۶

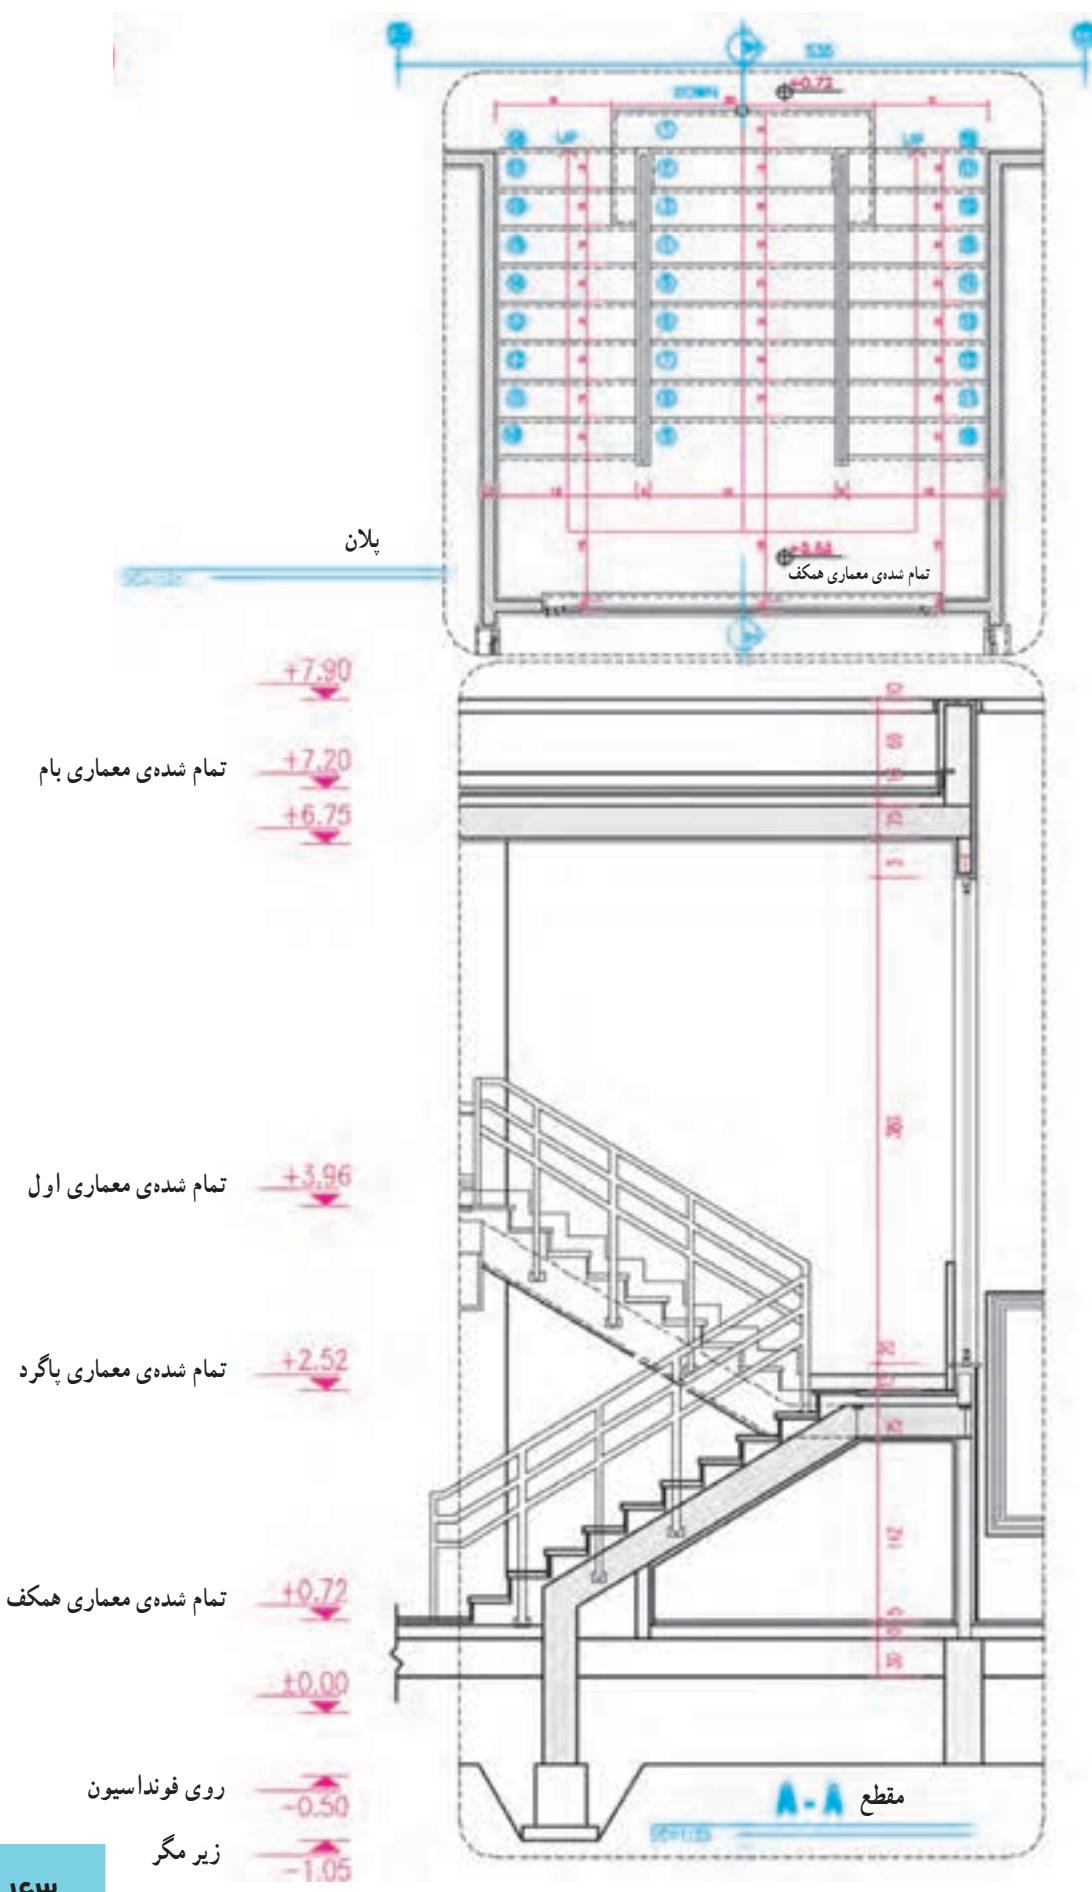


## ۶-۲ ترسیم مقاطع موضعی از آشپزخانه و سرویس

نیازهای بهداشتی ایجاب می‌کند که مشخصات فنی و جزئیات اجرایی این فضا در مقاطع موضعی ترسیم و معرفی شوند. در شکل به پلان و مقطع موضعی از آشپزخانه توجه کنید.

فضای آشپزخانه یکی از پرهزینه‌ترین و پیچیده‌ترین فضاهای ساختمان است. تنوع لوازم و تجهیزات مورد استفاده، ضرورت تأمین برق، روشنایی و تهویه‌ی این فضا همراه با نیازهای تأسیسات مکانیکی مانند لوله‌های آب گرم، آب سرد و فاضلاب به همراه



شکل ۶-۲۱

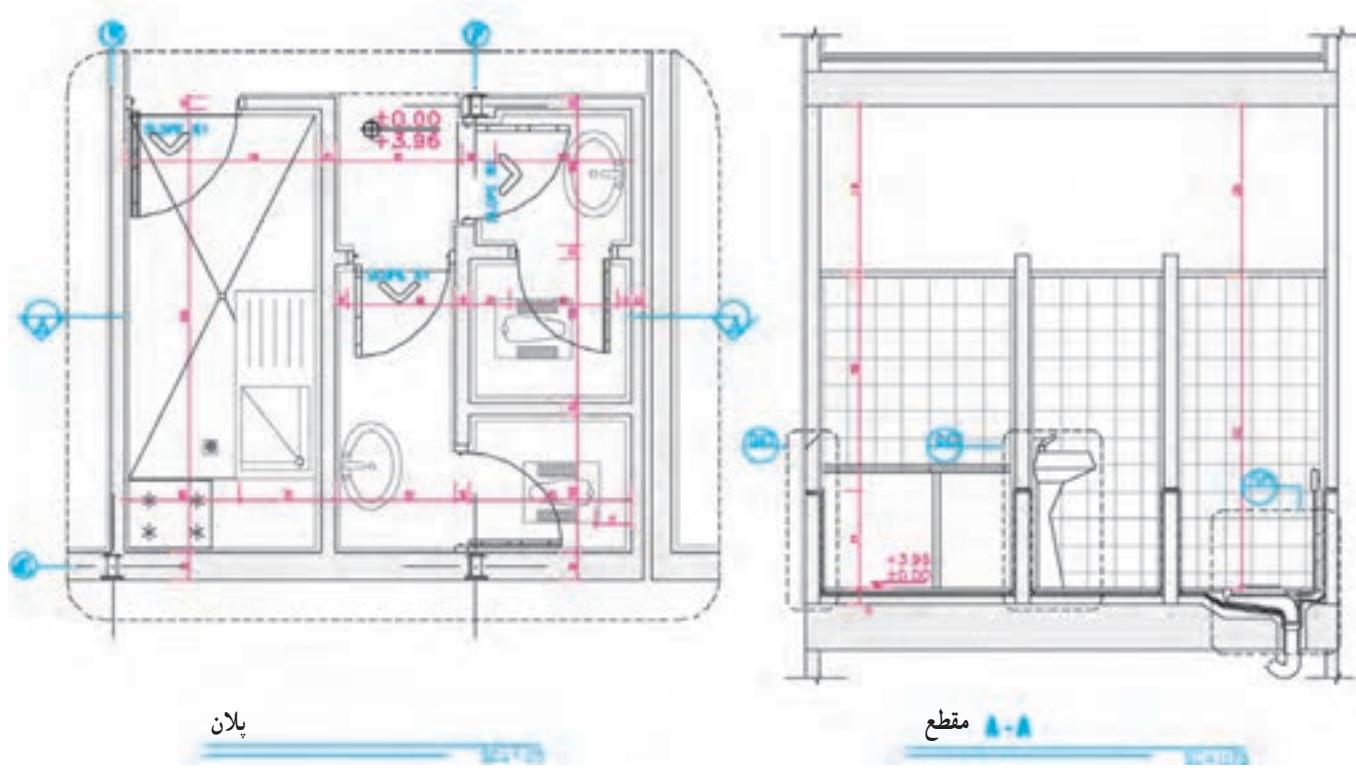

شکل ۶-۲۲

## ۷ ترسیم مقاطع جزیی (دیتیل‌های اجرایی)

این همه با توجه به مقیاس کوچک این نقشه‌ها، اغلب نمی‌توانیم مانند شکل ۶-۲۴ همه‌ی رزنه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های بعضی از قسمت‌های ساختمان را به‌طور روشن نمایش دهیم. در این صورت این بخش از مقاطع سرتاسری و موضعی را علامت‌گذاری کرده، جزییات این قسمت‌ها را در ترسیمات دیگری به‌نام دیتیل اجرایی با مقیاس بزرگ‌تر ترسیم می‌کنیم. مقاطع جزیی معماري در مقیاس‌های متفاوت  $\frac{1}{5}$ ،  $\frac{1}{2}$ ،  $\frac{1}{10}$  و  $\frac{1}{20}$  رسم می‌شوند.

مقاطع جزیی و به تعبیر دیگر دیتیل‌های اجرایی، ترسیماتی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم نقشه‌های مقاطع سرتاسری و موضعی و یا پلان‌ها را کامل کرده و با جزییات بیشتر معرفی کنیم.

در مقاطع سرتاسری و موضعی، سعی می‌کنیم با استفاده از ترسیمات، اندازه‌ها و توضیحات همه‌ی اطلاعات ممکن را به صورت خوانا و منظم در اختیار مجریان پروژه قرار دهیم. با

## ۷-۱ آرشیو جزییات اجرایی

شده در شکل‌های ۶-۲۳ توجه نمایید و سعی کنید با راهنمایی مدرس درس، بایگانی کاملی از انواع جزییات اجرایی را برای خود فراهم آورید. باید دقت شود که جزییات اجرایی ساختمان‌ها بر حسب نوع پروژه، مصالح، کیفیت اجرا و شرایط محیطی فرق

برای ترسیم درست مقاطع یک ساختمان، ابتدا باید نوع مصالح مصرفی و جزییات اجرایی قسمت‌های مختلف آن را مشخص سازیم.

جهت ایجاد زمینه‌ی لازم برای آشنایی شما و انجام بهتر تمرینات کلاسی و پروژه‌ی نهایی ترم و کسب مهارت در خواندن و ترسیم انواع نقشه‌ها و جزییات اجرایی، با دقت به نمونه‌های ارائه می‌کند.

موزاییک  $30 \times 30$

ملات ماسه و سیمان

ماسه بادی

لاقیر ۲ لاگونی

پلاستر سیمان

پوکهی صنعتی با دوغاب سیمان

سقف مطابق سازه

جزیيات کفسازی پشت بام

طبق جدول نازک کاری

ملات ماسه و سیمان

پوکهی صنعتی با دوغاب سیمان

سقف مطابق سازه

جزیيات کفسازی طبقات

طبق جدول نازک کاری


ملات ماسه سیمان  $3$  سانتی متر

بلوکاز یا سنگ چنی

فونداسیون طبق مشخصات سازه

جزیيات کفسازی زیرزمین

شکل ۶-۲۳

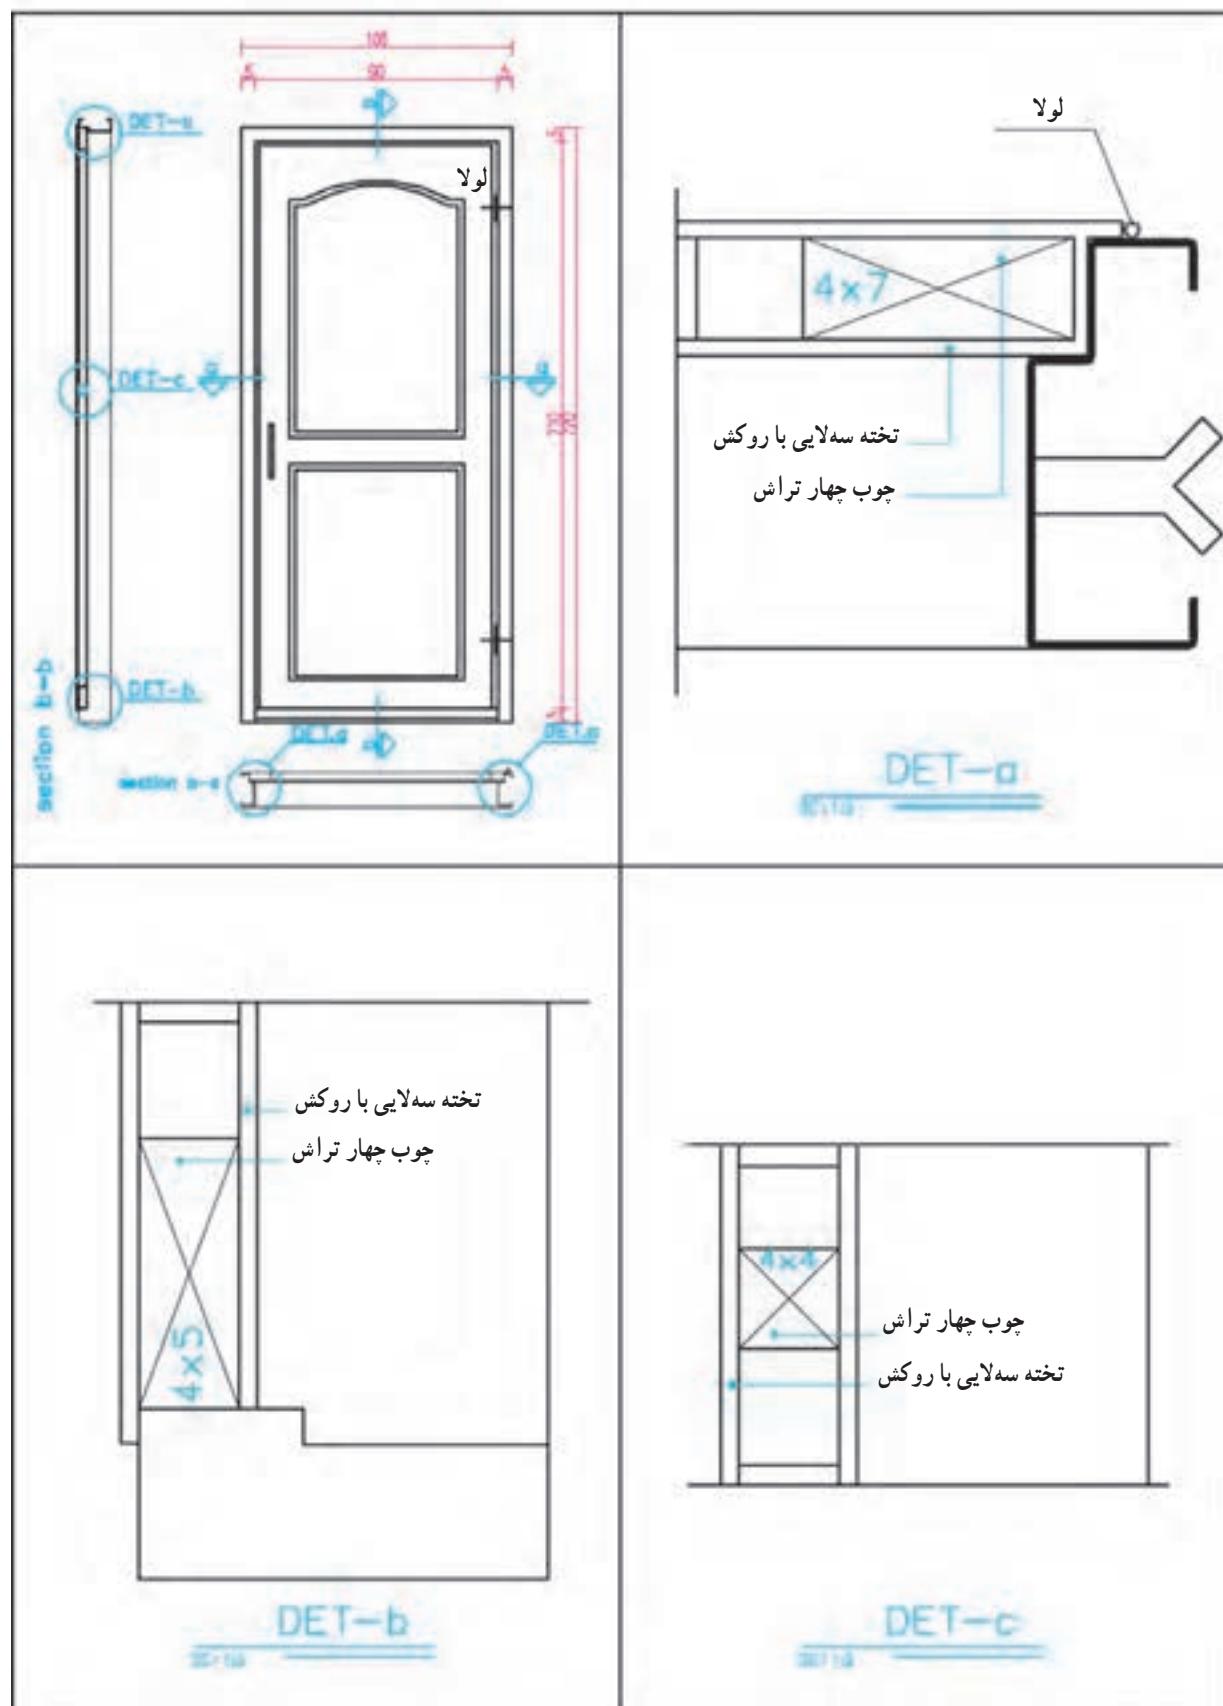

شكل ٦-٢٤

### پروژه‌ی ۱

به صورت مدادی رسم کرده‌اید بانها و مقاطع اجرایی مطابقت داده، هماهنگ کنید و با رعایت ضخامت خطوط مرکبی نمایید. اندازه‌ی کاغذ کالک را به نحوی انتخاب کنید که از همان اندازه بتوانید برای ترسیم نقشه‌های دیگر ساختمان نیز بهره بگیرید.

### پروژه‌ی ۲

با نظر مدرس درس، یک مقطع موضعی از پله‌ی ساختمان را رسم کنید.  
مقاطع طولی ساختمان مسکونی مستقل را به صورت مدادی و با مقیاس  $\frac{1}{5}$  رسم کنید.

### پروژه‌ی ۴

پنج مورد از جزئیات مقاطع فوق را با نظر مدرس درس کدگذاری و با مقیاس مناسب رسم کنید.

### پروژه‌ی ۳

پلان اجرایی ساختمان مسکونی مستقل را که قبلاً